

پیش‌آزمون (۷)

از مجموعه مرغک داده شده، موارد زیر را انجام دهید.

۱- درج شماره، نام و مشخصات قطعات آن در جدول نقشه مشخصات قطعات عبارتند از:

● پیچ سر عدسی 5.8-5×M4-DIN 85

● درپوش St37

● یاتاقان ساچمه‌ای شیاردار کف گرد 51305

● خار فنری 2×55-DIN472

● پوسته با مخروط مورس 45 C, 5

● مغزی گردان 4 Cr 41

● خار فنری 1.2×32-DIN472

● یاتاقان غلتکی استوانه‌ای NU 1006

● خار فنری 1×10-DIN471

● یاتاقان ساچمه‌ای مایل 7200 B

● فنر فشاری 2, d = 26, D =

● واشر فاصله 3×48 Ø25 Ø St37,

● درپوش گردان 45 C, 1.5×M27

۲- تولرانس قطر کوچک مخروط مورس (قطعه‌ی ۲) چه مقدار می‌باشد؟

۳- پهنای یاتاقان غلطکی چند میلی‌متر است؟

۴- قطر خارجی یاتاقان کف گرد و میدان انطباقی آن چیست؟

۵- جنس درپوش به کار رفته در مجموعه مرغک چیست؟

۶- اندازه آچارخور قسمت انتهایی مغزی گردان چند میلی‌متر است؟

۷- قطر مفتول فنر به کار رفته در مجموعه مرغک چند میلی‌متر است؟

۸- در مجموعه‌ی مرغک چند خار فنری (خارجی) به کار رفته است؟


۷-۱- تولرانس

قطعات را به ندرت و تصادفی می‌توان مطابق با اندازه‌ی مطلق تولید کرد زیرا درجه حرارت محیط، دقت ماشین یا دستگاه، دقت ابزار و مهارت کارگر در دقت اندازه اثر مستقیم دارد. به همین دلیل اندازه‌هایی که روی نقشه داده می‌شود «اندازه‌های اسمی» هستند. به عنوان مثال اندازه‌های $\varnothing 11.55$ برای پوکه فشنگ، اندازه‌ی 185 برای دستگیره و اندازه‌ی 140 برای آچار (شکل ۷-۱).



شکل ۷-۱

اندازه‌ی واقعی یا فعلی اندازه‌ای است که پس از تولید به دست می‌آید. به عبارت دیگر اندازه‌ای را که وسایل اندازه‌گیری مانند کولیس و ... نشان می‌دهند، اندازه‌ی واقعی (فعلی یا حقیقی) می‌گویند (شکل ۷-۲).

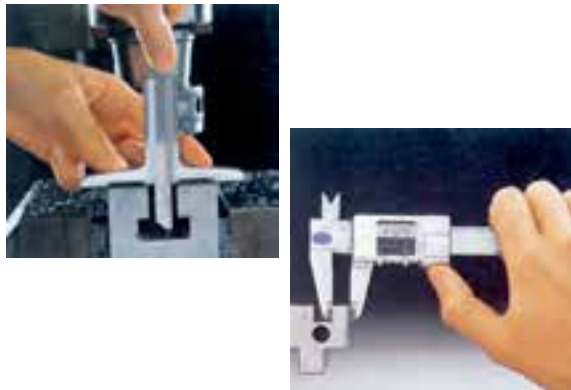


شکل ۷-۲

اگر اندازه‌ی اسمی در روی نقشه (b ۷-۳) با اندازه‌ی فعلی (a ۷-۳) برابر باشد، آنگاه اندازه‌ی ایده‌آل خواهیم داشت. اما چون این حالت به صورت تصادفی است و رسیدن به اندازه‌ی ایده‌آل همواره مستلزم صرف هزینه‌های بالا و ابزارآلات دقیق است؛ بنابراین مجبوریم برای هر اندازه‌ای حدودی قائل شویم. یعنی بگوییم که یک اندازه را تا چه حد می‌توان بیش‌تر یا کم‌تر از اندازه‌ی اسمی ساخت. به عنوان مثال در دستگیره مطابق شکل ۷-۴ طراح قطعه مقدار ۱ میلی‌متر به عنوان حداکثر اضافه‌ی اندازه‌ی اسمی و به میزان $0.5/^\circ$ میلی‌متر به عنوان حداقل کاهش اندازه‌ی اسمی در نظر گرفته است.


(+) را انحراف فوقانی و (-0.5) را انحراف تحتانی

می‌گوییم.

نکته: مقدار انحراف اندازه طوری تعیین می‌شود که به کارآیی قطعه لطمه وارد نشود.

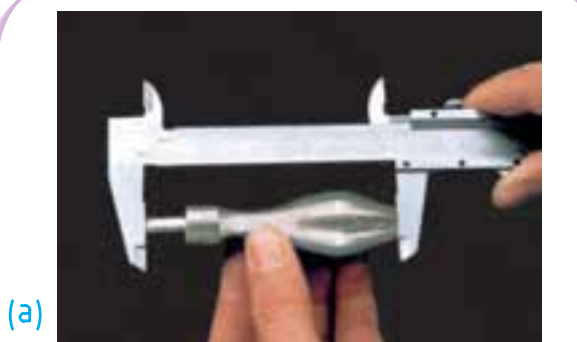


(a)

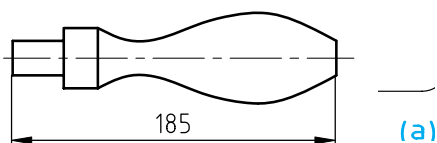

(a)

شکل ۷-۳

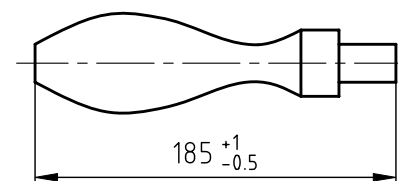

انحراف فوقانی +1
 انحراف تحتانی -0.5
 میزان انحراف مجاز
 اندازه اسمی 185

شکل ۷-۴

تعیین مقایسه‌ی مقدار انحراف از یک مبدأ انجام می‌شود که به آن مکان «خط صفر» می‌گویند.

خط صفر، خطی منطبق بر اندازه‌ی اسمی و مرزی است که در آن انحراف اندازه برابر صفر می‌باشد (شکل ۷-۵).

جمع جبری اندازه‌ی اسمی و انحراف فوقانی را بزرگ‌ترین اندازه‌ی مجاز می‌گویند.

مثال: $185 + 1 = 186 \text{ mm}$ = بزرگ‌ترین اندازه‌ی مجاز

دستگیره

جمع جبری اندازه‌ی اسمی و انحراف تحتانی را کوچک‌ترین اندازه مجاز می‌گویند.

مثال: $185 - 0.5 = 184.5 \text{ mm}$ = کوچک‌ترین اندازه‌ی

مجاز دستگیره (شکل ۷-۶).

هرکدام از اندازه‌های a_1 ، a_2 و a_3 که در بین حداقل

اندازه‌ی و حداکثر اندازه مجاز قرار گرفته‌اند، مورد قبول واقع می‌شوند. چون در محدوده‌ی اندازه‌ی مجاز قرار دارند.

$$184.5 \text{ mm} \leq 185 \text{ mm} \leq 186 \text{ mm}$$

بنابراین اندازه‌ی واقعی (اندازه‌ای که وسیله‌ی اندازه‌گیری

نشان می‌دهد) می‌تواند از اندازه‌ی اسمی کوچک‌تر باشد (مثل a_1) یا از اندازه‌ی اسمی بزرگ‌تر باشد مثل a_2 و a_3 یا می‌تواند با خود اندازه‌ی اسمی یکسان باشد (شکل ۷-۷).

تعریف تولرانس: مقدار اختلاف اندازه‌ی مجاز را

تولرانس می‌نامند و آن را با حرف T نشان می‌دهند.

(a) کوچک‌ترین اندازه مجاز - بزرگ‌ترین اندازه‌ی مجاز = تولرانس T

مثال: برای دستگیره‌ی مورد نظر، تولرانس برابر است با:

$$T = 186 - 184.5 = 1.5 \text{ (شکل ۷-۸a)}$$


(b) تولرانس را همچنین می‌توان به‌طور مستقیم از تفاضل

انحراف بالایی و انحراف پایینی به‌دست آورد:


$$T = (A_o) - (A_u) \text{ - انحراف بالایی}$$

مثال: برای دستگیره‌ی مورد نظر تولرانس برابر است با:

$$T = 1 - (-0.5) = 1.5 \text{ (شکل ۷-۸b)}$$

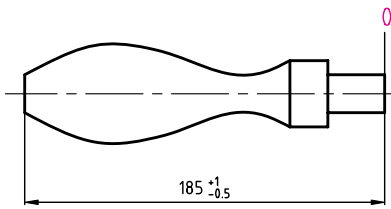


شکل ۷-۵

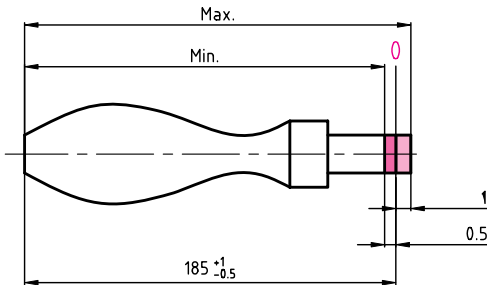

$$\text{Max.} = 186 \text{ mm}$$

$$\text{Min.} = 184.5 \text{ mm}$$

شکل ۷-۶

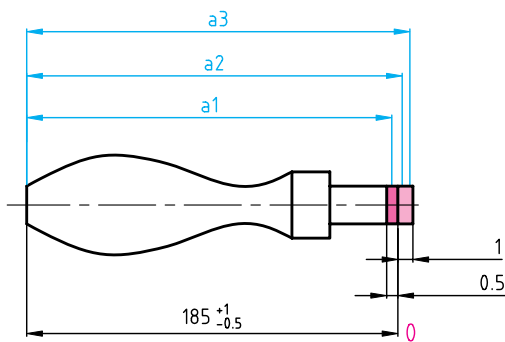


$$a_1 = 184.7 \text{ mm}$$

$$a_2 = 185.2 \text{ mm}$$

$$a_3 = 185.8 \text{ mm}$$


شکل ۷-۷

$$\text{a) } T = \text{Max.} - \text{Min.} = 186 - 184.5 = 1.5$$

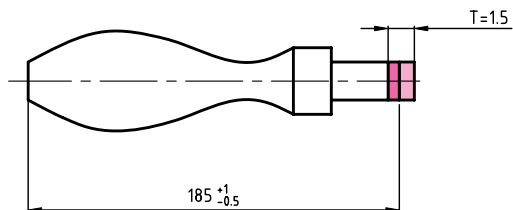

$$\text{b) } T = A_o - A_u = [(+1) - (-0.5)] = 1.5$$

شکل ۷-۸

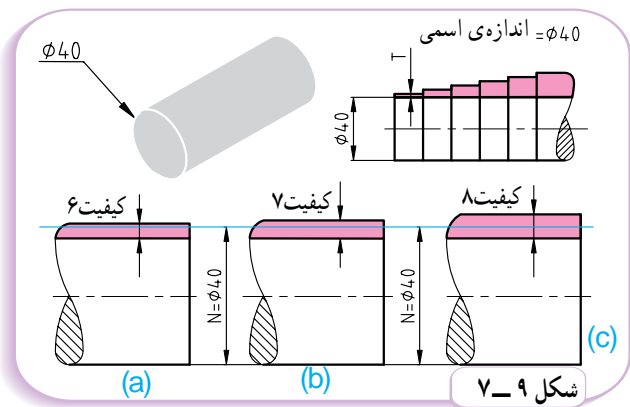

۷-۱-۱- کیفیت تولرانس: میله‌ای را در نظر بگیرید

که قرار است با اندازه‌ی اسمی 40mm تولید شود. این میله با اندازه‌ی اسمی 40 با تولرانس‌های متفاوتی قابل ساخت است. به شکل مقابل توجه کنید.

هرچه عدد مربوط به کیفیت قطعه‌ی تولیدی کوچک‌تر باشد،

می‌گوییم قطعه از کیفیت بالاتری برخوردار است. در شکل ۷-۹ حالت a نسبت به بقیه‌ی حالت‌ها کیفیت بالاتری دارد.

به منظور هماهنگی در کارهای صنعتی برای نشان‌دادن

کیفیت تولرانس در استاندارد ISO از اعداد استفاده می‌شود که در ۱۸ مرحله از ۱ تا ۱۶ ارائه می‌شوند. برای کارهای معمولی و متوسط از اعداد ۵ تا ۸ استفاده می‌شود (شکل ۷-۱۰).

اعداد تولرانس						
01	0	1	2	3	4	
کارهای دقیق						
ماشین‌سازی	5	6	7	8		
کارهای با دقت کم	9	10	11	12	13	14

شکل ۱۰-۷

۷-۱-۲- موقعیت تولرانس: وضعیت انحراف

اندازه‌ی مجاز نسبت به خط صفر را «موقعیت تولرانس» گویند. فرض کنید قرار است میله‌ای به اندازه $\varnothing 30$ تولید شود. موقعیت تولرانس این میله در یکی از ۵ حالت زیر ممکن است قرار بگیرد. A- بزرگ‌ترین اندازه زیر اندازه‌ی اسمی (زیر خط صفر)

باشد:

$$T = 0.2 \quad \text{Max} = \varnothing 29.8\text{mm} \quad \text{Min} = \varnothing 29.8\text{mm}$$

B- بزرگ‌ترین اندازه به خط صفر برسد:

$$T = 0.2 \quad \text{Max} = \varnothing 30\text{mm} \quad \text{Min} = \varnothing 29.8\text{mm}$$

C- بزرگ‌ترین اندازه بالای خط صفر و کوچکترین اندازه

زیر خط صفر باشد:

$$T = 0.2 \quad \text{Max} = \varnothing 30.1\text{mm} \quad \text{Min} = \varnothing 29.9\text{mm}$$

D- کوچک‌ترین اندازه‌ی مجاز برابر با خط صفر باشد:

$$T = 0.2 \quad \text{Max} = \varnothing 30.2\text{mm} \quad \text{Min} = \varnothing 30\text{mm}$$


E- کوچکترین اندازه بیش‌تر از خط صفر باشد. بالای

خط صفر یا اندازه‌ی اسمی:

$$T = 0.2 \quad \text{Max} = \varnothing 30.4\text{mm} \quad \text{Min} = \varnothing 30.2\text{mm}$$

مجموعه‌ی کیفیت تولرانس و موقعیت تولرانس به «میدان


تولرانس» موسوم است.

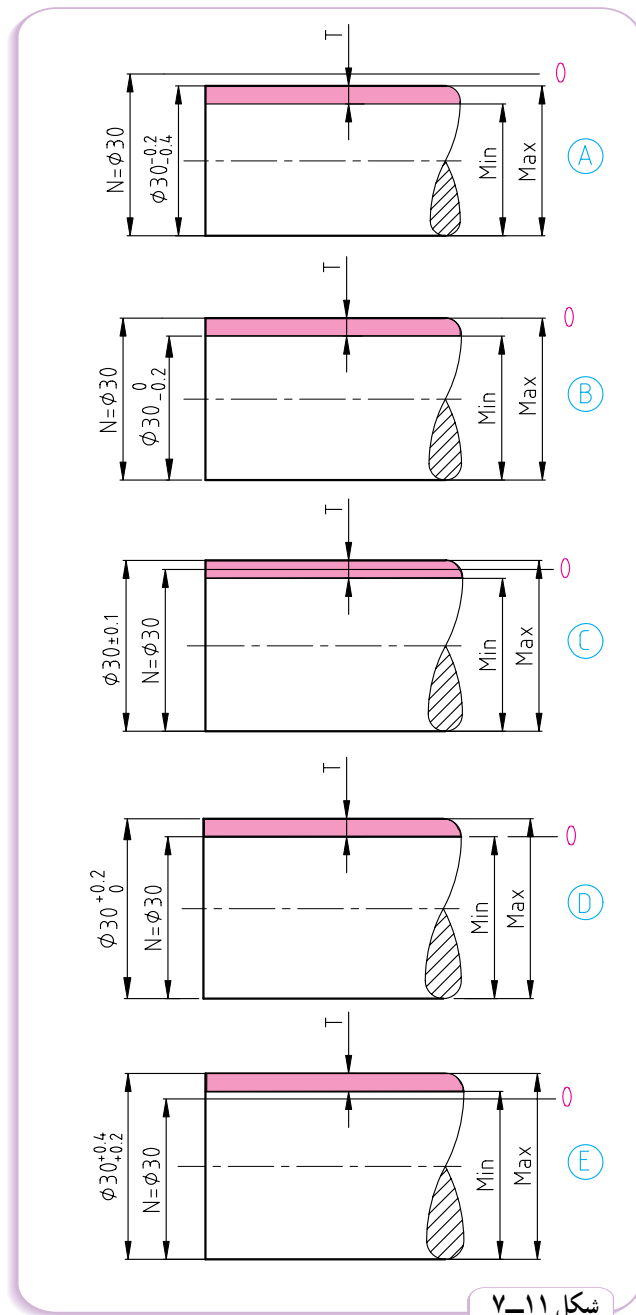

شکل ۱۱-۷

تمرین (۷-۱)


۱- با توجه به اندازه‌های داده شده بر روی قطعات مطابق شکل، جدول زیر را کامل کنید.

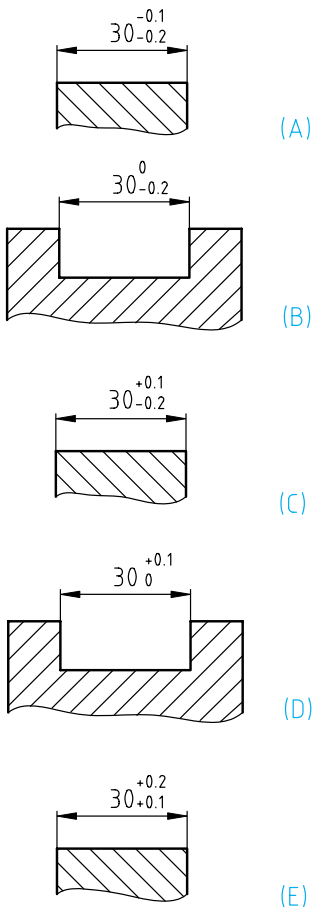

اندازه (mm)	A	B	C	D	E
اندازه اسمی					
انحراف فوقانی					
انحراف تحتانی					
بزرگ‌ترین اندازه مجاز					
کوچک‌ترین اندازه مجاز					
تولرانس					

۲- در شکل A نقشه‌ی فنی و نمایش محدوده‌ی تولرانس برای یک میله و در شکل B این موارد برای یک سوراخ نشان داده

شده است. با توجه به اطلاعات روی نقشه، جدول زیر را کامل کنید.

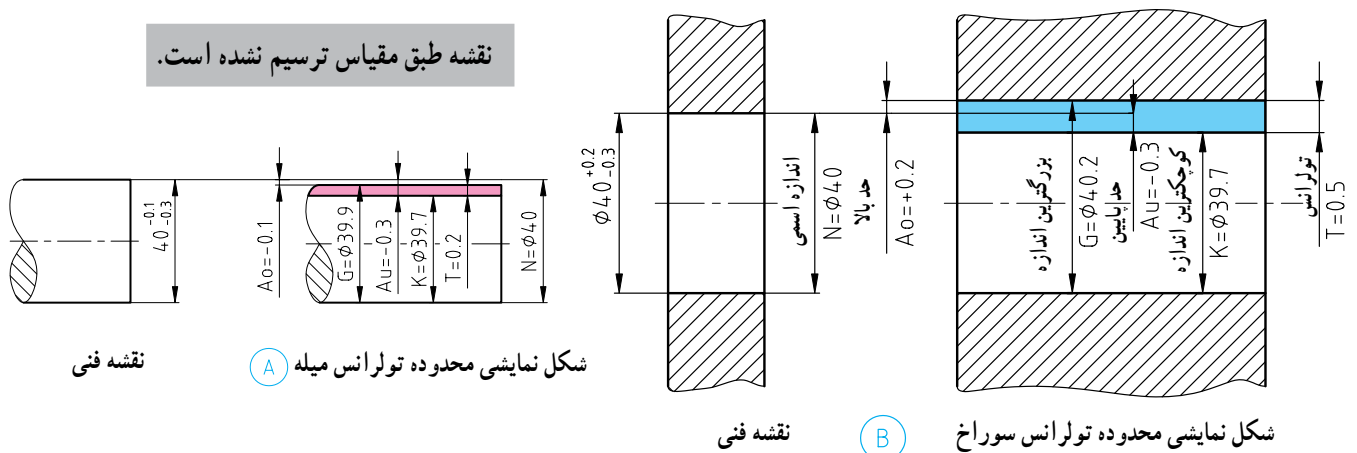

اندازه اسمی N	Ao انحراف فوقانی	G بزرگ‌ترین اندازه مجاز	Au انحراف تحتانی	K کوچک‌ترین اندازه مجاز	T تولرانس
					سوراخ (B)
					میله (A)

۷-۲- انطباقات

– مفهوم میله و سوراخ در انطباقات

a – به هر قطعه‌ای با هر شکل و فرمی که وارد قطعه‌ای دیگر شود، «میله» گویند. میله می‌تواند استوانه‌ای، چهارگوش و ... باشد.

b – هر قطعه‌ای با هر شکل و فرمی که قطعه‌ای وارد آن شود را «سوراخ» گویند. سوراخ می‌تواند گرد، سه گوش و ... باشد (شکل ۷-۱۲)

c – اگر درب یک مازیک را روی آن جا بزنید یک عمل انطباق انجام داده‌اید. (شکل ۷-۱۳a)

d – وقتی دو قطعه در داخل یکدیگر قرار می‌گیرند می‌گوییم آن دو قطعه بر هم منطبق شده‌اند و انطباق را بوجود آورده‌اند. (شکل ۷-۱۳b)

– مفهوم «لقی» و «سفتی» در انطباقات

❁ **لقی:** تفاضل اندازه‌ی قطر سوراخ از قطر میله را لقی می‌گویند.

◀ بزرگ‌ترین لقی وقتی بیش می‌آید که سوراخ بزرگ‌ترین و میله کوچک‌ترین اندازه‌ی ممکن را داشته باشد.

کوچکترین اندازه میله – بزرگترین اندازه سوراخ = بزرگترین لقی

◀ کوچکترین لقی وقتی حاصل می‌شود که سوراخ کوچک‌ترین و میله بزرگ‌ترین اندازه‌ی ممکن را داشته باشد (شکل ۷-۱۴ a,b).

بزرگترین اندازه میله – کوچکترین اندازه سوراخ = کوچکترین لقی

❁ **سفتی:** تفاضل اندازه‌ی قطر میله از قطر سوراخ را سفتی گویند.

◀ بزرگ‌ترین سفتی، در صورتی بوجود می‌آید که میله بزرگ‌ترین و سوراخ کوچک‌ترین اندازه‌ی ممکن را داشته باشد.

کوچکترین اندازه سوراخ – بزرگترین اندازه میله = بزرگترین سفتی


◀ کوچک‌ترین سفتی در صورتی بوجود می‌آید که میله کوچک‌ترین و سوراخ بزرگ‌ترین اندازه‌ی ممکن را داشته باشد (شکل ۷-۱۴ c,d).

بزرگترین اندازه سوراخ – کوچکترین اندازه میله = کوچکترین سفتی

A= میله

B= سوراخ


سطوح انطباقی

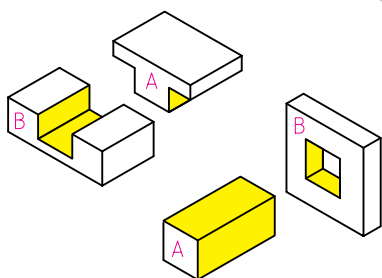


شکل ۷-۱۲




a

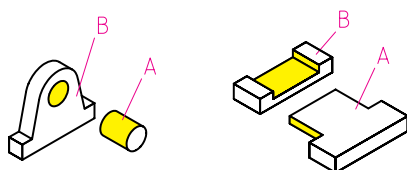


b

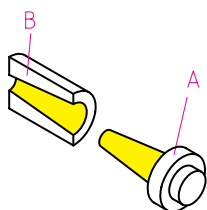


شکل ۷-۱۳

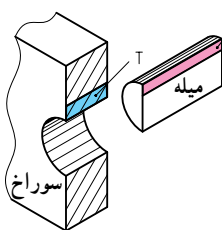


a

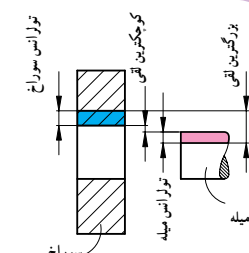

b

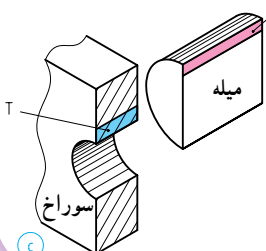

c

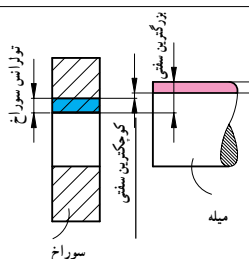

d

شکل ۷-۱۴

۱-۲-۷- انواع انطباقات

۱- انطباق آزاد و روان: انطباق بازی دار یا آزاد و

روان زمانی پیش می‌آید که دو قطعه نسبت به هم دارای بازی و به عبارت دیگر نسبت به هم دارای لقی باشند.

a - ممکن است لقی زیاد باشد، طوری که برای جازدن،


نیاز به نیرو نباشد. (شکل a ۷-۱۵)

b - ممکن است لقی متوسط یا کم باشد، طوری که برای

جازدن فشار کم دست کافی باشد. (شکل b ۷-۱۵)

c - در شکل (شکل c ۷-۱۵) سقف زیرگذر به حدی بلند

است که عبور کامیون به‌طور روان و آزاد انجام می‌گیرد.

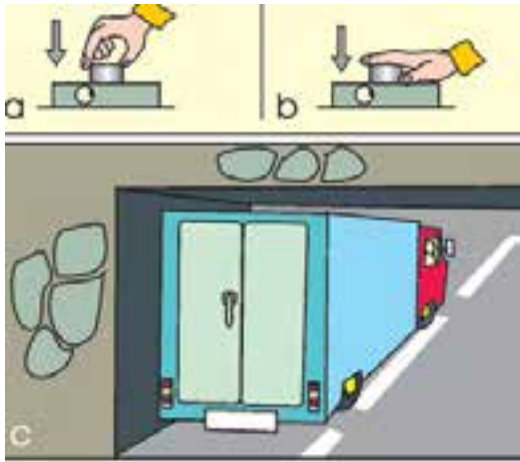

شکل ۷-۱۵

۲- انطباق عبوری (فیت): این نوع انطباق را می‌توان

انتقالی نیز نامید و آن حالتی است که دو قطعه ضمن نداشتن لقی یا کمترین لقی در یکدیگر قابل حرکت یا لغزیدن با نیروی کم هستند.

a - ممکن است لقی خیلی کم باشد، طوری که جازدن با

فشار زیاد دست انجام گیرد. (شکل a ۷-۱۶)

b - ممکن است هیچ‌گونه لقی وجود نداشته باشد، طوری

که جازدن با ضربات ملایم یک چکش سبک میسر باشد. (شکل b


۷-۱۶)

c - در شکل (شکل c ۷-۱۶)، ارتفاع سقف تقریباً با

ارتفاع کامیون برابر است طوری که در مقابل حرکت کامیون

کمابیش مقاومتی صورت می‌گیرد، اما به هر حال عبور به‌طور

فیت انجام می‌شود.

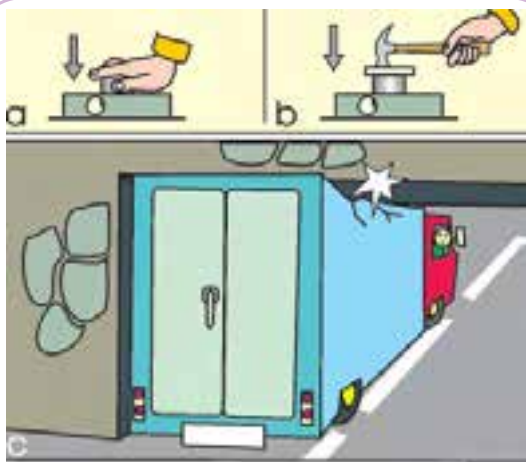

شکل ۷-۱۶

۳- انطباق پرس: به این نوع انطباق، تداخلی نیز گفته

می‌شود و در این حالت اختلاف اندازه‌های فعلی میله و سوراخ به‌گونه‌ای است که باید از نیروهای زیادتری (نسبت به دو حالت

قبل) استفاده کرد.

* در انطباق نوع پرس اغلب، نوع اتصال دائمی است:

a - انطباق با ضربات چکش سنگین انجام می‌گیرد. (شکل a

۷-۱۷)

b - انطباق با نیروی زیاد یک پرس دستی یا ماشینی انجام

می‌گیرد. (شکل b ۷-۱۷)

c - اختلاف ارتفاع زیادی که بین کامیون و زیرگذر وجود


دارد باعث برخورد و اصطکاک بسیار شدیدی می‌شود به‌طوری

که عبور کامیون با مشکل مواجه می‌شود (شکل c ۷-۱۷).



شکل ۷-۱۷

۲-۲-۷- سیستم سوراخ مبنا: در این سیستم اندازه‌ی قطر سوراخ را ثابت نگهداشته و با انتخاب انحراف‌های لازم، اندازه‌ی قطر میله را برحسب نیاز به نحوی تغییر می‌دهند تا انطباق مورد لزوم (آزاد، عبوری و پرسی) حاصل شود.

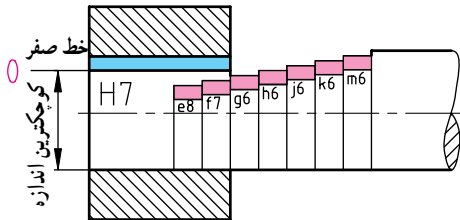


مثال: (a), (b)

انطباق آزاد	انطباق عبوری	انطباق پرسی
$h7/f7$	$H7/h6$	$H7/m6$

a- در این سیستم کوچک‌ترین اندازه‌ی سوراخ روی خط صفر و برابر با اندازه‌ی اسمی است.

b- برای نشان دادن موقعیت تولرانس میله نسبت به خط صفر از حروف لاتین کوچک (a تا z) استفاده می‌کنند.

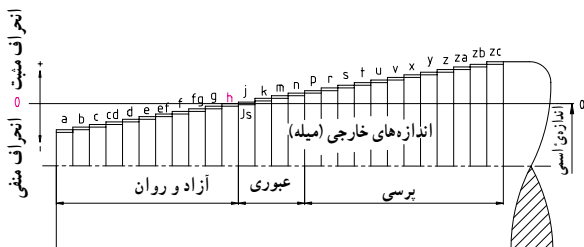

(b), (c)

c- در سیستم سوراخ مبنا حرف H مشخص‌کننده‌ی موقعیت میدان تولرانس سوراخ است و همواره سیستم سوراخ مبنا را تداعی می‌کند.


d- هرچه از حرف a به طرف حرف z دورتر شویم، نوع انطباق محکم‌تر می‌شود. به این ترتیب که سوراخی با موقعیت میدان تولرانس H می‌تواند با میله‌هایی با موقعیت میدان‌های تولرانس:

- از a تا h انطباق بازی‌دار،

- از J تا n انطباق عبوری،


- از p تا z انطباق پرسی

را به وجود آورد (شکل ۷-۱۸).

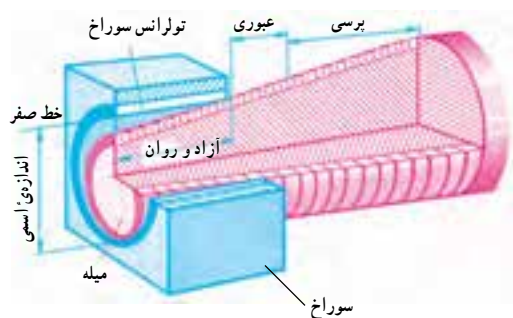

سیستم انطباقی سوراخ مبنا (c), (d)


شکل ۷-۱۸

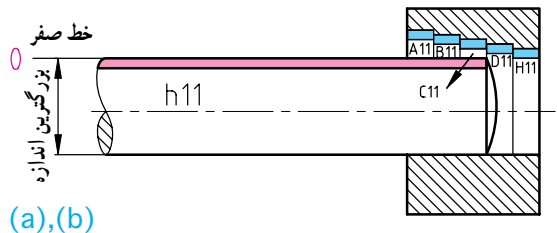


(a),(b)

مثال:

انطباق آزاد	انطباق عبوری	انطباق پرسی
$h11/B11$	$h11/H11$	$h11/M11$

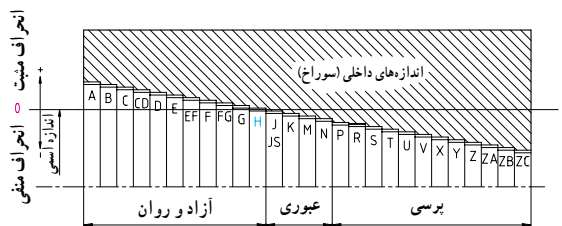

(b),(c)

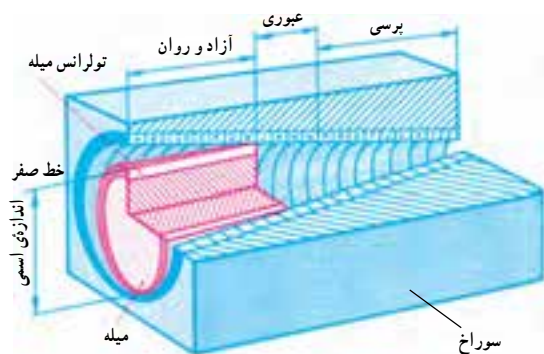

سیستم انطباقی میله مبنا

(c),(d)

شکل ۷-۱۹

۳-۲-۷- سیستم میله مبنا: در این سیستم اندازه‌ی قطر میله را ثابت نگهداشته و با انتخاب انحراف‌های لازم، اندازه‌ی قطر سوراخ را به نحوی تغییر می‌دهند تا انطباق مورد لزوم (آزاد، عبوری و پرسی) حاصل شود.

a- در این سیستم بزرگ‌ترین اندازه‌ی میله روی خط صفر و برابر با اندازه‌ی اسمی است.

b- برای نشان دادن موقعیت تولرانس سوراخ نسبت به خط صفر از حروف لاتین بزرگ (A تا Z) استفاده می‌کنند.

c- در سیستم میله مبنا حرف h مشخص‌کننده‌ی موقعیت میدان تولرانس میله بوده و همواره سیستم میله مبنا را تداعی می‌کند.

d- هرچه از حرف A به طرف Z دورتر شویم، نوع انطباق محکم‌تر می‌شود. به این ترتیب که میله‌ای با موقعیت میدان تولرانس h می‌تواند با سوراخ‌هایی با موقعیت میدان‌های تولرانس:

از A تا H انطباق بازی دار؛

از J تا N انطباق عبوری؛

از P تا Z انطباق پرسی

را بوجود آورد (شکل ۷-۱۹).

۴-۲-۷- نحوه‌ی خواندن اندازه‌های انطباقی از

روی نقشه (شکل ۲۰-۷)

۱- میله‌ای با اندازه‌ی اسمی $\varnothing 15$ ، با انحراف فوقانی 0

و انحراف تحتانی 0.2

۲- شکافی با اندازه‌ی اسمی 40، با انحراف فوقانی و

تحتانی یکسان به مقدار 0.5

۳- زیانه‌ای با اندازه‌ی اسمی 45 با بزرگ‌ترین اندازه‌ی

مجاز 45.123 و کوچک‌ترین اندازه‌ی مجاز 45.088

۴- سوراخی با اندازه‌ی اسمی $\varnothing 30$ با ردیف انطباقی H

(سیستم سوراخ مینا) و با کیفیت تولرانس 7 (دقت متوسط)

۵- میله‌ای با اندازه‌ی اسمی $\varnothing 30$ با ردیف انطباقی g و با

کیفیت تولرانس 6 (دقت متوسط)

* اندازه‌گذاری در حالت مونتاژ با استفاده از علائم

انطباقی:

۶- بعد از اندازه‌ی اسمی، ابتدا علائم انطباقی مربوط به

سوراخ (با حرف لاتین بزرگ) سپس علائم انطباقی مربوط به میله

(با حرف لاتین کوچک) قرار می‌گیرد.

سوراخ $\varnothing 30H7$ و میله $\varnothing 30g6$

* اندازه‌گذاری در حالت مونتاژ، با استفاده از مقدار

انحراف اندازه

۷- در قسمت بالا اندازه‌ی سوراخ $\varnothing 60^{+0.3}_0$ و در

قسمت پایین اندازه‌ی میله $\varnothing 60^{-0.1}_{0.2}$ قرار می‌گیرد.


* اندازه‌گذاری در حالت مونتاژ با استفاده از شماره

قطعه


۸- در صورتی که قطعات شماره داشته باشند، می‌توان

در کنار شماره هر قطعه اندازه‌ی اسمی را به همراه علائم انطباقی

آن قید کرد.

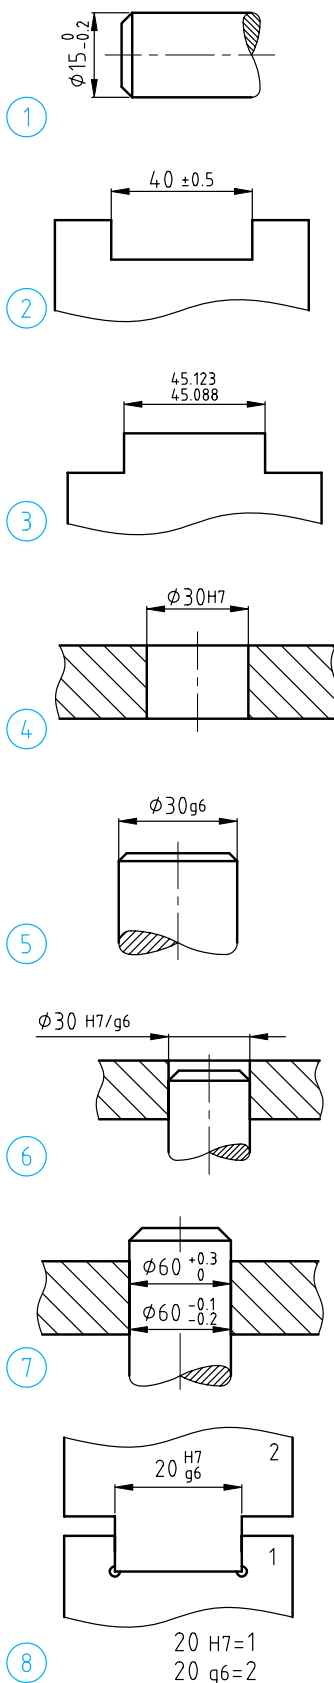

شکل ۲۰-۷

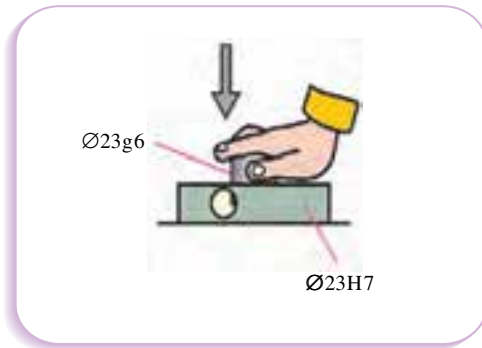

۵-۲-۷- خواندن اندازه از روی جدول انطباقات

(جدول ۱-۷): می‌خواهیم با استفاده از جدول انطباقات برای اندازه $\text{Ø}23\text{H}7/\text{g}6$ میزان انحراف، تولرانس، بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اندازه را برای میله و سوراخ به دست آوریم.

مراحل زیر را مطابق جدول انجام دهید:

۱- برای یافتن انحراف از ستون سمت چپ، اندازه‌ی

اسمی 23 را در راستای (18...24) شناسایی کنید.

۲- برای یافتن مقادیر انحراف اندازه‌ی سوراخ در زیر

ستون H7 و در راستای اندازه‌ی اسمی (18...24) به مقادیر ${}_0^{+21}$

می‌رسید.

۳- برای یافتن انحراف اندازه‌ی میله در زیر ستون g6 به

مقادیر ${}_{-20}^{-7}$ می‌رسید.

جدول ۱- ۷

سیستم سوراخ مینا																
محدوده تولرانس به μm ($1\mu\text{m} = 0,001\text{mm}$)																
محدوده اندازه نامی تا... از mm	سطح داخلی انطباق	سطح خارجی انطباق					سطح داخلی انطباق	سطح خارجی انطباق								
		محدوده تولرانس عبوری						محدوده تولرانس عبوری								
		لق	برسی	برسی	برسی	برسی		لق	برسی	برسی	برسی	برسی				
	H6	h5	j6	k6	n5	p5	H7	f7	g6	h6	j6	k6	m6	n6	r6	s6
1-3	+6 0	0 -4	+4 -2	+6 0	+8 +4	+10 +6	+10 0	-6 -16	-2 -8	0 -6	+4 -2	+6 0	+8 +2	+10 +4	+16 +10	+20 +14
3-6	+8 0	0 -5	+6 -2	+9 +1	+13 +8	+17 +12	+12 0	-10 -22	-4 -12	0 -8	+6 -2	+9 +1	+12 +4	+16 +8	+23 +15	+27 +19
6-10	+9 0	0 -6	+7 -2	+10 +1	+16 +10	+21 +15	+15 0	-13 -28	-5 -14	0 -9	+7 -2	+10 +1	+15 +6	+19 +10	+28 +19	+32 +23
10-14	+11 0	0 -8	+8 -3	+12 +1	+20 +12	+26 +18	+18 0	-16 -34	-6 -17	0 -11	+8 -3	+12 +1	+18 +7	+23 +12	+34 +23	+39 +28
14-18	+13 0	0 -9	+9 -4	+15 +2	+24 +15	+31 +22	+21 0	-20 -41	-7 -20	0 -13	+9 -4	+15 +2	+21 +8	+28 +15	+41 +28	+48 +35
18-24	+13 0	0 -9	+9 -4	+15 +2	+24 +15	+31 +22	+21 0	-20 -41	-7 -20	0 -13	+9 -4	+15 +2	+21 +8	+28 +15	+41 +28	+48 +35
24-30	+16 0	0 -11	+11 -5	+18 +10	+27 +18	+37 +27	+25 0	-25 -50	-9 -25	0 -16	+11 -6	+18 +10	+27 +18	+37 +27	+50 +34	+59 +43
30-40	+16 0	0 -11	+11 -5	+18 +10	+27 +18	+37 +27	+25 0	-25 -50	-9 -25	0 -16	+11 -6	+18 +10	+27 +18	+37 +27	+50 +34	+59 +43

حال با استفاده از مقادیر بدست آمده، محاسبات لازم را می‌توان انجام داد:

$\text{Ø}23\text{H}7/\text{g}6$		لق (آزاد): نوع انطباق		سوراخ مینا: سیستم انطباقی
انحراف فوقانی = -0.007	میله	انحراف فوقانی = +0.021	سوراخ	سوراخ مینا: $-0.007 - (-0.020) = 0.013$
انحراف تحتانی = -0.020	$\text{Ø}23\text{g}6$	انحراف تحتانی = 0.000	$\text{Ø}23\text{H}7$	سوراخ مینا: $+0.021 - 0.000 = 0.021$
بزرگ‌ترین اندازه‌ی میله = 22.993mm		بزرگ‌ترین اندازه‌ی سوراخ = 23.021mm		بزرگ‌ترین لقی = $23.021 - 22.980 = 0.041$
کوچک‌ترین اندازه‌ی میله = 22.980mm		کوچک‌ترین اندازه‌ی سوراخ = 23.000mm		کوچک‌ترین لقی = $23.000 - 22.993 = 0.007$

مثال: برای قطعه‌ای با اندازه‌ی اسمی 258mm با دقت متوسط، تolerانس آزاد را حساب کنید.

پاسخ: از روی جدول ملاحظه می‌شود که عدد 258 (مابین 120...400) قرار دارد، در نتیجه مقدار انحراف آن در ردیف متوسط برابر با ± 0.5 است.

$$(258 \pm 0.5)$$

۶-۲-۷- جدول تolerانس‌های آزاد: برای قطعاتی

که مقادیر انحراف اندازه روی نقشه‌ی آن‌ها پیش‌بینی نشده باشد می‌توان از جدول تolerانس آزاد جدول (۶-۲) با توجه به دقت تولید (ظریف، متوسط، خشن و خیلی خشن) استفاده کرد. تolerانس‌های آزاد علاوه بر اندازه‌های طولی برای زوایا نیز قابل استفاده می‌باشند.


جدول ۶-۲

میزان دقت	برای اندازه‌های طولی انحراف‌ها به mm						برای انحراف‌های زاویه‌ای به درجه و دقیقه			
	محدوده‌ی اندازه نامی (mm)						طول ضلع کوتاه (mm)			
	>3 ...6	>6 ...30	>30 ...120	>120 ...400	>400 ...1000	>1000 ...2000	1 ...10	>10 ...50	>50 ...120	>120 ...400
\pm بسته (ظریف)	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5				
\pm متوسط	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	1°	30'	20'	10'
\pm باز (خشن)	0.2	0.5	0.8	1.2	2.0	3.0	1°30'	50'	25'	15'
\pm خیلی باز (خیلی خشن)	0.5	1	1.5	2	3	4	3°	2°	1°	30'



در کارگاه مونتاژ میل‌لنگ کشتی، قطعات با یکدیگر منطبق می‌شوند

تمرین (۷-۲)

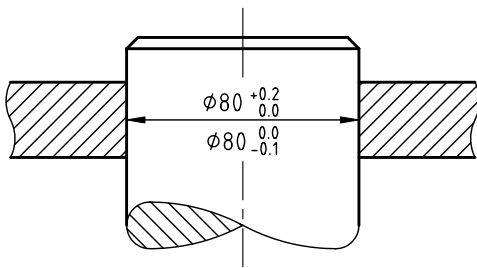

۱- با توجه به شکل مقابل کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

انحراف فوقانی = 0/1	میله	(ب)
انحراف تحتانی = 0		

انحراف فوقانی = 0/2	سوراخ	(الف)
انحراف تحتانی = 0/1		

انحراف فوقانی = 0/2	سوراخ	(د)
انحراف تحتانی = 0		

انحراف فوقانی = 0/2	میله	(ج)
انحراف تحتانی = -0/1		

۲- اگر برای طول 30mm مقدار 0.3mm افزایش طول و 0.2mm کاهش طول مجاز باشد، تولرانس چه مقدار

می‌باشد؟

الف - 0.1 ب - 0.5 ج - 0.3 د - 0.2

۳- یک قطعه کار باید با حداقل اندازه 50 و تولرانس 0.2 ساخته شود. نماد صحیح کدام است؟

الف - $50_{0.0}^{+0.2}$ ب - $50_{\pm 0.2}$

ج - $50_{+0.1}^{+0.3}$ د - $50_{\pm 0.1}$

۴- منظور از اندازه $\phi 25H4$ چیست؟

الف - میله‌ای به قطر اسمی 25mm و با ردیف انطباقی H4

ب - سوراخ استوانه‌ای به قطر 25mm و با ردیف انطباقی H4

ج - شیار استوانه‌ای به اندازه‌ی 25mm و با ردیف انطباقی H4

د - زبانه‌ای به قطر اسمی 25mm و با ردیف انطباقی H4

۵- حالت انطباق (20H7/g6) از چه نوع است؟

الف - عبوری ب - نسبتاً محکم

ج - پرسی سبک د - خیلی لق


۶- با توجه به شکل مقابل، کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

الف - تولرانس قطعه $B = 0.12$ و تولرانس قطعه $A = 0.24$


ب - انحراف تحتانی قطعه $B = 31.63$

ج - بزرگ‌ترین اندازه قطعه $A = 0.12$

د - انحراف فوقانی قطعه $A = 32.12$

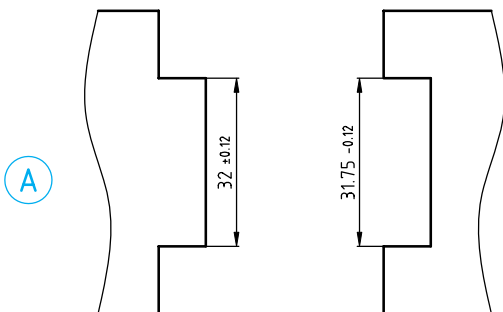

۷- برای تولید قطعه‌ای مطابق شکل زیر لازم است که از هر ۱۰۰ قطعه‌ی ساخته شده ۳ مورد آن کنترل شود و در قسمت اندازه‌های فعلی (در برگه‌ی کنترل) ابعاد این ۳ قطعه ثبت گردد. اندازه‌های اصلی قطعه در روی نقشه و در برگه‌ی کنترل با نماد D,C,B,A مشخص شده است. اندازه‌هایی که خارج از تولرانس بوده و اندازه‌هایی که مورد تایید است را با علامت ✓ مطابق مثال مشخص کنید.

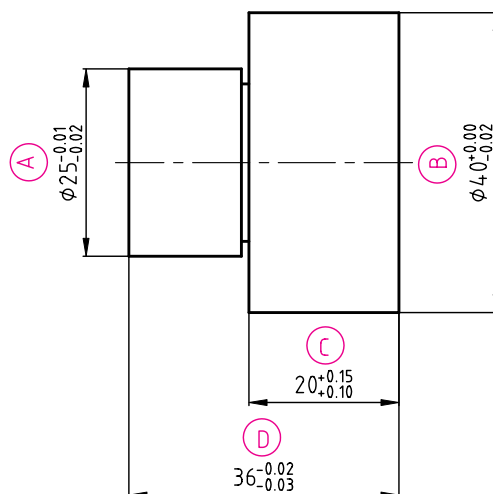

برگه کنترل

اندازه	اندازه فعلی	تایید	خارج از اندازه
A	25.01		
	24.99		
	25.00		
B	39.89		
	40.12		
	39.98		
C	20.06		
	19.99		
	20.14		
D	36.00		
	35.99		
	35.97		

۷-۳- کیفیت سطح


سطوح مربوط به قطعات به روش‌های مختلفی براده‌برداری می‌شوند. در (شکل ۷-۲۱) چهار نوع از آن‌ها را می‌بینیم.

a - تراشکاری

b - صفحه تراشی


c - فرزکاری

d - سنگ‌زنی

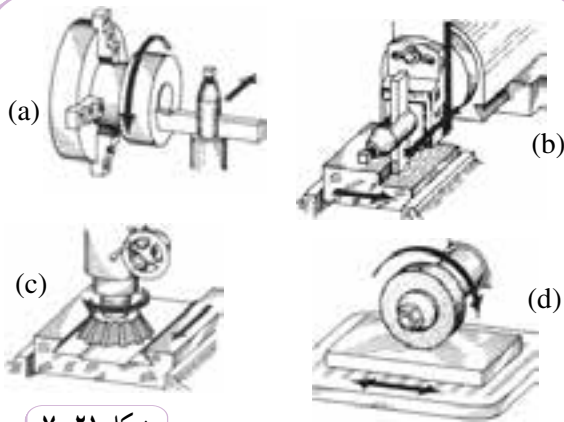

شکل ۷-۲۱


در هر روش بنا به وضعیت ابزار، نوع حرکت، جنس قطعه و ... سطح با کیفیت خاصی به دست می‌آید (شکل ۷-۲۲).

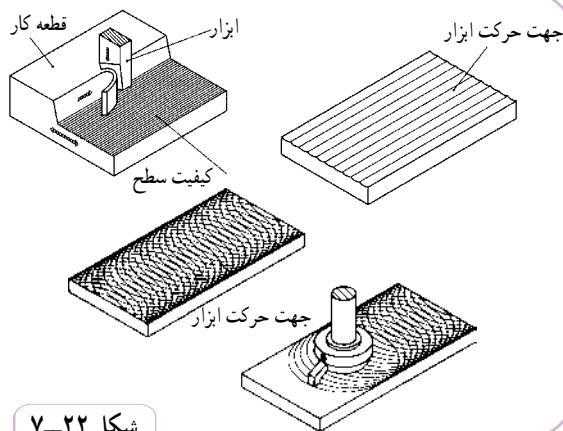

شکل ۷-۲۲

در نقشه‌های فنی هر مقدار زبری را می‌توان با علائم اختصاری معرفی کرد.


در استانداردهای قدیمی که به روش مثلثی موسوم است میزان پرداخت سطوح را به ۴ مرحله تقسیم و با همین نوع تقسیم‌بندی ساده، کیفیت سطح حاصل از فرآیندهای مختلف تولید را مشخص می‌کردند. هرچه تعداد مثلث‌ها بیشتر باشد، کیفیت سطح بالاتر است (شکل ۷-۲۳).

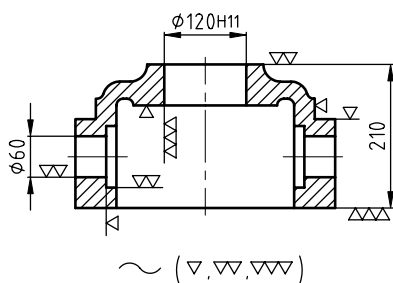

شکل ۷-۲۳


روش قدیم

با پیشرفت صنعت و تکنولوژی و افزایش و تنوع روش‌های مختلف ساخت و تولید، تقسیم‌بندی به روش مثلثی، گویا و کافی نبود به همین جهت برای دقت بیشتر و رسیدن به صافی سطح مطلوب، علائم جدید موسوم به علائم رادیکالی به کار گرفته شد. این علائم توسط استاندارد ISO توصیه و در اغلب کشورها از آن‌ها استفاده می‌شود (شکل ۷-۲۴).

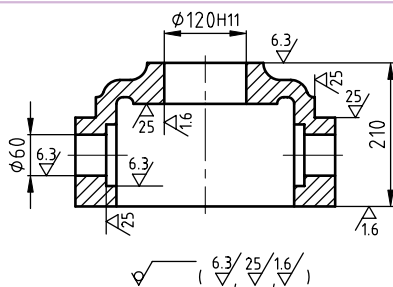


شکل ۷-۲۴

روش جدید مطابق (DIN ISO 1302)

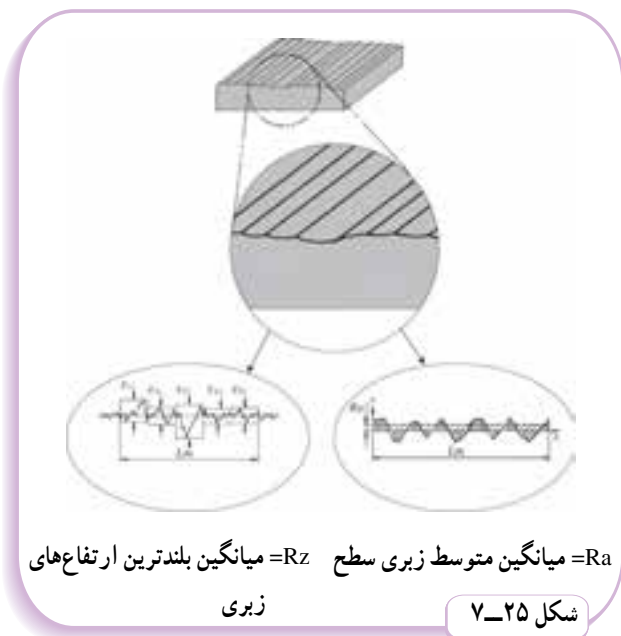

مقدار زبری سطح را می‌توان به روش‌های مختلفی نشان داد. در این میان دو مورد Ra و Rz روش‌های معروفی هستند که بیشترین کاربرد را دارند. به طوری که برخی از نقشه‌ها با روش Ra و برخی دیگر با روش Rz علامت‌گذاری می‌شوند. این مقادیر برحسب میکرومتر μm ($\frac{1}{1000}$ میلی‌متر) می‌باشند. هرچه این مقادیر کوچک‌تر باشند، صافی سطح مرغوب‌تر است (شکل ۲۵-۷).

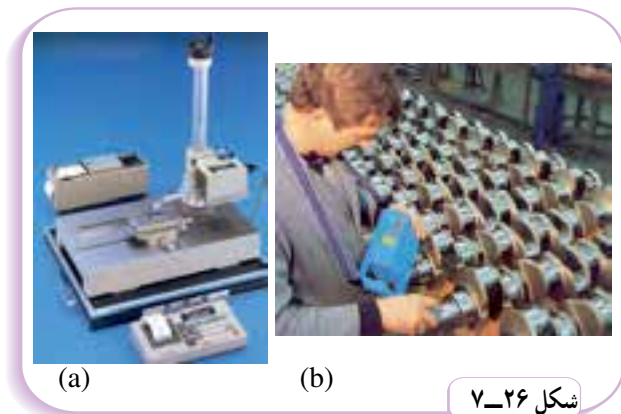

نمونه‌هایی از دستگاه (ثابت و سیار) برای تعیین مقدار Ra و Rz در شکل ۲۶-۷ a,b نشان داده شده است. (عدد) درجه زبری (N): عدد زبری N1 تا N12 را می‌توان به جای مقادیر Ra یا Rz در روی نقشه ذکر کرد (جدول ۳-۷).

جدول ۳-۷

Ra	0/025	0/05	0/1	0/2	0/4	0/8	1/6	3/2	6/3	12/5	25	50	N
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	

(جدول ۳-۷)

e - سطح کاملاً پرداخت (سطح قطعه فوق پرداخت و در حد آینه‌ای) است.

جدول ۴-۷

نماد	نمونه‌ی روش تولید	نمادهای کیفی سطح به روش مثلی
a	روش ساخت دقیق (بدون براده‌برداری)	DIN 3141
b	نورد، ریخته‌گری در قالب فلزی	
c	تراشکاری دقیق، فرزکاری دقیق	
d	سنگ‌زدن	
e	سنگ‌زدن دقیق، سایش با پارچه	

۱-۳-۷ - مفهوم نمادهای صافی سطح مطابق جدول ۴-۷

الف - روش قدیمی (روش مثلی)
مفاهیم نمادها:

- a - سطح خام (با روش ساخت دقیق بدون براده‌برداری)
- b - سطح زیر (خشن) (شیارهای سطح محسوس بوده و با چشم غیرمسلح دیده می‌شوند)
- c - سطح صاف (پرداخت) (شیارهای سطح با چشم غیرمسلح هم دیده می‌شوند).
- d - سطح خیلی صاف (پرداخت ظریف) (شیارهای سطح، دیگر با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند)

ب - روش جدید

در این روش علامت اصلی که برای نشان دادن کیفیت سطح استفاده می شود به شکل رادیکال می باشد. (شکل ۷-۲۷)

علامت اصلی $\sqrt{\quad}$ به تنهایی مفهومی ندارد اما اگر:

۱- یک پاره خط کوتاه روی آن ترسیم شود به مفهوم آن است که براده برداری مجاز می باشد. (مثال ۱)

۲- با علامت اصلی یک دایره اضافه همراه باشد به مفهوم آن است که کیفیت سطح در تمام سطوح قطعه یکسان است. (مثال ۲)

۳- داخل علامت اصلی یک دایره ترسیم شود، بیانگر غیر مجاز بودن عملیات براده برداری است. یعنی اینکه سطح قطعه کار باید به همان وضعیت اولیه باقی بماند. (مثال ۳)

۴- به علامت اصلی یک خط بلند اضافه شود به مفهوم آن است که روی سطح قطعه بایستی عملیات اضافی انجام

گیرد. (مثال ۴)

● مفاهیم نمادها (شکل ۷-۲۸a-e)

a - مقدار زبری برحسب μm (یا عدد زبری N)

مثال $\sqrt{3.2}$ یا $\sqrt{N8}$

b - روش ساخت و تولید یا انجام هرگونه عملیات سطحی

(سنگ زنی و ...)

مثال سنگ زده نمود $\sqrt{3.2}$

c - طول نمونه، اگر ذکر طول نمونه ضروری باشد، قید


می شود.

مثال $\sqrt{2.3}$


d - جهت تولید (جهت شیار). اگر نیاز به کنترل در جهت

تولید باشد، به وسیله علائمی مشخص می شود.

علائمی مثل: ..., M, =, C, R, X (شکل ۷-۲۸).

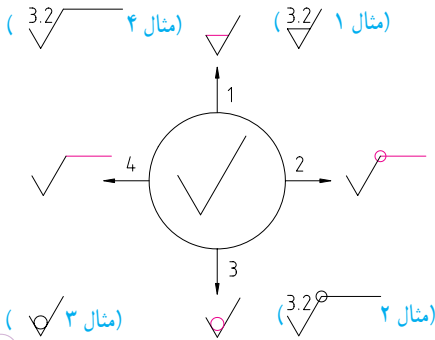

شکل ۷-۲۷

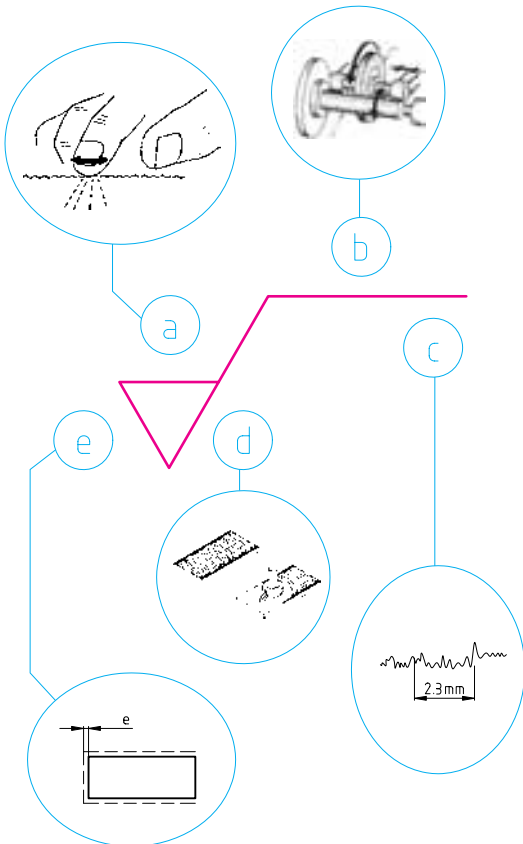

شکل ۷-۲۸

۱. جهت عمود ۲. جهت عمود ۳. چند جهته ۴. جهت چندتایی ۵. جهت دایره ای ۶. جهت شعاعی



جهت شیار



e - اضافه تراش (مقدار براده برداری لازم). در صورت

نیاز، مقدار مجاز ماشین کاری در طرف چپ نماد، مشخص می شود.

۷-۳-۲- مفهوم نماد در روی نقشه فنی (شکل

۷-۲۹).

a - در قطعاتی که همه‌ی سطوح آن دارای کیفیت سطح یکسانی هستند اطلاعات سطح در کنار قطعه نوشته می‌شود.

مثال: کیفیت سطح همه سطوح $6.3 \mu\text{m}$ (شکل a ۷-۲۹).

b - در قطعاتی که هر یک از سطوح آن از یک نوع صافی

سطح برخوردار باشد، روی هر سطح مقدار کیفیت سطح با نماد مورد نظر داده می‌شود. (شکل b ۷-۲۹).

c - در قطعاتی که بیشترین سطوح آن‌ها کیفیت سطح

یکسانی دارند، اطلاعات سطوح استثنا در پراتز و علامت کیفیت سطح یکسان قسمت‌های دیگر، در خارج از پراتز ارائه می‌شود.

مثال: همه‌ی قطعه دارای صافی سطح 6.3 به غیر از

سطوحی که با نماد $(\sqrt{0.8}/\sqrt{3.2})$ مشخص شده‌اند. (شکل c ۷-۲۹).

d - در مواردی که جای کافی بر روی شکل وجود ندارد،

می‌توان از علائم ساده‌تری که همان مفهوم را داشته باشد استفاده کرد. (معنای آن در جایی دیگر توضیح داده می‌شود).


(شکل d ۷-۲۹).

- مقایسه‌ی علائم کیفیت سطح (علائم مثلثی، رادیکالی،

عدد درجه زبری)

با استفاده از جدول ۷-۵، علائم کیفیت سطح را می‌توان

به یکدیگر تبدیل کرد.

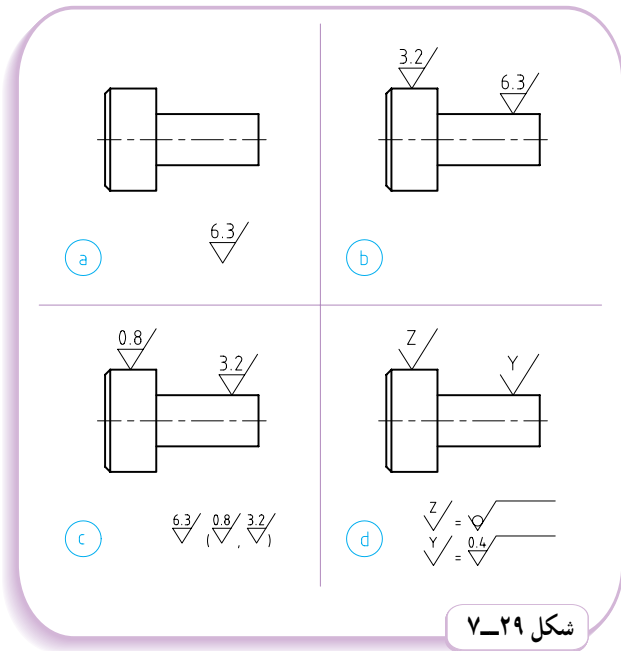

شکل ۷-۲۹

جدول ۷-۵

روش	نماد سطح	بدون علامت	~	∇				∇∇				∇∇∇				∇∇∇∇					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
روش قدیم	سری																				
	$R_z(\text{max})$					160	100	63	25	40	25	16	10	16	6.3	4	2.5	-	1	1	0.4
روش جدید	$R_z(\text{max})$					160	100	63	25	40	25	16	10	16	6.3	4	2.5	-	1	1	0.4
	$R_q(\text{max})$					25	12.5	6.3	3.2	6.3	3.2	1.6	1.6	1.6	0.8	0.4	0.2	-	0.1	0.1	0.025
	(عدد) درجه زبری					N 11	N 10	N 9	N 8	N 9	N 8	N 7	N 7	N 7	N 6	N 5	N 4	-	N 3	N 3	N 1

سری ۱: خشن (تولید با دقت پایین)

سری ۲: متوسط (تولید با دقت معمولی)

سری ۳: ظریف (تولید با دقت خوب)

سری ۴: خیلی ظریف (تولید با دقت بالا)



کنترل کیفیت سطح یک محور با استفاده از دستگاه سیار زبری سنج

۷-۳-۳- جدول مقادیر زبری در مقیاس Ra : با توجه

به روش تولید، مقدار زبری سطح مشخص می‌شود. به‌عنوان مثال برای روش تولید کف‌تراشی زبری سطح در مقیاس Ra، از $0.4 \mu\text{m}$ تا $50 \mu\text{m}$ متغیر است. یعنی می‌توان هر یک از مقادیر $0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5, 25$ و 50 را انتخاب کرد.

با توجه به توضیح علامت در زیر جدول ۷-۶ ملاحظه می‌شود که برای روش تولید کف‌تراشی سه مقدار $0.4, 0.8$ و 1.6 با دقت بالا (برای کارهای دقیق) و مقادیر $12.5, 25$ و 50 برای روش تولید کف‌تراشی با دقت کم و پایین (برای کارهای بی‌دقت یا کم‌دقت) مورد استفاده قرار می‌گیرد. سایر مقادیر 3.2 و 6.3 دقت معمولی و متوسط را در روش تولید کف‌تراشی نشان می‌دهند.

جدول ۷-۶

جدول مقادیر زبری در مقیاس Ra	
($1 \mu\text{m} = 0.001 \text{ mm}$)	
	0.006 0.012 0.025 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 6.3 12.5 25 50
ریخته‌گری (قالب ماسه‌ای)	
ریخته‌گری (قالب فلزی)	
ریخته‌گری (قالب فلزی تحت فشار)	
شکل دادن در قالب آهنگری	
اکستروژن (معکوس و مستقیم)	
کشش عمیق ورق‌ها	
طول تراشی	
کف‌تراشی	
صفحه تراشی، کله‌زنی	
سوهان‌زنی	
سوراخ‌کاری	
برق‌کاری	
شاپرزنی	
فرزکاری	
سنگ‌زنی	
هونینگ، لپینگ	


توضیح علامت: صافی سطح با دقت متوسط، صافی سطح در تولید بی‌دقت، صافی سطح با دقت بالا

با استفاده از جدول مقایسه‌ی علائم کیفیت سطح (جدول ۷-۵) می‌توان مقادیر Ra و Rz و علائم مثلی را به یکدیگر تبدیل کرد.

تمرین (۷-۳)

(زمان: ۳۰ دقیقه)




۱- در روی نقشه می‌توان به جای مقادیر Ra یا Rz از عدد درجه زبری استفاده کرد. در نقشه‌ی زیر به جای مقادیر Ra، میزان درجه‌ی زبری (عدد درجه زبری) را بر روی نقشه نشان دهید. می‌توانید از جدول ۷-۳، ۷-۵ یا جدول ۷-۶ در صفحات قبل استفاده کنید.

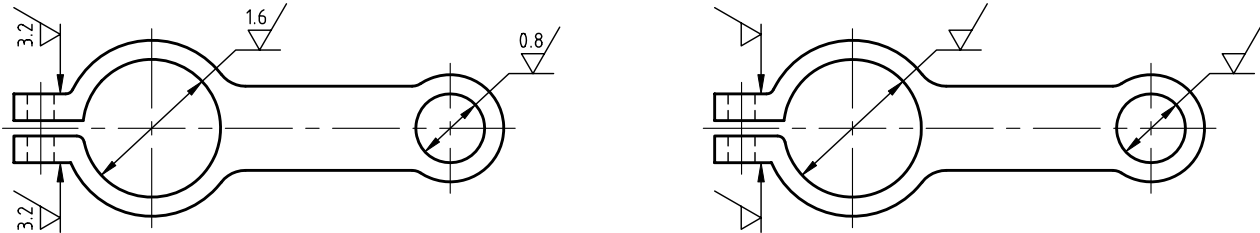

$$\sqrt{\left(\frac{3.2}{\sqrt{\quad}}, \frac{1.6}{\sqrt{\quad}}, \frac{0.8}{\sqrt{\quad}} \right)}$$

۲- قطعه‌ای مطابق شکل با استفاده از ریخته‌گری در قالب ماسه‌ای تولید می‌شود. تمامی سطح قطعه به همان روش تولید شده باقی می‌ماند؛ به غیر از سطوحی که با نماد x، y و z نشان داده شده‌اند. علائم مربوطه را روی تصاویر اصلی نشان دهید.

$$\begin{aligned} \text{مقدار صافی سطح } x &= \frac{12.5}{\sqrt{\quad}} \\ \text{مقدار صافی سطح } y &= \frac{3.2}{\sqrt{\quad}} \\ \text{مقدار صافی سطح } z &= \frac{0.8}{\sqrt{\quad}} \end{aligned}$$

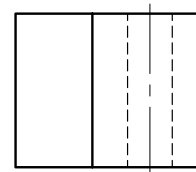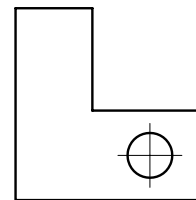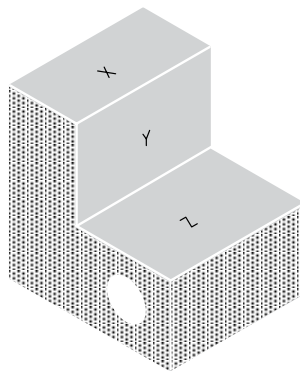

۳- با استفاده از جدول مقادیر زبری، برای هر یک از روش‌های تولید مقادیر آن را به دست آورید و به کمک جدول مقایسه علائم، جدول را کامل کنید (دقت متوسط را در نظر بگیرید).

سنگ‌زنی	فرزکاری	سوراخ‌کاری	کف‌تراشی	ریخته‌گری تحت فشار	فرآیند تولید روش زبری
					روش مثلی
					روش Ra
					روش Rz
					درجه زبری N

 
 
تمرین (۴-۷)

(زمان: ۱۵ دقیقه)

۱- به جای علامت $\sqrt{\text{Ra}}$ در یک نقشه چه مقداری از Ra را می توان جایگزین کرد؟

$\sqrt{0.1}$ (۴) $\sqrt{0.8}$ (۳) $\sqrt{3.2}$ (۲) $\sqrt{12.5}$ (۱)

۲- اگر ماشینکاری روی سطح یک قطعه مجاز باشد، برای این منظور نماد مناسب کدام است؟

 (۴)  (۳)  (۲)  (۱)

۳- در کنار یک نقشه نماد $\sqrt{\frac{Z}{4}} = \sqrt{\frac{3.2}{4}} \perp$ نوشته شده است. کدام نماد روی سطح قطعه کار قرار می گیرد؟

$\sqrt{\frac{3.2}{4}}$ (۱)

$\sqrt{\frac{Z}{4}} \perp$ (۲)

$\frac{Z}{4}$ (۳)

$\frac{4}{Z}$ (۴)

۴- با توجه به نماد $\sqrt{\frac{3.2}{4}}$ ($\sqrt{\frac{1.6}{4}}$ ، $\sqrt{\frac{0.8}{4}}$) در کنار یک نقشه، کدامیک از عبارات زیر مفهوم این نماد است؟

(۱) تمامی سطوح دارای زبری $3.2\mu\text{m}$ هستند.

(۲) تمامی سطوح دارای زبری $1.6\mu\text{m}$ تا $0.8\mu\text{m}$ هستند.

(۳) مقدار زبری Ra می تواند بین $0.8\mu\text{m}$ و $1.6\mu\text{m}$ و $3.2\mu\text{m}$ باشد.

(۴) تمامی سطوح دارای زبری $3.2\mu\text{m}$ می باشد به غیر از سطوحی که مقادیر آن داخل پرانتز نوشته شده است.