

مقدمه

شناخت بشر از فلزات و آلیاژهای فلزی با ویژگی‌های کاربری فراوان و ابداع روش‌های نوین ساخت و تولید، امکان بهره‌وری گستردگی و متنوع از فلزات را در صنایع مختلف به وجود آورده است. تاریخ نشان می‌دهد که پیشرفت یک ملت در هر کشور و سرزمینی، عمدتاً به توانایی استخراج منابع زیرزمینی، بویژه فلزات و استفاده از آن‌ها بستگی داشته است.



جوشکاری به عنوان یکی از روش‌های اتصال قطعات فلزی به یکدیگر، دارای مزایای فراوان است؛ از جمله موجب تنوع کاربری، سادگی انجام کار، سبکی وزن، سرعت در تولید و ارزانی مصنوعات می‌شود.

این فناوری همواره در حال پیشرفت بوده و سهم بزرگی از فعالیت‌های مهم صنعتی را به خود اختصاص داده است. خوشبختانه ابداع فرایندهای تازه و مدرن و افزایش ضرب اطمینان اتصالات جوشکاری شده به فناوری طراحی صنعتی کمک بسیار کرده است به طوری که امروزه پروژه‌های بزرگ صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، حمل و نقل سازه‌های فلزی و تولید ماشین‌آلات صنعتی، قطعات مورد نیاز را در ابعاد کوچک‌تر طراحی و آن‌ها را پس از ساخته شدن، با استفاده از اتصالات جوشی در زمان کوتاهی مونتاژ و یکپارچه می‌کنند. همچنین دستگاه‌های مورد استفاده‌ی جوشکاران که با تکنولوژی روز ساخته می‌شود نه تنها زمان یادگیری مهارت جوشکاری را کوتاه‌تر کرده بلکه عملیات جوشکاری را نیز ساده‌تر نموده است.



لذا برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت مهارتی (پومنی) با هدف ارتقای توانایی‌های افراد در مشاغل مختلف، با حفظ جنبه‌ی خودآموزی، از اهداف عالیه‌ی وزارت آموزش و پرورش است.

در تألیف پومنی جوشکاری قوس الکتریکی و الکترود روبوش‌دار، هدف فوق مورد توجه بوده و امید است فراغیران عزیز با استفاده از مطالب نظری و دستورالعمل‌های کارگاهی و آموزش تعاملی با هنرآموزان محترم بتوانند در زمان کوتاهی به هدف کلی کتاب دست یافته و در مشاغل مورد علاقه و وابسته به این حرفه توفیق پیدا کنند و به یاری خداوند متعال زمینه‌ی اشتغال خویش را در بازار کار و صنعت فراهم آورند. از صاحب‌نظران محترم تقاضا دارد ما را در رفع اشکالات احتمالی کتاب یاری فرمایند.

مؤلف

واحد کار اول

توانایی راه اندازی دستگاه های جوش برق

هدف کلی

راه اندازی دستگاه های جوش برق



هدف های رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

- ۱- تکنیک جوشکاری برق را تعریف کند.
- ۲- عوامل مؤثر در قانون اهم را شرح دهد.
- ۳- ویژگی جربان مناسب برای جوشکاری برق را بیان کند.
- ۴- اصول کار ترانسفورماتور جوش را شرح دهد.
- ۵- نکات ایمنی و حفاظتی را در راه اندازی دستگاه های جوشکاری بیان کند.
- ۶- ترانسفورماتور جوشکاری را راه اندازی کند.
- ۷- اصول کار رکتیفایر جوشکاری را توضیح دهد.
- ۸- رکتیفایر جوشکاری را راه اندازی کند.
- ۹- اصول کار دینام جوشکاری را توضیح دهد.
- ۱۰- دینام جوش کارگاهی را راه اندازی کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۶	۴	۱۰

پیشآزمون (۱)

۱- کدام دسته از مواد دارای استحکام، خاصیت شکل پذیری و جوش پذیر هستند؟

- الف - غیرفلزات ب - فلزات ج - مواد کانی د - لاستیک‌ها

۲- وقتی فلزات را حرارت دهیم افزایش می‌یابد.

- الف - جرم ب - طول ج - وزن د - حجم

۳- چرا در موقع خورشیدگرفتگی نباید به خورشید نگاه کرد؟

- الف - انسان گناه می‌کند ب - چشم شدیداً آسیب می‌یند

- ج - چشم اشک‌آلود می‌شود د - چشم خسته می‌شود

۴- کدام یک از این چهار فلز نقطه‌ی ذوب پایین‌تری دارد؟

- الف - قلع ب - آهن ج - مس د - چدن

۵- کدام یک از اتصالات زیر محکم‌تر است؟

- الف - لحیم قلع ب - لحیم نقره ج - جوش برق د - چسب

۶- آیا برقی که از شهری به شهر دیگر می‌رود از برق خانگی خطرناک‌تر است؟

جواب : بلی خیر

۷- آیا فلزات در حالت مذاب نیز هادی جریان الکتریسیته‌اند؟

جواب : بلی خیر

۸- آیا فلزات هم در اثر حرارت کافی بخار می‌شوند؟

جواب : بلی خیر

۹- جاذبه‌ی اتمی مایعات است.

جواب : زیاد کم

۱۰- جامدات در درجه حرارت محیط شکل و حجم دارند.

جواب : ثابت متغیر

۱۱- کدام یک از دستگاه‌های جوشکاری با صدای بیشتری کار می‌کند؟


- الف - ترانسفورماتور جوش ب - دینام جوش

- ج - موتور جوش سیار

۱۲- کدام یک از دستگاه‌های جوشکاری یک مبدل ساده هستند؟

- الف - دینام جوش ب - رکتیفایر جوش

- ج - ترانسفورماتور جوش

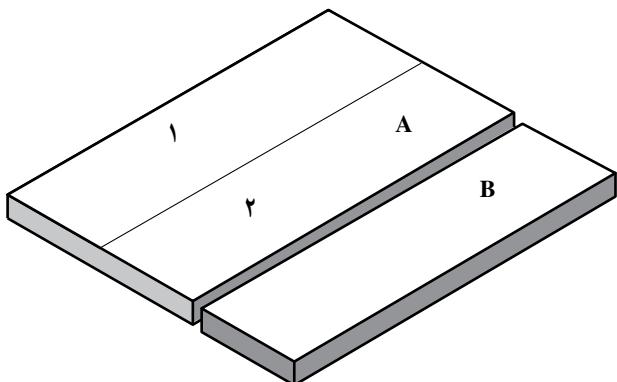

شکل ۱-۱

۱-۱- مفهوم جوشکاری برق

در شکل ۱-۱ دو قطعه فولاد ساختمانی A و B را مشاهده می‌کنید. روی سطح قطعه‌ی A یک فصل مشترک فرضی رسم شده و قطعه را به دو قسمت ۱ و ۲ تقسیم نموده است. در این فصل مشترک، اتم‌های دو قسمت قطعه کاملاً به هم چسبیده‌اند و نسبت به هم جاذبه دارند و یکپارچه‌اند. ولی در فصل مشترک دو قطعه‌ی A و B حتی اگر قطعات را به هم تماس دهیم باز هم بین اتم‌های دو قطعه فاصله وجود دارد و نسبت به هم جاذبه ندارند.



شکل ۱-۲- ذوب شدن لبه‌های کار و الکترود


حال چنانچه لبه‌های دو قطعه‌ی A و B را در محل فصل مشترک به وسیله‌ی حرارت شدید قوس الکتریکی^۱ ذوب کنیم (شکل ۱-۲) دو لبه ذوب شده و اتم‌ها با هم مخلوط می‌شوند و دو قطعه پس از انجماد یکپارچه می‌شوند.





شکل ۱-۳- دستگاه ترانسفورماتور جوش

باید دانست که در عمل جوشکاری، قوس الکتریکی بین قطعه کار و الکترود روپوش‌دار برقرار می‌شود و دستگاه جوشکاری وظیفه‌ی تأمین جریان الکتریسیته‌ی لازم را به عهده دارد (شکل ۱-۳).


^۱- قوس الکتریکی و چگونگی ایجاد آن در توانایی بعدی آمده است.

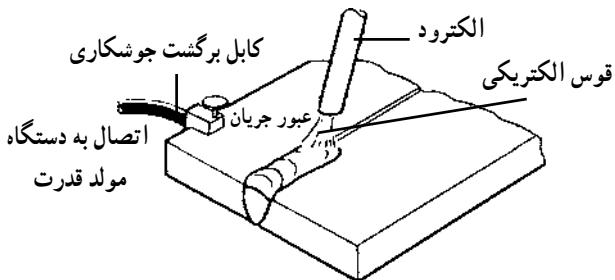

شکل ۱-۴- محدوده کوچک مذاب در جوشکاری

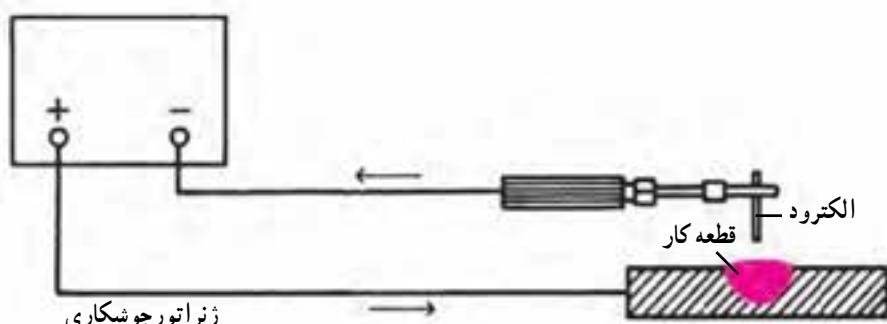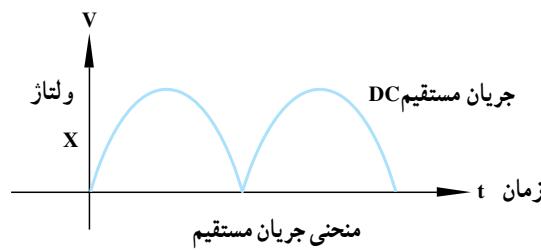

شکل ۱-۵

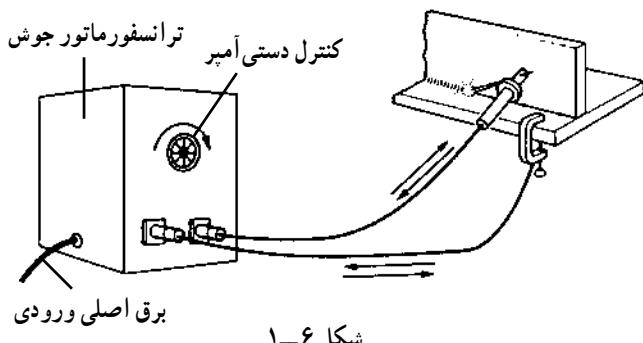



شکل ۱-۶

الکترود ضمن ایجاد قوس، خود نیز به آرامی ذوب می شود و با مواد مذاب لبه های قطعات کار مخلوط شده و درز قطعه را پر می کند. عمل ذوب شدن لبه ها و الکترود رویوش دار در مسیر جوشکاری، در یک محدوده کوچک (حوضچه مذاب) صورت می گیرد و بلا فاصله انجماد اتفاق می افتد (شکل ۱-۴). و قطعات به هم جوش می خورند. اتصال قطعات فلزی با این روش را اصطلاحاً جوشکاری برق می نامند.

۲-۱- اصول مقدماتی جريان الکتریسیته

در صنعت از دو نوع جريان الکتریسیته استفاده می شود؛ جريان مستقیم (DC) و جريان متناوب (AC). در جريان مستقیم جهت جريان (حرکت الکترون ها) یک طرفه است (شکل ۱-۵). برای مثال، باتری ماشین دارای برق مستقیم است. اما در جريان متناوب جهت جريان دو طرفه (رفت و برگشتی) است. این تغییر جهت جريان ۵۰ تا ۶۰ بار در ثانیه است که به آن فرکانس جريان می گویند، برق شهری شکل (۱-۶) برق متناوب است. در جوشکاری از هر دو جريان AC و DC می توان استفاده کرد.

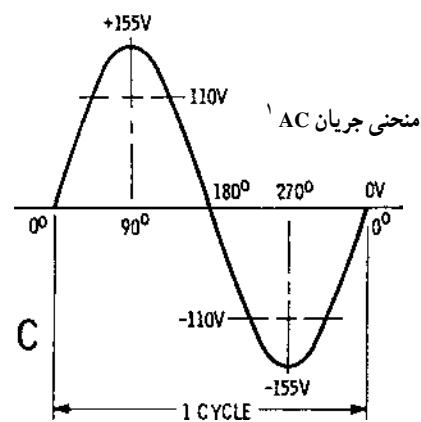

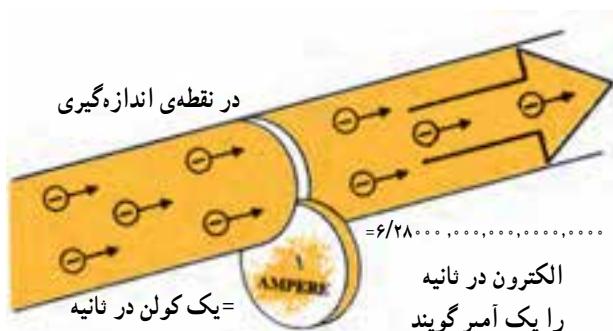

شكل ٧-١- نماد عیور الکترون

۱-۲- شدت جریان: منظور از شدت جریان الکتریسیته سرعت حرکت الکترون‌ها در سیم (هادی) است. اگر الکترون‌ها با تعداد زیاد در حال عبور باشند می‌گوییم شدت جریان زیاد است (شکل ۱-۷) و بر عکس، وقتی تعداد الکترون‌های عبوری از یک نقطه از مدار کم باشد می‌گوییم شدت جریان عبوری کم است.




شكل ١-٨ - أمير متز

واحد شدت جریان آمپر است و آن را با آمپر متر اندازه گیری می کنند (شکل ۱-۸). برای جوشکاری به جریان با شدت زیاد نیاز است.



شكل ١-٩ - ولت متر

۲-۱- فشار یا اختلاف سطح الکتریکی: اختلاف سطح بین دوسر سیم را، از نظر فراوانی الکترون، فشار الکتریکی یا اختلاف پتانسیل می‌نامند که باعث جابه‌جایی الکترون‌ها در مدار می‌شود. اگر اختلاف پتانسیل وجود نداشته باشد الکترون‌ها جریان پیدا نمی‌کنند. واحد فشار الکتریکی ولت است و با ولت‌متر اندازه‌گیری می‌شود (شکل ۱-۹). هرچه ولتاژ جریان بیشتر باشد الکترون‌ها با فشار بیشتری از سیم عبور می‌کنند و حتی می‌توانند از اجسامی که دارای هدایت الکتریکی کمتری هستند نیز عبور کنند.

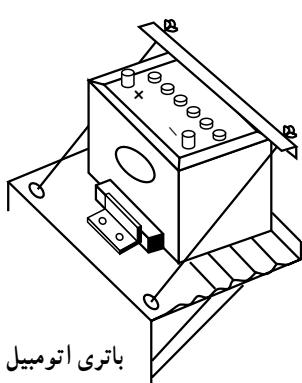

شکل ۱-۱۰


برق باتری اتمبیل ۱۲ ولت و مستقیم (شکل ۱-۱) و
برق شهر ۲۲۰ ولت و متناوب است.



شکل ۱-۱۱- سیم های رابط خطوط انتقال فشار قوی



شکل ۱-۱۲- کابل رشته ای مسی که به انبر اتصال وصل شده است.

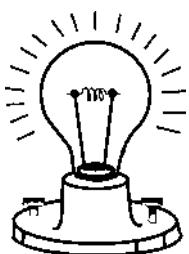

شکل ۱-۱۳- سیم مقاومت داخل لامپ




شکل ۱-۱۴- یک نمونه اهم متر

جريان الکتریکی که از شهری به شهر دیگر می‌رود برق با ولتاژ بسیار بالا (فشار قوی) است که گاهی تا 66000 ولت و بیشتر نیز می‌رسد (شکل ۱-۱۱).

۱-۲-۳- مقاومت الکتریکی: چنانچه مسیر برای عبور الکترون‌ها در یک هادی (کابل یا سیم) باز باشد و در مقابل عبور الکترون‌ها مقاومت زیاد نباشد می‌گوییم مقاومت الکتریکی کم و یا هدایت الکتریکی زیاد است (مثال: کابل اتصال و کابل انبر جوشکاری، در شکل ۱-۱۲).

ولی اگر مسیر عبور الکترون‌ها محدود و یا مشکل دار باشد می‌گوییم مقاومت الکتریکی زیاد است، یعنی در مقابل عبور الکترون‌ها مقاومت وجود دارد. برای مثال، سیم نازک داخل لامپ‌های معمولی (شکل ۱-۱۲) یا المنت بخاری‌های برقی دارای مقاومت زیاد هستند. واحد مقاومت الکتریکی اهم است و آن را با اهم متر اندازه‌گیری می‌کنند (شکل ۱-۱۴).

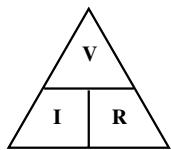

$$\begin{aligned} \text{ مقاومت مدار} &= R \\ \text{ شدت جریان} &= I \\ \text{ ولتاژ یا اختلاف پتانسیل} &= V \end{aligned}$$

شکل ۱-۱۵


در یک مدار، بین مقاومت و اختلاف پتانسیل و شدت جریان رابطه‌ی $V = I.R$ برقرار است. این رابطه به قانون اهم معروف است (شکل ۱-۱۵).



شکل ۱-۱۶ - قوس الکتریک

۳-۱- ویژگی جریان الکتریسیته‌ی مناسب برای جوشکاری


در جوشکاری با قوس الکتریک و الکترود روپوش‌دار حرارت زیاد به وسیله‌ی قوس الکتریکی تأمین می‌شود (شکل ۱-۱۶) و برای ایجاد قوس الکتریکی، جریان مستقیم یا جریان متناوب که دارای ولتاژ نسبتاً کم است با شدت جریان زیاد به کار گرفته می‌شود. دستگاه‌های جوشکاری را در طرح و اندازه و قدرت‌های متفاوت می‌سازند.

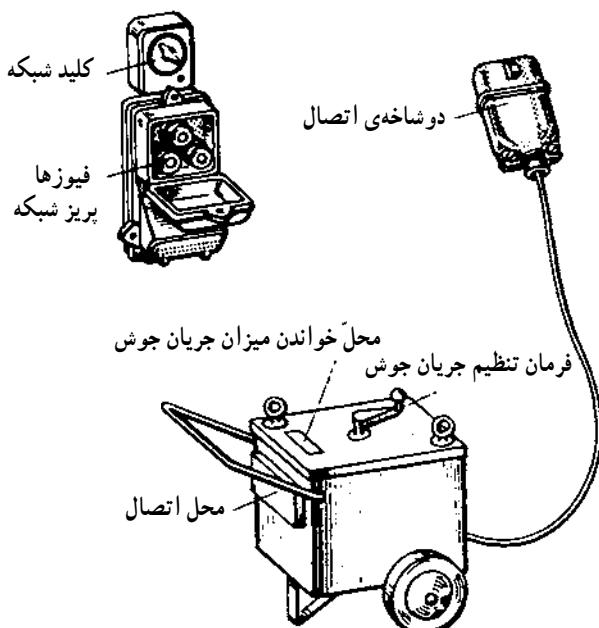

شکل ۱-۱۷ - ترانسفورماتور جوش (جریان متناوب برای جوشکاری)


۴-۱- اصول کار ترانسفورماتور جوشکاری

در صورتی که به جریان متناوب برای جوشکاری قوی با الکترود روپوش‌دار^۱ (SMAW) مورد نیاز باشد از دستگاهی به نام ترانسفورماتور جوش استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۷). برق ورودی این دستگاه برق شبکه‌ی شهری یک فاز ۲۲۰ ولت، و یا برق صنعتی ۳۸۰ ولت است.

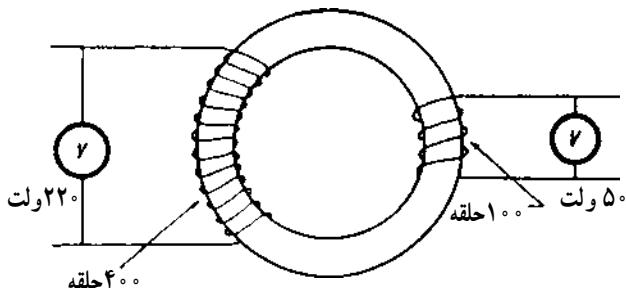


شکل ۱-۱۸- کاهش ولتاژ در ترانسفورماتور

جريان برق خروجی از ترانسفورماتور جوشکاری یک جريان متناوب است که دارای ولتاژ کمتری نسبت به ولتاژ ورودی است و موقع کار با الکترود روپوش دار طول قوس مناسب ایجاد کرده و اینمی لازم را در جوشکاری دستی دارد (شکل ۱-۱۸). پس، در واقع، ترانسفورماتور جوشکاری یک مبدل جريان است که ولتاژ برق را کاهش می دهد و به جای آن شدت جريان بیشتری را تأمین می کند.

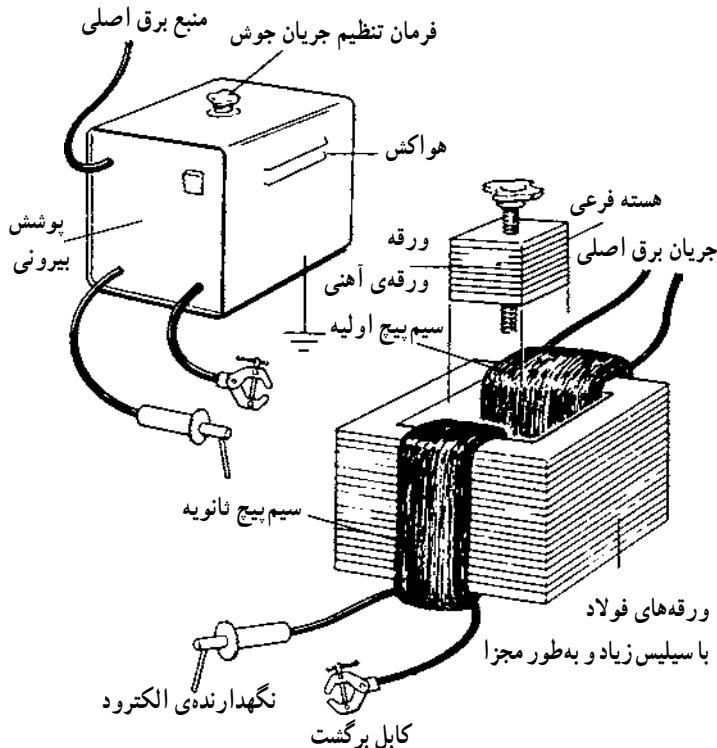

شکل ۱-۱۹- قسمت های مختلف ترانسفورماتور جوش

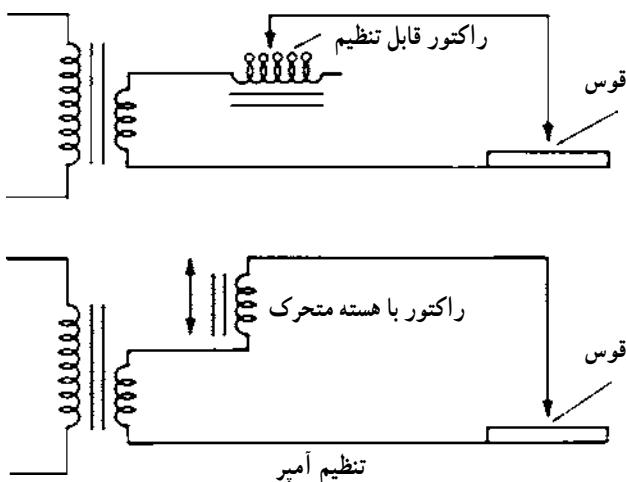

شکل ۱-۲۰- نماد تغییر آمپر در ترانسفورماتور جوش

۱-۴-۱- قسمت های مختلف یک دستگاه ترانسفورماتور جوشکاری


تلخه می شود ترانسفورماتور از سه قسمت تشکیل شده است:
- هسته، که از جنس آهن سیلیس دار و با درصد سیلیس بیشتر از فولاد معمولی است که به صورت ورقه ورقه روی هم قرار گرفته است.

- سیم پیچ اولیه، با تعداد دور زیاد و قطر سیم کمتر


- سیم پیچ ثانویه، که دارای دور کمتر و قطر سیم کلفت تر بوده و کابل انبر و کابل اتصال به آن وصل است.

۲-۱- تنظیم شدت جريان در ترانسفورماتور

جوش: ترانسفورماتورهای جوشکاری هر کدام دارای یک سیستم تغییر آمپر هستند و با توجه به ضخامت قطعه‌ی جوش دادنی و نوع الکترود مصرف شدنی باید آمپر مناسب تنظیم شود (شکل ۱-۲۰).

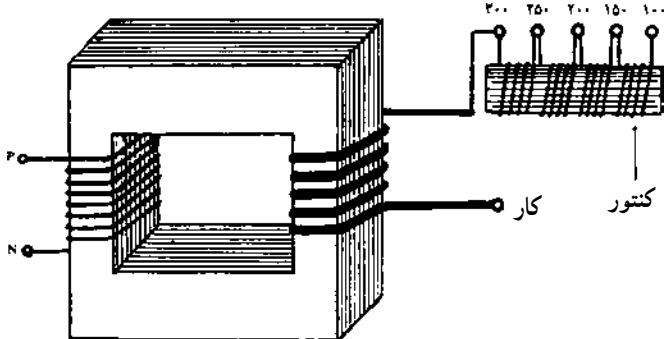

شکل ۱-۲۱- تغییر آمپر

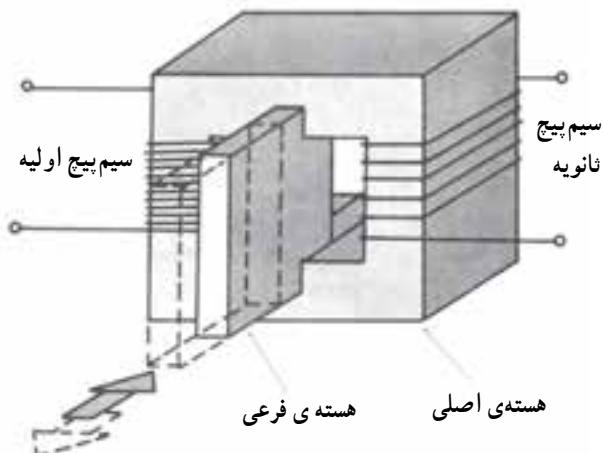

فلش ها مسیر جابه جا شدن هسته های فرعی را نشان می دهند

شکل ۱-۲۲- تغییر آمپر پیوسته

در شکل ۱-۲۱ نمودار تغییر آمپر پله ای را مشاهده می کنید در این نوع دستگاهها جوشکار باید برای استفاده از شدت جریانی که برای انجام کار لازم دارد کابل انبر را به ترمینال موردنظر وصل نماید.

شکل ۱-۲۲-۱ تغییر آمپر پیوسته را نشان می دهد که با گردش دسته و داخل و خارج کردن هسته های فرعی در وسط هسته های اصلی شدت جریان کاهش یا افزایش می یابد.

هر چه هسته های فرعی بیشتر در داخل هسته اصلی قرار گیرد آمپر کمتری در سیم پیچ ثانویه القاء می شود چون خطوط مغناطیسی کمتری از وسط حلقه های آن عبور می کند.



شکل ۱-۲۳-۱ ترانسفورماتور جوش با دو ردیف درجهی قابل تنظیم آمپر

شکل ۱-۲۳-۱ ترانسفورماتور جوش نشان داده شده که دارای دو ردیف درجهی تنظیم آمپر می باشد.



شکل ۱-۲۴— محل ترمینال کابل اتصال دستگاه

در شکل ۱-۲۴ ترمینالی که با کلمه‌ی work (کار) مشخص شده است جای وصل کردن فیش کابل اتصال می‌باشد. کلید قطع و وصل دستگاه در سمت راست تصویر در بالا و درجه‌بندی میزان آمپر در طرف چپ در بالای تصویر مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۲۵— محل وصل فیش کابل انبر


در شکل ۱-۲۵ ترمینالی که با کلمه‌ی Low مشخص شده جای اتصال کابل انبر برای تنظیم آمپرهای کمتر است. و برای خواندن آمپر به عده‌های سمت راست درجه‌بندی که در قسمت بالای تصویر مشاهده می‌شود استفاده نماید.



شکل ۱-۲۶— محل وصل فیش کابل انبر برای آمپرهای زیاد

در شکل ۱-۲۶ ترمینالی که با کلمه‌ی High مشخص شده جای اتصال کابل انبر است که برای تنظیم آمپرهای بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. و برای خواندن میزان آمپر قبل از استفاده در جوشکاری به عده‌های سمت چپ که در بالای تصویر نشان داده شده است استفاده می‌شود.

۱-۵ نکات ایمنی برای راه اندازی دستگاههای جوشکاری

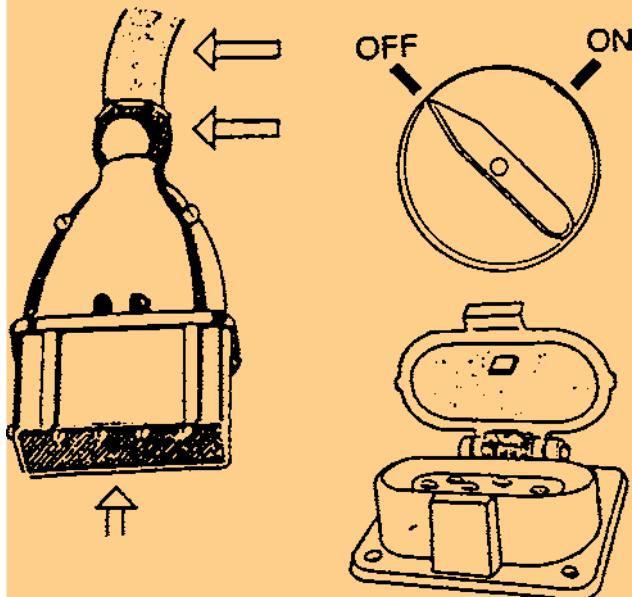

شکل ۱-۲۷

- ۱- هنگام اتصال دستگاه جوشکاری به برق باید توجه کنیم که فیش و سه به شاخه سالم و مناسب باشد (شکل ۱-۲۷).
- ۲- کابل های ورودی دستگاه باید سالم بوده و زخمی یا ترک خورده نباشد.
- ۳- بایستی بدنه دستگاه جوشکاری حتماً دارای سیستم اتصال به زمین باشد.



شکل ۱-۲۸- دستگاه جوشکاری در حالت خاموش

- ۴- کلید روشن و خاموش ترانسفورماتور یا رکتیفایر باید در حالت خاموش یا O باشد (شکل ۱-۲۸).
- ۵- چراغ سیگنال هرسه فاز به علامت وجود برق روشن باشد.
- ۶- فیش کابل های انبرو اتصال در جای خود محکم شده باشد.

زمان: ۱ ساعت

۶-۱- دستورالعمل راهاندازی ترانسفورماتور جوشکاری

با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید.

۱- سه شاخه‌ی دستگاه را به برق بزنید (شکل ۱-۲۹).

۲- دقت کنید کابل اتصال واشر به هم وصل نباشد تا اتصال

کوتاه بوجود نیاید.

۳- کلید اصلی دستگاه را به حالت روشن (۱) قرار دهید

تا دستگاه روشن شود.

۴- لامپ پیلوت یا سیگنال دستگاه باید روشن بودن دستگاه

را نشان دهد.



شکل ۱-۲۹- وصل سه شاخه به برق



شکل ۱-۳۰- پروانه‌ی خنک کن دستگاه

۵- دقت کنید که پروانه‌ی خنک کن دستگاه در حال هدایت

هوای خارج ترانسفورماتور باشد (شکل ۱-۳۰).

ترانسفورماتور به جز پروانه‌ی خنک کن، قسمت گردنه‌ای

ندارد؛ بنابراین دستگاه هنگام کار سروصدای کمی دارد.

زمان: ۱ ساعت

دستورالعمل خاموش کردن دستگاه زمان ۱ ساعت
– کلید اصلی روشن، خاموش دستگاه را به حالت خاموش
یا (۰) برگردانید.



شکل ۱-۳۱—کلید اصلی روی ۰ و دستگاه خاموش است.

– کابل‌ها و انبر و اتصال را جمع کرده و در محل مناسب
قرار دهید (شکل ۱-۳۱).



شکل ۱-۳۲—خارج کردن سه شاخه از پریز

– برای اینمی بیشتر سه شاخه را از برق بکشید (شکل ۱-۳۲).

– دستگاه را در جای خودش قرار دهید.

۷-۱- اصول کار رکتیفایر جوشکاری


یکی از دستگاه‌های جوشکاری که به صورت گسترده در صنایع برای جوشکاری با جریان مستقیم به کار می‌رود رکتیفایر جوشکاری است. این دستگاه مطابق شکل ۱-۳۳ از دو قسمت تشکیل شده است.

الف - ترانسفورماتور کاہنده‌ی ولتاژ

ب - یکسوساز (یکسوکننده)



شکل ۱-۳۳- دستگاه رکتیفایر جوشکاری

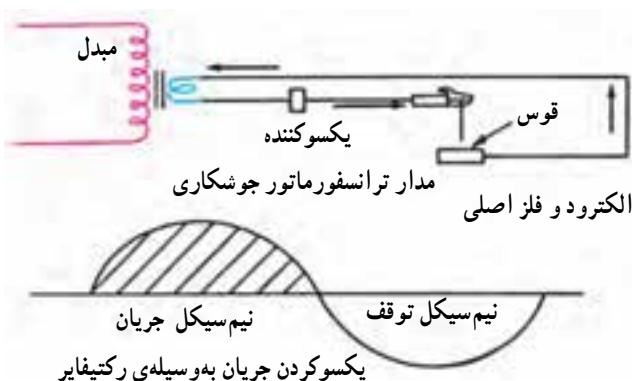

شکل ۱-۳۴- نماد یکسوسازی در رکتیفایر جوشکاری

برق شهر را که 220° ولت یا 380° ولت است به دستگاه وصل می‌کنیم. در قسمت ترانسفورماتور دستگاه ولتاژ آن کاهش یافته و از قسمت یکسوساز عبور می‌کند و جریان متناوب AC به جریان مستقیم DC تبدیل می‌شود و یکسوکننده‌ها از جنس سیلیکون یا سیلیکون، با این خاصیت هستند که اجازه می‌دهند الکترون‌ها از یک جهت عبور کنند ولی اجازه‌ی برگشت را به آن‌ها نمی‌دهند (شکل ۱-۳۴).



شکل ۱-۳۵- تنظیم آمپر در رکتیفایر جوش

۱-۷-۱- تنظیم شدت جریان در رکتیفایرها: با استفاده از یک سیستم ترانزیستوری که در داخل دستگاه وجود دارد و یک کلید گردان که روی دستگاه نصب شده شدت جریان قابل تنظیم است (شکل ۱-۳۵).




شکل ۱-۳۶- محل اتصال فیش کنترل از راه دور دستگاه



شکل ۱-۳۷- ریموت کنترل از راه دور

۱-۷-۲- تنظیم شدت جریان رکتیفایر از راه دور:
همراه دستگاه، یک کلید گردان تنظیم آمپر از راه دور وجود دارد که به وسیله‌ی یک کابل رابط به ترمینال مخصوص دستگاه رکتیفایر وصل می‌شود بنابراین جوشکاری که دور از دستگاه مشغول کار است می‌تواند آمپر را کم یا زیاد کند. شکل ۱-۳۶-۱ محل اتصال را نشان می‌دهد.

۱-۷-۳- رکتیفایر AC/DC : بعضی از رکتیفایرها با هردو جریان AC و DC کار می‌کنند، از این‌رو به رکتیفایر (AC-DC) موسومند. در شکل ۱-۳۷-۱ چند نمونه ریموت کنترل که به وسیله‌ی کابل رابط به رکتیفایر وصل می‌شود مشاهده می‌کنید.

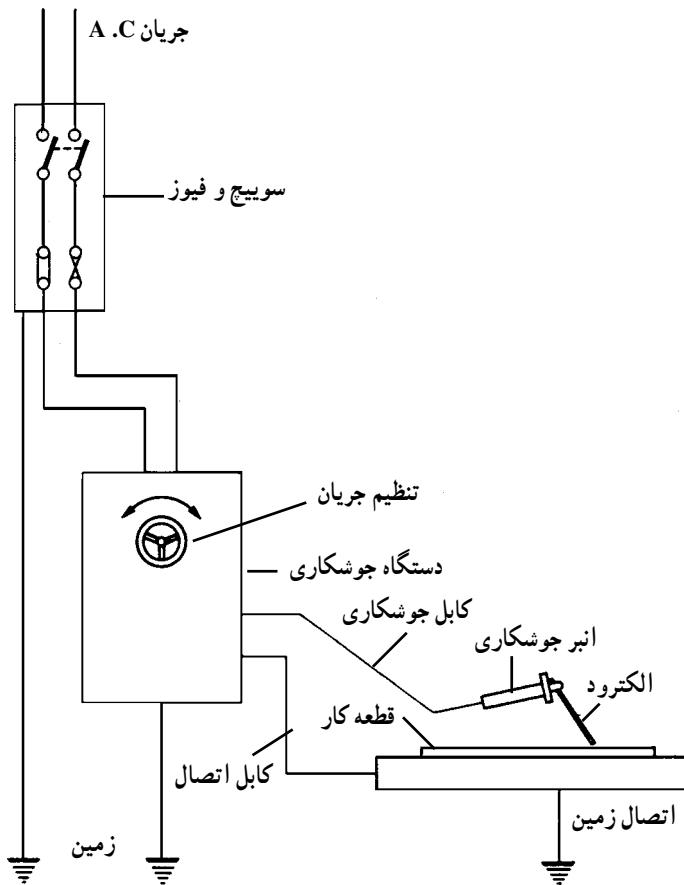

شکل ۱-۳۸— سیستم اتصال به زمین

۸-۱— دستور العمل راه اندازی رکتیفایر جوشکاری

با رعایت نکات اینمی ۱-۵ مراحل زیر را به ترتیب اجرا

کنید :

- ۱— توجه کنید که دستگاه دارای سیستم ارت (earth) یا اتصال به زمین باشد (شکل ۱-۳۸).
- ۲— کابل و سه شاخه از هرنظر سالم باشد، یعنی کابل بدون ترک خوردگی و سه شاخه بدون شکستگی باشد.
- ۳— چون رکتیفایرها عموماً با برق سه فاز کار می کنند دقت کنید که چراغ های سیگنال هر سه فاز برق روی تابلوی برق روشن باشند.
- ۴— کلید اصلی راه اندازی باید در حالت خاموش باشد (حالت ۰).
- ۵— سه شاخه دستگاه را به برق سه فاز وصل کنید.

۶— تذکر مهم

- ۱— کابل برق ورودی به دستگاه های جوشکاری در تماس با اجسام تیز و برند نباشد.
- ۲— دقت کنید انبر جوشکاری و انبر اتصال به هم ارتباط نداشته باشند (متصل نباشند).



شکل ۱-۳۹— کلید روشن و خاموش رکتیفایر جوش

۷— کلید دستگاه را در حالت روشن (حالت ۰ و ۱) قرار

دهید (شکل ۱-۳۹).




شکل ۱-۴۰

۸- اکنون پروانه‌ی خنک کن دستگاه باید درحال گردش باشد؛ در عین حال به دلیل این که رکتیفایر به جز این پروانه قسمت گردنه‌ی دیگری ندارد دستگاه هنگام کار سروصدای زیادی ندارد.

۱-۸-۱- دستورالعمل خاموش کردن رکتیفایر

جوشکاری (زمان: $\frac{1}{4}$ ساعت)

۱- کلید اصلی را به حالت (OFF) خاموش برگردانید
(شکل ۱-۴۰).

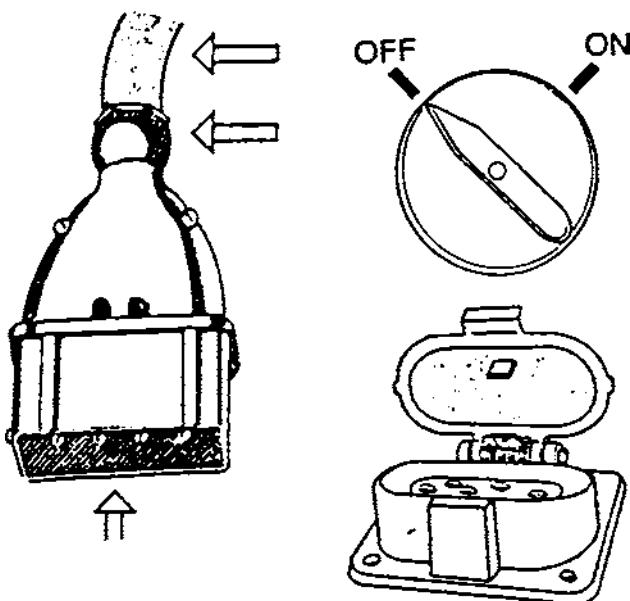

شکل ۱-۴۱

۲- برای ایمنی بیشتر سه شاخه را از برق خارج کنید (شکل ۱-۴۱).

۳- کابل و سه شاخه در جای مناسب کنار دستگاه قرار دهید.



شکل ۱-۴۲- مرتب کردن کابل‌های جوشکاری

۴- کابل‌های انبراتصال را جمع کرده و مرتب کنید و در جای مناسب قرار دهید (شکل ۱-۴۲).


۵- در صورت لزوم این وسایل را به انبار تحویل دهید.



شکل ۱-۴۳



شکل ۱-۴۴

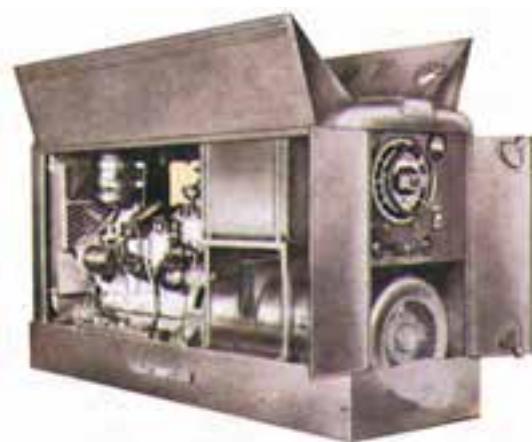

شکل ۱-۴۵ - دینام جوش سیار

۹-۱- موتور ژنراتور (دینام جوشکاری)

دینام جوشکاری یک مولّد جریان مستقیم است که از یک موتور و یک ژنراتور تشکیل شده است. موتور، که ژنراتور را به گردش درمی‌آورد، اگر از نوع الکتریکی باشد دینام جوش کارگاهی (شکل ۱-۴۳) و اگر بنزینی یا گازوییلی باشد دینام جوش سیار نامیده می‌شود.

در شکل ۱-۴۴ نوع دیگر دینام جوش کارگاهی مشاهده می‌شود که در کارگاه‌های بزرگ صنعتی مورد استفاده واقع می‌شود.

مولّدهای جوش سیار در سایت‌ها و مکان‌های دور از شبکه برق صنعتی مثل سکوهای شناور در دریا و اقیانوس‌ها و مکان‌های نصب آتن‌های مخابرات در ارتفاعات به کار گرفته می‌شود تا با استفاده از سوخت مایع موتور احتراق داخلی حرکت دورانی را جهت گردش محور دینام جوش را فراهم و برق مناسب برای جوشکاری تأمین گردد (شکل ۱-۴۵).

برای تأمین حرکت دورانی، دینام جوش کارگاهی به الکتروموتور سه‌فاز با قدرت و تعداد دور کافی مجهز شده‌اند و عموماً برای راهنداری آن‌ها از کلید ستاره مثبت استفاده می‌شود و دینام جوش سیار نیز با موتور گازوییلی دارای قدرت زیاد و با دور کافی می‌باشد.



شکل ۱-۴۶— دسته‌ی رئوستای تغییر آمپر



شکل ۱-۴۷— ترمینال‌های خروجی دستگاه




شکل ۱-۴۸— ترمینال E برای آمپرهای زیادتر

۱-۹-۱— تنظیم آمپر در دینام‌های جوشکاری: تنظیم آمپر در دینام‌های جوشکاری، مطابق شکل ۱-۴۶ به وسیله‌ی یک رئوستا انجام می‌شود که سر راه جریان تحریک آهن‌ربای الکتریکی ژنراتور قرار دارد. با این رئوستا می‌توان به وسیله‌ی کابل از همان محلی که جوشکاری انجام می‌شود شدت جریان را کم یا زیاد نمود.

۱-۹-۲— بستن کابل‌ها به دستگاه دینام جوش: برای بستن کابل انبر و کابل اتصال دستگاه‌ها عموماً دارای سه ترمینال خروجی، مانند شکل ۱-۴۷ است؛ یک ترمینال که با حرف e مشخص شده و کابل اتصال به آن بسته می‌شود. دو ترمینال دیگر نیز، یکی با حرف (e)^۱ و دیگری با حرف (E)^۱ مشخص گردیده است که کابل انبر به یکی از آن‌ها وصل می‌شود. ترمینالی که با e علامت‌گذاری شده درجه‌بندی آن آمپرهای کمتر و ترمینالی که با E نشان داده برای آمپرهای زیاد به کار می‌رود (شکل ۱-۴۸).

^۱- e یا E=electrod - W = Work

زمان: ۱ ساعت

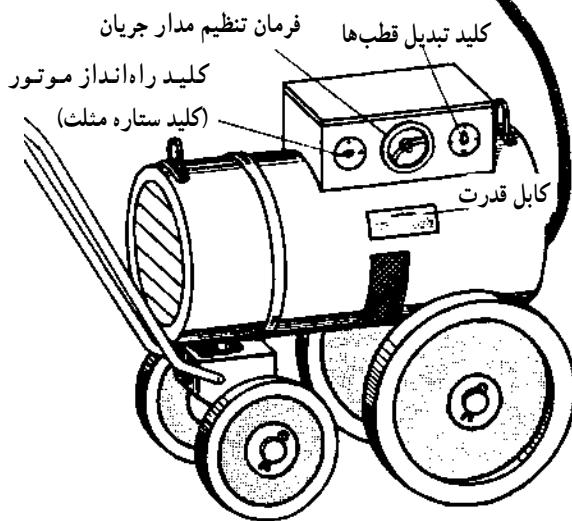

شکل ۱-۴۹— قسمت های مختلف یک ژنراتور جوش و کلید ستاره مثلث



شکل ۱-۵۰— کلید در حالت ستاره \swarrow

۱۰- دستور العمل راه اندازی دینام جوشکاری

- ۱- نکات ایمنی ۱-۵ رعایت می شود.
- ۲- کلیه راه اندازی دستگاه را که به کلید ستاره مثلث معروف است روی حالت خاموش (۰) قرار دهید (شکل ۱-۴۹).
- ۳- سه شاخه را به برق سه فاز وصل کنید.

دقت کنید که کابل اتصال به برق از اجسام تیز، بُرنده یا داغ دور باشد.

- ۴- کنترل کنید که انبر اتصال به میز کار و انبر الکترود گیر به هم متصل نشده باشد یا به عبارت دیگر اتصال کوتاه بین آنها نباشد.

- ۵- کلید را به حالت ستاره (\swarrow) قرار دهید تا موتور به دور کامل برسد و صدای آن یکنواخت شود (شکل ۱-۵۰).



شکل ۱-۵۱—جهت گردش موتور



شکل ۱-۵۲—کلید در حالت ۰



شکل ۱-۵۳—خارج کردن سه شاخه از برق



شکل ۱-۵۴—جمع کردن کابل های دستگاه

۶—کلید را در حالت مثلث قرار دهید.

۷—جهت گردش موتور را، با توجه به علامت جهت گردش روی دستگاه، کنترل کنید (شکل ۱-۵۱).

۸—دستگاه با صدای یکسان در حال کار است و آماده بی بهره برداری می باشد.

۱-۱۰—دستور العمل خاموش کردن دینام جوش

(زمان: $\frac{1}{4}$ ساعت)

۱—کلید را از حالت مثلث به حالت خاموش یا (O) برگردانید (شکل ۱-۵۲).

۲—سه شاخه‌ی دستگاه را از برق بکشید (شکل ۱-۵۳).

۳—کابل‌های جوشکاری را دور دسته‌ی دینام جوشکاری به طور منظم جمع کنید (شکل ۱-۵۴).

نکته حفاظتی

تذکر مهم: اگر هنگام کار با دینام، برق شهر رفت حتماً کلید ستاره و مثلث دستگاه را به حالت خاموش (O) برگردانید.

آزمون پایانی (۱)



۱- شکل زیر مونتاژ کدام وسیله را نشان می‌دهد؟

- الف - سه‌شاخه‌ی اتصال
- ب - انبر جوشکاری
- ج - انبر اتصال
- د - فیش اتصال



۲- با توجه به شکل مقابل چرا قوس تشکیل نمی‌شود؟

- الف - دستگاه جوش خاموش است.
- ب - فیش اتصال از میز کار جدا شده است.
- ج - روپوش الکترود نوک فلزی الکترود را پوشانده است.
- د - هرسه مورد بالا امکان دارد.

۴- آمپر دستگاه رکتیفایر جوشکاری چگونه دور از دستگاه (محل جوشکاری) تنظیم می‌شود؟

جواب تشریحی

۵- چگونگی تغییر آمپر پله را شرح دهید.

جواب تشریحی

۶- رکتیفایر AC/DC یعنی چه؟

جواب تشریحی

۷- خطر برق گرفتگی کابل ورودی دستگاه جوشکاری بیشتر است یا خروجی؟ چرا؟

جواب تشریحی



۸- محل بستن کابل اتصال شکل مقابل کدام یک از موارد است؟

جواب :

- الف - E ب - W
د - E-e ج - e

۹- دلیل استفاده از اتصالات جوشکاری شده کدام است؟

- الف - سادگی اجرا ب - سرعت اجرا ج - تنوع روشها د - تمام موارد

۱۰- از چه نوع جریان برق هنگام جوشکاری برای تشکیل قوس استفاده می‌شود؟

- الف - جریان مستقیم DC با فشار زیاد
ب - جریان AC با DC با آمپر زیاد و ولتاژ کم
ج - جریان متناوب با آمپر کم

د - جریان AC با DC با آمپر کم و ولتاژ زیاد

۱۱- اگر شدت جریان زیاد باشد می‌گوییم :

- الف - فشار الکترون‌ها برابر عبور زیاد است
ب - در مقابل عبور الکترون‌ها مقاومت وجود دارد
ج - تعداد الکترون‌ها در حال عبور زیاد است
د - تعداد الکترون‌ها کم و فشار آنها زیاد است

۱۲- برای جوشکاری با برق مستقیم از کدام دستگاه استفاده می‌شود؟

- الف - دینام جوش
ب - رکنیفایر جوش
ج - ترانسفورماتور جوش
د - گزینه‌ی ب و ج

۱۳- در جوشکاری قطعات کدام گزینه باید زیاد باشد؟

- الف - آمپر
ب - ولتاژ
ج - مقاومت الکتریکی
د - گزینه‌ی الف و ب

۱۴- در تعییر آمپر پیوسته هسته‌ی فرعی را می‌کنیم.

- جابه‌جا عوض
خاموش - روشن ستاره - مثلث

۱۵- برای راه اندازی دینام جوش از کلید استفاده می کنیم.

ستاره - مثلث خاموش - روشن

۱۶- وظیفه‌ی تبدیل جریان متناوب AC به جریان مستقیم DC در رکتیفایر جوش به عهده‌ی است.

جواب:

۱۷- قانون اهم رابطه‌ی بین را بیان می کند.

جواب: و و

۱۸- آیا ولتاژ خروجی دستگاه‌های جوشکاری کمتر از ولتاژ ورودی دستگاه است؟

بلی خبر

۱۹- آیا در موقع راه اندازی دینام جوشکاری باید از ماسک جوشکاری استفاده نمود؟

بلی خبر

۲۰- آیا یکسوکننده هم، مانند شیر فلکه، در لوله کشی عمل می کند؟

بلی خبر