

واحد کار سوم

توانایی ایجاد قوس الکتریکی و ایجاد گرده‌های ساده و مرکب

هدف کلی

ایجاد گرده جوش و خط‌جوش ساده و مرکب

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن واحد کار باید بتواند:

- ۱- اینمی در جوشکاری با قوس الکتریکی را توضیح دهد.
- ۲- درباره قوس الکتریکی، به عنوان عامل گرما و ذوب، توضیح دهد.
- ۳- مناسب با قطر الکترود شدت جریان را تنظیم کند.
- ۴- نقش ولتاژ در قوس (ولتاژ مدار باز و ولتاژ قوس) را توضیح دهد.
- ۵- با دستگاه ترانسفورماتور جوش (مبدل جریان AC) قوس ایجاد نماید و آن را پایدار کند.
- ۶- با دستگاه‌های جریان DC (جریان مستقیم) قوس ایجاد نماید و آن را پایدار کند.
- ۷- گرده جوش‌های ساده و کوتاه روی قطعات فولادی ایجاد کند.
- ۸- گرده جوش‌های خطی روی قطعات فولادی ایجاد کند.
- ۹- خال‌جوش‌های مختلف ایجاد کند.
- ۱۰- گرده جوش‌های پهن با جریان AC روی قطعات فولادی ایجاد کند.
- ۱۱- جوش پوششی روی سطح قطعات فولادی ایجاد کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۶۰	۶۲

پیش‌آزمون (۳)

۱- استفاده از ماسک جوشکاری بدليل وجود است؟

- الف - نور معمولی و شدید
ب - نور و اشعه‌ی نامرئی
ج - نور بسیار شدید
د - فقط اشعه

۲- درجه حرارت قوس الکتریک موقع جوشکاری قطعات فولادی چه میزان است؟

- الف - کم‌تر از درجه‌ی ذوب آهن
ب - به اندازه‌ی درجه‌ی ذوب آهن
ج - ده درجه از ذوب آهن پیش‌تر
د - از درجه ذوب آهن خیلی پیش‌تر

۳- چرا جوشکاری در محیط‌های بسته خطرناک است؟

- الف - زیرا اکسیژن کافی به جوشکار نمی‌رسد
ب - حرارت زیاد برای جوشکار ضرر دارد
ج - جوشکار دچار برق گرفتگی می‌شود
د - راه فرار برای جوشکار وجود ندارد

۴- چرا جریان خروجی دستگاه جوش خطر برق گرفتگی کم‌تری دارد؟

- الف - شدت جریان آن زیاد است
ب - ولتاژ آن کم است
ج - برق منناوب است
د - برق مستقیم است

۵- در ژنراتور جوش سیار، انرژی به انرژی تبدیل می‌شود.

- الف - مکانیکی - نورانی
ب - مکانیکی - الکتریکی
ج - الکتریکی - حرارتی
د - الکتریکی - نورانی

۶- جوشکاری کدام مواد با قوس الکتریک ممکن نیست؟

- الف - جوشکاری آهن
ب - جوشکاری چدن
ج - جوشکاری پلاستیک
د - جوشکاری آلومینیوم

۷- وسائل ایمنی چرمی در مقابل چه عواملی آسیب می‌یابند؟

- الف - نور شدید
ب - رطوبت
ج - حرارت شدید
د - تمام موارد

۸- موادی که با آن ماسک جوشکاری ساخته می‌شود باید باشد.

- الف - محکم و سخت
ب - سبک و نسوز
ج - عایق و نازک
د - سیاه و سخت

۹- فاصله‌ی دست جوشکار تا محلی که ذوب اتفاق می‌افتد به کدام عوامل بستگی دارد؟

- الف - ارتفاع قطعه کار
ب - شدت جریان
ج - نوع کار
د - طول الکترود



۱۰- دستگاهی که در شکل مشاهده می‌شود یک است.

ب - تولید کنندهٔ جریان AC

الف - تولید کنندهٔ جریان DC

د - مبدل جریان DC

ج - مبدل جریان AC

۱۱- در شکل مقابل قبل از محکم کردن کابل شو به انبر اتصال، کدام مرحله‌ی کار فراموش شده است؟



ب - پرس کردن کابل شو به کابل

الف - لخت کردن کابل

د - استفاده از آچار مناسب

ج - قرار دادن کابل داخل کابل شو

۱۲- با مشاهدهٔ شکل زیر، به نظر شما، دستگاه جوشکاری در این شرایط باید باشد.




روشن

جواب: خاموش

۱-۳-۱ ایمنی در جوشکاری باتری الکتریکی

حوادث تلخ و بروز صدمات ناگوار در صنعت دو دلیل
عمده دارد.

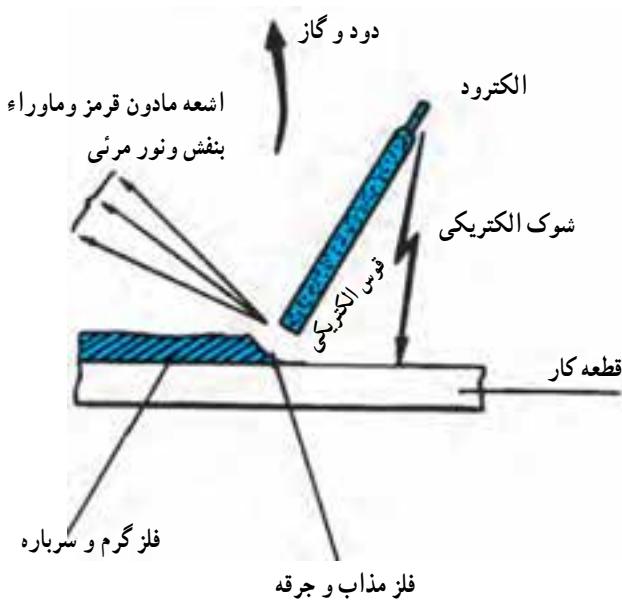

شکل ۱-۳-۱ خطرات جوشکاری قوس الکتریکی

- عدم آگاهی و کمبود داشت ایمنی

- سهل‌انگاری و بی‌توجهی به مسائل ایمنی در جوشکاری با قوس الکتریک همیشه مخاطرات زیر را مدنظر داشته و آگاهانه و مسئولانه به آن توجه نمایید (شکل ۱-۳-۱).

- شوک الکتریکی

- خطرات ناشی از پرتوهای مضر و نورهای شدید

- سوختگی و آتش‌سوزی

- مخاطرات ناشی از دود و گازهای مختلف.

ناگفته نمایید که آشنایی با نکات ایمنی و اجرای دستورالعمل‌های عمومی که در مکان‌های صنعتی موردنظر قرار است همراه با موارد فوق در دستور کار قرار می‌گیرد.

تذکر مهم: هیچگاه با وسیله‌ای که روش کار آن را نمی‌دانید و برای کار با آن آموزش ندیده‌اید کار نکنید.

۱-۳-۲ شوک الکتریکی: عبور جریان الکتریکی از بدن و واکنش ماهیچه‌ای در افراد متفاوت است. به طور کلی عبور جریان بیشتر از 1 mA ، مانند یک شوک احساس می‌شود و جریان بیش از 25 mA باعث از کار افتادن قلب می‌شود. به همین ترتیب، ولتاژهای بالاتر می‌توانند شدت جریان بیشتری را از بدن عبور دهند و حتی موجب سوختگی شوند. خطرات جریان برق در جوشکاری قوس در جدول ۱-۳ آمده است.

عبور جریان از قلب از کار افتادگی قلب سوختگی	$I > 25\text{ mA}$
---	--------------------

شوک الکتریکی پس زدن پرت کردن انقباض ماهیچه‌ای چسبیدن به برق	$I < 1\text{ mA}$ تا 25 mA
---	-------------------------------------

جدول ۱-۳-۱ مخاطرات جریان برق در جوشکاری

مدارهای ولتاژ بالا (کابل برق و روپی و مدارهای مربوط به آن)

خطر	خطا یا اشتباہ
آتش‌سوزی - شوک الکتریکی - خطر مرگ - آسیب دیدن تجهیزات	۱- نصب و راهاندازی غلط
بالا رفتن درجه حرارت وسایل و تجهیزات - آسیب رسیدن به تجهیزات و آتش‌سوزی	۲- استفاده از فیوز با ظرفیت بالا
شوک الکتریکی - در شرایط حاد سوختگی یا مرگ	۳- نداشتن اتصال زمین دستگاه جوشکاری و سیستم مربوط

مدارهای ولتاژ کم جریان خروجی دستگاه با شدت جریان زیاد

خطا یا اشتباه	خطر
۱- بودن اتصال زمین	شوك الکتریکی و در شرایط حاد سوختگی و خطر مرگ.
۲- مخدوش بودن کابل و لقّی اتصالات کابلی	برقراری قوس کوچک بین کابل و یا اتصال کابل به قطعات فلزی که به زمین وصل باشند موجب آتشسوزی می‌شود.
۳- کابل جوشکاری ضعیف با ظرفیت کم	گرم شدن کابل و احتمال آتشسوزی و آسیب رسیدن به تجهیزات
۴- نامناسب بودن اتصالات برقی	گرم شدن اضافی - سوختگی و آتشسوزی.
۵- نامناسب بودن مسیر جریان برگشت یا کابل اتصال	هدرفتن جریان، افت ولتاژ جریان جوشکاری، گرم شدن اضافی در اتصالات لقّی و آتشسوزی



۱-۳-۲- ویژگی قوس الکتریک در جوشکاری:
قوس الکتریک در جوشکاری برق (SMAW) دارای درجه حرارتی معادل $C(5000, 6000)$ و نور معمولی بسیار شدید و اشعه‌ی مادون قرمز و اشعه‌ی ماوراء بنفس ا است. این اشعه‌ها برای چشم، پوست صورت و موی سر بسیار مضراند و به همین منظور جوشکار باید از ماسک جوشکاری که دارای شیشه‌ی محافظ برای رؤیت جوشکاری است استفاده کند (شکل ۳-۲).


شکل ۲-۳- ماسک وسیله‌ی محافظت چشم، پوست و موی سر است.

شیشه‌های محافظ چشم که در سوراخ مستطیل شکل ماسک قرار می‌گیرد مطابق جدول ۲-۳ انتخاب می‌شود تا اشعه‌های مضر به چشم و پوست صورت نرسیده و از شدت نور معمولی کاسته گردد.

جدول ۲-۳- شماره‌ی شیشه‌های ماسک در شرایط مختلف جوشکاری

شماره‌ی شیشه	موارد استفاده	درصد اشعه‌های عبوری از شیشه		
		ماوراء بنش مضر	مادون قرمز مضر	نور مریبی غیر مضر
شماره‌ی ۲	انعکاس نور شدید و گرمکاری قطعات	۱/۰۷۵٪	۰/۸۷٪	۲۸٪
شماره‌ی ۳	لحیم نرم با شعله	۱/۰۳۵٪	۰/۴۳٪	۱۶٪
شماره‌ی ۴	لحیم سخت با شعله‌ی استیلن	۰/۰۹۷٪	هیچ	۶/۵٪
شماره‌ی ۵	جوشکاری و برشکاری سبک استیلن	۰/۰۴۶٪	هیچ	۲٪
شماره‌ی ۶	استاندارد جوشکاری اکسی استیلن	هیچ	هیچ	۰/۸٪
شماره‌ی ۸	جوشکاری سنگین گاز- بشکاری و جوشکاری برق تا ۷۵ آمپر	هیچ	هیچ	۰/۲۵٪
شماره‌ی ۱۰	جوشکاری و بشکاری برق بین ۷۵ تا ۲۵ آمپر	هیچ	هیچ	۰/۰۱۴٪
شماره‌ی ۱۲	جوشکاری و بشکاری برق بالاتر از ۲۵ آمپر	هیچ	هیچ	۰/۰۰۲٪
شماره‌ی ۱۴	جوشکاری بشکاری با الکترود کربنی	هیچ	هیچ	۰/۰۰۰۳٪

هیچگاه بدون ماسک محافظ، حتی برای مدت کوتاه، از فاصله‌ی دور یا نزدیک به قوس جوشکاری نگاه نکنید.

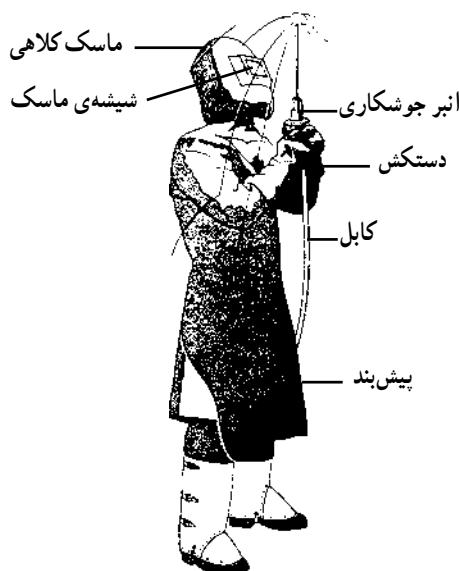


شکل ۳-۳- استفاده از وسایل ایمنی موقع جوشکاری


۱-۳- سوختگی و آتش‌سوزی: جرقه‌های قوس باعث سوختن پوست بدن و موهای جوشکار می‌شود، لذا استفاده از لباس کار مناسب و سایر وسایل ایمنی و حفاظتی شخصی مانند پیش‌بند چرمی و دستکش چرمی، کفش و کلاه ایمنی، ساق‌بند چرمی و ... الزامی است (شکل ۳-۳).



شکل ۴-۳- جوشکاری در محل نامناسب

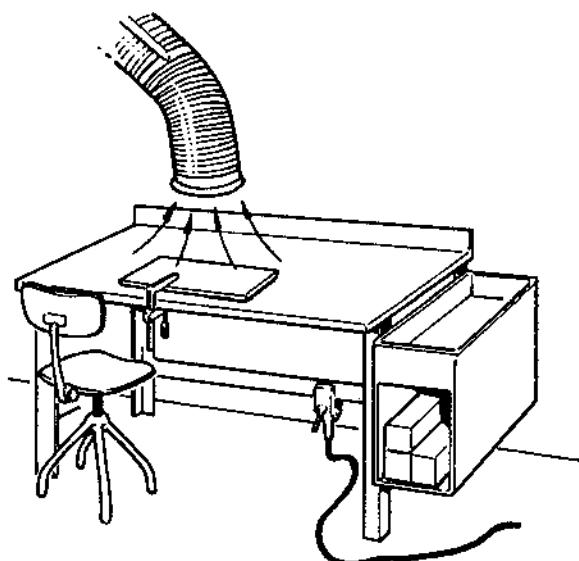

شکل ۵-۳- هدایت گاز به خارج

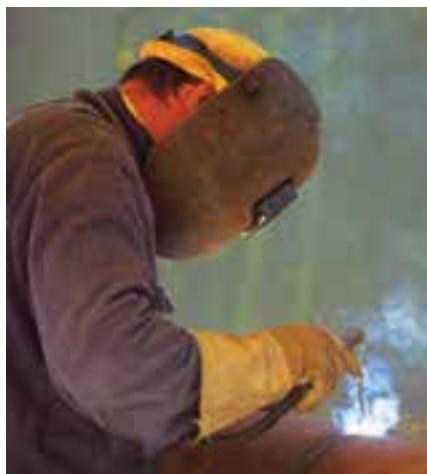

شکل ۶-۳- قوس الکتریک

نکته ایمنی

تذکر مهم: توجه داشته باشید در محلی که جوشکاری انجام می‌شود گازهای قابل استفاده و یا مایعات و جامدات قابل احتراق وجود نداشته باشد (شکل ۳-۴).

نکته حفاظتی

تذکر مهم: کابل‌های حامل جریان و کابل‌های جوشکاری باید از جرقه‌ها و جوشکاری درامان باشد.

۴-۱-۳- دود و گازهای مختلف: جوشکاری با قوس الکتریک همواره با دود و گاز و بخارات فلزی همراه است. این گازها و بخارات همگی برای دستگاه تنفس انسان مضر بوده و در درازمدت مشکلات زیادی را برای انسان به وجود می‌آورد. هدایت گازها به خارج از کارگاه و یا هدایت آن‌ها به فیلترهای تصفیه از ضروریات است.

شکل ۵- چند نمونه هدایت گاز به خارج از روی سطح میز مشاهده می‌شود.

۲-۳- قوس الکتریکی



چنانچه جریان عبور الکترون‌ها از فضای گازی شکل از یک قطب به قطب دیگر جهش کند نور و حرارت و صدا تولید می‌کند که به آن قوس الکتریکی می‌گویند. در جوشکاری به دلیل نیاز به ذوب سریع لبه‌های قطعه کار و همچنین الکترود فلزی از قوس الکتریکی پایدار باشد جریان زیاد استفاده می‌شود (شکل ۳-۶).

۳-۳- انتخاب شدت جریان در جوشکاری

جدول ۳-۳ - جدول تعیین محدوده شدت جریان

قطعه کار	الکترود	شدت جریان
ضخامت به میلی متر	اندازه قطر به میلی متر	میزان جریان به آمپر
1.6	1.6	40-60
2.5	2.5	50-80
4.0	3.2	90-130
6.0	4.0	120-170
8.0	5.0	180-270
25.0	6.0	300-400

در جوشکاری با الکترود دستی قطر مغز فلزی الکترود روپوش دار بین ۱.۶ تا ۶ میلی متر است و تمام جریان برق جوشکاری از آن عبور می کند و چنانچه شدت جریان بیشتر از معمول باشد الکترود داغ شده و روپوش آن لطمه خواهد دید. با توجه به این نکات سازندگان الکتروودها محدوده جریان را تعیین می کنند که روی جعبه الکترود ثبت می شود. به طوری که جوشکار بتواند حداقل یا حداقل آمپر مجاز کارخانه تولید الکترود را با توجه به ضخامت قطعه و سایر شرایط کار انتخاب کند. جدول ۳-۳ محدوده شدت جریان را مشخص می کند.

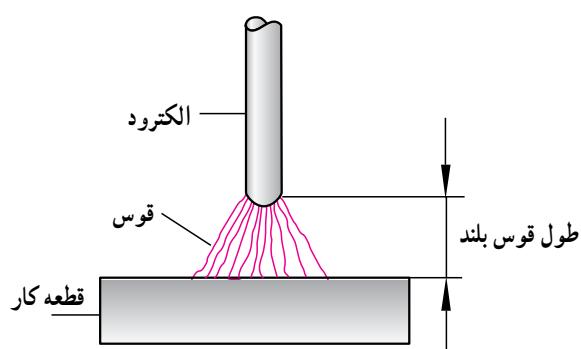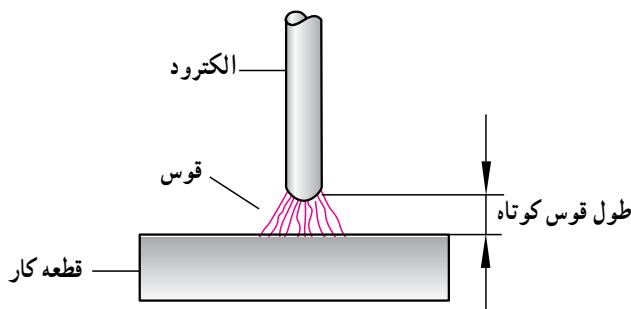


شكل ۳-۷ - طول قوس کوتاه و بلند

۴-۳- نقش ولتاژ در قوس الکتریکی

در جوشکاری قوسی که با دست اجرا می شود عموماً از ولتاژ نسبتاً کمتر استفاده می شود، زیرا ولتاژ زیاد موجب افزایش طول قوس^۱ و به عبارت دیگر موجب زیاد شدن فاصله بین نوک الکترود و سطح کار می شود و انتقال مذاب از الکترود به کار متوجه نخواهد بود (شکل ۳-۷). از طرف دیگر جوشکاری دستی با ولتاژ زیاد دارای این می کمتری خواهد بود.


۱- فاصله بین نوک الکترود و سطح کار

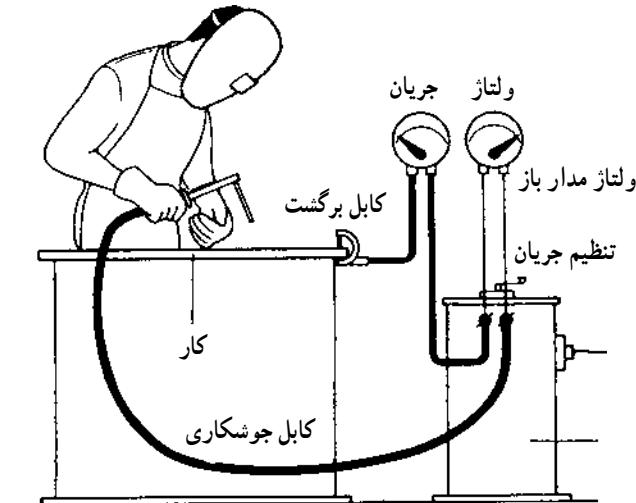

شکل ۳-۸ - مدار باز است



شکل ۳-۹ - اتصال کوتاه

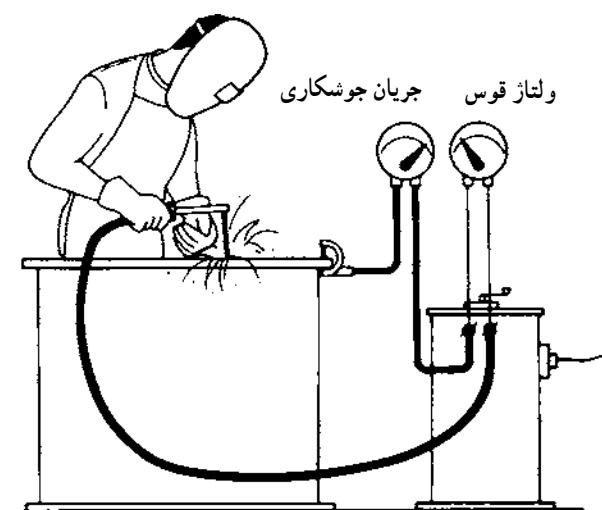

شکل ۳-۱۰ - ولتاز قوس به وسیله‌ی ولت‌متر نشان داده شده است.


۱-۴-۳ - ولتاز مدار باز: ولتاز بدون بار دستگاه جوشکاری را ولتاز مدار باز گویند، و این وقتی است که دستگاه جوشکاری را روشن کرده‌ایم ولی جوشکاری نمی‌کنیم. در این شرایط اختلاف پتانسیل بین اتصال و انبر جوشکاری را «ولتاز مدار باز» گویند (شکل ۳-۸).

۱-۴-۴ - اتصال کوتاه: چنانچه دستگاه جوشکاری روشن باشد و کابل‌های انبر و اتصال نیز به دستگاه متصل باشند و الکترود هم به قطعه کار اتصال پیدا کند می‌گویند اتصال کوتاه شده است (شکل ۳-۹). در این حالت شدت جریان حداقل و ولتاز نزدیک صفر خواهد بود.

نکته حفاظتی

اتصال کوتاه بین انبر جوشکاری و انبر اتصال باعث خرابی و سوختن دستگاه جوش می‌شود.

۱-۴-۵ - ولتاز قوس: با شکل گرفتن قوس، ولتاز اویلی دستگاه (ولتاز مدار باز) کاهش یافته و تا نصف یا کمتر تقلیل پیدا می‌کند که به آن ولتاز قوس گویند (شکل ۳-۱۰). با افزایش ولتاز طول قوس بلند و با کاهش ولتاز طول قوس کوتاه خواهیم داشت. که در شکل ۳-۷ نشان داده شده است.

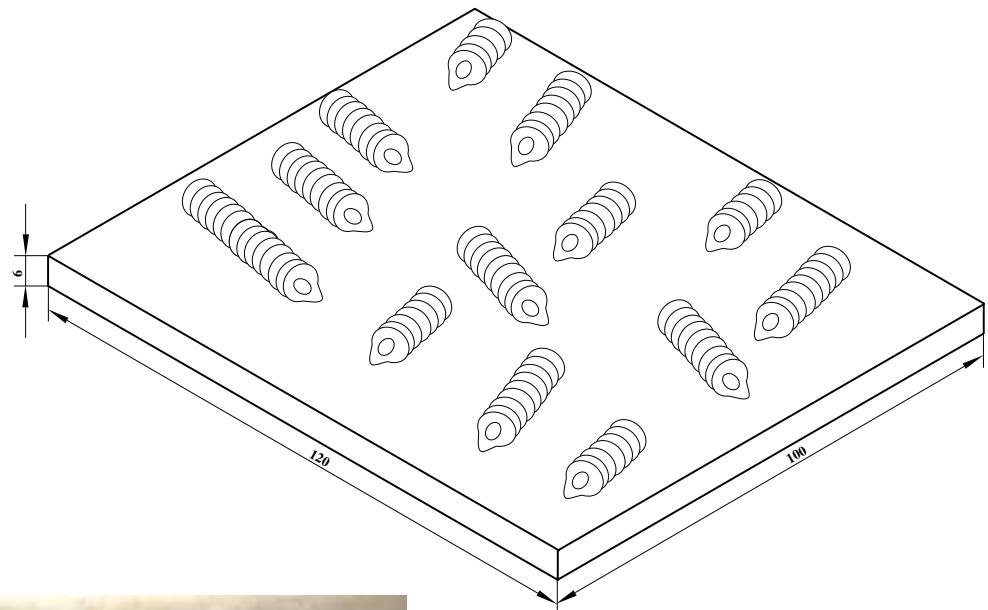

دستور العمل ایمنی

- کابل های ورودی به دستگاه باید سالم باشد و با اجسام تیز و برنده در تماس نباشد (کنترل شود)
- ماسک جوشکاری سالم و دارای شیشه‌ی تیره مناسب و شیشه‌ی سفید تمیز باشد.
- اجسام قابل احتراق کاملاً از اطراف محل جوشکاری دور باشند.

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه گیر	۱	استاندارد
۳	چکش جوش	۱	معمولی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	تراسفورماتور جوش	۱	با طول ۳۰۰ آمیر

الکترود E 6013 قطر 3.25

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	پیش بند	۱	چرمی
۳	دستکش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پابند	۱ جفت	چرمی
۶	کفس ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا


شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	اندازه قطعه	120×100×6	st 37	1	
ملاحظات			جنس				
شماره‌ی نقشه 3-5	نام قطعه کار: قطعه تمرینی	۱:۱ مقیاس	اندازه قطعه				
مدت ۵ ساعت	هدف‌های آموزشی: ایجاد قوس الکتریکی و پایدار کردن آن با جریان AC	تولرانس خشن					

زمان: ۵ ساعت

۳-۵- دستور العمل ایجاد قوس الکتریکی با جریان متناوب AC



شکل ۱۱-۳- جوشکار آماده به کار

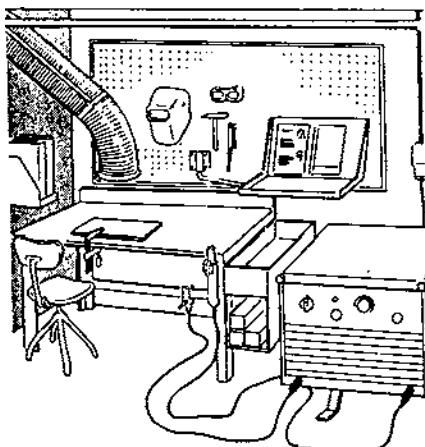

شکل ۱۲-۳- وصل گیرهای اتصال به میز کار



شکل ۱۳-۳- قراردادن الکترود در دهانه اینبر جوشکاری

- ۱- قطعه کار را با توجه به نقشه‌ی ۳-۵ انتخاب کنید.
- ۲- با استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی با آرامش آماده جوشکاری شوید (شکل ۱۱-۳).
- ۳- کابل انبر و اتصال را به دستگاه وصل کنید.
- ۴- قطعه کار را روی میزکار قرار دهید.
- ۵- ابزار و وسایل مورد نیاز را در کنار دست خود قرار دهید (چکش - برس سیمی).
- ۶- کابل انبر و اتصال را به دستگاه وصل کنید.

- ۷- گیره‌ی اتصال را به میز و انبر جوشکاری را به قلاب آویزان کنید (شکل ۱۲-۳).
- ۸- کنترل کنید در صورتی که دستگاه تهویه خاموش است آن را روشن کنید.

- ۹- از جعبه‌ی الکترود یک الکترود برداشته و در دهانه‌ی انبر و عمود بر فک در شیار قرار دهید و دسته‌ی انبر را رها کنید (شکل ۱۳-۳).



شکل ۱۴-۳- دستگاه جوش خاموش است تمرین نوک زدن الکترود به کار



شکل ۱۵-۳- دستگاه خاموش است تمرین نوک زدن با ماسک



شکل ۱۶-۳- روش تنظیم آمپر در ترانسفورماتور

۱۰- انبر جوشکاری را به طور معمول در دست بگیرید و در حالی که دستگاه جوش خاموش است، چند بار آرام الکترود را به قطعه کار زده و به اندازه‌ی ۳-۵ میلی‌متر پس بکشید؛ مانند نوک زدن پرندگان (شکل ۱۴-۳).


۱۱- عمل فوق را در حالتی که ماسک را برای محافظت چشم و صورت به قطعه کار گرفته‌اید چندین بار تکرار کنید. از لحظه‌ی تماس الکترود با قطعه کار تا چند لحظه پس از دورشدن کامل الکترود از قطعه کار ماسک باید جلو صورت شما باشد. این عمل را با راه تکرار کنید تا به مهارت کافی برسید (شکل ۱۵-۳).

۱۲- انبر جوشکاری را به قلاب آویزان کنید.

۱۳- با رعایت تمام نکات ایمنی و با حالتی کاملاً آرام مطابق دستورالعمل راه‌اندازی (۱-۵) ترانس جوش را روشن و آمپر را کمی بیشتر از معمول که برای الکترود پیش‌بینی شده تنظیم نمایید. مثلاً ۱۱۰A (شکل ۱۶-۳).

۱۴- مطابق ردیف ۷ این دستورالعمل اقدام به ایجاد قوس نمایند و وقتی قوس پایدار شد کمی پیش روی کنید و سپس قوس را قطع و دوباره قوس را ایجاد نمایید.

نکته حفاظتی
دقّت کنید تا قوس روشن است ماسک باید جلو چشم و صورت شما باشد.

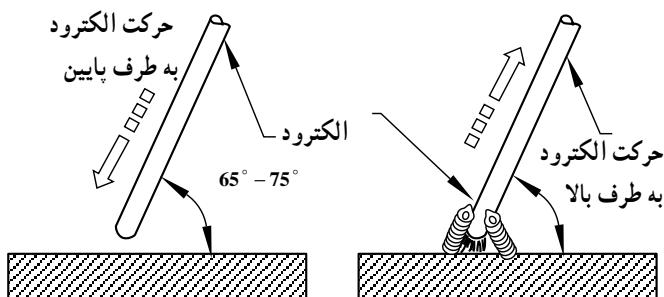

شكل ۳-۱۷- حرکت الکترود برای روشن کردن قوس (رسمی شده)



الف



ب

شكل ۳-۱۸



شكل ۳-۱۹- چگونگی جمع کردن کابل جوشکاری

۱۵- مشکلات احتمالی را با هنرآموز خود در میان بگذارد و با راهنمایی وی ایجاد قوس را بارها تکرار کنید شکل (۳-۱۷).
پس از تمام شدن الکترود آن را تعویض کنید و الکترود دیگری بین فک‌های انبر الکترود گیر قرار دهید.

نکته اینمی

همیشه ته الکترودهای داغ را در محل مناسبی بریزید (شکل

.۳-۱۸-الف).

۱۶- به وسیله‌ی چکش جوش سرباره‌ها (شلاکه‌ها) از روی جوش جدا کرده و با برس سیمی دوده‌ها را تمیز کنید. شکل (۳-۱۸).


۱۷- ایجاد قوس را تکرار کنید. دقت کنید چند لحظه قوس پایدار بماند، سپس قوس را قطع کنید.

۱۸- قوس را ایجاد کرده و به آرامی نوک الکترود را دوی سه سانتی‌متر تغییر مکان دهید. سعی کنید قوس قطع شود.

۱۹- روی کار را با چکش جوش و برس سیمی تمیز کنید (شکل ۳-۱۸-ب).

۲۰- در صورت لزوم و موافقت هنرآموز پشت قطعه را با جوش‌هایی به طول دوی سه سانتی‌متر پر کنید تا مهارت شما در ایجاد و پایدار کردن قوس بیشتر شود.

۲۱- در پایان کار دستگاه را مطابق دستورالعمل (۱-۶) خاموش و کابل‌ها را جمع کنید (شکل ۳-۱۹).

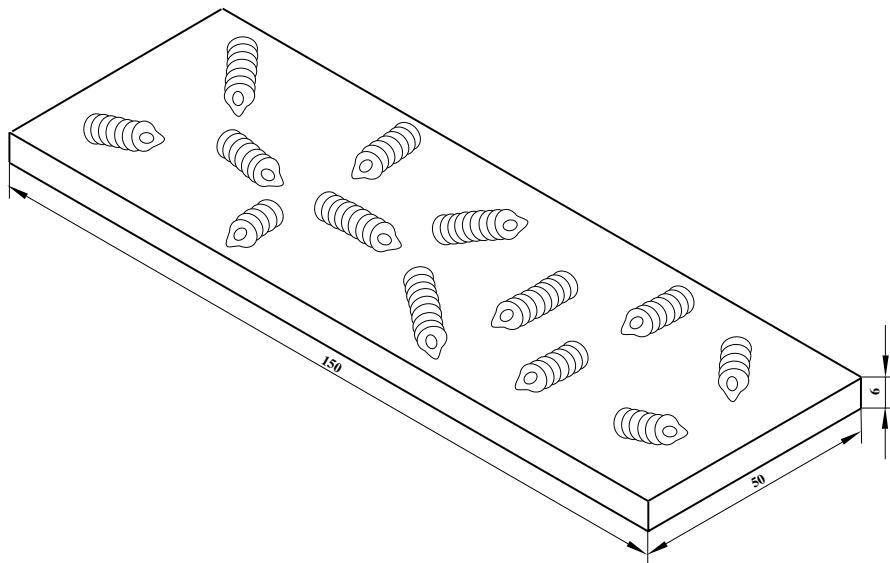

دستور العمل ایمنی

- از وسایل کامل ایمنی استفاده کنید.
- قبل از شروع به کار درباره‌ی پیشگیری از شوک الکتریکی و احتراق و سوختگی اقدامات لازم را انجام دهید.
- مواطن اطرافیان از نظر اشعه و جرقه‌های قوس باشید.

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه‌گیر	۱	استاندارد
۳	چکش جوش	۱	معمولی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	رکتیفاير یا دینام جوشکاری	۱	دستگاه تا ۳۰۰ آمپر
۶	E 6013 الکترود	۳.25	به تعداد کافی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دستکش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۶	پابند	۱ جفت	چرمی

تولرانس خشن	هدف‌های آموزشی: ایجاد قوس الکتریکی و پایدار کردن آن با جریان DC	مدت ۵ ساعت	شماره نقشه ۳-۶	نام قطعه کار: قطعه تمرینی	مقیاس ۱:۱	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه قطعه	150×50×6	st 37	۱	مشخصات	تعداد	وسایل ایمنی	ردیف

زمان: ۵ ساعت


۶-۳- دستورالعمل ایجاد قوس الکتریکی با جریان DC



شکل ۳-۲۰-الف - آماده شدن برای کار



شکل ۳-۲۰-ب

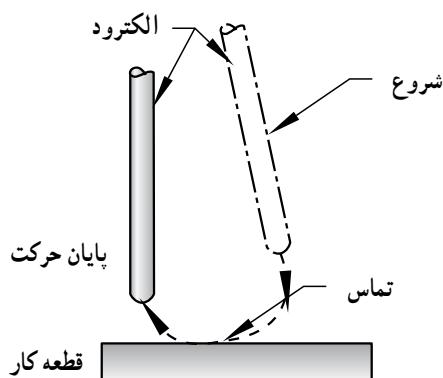

شکل ۳-۲۱- چگونگی حرکت الکترود به روش کبریت زنی

۱- با استفاده از لباس کار و وسایل ایمنی و با آرامش آماده جوشکاری می‌شوید :

۲- الکترود را بین دو فک انبر قرار دهد و امتحان کنید که لقی نداشته باشد (شکل ۳-۲۰-الف).

۳- انبر جوشکاری را به طور معمولی، نه با فشار زیاد، در دست بگیرید (شکل ۳-۲۰-ب).

۴- ماسک کلاهی را برای سرخود تنظیم کنید.

۵- در حالت راحت مقابله میز کار جوشکاری استقرار پیدا کنید.

۶- بدون این که دستگاه را روشن کنید مانند دستورالعمل


۳-۵) چندین بار حرکت الکترود را به صورت کشیدن کبریت روی کار تمرین کنید تا مهارت لازم را به دست آورید (شکل ۳-۲۱).



شکل ۳-۲۲- تنظیم ماسک کلاهی



شکل ۳-۲۳- کلید تغییر قطب

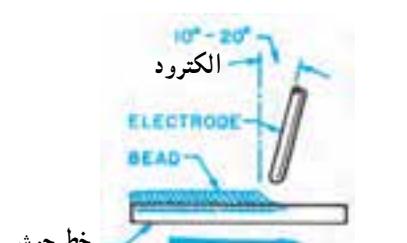

شکل ۳-۲۴- زوایای الکترود موقع جوشکاری



شکل ۳-۲۵- الف



شکل ۳-۲۵- ب - خاموش کردن دینام جوش

۷- با استفاده از پیچ های تنظیم ماسک را برای قرار گرفتن روی سر خود آماده کنید (شکل ۳-۲۲).

۸- ماسک کلاهی را روی صورت خود آورده و حالت تماس الکترود به کار را، به صورت کشیدن کبریت، مجدداً تمرین کنید تا به مهارت کافی برسید.

۹- دستگاه را مطابق دستورالعمل (۱۰-۱) راه اندازی و برای جوشکاری ۱۱۰ آمپر تنظیم کنید.

نکته اینمی

تذکر مهم: رعایت دستورالعمل (۱-۵) مربوط به نکات اینمی در راه اندازی دستگاه های جوشکاری الزامی است.

۱۰- دستگاه را برای جوشکاری با قطب مستقیم یا الکترود

برای اجرای مراحل کار آماده کنید.

منفی

۱۱- استفاده از کلید تغییر قطب (شکل ۳-۲۳).

۱۲- متأسفانه حتی یک نوع تصویر برای برداشتن سرباده توسط چکش جوشکاری ارائه نشده است که بارها قید شده است.


۱۳- مطابق ردیف ۶ دستورالعمل (۵-۵) به ایجاد قوس مبادرت ورزید و بارها قوس را ایجاد کرده و لحظه ای صبر کنید تا قوس پایدار شود، سپس قوس را قطع کنید تا به مهارت کافی برسید.

۱۴- خط جوش هایی به طول ۳ تا ۴ سانتی متر روی قطعه کار ایجاد کنید. الکترود با خط عمود زاویه ای برابر $20^{\circ} - 10^{\circ}$ داشته باشد (شکل ۳-۲۴).

۱۵- با راهنمایی هنرآموز، پشت قطعه کار تان تمرین ایجاد قوس یا تمرین خط جوش کوتاه انجام دهید تا به مهارت کافی برسید.

۱۶- سرباره ها را با چکش و برس سیمی تمیز کنید و برای بررسی به هنرآموز نشان دهید (شکل ۳-۲۵).

۱۷- مطابق دستورالعمل (۱۰-۱) دستگاه را خاموش کنید (شکل ۳-۲۵-الف). وسایل و ابزار را جمع آوری کنید، محل کار را کاملاً تمیز کنید و ابزار و وسایل را به انبار تحویل دهید.

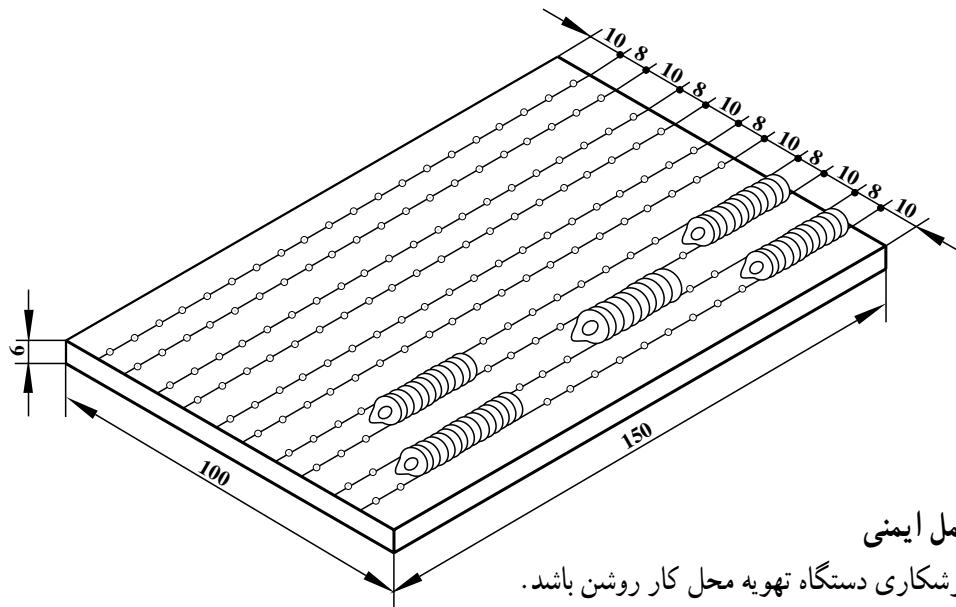

دستور العمل ایمنی

- موقع جوشکاری دستگاه تهویه محل کار روشن باشد.
- از وسایل ایمنی فردی دستکش چرمی، پیش‌بند چرمی، کفش ایمنی، ساق‌بند چرمی و ماسک جوشکاری سالم استفاده شود.

- موقع برداشتن سرباره از روی جوش از عینک حفاظتی سفید استفاده کنید.

مشخصات	تعداد	ابزار و تجهیزات	ردیف
با طول ۳ متر معمولی	۲	کابل های دستگاه چکش جوش	۱ ۲
با سیم فولادی استاندارد	۱	برس	۳
تا ۳۰۰ آمپر معمولی	۱	انبر قطعه گیر دینام یا رکنیفار جوشکاری	۴ ۵
کوچک	۱	سوژن خط کش سننه نشان	۶ ۷
۳۰ گرمی	۱	چکش معمولی	۸

مشخصات	تعداد	وسایل ایمنی	ردیف
دستی	۱	ماسک	۱
با شیشه سفید	۱	عینک محافظ	۲
چرمی	۱	پیش‌بند	۳
چرمی	۱ جفت	دستکش	۴
مناسب پا	۱ جفت	کفش ایمنی	۵
مناسب بدن	۱ دست	لباس کار	۶
چرمی	۱	ساق‌بند	۷

⊗ 3.25 قطر E 6013 الكترود

شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه قطعه	150×100×6	st 37	1	
نام قطعه کار: قطعه تمرینی مقیاس ۱:۱								
شماره‌ی نقشه ۳-۷								
مدت ۱۰ ساعت	هدف‌های آموزشی: ایجاد گرده جوش خطی ساده							تولرانس خشن

زمان: ۱۰ ساعت

۷-۳- دستور العمل ایجاد گرده جوش های ساده و کوتاه

روی قطعه کار: ۶ ساعت

پشت قطعه کار: ۴ ساعت

۱- با استفاده از وسایل ایمنی و با آرامش آماده اجرای مراحل شوید.

۲- قطعه‌ی بریده شده را از انبار تحویل بگیرید.

۳- در صورتی که سطح کار اکسید شده است با برس سیمی اکسیدها را پاک کنید.

۴- طبق نقشه‌ی ۷-۳ آن را خط کشی کنید (شکل ۳-۲۶).



شکل ۳-۲۶- خط کشی قطعه کار



شکل ۳-۲۷- روش قرار دادن سنبه نشان

۵- به وسیله‌ی چکش و سنبه نشان روی سندان مناسب روی خطوط به فاصله‌ی ۵-۴ میلی متر سنبه نشان بزنید.

۶- نوک سنبه را روی خط قرار دهید. مانند شکل ۳-۲۷ و سپس با چکش روی سنبه نشان ضربه وارد کنید (شکل ۳-۲۸).



شکل ۳-۲۸- سنبه نشان زدن




شکل ۳-۲۹- گرده جوش کوتاه و محل جوشکاری

۷- مطابق شکل ۳-۲۹ گرده جوش‌ها به طول ۳۰ میلی‌متر جوشکاری نمایید جوشکاری گرده‌ها را مطابق نقشه کار انجام دهید.

۸- پشت قطعه کار ماند روی قطعه کار گرده جوش کوتاه ایجاد کنید.

زمان: ۴ ساعت

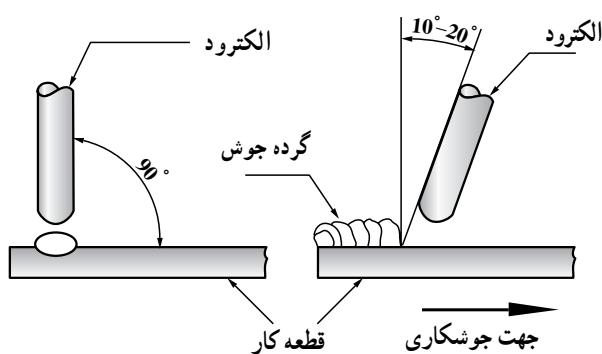


شکل ۳-۳۰- زوایای الکترود

۳-۷-۱- تکنیک جوشکاری

الکترود کاملاً عمود بر خط جوش و در جهت حرکت پیشروی از خط عمود مایل می‌شود و در طول خط جوش این دو زاویه باید همواره حفظ شود (شکل ۳-۳۰).



الف - شدت جریان زیاد ب - شدت جریان کم

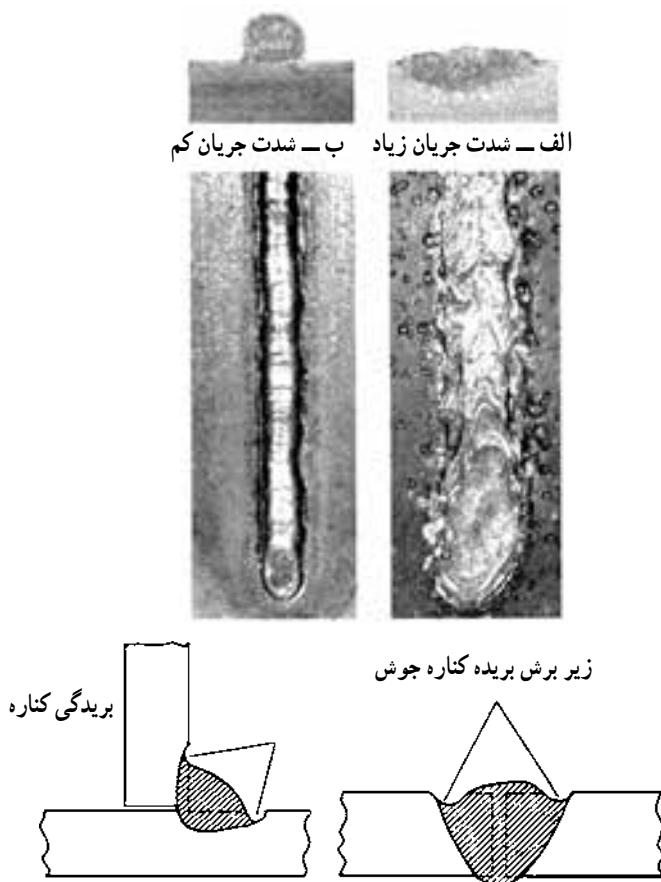

شکل ۳-۳۱

۳-۷-۲- نکاتی درباره عیوب تکنیکی

چنانچه شدت جریان خیلی کم باشد جوش برجسته، نفوذ کم و سرعت جوشکاری کند خواهد بود (شکل ۳-۳۱-الف).

- اگر شدت جریان خیلی زیاد باشد، جرقه و تلفات الکترود زیاد می‌شود، بریدگی، در کناره جوش و گرده جوش بی‌قاعده تولید می‌گردد (شکل ۳-۳۱-ب).

بریدگی کناره‌ی جوش، یعنی به وجود آمدن شیار با زاویه‌ی کم در کناره‌ها و گوش‌های خط جوش و یا در پشت قطعه (در جوش‌کاری‌های نفوذی در شکل ۳-۳۱).


در مورد بریدگی کناره Under Cut مشاهده می‌شود.

نکته اینمی

سرعت پیشروی جوشکاری با پهنا و برجستگی گرده جوش رابطه‌ی مستقیم دارد.




الف - سرعت پیشروی کم ب - سرعت پیشروی زیاد

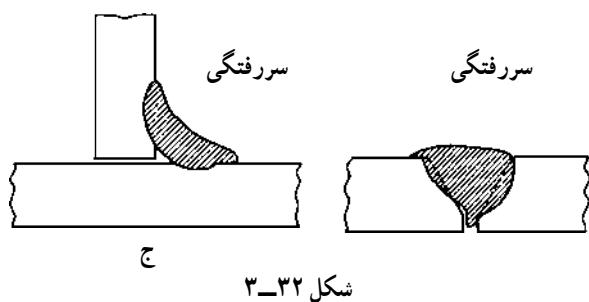

ج

۳-۳۲ شکل

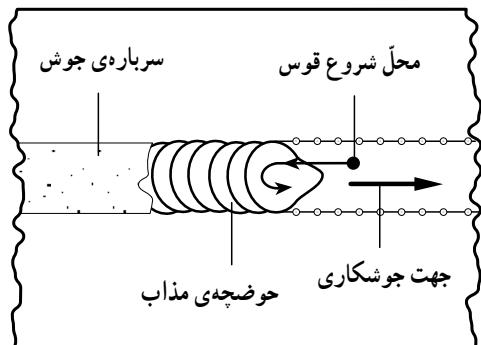

الف - چگونگی روشن کردن مجدد قوس




ج ۳-۳۳ - جوش با طول قوس متفاوت ب

- اگر سرعت جوشکاری خیلی کم باشد گرده جوش بزرگی تشکیل می‌شود و نشانه‌ی سرفتگی در سرتاسر کار دیده می‌شود (شکل ۳-۳۲-الف). اگر سرعت پیشروی جوشکاری خیلی زیاد باشد گرده جوش باریک شده و برجستگی کمی خواهد داشت (شکل ۳-۳۲-ب).

سرفتگی یعنی این که مذاب جوش بیشتر از میزان لازم برای گرده جوش با پر کردن درز در محل جوش یا اتصال به وجود آید و به عبارت دیگر جوش لبه کند. شماتیک سرفتگی (Over Lap) دیده می‌شود (شکل ۳-۳۲-ج).

اگر در حین جوشکاری به دلیل قوس قطع شود، همچنین در موقع تعویض الکترود، قبل از شروع مجدد قوس باید سرباره‌ی آخرین قسمت گرده جوش را پاک کرد. قوس الکتریکی را کمی جلوتر ایجاد کنید و نوک الکترود را به طرف حوضچه‌ی مذاب قبلي هدایت نمایید سپس به حرکت پیشروی جوش ادامه دهید (شکل ۳-۳۳-الف).

چنانچه طول قوس زیاد باشد (ولتاژ زیاد می‌شود) ظاهر جوش بدمنظره و جرقه به اطراف پراکنده می‌شود (شکل ۳-۳۳-ب) در شکل ۳-۳-ج یک جوش خوب ملاحظه می‌شود. در پایان دستگاه را خاموش کنید، وسایل و ابزار را جمع آوری کنید، محل کار را کاملاً تمیز کنید و وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

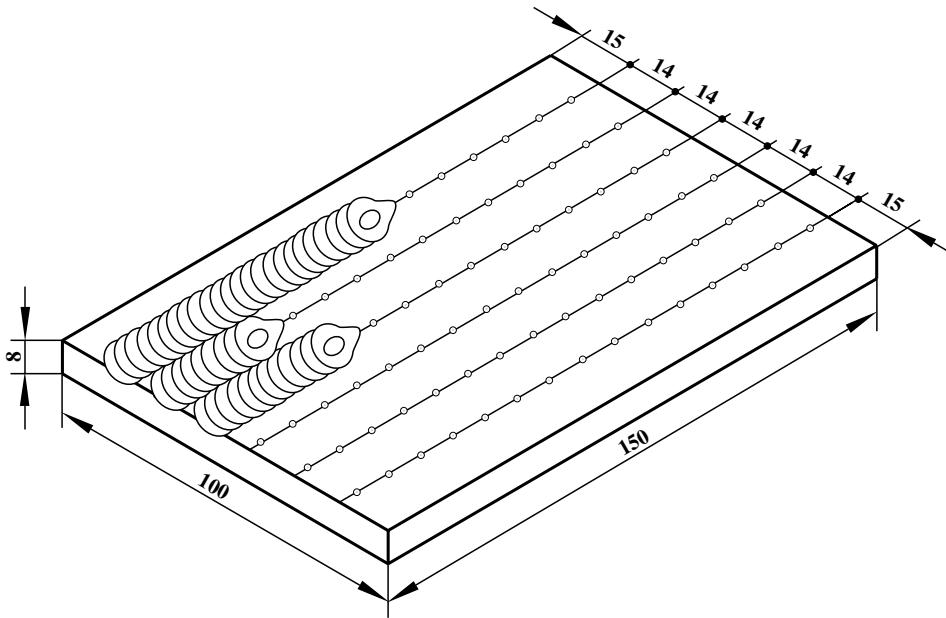

دستور العمل ایمنی

– از سلامت فیش و کابل های برق ورودی اطمینان پیدا

کنید.

– سیم اتصال به زمین دستگاه را کنترل کنید.

– شیشه های ماسک را تمیز کرده و از مناسب بودن شیشه هی

تیره اطمینان پیدا کنید.


ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	خطکش فلزی	۱	۲۰ سانتی
۲	سوزن خطکش	۱	معمولی
۳	سبنه نشان	۱	کوچک
۴	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۵	چکش جوش	۱	معمولی
۶	برس	۱	با سیم فولادی
۷	کابل های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۸	ترانسفورماتور یا جوش	۱	۳۰۰ آمپر تا دستگاه

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	دستی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دستکش	۱ جفت	چرمی
۴	پیش بند	۱	چرمی
۵	ساق بند	۱ جفت	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن


الکترود E 6013 قطر 4

شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه قطعه	150×100×8	st 37	1	
مقیاس ۱:۱	نام قطعه کار: قطعه های تمرینی							ملاحظات
۳-۸ شماره هی نقشه								
تولرانس خشن	هدف های آموزشی: توانایی در ایجاد گرده جوش خطی در حالت سطحی							مدت ۶+۴ ساعت


زمان: ۱۰ ساعت

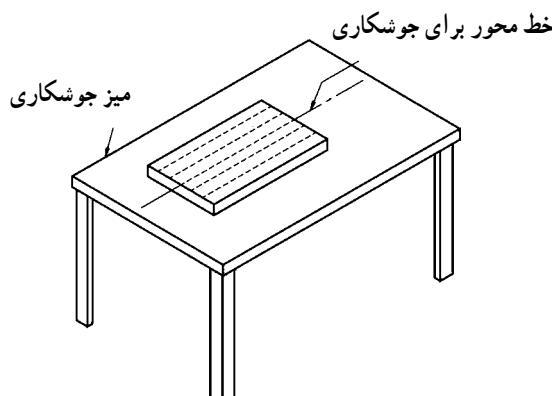

شکل ۳-۳۴

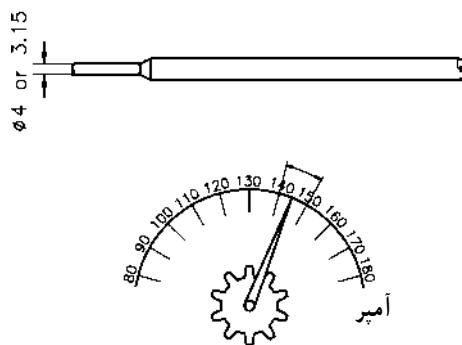

شکل ۳-۳۵- تنظیم آمپر

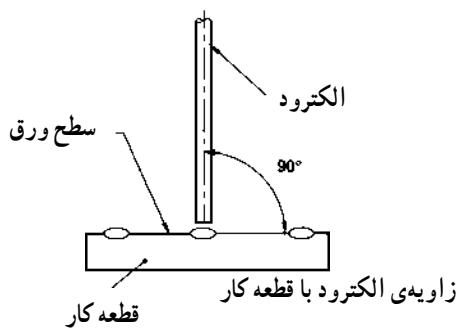

شکل ۳-۳۶- جوشکاری یک در میان

۳-۸- دستورالعمل ایجاد گردہ جوش خطی ساده

طرف اول کار: ۶ ساعت

طرف دوم کار: ۴ ساعت

مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید:

۱- قطعه کار را مطابق نقشه خط کشی کنید و روی خطوط

سنبه نشان بزنید و دستورالعمل کار (۳-۷۶) را رعایت کنید.

۲- کار را روی میز کار قرار دهید. شکل (۳-۳۴) توجه

داشته باشید که کار با سطح میز کار تماس الکتریکی خوبی داشته

باشد.

۳- دستگاه جوش را مطابق دستورالعمل راه اندازی نماید

و آمپر مناسب را با توجه جدول ۳ تنظیم نماید (شکل ۳-۳۵).


۴- تنظیم دقیق آمپر با جوشکاری است لذا ضمن

جوشکاری کم یا زیاد بودن آمپر را تجربه کنید.


۵- با توجه به نقشه کار و شکل ۳-۳۶ خطوط را یک در

میان جوشکاری کنید.

۶- سریاره‌ها را از روی خط جوش با چکش جوش بردارید (شکل ۳۷-۳-الف).

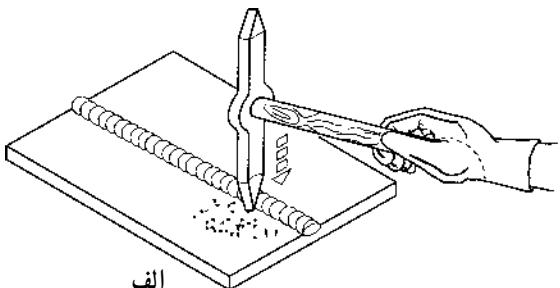


الف

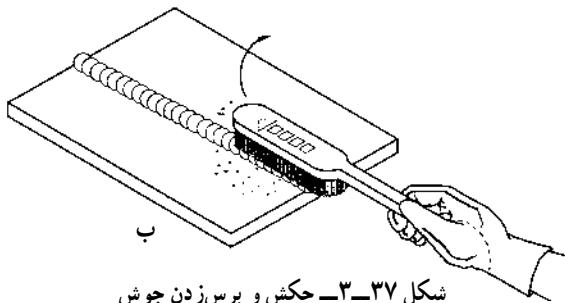

ب


شکل ۳۷-۳-چکش و برس زدن جوش

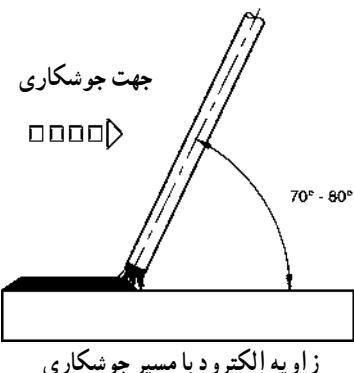

زاویه الکترود با مسیر جوشکاری

شکل ۳۸-۳- تنظیم زاویه‌ی الکترود

زمان: ۴ ساعت

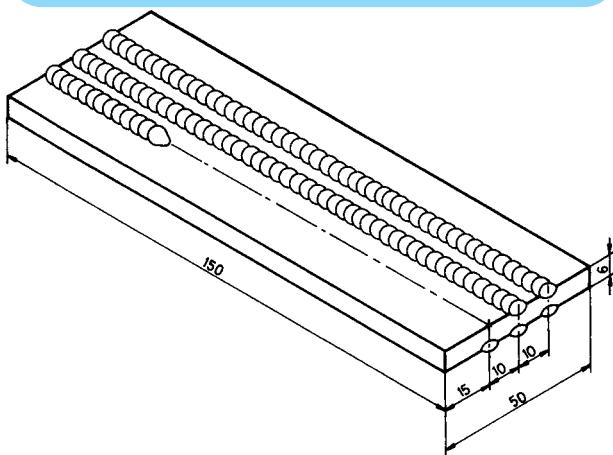

شکل ۳۹-۳- جوشکاری پشت کار

۷- با برس سیمی سطح خط جوش و اطراف آن را پاک کنید (شکل ۳۷-۳-ب).

۸- بین خطوط را با همان شرایط جوشکاری کنید. با توجه به شکل ۳-۳۸ زاویه‌ی الکترود با سطح کار همواره باید رعایت شود.


۹- با چکش جوش سریاره‌ها را بردارید و سطح خط جوش و اطراف آن را با برس سیمی پاک کنید.

۱۰- با نظارت هنرآموز خودتان خط جوش را بررسی و معایب و مزایای آن را یادداشت کنید.

۱۱- جوشکاری پشت قطعه کار.

با توجه به دستورالعمل کار ۸-۳ پشت قطعه کار را جوشکاری نمایید و مهارت خود را در ایجاد گرده جوش خطی با خطوط موازی افزایش دهید (شکل ۳-۳۹).

۱۲- در پایان دستگاه را خاموش کنید، وسایل و ابزار را جمع‌آوری و محل کار را کاملاً تمیز کنید و وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

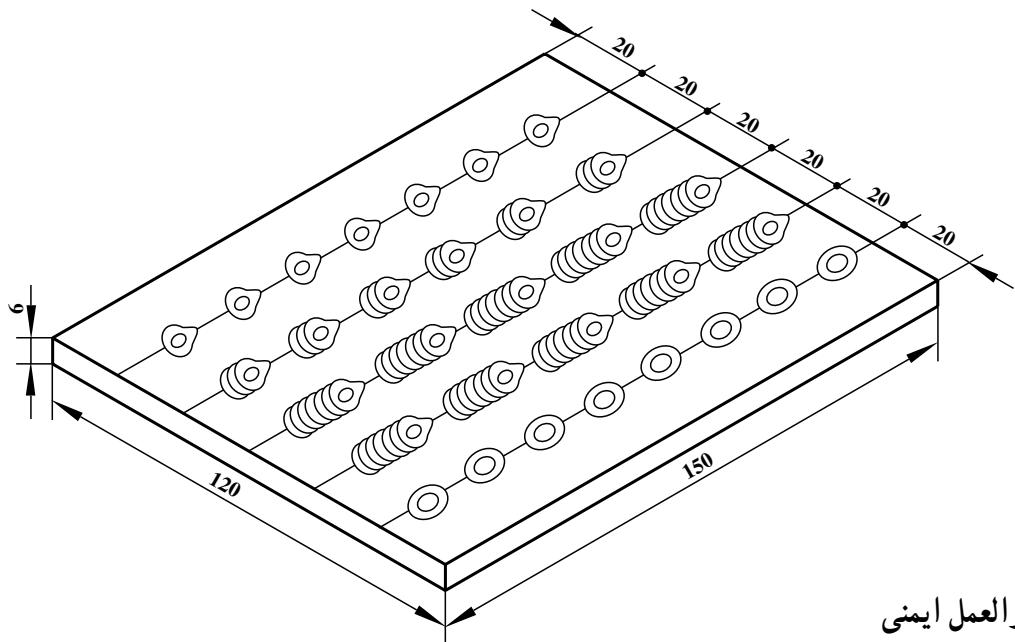

دستور العمل ایمنی

- چون دفعات ایجاد و قطع قوس در این تمرین زیاد است.
- مواطبهای خود و اطرافیان باشید.
- موقع پاک کردن سرباره از عینک حفاظتی با شیشه‌ی سفید استفاده کنید.
- کابل‌های دستگاه و مسیر عبوری آن‌ها را از نظر ایمنی کنترل نمایید.

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	خط کش فلزی	۱	۲۰ سانتی معمولی
۲	سوزن خط کش	۱	کوچک
۳	سبنه‌شان	۱	۳۰۰ گرمی
۴	چکش معمولی	۱	معمولی
۵	چکش جوش	۱	با سیم فولادی
۶	برس	۱	با طول ۳ متر
۷	کابل‌های دستگاه	۲	۵۰ تا ۳۰۰ آمپر
۸	رکیتفایر جوش	۱	استاندارد
۹	انبر قطعه‌گیر	۱ مورد	

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	دستی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	پیش بند	۱	چرمی
۴	دستکش	۱ جفت	چرمی
۵	ساق بند	۱ جفت	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن

الکترود E 6013 قطر 3.25

شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی قطعه	E6013	3.25	
ملاحظات							
شماره‌ی نقشه 3-9	نام قطعه کار: قطعه تمرینی خال جوش						مقیاس ۱:۲
مدت ۱ ساعت	هدف‌های آموزشی: ایجاد خال جوش روی قطعات فولادی نرم						تولر انس خشن

زمان: ۱۰ ساعت

۹-۳- دستورالعمل ایجاد خال جوش‌های مختلف در حالت تخت

طرف اول: ۶ ساعت

طرف دوم: ۴ ساعت

- روی قطعه کار را مطابق نقشه خط کشی کنید خطها را با سنبه‌نشان علامت‌گذاری کنید (شکل ۳-۴۰).

- روی خطها را با سنبه نشان مطابق نقشه کار علامت‌گذاری کنید.




شکل ۳-۴۰- خطکشی روی کار




شکل ۳-۴۱- وصل کابل انبر و اتصال به دستگاه

- کابل‌های انبر و اتصال را به دستگاه وصل کنید کابل انبر به قطب منفی وصل شود (شکل ۳-۴۱).
- دستگاه رکنیفایر جوش را روشن کرده و آمپر آن را روی ۱۱۰-۱۰۰، مطابق دستورالعمل (۱-۷-۱) تنظیم نمایید.

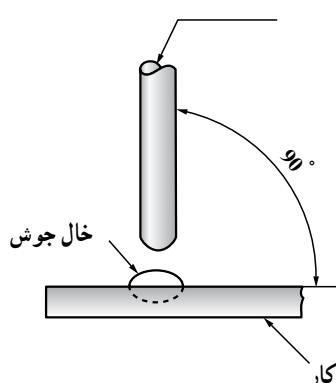


شکل ۳-۴۲- زاویه‌ی الکترود موقع خال جوش‌زدن

- ابتدا خال جوش‌های ریزی، در حالی که الکترود مانند شکل ۳-۴۳ به کار عمود است، ایجاد کنید. قطر خال جوش در حدود یک و نیم برابر قطر الکترود است.

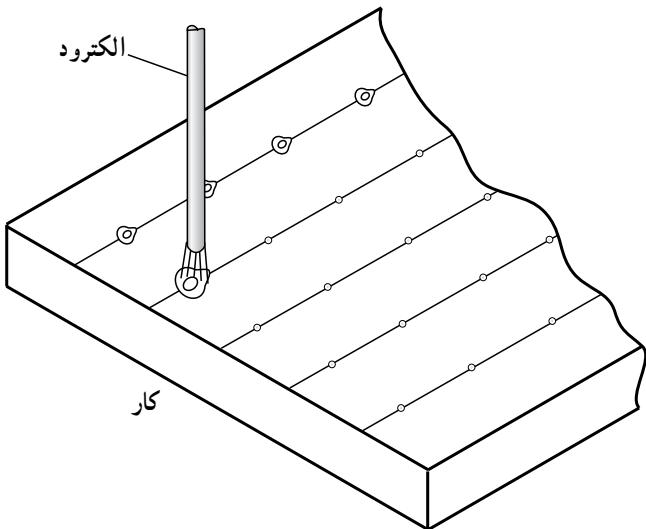

شکل ۳-۴۳- نگهداری الکترود برای خال جوش

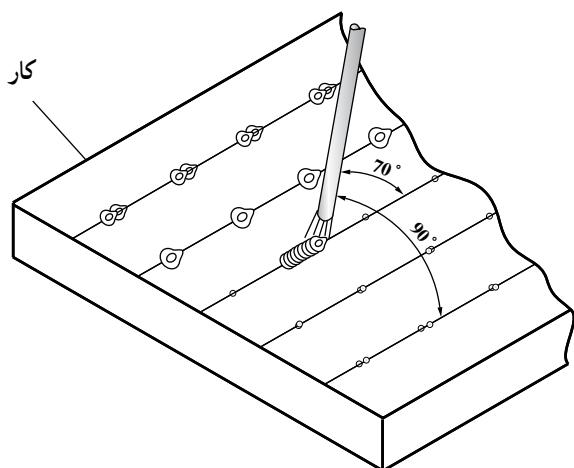

شکل ۳-۴۴- زاویه‌ی الکترود موقع ایجاد خال جوش کشیده

۶- برای ایجاد خال جوش بزرگ (بهن) قوس را روشن کرده و پس از پایداری قوس الکترود را ۲ یا سه بار دور محل خال جوش بگردانید تا قطر خال جوش در حدود ۶ میلی‌متر باشد (شکل ۳-۴۳).


۷- برای ایجاد خال جوش کشیده، پس از روشن کردن قوس و پایدار کردن آن، ۱-۲ سانتی‌متر گردد جوش خطی ایجاد کنید. زاویه‌ی الکترود مطابق شکل ۳-۴۴ باشد.

۸- کار را به وسیله‌ی چکش جوشی و برس سیمی کاملاً از شلاکه پاک کنید و برای بررسی به هنرآموز خود نشان دهید.

۹- برای تمرین بیشتر از پشت قطعه هم، مانند روی قطعه کار، استفاده کنید.

۱۰- پشت قطعه کار را کاملاً برس بزنید، سنبه‌نشان بزنید و خال جوش ایجاد کنید.

۱۱- در پایان دستگاه را خاموش کنید، وسایل و ابزار را جمع آوری، و محل کار را کاملاً تمیز کنید و وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

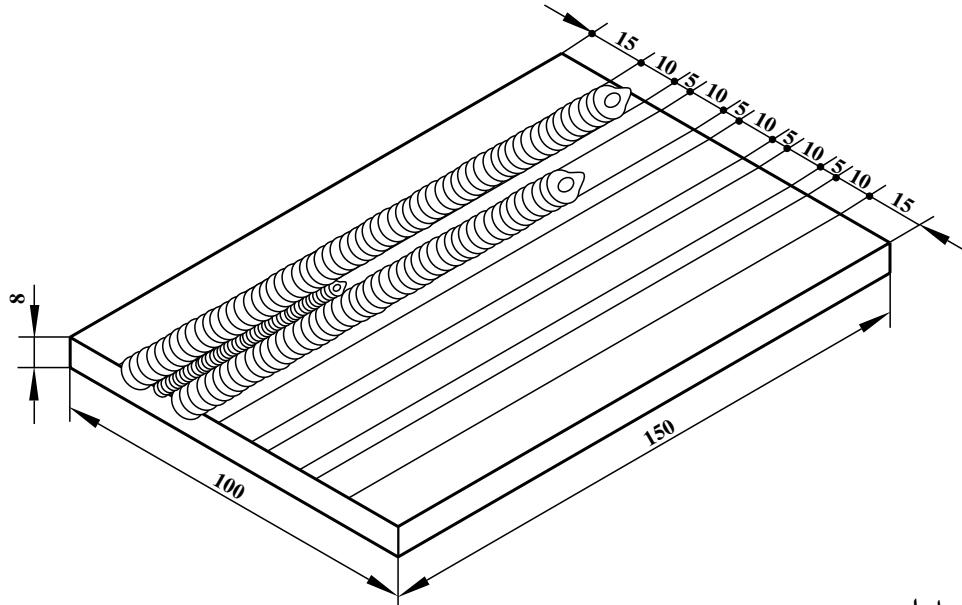

دستور العمل ایمنی

– نکات ایمنی در راه اندازی دستگاه‌ها در جوشکاری را کاملاً رعایت کنید.

– نه الکترودهای داغ را در ظرف مخصوص بروزید.

– از وسایل ایمنی فردی مناسب و سالم استفاده کنید.

مشخصات	تعداد	ابزار و تجهیزات	رديف
با طول ۳ متر استاندارد	۲	کابل‌های دستگاه	۱
معمولی	۱	انبر قطعه‌گیر	۲
با سیم فولادی ۳۰۰ گرمی ۲۰ سانتی	۱	چکش جوش	۳
معمولی	۱	برس	۴
کوچک	۱	چکش معمولی	۵
تا ۳۰۰ آمپر	۱	خطکش فلزی	۶
تا ۳۰۰ آمپر	۱	سوزن خطکش	۷
دستگاه	۱	سننه‌نشان	۸
موردن	۱	رکتیفار جوشکاری	۹
		رکتیفار یا دینام جوش	۱۰


مشخصات	تعداد	وسایل ایمنی	رديف
دستی	۱	ماسک	۱
چرمی	۱	پیش‌بند	۲
چرمی	۱ جفت	دستکش	۳
چرمی	۱ جفت	ساق‌بند	۴
با شیشه سفید	۱	عینک محافظ	۵
اندازه پا	۱ جفت	کفش ایمنی	۶
مناسب بدن	۱ دست	لباس کار	۷

الکترود E 6013 قطر 4


شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه قطعه	150×100×8	st 37	1	
مقیاس ۱:۱	نام قطعه کار: گرده جوش پهن قطعه‌ی آموزشی (ایجاد گرده جوش پهن)							
شماره‌ی نقشه 3-10								
مدت ۱ ساعت	هدف‌های آموزشی: ایجاد گرده جوش پهن و باریک در حالت سطحی							

زمان: ۱۰ ساعت

۱۰-۳- دستورالعمل ایجاد گرده جوش پهن با جریان AC

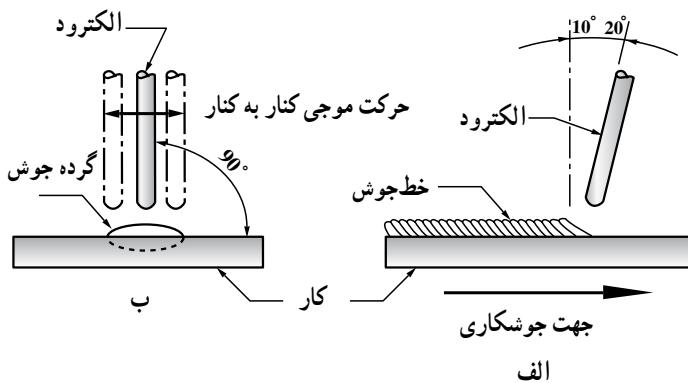

در هر کثار خط جوش هر بار چند لحظه توقف کنید

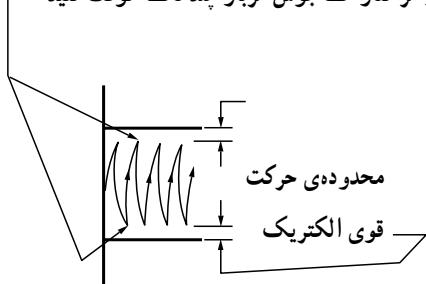

پیش روی در هر موج (رفت و برگشت) ۳ میلی متر یا کمتر باشد.

شكل ۳-۴۵- زاویه و حرکت موجی الکترود در ایجاد گرده جوش پهن



شكل ۳-۴۶- نمای ظاهری موج های گرده جوش

به ترتیب مراحل زیر را اجرا کنید:

- ۱- قطعه کار را مطابق نقشه و با توجه به دستورالعمل خط کشی کنید و سنبه نشان بزنید.
- ۲- دستگاه را راه اندازی و مطابق با جدول ۳-۳ آمپر لازم را تنظیم کنید.

مطابق شکل ۳-۴۵- الف باید زاویه الکترود نسبت به قطعه کار $80^{\circ}-70^{\circ}$ و یا نسبت به خط عمود $20^{\circ}-10^{\circ}$ باشد با حرکت رفت و برگشتی مطابق شکل ۳-۴۵- ب یا حرکت موجی ابتدا گرده جوش های 10° میلی متری ایجاد کنید. دقت کنید پیش روی در هر موج رفت یا برگشت حدود ۳ میلی متر باشد و به کثارهای خطوط نرسد.


۴- خط جوش ها را به وسیله ی چکش جوش و برس سیمی از سر باره پاک کنید.

۵- بین خطوط را گرده جوش خطی ساده ایجاد کنید (شکل ۳-۴۶).

۶- کار از سرباره کاملاً پاک و برای به بررسی هنرآموز نشان دهید.

۷- از پشت قطعه کار برای تمرین بیشتر استفاده کنید.

۸- در پایان دستگاه را خاموش کنید، وسایل و ابزار را جمع آوری و محل کار را کاملاً تمیز کنید و ابزار را به انبار تحویل دهید.

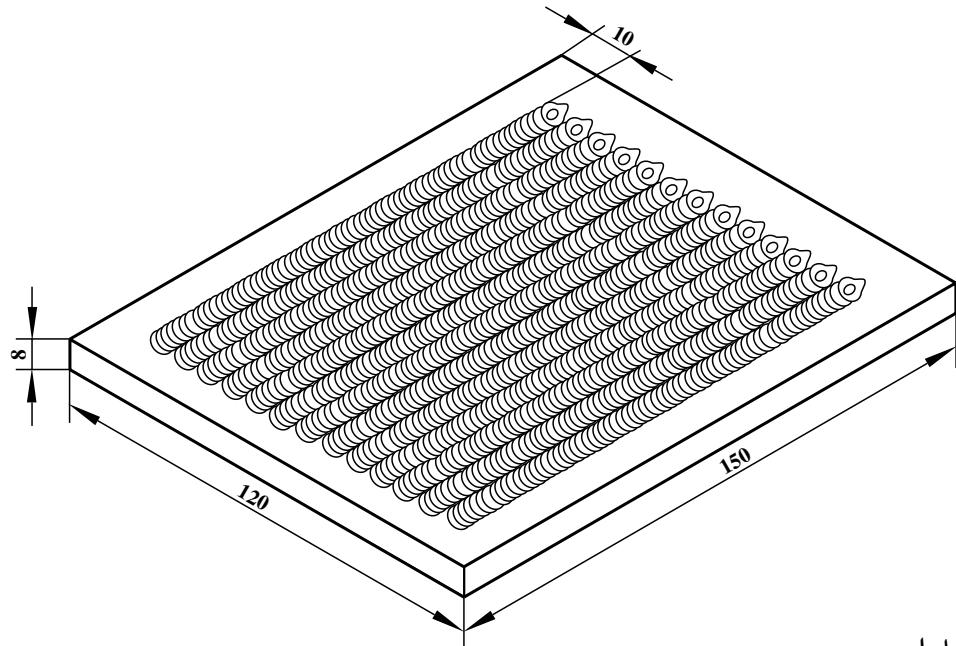

دستور العمل ایمنی

– قبل از شروع کار از روشن بودن هواکش‌های مخصوص جوشکاری در کارگاه اطمینان حاصل کنید.

– موقع برداشتن سریارهای داغ از روی هر گرده جوش از عینک سفید حفاظتی استفاده کنید.

مشخصات	تعداد	ابزار و تجهیزات	ردیف
۲۰ سانتی معمولی	۱	خطکش فلزی	۱
کوچک	۱	سوزن خطکش	۲
۳۰۰ گرمی معمولی با سیم فولادی	۱	سنبله‌نشان	۳
استاندارد نا ۳۰۰ آمیر	۱	چکش معمولی	۴
Ø 3.25 E 6013	۱	چکش جوش	۵
	۱	برش	۶
	۱	انبر قطعه‌گیر	۷
	۱	دینامیک رکتیفارجوش	۸
	۱	موردنیاز	۹
		الکترود	

مشخصات	تعداد	وسایل ایمنی	ردیف
دستی	۱	ماسک	۱
چرمه	۱	پیش‌بند	۲
چرمه	۱	دستکش	۳
چرمه	۱	پابند	۴
مناسب اندازه پا	۱	کفش ایمنی	۵
متناوب بدن	۱	لباس کار	۶
با شیشه سفید	۱	عینک محافظ	۷

شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه قطعه	150×100×8	st 37	1	
ملاحظات								
شماره نقشه 3-11	نام قطعه کار: قطعه تمرینی	۱:۱						
مدت ۱۰ ساعت	هدف‌های آموزشی: توانایی انجام چوش پوشش در وضعیت تحت تولرانس							

زمان: ۱۰ ساعت


۱۱-۳- دستورالعمل جوش پوششی در وضعیت تخت

روی قطعه کار: ۶ ساعت

پشت قطعه کار: ۴ ساعت


به ترتیب مراحل زیر اجرا کنید.

- در وسط قطعه کار یک کادر، به ابعاد 130×90 میلی‌متر رسم نمایید و روی خطوط را با سنبه نشان علامت‌گذاری کنید (شکل ۳-۴۷).

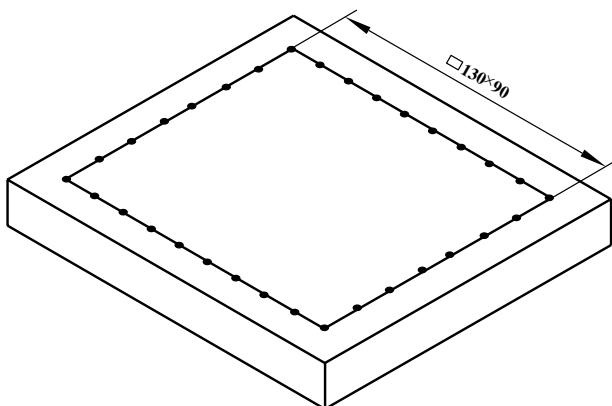


شکل ۳-۴۷

- با رعایت نکات اینمی و طبق دستورالعمل ۱-۱۰ برای دینام و ۱-۸ برای رکیفار جوش را روشن کنید و شدت جریان را روی ۱۰۰-۱۱۰ آمپر تنظیم کنید (دستورالعمل ۱-۷-۱).

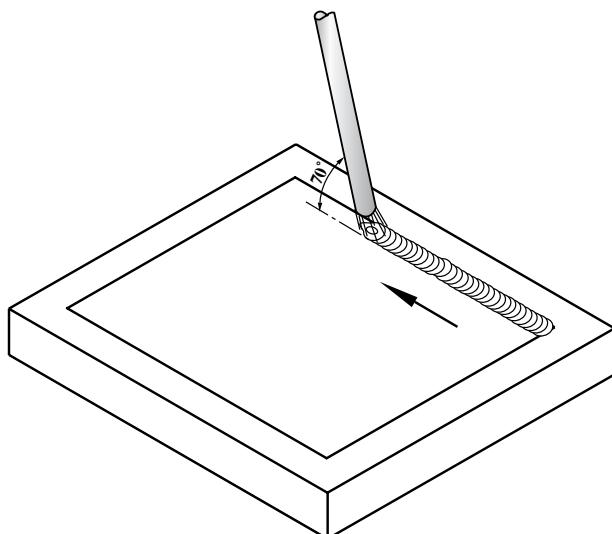


شکل ۳-۴۸- زاویه الکترود در جهت پیشروی

- روی خط کناری گرده جوش ساده خطی به پهنای ۸ میلی‌متر جوش بدھید. زاویه‌ی الکترود را مطابق شکل‌های ۳-۴۸ و ۳-۴۹ تنظیم کنید.

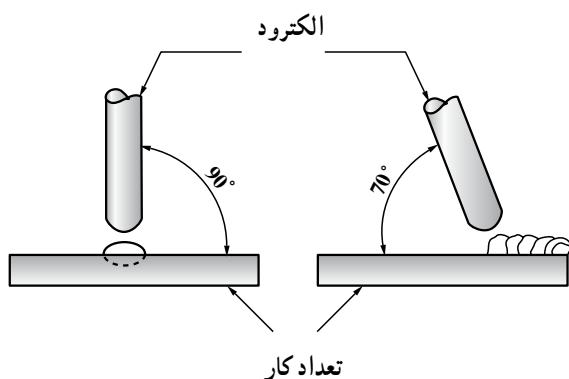


شکل ۳-۴۹- زوایای الکترود

- سریاره‌ها و دوده‌ها را با چکش جوش و برس سیمی کاملاً تمیز کنید (شکل ۳-۲۷). توجه داشته باشید که بعد از هر خط جوش که می‌دهید با چکش جوش و برس سیمی گرده جوش و کناره‌های آن را خوب تمیز کنید.

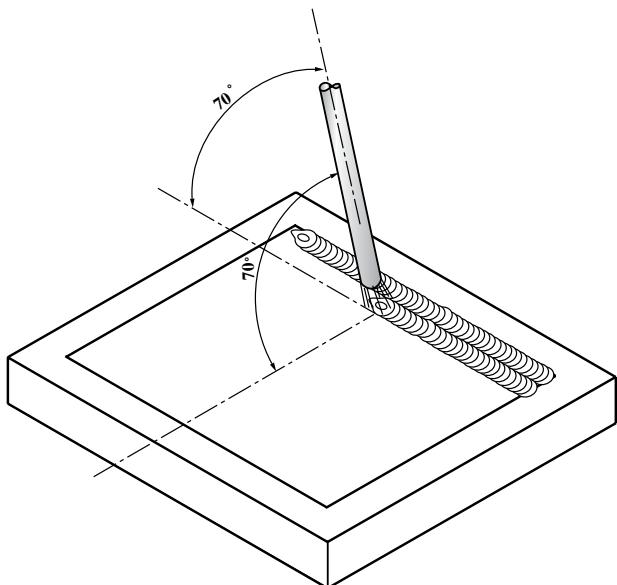

شکل ۳-۵۰-زاویه‌ی الکترود

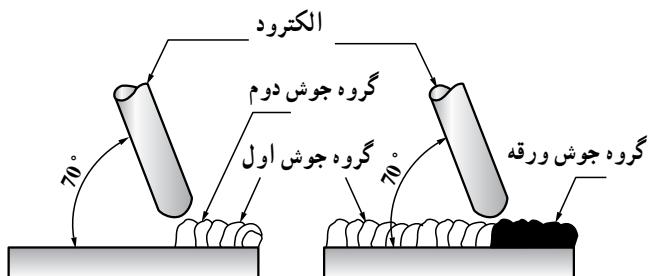

شکل ۳-۵۱-جوشکاری خط‌جوش دوم و زوایای الکترود که تا آخرین گرده به همین صورت خواهد بود.

۵- با توجه به زاویه‌ی الکترود که در شکل ۳-۵۰ نشان داده شده است در کناره گرده جوش اول گرده جوش بعدی را به نحوی رسوب دهید که گرده جوش دوم بیش از $\frac{1}{3}$ بر جستگی گرده جوش اول را بتواند. گرده جوش‌های بعدی نیز با همین روش جوشکاری نمایید (شکل ۳-۵۱).

۶- پس از حذف سرباره‌ها و برس زدن کار را جهت بررسی به هنرآموز خود نشان دهید.

۷- جوشکاری طرف دوم قطعه کار مطابق با دستورالعمل شکل ۳-۱۱ را اجر کنید.

۸- در پایان دستگاه را خاموش کنید، وسایل و ابزار را جمع آوری و محل کار را کاملاً تمیز کنید وسایل و ابزار را به انبار تحويل دهید.

آزمون پایانی (۳)


- ۱- عبور جریان برق از بدن انسان چه عارضه‌ای به دنبال دارد؟
- الف - شوک الکتریکی
ب - انقباض ماهیچه‌ای
ج - پرت کردن
د - تمام موارد
- ۲- استفاده از فیوز با ظرفیت بالا موجب می‌شود.
- الف - بالا رفتن درجه حرارت تجهیزات
ب - آسیب رسیدن به تجهیزات
ج - آتش‌سوزی
د - تمام موارد
- ۳- علامت اختصاری جوشکاری قوس الکتریک با الکترود روپوش دار چیست؟
- الف - GMAW ب - GTAW ج - SAW د - SMAW
- ۴- شدت قوس الکتریک به چه عاملی بستگی دارد؟
- الف - تعداد الکترون‌های تخلیه شده بین دو قطب
ب - نوع جریان عبوری از دو قطب
ج - جنس و شکل قطب‌های جریان
د - فاصله‌ای که الکترون‌ها جهش می‌کنند.
- ۵- اختلاف پتانسیل کجا بیشتر است؟
- الف - مدار باز جوشکاری
ج - ولتاژ برق شهر
ب - ولتاژ قوس
د - ولتاژ طول قوس بلند
- ۶- هنگام شروع قوس کدام گزینه کم می‌شود؟
- الف - گرما ب - شدت جریان ج - ولتاژ مدار د - طول الکترود
- ۷- خصوصیات انبر جوشکاری و کاربرد آن را بنویسید.

جواب تشریحی (حداکثر در سه سطر)


۸- رابطه‌ی طول قوس با ولتاژ قوس را بنویسید.

جواب تشریحی (حداکثر در دو سطر)


۹- کدام زاویه و جهت پیش روی در ایجاد گرده جوش ساده صحیح تر است؟

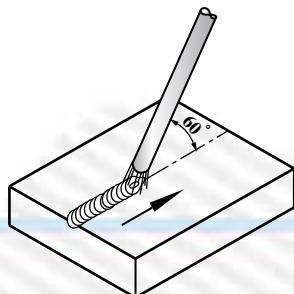


ب

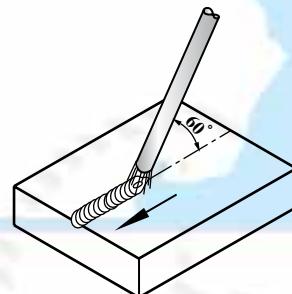

الف

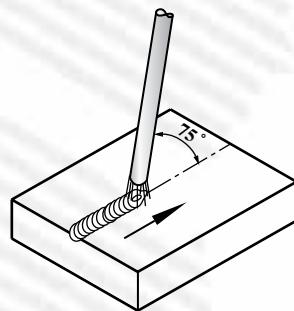

د

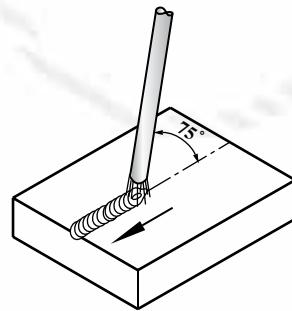

ج

۱۰- جوشکاری با جریان DC ، وقتی که انبر الکترود گیر به قطب منفی دستگاه وصل است، با کدام گزینه مشخص می شود؟



= -

- ۳



= +

- ۱



= + ~

- ۴




= ~


- ۲

۱۱- کدام گرده جوش با طول قوس بلند ایجاد شده است؟

جواب: الف

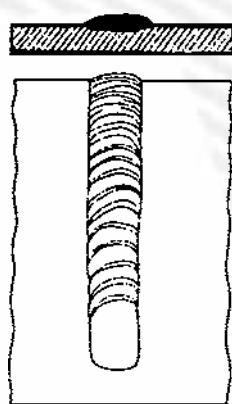

ب

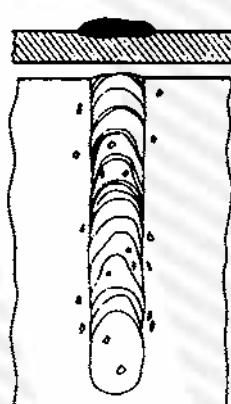


الف

۱۲- سرعت پیشروی در کدام جوشکاری کمتر بوده است؟

جواب: الف

جواب: ب

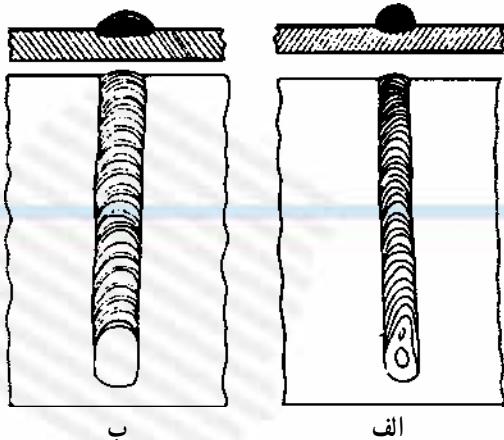

۱۳- محل اتصال کابل‌های خروجی به دستگاه جوشکاری را جابه‌جا می‌کنیم. در کدام نوع دستگاه تغییری در جوشکاری به وجود نمی‌آید؟

جواب: ترانسفورماتور جوش دینام جوش رکتیفایر جوش

۱۴- دینام جوشکاری، چه نوع جریان الکتریسیته برای جوشکاری تولید می‌کند؟

جواب: DCAC DC AC

۱۵- آیا برای جوشکاری کلیه اتصالات، پخزدن (ایجاد شیار) در محل اتصال لازم است؟

جواب: بلی خیر

۱۶- آیا در تنظیم آمپر جوشکاری، قطر مغز فولادی الکترود نقش اصلی را ایفا می‌کند؟

جواب: بلی خیر

۱۷- به نظر شما جوشکاری بالای سر (o-h) چگونه است؟

الف - آسان ب - امکان‌پذیر ج - غیرممکن د - غلط

۱۸- در سازه‌های اسکلت فلزی، جوشکاری در کدام حالات انجام می‌شود؟

الف - فقط در حالت سطحی ب - سطحی و عمودی سرازیر

ج - سطحی و عمودی سربالا د - تمام حالات

۱۹- کدام دسته از عوامل طبیعی، جوشکاری در فضای باز را با مشکل رو به رو می‌کند؟

الف - باد - باران ب - گرمای شدید خورشید

ج - در سایه‌ی آفتاب د - در هوای ابری و گرم

۲۰- در جوشکاری با شدت جریان زیاد چه مشکلاتی در جوش به وجود می‌آید؟

الف - پاشنه جوش زیاد می‌شود ب - راندمان رسوب الکترود کم می‌شود

ج - بریدگی کناره‌ی جوش به وجود می‌آید د - تمام موارد