

برنج قرمز:

در این جلسه روش تهیه آلیاژ برنج قرمز مورد بررسی قرار می‌گیرد. برنج قرمز دارای حداقل ۸۰ درصد مس می‌باشد و یکی از نرم‌ترین و چکش خوارترین نوع برنجها است. این آلیاژ به دلیل داشتن رنگ قرمز، قابلیت پرداخت عالی و مقاومت به خوردگی خوب دارای اهمیت است.

این آلیاژ در جواهرسازی، ظروف ساخته شده به روش کشش عمیق، پیچ‌ها، مدل‌های حرارتی، وسایل موسیقی و لوله‌های آب داغ مقاوم به خوردگی استفاده می‌شود.

۱۲-۱- نکات ایمنی و بهداشتی:

رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در کلیه مراحل تهیه آلیاژ و ریخته گری از جمله شارژ کردن بوته، ذوب، بارگیری، خارج کردن قطعه و جابجائی و حمل و نقل آنها لازم است. همچنین استفاده از دستکش، ماسک مجهز به عینک و لباس نسوز هنگام کار با کوره الزامی است.



نکته:

عمل اضافه نمودن روی به مذاب مس باید در مکانی صورت گیرد که مجهز به هوکش و هود باشد.

۱۲-۲- ابزار، تجهیزات و مواد لازم:

کوره‌ی بوته‌ای زمینی، ابزار حمل بوته و بارگیری، شمش مس، شمش روی، فسفر مس با ترکیب ۱۵٪ فسفر، تجهیزات و لباس ایمنی، براکس، خرد شیشه، ذغال چوب

۱۲-۳- مراحل انجام کار:

$$\text{آلیاژ} \quad \frac{80}{100} = 40 \text{ kg} \quad (\text{مس})$$

$$\text{آلیاژ} \quad \frac{20}{100} = 10 \text{ kg} \quad (\text{روی})$$

$$\text{مس قابل شارژ} \quad 40 + \left(\frac{40 \times 20}{100} \right) = 40 / 4 \text{ kg}$$

$$\text{روی قابل شارژ} \quad 10 + \left(10 \times \frac{4}{100} \right) = 10 / 4 \text{ kg}$$

- برای تهیه ۵۰ کیلوگرم آلیاژ برنج قرمز با ترکیب ۲۰

درصد روی، به روش مقابل میزان شارژ را با احتساب تلافات (مس ۱٪ و روی ۴٪) محاسبه کنید.

- کوره را روشن کنید. پس از گرم شدن آن را خاموش کنید.



شکل ۱۲-۱

- برای تهیه ۵۰ کیلوگرم آلیاژ برنج قرمز بوته‌ی گرافیتی نمره ۶۰ را انتخاب کنید و ۴۰/۴ کیلوگرم شمش مس را وزن کرده داخل بوته قرار دهید.

- بوته را با انبر طوق حمل کنید و داخل کوره روی زیر بوته‌ای در مرکز کوره قرار دهید.

- کوره را روشن کنید و پس از تنظیم شعله درب کوره را روی آن قرار دهید. (شکل ۱۲-۱)



شکل ۱۲-۲

- مدلی مناسب را قالبگیری نماید.

- قالب شمشی را آماده کنید. (شکل ۱۲-۲)

- پس از اطمینان از ذوب مس و رسیدن دما به نقطه فوق ذوب حدود ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد کوره را خاموش کنید و درب کوره را بردارید.

- با استفاده از فسفر مس با توجه به محاسبات زیر مذاب را اکسیژن زدائی کنید.

$$\begin{array}{ccccccc} & & \text{کیلوگرم فسفر} & & & & \\ & 100 & & 0/05 & & & \text{فسفر مورد نیاز} \\ \text{کیلوگرم مس} & & X & & X = \frac{40 \times 0/05}{100} = 0/02 \text{kg} & & \\ 40 & & & X & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & \text{کیلوگرم فسفر} & & & & \\ & 100 & & 15 & & & \\ \text{کیلوگرم فسفر مس} & & & & & & \\ X & & & 0/02 & & & \\ & & & & X = \frac{100 \times 0/02}{15} = 0/133 \text{kg} & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \approx 135 \text{ گرم} \end{array}$$

فسفر مس مورد نیاز

نکته: مهمترین ماده اکسیژن زدا در ریخته گری آلیاژهای مس، فسفر است که توسط هاردنرها مختلف مس - فسفر و معمولاً حاوی ۱۵٪ فسفر به آلیاژ اضافه می‌شود.

مقدار فسفر موردنیاز معمولاً $0.05\text{--}0.07\%$ درصد می‌باشد که به جز آلیاژ آلومینیم برنز در سایر آلیاژهای مس کم و بیش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- خرد شیشه یا براس کس بر روی مذاب اضافه کنید این مواد به عنوان فلاکس پوششی می‌باشند و از ورود اکسیژن و گاز به داخل مذاب جلوگیری می‌کنند.

- با انبر طوق بوته را از داخل کوره خارج کنید و روی کمچه در زیر هود قرار دهید.

- روی را که محاسبه نموده‌اید وزن کرده (10.04 کیلوگرم) پس از پیش گرم کردن به مذاب مس اضافه کنید.

(شکل ۱۲-۳)



شکل ۱۲-۳

توجه: هنگام اضافه کردن روی به علت نقطه ذوب پائین آن (حدود 420°C درجه سانتیگراد) و همچنین فشار بخار بالای روی، این عمل باید به سرعت انجام گیرد تا از اکسید شدن روی تا حد امکان جلوگیری شود. اکسید روی به صورت دود سفید رنگ در فضا مشاهده می‌شود.



شکل ۱۲-۴

- پس از ذوب روی و یکنواخت شدن مذاب، مذاب را در قالب‌های آماده شده و یا قالب شمش ریخته گری کنید.

(شکل ۱۲-۴).

- پس از انجام و سرد شدن، قطعه یا شمش را از داخل قالب خارج کنید و آنرا با شمش خالص مس از لحاظ رنگ، طنین صدا و جرم حجمی و ... مقایسه کنید.

- نتیجه بررسی خود را به صورت گزارش کار ارائه دهید.

تمرین: آلیاژ برنج قرمز با 12% روی تهیه کنید.

واحد کار شماره (۱۳):



هدفهای رفتاری:

از فرآگیر انتظار می‌رود پس از پایان این جلسه بتواند:

- ۱- مس خالص یا برنج قرمز را با رعایت نکات ایمنی ذوب نماید.
- ۲- درصد روی را جهت تهیه برنج زرد محاسبه و تنظیم نماید.
- ۳- آلیاژ برنج زرد تهیه نماید.
- ۴- تأثیر میزان روی بر رنگ برنجها را بیان کند.



پیش آزمون شماره (۱۳)

- ۱- انواع برنج‌ها را نام ببرید.
- ۲- درصد روی در برنج زرد چقدر است؟
- ۳- کاربرد آلیاژ برنج زرد را بیان کنید.
- ۴- وجود سرب در برنج‌ها قابلیت ماشین کاری را و قابلیت تغییر شکل گرم را میدهد.
الف: کاهش - افزایش
ب: افزایش - افزایش
ج: کاهش - کاهش
د: افزایش - کاهش

مقدمه

آلیاژ برنج زرد نیز یکی از آلیاژهای مس است که حاوی ۲۰ تا ۳۶ درصد روی می‌باشد این آلیاژها علاوه بر استحکام خوب، قابلیت شکل پذیری مناسبی دارند مهمترین آلیاژ برنج زرد، آلیاژ ۷۰ درصد مس، ۳۰ درصد روی است. این آلیاژها در ساخت رادیاتورها، منبع مایعات، پرچها، اتصالات، لوله‌ها و در اسلحه سازی برای ساخت پوسته‌های پمپ کاربرد فراوان دارد. در این جلسه طرز تهیه آلیاژ برنج زرد با ۳۰ درصد روی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱۳- نکات ایمنی و بهداشتی:

رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در کلیه مراحل تهیه آلیاژ و ریخته گری از جمله شارژ کردن بوته، ذوب، بارگیری، خارج کردن قطعه از قالب و جایگائی آنها لازم است همچنین استفاده از دستکش، ماسک مجهز به عینک و لباس نسوز هنگام کار با کوره الزامی است.

۱-۱۳-۲- ابزار، تجهیزات و مواد لازم:

کوره بوته‌ای زمینی، تجهیزات حمل بوته و بارگیری، شمش مس، شمش روی، مواد سرباره گیر و دگازر، فسفر مس با ترکیب ۱۵٪ فسفر، تجهیزات و لباس ایمنی.

۱۳-۳-مراحل انجام کار:



شکل ۱۳-۱

- شارژ موردنیاز برای تهیه ۵۰ کیلوگرم آلیاژ برنج زرد با ترکیب ۳۰٪ روی را با احتساب اتلافات (مس ۱٪ و روی ۴٪) محاسبه کنید.

- کوره را روشن کنید. پس از گرم شدن آن را خاموش کنید.

- برای تهیه ۵۰ کیلوگرم آلیاژ برنج زرد بوته‌ی گرافیتی نمره ۶۰ انتخاب کنید و شمش مس را طبق محاسبه وزن کنید و داخل بوته قرار دهید.

- بوته را با انبر طوق حمل کنید و داخل کوره روی زیر بوته‌ای در مرکز کوره قرار دهید. شکل (۱۳-۱)


- کوره را روشن کنید و پس از تنظیم شعله، درب کوره را روی آن قرار دهید.

- مدلی مناسب را قالبگیری نمائید.

- قالب شمشی را آماده کنید.

- پس از اطمینان از ذوب مس و رسیدن دما به نقطه فوق ذوب حدود ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد کوره را خاموش کنید و درب کوره را بردارید.

- با استفاده از فسفر مس، مذاب را اکسیژن زدائی کنید.

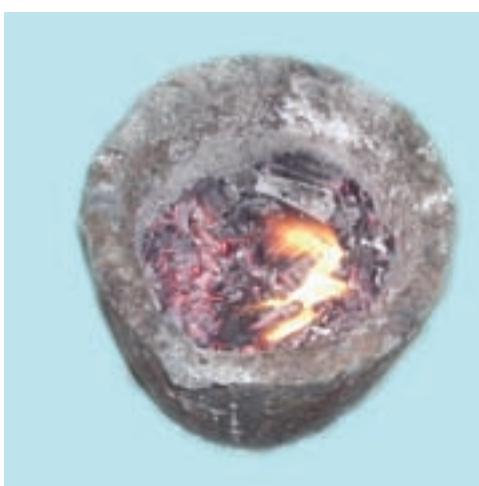

- خرده شیشه یا براکس بر روی مذاب اضافه کنید.

شکل (۱۳-۲)

شکل ۱۳-۲

این مواد سریع ذوب می‌شوند و به عنوان فلاکس پوششی سطح مذاب را می‌پوشانند و از ورود اکسیژن و گاز به داخل مذاب جلوگیری می‌کنند.

- با انبر طوق بوته را از داخل کوره خارج کنید و روی کمچه در زیر هود قرار دهید.

- شمش روی را طبق محاسبه وزن کنید و به سرعت به مذاب مس اضافه کنید.

توجه: هنگام اضافه کردن روی به علت نقطه ذوب پائین آن و همچنین فشار بالای روی، شمش روی را به سرعت داخل مذاب مس غوطه ور کنید تا از اکسید شدن روی جلوگیری شود.

- پس از ذوب روی و یکواخت شدن مذاب، آن را در قالب‌های آماده شده و یا قالب شمش بریزید.

- پس از انجماد و سرد شدن، قطعه یا شمش را از داخل قالب خارج کنید و آنرا با شمش خالص مس از لحظه رنگ، طنین صدا، جرم حجمی و ... مقایسه کنید.

- نتیجه بررسی خود را به صورت گزارش کار ارائه دهید.

تمرین: آلیاژ برنج زرد با ۳۵٪ روی تهیه کنید.

واحد کار شماره (۱۴):

هدف

آلیاژسازی آلیاژ برنز قلع (مفرغ)
(Cu – Sn)

هدف‌های رفتاری:

از فرآگیر انتظار می‌رود پس از پایان این جلسه بتواند:

- ۱- شمش مس خالص را با رعایت نکات ایمنی ذوب نماید.
- ۲- درصد قلع را جهت تهیه آلیاژ برنز قلع محاسبه و تنظیم نماید.
- ۳- آلیاژ برنز قلع با درصدهای مختلف قلع تهیه نماید.
- ۴- قطعه ریخته شده از برنز قلع را با برنج مقایسه نماید.



پیش آزمون شماره (۱۴)

۱- نقطه ذوب قلع کدام است؟

الف: 330°C

ب: 232°C

ج: 1083°C

د: 460°C

۲- تأثیر قلع بر خواص مس باعث استحکام و سختی آن می‌شود.

الف: افزایش - کاهش

ب: کاهش - کاهش

ج: افزایش - افزایش

د: کاهش - افزایش

۳- عناصر تشکیل دهنده مفرغ چیست؟

الف: قلع - مس

ب: مس - قلع

ج: مس - روی - قلع

د: مس - نیکل

۴- قلع به چه صورت در تهیه مفرغ مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۵- کاربرد آلیاژ برنز قلع را بیان کنید.

مقدمه

آلیاژ برنز قلع یکی از آلیاژهای مس است که عنصر آلیاژی اصلی آن قلع می‌باشد. این آلیاژها در اصطلاح مفرغ نامیده می‌شوند.

آلیاژهای برنز قلع دارای ۸۳ تا ۹۸ درصد مس و ۲ تا ۱۵ درصد قلع می‌باشند. همچنین عناصر دیگر مانند روی، سرب، نیکل و ... نیز در مقدادیر کم به آلیاژ اضافه می‌شوند. قلع، سختی آلیاژ و مقاومت به خوردگی آنرا افزایش می‌دهد. برنز معمولی و تجاری حدود ۹ تا ۱۲ درصد قلع دارد این برنز در ساخت انواع قطعات تزئینی، لوستر، گلدان و انواع میله، لوله، بوش و یاتاقان بکار می‌رود. در این جلسه طرز تهیه آلیاژ برنز قلع (Cu - Sn) با ۱۰٪ قلع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

توجه: اتلafات مس و قلع در هنگام ذوب در کوره بوته ای ۱٪ می‌باشد.

۱۴-۱- نکات ایمنی و بهداشتی:

رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در کلیه مراحل تهیه آلیاژ و ریخته گری از جمله شارژ کردن بوته، ذوب، باربریزی، خارج کردن قطعه و جابجائی آنها لازم است. همچنین استفاده از دستکش، ماسک مجهز به عینک و لباس نسوز هنگام کار با کوره الزامی است.



۱۴-۲- ابزار، تجهیزات و مواد لازم:

کوره‌ی بوته‌ای زمینی، تجهیزات حمل بوته و باربریزی، شمش مس، شمش قلع، فسفر مس با ترکیب ۱۵٪ فسفر، تجهیزات و لباس ایمنی

۱۴-۳- مراحل انجام کار:

- شارژ مورد نیاز برای تهیه ۵۰ کیلوگرم آلیاژ برنز قلع با ترکیب ۱۰٪ قلع را با احتساب اتلafات (مس ۱٪ و قلع ۱٪) محاسبه کنید.

- کوره را روشن کنید. پس از گرم شدن آن را خاموش کنید.



شکل ۱۴-۱

- برای تهیه ۵۰ کیلوگرم آلیاژ برنز قلع بوته‌ی گرافیتی نمره ۶۰ را انتخاب کنید و شمش مس را طبق محاسبه وزن کنید و همراه با خرد شیشه یا براس داخل بوته قرار دهید. شکل (۱۴-۱)

نکته: دلیل اضافه نمودن خرد شیشه یا براس این است که در هنگام حرارت دادن مس، این مواد سریعتر ذوب می‌شوند و با توجه به اینکه سبک میباشند روی سطح مذاب را به صورت فلاکس پوششی، پوشش داده و از ورود اکسیژن و گاز به داخل مذاب جلوگیری می‌کنند.

- بوته را با انبر طوق حمل کنید و داخل کوره، روی زیر بوته‌ای در مرکز کوره قرار دهید.

- کوره را روشن کنید و پس از تنظیم شعله، درب کوره را روی آن قرار دهید.

- مدلی مناسب را قالبگیری نمایید.

- قالب شمشی را آماده کنید. شکل (۱۴-۲)



شکل ۱۴-۲

- پس از اطمینان از ذوب مس و رسیدن دما به نقطه فوق ذوب حدود ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد کوره را خاموش کنید و درب کوره را بردارید.

- با استفاده از فسفر مس، مذاب را اکسیژن زدائی کنید.
(معمولًاً در تهیه برنز قلع جهت اکسیژن زدائی $40/0$ درصد فسفر استفاده می‌شود).

- با انبر طوق بوته را از داخل کوره خارج کنید و روی کمچه در زیر هود قرار دهید.

- شمش قلع را طبق محاسبه وزن کنید و به سرعت در داخل مذاب مس غوطه ور کنید و خوب بهم بزنید تا مذاب همگن شود (شکل ۱۴-۳)

- پس از ذوب قلع و یکنواخت شدن مذاب، آن را در



شکل ۱۴-۳

قالب‌های آماده شده و یا قالب شمش بریزید.

- پس از انجماد و سرد شدن، قطعه یا شمش را از داخل قالب خارج کنید.

- پس از تمیز کردن، قطعه را از لحاظ رنگ، خواص مکانیکی، جرم حجمی و ... مورد بررسی قرار دهید.

تمرین: آلیاژ برنز قلع با ۱۳٪ قلع تهیه کنید.

واحد کار شماره (۱۵):



هدفهای رفتاری:

از فرآگیر انتظار می‌رود پس از پایان این جلسه بتواند:

- ۱- شمش مس خالص را با رعایت نکات ایمنی ذوب نماید.
- ۲- درصد آلومینیم موردنیاز جهت تهیه آلیاژ را محاسبه و تنظیم نماید.
- ۳- آلیاژ Cu - Al با درصدهای مختلف Al را تهیه نماید.
- ۴- قطعات ریخته شده از آلیاژ با درصدهای مختلف را با هم مقایسه نماید.



پیش آزمون شماره(۱۵)

۱- فرق $\text{Cu} - \text{Al}$ و $\text{Al} - \text{Cu}$ چیست؟

۲- آلومینیم چگونه در تهیه برنز آلومینیم مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۳- در برنز آلومینیم مهمترین عامل تشکیل مکهای گازی در قطعه کدام عنصر است؟

۴- عمل گاززدایی در تهیه برنز آلومینیم چه زمانی و توسط چه موادی صورت می‌گیرد؟

۵- کاربرد آلیاژ برنز آلومینیم را بیان کنید.

۶- افزودن آهن به آلیاژ برنز آلومینیم به چه منظور صورت می‌گیرد؟

مقدمه

آلیاز برنز آلومینیم یکی از آلیازهای مس می‌باشد که عنصر آلیازی اصلی آن آلومینیم است. حداقل مقدار آلومینیم در این آلیازها، ۱۴ درصد است. آلومینیم در مس باعث افزایش خواص مکانیکی آلیاز، حفظ استحکام در درجه حرارت بالا و افزایش مقاومت آلیاز در برابر اکسید شدن و خوردگی می‌شود. این آلیازها از طریق نورد گرم و ریخته گری شکل می‌گیرند و عموماً عملیات حرارتی پذیر می‌باشند. از این آلیازها در ساخت پمپ‌ها، سوپاپ‌ها، قالب‌های ریخته گری و مفتول کشی، انواع اتصالات، یاتاقان‌ها، چرخ دنده‌ها، پره توربین، پروانه کشتی، لوله کندانسور و ... استفاده می‌شود.

اضافه کردن آهن به آلیاز برنز آلومینیم موجب افزایش مقاومت آلیاز در برابر حرارت و خوردگی می‌شود. همچنین افزودن حدود 0.6% تا 0.0% درصد کرم به آلیازهای مس - آلومینیم مشخصات مکانیکی و مقاومت این آلیازها در برابر خوردگی را به مقدار زیادی بهتر می‌کند. نیکل به میزان ۷ تا ۲۰ درصد مقاومت آلیاز را در برابر خوردگی افزایش می‌دهد و کاربرد آن را در مصارف شیمیائی بالا می‌برد. منگنز و منیزیم باعث افزایش مقاومت آلیاز به خوردگی می‌شود. گاهی اوقات سرب به منظور افزایش قابلیت تراشکاری به آلیاز اضافه می‌شود.

در این جلسه طرز تهیه آلیاز برنز آلومینیم (Cu - Al) با ۹۰ درصد آلومینیم مورد بررسی قرار می‌گیرد ذکر این نکته لازم است که در هنگام ذوب مس و آلومینیم در کوره بوته‌ای میزان اتلاف مس 1% و آلومینیم $1/2\%$ می‌باشد.

۱-۱۵- نکات ایمنی و بهداشتی:

رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در کلیه مراحل ساخت آلیاز و ریخته گری از جمله شارژ کردن بوته، ذوب و باریزی، خارج کردن قطعه و جابجائی آنها لازم است. همچنین استفاده از دستکش، ماسک مجهز به عینک و لباس نسوز هنگام کار با کوره الزامی است.



۱-۱۵- ابزار، تجهیزات و مواد لازم:

کوره بوته‌ای، ابزار حمل بوته و باریزی، شمش مس، شمش آلومینیم، مواد سرباره‌گیر، دگازر، تجهیزات و لباس ایمنی.

$$50 \times \frac{90}{100} = 45 kg$$

$$45 \times \frac{1}{100} = 0.45$$

$$\text{میزان مس قابل شارژ} = 45 / 45 = 1$$

$$50 \times \frac{10}{100} = 5 kg$$

$$5 \times \frac{1/2}{100} = 0.06$$

$$\text{میزان آلومینیم قابل شارژ} = 5 / 0.06 = 83.33$$

میزان آلومینیم قابل شارژ



شکل ۱۵-۱

۱۵-۳-مراحل انجام کار:

برای تهیه ۵۰ کیلوگرم آلیاژ برنز آلومینیم (Cu - Al) با ترکیب ۱۰ درصد آلومینیم، به روش مقابله میزان شارژ را با احتساب اتلافات محاسبه کنید.

- کوره بوته‌ای را روشن کنید. پس از گرم شدن آن را خاموش کنید.

- برای ذوب بوته‌ی گرافیتی نمره ۶۰ را انتخاب کنید و ۴۵/۴۵ کیلوگرم شمش مس را وزن کرده و همراه با خرد شیشه یا براکس داخل بوته قرار دهید. شکل (۱۵-۱) نکته: دلیل اضافه نمودن خرد شیشه یا براکس این است که در هنگام حرارت دادن مس، این مواد سریعتر ذوب می‌شوند و با توجه به اینکه سبک می‌باشند روی سطح مذاب قرار گرفته و از ورود اکسیژن و گاز به داخل مذاب جلوگیری می‌کنند.

- بوته را توسط انبر طوق حمل کنید و داخل کوره قرار دهید به‌طوریکه بوته روی زیر بوته‌ای در مرکز کوره قرار گیرد.

- کوره را روشن کنید و پس از تنظیم شعله درب کوره را روی آن قرار دهید.

- پس از اطمینان از ذوب مس و رسیدن به نقطه فوق ذوب حدود ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد کوره را خاموش کنید و درب کوره را بردارید

- ۲/۵۳ کیلوگرم شمش آلومینیم (نصف آلومینیم موردنیاز) را به مذب اضافه نمایید و خوب بهم بزنید.

شکل (۱۵-۲)



شکل ۱۵-۲

- کوره را روشن نمایید. پس از تنظیم شعله درب کوره را روی آن قرار دهید و درجه حرارت را به میزان ۲۰ درجه سانتیگراد افزایش دهید.

- کوره را خاموش کنید و درب کوره را بردارید.

- بقیه آلومینیم ($2/53$ کیلوگرم) را به مذاب اضافه کنید و خوب بهم بزنید.

- مذاب حاصل را با استفاده از گازهای مانند ارت، گاز کربنیک و یا ترکیبات قابل تبخیر نظیر کلرور آلومینیم گاززدایی کنید. شکل (۱۵-۳)



شکل ۱۵-۳

نکته: جذب گاز و اکسیداسیون آلومینیم برنزها نسبتاً کم است ولی با توجه به نوع انجماد پوسته‌ای آنها و جلوگیری از خطرات ناشی از انتقال گازها به نقاطی که دیرتر سرد می‌شوند بهتر است مذاب نهائی را گاززدایی نمایند.

- بوته مذاب را از کوره خارج نموده و سرباره‌گیر نمایید.

- مذاب را داخل قالب‌های آمده یا قالب‌های شمش ریخته گری نمایید. (شکل ۱۵-۴)



شکل ۱۵-۴

- قطعه یا شمش را پس از تمیزکاری با قطعات برنز قلع مقایسه کنید.

تمرین: آلیاژ برنز آلومینیم با ترکیب 13% آلومینیم تهیه کنید و قطعه ریخته شده از این آلیاژ را با قطعه با ترکیب 10% آلومینیم از لحاظ مقاومت به ضربه مقایسه کنید.

واحد کار شماره (۱۶):



هدف‌های رفتاری:

از فرآگیر انتظار می‌رود پس از پایان این جلسه بتواند:

- ۱- کاربرد مدل‌های صفحه‌ای را شرح دهد.
- ۲- انواع مدل‌های صفحه‌ای را نام ببرد.
- ۳- مراحل ساخت مدل صفحه‌ای را انجام دهد.
- ۴- مدل صفحه‌ای یک رو و دور را از طریق ریخته گری تهیه نماید.



پیش آزمون شماره(۱۶)

۱- در چه مواردی از مدل‌های صفحه‌ای استفاده می‌شود.

۲- مزایای مدل‌های صفحه‌ای چیست؟

۳- کدام یک از انواع مدل‌ها به منظور تولید قطعه به تعداد زیاد ساخته می‌شود

الف: مدل‌های مخصوص

ب: مدل‌های دوتکه

ج: مدل با قطعه آزاد

د: مدل صفحه‌ای

۴- اغلب مدل‌های صفحه‌ای دارای می‌باشند.

الف: قطعه آزاد

ب: تغذیه

ج: سیستم راهگاهی

د: سیستم راهگاهی و تغذیه