


## جلسه سیزدهم

ردیف	برنامه زمان بندی جلسه سیزدهم	زمان به دقیقه
۱	سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب و اعلام نتایج آزمون پایان فصل سرعت متوسط	۱۰
۲	تدریس مبحث شیب در قطعات صنعتی و یادآوری نسبت‌های مثلثاتی	۲۰
۳	تدریس مبحث شیب در جاده‌ها	۱۰
۴	تدریس مبحث شیب و باریک شدن در قطعات مخروطی	۱۰
۵	حل تمرین‌های حل شده کتاب	۳۰
۶	مشخص نمودن تکالیف منزل هنرجویان	۱۰

### پرسش

از هنرجویان به منظور آمادگی برای فراگرفتن درس

- ۱- نسبت‌های مثلثاتی در یک مثلث قائم‌الزاویه را با رسم شکل و با یک مثال بیان کنید.
  - ۲- سطح شیب‌دار را با رسم شکل ساده تعریف کنید.
  - ۳- موارد استفاده سطح شیب‌دار در صنعت کجاست؟ چند نمونه ذکر کنید.
- جواب: ۱- سطح شیب‌دار سطحی است که با افق زاویه معینی مانند  $\alpha$  می‌سازد.

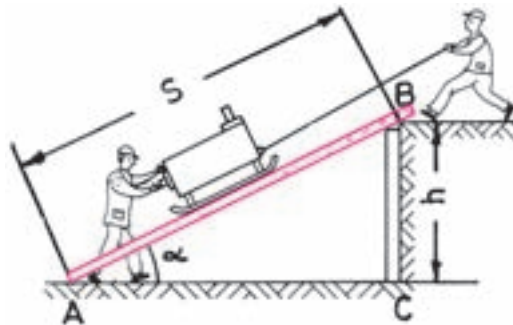


جواب: ۲- از سطوح شیب‌دار در بسیاری از مکانیزم‌ها استفاده می‌شود همانند گوه یک طرفه، گوه دوطرفه، پیچ و مهره، مخروط‌ها در ماشین‌های ابزار (گلوئی مرغک، مرغک، دنباله مته‌های دنباله مخروطی، ریل‌های V شکل و دم چلچله و بسیاری از موارد دیگر.


### گوه

یکی از موارد استفاده سطح شیب‌دار در صنعت گوه است، گوه از یک و یا دو سطح شیب‌دار متصل به هم تشکیل شده است که کار بریدن، بلند کردن بارهای سنگین و محکم کردن قطعات ماشین روی یکدیگر را آسان می‌کند.

گوه یک طرفه

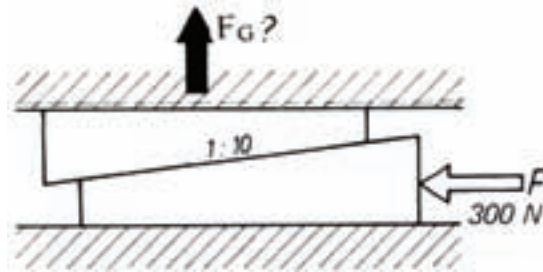


گوه دو طرفه

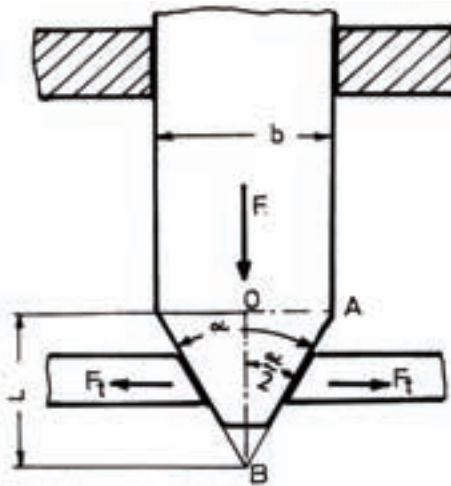


پیچ و مهره

یکی دیگر از موارد استفاده سطح شیب‌دار در صنعت پیچ‌ها می‌باشند در حقیقت مسیر دندانه‌های پیچ همان سطح شیب‌داری است که به دور بدنه پیچ قرار گرفته‌اند.

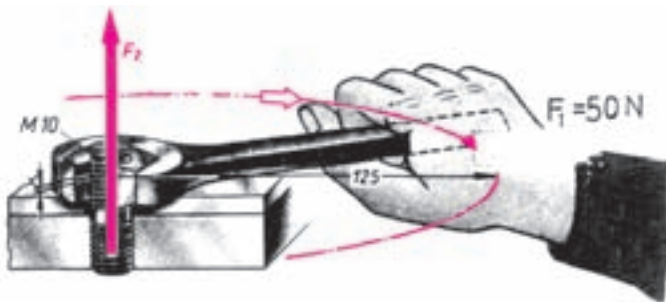

وقتی پیچ و یا مهره، را با استفاده از آچار و نیروی دست سفت می‌کنیم کار انجام شده توسط نیروی دست در یک دور گردش آچار با مقدار کار انجام شده در محور پیچ در اثر تغییر مکان نیروی آن به اندازه یک گام برابر خواهد بود.

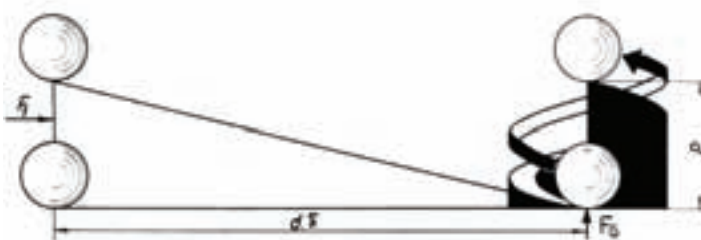

## محاسبه شیب

شیب در قطعات صنعتی به دو دسته تقسیم می‌شود.

الف) شیب یک طرفه

ب) شیب دو طرفه


الف) شیب یک طرفه : به عنوان مثال گوه

$h_1$  = ارتفاع بیشتر

$h_2$  = ارتفاع کمتر

$L$  = طول قطعه شیب‌دار

$\alpha$  = زاویه شیب

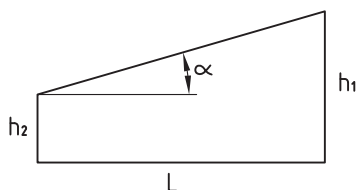

به دلیل اختلاف ارتفاع در طول معین ( $L$ ) سطح بالای قطعه دارای شیب است و با افق زاویه  $\alpha$  می‌سازد که برای محاسبه شیب

آن از رابطه

$$\text{شیب} = \frac{\text{اختلاف ارتفاع}}{\text{طول معین}} = \frac{h_1 - h_2}{L}$$

استفاده می‌کنیم. کسر  $\frac{h_1 - h_2}{L}$  را تا حد ممکن ساده می‌کنیم و آن را به صورت کسری می‌نویسیم. مثال :

$$\text{شیب} = \frac{20 - 8}{36} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

علامت شیب، مثلث قائم‌الزاویه است که از آن در نقشه‌کشی صنعتی

استفاده می‌شود. ( $\triangle 1:3$ )

برای محاسبه زاویه سطح شیب‌دار ( $\alpha$ ) در مثلث قائم‌الزاویه

(هاشورخورده) رابطه  $\tan \alpha$  را می‌نویسیم.




$$\tan(\alpha) = \frac{h_1 - h_2}{L} = \text{شیب}$$

(اعشاری می‌نویسیم) شیب  $\tan \alpha =$  پس

و از جدول صفحه ۱۷۸ و ۱۷۹ مقدار زاویه  $\alpha$  را محاسبه

می‌کنیم.

ب) شیب دو طرفه (هرم و مخروط کامل یا ناقص)

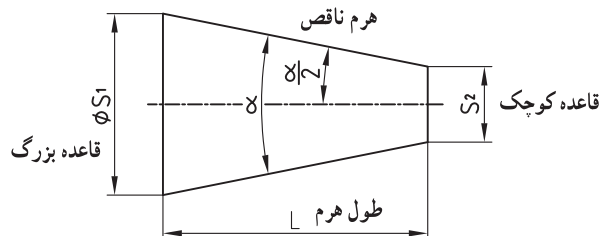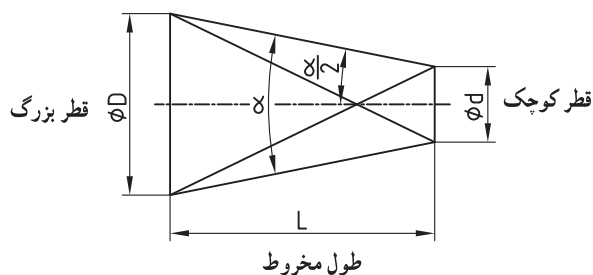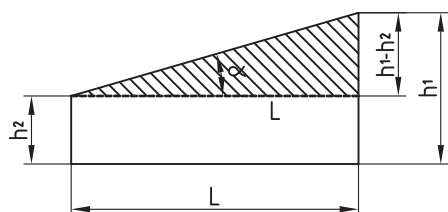


در قطعاتی که شیب دو طرفه دارند مانند هرم و مخروط قاعده شکل رفته رفته باریک می شود پس می توان نسبت باریک شدن را به دست آورد که آن را با حرف C نمایش می دهند.

$$C = \frac{\text{اختلاف قاعده‌ها}}{\text{طول معین}} = \frac{D-d}{L} = \frac{S_1 - S_2}{L}$$

که از رابطه زیر به دست می آید.

این عدد باید به صورت کسری نوشته شود و تا حد امکان ساده شود.

علامت نسبت باریک شدن در نقشه کشی صنعتی مثلث متساوی الساقین است. برای محاسبه شیب یک طرف این قطعات کفایت به صورت فرضی شکل را به دو قسمت تقسیم کرد و سپس مشابه شیب یک طرفه آن را حساب کرد.

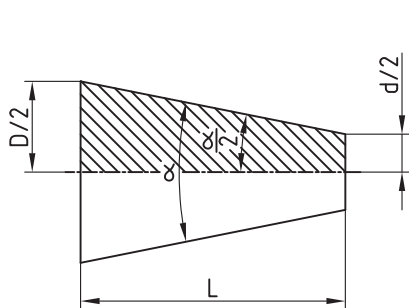

$$\text{شیب} = \frac{\frac{D-d}{2}}{L} = \frac{D-d}{2L}$$

$$\text{شیب} = \frac{D-d}{2L} = C$$

$$\text{شیب} = \frac{D-d}{2L} = \frac{S_1 - S_2}{2L} = \frac{C}{2}$$

علامت شیب مثلث قائم الزاویه


و عدد آن به صورت کسری نوشته می شود.

برای محاسبه زاویه  $\frac{\alpha}{2}$  از مثلث هاشور خورده مقابل استفاده می کنیم.

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{D-d}{2L} \text{ شیب}$$

و مشابه شیب یک طرفه از جدول ص ۱۷۸ و ۱۷۹  $\frac{\alpha}{2}$  به دست می آوریم.

$$\frac{\alpha}{2} = \text{زاویه شیب} = \text{زاویه انحراف سوپرت} = \text{زاویه مخروط تراش} = \text{زاویه تنظیم}$$

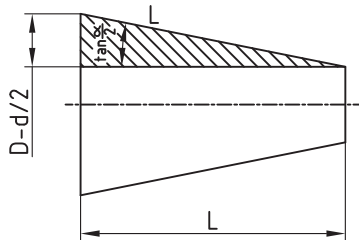

## جلسه چهاردهم

زمان به دقیقه	برنامه زمان بندی جلسه چهاردهم	ردیف
۱۰	آماده کردن کلاس شامل احوالپرسی، حضور و غیاب و وضعیت هنرجویان	۱
۲۰	بررسی دفاتر تکالیف هنرجویان، نحوه حل تمرین، مرتب بودن، رسم تصاویر و دادن امتیاز	۲
۱۰	حل تمرین های نمونه ۱ ص ۶۳، ۴ ص ۶۴	۳
۱۰	حل تمرین ۸ ص ۶۵ و ۹ ص ۶۵	۴
۱۰	حل تمرین ۱۰ ص ۶۶	۵
۱۰	حل تمرین ۱۱ ص ۶۶	۶
		۷
۲۰	امتحان پایان فصل	۸

تمرین صفحه ۶۳: 
$$\text{شیب} = \frac{h_1 - h_2}{L} = \frac{24 - 22/6}{160}$$
 گوه یک طرفه

$L = 160 \text{ mm}$

$h_1 = 22/6 \text{ mm}$

$h_2 = 24 \text{ mm}$

شیب = ?

حل: 
$$\text{شیب} = \frac{1/4}{160} = \frac{1}{87/5}$$

شیب استاندارد =  $\frac{1}{100}$

مطابقت ندارد.

$L = 72 \text{ mm}$

$h_1 = 42 \text{ mm}$

$h_2 = 30 \text{ mm}$

$\alpha = ?$

تمرین ۴ صفحه ۶۴: 
$$\text{شیب} = \tan \alpha = \frac{h_1 - h_2}{L} = \frac{42 - 30}{72} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$$

شیب =  $\tan \alpha = 0/1666$

$\alpha = 9^\circ, 27', 44''$  از جدول تانژانتها

$\tan 9^\circ, 20' = 0/1644$

$\tan 9^\circ, 30' = 0/1673$

$9^\circ, 30' - 0/1673 - 0/1673 -$

$9^\circ, 20' \frac{0/1644}{10'} \text{ و } \frac{0/1666}{0/0029} \text{ و } \frac{0/1666}{0/0007}$

یادآوری:

تناسب می گیریم

$$10' \quad 0/0029$$

$$x \quad 0/0007$$

$$x = \frac{10 \times 7}{29} = 2/4'$$

$$9^\circ \text{ پس زاویه موجود } 30' - 2/4' = 9^\circ, 27/4'$$

تمرین ۸ صفحه ۶۵

$$\text{نسبت باریک شدن} \Rightarrow C = \frac{D-d}{1} \Rightarrow \frac{1}{5^\circ} = \frac{D-8}{9^\circ}$$

$$d = 800$$

$$c = \frac{1}{5^\circ}$$

$$L = 90 \text{ mm}$$

$$D = ?$$

$$D-8 = \frac{9^\circ}{5^\circ} \Rightarrow D = 8 + \frac{9}{5} = 9/8 \text{ mm}$$

$$\text{نسبت مخروطی} \quad C = \frac{D-d}{1} \Rightarrow C = \frac{40-832}{80}$$

تمرین ۹ صفحه ۶۵

$$D = 40 \text{ mm} \quad C = \frac{8}{80} = \frac{1}{10}$$

$$d = 32 \text{ mm}$$

$$L = 80 \text{ mm}$$

$$C = ?$$

$$\frac{\alpha}{2} = ?$$

$$\text{شیب} = \frac{C}{2} = \frac{D-d}{2L} \quad \text{یا} \quad \text{شیب} = \frac{C}{1} = \frac{1^\circ}{2}$$

$$\text{شیب} = \frac{1}{2} = 0/05$$

زاویه از جدول  $2^\circ, 52'$

$$L = 50 - 1 = 49 \text{ mm}$$

$$C = \frac{D-d}{1} \Rightarrow \frac{3/5}{12} = \frac{D-17/4}{49}$$

تمرین ۱۰ صفحه ۶۶

$$d = 17/4 \text{ mm}$$

$$C = \frac{3/5}{12}$$

$$D = ?$$

$$\frac{\alpha}{2} = ?$$

$$D-17/4 = \frac{49 \times 3/5}{12} \Rightarrow D = 17/4 + 14/29$$

$$D = 31/69 \text{ mm}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{C}{2} = \frac{3/5}{24} = \frac{3/5}{24} = 0/1458$$

از جدول  $\frac{\alpha}{2} 8^\circ, 18'$

$$C = 1 : 2/5$$

$$d_1 = 30 \text{ mm}$$

مخروط خارجی  $D_1 = 50 \text{ mm}$

$$C = \frac{D-d}{l} \Rightarrow \frac{1}{2/5} = \frac{30 - d_2}{(40 + 20 - 50)} =$$

$$\Rightarrow d_2 = 30 - \frac{10}{2/5} \Rightarrow d_2 = 26 \text{ mm}$$


$$C = \frac{D-d}{l} \Rightarrow \frac{1}{2/5} = \frac{d_1 - 30}{30}$$

$$d_1 = 30 + \frac{30}{2/5} = 42 \text{ mm}$$

### شیب در جاده‌ها



چنانچه به شمال مسافرت کرده باشید تابلوهایی را مشاهده کرده‌اید که در آن عددی بر حسب درصد نوشته شده است مانند  $15\%$  که نشان‌دهنده شیب‌دار بودن آن قسمت از جاده است و اگر به عنوان مثال شیب جاده‌ای  $15\%$  باشد به معنی آن است که در هر صد متر از طول جاده خط عمود بر سطح جاده دارای طول  $15$  متر است.

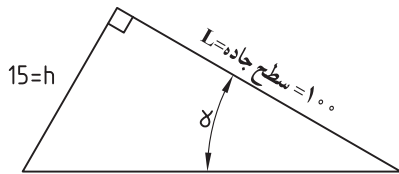


$$L = 100 \text{ m}$$

$$h = 15 \text{ m}$$

$$\text{شیب} = ?$$

اگر در مثلث مربوطه  $\tan \alpha$  را محاسبه کنیم خواهیم داشت

$$\text{شیب جاده} = \tan \alpha$$

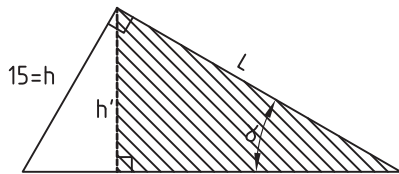

$$\boxed{\tan \alpha = \frac{h}{L}} \quad \tan \alpha = \text{شیب} = \frac{15}{100} = 15\%$$

در این حالت برای محاسبه اختلاف ارتفاع جاده نسبت به افق  $h'$  از رابطه زیر

استفاده می‌شود.

$$\sin \alpha = \frac{h'}{L} \Rightarrow \boxed{h' = L \times \sin \alpha}$$

ابتدا  $\alpha$  را به کمک شیب و جدول  $\tan$  به دست آورده سپس  $\sin$  این زاویه را از جدول  $\sin$ های کتاب محاسبه کرده و در فرمول

$h'$  قرار داده و آن را محاسبه می‌کنیم.

مثال : مسئله نمونه صفحه ۶۱

## جلسه پانزدهم: شروع مبحث انطباقات

ردیف	برنامه زمان بندی جلسه پانزدهم	زمان به دقیقه
۱	سلام و احوالپرسی و حضور و غیاب و نظر خواستن از هنرجویان در مورد امتحان پایان فصل گذشته	۱۰
۲	اعلام نتایج آزمون پایان فصل شیب و نسبت باریک شدن	۲۰
۳	تدریس مبحث تولرانس اندازه اسمی، انحراف بالایی و پایینی، بزرگترین و کوچکترین اندازه و تولرانس	۳۰
۴	تدریس اصطلاح لقی و سفتی، میدان تولرانس و مقدار تولرانس	۳۰
۵	مشخص کردن تمرین‌هایی که هفته آینده هنرجویان باید حل کنند ۱ و ۲ صفحات ۸۱ و ۸۲	۱۰

### پرسش

برای درک و فهم بهتر هنرجویان از مفهوم انطباقات و اصطلاحات آن نمونه سؤالات زیر پیشنهاد می‌گردد.  
 ۱- برای جاگیری دقیق و مطمئن یک قطعه در داخل قطعه دیگر در هنگام طراحی و ساخت قطعات چه فاکتورهایی را باید مدنظر قرار داد.

۲- جاگیری یک مهره در داخل پیچ (انطباق) در هنگامی که مهره به انتها نرسیده چند حالت ممکن است داشته باشد.

۳- جاگیری محور مرغک دستگاه تراش در سوراخ مرغک چگونه است؟

ارتباط بین محدوده‌های تولرانسی دو یا چند قطعه متصل به هم را انطباق می‌گویند و برای اینکه دو قطعه در داخل یکدیگر قرار گرفته و انطباق موردنظر را ایجاد کنند هر یک از آنها باید اندازه معین داشته باشند و قطعات یدکی مانند پیچ و مهره‌ها، بلبرینگ‌ها، خارها، شفت‌ها و ... با توجه به قانون انطباقات و به صورت انبوه تولید، انبار و در مواقع لزوم استفاده می‌شوند همچنین قطعات بزرگ و خاص بر طبق نقشه با تولرانس مورد نیاز طراحی و ساخته می‌شوند تا در هنگام مونتاژ دچار مشکل نگردند برای هماهنگی در بین کشورهای مختلف اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مؤسسه‌ای به نام ISO انطباقات و تولرانس‌ها را استاندارد نموده و همه کشورها خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند.

برای شناخت بهتر انطباقات لازم است که ابتدا تعاریف و اصطلاحات به کار برده در انطباقات بیان گردد.

### اندازه اسمی (N)

اندازه نوشته شده روی نقشه را اندازه اسمی گویند. ساخت یک قطعه حتی با دقیق‌ترین ماشین‌های تغییر فرم و اندازه‌گیری دقیق‌ترین وسایل اندازه‌گیری با اندازه اسمی امکان‌پذیر نمی‌باشد به عبارت دیگر ساخت یک میله با اندازه اسمی  $40/000000$  mm غیرممکن است برای حل این مشکل باید انحراف مجازی برای آن در نظر گرفته و اعمال نمود.

### خط صفر

خط صفر منطبق بر اندازه اسمی بوده و مرزی است که در آن انحراف اندازه برابر صفر است.



انحراف فوقانی ( $A_O$ ): فاصله بین خط صفر و بزرگترین اندازه مجاز C-O را انحراف فوقانی می‌گویند.  $A_O = 0.08mm$   
 انحراف تحتانی ( $A_U$ ): فاصله بین خط صفر و کوچکترین اندازه مجاز را انحراف تحتانی می‌گویند.  $A_U = 0.03mm$   
 نکته: در بعضی از موارد انحراف فوقانی و یا تحتانی ممکن است صفر باشد که روی نقشه نوشته نمی‌شود.




بزرگترین اندازه  $G_O$ : عبارتست از بزرگترین حد مجاز و از جمع جبری اندازه رسمی و انحراف فوقانی حاصل می‌شود.

$$G_O = 30 - 0.04 = 29.96mm$$

کوچکترین اندازه  $G_U$ : عبارتست از کوچکترین حد مجاز و از جمع جبری اندازه اسمی و انحراف تحتانی حاصل


$$G_U = 30 - 0.06 = 29.94mm$$

می‌شود.

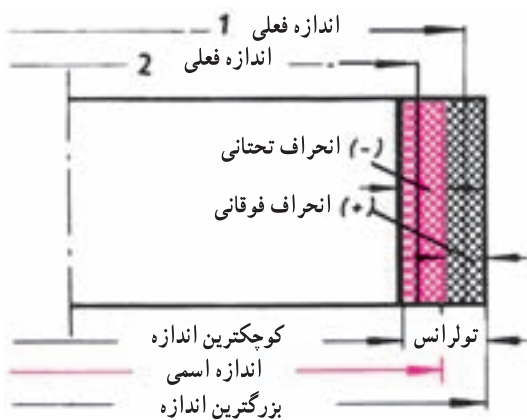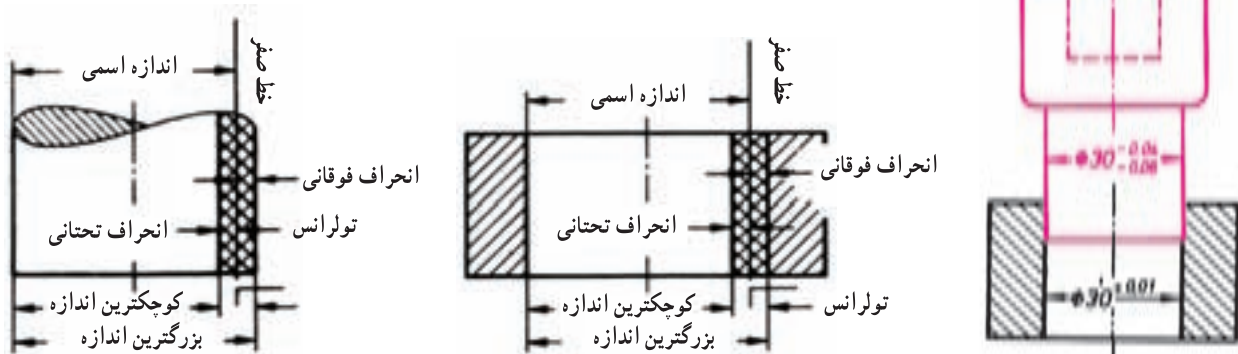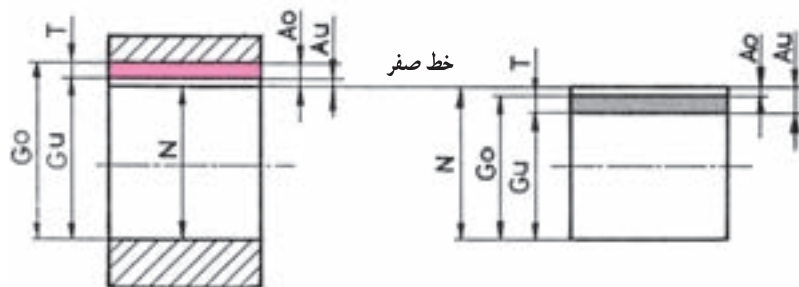


تولرانس T: عبارتست از حد تغییرات مجاز در اندازه و مترائ آن از تفاضل بزرگترین و کوچکترین اندازه قطعه به دست می‌آید. مقدار تولرانس از جمع جبری انحراف فوقانی و تحتانی نیز حاصل می‌گردد.


**لقی (P):** تفاضل اندازه قطر سوراخ از قطر میله را لقی می‌گویند (اگر قطر سوراخ از قطر میله بزرگتر باشد) از آنجایی که میله و سوراخ هر کدام دارای تolerانس می‌باشند لذا در عمل ممکن است لقی از کم تا زیاد به وجود آید به عبارت دیگر بزرگترین لقی وقتی پیش می‌آید که سوراخ بزرگترین و میله کوچکترین اندازه ممکن را داشته باشند و کوچکترین لقی وقتی حاصل می‌گردد که سوراخ کوچکترین و میله بزرگترین اندازه ممکن را دارا باشند.

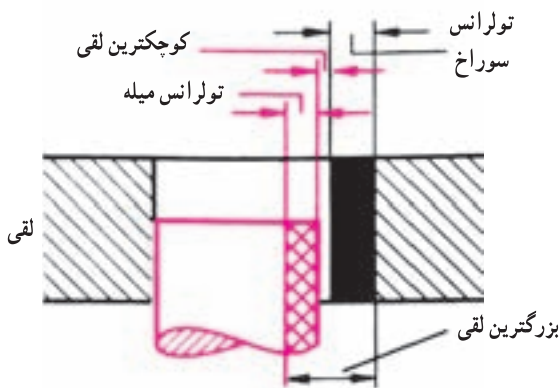


**سفتی (H):** تفاضل اندازه قطر میله از قطر سوراخ را سفتی می‌گویند اگر قطر میله از سوراخ بزرگتر باشد با توجه به تolerانس سوراخ و میله در اینجا نیز سفتی‌های متفاوتی از کم تا زیاد بین دو قطعه وجود خواهد داشت. در صورتی که میله بزرگترین و سوراخ کوچکترین اندازه ممکن را داشته باشند بزرگترین سفتی و در مواردی که میله کوچک و سوراخ بزرگ (در محدود تolerانس) بشود کوچکترین سفتی حاصل می‌شود.

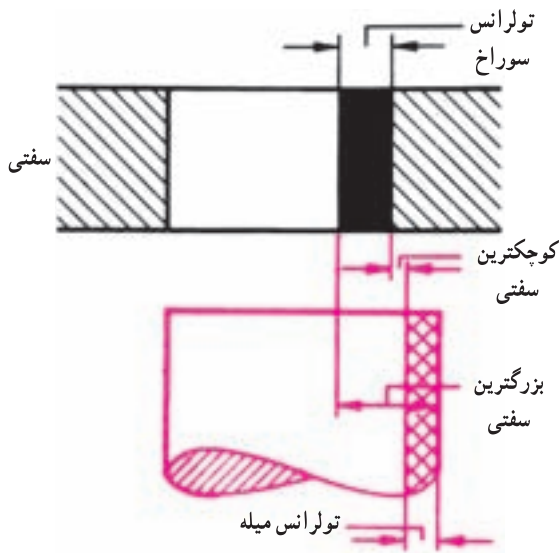


**میدان تولرانس:** میدان تولرانس کیفیت و همچنین موقعیت تولرانس را نسبت به خط صفر نشان می‌دهد به طور کلی بیج نوع میدان تولرانس در نقشه‌ها مطرح می‌گردد.

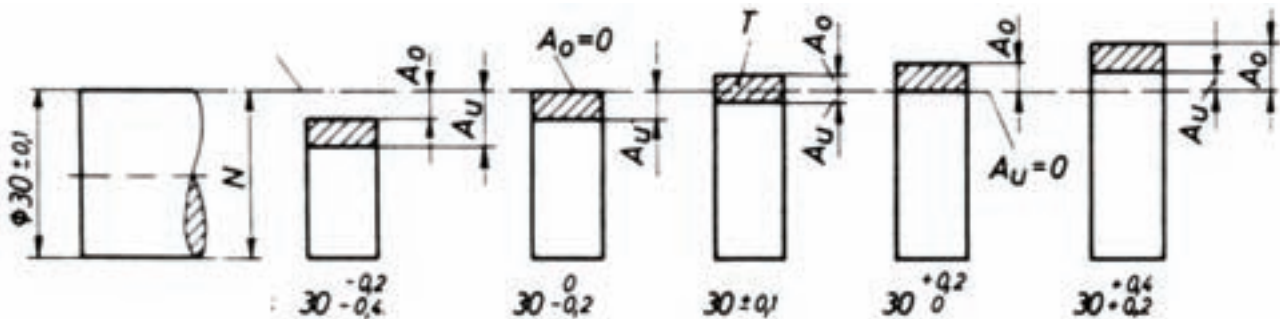


به علت کافی نبودن ۵ مرحله برای مشخص کردن انواع میدان تولرانس در سیستم ISO هرکدام از آنها را به مراحل بیشتری تقسیم می‌کنند حروف I, L, O, Q, W و حذف و به جای آنها از حرف ZA, ZB, ZC, (za, zb, zc) و همچنین JS, FG, EF, CD (js, fg, cf, cd) استفاده می‌گردد. بنابراین ۲۸ موقعیت نسبت به خط صفر وجود خواهد داشت.

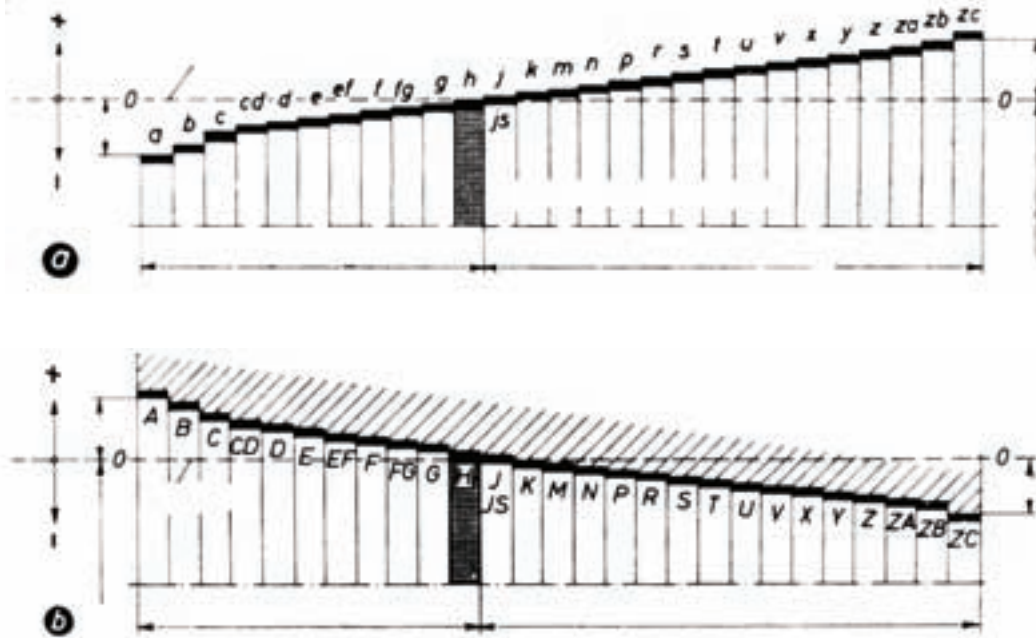


برای نشان دادن کیفیت (مرغوبیت) تolerانس در سیستم ISO از اعداد استفاده می‌شود و بدین منظور ۲۰ کیفیت در نظر گرفته شده است. ۱/۰ برای ۷ تolerانس‌ها. فرامین اندازه‌گیری و کنترل کیفیت‌های ۵ الی ۱۳ برای انطباقات در ماشین‌سازی و کیفیت ۱۲ الی ۱۸ برای کارهای غیر دقیق مانند نورد، ریخته‌گری، آهنگری و غیره در نظر گرفته شده است.

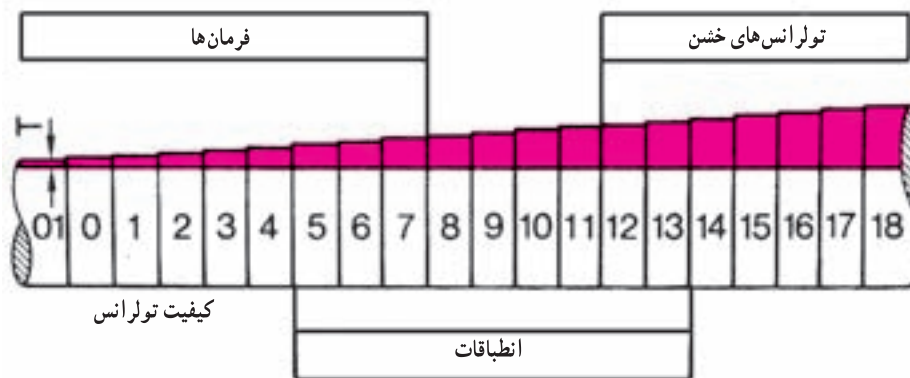

به طوری که مشاهده می‌شود هرچه از کیفیت ۰۱ به طرف کیفیت ۱۸ حرکت کنیم مقدار تولرانس بیشتر می‌شود. در شکل صفحه بعد میدان‌های تولرانس مختلف با کیفیت در موقعیت‌های متفاوت نشان داده شده است حروف، موقعیت میدان تولرانس نسبت به خط صفر و اعداد کیفیت آن را نشان می‌دهد.

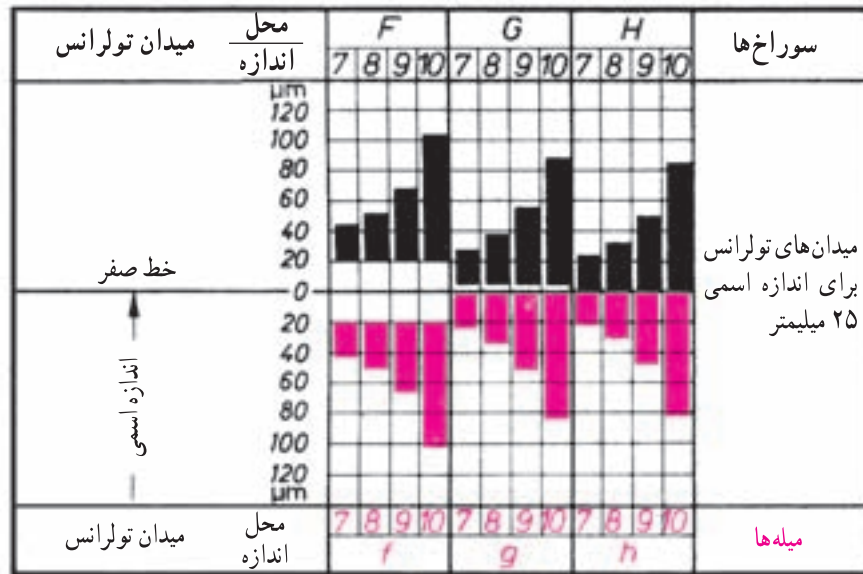

مقدار تولرانس : مقدار تولرانس با اندازه اسمی و کیفیت ساخت رابطه مستقیم دارد هرچه اندازه اسمی و عدد کیفیت قطعه‌ای بیشتر باشد میدان تولرانس بیشتر و دقت ساخت آن کمتر است.

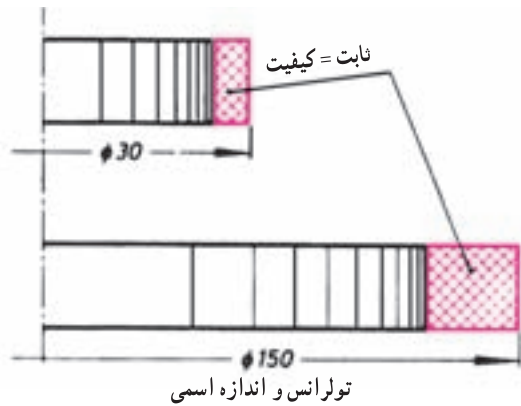


## جلسه شانزدهم: ادامه مبحث انطباقات (دومین جلسه)

ردیف	برنامه زمان بندی جلسه شانزدهم	زمان به دقیقه
۱	سلام، احوالپرسی و حضور و غیاب	۱۰
۲	حضور در کارگاه و اندازه گیری ابعادی و مقایسه اندازه واقعی با اندازه اسمی و ترانس های مربوطه	۴۰
۳	حل مسائل نمونه کتاب در مبحث محاسبه تولرانس و انواع انطباقات	۳۰
۴	مشخص کردن مسائل پایان فصل برای حل هنرجویان در منزل در هفته آینده	۱۰

### پرسش

برای یادگیری عملی هنرجویان در محاسبه تولرانس و انواع انطباقات نمونه سؤالات زیر پیشنهاد می شود.

- از هنرجویان بپرسید آیا تاکنون مقایسه ای بین اندازه های داده شده از نقشه (اسمی N) و اندازه های حاصل از ماشین کاری در قطعاتی که در کارگاه تراشکاری تولید کرده اید داشته اید تکمیل جدول زیر کمک زیادی در یادگیری تولرانس و محاسبه آن می کند.
- جاگیری (انطباق) یک پیچ با مهره معمولی و پیچ و مهره به کار رفته در میکرومتر چه تفاوتی دارند؟

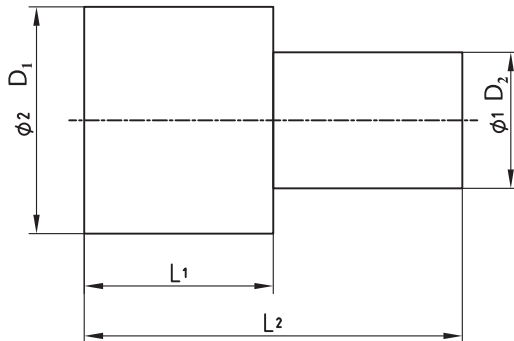

بعد	$L_1$	$L_2$	$D_1$	$D_2$
اندازه اسمی (نقشه)				
اندازه واقعی				
تولرانس				

۳- انطباق میله مرغک و سوراخ مرغک و یک شفت در سوراخ یک بلبرینگ چه فرقی دارند؟


۴- کاربرد سیستم ثبوت سوراخ و میله را با مطالعه مسئله ۵ صفحه ۸۴ و مسئله ۶ صفحه ۸۵ را بگویید.

نکته: می توان با آوردن قطعات با تولرانس های متفاوت و انطباق لق، جذب و پرس و یا حضور در کارگاه روی ماشین تراش و یا فرز با شرح نمونه های عملی مفهوم ترانس و انطباقات را بهتر بیان کرد به تولرانس روداری و به انطباق خوردن نیز می گویند.

۵- آیا تابه حال دیده اید که برای جازدن و یا درآوردن دو قطعه از ضربات چکش، پرس و یا گرم کردن و سردکردن استفاده

نمایند؟ شرح دهید.

## محاسبه تolerانس

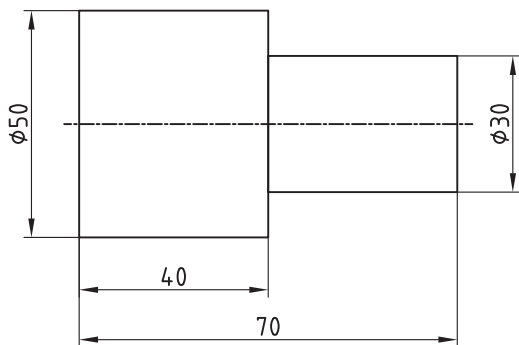

همان طوری که گفته شد ساخت یک قطعه با اندازه اسمی با دقیق ترین ماشین های تولیدی امکان پذیر نمی باشد لذا انحراف از اندازه مجازی را در ساخت قطعه برحسب کیفیت ساخت در نظر می گیرند هرچه کیفیت کار بالاتر باشد مقدار انحراف مجاز کمتر و هزینه ساخت بیشتر خواهد بود.

انحراف اندازه مجاز طولی  $\pm 0.1$

$$N_{O_1} = 50 \text{ mm} \quad G_O = N + A_O = 50 + 0.1 = 50.1 \text{ mm}$$

$$\text{برای قطر } N_{O_2} = 30 \text{ mm} \quad G_U = N + A_U = 50 + (-0.1) = 49.9 \text{ mm}$$

$$A_O = +0.1 \text{ mm} \quad T = G_O - G_U = 50.1 - 49.9 = 0.2 \text{ mm}$$

$$A_U = -0.1 \text{ mm} \quad \text{یا } T = A_O - A_U = 0.1 - (-0.1) = 0.2 \text{ mm}$$

$$\text{برای قطر } 30 \quad G_O = N + A_O = 30 + 0.1 = 30.1 \text{ mm}$$

$$G_U = N + A_U = 30 + (-0.1) = 29.9 \text{ mm}$$

$$T = G_O - G_U = 30.1 - 29.9 = 0.2 \text{ mm}$$

$$\text{برای طول } 70 \quad G_O = N + A_O = 70 + 0.1 = 70.1 \text{ mm}$$

$$G_U = N + A_U = 70 + (-0.1) = 69.9 \text{ mm}$$

$$T = G_O - G_U = 70.1 - 69.9 = 0.2 \text{ mm}$$

$$\text{برای طول } 40 \quad G_O = N + A_O = 40 + 0.1 = 40.1 \text{ mm}$$

$$G_U = N + A_U = 40 + (-0.1) = 39.9 \text{ mm}$$

$$T = G_O - G_U = 40.1 - 39.9 = 0.2 \text{ mm}$$

$$\text{یا } T = A_O - A_U = 0.1 - (-0.1) = 0.2 \text{ mm}$$

حل مسئله ۱ ص ۸۱

علائم انطباقی	۴۰z۶	۴۰k۶	۴۷k۱۱	۶۰d۹	۹۰e۸	۱۱۰e۸
انحراف فوقانی	$\frac{+11}{-5}$	$\frac{+18}{+2}$	$\frac{0}{-160}$	$\frac{-100}{-147}$	$\frac{-72}{-126}$	$\frac{-72}{-126}$
انحراف تحتانی						

حل مسئله ۲ ص ۸۲


علائم انطباقی	۲۰H۱۱	۲۵D۱۰	۳۰e۸	۳۰HV	۵۰d۹	۵۰h۹	۶۰HV	۷۰h۱۱	۸۰f۷	۱۰۰c۱۱
انحراف تحتانی	$\frac{+130}{0}$	$\frac{+149}{+65}$	$\frac{-50}{-89}$	$\frac{+25}{0}$	$\frac{-100}{-174}$	$\frac{0}{-74}$	$\frac{+30}{0}$	$\frac{0}{-190}$	$\frac{-180}{-400}$	
انحراف فوقانی										

## جلسه هفدهم : ادامه مبحث انطباقات ( سومین جلسه)


ردیف	برنامه زمانبندی جلسه هفدهم	زمان به دقیقه
۱	سلام، احوالپرسی و حضور و غیاب	۱۰
۲	تدریس مبحث سیستم انطباق و تمایز آنها از یکدیگر	۱۰
۳	تدریس مبحث انطباق بازی‌دار	۱۵
۴	تدریس مبحث انطباق عبوری	۱۵
۵	تدریس مبحث انطباق پرسی	۱۵
۶	حل مسائل ۳ و ۴ صفحه ۸۳	۱۵
۷	مشخص کردن مسائل باقیمانده فصل انطباقات برای جلسه آینده	۱۰
۸	یادآوری انجام آزمون پایان فصل در جلسه آینده	

### انواع انطباقات

وقتی دو قطعه در داخل یکدیگر قرار گیرند گوئیم آن دو قطعه برهم منطبق شده (خورده) و انطباقی (خورند) را به وجود آورده‌اند تعریف انطباق می‌تواند به این صورت بیان گردد رابطه موجود بین اندازه‌های دو قطعه انطباقی قبل از مونتاژ کردن آنها به یکدیگر را انطباق گویند.

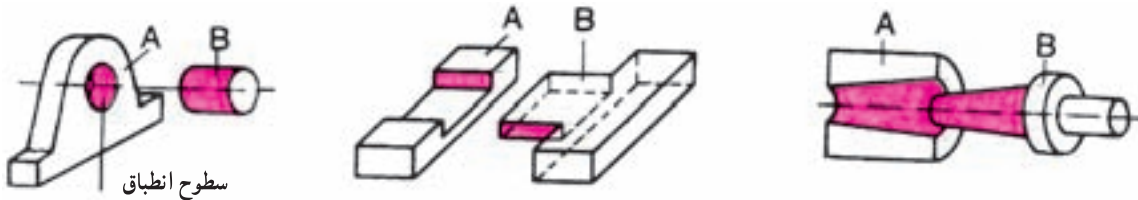

**انطباق بازی‌دار (لقی)  $\varnothing 25^{H7}$**  : اگر مابین اجزای متصل به هم همیشه (در هر حال) فاصله‌ای به عنوان لقی وجود داشته باشد برای این انطباق از حرف a تا h برای نمایش موقعیت میدان تolerانس میله‌ها و از حرف A تا H برای نمایش موقعیت میدان تolerانس سوراخ‌ها استفاده می‌شود مقدار لقی مابین حدافل و حداکثر نوسان خواهد داشت به عبارت ساده‌تر همواره و همواره قطر سوراخ از قطر میله بزرگتر خواهد بود.

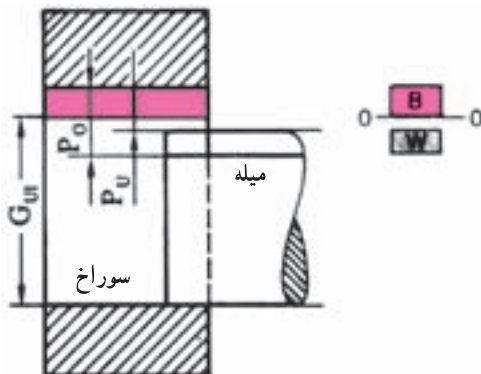

کوچکترین اندازه میله - بزرگترین اندازه سوراخ = بزرگترین لقی


$$P_O = G_{OI} - G_{UA}$$

بزرگترین اندازه میله - کوچکترین اندازه سوراخ = کوچکترین لقی

$$P_U = G_{UI} - G_{OA}$$

کوچکترین لقی - بزرگترین لقی = تolerانس انطباق

$$P_T = P_O - P_U$$

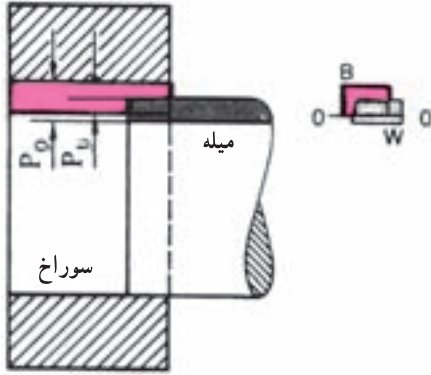

**انطباق عبوری (جذب)  $\varnothing 25_{k_p}^{H_v}$**  : به این انطباق بینایی نیز می‌گویند و در واقع انطباق بین حالت بازداری (لق) و پرسی می‌باشد و اندازه قطر میله حسب مورد کاربرد می‌تواند از اندازه قطر سوراخ بزرگتر و یا کوچکتر باشد و میدان تولرانس دو قطعه همدیگر را قطع می‌کنند جاخوردن دو قطعه می‌تواند با فشار کم و یا ضربه ملایم (دست) انجام شود در انطباق عبوری بزرگترین لقی و بزرگترین سفتی (جذبی) مطرح می‌گردد. در این انطباق از حروف z تا n برای میله‌ها و J تا N برای نمایش سوراخ‌ها استفاده می‌شود.


$$P_O = G_{OI} - G_{UA}$$

$$P_U = P_{UI} - G_{OA}$$

کوچکترین اندازه میله - بزرگترین اندازه سوراخ = بزرگترین لقی

بزرگترین اندازه میله - کوچکترین اندازه سوراخ = بزرگترین سفتی

**انطباق پرسی (محکم)  $\varnothing 25_{r_p}^{H_v}$**  : در این نوع خوردن همواره و همواره میله (سفت) از سوراخ بزرگتر است و میدان‌های تولرانس دو قطعه همدیگر را قطع می‌کنند در این حالت دو قطعه با فشار چکش، پرس و یا به کمک انبساط و انقباض داخل یکدیگر قرار می‌گیرند به عبارت دیگر در انطباق محکم همواره سفتی وجود دارد و میزان آن بین حداقل سفتی و حداکثر سفتی نوسان می‌کند. در این انطباق حروف p تا z برای نمایش موقعیت میدان تولرانس میله‌ها و از حروف P تا Z برای نمایش موقعیت تولرانس سوراخ‌ها استفاده می‌شود.

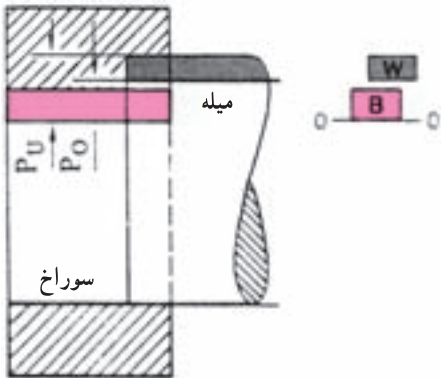

کوچکترین اندازه سوراخ - بزرگترین اندازه میله = بزرگترین سفتی

$$P_O = G_{OI} - G_{UA}$$

بزرگترین اندازه سوراخ - کوچکترین اندازه میله = کوچکترین سفتی

$$P_U = G_{UI} - G_{OA}$$

کوچکترین سفتی - بزرگترین سفتی = تولرانس انطباق

$$P_T = P_O - P_U$$


## سیستم انطباق

۱- سیستم ثبوت سوراخ (سوراخ مینا) : در

این سیستم اندازه قطر سوراخ را ثابت نگه داشته و با انتخاب تولرانس لازم قطر میله را برحسب نیاز تغییر داده تا هر انطباقی که می‌خواهند حاصل شود نوع انطباق برحسب موقعیت میدان تولرانس میله نسبت به خط صفر (از a تا z) مشخص می‌گردد مانند :

$$\frac{Hv}{fV} \text{ یا } \frac{Hv}{n6}$$


در این سیستم حروف H مشخص کننده موقعیت تولرانس سوراخ بوده و همواره سیستم ثبوت سوراخ را تداعی می‌کند و

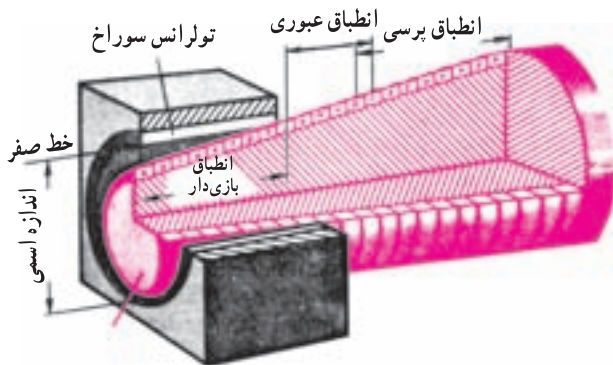

سیستم ثبوت سوراخ



میله‌ها با توجه به موقعیت میدان‌های تولرانس مربوطه از a تا z) می‌توانند انطباق‌های متفاوتی را با سوراخ به‌وجود آورند. بدیهی است هرچه از حرف a به طرف z دورتر شویم نوع انطباق محکم‌تر می‌شود بدین ترتیب سوراخی را با موقعیت میدان تولرانس H با میله‌هایی با موقعیت میدان‌های تولرانس از a تا h انطباق بازی‌دار و از z یا n انطباق عبوری و از P تا Z انطباق پرسی را به‌وجود می‌آورد. سیستم ثبوت سوراخ امروزه بیشتر در صنایع ماشین‌سازی، اتومبیل‌سازی، لکوموتیوسازی و هواپیماسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

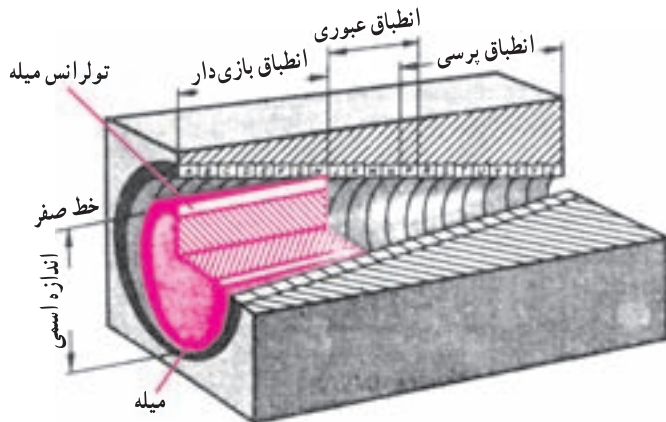

۲- سیستم ثبوت میله: در این سیستم اندازه قطر میله را ثابت نگه داشته و با انتخاب انحراف‌های لزوم اندازه قطر سوراخ را به‌نحوی تغییر می‌دهند تا انطباق مورد لزوم حاصل شود. در این سیستم بزرگترین اندازه میله روی خط صفر قرار داشته  $A_0 = 0$  و برابر اندازه اسمی می‌باشد و کوچکترین اندازه میله از تفاضل مقدار تولرانس از اندازه اسمی حاصل می‌شود. نوع انطباق برحسب موقعیت میدان تولرانس سوراخ نسبت به خط صفر (از A تا Z) مشخص می‌گردد. مانند  $\frac{SV}{h6}$  یا  $\frac{GV}{h6}$

در سیستم ثبوت میله حرف h مشخص‌کننده میدان تولرانس میله بوده و همواره سیستم ثبوت میله را تداعی می‌کند و سوراخ با توجه به موقعیت میدان تولرانس مربوطه (از A تا Z) می‌تواند انطباق‌های متفاوتی را با میله به‌وجود آورد. بدیهی است در اینجا نیز هرچه از حرف A به طرف Z دورتر شویم نوع انطباق محکم‌تر می‌شود. بدین ترتیب میله‌ای با موقعیت میدان تولرانس h با سوراخ‌هایی با موقعیت تولرانس A تا H انطباق بازی‌دار از J تا N انطباق عبوری و از P تا Z انطباق پرسی را به‌وجود آورد. از این سیستم در بعضی از رشته‌های صنعت از قبیل تولید ماشین‌آلات نساجی که در آنها تعداد زیادی میله به‌کار رفته است استفاده می‌گردد و همچنین در مکانیزم ماشین‌های برقی، کاسه‌ساجمه‌ها، ترانسسیسون‌ها ماشین‌های کشاورزی و مکانیزم ظریف از سیستم ثبوت میله استفاده می‌شود.

حل مسئله ۳ صفحه ۸۳: به کمک جدول انطباقات ص ۷۱ الی ۷۴ و روابط محاسبات تولرانس


تمرین	علائم انطباقی	N mm	$A_0$ $\mu\text{m}$	$A_U$ $\mu\text{m}$	$G_0$ mm	$G_U$ mm	T $\mu\text{m}$
الف	$\text{Ø}40\text{F}8$	40	+64	+25	40/064	40/025	39
ب	$\text{Ø}45\text{d}9$	45	-80	-142	44/920	44/858	62
ج	$\text{Ø}42\text{H}8$	42	25	0	42/025	42/000	25
د	$\text{Ø}38\text{u}8$	38	+99	+60	38/099	38/060	39
هـ	$\text{Ø}30\text{D}10$	30	180	80	30/180	30/080	100
و	$\text{Ø}50\text{h}9$	50	0	-74	50	49/926	74

$$G_O = N + A_O$$

$$G_U = N + A_U$$

$$T_{GO} - G_U \text{ یا } A_O - A_U$$

حل مسئله ۴ صفحه ۸۳

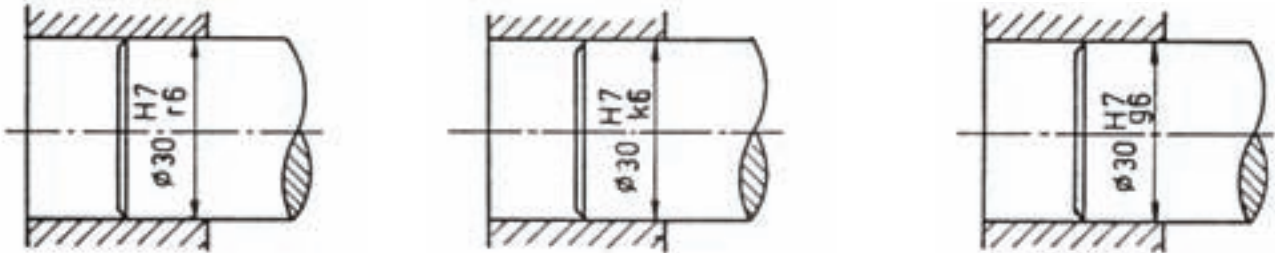

$$\varnothing 30 \begin{smallmatrix} H_7 \\ r_6 \end{smallmatrix}$$

سوراخ

میله

$$N = 30 \text{ mm}$$

$$N = 30 \text{ mm}$$

(الف)

$$A_O = 25 \mu$$

$$A_O = 50$$

$$A_U = 0$$

$$A_U = 34$$

$$G_{OI} = 30 + 25 \text{ mm}$$

$$G_{OA} = 30 + 50 \text{ mm}$$

$$G_{UI} = 30 \text{ mm}$$

$$G_{UA} = 30 + 34 \text{ mm}$$

$$P_O = G_{OI} - G_{UA} = 30 + 25 - 30 + 34 = 0.009$$

(ب)

$$P_U = G_{UI} - G_{OA} = 30 - 30 + 50 = 0.050$$

حداقل سفتی ۰/۰۰۹ و حداکثر سفتی ۰/۰۵۰ می باشد به عبارت دیگر سفتی میله سوراخ بین ۹ الی ۵۰ میکرون بازی می کند.

$$\varnothing 30 \begin{smallmatrix} H_7 \\ k_6 \end{smallmatrix}$$

سوراخ	میله
$N = 30 \text{ mm}$	$N = 30 \text{ mm}$
$A_O = 25 \mu\text{m}$	$A_O = 18 \mu\text{m}$
$A_U = 0$	$A_U = 2 \mu\text{m}$
$G_{OI} = 30 + 25 \text{ mm}$	$G_{OA} = 30 + 18$
$G_{UI} = 30 \text{ mm}$	$G_{UA} = 30 + 2$

$$P_O = G_{OI} - G_{UA} = 30 + 25 - 30 + 2 = 0.023 \text{ mm}$$

$$P_U = G_{UI} - G_{OA} = 30 - 30 + 18 = -0.018 \text{ mm}$$

با مقایسه ابعاد سوراخ و میله مشخص می شود که قطر میله بر حسب مورد می تواند از اندازه قطر سوراخ بزرگتر و یا کوچکتر باشد و از میله در داخل سوراخ می تواند حالت آزاد تا پرسی داشته باشد و بنابراین انطباق از نوع عبوری است. به عبارت دیگر بزرگترین لقی مثبت و بزرگترین سفتی منفی خواهد بود.

$\varnothing 30 \frac{HV}{g6}$

سوراخ	میله
$N = 30 \text{ mm}$	$N = 30 \text{ mm}$
$A_O = 25 \mu\text{m}$	$A_O = -9 \mu\text{m}$
$A_U = 0$	$A_U = -25 \mu\text{m}$
$G_{OI} = 30/0.25 \text{ mm}$	$G_{OA} = 24/991 \text{ mm}$
$G_{UI} = 30$	$G_{UA} = 24/975 \text{ mm}$

$$P_O = G_{OI} - G_{UA} = 30/0.25 - 24/975 = 0/0.50 \text{ mm}$$

$$P_U = G_{UI} - G_{OA} = 30 - 24/991 = -0/0.09 \text{ mm}$$

میله در هر شرایطی از سوراخ کوچکتر است لذا انطباق از نوع بازی دار (لق) می باشد.

جدول

انواع انطباق	بزرگترین و کوچکترین لقی یا سفتی	انحراف	علائم انطباقی	اندازه اسمی
پرسی	$P_O = 0/0.09$ سفتی $P_U = 0/0.50$ سفتی	25	HV	$\varnothing 30$
		0	r6	
عبوری	$P_O = 0/0.23$ سفتی $P_U = 0/0.18$ لقی	25	HV	$\varnothing 30$
		0	K6	
بازی دار	$P_O = 0/0.50$ لقی $P_U = 0/0.09$ لقی	25	HV	$\varnothing 30$
		0	g6	
		-9		
		-25		

ج) کوچکترین اندازه میله G-uA بزرگتر از بزرگترین اندازه سوراخ G<sub>oi</sub> است لذا انطباق از نوع پرسبی می باشد

$$G_{UA} > G_{OI}$$

$$30/0.34 > 30/0.25$$

## جلسه هجدهم ادامه مبحث انطباقات (چهارمین جلسه نهایی)

زمان به دقیقه	برنامه زمان بندی جلسه هجدهم	ردیف
۱۰	سلام، احوالپرسی و حضور و غیاب	۱
۴۵	حل مسائل باقیمانده پایان فصل م ۵ ص ۸۴، م ۶ ص ۸۵، م ۷ ص ۸۶ م ۸ ص ۸۶ (۶۰)	۲
۲۰	آزمون پایان فصل با سؤال تکثیر شده از قبل (مثلاً تمرین ۴ ص ۸۳)	۳
۱۵	ذکر عنوان مبحث جلسه آینده	۴

## جلسه نوزدهم

ردیف	برنامه زمان بندی جلسه نوزدهم	زمان به دقیقه
۱	سلام، احوالپرسی و حضور و غیاب	۱۰
۲	اعلام نتایج آزمون پایان فصل هفته قبل	۱۰
۳	تدریس مبحث رابطه توان و نیروی براده برداری با سرعت برش، سطح مقطع براده و جنس قطعه کار در تراشکاری ص ۲۵	۲۵
۴	تدریس مبحث رابطه توان و نیروی براده برداری با سرعت برش، سطح مقطع براده و جنس قطعه کار در فرزکاری	۱۵
۵	حل مسائل نمونه حل شده کتاب	۲۰
۶	مشخص کردن تمرین‌هایی که هنرجویان در جلسه آینده بایستی حل کنند	۱۰

### پرسش

به منظور درک بهتر و عمیق هنرجویان از ارتباط توان و نیروی براده بردار با سرعت برش سطح مقطع براده و جنس قطعه نمونه پرسش‌های زیر مفید به نظر می‌رسند.

۱- توان در فیزیک چگونه محاسبه می‌شود؟

$$\text{توان} = \frac{\text{کار}}{\text{زمان}} \Rightarrow P_{\text{وات}} = \frac{W_j}{ts}$$

$$\begin{aligned} \text{ژول } 1 \text{ Nm} &= 1 \text{ j} & \text{جابه‌جایی} \times \text{نیرو} &= \text{کار} \\ \text{وات } 1 \text{ W} &= 1 \text{ j/s} & W_j &= F_N \times S_m \end{aligned}$$

$$P = \frac{F \times s}{t} \Rightarrow P = F \times V$$

توان هر دستگاهی توسط الکتروموتور آن دستگاه تعیین گردیده است.

حداکثر توان قابل دستیابی توان الکتروموتور (محرک اصلی) هر دستگاه است می‌توان از سرعت کاسته و به نیرو اضافه کرده، از نیرو کم و به سرعت اضافه نمود به عبارت دیگر کار داده شده (الکتروموتور) با کار گرفته شده (سه نظام) برابر است لذا در یک دستگاه توان ثابت است و به صورت حاصلضرب نیرو  $\times$  سرعت قابل استفاده می‌باشد مثلاً در یک دریل هنگام سوراخکاری با مته بزرگ عده دوران الزاماً باید کم شده و هنگام کار با مته کوچکتر می‌توان سرعت آن را تا حد مجاز بالا برد.

۲- نیرویی که به وسط لبه برنده ابزار در هنگام براده برداری وارد می‌شود چه نام دارد؟

مقدار این نیرو به چه عواملی بستگی دارد؟

۳- نیروی براده برداری مخصوص چیست؟ این نیرو برای آلومینیم و فولاد St34 چقدر است؟

۴- چرا با افزایش عمق براده باید سرعت سه نظام در ماشین تراش کم شود؟

۵- چرا با افزایش تعداد سرنشین در ماشین سواری و یا افزایش میزان بار در کامیون سرعت آن باید کاهش یابد؟  
 سؤالات فوق ذهنیت هنرجویان را به سمت رابطه توان، سرعت و نیرو سوق داده و اگر این سؤالها و جواب آنها با تراشیدن یک قطعه با دو جنس مختلف (نرم و سخت) روی دستگاه تراش همراه باشد آنها عمیقاً به رابطه مستقیم سرعت محور، عمق براده، جنس قطعه کار و میزان پیشروی واقف می‌شوند و حاصلضرب آنها در یکدیگر (توان) را به خوبی درک می‌کنند.

$$A = S \times a$$

$$F = A \times Kc$$

$$P = F \times V$$

محاسبات توان و نیروی براده برداری با سرعت برش، سطح مقطع براده و جنس قطعه کار در تراشکاری و صفحه تراش مشابه یکدیگر است با این تفاوت که در صفحه تراش از سرعت برش متوسط در محاسبات استفاده می‌کنند ( $V_m$ )


$$A = S \times a$$

$$F = A \times Kc$$


$$P = F \times V \text{ و } V = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000}$$
 در تراشکاری


$$V_n = \frac{V_l \cdot n}{1000} \text{ و } L = l + l_a + l_u$$
 در صفحه تراشی

در روابط فوق  $A$  سطح مقطع براده ( $\text{mm}^2$ )،  $S$  مقدار پیشروی رنده به ازای یک دور قطعه کار  $\text{mm/u}$ ،  $F$  نیروی براده برداری

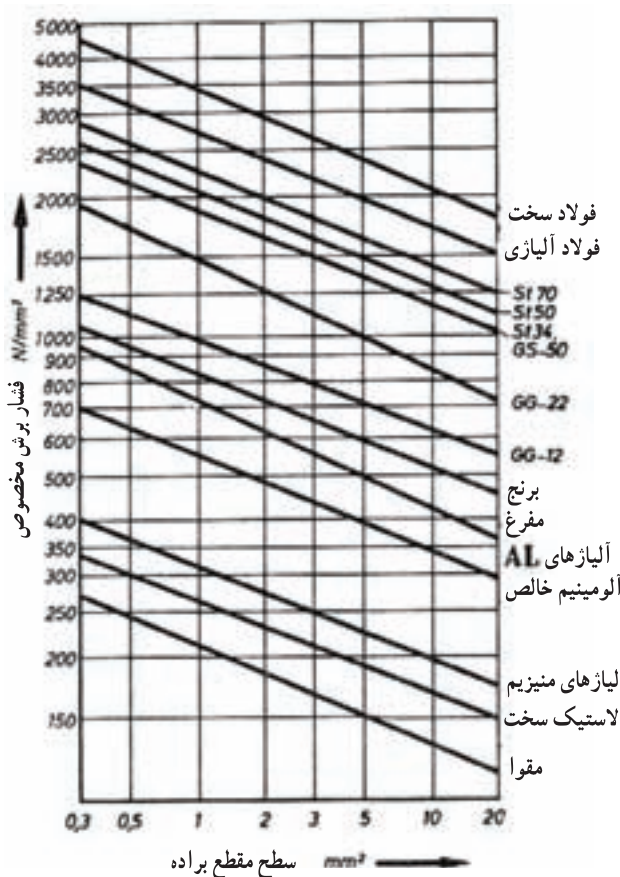


$Kc$ ،  $(\frac{N}{\text{mm}^2})$  با استفاده از جدول و بستگی به جنس کار و سطح مقطع دارد،  $P$  توان براده برداری ( $\text{kW}$ ) و  $V$  سرعت برش در تراشکاری ( $\text{m/min}$ ) و  $V_m$  سرعت برش متوسط در صفحه تراش ( $\text{m/min}$ )،  $D$  قطر قطعه کار ( $\text{mm}$ ) و  $n$  عده دوران سه نظام ( $\text{u/min}$ ) می‌باشند.

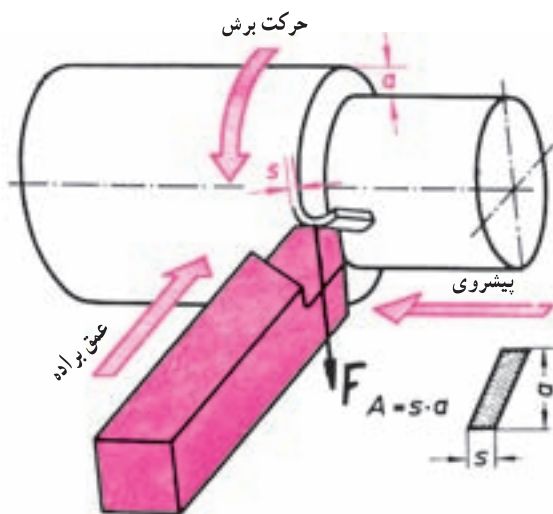

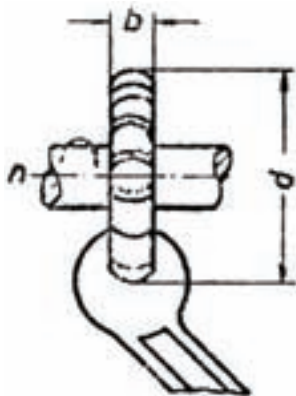

محاسبات توان و نیروی براده برداری در فرزکاری نیز شبیه تراشکاری می باشد با این تفاوت که در فرزکاری فرم براده و سطح مقطع آن با تراشکاری متفاوت است در فرزکاری سطح مقطع در شروع براده برداری صفر و در لحظه پایان براده برداری حداکثر مقدار خود را دارد (در روش براده برداری معکوس یعنی جهت حرکت میز با جهت گردش تیغه فرس مخالف است) چون سطح مقطع متغیر است از حدوسط آن در محاسبات استفاده می کنند همچنین چون تیغه فرز دارای چندین لبه است تعداد لبه های آن را (Z) نیز در محاسبه دخالت می دهند.

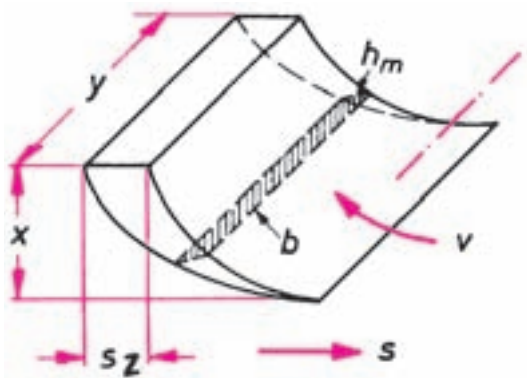

$$h_m = \frac{S_z}{2}$$

$$A = \frac{b \times S_z}{2} \times Z$$

$$F = A \times K_c \quad \text{نیروی براده برداری } N$$

$$P = F \times V \quad \text{توان براده برداری } kW$$

$$V = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000} \quad \text{سرعت برش در فرزکاری } m/min$$

در رابطه توان سرعت برش باید برحسب m/s در محاسبات

دخالت داده شود تا توان برحسب  $\frac{Nm}{s}$  یا وات به دست آید با تقسیم

توان بر عدد ۱۰۰۰ وات به کیلووات تبدیل می شود که در صنعت متداول است.

$$P_W = F_N \times V_{m/s}$$

$$V_{m/min} = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000}$$

سرعت برش



$$P_{KW} = \frac{F_N \times V_{m/s}}{1000}$$

$$V_{m/s} = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000 \times 60}$$

ردیف	برنامه زمان بندی جلسه بیستم	زمان به دقیقه
۱	سلام، احوالپرسی و حضور و غیاب	۱۰
۲	حل تمرین های تعیین شده از قبل	۳۰
۳	تدریس مبحث توان و نیروی براده برداری در سوراخکاری	۱۰
۴	حل مسائل باقیمانده آخر فصل	۳۰
۵	آزمون پایان فصل	۱۰

### روابط فصل ششم در مورد سوراخکاری با مته

مساحت مقطع براده  $A(\text{mm}^2)$  میزان تغییر مکان یکی از لبه های مته در سوراخکاری نصف مقدار پیشروی  $(\frac{S}{2})$  است سپس برای محاسبه مساحت مقطع براده از رابطه  $A = \frac{d \times S}{2}$  استفاده می کنیم که  $d$  قطر مته است.

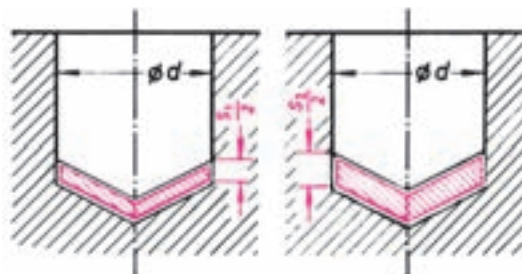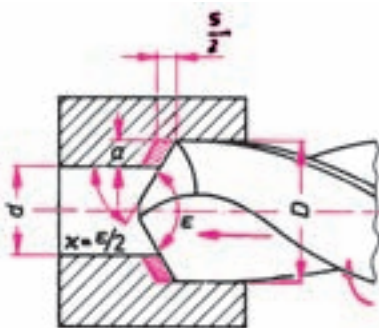

$$F = A \times Kc$$

نیروی براده برداری مشابه دستگاه های قبل

$$V_{m/min} = \frac{n \cdot \pi \cdot d}{1000}$$

سرعت برش در سوراخکاری

$$V_{m/s} = \frac{n \cdot \pi \cdot d}{1000 \times 60}$$


در محاسبه توان باید دقت کرد سرعت برش در نوک لبه برنده به دلیل نزدیک بودن قطر به عدد صفر خواهد بود ( $V = 0$ ) و در انتهای لبه برنده به دلیل ماکزیمم بودن قطر حداکثر خواهد بود ( $V$ ) که نیاز است میانگین سرعت برش ابتدا و انتهای لبه برنده محاسبه شود.

$$V = \frac{0 + V}{2} = \frac{V}{2}$$



و آن را در رابطه توان قرار داد. سپس توان P از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$P_w = \frac{F \times V}{2}$$

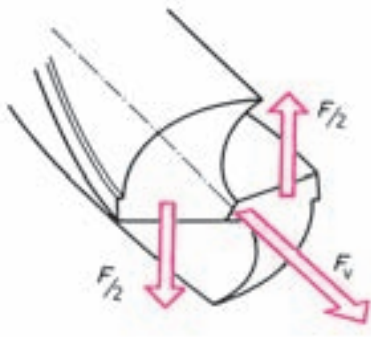

$$D = 3600 \text{ mm}$$

$$P = 2/2 \text{ kW}$$

$$n = 2820 \text{ u/min}$$

$$F = ?$$

مسئله ۱ ص ۹۵ :

$$P = F \times V$$

$$V = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000 \times 60} = \frac{3600 \times 3.14 \times 2820}{1000 \times 60} = 531/288 \text{ m/s}$$

$$V = \frac{P}{F} = \frac{2/2 \times 1000}{531/288} = 4/14 \text{ N}$$

$$D = 100 \text{ mm}$$

$$n = 63 \text{ u/min}$$

$$P = 2 \text{ kW}$$

$$F = ?$$

$$V = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000}$$

$$V = \frac{100 \times 3.14 \times 63}{1000} = 19/782 \text{ m/min}$$

$$F = \frac{P}{V} = \frac{2 \times 1000}{19/782} = 60.66 \text{ N}$$

مسئله ۲ ص ۹۵ :

$$50 \text{ st جنس}$$

$$P = 5 \text{ kW}$$

$$L = 200 \text{ mm}$$

$$n = 50 \text{ n/min}$$

$$Kc = 1250 \text{ N/mm}^2$$

$$A = ? \text{ mm}^2$$

$$P = F \times V$$

$$V = \frac{2L \cdot n}{1000} = \frac{2 \times 200 \times 50}{1000} = 20 \text{ m/min}$$

$$F = \frac{P}{V} = \frac{5000}{20} = 15000 \text{ N}$$

$$F = A \times Kc$$

$$A = \frac{15000}{1250} = 12 \text{ mm}^2$$

مسئله ۳ ص ۹۵ :

$$D = 100 \text{ mm}$$

$$n = 95/5 \text{ u/min}$$

$$V = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000}$$

مسئله ۴ ص ۹۵ :

$$F = 2400 \text{ N}$$

$$P = ?$$

$$V = \frac{1000 \times 3 / 14 \times 95 / 5}{1000} = 29 / 98 = 30 \text{ m/min}$$

$$P = F \times V$$

$$P = 2400 \times \frac{29 / 98}{60} = 1200 \text{ N}$$

$$P = 120 \text{ kW}$$

۷۰ St جنس

$$a = 96 - 90 = 6 \text{ mm}$$

$$F = ?$$

$$S = 1 \text{ mm}$$

$$P = ?$$

$$n = 355 \text{ u/min}$$

$$A = S \times a$$

$$A = 6 \times 1 = 6 \text{ mm}^2$$

از نمودار Kc

$$F = Kc \times A$$

$$P = F \times V$$

$$V = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000} = \frac{96 \times 3 / 14 \times 355}{1000} = 107 \text{ m/min}$$

مسئله ۵ ص ۹۵ :

## جلسه بیست و یکم

ردیف	برنامه زمان بندی جلسه بیست و یکم	زمان به دقیقه
۱	سلام، احوالپرسی و حضور و غیاب	۱۰
۲	اعلام نتایج آزمون پایان فصل هفته قبل	۱۰
۳	تدریس مبحث زمان اصلی انجام کار در تراشکاری	۳۰
۴	حل مسائل نمونه حل شده کتاب	۳۰
۵	مشخص کردن تمرین‌هایی که هنرجویان در منزل باید حل نمایند.	۱۰

توجه: به منظور درک بهتر هنرجویان از محاسبه زمان انجام کار پرسش‌های نمونه زیر مفید به نظر می‌رسد.

۱- زمان مورد نیاز برای مباحث یک قطعه روی دستگاه تراش و در حالت انتخاب روش اتومات به چه عواملی بستگی دارد؟

۲- چرا باید در تراشکاری قسمتی از یک قطعه کار تعداد دوران و مقدار پیشروی را ثابت در نظر گرفت؟

۳- چه مرجعی را برای انتخاب عده دوران مناسب و مقدار پیشروی می‌شناسید؟

۴- رابطه  $n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi}$  در رشته ساخت و تولید کاربرد دائمی دارد؟ چرا جواب سؤال‌های فوق را می‌توان چنین بیان کرد. در این درس زمان مورد محاسبه زمان اصلی انجام کار بوده و از سایر زمان‌های فرعی، اضافی و غیره که برای ساخت یک قطعه ضروری است صرف نظر شده است مانند زمان طراحی، تهیه و حمل، بریدن و بستن و تنظیم روی دستگاه و ... زمان اصلی انجام کار به عواملی مانند طول قطعه  $l$  پیرو و پیشرو  $La$  و  $Lu$  (طول پیشروی) مقدار پیشروی در هر دور  $S$  و عده دوران  $n$  و تعداد دفعات تراشکاری بستگی دارد.

زمان اصلی انجام کار  $t_h$  یکی از پارامتری مهم در تیراژ تولید و قیمت تمام شده قطعه می‌باشد برای انتخاب عده دوران و سرعت پیشروی همه سازندگان ماشین جداولی را طراحی و به مشتری ارائه می‌دهند و یا روی ماشین در محل دید نصب می‌نمایند مانند جدول عده دوران مناسب با توجه به سرعت برش و قطر قطعه کار، جدول میزان پیشروی با توجه به جنس رنده و جنس قطعه، توان ماشین و ... که توصیه می‌شود همکاران این جداول را در سایز مناسب به صورت پوستر در کارگاه و کلاس نصب کنند و جدول در کاتالوگ همه سازندگان موجود است. رابطه  $n = \frac{u \times 1000}{d \times n}$  در رشته ساخت و تولید برای همه فرایندها اعم از تراشکاری، فرزکاری، صفحه تراشی، سوراخکاری، سنگ زنی مورد نیاز است چرا که هنرجو باید بتواند دور مناسب برای انجام کار را محاسبه و دستگاه را روی آن تنظیم کند ضمناً تذکر رابطه معکوس قطر با عده دوران دائماً ضروری است چرا که توان دستگاه ثابت  $P = F \times V$ ،  $P_{KW}$  و  $V = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000}$  و  $F = Kc \times A$  و  $A = S \times a$  هرچه جنس قطعه از استحکام بالاتر و مقدار پیشروی و عمق بار بیشتر باشد باید تعداد دور را کاهش داد تا توان گرفته شده از حد دستگاه الکتروموتور بیشتر نباشد.

$$\text{زمان} = \frac{\text{مسافت}}{\text{سرعت}} \Rightarrow t = \frac{L}{Vf}$$

طول پیشروی ابزار ←  $L$   
سرعت پیشروی ←  $Vf$

سرعت پیشروی (ابزار با قطعه کار) که آن را با  $V_f$  نمایش می‌دهند به دو عامل بستگی دارد :

۱- مقدار پیشروی  $S$  که معنی آن جابه‌جایی ابزار به ازای یک دور گردش سه نظام یا قطعه کار (در تراشکاری) می‌باشند.

۲- تعداد دوران  $n$  در دقیقه که هر چه در یک دقیقه تعداد دور بیشتری زده شود پیشروی نیز سریعتر انجام می‌شود.  
تعداد دوران مقدار پیشروی

$$V_{f \text{ mm/min}} = S_{\text{mm}} \times n_{\text{v/min}} \quad \text{پس:}$$

در صورتی که عمل تراشکاری یک قطعه از چندین بار ( $I$ ) صورت گیرد باید تعداد دفعات را نیز در زمان اصلی مدنظر قرار

داد.

$$t_h = \frac{L \times i}{V_f} = \frac{L \times i}{S \times n}$$

در رابطه زمان اصلی انجام در تراشکاری ( $t_h$ ) طول پیشروی با احتساب پیشرو و پسرو  $l_u$  و  $l_a$  می‌باشد  $L = l + l_a + l_u$ .

به علت تنوع در شکل قطعات تراشکاری شده (جدول ۲-۷ صفحه ۹۹) باید برای هنرجویان شرح داده شود پیشنهاد می‌گردد

نمونه قطعات در کارگاه نمونه‌سازی و به کلاس آورده شده تا درک بیشتری پیدا شود. همان طوری که قبلاً گفته شده استفاده از جداول

انتخاب سرعت برش، عده دوران و میزان پیشروی برای همه کسانی که در رشته ساخت و تولید فعالیت می‌کنند بسیار ضروری است

انتخاب میزان درست سرعت برش، مقدار پیشروی و عده دوران هنگام تراشکاری یک قطعه باعث می‌شود.

۱- انجام کار با کیفیت سطح مناسب و برابر با تolerانس‌های ابعادی و هندسی خواسته شده.


۲- رسیدن به تیراژ تولید واقعی و جلوگیری از خرابی قطعات

۳- ایمنی اپراتور و دستگاه

### محاسبه طول پیشروی ابزار ( $L$ ) در تراشکاری


در تراشکاری، سه عمل اصلی روتراشی - کف تراشی یا پیشانی تراشی و پیچ بری صورت می‌گیرد. که می‌توان برای هر کدام ( $L$ )

را محاسبه کرد.

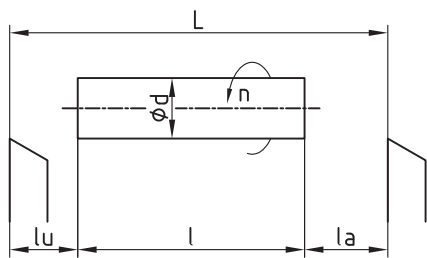

$$L = l_a + l + l_u$$

۱- روتراشی: بدون پله (بدون زبانه)  
پسرو      طول قطعه      پیشرو

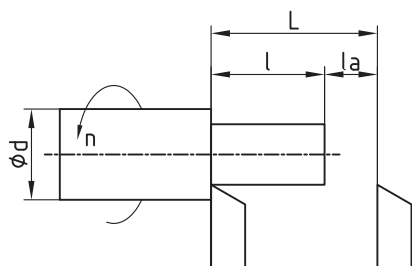

$$L = l_a + l$$

با پله (با زبانه)  
طول پله

سرعت برش      قطر قطعه کار


$$V = \frac{n \times \pi \times d}{1000} \Rightarrow n = \frac{V \times 1000}{\pi \times d}$$

در این حالت دوران از رابطه مقابل به دست می آید.

نکته: داخل تراشی مشابه روتراشی بوده فقط با این تفاوت که برای محاسبه n از قطر سوراخ استفاده می شود.

۲- پیشانی تراشی یا کف تراشی: در این حالت برای محاسبه n از رابطه  $n = \frac{V \times 1000}{\pi \times dm}$  استفاده می شود.

قطر متوسط

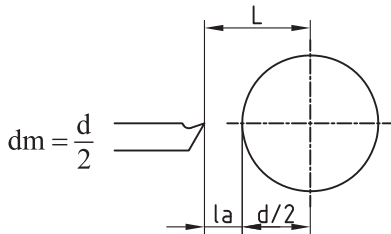


$$L = la + \frac{d}{2}$$

بسیار مهم:

بدون زبانه (بدون پله):


توضیح: بریدن قطعه توپر توسط رنده برش روی دستگاه تراش (مثال برای

این حالت)

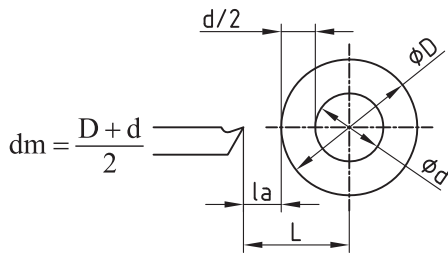

$$L = la + \frac{D-d}{2}$$

با زبانه:

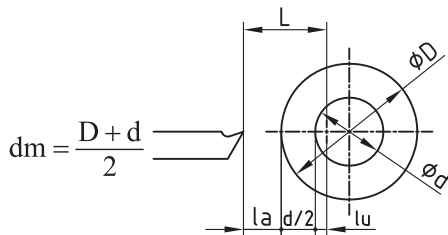

$$L = la + \frac{D-d}{2} + lu$$

استوانه توخالی

۳- پیچ بری: (عمل پیچ بری شبیه به عمل روتراشی می باشد که معمولاً برای محاسبه L طول پیشروی ابزار از حالت بدون پله

استفاده می شود.  $(L = la + l + lu)$

تعداد راه      دفعات پیچ بری      طول پیشروی ابزار

$$th = \frac{L \times i \times Z_1}{P \times n}$$

گام

گام پیچ

تعداد دوران

اما فرمول th زمان اصلی تغییراتی پیدا می کند.

چون در پیچ بری به ازای یک دور گردش سه نظام رنده باید معادل یک گام پیچ حرکت کند پس به جای S از P استفاده

می شود.

و در صورت  $Z_1$  تعداد راه پیچ ضرب می شود. مثلاً پیچ دوراها، دو برابر پیچ یک راهه زمان نیاز دارد.

پارامتری مهم بعدی در پیچ‌بری عمق رزوه یا عمق رنده پیچ است ( $h$ ) که از رابطه  $h = 0.613 \times P$  محاسبه می‌شود. ولی ما معمولاً به رنده پیچ‌بری بار عمقی کمی را می‌دهیم که به آن ( $a$ ) می‌گوییم که توسط  $h$  و  $a$  می‌توانیم تعداد دفعات حرکت رنده را محاسبه کنیم.  $i = \frac{h}{a}$  اگر دفعات به دست آمده اعشاری بود باید آن را به سمت عدد بالاتر گرد کنیم.

گام پیچ  
 عمق رزوه  $h = 0.613 \times 3 = 1.839 \text{ mm}$

مثال:

بار عمقی در هر مرحله  $a = 0.15 \text{ mm} \Rightarrow i = \frac{1.839}{0.15} = 12.26 \approx \boxed{13 = i}$

## جلسه بیست و دوم

ردیف	برنامه زمان بندی جلسه بیستم و دوم	زمان به دقیقه
۱	سلام، احوالپرسی و حضور و غیاب	۱۰
۲	بازدید تکالیف جلسه قبل مربوط به زمان اصلی انجام کار در تراشکاری و حل آن توسط هنرجویان درپای تابلو	۴۰
۳	تدریس مبحث زمان اصلی در سوراخکاری و برقوکاری	۲۰
۴	حل مسائل نمونه کتاب	۱۵
۵	مشخص کردن تمرین هایی که هنرجویان در منزل باید حل نمایند. تمرین های ۲، ۴ صفحه ۱۰۷ و ۶ صفحه ۱۰۸ و ۷ صفحه ۱۰۹	۵

### حل چند مسئله نمونه

لازم به یادآوری است انتخاب کیفیت و کمیت سؤالات با هنرآموزان محترم است و راهنمای معلم بنا به تشخیص مؤلف تمرین ها را انتخاب و حل نموده است.

مسئله ۲ صفحه ۱۰۲ : مسئله مربوط به پیشانی تراشی بدون پله است.

۲-۳۷ St جنس قطعه

$$D = 200 \text{ mm} \quad \text{قطر} \quad dm = \frac{200}{2} = 100$$

طرف مرحله

برای یک قطعه  $i = 2 = i$  عمل دفعات برای یک طرف  $i = 1$

سرعت برش  $V = 180 \text{ m/min}$

پیشروی  $S = 0.1 \text{ mm/u}$

$n = ? \text{ RPM}$

$th = ?$

تعداد قطعات  $Z = 15$

طول پیشرو  $La = 2 \text{ mm}$

$$n = \frac{V \times 1000}{d_m \times \pi} = \frac{180 \times 1000}{100 \times 3.14} \Rightarrow n = 573 \text{ RPM}$$

در مبحث چرخ های PiV گفته شده که عده دوران بر مبنای قطر درگیری تسمه به صورت تناسبی در دامنه ای از تنظیمات امکان پذیر می باشد به عبارت دیگر عده دوران به دست آمده از رابطه فوق را می توان روی دستگاه نیز تنظیم کرده و به دست آورد.

$$th = \frac{L \times i}{S \times n} \times Z \Rightarrow L = la + \frac{d}{2} \Rightarrow \frac{200}{2} + 2 = 102 \text{ mm}$$

$$th = \frac{102 \times 2}{0.1 \times 573} \times 15 = 53.4 \text{ min}$$

تعداد دفعات      زمان پیشانی تراشی یک قطعه

$$i = 1$$

$$V = 120 \text{ m/min}$$

$$S = 0.1 \text{ mm/u}$$

$$n = ?$$

$$t_h = ?$$

$$Z = 200 \text{ تعداد قطعه}$$

$$L_a = 2 \text{ mm طول پیشرو}$$

$$n = 1400 \text{ RPM دور انتخابی از دیاگرام ۷-۳ ص ۹۹}$$

$$t_h = \frac{L \times i}{s \times n} \times Z \text{ تعداد قطعه}$$


$$L = l + l_a = 25 + 2 = 27 \text{ mm زبانه سمت چپ قطعه}$$

$$L = l + l_a = 20 + 2 = 22 \text{ mm زبانه سمت راست قطعه}$$

$$t_h = (t_h \text{ زبانه سمت راست} + t_h \text{ زبانه سمت چپ}) \times Z \text{ تعداد}$$

$$t_h = \left( \frac{27 \times 1}{0.1 \times 1400} + \frac{22 \times 1}{0.1 \times 1400} \right) \times 200$$

$$t_h = (0.1928 + 0.157) \times 200 = 70 \text{ min}$$

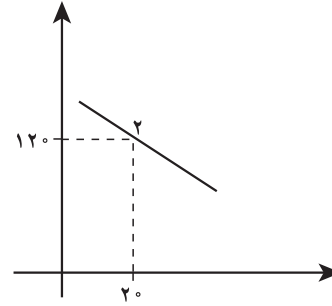

$$l_a = 2 \text{ mm طول پیشرو}$$

$$V_{\nabla} = 40 \text{ m/min}$$

$$l_u = 1 \text{ mm طول پیشرو}$$

$$V_{\nabla\nabla} = 70 \text{ m/min}$$

$$n_{\nabla} = ? \text{ عده دوران خشن کاری}$$

$$S_{\nabla} = 0.3 \text{ mm/u}$$

$$n_{\nabla\nabla} = ? \text{ عده دوران پرداخت کاری}$$

$$S_{\nabla\nabla} = 0.1 \text{ mm/u}$$

$$t_h = ? \text{ زمان اصلی انجام کار}$$

$$d_m = \frac{D+d}{2} = \frac{130+90}{2} = 110 \text{ mm}$$

$$L = \frac{D-d}{2} + l_a + l_u = \frac{130-90}{2} + 2 + 1 = 23 \text{ mm} \text{ (I) طول پیشروی سطح}$$

$$L = \frac{D-d}{2} + l_a = \frac{130-90}{2} + 2 = 22 \text{ mm} \text{ (II) طول پیشروی سطح}$$

$$n_{\nabla} = \frac{U \times 1000}{d_m \times \pi} = \frac{40 \times 1000}{110 \times 3.14} = 115.8 \text{ RPM تئوری}$$

$$h_{\nabla} = 125 \text{ RPM دوران خش کاری مشترک برای سطح (I) و (II) قابل تنظیم از دیاگرام}$$

$$h_{\nabla\nabla} = \frac{V \times 1000}{d_m \times \pi} = \frac{70 \times 1000}{110 \times 3.14} = 202 \text{ RPM تئوری}$$

$$h_{\nabla\nabla} = 180 \text{ RPM دوران پرداخت کاری مشترک برای سطح (I) و (II) قابل تنظیم از دیاگرام}$$



یک طرف (I)  $th_{\nabla} = \frac{L \times i}{S \times n} = \frac{23 \times 1}{0.3 \times 125} = 0.64 \text{ min}$  زمان خشن کاری سطح I

II سطح خشن کاری  $th_{\nabla} = \frac{22 \times 1}{125 \times 0.3} = 0.58 \text{ min}$

I پرداخت کاری سطح  $th_{\nabla\nabla} = \frac{23 \times 1}{180 \times 0.1} = 1.27 \text{ min}$

II پرداخت کاری سطح  $th_{\nabla\nabla} = \frac{22 \times 1}{180 \times 0.1} = 1.22 \text{ min}$

کل  $th = 0.64 + 0.58 + 1.27 + 1.22 = 3.7 \text{ min}$

مسئله ۷ ص ۱۰۴ :

پیچ  $M20$

راهه  $Z_1 = 1$

قطر پیچ  $d = 20 \text{ mm}$

عمق دندان  $h = 1.624 \text{ mm}$

طول پیشروی  $L = 300$

گام پیچ  $P = 2.5 \text{ mm}$

بار عمقی در هر مرحله  $a = 0.5$


سرعت برش  $V = 15 \text{ m/min}$

$th = 2$

$L = 300 \text{ mm}$

$i = \frac{h}{a} = \frac{1.624}{0.5} = 3.248 \approx 4 = i$

$th = \frac{L \times i \times Z_1}{P \times n} = \frac{300 \times 4 \times 1}{2.5 \times 180} = 2.66 \text{ min}$

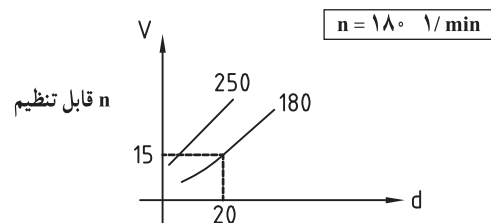

### زمان اصلی انجام کار در سوراخکاری

برای درک بهتر طرح سؤال‌های زیر پیشنهاد می‌شود.

۱- سرعت در سوراخکاری را شرح دهید.


۲- برای انتخاب سرعت برش چه عواملی دخالت دارند؟

۳- سرعت عمل سوراخکاری با استفاده از مت‌های HSS و الماسه متفاوت است و یا نه؟

۴- زاویه شیار مت (براده) چه وظیفه‌ای دارد و طبقه‌بندی آن چگونه است؟

۵- محدوده زاویه رأس مت برای فلزات مختلف چند درجه است؟

برای سوراخکاری به وسیله مته و برقو دو حرکت همزمان لازم است.  
 ۱- حرکت برش یا حرکت اصلی که آن را حرکت دورانی نیز می نامند.  
 ۲- پیشروی مته

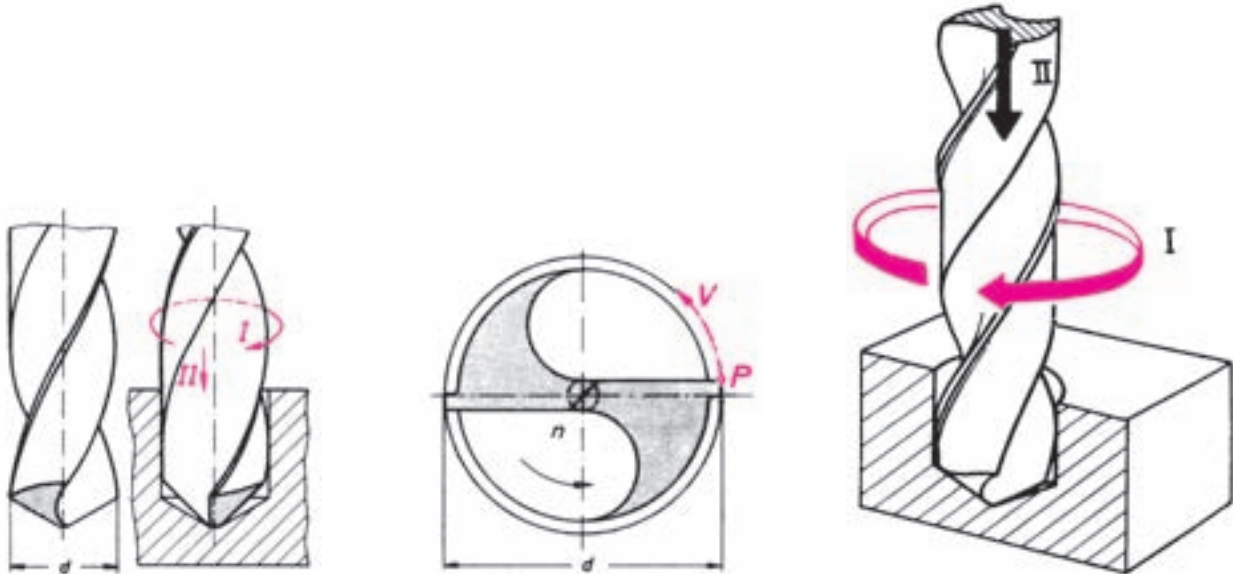

سرعت برش در سوراخکاری و برقوکاری عبارت از مقدار راهی است که خارجی ترین لبه برنده برحسب متر در هر دقیقه طی می کند و مقدار آن از رابطه  $V = \frac{d \times \pi \cdot n}{1000}$  به دست می آید.

$d$  = مته و برقو برحسب mm

$n$  = عدد دوران مته و برقو در دقیقه RPM

$V$  = سرعت برش m/min

در تنظیم جداول سرعت برش بیشتر به جنس قطعه کار، جنس مته و برقو و مقدار پیشروی توجه می شود. سایر عوامل تعیین کننده سرعت برش مانند مواد خنک کاری، توان ماشین و غیره باید با توجه به شرایط محیط کار و توان دستگاه توسط اپراتور در نظر گرفته شود تجربه رل مهمی را در انتخاب سرعت برش بازی می کند و اعداد جداول سرعت برش در روی دستگاه ها از تجربه قطعه سازان به دست آمده است.

جدول سرعت برش و پیشروی در سوراخکاری

جنس قطعه کار	جنس مته از فولاد ابزار با آلیاژ کم		جنس مته از فولاد تندبر		جنس مته از فلزات سخت		ماده خنک کننده
	v = m/min	s = mm/U	v = m/min	s = mm/U	v = m/min	s = mm/U	
فولاد تا 500N/mm <sup>2</sup>	12...16	0,03...0,03	20...35	0,05...0,45	—	—	آب صابون
فولاد تا 700N/mm <sup>2</sup>	8...12	0,03...0,3	20...30	0,05...0,45	—	—	آب صابون
فولاد تا 900N/mm <sup>2</sup>	6...9	0,02...0,2	15...20	0,03...0,35	40...70	0,02...0,12	آب صابون
فولاد کرمی نیکل دار تا 1100N/mm <sup>2</sup>	4...7	0,01...0,15	10...20	0,03...0,3	15...32	0,02...0,06	آب صابون
فولاد ابزار تا 2000N/mm <sup>2</sup>	4...6	0,01	6...9	0,02	9...12	0,03...0,06	خشک
فولاد سخت مانگان دار	—	—	—	—	6...15	0,02...0,04	خشک
فولاد ریخته تا 200N/mm <sup>2</sup>	6...12	0,05...0,4	20...40	0,07...1,3	50...80	0,15...0,3	خشک
فولاد ریخته تا 300N/mm <sup>2</sup>	3...5	0,02...0,2	12...20	0,05...0,4	25...45	0,1...0,25	آب صابون
فولاد و تمپرگوس	8...12	0,03...0,3	18...25	0,05...0,45	20...40	0,1...0,3	آب صابون
چدن سخت	—	—	—	—	20	0,03...0,06	آب صابون
مفرغ و برنز	20...50	0,04...0,4	50...100	0,06...0,5	90...125	0,05...0,4	
برنز سخت	7...15	0,03...0,3	18...25	0,05...0,45	60...90	0,05...0,3	
آلیاژهای CuZn40	25...70	0,05...0,7	50...100	0,1...0,8	90...125	0,04...0,4	خشک
آلیاژهای CuZn20	25...35	0,02...0,2	40...60	0,04...0,5	60...90	0,03...0,2	خشک
آلیاژهای CuZn10	18...25	0,01...0,15	30...35	0,02...0,4	75...120	0,04...0,3	خشک
آلومینیم خالص	40...100	0,1...0,4	50...200	0,15...0,6	200...300	0,05...0,25	
آلیاژهای آلومینیم	25...40	0,02...0,2	35...60	0,03...0,4	90...125	0,03...0,4	
مس	25...50	0,1...0,4	35...70	0,15...0,5	—	—	
مواد مصنوعی	8...20	0,02...0,2	20...30	0,03...0,3	45...60	0,03...0,2	
لاستیک سخت	20...30	0,02...0,3	30...50	0,03...0,35	50...80	0,02...0,25	
سنگ مرمر	—	—	10	0,05...0,1	20...30	0,08...0,15	آب
شمیشه	—	—	—	—	8...15	0,04...0,05	تریانتین

جدول سرعت برش و مقدار پیشروی در خزینه کاری

جنس کار	مته خزینه با جنس WS		مته خزینه با جنس SS	
	V <sub>s</sub>	s	V <sub>s</sub>	s
St50 تا	12...14	0,1...0,3	20...35	0,1...0,65
بیشتر از St50	8...10	0,1...0,3	20...30	0,1...0,55
تا GG-20	8...12	0,1...0,4	20...30	0,15...0,7
بیشتر از GG-20	3...6	0,1...0,3	15...20	0,1...0,4

برای برقوقاری سوراخها ابتدا آنها را با مته سوراخ نموده و در صورت لزوم با ماشین کاری و داخل تراشی سوراخ را به اندازه پیش سوراخ رسانده و در خاتمه آنرا به وسیله برقوی دستی و یا برقوی ماشینی برقوقاری کرده و کامل می کنند. هدف از برقوقاری ایجاد سوراخ با اندازه دقیق و کیفیت سطح خوب است که با روش مته کاری به دست نمی آید.

در برقوقاری باید سرعت برش را کمتر و سرعت پیشروی را بیشتر از سوراخ کاری در نظر گرفت و در حین برقوقاری از

سیال مناسبی برای خنک کاری باید استفاده کرد.

جدول سرعت برش، پیشروی و ماده خنک کننده مناسب در برقکاری

جنس مواد	سرعت برش m/min	min/U پیشروی قطر برقو				ماده خنک کننده
		5 کمتر از	5...20	21...50	50 بیشتر از	
فولاد غیر آلیاژی فولاد ریختگی	3...6	0,2...0,3	0,3...0,5	0,5...0,6	0,6...1,2	Eod.S
چدن	4...6	0,3...0,5	0,5...1	1...1,5	1,5...3	tr
برنز	3...6	0,2...0,3	0,3...0,5	0,5...0,6	0,6...1,2	Eod.tr
مفرغ برنج	8...14	0,3...0,5	0,5...1	1...1,5	1,5...3	tr
آلومینیوم و آلیاژهای نرم آن	12...20	0,3...0,5	0,5...0,5	1...1,5	1,5...3	یا نفت، الکل صابون
آب صابون E =		روغن برش و یا خنک کاری S =		خشک tr =		

زمان اصلی انجام کار سوراخکاری در برقکاری مشابه زمان اصلی انجام کار در تراشکاری است.


$$th = \frac{L \times i}{S \times n}$$

تعداد سوراخ ها  $i$

در رابطه فوق  $th$  زمان اصلی انجام کار برحسب دقیقه،  $L$  طول پیشروی مته با احتساب عمق سوراخ  $l$ ، طول پیشروی  $la$ ، طول پیشروی  $l_u$  و طول رأس مته  $L_s$ ،  $n$  عده دوران مته و  $S$  مقدار پیشروی در هر دور مته است.

محاسبه طول پیشروی در جدول ۸-۷ صفحه ۱۰۴ نشان داده شده است. همچنین طول رأس مته با توجه به قطر مته و زاویه رأس آن در جدول شکل ۹-۷ در صفحه ۱۰۵ نشان داده شد که باید به هنجریان تفهیم گردد اگر با سوراخکاری چند قطعه در کارگاه توأم باشد هیچ گاه از ذهن هنجریان پاک نمی شود و عملاً یاد می گیرند.

یادآور می شود که میزان اختلاف اندازه قطر سوراخکاری و برقکاری نیز در جداول مربوطه درج گردید، که برای استفاده همکاران به آن اشاره می شود.

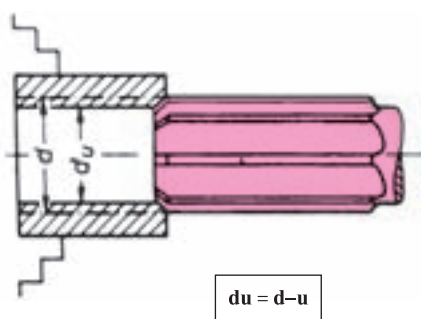

$$du = d - u$$

