

## واحد کار اول

# رسم دیاگرام سیم‌بندی سه فاز

### هدف کلی

محاسبه و ترسیم دیاگرام‌های سیم‌بندی موتورهای یک طبقه‌ی تک‌فاز

### هدف‌های رفتاری

فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱- مشخصات موتور را از پلاک موتور به‌دست آورد.
- ۲- موارد کاربرد موتورهای تک‌فاز را نام بیرد.
- ۳- انواع شیوه‌های راهاندازی موتورهای تک‌فاز را شرح دهد و موارد کاربرد هر یک را بیان کند.
- ۴- دیاگرام سیم‌بندی اصلی و استارت موتورهای تک‌فاز یک طبقه‌ی یک سرعته را با راهانداز موقت طرح و رسم کند.
- ۵- دیاگرام سیم‌بندی اصلی و استارت موتورهای تک‌فاز یک طبقه‌ی دو سرعته را با راهانداز موقت طرح و رسم کند.
- ۶- طرز تشکیل حوزه‌ی دوار را، در سطح استاتور موتور تک‌فاز با طرح دو فاز، توضیح دهد.
- ۷- دیاگرام سیم‌بندی اصلی و کمکی موتورهای تک‌فاز با طرح دو فاز را رسم کند.

### ساعت‌آموزش

جمع	عملی	نظری
۴۰	۳۰	۱۰

## پیش آزمون (۱)

۱- در موتورهای تک فاز، نقش کلید گریز از مرکز چیست؟

(۱) راه اندازی

(۲) تقویت گشتاور راه اندازی

(۳) قطع سیم پیچ استارت

(۴) ایجاد میدان دور

۲- اختلاف فاز الکتریکی بین سیم پیچ استارت و سیم پیچ اصلی در موتورهای تک فاز، تقریباً چند درجه است؟

(۱) ۱۲° درجه      (۲) ۹° درجه      (۳) ۱۸° درجه      (۴) صفر

۳- در راه اندازی موتورهای پرقدرت تک فاز از سیم پیچ با راه انداز ... و در موتورهای کم قدرت از سیم پیچ با راه انداز ..... استفاده می شود.

(۱) خازنی - مقاومتی      (۲) خازنی - خازنی      (۳) مقاومتی - خازنی      (۴) مقاومتی - مقاومتی

۴- گام سیم بندی سیم پیچ استارت در موتورهای تک فاز چند برابر گام سیم بندی سیم پیچ اصلی است؟

(۱) نیم      (۲) دو      (۳) یک      (۴) دو سوم

۵- در راه اندازی موتورهای سه فاز در جریان تک فاز، برای هر اسب بخار توان موتور را چند میکروفاراد خازن باید در نظر گرفت؟

(۱) ۷۰      (۲) ۱۰۰      (۳) ۶۰      (۴) ۵۰

۶- در موتورهای تک فاز با سیم پیچ استارت موقت حداقل چند درصد شیارهای استاتور برای سیم پیچ اصلی در نظر گرفته می شود؟

(۱) ۵۰      (۲) ۷۵      (۳) ۴۰      (۴) ۶۷

۷- در سیم بندی موتورهای تک فاز با طرح دو فاز تقریباً چند درصد شیارهای استاتور با سیم پیچ اصلی اشغال می شود؟

(۱) دو سوم      (۲) یک سوم      (۳) نصف      (۴) سه چهارم

۸- ضریب توان موتورهای تک فاز ..... از موتورهای سه فاز مشابه است؛ در عوض بازده موتورهای سه فاز ..... از تک فاز است.

(۱) کمتر - بیشتر      (۲) بیشتر - کمتر      (۳) بیشتر - بیشتر      (۴) کمتر - کمتر



۹- موتورهای تک فاز به صورت ..... و با گام ..... سیم پیچی می شوند.

(۱) متعدد المركز - کسری      (۲) متعدد المركز - کامل

(۳) کلاف مساوی - کسری      (۴) کلاف مساوی - کامل

## ۱-۱- مقدمه

چنان که گفتیم، الکتروموتورهای تک فاز بیشتر مصارف خانگی دارند و در توان‌های پایین ساخته می‌شوند. با توجه به تئوری دو میدان، مقدار مؤثر گشتاور راهاندازی در محور موتورهای تک فاز صفر است. به همین جهت این موتورها خود به خود راهاندازی نمی‌شوند و لازم است از سیم پیچ راهانداز در ساختمان آن‌ها استفاده شود نوع سیم پیچ راهانداز به کار کرد موتور بستگی دارد. در برخی از موتورها، سیم پیچ راهانداز پس از راهاندازی از مدار الکتریکی خارج می‌شود و در برخی دیگر سیم پیچ در مدار تعذیه باقی می‌ماند (شکل ۱-۱).

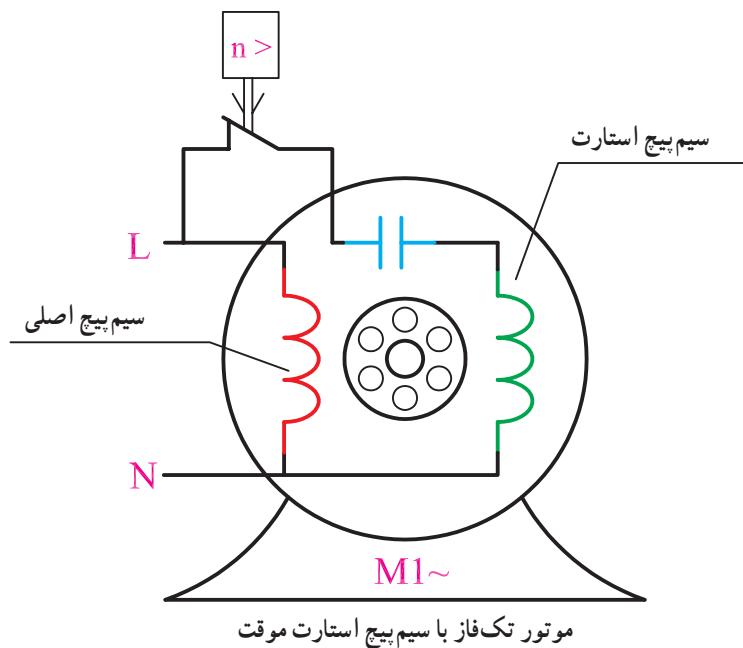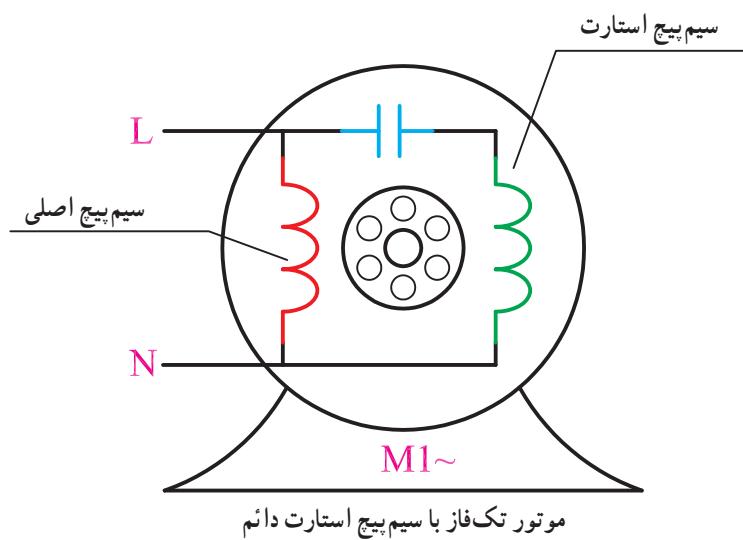


شکل ۱-۱


سیم پیچ های راه انداز، به دو دسته، سیم پیچ استارت موقت و سیم پیچ استارت دائم تقسیم می شوند. بین موتورهای تک فاز با سیم پیچ استارت موقت با موتورهای سه فاز، دو تفاوت عمده مشاهده می شود. تفاوت اول، اختصاص حداقل یک سوم شیارهای استاتور به سیم پیچ استارت است.

این سیم پیچ پس از راه اندازی از مدار خارج می شود، به همین جهت نمی توان از همه ظرفیت هسته ای استاتور در تولید توان مکانیکی بهره برداری کرد. این موضوع سبب کاهش ضریب بهره ای این موتورها در مقایسه با موتورهای سه فاز می شود. دو مین تفاوت، نیاز به وسیله ای است که سیم پیچ استارت را، پس از آن که موتور به  $75\%$  دور نامی رسید، از مدار الکتریکی خارج کند؛ این وسیله کلید گریز از مرکز است (شکل ۱-۲). کلید گریز از مرکز یک وسیله ای مکانیکی است که علاوه بر افزودن به وزن موتور موجب افزایش هزینه ساخت موتور نیز می شود؛ همچنان یک بار اضافی است که چون همواره با محور موتور گردش می کند راندمان موتور را کاهش می دهد. با این حال، اگر کلید گریز از مرکز به وظیفه خود عمل نکند ممکن است دو وضعیت در کار موتور پیش آید که هر دو منجر به سوختن سیم پیچ های موتور خواهد شد. در حالت اول کلید گریز از مرکز به وضعیت قبل بر نمی گردد که در نتیجه سیم پیچ استارت به هنگام راه اندازی در مدار منع تغذیه قرار نمی گیرد و موتور به کار نمی افتد. در این


حال، از سیم پیچ اصلی جریان شدیدی عبور می کند که سیم پیچ اصلی را می سوزاند. در حالت دوم کلید گریز از مرکز قادر به قطع سیم پیچ استارت نیست، لذا باقی ماندن سیم پیچ استارت در مدار الکتریکی موجب سوختن سیم پیچ می شود. زیرا سطح مقطع سیم پیچ استارت را به دلیل مدت زمان کوتاهی که باید در مدار باشد کوچک انتخاب می کند. کوچکی سطح مقطع، سیم پیچ استارت را آسیب پذیر می کند و وقتی کلید گریز از مرکز نتواند سیم پیچ استارت را قطع کند، سیم پیچ می سوزد. سوختن سیم پیچ استارت سبب آسیب دیدن سیم پیچ اصلی می شود.

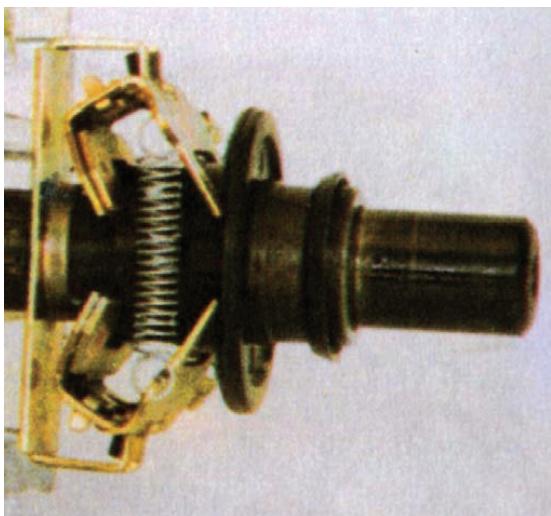

شکل ۱-۲- کلید گریز از مرکز

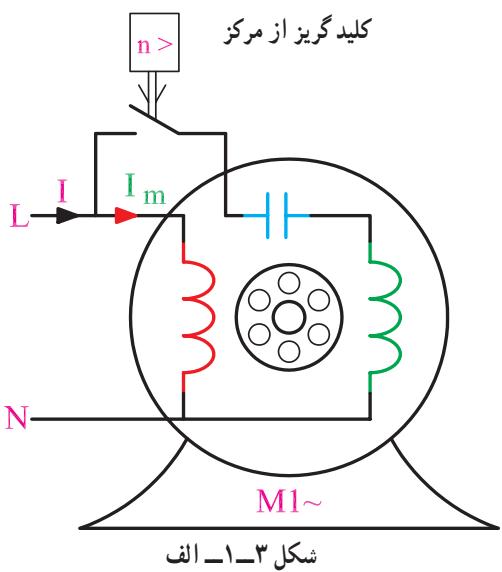

شکل ۳-۱-۳-الف

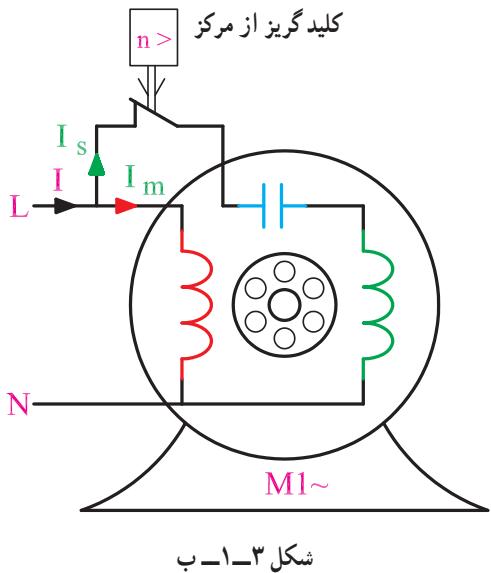


شکل ۳-۱-۳-ب

جدول ۴-۱-پلاک موتور تک فاز


Type EAM 80K4 - AK33 MOT	
1990	IM
0.55 Kw	COS $\phi$ 0.75
220V	5.5A
1420 R.P.M	50Hz
IP 44	11.6Kg
CA 60 $\mu$ F / 320V	

## ۲-۱-پلاک الکتروموتورهای تک فاز


روی بدنه‌ی همه‌ی موتورهای الکتریکی صفحه‌ای وجود دارد که مشخصات الکتریکی و بعضی از موارد کاربرد موتور را، به صورت یک جدول، روی آن می‌نویسند. این صفحه به پلاک موتور معروف است. جدول ۱-۴ نمونه‌ای از یک پلاک است. اطلاعاتی که از این پلاک می‌توان به دست آورد عبارت است از: موتور تک فاز است. در سال ۱۹۹۰ میلادی ساخته شده است. توان خروجی آن  $55\text{ kw} / 55\%$  یا  $55\text{ W}$  است. ضربت توان آن  $75 / 5\text{ آمپر جریان می‌کشد}$ . ولتاژ نامی آن  $220\text{ V}$  است. دور نامی آن در هر دقیقه  $1420$  دور است. با فرکانس  $50\text{ هرتز کار می‌کند}$ . دارای IP44 است، یعنی در مقابل تماس با ابزاری مثل پیچ گوشتی و آچار و نیز اجسام خارجی به بزرگی دانه‌ی گندم و پاشیده شدن آب به آن در همه جهات حفاظت شده است.  $11/6$  کیلوگرم وزن دارد. خازن راه انداز آن  $6\text{ میکروفاراد}$  ظرفیت دارد و ولتاژ تا  $320\text{ V}$  ولت را تحمل می‌کند.

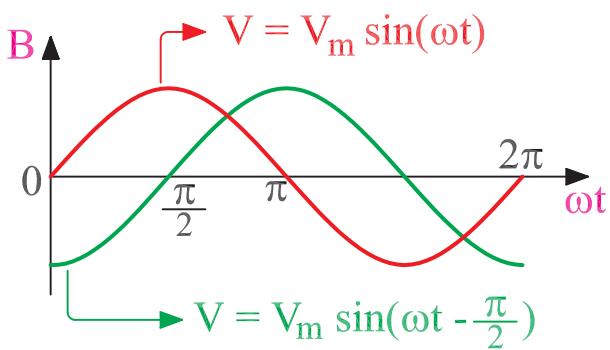

شکل ۱-۵- جریان متناوب دو فاز

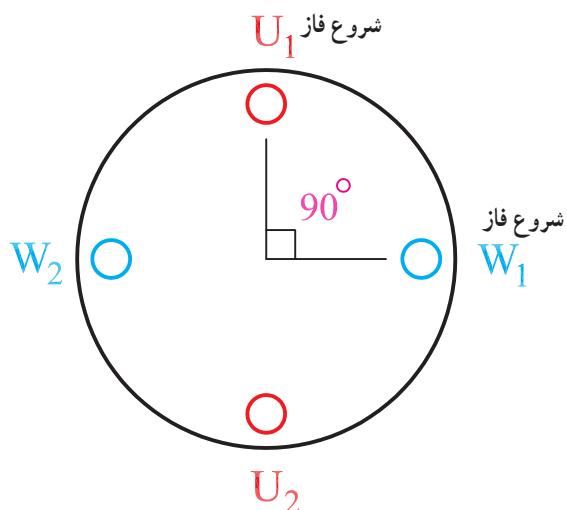

شکل ۱-۶- استاتور دو فاز

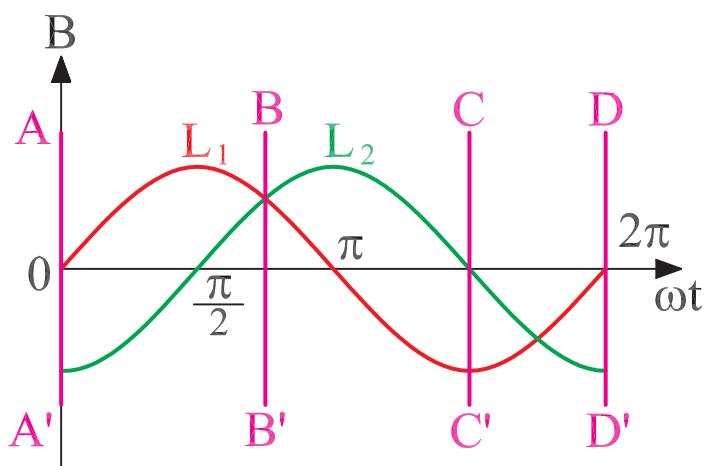

شکل ۱-۷- شکل موج جریان دو فازه


### ۱-۳- ایجاد میدان دوار دو قطبی در استاتور توسط جریان دو فاز

در جریان‌های دو فاز، اختلاف فاز بین دو فاز  $90^\circ$  درجه‌ی الکتریکی است. معمولاً در صنعت، جریان دو فاز تولید نمی‌شود. ولی با مدارهای خازنی می‌توان اختلاف فازهای خیلی تزدیک به  $90^\circ$  درجه‌ی الکتریکی، یعنی دو فاز را ایجاد کرد. شکل (۱-۵) جریان الکتریکی دو فاز را نشان می‌دهد.


جریان متناوب دو فاز، نظری جریان متناوب سه فاز، قادر است در سطح استاتوری که دو سیم‌پیچ با اختلاف مکان  $90^\circ$  درجه‌ی الکتریکی دارد، حوزه‌ی دوار مغناطیسی ایجاد کند. این میدان مفتولهای روتور را قطع و در آن‌ها جریان الکتریکی القا می‌کند. این جریان القابی، در میدان مغناطیسی استاتور، گشتاوری پدیدمی‌آورد و روتور را حول محور خود وادار به گردش می‌کند. شکل (۱-۶) موقعیت سیم‌پیچ‌های استاتور دو فاز را نشان می‌دهد.

برای نشان دادن چگونگی تشکیل حوزه‌ی دوار، در استاتور موتور تک فاز، توسط جریان متناوب دو فاز موقعیت قطب‌ها را در مقادیر مختلف  $\omega t$  در سطح استاتور به دست می‌آوریم. ورودی جریان‌ها را درون سو و با علامت  $\otimes$  و خروجی جریان‌ها را برون سو و با علامت  $\odot$  نشان می‌دهیم. جهت میدان اطراف سیم‌ها از قاعده‌ی دست راست تعیین می‌شود. در مکان (شکل ۱-۷)،  $\omega t = 0$  است فاز  $A$  و  $L_1 = 90^\circ$

و موقعیت قطب‌ها براساس شکل ۱-۸) می‌باشد.

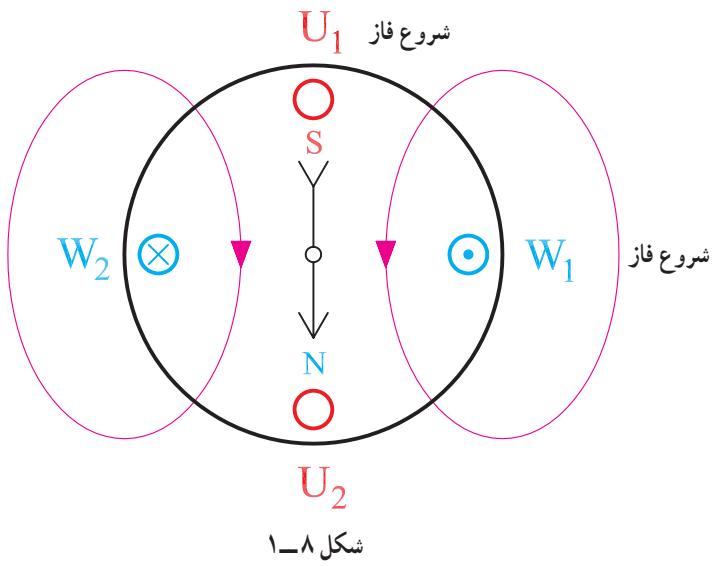


شکل ۱-۸

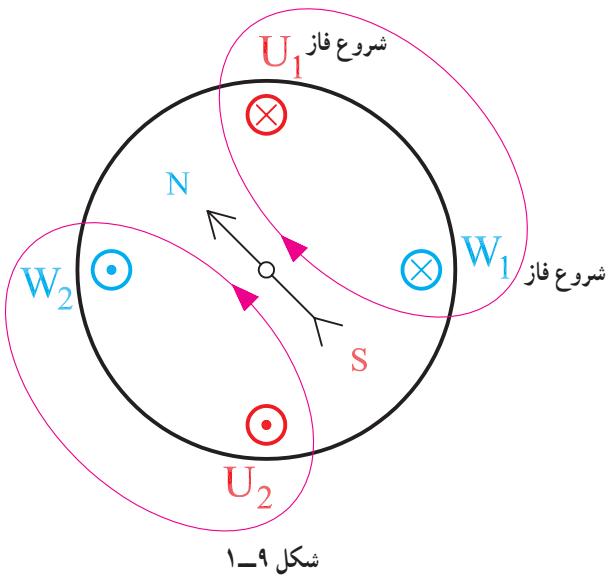


شکل ۱-۹

در مکان  $BB'$ ،  $\omega t = 135^\circ$  است. در این حالت فاز  $L_1 > L_2$  و  $0^\circ < \theta < 90^\circ$  است و موقعیت قطب‌ها براساس شکل ۱-۹) می‌باشد. به طوری که مشاهده می‌شود، قطب‌ها نیز به اندازه‌ی  $135^\circ$  درجه جایجا می‌شوند.

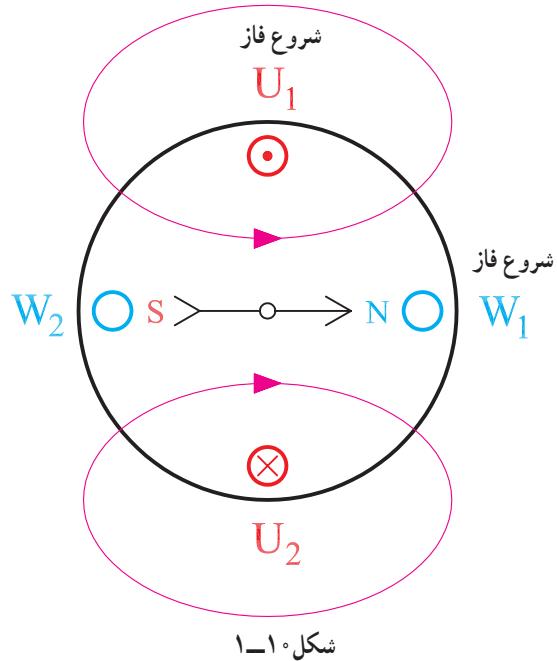


در مکان  $CC'$ ،  $\omega t = 270^\circ$  است؛ در این حالت فاز  $L_1 = L_2$  و  $90^\circ < \theta < 180^\circ$  است و موقعیت قطب‌ها براساس شکل ۱-۱۰) می‌باشد.

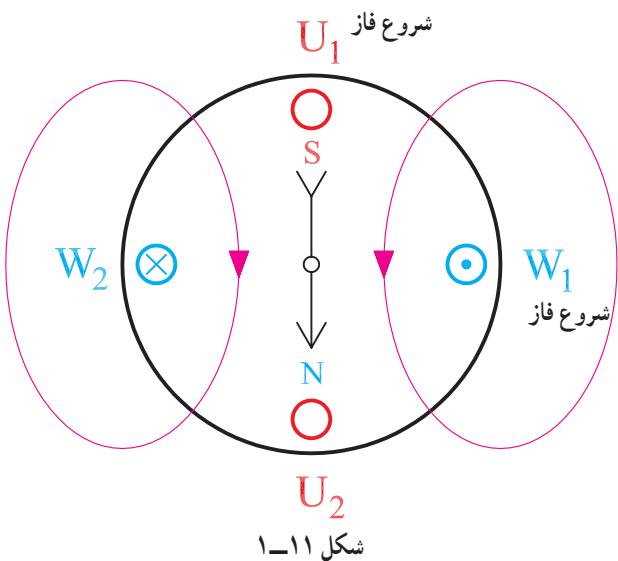


در مکان  $D'$ ،  $\omega t = 36^\circ$  است؛ در این حالت فاز  $L_2$  و  $U_2$  است و موقعیت قطب‌ها براساس شکل (۱-۱۱) می‌باشد.

از شکل‌های ۱-۷ تا ۱-۱۱ می‌توان نتیجه گرفت که وقتی  $\omega t$  از صفر تا  $36^\circ$  درجه تغییر می‌کند میدان مغناطیسی نیز یک دور کامل سطح استاتور را می‌پیماید؛ و اگر فرکانس برابر  $f$  باشد میدان نیز  $f$  بار سطح استاتور را، در هر ثانیه، خواهد پیمود. بدین طریق میدان دوّاری با فرکانس  $f$  در سطح استاتور موتور دو فاز تشکیل می‌شود.

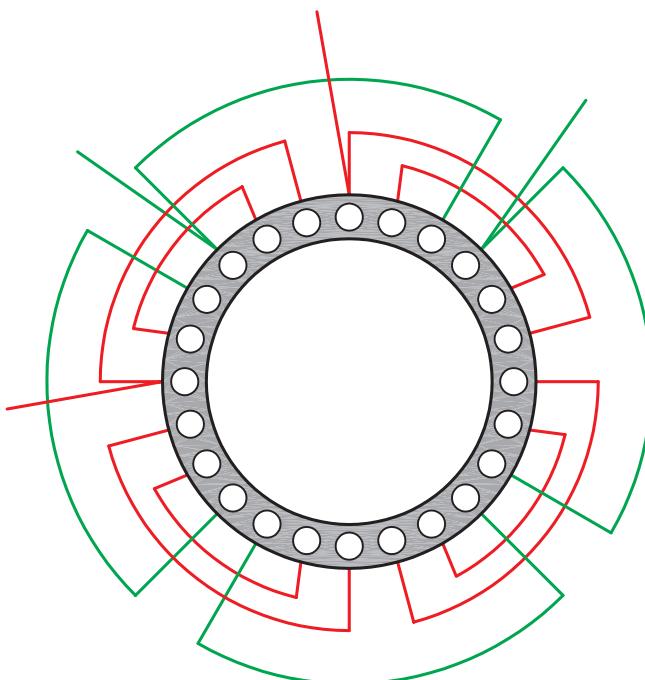


شکل ۱-۱۲ - موتور با سیم‌پیچی استارت موقت

چون براساس تئوری دو میدان، برق متناوب تک فاز نمی‌تواند در سطح استاتور حوزه‌ی دوّار ایجاد کند در راه اندازی این موتورها از عملکرد برق دو فاز استفاده می‌شود. برای این منظور در موتورهای تک فاز از یک سیم‌پیچ به عنوان سیم‌پیچ راه انداز یا سیم‌پیچ کمکی استفاده می‌شود. این سیم‌پیچ‌ها پس از راه اندازی موتور از مدار الکتریکی خارج می‌شوند. به این سیم‌پیچ‌ها، در موتورهای تک فاز سیم‌پیچ استارت موقت می‌گویند (شکل ۱-۱۲). در بعضی موتورها، سیم‌پیچ راه انداز، پس از راه اندازی همچنان در مدار باقی می‌ماند و در تولید توان به سیم‌پیچ اصلی کمک می‌کند، لذا به آن سیم‌پیچ کمکی نیز گفته می‌شود. مشخصات سیم‌پیچ کمکی مشابه مشخصات سیم‌پیچ اصلی است. این نوع سیم‌پیچی موتورهای تک فاز را، طرح دو فاز می‌گویند. این موتورها دائم در مدار حافظن دارند و قادر کلید گریز از مرکز می‌باشند.

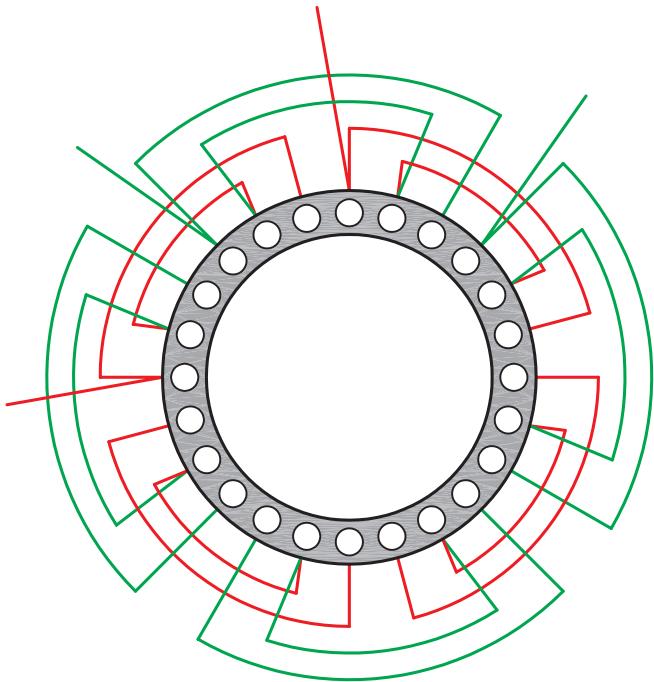

شکل ۱-۱۳- موتور با سیم پیچی طرح دو فاز

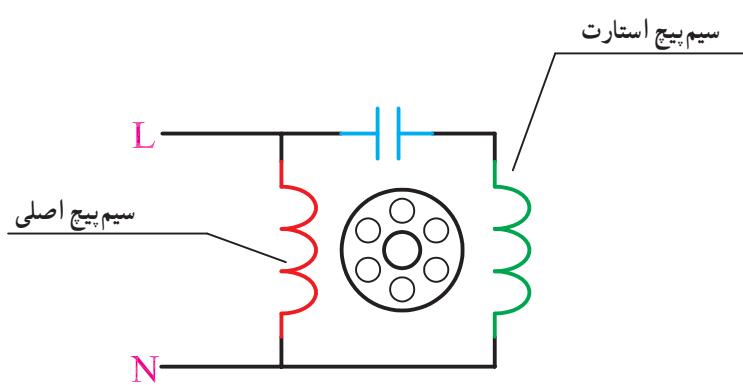


شکل ۱-۱۴- موتور با سیم پیچ های دائم در مدار

چون از کل هسته‌ی موتور استفاده می‌شود، ضریب بهره‌ی آن بالا است (شکل ۱-۱۳).


#### ۴-۱- محاسبه و ترسیم سیم‌بندی استاتور الکتروموتورهای تک فاز یک طبقه یک سرعته و دو سرعته

سیم‌بندی الکتروموتورهای تک فاز، مانند سیم‌پیچی موتورهای سه‌فاز، بیشتر به مهارت و تجربه‌ی موتور پیچ بستگی دارد. تنوع در سیم‌پیچی موتورهای تک فاز زیاد است از این رو نمی‌توان روش واحدی را برای سیم‌پیچی موتورهای تک فاز ارائه کرد. به همین جهت نخست با اصول کلی سیم‌پیچی موتورهای تک فاز آشنا می‌شویم تا در ضمن پیشرفت کار و کسب تجربه به مهارت‌های لازم برسیم.


موتورهای تک فاز را دو حالت، الف: باقی ماندن سیم‌پیچ کمکی در مدار (شکل ۱-۱۴) و ب: خارج شدن آن از مدار پس از راه اندازی (شکل ۱-۱۵) مورد بررسی قرار می‌دهیم.

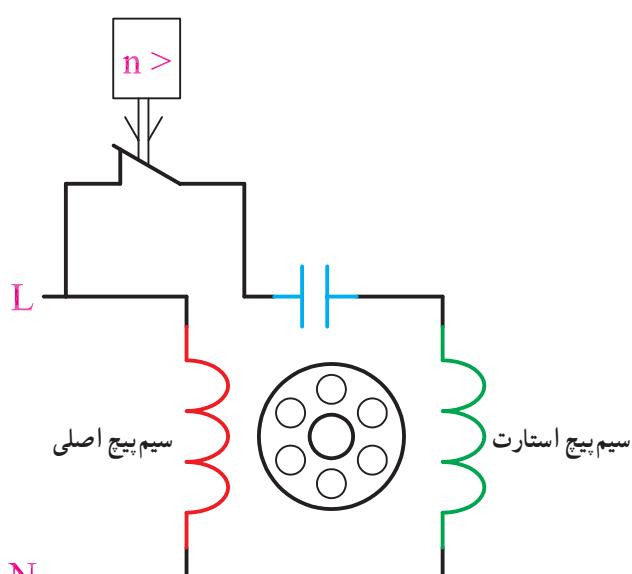

شکل ۱-۱۵- موتور با سیم پیچ استارت موقت

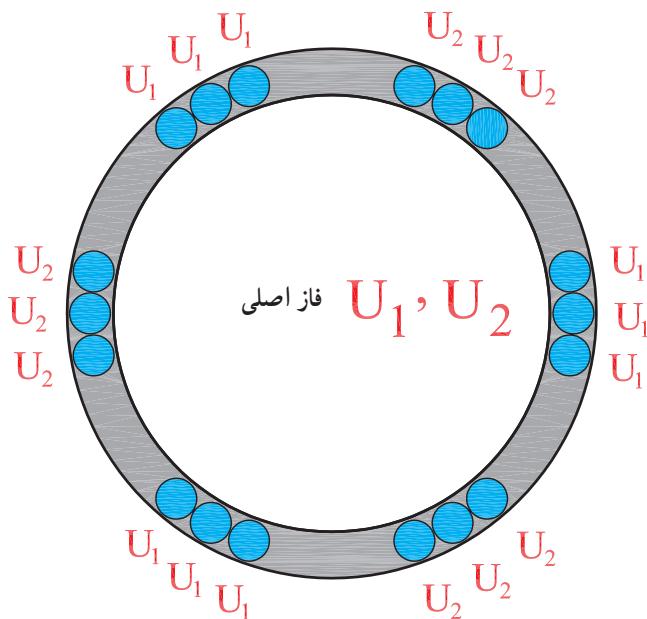


الف - شیارهای مربوط به فاز  $U_2$  و  $U_1$

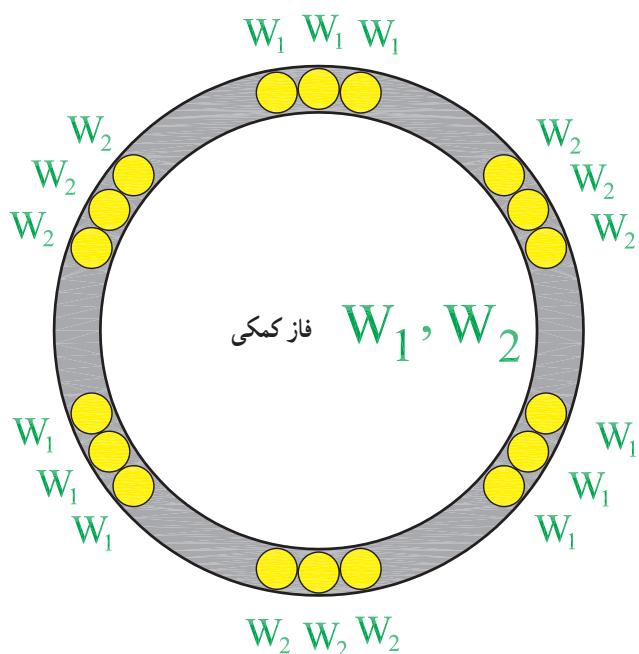


ب - شیارهای مربوط به فاز  $W_2$  و  $W_1$

شکل ۱-۱۶ - تقسیم شیارها بین فازها به سهم مساوی


۱-۴-۱- محاسبه و ترسیم موتورهای تک فاز با سیم پیچ کمکی دائم در مدار: اغلب موتورهایی که سیم پیچ کمکی آن‌ها، در مدار باقی می‌ماند موتورهای طرح دوفاز هستند. همان‌طور که قبلاً اشاره شد این موتورها کلید گریز از مرکز ندارند و در سیم‌پیچی از کل شیارهای استاتور استفاده می‌شود. در سیم‌پیچی موتورهای طرح دوفاز، نصف شیارها را سیم‌پیچ اصلی و نصف دیگر را سیم‌پیچ کمکی اشغال می‌کند (شکل ۱-۱۶). این نوع سیم‌پیچی، به سیم‌پیچی موتورهای سه‌فاز بیشتر شباهت دارد؛ با این تفاوت که  $m$  در موتورهای سه‌فاز برابر ۳ ولي در موتورهای طرح دوفاز برابر ۲ می‌باشد. تفاوت دیگری که در سیم‌پیچی طرح دوفاز مشاهده می‌شود شروع فازهاست. دیاگرام سیم‌پیچی موتورهای یک فاز، با طرح دوفاز، را در سه مرحله دنبال می‌کنیم.

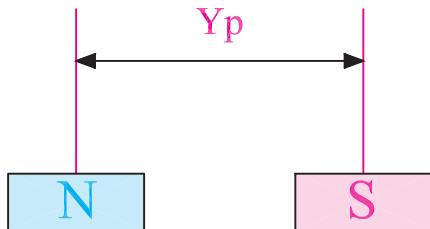

شکل ۱-۱۷- گام قطبی

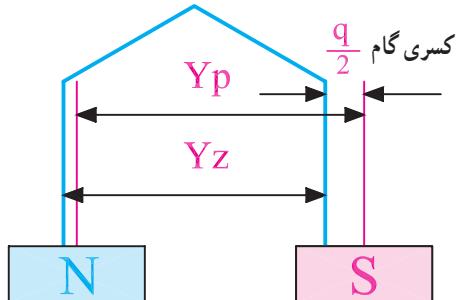

شکل ۱-۱۸- گام سیم‌بندی در سیم‌بندی به ازای قطب

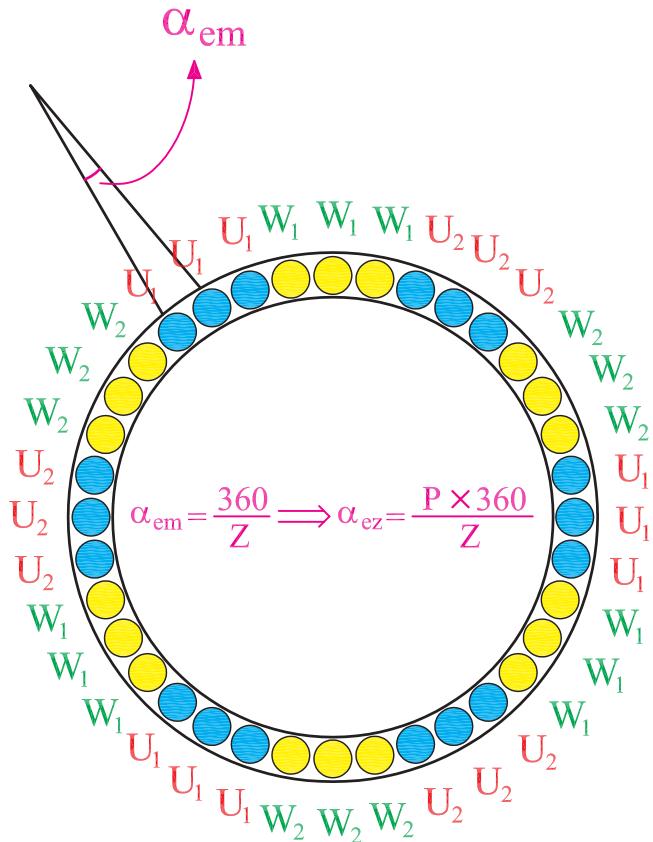

شکل ۱-۱۹- زاویه‌ی الکتریکی شیارها

مرحله‌ی اول، محاسبات:

۱- تعیین گام قطبی ( $Y_p$ ): گام قطبی از رابطه‌ی

$$Y_p = \frac{Z}{2P}$$

قطب‌ها می‌باشد (شکل ۱-۱۷).

۲- محاسبه‌ی تعداد شیارهای زیر هر قطب در هر فاز ( $q$ ): تعداد شیارهای زیر هر فاز در هر قطب، از رابطه‌ی

$$q = \frac{Z}{2P \times m} = \frac{Z}{4P}$$

۳- گام سیم‌بندی ( $Y_z$ ): در سیم‌بندی به ازای زوج

$$Y_z = Y_p = \frac{Z}{2p}$$

قطب، گام سیم‌بندی از رابطه‌ی تعیین می‌شود.

در سیم‌بندی به ازای قطب گام سیم‌بندی، از رابطه‌ی

$$Y_z = \frac{Z}{2P} - \frac{q}{4}$$

۴- زاویه‌ی الکتریکی شیارها ( $\alpha_{ez}$ ): زاویه‌ی

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 360}{Z}$$

الکتریکی شیارها از رابطه‌ی تعیین می‌شود.

۵- شروع فازها: شروع فازها در موتورهای تک فاز،

۶- درجه‌ی الکتریکی اختلاف فاز دارد، بنابراین،  
شروع فاز اول  $U_1, U_2 = 1$


$$W_1, W_2 = 1 + \frac{90}{\alpha_{ez}}$$

جدول ۱-۲۰

$\frac{m}{2p}$	$U_1, U_2$	$W_1, W_2$
N		
S		
N		
S		

جدول ۱-۲۱—سیم‌بندی موتور ۲۴ شیاری ۶ قطب

$\frac{m}{2p}$	$U_1, U_2$	$W_1, W_2$
N	1 2	3 4
S	5 6	7 8
N	9 10	11 12
S	13 14	15 16
N	17 18	19 20
S	21 22	23 24

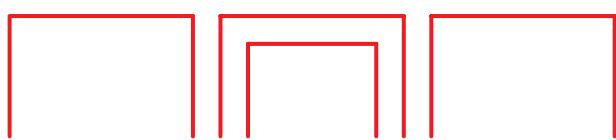

الف— $q = 3$



ب— $q = 5$

شکل ۱-۲۲—آرایش گروه کلافها برای  $q$ های فرد

مرحله‌ی دوم، تشکیل جدول دیاگرام: سیم‌بندی موتورهای یک فاز، بیشتر به صورت یک طبقه و به ازای قطب انجام می‌شود. بدین علت به تشکیل جدول دیاگرام موتورهای یک فاز، به ازای قطب اکتفا می‌کنیم. برای این منظور جدولی رسم می‌کنیم که به تعداد قطب‌ها ردیف و به تعداد فازها ( $m = 2$ ) ستون داشته باشد (جدول ۱-۲۰).

هر ستون جدول را به  $q$  قسمت تقسیم می‌کنیم. براساس مقادیر زوج و فرد برای  $q$ ، دو حالت ممکن است اتفاق بیند.

اگر  $q$  زوج باشد کسری گام، به اندازه‌ی  $\frac{q}{2}$  بوده و سیم‌بندی متقارن خواهد شد. به عنوان مثال برای یک موتور ۲۴ شیار ۶ قطب با  $q = 2$ ، جدول ۱-۲۱) تشکیل می‌شود.

در موتور ۲۴ شیار ۶ قطب، در هر فاز برای هر قطب ۲ شیار وجود دارد. گام قطبی  $y_p = \frac{24}{6} = 4$  می‌باشد و چون

$q = \frac{24}{4 \times 3} = 2$  است، کسری گام برابر  $\frac{q}{2} = 1$  یا یک شیار خواهد شد. از آنجایی که در سیم‌بندی به ازای قطب، سیم‌پیچی پس از یک دور به شیار ماقبل خود می‌رسد و شیار شماره یک با بازوی دوم کلاف اشغال می‌شود، لذا شیار شماره ۲ را برای فاز  $U_2$  و  $U_1$  و شیار شماره ۴ را برای فاز  $W_2$  و  $W_1$  به عنوان شیار شروع انتخاب می‌کنیم و با گام سیم‌بندی

$$Y_p - \frac{q}{2} = 4 - 1 = 3 \quad \text{جدول را کامل می‌کنیم.}$$

اگر  $q$  فرد باشد در این حالت نمی‌توان برای کسری گام نصف شیار درنظر گرفت. در این صورت گروه کلافها را به دو گروه تقسیم می‌کنند که یک گروه، یک کلاف، بیشتر از دیگری دارد. مثلاً اگر  $q = 3$  باشد یک گروه کلاف دوتایی و دیگری یکی، و اگر  $q = 5$  باشد، یک گروه کلاف ۳ تایی و دیگری دوتایی خواهد شد. به شکل ۱-۲۲ توجه کنید که در آن جدول سیم‌بندی نیز براساس این تقسیم‌بندی انجام می‌شود.

سیم‌بندی موتور ۳۶ شیار ۶ قطب موتور تک فاز با سیم‌بندی طرح دوفاز مطابق جدول ۱-۲۳ خواهد شد.

$$q = \frac{Z}{2P_m} = \frac{36}{6 \times 2} = 3$$

جدول ۱-۲۳—موتور ۳۶ قطبی شیاری ۶ قطب طرح دوفاز

$m$ $2p$	$U_1, U_2$	$W_1, W_2$
N	1 2 3	4 5 6
S	7 8 9	10 11 12
N	13 14 15	16 17 18
S	19 20 21	22 23 24
N	25 26 27	28 29 30
S	31 32 33	34 35 36

1 4

$$\alpha_{ez} = \frac{p \times 36^\circ}{z} = \frac{3 \times 36^\circ}{36} = 3^\circ$$



شروع فاز  $U_1, U_2 = 1$

$$W_1, W_2 = 1 + \frac{90^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{90^\circ}{3^\circ} = 4$$

$$Y_p = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{6} = 6$$

مرحله‌ی سوم، رسم دیاگرام: اغلب موتورهای طرح دوفاز را، به علت مشابه و مساوی بودن کلافهای سیم‌پیچ اصلی و کمکی، به صورت کلاف مساوی، ولی سیم‌پیچ موتورهای یک‌فاز با سیم‌پیچ استارت موقت را معمولاً به صورت متحده‌المرکز می‌سینند. علت این امر یکسان نبودن سیم‌پیچ استارت با سیم اصلی است. سیم‌پیچ استارت به علت اتصال موقت به مدار الکتریکی، ضعیفتر انتخاب می‌شود و آسیب‌پذیری آن بیشتر است. از این رو، روی سیم‌پیچ اصلی قرار می‌گیرد. با سیم‌بندی متحده‌المرکز و قرار گرفتن سیم استارت در قسمت رو، می‌توان در صورت نیاز آن را به راحتی تعویض کرد.


دیاگرام‌های سیم‌بندی، براساس جدول راهنمای ترسیم ۲۴ می‌شوند. با توجه به جدول ۱-۲۱ ۱-۲۴ دیاگرام سیم‌بندی موتور ۳۶ قطبی شیاری ۶ قطب با  $q$  زوج، در شکل ۱-۲۴ رسم شده است. چون سیم‌بندی به ازای قطب است اتصال گروه کلاف‌ها، اتصال دور است و بر اساس  $L_1 > L_2 > 0$  در سطح استاتور قطب‌سازی شده است. خازن دائمی C، جریانی با اختلاف فاز  $90^\circ$  درجه را تأمین می‌کند.

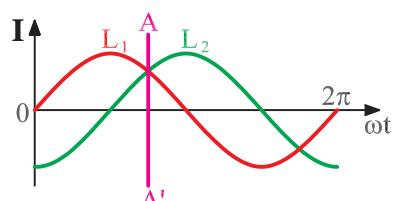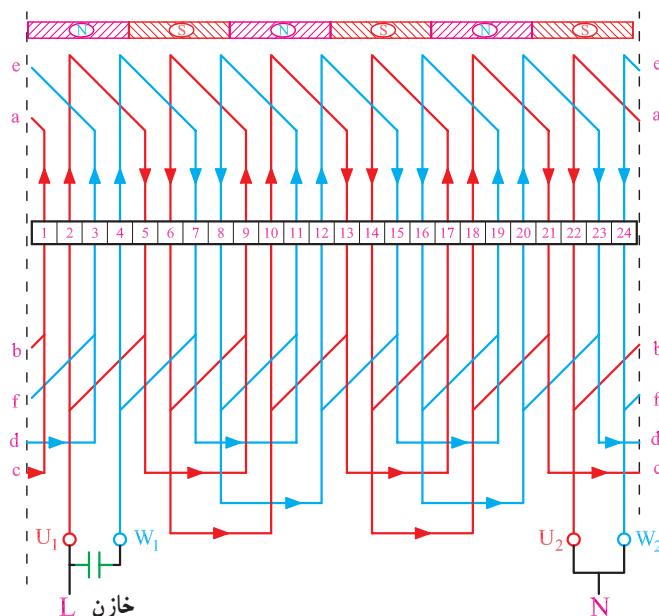

شکل ۱-۲۴—دیاگرام سیم‌بندی موتور یک‌فاز طرح دوفاز ۳۶ شیار ۶ قطب با  $q$  زوج


## دیاگرام جدول ۱-۲۳ موتور ۳۶ شیار ۶ قطب مطابق

شکل ۱-۲۵ رسم می‌شود. به طوری که مشاهده می‌شود چون  $q = 3$  است و نمی‌توان نصف شیار، برای کسری گام درنظر گرفت از این رو ۳ شیار زیر هر قطب در هر فاز با یک گروه کلاف دو تایی و یک گروه کلاف تکی تأمین شده است. اتصال گروه کلافها به خاطر  $G = 2P$  اتصال دور می‌باشد و قطب بندی بر اساس  $L_1 > L_2 > 0$  انجام شده است. از خازن برای تأمین جریان با اختلاف فاز  $90^\circ$  درجه‌ی الکتریکی از جریان سیم پیچ اصلی استفاده شده است. بدین طریق دو جریان با اختلاف فاز  $90^\circ$  درجه‌ی الکتریکی، سیم پیچ‌های استاتور را تغذیه می‌کنند. حوزه‌ی دوار در سطح استاتور تشکیل می‌شود. اتصال خازن در مدار دائمی است و ظرفیت آن در محدوده‌ی ۵ الی  $50\text{ }\mu\text{F}$  میکروفاراد می‌باشد.

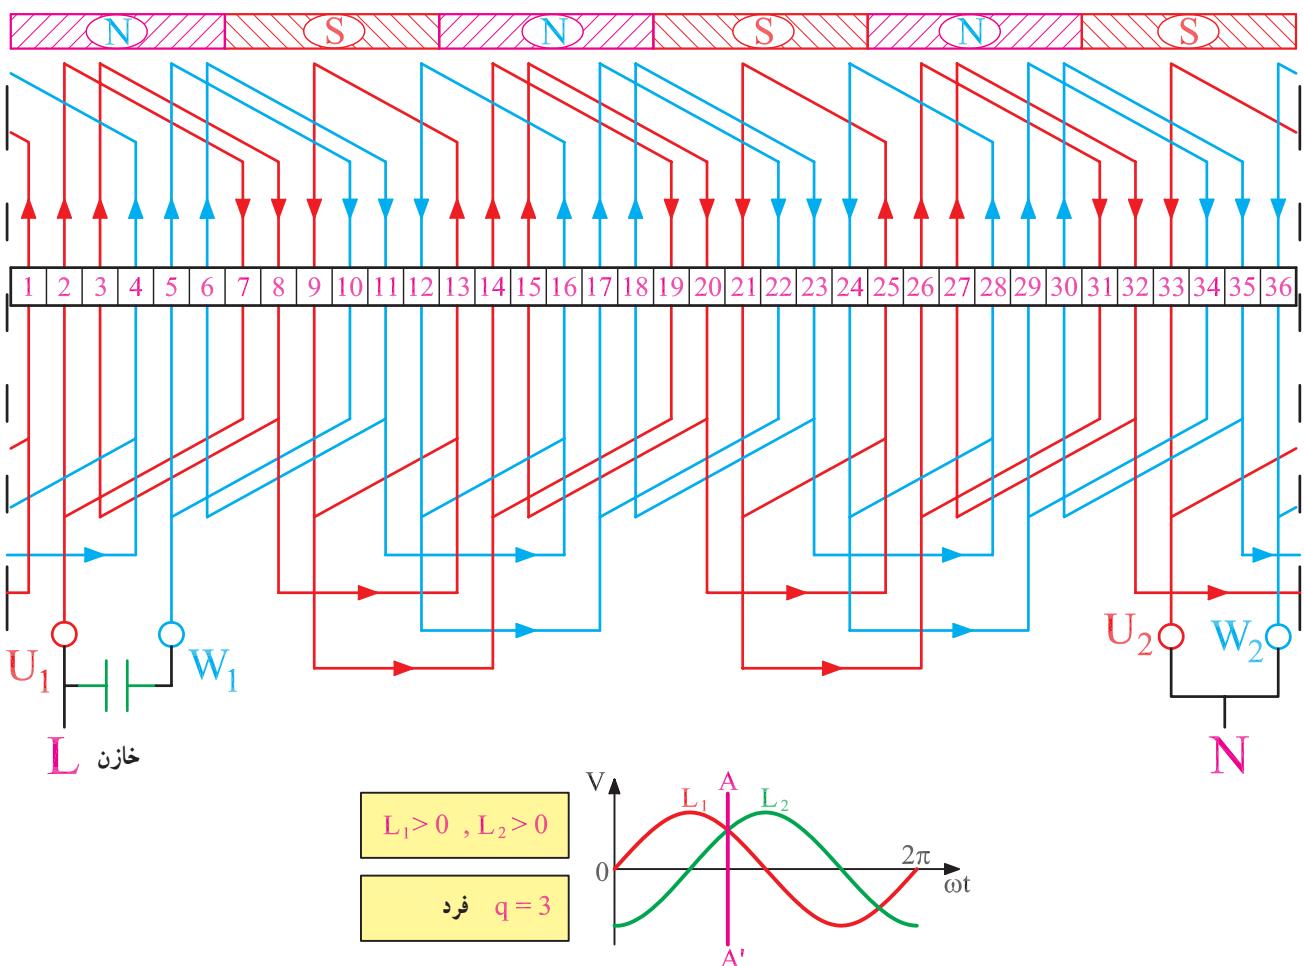

شکل ۱-۲۵- سیم پیچی موتور یک فاز طرح دوفاز ۳۶ شیار ۶ قطب با  $q$  فرد

**۱-۴-۲- محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم پیچی**  
 موتورهای تک فاز با سیم پیچ استارت (سیم پیچ کمکی از مدار خارج می‌شود): در سیم‌بندی موتورهای یک فاز با سیم پیچ استارت موقع، حداقل یک سوم شیارها را به سیم استارت و دو سوم شیارها را به سیم پیچ اصلی اختصاص می‌دهند. برای بهبود گستاور راه اندازی، تعداد کلافهای سیم پیچ استارت را برابر سیم پیچ اصلی منظور می‌کنند. در بعضی مواقع تعداد کلافهای سیم پیچ استارت را بیشتر از تعداد کلافهای سیم پیچ اصلی در نظر می‌گیرند. بدین طریق در بیشتر شیارها، بازوهای سیم پیچ اصلی و استارت با هم وجود خواهد داشت. از آن جایی که سیم پیچ استارت، سطح مقطع کمتری دارد، آسیب‌پذیر است و احتمال سوختن آن زیاد است، از این‌رو لازم است سیم پیچ استارت در طبقه‌ی سطح خارجی شیارها قرار گیرد تا به سادگی قابل تعویض باشد (شکل ۱-۲۶).

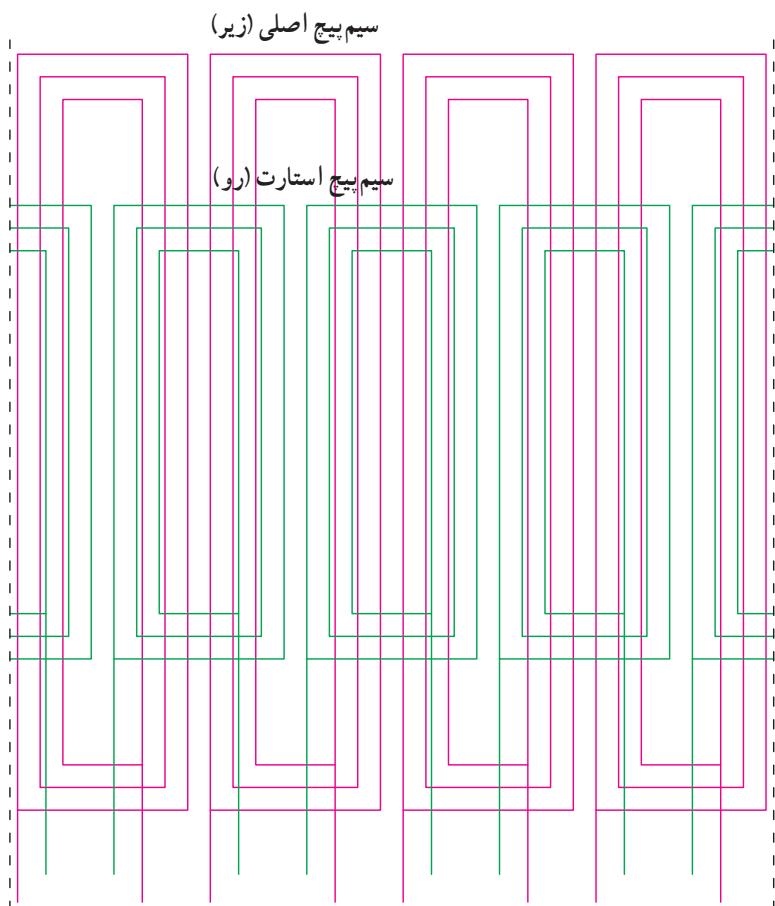


شکل ۱-۲۶- سیم پیچ اصلی و راه انداز در موتورهای تک فاز



شکل ۱-۲۷- موتور تک فاز براهانداز مقاومتی



شکل ۱-۲۸- موتور تک فاز براهانداز خازنی

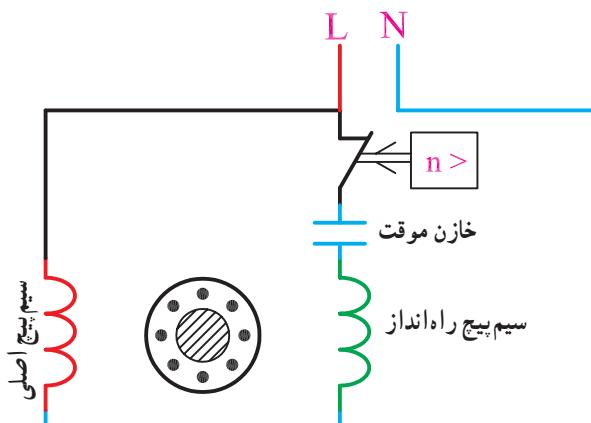


شکل ۱-۲۹- الف

موتورهای تک فاز با استارت موقت به صورت متحده مرکز سیم‌بندی می‌شوند. سیم‌پیچ اصلی در طبقه‌ی پایین قرار داده می‌شود و سیم‌پیچ استارت روی سیم‌پیچ اصلی قرار داده می‌شود. از لحاظ این که سیم‌پیچ راهانداز برای مدت کمی در مدار الکتریکی قرار دارد و پس از راهاندازی از مدار خارج می‌شود، سطح مقطع آن را کوچک‌تر انتخاب می‌کنند. همین مسئله باعث می‌شود که در صورت عمل نکردن کلید گریزان مرکز، سیم‌پیچ راهانداز آسیب بییند. کوچک‌شدن سطح مقطع سیم‌پیچ زیاد شود که این خود سبب می‌شود که مقاومت اهمی این سیم‌پیچ زیاد شود که این خود باعث به وجود آمدن اختلاف فازی در جریان سیم‌پیچ راهانداز نسبت به سیم‌پیچ اصلی می‌گردد. در موتورهای تک فاز با قدرت کم، مقاومت اهمی سیم‌پیچ راهانداز را تقریباً به سه برابر مقاومت اهمی سیم‌پیچ اصلی افزایش می‌دهند. اختلاف فاز جریان سیم‌پیچ‌های اصلی (با خاصیت سلفی بیشتر) و راهاندازی (با خاصیت اهمی بیشتر) برای راهاندازی موتور کفایت می‌کند و برای ایجاد اختلاف فاز از خازن استفاده نمی‌شود (شکل ۱-۲۷).


در موتورهای با قدرت بالاتر (از سه چهارم اسپ به بالا) روش فوق مناسب نبوده و برای ایجاد اختلاف فاز بین جریان‌های دو سیم‌پیچ از خازن استفاده می‌شود (شکل ۱-۲۸).

خازن‌ها با سیم‌پیچ استارت، سری می‌شوند. خازن‌های همراه سیم‌پیچ استارت، اگر توسط کلید گریزان از مرکز، از مدار الکتریکی خارج شوند، از نوع خازن‌های الکتروولیتی هستند و ظرفیت بالایی (حدود  $100\text{--}160$  میکروفاراد) دارند (شکل ۱-۲۹- الف). در بعضی موتورها از دو نوع خازن الکتروولیتی و روغنی استفاده می‌شود. علت استفاده از این خازن‌ها در مرحله‌ی اول تقویت گشتاور راهاندازی است. در مرحله‌ی بعدی، چون خازن روغنی همراه سیم‌پیچ استارت در مدار تغذیه باقی می‌ماند گشتاور کار را تقویت می‌کند و همچنین از تمام هسته‌ی استاتور در تولید قدرت مکانیکی استفاده می‌شود، لذا ضربه‌ی بهره‌ی موتور

افزایش می‌یابد. اصولاً ظرفیت خازن‌های الکترولیتی را سه برابر ظرفیت خازن‌های روغنی در نظر می‌گیرند (شکل ۱-۲۹-ب).

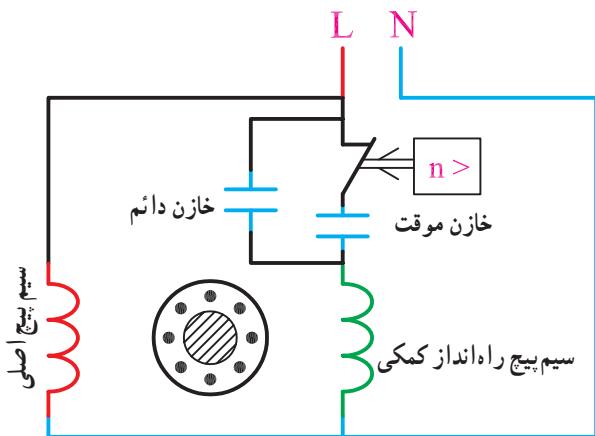

شکل ۱-۲۹-ب

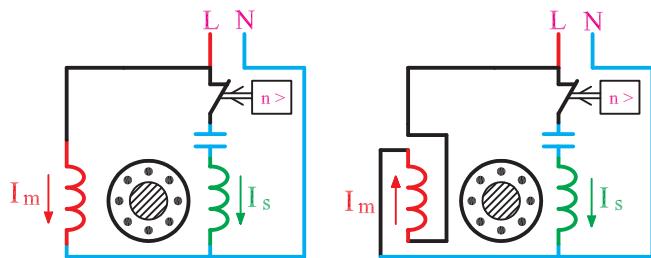

موتور یک فاز راست‌گرد

موتور یک فاز چپ‌گرد

شکل ۱-۳۰

برای تغییر جهت گردش موتورهای یک‌فاز کافی است اتصال دو سر سیم‌پیچ اصلی یا دو سر سیم‌پیچ استارت را عوض کنیم (شکل ۱-۳۰).

مثال: یک الکتروموتور یک فاز ۲۴ شیار چهار قطب مفروض است. دیاگرام سیم‌بندی آن را به صورت متحده مرکز چهار قطب، با استارت موقت طرح و نقشه‌ی مدور و گسترده‌ی آن رارسم کنید.

#### محاسبات

$$Z = 24, m = 1$$

$$\text{تعداد شیارهای سیم‌پیچ اصلی } Z_m = \frac{2}{3} Z = \frac{2}{3} \times 24 = 16$$

$$\text{تعداد شیارهای سیم‌پیچ استارت } Z_s = \frac{1}{3} Z = \frac{1}{3} \times 24 = 8$$

گام قطبی از رابطه‌ی  $Z_p = \frac{Z}{2P}$  به دست می‌آید:

$$Y_p = \frac{24}{4} = 6$$

چون تعداد شیارهای مربوط به سیم‌پیچ اصلی  $Z_m = 16$  می‌باشد تعداد شیارهای زیر هر قطب در هر فاز، از تقسیم  $Z_m$  به تعداد قطب‌ها به دست می‌آید.

$$q_m = \frac{Z_m}{2P} \Rightarrow q_m = \frac{16}{4} = 4$$

برای محاسبه تعداد شیارهای زیر هر قطب در هر فاز

$$\text{مربوط به سیم پیچ استارت، از رابطه‌ی } q_s = \frac{Z_s}{2P} \text{ استفاده می‌شود.}$$

$$q_s = \frac{Z_s}{2P} \Rightarrow q_s = \frac{\lambda}{\varphi} = 2$$

موتورهای یک فاز، معمولاً به ازای قطب، سیم‌بندی می‌شوند.

بدین علت سیم‌بندی از نوع گام کسری می‌باشد و تعداد کلافها، در

هر گروه کلاف، به اندازه‌ی  $\frac{q}{2}$  می‌باشد. کسری گام در سیم پیچ

استارت و اصلی، برابر نصف شیارها در زیر هر قطب در هر فاز می‌باشد.

در سیم پیچ اصلی، گام سیم‌بندی به صورت زیر محاسبه

می‌شود :

$$Y_{zm} = Y_p - \frac{q_m}{2} = 6 - 2 = 4$$

در سیم پیچ استارت گام سیم‌بندی به صورت زیر محاسبه

می‌شود :

جدول ۱-۳۱


$m$ 2p	$U_1, U_2$	
N	23	24
S	1 5 7	2 6 8
N	11 13	12 14
S	17 19	18 20
	23	24

پس از محاسبات، جدول دیاگرام سیم‌بندی را تشکیل می‌دهیم. برای هر یک از سیم پیچ‌های استارت و اصلی یک جدول جداگانه رسم می‌کنیم. در هر جدول کسری گام مربوطه را منظور می‌کنیم.

جدول سیم‌بندی اصلی با توجه به گام قطبی و گام سیم‌بندی (۱-۳۱) مطابق جدول  $Y_{zm} = 4$  و  $Y_p = 6$  و  $q = 2$  می‌باشد، برای تشکیل جدول سیم پیچ استارت از طریق زاویه‌ی الکتریکی شیارها، شیار شروع سیم پیچ استارت را تعیین می‌کنیم.

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z} = \frac{2 \times 36^\circ}{24} = 3^\circ$$

جدول ۱-۳۲

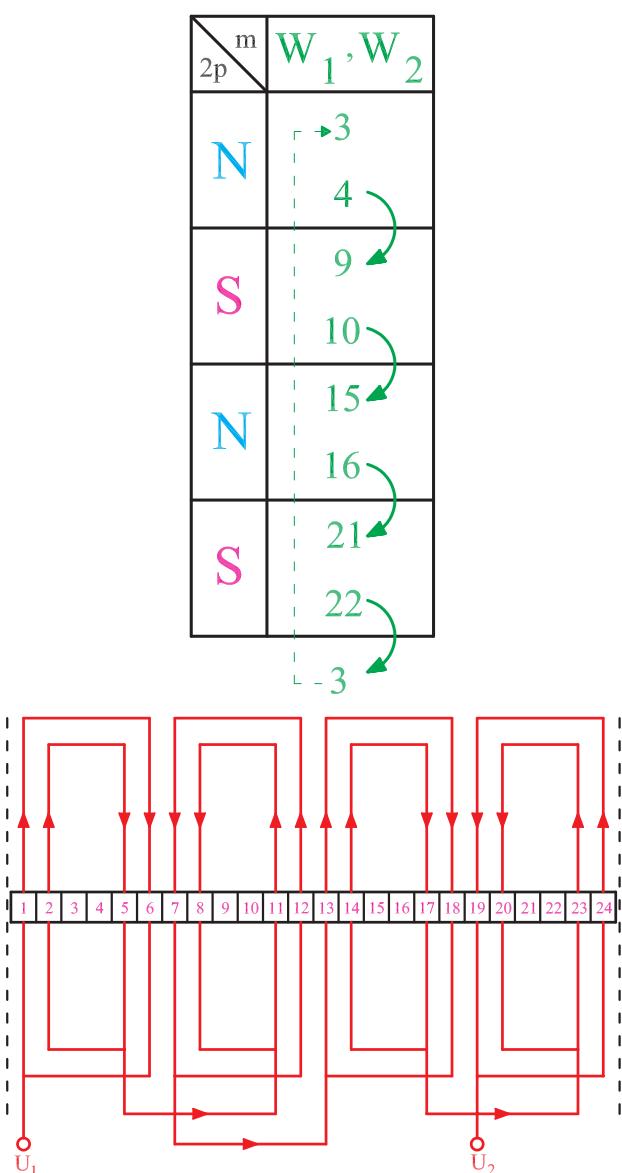


شکل ۱-۳۳—سیم پیچ اصلی موتور ۲۴ شیار تک فاز ۴ قطب

$$W_1 = 1 + \frac{90}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{90}{30} = 4$$


جدول سیم بندی استارت با توجه به گام قطبی و گام سیم بندی ۱-۳۲ (  $Y_{zs} = 5$  و  $Y_p = 6$  و  $q_s = 2$  و  $q'_s = 1$  ) مطابق جدول ۱-۳۲ می باشد.

دیاگرام گستردگی سیم پیچ اصلی مطابق شکل (۱-۳۳) می باشد. این دیاگرام نشان می دهد که گام سیم بندی برابر ۴ است و نوع سیم بندی متحdalمرکز و بهزادی قطب است و اتصال گروه کلافها، اتصال دور می باشد.

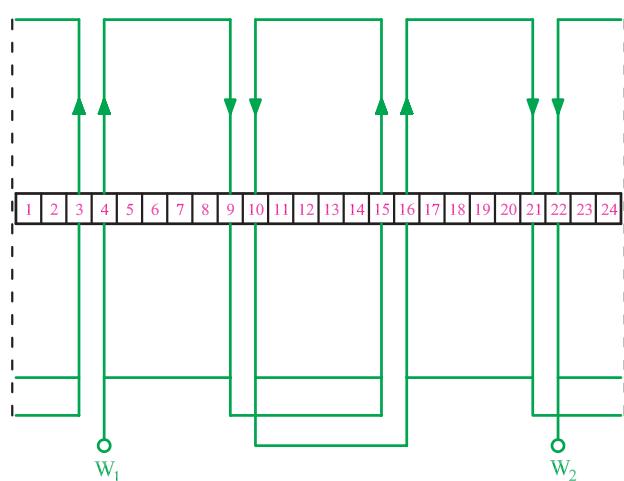


شکل ۱-۳۴—دیاگرام سیم پیچ استارت موتور ۲۴ شیار ۴ قطب

دیاگرام سیم بندی سیم پیچ استارت ۳ شیار بعد از سیم پیچ اصلی شروع می شود. یک سوم شیارها براساس جدول ۱-۳۲ توسط سیم پیچ استارت اشغال شده است (شکل ۱-۳۴).

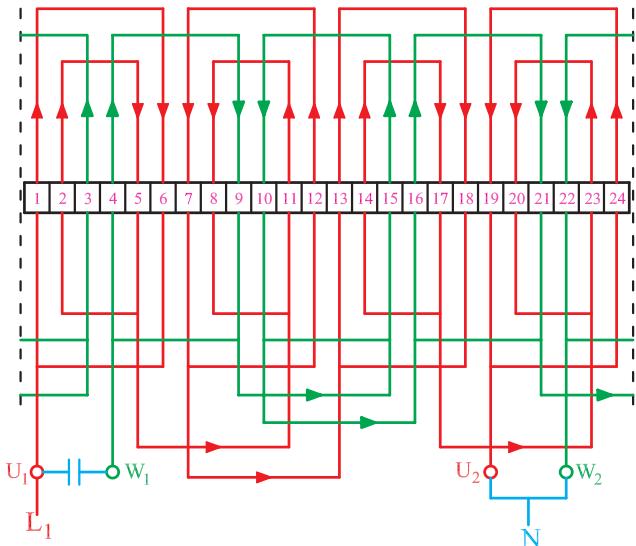


شکل ۱-۳۵—دیاگرام کامل موتور ۲۴ شیار تک فاز ۴ قطب راست گرد

شکل ۱-۳۵) اتصال کامل سیم پیچی موتور ۲۴ شیار ۴ قطب را با راه انداز خازنی، به صورت راست گرد، نشان می دهد. توجه شود که جهت جریان در سیم پیچ اصلی و سیم پیچ استارت هم جهت می باشند؛ ولی با تعویض اتصال دو سر سیم پیچ استارت یا سیم پیچ اصلی، جهت جریان ها در دو سیم پیچ مخالف یکدیگر شده و موتور چپ گرد می شود (شکل ۱-۳۶).

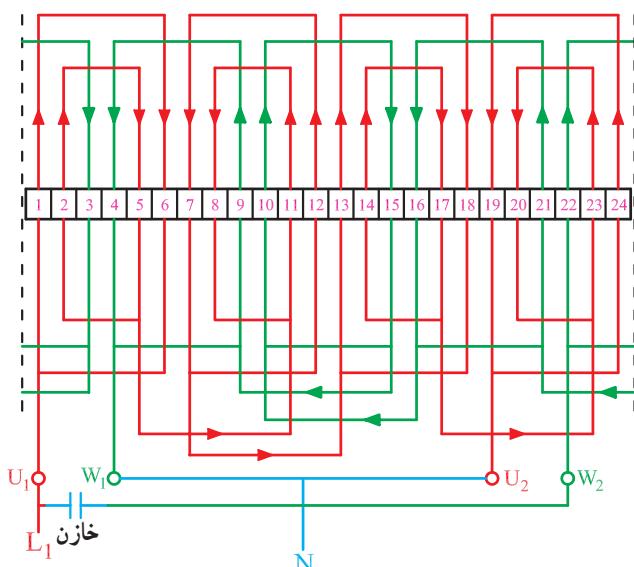


شکل ۱-۳۶—دیاگرام کامل موتور ۲۴ شیار تک فاز ۴ قطب چپ گرد

دیاگرام مدور سیم پیچ اصلی موتور ۲۴ شیار ۴ قطب  
مطابق شکل (۱-۳۷) رسم می شود.

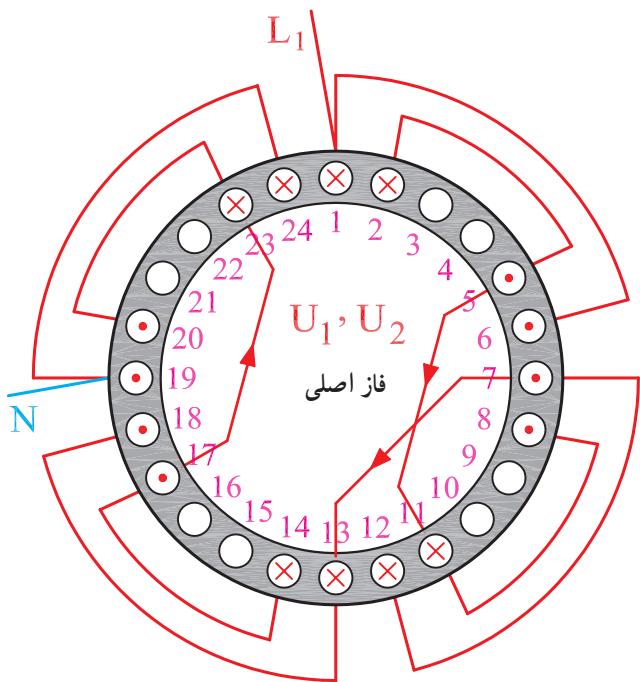


شکل ۱-۳۷—دیاگرام مدور سیم پیچ اصلی موتور ۲۴ شیار ۴ قطب

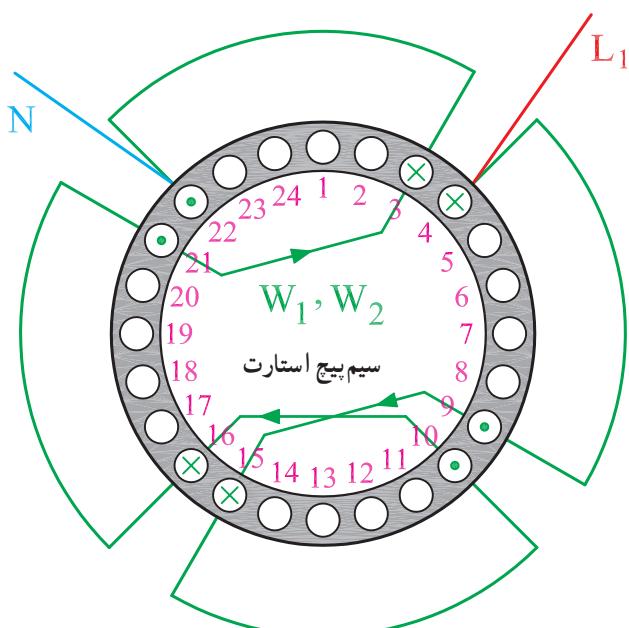

شکل ۱-۳۸—دیاگرام مدور سیم پیچ استارت موتور ۲۴ شیار ۴ قطب

دیاگرام مدور سیم پیچ استارت موتور ۲۴ شیار ۴ قطب  
مطابق شکل (۱-۳۸) رسم می شود.

دیاگرام مدور سیم پیچ اصلی و استارت موتور ۲۴ شیار ۴ قطب مطابق شکل (۱-۳۹) رسم می شود.

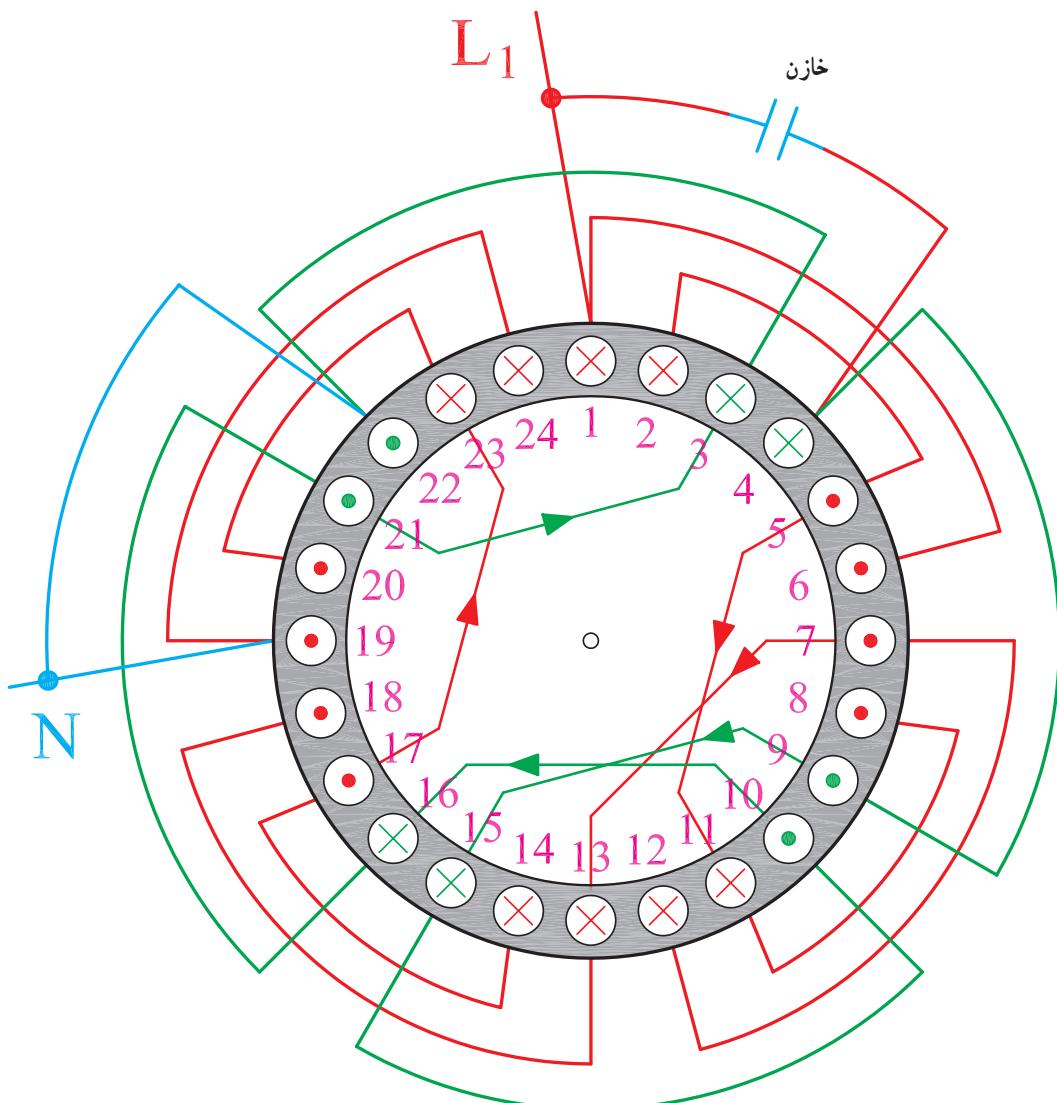

شکل ۱-۳۹— دیاگرام مدور سیم پیچ اصلی و استارت موتور ۲۴ شیار تک فاز ۴ قطب

مثال: یک الکتروموتور ۳۶ شیار تک فاز مفروض است.

سیم بندی این موتور را به صورت ۶ قطب تک فاز با سیم پیچ دائم در مدار طرح و دیاگرام گستردگی آن را رسم کنید.

حل:

طرح دو فاز ، تک فاز ،  $Z = 36$  ،  $m = 2$  ،  $2P = 4$   
یک طبقه ، یک سرعته

$$Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{6} = 6$$

۱— مشخصات موتور را یادداشت می کنیم.

۲— گام قطبی را به دست می آوریم.

$$q = \frac{Z}{2P \times m} = \frac{36}{6 \times 2} = 3$$

۳- تعداد شیارهای زیر هر قطب در هر فاز را محاسبه می کنیم.



۴- چون ۶ عددی فرد می باشد گروه کلافها را یک کلافی و ۲ کلافی منظور می کنیم.

$$\alpha_{cz} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{3 \times 360}{36} = 30$$

$$U_1 = 1 \Rightarrow W_1 = 1 + \frac{90}{30} = 4$$

۵- زاویه‌ی الکتریکی شیارها را محاسبه کرده و شیارهای شروع فازها را مشخص می کنیم.

جدول ۱-۴۰

$m$		
$2p$		
N		
S		
N		
S		
N		
S		

۶- جدولی تشکیل می دهیم که دو ستون به تعداد فازها و ۶ ردیف به تعداد قطب‌ها داشته باشد (جدول ۱-۴۰).

جدول ۱-۴۱

$m$ 2p	$U_1, U_2$			$W_1, W_2$		
N	1	36	2	4	3	5
S	6	8	7	9	11	10
N	13	12	14	16	15	17
S	18	20	19	21	23	22
N	25	24	26	28	27	29
S	30	32	31	33	35	34
	36			3		


۷- هر ستون را به سه قسمت تقسیم می‌کنیم. فاز  $U_2$  و  $U_1$  را از شیارهای ۱ و ۲ شروع می‌کنیم و گروه کلاف بعدی را تکی در نظر می‌گیریم. در گروه کلافهای دوتایی، کسری گام را ۱ و در گروه کلافهای تکی کسری گام را ۲ منظور می‌کنیم. فاز  $W_2$  و  $W_1$  را از شیار ۴ شروع می‌کنیم. با پیشرفت کار، تجربه‌ی کافی برای انتخاب گروه کلافها را پیدا خواهیم کرد (جدول ۱-۴۱).

۸- در طول کاغذ  $A_4$ ، ۳۶ شیار رسم می‌کنیم (شکل ۱-۴۲).




شکل ۱-۴۲- رسم شیارها

۹- با توجه به جدول ۱-۴۱ ابتدا سیم پیچ فاز  $U_2$  و  $U_1$  را رسم می کنیم (شکل ۱-۴۳).

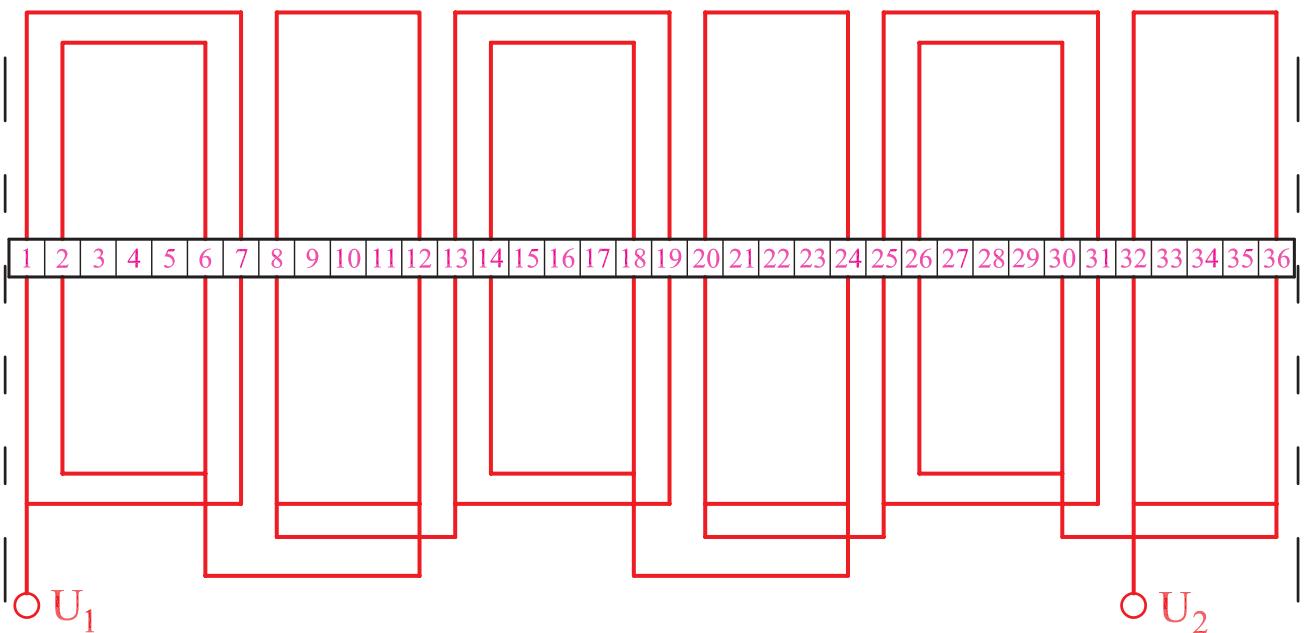


شکل ۱-۴۳- ترسیم سیم پیچ فاز  $U_2$  و  $U_1$

با توجه به جدول ۱-۴۱ سیم پیچ فاز  $W_2$  و  $W_1$  را مطابق شکل (۱-۴۴) رسم می کنیم.

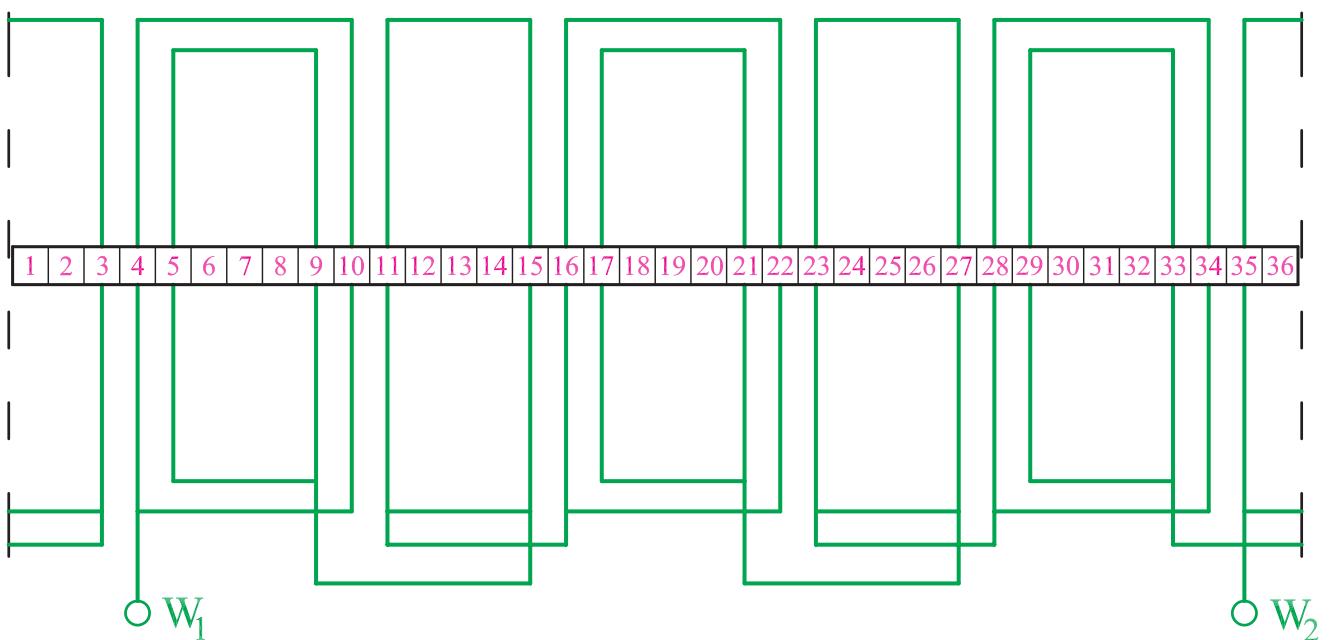

شکل ۱-۴۴- ترسیم سیم پیچ فاز  $W_2$  و  $W_1$

۱۰- دیاگرام را کامل می کنیم و براساس نقطه‌ی مشخصی از منحنی دوفاز ( نقطه‌ی A ) قطب بندی می کنیم . اختلاف فاز از طریقه‌ی خازن تأمین می شود ( شکل ۱-۴۵ ).

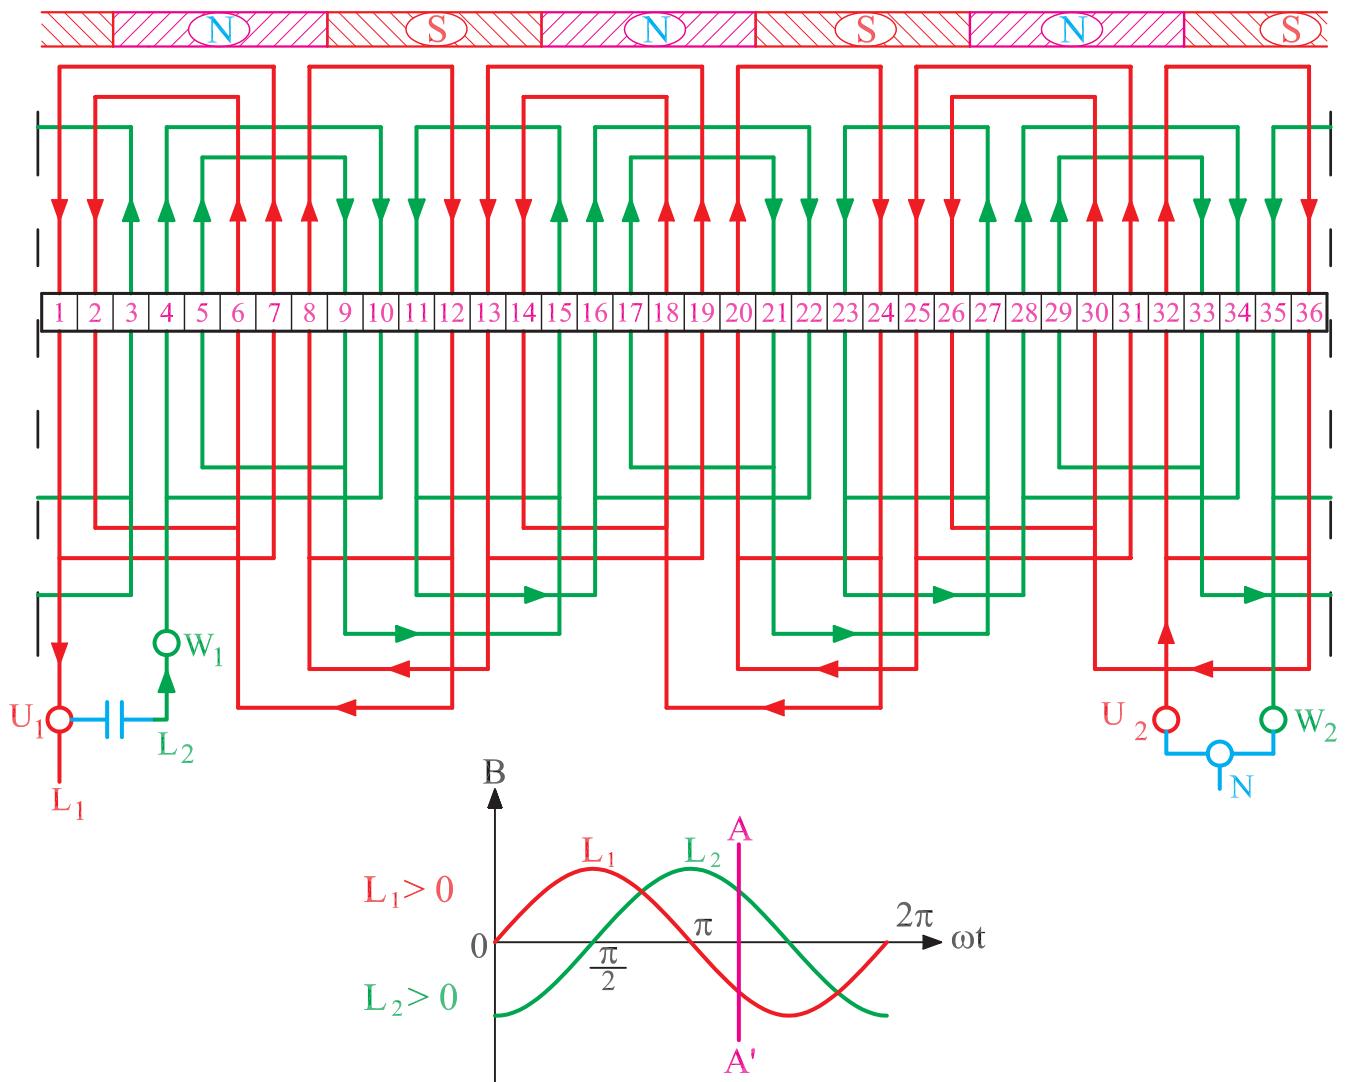

شکل ۱-۴۵- شکل کامل سیم پیچی موتور ۳۶ شیار

## ۵-۱- کارهای عملی

### ۱-۱- کار عملی شماره ۱

زمان: ۸ ساعت

هدف : محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم‌بندی موتور یک فاز

یک طبقه‌ی یک سرعته با سیم‌بندی طرح دوفاز

نکات ایمنی: روشنایی مناسب را روی میز کار فراهم

کنید.

از میز و صندلی استاندارد نقشه‌کشی استفاده کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱- کاغذ معمولی برای محاسبات و جداول، ۲ برگ

۲- کاغذ  $A_4$  سفید یا شطرنجی یک برگ

۳- خطکش  $3^\circ$  سانتی

۴- مداد در چهار رنگ

۵- مدادتراش و پاک کن

۶- پرگار

۷- شابلون حروف و دایره، هر کدام یک عدد

۸- گونیا

۹- نقاله

۱۰- میزکار

مثال: یک الکتروموتور ۲۴ شیار یک فاز مفروض است.

سیم‌بندی این موتور را به صورت ۴ قطب یک فاز با سیم پیچ دائم

در مدار طرح و دیاگرام گسترده‌ی آن را رسم کنید.

مراحل انجام کار

۱- مشخصات موتور را یادداشت کنید.

۲- گام قطبی را به دست آورید.

۳- تعداد شیارهای زیر هر قطب در هر فاز را محاسبه

کنید.

۴- تعداد کلافهای هر گروه کلاف را مشخص کنید.

۵- زاویه‌ی الکتریکی شیارها را محاسبه کنید و شیارهای

شروع فازها را مشخص سازید.

۶- جدولی تشکیل دهید که دو ستون، به تعداد فازها، و ۴

ردیف، به تعداد قطب‌ها، داشته باشد (جدول ۱-۴۶).

جدول ۱-۴۶

m 2p		
N		
S		
N		
S		


جدول ۱-۴۷

$\frac{m}{2p}$	$U_1, U_2$	$W_1, W_2$		
N	1		4	
S				
N				
S				

۷- هر ستون را به ۶ قسمت تقسیم کنید. فاز  $U_2$  و  $U_1$  را از شیارهای ۱ شروع کنید. فاز  $W_2$  و  $W_1$  را از شیار ۴ شروع کنید و جدول را کامل کنید (جدول ۱-۴۷).


۸- در طول کاغذ  $A_4$ ، ۲۴ شیار رسم کنید (شکل

.۱-۴۸)

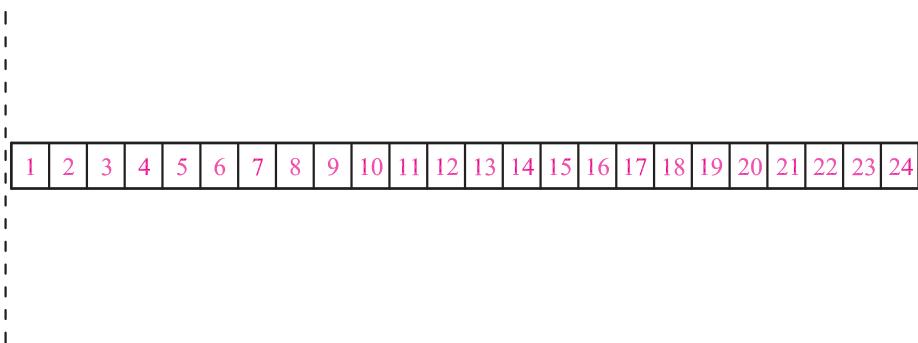

شکل ۱-۴۸


۹- با توجه به جدول ۱-۴۷ ۱ سیم پیچ فاز  $U_2$  و  $U_1$  را روی شکل (۱-۴۹) رسم کنید.

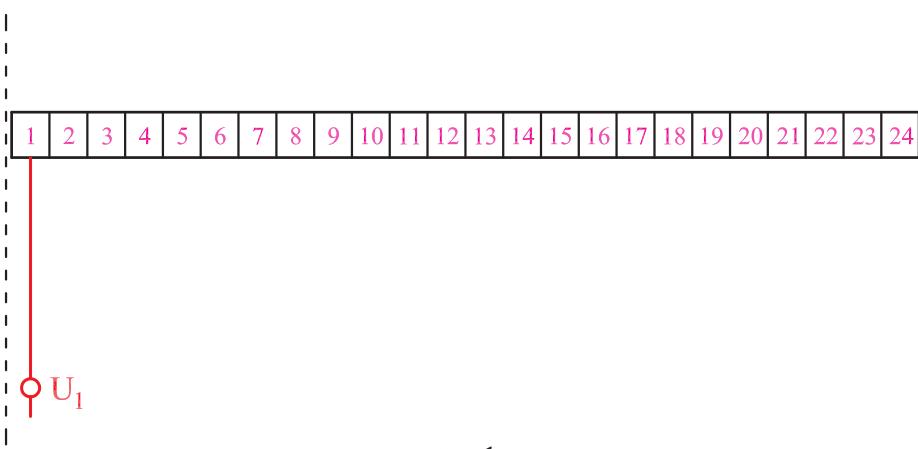

شکل ۱-۴۹

با توجه به جدول ۱-۴۷ سیم پیچ فاز  $W_2$  و  $W_1$  را روی

شکل (۱-۵۰) ترسیم کنید.

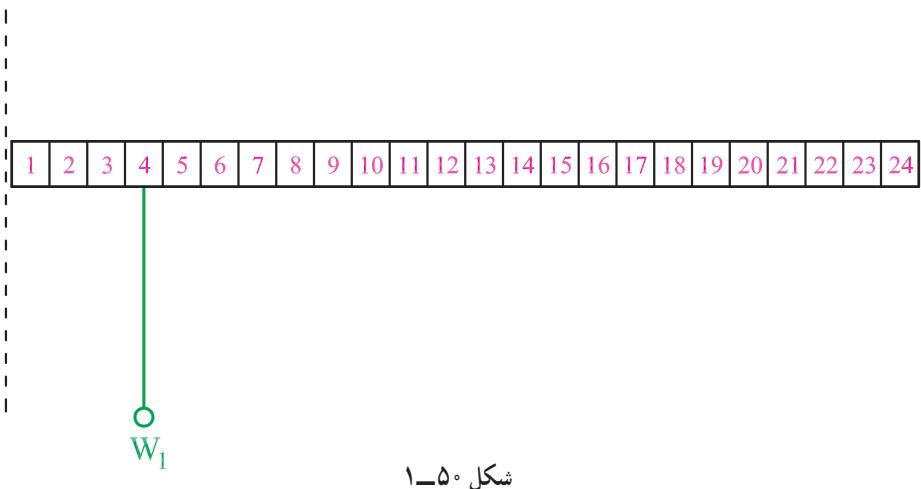

۱- دیاگرام را روی شکل (۱-۵۱) کامل کنید و براساس

نقطه‌ی A از منحنی دوفاز، دیاگرام کامل شده را قطب‌بندی کنید. فاز  $L_2$  را از طریق خازن تأمین کنید.

