

۶-۲- کار عملی شماره ۳

هدف: سیم پیچی استاتور موتور یک فاز استارت موقت

زمان: ۱۸ ساعت

نکات ایمنی: محیط کار را از سیم های چیده شده و کاغذ پاره ها و بدنی استاتور را از چربی و گردخاک کاملاً پاک نماید. از روشنایی مناسب در روی میز کار استفاده کنید. میز کار و صندلی نیز باید استاندارد باشد تا هیچ گونه فشار بر کمر و پاها وارد نشود. نکات ایمنی عمومی را رعایت کند (شکل ۶-۵۸-الف).

وسایل و ابزار موردنیاز

۱- استاتور نگهدار یک عدد

۲- کاردک چوبی

۳- کاردک فیبری

۴- استاتور ۲۴ شیار یک فاز عایق کاری شده

(شکل ۶-۵۸-ب).

۵- چهار گروه کلاف دو تایی متحدم مرکز برای سیم اصلی

و چهار گروه کلاف دو تایی برای سیم پیچ استارت.

۶- قیچی کاغذبر

۷- کاغذ برشمان 20° به حد کافی

۸- نخ ابریشمی برای بستن کلاف ها به اندازه کافی

۹- هویه برقی و لحیم به حد کافی

۱۰- وارنیش به حد کافی

۱۱- کلاف پیچ و متعلقات کلاف پیچی

مثال: یک موتور ۲۴ شیار ۴ قطب یک فاز مفروض است.

سیم پیچی این موتور را برای حالت استارت موقت اجرا کنید و

سیم پیچ استارت را نظیر سیم پیچ اصلی در نظر بگیرید.

مراحل انجام کار

۱- مشخصات موتور را تعیین کنید.

$$m = ? \quad 2P = ? \quad Z = ?$$

۲- گام قطبی را محاسبه کنید.

$$Y_p = \frac{Z}{2P} = ?$$


۳- تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ اصلی را مشخص

کنید.

$$Z_m = \frac{2}{3} Z = ?$$



شکل ۶-۵۸-الف - رعایت نکات ایمنی در محیط کار

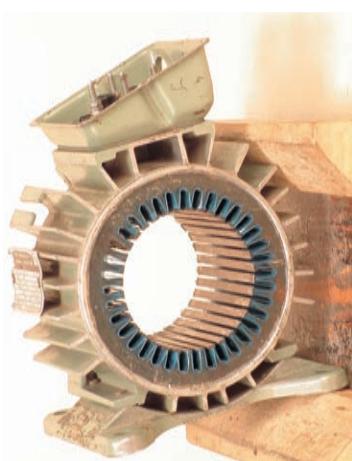

شکل ۶-۵۸-ب - پوسته استاتور

$$Z_s = Z_m = ?$$

$$q_m = \frac{Z_m}{2P} = ?$$

$$q_s = \frac{Z_s}{2P} = ?$$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z} = ?$$

$$U_1 = ? \quad W_1 = 1 + \frac{9^\circ}{\alpha_{ez}} = ?$$

$$Y_z = Y_p - \frac{q_m}{2} = ?$$

۴- سیم استارت را نظیر سیم پیچ اصلی از نظر توزیع در

نظر بگیرید.

۵- تعداد شیارهای زیر هر قطب متعلق به هر فاز را برای

سیم پیچ اصلی مشخص کنید.

۶- تعداد شیارهای زیر هر قطب متعلق به هر فاز را برای

سیم پیچ استارت به دست آورید.

۷- زاویه‌ی الکتریکی شیارها را محاسبه کنید.

۸- شروع فاز اصلی و سیم پیچ استارت را به دست

آورید.

۹- کسری گام را برای سیم پیچ اصلی و استارت مشخص


کنید و گام سیم‌بندی را به دست آورید.

جدول ۲-۵۹

$\frac{m}{2p}$	U_1, U_2	W_1, W_2
N		
S		
N		
S		


۱۰- جدول سیم‌بندی ۲-۵۹ را کامل کنید.

۱۱- شیار شروع و جهت سیم‌بندی را مشخص کنید
شکل ۲-۶۰.

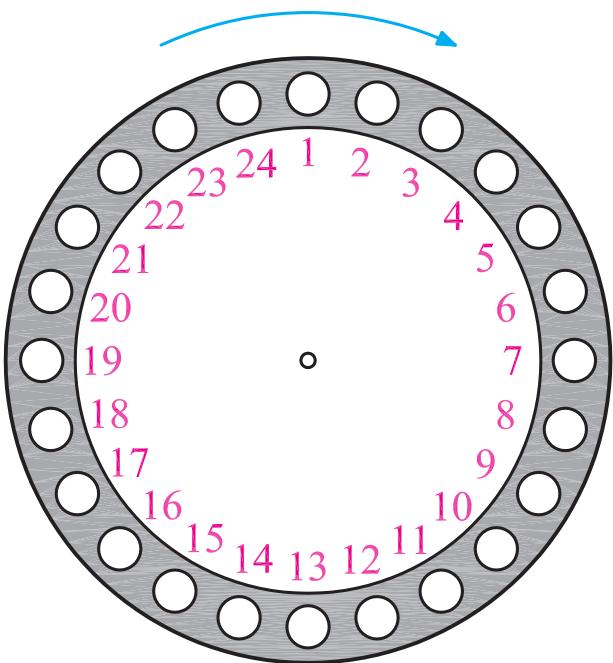


شکل ۲-۶۰

۱۲- اوین کلاف از گروه کلاف شماره یک را در شیارهای ۲ و ۵ قرار دهید (شکل ۲-۶۱).

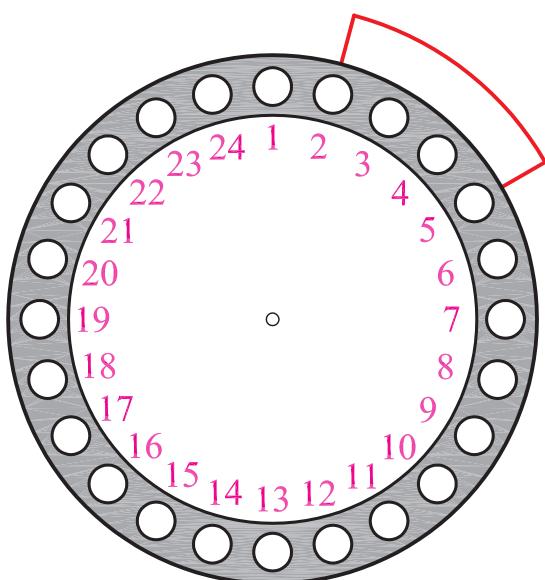


شکل ۲-۶۱

۱۳- دومین کلاف از گروه کلاف شماره یک را در
شیارهای ۱ و ۶ قرار دهید (شکل ۲-۶۲).

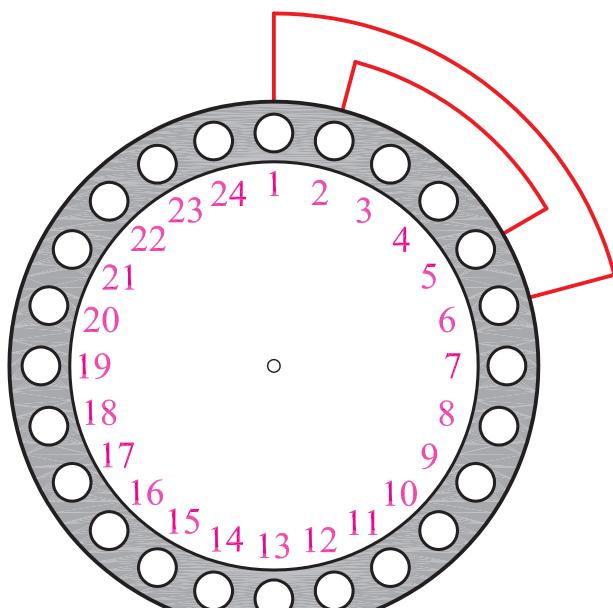


شکل ۲-۶۲

۱۴- دومین گلاف کلاف سیم پیچ اصلی را در شیارهای
۱۱-۸ و ۱۲-۷ قرار دهید (شکل ۲-۶۳).

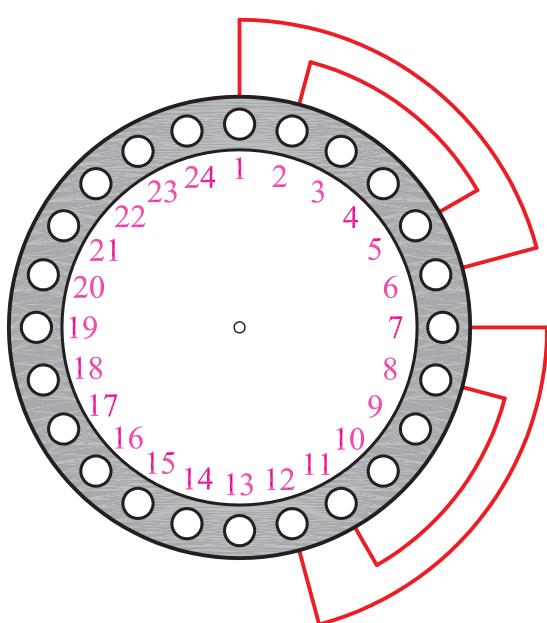


شکل ۲-۶۳

۱۵- سومین گروه کلاف سیم پیچ اصلی را در شیارهای ۱۷-۱۴ و ۱۸-۱۳ قرار دهید (شکل ۲-۶۴).

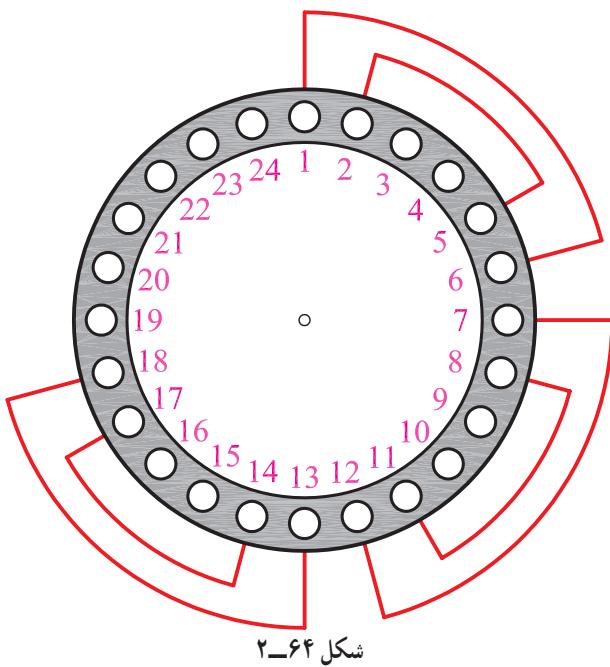


شکل ۲-۶۴

۱۶- چهارمین گروه کلاف سیم پیچ اصلی را در شیارهای ۲۰-۲۱ و ۲۳-۲۴ قرار دهید (شکل ۲-۶۵).

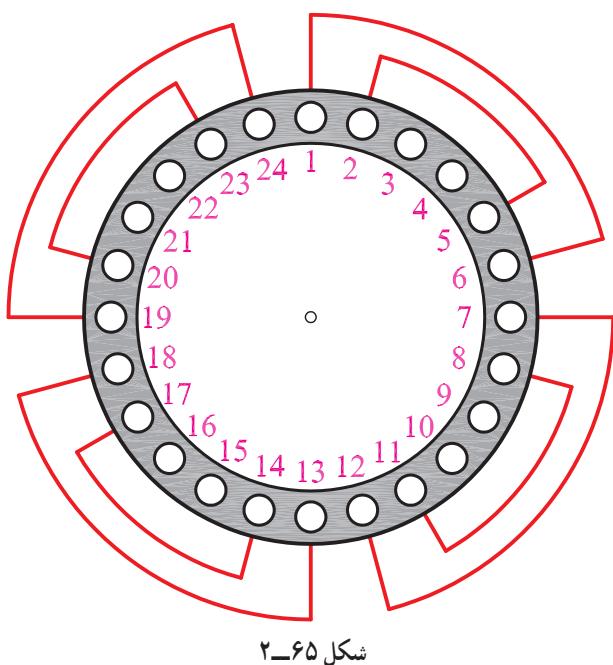


شکل ۲-۶۵

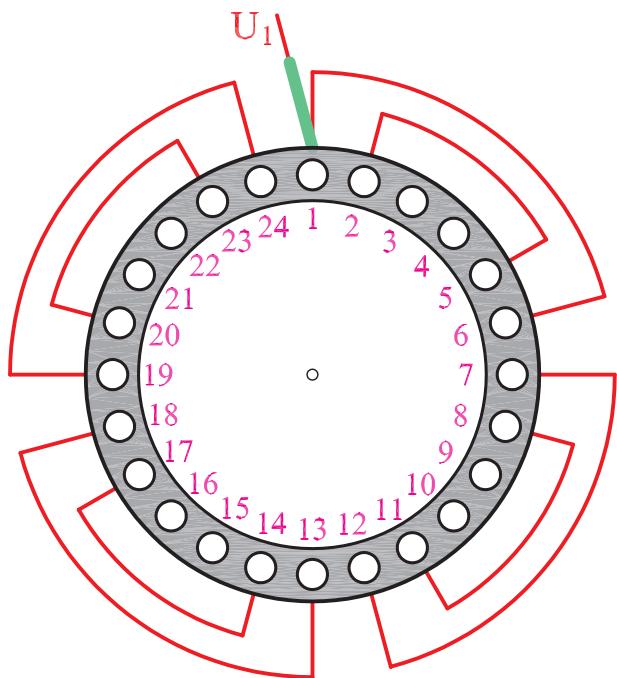

شکل ۲-۶۶


۱۷- سر کلاف خروجی از شیار شماره ۱ را به سیم افshan اتصال دهید و پس از لحیم کاری برچسب U_1 به آن بزنید (شکل ۲-۶۶).

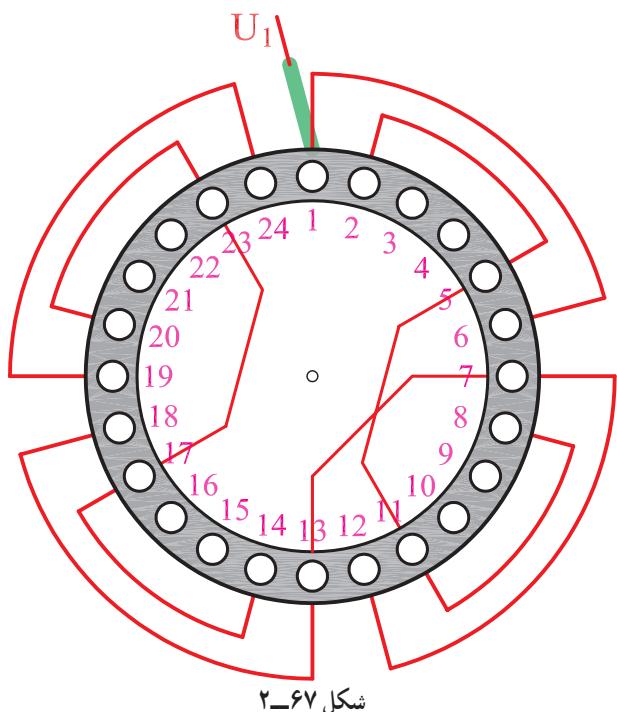


شکل ۲-۶۷

۱۸- سرسیم های خروجی از شیارهای ۵، ۱۱، ۷ را به ۱۳ و ۱۷ را به ۲۳ اتصال دهید و پس از گذراندن وارنیش، آنها را لحیم کاری کنید و محل های لحیم کاری شده را با وارنیش ها پوشانید (شکل ۲-۶۷).

۱۹- سر کلاف خروجی از شیار شماره ۱۹ را به سیم افشار اتصال دهید و پس از لحیم کاری به آن برچسب U_2 بزنید (شکل ۲-۶۸).

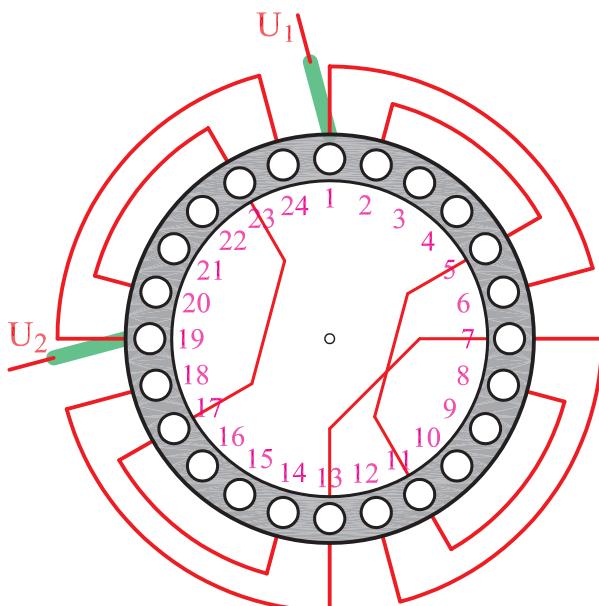


شکل ۲-۶۸

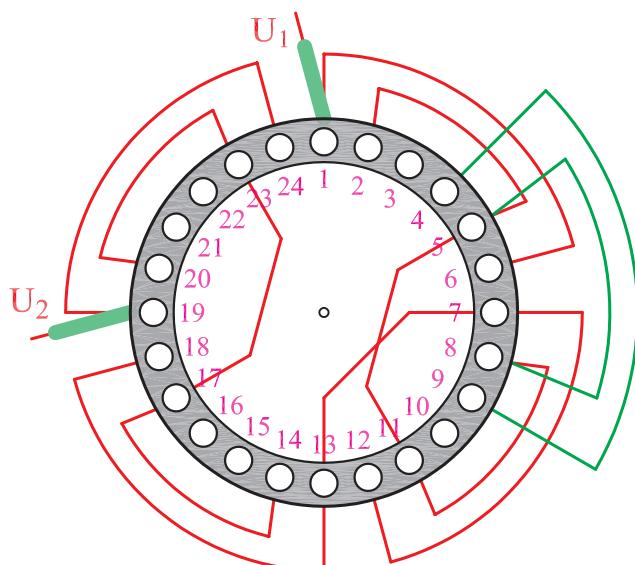

شکل ۲-۶۹


۲۰- اولین گروه کلاف سیم پیچ استارت را در شیارهای ۴-۸ و ۹-۵ قرار دهید (شکل ۲-۶۹).

۲۱- دومین گروه کلاف سیم پیچ استارت را در شیارهای ۱۱-۱۴ و ۱۵-۱۶ قرار دهید (شکل ۲-۷۰).

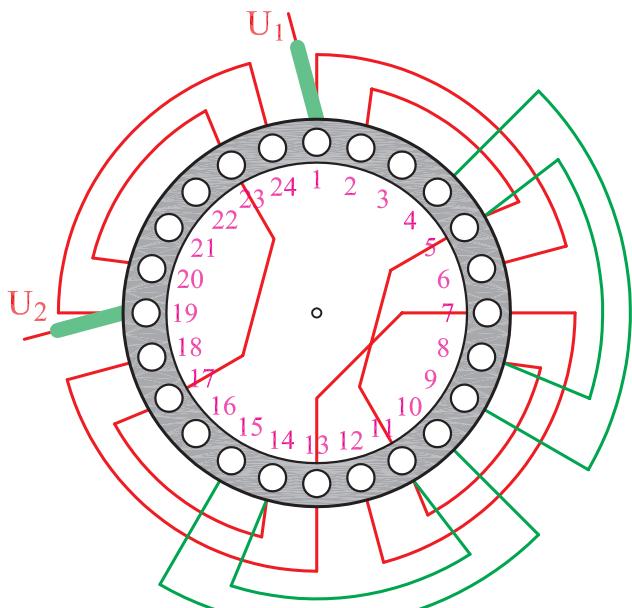


شکل ۲-۷۰

۲۲- گروه کلاف سوم و چهارم سیم پیچ استارت را در شیارهای، ۱۷-۲۰، ۱۶-۲۱، ۲۳-۲۰ و ۲۳-۴ قرار دهید (شکل ۲-۷۱).

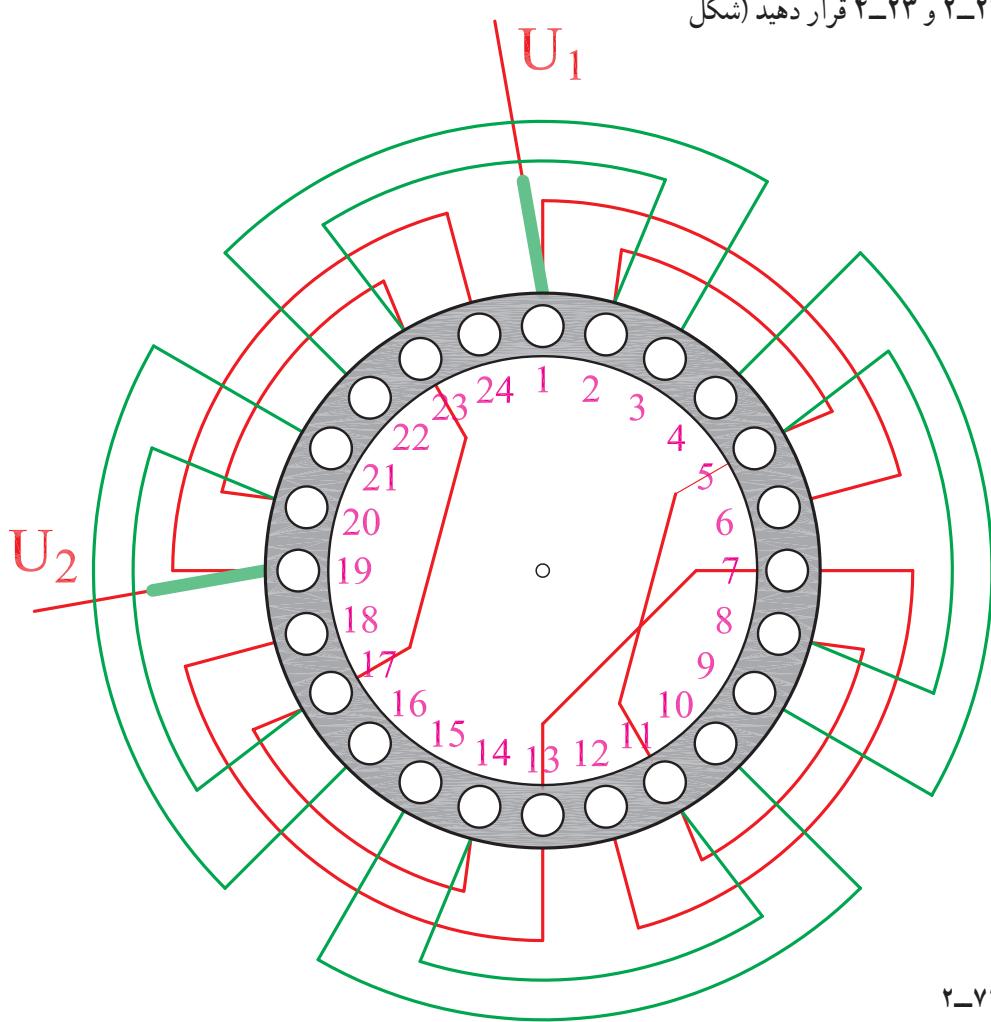


شکل ۲-۷۱

۲۳- سرکلاف خروجی از شیار شماره ۴ را به سیم افشار اتصال دهید و پس از لحیم کاری وارنیش مناسب از آن عبور داده و برچسب W_1 به آن بزنید (شکل ۲-۷۲).

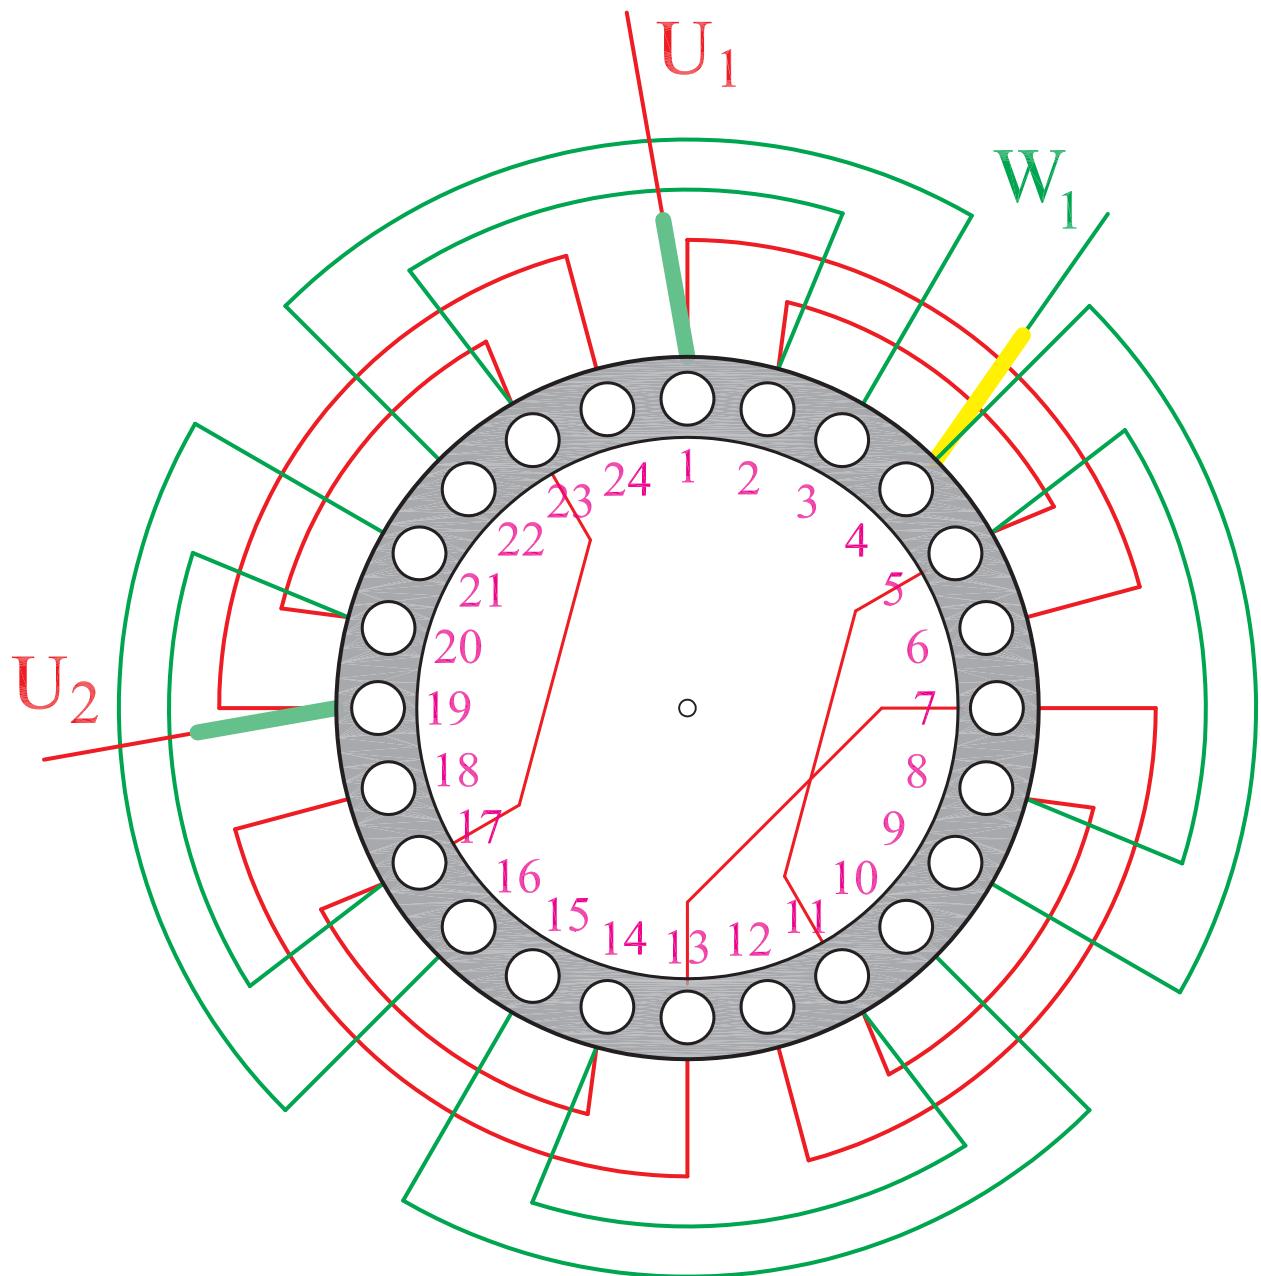


شکل ۲-۷۲

۲۴- سریم های خروجی از شیارهای، ۸ را به ۱۰، ۱۴ و ۲۰ را به ۲ اتصال دهید و پس از گذاشتن وارنیش محل اتصالات را لحیم کاری نماید و محل های لحیم کاری را با وارنیش ها بپوشانید. سر کلاف خروجی از شیار ۲۲ را به سیم افشار اتصال دهید و پس از لحیم کاری، وارنیش مناسب از آن عبور دهید و به آن برچسب W_2 بزنید (شکل ۲-۷۳).

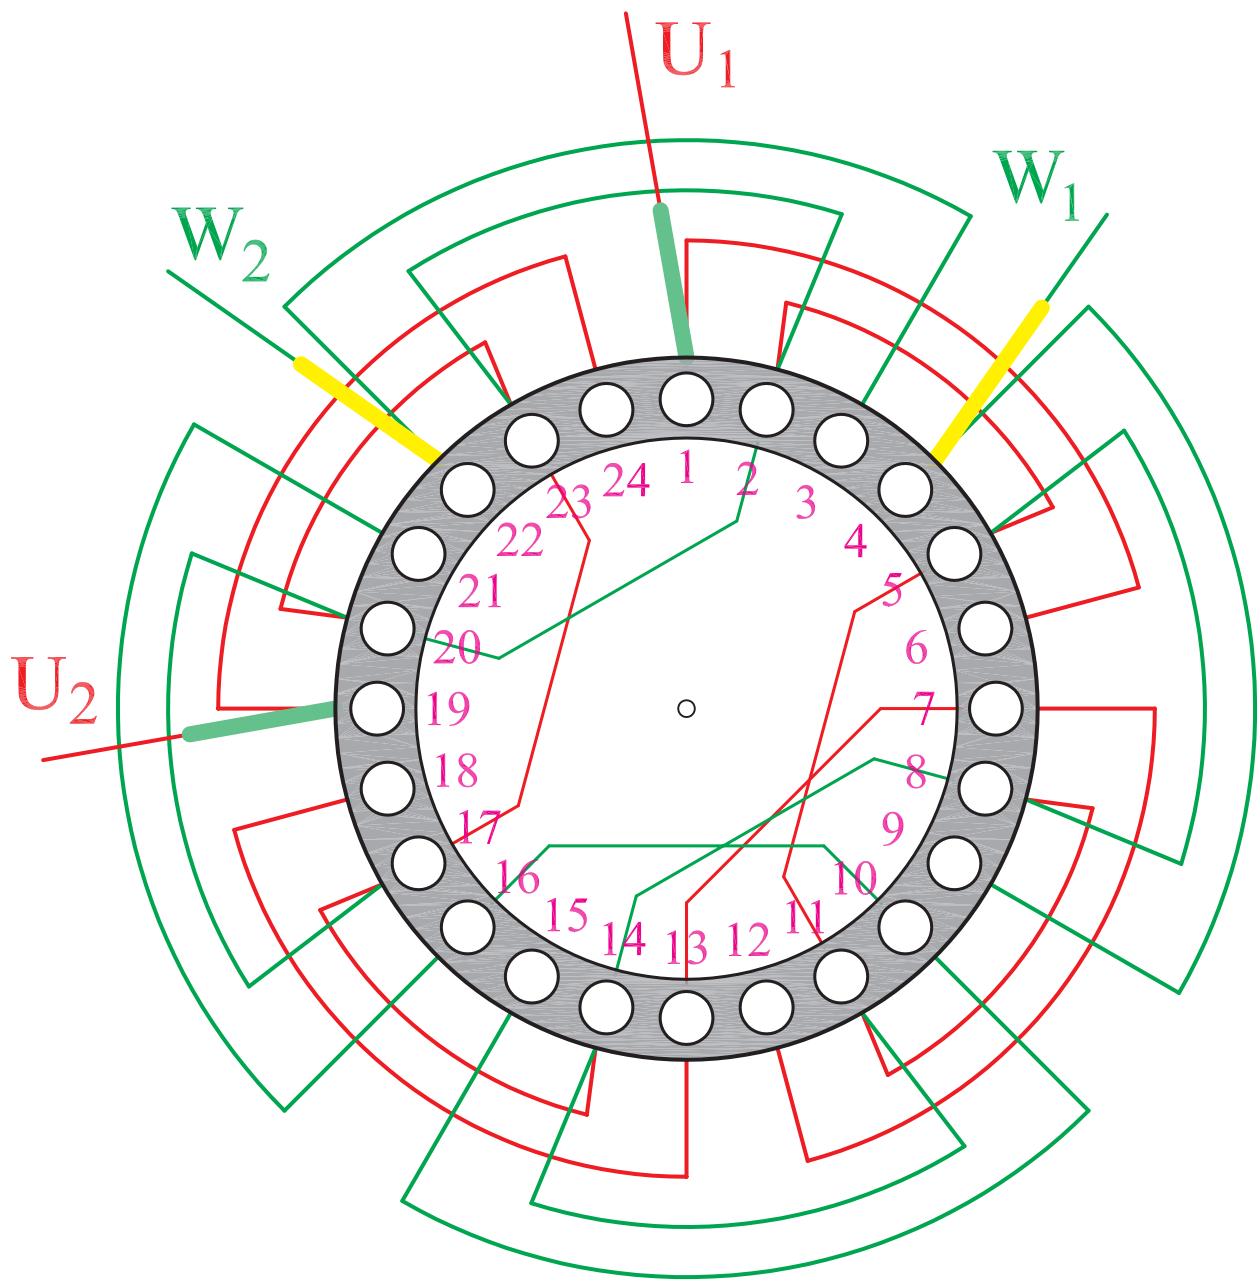


شکل ۲-۷۳

۲۵- برای اطمینان از سربندی صحیح و تشکیل قطب‌ها
براساس $L_1 > L_2$ و مطابق شکل (۲-۷۴) سیم پیچی را
قطب‌بندی کنید.

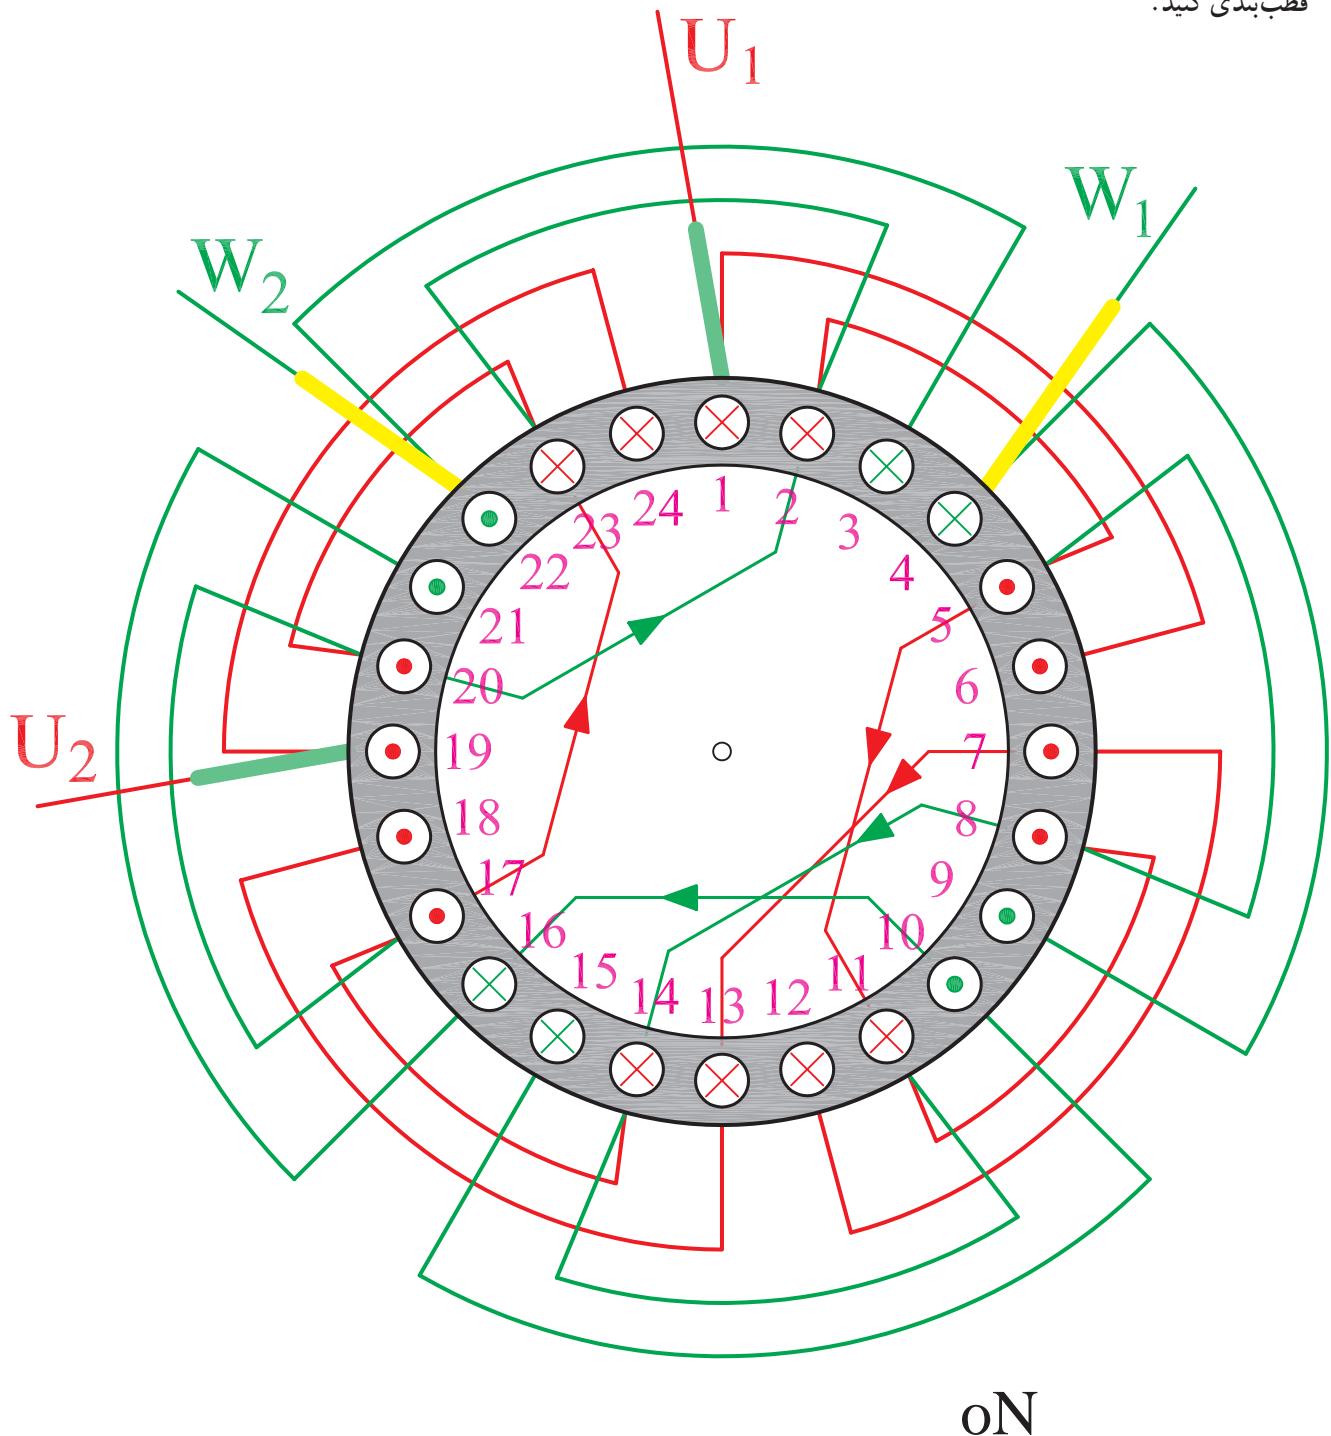

oN

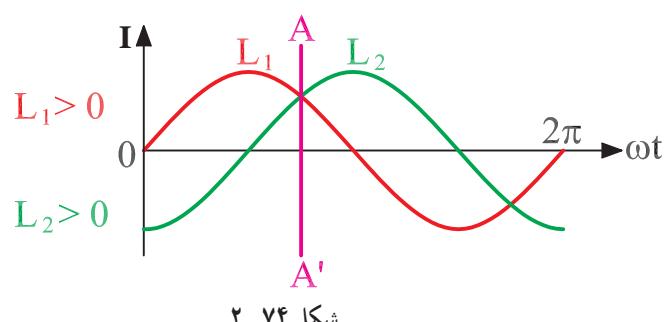

۲۵

۷-۲- کار عملی شماره ۴

هدف: سیم پیچی استاتور موتور یک فاز استارت موقت

زمان: ۱۷ ساعت

نکات ایمنی: محیط کار را از سیم های چیده شده و کاغذ پاره ها، و بدنه ای استاتور را از چربی و گرداخک کاملاً پاک نکنید. از روشنایی مناسب در روی میز کار استفاده کنید. میز کار و صندلی نیز باید استاندارد باشد تا هیچ گونه فشار بر کمر و پاها وارد نشود. نکات ایمنی عمومی کار را رعایت کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱- استاتور نگهدار یک عدد

۲- کاردک چوبی

۳- کاردک فیبری

۴- استاتور ۲۴ شیار یک فاز عایق کاری شده (شکل

.۲-۷۵)

۵- دو گروه کلاف چهار تایی با گام های ۹-۴، ۹-۳، ۱۰-۳،

۶- ۱۱ و ۱۲-۱ متعددالمرکز برای سیم اصلی و دو گروه کلاف

دو تایی با گام های ۱۱-۲ و ۱۲-۱ متعددالمرکز برای سیم پیچ استارت.

۶- قیچی کاغذبر

۷- کاغذ برشم انداز به حد کافی

۸- نخ ابریشمی برای بستن کلاف ها به اندازه کافی

۹- هویه برقی، و لحیم به حد کافی

۱۰- وارنیش به حد کافی

۱۱- کلاف پیچ و متعلقات کلاف پیچی

مثال: یک موتور ۲۴ شیار ۲ قطب یک فاز مفروض است.

سیم پیچی این موتور را با استارت موقت طرح و اجرا کنید.


مراحل انجام کار

۱- مشخصات موتور را تعیین کنید.

۲- گام قطبی را محاسبه کنید.

۳- تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچی اصلی را مشخص

کنید.

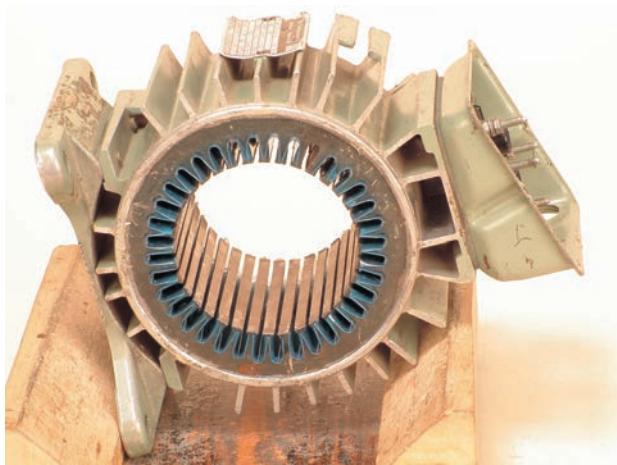

۲-۷۵

$$m = ? \quad 2P = ? \quad Z = ?$$

$$Y_p = \frac{Z}{2P} = ?$$

$$Z_m = \frac{2}{3} Z = ?$$

$$Z_s = Z_m = ?$$

$$q_m = \frac{Z_m}{\gamma P} = ?$$

$$q_s = \frac{Z_s}{\gamma P} = ?$$


$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z} = ?$$

$$U_1 = ? \quad W_1 = 1 + \frac{9^\circ}{\alpha_{ez}} = ?$$

$$Y_z = Y_p - \frac{q_m}{\gamma} = ?$$

جدول ۲-۷۶

$\frac{m}{2p}$	U_1, U_2	W_1, W_2
N		
S		

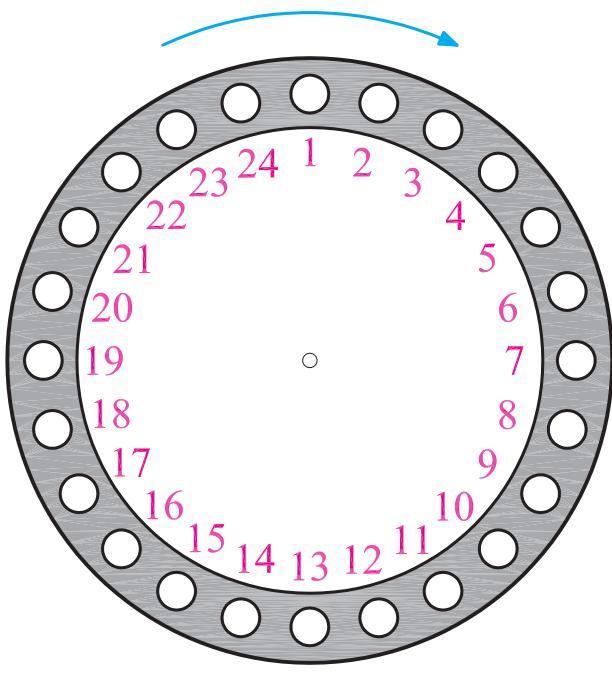

شکل ۲-۷۷

۴- سیم استارت را نظیر سیم پیچ اصلی از نظر توزیع در نظر بگیرید.

۵- تعداد شیارهای زیر هر قطب در هر فاز را در سیم پیچ اصلی مشخص کنید.

۶- تعداد شیارهای زیر هر قطب در هر فاز را در سیم پیچ استارت به دست آورید.

۷- زاویه‌ی الکتریکی شیارها را محاسبه کنید.


۸- شروع فاز اصلی و سیم پیچ استارت را به دست آورید.

۹- کسری گام را برای سیم پیچ اصلی و استارت مشخص کنید و گام سیم‌بندی را به دست آورید.

۱۰- جدول سیم‌بندی ۲-۷۶ را کامل کنید.


۱۱- شیار شروع و جهت سیم‌بندی را روی شکل (۲-۷۷) مشخص کنید.

۱۲- گروه کلاف اول را در شیارهای، ۹-۴، ۳-۱۰، ۱۱-۱۲ و ۱۲-۱ قرار دهید (شکل ۲-۷۸).

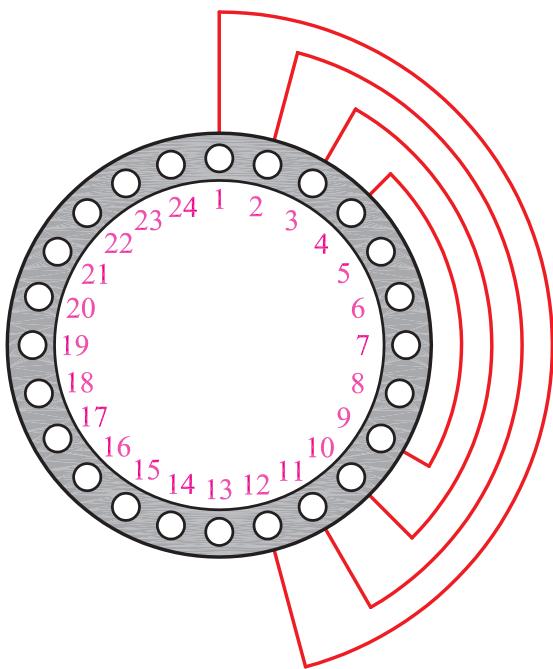

شکل ۲-۷۸


۱۳- گروه کلاف دوم سیم پیچ اصلی را در شیارهای، ۲۱-۱۶، ۲۲-۱۵، ۲۳-۱۴ و ۲۴-۱۳ قرار دهید (شکل ۲-۷۹).

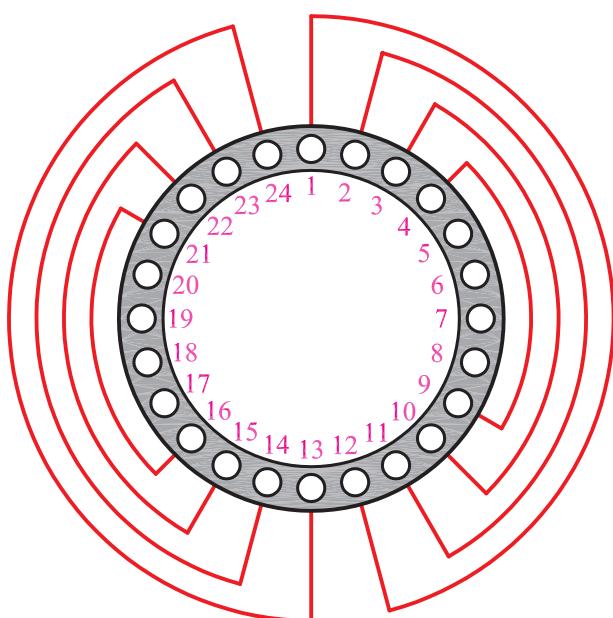

شکل ۲-۷۹

۱۴- سر کلاف خروجی از شیار شماره ۱ و شماره ۱۳ را به سیم افسان اتصال دهید و پس از لحیم کاری و گذاشتن وارنیش مناسب به آن ها برچسب های U_1 و U_2 بزنید و سیم خارج شده از شیار ۹ را به انتهای کلاف گروه دوم در شیار ۲۱ اتصال دهید


(شکل ۲-۸۰).

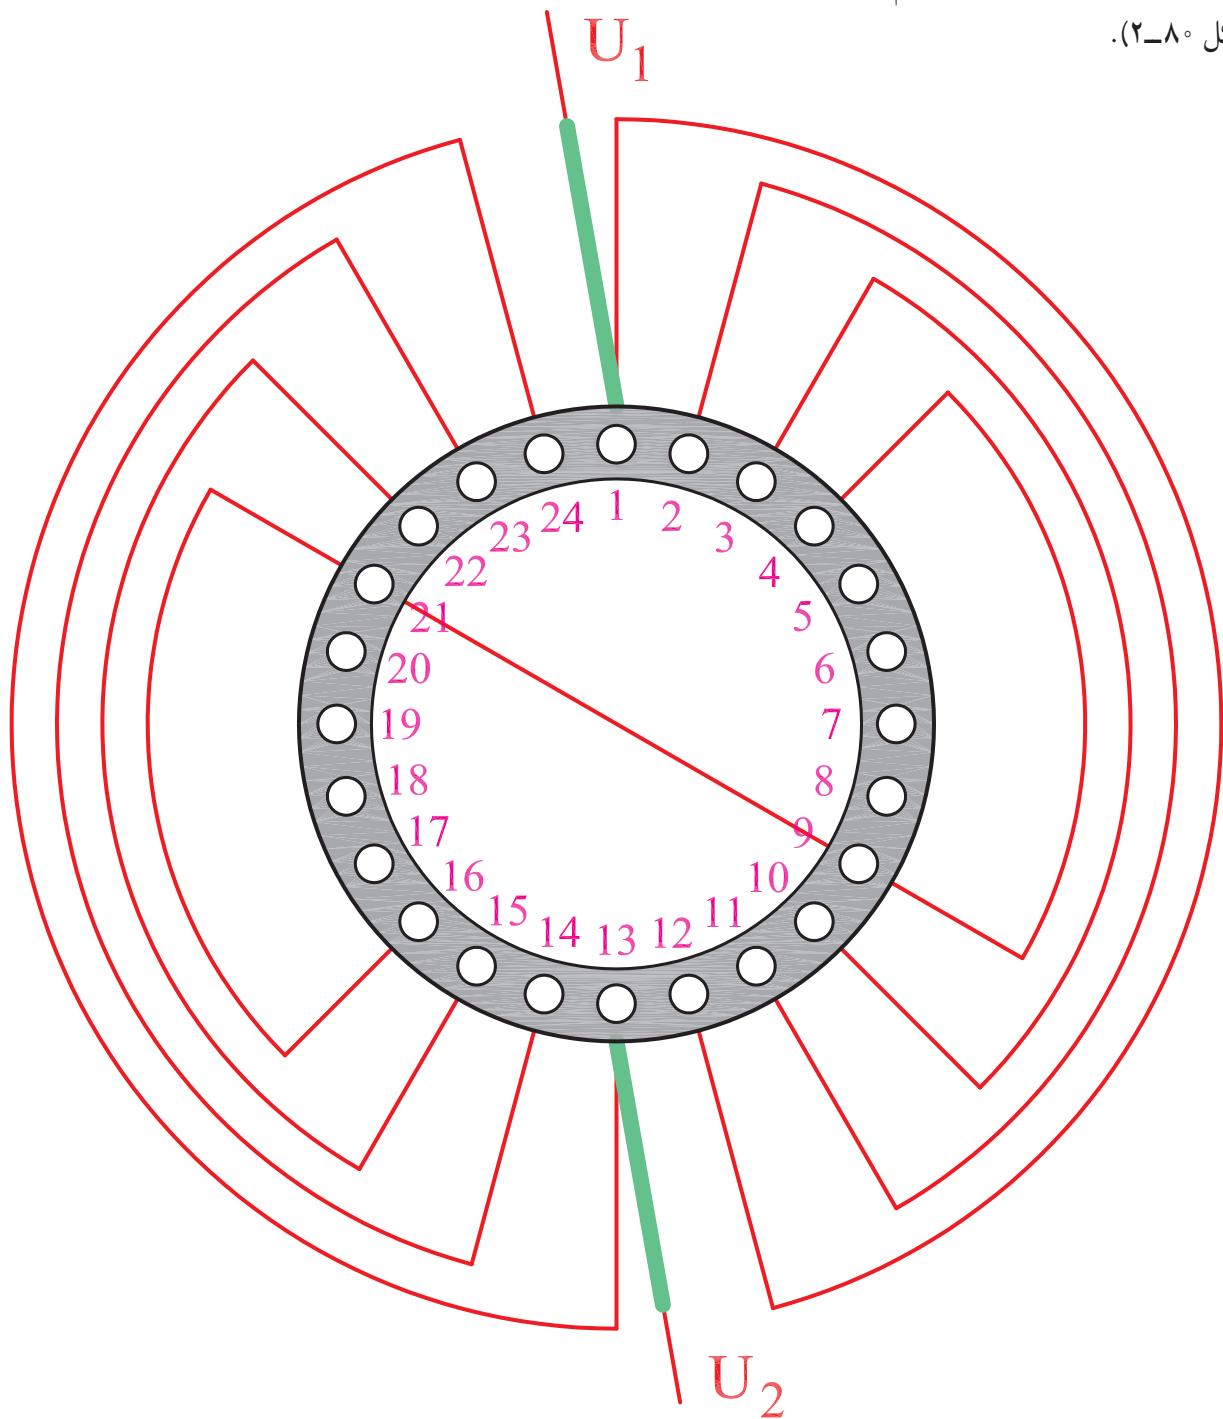

شکل ۲-۸۰


۱۵- اولین گروه کلاف سیم پیچ استارت را در شیارهای،

۱۷-۸ و ۱۸ قرار دهید (شکل ۲-۸۱).

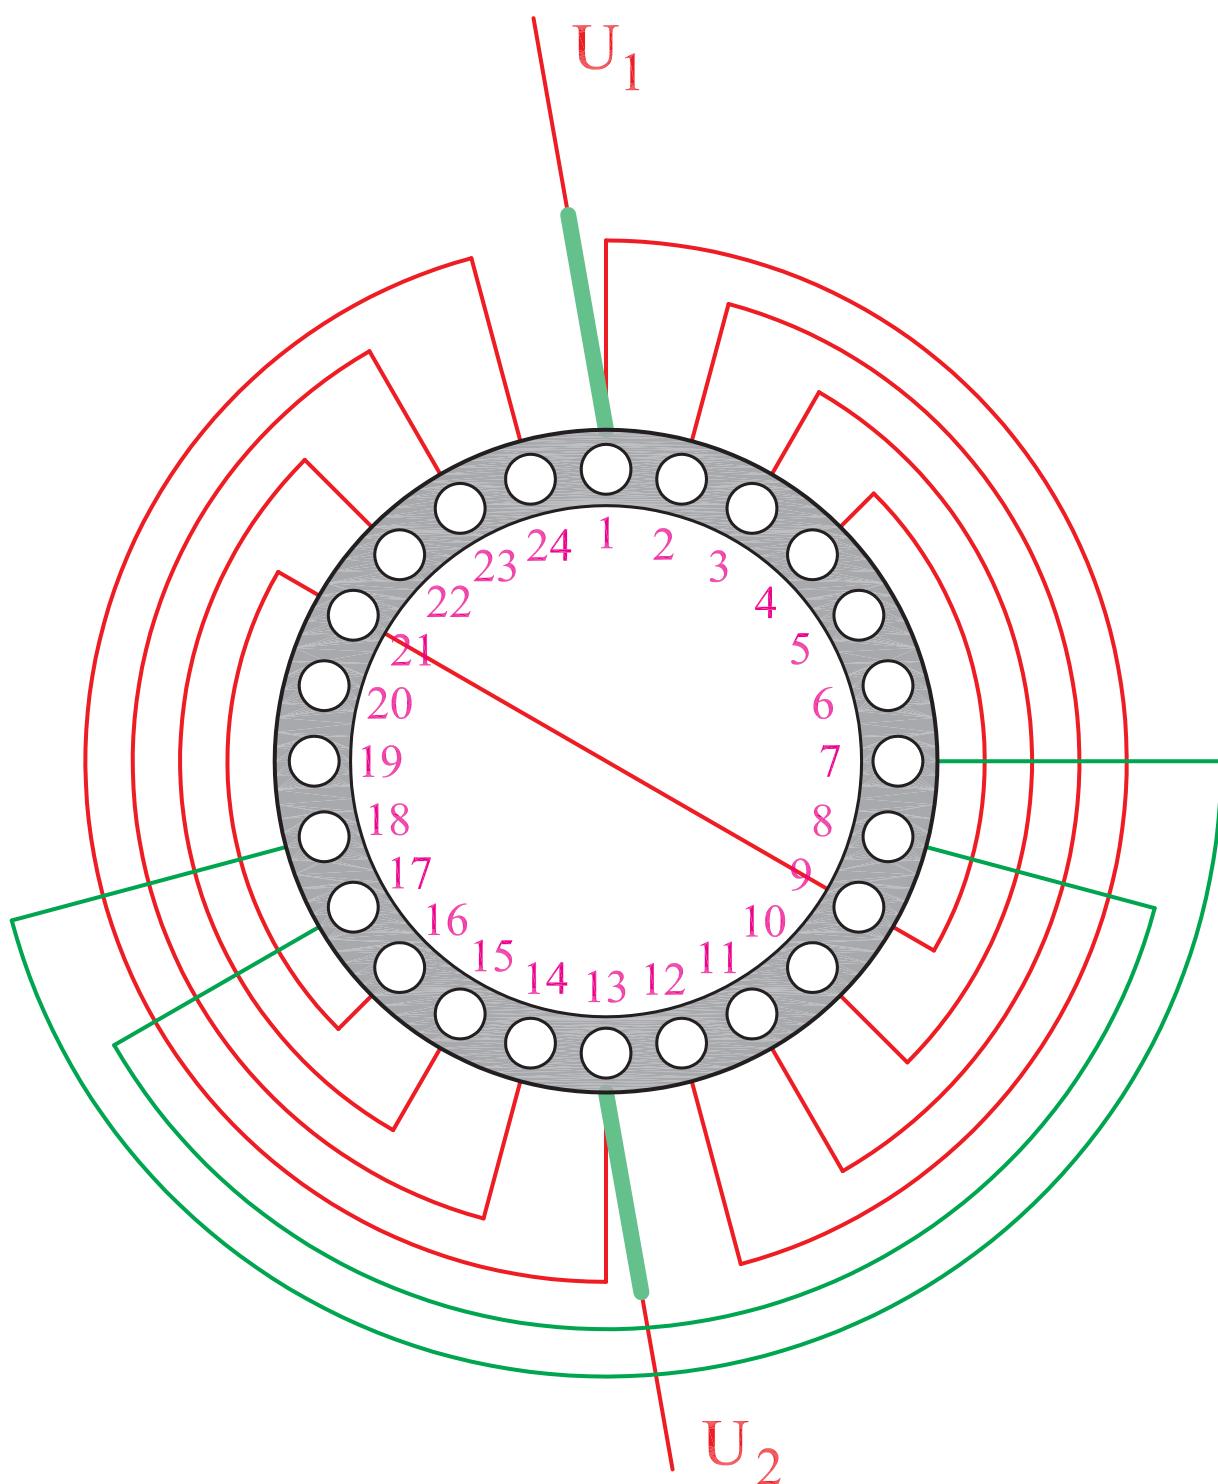


۲-۸۱ شکل

۱۶- دومین گروه کلاف سیم پیچ استارت را در شیارهای،
۲۰ و ۱۹ و ۵ قرار دهید (شکل ۲-۸۲).

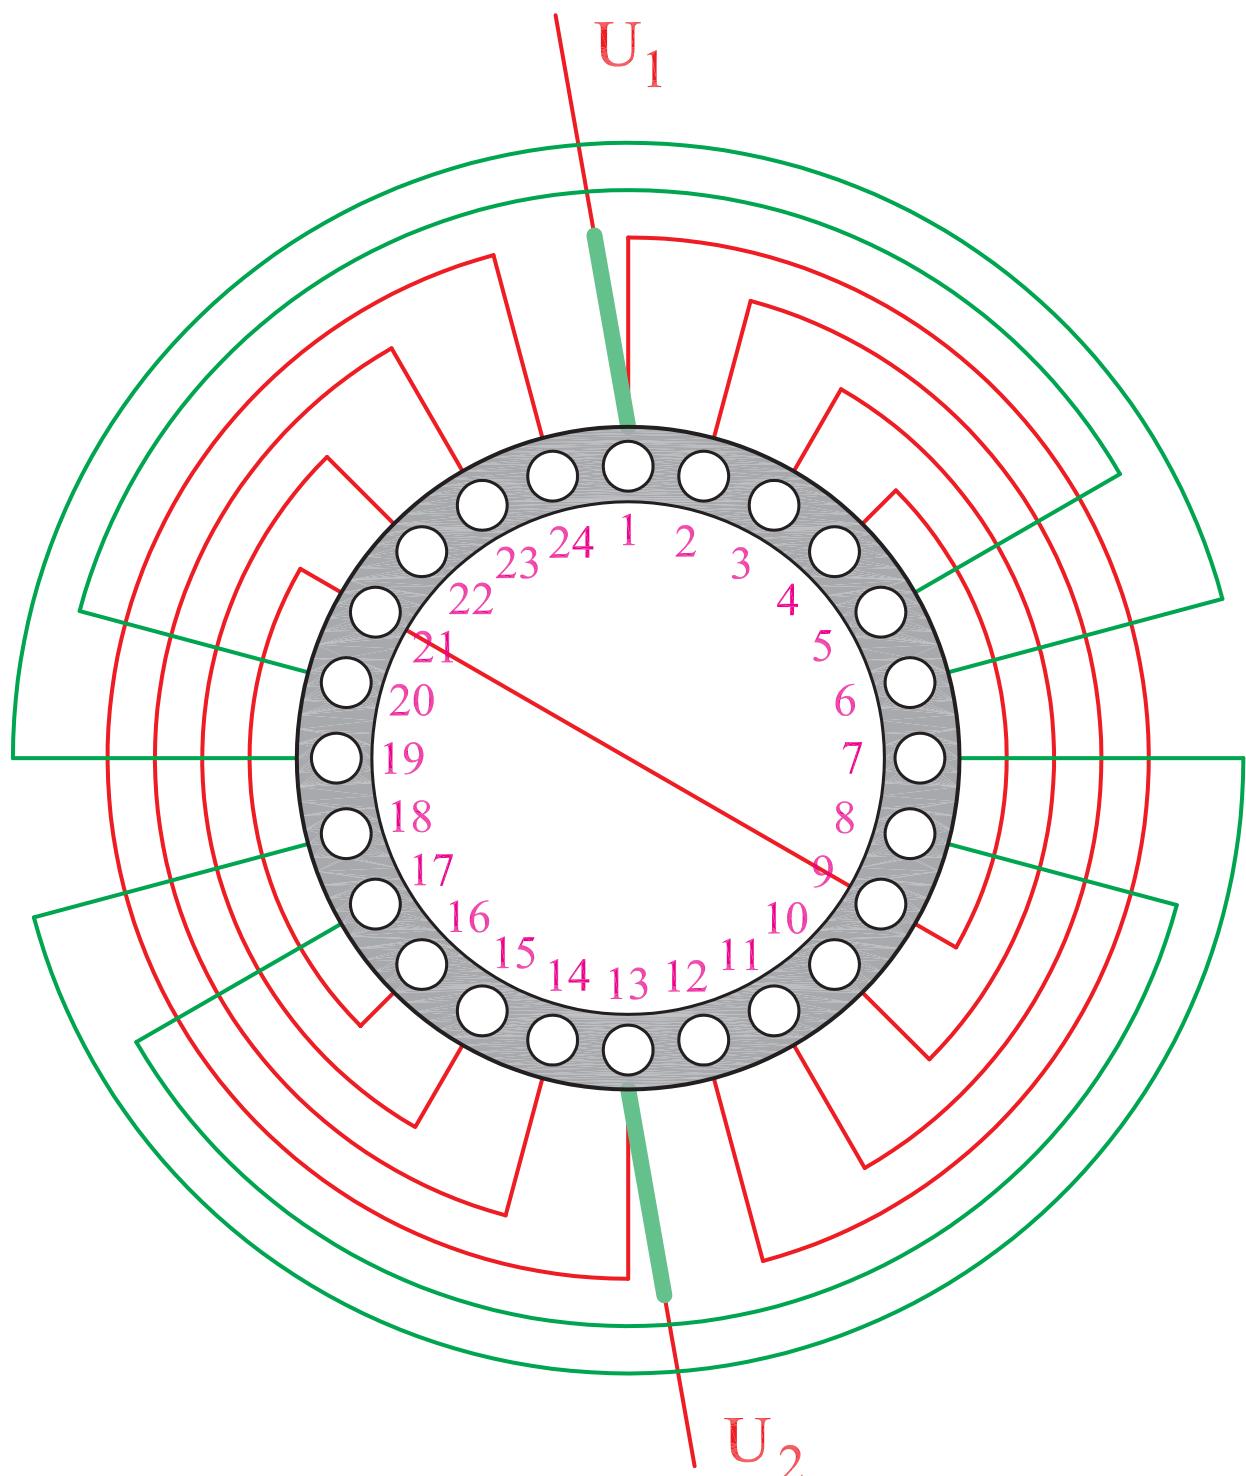



شکل ۲-۸۲

۱۷- سر کلافهای خروجی از شیارهای شماره ۷ و شماره ۱۹ را به سیم افشار اتصال دهید. پس از لحیم کاری و گذراندن وارنیش مناسب بر روی آنها، برچسب W_1 و W_2 بزنید. ته کلاف خارج شده از شیار شماره ۱۷ را به ته کلاف خارج شده از شیار شماره ۵ اتصال دهید. پس از گذراندن وارنیش مناسب، محل اتصال را لحیم کاری نمایید. محل لحیم کاری شده را با وارنیش بپوشانید (شکل ۲-۸۳).

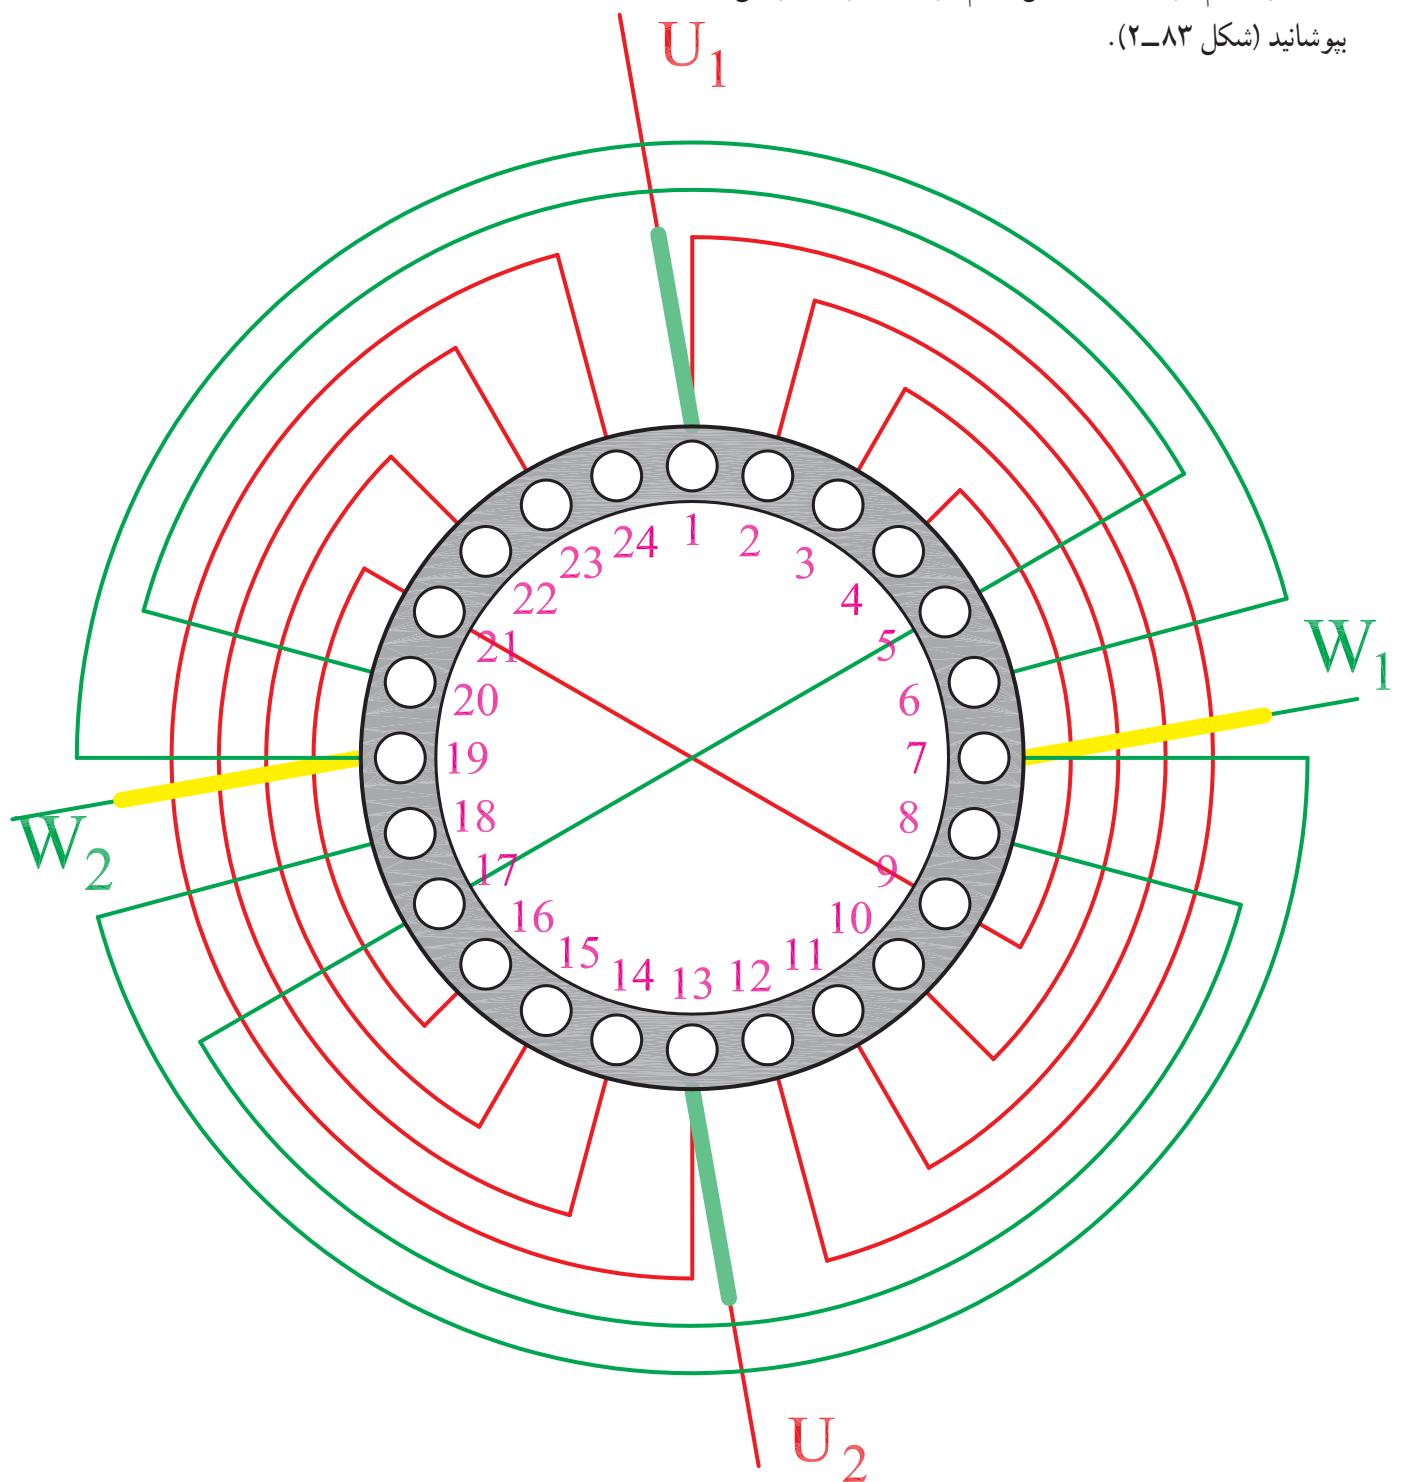

شکل ۲-۸۳

۱۸- برای اطمینان از سریندی صحیح و تشکیل قطب‌ها، روی نقشه‌ای که آماده کرده‌اید براساس موقعیت $L_2 > 0$ و $L_1 > 0$ ، سیم پیچی را قطب‌بندی نمایید (شکل ۲-۸۴).

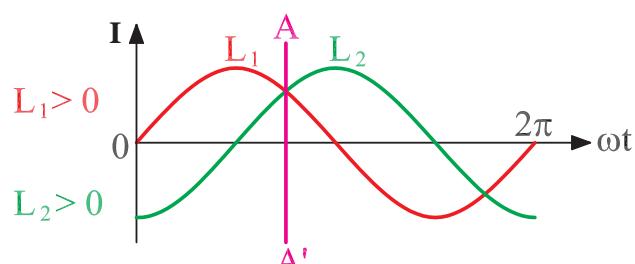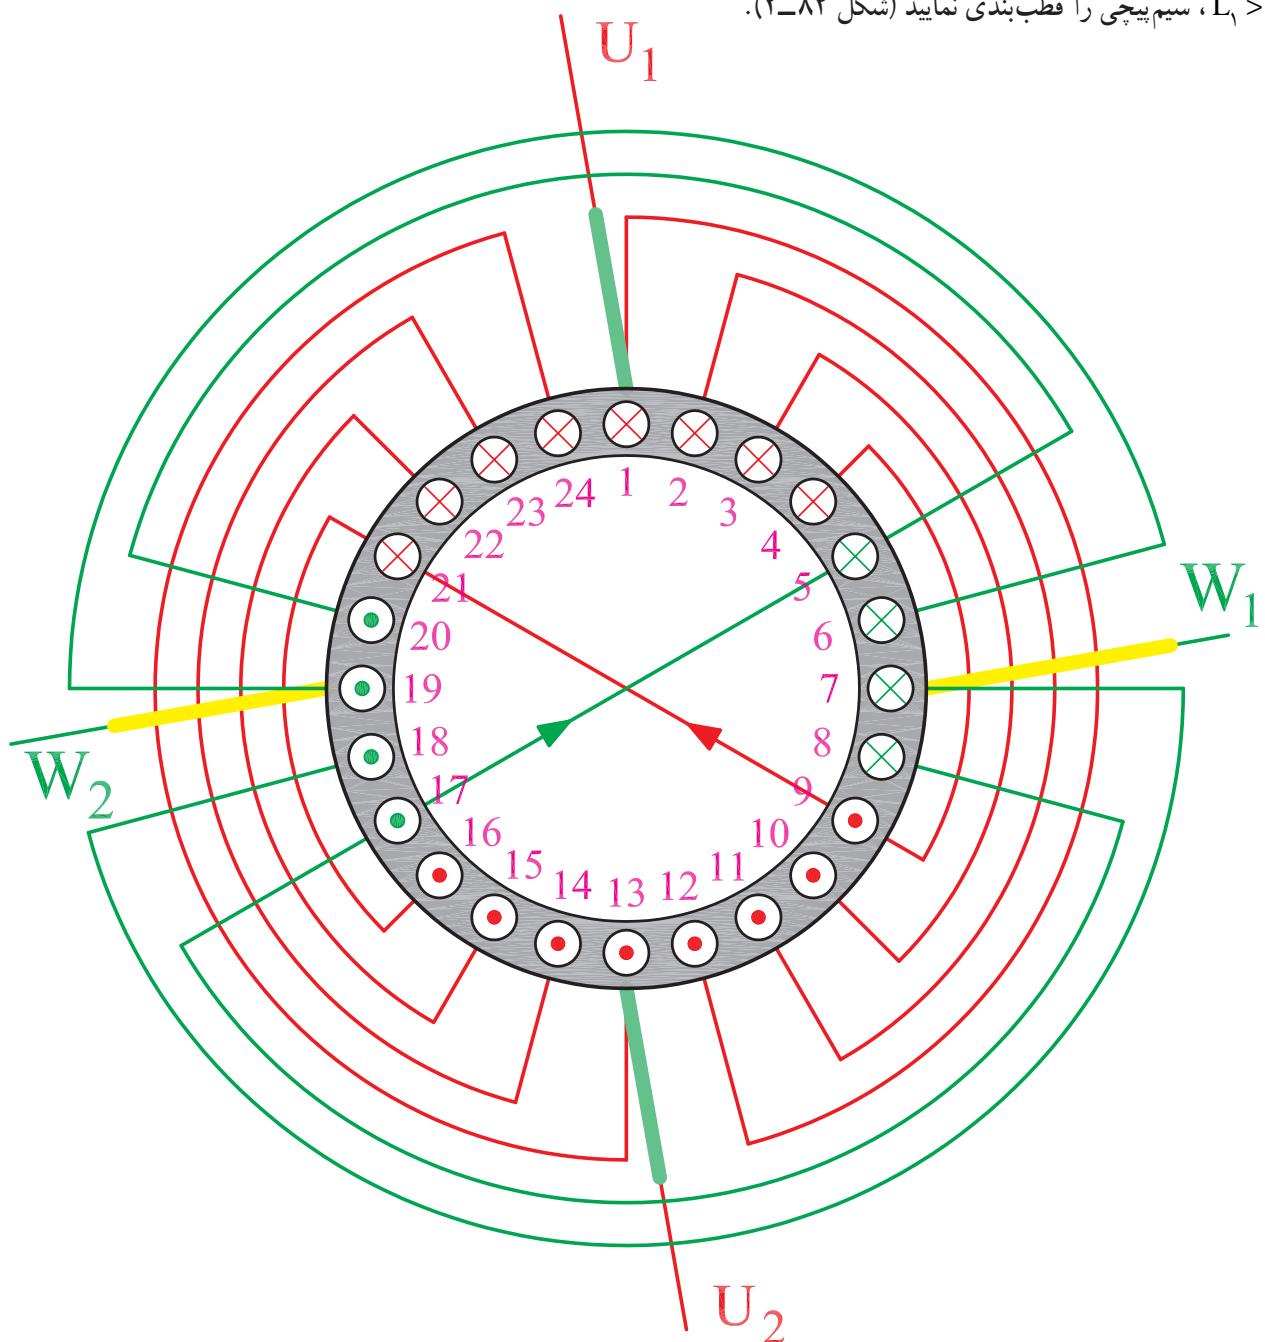

شکل ۲-۸۴

آزمون پایانی (۲)

- ۱- وجود مشترک و تفاوت‌های سیم‌پیچی موتورهای یک فاز، طرح دو فاز و موتورهای سه فاز را بیان کنید.
- ۲- مراحل انجام کار سیم‌پیچی موتور یک فاز شش شیار ۲ قطب با استارت موقت را بیان کنید و جداول و نقشه‌ی اجرایی آن را به صورت متحده‌المرکز به ازای قطب به دست آورید.
- ۳- مراحل انجام کار سیم‌پیچی موتور یک فاز ۱۲ شیار ۲ قطب طرح دو فاز را بیان کنید. جداول و نقشه‌ی اجرایی آن را به صورت متحده‌المرکز به ازای قطب به دست آورید.
- ۴- مراحل انجام کار سیم‌پیچی موتور یک فاز ۱۸ شیار ۴ قطب با استارت موقت را بیان کنید. توزیع سیم‌پیچ استارت نظیر سیم‌پیچ اصلی می‌باشد. جداول و نقشه‌ی اجرایی آن را به صورت متحده‌المرکز به ازای قطب به دست آورید.
- ۵- در موتورهای استارت موقت، یک سوم شیارها را سیم‌پیچ موقت اشغال می‌کند. چه لزومی دارد که توزیع سیم‌پیچی استارت را نظیر سیم‌پیچی اصلی در نظر بگیریم؟
- ۶- برای هر دور از سیم‌پیچی موتورهای یک فاز لازم است از یک و یک سیم‌پیچ استفاده شود.
- ۷- چرا در موتورهای کولرهای آبی فقط برای سیم‌پیچ دور تند، سیم‌پیچ استارت منظور می‌کنند؟
- ۸- به چند روش می‌توان سرعت موتورهای یک فاز را تغییر داد؟
- ۹- در موتورهای کولر ۳۶ شیار ۴ قطب اختلاف فاز جریان سیم‌پیچ اصلی با جریان سیم‌پیچ استارت چند درجه‌ی الکتریکی است.
۱) کمتر از 90° درجه ۲) بیشتر از 90° درجه ۳) برابر 90° درجه ۴) کمتر یا بیشتر از 90° درجه