

واحد کار دوم

توانایی ذوب سطحی با شعله‌ی گاز

هدف کلی: اتصال قطعات فولادی تا ضخامت $1/5$ میلی‌متر بدون مفتول با شعله‌ی گاز



هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند :

- ۱- جوشکاری ذوبی با شعله‌ی گاز را تعریف کند؛
- ۲- ویژگی گازها و مواد مورد استفاده در جوشکاری با شعله‌ی گاز را توضیح دهد؛
- ۳- تجهیزات جوشکاری با شعله‌ی گاز را انتخاب کند؛
- ۴- وسایل ایمنی فردی در جوشکاری با شعله‌ی گاز و کاربرد آن‌ها را توضیح دهد؛
- ۵- مخاطرات جوشکاری با شعله‌ی گاز را بیان کند؛
- ۶- دستورات ایمنی در خصوص استفاده از تجهیزات جوشکاری را به کار گیرد؛
- ۷- دستگاه‌های جوشکاری یا شعله‌ی گاز را راه‌اندازی کند؛
- ۸- شعله‌های مختلف را ایجاد و تنظیم کند؛
- ۹- روی ورق فولادی حوضچه‌ی مذاب ایجاد کرده و ذوب سطحی انجام دهد؛
- ۱۰- با روش ذوبی ورق‌های فولاد معمولی را به هم متصل کند؛
- ۱۱- با روش ذوبی ورق‌های فولادی معمولی با ضخامت $1/5$ میلی‌متر را به هم متصل کند؛
- ۱۲- با روش ذوبی زاویه‌ی خارجی ورق‌های فولاد معمولی با ضخامت $1/5$ میلی‌متر را به هم جوش دهد؛
- ۱۳- با مفتول مسوار گرده جوش روی ورق فولادی با ضخامت 2 میلی‌متر ایجاد کند.

ساعات آموزش

نظری	عملی	جمع
۱۸	۱۸	۳۶

پیش آزمون (۲)

۱- سوختن یعنی چه و محصول سوختن در جوشکاری با شعله‌ی گاز چیست؟

الف) ترکیب شدن ماده‌ی سوختنی با اکسیژن - نور

ب) فعل و انفعال ماده‌ی سوختنی با هوا - شعله

ج) ترکیب تند ماده با اکسیژن - حرارت

د) فعل و انفعال ماده‌ی سوختنی با اکسیژن هوا - نور

۲- اگر فلز را حرارت دهیم تا ذوب شود و عمل حرارت دادن را ادامه دهیم چه می‌شود؟

الف) مذاب اکسید می‌شود

ب) مذاب رقیق تر می‌شود

ج) درجه حرارت مذاب افزایش می‌یابد

د) گزینه ۲ و ۳ اتفاق می‌افتد

۳- کدام مورد در مقابل هوای محیط آسیب‌پذیر است؟

الف) آهن سرد

ب) آهن حرارت دیده

ج) مذاب آهن

۴- علت این که یک قطعه فولاد معمولی (آهنی) را با شعله‌ی چراخ کوره نمی‌توان ذوب کرد چیست؟

الف) هدایت حرارت قطعه

ب) متمرکز نبودن شعله‌ی چراخ کوره

ج) پایین بودن درجه حرارت شعله

د) تمام موارد

۵- برای این که نقطه‌ی کوچکی از لبه‌ی ورق سه میلی‌متری را ذوب کنیم، به شعله با کدام خصوصیات نیاز

داریم؟

الف) با درجه حرارت زیاد که لبه‌ی قطعه را ذوب کند

ب) با مقدار گرمای زیادی که فولاد را ذوب کند

ج) با گرمای متمرکز و درجه حرارت بیش از درجه ذوب فولاد

د) بزرگ و درجه حرارت کافی

۶- فولاد معمولی (آهن) را برای ذوب کردن حرارت می‌دهیم. چه تغییرات محسوسی در آن مشاهده می‌شود؟

الف) حجم آن زیاد می‌شود، تغییر رنگ می‌دهد و ذوب می‌شود

ب) اول سرخ و سپس ذوب می‌شود

ج) اول سرخ، سپس سفید و خمیری و ذوب می‌شود

د) افزایش حجم، گرم شدن، و سرخ و ذوب شدن

۷- فرق لحیم‌کاری و جوشکاری در کدام گزینه درست نیست؟

الف) در لحیم‌کاری فقط لحیم ذوب می‌شود و درز را پر می‌کند

ب) در جوشکاری مفتول جوشکاری ذوب می‌شود و درز را پر می‌کند

ج) در جوشکاری لبه‌های قطعات کار را ذوب شده و با مذاب مفتول درز قطعه را پر می‌کند

د) در لحیم کاری قطعات ذوب نمی‌شود ولی در جوشکاری لبه‌های کار هم ذوب می‌شود

۸- وقتی گاز CH_4 به طور کامل بسوزد چه گازهایی تولید می‌شود؟

H_2O و CO_2

H_2O و CO_2

$\text{H}_2\text{O} + \text{CO}$

H_2O و CO_2

۹- آهن سرد فرم پذیرتر است یا آهن سرخ شده؟ چرا؟

جواب در یک سطر:

۱۰- شرایط انفجار در کدام گزینه به طور کامل آمده است؟

الف) اشتعال مقدار زیادی گاز سوختنی در یک لحظه در فضای محدود

ب) مشتعل شدن گاز سوختنی با اکسیژن در فضای تاریک

ج) مخلوط شدن یک گاز قابل اشتعال با اکسیژن به مقدار زیاد

د) ترکیب گاز سوختنی با هوا در مکان گرم

۱۱- چرا جوشکارانی که با شعله جوشکاری می‌کنند از عینک مخصوص استفاده می‌کنند؟

الف) نور شدید شعله را کاهش می‌دهد ب) مانع رسیدن حرقه‌ها به چشم می‌شود

ج) مانع رسیدن حرارت شعله به چشم می‌شود د) گزینه‌ی ۱ و ۲ صحیح است

۱۲- کلاهک روی کپسول چه نقشی ایفا می‌کند؟

الف) موقع حمل و نقل کپسول گاز از آسیب رسیدن به شیر فلکه‌ی کپسول محافظت می‌کند

ب) مانع نشت گاز احتمالی از کپسول می‌شود

ج) برای جابه‌جا کردن کپسول، به عنوان دستگیره مورد استفاده واقع می‌شود

د) نقش کلاهک به تمام موارد فوق مربوط می‌شود

۱۳- چرا برای دست‌یابی به حرارت بیشتر در جوشکاری به جای هوا از اکسیژن استفاده می‌شود؟

الف) زیرا اکسیژن موجود در هوا به صورت ملکولی است

ب) زیرا هوا به جز اکسیژن مقدار قابل ملاحظه‌ای ازت دارد و انرژی حرارت مصرف می‌کند

ج) زیرا اکسیژن صد درصد خالص وجود ندارد

د) زیرا ازت همراه با هوا باعث خاموشی شعله می‌شود

۱۴- برای سریع اکسید کردن آهن آن را حرارت می‌دهیم تا سرخ شود سپس:

الف) آن را در آب فرو می‌بریم ب) هوا به آن می‌دهیم

ج) آن را در روغن فرو می‌بریم د) اکسیژن به آن می‌دهیم

۱۵- کدام گزینه برای چشم مضار است؟

الف) نور فولاد گداخته و ذوب شده

ج) نور قوی الکتریکی در جوشکاری

ب) نور شعله‌ی جوشکاری

د) تمام موارد

۱۶- برای راحت جا زدن شیلنگ گاز اکسیژن به سر شیلنگی مخصوص از استفاده می کنیم.

- الف) روغن نسوخته
ب) گریس
ج) فلاکس یا تنه کار
د) پودر صابون

۱۷- مولدهای استیلن را که در فضای باز بخزده است با آماده به کار می کنیم.


- الف) هوای گرم و حرارت کوره
ب) آب گرم
ج) حرارت شعله
د) گرمای آفتاب

۱۸- کدام گزینه یک کار درست را معرفی می کند؟


- الف) رها کردن مشعل روشن روی میز کار
ب) قرار دادن مشعل روشن روی شعله‌ی شمعک میز جوشکاری
ج) قرار دادن مشعل خاموش روی زمین
د) روشن کردن مشعل با قطعه کار سرخ شده

۱-۲- تعریف جوشکاری ذوبی

جوشکاری ذوبی روشی است که در آن، لبه‌های مورد اتصال را ذوب کرده و مذاب دو قطعه را به کمک مفتول پرکننده، و یا بدون آن در هم می‌آمیزند؛ سپس انجاماد صورت می‌گیرد (شکل ۱-۲) و بین ذرات دو قطعه جاذبه به وجود می‌آید.

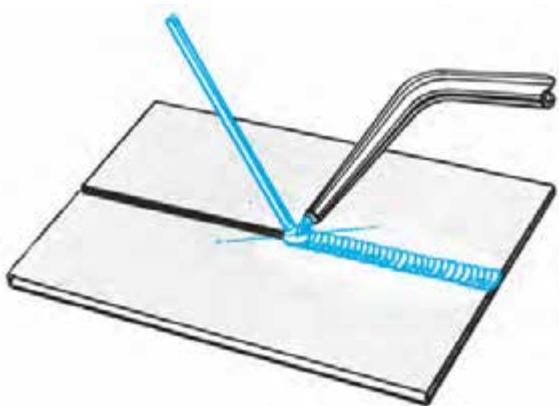

شکل ۱-۱

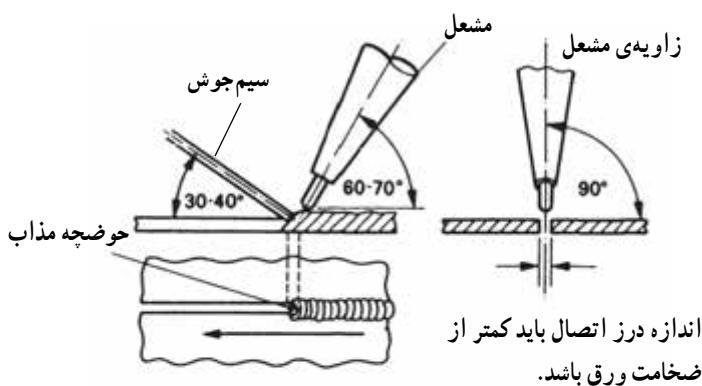

شکل ۱-۲



شکل ۱-۳ - شعله‌ی سوختن گاز استیلن با اکسیژن

۱-۲- جوشکاری با شعله‌ی گاز (اکسی استیلن):

در این فرآیند برای ذوب کردن لبه‌ها همان‌طور که در شکل ۱-۲ مشاهده می‌شود از حرارت شعله‌ی سوختن گاز استفاده می‌شود.

شعله باعث ذوب شدن لبه‌های کار شده و از مخلوط‌ها آن‌ها حوضچه‌ی مذاب را به وجود می‌آورد که پس از انجاماد دو قطعه یک پارچه می‌شوند. درجه حرارت شعله‌ی سوختن اکسیژن و استیلن (شکل ۱-۳) در حدود 3842°C - 3204°C است. مشعل جوشکاری حرارت ناشی از سوختن اکسی استیلن را به طرف کار هدایت می‌کند.



شکل ۲-۴

تذکر مهم! همان طور که می‌دانید شعله‌ی سوختن استیلن با اکسیژن دارای درجه حرارت بسیار زیادی است، لذا موقع کار با شعله مراقب دست و لباس و سرو صورت خود و اطرافیان از سوختن باشید (شکل ۲-۴).

۲-۱-۲- گازهای مورد استفاده در جوشکاری گاز:

گازهای مختلفی که در جوشکاری با شعله‌ی گاز مورد استفاده واقع می‌شوند به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند :

۱- اکسیژن (عامل سوخت)

۲- گازهای سوختی

۲-۱-۳- اکسیژن (O_2):

اکسیژن گازی است بی‌رنگ، بی‌بو، بدون طعم و غیرقابل اشتعال و یکی از فراوان‌ترین عناصری

است که در طبیعت یافت می‌شود. اکسیژن به صورت تجاری قابل دسترس است و با حداقل درجه‌ی خلوص (حداقل ۹۹/۵ درصد)،

به صورت مایع و گاز عرضه می‌شود. این گاز را از هوا مایع شده جدا می‌کنند. با توجه به جدول ۲-۱ مشاهده می‌شود که



تقریباً $\frac{1}{5}$ حجم هوا کسیژن و $\frac{4}{5}$ آن گاز ازت است و اکسیژن

به دست آمده ۵٪ گاز ازت به همراه دارد.

جدول ۲-۱- درصد گازها در هوای اطراف کره‌ی زمین

ردیف	نام گاز	فرمول گاز	درصد موجود در اتمسفر
۱	ازت	N_2	۷۸
۲	اکسیژن	O_2	۲۱
۳	آرگون	Ar	۰/۹۴
۴	بی‌اکسید کربن	CO_2	۰/۰۳
۵	ئیدروژن	H_2	۰/۰۱
۶	نئون	Ne	۰/۰۰۰۲۳
۷	هليوم	He	۰/۰۰۰۴
۸	کربیتون	Kr	۰/۰۰۰۰۵
۹	گزنوں	Xe	۰/۰۰۰۰۰۶

از تجزیه‌ی الکتریکی آب هم می‌توان گاز اکسیژن تهیه کرد.
این روش پرهرزینه است و لذا اقتصادی نمی‌باشد.

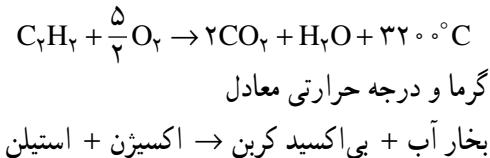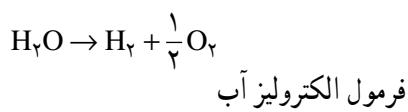

گاز اکسیژن تحت فشار همواره فعال است و باعث سوختن گازها و مواد قابل اشتعال می‌شود ولی خود به تنها بی قابل سوختن نمی‌باشد. گاز اکسیژن با گازهای قابل اشتعال به راحتی ترکیب شده و شعله‌ور می‌گردد (فرمول سوختن کامل گاز استیلن با گاز اکسیژن را مشاهده کنید).



شکل ۲-۵


۴-۱-۲- گازهای سوختنی: گازهای سوختنی که در جوشکاری به عنوان گاز قابل اشتعال مصرف می‌شوند عبارتند از : استیلن؛ که بهترین گاز از نظر حرارتی و متدائل‌ترین گاز سوختنی است که در جوشکاری و برشکاری با شعله‌ی گاز مصرف می‌شود (شکل ۲-۵).



شکل ۶-۲- برشکاری با گاز

گاز نفت: (بروپان و بوتان) که در لحیم کاری سخت و برشکاری و گرم کاری قطعات به کار گرفته می‌شود (شکل ۲-۶). **ئیدروژن:** که در جوشکاری‌هایی که باید تحت فشار انجام شود (جوشکاری و برشکاری زیر آب) به کار می‌رود ولی ارزش حرارتی کم‌تری دارد، اما این مزیت را دارد که در اثر فشار خود به خود منفجر نمی‌شود.

۱-۲- طرز تهیه‌ی اکسیژن از هوا: مراحل مختلف تهیه‌ی اکسیژن از هوای مایع (شکل ۲-۷) به شرح زیر است:

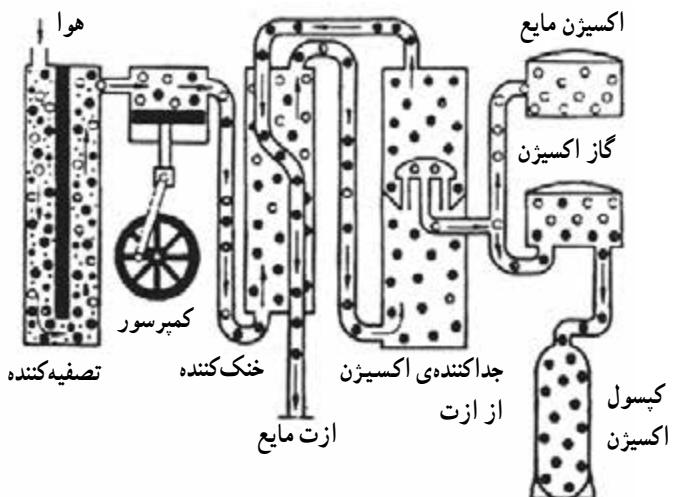

شکل ۲-۷ - جداسازی اکسیژن از هوا

- افزودن خلوص هوا و جدا کردن ناخالصی‌ها (گردوغبار- دی اکسید کربن و ...)

- مترکم کردن (از 6 cm^2 تا 20 cm^2)

- سرد کردن هوای فشرده تا به مایع تبدیل شود (معمولًا در فشار 39 آتمسفر و دمای -140°C)

- در جداسازی ازت از هوای مایع، با کم کردن فشار، اکسیژن به صورت مایع باقی می‌ماند که به همین صورت مایع در ظرف‌های مخصوص به بازار عرضه می‌شود. یک لیتر اکسیژن مایع معادل 85 لیتر اکسیژن به صورت گاز در درجه حرارت 150°C خواهد بود.

- اکسیژن به صورت گاز تحت فشار تا 16 آتمسفر در کپسول‌های معمولی با ظرفیت‌های متفاوت برای استفاده‌های متفاوت به بازار عرضه می‌شود (شکل ۲-۸).



شکل ۲-۸ - کپسول اکسیژن

جدول ۲-۲- نسبت مخلوط قابل انفجار استیلن با اکسیژن یا هوا

ردیف	درصد استیلن	درصد هوا	درصد اکسیژن
۱	۲/۷	۹۷/۳	-
۲	۸۲	۱۸	-
۳	۹۳	-	۷
۴	۱۰۰	۲۰۰	با ۲ آتمسفر فشار



شکل ۲-۹



شکل ۲-۱۰




شکل ۲-۱۱- مقطع شکسته شدهی سنگ کاربید و شکل ظاهری آن

۶-۱-۲- استیلن C_2H_2 : استیلن گازی است با بوی بد و بی رنگ که در اغلب مایعات آبی به مقدار متفاوت حل می شود. بهترین حلال گاز استیلن، مایع آستون است که در شرایط عادی تا ۲۵ حجم استیلن را در خود حل می کند. استیلن از هوا کمی سنگین تر است، در صورتی که تحت فشار قرار گیرد حتی به صورت خالص، خود به خود تجزیه و منفجر می شود. در صورتی که با هوا یا اکسیژن مخلوط شود این قابلیت انفجار افزایش می یابد. با توجه به جدول ۲-۲ این مورد با ارقام مربوطه درج شده است.

سنگ کاربید با آب ترکیب می شود و در مولدها یا آب روی کاربید می ریزد یا کاربید در آب سقوط می کند و گاز استیلن برای مصرف جوشکاری یا پرشکاری تولید می شود. در شکل ۹-۲ چگونگی ترکیب کاربید با آب مشاهده کنید.


۶-۱-۲- طرز تهیهی استیلن: از ترکیب کاربید CaC_2 با آب گاز استیلن به دست می آید. این فعل و افعال تند و گرم‌زا است و آب را گرم می کند و گاز حاصل استیلن است چون با کبریت مشتعل شده است (شکل ۲-۱۰).

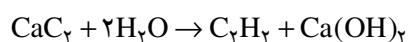

آب آهک گاز استیلن کاربید

پس ماده‌ی اولیه تولید گاز استیلن کاربید یا کربورکلسیم (CaC_2) است.

۶-۱-۲- طرز تهیهی کاربید: کاربید یا کربورکلسیم خود یک محصول صنعتی است که آن را در شکل ۲-۱۱ مشاهده می کنید. کاربید از ترکیب آهک زنده (CaO) با زغال کک (C) در کوره‌ی الکتریکی به دست می آید.

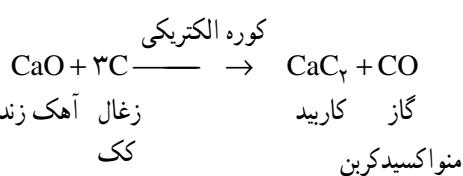



شکل ۲-۱۲- نگهداری کاربید در زیر نفت

جدول ۳-۲- ویژگی حرارتی گازهای سوختنی

درجه حرارتی شعله kcal/m³	درجه حرارت شعله به °C	گاز سوختنی
۱۳۰۹۰	۳۰۸۷	گاز استیلن
۸۹۰۰	۲۵۳۸	گاز طبیعی
۲۲۲۴۰	۲۵۲۶	گاز پروپان
۲۱۴۲۰	۲۹۲۷	گاز مَپ ^۱
-	۲۲۶۰	گاز آئیدروژن



شکل ۲-۱۳- کپسول و رگولاتور بوتان

کاربید بسیار جاذب الْرطوبه است و در شبکه‌های سربسته‌ی ۵۰ کیلویی نگهداری می‌شود.

همچنین کاربید را می‌توان به صورت غوطه‌ور در نفت سفید نگهداری نمود تا از رطوبت هوا در امان باشد (شکل ۲-۱۲).




تذکر مهم! استفاده از کاربید به عنوان تفریح و سرگرمی و آتش‌بازی با خطرات زیادی همراه است.
هیچ‌گاه زندگی خود را به خطر نیندازید.

۱-۲- سایر گازهای سوختنی: با استفاده از تجهیزات جوشکاری استاندارد اکسی استیلن می‌توان از گازهای بوتان، پروپان و گاز شهری و گاز طبیعی نیز به عنوان گاز سوختنی استفاده کرد. به دلیل وجود ناخالصی‌های گازی مثل (SH₄) و پایین بودن راندمان حرارتی در جوشکاری فلزات آهن به کار گرفته می‌شوند (جدول ۳-۲).

سر مشعل‌های با اندازه‌های نازل خروجی برای استفاده گازهای بوتان - پروپان و گاز شهری در دسترس است یا اصولاً مشعل برشکاری مخصوص بوتان ساخته می‌شود. گاز شهری و گاز طبیعی در لوله‌های گاز شهری جریان دارد ولی گازهای بوتان و پروپان (و اخیراً با نام CNG) در سیلندرها یا در مخزن‌های مخصوص به خود به حالت مایع عرضه می‌شوند.

برای استفاده از این گازها برای هر گاز رگولاتور مخصوص به خود همان گاز لازم است (شکل ۲-۱۳).

۱- گاز مَپ Mapp استیلن مایع شده به وسیله گازهایی که در جوشکاری اثر نامطلوب ندارند.

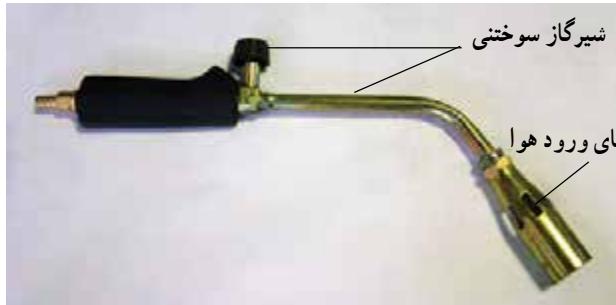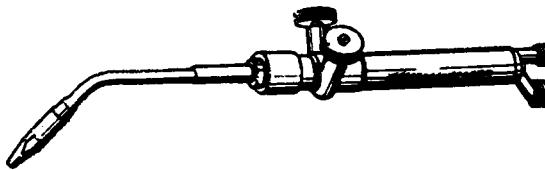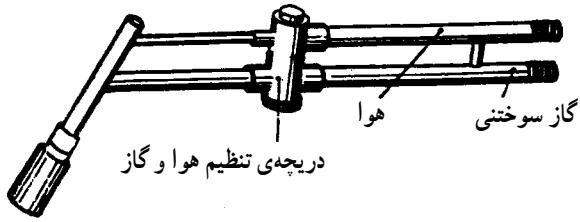

شکل ۲-۱۴- مشعل‌های گرمکاری

این گازها عموماً در گرمکاری فلزات و گرم کردن هویه‌ی لحیم‌کاری و در لحیم‌کاری سخت با شعله و همچنین در برشکاری فلزات آهنی به صورت دستی و اتومات به کار می‌روند (شکل ۲-۱۴).

مشعل‌های گرمکاری طوری ساخته شده‌اند که از هوا به عنوان عامل سوخت گازهای بوتان و پروپان در مشعل سوخته و جهت گرم کردن هویه‌ی لحیم‌کاری و قطعات فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تذکرمهم! رها شدن گاز سوختنی در فضاهای کوچک و یا نشت این گونه گازها بسیار مخاطره‌آمیز است. در این مورد هشدارهای بی‌دریبی توسط شرکت ملی گاز ایران از رسانه‌های صوتی و تصویری پخش می‌شود، پس جوشکارانی که با این گونه گازها سروکار دارند باید همواره مراقب بوده و تمام نکات ایمنی را رعایت نموده و هشدارها را کاملاً جتنی بگیرند.

جدول ۴-۲- طبقه‌بندی سیم جوش‌های OFW^۱

ردیف	طبقه	کاربرد در جوشکاری با شعله‌ی گاز
۱	خانواده ۹۲ A 5.2	فولادهای کربنی و فولادهای کم آلیاژ
۲	خانواده ۹۲ A 5.0	آلومینیوم و آلیاژهای آن
۳	خانواده ۸۰ A 5.3	سخت کاری سطحی فولادها و آلیاژهای مختلف
۴	خانواده ۹۰ A 5.15	جوشکاری چدن‌ها
۵	خانواده ۸۰ A 5.21	سخت کاری سطحی
۶	خانواده ۹۵ A 5.22	فولادهای زنگ‌ترن
۷	خانواده ۷۸ A 5.27	مس و آلیاژهای مس

۲-۲- سیم جوش (Filler metal) جوشکاری اکسی استیلن
سیم جوش‌های مصرفی در جوشکاری اکسی استیلن اغلب به صورت مفتول‌هایی با طول استاندارد یا با سفارش مصرف کننده با قطرهای $4/6$ تا $1/6$ میلی‌متر بدون روکش تولید و عرضه می‌شود. برای جلوگیری از زنگزدگی سطح آن‌ها را با یک لایه‌ی نازک مسی روکش می‌کنند به همین دلیل در مواردی به آن‌ها سیم سوار هم می‌گویند. این سیم جوش‌ها در استاندارد ASME AWS مطابق جدول ۴-۲ در هفت طبقه دسته‌بندی می‌شوند و کاربرد هر کدام از آن‌ها نیز آمده است.

۲-۳- تجهیزات جوشکاری با شعله‌ی گاز (اکسی استیلن)

تجهیزات ساده‌ی جوشکاری با شعله‌ی گاز عبارتند از :



شکل ۲-۱۵- تجهیزات جوشکاری با شعله‌ی گاز

۱- کپسول اکسیژن

۲- کپسول استیلن

۳- رگولاتور یا دستگاه تقلیل فشار اکسیژن

۴- رگولاتور یا دستگاه تنظیم فشار گاز سوختنی

۵- شیلنگ‌های هدایت گاز اکسیژن و استیلن

۶- مشعل‌های جوشکاری (شکل ۲-۱۵)

۷- فندک جوشکاری

۸- عینک جوشکاری

۹- آچار

۱۰- سوزن سر مشعل پاک کن



شکل ۲-۱۶



شکل ۲-۱۷—کلاهک کپسول اکسیژن

۱-۳-۲—کپسول اکسیژن: همان طور که در شکل ۲-۱۶ دیده می‌شود یک استوانه‌ی تو خالی از جنس فولاد که جداره‌ی آن دارای ضخامتی بین $9-11$ میلی‌متر است و به صورت یک پارچه (بدون درز) ساخته شده است و حجم داخلی آن به طور معمول در حدود 4° لیتر است و گاز اکسیژن با فشار $15^{\circ} \text{ kg/cm}^3$ یا تقریباً 15° bar و یا معادل 22° Psi یعنی $22^{\circ} \text{ Lb/in}^2$ در آن ذخیره می‌شود.
به عبارت دیگر کپسول اکسیژن وقتی پر باشد 6000 لیتر یا 6 متر مکعب گاز در آن به صورت فشرده وجود دارد.
کپسول‌های اکسیژن دارای شیر فلکه‌ی برنجی هستند که با دست قابل بازکردن و بستن است.

این شیر فلکه در زمانی که کپسول در سرویس گازرسانی قرار ندارد به وسیله‌ی یک کلاهک فولادی محافظت می‌شود تا شیر فلکه در حمل و نقل و انبار آسیب و صدمه نبیند. کلاهک به رینگ سرکپسول پیچ می‌شود (شکل ۲-۱۷).

نکته‌ی ایمنی: چنانچه موقع حمل و نقل کپسول یا بهر دلیل دیگر شیر فلکه کپسول پُر در اثر ضربه شکسته شود گاز اکسیژن با فشار بیش از اندازه از کپسول خارج می‌شود و کپسول در جهت عکس خروج گاز حرکت می‌کند و خطرات زیادی به دنبال دارد.



شکل ۲-۱۸—گودی ته کپسول اکسیژن



شکل ۲-۱۹—کپسول استیلن و کلاهک آن

بعضی از کپسول‌ها در قسمت کف یک پایه‌ی گرد یا چهار گوش دارند و بعضی از کپسول‌ها در قسمت کف گودی به طرف داخل دارند تا کپسول بتواند راحت روی زمین قرار گیرد (شکل ۲-۱۸).

کپسول‌های اکسیژن عموماً با رنگ آبی رنگ‌آمیزی می‌شوند.


$$Q = P \times V$$

$$\text{حجم} \times \text{فشار} = \text{ظرفیت}$$

$$Q = 150 \times 40 = 6000 \text{ Lit}$$

۲-۳-۲—کپسول استیلن: برای ذخیره‌سازی گاز استیلن در کپسول تدابیری خاص لازم است، چون نمی‌توان گاز استیلن را تحت فشار زیاد در کپسول ذخیره نمود. در موقع ساخت کپسول‌های استیلن (شکل ۲-۱۹) آن را از ماده^۱ ای پر می‌کنند که پس از حرارت دادن به جسمی متخلخل تبدیل می‌شود سپس مقداری مایع استن (CH_3COCH_3) در کپسول ریخته و کپسول استیلن را از گاز پر می‌کنند. ناگفته نماند که موقع کار و استفاده از کپسول‌های گاز استیلن و در موقع شارژ مجدد کپسول باید میزان مایع استن کنترل شود و در صورت لزوم اضافه شود. تا امکان حل کردن گاز کافی در داخل مایع استن امکان پذیر باشد و کپسول به اندازه استاندارد خود گاز را در خود ذخیره کند.

۱—ماده‌ی متخلخل شامل سیمان مخصوص زغال چوب—آزیست و سنگ‌های متخلخل سیلیسیس‌دار است.

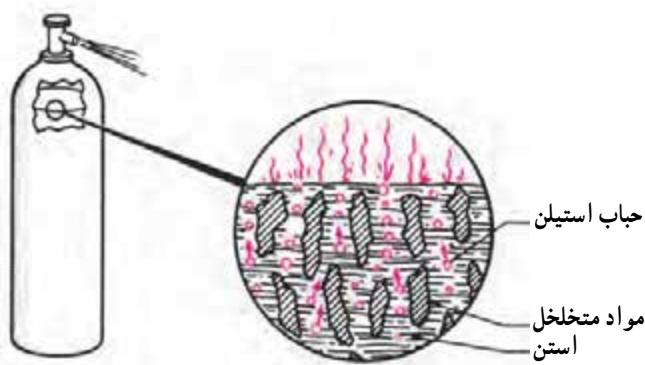

شکل ۲-۲۰- فضای داخل کپسول استیلن

$$\begin{aligned} \text{حجم داخلی کپسول استیلن لیتر} &= 40 \\ \text{لیتر} &= 16/4 = 4 \text{ مقدار استن} \\ \text{بطور تقریب } 16 \text{ لیتر} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{لیتر} &= 6000 \\ Q \text{ ظرفیت کپسول استیلن} &= 16 \times 375 = 6000 \text{ لیتر} \\ \frac{6000}{1000} &= 6 \text{ متر مکعب} \end{aligned}$$



شکل ۲-۲۱



شکل ۲-۲۲

گاز استیلن در مایع استن حل شده و فشار گاز درون کپسول زیاد نمی شود (شکل ۲-۲۰). در حقیقت هم حجم داخل کپسول به فضاهای کوچک تر تقسیم شده و هم سطح تماس گاز استیلن با مایع استن گستردگی داشته باشد و امکان حل شدن سریع گاز در استن فراهم گردیده است.

کپسول استیلن از فولاد مقاوم ساخته شده و دارای قطر بیشتر و ضخامت کمتری است و دیواره و ارتفاع آن نسبت به کپسول اکسیژن کمتر است.

۲-۳-۲- ظرفیت کپسول های معمولی استیلن: حجم داخل کپسول های استیلن تقریباً 41 لیتر است و 41% آن را مایع استن اشغال می کند.

هر لیتر استن در فشار 15 kg/cm^3 یا 15 bar (یعنی وقتی کپسول پر است) می تواند 375 لیتر استیلن را در خود حل کند. پس ظرفیت کپسول استیلن هم مثل کپسول اکسیژن 6000 لیتر یا 6 متر مکعب است (شکل ۲-۲۱).

نکته‌ی مهم! طبق استاندارد، برای اتصال رگولاتور به کپسول محتوی گاز قابل اشتعال از پیچ چپ- گرد استفاده می کنند (شکل ۲-۲۲).

۲-۳-۴- رنگ ظاهر کپسول های گاز و اتصالات آن ها: برای تشخیص گاز داخل کپسول ها و جلوگیری از اشتباہ هنگام استفاده از کپسول ها بدنی سیلندر های گاز را با رنگ استاندارد شده ای رنگ آمیزی می کنند که در جدول ۲-۵ مشاهده می کنید.

همچنین برای تعیین رگولاتور اکسیژن و گاز های غیرقابل اشتعال از پیچ راست گرد (معمولی) استفاده می شود.

جدول ۵-۲-رنگ کپسول‌های مختلف

گاز داخل کپسول	رنگ کپسول	محل اتصال	رنگ شیلنگ
اکسیژن	آبی	R $\frac{3}{4}$ " راست	آبی یا سیز
استیلن	زرد	R $\frac{3}{4}$ " چپ	قرمز یا راکابی
هیدروژن یا پروپان	قرمز	R $\frac{1}{4}$ " چپ	-
آرگون، CO ₂	حاکستری	R $\frac{1}{4}$ " راست	-

اکسیژن هیدروژن استیلن



شکل ۲۳-۲-کپسول اکسیژن که به خط لوله گاز می‌رساند.



شکل ۲۴-۲-الف



شکل ۲۴-۲-ب

۵-۲-۳-پست مرکزی اکسیژن: در کارگاه‌هایی که چند نفر جوشکار هم‌مان به کار جوشکاری مشغول هستند برای سهولت و انجام کار بدون وقفه چند کپسول اکسیژن را به وسیله‌ی یک کلکتور، مطابق شکل ۲-۲۳ به هم وصل می‌کنند.

مطابق استاندارد به وسیله‌ی لوله‌های فولادی که به رنگ سفید رنگ کرده‌اند گاز اکسیژن را به محل‌های جوشکاری هدایت می‌کنند (شکل ۲-۲۴-الف و ب). پس در این لب دو دسته کپسول به کار گرفته می‌شوند؛ یک دسته کپسول‌های در حال گازرسانی و دسته‌ی دیگر کپسول‌های پر که به سیستم وصل و آماده‌ی مصرف هستند.

زمانی که کپسول اکسیژن خالی می‌شود شیر فلکه‌ی کپسول پر را باز کرده و وارد مدار گازرسانی می‌کنند و شیر فلکه‌ی کپسول خالی را بسته و از مدار خارج کرده و به محل کپسول‌های خالی هدایت می‌کنند تا به موقع جهت شارژ به کارخانه‌ی تولید اکسیژن حمل شود.



شکل ۲-۲۵- گاز استیلن از کپسول به خط لوله‌ی گاز هدایت می‌شود.



شکل ۲-۲۶- اف



شکل ۲-۲۶- ب

تذکرمهم! چون گاز اکسیژن با مواد روغنی و چرب ترکیب انفجار گونه دارد از چرب کردن و روغن کاری اتصالات گاز اکسیژن و حتی از رساندن دست چرب به آن‌ها خودداری کنید.


۶-۲- پست مرکزی استیلن: اساس عمل شبکه‌ی

استیلن نیز به همان روشی است که در مورد گاز اکسیژن اجرا می‌شود، یعنی یک گروه کپسول در حال بهره‌برداری است و دسته‌ی دیگر آماده به کار به صورت ذخیره تدارک شده است تا امکان مصرف دائمی گاز وجود داشته باشد(شکل ۲-۲۵).

با استفاده از پست مرکزی اکسیژن با پست مرکزی استیلن در یک کارخانه یا کارگاه آموزشی می‌توان با تعداد کمتری کپسول تعداد زیادتری افراد جوشکار را هم زمان به کار گرفت و همیشه کپسول‌های پر با تعداد بیشتر در انبار کپسول‌ها ذخیره و آماده استفاده باشند.


البته می‌توان به جای تعداد زیادی کپسول از یک مولّد استیلن بزرگ فشار قوی از نوع سقوطی استفاده کرد. گاز از محل تولید یا توزیع به وسیله‌ی لوله‌های فولادی که از نظر نشتی کامل کنترل شده به محل مصرف هدایت می‌شود (شکل ۲-۲۶- الف و ب). رنگ لوله‌های هدایت گاز استیلن به رنگ بلوطی رنگ‌آمیزی می‌شود.

نکته‌ی مهم! همیشه به خاطر داشته باشید که در انتقال گاز استیلن از اتصالات یا لوله‌های مسی که صدرصد خالص است استفاده نشود چون مس خالص با استیلن ترکیب قابل انفجار می‌دهد.

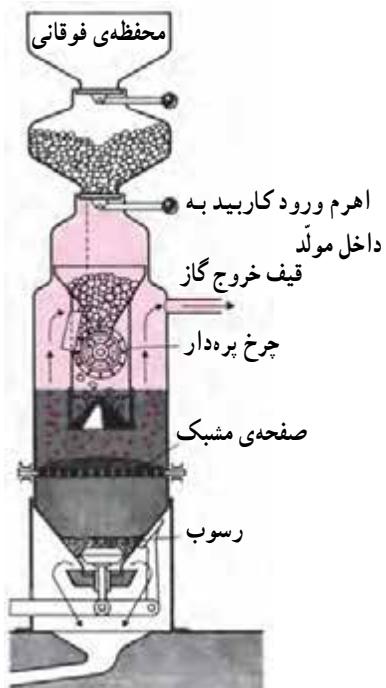

شکل ۲-۲۷


۲-۳-۷- مولّد استیلن یا ژنراتور گاز استیلن: برای تهییهٔ استیلن می‌توان از مولّد گاز استیلن هم استفاده کرد، به این ترتیب که سنگ کاربید را در دستگاهی به نام مولّد گاز استیلن با آب ترکیب کرده و گاز استیلن مورد نیاز را برای مصرف جوشکاری تولید می‌کنیم. در شکل ۲-۲۷ یک مولّد استیلن بزرگ مشاهده می‌کنید که کاربید به صورت قطعات ریز شده در محفظه بالا ریخته شده و امکان شارژ مجدد نیز فراهم است و این قطعات کاربید به طور اتومات با چرخ پره‌دار به درون آب سقوط می‌کند و گاز استیلن تولید شده از قیف خروجی که در بالای شکل قرار دارد خارج و به طرف لوله کشی گاز استیلن هدایت می‌شود. این روشی است که در قدیم متداول بوده ولی امروزه بیشتر از کپسول‌های استیلن استفاده می‌شود.

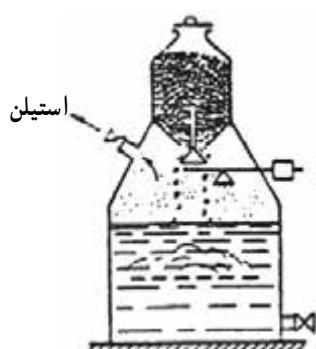

شکل ۲-۲۸


۲-۳-۸- انواع مولّدهای استیلن: مولّدهای استیلن
در سه نوع ساخته می‌شود :

سقوطی: کاربید در آب سقوط می‌کند؛ (شکل ۲-۲۸).

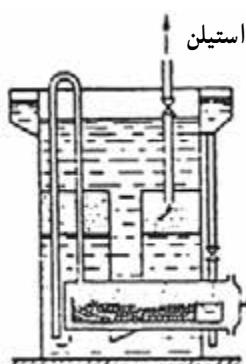

شکل ۲-۲۹

ریزشی: آب روی کاربید می‌ریزد؛ (شکل ۲-۲۹).

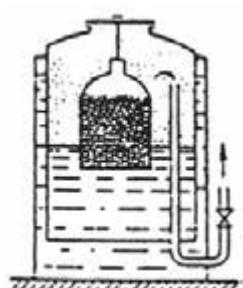


شکل ۲-۳۰

تماسی: آب با کاربید تماس پیدا می‌کند؛ (شکل ۲-۳۰).



شکل ۲-۳۱

۹-۳-۲- مولّد ریزشی: مولّدهای نوع ریزشی در کارگاه‌های کوچک امروزه هم کم و بیش مورد استفاده است. در این نوع مولّدها آب روی کاربید می‌ریزد و با آن ترکیب می‌شود. این مولّد یکی از ساده‌ترین و متبادل‌ترین مولّدها در ایران است. شکل ۲-۳۱ پرکردن مخزن اصلی آب را نشان می‌دهد.

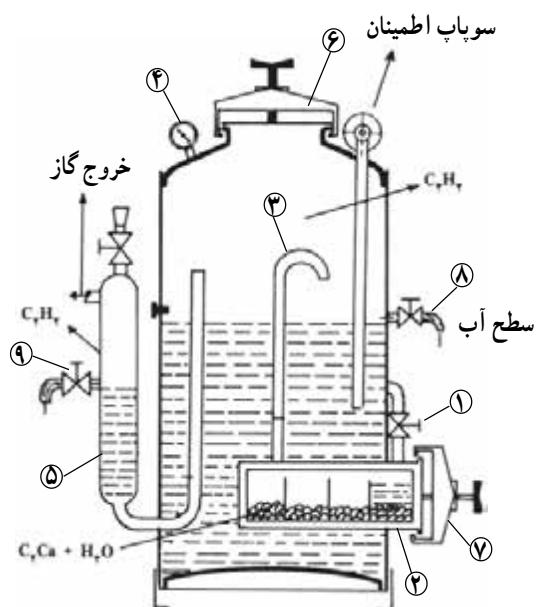

شکل ۲-۳۲

اکنون به شکل ۲-۳۲ توجه کنید: با بازکردن شیر آب شماره (۱) به طور اتوماتیک و مداوم هر بار مقداری آب به درون مخزن کشو مانند شماره (۲) روی کاربید می‌ریزد و گاز استیلن تولید می‌شود. این گاز از طریق لوله‌ی شماره (۳) به قسمت بالای مخزن اصلی رفته و در آنجا ذخیره می‌شود. فشار گاز ذخیره شده به وسیله‌ی مانومتر شماره (۴) مشخص می‌شود. این فشار هیچ‌گاه نباید از $1/5 \text{ bar}$ (115 kg/cm^2) تجاوز کند. گاز ذخیره شده در مخزن از طریق لوله و کپسول حفاظتی (۵) به مشعل هدایت می‌شود.

به مانومتر شکل ۲-۳۳ توجه کنید که روی صفر قرار دارد.



شکل ۲-۳۳



شکل ۲-۳۴—قراردادن کاربید در محفظه‌ی مخصوص



شکل ۲-۳۵—سطح آب در مولد



شکل ۲-۳۶—بستن دریچه محفظه‌ی کاربید

در مولدهای ریزشی از فعل و انفعال کاربید با آب در محفظه‌ی کشو مانند، آب آهک $\text{Ca}(\text{OH})_2$ به وجود می‌آید که برای جوشکاری کاربردی ندارد. موقع شارژ مولد، این ظرف باید تمیز شود و تقریباً نصف حجم آن از کاربید با ابعاد تعیین شده پر شود و درست در محل خود قرار گیرد (شکل ۲-۳۴).

همچنین باید سطح آب در مولد کنترل شود، یعنی آب به سطح تعیین شده در شکل ۲-۳۵ برسد.

لازم است آب درون کپسول حفاظتی نیز کنترل شود، آن‌گاه تمام درهای مولد (در اصلی مخزن) با شماره‌ی (۶) و در محل شارژ کاربید شماره (۷) و شیرهای شماره (۸) و (۹) بسته شود. (شکل ۲-۳۶). اکنون دستگاه آماده است و چنانچه شیر آب شماره (۱) باز شود گاز تولید می‌شود و فشارسنج شماره (۴) فشار گاز را نشان می‌دهد. چنانچه فشار گاز زیاد شود سوپاپ اطمینان شماره (۱۰) باز می‌شود و مقداری آب خارج می‌شود و فضای بالای آب زیادتر شده در حقیقت حجم افزایش یافته و فشار گاز کم می‌شود.



شکل ۲-۳۷

وقتی برای تولید گاز استیلن شیر آب بالای مخزن کاربید را باز می‌کنیم (شکل ۲-۳۷) آب روی کاربید می‌ریزد و گاز استیلن تولید می‌شود.



شکل ۲-۳۸—کنترل نشتی گاز

در اینجا باید کنترل نشتی گاز با آب صابون انجام شود و همچنین قبل از شروع به کار، محلهایی که امکان نشت گاز در آنها وجود دارد با آب صابون کنترل گردد. در شکل ۲-۳۸ درپوش بالای مخزن آب که گاز در زیر آن جمع می‌شود با برس و آب صابون کنترل می‌شود.



شکل ۲-۳۹—کنترل نشتی گاز


محلّ دیگری که با آب صابون کنترل می‌شود(شکل ۲-۳۹).

ناگفته نماند اتصالات لوله‌های هدایت گاز استیلن و شیلنگ‌هایی که گاز استیلن در آنها جریان دارد مطابق آنچه که در قسمت ایمنی بیان شده باید از جهت نشتی گاز کنترل شود.

۲-۳-۱۰- استوانه‌ی حفاظتی (کپسول حفاظتی):


خروج گازها از مولد استیلن یا خط لوله‌ی استیلن و قبل از ورود به شیلنگ‌های لاستیکی از نظر ایمنی باید مسیر استوانه‌ی حفاظتی را طی کند (شکل ۲-۴۰).

این امر موجب می‌شود که گاز اکسیژن نتواند به داخل مولد یا خط لوله‌ی گاز برگشت کند یا به اصطلاح شعله پس بزند (به دلیل نقص فنی یا بد کار کردن مشعل گاهی اکسیژن به مسیر گاز استیلن نفوذ می‌کند و شعله پس می‌زند). چنانچه شیلنگ به هر دلیل آتش بگیرد یا از سرشیلنگی جدا شود از رسیدن شعله و آتش به داخل مخزن ذخیره‌ی گاز مولد به وسیله‌ی کپسول حفاظتی جلوگیری می‌کند و آتش مهار می‌شود.

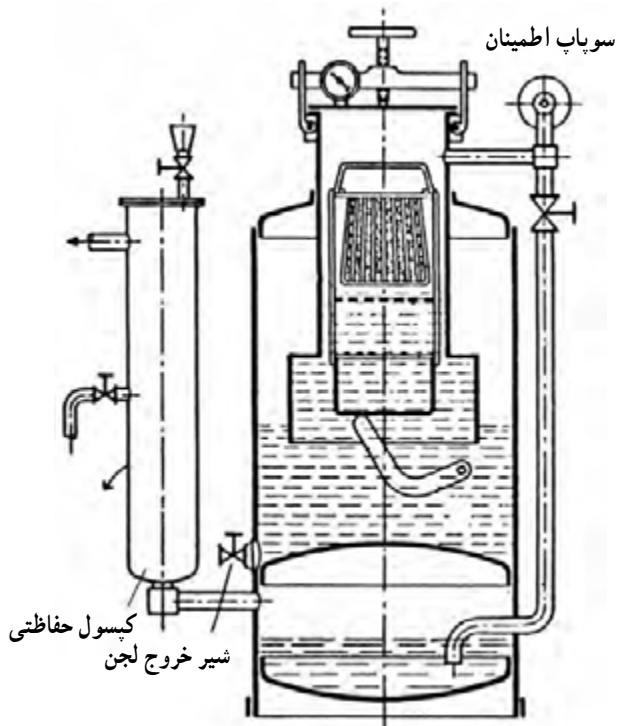

شکل ۲-۴۰- مولد با کپسول حفاظتی

قیف برای ریختن آب

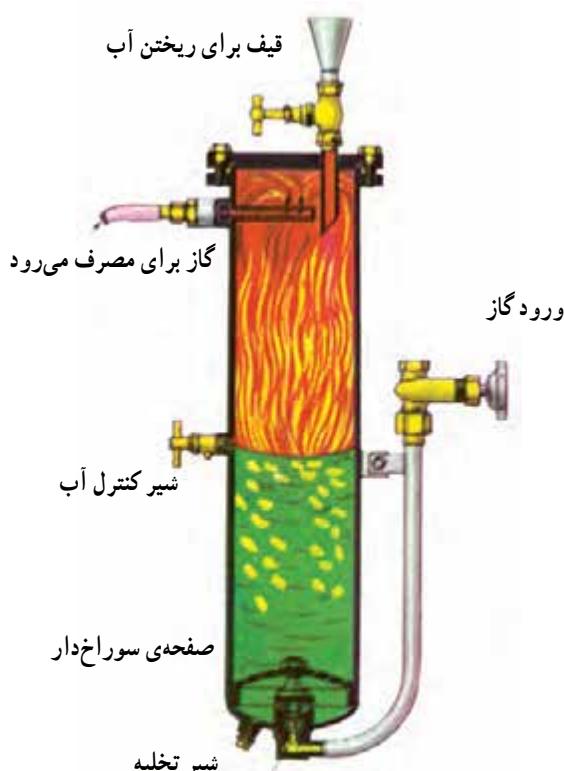

وقتی که شیر یک طرفه باز است گاز جریان پیدا می‌کند.

شکل ۲-۴۱


همان‌طور که در شکل ۲-۴۱ نشان داده شده است گاز

موقع ورود به استوانه‌ی حفاظتی به صورت حباب از آب عبور کرده و در بالای سطح آب جهت مصرف آماده می‌شود و چنانچه شعله پس زند و شعله تا روی آب هم رسیده باشد عبور شعله از ستون آب درون کپسول حفاظتی غیرممکن است؛ در نتیجه، آتش مهار می‌شود و خطر انفجار مولد یا خط لوله‌ی گاز از بین می‌رود

(شکل ۲-۴۲). از طرف دیگر عبور گاز استیلن از آب باعث تصفیه‌ی گاز شده و ذرات معلق در گاز به وسیله‌ی آب جذب می‌شود.



شکل ۲-۴۲—هنگامی که شعله پس می‌زند

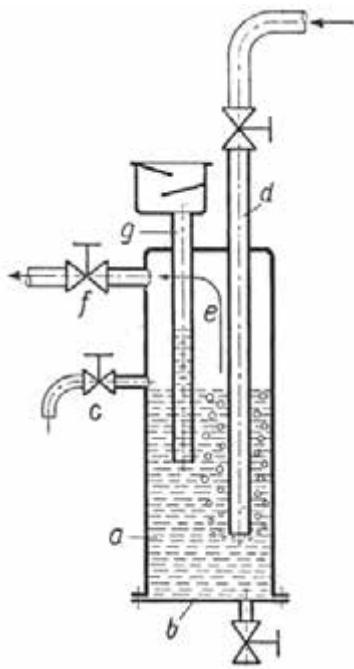

شکل ۲-۴۳

در شکل ۲-۴۳ نوع دیگری از کپسول حفاظتی مشاهده می‌شود. گاز از طریق لوله‌ی d وارد و از طریق شیر F گاز به طرف مشعل می‌رود. شیر G مخصوص کنترل سطح آب در کپسول حفاظتی است و از طریق لوله‌ی g و آب لازم اضافه می‌شود.

نکته‌ی مهم! به منظور اطمینان از نحوه‌ی کار کپسول حفاظتی قبل از شروع جوشکاری سطح آب داخل کپسول حفاظتی را به وسیله‌ی شیر روی بدنه استوانه کنترل کنید و در صورت کمبود آب شیر ورودی گاز را بیندید و از طریق قیف مقدار لازم آب اضافه کنید.



شکل ۲-۴۴- شیر یک طرفه بعد از رگولاتور

شیر اطمینان خشک: این وسیله مانند شیر یک طرفه عمل می‌کند و مانع عبور گاز مخلوط به داخل کپسول می‌گردد (شکل ۲-۴۴).




شکل ۲-۴۵- رگولاتور اکسیژن و استیلن



شکل ۲-۴۶- با گردش میله‌هایی که در شکل مشاهده می‌کنید فشار تنظیم می‌شود.


۲-۳-۱۱- رگولاتور یا دستگاه کاهش دهنده فشار گاز: هم گاز سوختنی و هم گاز اکسیژن، در کپسول دارای فشار زیادی هستند، در حالی که در عمل به گاز با فشار کمتری نیاز است لذا در سر راه کپسول و مشعل جوشکاری مطابق (شکل ۲-۴۵) یک رگولاتور با تنظیم کننده فشار قرار می‌دهند.

رگولاتور دارای دو مانومتر (فشارسنج) است که یکی فشار گاز در کپسول و دیگری فشار گازی را که به مشعل هدایت می‌شود نشان می‌دهد. به منظور تنظیم فشار گاز خروجی (صرفی) یک پیچ یا غلاف گردشی در زیر یا جلو رگولاتور قرار دارد که با سفت کردن آن (در جهت عقربه‌های ساعت) فشار گاز خروجی افزایش و در جهت عکس آن فشار گاز صرفی کاهش می‌یابد (شکل ۲-۴۶).

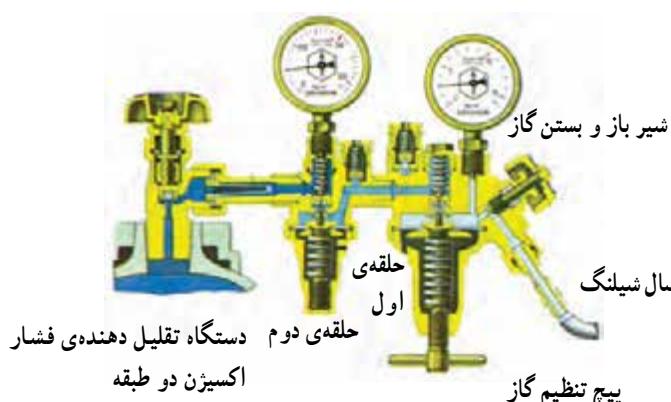


شکل ۲-۴۷- محل اتصال شیلنگ

در مورد رگولاتور اکسیژن برای اینکه فشار گاز اکسیژن در اثنای جوشکاری (شروع جوشکاری و ختم آن) ثابت بماند رگولاتورهای دو طبقه مطابق شکل ۲-۴۷ نیز به کار می‌روند.

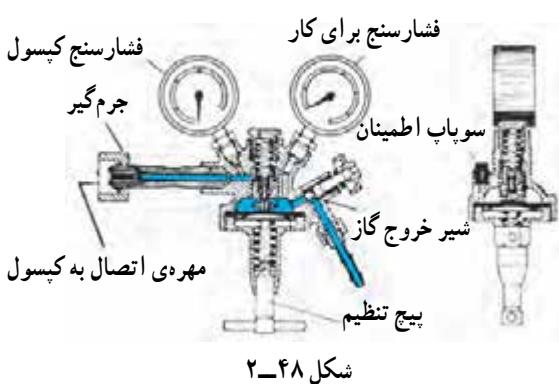


شکل ۲-۴۸

در این گونه رگولاتورها در دو مرحله فشار گاز کاهش می‌باید. در یک مرحله فشار گاز 10° برابر کم شده، و مثلاً از 15 kg/cm^2 به $15^{\circ}\text{ kg/cm}^2$ می‌رسد و در مرحله‌ی بعد که با پیچ تنظیم گردشی با دست قابل تنظیم است از 15 kg/cm^2 تا فشار مصرفی کاهش می‌باید و تنظیم می‌شود (شکل ۲-۴۸).

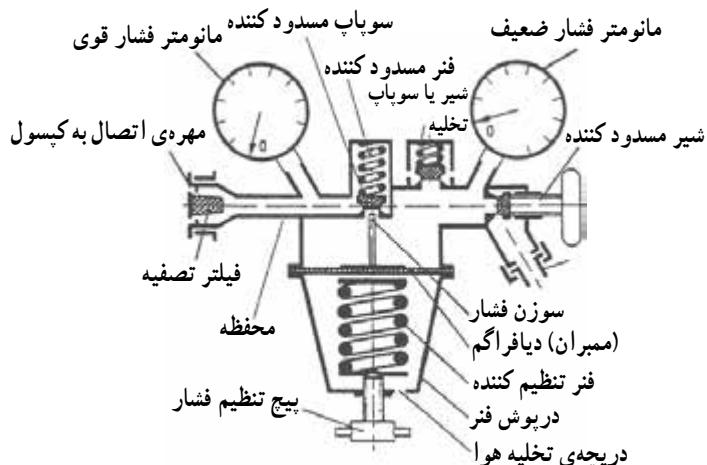

در شکل ۲-۴۹ قسمت داخلی یک رگولاتور برش خورده را مشاهده می‌کنید.


شکل ۲-۴۹—قسمت داخلی رگلاتور

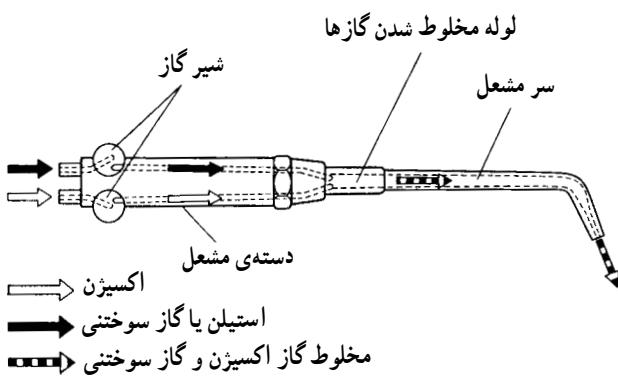

شکل ۲-۵۰

۲-۳-۱۲—مشعل‌های جوشکاری: برای اجرای جوشکاری باید شعله‌ی متتمرکز و قابل کنترلی داشته باشیم، مشعل‌های جوشکاری شکل ۲-۵۰ این وظیفه را عهده‌دار هستند، یعنی گاز سوختی و گاز اکسیژن با نسبت معین در محفظه‌ی اختلاط

آنها با هم مخلوط شده و از سوراخ سر مشعل که به صورت مخروطی است خارج شده و می‌سوزد و شعله‌ی همگرا و متعرکزی به وجود می‌آورد. در شکل ۲-۵۱ چگونگی مخلوط شدن گازها داخل سر مشعل به وضوح قابل دیدن است.

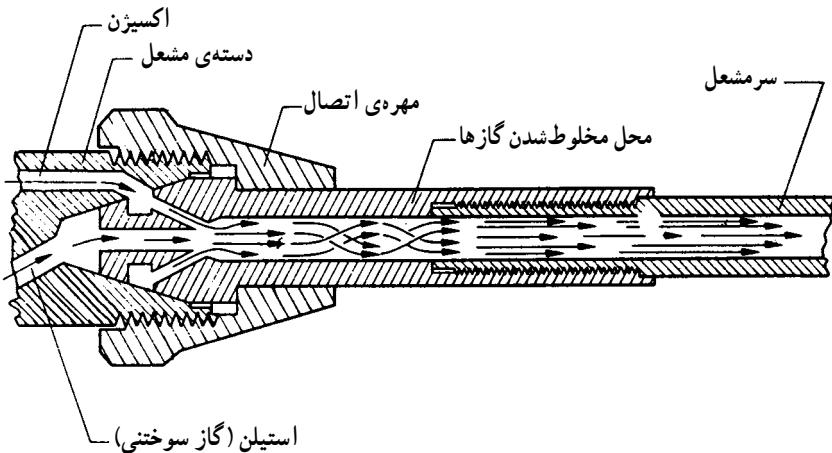

شکل ۲-۵۱- قسمت داخلی یک سرمشعل جوشکاری

۲-۳-۲- قسمت‌های مختلف مشعل جوشکاری:

مشعل‌های جوشکاری دارای قسمت‌های زیر هستند:

۱- دسته‌ی مشعل

۲- شیرهای تنظیم گاز اکسیژن و گاز سوختنی

۳- لوله‌ی اختلاط

۴- سرمشعل یا پستانک

۲-۳-۳- انواع مشعل‌های جوشکاری: مشعل‌های


جوشکاری با توجه به میزان فشار گاز سوختنی که به کار گرفته می‌شود به دو دسته تقسیم می‌شوند.

۱- مشعل‌های فشار قوی یا فشار برابر، (شکل

۲-۵۲): در این مشعل‌ها فشار گاز اکسیژن و گاز سوختنی با فشار مساوی وارد لوله اختلاط شده و با هم مخلوط شده از دهانه‌ی نازل (پستانک) یا سرمشعل خارج می‌شود. عیب مشعل‌های فشار قوی در این است که چنانچه فشار گاز سوختنی کاهش یابد تنظیم شعله به هم می‌خورد.




شکل ۵۲-۲-الف

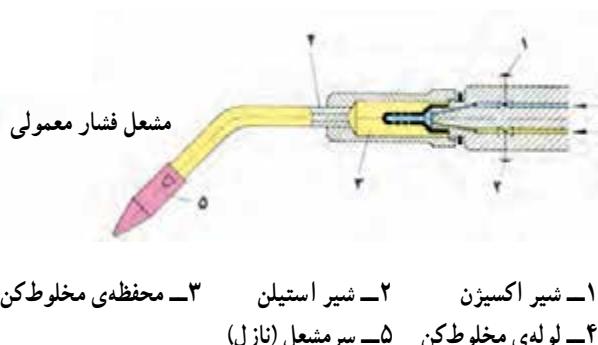

شکل ۵۲-۲-ب

۲-۵۳-مشعل های فشار ضعیف یا انژکتوری، (شکل ۲-۵۳): در این مشعل ها فشار گاز سوختنی بسیار کم است و فشار اکسیژن از یک انژکتور به محوطه ی گاز سوختنی با فشار بیشتر دمیده می شود و با گاز سوختنی مخلوط شده و از دهانه ی سر مشعل خارج می شوند.

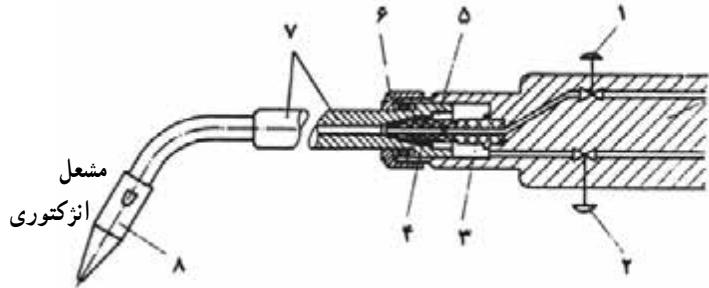

۱-شیر اکسیژن ۲-شیر استیلن ۳-نازل اکسیژن ۴-انژکتور نازل
۵-کanal عبور گاز ۶-مهره ای اتصال سرمشعل به تنه مشعل ۷-لوله ای
مخلوط کن سرمشعل ۸-دهانه ای سرمشعل (نازل) ۹-دسته ای مشعل

شکل ۲-۵۳

در این نوع مشعل ها اگر حتی فشار گاز سوختنی هم کاهش یابد مکش ایجاد شده به وسیله ی گاز اکسیژن موجب جریان گاز سوختنی شده و مخلوط مناسب گازها از دهانه ی سرمشعل به خارج جریان می یابد و تغییرات زیادی در شعله ایجاد نمی شود. امروزه مشعل های انژکتوری یا فشار ضعیف بیشتر مورد استفاده واقع می شود تا مشعل های فشار قوی.

۲-۵۴-مشعل برشکاری: تفاوت مشعل برشکاری با مشعل جوشکاری در این است که مشعل برشکاری که یک مسیر جداگانه برای هدایت اکسیژن خالص تا مرکز سطح قاعده دی نازل دارد و با اهرم فشاری روی مشعل این مسیر باز و بسته می گردد (شکل ۲-۵۴). برای برشکاری فلزات می توان از دسته هی مشعل معمولی استفاده کرد و به جای سرمشعل مشعل برشکاری را روی دسته هی مشعل بست، و یا کلاً از مشعل برشکاری یکپارچه استفاده کرد.



شکل ۲-۵۴



شکل ۲-۵۵

در عمل با مشعل های برشکاری ابتدا لبه هی قطعه را به وسیله ی شعله هی خنثی گرم می کنیم. وقتی لبه هی قطعه کاملاً سرخ شد اهرم اکسیژن اضافی را فشار می دهیم. اکسیژن با فلز داغ شده ترکیب شده و آن را سریعاً اکسید می کند و بریدن شروع می شود. با حرکت پیش روی مشعل به طور مداوم قطعه کار در مسیر حرکت نازل مشعل بریده می شود (شکل ۲-۵۵).

۲-۳-۱۶ سرمشعل‌های جوشکاری: جوشکاری

فلزات و آلیاژهای گوناگون فلزی با درجه‌ی ذوب متفاوت و همچنین نوع اتصالات با ضخامت‌ها و شکل‌های مختلف موجب گردیده تا از شعله‌های قوی‌تر و یا شعله‌های ضعیف‌تری استفاده شود. در این راستا نوعی از سرمشعل‌های جوشکاری که قطر سوراخ‌های آن‌ها متفاوت است ساخته شده‌اند تا برای هر کاری سرمشعل مناسب به کار گرفته شود. سازندگان مشعل‌ها برای سرمشعل‌های شماره‌گذاری‌های مختلف دارند. دونوع شماره‌گذاری براساس اندازه‌ی دهانه‌ی خروجی نازل متدائل‌تر است.


۱- بر حسب مقدار گاز مصرفی در ساعت، به طور مثال ۱۰۰، یعنی در هر ساعت ۱۰۰ لیتر از هر کدام از گازها مصرف می‌شود.

۲- با توجه به قطر سوراخ نازل سرمشعل که در جدول ۲-۶ با توجه به ضخامت ورق فشار گازها و قطر سوراخ سرمشعل آمده است.

دسته‌ی مشعل‌های امروزی دارای تعداد کمتری سرمشعل است که در یک جعبه‌ی مخصوص جاسازی شده‌اند.

جدول ۲-۶- انتخاب سرمشعل در رابطه با ضخامت ورق و فشار گاز

ضخامت ورق فولادی بر حسب اینچ	فشار گازها بر حسب پوند بر اینچ مربع PSi				اندازه‌ی قطر سوراخ نازل بر حسب اینچ	
	فشار قوی		انژکتوری			
	O _۲	C _۲ H _۲	O _۲	C _۲ H _۲		
۰/۰۱	۱	۱	۵_۷	۵	۰/۰۲۲۵	
۰/۰۱۶	۱	۱	۷_۸	۵	۰/۰۲۸۰	
۰/۰۱۹	۱	۱	۷_۱۰	۵	۰/۰۲۸۰	
۱/۳۲	۲	۲	۷_۱۸	۵	۰/۰۳۵۰	
۱/۱۶	۳	۳	۸_۲۰	۵	۰/۰۴۶۵	
۱/۳۲	۴	۴	۱۵_۲۰	۵	۰/۰۵۵۰	
۱/۸	۴	۴	۱۲_۲۴	۵	۰/۰۵۹۰	
۳/۱۶	۵	۵	۱۶_۲۵	۵	۰/۰۷۰	
۱/۴	۶	۶	۲۰_۲۹	۵	۰/۰۸۱	
۳/۸	۷	۷	۲۴_۳۳	۵	۰/۰۸۶	
۱/۲	۸	۸	۲۹_۳۴	۵	۰/۰۹۸	
۵/۸	۹	۹	۳۰_۴۰	۵	۰/۱۲۸۵	
۳/۴	۱۰	۱۰	۳۰_۴۰	۵	۰/۱۳۶۰	
۱	۱۲	۱۲	۳۰_۴۲	۵	۰/۱۵۴۰	

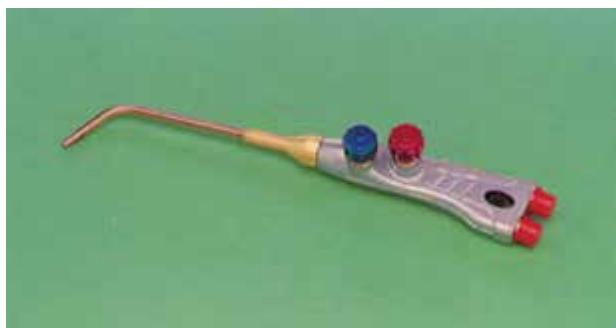

شکل ۲-۵۶

امروزه همراه دسته‌ی مشعل تعداد کمتری سرمشعل وجود دارد. در شکل ۲-۵۶ مشعل جوشکاری مشاهده می‌شود که به وسیله‌ی شیر قمز رنگ گاز استیلن باز و بسته می‌شود و شیر آبی رنگ مخصوص بازکردن و بستن گاز اکسیژن است و به قسمت انتهای دسته‌ی مشعل شیلنگ‌های گاز استیلن و اکسیژن وصل می‌شود.



شکل ۲-۵۷

شکل ۲-۵۷- جعبه‌ی مشعل جوشکاری و برشکاری با شعله‌ی گاز را نشان می‌دهد. در این جعبه یک دسته مشعل جوشکاری و چند سرمشعل جوشکاری با شماره‌های مختلف، که در قسمت در جعبه جاسازی شده است، قرار دارد.



شکل ۲-۵۸

داخل جعبه یک سر مشعل برشکاری هم وجود دارد که دارای یک شیر آبی رنگ برای تنظیم میزان اکسیژن است و یک شیر با دسته‌ی اهرمی برای باز و بسته کردن اکسیژن برشکاری است. در قسمت پایین هم سرمشعل‌های جوشکاری و برشکاری و گرم کاری مشاهده می‌شود(شکل ۲-۵۸).

۲-۳-۱۷- مشخصات سرمشعل‌ها در جدول ۲-۷ آمده است. اعدادی که روی سرمشعل‌ها حک شده است عبارت است از :

جدول ۲-۷- شماره‌ی مشعل با توجه به ضخامت ورق

شماره‌ی مشعل میلی‌متر	ضخامت ورق میلی‌متر	صرف استیلن لیتر در ساعت	صرف اکسیژن لیتر در ساعت
۱-۲	۱	۱۵۰	۱۵۰
۲-۴	۲ تا ۴	۳۰۰	۳۰۰
۴-۶	۶ تا ۴	۵۰۰	۵۰۰

- ۱- نمره‌ی سرمشعل مثلاً ۱-۲-۳-۴-۵
- ۲- کاربرد با توجه به ضخامت فلز مثلاً تا ۱m
- ۳- مقدار مصرف لیتر به ساعت گاز مثلاً شماره‌ی ۱۰۰
یعنی ۱۰۰ لیتر در ساعت



۲-۳-۱۸- شیلنگ‌های گاز: برای هدایت گاز از رگولاتور تا مشعل از شیلنگ لاستیکی مخصوص زرده دار استفاده می‌شود که هم قابلیت انعطاف دارد و هم از استحکام کافی برخوردار است و به راحتی در دست جوشکار در جهت‌های مختلف حرکت می‌کند.

شكل ۲-۵۹



شكل ۲-۶۰



شكل ۲-۶۱

شکل ۲-۵۹ شیلنگ‌های گاز معمولاً سه لایه هستند. لایه‌ی داخلی از لاستیک مخصوص و لایه‌ی میانی از الیاف بافته و لایه‌ی خارجی از لاستیک مقاوم ساخته شده است (شکل ۲-۶۰).

اینگونه شیلنگ‌ها با قطر داخلی $\frac{3}{16}$ اینچ و $\frac{1}{4}$ اینچ و $\frac{3}{8}$ اینچ در بازار وجود دارد.

نوع $\frac{3}{16}$ آن بسیار سبک و قابل انعطاف است و برای کارهای سبک جوشکاری مناسب است.

نوع $\frac{3}{8}$ اینچ آن برای جوشکاری لوله و برشکاری مورد استفاده واقع می‌شود.

شیلنگ‌های گاز اکسیژن سبز یا آبی رنگ هستند و شیلنگ‌های استیلن قرمز یا قهوه‌ای می‌باشند (شکل ۲-۶۱).



شکل ۲-۶۲



شکل ۲-۶۳

شیلنگ‌های گاز ممکن است به صورت تکی مورد استفاده واقع شوند و یا به صورت دو قلو؛ یعنی اینکه یک شیلنگ سبز با یک شیلنگ قرمز در قسمت جداره‌ی لاستیکی خارجی به هم چسبیده باشد (شکل ۲-۶۲).

یک سر شیلنگ‌ها به رگولاتور و سر دیگر آن‌ها به دسته‌ی مشعل به طور محکم بسته می‌شوند. برای این منظور از سر شیلنگی مخصوص و بسته‌های شیلنگ مطابق شکل ۲-۶۳ استفاده می‌شود که هم از محکم بودن اتصال و هم از عدم نشتی اطمینان کامل وجود داشته باشد.



شکل ۲-۶۴

برای بستن شیلنگ از سر شیلنگی مخصوص استفاده می‌شود. سر شیلنگ‌ها به طور محکم در شیلنگ پرس شده و یا بسته‌های مخصوص به شیلنگ محکم می‌شوند (شکل ۲-۶۴).

نکته‌ی مهم! برای محکم کردن شیلنگ به سر شیلنگی هیچگاه از سیم استفاده نکنید زیرا موجب بریده شدن شیلنگ می‌شود.


۲-۳-۱۹- میز کار جوشکاری: برای جوشکاری

قطعات کوچک یا قسمت‌های کوچک از یک مجموعه اتصالات از میز کار برای استقرار قطعات استفاده می‌شود و همان‌طور که در شکل ۶۵-۲ دیده می‌شود مجموعه‌ای از وسایل موردنیاز در دسترس جوشکار قرار دارد.

جوشکار می‌تواند ایستاده یا نشسته روی چهارپایه به راحتی جوشکاری نماید.

صندلی جوشکاری یک چهارپایه معمولی است، ولی روی سطح میز جوشکاری از آجرنسوز پوشیده شده تا جوشکاری روی آن انجام شود تا در مقابل حرارت شعله و بارها سرد و گرم شدن مقاومت کافی داشته باشد.

کنار میز جوشکاری یک ظرف آب برای سرد کردن سرمشعل و وسایل جوشکاری که گرم می‌شوند استفاده می‌شود. در پایان کار وسایل و ابزار کار در جای مخصوص قرار داده می‌شود. این کار از نظر صرفه‌جویی در وقت بسیار مؤثر است.

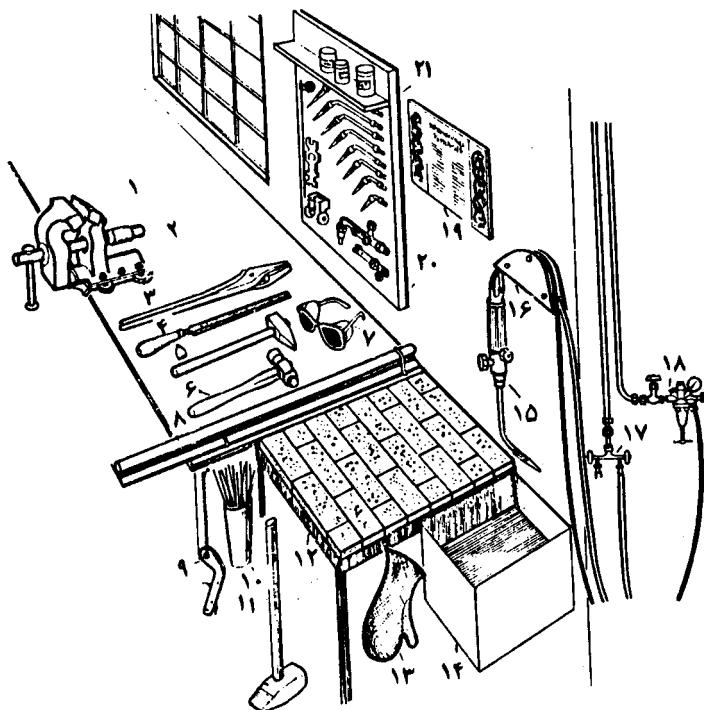

۱۳- دستکش نسوز

۱- میز کار

۱۴- ظرف آب

۲- گیره

۱۵- مشعل جوشکاری

۳- انبر

۱۶- جای آویزان کردن شیلنگ

۴- سوهان

۱۷- محل خروج استیلن با شیر

۵- چکش

یک طرفه

۶- چکش سرتخم مرغی

۱۸- دستگاه تقلیل دهنده فشار

۷- عینک جوشکاری

اکسیژن متصل به لوله اکسیژن

۸- میله‌ی صافکاری

۱۹- فوائد و دستورات ایمنی

۹- فندک

۲۰- مشعل جوشکاری

۱۰- جای مفتوح

۲۱- پودر جوشکاری و لحیم سخت

۱۱- پتک

۱۲- میز جوشکاری

شکل ۶۵-۲-تجهیزات جوشکاری گاز



۲_۶۶

۲_۳_۲۰ - فندک جوشکاری: فندک جوشکاری که در شکل ۲_۶۶ نشان داده شده است وسیله‌ای است که با حرکت دادن سنگ فندک روی سطح فولادی آج دار جرقه ایجاد می‌کند و با این جرقه‌ها می‌توان برای روشن کردن مشعل جوشکاری استفاده کرد.

سنگ فندک به مرور زمان و استفاده سائیده شده و کوتاه می‌شود و لازم است قبل از به کارگیری فندک از میزان بودن آن (میزان بیرون زدگی سنگ فندک قابل تنظیم است) اطمینان حاصل شود.



۲_۶۷

نکته‌ی ایمنی: شعله را نباید با کبریت یا شعله‌های دیگر روشن کرد زیرا شعله به طور ناگهانی با طول بلند روشن می‌شود و ممکن است باعث سوختگی دست و یا لباس جوشکار شود(شکل ۲_۶۷).

دستگاه شمعک رومیزی گاز: در کارگاههای بزرگ که تعداد زیادی به کار جوشکاری مشغول اند و گازها از طریق پست مرکزی تأمین می‌شود، یک دستگاه شمعک رومیزی نصب شده است و گازها از این مسیر به مشعل می‌رسند و دارای قسمت‌های مختلف زیر است (شکل ۲-۶۸).

- ۱- محلی برای آویختن مشعل جوشکاری؛
- ۲- شیر قطع و وصل جریان، که با قرار دادن مشعل روی اهرم هر دو گاز قطع می‌شود؛
- ۳- شمعک برای روشن کردن مشعل.



شکل ۲-۶۸- شمعک روی میز جوشکاری گاز



شکل ۲-۶۹

این وسیله اقتصادی است و به ما کمک می‌کند در مصرف گازها صرفه‌جویی داشته باشیم، چون یک بار که شعله را تنظیم کردیم می‌توانیم بارها و بارها شعله را خاموش و روشن کنیم، بدون اینکه نیاز به تنظیم مجدد داشته باشیم.

شکل ۲-۶۹ به محض آویختن مشعل به قلاب، شیرهای گاز به طور خودکار بسته می‌شود و شعله خاموش می‌شود ولی شمعک همچنان در مقابل سر مشعل روشن است. حال، به محض برداشتن مشعل، دوباره گازها جریان پیدا می‌کند که با شعله‌ی

شماعک می‌توان مشعل را روشن کرد. به دلیل این که به شیرهای اکسیژن و استیلن روی دسته‌ی مشعل دسته‌ی ترده‌ایم شعله با تنظیم قبلی می‌سوزد و این شیرها کمتر باز و بسته می‌شود و عمر مشعل سیار زیاد خواهد بود (شکل ۲-۷۰).

ناگفته نماند که شعله شمعک نصب شده روی میز به وسیله یک پیچ که قبلاً از سرمشعل شمعک تعییه نشده قابل تنظیم است و می‌توان با کم و زیاد کردن گاز خروجی از آن شعله کوتاه با بلند به وجود آورد.



شکل ۲-۷۰

۲-۳-۲- سوزن یا سوهان سرمشعل: گاهی مشاهده می‌شود که شکل شعله تغییر کرده و طول آن کوتاه‌تر شده، یا چند شاخه شده و یا به صورت خارج از مرکز شکل گرفته و یا شعله پراکنده است و خوب تنظیم نمی‌شود. وجود ذرات اکسید در سوراخ نازل و چسبیدن ذرات در دهانه‌ی نازل باعث مشکلات فوق می‌شود و باید به وسیله‌ی سوزن مخصوص که جنس آن نرم است سوراخ مشعل پاک شود (شکل ۲-۷۱).



شکل ۲-۷۱



۲_۷۲



۲_۷۳

برای هر سر مشعل سوهان مناسب وجود دارد(شکل ۲_۷۲). تمیز کردن سطح سرمشعل با چوب صاف هم باعث پاک شدن سطح سرمشعل می شود(شکل ۲_۷۳).

تذکر مهم! هرگز با سوهان معمولی سطح قاعده‌ی سرمشعل را پرداخت نکنید. در صورت ضرورت از سوهان مخصوص استفاده کنید. برای تمیز کردن سوراخ نازل نیز از سوزن‌های مخصوص که در قطره‌های مختلف متناسب با سوراخ هر نازل ساخته شده است استفاده کنید.