

فصل هشتم

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۲	۱۱	۱

تغییر سیم پیچی

هدفهای رفتاری: از هنر جو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- تعداد دور هر کلاف را محاسبه کند.
- ۲- قطر سیم مورد نیاز را محاسبه کند.
- ۳- برای تغییر ولتاژ، تعداد دور و قطر سیم را محاسبه کند.
- ۴- برای سرعت کمتر موتور، تعداد دور و قطر سیم را محاسبه کند.
- ۵- برای تعویض هادی‌های مسی یا آلومینیمی، قطر سیم را محاسبه کند.
- ۶- برای تعویض هادی‌های آلومینیمی یا مسی، قطر سیم را محاسبه کند.

۸- تغییر سیم پیچی


تعداد دور سیم پیچی و قطر سیم با توجه به مقادیر به دست آمده از روی پلاک موتور و با اندازه‌گیری ابعاد و اندازه‌های استاتور می‌پردازیم. سپس حالات مختلفی را که گاهی در کارگاه‌های تعمیراتی در مورد تغییر ولتاژ یا تغییر قطب و... پیش می‌آید، بررسی می‌کنیم.

لازم به تذکر است که منحنی‌ها و جداولی که برای این‌گونه محاسبات یا طراحی‌ها به کار می‌رود، به عوامل متعددی از قبیل شرایط کار، اندازه، مواد اولیه و... بستگی دارد و قابل تغییر است. قدرت خروجی موتور P_2 بر حسب KW و یا اسب بخار (PS)، مقدار ضریب بهره موتور . بر حسب درصد، ولتاژ خطی (L) بر حسب ولت، جریان خط بر حسب آمپر ضریب قدرت و نوع اتصال سیم پیچ های موتور به شبکه معمولاً بر روی پلاک موتور نوشته می‌شود و در محاسبات می‌توان از آن‌ها استفاده کرد (شکل ۸-۱).

در کارگاه‌های تعمیراتی اغلب لازم می‌شود که سیم پیچی ماشین‌های سه‌فاز یا یک فاز را تعویض کنند. سیم پیچی جدید یا براساس مشخصات قبلی ماشین انجام می‌گیرد یا این که برای کاربرد جدیدی که موردنیاز است محاسبه می‌شود.

تعیین مشخصات مربوط به سیم پیچی، در مورد اول (به صورت کپیه برداری)، در صورت موجود بودن سیم پیچی معیوب، بسیار ساده است و باید در هنگام باز کردن و خارج کردن سیم پیچ معیوب مشخصات سیم پیچ، قطر و جنس هادی، تعداد دور هر کلاف، نوع سیم پیچی، گام سیم پیچی نوع اتصال و غیره را یادداشت کرد و مورد استفاده قرار داد.

در صورتی که سیم پیچی معیوب در ماشین موجود نباشد یا لازم باشد مقادیر نامی ماشین یا سیم پیچی آن تغییر یابد، باید محاسبه‌های لازم را انجام داد. در این‌جا ابتدا به محاسبه‌ی

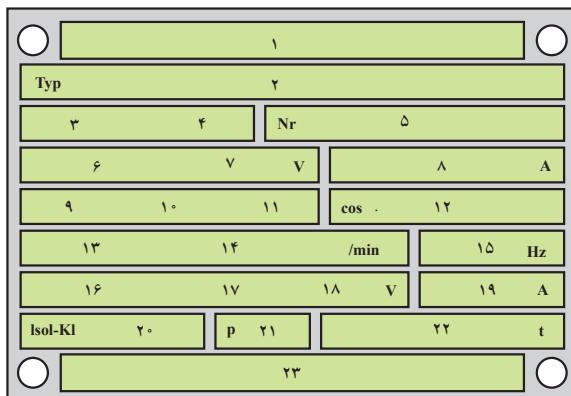

شکل ۱-۸-۱ - پلاک موتور

جدول ۱-۸

توضیح	شماره
سازنده - علامت کارخانه	۱
تیپ - علامت مشخصه مدل	۲
نوع جریان مانند C (جریان مستقیم) E (جریان یک فاز) D (جریان ۳ فاز)	۳
نوع کار مانند Gen (ژنراتور) Mot (موتور)	۴
شماره مسلسل	۵
(۶) نوع اتصال استاتور مانند λ (اتصال ستاره) Δ (اتصال مثلث) (۷) ولتاژ نامی	۶ و ۷
جریان نامی	۸
(۹) قدرت نامی، داده شده به KW و یا W برای موتورها قدرت ظاهری به KVA یا VA در ژنراتورهای سنکرون	۹ و ۱۰ و ۱۱
(۱۱) نوع مورد استفاده	۱۲
ضریب قدرت نامی	۱۲
(۱۳) جهت گردش مثلاً راست گرد از طرف محور (۱۴) دور نامی	۱۳ و ۱۴
فرکانس نامی	۱۵
(۱۶) Err (تحریک) در ماشین های جریان مستقیم	۱۶
(۱۷) Lfr (رنور) در ماشین های (سنکرون)	۱۷
(۱۷) نوع اتصال سیم پیچ رنور	۱۸
(۱۸) تحریک نامی هم چنین ولتاژ رنور در حالت سکون	
جریان تحریک نامی - جریان رنور	۱۹
کلاس عایقی مانند Y, E, A, B و غیره	۲۰
نوع حفاظت مانند P33	۲۱
وزن به تن در ماشین های بزرگ تر از یک تن	۲۲
توضیحات دیگر	۲۳

بر حسب دور در دقیقه $P_{S_1} \frac{U}{\text{min}}$ قدرت ظاهری ورودی

$$\text{بر حسب } VA, C = \frac{VA}{Cm^3} \times \frac{\text{min}}{U}$$

منحنی ۱-۸- مقدار ضریب C، برای موتورهای با قدرت های مختلف را نشان می دهد. در این منحنی که از آن بیشتر برای طراحی موتور استفاده می شود، مقدار C می تواند بین دو حد بالا و پایین باشد. در صورتی که مقدار C به حد بالای منحنی تزدیک باشد، موتور از نوع باز است و باید تهویه در آن به خوبی انجام گیرد. در صورتی که موتور از نوع بسته باشد و تنها توسط جدارهای خارجی پوسته خنک شود، مقدار C به حد پایین منحنی تزدیک خواهد بود. اگر قدرت موتور مجھول باشد، می توان با انتخاب قدرت های مختلف و پیدا کردن فاکتور C برای هر یک، از رابطهی ضریب C و انتقال ضریب به دست آمده به منحنی ۱-۸- قدرت موتور را به دست آورد. اگر ضریب C به دست آمده در خارج از منحنی یا در داخل سطح هاشور خورده قرار گرفته باشد اما در تزدیکی حد موردنظر نباشد، باید قدرت دیگری را انتخاب کرد و همین عمل را تکرار نمود تا بالآخره فاکتور C در تزدیکی حد موردنظر واقع شود.

در هنگام محاسبهی پارامترهای لازم برای سیم پیچی موتور، باید توجه داشت که به علت وجود تلفات در ماشین، قدرتی که برای محاسبات استفاده می شود باید بیشتر از توان خارجی P_2 باشد.

توانی که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد، توان ظاهری ورودی بوده و بر حسب ولت آمپر است و از رابطهی زیر به دست می آید.

$$P_{S_1} = \frac{P_2}{\cos \cdot \cdot \cdot}$$


قدرت ظاهری ورودی (P_{S_1}) یک موتور با مجذور قطر داخلی استاتور (Di^3) و طول شیارهای استاتور (l) و تعداد دور سنکرون موتور n_s ، متناسب است. پس می توان نوشت:

$$P_{S_1} = C \cdot Di^3 \cdot l \cdot n_s$$

فاکتور C، نسبت توان ظاهری ماشین به اندازه های ذکر شده است و واحد آن به واحد های انتخاب شده برای طول و توان ورودی بستگی دارد.

$$C = \frac{P_{S_1}}{Di^3 \cdot l \cdot n_s}$$


در این رابطه، Di قطر دهانه استاتور بر حسب Cm ، l طول شیار و یا ضخامت ورقه ها بر حسب Cm ، n_s دور سنکرون

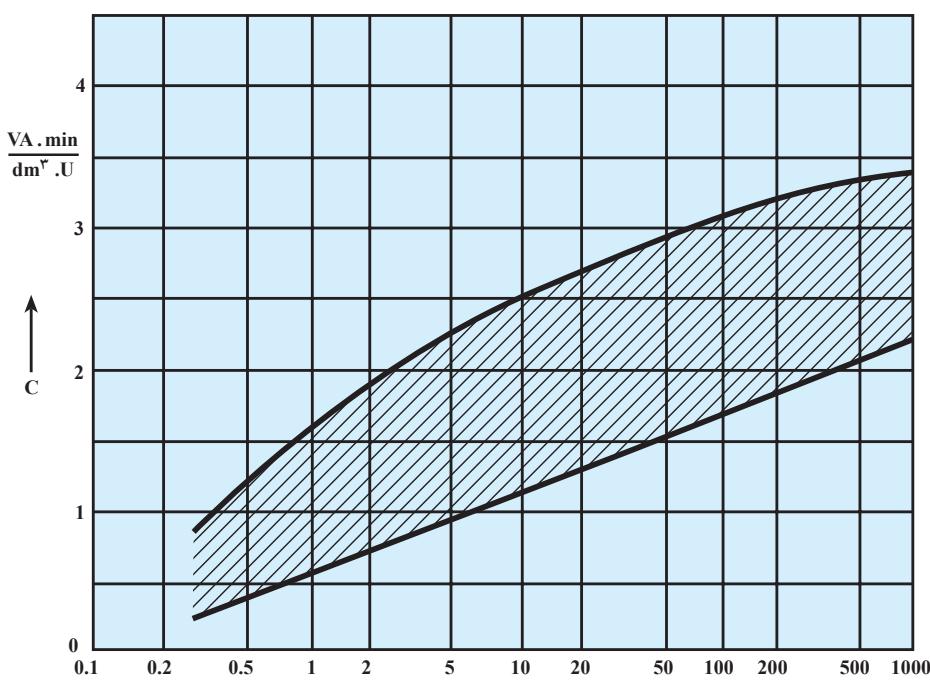


منحنی ۱-۸- ضریب C نسبت به توان خروجی

نشده باشد، می‌توان مقدار تقریبی آن‌ها را از این دو منحنی بدست آورد و در محاسبات تعداد دور کلاف و قطر سیم، از آن‌ها استفاده کرد. در زیر به شرح این محاسبات می‌پردازیم.

در منحنی ۸-۲ مقدار ضریب بهره و در منحنی ۸-۳ مقدار ضریب قدرت موتورها داده شده است. در صورتی که موتور فاقد پلاک باشد یا این مقادیر در روی پلاک آن مشخص نباشند، در زیر به شرح این محاسبات می‌پردازیم.

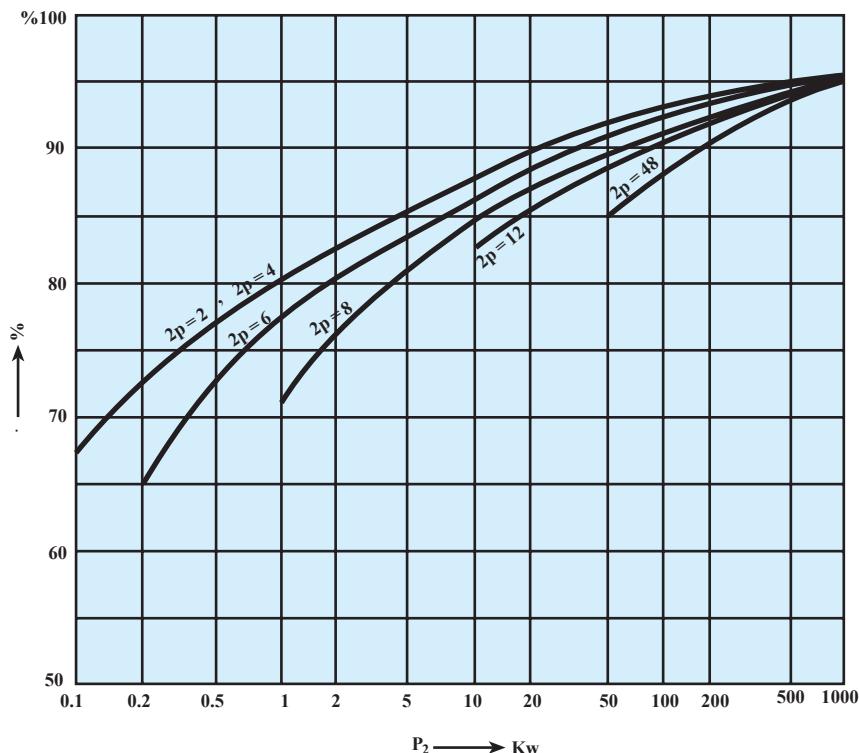

منحنی ۸-۲—راندمان نسبت به
توان خروجی

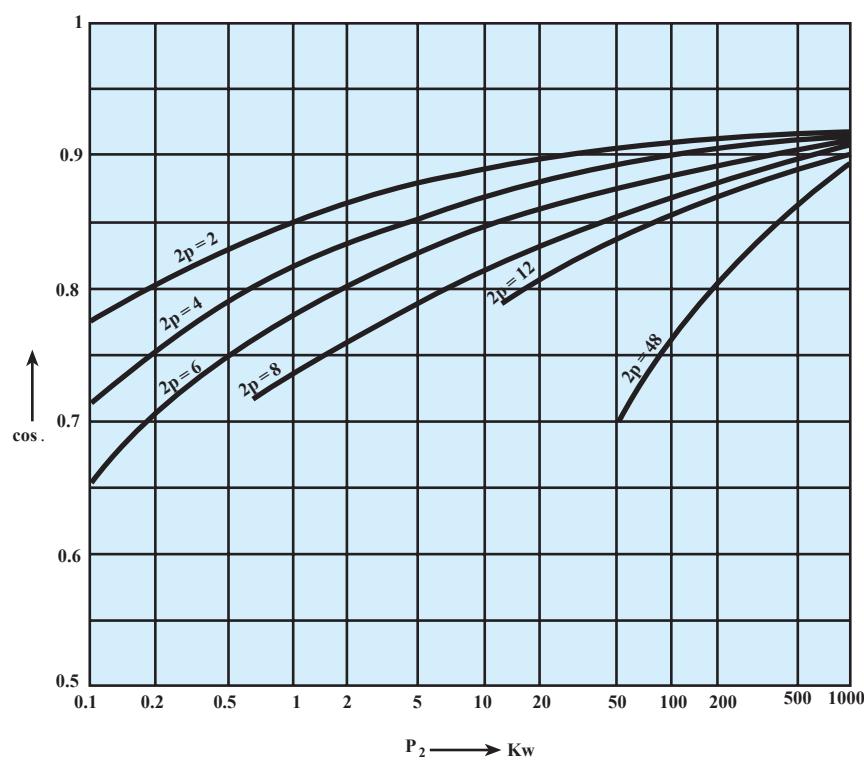


منحنی ۸-۳—ضریب قدرت نسبت
به توان خروجی

۱-۸- محاسبه‌ی تعداد دور هر کلاف

تعداد دور سیم پیچ هر فاز استاتور را می‌توان از رابطه‌ی $E = \frac{4}{44} \times f \times N \times K$ بدست آورد. در این رابطه، f فوران متوسط زیر هر قطب است و از رابطه‌ی $I = B_{av} \cdot p$ به دست می‌آید. p . نیز طول هر قطب و مقدار آن برابر است با:

$$p = \frac{D_i}{2P}$$

تقسیم اندکسیون مغناطیسی در زیر هر قطب، یک‌نواخت

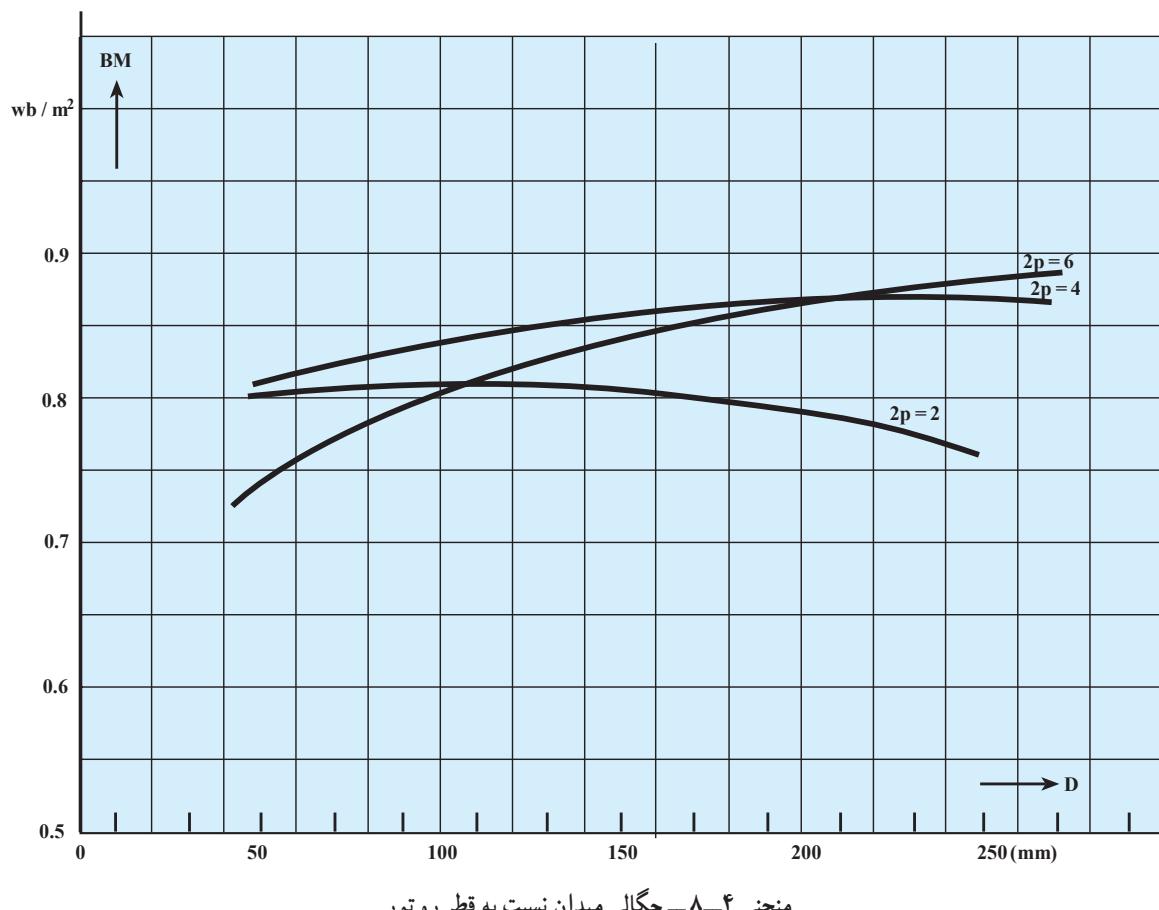

منحنی ۴-۸- چگالی میدان نسبت به قطر روتور

۹۷٪ است، در این رابطه، N تعداد کل حلقه‌های مربوط به یک فاز است. اگر تعداد هادی‌های را که در هر شیار قرار می‌گیرند با N_Z نشان دهیم، می‌توان برای محاسبه‌ی آن‌ها از رابطه‌ی

$N_Z = \frac{N}{q \cdot p}$ استفاده کرد. در صورتی که سیم پیچی به صورت

بدین ترتیب، رابطه‌ای که برای محاسبه‌ی تعداد دور باید از آن استفاده کرد به صورت زیر است.

$$N = \frac{E}{\frac{4}{44} \times f \times K} = \frac{K' U}{\frac{4}{44} \times f \times K}$$

ضریب K' نسبت بین E و U و مقدار آن بین ۹۵٪ تا

که در آن $q = 2$ باشد، برابر با $K_Z = 0.966$ و اگر $q = 20$ باشد برابر با $K_Z = 0.956$ محاسبه می‌شود^۱. مشاهده می‌شود که مقدار q عملاً در ضریب پخش تأثیر زیادی ندارد و می‌توان در محاسبات یک سیم‌پیچی سه‌فازه برای حالتی که q از ۲ بزرگ‌تر باشد، مقدار ضریب منطقه‌ای را برابر با $K_Z = 0.96$ منظور داشت.

در سیم‌پیچی یک فازه، در صورت استفاده از تمام شیارهای زیر هر قطب برای یک فاز، ضریب پخش $K_Z = 0.637$ و در صورت استفاده از $\frac{2}{3}$ شیارها برای یک فاز، ضریب پخش برابر با $K_Z = 0.825$ خواهد شد^۲. بنابراین، نسبت ولتاژ القابی در دو حالت برابر است با:

$$\frac{\frac{1}{2} \times 0.637}{\frac{3}{2} \times 0.825} = 1/16$$

نسبت به دست آمده بدین معنی است که در موتور یک فازه در حالتی که تمام شیارها برای فاز اصلی سیم‌پیچی شوند، با وجود این که مواد مصرفی بیش از ۵۰ درصد حالتی است که فقط $\frac{2}{3}$ شیارها مربوط به یک فاز باشند، اما تنها حدود ۱۶ درصد اضافه ولتاژ خواهیم داشت. به همین دلیل، در سیم‌پیچی موتورهای یک فاز اغلب $\frac{2}{3}$ شیارها توسط سیم‌پیچی اصلی پر می‌شود.

ب - ضریب ولتاژ کوتاهی گام K_S (فاکتور گام):

گام سیم‌پیچی از گام قطبی کوچک‌تر باشد، اختلاف سطح القابی در سیم‌پیچی، کمتر از حالتی خواهد بود که گام سیم‌پیچی با گام قطبی برابر است. ضریبی که در این رابطه به کار می‌رود، ضریب ولتاژ کوتاهی گام نامیده می‌شود و مقدار آن برای چند حالت در جدول ۸-۲ داده شده است.

برای سادگی محاسبات، در جدول ۸-۳ مقدار ضریب ولتاژ سیم‌پیچی برای بعضی از سیم‌پیچ‌ها داده شده است.

دو طبقه انجام گیرد، باید تعداد هادی‌های واقع در هر شیار زوج باشد تا تعداد حلقه‌های هر کلاف عدد صحیح به دست آید.

۱-۸-۱- تعیین ضریب ولتاژ سیم‌پیچی: یکی از عوامل مؤثر در تعیین بزرگی اختلاف سطح القابی در ماشین‌های الکتریکی که در محاسبات مربوط به تعیین تعداد دور حلقه‌های سیم‌پیچی موتورهای الکتریکی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضریب ولتاژ سیم‌پیچی (K) است. ضریب ولتاژ سیم‌پیچی از دو ضریب ولتاژ منطقه‌ای K_Z و ضریب ولتاژ کوتاهی گام K_S تشکیل شده و برابر با $K_Z \cdot K_S = K$ است.

الف - تعیین ضریب ولتاژ منطقه‌ای K_Z (ضریب پخش):

در صورتی که هادی‌های یک فاز در زیر هر قطب، در شیارهای مختلف تقسیم شوند – یعنی $q = 1$ باشد – ولتاژ القابی در هر یک از کلاف‌ها با یک دیگر اختلاف فاز دارد. اختلاف سطح کل از جمع برداری ولتاژهای القابی در کلاف‌ها به دست می‌آید و بنابراین کوچک‌تر از جمع جبری آن‌ها می‌شود. در صورتی که هادی‌های یک فاز در زیر یک قطب، در یک شیار واقع شده باشند – یعنی $q = 1$ باشد – می‌توانیم بگوییم که در همه‌ی هادی‌های واقع در یک شیار، ولتاژها تقریباً یکسان و هم فازند. در این صورت، جمع برداری ولتاژهای القابی در هادی‌ها با جمع جبری آن‌ها برابر خواهد بود.

دلیل این که در حالت اول جمع برداری ولتاژهای القابی، از جمع جبری ولتاژها کوچک‌تر شد، در حقیقت تأثیر ضریبی به نام

$$\text{ضریب منطقه‌ای است که مقدار آن } \frac{\text{جمع برداری ولتاژها}}{\text{جمع جبری ولتاژها}} = K_Z$$

می‌باشد. در حالت دوم، جمع برداری ولتاژهای القابی با جمع جبری آن‌ها برابر می‌شد؛ درنتیجه، ضریب منطقه‌ای $K_Z = 1$ بود. هرچه گروه کلاف مربوط به یک فاز به طور گسترده‌تری در زیر یک قطب توزیع شود، ولتاژ القابی کل و به همان نسبت ضریب منطقه‌ای، کوچک‌تر خواهد بود.

مقدار دقیق ضریب ولتاژ پخش در یک سیم‌پیچی سه‌فازه

۱ و ۲ - هنرجویان برای بینندگان به روشن‌های محاسبه، می‌توانند به کتاب‌هایی که در این زمینه موجود است، مراجعه کنند.

جدول ۲-۸- ضریب ولتاژ کوتاهی گام

$\epsilon = \frac{y_Z}{y} =$	$\frac{5}{6}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$
$K_S =$	$^{\circ}/966$	$^{\circ}/95$	$^{\circ}/92$	$^{\circ}/87$	$^{\circ}/71$

جدول ۳-۸- ضریب ولتاژ سیم پیچی

$q =$	۲				۳			
$\frac{y_Z}{y} =$	$\frac{6}{6}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{6}{9}$	
$K =$	$^{\circ}/966$	$^{\circ}/933$	$^{\circ}/836$	$^{\circ}/960$	$^{\circ}/945$	$^{\circ}/902$	$^{\circ}/831$	

به جای سیم کلفت استفاده کرد. در این صورت، باید مجموع سطح مقطع سیم‌های موازی با سطح مقطع سیم موردنظر برابر باشد. قطر سیم را پس از مشخص کردن چگالی جریان می‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد :


$$A = \frac{d^2 \cdot I}{4} = \frac{I}{J} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4A}{I}}$$

اگر بخواهیم از n سیم موازی با قطرهای d_1 و d_2 و ... d_n

به جای سیم محاسبه شده با قطر d استفاده کنیم، باید قطر سیم‌های مورد استفاده در رابطه‌ی $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2}$ صدق کند.

اگر قطر سیم‌ها برابر باشد، قطر هر یک از آن‌ها $d = \frac{d}{\sqrt{n}}$ می‌شود.

در صورتی که یک شیار دوزنقه‌ای شکل کاملاً از سیم گرد پر شود، می‌توان مقدار تقریبی قطر سیم را با داشتن تعداد هادی‌های واقع در هر شیار یا مقدار تقریبی هادی‌های واقع در هر شیار را با دانستن قطر سیم و اندازه‌گیری ابعاد شیار از رابطه‌ی زیر به دست آورد.

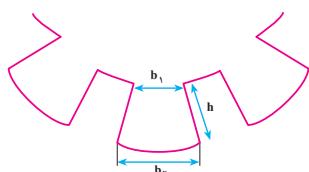

$$d^2 N_Z = (b_1 + b_2 - 2)(h_n - 3)f$$

در این رابطه d قطر سیم بالاک بر حسب میلی‌متر و N_Z تعداد کل هادی‌های هر شیار، b_1 و b_2 دو قاعده کوچک و بزرگ شیار بر حسب میلی‌متر و h_n عمق شیار بر حسب میلی‌متر

۲-۸- تعیین قطر سیم

برای محاسبه‌ی قطر سیم باید جریان فازی را حساب کرد. در اتصال ستاره جریان فاز با جریان خط برابر است. در اتصال مثلث، جریان فاز از جریان خط، $\sqrt{3}$ برابر کم‌تر می‌باشد. جریان خط از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید :

$$I_L = \frac{P_2}{\sqrt{3} \cdot U_L \cos \theta}$$

پس از مشخص شدن مقدار جریانی که از سیم پیچ هر فاز باید عبور کند، می‌توان سطح مقطع یا قطر سیم را حساب کرد. برای این منظور، باید چگالی جریان مجاز (J) را مشخص نمود. هرچه چگالی جریان سیم بیشتر انتخاب شود، سیم‌پیچ‌های موتور بیشتر گرم می‌شوند. پس چگالی جریان برای موتورها به شرایط کار، نوع کار، مدت زمان کار کردن و خاموش بودن موتور و هم‌چنین شرایط تهویه و تعداد قطب‌های آن بستگی دارد. اغلب برای موتورهای معمولی باز، چگالی جریان بین $4/5$ تا 10 آمپر بر میلی‌متر مربع و در موتورهای معمولی بسته، چگالی جریان بین $3/5$ تا $8/5$ آمپر بر میلی‌متر مربع با توجه به نوع و محل مصرف آن انتخاب می‌شود. بدین ترتیب، با مشخص شدن چگالی جریان می‌توان قطر سیم را محاسبه کرد. در ماشین‌های کوچک و متوسط تا حدود 100 PS، معمولاً از سیم‌های گرد استفاده می‌شود. در صورتی که سیم لایکی با قطر محاسبه شده در دسترس نباشد یا سطح مقطع سیم مورد لزوم بزرگ باشد، می‌توان از چند سیم گرد نازک تر به صورت موازی

است. عددهای ۲ و ۳ به خاطر وجود عایق در شیار و همچنین

$$C = \frac{P_{S_1}}{Di \cdot l \cdot n_s} = \frac{24/0.5 \times 1000}{25^2 \times 15 \times 1000}$$

$$= 2/57 \times 10^{-3} \frac{V \cdot A \cdot min}{Cm^3}$$

اگر مقدار C را که از رابطه بالا به دست آمده، در منحنی ۸-۱ برای $P_2 = 18\text{KW}$ جستجو کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که نزدیک به حد بالای منحنی است. بنابراین، چون این موتور از نوع باز است و عمل تهویه و خنک شدن در آن به خوبی انجام می‌گیرد، قدرت انتخابی برای آن مناسب است اما در صورتی که موتور از نوع بسته بود و مقدار C نیز همین مقدار به دست می‌آمد، برای قدرت موتور می‌بایست اعدادی کمتر از ۱۸ کیلووات انتخاب شوند و سپس با محاسبه اعدادی که برای C به دست می‌آیند و انتقال آن‌ها بر روی منحنی، توان واقعی موتور را به دست آورد.

برای محاسبه تعداد دور سیم پیچ‌های هر فاز استاتور، باید ولتاژ فازی محاسبه شود. ولتاژ خط 38° ولت و نوع اتصال آن ستاره است. پس ولتاژی که بر روی سیم پیچ‌های هر فاز قرار می‌گیرد، برابر است با :

$$U_{ph} = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{38^\circ}{\sqrt{3}} = 22.0\text{V}$$

اندکسیون مغناطیسی در فاصله هوایی برای این موتور در حالت بی‌باری از روی منحنی (۸-۴) $B_{max} = 875\text{G}$ در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب، در هر قطب مقدار . برابر است با :

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{\pi} B_{max} \cdot l \cdot p = \frac{B_{max} \cdot l \cdot Di}{P} \\ &= \frac{875 \cdot G \times 25\text{Cm} \times 15\text{Cm}}{3} = 1/0.9 \times 10^6 \text{M} \\ &= 1/0.9 \times 10^{-2} \text{V.S} \end{aligned}$$

ضریب ولتاژ سیم پیچی K نیز از روی جدول ۸-۲ برای ۳

و $3 = q$ و ضریب کوتاهی گام $\frac{8}{9}$ ، برابر با $0.945 = K$ می‌شود.

بدین ترتیب، تعداد دور در هر فاز برابر است با :

$$N = \frac{E}{4/44 \times f \times K} = \frac{K'U}{4/44 \times f \times K}$$

گوه روی شیار منظور می‌شوند. ضریب f نیز برای سیم پیچی یک طبقه برابر با $4/0$ و برای سیم پیچی دو طبقه برابر با $3/6$ است.

برای مثال، در یک شیار دوزنقه‌ای شکل با اندازه‌های

$h_n = 26\text{mm}$ و $b_1 = 10\text{mm}$ و $b_2 = 14\text{mm}$ که تعداد

عدد هادی در آن قرار می‌گیرد و سیم پیچی به صورت دو طبقه است، قطر سیم برابر است با :

$$d^2 = \frac{(b_1 + b_2 - 2)(h_n - 3)}{N_Z} \times 0.36 = \frac{22 \times 23 \times 0.36}{8} = 22\text{mm}$$

$$d^2 = 2/28 \Rightarrow d = 1/5\text{mm}$$

در صورتی که ضخامت لاق روی سیم حدود $1/0$ میلی‌متر باشد. باید از سیم لاقی نمره $1/4$ که قطر آن با لاق، $1/5$ میلی‌متر می‌شود، استفاده کرد.

برای آشنایی بیشتر شما با توضیحات داده شده به ذکر یک مثال می‌پردازیم.

مثال: محاسبه تعداد دور و قطر سیم لازم برای سیم پیچی یک موتور آسنکرون رتور فرسی به صورت دو طبقه و $3 = q$ و با گام کسری و ضریب کوتاهی گام $\frac{8}{9} = \epsilon$ موردنظر است. سایر مشخصات این موتور عبارت است از :

قدر خروجی

تعداد شیارهای استاتور

قطر دهانه استاتور

طول شیار

ولتاژ و نوع اتصال

تعداد دور سنکرون

راه حل: از روی منحنی‌های ۸-۲ و ۸-۳ مقدار ضریب بهره $0.87 = \epsilon$ و ضریب قدرت $0.86 = \cos \theta$ برای این موتور به دست می‌آید.

قدری که سیم پیچ‌های موتور باید براساس آن طراحی شود، برابر است با :

$$P_{S_1} = \frac{P_2}{\cos \theta} = \frac{18}{0.87 \times 0.86} = 24/0.5 \text{KVA}$$

اگر مقدار C را برای مقادیر داده شده $Di = 25\text{Cm}$ و

می‌توان چگالی جریان را پیش‌تر انتخاب کرد. در غیر این صورت، باید موتور را برای قدرت کمتری طراحی نمود.

۳-۸- محاسبه‌ی سیم‌پیچی برای تغییر ولتاژ

گاهی لازم می‌شود که سیم‌پیچی یک موتور را برای یک ولتاژ - غیر از ولتاژ نامی - تغییر دهیم. در این صورت، با توجه به اطلاعاتی که از سیم‌پیچ قبلی موتور به دست می‌آید، باید محاسبات مجددی را برای تعداد دور و قطر سیم‌پیچ جدید انجام دهیم. این مورد با ذکر یک مثال شرح داده می‌شود.

موتوری که ولتاژ آن باید تغییر کند، یک موتور سه‌فاز با رتور قفسی است و لازم است از ولتاژ $7/220$ به ولتاژ $7/220$ تغییر سیم‌پیچی داده شود تا قابل استفاده در ایران باشد. سیم‌پیچی این موتور که در حالت اتصال کلاف‌های آن به صورت مثلث، به ولتاژ 127 ولت و در صورت اتصال ستاره به ولتاژ 220 ولت سه‌فازه اتصال پیدا می‌کرد، باید تغییر کند. به طوری که در صورت اتصال مثلث به ولتاژ سه‌فازه 220 ولت و در صورت اتصال ستاره، به ولتاژ سه‌فازه 380 ولت اتصال یابد.

با این تغییر سیم‌پیچی، نوع اتصال (ستاره - مثلث) و قدرت و دور آن نباید تغییر کنند. سایر مشخصات این موتور به قرار زیر است:

تعداد قطب‌ها $4 = 2P$ و تعداد شیارها $36 = Z$ و تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز $3 = q$ و سیم‌پیچی یک طبقه و هر فاز موتور دارای دو گروه کلاف و هر کلاف نیز از $24 = N_Z$ دور تشکیل شده است.

قطر سیم بدون لاک $d = 1/3$ و جنس آن از مس و سطح مقطع آن بدون لاک $A = 1/327\text{mm}^2$ می‌شود.

قطر سیم بالاک $d_{is} = 1/36$ و سطح مقطع آن بالاک برابر با $A_{is} = 1/452\text{mm}^2$ است.

سطح اشغال شده در هر شیار، برابر با $N_Z \cdot A_{is} = 24 \times 1/452 = 34/848\text{mm}^2$ است. این سطح باید توسط هادی‌های عایق دار جدید پر شود. تعداد کلاف‌های هر فاز $\frac{36}{3 \times 2}$ است. و بنابراین تعداد حلقه‌های کل یک فاز

$$N = \frac{N_Z \cdot Z}{2m} = \frac{24 \times 36}{2 \times 3} = 144$$

$$N = \frac{92}{4/44 \times 50 \times 0/945 \times 1/09 \times 1} = 92/220$$

تعداد هادی‌های واقع در هر شیار برابر است با:

$$N_Z = \frac{N}{q \cdot p} = \frac{92}{3 \times 3} = 10/22$$

همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، در سیم‌پیچی دو طبقه باید تعداد هادی‌هایی که در هر شیار قرار می‌گیرند، عدد زوج باشد تا تعداد حلقه‌های هر کلاف، عدد صحیح بشود. لذا برای این موتور، $N_Z = 12$ و درنتیجه $N = 108$ را انتخاب می‌کیم. به این ترتیب، چون در هر شیار دو کلاف قرار می‌گیرد،

هر کلاف دارای $\frac{12}{2} = 6$ حلقه خواهد بود.

برای محاسبه‌ی قطر سیم، باید ابتدا جریانی را که از هر حلقه عبور می‌کند به دست آوریم. چون در این جا سیم‌پیچ‌ها به صورت ستاره بسته شده‌اند. با دانستن ضریب بهره و ضریب قدرت، جریان خط را که با جریان فاز برابر است به دست می‌آوریم.

$$I_L = I_{ph} = \frac{P_2}{3 \cdot \cos \phi \cdot U_{ph}}$$

$$I_{ph} = \frac{18000}{3 \times 0.87 \times 0.86 \times 220} = 36/5\text{A}$$

با انتخاب چگالی جریان $\frac{A}{mm} = 5$ قطر هادی برابر می‌شود با:

$$d = 1/13 \sqrt{\frac{I_{ph}}{J}} = 1/13 \sqrt{\frac{36/5}{5}} = 3\text{mm}$$

به جای یک سیم گرد با قطر 3mm بدون لاک، می‌توان از دو هادی که به صورت موازی با یک دیگر پیچیده می‌شوند، استفاده کرد. در این صورت، قطر هادی جدید d' برابر است با:

$$\frac{d}{d'} = \sqrt{2} \Rightarrow d' = \frac{d}{\sqrt{2}}$$

$$d' = \frac{3}{\sqrt{2}} = 2/1\text{mm}$$

پس از محاسبه‌ی قطر و تعداد دور سیم، باید بررسی کرد که سیم‌های محاسبه شده و عایق در شیارهای استاتور جای می‌گیرند یا خیر. در صورتی که هادی‌ها در درون شیار جای نگیرند و امكان خنک کردن و تهویه‌ی بهتر موتور نیز وجود داشته باشد،

جدیدی را در درون آن جای داد، باید از سیم با قطر کمتر – که در این مثال 95 mm بدون لاک می‌باشد – به جای سیم یک استفاده کرد. در این حالت، قدرت موتور تا حدود 9 درصد کاهش می‌یابد. گاهی موتور را برای دو ولتاژ مختلف – که ولتاژ بیشتر و برابر ولتاژ کمتر می‌باشد، مثلاً 220 و 440 ولت – سیم پیچی می‌کنند. برای این کار، سیم پیچ هریک از فازها به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود و در ولتاژ کمتر، این دو قسمت با یکدیگر به صورت موازی و در ولتاژ بیشتر، با یکدیگر به صورت سری قرار می‌گیرند. مثلاً اگر هر فاز موتور دارای 4 گروه کلاف باشد، برای ولتاژ کمتر، هر دو گروه کلاف با یکدیگر سری می‌شوند و سپس طوری به هم اتصال پیدا می‌کنند که درمجموع دو مدار موازی را تشکیل دهند اما برای ولتاژ بیشتر، باید هر چهار گروه کلاف را با یکدیگر به صورت سری قرار داد. در این صورت، ولتاژ هر کلاف صرف نظر از ولتاژ تعذیبی موتور، همیشه برای ولتاژ کمتر و ولتاژ بیشتر یکی خواهد بود.

اگر موتور یک فاز باشد، سیم پیچ اصلی دو قسمت می‌شود و سیم پیچ راه انداز نیز بر مبنای ولتاژ کمتر پیچیده شده و در هر حالت با یک قسمت از سیم پیچ اصلی، به صورت موازی قرار می‌گیرد (شکل ۲-۸-الف و ب).

با توجه به این که مقادیر مغناطیسی موتور باید ثابت بماند، پس تعداد دور جدید N_2 برابر است با :

$$N_2 = N \frac{U_2}{U} = 144 \times \frac{220}{127} = 249 / 4$$



$$\text{هادی}_{Z2} = \frac{249 / 4 \times 2 \times 3}{36} = 41 / 6 \approx 42$$

سطح مقطع هادی جدید را نیز با توجه به ولتاژ قدیم و جدید می‌توانیم به طریق زیر حساب کنیم :

$$A_2 = A_1 \frac{U_1}{U_2} = 1 / 327 \times \frac{127}{220} = 0.767 \text{ mm}^2$$

سطح مقطع سیم استاندارد برابر با $A_2 = 0.786 \text{ mm}^2$ و قطر آن $d_2 = 1 \text{ mm}$ است. قطر این سیم با لاک برابر $A_{2is} = 0.882 \text{ mm}^2$ و سطح مقطع آن با لاک $d_{2is} = 1.06 \text{ mm}$ می‌باشد و چون باید در هر شیار 42 عدد از این سیم‌ها قرار گیرد، پس سطح کل اشغال شده در هر شیار برابر با $N_{Z2} \cdot A_{2is} = 42 \times 0.882 = 37.044 \text{ mm}^2$ خواهد شد. این مقدار 6 درصد بیشتر از سطح اشغالی توسط هادی‌های قبلی است.

در صورتی که شیار جا نداشته باشد و نتوان هادی‌های

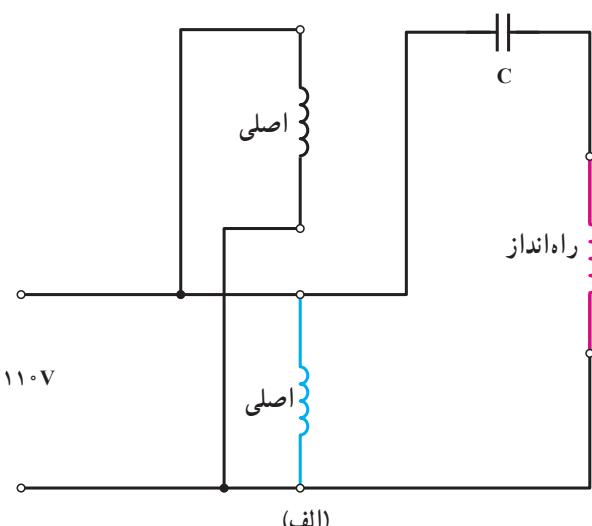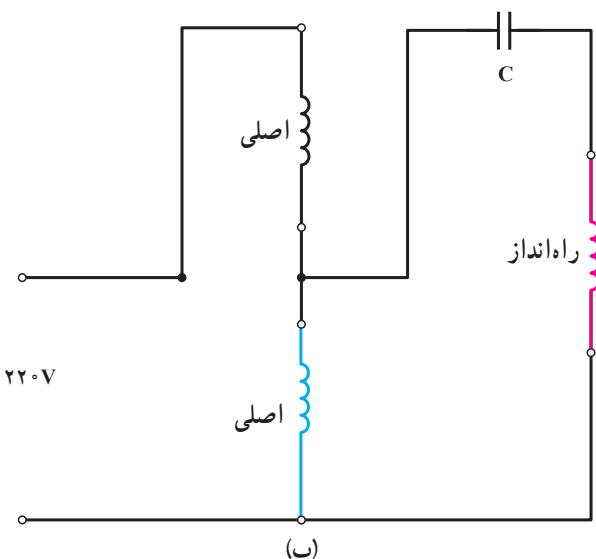

شکل ۲-۸-۸ - موتور یک فاز با دو ولتاژ کار

۴-۸- محاسبه سیم پیچی برای دور کم تر موتور

با افزایش تعداد قطب‌ها از دور موتور کاسته می‌شود و با کم کردن تعداد قطب‌ها دور موتور افزایش می‌یابد. لذا افزایش دور موتور به دلیل محدودیت‌های مکانیکی چندان عملی نیست و بنابراین، در اینجا فقط به کاهش دور موتور از طریق افزایش تعداد قطب‌ها می‌پردازیم.

چنان‌چه در یک موتور بخواهیم سیم پیچی را برای تعداد قطب بیشتر از حالت نامی تغییر دهیم، سطح زیر هر قطب از حالت اول کمتر می‌شود. و با ثابت ماندن اندازه‌گیری در فاصله‌ی هوایی، فوران نیز نسبت به حالت قبل کاهش می‌یابد. در این مورد می‌توان نوشت:

$$\frac{2P_2}{2P_1} = \frac{n_1}{n_2} \quad (1)$$

(اندیس ۲ در روابط مشخص کنندهٔ حالت دوم یعنی با تعداد قطب بیشتر است).

در صورتی که ولتاژ فازی ثابت بماند، باید حاصل $N \cdot K = \text{Const}$ باشد. ضریب ولتاژ سیم پیچی K فقط به مقدار خیلی جزئی با تغییر قطب تغییر می‌کند.

$$N_1 = N_2 \cdot \frac{2P_1}{2P_2} \quad (2)$$

از ترکیب دو رابطهٔ ۱ و ۲ می‌توان نوشت:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{2P_1}{2P_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

در صورت ثابت بودن ولتاژ، تعداد دور سیم پیچی، مناسب با تعداد قطب‌ها تغییر می‌کند. افزایش تعداد دور سیم پیچی برای هر فاز، باعث کم شدن سطح مقطع سیم نیز می‌شود. می‌توان چنین نتیجه گرفت که در یک تجدید سیم پیچی موتور آسنکرون از تعداد قطب کمتر به تعداد قطب بیشتر، در صورت ثابت بودن نوع اتصال و اختلاف پتانسیل تغذیه‌ی سیم پیچی، تعداد دور سیم پیچی یک فاز، سطح مقطع سیم و قدرت موتور براساس روابط زیر محاسبه می‌شوند:

$$N_2 = N_1 \cdot \frac{2P_2}{2P_1} = N_1 \cdot \frac{n_{s1}}{n_{s2}}$$

$$A_2 = A_1 \cdot \frac{2P_1}{2P_2} = A_1 \cdot \frac{n_{s2}}{n_{s1}}$$

$$P_{u2} \cdot W_2 = P_{u1} \cdot W_1 \cdot \frac{2P_1}{2P_2} = P_{u1} \cdot W_1 \cdot \frac{n_{s2}}{n_{s1}}$$

در این فرمول P_u ، توان مفید موتور است.

با اضافه کردن تعداد قطب‌های یک موتور با تجدید سیم پیچی، تعداد دور موتور کاهش می‌یابد، موتور خوب خنک نمی‌شود و ضریب قدرت ماشین کم می‌شود.

اگر علاوه بر تغییر قطب یک موتور، لازم باشد که با ثابت ماندن نوع اتصال، ولتاژ تغذیه نیز تغییر کند یا این که با ثابت ماندن ولتاژ شبکه، نوع اتصال نیز تغییر کند، باید ابتدا N_2 و A_2 را با کمک روابط گفته شده برای تغییر قطب محاسبه کنیم و پس از آن، محاسبات را برای تغییر ولتاژ در صورت ثابت ماندن توان به کار ببریم.

مثال: مقادیر زیر از روی پلاک یک موتور سه‌فاز آسنکرون خوانده شده است.

$$P = 7 \text{ KW}$$

$$U = 380 / 220 \text{ V}$$

$$\lambda / \Delta$$

$$I = 12 / 42 / 21 / 52 \text{ A}$$

$$n = 1470 \text{ r.p.m}$$

$$= -86$$

$$\cos \phi = 0.856$$

استاتور دارای $Z = 36$ شیار و سیم پیچی استاتور به صورت یک طبقه است. گروه کلاف‌ها با یک دیگر سری هستند و تعداد آن‌ها برابر با $P = 2$ است. کلاف‌ها با سه سیم موازی با قطر $d = 1/95$ میلی‌متر و 15 دور پیچیده شده‌اند. درنتیجه، در هر شیار 45 سیم وجود دارد. سطح مقطع هر سیم برابر با $2/98$ میلی‌متر مربع و سطح مقطع هر هادی کلاف (سه سیم موازی) $2 \times 2/98 = 8/94 \text{ mm}^2$ است.

این موتور را می‌خواهیم برای حالت $6 = 2P$ قطب مجدد سیم پیچی کنیم. اختلاف پتانسیل و نوع اتصال سیم پیچ ها تغییری نمی‌کند.

محاسبه شده نیز برابر می‌کند. بدین ترتیب، دیگر نیازی نیست که تعداد هادی‌های محاسبه شده را به عدد صحیح تبدیل کنیم. هر کلاف از ۴۵ دور سیم تکی با قطر $d = 1/95\text{mm}^2$ و سطح مقطع $A = 2/98\text{mm}^2$ پیچیده شده است. سپس دو کلاف هر گروه کلاف با یک دیگر موازی می‌شوند و پس از آن سه گروه کلاف با هم به صورت سری قرار می‌گیرند. درمجموع، سیم‌پیچ یک فاز شامل ۱۳۵ دور سری و دو راه موازی جریان خواهد بود.

با تغییر قطب، قدرت موتور نیز تغییر می‌کند و نسبت تغییر برابر است با:

$$\frac{P_{u_2}}{P_{u_1}} = \frac{2P_1}{2P_2} = \frac{2}{3}$$

در اینجا چون تعداد دور موتور کمتر شده است و درنتیجه، موتور خوب خنک نمی‌شود، بهتر است قدرت آن باز هم کمی کاهش یابد.

در موتورهای یک فازه، برای تغییر تعداد دور می‌توان از روش تغییر ولتاژ سیم‌پیچی نیز استفاده کرد. با تغییر ولتاژ سیم‌پیچی، شدت میدان مغناطیسی و درنتیجه لغزش موتور تغییر خواهد کرد. بدین منظور، با سری کردن یک سیم‌پیچ اضافی با سیم‌پیچ اصلی و راه انداز یا فقط با سیم‌پیچ اصلی می‌توان افت ولتاژ روی سیم‌پیچی و دور را کاهش داد (شکل ۸-۲). سیم‌پیچ اضافی ذکر شده می‌تواند در همان شیارهای مربوط به سیم‌پیچ اصلی پیچیده شود.

راه حل: تعداد دور سیم‌پیچ قبلی برای هر فاز برابر است

$$N_1 = N \frac{Z}{2m}$$

$$N_1 = 15 \frac{36}{2 \times 3} = 90 \text{ دور}$$

تعداد دور سیم‌پیچی جدید برای هر فاز برابر خواهد شد

$$N_2 = \frac{2P_2}{2P_1} N_1 = \frac{6}{4} \times 90 = 135 \text{ دور}$$


تعداد هادی‌هایی که در هر شیار واقع می‌شوند، برابر است

$$N_{z2} = \frac{N_2 \times 6}{Z} = \frac{135 \times 6}{36} = 22/5 \text{ دور}$$

سطح مقطع هادی جدید برابر است با:

$$A_2 = A_1 \frac{2P_1}{2P_2} = 3 \times 2/98 \times \frac{2}{3} = 5/96\text{mm}^2$$

تعداد سیم‌های واقع در هر شیار برای حالت قبل ۴۵ دور بود اما اکنون برای حالت ۶ قطب، تعداد هادی‌های هر شیار ۲۲/۵ و با سطح مقطع $5/96\text{mm}^2$ است. بهجای این که این سطح مقطع زیاد را مثلاً از دو سیم موازی با یک دیگر به دست آوریم، می‌توانیم با دو برابر کردن تعداد هادی هر شیار $(2 \times 22/5) = 45$ و نصف کردن سطح مقطع آن $(5/96/2) = 2/98$ و سپس موازی کردن دو کلاف هر گروه کلاف با هم، بهنتیجه ۴۵ دور از سیم با سطح مقطع $2/98\text{mm}^2$ برای هر کلاف (یا هر شیار) برسیم که با نتیجه‌ی

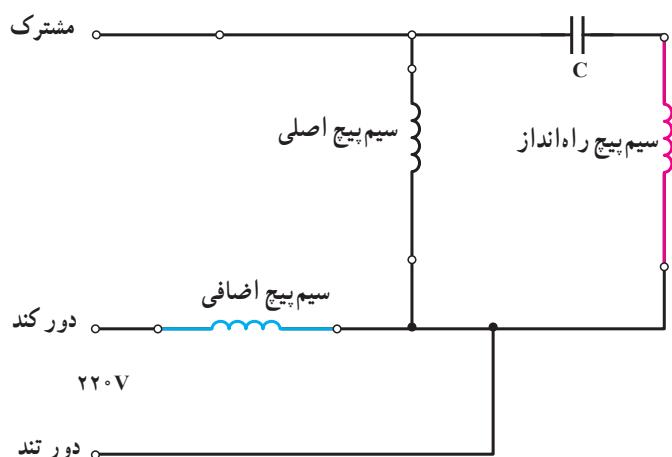

شکل ۸-۳- موتور دو دور با سیم‌پیچ تعديل ولتاژ یک فاز

۸-۵- محاسبه برای تعویض هادی‌های مسی با آلومنیومی

روی پلاک موتور به دست آورد.

چون موتور با سیم پیچ آلومنیومی باید به همان اندازه گرم

شود که با سیم پیچ قبلی خود - یعنی با سیم پیچ مسی - گرم می‌شده است، تلفات ژولی در سیم آلومنیومی نیز باید برابر با تلفات ژولی در سیم پیچ مسی باشد و چون در اینجا R_{Al} است، پس جریان I_2 - یعنی جریان فازی که از سیم پیچ آلومنیومی عبور می‌کند - باید از I_1 کوچک‌تر باشد.

بنابراین، برای این که موتور پس از سیم پیچی مجدد با سیم آلومنیومی، به همان اندازه‌ی نامی اولیه گرم شود، باید به جای سیم مسی، جریان $20/45$ درصد کوچک‌تر می‌شود و به همین ترتیب، قدرت موتور نیز کاهش می‌باید. با توجه به این موضوع، یک موتور با سیم پیچی مسی و با قدرت $P_{n1} = 100 \text{ KW}$ پس از تجدید سیم پیچی توسط سیم آلومنیومی و با تعداد دور و سطح مقطع مساوی سیم مسی و با همان ولتاژ و اندازه‌های عایق اولیه اگر قدرتی برابر با $P_{n2} = 79/55 \text{ KW}$ داشته باشد، به همان اندازه‌ی نامی گرم خواهد شد و صدمه‌ای نخواهد دید پس نتیجه می‌گیریم که با تعویض یک سیم پیچ مسی با سیم آلومنیومی در اندازه‌های مساوی، مقاومت اهمی هر فاز حدود ۵۸ درصد افزایش می‌باید و باید از جریان نامی و هم‌چنین قدرت موتور به اندازه‌ی $20/45$ درصد نسبت به سیم پیچی مسی کاست.

به همین جهت، از این حالت به ندرت در عمل استفاده می‌شود.

مثال: سیم پیچی مسی یک موتور سه‌فاز آسنکرون رتور قفسی باید با سیم آلومنیومی تعویض شود، بدون این که اندازه‌های سیم و عایق و نوع اتصال و ولتاژ شبکه تغییر کنند. مقادیر نامی ماشین عبارت است از :

$$P_n = 18/4 \text{ KW} \quad U = 380/220 \text{ V} \quad Y/\Delta$$

$$= .84/8- \quad I = 35/6 \quad /61/6 \text{ A}$$

پس از تعویض سیم پیچی با سیم آلومنیومی، موتور دارای مقادیر نامی زیر باید باشد تا حرارت آن بیشتر از حد مجاز نشود.

$$P_n = 14/6 \text{ KW} \quad U = 380/220 \text{ V} \quad Y/\Delta$$

$$I = 28/3 \quad /49 \text{ A}$$

گاهی لازم می‌شود که بدون تغییر دادن ولتاژ و فرکانس و تعداد قطب‌های موتور، در تجدید سیم پیچی به جای سیم مسی از آلومنیومی و یا به جای سیم آلومنیومی از سیم مسی استفاده کنیم. مثلاً در تجدید سیم پیچی یک موتور یک فاز که در آن برای مقاومت نداشت سیم آلومنیومی از سیم مسی استفاده شده است، به علت ابتدا به بررسی تعویض سیم‌های مسی با آلومنیومی - که در عمل به ندرت پیش می‌آید - می‌پردازیم و سپس عکس آن را شرح می‌دهیم. اگر بخواهیم با این تغییر در جنس سیم پیچی در جریان موتور تغییری حاصل نشود، باید سطح مقطع سیم آلومنیومی را بیشتر از مس درنظر بگیریم اما چون اندازه‌ی شیار و ضخامت عایق شیار ثابت است و به اندازه‌ی هادی‌های اولیه‌ی خود طراحی شده و تعداد هادی‌های آلومنیومی نیز باید به همان تعداد هادی‌های مسی باشد، در انجام این کار با مشکل مواجه خواهیم شد. عموماً نمی‌توانیم سطح مقطع سیم آلومنیومی را بیشتر از سطح مقطع سیم مسی بگیریم و مقطع آن با سیم مسی برابر خواهد شد. در این صورت، در مقادیر و اندازه‌های الکتریکی ماشین تغییراتی ایجاد خواهد شد. این تغییرات از متفاوت بودن قابلیت هدایت الکتریکی دو فلز نتیجه می‌شود. مقاومت مخصوص آلومنیوم از مس بیشتر است و بنابراین، چگالی جریان برای هادی آلومنیومی باید کم‌تر از هادی مسی انتخاب شود.

اگر با ثابت بودن تعداد دور و سطح مقطع طول هر دو سیم پیچ را مساوی فرض کنیم، در این صورت :

$$R_{Al} = \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} \times R_{Cu} = \frac{0.0278}{0.0175} R_{Cu}$$

$$\Rightarrow R_{Al} = 1.58 R_{Cu}$$

يعني اگر به جای سیم پیچی مسی، یک سیم پیچی آلومنیومی با همان مشخصات را قرار دهیم، مقاومت اهمی آن در حدود $1/58$ برابر خواهد شد.

در سیم پیچی مسی (سیم پیچی اول قبل از تعویض) و در حالت کار نامی موتور، تلفات ژولی سیم پیچ‌های هر فاز I_{Cu} می‌شود که I_1 جریان نامی فازی است و مقدار آن را می‌توان از

۶-۸- محاسبه برای تعویض هادی‌های آلومینیمی با مسی

$$R_{Al} = R_{Cu} \Rightarrow \cdot_{Al} \cdot L_{Al} / A_{Al} = \cdot_{Cu} L_{Cu} / A_{Cu}$$

و $L_{Al} = L_{Cu}$

$$\frac{A_{Al}}{A_{Cu}} = \frac{\cdot_{Al}}{\cdot_{Cu}} \quad \text{و} \quad A_{Al} = \frac{d^2_{Al}}{4}$$

$$A_{Cu} = \frac{d^2_{Cu}}{4} \Rightarrow \frac{d^2_{Al}}{d^2_{Cu}} = \frac{0.0278}{0.0175}$$

$$\Rightarrow d_{Cu} = 0.793 d_{Al}$$

یعنی اگر بهجای سیم آلومینیمی از سیم مسی با قطر محاسبه شده استفاده کنیم، در جریان و قدرت نامی موتور تغییری حاصل نمی‌شود و موتور نیز بیشتر از مقدار نامی گرم نخواهد شد. در عین حال، چون سطح مقطع سیم نیز کم‌تر شده است، به راحتی در داخل شیارها جای خواهد گرفت. حتی می‌توان قطر سیم مسی را کمی بیشتر از مقدار گفته شده در نظر گرفت و بدین ترتیب، قدرت موتور را تا حدودی افزایش داد.

آن‌چه در حالت قبل درمورد جایگزینی سیم آلومینیمی بهجای سیم مسی گفتیم، درموردی بود که سطح مقطع سیم و قطر عایق روی آن و عایق داخل شیارها در هر دو حالت یکی باشد. درنتیجه، از نظر ابعاد شیار در جا زدن سیم‌ها در داخل شیار، اشکالی پیش نمی‌آمد. حال می‌خواهیم بررسی کنیم که اگر سیم‌پیچ اولیه از آلومینیم باشد و بهجای آن بخواهیم از سیم مسی استفاده کنیم، در قطر سیم چه تغییری ایجاد می‌شود.

چون قابلیت هدایت مس، از آلومینیم بیشتر است، می‌توان بهجای سیم آلومینیمی از یک سیم مسی با سطح مقطع کم‌تری استفاده کرد در این صورت در هنگام جا زدن کلاف‌ها در شیارها نیز مشکلی پیش نخواهد آمد. اگر با ثابت بودن تعداد دور سیم‌پیچی، طول دو سیم‌پیچ را برابر قرار دهیم، می‌توانیم قطر سیم مسی را که باید جایگزین سیم آلومینیمی شود، بدون تغییری در جریان یا قدرت