

جلسه بیست و سوم

ردیف	برنامه زمان بندی جلسه بیست و سوم	زمان به دقیقه
۱	حضور و غیاب	۱
۲	بازدید تکالیف جلسه قبل و حل آن پای تابلو توسط هنرجویان	۴
۳	تدریس مبحث زمان اصلی انجام کار در فرزکاری و صفحه تراشی	۲
۴	حل مسائل نمونه حل شده کتاب	۱۵
۵	مشخص کردن تمرینات جلسه آینده هنرجویان و تأکید بر حل آنها در منزل	۵

تمرین های ۳ ص ۱۱۵، ۵ ص ۱۱۶ و ۷ ص ۱۱۷ و ۲ ص ۱۲۱، ۴ ص ۱۲۲ و ۵ ص ۱۲۳ برای تفهیم بهتر مبحث زمان اصلی انجام کار در فرزکاری و صفحه تراشی می توان سؤالات زیر را در ابتدا مطرح کرد تا هنرجویان نظر خودشان را بیان کنند.

۱- چرا امروزه به جای استفاده از ماشین صفحه تراش کورس کوتاه، ماشین فرز ترجیح داده می شود؟

۲- سرعت رفت و برگشت کشاب دستگاه صفحه تراش با هم یکی نبوده و سرعت برگشت کشاب کمتر از رفت آن است.

$$V_R > V_A \text{ چرا؟}$$

چگونه این امکان میسر شده است؟

۳- رنده های صفحه تراشی تک لبه است ولی تیغه های فرز دارای چندین لبه می باشد لبه های متعدد چه ویژگی را به فرزکاری

داده است؟

۴- انتخاب سرعت برش در ماشین فرز و صفحه تراش به چه عواملی وابسته است؟

مسئله ۲ ص ۱۰۷

جنس قطعه ۲ St37

ضخامت $l = 10 \text{ mm}$

تعداد سوراخ $i = 16$

قطر سوراخ $d = 11/5 \text{ mm}$

سرعت برش $V = 35 \text{ m/min}$

$S = 0/28 \frac{\text{mm}}{\text{in}}$

$L = ?$

$l_a = 0/5 \text{ mm}$

$l_a = 0/8 \text{ mm}$

$n = ? \text{ RPM}$

th ?min

Z ۲۰ عدد درپوش ۲۰

L 1 l_s l_a l_u

L_s ۰/۳d ۰/۳ × ۱۱/۵ ۳/۴۵mm طول رأس مته

L ۱۰ ۳/۴۵ ۰/۵ ۰/۸ ۱۴/۷۵mm

$$n = \frac{V \times 1000}{a \times \pi} = \frac{35 \times 1000}{11/5 \times 3/14} = 969/2 \text{ m/min}$$

$$th = \frac{L \times i}{S \times n} = \frac{14/7 \times 16}{0/28 \times 969} \times 20 \text{ قطعه } 17/3 \text{ min}$$

تمرین ۴ صفحه ۱۰۷

Z تعداد قطعات ۶۰

St ۳۷ جنس ۲

Z روی هر قطعه ۸ سوراخ ۸

d قطر سوراخ ۲۵mm

V ۲۸m/min

S ۰/۱۲ $\frac{\text{mm}}{\text{in}}$

L_a ۰/۵mm

L_u ۱mm

n ?RPM

th_۱ هر فلانج جداگانه سوراخکاری شود ?min

th_۲ سه فلانج با هم سوراخکاری شود ?min

L_s ۰/۳d ۰/۳ × ۲۵ ۷/۵mm طول رأس مته

L_۱ 1 l_s l_a l_u ۳۲ ۷/۵ ۰/۵ ۱ ۴۱mm

$$n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi} = \frac{28 \times 1000}{25 \times 3/14} = 356 \text{ RPM}$$

$$th_1 = \frac{L \times i}{S \times n} = \frac{41 \times 8}{0/12 \times 356} \times 60 = 460/67 \text{ min}$$

L_s 1 l_s l_a l_u ۹۶ ۷/۵ ۰/۵ ۱ ۱۰۵mm (طول پیشروی در سه قطعه با هم)

$$th_s = \frac{105 \times 8}{0/2 \times 356} \times \frac{60}{3} = 39 \times 0/25 \text{ min}$$

سه قطعه با هم بسته می شود و لذا ۲۰ مجموعه داریم.

جنس قطعه چدن خاکستری ۲۰ GG

تعداد سوراخ ۱۶ i

قطر سوراخ ۱۷/۵mm d

سرعت برش ۳۰m/min V

پیشروی ۰/۳mm/a S

طول پیشروی ۱/۲ l_a

اگر دستگاه غیرپله‌ای باشد RPM ? n

th ?

اگر دورهای دستگاه پله‌ای باشد ? n

th ?

$$L_s = \frac{0.3 \times d}{1000} = \frac{0.3 \times 17.5}{1000} = 5.25 \text{mm}$$

$$n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi} = \frac{30 \times 1000}{17.5 \times 3.14} = 546 \text{RPM}$$

$$th = \frac{L \times i}{S \times n}$$

$$L = l_1 + l_s + l_a = 27 + 5.25 + 1.2 = 33.45 \text{mm}$$

$$th_1 = \frac{33.45 \times 16}{0.3 \times 546} = 3.26 \text{ min}$$

زمان با گیربکس غیرپله‌ای

عده دوران با استفاده از جدول ۳-۷ ۵۰۰ n

$$th = \frac{33.45 \times 16}{0.3 \times 500} = 3.56 \text{ min}$$

جنس کار ۳۷MnSi۵

قطر مته ۱۱/۷۵mm d

سرعت برش سوراخکاری ۱۸m/min V

$$S = \frac{0.1 \text{mm}}{u}$$

قطر برقو ۱۲ d

n ?

l_a l_u ۳mm

سوراخکاری ?min th

برقوکاری t_h min ?

سرعت برقوکاری $V = 5 \text{ m/min}$

$$S = \frac{0.4 \text{ mm}}{u}$$

برای برقوکاری 22 mm l_a l_s l_u

$$n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi} = \frac{18 \times 1000}{11/75 \times 3/14} = 487 \text{ RPM}$$

$$t_h = \frac{L \times i}{S \times n}$$

$$L_s = 0.3d = 0.3 \times 11/75 = 3/525 \text{ mm}$$

$$L = 30 = 3/525 + 2 = 36/525 \text{ mm}$$

$$t_{h_1} = \frac{36/35 \times 1}{0.1 \times 487} = 0.75 \text{ min}$$

$$t_{h_s} = \frac{L \times i}{S \times n}, \quad L = l + l_s + l_a + l_u$$

$$L = 30 = 22 + 52$$

$$t_h = \frac{52 \times 1}{0.4 \times 132} = 0.98 \text{ دقیقه}, \quad n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi} = \frac{5 \times 1000}{12 \times 3/14} = 132 \text{ 1/min}$$


زمان اصلی انجام کار در فرزکاری

در فرزکاری سه حرکت مطابق شکل وجود دارد.

۱- حرکت دورانی تیغه فرز یا حرکت اصلی که آنرا حرکت برش نیز می‌گویند.

۲- حرکت پیشروی میز بر حسب میلی‌متر در هر دور تیغه فرز

۳- حرکت تنظیم بار عمقی

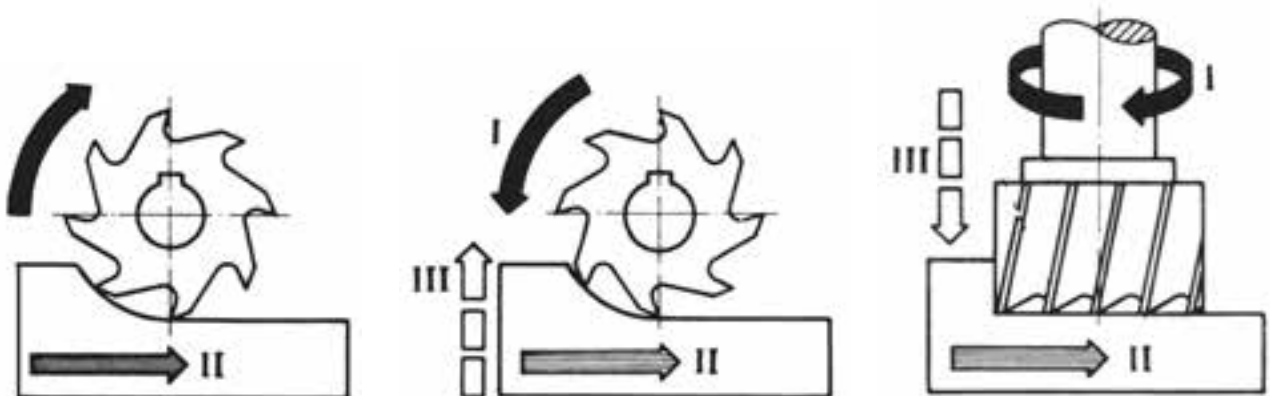

سرعت برش در فرزکاری مقدار راهی است که لبه برنده از تیغه فرز برحسب متر در هر دقیقه روی قطعه کار طی می کند در این

$$V = \frac{d \times \pi \cdot n}{1000}, \text{ mm}$$

n عده دوران تیغه فرز در هر دقیقه RPM

V سرعت برش برحسب m/min

مقادیر سرعت برش با توجه به عواملی نظیر جنس قطعه کار، جنس تیغه فرز و غیره از راه محاسبه و تجربه به دست آمده و در جداول و نمودارها نوشته شده است.

فاکتور مهم در زمان اصلی انجام کار در فرزکاری سرعت پیشروی میز V است که باید مورد توجه قرار گیرد.

محاسبه سرعت پیشروی میز V_f : سرعت پیشروی میز عبارت است از مسیر پیموده شده توسط قطعه کار از جلوی تیغه فرز در هر دقیقه.

$$S = S_z \times Z$$

S_z مقدار پیشروی به ازای هریک از دندانه های تیغه فرز برحسب mm

$$V = S \times n$$

Z تعداد دندانه تیغه فرز

$$V = S_z \times Z \times n$$

S مقدار پیشروی به ازاء هر دور تیغه فرز برحسب mm

$$th = \frac{L \times i}{n \times S}$$

V سرعت پیشروی برحسب mm/min

و لذا همانند تراشکاری و سوراخکاری

محاسبه طول مسیر تیغه فرز: قبلاً یاد گرفته ایم که طول مسیر تیغه فرز از مجموع طول قطعه کار l و مقدار پیشروها و پسرو L_u به دست می آید روابط مربوط به محاسبه طول مسیر تیغه فرز L برای تیغه فرزهای غلطکی، پولکی، انگشتی و پیشانی و تیغه دار (در دو حالت خشن کاری و پرداخت کاری) و همچنین محاسبه تعداد دفعات برش در جدول ۷-۱۴ صفحه ۱۱۰ به اختصار آورده شده که از طریق روابط ریاضی برای هنرجویان قابل اثبات می باشد.


زمان اصلی انجام کار در صفحه تراش


برای تراشیدن صفحات در ماشین های صفحه تراش سه حرکت زیر وجود دارد که باید به درستی به هنرجویان تفهیم گردد.

۱- حرکت اصلی یا حرکت برشی

۲- حرکت پیشروی

۳- حرکت تنظیم بار

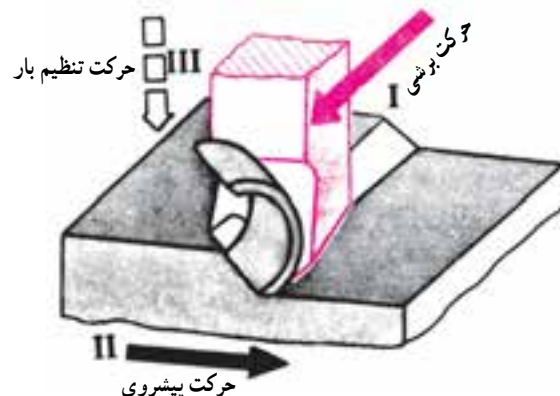

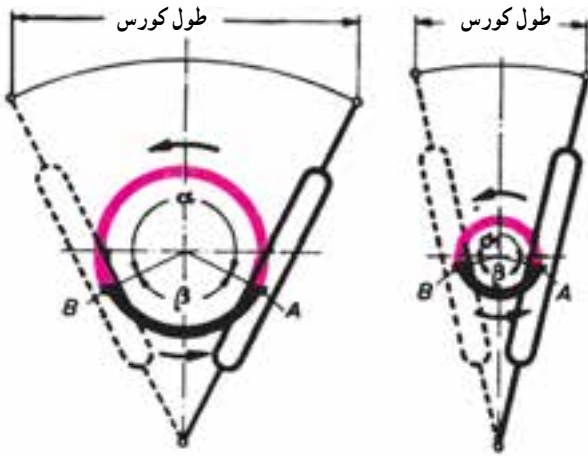

در ماشین‌های صفحه تراش کورس کوتاه که حرکت مستقیم‌الخط کشاب آنها با مکانیزم لنگ تأمین می‌شود سرعت رفت و برگشت در آنها ثابت نبوده بلکه متغیر است.

محاسبه سرعت برش رفت V : این سرعت که در واقع سرعت برش متوسطی است که قطعه کار با آن سرعت تراشیده می‌شود



از رابطه کلی سرعت به دست می‌آید.

$$V = \frac{L}{t}$$

$$V_r = \frac{L}{t_r}$$

و به همین ترتیب سرعت برگشت که از سرعت رفت بیشتر است از رابط

به دست می‌آید.

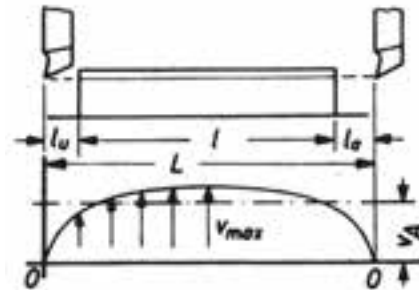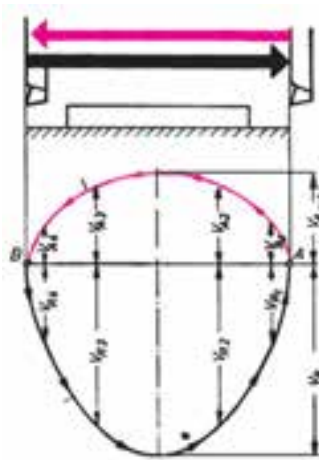


در صورتی که تعداد کورس مضاعف (رفت و برگشت) و زاویه رفت α و زاویه برگشت β در دسترس باشد سرعت‌های V و

V_r از روابط زیر نیز حاصل خواهد شد.

$$V = \frac{L \times n \times 360^\circ}{\alpha}$$

$$V_r = \frac{L \times n \times 360^\circ}{\beta}$$

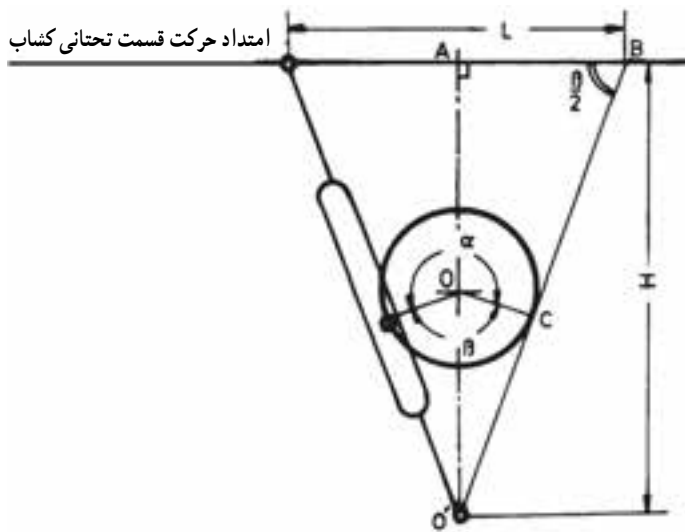

و از شکل روبرو زوایای α و β نیز قابل محاسبه است و در واقع به علت دو زاویه نامساوی α و β سرعت رفت و برگشت با هم یکی نبوده بلکه سرعت برگشت بیشتر از سرعت رفت است. بین سرعت رفت و برگشت و زمان رفت و برگشت و زاویه رفت و برگشت رابطه زیر برقرار می باشد:

$$\frac{t}{t_r} = \frac{V_r}{V} = \frac{\alpha}{\beta}$$

نسبت $\frac{V_R}{V^A}$ در دستگاه صفحه تراش مکانیکی ۱/۵ الی ۲ و در دستگاه صفحه تراش هیدرولیکی ۲/۵ الی ۳/۵ برابر است.

زمان اصلی انجام کار برای یک بار صفحه تراش از رابطه $th = \frac{L}{V_{fm}}$ به دست می آید.

در دستگاه صفحه تراش به جای L طول پیشروی عرضی یعنی B در فرمول قرار می گیرد

$$th = \frac{B}{V_{fm}}, \quad th = \frac{B \times i}{S \times n}$$

سرعت برش متوسط V_m : همان طوری که گفته شد در ماشین های صفحه تراش به علت مساوی نبودن سرعت رفت و برگشت

سرعت متوسط ملاک عمل در محاسبه زمان اصلی انجام کار است که از رابطه $V_m = \frac{2L \cdot n}{1000}$ به دست می آید.

در این رابطه V_m سرعت برش متوسط صفحه تراش بر حسب m/min ، L طول کورس با احتساب میزان پیشروی و پسروی L_u و

n تعداد کورس مضاعف بر حسب میلی متر می باشد.

$$n = \frac{V_m \times 1000}{2 \cdot L}$$

زمان اصلی انجام کار th برای یکبار صفحه تراش

$$th = \frac{\text{طول مسیر}}{\text{سرعت پیشروی متوسط}} = \frac{B}{V_{fm}} = \frac{B}{S \times n}$$

در رابطه زمان اصلی انجام کار در صفحه تراش به جای طول حرکت کشاب (کورس) بایستی طول پیشروی عرضی B را در

$$B \quad b \quad b_a \quad b_u$$

محاسبه دخالت داد.

در جدول ۲۳-۷ صفحه ۱۱۸ روابط طول کورس و کورس عرضی صفحه تراش برای قطعات پله دار و بدون پله آورده شده

است. با احتساب تعداد مرتبه صفحه تراش از رابطه زمان اصلی انجام کار چنین خواهد شد.

$$th = \frac{B \times i}{S \times n}$$

برای محاسبه سرعت متوسط در صفحه تراشی از دو سرعت رفت و برگشت می توان استفاده کرد.

$$V_m = \frac{2L}{(t + t_r)} = \frac{2L}{\left(\frac{L}{V} + \frac{L}{V_r}\right)} = \frac{2\cancel{L}}{\frac{\cancel{L}(V + V_r)}{V \times V_r}}$$

$$V_m = \frac{2V \times V_r}{V + V_r}$$

جلسه بیست و چهارم

زمان به دقیقه	برنامه زمان بندی جلسه بیست و چهارم	ردیف
۱	حضور و غیاب	۱
۲	بازدید تکالیف مبحث زمان اصلی انجام کار در فرزکاری و صفحه تراشی	۲
۴	حل تکالیف مبحث زمان اصلی انجام کار در فرزکاری و صفحه تراشی در روی تابلو توسط هنرجویان	۳
۲	انجام آزمون پایان فصل مشتمل بر ۴ سؤال از تراشکاری، سوراخکاری، فرزکاری و صفحه تراشی	۴

حل مسائل

مسئله ۳ صفحه ۱۱۵

L b t

تسمه اولیه $۳۶۰ \times ۱۸۰ \times ۱۱۲$

i مراحل ۲

a عمق فرزکاری ۴mm

ابعاد نهایی $۳۶۰ \times ۷۲ \times ۱۲$

d قطر تیغه فرز غلطکی ۱۲۵mm

V سرعت برش ۲۸m/min

S پیشروی به ازای یک لبه $۰/۲۲\text{mm}$

Z تعداد لبه تیغه فرز ۱۰

n ? RPM

$$S = ? \frac{\text{min}}{n}$$

L ? min

L_a l_u ۲mm پیشرو و پسرو

th ?

$$n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi} = \frac{28 \times 1000}{125 \times 3/14} = 71/33 \text{ RPM}$$

$$S = S_z \times z = 0/22 \times 10 = 2/2 \text{ mm}$$

طول لازم برای پیشروی برش در تیغه فرز غلطکی $L_s = \sqrt{d \cdot a - a^2}$

$$L_s = \sqrt{125 \times 4 - 4^2} = 1 \text{ mm} \boxed{22 \text{ mm}}$$

$$L = 360 \cdot 22 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 386 \text{ mm}$$

$$th = \frac{L \times i}{S \times n} = \frac{386 \times 2}{2/2 \times 71/3} = 4/92 \text{ min}$$

مسئله ۵ ص ۱۱۶

جنس کار ۴۲CrMO۴

a عمق در هر مرحله ۰/۶mm

تیغه فرز انگشتی به قطر ۱۸ d و $V_f = \frac{14 \cdot \text{mm}}{\text{min}}$ سرعت پیشروی

t ۷mm عمق جاخار

lu ۱mm

la ۰/۴mm

L ?

i ?

th ?

$$L = 1 - \frac{d}{2} + l_u = V_a - \frac{18}{2} + 1 = 67 \text{ mm}$$

$$i = \frac{t + l_a}{a} = \frac{7 + 0/4}{0/6} = 12/3 \Rightarrow \boxed{i = 13 \text{ بار}}$$

$$th = \frac{L \times i}{V_f} \Rightarrow \frac{67 \times 14}{140} = 6/7 \text{ min}$$

مسئله ۷ ص ۱۱۷

نوع تیغه فرز - پولکی

i ۱

d ۸۰mm

Z تعداد دندانه تیغه فرز ۱۴

V ۱۴m/min سمت برش

S ۰/۰۸mm

S ۲mm

n ?RPM


$$S = ? \frac{\text{mm}}{u}$$

L ?

th ?

الف) $n = \xrightarrow{\text{از دیاگرام}} 56 \text{ ۱/min}$

دوران تئوری

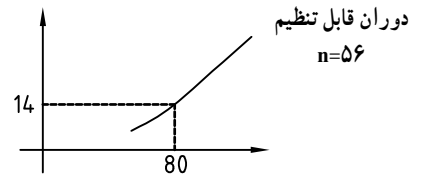

ب) $S = S_z \times z = 0.8 \times 14 = 11.2 \text{ mm}$

$L_u = L - L_s - l_a$, $t = \frac{34 - 28}{2} = \boxed{3 = a}$ عمق جاخار

$L_s = \sqrt{d \cdot a - a^2} = \sqrt{80 \times 3 - 3^2} = 15.19 \text{ mm}$

$L = 58 - 15.19 - 2 = 40.81 \text{ mm}$

$th = \frac{L \times i}{S \times n} \times 6 = \frac{40.81 \times 1}{1.12 \times 56} \times 6 = 7.19 \text{ min}$ تعداد جای خار هر محور

حل تمرین های انتخاب شده در صفحه تراشی

مسئله ۲ ص ۱۲۱

ابعاد تسمه (اولیه) $80 \times 20 \text{ mm}$

جنس کار ۲ St37

$i = 2$

ابعاد نهایی $80 \times 12 \text{ mm}$

$n = 56 \text{ RPM}$

$S = 1/2 \text{ mm}$

$B = ?$

$B_a = B_u = 4 \text{ mm}$

$th = ?$

$B = b - b_a - l_a = 80 - 4 - 4 = 72 \text{ mm}$

$th = \frac{B \times i}{S \times n}$

$th = \frac{72 \times 2}{56 \times 1/2} = 2.57 \text{ min}$

$V = \frac{32 \text{ m}}{\text{min}} = V$

$S = 0.3 \text{ mm}$

$L = 380 \text{ mm}$

$l_a = 40 \text{ mm}$ L_a

$l_u = 40 \text{ mm}$

$B = ?$

$$B_a \quad 1/5 \text{mm}$$

$$B_u \quad 1 \text{mm}$$

$$V_r = ? \frac{V_r}{V} = \boxed{1/v = q} \quad \text{نسبت سرعت ها}$$

th ?

$$\text{الف) } L \quad 1 \quad l_a \quad l_u \quad 38^\circ \quad 4^\circ \quad 4^\circ \quad 46^\circ \text{mm}$$

$$\text{ب) } \sin 60^\circ = \frac{22}{b} \rightarrow 0.866 = \frac{22}{b} \rightarrow b = 25.5$$

$$B \quad b_a \quad b \quad b_u \quad 1/5 \quad 25/4 \quad 1 \quad 27/9 \text{mm}$$

$$\text{ج) } V_r = ? \quad q = \frac{V_r}{V} = 1/v = \frac{V_r}{32} \Rightarrow V_r = 54/4 \text{ m/min}$$

$$\text{د) } th \quad ? \quad th = \frac{B \times i}{S \times n}$$

۲ سطح 1×2 محل i

$$V_m = \frac{2 \times V \times V_r}{V + V_r} = \frac{2 \times 32 \times 54/4}{32 + 54/4} =$$

$$V_m \quad 40/37 \text{ m/min}$$

$$V_m = \frac{2 \times L \times n}{1000} \Rightarrow 40/37 = \frac{2 \times 46 \times n}{1000}$$

$$\Rightarrow n \quad 43/88 \text{ l/min}$$

$$th = \frac{27/9 \times 2}{0.3 \times 43/88} = \boxed{4/24 \text{ min}}$$

i تعداد مراحل صفحه تراش بدون پله ۱

i تعداد مراحل صفحه تراش پله ۲

V سرعت برش یا سرعت رفت 28 m/min

$V_r \quad 60 \text{ m/min}$ و برگشت

L ?mm

la 100 mm


lu 50 mm

l 122°

B ?

ba bu 4 mm

th ?

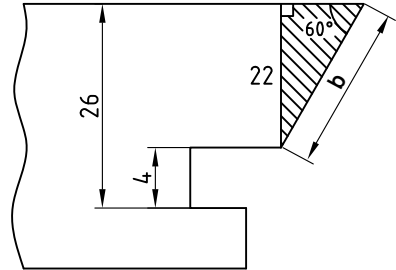

S = 0.8mm

L = 1.5m

الف) L = 1220 + 100 + 50 + 1370 mm

ب) بدون پله B₁ = b + b_a + b_u = 480 + 4 + 4 + 488 mm

پله با پله B_r = b + b_a = 120 + 4 + 124 mm

پله سطح بالایی

ج) th = th₁ + th_r

$$n = \frac{V \times 1000}{2L}$$

$$th = \left(\frac{L}{V \times 1000} + \frac{L}{V_r \times 1000} \right) \times \frac{B \times i}{S}$$

$$n = \frac{2 \times 28 \times 1000}{2 \times 1370} = 10.2 \text{ min}$$

$$th = \left(\frac{1370}{28 \times 1000} + \frac{1370}{60 \times 1000} \right) \times \frac{488 \times 1}{0.8} + \left(\frac{1370}{28 \times 1000} + \frac{1370}{60 \times 1000} \right) \times \frac{124 \times 2}{0.8}$$

th = 66 min

جلسه بیست و پنجم

ردیف	برنامه زمان بندی جلسه بیست و پنجم	زمان به دقیقه
۱	حضور و غیاب	۱
۲	اعلام نتایج آزمون پایان فصل	۲
۳	تدریس مبحث محاسبه قیمت تمام شده و تعیین زمان انجام کار	۳
۴	حل مسائل نمونه حل شده کتاب	۲
۵	مشخص کردن تکالیف هفته آینده	۱

محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش امروزه به کمک روش‌های نوین مهندسی و حسابداری و با استفاده از نرم افزارهای مختلف توسط کامپیوتر انجام می‌شود و هدف از ارائه این مبحث در کتاب محاسبات فنی ۲ آشنایی با عوامل تعیین کننده و مفاهیم قیمت تمام شده محصول می‌باشد.

سؤال‌های زیر می‌تواند به تفهیم درس کمک کند.

- ۱- چه عواملی در قیمت تمام شده محصول نقش تعیین کننده دارند؟
- ۲- هزینه‌های بالا سری شامل چه هزینه‌هایی است؟
- ۳- چگونه می‌توان زمان ساخت قطعات را به دست آورد؟
- ۴- آیا از کرنومتر و یا شماره انداز counter می‌توان روی یک دستگاه (پرس ضربه‌ای، گیوتین) زمان تولید قطعه را محاسبه کرد؟

اگر هنرجویان مفاهیم اولیه در قیمت تمام شده و قیمت فروش را درک کنند در آینده شغلی خود در آنالیز آن موفق خواهند بود لذا از همکاران انتظار می‌رود تا با مثال‌های ساده این مهم را محقق سازند.

۱- قیمت مواد اولیه a: هزینه‌هایی مثل خرید، بریدن، دورریز، حمل و نقل و انبارداری

۲- هزینه انجام کار b: هزینه اجرت و دستمزد به اپراتور ماشین در فرایند تولید

۳- هزینه تولید c: مجموع قیمت مواد اولیه و هزینه انجام کار

c a b

۴- هزینه بالا سری d: هزینه‌هایی مانند اجاره کارخانه و دفتر، سوخت، آب، برق، تلفن، مالیات، بیمه، آموزش، استهلاک

دستگاه‌ها، تعمیرات، بهره‌ها و سود سرمایه و حقوق پرسنل کارخانه به جز اپراتور تولید

e c d

۵- قیمت تمام شده e: مجموعه هزینه تولید و هزینه بالاسری

۶- سود ویژه f: میزان سود ویژه برحسب درصدی از قیمت تمام شده

۷- قیمت فروش g مجموع قیمت تمام شده و سود ویژه

g e f

زمان‌سنجی از عوامل مهم و تعیین‌کننده در تولید محسوب می‌شود و اهدافی را همچون بهبود برنامه‌ریزی و کنترل، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و ماشین‌آلات، به‌دست آوردن شاخص‌های مطمئن برای سنجش عملکرد پرسنل، ایجاد مبنایی معتبر جهت کنترل هزینه‌های نیروی کار و اجرای سیستم‌های مناسب کارانه را دنبال می‌کند.

تاریخچه زمان‌سنجی به سال ۱۸۸۱ میلادی و زمان فردریک تیلور بازمی‌گردد که به او پدر علم زمان‌سنجی می‌گویند و از آن زمان علم زمان‌سنجی نیز پیشرفت‌های زیادی داشته و امروزه از روش‌های نوین برای زمان انجام کار استفاده می‌شود در کتاب محاسبات ۲ مفاهیم اولیه در تعیین زمان انجام کار جهت آشنایی ارائه گردیده است.

۱- حدس زدن، که حالت تجربی دارد در این حالت باید مسائلی مانند تهیه مواد، حمل و نقل بریدن، ماشین‌کاری، خرابی و تعمیرات ماشین‌آلات، بیماری و مرخصی اپراتور نیز در نظر گرفته می‌شود.

۲- زمان‌سنجی: در سری‌سازی قطعات با استفاده از دستگاه‌های کپی تراش و سری تراش می‌توان توسط زمان‌سنج تعداد تولید قطعات را در یک زمان مشخص (یک ساعت، یک روز) به‌دست آورد.

۳- محاسبه کردن: محاسبه زمان اصلی انجام کار t_h زمان تولید به‌دست می‌آید و با لحاظ نمودن مواردی دیگر همچون بررسی نقشه یک قطعه، طراحی روش تولید زمان انجام یک سفارش را به‌دست می‌آورند.

زمان انجام کار برای چند قطعه مشابه زمان تجهیز زمان انجام کار

$$T \qquad t_r \qquad t_a$$

زمان فرعی تجهیز زمان اصلی تجهیز زمان تجهیز

$$t_r \qquad t_{rg} \qquad t_{rv}$$

تعداد قطعات \times زمان انجام کار برای هر قطعه زمان انجام کار (بدون زمان تجهیز)

$$t_a \qquad t_c \qquad \times \quad n$$

زمان مبنا زمان جزئی زمان انجام کار برای هر قطعه

$$t_g \qquad t_v \qquad t_c$$

زمان فرعی زمان اصلی انجام کار زمان مبنا

$$t_g \qquad t_h \qquad t_n$$

جلسه بیست و ششم

ردیف	برنامه زمان بندی جلسه بیست و ششم	زمان به دقیقه
۱	حضور و غیاب	۱
۲	بازدید تکالیف جلسه قبل هنرجویان	۱
۳	حل تکالیف جلسه قبل توسط هنرجویان و بای تابلو	۴
۴	آزمون پایان فصل	۳

تمرین ۱ صفحه ۱۳۱

ریال 45° قیمت ماده اولیه a

ریال 75° هزینه انجام کار b

$11\% \cdot b$ هزینه بالاسری d

10% سود ویژه f

ریال 1200 75° 45° a b c هزینه تولید ? c هزینه تولید

d ? e c e هزینه قیمت تمام شده

ریال 825 $1/1 \times 75^\circ$ $11\% \cdot b$ d ? g قیمت فروش

ریال 2025 825 1200 e قیمت تمام شده

f e g قیمت فروش

ریال $202/5$ $10\% \times 2025$ $10\% \cdot e$ f

ریال $2227/5$ $202/5$ 2025 g

مسئله ۲ صفحه ۱۳۱

n تعداد قطعه ۸

t_r زمان تجهیز ۲۸

th زمان اصلی انجام کار ۲۸/۱

t_n زمان فرعی ۱۲/۴

t_v زمان جزء $10\% \cdot t_g$

T ?

T t_r t_a

$$t_a = n \times t_c$$

$$t_c = t_v + t_g$$

$$t_g = t_h + t_n = 28/1 + 12/4 = 40/5 \text{ min مینا زمان}$$

$$t_v = 10\% \times t_g = \frac{10}{100} \times 40/5 = 4/5 \text{ min جزء زمان}$$

$$t_c = 4/5 + 40/5 = 44/55 \text{ min هر قطعه کار برای}$$

$$t_a = n \times t_c = 8 \times 44/55 = 356/4 \text{ min}$$

$$T = t_r + t_a = 28 + 356/4 = 384/4 \text{ mm}$$

تمرین ۳ صفحه ۱۳۲

n تعداد قطعات ۸

$$L = 450 \text{ mm}$$

$$L = 2$$

$$a = \frac{d_1 - d_2}{2 \times i}$$

$$d_1 = 65 \text{ mm}$$

$$d_2 = 60 \text{ mm}$$

$$V = 28 \text{ m/min}$$

$$S = 0.25 \frac{\text{mm}}{u}$$

t_r زمان تجهیز ۲۲

t_n زمان فرعی برای هر قطعه ۱۸

m ? kg

$$g = 7/8 \text{ kg/dm}^3$$

t_h یک قطعه min ?

t_c زمان انجام کار بدون زمان تجهیز ?

t_v زمان جزء t_g ۱۰% ?

T زمان انجام کار ?

C هزینه تولید ?

a ریال ۵۰۰

b ۱۲۰۰

e قیمت تمام شده ?

d ۲۲۰%b

g فروش ?

f ۱۵%e ?

جرم حجم × جرم حجمی V × P m استوانه

$$V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times h$$

$$m = 652 \times \frac{3/14}{4} \times 450 \times 7/85 \times 10^{-6} = 11/7 \text{ kg}$$

$$t_h = \frac{L \times i}{S \times n}$$

$$n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi} = \frac{28 \times 1000}{65 \times 3/14} = 137 \text{ RPM}$$

$$t_h = \frac{450 \times 2}{0.25 \times 137} = 26/27 \text{ min}$$

t_e t_v t_g

$$t_g \text{ th } t_n \quad 26/27 \quad 18 \quad 44/27 \text{ min } t_g$$

$$t_v \quad 10\% t_g \quad 44/27 \times \frac{10}{100} \quad 4/227 \text{ min}$$

$$t_e \quad 44/27 \quad 4/227 \quad 48/27 \text{ min}$$

$$t_a \quad t_e \times n \quad 48/27 \times 8 \quad 389/57 \text{ min}$$

$$T \quad t_r \quad t_a \quad 22 \quad 389/57 \quad 411/57 \text{ min}$$

c a b هزینه تولید هزینه انجام کار هزینه مواد اولیه

هزینه انجام کار قیمت مواد اولیه ۸ قطعه

$$c = (11/7 \times 500 \times 8) + \left(\frac{411/57}{60} \right) \times 1200 = 55031/4 \text{ ریال}$$

$$b = \frac{411/57}{60} \times 1200 = 8220 \text{ ریال}$$

e c d

$$d = 22\% b$$

$$d = \frac{22}{100} \times 8220 = 18084 \text{ هزینه بالاسری}$$

$$e \quad 55031/4 \quad 18084 \quad 73115/4 \text{ قیمت تمام شده ریال}$$

g e f

$$\text{سود ویژه ریال } 10967/3 \quad \frac{15}{100} \times 73115/4 \quad f \text{ سود ویژه}$$



$$\text{قیمت فروش ریال } 84082/71 \quad 10967/31 \quad 73115/4 \quad g \text{ قیمت فروش}$$

جلسه بیست و هفتم



ردیف	برنامه زمان بندی جلسه بیست و هفتم	زمان به دقیقه
۱	حضور و غیاب	۱
۲	اعلام نتایج آزمون پایان فصل قیمت تمام شده، و زمان سنجی	۱
۳	تدریس مبحث نمایش ترسیمی	۳
۴	حل مسائل حل شده کتاب	۳
۵	مشخص کردن تکالیف جلسه آینده	۱

استفاده از نمودارها، دیاگرام‌ها و جداول برای بیان و انتقال اطلاعات آمار مالی، تبدیل کمیت‌ها به یکدیگر، از گذشته مورد استفاده بوده و امروزه نیز به کمک کامپیوتر و نرم‌افزارهای مربوطه در همه فعالیت‌ها مرسوم است به طوری که وقتی وارد یک مدرسه می‌شوید آمار قبولی دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها در سال‌های مختلف فعالیت آن مدرسه به صورت نمودار روی تابلوی اعلانات نصب و اولیای و دانش‌آموزان در حداقل زمان اطلاعات لازم را دریافت می‌کنند. به عنوان مثال آمار جمعیت و رشد آن در شهرها، روستاها، کاهش و افزایش محصلین و دانشجویان در مدارس و دانشگاه‌ها، تبدیل واحدهای مختلف به یکدیگر و حتی ماکت یک کارخانه نیز اهمیت نمایشی ترسیمی را نشان می‌دهد. در اطاق کنترل یک کارخانه سیمان و یا نیروگاه نیز خط تولید به صورت نمودار و علائم ساده روی کامپیوتر مرکزی در حال نمایش است و مدیریت آن کارخانه و نیروگاه دائماً خط تولید خود را از ابتدا تا انتها نظارت و کنترل می‌کند.

۱- نمودار خطی: برای درک ارتباط دو کمیت متغیر نسبت به هم مانند درجه سانتی‌گراد و درجه فارنهایت، مگازول، کیلووات، لگاریتم اعداد و...

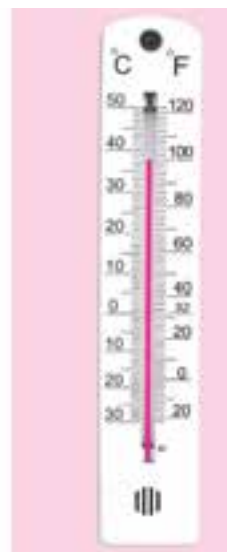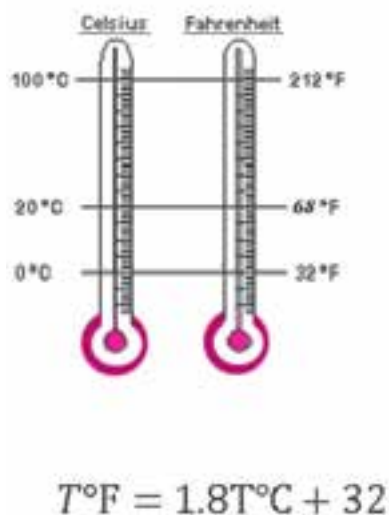


۲- نمودار سطحی: استفاده از دو محور برای بیان کمیت‌های مختلف مانند آمار جمعیت و سال، میزان تغییرات بارندگی در سال‌های گذشته، جداول نسبت‌های مثلثاتی

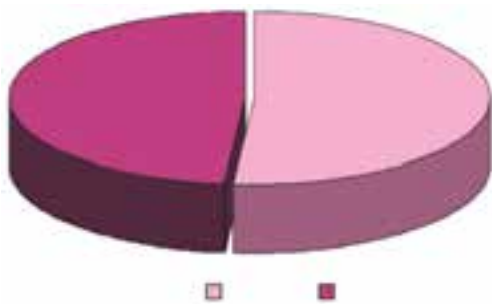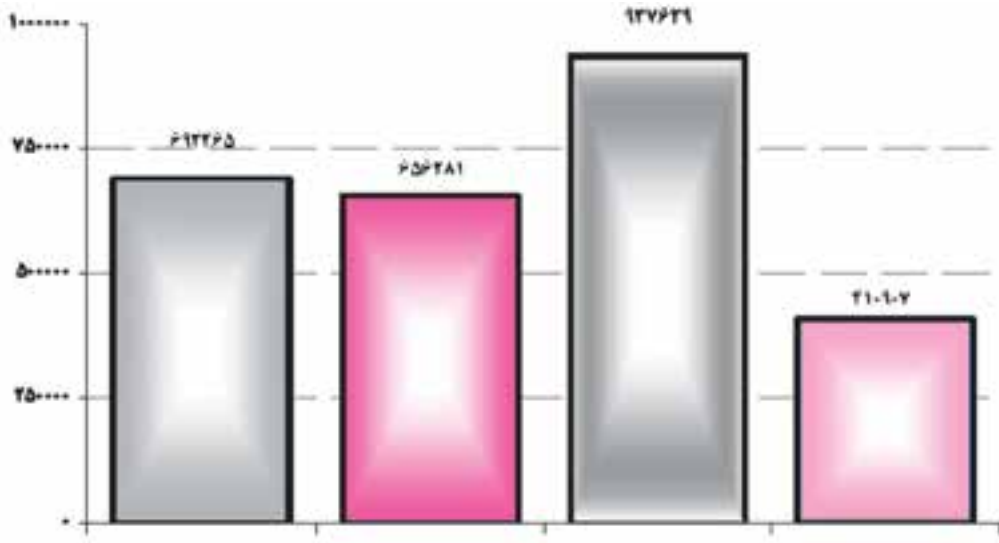


۳- نمودار سطحی دایره‌ای: برای بیان درصد عناصر تشکیل‌دهنده یک فلز، درصد پر و خالی بودن ظرفیت هارد کامپیوتر و یا یک فلش و... که در این روش دایره به قطاع‌های مختلف تقسیم و با رنگ و یا اعداد ظرفیت‌ها مشخص می‌شود.

۴- دیاگرام نردبانی: اگر تعداد کمیت‌ها از دو بیشتر باشد از دیاگرام نردبانی استفاده می‌کنند مانند رابطه بیان قطر، محیط و مساحت دایره

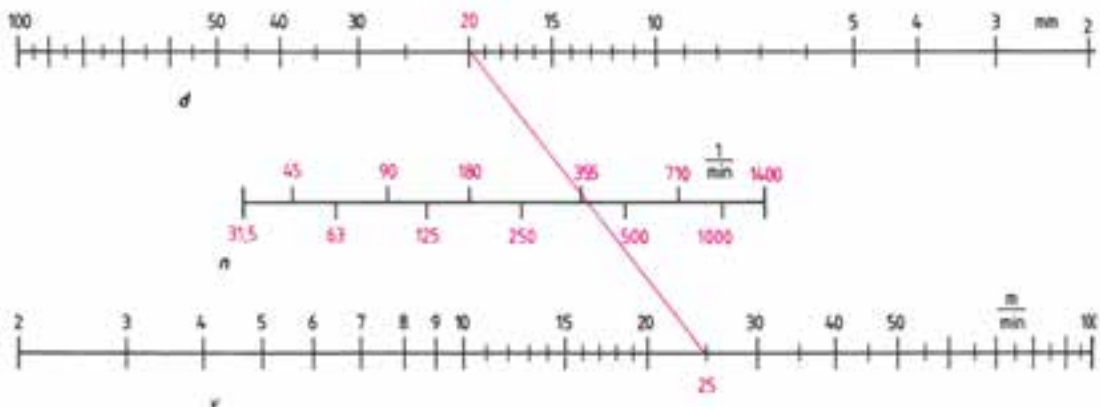

۵- دیاگرام شبکه‌ای: در درس ریاضی محورهای مختصات نمونه روشنی دیاگرام شبکه‌ای است.

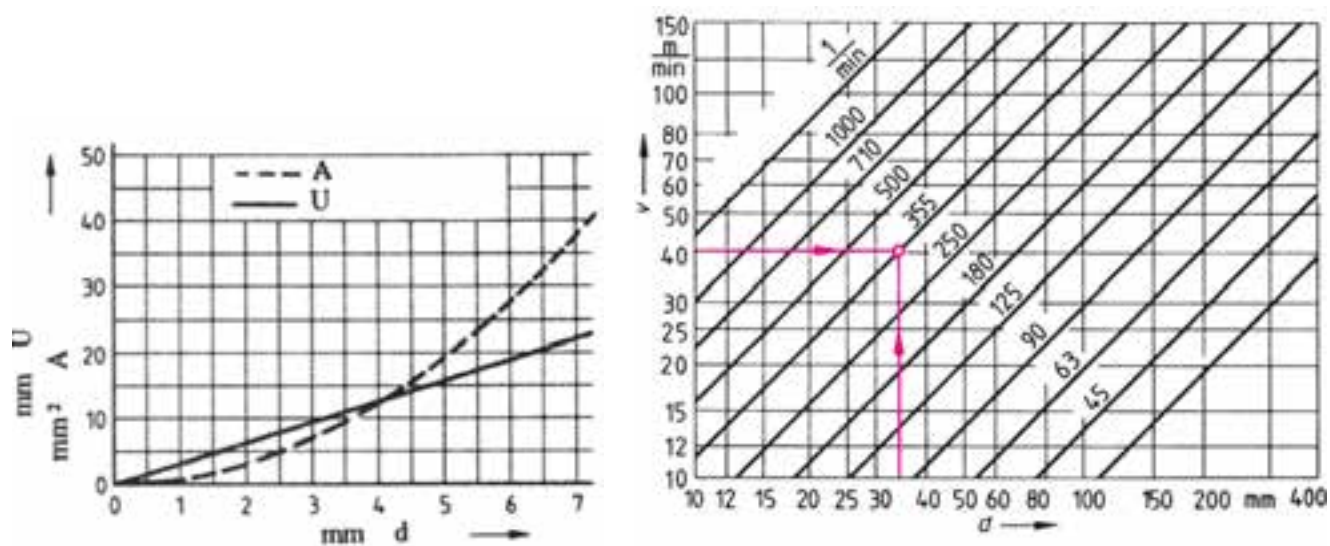

برای ترسیم نمودار دایره‌ای ابتدا درصد اجزاء نسبت به کل محاسبه می‌شود.

تعداد	درصد
کل	۱
جزء ۱	x

درصد جزء ۱ نسبت به کل $x \rightarrow$

سپس درصد اجزاء را به زاویه قطاع تبدیل می‌کنیم.

درصد	زاویه قطاع
۱	۳۶
x%	درجه α

$$= x \times \frac{36^\circ}{100} = x \times 3/6 = \alpha$$

زاویه قطاع جزء ۱ درصد جزء

سپس در یک دایره با شعاع معین زوایای قطاع‌های اجزای مختلف را به کمک نقاله رسم کرده و در هر قطاع نام جزء و درصد

نوشته می‌شود.

مثال: مسئله ۴ صفحه ۱۴۴

ریال ۱۰۸۸۰ هزینه بالا سری / ریال ۶۸۰۰ اجرت تولید هزینه انجام کار / ریال ۳۲۰۰ قیمت مواد اولیه

ریال / سود ویژه ۲۰۸۸

ریال ۲۲۹۶۸ ۲۰۸۸ ۱۰۸۸۰ ۶۸۰۰ ۳۲۰۰ کل قیمت فروش

کل	درصد
۲۲۹۶۸	۱
۳۲	درصد قیمت مواد اولیه

$$x = \frac{3200 \times 100}{22968} = 13/93\%$$

$$\frac{6800 \times 100}{22968} = 29/6\% \text{ درصد هزینه انجام کار}$$

$$\frac{10880 \times 100}{22968} = 47/37\% \text{ درصد هزینه بالاسری}$$


$$\frac{2088 \times 100}{22968} = 9/1\% \text{ درصد سود ویژه}$$

$$\alpha \text{ زاویه قطاع قیمت مواد اولیه } 13/93 \times 3/6 \approx 5^\circ$$

$$\alpha \text{ هزینه زاویه انجام کار } 29/6 \times 3/6 \approx 107^\circ$$

$$\alpha \text{ هزینه بالاسری } 47/37 \times 3/6 \approx 171^\circ$$


$$\alpha \text{ سود ویژه } 9/1 \times 3/6 \approx 32^\circ$$

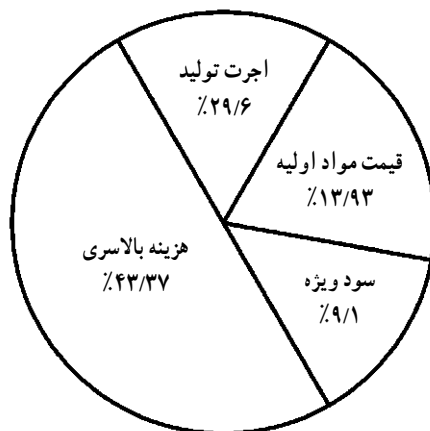

جلسه بیست و هشتم

زمان به دقیقه	برنامه زمان بندی جلسه بیست و هشتم	ردیف
۱	حضور و غیاب	۱
۱	بازدید تکالیف هنرجویان	۲
۵	حل تکالیف توسط هنرجویان پای تابلو	۳
۲	آزمون پایانی از سؤالات تشریحی	۴

حل سؤالات تشریحی گروه ۱

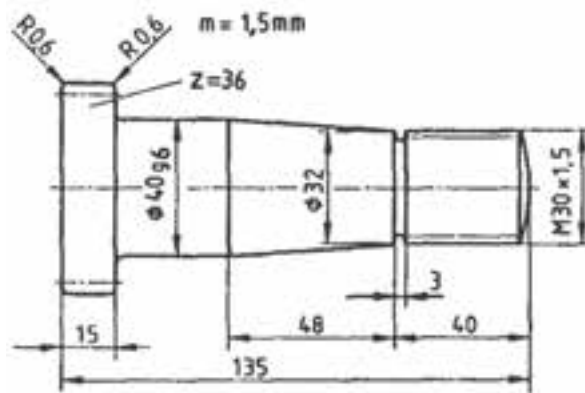

۱-

الف) $d = m \times z = 1.5 \times 36 = 54 \text{ mm}$

ب) $d_a = m(z + 2) = 1.5(36 + 2) = 57 \text{ mm}$

ج) $P = m \times \pi = 1.5 \times 3.14 = 4.71 \text{ m}$

د) $h = \frac{13}{6} m = \frac{13}{6} \times 1.5 = 3.25 \text{ mm}$

و) یا $h = m \cdot m \cdot c = 1.5 \cdot 1.5 \cdot 0.25 = 0.25 \cdot 3.25 \text{ mm}$

ه) $a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2} = \frac{1.5(36 + 24)}{2} = 45 \text{ mm}$

ز) $i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3} = 1:1.5$

$$\text{ج) } i = \frac{n_1}{n_2} \Rightarrow \frac{1}{1/5} = \frac{25^\circ}{h_2} \Rightarrow n_2 = 25^\circ \times 1/5 = 375 \text{ u/min}$$

$$\text{ط) } V = \frac{d \times \pi \times n}{1000 \times 60} = \frac{54 \times 3/14 \times 25^\circ}{60000} = 0.706 \text{ m/s}$$

ی) L L I_a I_u I_s

L 15 20 25mm

$$t_h = \frac{L \times i}{S \times n} = \frac{35 \times 1}{63} \times 36 = 20 \text{ min}$$

-۲

$$\text{الف) } C = \frac{D-d}{L} = \frac{40-32}{48} = 1:6$$

$$\text{ب) } \frac{C}{2} = \frac{D-d}{2L} = \frac{40-32}{2 \times 48} = 1:12$$

$$\text{ج) } \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{C}{2} = \frac{1}{12} = 0.0833$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} \text{ از جدول } \frac{\alpha}{2} \approx 4^\circ, 50'$$

$$\text{د) } \alpha = \frac{\alpha}{2} \times 2 = 9^\circ, 40'$$

-۳

$$\text{الف) } \frac{z_t}{z_g} = \frac{P}{P_L}$$

$$P_L = \frac{127}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{127}{30}$$

$$\frac{z_t}{z_g} = \frac{1/5}{\frac{127}{30}} = \frac{45}{127}$$

$$\text{ب) } t_h = \frac{L \times i}{P \times n} = \frac{43 \times 5}{1/5 \times 100} = 1/43 \text{ min}$$

$$n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi} = \frac{9/42 \times 1000}{30 \times 3/14} = 100 \text{ RPM}$$

L 1 I_a I_u (40 3) 2 1 43000

-۴

الف) $G_{oA} N A_o 40 (0/009) 39/991mm$

$G_{uA} N A_u 40 (0/0025) 39/975mm$

ب) $T_A G_{oA} G_{uA} 39/991 39/975 0/016mm$

ج) $G_o N A_o 40 (0/025) 40/025mm$

$G_u A A_o 4 0 40mm$

د) $T G_{oA} G_{uA} 40/025 40 0/025mm$

ه) $G_u > G_{oA}$ سیستم ثبوت سوراخ و چون سوراخ همواره از میله بزرگتر است انطباق بازی دار

و) $P_o G_o G_{uA} 40/025 39/975 0/050mm$ بیشترین لقی

$P_u G_u G_{oA} 40 39/991 0/009$ کمترین لقی

ز) $P P_o P_u 0/050 0/009 0/041mm$

-۵

الف) $A S \times a 4 \times 0/5 2mm^2$

ب) $F A \times KC 2 \times 3000 6000N$

ج) $P = F_N \times V_{m/min} = \frac{6000 \times 15/7}{60 \text{ sec} \times 1000 \text{ w}} 1/57kW$

$1Nm/s 1W$

$1kW 1000W$

د) $n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi} = \frac{15/7 \times 1000}{60 \times 3/14} = 83/3RPM$

-۶

الف) $b 2/5 \times 2000 5000$ هزینه انجام کار ریال

ب) $c a b 3000 5000 8000$ هزینه تولید ریال

ج) $E c d 8000 96000 17600$ قیمت تمام شده ریال

$d 120\% \times c 120\% \times 8000 96000$ بالاسری

د) $G E f 17600 2640 20240$ قیمت فروش

$P 15\% \times E 15\% \times 17600 2640$ ریال

ه) $\text{درصد قیمت مواد} = \frac{3000}{17600} \times \frac{100}{100} = 17/04\%$

$$\text{درصد هزینه انجام کار (و)} = \frac{5000}{17600} \times \frac{100}{100} = \%38/41$$

$$\text{درصد هزینه بالاسری (ز)} = \frac{9600}{17600} \times \frac{100}{100} = \%54/55$$

