



۱۲ جلسه

قالب‌گیری و ریخته‌گری مدل با ماهیچه سرخود آویز

هدف‌های رفتاری : در پایان این جلسه از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- ماهیچه سرخود آویز را توضیح دهد.
- ۲- قانجاق را شرح دهد.
- ۳- مدل با ماهیچه سرخود آویز را به‌طور صحیح قالب‌گیری کند.
- ۴- مدل با ماهیچه سرخود آویز را به‌طور صحیح ریخته‌گری کند.
- ۵- از دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی کارگاه به‌طور کامل پیروی کند.

مقدمه

همان طوری که در جلسه قبل ذکر گردید بعضی از مدل‌ها دارای حفره یا فرورفتگی می‌باشند. این مدل‌ها به‌طوری قالب‌گیری می‌شوند که حفره داخلی آنها به صورت عمود بر سطح جدایش قالب قرار گیرد. در این حالت برای ایجاد حفره داخلی مدل باید در تای زیری یا رویی قالب برآمدگی به شکل حفره داخلی مدل ایجاد نمود. در صورتی که این برآمدگی در تای رویی قالب ایجاد شده باشد به آن ماهیچه سرخود آویز گفته می‌شود.

۱- ابزار و وسایل لازم

مدل، درجه، صفحه زیر درجه، جعبه ابزار قالب‌گیری، مفتوں جهت ساخت قانجاق.

۱۲- نکات ایمنی و بهداشتی


- رعایت نکات ایمنی در هنگام قالب‌گیری و باربری الزامی است.

توجه : در هنگام ساخت قانجاق از دستکش استفاده کنید.




۱۲-۳-مراحل انجام کار

- مدلی مطابق شکل ۱۲-۱ را انتخاب کنید.

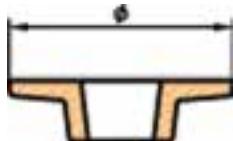

شکل ۱۲-۱

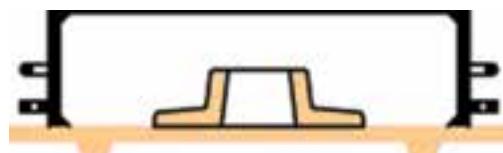


- مدل را روی صفحه زیر درجه با توجه به سطح جداش قرار دهید.

- درجه زیرین را روی صفحه زیر درجه قرار دهید (شکل ۱۲-۲).

.(۱۲-۲)


شکل ۱۲-۲

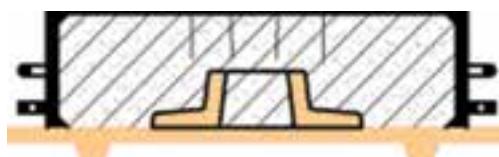

- درجه زیرین را قالب‌گیری کنید.

- سطح قالب را صاف کنید(شکل ۱۲-۳).

شکل ۱۲-۳

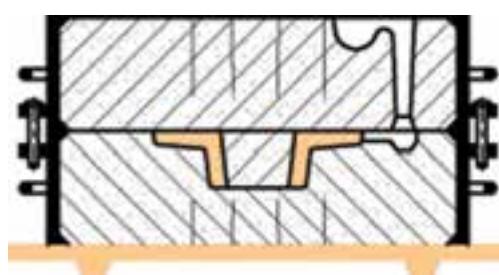

- قالب زیرین را 18° درجه برگردانید و روی صفحه زیر

درجه قرار دهید.


- سطح قالب را پودر جداش بپاشید.

- لوله راهگاه را در محل مناسب قرار دهید.

- درجه رویی را قالب زیرین قرار دهید.

- درجه رویی را قالب‌گیری کنید(شکل ۱۲-۴).

شکل ۱۲-۴

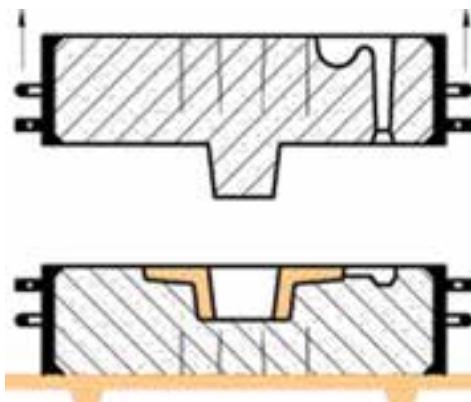


کانال خروج هوا و حوضچه بارزی را ایجاد کنید.

- قالب رویی را با دقت بلند کنید و در محل مناسب قرار

دهید (شکل ۱۲-۵).


شکل ۱۲-۵

تذکر: در هنگام بلند کردن قالب رویی مراقب باشید به برآمدگی ایجاد شده روی آن آسیبی نرسد.

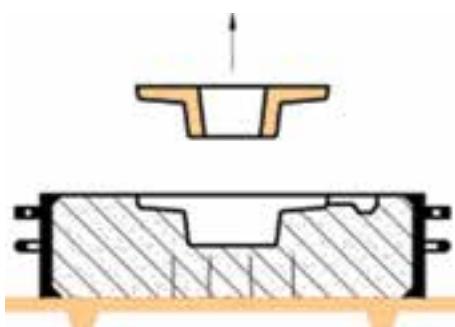

شکل ۱۲-۶

- حوضچه پای راهگاه و راهبار را ایجاد کنید.
- اطراف مدل را توسط قلم آب مرطوب کنید.
- مدل را با مدل لق کن، لق نماید.
- مدل را با مدل درآور، خارج کنید (شکل ۱۲-۶).

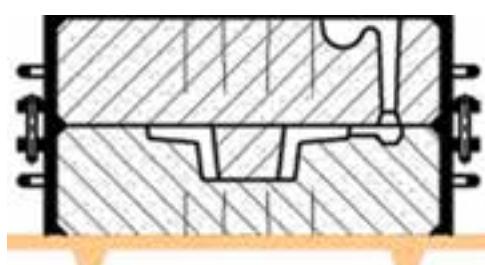


شکل ۱۲-۷

- سطح قالب را با فوتک تمیز کنید.
- قالب رویی را طوری روی قالب زیرین قرار دهید که به ماہیچه آویز ایجاد شده روی قالب رویی آسیب نرسد.
- قالب آماده را بارزی کنید (شکل ۱۲-۷).



شکل ۱۲-۸

- شکل ۱۲-۸، شکل قطعه ریخته شده را همراه با سیستم راهگاهی نشان می دهد.

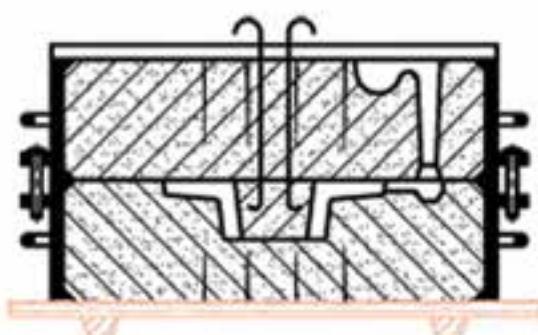

شکل ۱۲-۹

- تذکر :** برای قالب‌گیری مدل با ماہیچه آویز تر (طبیعی) که نیاز به قانجاق دارد، هنگام قالب‌گیری درجه رویی، ابتدا قانجاق را در درجه رویی مهار کنید و سپس ماسه قالب‌گیری را به داخل درجه اضافه کنید (شکل ۱۲-۹).



؟ ؟ ؟ پرسش

- ۱- ماهیچه سرخود آویز چیست؟
- ۲- برای جلوگیری از شکستن و خرد شدن ماهیچه آویز چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
- ۳- برای جلوگیری از شکستن و تخریب آویز و افزایش استحکام آن از استفاده می شود.
- ۴- نحوه استفاده از قانجاق را توضیح دهید.
- ۵- هنگام جفت کردن قالب رویی به چه نکاتی باید توجه شود؟
- ۶- جنس و شکل قانجاق به چه عواملی بستگی دارد?
 - الف) ابعاد و اندازه های قالب
 - ب) ضخامت و جنس ماهیچه
 - ج) ضخامت و جنس قطعه، ابعاد و اندازه ماهیچه سرخود
 - د) ابعاد و اندازه قطعه، ضخامت و جنس ماهیچه
- ۷- در صورتی که برآمدگی مدل در تای رویی قالب ایجاد شده باشد به آن گفته می شود.

تمرین عملی

- مدل نیم استوانه موجود در کارگاه را قالب‌گیری و ریخته‌گری نمایید.
- نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.




جلسه ۱۳

تمیز کاری

هدف‌های رفتاری : در پایان این جلسه از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- اهمیت تمیز کاری را توضیح دهد.
- ۲- مراحل تمیز کاری را شرح دهد.
- ۳- تمیز کاری قطعات ریخته شده را به طور صحیح انجام دهد.
- ۴- از دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی کارگاه به طور کامل پیروی کند.

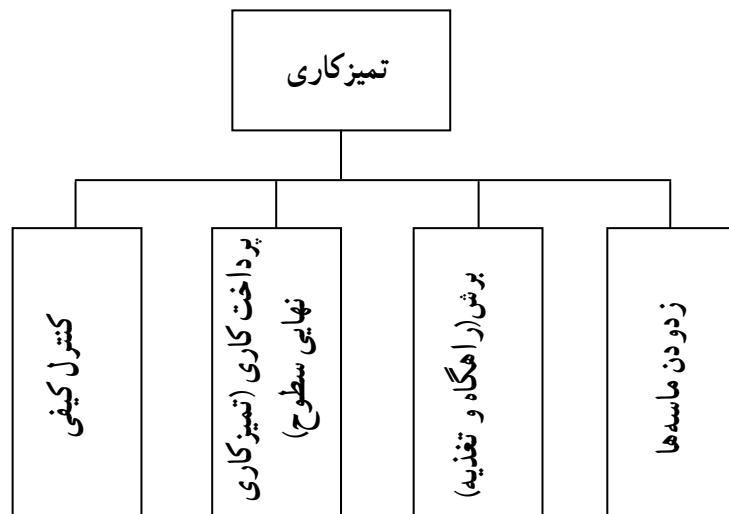

مقدمه

۱- هدف از تمیز کاری قطعات ریختگی

پس از انجماد، قطعه ریخته شده را از قالب خارج کرده و بعد از سرد شدن لازم است این قطعه قبل از انجام مراحل بعدی نظیر ماشین کاری، تمیز کاری شود.

تمیز کاری یعنی جدا کردن ضمایمی مانند سیستم راهگاهی، تعذیه، پلیسه، ماسه ماهیچه و مقدار کار انجام شده در این مرحله نه تنها به اندازه قطعه و نوع آلیاژ بستگی دارد بلکه به دقت و مهارت ریخته گران در مراحل تولید و روش‌های تولید نیز وابسته می‌باشد. از آنجایی که این مرحله همواره توأم با سر و صدا بوده و عملیات تمیز کاری قطعات می‌تواند در فضایی غبار آلود انجام گیرد، لذا لازم است مسایل حفاظتی و بهداشتی به منظور جلوگیری از عوارض ناشی از مشکلات فوق به دقت در نظر گرفته شوند.

در مورد قطعات ریختگی در قالب‌های ماسه‌ای، عملیات فوق منحصر به جدا کردن راهگاه‌ها، تعذیه‌ها، ماسه‌های چسبیده شده



به قطعات ریختگی و ماهیچه‌ها خواهد بود. در مورد قطعات ریختگی سنگین و پیچیده مقدار کار تمیزکاری برای خارج کردن ماهیچه‌ها و جدا کردن اضافات فلزی به ویژه در محل اتصالات در قطعات ریختگی افزایش خواهد یافت.

۲-۱۳- مراحل تمیزکاری

مراحلی که به منظور تمیزکاری قطعات ریختگی در بخش تمیزکاری کارگاه انجام می‌گیرد، به صورت زیر طبقه بندی می‌شود :


۱-۲-۱- جدا کردن راهگاه‌ها و تغذیه‌ها از قطعات ریختگی و تمیزکاری سطحی او لیه روی قطعات : حوضچه، راهگاه‌ها و تغذیه‌ها که همراه مذاب در قالب جامد می‌گردند به عنوان زوائد قطعات باید جدا گردند. چنانچه آلیاژ شکننده باشد (نظیر انواع چدن‌ها) می‌توان این زواید را توسط ضربه به وسیله چکش و یا در مراحل لرزاندن قالب (برای جدا کردن قطعه ریختگی از ماسه) شکست. این زواید را درون جعبه‌هایی ریخته و مجدداً به قسمت ذوب کارگاه یا انبار نگهداری شارژ انتقال می‌دهند.

شکستن زواید، دارای این عیب می‌باشد که امکان ادامه منطقه شکست تا داخل قطعه ریختگی وجود دارد، برای جلوگیری از این عیب لازم است اتصالات راهگاه‌ها و تغذیه‌ها در محل تماس با قطعه ریختگی نازک شود. به هر حال مقداری از اتصالات به قطعه ریختگی باقی می‌ماند که لازم است این زواید توسط اره دستی یا ماشین جدا گردد.

۱-۲-۲- زدودن ماسه‌های چسبیده : اولین عملیاتی که روی قطعات ریختگی در قسمت تمیزکاری انجام می‌گیرد جدا کردن ماسه‌های چسبیده شده (از ماسه قالب و ماهیچه) روی قطعات ریختگی می‌باشد. روش عمل بستگی به اندازه و میزان پیچیدگی قطعه ریختگی دارد. در مورد قطعات ساده به کمک چکش، بُرس سیمی و یا روش ماسه پاشی یا ساقمه زنی می‌توان قطعات را تمیز کرد. با پیچیده‌تر شدن قطعات ریختگی عملیات تمیزکاری برای خارج کردن ماهیچه طولانی‌تر و در ضمن مشکل‌تر می‌گردد. روش ماسه پاشی سریع‌ترین روش تمیزکاری قطعات به شمار می‌رود و همان طوری که از نام این روش استنباط می‌گردد، تمیزکاری قطعات توسط پرتاب جریانی از ذرات مواد ساینده با سرعت زیاد به سطح قطعه ریختگی انجام می‌گیرد. علاوه بر ذرات ماسه از مواد فلزی نیز می‌توان به عنوان مواد ساینده استفاده نمود (شکل ۱۳-۱).




ب

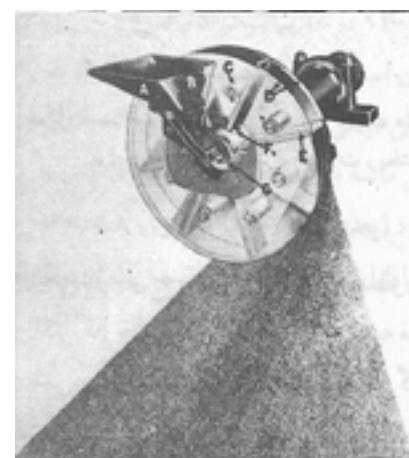

شکل ۱۳-۱- الف) سیستم پرتاب ذرات ساینده بدون استفاده از هوا (ب) ماشین تمیزکاری دوگانه غلتان و شن پاش




۱۳-۲-۳—پرداخت کاری : ماسه‌ها، پوسته‌ها و برجستگی‌های باقیمانده روی سطوح قطعات ریختگی را می‌توان توسط عملیات پرداخت کاری جدا کرد. در این روش قطعات ریختگی به داخل یک محفظه گردان ریخته شده و در اثر گردانیدن این محفظه قطعات ریختگی بر روی یکدیگر می‌غلتند و از طریق سایش بر روی هم و جداره داخلی دستگاه عمل تمیزکاری و پرداخت انجام می‌گیرد. زمان لازم برای تمیزکاری قطعات ریختگی در این روش حدود ۲۰ دقیقه تا یک ساعت می‌باشد. در این گونه عملیات تمیزکاری این مزیت وجود دارد که گوششهای تیز در قطعات از بین رفته و به صورت گرد در می‌آیند. البته باید این نکته را به خاطر داشت که تمیزکاری طولانی قطعات با این روش می‌تواند منجر به سایش بیش از حد قطعات به خصوص در گوششهای گردد. روی هم غلتانیدن قطعات ریختگی همچنین می‌تواند به همراه پاشیدن ساقمه‌هایی از مواد ساینده بر روی آنها به منظور تمیزکاری بهتر نیز انجام گیرد (شکل ۱۳-۲).

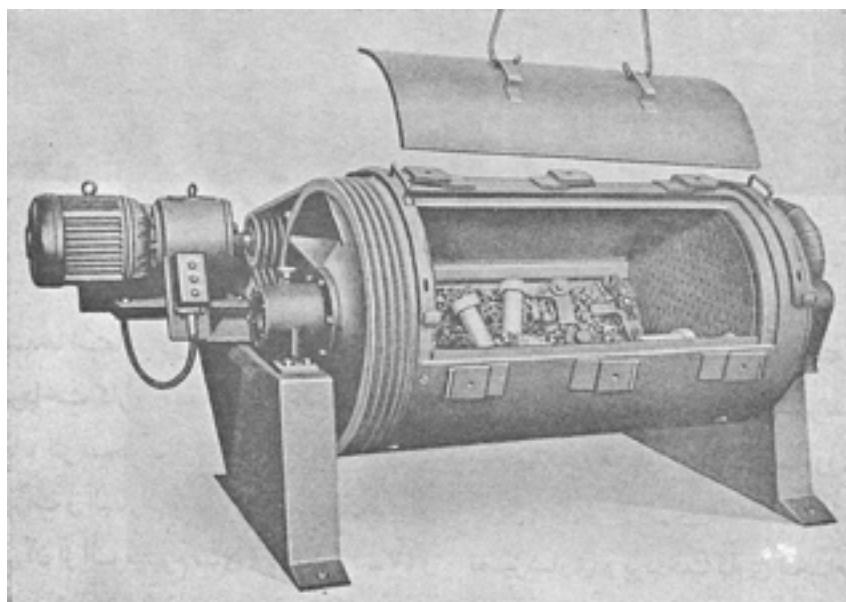


شکل ۱۳-۲—ماشین پرداخت کاری

۱۳-۲-۴—تمیزکاری نهایی سطوح : در اکثر موارد آخرین مرحله تمیزکاری قطعات ریختگی، سنگ زنی قسمت‌های زاید قطعات می‌باشد. به هر حال در بعضی از قطعات که نیاز به سطح تمام شده بهتری دارند می‌توان روی آنها عملیات ماشین کاری، عملیات شیمیایی، جلا دادن، ساقمه زنی و رنگ کاری را انجام داد. در مورد فلزات غیرآلی عملیات شیمیایی، الکترولیتی و مکانیکی به منظور تهیه سطح نهایی قطعات ریختگی که دارای کیفیت و ظاهر قابل پسندی باشند انجام می‌گیرد (شکل ۱۳-۳).

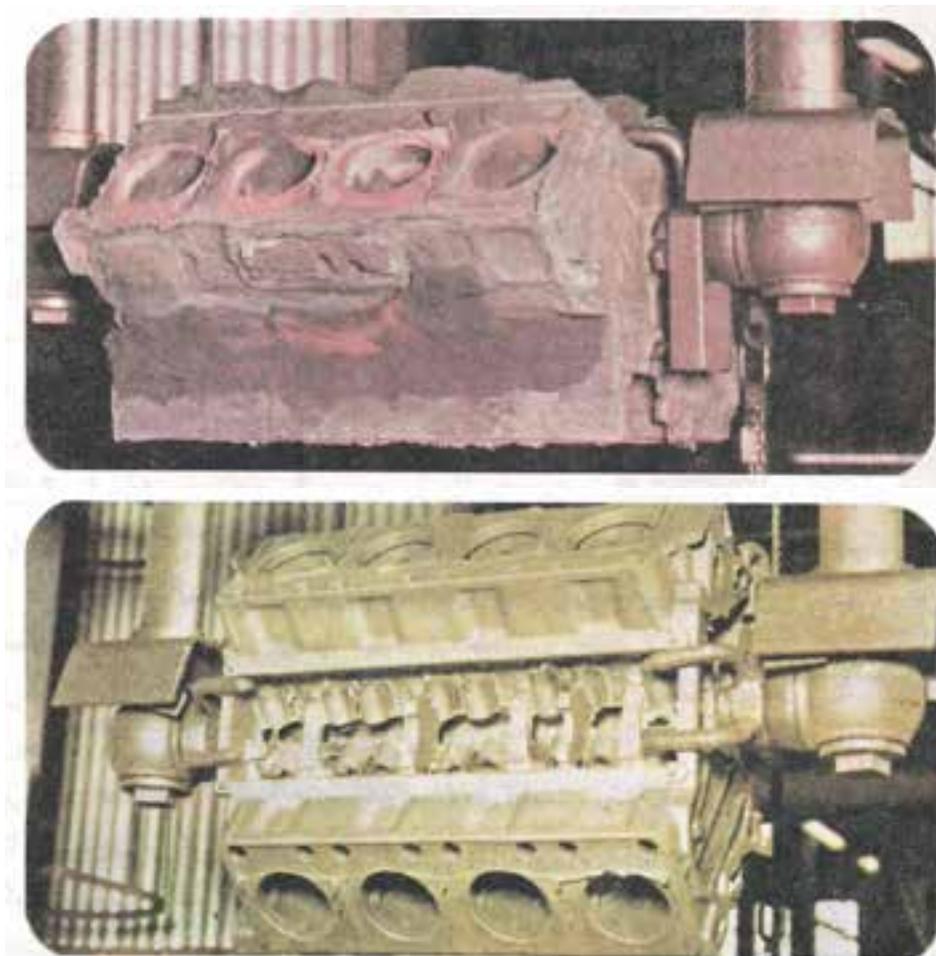

شکل ۱۳-۳- یک موتور اتومبیل ۸ سیلندر؛ شکل بالا قبل از تمیز کردن، شکل پایین بعد از تمیز کردن

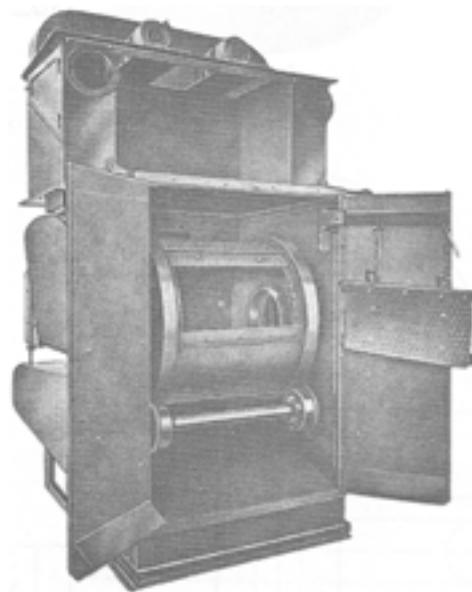

شکل ۱۳-۴- شات بلاست (ساقمه‌پاشی)



۳-۱۳- نکات ایمنی و بهداشتی

- هنگام جابجایی قطعات ریختگی حتماً از انبر و دستکش استفاده کنید.
- هنگام جداسازی اضافات، زدایش ماسه و پرداخت کاری سطح قطعات ریختگی حتماً از ماسک، دستکش و کلاه ایمنی با قاب محافظ استفاده کنید.

؟ ? ? پرسش

- ۱- هدف از تمیز کاری قطعات ریختگی چیست؟
- ۲- مراحل تمیز کاری قطعات ریختگی را نام ببرید.
- ۳- هنگام جدا کردن راهگاهها و زوائد ریختگی به چه نکاتی باید توجه نمود؟
- ۴- در تمیز کاری با استفاده از ماشین های برش کاری چه نکاتی را باید رعایت نمود؟
- ۵- هدف از پرداخت کاری قطعات ریختگی چیست؟
- ۶- تمیز کاری نهائی سطوح به چه منظوری انجام می شود؟
- ۷- ابزارها و تجهیزات تمیز کاری را نام ببرید.
- ۸- نکات ایمنی و بهداشتی هنگام تمیز کاری را بنویسید.
- ۹- کدام عبارت ها درست است?
 - (الف) با استفاده از سوهان سیستم راهگاهی و تعذیه و ... را از قطعه جدا می کنند.
 - (ب) با استفاده از کمان اره محل راهگاه، پلیسها و زوائد را بر طرف می کنند.
 - (ج) قطعه را جهت پرداخت کاری درون دستگاه شات بلاست قرار می دهند.
 - (د) در مورد آلیاژ های سخت، بریدن زوائد باید توسط ماشین های برش یا دیسک ساینده انجام گیرد.
- ۱۰- مقدار کار انجام شده در مرحله تمیز کاری به کدام عامل بستگی ندارد?
 - (الف) اندازه قطعه
 - (ب) روش های تولید
 - (د) درجه حرارت فوق ذوب
 - (ج) نوع آلیاژ

تمرین عملی

- قطعه کار ریخته شده در جلسه قبل را تمیز کاری و پرداخت نمائید.
- نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.




۱۴ جلسه

ماهیچه سازی


هدف های رفتاری : در پایان این جلسه از هنرجو انتظار می رود که :

- ۱- ماهیچه را تعریف کند.
- ۲- اجزای تشکیل دهنده ماسه ماهیچه را به طور کامل شرح دهد.
- ۳- روش های ماهیچه سازی را توضیح دهد.
- ۴- ماهیچه سازی به روش گرم را به طور صحیح انجام دهد.
- ۵- از دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی کارگاه به طور کامل پیروی کند.

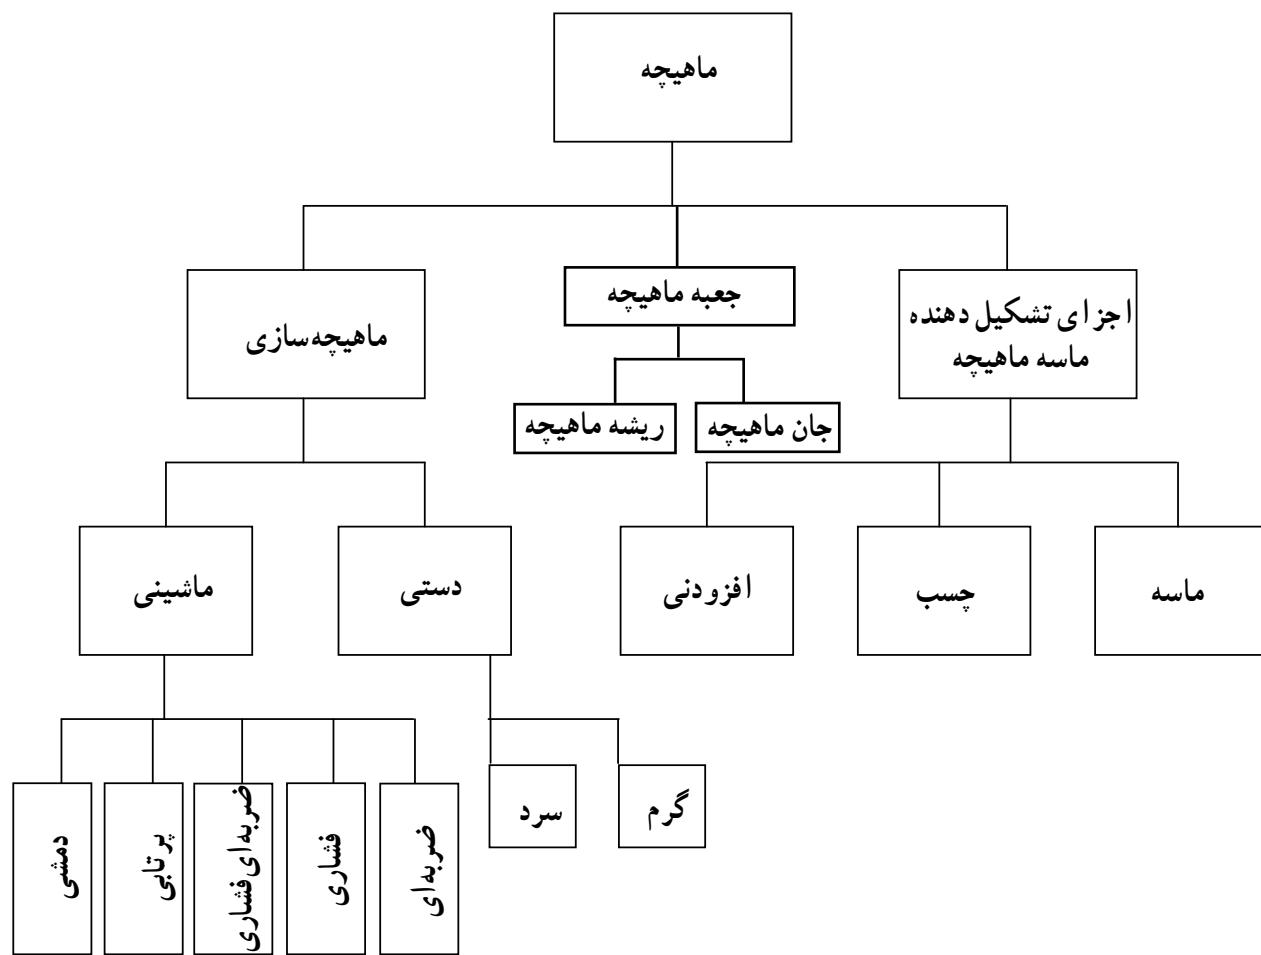



مقدمه

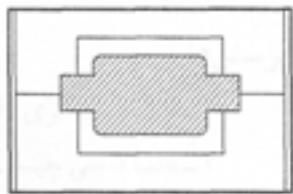

شکل ۱۴-۱

۱۴-۱- تعریف ماهیچه

ماهیچه جزء مستقلی از یک قالب است که از استحکام کافی برخوردار می‌باشد و به منظور ایجاد قسمت‌هایی از قالب که شکل دهی آنها از طریق قالب‌گیری مستقیم، مشکل است و یا امکان پذیر نیست، به کار می‌رود.

ماهیچه‌ها ممکن است به منظورهای مختلفی در قالب مورد استفاده قرار گیرند. در قطعات

توحالی، نقش ماهیچه‌ها ایجاد محافظه‌های داخلی در قطعه می‌باشد (شکل ۱۴-۱).

۱۴-۲- اجزای تشکیل دهنده مخلوط ماسه ماهیچه

اغلب ماهیچه‌ها از مخلوط ماسه ماهیچه شامل ذرات ماسه، چسب‌های آلی و مواد افزودنی برای هدف‌های خاص، ساخته می‌شود.

یک مخلوط ماسه ماهیچه مطلوب باید دارای مشخصات و خواص معینی باشد که عبارتنداز:

داشتن استحکام کافی در حالت تر و خشک، دیرگذازی، داشتن مقاومت کافی در مقابل فرسایش مذاب، برخورداری از کمترین تغییرات حجمی (انقباض و انبساط)، حداقل تولید گاز به هنگام تماس با مذاب، قابلیت از هم پاشیدگی خوب پس از انجماد مذاب و در نتیجه کاهش تنش‌های وارد به قطعه و همچنین سهولت خروج ماهیچه از قطعه به هنگام تخلیه. به طور کلی تأمین چنین خواصی به مشخصات ذرات ماسه و چسب مصرفی ستگی دارد.

۱۴-۲-۱- ماسه: ماسه ماهیچه‌ها عموماً از نوع سیلیسی هستند ولی از ماسه‌های زیرکنی، اولیوینی، کرومیتی و شاموتی نیز استفاده می‌شود. از ویژگی‌های بارز ماسه‌های مصرفی برای ساخت، ماهیچه، شکل و اندازه ذرات آنها است، بدین‌گونه که استفاده از ذرات درشت و کروی شکل برای ساخت ماهیچه، به دلیل داشتن قابلیت نفوذ گاز بیشتر، ترجیح داده می‌شود. معمولاً ماسه‌ای که دارای بیش از ۵ درصد خاک (ذرات ریز) باشد، به دلیل کاهش یافتن قابلیت از هم پاشیدگی آن، برای ساخت ماهیچه مناسب نیست.

۱۴-۲-۲- چسب: چسب‌های مورد استفاده در تهیه ماهیچه‌ها، براساس روش ماهیچه سازی و خواص موردنیاز، دارای انواع مختلفی هستند و معمولاً به منظور دستیابی به خواص مطلوب از چند نوع چسب در ساخت ماهیچه‌ها استفاده می‌شود.

با توجه به اینکه مشخصات و خواص یک ماهیچه به مقدار زیادی به نوع چسب مصرفی در آن بستگی دارد، از این رو چسب‌ها باید دارای مشخصات معینی باشند. برخی از این مشخصات عبارتنداز:

- تأمین استحکام کافی در حالت تر و خشک، با توجه به نوع، اندازه و وزن ماهیچه

- حداقل تولید گاز به هنگام تماس با مذاب

- قابلیت از هم پاشیدگی خوب به هنگام انجماد مذاب برای جلوگیری از ایجاد تنش و ترک در قطعه ریختگی

- حفظ نمودن شکل ماهیچه به هنگام پخت آن

- حداقل جذب رطوبت

- قابلیت توزیع یکنواخت در مخلوط ماسه

- عدم چسبندگی به جعبه ماهیچه و آلوود نکردن آن



– اقتصادی بودن

به طور کلی چسب‌های متدالول در ماهیچه سازی را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود :

۱- چسب‌هایی که در درجه حرارت اتاق خودگیر و سخت می‌گردند :

این دسته از چسب‌ها شامل سیلیکات سدیم، سیمان پرتلند و سیمان شیمیایی مانند اکسی‌کلرید می‌باشند.

۲- چسب‌هایی که برای خودگیری و سخت شدن به حرارت نیاز دارند :

این دسته از چسب‌ها شامل روغن‌ها، رزین‌ها، قیر، ملاس‌ها، آرد حبوبات، سولفیت‌ها و پروتئین‌ها می‌باشند.

رزین‌ها (صمغ‌ها) از انواع دیگر این دسته از چسب‌ها هستند که در اثر حرارت، نرم شده و به هنگام سرد شدن خودگیر و سخت می‌شوند. رزین‌ها به دو صورت طبیعی و مصنوعی تهیه می‌گردند. نوع طبیعی از شیره درختان به دست می‌آید و به دلیل ارزانی و قابل دسترس بودن به طور وسیعی در ماهیچه سازی مصرف می‌شود. علاوه بر موارد مذکور، استحکام متوسط، پایین بودن درجه حرارت و زمان پخت، قابلیت از هم پاشیدگی خوب و نیز جذب رطوبت کم از مشخصات دیگر صمغ‌های طبیعی (گیاهی) می‌باشند.

رزین‌های مصنوعی در اثر فعل و انفعالات شیمیایی به صورت مصنوعی تهیه می‌شوند. اوره فرمالدئید و فنل فرمالدئید، دو نوع پرمصرف از این رزین‌ها هستند که درجه حرارت پخت آنها 15°C است. رزین‌های اوره فرمالدئید دارای قابلیت از هم پاشیدگی خوبی بوده و در ساخت ماهیچه‌های کوچک و نازک به طور وسیعی به کار می‌روند، در حالی که نوع فنل فرمالدئید دارای قابلیت از هم پاشیدگی کمتری است و در تهیه قطعات بزرگ فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رزین‌ها که به دو صورت جامد و مایع وجود دارند باید به مدت زیادی در ابخار نگهداری شوند.

۳- خاک‌ها : خاک‌های سور (کاثولین) و نبتونیت‌ها نیز به عنوان مواد چسبی در مخلوط ماسه ماهیچه مورد استفاده قرار می‌گیرد نقش اساسی چسب‌های خاکی بالا بردن استحکام تر مخلوط ماسه ماهیچه می‌باشد.

۴-۲-۳- مواد افزودنی : همان گونه که در مورد مخلوط ماسه قالب‌گیری توضیح داده شد، در مخلوط ماسه ماهیچه نیز، علاوه بر اجزای اصلی یعنی ماسه و چسب، از مواد افزودنی برای بالا بردن خواص عمومی مخلوط، استفاده به عمل می‌آید. حضور این مواد با توجه به شرایط کاربردی ماهیچه‌ها، به ویژه لزوم خواص مهمی همچون قابلیت نفوذ گاز و قابلیت از هم پاشیدگی آنها، از اهمیت زیادی در مقایسه با مخلوط ماسه قالب‌گیری برخوردار است. مواد افزودنی معمول به منظور بهبود خواص ذکر شده عبارتند از :

خاک اره، پودر زغال، قطران زغال سنگ و آرد حبوبات

قابل ذکر است که علاوه بر استفاده از مواد افزودنی، ممکن است اقداماتی نیز از نظر نحوه ساخت ماهیچه‌ها به منظور بهبود خواص آنها صورت پذیرد.

۱۴-۳- روش‌های ماهیچه سازی

ساخت و تهیه ماهیچه‌ها به دو روش دستی و ماشینی صورت می‌گیرد.

۱-۴-۳- روش دستی : در این روش که بیشتر به تهیه ماهیچه‌های کوچک و به تعداد کم اختصاص دارد تجهیزات مورد استفاده معمولاً یک میز کار، جعبه ماهیچه و صفحه ماهیچه می‌باشد.


در این روش مخلوط ماسه ماهیچه به داخل جعبه ماهیچه ریخته شده و سپس با کوبه‌های دستی فشرده و متراکم می‌گردد و پس از ماهیچه‌گیری با استفاده از صفحه ماهیچه، جعبه ماهیچه از ماهیچه جدا می‌شود.



براساس نوع چسب مصرفی، در صورتی که ماهیچه به حرارت دادن (پختن) نیاز داشته باشد، به محل پخت یعنی به گرم خانه منتقل می‌گردد.

– جعبه ماهیچه (قالب ماهیچه) : جعبه ماهیچه قالبی است که به منظور تهیه ماهیچه مورد استفاده قرار می‌گیرد. جعبه ماهیچه‌ها عموماً از دو قسمت تشکیل می‌شوند. قسمت اصلی ماهیچه که براساس شکل مورد نظر طراحی و محاسبه می‌گردد و تکیه‌گاه‌های ماهیچه که در واقع نگهدارنده ماهیچه‌ها در داخل قالب هستند.

۱۴-۳-۲ روش ماشینی : روش‌های ماشینی متداول در ماهیچه سازی عبارتند از : ضربه‌ای، فشاری، ضربه‌ای فشاری، برتابی و دمشی. اصول کار چهار روش اول همانند عملیات قالب‌گیری می‌باشد با این تفاوت که به منظور ویژگی‌های خاص ماهیچه، یعنی سهولت خروج گاز و نیز قابلیت از هم پاشیدگی مطلوب. عموماً ضربه تراکم در مقایسه با قالب‌ها، کمتر است.

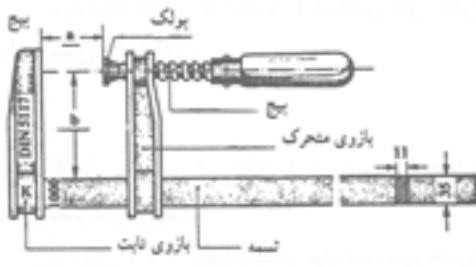


شكل ۱۴-۲

۱۴-۴-۱ ابزار، مواد و وسایل لازم

جعبه ماهیچه، گیره دستی (پیچ دستی)، مشعل گاز و متعلقات آن، دستکش نسوز، ماسه چراغی، ماسه با چسب فلزی

– گیره دستی (پیچ دستی) : برای جفت کردن و محکم کردن جعبه ماهیچه‌های دو تکه از گیره دستی استفاده می‌شود (شکل ۱۴-۲).

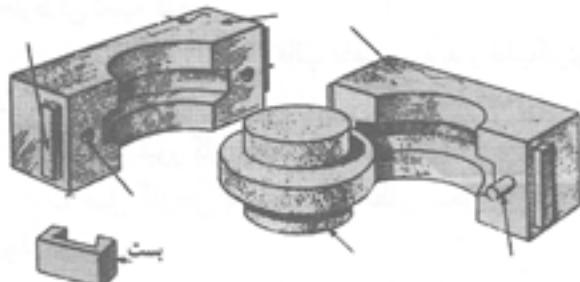

شكل ۱۴-۳

– تذکر : در بعضی از جعبه ماهیچه‌ها برای جفت کردن و محکم کردن آن از بست استفاده می‌شود (شکل ۱۴-۳).

۱۴-۵-۱ نکات ایمنی و بهداشتی

– هنگام ماهیچه سازی به روش حرارتی توجه کنید که سیستم تهویه‌ها روشن باشد.

– هنگام کار کردن با مخلوط ماسه ماهیچه از دستکش نسوز استفاده کنید.

– استفاده از ماسک الزامی است.

– در هنگام حرارت دادن جعبه ماهیچه با مشعل، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی الزامی است و مراقب باشید شعله به کسی آسیب نرساند.



۱۴-۶ مراحل انجام کار

– با استفاده از مشعل گاز یا المنت برقی، جعبه ماهیچه فلزی را گرم کنید.

توجه : در مورد جعبه ماهیچه‌های دو تکه قبل از گرم کردن، آنها را با پیچ دستی محکم نمائید (شکل ۱۴-۴).



شکل ۱۴-۴



شکل ۱۴-۵

– ماسه چراغی را داخل جعبه ماهیچه بریزید تا کاملاً پر شود.

– سطح قالب ماهیچه را صاف کرده و ماسه‌های اضافی روی سطح قالب ماهیچه را تمیز کنید.

– با استفاده از مشعل، قالب ماهیچه را گرم کنید تا ماهیچه کاملاً سخت شود.

– پیچ دستی را باز کنید و ماهیچه آماده را با استفاده از دستکش نسوز خارج نمایید (شکل ۱۴-۵).



؟ ؟ ؟ پرسش

- ۱- سخت کردن ماهیچه‌ها برچه اساسی است؟
- الف) جعبه ماهیچه ب) نوع ماسه
- ۲- جعبه ماهیچه‌ها از چه موادی ساخته می‌شوند؟
- الف) چوب ب) فلز
- ۳- ماهیچه را تعریف کنید.
- ۴- قسمت‌های مختلف ماهیچه را نام ببرید.
- ۵- جعبه ماهیچه را تعریف کنید.
- ۶- اجزای تشکیل دهنده ماسه ماهیچه را نام ببرید.
- ۷- روش‌های مختلف ماهیچه سازی را نام ببرید.
- ۸- انواع چسب‌های مورد استفاده ماهیچه سازی را نام ببرید.
- ۹- مشخصات و خواص ماهیچه به مقدار زیادی به نوع آن بستگی دارد.

تمرین عملی

- با استفاده از ماسه چراغی ماهیچه مدل‌های مورد قالب‌گیری را آماده کنید.
- نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.



جلسه ۱۵

قالب‌گیری و ریخته‌گری مدل با ماهیچه افقی


هدف‌های رفتاری : در پایان این جلسه از هنرجو انتظار می‌رود که :

۱- انواع ماهیچه افقی را توضیح دهد.

۲- مدل با ماهیچه افقی با دو تکیه گاه را به‌طور صحیح قالب‌گیری کند.

۳- مدل با ماهیچه افقی با دو تکیه گاه را به‌طور صحیح باربری کند.


۴- از دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی کارگاه به‌طور کامل پیروی کند.

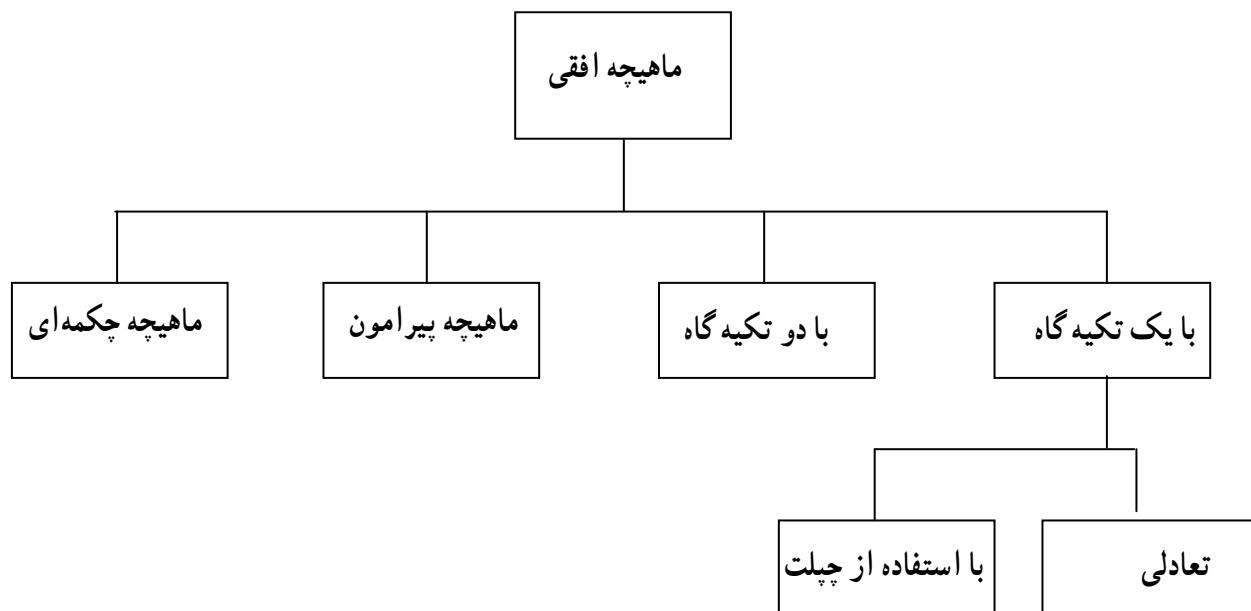



مقدمه


بعضی از قطعات دارای حفره داخلی هستند. با توجه به شکل قطعه می‌توان مدل این قطعات را با توجه به نوع ماهیچه به صورت افقی یا عمودی قالبگیری نمود. در صورتی که این قطعات به صورت افقی قالبگیری شوند از ماهیچه افقی استفاده می‌شود. ماهیچه‌های افقی خود به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

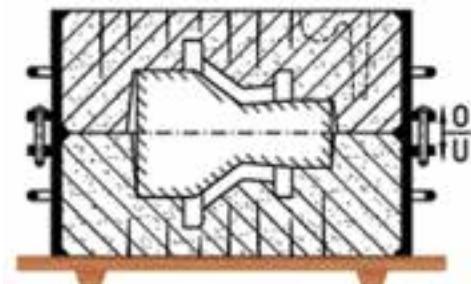

شکل ۱۵-۱


– ماهیچه افقی با دو تکیه گاه (شکل ۱۵-۱).

ماهیچه تعادلی

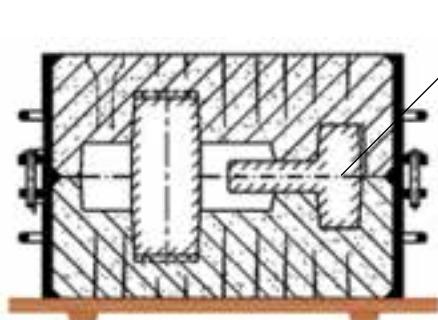


– ماهیچه افقی با یک تکیه گاه (ماهیچه تعادلی) (شکل ۱۵-۲).

ماهیچه تعادلی

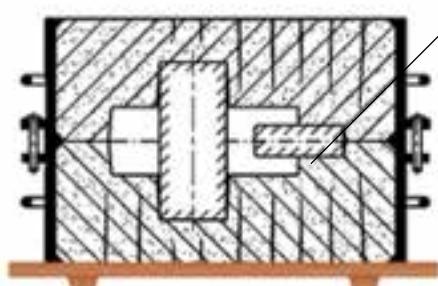


در ماهیچه تعادلی وزن ریشه ماهیچه باید برابر یا حتی سنگین‌تر از جان ماهیچه باشد.

شکل ۱۵-۲

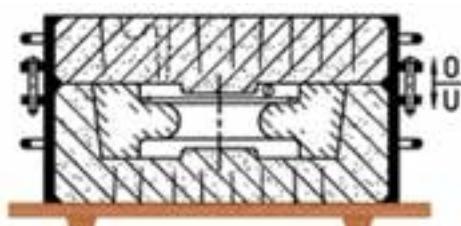


شکل ۱۵-۳

– ماهیچه دور یا پیرامون (شکل ۱۵-۳).

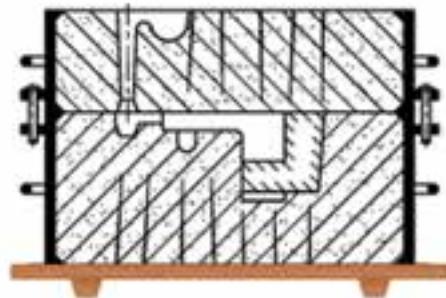


شکل ۱۵-۴

— ماهیچه چکمه‌ای (شکل ۱۵-۴).

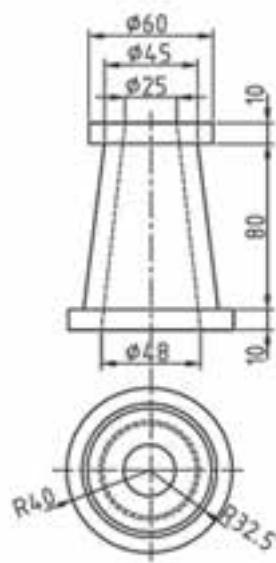

شکل ۱۵-۵

— ماهیچه افقی با دو تکیه گاه : در حالتی که جسم دارای سوراخ راه بدر (سرتاسری) است از ماهیچه افقی با دو تکیه گاه استفاده می‌شود (شکل ۱۵-۵).

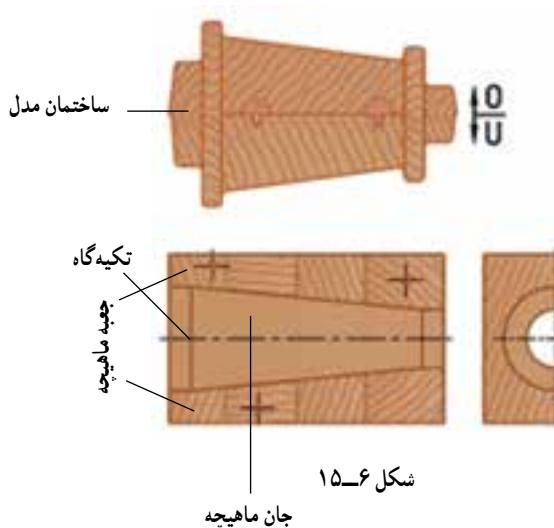

جان ماهیچه

در این حالت طول ماهیچه بزرگ‌تر از سوراخ داخلی قطعه ساخته می‌شود که از دو قسمت تشکیل می‌گردد. یک قسمت اصلی ماهیچه (جان ماهیچه) که اندازه سوراخ داخلی قطعه می‌باشد و قسمت دیگر که در دو طرف جان ماهیچه قرار دارد به نام تکیه گاهها (ریشه ماهیچه) می‌باشد. وظیفه تکیه گاهها نگهداری ماهیچه در محفظه قالب می‌باشد و همچنین در هنگام باربری بر اثر نیروی وارد از طرف مذاب از جابجایی ماهیچه جلوگیری می‌کند. شکل ۱۵-۶ نقشه مدل و جعبه ماهیچه را نشان می‌دهد.




۱۵-۱ ابزار، وسایل و مواد لازم

- مدل، جعبه ماهیچه، درجه مناسب، جعبه ابزار قالب‌گیری، صفحه زیر درجه، ماسه چراغی، مشعل گاز، پیچ دستی.

۱۵-۲ نکات ایمنی و بهداشتی

- رعایت نکات ایمنی و بهداشتی هنگام قالب‌گیری، ماهیچه سازی و مذاب ریزی الزامی است.

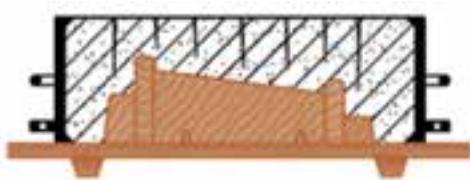

شکل ۱۵-۷


۱۵-۳ مراحل انجام کار

- مدل مطابق شکل ۱۵-۶ را انتخاب کنید.

- نیمه زیرین مدل را روی صفحه زیر درجه قرار دهید.

- درجه زیرین را روی صفحه زیر درجه قرار دهید.

- درجه زیرین را قالب‌گیری کنید (شکل ۱۵-۷).

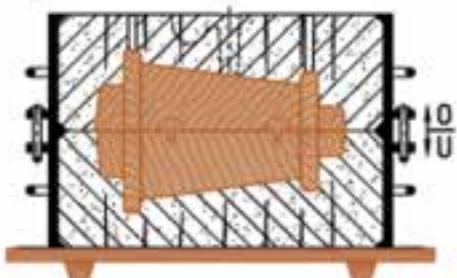

شکل ۱۵-۸

- قالب زیرین را همراه با زیر درجه 18° برگردانید.

- سطح قالب را با پودر جداش بپوشانید.

- نیمه رویی مدل را روی نیمه زیرین قرار دهید.

- لوله راهگاه را در محل مناسب قرار دهید.

- درجه رویی را قالب‌گیری کنید.


- حوضچه باربری و کanal عبور گاز را روی قالب رویی ایجاد کنید.

- لوله راهگاه را خارج کنید (شکل ۱۵-۸).



شکل ۱۵-۹


- قالب رویی را بردارید و در محل مناسب قرار دهید (شکل ۱۵-۹).

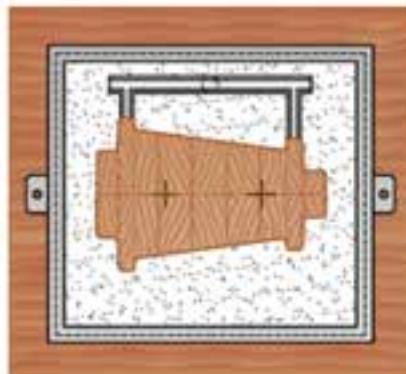

شکل ۱۵-۱۰

حوضچه پای راهگاه، راهبار و راهباره را روی قالب زیرین ایجاد کنید.


شکل ۱۵-۱۱ نمای بالای قالب زیرین را نشان می‌دهد.

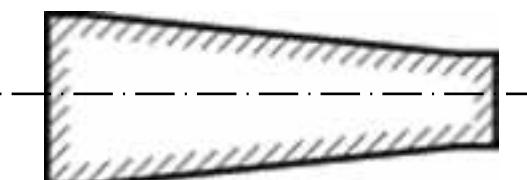

شکل ۱۵-۱۱

— ماهیچه مربوطه را با روش جعبه گرم (ماسه چراغی) تهیه نمائید.


شکل ۱۵-۱۱ ماهیچه آماده را نشان می‌دهد.

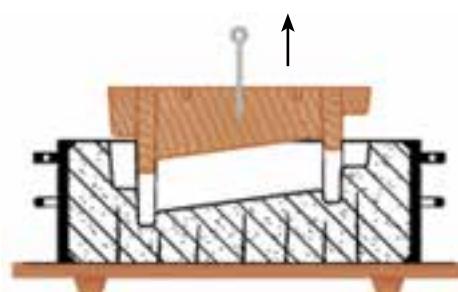

شکل ۱۵-۱۲

— با استفاده از قلم آب اطراف دو نیمه مدل را در دو نیمه قالب مرطوب کنید.

— با استفاده از مدل درآور دو نیمه مدل را از دو نیمه قالب خارج کنید (شکل ۱۵-۱۲).

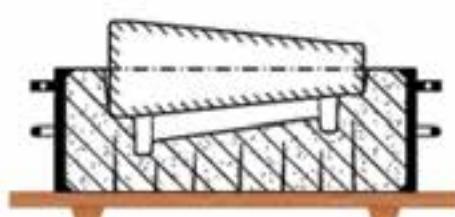


شکل ۱۵-۱۳

— پس از خارج کردن مدل از قالب، ماهیچه را در قالب زیرین قرار دهید (شکل ۱۵-۱۳).



با توجه به شکل مشخص است که در طرفین تکیه‌گاه‌ها فضای بین ماسه قالب و ماهیچه وجود دارد که در هنگام طراحی جعبه ماهیچه و مدل در نظر گرفته شده است. این فضای خالی سبب می‌شود که درجه روی راحت‌تر روی درجه زیرین قرار گیرد. از طرف دیگر گازهای ایجاد شده در ماهیچه هنگام بارگیری از این قسمت‌ها خارج می‌شوند.

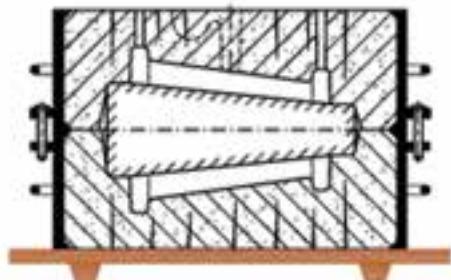

- قالب روی را روی قالب زیرین قرار دهید.
- قالب آماده بارگیری است (شکل ۱۵-۱۴).

شکل ۱۵-۱۴



- قالب آماده را بارگیری کنید.
- پس از انجماد مذاب، قطعه را از ماسه خارج کنید.
- شکل ۱۵-۱۵ قطعه ریخته شده همراه با سیستم راهگاهی را نشان می‌دهد.

شکل ۱۵-۱۵



پرسش ؟ ؟ ؟

تمرين عملی

- مدل با ماهیچه افقی موجود در کارگاه را قالب‌گیری و ریخته‌گری نمائید.
 - نکات اینمی و بهداشتی را رعایت کنید.



جلسه ۱۶

ماهیچه سازی به روش سرد (روش CO₂)

هدف‌های رفتاری : در پایان این جلسه از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- ماهیچه سازی به روش CO₂ را توضیح دهد.
- ۲- ماهیچه سازی به روش CO₂ را به طور صحیح انجام دهد.
- ۳- از دستورالعمل‌های اینمی و بهداشتی کارگاه به طور کامل پیروی کند.

مقدمه

یکی از روش‌های ماهیچه سازی به روش سرد استفاده از چسب سیلیکات سدیم و گاز CO₂ می‌باشد. سیلیکات سدیم یا آب شیشه که در فرایند قالب‌گیری به روش CO₂ به کار می‌رود برای هدف‌های خاصی در ماهیچه سازی استفاده می‌شود. این چسب هرچند دارای دیرگذاری پایین‌تری در مقایسه با سیلیس می‌باشد ولی در درجه حرارت‌های بالا نمی‌سوزد. سیلیکات سدیم ترکیب قلیایی سیلیس است و معمولاً به صورت محلول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش ماسه مصنوعی (ماسه سیلیسی) و چسب سیلیکات سدیم و (آب شیشه) به نسبت معین توسط میکسر، کاملاً مخلوط می‌گردند. سپس با استفاده از مخلوط تهیه شده، ماهیچه تهیه می‌شود و برای سخت کردن ماهیچه و افزایش استحکام آن گاز دی‌اکسید کربن (CO₂) به آن دمیده می‌شود.

هرچند سرعت تولید و دقت ابعاد ماهیچه‌های تهیه شده با چسب سیلیکات سدیم بالا است ولی به این نکته مهم نیز بایستی توجه شود که این ماهیچه‌ها از هم پاشیدگی بسیار کمی برخوردار هستند و از این نظر برای ساخت ماهیچه‌های داخلی توصیه نمی‌شوند.

۱-۱۶- مزایا و محدودیت‌های ماهیچه سازی به روش CO₂

- ۱- مزایا :
 - ۱- فضای لازم کارگاهی حداقل می‌باشد.
 - ۲- به دلیل بالا بودن استحکام، نیاز به تقویت نمودن ماهیچه به وسیله آرماتوربندی و قانچاق گذاری ندارد.
 - ۳- این روش نیاز به تجهیزات گران قیمت ندارد. سیلیکات سدیم را توسط دستگاه‌های مخلوط‌کن معمولی با ماسه مخلوط می‌کنند، از طرف دیگر دی‌اکسید کربن در دسترس بوده و تجهیزات گازدهی نیز ارزان قیمت می‌باشد.



- ۴- ماهیچه‌ها بلا فاصله پس از ساخت قابل استفاده می‌باشند و نیازی به خشک کردن ندارند.
۵- دقت ابعادی ماهیچه‌ها نسبت به روش‌های تریشتر است.

۱۶-۱-۲- محدودیت‌ها :

- ۱- ماهیچه‌های مورد نیاز نسبت به روش ماسهٔ ترگران‌تر است.
۲- عمر مفید مخلوط ماسه و دی‌اکسید کرین نسبت به سایر مخلوط‌های ماسهٔ قالب و ماهیچه کمتر است.
۳- ماهیچه‌های تهیه شده از مخلوط ماسه و سیلیکات سدیم، اگر بیش از ۲۴ ساعت انبار شوند به مرور استحکام و کیفیت خود را از دست می‌دهند.
۴- در مقایسه با دیگر ماهیچه‌ها، قابلیت از هم پاشیدگی پس از ریخته‌گری آن کمتر است.

۱۶-۲- مخلوط ماسهٔ ماهیچه سازی


مخلوط ماسهٔ ماهیچه سازی در روش سیلیکات سدیم معمولاً شامل ماسهٔ سیلیسی، سیلیکات سدیم و دو یا چند افزودنی می‌باشد.

۱۶-۲-۱- ماسه: ماسهٔ مورد استفاده در فرایند سیلیکات سدیم، ماسهٔ سیلیسی با عدد ریزی حدود ۵۵ تا ۸۵^(AFS) می‌باشد. البته ماسه‌های دیگر مانند ماسهٔ زیرکنی و اولوینی نیز ممکن است استفاده شود. در مورد مشخصات ماسهٔ مورد استفاده در روش سیلیکات سدیم به چند نکتهٔ مهم اشاره می‌شود.

الف) ماسهٔ مورد استفاده بایستی همیشه خشک و عاری از رطوبت باشد، حداکثر رطوبت مجاز ۲۵٪ درصد است.
ب) باید ماسهٔ تاحد امکان تمیز و عاری از ناخالصی به خصوص مواد آهکی باشد، زیرا آهک می‌تواند با سیلیکات سدیم واکنش داشته باشد و اثرات آن را کاهش دهد.

ج) مانند دیگر فرایندهای ماهیچه سازی با گوشیدار شدن ماسه و نیز کاهش اندازهٔ ماسه، مقدار مصرف چسب (سیلیکات سدیم) افزایش می‌یابد. به عنوان مثال ماسه با عدد ریزی ۵۵ نیاز به ۳ درصد وزنی سیلیکات سدیم دارد در حالی که ماسه‌ای با عدد ریزی ۸۵، ۴/۵ درصد وزنی سیلیکات سدیم نیاز دارد.^(AFS)

۱۶-۲-۲- سیلیکات سدیم: ترکیب اصلی سیلیکات سدیم که به عنوان چسب در روش CO₂ استفاده می‌شود در فرمول (۱۶-۱) آمده است.

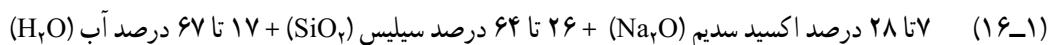

معمولًاً مشخصهٔ سیلیکات سدیم به وسیلهٔ نسبت وزنی سیلیس به اکسید سدیم نشان داده می‌شود. بر مصرف‌ترین سیلیکات سدیم در محدودهٔ نسبت‌های وزن بین $\frac{\text{SiO}_2}{\text{Na}_2\text{O}} = \frac{1}{2}$ تا $\frac{\text{SiO}_2}{\text{Na}_2\text{O}} = \frac{1}{2}$ می‌باشد.



۱۶-۲-۳ - افزودنی‌ها : به منظور بهبود بخشیدن به خواص مخلوط ماسه و سیلیکات‌سیدیم از مواد افزودنی مختلف استفاده می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان خاک رس، اکسید آلومینیم (Al_2O_3)، ملاس چغندر قند را نام برد.

۱۶-۳ - ابزار، مواد و تجهیزات لازم


جعبه ماهیچه، گیره دستی، ماسه سیلیسی، سیلیکات‌سیدیم، تجهیزات گازدهی CO_2

۱۶-۴ - نکات ایمنی و بهداشتی

- هنگام کار کردن با مخلوط ماسه ماهیچه از دستکش مخصوص استفاده کنید.
- هنگام استفاده از مخلوط کن، نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.
- از بردن دست در مخلوط کن، حتی هنگام خاموش بودن آن، خودداری نمایید.

۱۶-۵ - مراحل انجام کار

- ماسه سیلیسی خشک را وزن کرده و در داخل میکسر (مخلوط کن) بریزید.
- چسب سیلیکات‌سیدیم را به مقدار ۴ تا ۶ درصد وزنی به تدریج به ماسه اضافه نمایید.
- مخلوط کن را روشن کنید.
- پس از مخلوط شدن ماسه و چسب، مخلوط کن را خاموش کنید.
- مخلوط ماسه ماهیچه را تخلیه کنید.
- مخلوط ماسه آماده شده را داخل قالب ماهیچه بریزید و قالب‌گیری کنید.
- کanal عبور گاز CO_2 در ماهیچه ایجاد کنید.
- عمل گازدهی به ماهیچه را مطابق شکل ۱-۱۶ انجام دهید.
- پس از سخت شدن، ماهیچه را از قالب ماهیچه خارج کنید.

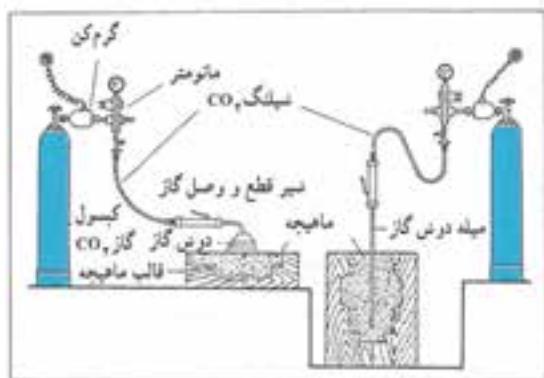

شکل ۱-۱۶



؟ ؟ ؟ ؟ پرسش

- ۱- ویژگی‌های روش CO_2 را توضیح دهید.
 - ۲- مزایا و محدودیت‌های روش CO_2 را نام ببرید.
 - ۳- در روش CO_2 از چه نوع چسبی استفاده می‌شود؟ مشخصات و مقدار آن را بنویسید.
 - ۴- روش آماده‌سازی ماسه در فرایند CO_2 را توضیح دهید.
 - ۵- ابزار و تجهیزات مورد نیاز در روش CO_2 را نام ببرید.
 - ۶- نکات اینمی و بهداشتی در هنگام آماده‌سازی ماسه به روش CO_2 را بنویسید.
 - ۷- در روش CO_2 از ماسه و چسب استفاده می‌شود.
- الف) طبیعی - سیلیکات سدیم ب) سیلیسی - سیلیکات سدیم
ج) سیلیسی - بنتونیت د) طبیعی - بنتونیت
- ۸- مخلوط ماسه با سیلیکات سدیم اگر بیش از ساعت نگهداری شود به مرور استحکام خود را از دست می‌دهد.

الف) ۵ ب) ۱۰ ج) ۱۵ د) ۲۴

۹- در سیلیکات سدیم معمولاً مشخصه آن نسبت $\frac{\text{SiO}_2}{\text{Na}_2\text{O}}$ کدام است؟

الف) $\frac{1}{2}$ ب) $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$ ج) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$ د) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$

۰- در مخلوط ماسه با سیلیکات سدیم مقدار حداکثر رطوبت چقدر است؟

الف) ۸٪ ب) ۲۵٪ ج) ۲۵٪ د) ۲۵٪

تمرین عملی

- مدل ماهیچه دار را با استفاده از روش CO_2 قالب‌گیری و ریخته‌گری نمائید.

- نکات اینمی و بهداشتی را رعایت کنید.




۱۷ جلسه

قالب‌گیری و ریخته‌گری مدل با ماهیچه عمودی با دو تکیه‌گاه

هدف‌های رفتاری : در پایان این جلسه از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- ماهیچه عمودی را توضیح دهد.
- ۲- انواع ماهیچه عمودی را شرح دهد.
- ۳- قالب‌گیری و ریخته‌گری مدل با ماهیچه عمودی با دو تکیه‌گاه را به طور صحیح انجام دهد.
- ۴- از دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی کارگاه به‌طور کامل پیروی کند.

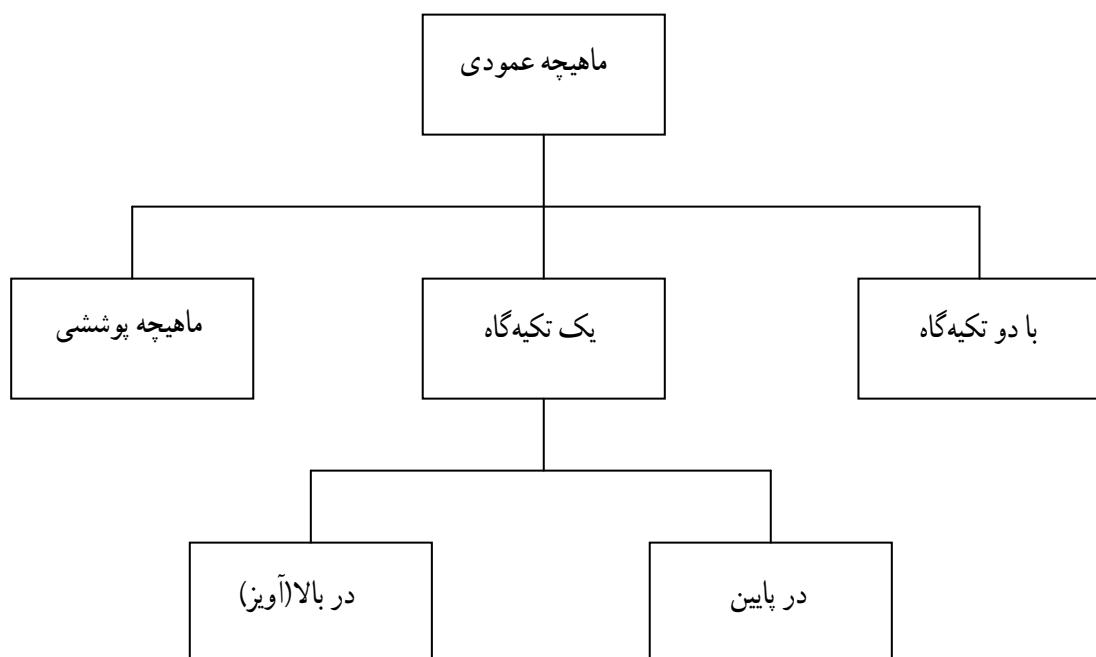




مقدمه




شکل ۱۷-۱

بعضی قطعات که دارای حفره داخلی می‌باشند. (شکل ۱۷-۱)، مدل آنها طوری قالب‌گیری می‌شود که جهت حفره آنها در قالب به صورت عمود بر سطح جداش قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه برای ایجاد حفره در آنها از ماهیچه استفاده می‌شود، ماهیچه آنها به صورت عمودی در قالب قرار می‌گیرد که به آن ماهیچه عمودی گفته می‌شود. ماهیچه عمودی به چند حالت وجود دارد که عبارت اند از :

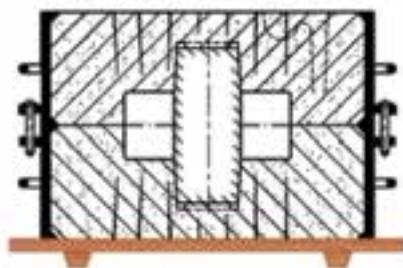


شکل ۱۷-۲

– ماهیچه عمودی با دو تکیه‌گاه که تکیه‌گاه‌های آن در قالب زیرین و رویی قرار می‌گیرد (شکل ۱۷-۲).

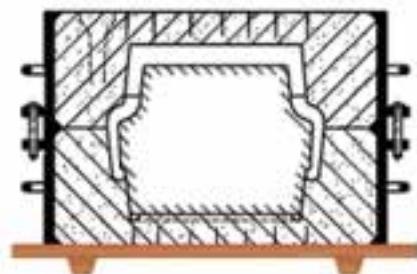

شکل ۱۷-۳

– ماهیچه عمودی با یک تکیه‌گاه در پایین که اصطلاحاً ماهیچه سرتخت نامیده می‌شود و تکیه‌گاه آن در قالب زیرین قرار می‌گیرد (شکل ۱۷-۳).

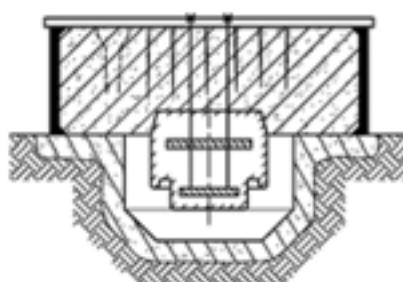

شکل ۱۷-۴

ماهیچه عمودی با یک تکیه‌گاه در بالا که اصطلاحاً ماهیچه آویز نامیده می‌شود. تکیه‌گاه آن در قالب رویی قرار می‌گیرد و معمولاً با استفاده از قانچاق در قالب رویی مهار می‌شود (شکل ۱۷-۴).



۱۷-۱- ابزار و مواد لازم

مدل، قالب ماهیچه، درجه مناسب با مدل، صفحه زیر درجه، جعبه ابزار قالب‌گیری، مخلوط ماسه ماهیچه (ماسه سیلیسی، چسب سیلیکات سدیم)، مخلوط کن، ابزار گازدهی، پیچ دستی.

۱۷-۲- نکات ایمنی و بهداشتی


- رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی هنگام قالب‌گیری، ماهیچه سازی و باربری الزامی است.

۱۷-۳- مراحل انجام کار


- مدلی مطابق شکل ۱۷-۵ را انتخاب کنید.



شکل ۱۷-۵

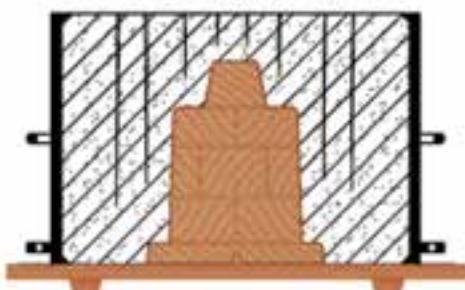

شکل ۱۷-۶

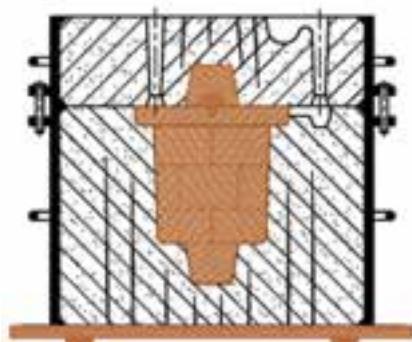

شکل ۱۷-۷

- نیمه اصلی مدل را روی صفحه زیر درجه قرار دهید.

- درجه زیرین را روی صفحه زیر درجه قرار دهید.

- درجه زیرین را قالب‌گیری کنید (شکل ۱۷-۶).

قالب را همراه صفحه زیر درجه 18° برگردانید.

- نیمه دیگر مدل را روی نیمه اصلی مدل قرار دهید.

- سطح قالب را پودر جداش پاشید.

- لوله راهگاه را در محل مناسب قرار دهید.



- درجه رویی را قالب‌گیری کنید.

- حوضچه باربری و کanal خروج گاز را ایجاد کنید.


- لوله راهگاه را خارج کنید (شکل ۱۷-۷).



– ماهیچه سازی را با روش CO_2 به ترتیب زیر انجام دهید.

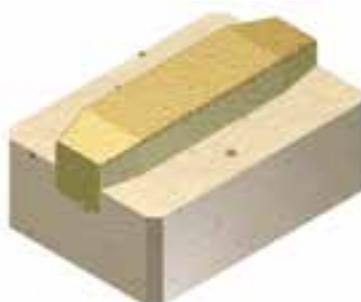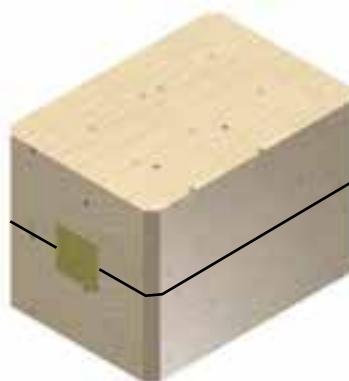

شکل ۱۷-۸ – قالبگیری ماهیچه (نیمی از ماهیچه)

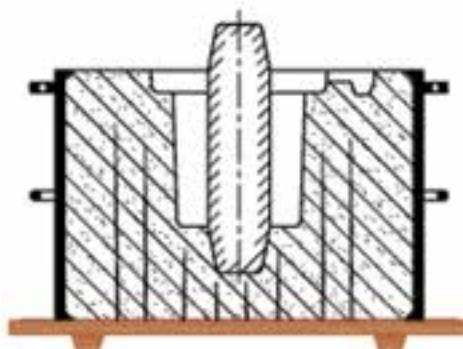


شکل ۱۷-۹

– قالب رویی را بلند کرده و 18° درجه برگردانید و سپس در محل مناسب قرار دهید.

– حوضچه پای راهگاه و راهبار را در قالب زیرین با استفاده از ابزار قالب‌گیری ایجاد کنید.

– با استفاده از مدل درآور، دو نیمه مدل را از دونیمه قالب خارج کنید.

– ماهیچه را مطابق شکل ۱۷-۹ در محفظه قالب زیرین قرار دهید.

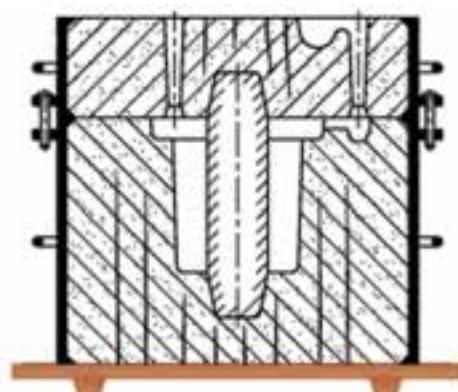

شکل ۱۷-۱۰

– قالب رویی را روی قالب زیرین قرار دهید.

– قالب آماده بارزی است (شکل ۱۷-۱۰).



- تذکر** : هنگام قرار دادن قالب رویی دقت شود تا ریشه ماهیچه به قالب آسیبی نرساند.
- قالب آماده را بارزیزی کنید.
 - قطعه ریخته شده با سیستم راهگاهی در شکل ۱۷-۱۱ نشان داده شده است.



شکل ۱۷-۱۱

توجه : کنترلر به منظور اطمینان از پرشدن قالب و خروج کامل گازها از قالب می‌باشد.

؟ ? ? پرسش

- ۱- در چه نوع قطعاتی از ماهیچه عمودی استفاده می‌شود؟
 - ۲- انواع ماهیچه‌های عمودی را نام ببرید.
 - ۳- در قالب‌گیری مدل با ماهیچه عمودی چه نکاتی باید رعایت شود؟
 - ۴- مقدار درصد چسب در روش CO_2 به چه عواملی بستگی دارد؟
 - ۵- ماهیچه عمودی ممکن است دارای باشد.
- (الف) دو تکیه‌گاه در پایین
 (ب) یک تکیه‌گاه در بالا
 (ج) یک تکیه‌گاه در بالا
- ۶- در ماهیچه آویز جهت استقرار آن از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- | | | | |
|--------------|----------|--------|-----------------|
| (الف) قانچاق | (ب) چپلت | (ج) پل | (د) ریشه ماهیچه |
|--------------|----------|--------|-----------------|
- ۷- مقدار چسب سیلیکات سدیم در روش CO_2 چند درصد است؟
- | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|
| (الف) ۴-۶ | (ب) ۱-۵ | (ج) ۲-۴ | (د) ۳ |
|-----------|---------|---------|-------|
- ۸- گاز CO_2 موجب سخت شدن کدام چسب در ماسه می‌شود؟
- | | | | |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|
| (الف) سیلیکات سدیم | (ب) بتونیت | (ج) ملاس چغندر | (د) فنل فرم‌آلدئید |
|--------------------|------------|----------------|--------------------|

تمرين عملی

- مدلی با ماهیچه عمودی با دو تکیه‌گاه را قالب‌گیری و ریخته‌گری نمائید.
- نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.



۱۸ جلسه

عيوب قطعات ریختگی (۱)

هدف‌های رفتاری : در پایان این جلسه از هنر جو انتظار می‌رود که :

- ۱- منشأ بروز جوشیدن، آخال و مک را توضیح دهد.
- ۲- روش‌های جلوگیری از عیوب را توضیح دهد.
- ۳- مذاب ریزی دو نوع قالب با درجه حرارت‌های متفاوت را به‌طور صحیح انجام دهد.
- ۴- عیوب دو قطعه ریخته شده را بررسی کند.
- ۵- از دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی کارگاه به‌طور کامل پیروی کند.

مقدمه

قطعات ریختگی مانند سایر قطعه‌های تولید شده از فرایندهای متالورژیکی، در شرایط معمولی شامل نارسانی‌ها و نواقصی هستند که در بسیاری موارد باعث مردود شناخته شدن قطعه گردیده و در نتیجه، تولید کاهش می‌یابد. عیوب قطعات ریختگی از مشکلات اصلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های ریخته‌گری بوده و هر ریخته‌گر به تناوب با یک یا چند عیب مشترک رو به رو است. بدیهی است اصطلاح عیوب ریختگی یا عیوب ریخته‌گری قطعات اختصاص به شرایط فنی و علمی داشته و عیوب حاصل از حوادث و سوانح و یا عملیات پیش‌بینی نشده نظیر قطع برق، خراب شدن دستگاه و غیره را شامل نمی‌شود.

یک عیوب ممکن است مستقیماً از یک اشکال و یا نارسانی مشخص حاصل شود که بررسی آن بسیار ساده خواهد بود ولی اغلب یک عیوب به تنها بی می‌تواند از چندین منشأ مختلف ایجاد گردد که تجزیه و تحلیل و تشخیص منشأ بروز آن عیوب به مطالعات و تجربیات بیشتری نیازمند است.

۱-۱۸- دسته بندی عیوب ریختگی

اغلب قطعات ریختگی، مستقیماً بعد از ریخته‌گری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. معمولاً فرایندهایی از قبیل تراشکاری، شکل دادن و عملیات حرارتی، بر روی قطعه ریختگی انجام می‌شود، بنابراین قطعات معیوب، باید در هر قسمت تولید و یا در پایان هر فرایند، به طور دقیق کنترل شوند تا از انجام هزینه اضافی بر روی آنها اجتناب شود.

در حالت کلی عیوب را به سه دسته تقسیم می‌کنند :

الف) عیوب قابل تشخیص در سطح قطعه ریختگی (عيوب ظاهری)



ب) عیوبی که در زیر سطح قطعه قرار داشته و پس از تراشکاری یا مقطع زدن ظاهر می‌شوند.

ج) عیوبی که تحت شرایط مکانیکی و کاربردی ایجاد می‌گردد.

در این کتاب بیشتر به عیوب قطعات ریختگی در ماسه اکتفا می‌شود و در هر مرحله سعی می‌گردد با توضیحات اضافی خصوصیات هر یک مطرح گردد.

سوسه و مک (جوشیدن) : این عیوب معمولاً در اثر جوشیدن مواد قابل تبخیر موجود در قالب (نظیر آب)، هنگام باربریزی ایجاد می‌گردد. همچنین انساط هوای قالب و گازهای وارد شده در هنگام باربریزی منشأ دیگری برای بروز این عیوب هستند. چنانچه قالب قابلیت نفوذ گاز کمی داشته باشد و یا آن که کanal خروج هوا به اندازه کافی در آن تعییه نشده باشد، گازهای حاصل از بخار آب و سایر منابع، فرصت خروج نیافته و در نتیجه در حرکت مذاب وقفه ایجاد می‌کنند. این پدیده باعث می‌گردد که قسمت‌هایی از قالب برنشده و فشار گازهای متراکم در قالب مانع از رسیدن مذاب به تمام قسمت‌ها شود.

سوسه‌ها معمولاً در رو و زیر سطح قطعه تشکیل می‌گردند و منشأ اصلی آنها رطوبت و چسب ماهیچه است. استفاده از پل

(چپل) که ممکن است حاوی رطوبت نیز باشند، جوشیدن مذاب و تولید مک (سوسه) را تسهیل می‌کند (شکل ۱۸-۱).



شکل ۱۸-۱- مک و سوسه

— روش‌های جلوگیری از مک یا سوسه : تنظیم مقدار رطوبت ماسه، تعییه کanal برای خروج گاز در قالب و ماهیچه‌ها، استفاده از چپل‌های تمیز و خشک، کنترل کامل بر مواد قابل تبخیر در ماسه و ماهیچه، کنترل و دقت در باربریزی، جلوگیری از تلاطم



مذاب و محبوس شدن هوای قالب، کنترل مقدار کوبش ماسه در قالب و ماهیچه.

— **کشیدگی (حفره انقباضی)**: اغلب آلیاژها در هنگام انجماد و تبدیل از مذاب به جامد با کاهش حجم روبه رو هستند.

بر حسب شرایط انجماد و حصول انجماد جهت دارو یا همه جانبه و همچنین بر حسب نوع آلیاژ، کاهش حجم ناشی از انقباض به دو صورت پراکنده و متمرکز در قطعه ریخته شده مشاهده می‌شود. کشیدگی متمرکز عموماً در سطح قطعه و یا در زیر سطح تشکیل می‌شود در حالی که کشیدگی‌های پراکنده به صورت مک و تخلخل در قسمت‌های داخلی قطعه پراکنده هستند. وجود حفره‌های انقباضی باعث تضعیف خواص مکانیکی قطعه می‌گردد (شکل ۱۸-۲).



شکل ۱۸-۲- کشیدگی و حفره‌های انقباضی

— نیامد «اتصال سرد»، «سرد جوش»: این عیوب از کافی بودن سیالیت مذاب و کلیه عوامل مؤثر بر کاهش جریان مذاب در بر کردن قالب حاصل می‌گردد. پایین بودن سیالیت و انجماد زود هنگام مذاب سبب بروز اشکالات زیر می‌گردد:

۱- قالب کاملاً پر نشود. (Niamd Misrun)



۲- قالب پر شده ولی جریان مذاب از دو راهباره به هم آمیخته نمی شود : «سردجوش Cold shut»
۳- ظاهرًا قطعه کاملاً پر شده و چسبیدگی نیز حاصل شده است ولی از نظر داخلی اتصال کامل نیست و یا آن که گوشها و
لبهای فوکانی و یا حتی سطح فوکانی به صورت آزاد منجمد شده است «لب گرد cold lip».
درجه حرارت مذاب مهم ترین عامل نیامد محسوب می شود، طراحی ناصحیح سیستم راهگاهی و عدم توجه به تعداد راهباره ها،
وجود آخال و مواد اکسیدی دیگر، سرد بودن قالب و افزایش زمان بارگیری نیز از عوامل مؤثر دیگر در بروز این عیب محسوب می شود
(شکل ۱۸-۳).



شکل ۱۸-۳- نیامد و سرد جوشی




– آخال (سریاره، ماسه و سایر مواد ناخواسته) : آخال به طور کلی هر نوع ماده غیرفلزی است که در شکل‌ها و حالت‌های مختلف درون قطعه ریختگی حضور می‌باید. از نظر کلی وجود آخال در قطعه ریختگی را در دو حالت بررسی می‌کنند.

۱— آخال‌های داخلی (ترکیبی) : این آخال‌ها در جریان ذوب و آلیاژسازی به دلیل ترکیب عناصر آلیاژی با هوا، یا مواد گاز زدا و غیره حاصل شده و بیشتر ترکیبات اکسیدی و سیلیکاتی هستند.

۲— آخال‌های خارجی : این آخال‌ها از کثیف بودن شارژ و آغشته بودن آنها به ماسه، شکسته شدن بوته، مواد نسوز و یا ماسه شوری در قالب و کنده شدن پوشش قالب حاصل می‌شوند (شکل ۱۸-۴).

آخال‌های اکسیدی خود به دو صورت ورقه‌ای و یا ذره‌ای در قطعه ریختگی ایجاد می‌شود.

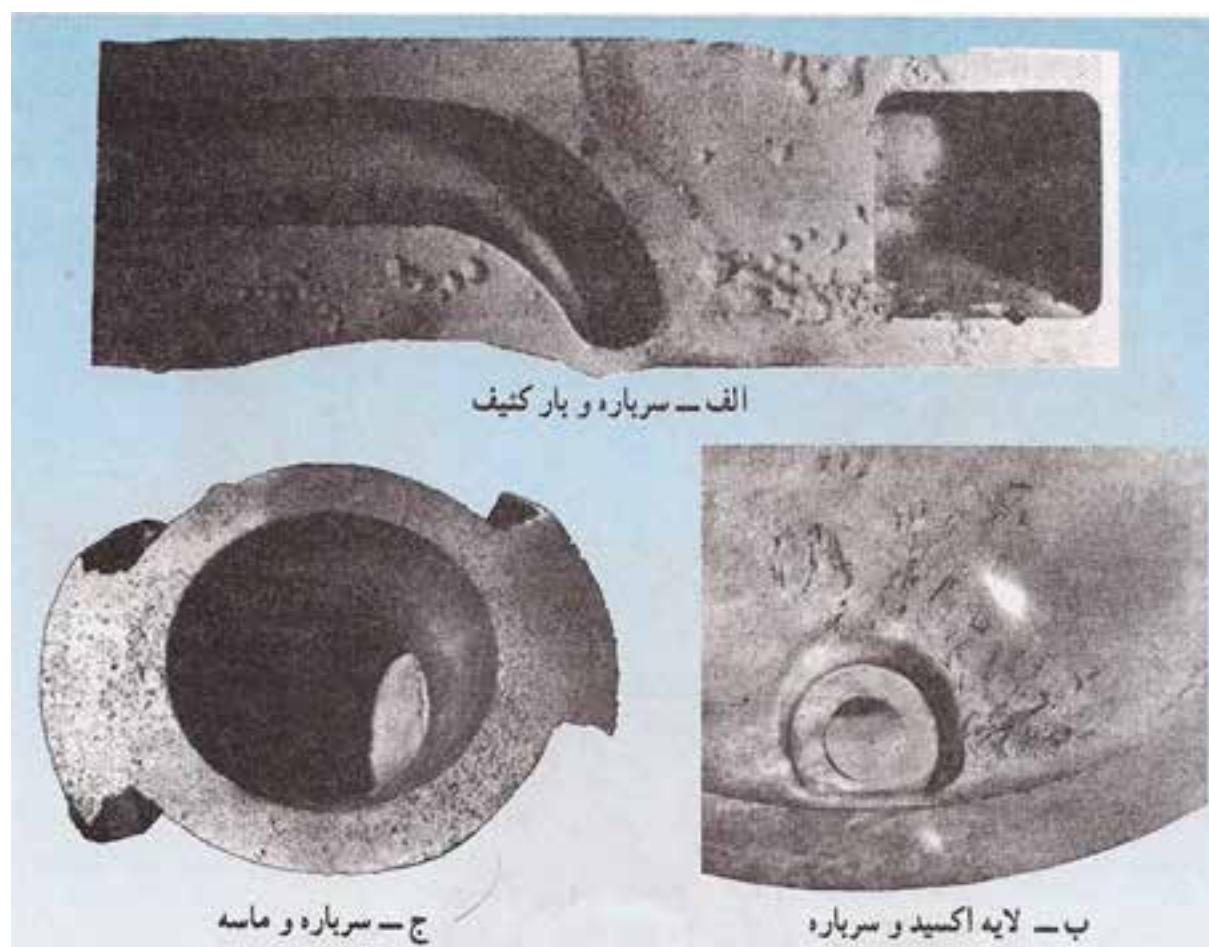

شکل ۱۸-۴— سه مورد از آخال‌های موجود در قطعات ریختگی



— تخلخل، مک گازی : تخلخل و مک گازی عیبی است عمومی که در اکثر فلزات ریختگی نظیر فولاد، آلمینیم، مس، منزیم و آلیاژهای آنها مشاهده می شود. علت اصلی به وجود آمدن آن خروج گازهای محلول در مذاب و تشکیل ترکیبات گازی در اثر واکنشهای موجود در مذاب می باشد.

انواع گازها به خصوص هیدروژن در مذاب فلزات و آلیاژها حل می شوند که پس از باربیزی و پر شدن قالب، در زمان انجماد آلیاژ با کاهش درجه حرارت، حلالیت گاز در فلز جامد شدیداً کاهش یافته و از آن خارج می شوند. چون امکان خروج تمام یا قسمتی از گازها وجود ندارد، حبابهای تشکیل شده در داخل قطعه محبوس و در نتیجه مک گازی و تخلخل ایجاد می شود که بر حسب نوع آلیاژ و شرایط سرد شدن متفاوت، ممکن است به صورت ریزمک ظاهر شوند. مکهای درشت نیز به سهولت بعد از تراشکاری مشاهده می شوند (شکل ۱۸-۵).

اگر تمام شرایط مساوی و مشابه باشند، افزایش درجه حرارت باربیزی در ایجاد مکهای گازی بسیار مؤثر است.



شکل ۱۸-۵—مکهای گازی ناسی از ذوب غلط و عدم گاز زدایی



؟ ؟ ؟ پرسش

- ۱- در حالت کلی عیوب قطعات ریختگی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید.
- ۲- منشأ بروز سوسه و مک در قطعات ریختگی چیست و چگونه از بروز آن جلوگیری می‌شود؟
- ۳- منشأ بروز کشیدگی در قطعات ریختگی چیست و چگونه از بروز آن جلوگیری می‌شود؟
- ۴- منشأ بروز نیامد در قطعات ریختگی چیست و چگونه از بروز آن جلوگیری می‌شود؟
- ۵- منشأ بروز آخال در قطعات ریختگی چیست و چگونه از بروز آن جلوگیری می‌شود؟
- ۶- منشأ بروز تخلخل و مک گازی در قطعات ریختگی چیست و چگونه از بروز آن جلوگیری می‌شود؟
- ۷- مهم‌ترین عامل نیامد کردن کدام است?
الف) درجه حرارت مذاب ب) مواد قالب ج) نحوه بارزی مذاب د) سیستم راهگاهی
- ۸- برای جلوگیری از بروز مک (سوسه) در قطعه باید مقدار ماسه را تنظیم و ایجاد کرد.
- ۹- کدام یک از عیوب زیر در ارتباط با نحوه انجام مذاب به وجود می‌آید?
الف) کشیدگی ب) سوسه ج) آخال‌های داخلی د) سردجوش
- ۱۰- منشأ اصلی عیوب جوش و مک کدام یک از عوامل زیر می‌باشد?
الف) استحکام تریش از حد قالب ب) رطوبت و چسب ماهیچه
د) قابلیت نفوذ گاز زیاد ماسه ج) استحکام تر کم قالب

تمرین عملی

- مدلی را در ماسه با رطوبت و بدون رطوبت قالب‌گیری و بارزی و دو قطعه را از لحاظ عیوب احتمالی بررسی نمایید.
- نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.




۱۹ جلسه

عيوب قطعات ریختگی (۲)

هدف‌های رفتاری : در پایان این جلسه از هنر جو انتظار می‌رود که :

- ۱- عیوب حاصل از ماسه را به طور کامل توضیح دهد.
- ۲- عیوب حاصل از درجه‌ها، را به طور کامل توضیح دهد.
- ۳- عیوب حاصل از ساخت مدل یا قالب درجه‌ها را به طور کامل توضیح دهد.
- ۴- عیوب حاصل از ریختن مواد مذاب را به طور کامل توضیح دهد.
- ۵- روش‌های برطرف کردن عیوب را توضیح دهد.
- ۶- دو قالب یکی در حالتی که دو نیمه مدل نسبت به هم جای‌جا شده و دیگری در حالتی که کوبش به اندازه کافی انجام نشده را به طور صحیح قالب‌گیری کند.
- ۷- ریخته‌گری دو قالب بالا را به طور صحیح انجام دهد.
- ۸- عیوب قطعات ریخته شده را بررسی کند.
- ۹- از دستورالعمل‌های اینمی و بهداشتی کارگاه به طور کامل پیروی کند.

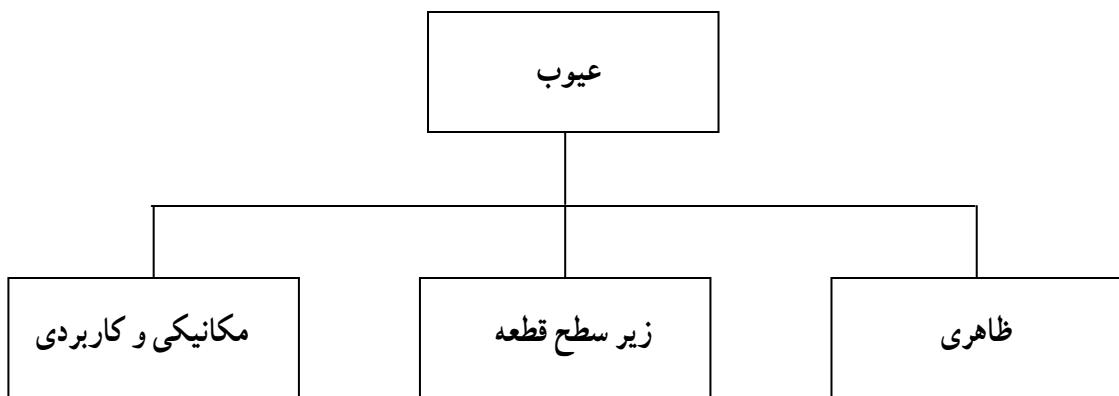



مقدمه

در جلسه قبل تعدادی از عیوب قطعات ریختگی توضیح داده شد. در این جلسه باقیمانده عیوب بررسی می‌شود.

۱۹-۱- دسته‌بندی عیوب ریختگی

— ماسه شوری، ماسه ریزی، ماسه انداختن : این عیوب از ریزش، خرد شدن و کنده شدن ماسه قالب یا ماهیچه و همچنین وجود ماسه آزاد و غیرفسرده در راهگاه بارگیری، راهبار و راهباره و یا در گوشها و زوایای قطعه ریختگی حاصل می‌شود (شکل ۱۹-۱).



شکل ۱۹-۱- چند عیوب از ماسه



- ماسه شوری : ماسه شوری در سطوح فوچانی و یا دیوارهای سطح قطعه را ناهموار کرده و سبب جمع شدن فلز اضافی در آن می‌شود. این پدیده تحت عنوان زخمه نامیده می‌شود این عیوب را با استحکام بیشتر ماسه می‌توان برطرف کرد.
- ماسه انداختن : ماسه انداختن با کنده شدن قسمتی از قالب و ریختن آن به کف قالب همراه است. این پدیده اغلب در ماهیچه‌های آویز حاصل می‌شود و به وسیله آرماتور و فانجاق می‌توان از بروز آن جلوگیری نمود.
- ماسه ریزی : ماسه ریز شدن، ذرات ماسه است که به صورت پراکنده سطح قطعه ریختگی را با حضور دانه‌های ماسه ناهموار می‌سازد.

— ماسه سوزی : در مواردی که درجه حرارت مذاب نسبت به نقطه زینتر (تف جوشی) ماسه بالا باشد و همچنین زمان انجماد قطعه طولانی و افت درجه حرارت آن به آهستگی انجام گیرد (در قطعات ضخیم)، ماسه دیواره قالب خمیری شده و سطح ناهموار شیشه‌ای مانندی در قطعه ریختگی ایجاد می‌نماید (شکل ۱۹-۲).




شکل ۱۹-۲ - ماسه سوزی



روش‌های جلوگیری : با استفاده از ماسه قالب و ماهیچه با درجه نسوز خوب و پوشش دادن قالب این عیب برطرف می‌گردد.

— پلیسه : پلیسه، تکه نازک و زائد فلزی است که معمولاً در محل خط جدایش قالب - ماهیچه و تکیه‌گاه ماهیچه ایجاد می‌شود. دلایل عدمه تشکیل پلیسه عبارتند از : خوب جفت نشدن درجه‌ها، نبود اتصال کامل قطعات ماهیچه، منطبق نبودن تکیه‌گاه مدل با ریشه ماهیچه و به عبارت دیگر کوچک بودن ریشه ماهیچه نسبت به تکیه‌گاه ماهیچه. در بعضی مواقع شکستگی و ترک قالب یا ماهیچه نیز شرایط تشکیل پلیسه را ایجاد می‌کند (شکل ۱۹-۳).

این عیب با دقت در جفت کردن قالب و ساخت قالب ماهیچه‌ها و غیره برطرف می‌گردد.

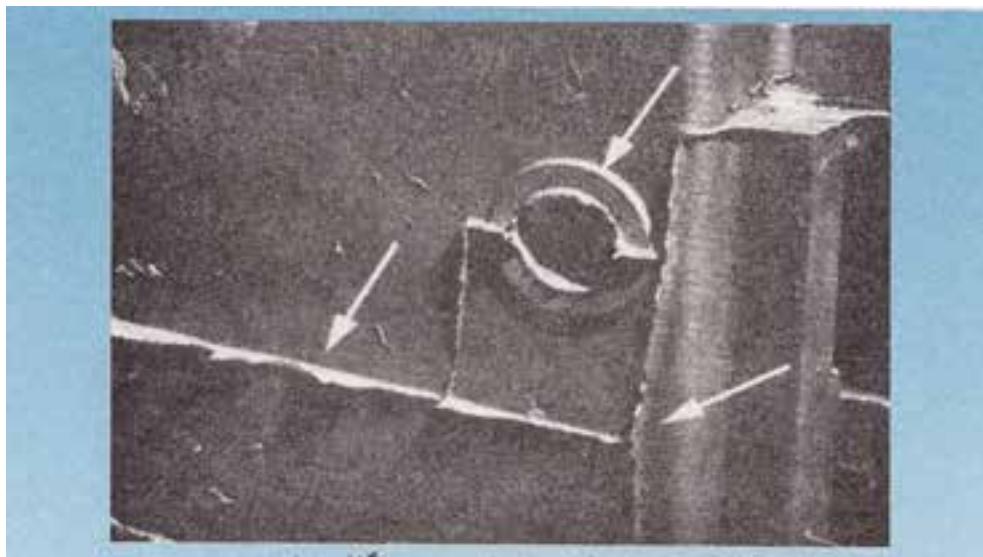

الف - پلیسه به دلیل خوب جفت نشدن و جاذبه‌گاری ماهیچه



ب - پلیسه به دلیل ترک قالب ناشی از خاک و ذرات بسیار ریز در ماسه

شکل ۱۹-۳ - پلیسه

— زیری، نفوذ ماسه، ریشه کردن : این عیب سطحی است و هنگامی حاصل می‌شود که ذرات ماسه درشت بوده و فلز مذاب


فضای بین ذرات را پر می‌کند (شکل ۱۹-۴).



این عیب با استفاده از ماسه نرمتر، با قابلیت نفوذ کمتر و پوشش دادن قالب بر طرف می‌گردد.




الف - نفرة ماسه - ریشه کردن ناشی از کوبش کم

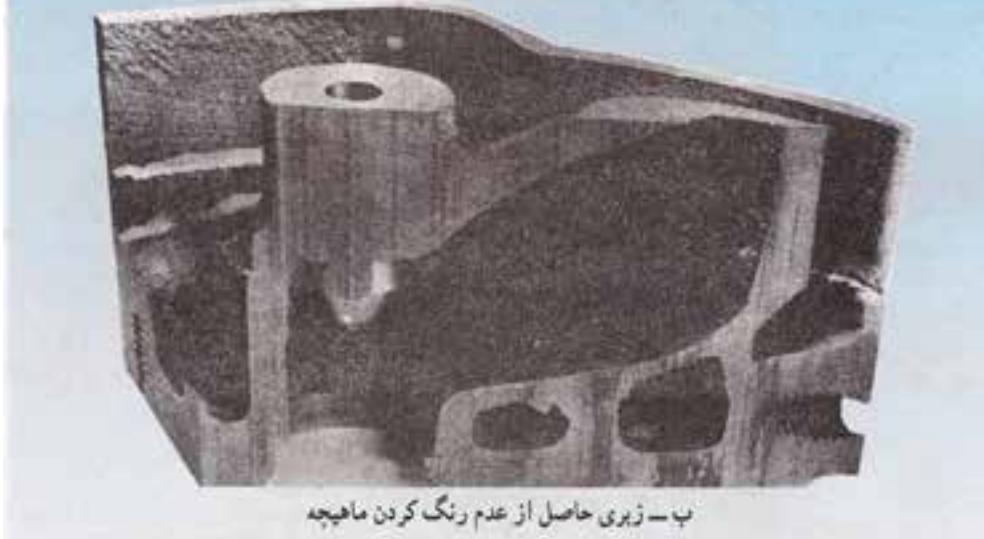

ب - زیری حاصل از عدم رنگ کردن ماهیچه

شکل ۱۹-۴- زیری - نفوذ ماسه

- پیچیدگی، تاب برداشتن : انحراف قطعه ریختگی نسبت به نقشه اصلی را که عموماً با تغییر زوایا و یا تاب برداشتن سطح همراه است، پیچیدگی می‌نامند. علت اصلی این عیب را باید در طراحی مدل یا قالب جستجو نمود. ولی خارج کردن سریع قطعه از داخل قالب و عدم استحکام قالب به خصوص در مورد قطعات با ضخامت کم نیز از عوامل اصلی بروز این عیب محسوب می‌شوند (شکل ۱۹-۵).

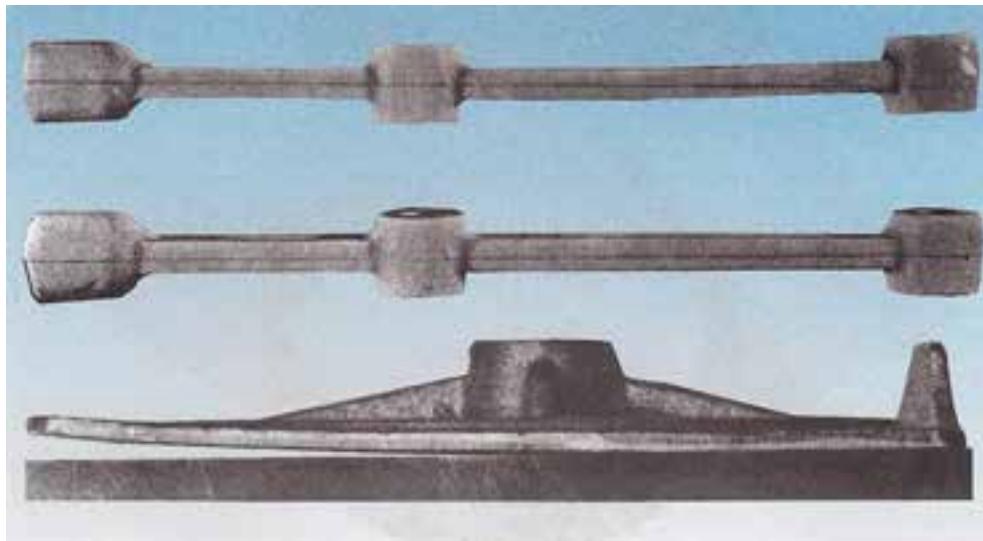

شکل ۱۹-۵- پیچیدگی قطعه ریختگی حاصل از طراحی غلط

— خرد شدگی (در قالب) : در مواردی که درجه روی دقیق جفت نشود، باعث می‌گردد قسمت‌هایی از قالب ماسه‌ای خرد شده و تغییر شکل دهد. این پدیده به خصوص در ماهیچه‌گذاری، چپلت‌گذاری و جفت کردن قالب‌های ماهیچه‌دار حائز اهمیت است. در بعضی موارد ناهمواری سطح زبرین نیز باعث این عیب می‌گردد (شکل ۱۹-۶).




شکل ۱۹-۶- خرد شدگی

— تکان خوردن : تکان خوردن پدیده‌ای است که از درست جفت نشدن درجه‌ها، لقی پین‌ها و از ساخت غلط قطعات مدل و یا



پین گذاری ناصحیح ایجاد می‌شود. تکان خوردگی معمولاً در مواردی که ماهیچه وجود دارد پیشتر دیده می‌شود. در این حالت ریشه ماهیچه از ماهیچه کوچک‌تر بوده و در جریان ماهیچه گذاری و یا بارگیری، ماهیچه‌ها از محل خود جای‌جا می‌شوند (شکل ۱۹-۷).

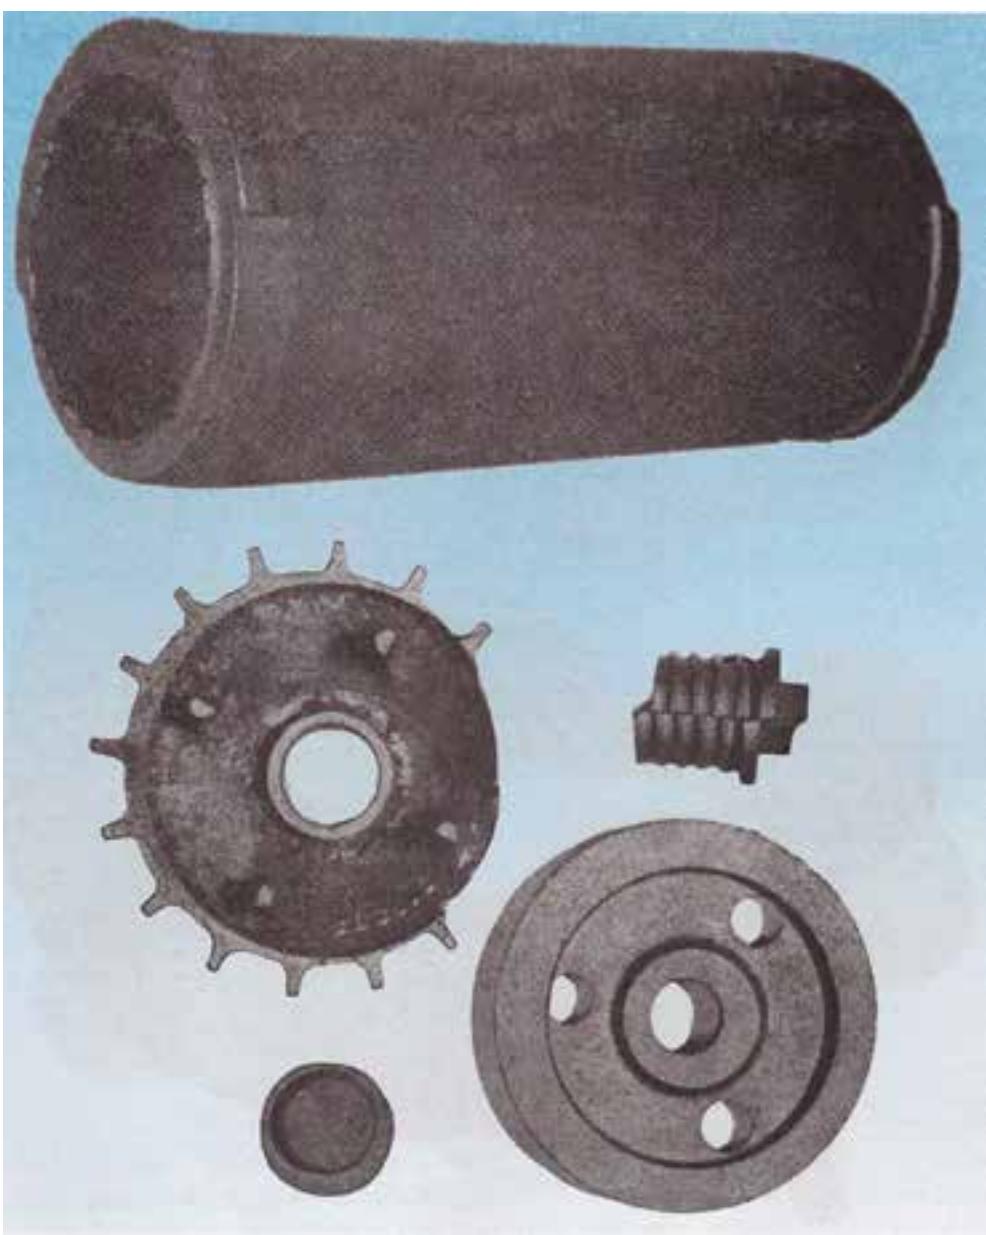

شکل ۱۹-۷—چند نمونه از تکان خوردن قالب و ماهیچه

— بلند شدن : در مواردی که تکیه‌گاهها و پل‌های تعییه شده نتوانند نیروهای ایستایی فلز را تحمل کنند، در اثر فشار مذاب، ماهیچه‌ها کمی از جای خود بلند شده و در نتیجه صحت ابعاد و شکل قطعه ریختگی را از بین می‌برند.
عوامل اصلی در ایجاد این عیب عبارتند از : ساخت غلط مدل و جعبه ماهیچه (قالب و ماهیچه)، انطباق نادرست تکیه‌گاه مدل و ریشه ماهیچه. جریان نامنظم و متلاطم مذاب، قاتجاق گذاری نادرست و سایر عملیات قالب‌گیری (شکل ۱۹-۸).



شکل ۱۹-۸ - بلند شدن ماهیچه

- بیرون زدن : بیرون زدن مذاب از سطح جداش دو لنگه درجه و یا نیمه قالب به دو صورت تقسیم می شود.

الف) بیرون زدن مذاب در هنگام بار ریزی

ب) بیرون زدن مذاب پس از اتمام بار ریزی

عوامل اصلی ایجاد این عیب درست جفت نکردن درجه ها و کمبود استحکام ماسه قالب می باشد.



؟ ؟ ؟ پرسش

- ۱- منشأ بروز ماسه سوری، ماسه ریزی، ماسه انداختن چیست و چگونه از بروز آن جلوگیری می‌شود؟
- ۲- منشأ بروز پلیسه در قطعات ریختگی چیست و چگونه از بروز آن جلوگیری می‌شود؟
- ۳- منشأ بروز زیری، نفوذ ماسه، ریشه کردن در قطعات ریختگی چیست و چگونه از بروز آن جلوگیری می‌شود؟
- ۴- منشأ بروز پیچیدگی در قطعات ریختگی چیست و چگونه از بروز آن جلوگیری می‌شود؟
- ۵- منشأ بروز خردشیدگی در قطعات ریختگی چیست و چگونه از بروز آن جلوگیری می‌شود؟
- ۶- منشأ بروز تکان خوردن در قطعات ریختگی چیست و چگونه از بروز آن جلوگیری می‌شود؟
- ۷- منشأ بروز بلند شدن در قطعات ریختگی چیست و چگونه از بروز آن جلوگیری می‌شود؟
- ۸- استفاده از ماسه با دانه بندی درشت و قابلیت نفوذ بالا موجب بروز کدام عیب می‌شود?
الف) ماسه سوزی ب) ماسه ریزی ج) ریشه کردن د) پلیسه
- ۹- کدام یک از عوامل زیر موجب بروز عیب پلیسه در قطعه ریختگی می‌شود?
الف) قطع و وصل کردن بار مذاب در هنگام بارگیری
ب) عدم استفاده از سیستم راهگاهی صحیح
ج) خوب جفت نشدن درجه‌ها
د) استفاده از ماسه قالب با نقطه زینتر پائین
- ۱۰- در صورتی که تکیه‌گاه‌های ماهیچه نتواند نیروهای فلز ایستایی را تحمل نماید، احتمال به وجود آمدن عیب وجود دارد.
- ۱۱- کدام یک از اقدامات زیر از بروز عیب ماسه سوزی جلوگیری می‌نماید?
الف) استفاده از ماسه گران قیمت ب) پوشش دادن قالب
ج) افزایش میزان کوبیش د) خشک کردن ماسه

تمرین عملی

- قطعات ریخته شده را از لحاظ عیوب با قطعات مشابه بررسی و علت را بیان کنید.
- نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.



جلسه ۲۰


قالب‌گیری و ریخته‌گری مدل ماهیچه دار با استفاده از چپت

هدف‌های رفتاری : در پایان این جلسه از هنرجو انتظار می‌رود که :


- ۱- چپت (پل) را توضیح دهد.
- ۲- قالب‌گیری مدل ماهیچه دار با استفاده از چپت را به طور صحیح قالب‌گیری کند.
- ۳- قالب‌گیری مدل ماهیچه دار با استفاده از چپت را به طور صحیح ریخته‌گری کند.
- ۴- از دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی کارگاه به طور کامل پیروی کند.

مقدمه

بعضی از قطعات دارای سوراخ (شکاف) راه بدر نیستند مانند شکل ۲۰-۱ و باید به طور افقی قالب‌گیری شوند، برای این منظور ماهیچه افقی با یک تکیه‌گاه استفاده می‌شود. در این حالت اگر ماهیچه دارای تکیه‌گاه کافی برای استقرار در محفظه قالب نباشد و یا فاقد تکیه‌گاه باشد در این گونه موارد هنگام ماهیچه‌گذاری در محفظه قالب جهت استقرار ماهیچه و یا جلوگیری از بلند شدن آن هنگام مذاب ریزی از وسایلی به نام چپت (پل) استفاده می‌شود (شکل ۲۰-۲).

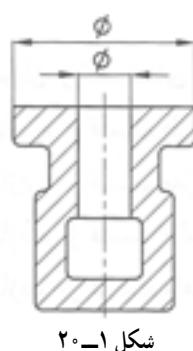


شکل ۲۰-۱

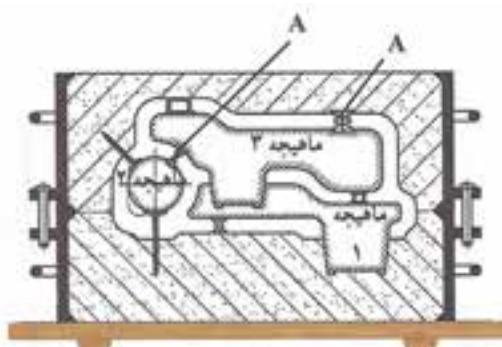

شکل ۲۰-۲



اندازه چیلت متناسب با اندازه ماهیچه و ضخامت قطعه است و جنس آن با جنس آلیاژ ریختگی مشابه و تردیک است تا در درجه حرارت مذاب ذوب شده و یکپارچگی قطعه را تضمین نماید. شکل ۲۰-۳ چند نوع چیلت را نشان می‌دهد.

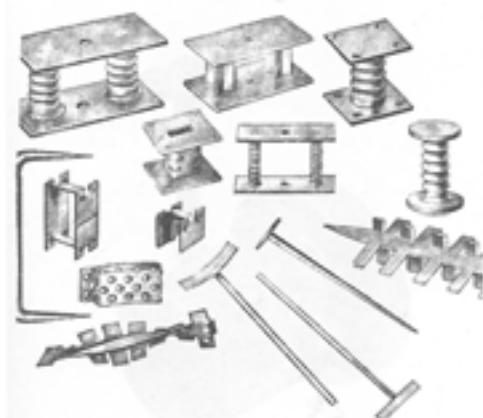

شکل ۲۰-۳

۱-۲۰- ابزار و مواد لازم



مدل، جعبه ماهیچه، درجه متناسب با مدل، چیلت، جعبه ابزار قالب‌گیری، صفحه زیر درجه، مشعل گاز و ماسه چراغی.

۲-۰- نکات ایمنی و بهداشتی


- رعایت نکات ایمنی هنگام قالب‌گیری، ماهیچه سازی و باربری الزامی است.

۳-۰- مراحل انجام کار

- مدل دو تکه و جعبه ماهیچه متناسب با آن را مطابق شکل ۲۰-۴ انتخاب کنید.

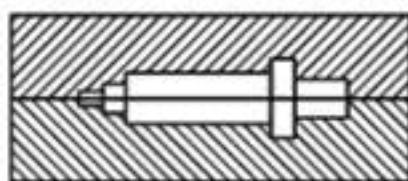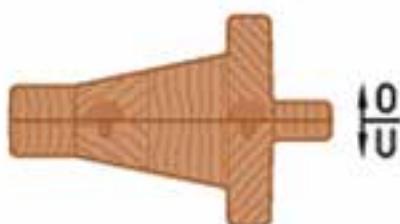


شکل ۲۰-۴

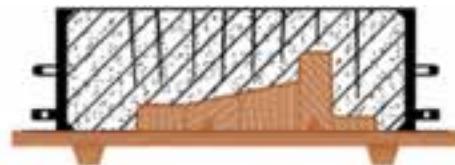

شکل ۲۰-۵

- نیمه زیرین مدل را در درجه زیرین قالب‌گیری نماید (شکل ۲۰-۵).

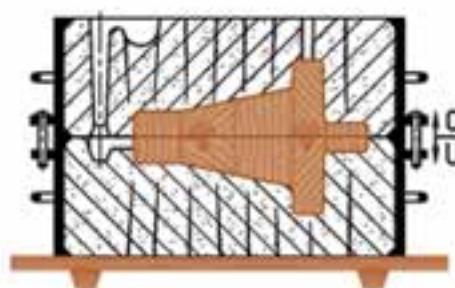

شکل ۲۰-۶

- نیمه زیرین قالب را همراه با صفحه زیر درجه 18° برگردانید.

- سطح قالب را پودر جداش بپاشید.

- نیمه رویی مدل را روی نیمه زیرین قرار دهید.


- درجه رویی را روی قالب زیرین قرار دهید.

- لوله راهگاه را در محل مناسب قرار دهید.

- درجه رویی را قالب‌گیری کنید.


- حوضچه باربیزی و کanal عبور گاز ایجاد کنید.

- لوله راهگاه را خارج کنید (شکل ۲۰-۶).

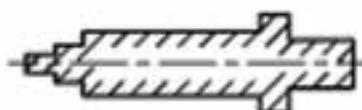

شکل ۲۰-۷

- با استفاده از روش هاتباکس (جعبه گرم) با ماسه چراغی، ماهیچه مربوطه را تهیه کنید. شکل ۲۰-۷ ماهیچه آماده را نشان می‌دهد.

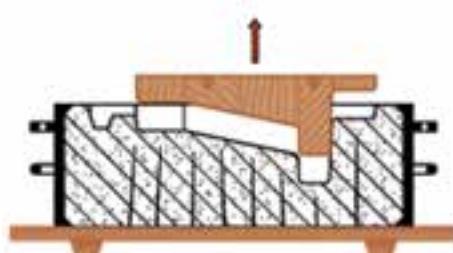

شکل ۲۰-۸

- قالب رویی را با دقت بردارید و در محل مناسب قرار دهید.


- مدل را از قالب روی خارج کنید.

- حوضچه پای راهگاه و راهبار را روی قالب زیرین ایجاد کنید.

- مدل را از قالب زیرین خارج کنید (شکل ۲۰-۸).




– یک عدد چپلت مناسب را در قالب زیرین در محل خود قرار دهید.

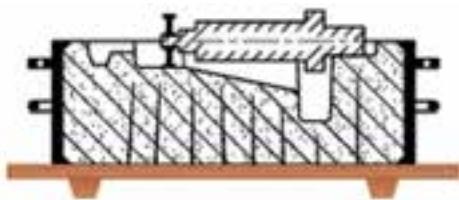

شکل ۲۰-۹

– ماهیچه آماده شده را در محل خود در قالب قرار دهید.

– یک عدد چپلت دیگر به اندازه چپلت زیرین روی ماهیچه قرار دهید تا از بلند شدن ماهیچه هنگام باربری جلوگیری کند (شکل ۲۰-۹).

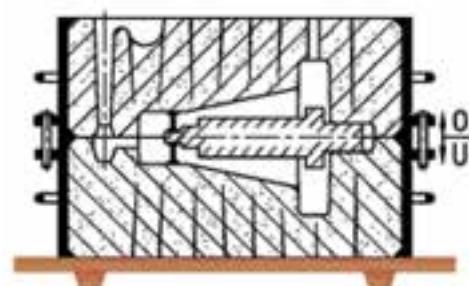

شکل ۲۰-۱۰

– قالب رویی را با دقت روی قالب زیرین قرار دهید، به صورتی که چپلت از محل خود خارج نشود.

– قالب آماده باربری است (شکل ۲۰-۱۰).



شکل ۲۰-۱۱

– قالب آماده را باربری نمایید.

شکل ۲۰-۱۱ قطعه ریخته شده همراه با سیستم راهگاهی را نشان می‌دهد.



؟ ؟ ؟ پرسش

- ۱- چیلت چیست؟ کاربرد آن را در قالب‌گیری بنویسید.
- ۲- اندازه و جنس چیلت بر چه اساسی انتخاب می‌شود؟
- ۳- چه نوع ماهیچه‌های نیاز به چیلت دارند؟
- ۴- اگر اندازه چیلت مناسب با ماهیچه نباشد چه مشکلی در هنگام جاگذاری ماهیچه ایجاد خواهد شد؟
- ۵- برای استقرار ماهیچه و یا جلوگیری از بلند شدن آن در هنگام بارگیری از استفاده می‌شود.
- ۶- ارتفاع چیلت برابر است با قطعه.

تمرین عملی

- مدل مشابه را بدون استفاده از چیلت قالب‌گیری و بارگیری نمایید و با قطعه قبلی مقایسه کنید.
- نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.