

همراه با دستگاه تقسیم با نسبت ۱:۴۰ معمولاً سه صفحه سوراخ دار وجود دارد که در هر صفحه به موازات محیط دایره آن ۶ ردیف سوراخ از بالا به پایین به وجود آمده است که ردیف بالا بیشترین تعداد سوراخ را دارد. تعداد سوراخ های موجود بر روی هر صفحه در جدول ذیل آورده شده است.

صفحه شماره ۳	صفحه شماره ۲	صفحه شماره ۱
۴۹	۳۳	۲۰
۴۷	۳۱	۱۹
۴۳	۲۹	۱۸
۴۱	۲۷	۱۷
۳۹	۲۳	۱۶
۳۷	۲۱	۱۵


در نوع دیگری از صفحات سوراخ دار تا ۶۶ سوراخ نیز وجود دارد. تعداد سوراخ روی صفحه از مرکز با تعداد سوراخ کمتر شروع و در حلقه آخر تعداد سوراخ بیشتری قرار دارد.

در بعضی از صفحات سوراخ دار سوراخ ها در دو طرف صفحه تکرار شده است. به عبارتی دو رویه است و هر طرف دارای تعداد سوراخ متفاوتی می باشد.

۶-۸- متعلقات دستگاه تقسیم غیر مستقیم

از جمله تجهیزاتی که روی دستگاه تقسیم وجود دارد عبارتند از: قیچی، واشر نگهدارنده قیچی، دسته تقسیم، مهره و واشر.

قیچی یا پرگار وسیله ایست برای مشخص کردن فاصله سوراخ های باقیمانده از کسر به این معنی که هر یک از پایه های قیچی را در یکی از دو طرف سوراخ ها قرار داده و این فاصله را به صورت مشخص حفظ می کنیم و برای تقسیمات بعدی از این فاصله بهره می گیریم.

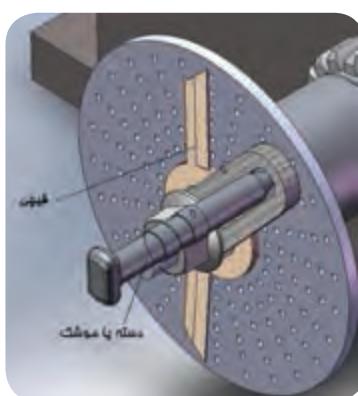

نمایش قیچی و دسته
در دستگاه تقسیم غیر مستقیم

دسته تقسیم دارای فنری است که همواره نوک دسته را (موشک) به سمت صفحه سوراخ دار می‌فشارد. جهت تغییر یا چرخش دسته بایستی نوک دسته را از سوراخ بیرون آورده و عمل چرخش را انجام داد.

محاسبه تعداد دور دسته دستگاه تقسیم

جهت محاسبه مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم غیر مستقیم رابطه ریاضی

$$n_k = \frac{i}{z} \quad \text{زیر وجود دارد:}$$

که در آن n_k تعداد گردش دستگاه تقسیم و i نسبت دستگاه تقسیم و Z تعداد تقسیمات مورد نظر می‌باشد. در این رابطه پس از قرار دادن مقادیر مورد نیاز، حاصل عبارت چهار حالت ممکن است داشته باشد:

الف- در حالت اول عدد حاصل از محاسبه عدد صحیح بوده و این مقدار تعداد گردش کامل دسته را نشان می‌دهد. در این حالت دسته دستگاه تقسیم را به همان تعداد به دست آمده می‌چرخانیم. مثلاً برای محاسبه تقسیم محیط قطعه‌ای به ۸ قسمت مساوی و با دستگاهی به نسبت ۱:۴۰ مقدار گردش به

$$n_k = \frac{i}{z} = \frac{40}{8} = 5 \quad \text{ترتیب زیر به دست خواهد آمد:}$$

يعنى ۵ دور کامل از هر ردیف سوراخ که نوک موشک بر روی آن قرار دارد.
ب- در حالت دیگر ممکن است عدد حاصل صحیح نباشد و به صورت کسر در آید و مخرج کسر حاصل با عددی از روی صفحه سوراخ‌دار یکی باشد. مثلاً برای تقسیم محیطی به ۳۷ قسمت با نسبت ۱:۴۰ محاسبه به ترتیب زیر خواهد

$$n_k = \frac{i}{z} = \frac{40}{37} = 1\frac{3}{37} \quad \text{شد:}$$

يعنى ۱ دور کامل و ۳ سوراخ از ردیف ۳۷ سوراخه.
ج- در حالت سوم عدد حاصل کسری و مخرج کسر منطبق با اعداد روی صفحه سوراخ‌دار نباشد. در این حالت با ضرب صورت و مخرج کسر در عددی یکسان سعی می‌شود تا مخرج کسر عددی شبیه به یکی از اعداد روی صفحه سوراخ‌دار شود. برای مثال تقسیم استوانه‌ای به ۶ قسمت با دستگاهی که نسبت ۱:۴۰ دارد

به شرح زیر می‌باشد:

$$nK = \frac{i}{z} = \frac{40}{6} = 6 \frac{4 \times (4)}{6 \times (4)} = 6 \frac{16}{24}$$

یعنی ۶ دور کامل و ۱۶ سوراخ از ردیف ۲۴ سوراخه مقدار چرخش لازم برای تقسیم محیط و زدن هر ضلع خواهد بود.

۵- در شرایطی ممکن است به حالت کسری خاصی برسید که با ضرب کردن صورت و مخرج در هر عددی صفحه سوراخدار با آن تعداد سوراخ موجود نباشد. البته این حالت در زدن چرخ دنده و یا شیارهای با تعداد بالا بیشتر اتفاق می‌افتد. مثلاً در زدن یک قطعه با ۹۷ شیار و نسبت دستگاه تقسیم ۴۰/۱ محاسبات به

صورت زیر خواهد بود:

$$nK = \frac{i}{z} = \frac{40}{97}$$

در واحد کارهای بعد در این خصوص که به روش اختلافی معروف است خواهیم پرداخت.

جدول آورده شده زیر برای سهولت در انجام محاسبات مفید خواهد بود.

جدول تعداد دور نشته تقسیم و اصلخه سوراخدار نیت دستگاه تقسیم غیر مستلزم ۱۰۰٪ من بالا							
تعداد پلی‌پتان	تعداد سوراخدار	تعداد دور	تعداد سوراخ	تعداد پلی‌پتان	تعداد سوراخدار	تعداد دور	تعداد سوراخ
۲		۷۰	۱۳	۵۵	۳۳	۳۴	۱۶۸
۳	۹۰	۱۱	۱۳	۵۶	۴۹	۲۶	۱۷۰
۴		۱۰		۵۸	۲۹	۲۰	۱۷۲
۵		۸		۶۰	۲۲	۲۶	۱۸۰
۶	۳۹	۸	۲۸	۶۲	۳۱	۲۰	۱۸۴
۷	۴۹	۹	۳۸	۶۴	۱۸	۱۰	۱۸۵
۸		۵		۶۵	۲۶	۲۶	۱۸۶
۹	۲۷	۴	۱۲	۶۸	۳۳	۲۰	۱۸۹
۱۰		۴		۷۰	۱۷	۱۰	۱۹۵
۱۱	۳۸	۳	۲۱	۷۲	۴۹	۲۹	۱۹۸
۱۲	۳۹	۳	۱۳	۷۳	۳۷	۱۶	۲۰۰
۱۳	۴۹	۳	۳	۷۴	۳۷	۲۰	۲۰۳
۱۴	۴۸	۲	۴۲	۷۵	۱۵	۸	۲۱۰
۱۵	۳۸	۱	۲۸	۷۶	۱۹	۱۰	۲۱۵
۱۶	۴۰	۲	۱۰	۷۸	۲۹	۲۶	۲۱۶
۱۷	۱۷	۲	۸	۸۰	۲۰	۱۰	۲۲۰
۱۸	۲۷	۲	۶	۸۲	۴۱	۳۰	۲۳۰
۱۹	۱۶	۳	۷	۸۴	۲۱	۱۱	۲۳۲
۲۰		۳		۸۵	۱۷	۸	۲۳۵
۲۱		۱	۱۸	۸۶	۴۳	۲۰	۲۴۰
۲۲	۳۸	۱	۲۷	۸۸	۳۳	۱۵	۲۴۳
۲۳	۲۹	۱	۱۷	۹۰	۳۷	۱۳	۲۴۸
۲۴	۳۹	۱	۲۸	۹۲	۲۹	۱۵	۲۵۰
۲۵	۴۰	۱	۱۲	۹۴	۴۷	۲۰	۲۵۴
۲۶	۳۸	۱	۲۱	۹۵	۱۹	۸	۲۶۰
۲۷	۲۷	۱	۱۸	۹۶	۴۸	۲۰	۲۶۰
۲۸	۴۰	۱	۲۱	۱۰۰	۳۵	۸	۲۶۰
۲۹	۲۹	۱	۱۱	۱۰۴	۳۹	۱۸	۲۶۶
۳۰	۳۹	۱	۱۳	۱۰۵	۲۱	۸	۲۶۹
۳۱	۳۱	۱	۹	۱۰۶	۲۷	۱۰	۲۷۰
۳۲	۲۰	۱	۶	۱۱۰	۳۳	۱۲	۲۷۲
۳۳	۳۳	۱	۹	۱۱۵	۲۳	۸	۲۷۵
۳۴	۱۷	۱	۳	۱۱۶	۲۹	۱۰	۲۷۸
۳۵	۴۰	۱	۷	۱۲۰	۳۹	۱۳	۲۸۰
۳۶	۲۷	۱	۳	۱۲۴	۳۱	۱۰	۲۸۰
۳۷	۳۷	۱	۳	۱۲۸	۱۶	۵	۲۸۴
۳۸	۱۹	-۱	۱	۱۳۰	۳۹	۱۲	۲۸۰
۳۹	۳۹	۱	۱	۱۳۲	۳۳	۱۰	۲۷۶
۴۰		۱		۱۳۵	۲۷	۸	۲۷۶
۴۱	۴۱		۴۰	۱۳۶	۱۷	۵	۲۸۰
۴۲	۲۱		۲۰	۱۴۰	۴۹	۱۴	۲۸۰
۴۳	۴۲		۴۰	۱۴۴	۱۸	۵	۲۸۲
۴۴	۳۸		۳۰	۱۴۵	۹۰	۸	۲۸۰
۴۵	۲۷		۲۴	۱۴۸	۳۷	۱۰	۲۸۰
۴۶	۲۹		۲۰	۱۵۰	۱۵	۴	۲۸۰
۴۷	۴۷		۴۰	۱۵۲	۱۸	۵	۲۸۰
۴۸	۱۹		۱۰	۱۵۵	۳۱	۸	۲۸۰
۴۹	۴۹		۴۰	۱۵۶	۳۸	۱۰	۲۸۰
۵۰	۲۹		۱۶	۱۶۰	۲۰	۸	۲۸۰
۵۱	۳۸		۳۰	۱۶۴	۸۱	۱۰	۲۸۰
۵۲	۲۷		۲۰	۱۶۵	۳۸	۸	۲۸۰


مثال: برای تقسیم ۱۹ قسمتی یک قطعه اطلاعات مربوط به دستگاه تقسیم را از جدول فوق به دست آورید.

پاسخ: ۲ دور کامل و ۲ سوراخ از ردیف ۱۹ سوراخ

۶-۱۰- تقسیمات زاویه‌ای با دستگاه تقسیم

۱-۱۰-۶- تقسیمات زاویه‌ای با دقیق درجه

به شکل زیر توجه کنید همان‌طور که مشاهده می‌کنید دو سوراخ بر روی محیط استوانه‌ای با زاویه 106° درجه زده است.

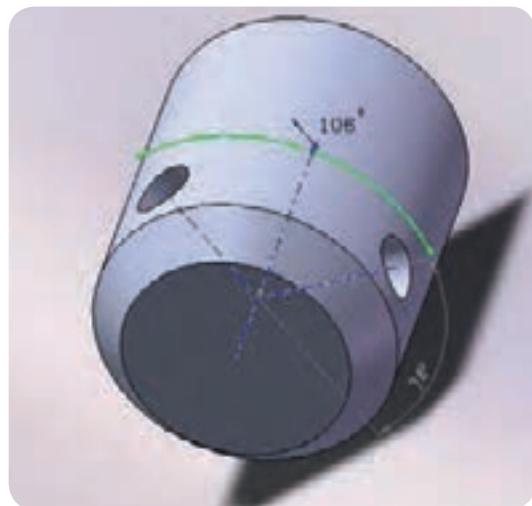

دو سوراخ بر روی محیط استوانه با زاویه 106° درجه

مواردی از این قبیل وجود دارد که بر روی محیط قطعه کار تقسیمات محیطی به صورت زاویه‌ای بیان شده‌اند. تقسیم این گونه قطعات با استفاده از دستگاه تقسیم نیز امکان پذیر است، به طوری که مقدار گردش دستگاه تقسیم بر اساس زاویه قطعه کار محاسبه می‌شود.

رابطه ریاضی زیر بیان‌گر تعداد گردش دسته دستگاه تقسیم با نسبت $1:40$ و

براساس زاویه موجود بر روی قطعه می‌باشد:

$$n_k = \frac{40 \times \alpha^\circ}{360} = \frac{\alpha^\circ}{9}$$

$$n_k = \frac{\alpha^\circ}{9}$$

در این رابطه n_k مقدار گردش دسته و α زاویه بین دو موضوع می‌باشد.

(در رابطه بالا اگر نسبت دستگاه $1:60$ باشد عدد 9 به 6 تبدیل خواهد شد)

مثال ۱: می‌خواهیم دو سوراخ با زاویه 106° درجه بر روی محیط استوانه‌ای ایجاد کنیم. حساب کنید مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را در صورتیکه نسبت

دستگاه تقسیم $1:40$ باشد:

$$n_k = \frac{a}{9} = \frac{106}{9} = 11\frac{7}{9}$$

$$n_k = 11\frac{7 \times 3}{9 \times 3} = 11\frac{21}{27}$$

این بدین معنی است که پس از زدن سوراخ اول در هر موقعیتی دسته دستگاه ۱۱ دور کامل و ۲۱ سوراخ از ردیف ۲۷ سوراخه صفحه سوراخدار باید گردش کند تا بتواند سوراخ دوم را با زاویه ۱۰۶ درجه از سوراخ اول ایجاد کند.




دو سوراخ بر روی محیط استوانه با زاویه ۱۰۶ درجه

مثال: برای ایجاد زاویه‌ای ۱۲۳ درجه بین دو ضلع یک قطعه از دستگاه تقسیم با نسبت ۴۰:۱ کمک می‌گیریم. مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را برای کفتراشی سطح دوم بعد از کفتراشی سطح اول حساب کنید.

$$nK = \frac{\alpha}{9} = \frac{123}{9} = 13\frac{6 \times (3)}{9 \times (3)} = 13\frac{18}{27}$$

۱۳ دور کامل و ۱۸ سوراخ از ردیف ۲۷ سوراخه.

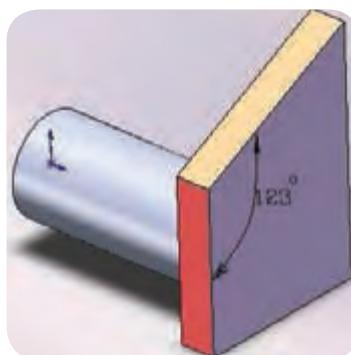

ایجاد زاویه‌ای ۱۲۳ درجه بین دو ضلع از یک قطعه

۶-۱۰-۲ - تقسیم زاویه‌ای با دقت دقیقه

در مثال‌های فوق زاویه‌های خواسته شده، همگی بر حسب درجه بودند گاهی در برخورد با زوایا دقت زاویه بر حسب دقیقه می‌باشد. برای ایجاد چنین زاویه‌ای با استفاده از دستگاه تقسیم با نسبت ۱:۴۰ از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$n_k = \frac{\beta}{540}$$

در رابطه فوق n_k مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم و β زاویه مورد نیاز بر حسب دقیقه می‌باشد.


مثال: بر روی میله استوانه‌ای می‌خواهیم دو شیار با زاویه ۲۵ درجه و ۲۰ دقیقه ایجاد کنیم. در صورتی که نسبت دستگاه تقسیم ۱:۴۰ باشد حساب کنیم مقدار

$$n_k = \frac{\beta^\circ}{540} = \frac{(25 \times 60) + 20}{540} \quad \text{گردش دسته دستگاه تقسیم را:}$$

$$n_k = \frac{1520}{540} = \frac{76}{27}$$

$$n_k = 2\frac{22}{27}$$

مقدار گردش ۲ دور کامل و ۲۲ سوراخ از ردیف ۲۷ سوراخه خواهد بود.

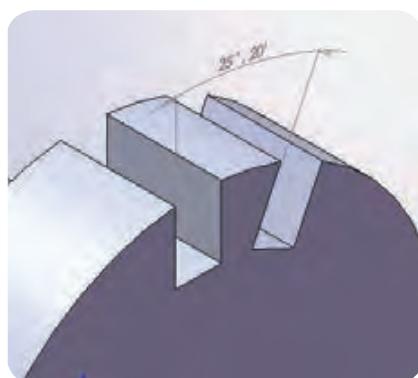

ایجاد دو شیار با زاویه ۲۵ درجه و ۲۰ دقیقه در قطعه

۶-۱۰-۳ - تقسیم زاویه‌ای با دقت ثانیه

برای ایجاد تقسیمات زاویه‌ای بر حسب ثانیه با دستگاه تقسیم با نسبت ۱:۴۰ از رابطه ریاضی زیر استفاده می‌شود:

$$n_k = \frac{\lambda}{32400}$$

که در رابطه فوق n_k مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم و λ مقدار زاویه مورد نظر بر حسب ثانیه می‌باشد.

مثال : مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را برای ایجاد دو سوراخ با فاصله ۱۳ درجه و ۳۰ دقیقه و ۳ ثانیه از هم محاسبه کنید.

$$(13 \times 3600) + (30 \times 50) + 3 = 48606 \quad \text{بر حسب ثانیه}$$

$$n_k = \frac{48606}{32400} = \frac{3}{2} \times \frac{(10)}{(10)} = \frac{30}{20} = 1\frac{1}{20}$$


در این مثال با تبدیل مقادیر درجه و دقیقه به ثانیه و استفاده از رابطه مربوطه مقدار گردش دسته به دست می آید.

برای ایجاد تقسیمات زاویه‌ای از هر دو ماشین فرز عمودی و افقی می‌توان استفاده کرد. بسته به شکل قطعه و شرایط آن چرخش کله‌گی و چرخش دستگاه تقسیم به طور عمودی موجبات تسهیل کار را فراهم می‌کند.

۶-۱۱- اصول تعویض صفحات سوراخ‌دار


صفحات سوراخ‌دار که همراه با دستگاه تقسیم ارائه می‌شوند، دارای تعداد سوراخ‌های متفاوتی هستند. انتخاب صفحه سوراخ‌دار صحیح در تقسیم بندی محیط قطعه کار اهمیت به سزاوی دارد. با رعایت نکات زیر می‌توانیم صفحه سوراخ‌دار را بر روی دستگاه تقسیم نصب کنیم:

- ۱- با توجه به محاسبات انجام شده صفحه سوراخ‌دار را انتخاب می‌کنیم.
- ۲- صفحه تقسیم (سوراخ‌دار) را روی بوش محور پیچ حلقه حلقه حلقه سوار می‌کنیم و بوسیله پیچ‌های مربوطه آن را می‌بندیم.

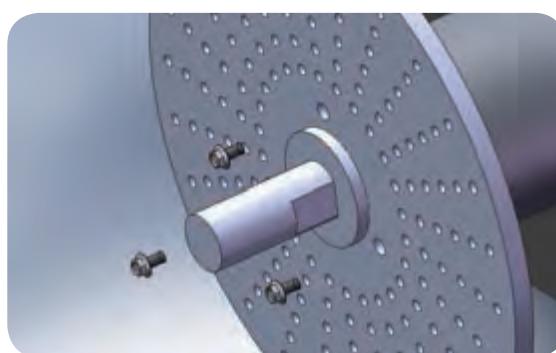


نحوه نصب صفحه سوراخ‌دار

- ۳- قیچی یا پرگار را بر روی بوش محور پیچ حلقه حلقه حلقه سوار می‌دهیم.
- ۴- دهانه قیچی را با شل کردن پیچ آن به اندازه فاصله سوراخ‌های باقیمانده‌ی کسر از هم باز می‌کنیم و پس از تنظیم این فاصله پیچ قیچی را می‌بندیم.

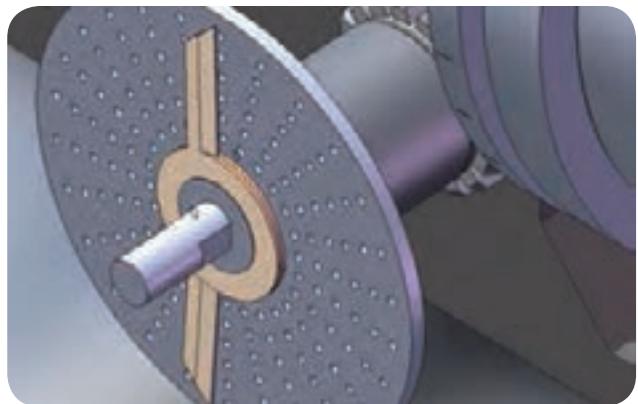


نحوه نصب قیچی

- ۵- واشر محکم کننده را بر روی محور پیچ حلقه ای در محور پیچ جا می زنیم.
- ۶- دسته دستگاه تقسیم را می بیندیم و مهره آن را نیز می بندیم.

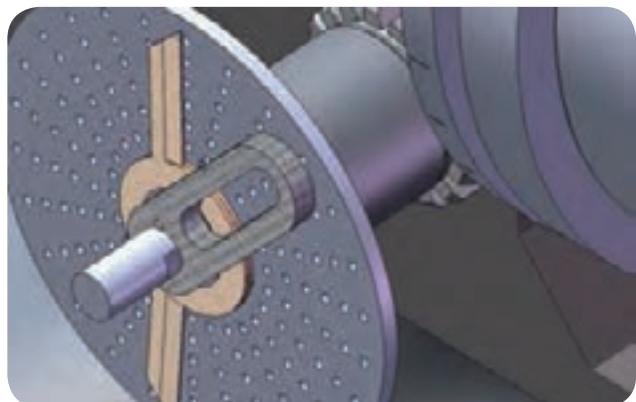

نحوه نصب متعلقات قیچی

- ۷- دنباله نوک موشک (نوک مخروطی دسته) را در سوراخ صفحه سوراخ دار قرار می دهیم.

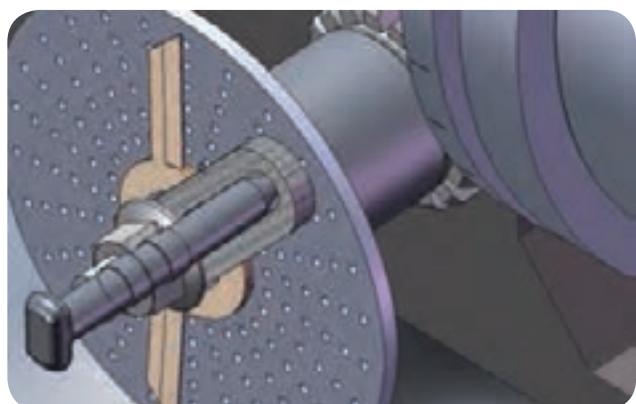


قرار دادن دنباله نوک مخروطی دسته در سوراخ صفحه سوراخ دار

- قبل از شروع به کار و تراشیدن سطح اول دسته دستگاه را چند بار به یک طرف چرخانیده تا لقی دستگاه گرفته شود.
- حرکت چرخشی بهتر است که در جهت عقربه های ساعت صورت گیرد.
- احتمال اینکه سوراخ های ردیف در نظر گرفته شده را هنگام چرخش دسته اشتباه کنید برای این کار می توانید سوراخ های مورد نظر را با گچ علامت بگذارید.
- حتما هنگام تراشیدن سطح ، ضامن قفل کننده سه نظام را در محل خود قرار داده که این کار از حرکت نا بجا سه نظام جلوگیری می کند.
- کنترل مقدار بار دهی (دور ریز هر ضلع) پس از اتمام تراشیدن هر سطح الزامیست. چرا که در صورت اشتباه بازگشت به سطح قبل احتمالاً با لقی همراه است.


۱۲-۶- چند ضلعی کردن کردن قطعات از میله گرد

هدف از چند ضلعی کردن میله گرد ایجاد یک منشور چند وجهی با استفاده از تراشیدن سطوح جانبی آن می باشد.

از عامل های مهم یک چند ضلعی طول ضلع (L)، اندازه آچار (SW) خور و گوش تا گوش (e) می باشد. انتخاب میله گردی که از آن بخواهید یک چند ضلعی ایجاد کنید به اندازه گوش تا گوش چند ضلعی بستگی دارد. انتخاب میله گرد با قطر بالاتر جز به هدر رفتن مصالح و زمان زیاد برای تراشیدن آن نتیجه دیگری نخواهد داشت.

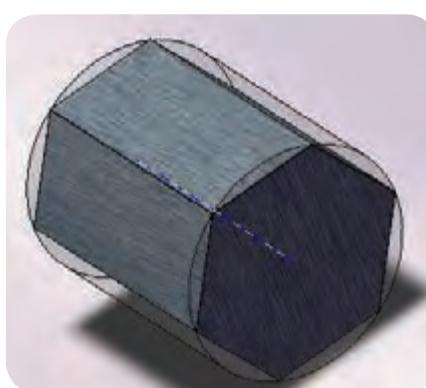

انتخاب قطر مناسب برای قطعه خام

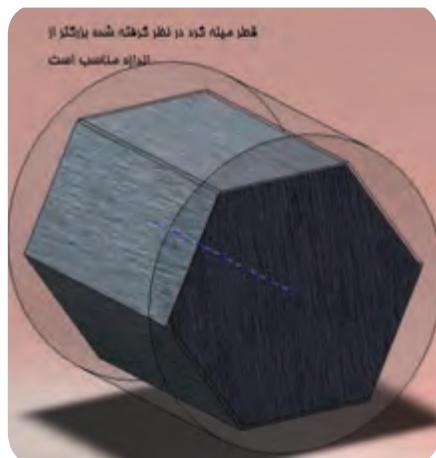

انتخاب قطر نامناسب برای قطعه خام

روابط ریاضی و جداول گوناگونی برای محاسبه طول ضلع، مقدار ریزش بار و اندازه گوش تا گوش چند ضلعی‌ها وجود دارد.

رابطه زیر برای محاسبه طول لبه‌های چند ضلعی(طول هر ضلع) استفاده

$$\sin\left(\frac{180}{n}\right) \times D \quad \text{می‌شود:}$$

در این رابطه L طول لبه چند ضلعی و N تعداد اضلاع و D قطر استوانه اولیه می‌باشد. این رابطه برای تعداد اضلاع زیر ساده‌تر می‌شود:

$$L = 0.866 D \quad \text{محاسبه طول برای سه ضلعی:}$$


$$L = 0.707 D \quad \text{محاسبه طول برای چهار ضلعی:}$$

$$L = 0.5 D \quad \text{محاسبه طول برای شش ضلعی:}$$

$$L = 0.587 D \quad \text{محاسبه طول برای پنج ضلعی:}$$

$$L = 0.433 D \quad \text{محاسبه طول برای هفت ضلعی:}$$

$$L = 0.382 D \quad \text{محاسبه طول برای هشت ضلعی:}$$

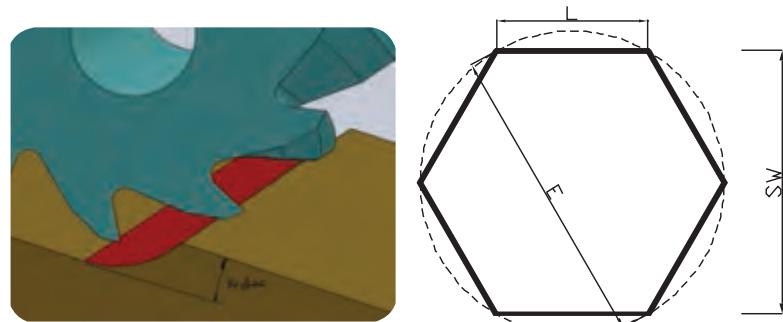

معرفی مشخصه‌ها در شکل

برای به دست آوردن عمق براده (ریزش بار) در فرزکاری قطعات استوانه‌ای از

رابطه زیر استفاده می‌شود:


$$H = R \left(1 - \cos \left(\frac{180}{n} \right) \right)$$

که در این رابطه:

H : مقدار ریزش بار

R : شعاع میله گرد

n : تعداد اضلاع چند ضلعی

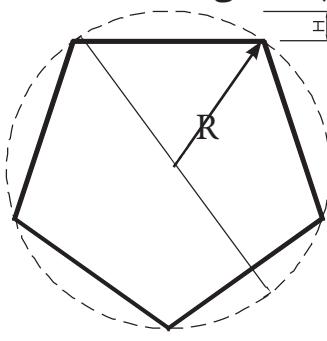

معرفی مشخصه ها در شکل

برای به دست آوردن اندازه آچار خور از روابط زیر استفاده می‌کنیم:

$$SW = \cos \left(\frac{180}{n} \right) \times D \quad \text{برای چند ضلعی با تعداد اضلاع زوج:}$$

یا

$$SW = D - 2H$$

در صورتی که تعداد اضلاع فرد باشد، مفهوم آچار خور معنی ندارد. ولی فاصله

راس تا وسط ضلع روبرو به آن از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$E = D - H$$

مثال: قطر یک میله استوانه‌ای ۷۰ میلیمتر می‌باشد. در صورتی که بخواهیم با

این میله یک ۶ ضلعی منتظم بسازیم حساب کنیم:

الف- طول ضلع ب- ریزش بار ج- آچار خور.

$$L = \sin \left(\frac{180}{n} \right) \times 70 = 35 \text{ mm} \quad \text{الف -}$$

$$H = R \left(1 - \cos \left(\frac{180}{n} \right) \right) \quad \text{ب -}$$

$$H = 35 \left(1 - \cos \left(\frac{180}{6} \right) \right) = 35 \left(1 - 0.866 \right) = 4 / 68 \quad \text{ج --}$$

$$SW = D - 2H = 70 - (2 \times 4 / 68) = 60 / 64 \quad \text{ج --}$$

مثال: برای ایجاد یک ۵ ضلعی منتظم با طول هر لبه ۲۰ میلیمتر از یک میله استوانه‌ای استفاده می‌کنیم. برای اینکه حداقل افت مواد را داشته باشیم قطر استوانه چقدر باید در نظر گرفته شود. مقدار ریزش بار را نیز محاسبه کنید.

$$L = \sin\left(\frac{180}{n}\right) \times D \rightarrow \sin\left(\frac{180}{5}\right) \times D \\ D = 34\text{mm}$$

$$H = R \left(1 - \cos\left(\frac{180}{n}\right) \right) = 17 \left(1 - \cos\left(\frac{180}{5}\right) \right) \\ H = 3.24\text{mm}$$

همان‌طور که مشاهده کردید گاهی طول ضلع چند ضلعی اهمیتی از نظر ابعاد ندارد و آن‌چه که مهم است قطر استوانه یا به عبارتی مقدار گوش تا گوش چند ضلعی می‌باشد. گاهی نیز طول لبه قطعه اولویت داشته و قطر از اهمیت کمتری برخوردار است بنابراین در محاسبات با جای‌گذاری مقادیر داده شده، مقدار مجھول را به دست می‌آوریم.


جهت تسهیل در محاسبات، جداول انتهای این بخش که مقادیر عمق براده‌برداری همراه با طول ضلع نشان می‌دهد را ببینید.

۱۳-۶- چند ضلعی کردن قطعات روی ماشین فرز

برای ایجاد چند ضلعی از ماشین فرز افقی و عمودی می‌توان استفاده کرد. تجهیزات مورد نیاز هر دو دستگاه مشابه هم هستند. در زیر مراحل استفاده از هر دو دستگاه شرح داده شده است.

۱۳-۶- ایجاد چند ضلعی با ماشین فرز افقی

برای چند ضلعی کردن قطعات بر روی ماشین فرز افقی به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

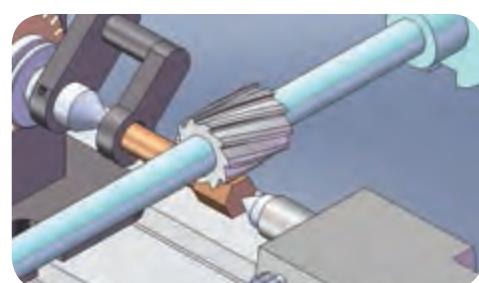

دید کلی از نحوه چند ضلعی کردن قطعه وی ماشین فرز افقی

- تیغه فرز غلطکی مناسبی روی میله فرزگیر می‌بندیم.
- دستگاه تقسیم را بر روی میز ماشین به حالت افقی تنظیم می‌کنیم و می‌بندیم.
- با توجه به شکل قطعه کار، قطعه را بین مرغک یا سه نظام می‌بندیم و آن را با ساعت دور می‌کنیم.
- مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را محاسبه می‌کنیم و قیچی‌ها را در صورت نیاز تنظیم می‌کنیم.
- دستگاه را بر روی دور مناسب و پیشروی مناسب قرار می‌دهیم.
- مماس کردن تیغه فرز، باردهی به مقدار حساب شده و در نهایت عملیات فرزکاری را انجام می‌دهیم.

در صورت سری تراشی چند ضلعی هایی با تعداد لبه زوج می‌توان از تیغه فرزهای پولکی (سه لبه) به صورت مرکب استفاده کرد. به این ترتیب با دو تیغه فرز همزمان دو لبه چند ضلعی را می‌توان فرزکاری کرد.

۲-۱۳-۶- چند ضلعی تراشی با استفاده از ماشین فرز عمودی
 این فرایند فرزکاری همانند چند ضلعی تراشی بر روی ماشین فرز افقی می‌باشد و تنها تفاوت در ابزار برآده برداری است که ابزار در این ماشین تیغه فرز انگشتی و یا پیشانی تراش می‌باشد.



چند ضلعی تراشی با استفاده از ماشین فرز عمودی

در مورد استفاده از تیغه فرز های پیشانی بایستی دقت کرد که هنگام مماس کردن تیغه با سطح کار چون سطح استوانه ای کار دارای شکل منحنی است و کف داخلی تیغه نیز گود شده است عمل مماس کردن نباید با کف تیغه صورت گیرد بلکه مماس کردن را بالبه های تیغه فرز پیشانی انجام می دهیم.

مراحل انجام کار چند ضلعی تراشی با ماشین فرز عمودی به ترتیب زیر می باشد:

- ۱- با توجه به ابعاد قطعه کار تیغه فرز مناسبی بر روی ماشین سوار می کنیم.
- ۲- دستگاه تقسیم را بر روی میز ماشین بسته و ساعت می کنیم. نحوه ساعت کردن دستگاه تقسیم به شرح زیر است.
قطعه را با توجه به ابعادش بر روی سه نظام و یا بین دو مرغک می بندیم. بستن قطعه بین دو مرغک فضای بیشتری را برای حرکت ابزار خصوصاً در ماشین فرز های افقی فراهم می کند. لذا انتخاب شرایط بستن به تجربه و مهارت فرز کار بستگی دارد. در این زمینه می توانیم از تجربیات با ارزش مربیان محترم خود کمک بگیرید.
- ۳- محاسبات مقدار گردش را انجام می دهیم و در صورت نیاز صفحه سوراخ دار مناسب را تعویض و بر روی قیچی دستگاه تقسیم تنظیمات لازم را انجام می دهیم.
- ۴- دستگاه را بر روی دور و مقدار پیشروی مناسب قرار می دهیم. سطح اول را با توجه به عمق بار می تراشیم، پس ابزار را از کار خارج کرده ضلع بعد را با توجه به مقدار گردش دسته برای فرز کاری آماده می کنیم.
- ۵- به همین ترتیب دیگر اضلاع قطعه را تراشیده و در نهایت با ابزار های اندازه گیری و کنترلی، کنترل می نماییم.
- ۶- در کلیه مراحل اصول ایمنی و حفاظتی را باید رعایت کرد.

۱۴-۶-کنترل و تنظیم دستگاه تقسیم بر روی میز ماشین فرز:

استفاده صحیح از دستگاه تقسیم و تنظیم آن بر روی ماشین فرز دقیق عمل و صحت کار بالا خواهد بود.


به طور کلی دستگاه تقسیم را بایستی از سه نظر کنترل و تنظیم کرد:

الف- عمود بدون محور سه نظام با ستون ماشین فرز


ب- دور بودن کف سه نظام یا محور دستگاه تقسیم

ج- کنترل افقی بودن محور دستگاه تقسیم

برای کنترل تعامد محور دستگاه تقسیم با ستون ماشین فرز کافیست که کناره دستگاه تقسیم را با استفاده از گونیا و یا ساعت اندازه گیری نسبت به ستون ماشین فرز کنترل کرد.

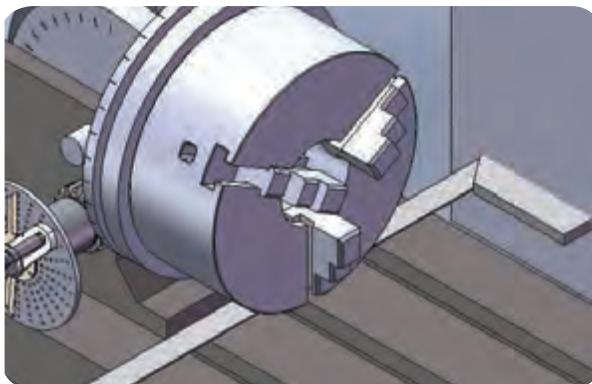


کنترل تعامد محور دستگاه تقسیم با ستون ماشین فرز

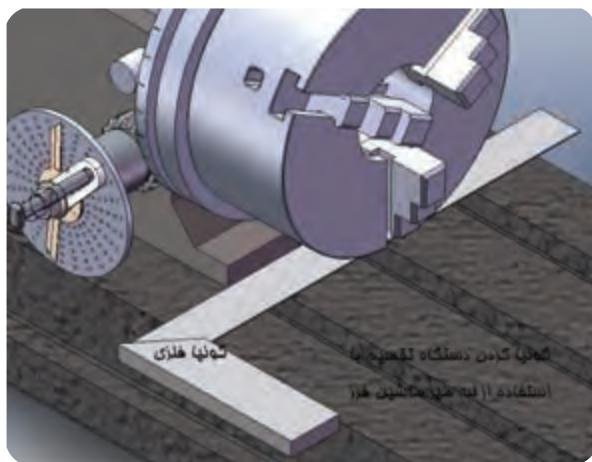

کنترل تعامد محور دستگاه تقسیم با میز ماشین فرز


به دلیل اینکه قطعه کار درون سه نظام یا بین دو مرغک با سرعت بالا چرخش نمی‌کند، لذا دور بودن آن هنگام بستن مشخص نیست برای دور کردن قطعه

از ساعت اندازه گیری استفاده می‌کنیم که با تماس لمس کننده ساعت بر روی قطعه و چرخش سه نظام توسط دسته دستگاه تقسیم، می‌توان دور بودن قطعه را کنترل و تنظیم کرد.

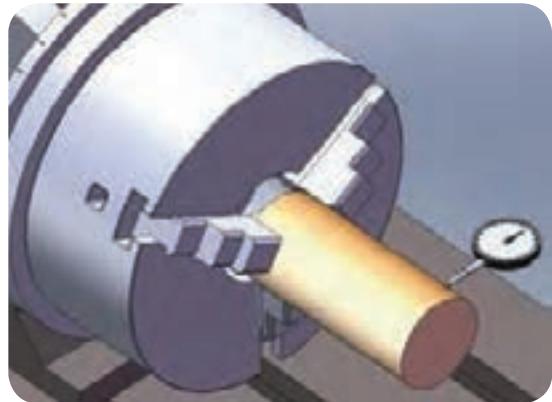

کنترل دور بودن قطعه با ساعت اندازه گیر


افقی بودن قطعه خصوصاً قطعات بلند اهمیت به سزاوی دارد. افقی بودن قطعه را نیز با حرکت دادن طولی ساعت بر روی سطح جانبی قطعه کار می‌توان کنترل کرد.

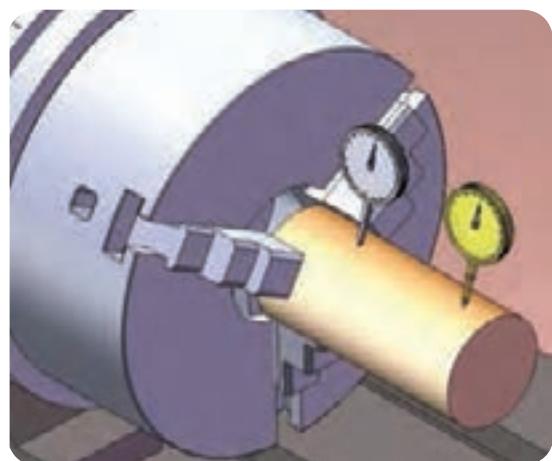

کنترل افقی بودن قطعه با ساعت اندازه گیر

تقسیم محیط قطعه و تولید چند ضلعی منتظم

میله‌ای استوانه‌ای به قطر ۳۰ میلیمتر را در نظر گرفته با استفاده از ماشین فرز عمودی و دستگاه تقسیم آن را به ۶ قسمت مساوی تقسیم کنید.

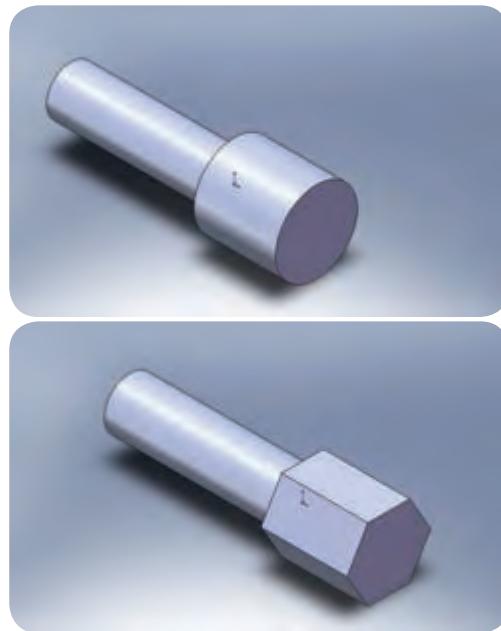

جدول DIN ISO 7168



درجه تولرانس	اندازه تولرانس	از ۰.۵ تا ۳	از ۳ تا ۶	از ۶ تا ۳۰	از ۳۰ تا ۱۲۰	از ۱۲۰ تا ۴۰۰
f (ظریف)		± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2
m (متوسط)		± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
g (خشن)		± 0.15	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2


شماره	تعداد	مشخصات قطعه	اندازه ماده اولیه	جنس ماده اولیه	شماره واحد کار	شماره کار عملی
-----	۱	میله‌گرد قطر ۳۰ میلیمتر		St37	۶	۱
		مقیاس: ۱:۱		هدف آموزشی:		زمان: ۲ ساعت
		استاندارد: ISO	تقسیم محیط قطعه و تولید چند ضلعی منتظم			درجه تولرانس: ظریف

جدول تجهیزات و ابزار

تعداد	مشخصات فنی	ابزارهای لازم
۱	عمودی	۱- ماشین فرز
۱	قطر ۲۰ میلیمتر	۲- تیغه فرز انگشتی
۱	مستقیم یا غیر مستقیم	۳- دستگاه تقسیم
۱	دقت ۰/۰۲	۴- کلیس
۱	برای بستن دستگاه تقسیم	۵- آچارهای لازم

مراحل انجام کار

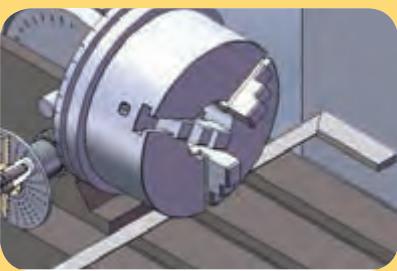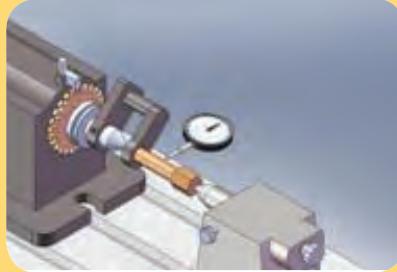ردیف	شرح مراحل کار	شكل
۱	تیغه فرز انگشتی به قطر ۲۰ میلیمتر را بر روی ماشین فرز بسته و تنظیمات و کنترل لازم را انجام دهید.	
۲	دستگاه تقسیم را بر روی میز ماشین قرار داده و تعامد آن را با گونیا نسبت به ستون ماشین کنترل کنید.	
۳	قطعه کار را بر روی سه نظام دستگاه تقسیم بسته و دور بودن آن را کنترل کنید.	

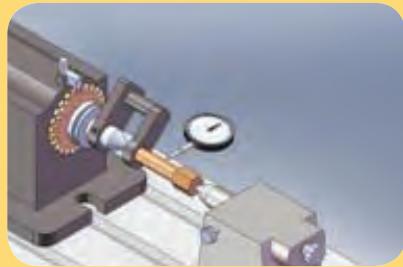

محاسبات مربوط به مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم و مقدار ریزش بار را انجام داده و تنظیمات مربوط به دور بودن قطعه را انجام دهید.

۴



ماشین را بر روی دور و پیشروی مناسب قرار دهید.

۵



تیغه فرز را با کار مماس کرده و با باردهی مناسب سطوح قطعه را بتراشید. سطوح تراشیده شده را از نظر اندازه کنترل کنید.

۶



ارائه گزارش به هنرآموز محترم

ارزشیابی نهایی

رعایت نکات ایمنی در کلیه مراحل الزامی است.


جدول تعیین عمق بار برای ایجاد چند ضلعی مستظم (H)

تعداد اضلاع												قطر میله گرد
زوایه بین اضلاع												
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			
30	32.72727	36	40	45	51.42857	60	72	90	120			
0.340742	0.40507	0.489435	0.603074	0.761205	0.990311	1.339746	1.90983	2.705981	5	20		
0.374816	0.445577	0.538378	0.663381	0.837325	1.089342	1.473721	2.100813	2.976579	5.5	22		
0.40889	0.486084	0.587322	0.723689	0.913446	1.188374	1.607695	2.291796	3.247177	6	24		
0.442964	0.526591	0.636266	0.783996	0.989566	1.287405	1.74167	2.482779	3.517775	6.5	26		
0.477038	0.567098	0.665209	0.844303	1.065687	1.386436	1.876544	2.673762	3.788373	7	28		
0.511113	0.607605	0.734152	0.904611	1.141807	1.485467	2.009619	2.864745	4.058971	7.5	30		
0.545187	0.648112	0.783096	0.964918	1.217927	1.584498	2.143594	3.055728	4.329569	8	32		
0.579261	0.688619	0.832039	1.025255	1.294048	1.683529	2.277568	3.246711	4.600167	8.5	34		
0.613335	0.729126	0.880983	1.085533	1.370168	1.78256	2.411543	3.437694	4.870765	9	36		
0.647409	0.769633	0.929926	1.14584	1.446289	1.881591	2.545517	3.628677	5.141363	9.5	38		
0.681483	0.81014	0.97887	1.206148	1.522449	1.980623	2.679492	3.81966	5.4411961	10	40		
0.715558	0.850647	1.027813	1.266455	1.59853	2.079654	2.813467	4.010643	5.682559	10.5	42		
0.749632	0.891155	1.076757	1.326762	1.67465	2.178685	2.947441	4.201626	5.955157	11	44		
0.783706	0.931662	1.1257	1.38707	1.750771	2.277716	3.081416	4.392609	6.223755	11.5	46		
0.81778	0.972169	1.174644	1.447377	1.826891	2.37647	3.21539	4.583592	6.494353	12	48		
0.851854	1.012676	1.223587	1.507684	1.903012	2.475778	3.349365	4.774575	6.764951	12.5	50		
0.885929	1.053183	1.272531	1.567992	1.979132	2.574809	3.483334	4.965558	7.035549	13	52		
0.920003	1.09369	1.321474	1.628299	2.055253	2.67384	3.617314	5.156541	7.306147	13.5	54		
0.954077	1.134197	1.370418	1.688607	2.131373	2.772872	3.751289	5.347524	7.576745	14	56		
0.988151	1.174704	1.419361	1.748914	2.207494	2.871903	3.8885263	5.538507	7.8474343	14.5	58		
1.022225	1.215211	1.468305	1.809221	2.283614	2.970334	4.019238	5.72949	8.117942	15	60		
1.056299	1.255718	1.517248	1.869529	2.39734	3.069965	4.153212	5.920473	8.38854	15.5	62		
1.090374	1.296225	1.566191	1.929836	2.459855	3.168996	4.287187	6.111456	8.659138	16	64		
1.124448	1.336732	1.615135	1.990144	2.511975	3.268027	4.421162	6.302439	8.929736	16.5	66		
1.158522	1.377239	1.664073	2.050451	2.588096	3.367058	4.555136	6.493422	9.200334	17	68		
1.192596	1.417746	1.713022	2.110758	2.664216	3.46609	4.689111	6.684405	9.470932	17.5	70		
1.226667	1.458253	1.761965	2.171066	2.740337	3.565121	4.823085	6.875388	9.74153	18	72		
1.260744	1.49876	1.810909	2.231373	2.816457	3.664152	4.95706	7.066371	10.01213	18.5	74		
1.294819	1.539267	1.859852	2.29168	2.892578	3.763183	5.091035	7.257354	10.28273	19	76		
1.328889	1.579774	1.908796	2.361988	2.968698	3.862214	5.225009	7.448337	10.55332	19.5	78		
1.362967	1.620281	1.957739	2.412255	3.044819	3.961245	5.358984	7.63932	10.82392	20	80		
1.703709	2.025351	2.447174	3.015369	3.806023	4.951556	6.69873	9.54915	13.5299	25	100		

جدول اندازه طول هر ضلع در چند ضلعی های مستطیل

تعداد اضلاع												قطر مینیموم	
زاویه بین اضلاع						زاویه بین اضلاع							
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
30	32.72727	36	40	45	51.42857	60	72	90	120	150	180	20	
5.176381	5.634651	6.18034	6.840403	7.653669	8.677675	10	11.75571	14.14214	17.320508	20.5559	22.5559	22	
5.694019	6.198116	6.798374	7.524443	8.419036	9.545442	11	12.93128	15.55635	19.05559	20.78461	24		
6.211657	6.761581	7.416408	8.208483	9.184402	10.41321	12	14.10685	16.97056	20.44864	22.51666	26		
6.729295	7.325046	8.034442	8.892524	9.949769	11.28098	13	15.28242	18.38478	24.248711	28			
7.246933	7.888512	8.652476	9.576564	10.71514	12.14874	14	16.45799	19.79899	25.980762	30			
7.764571	8.451977	9.27051	10.2606	11.4805	13.01651	15	17.63356	21.2132	27.712813	32			
8.282209	9.015442	9.88854	10.94464	12.24587	13.88428	16	18.80913	22.62742	29.444864	34			
8.799848	9.578907	10.50658	11.62868	13.01124	14.75205	17	19.9847	24.04163	31.176915	36			
9.317486	10.14237	11.12461	12.31273	13.7766	15.61981	18	21.16027	25.45584	32.908965	38			
9.835124	10.70584	11.74265	12.98677	14.54197	16.48758	19	22.33584	26.87006	34.641016	40			
10.35276	11.2693	12.3668	13.68081	15.30734	17.35535	20	23.51141	28.28427	36.373067	42			
10.8704	11.83277	12.97371	14.36485	16.0727	18.22312	21	24.68698	29.69848	38.105118	44			
11.38804	12.39623	13.59575	15.04889	16.83807	19.09088	22	25.86255	31.1127	39.837169	46			
11.90568	12.9597	14.21478	15.73293	17.60344	19.95865	23	27.03812	32.52691					
12.42331	13.52316	14.83282	16.41697	18.36388	20.82642	24	28.21369	33.94113	41.563219	48			
12.94095	14.08663	15.45085	17.10101	19.13417	21.69419	25	29.38926	35.35534	43.30127	50			
13.45859	14.65009	16.06688	17.78505	19.89554	22.56195	26	30.56483	36.76955	45.033321	52			
13.97623	15.21356	16.68892	18.46909	20.66191	23.42972	27	31.7404	38.18377	46.763372	54			
14.49387	15.77702	17.30495	19.15313	21.43027	24.29749	28	32.91597	39.59798	48.497423	56			
15.0115	16.34049	17.9229	19.83717	22.19564	25.16526	29	34.09154	41.01219	50.229473	58			
15.52914	16.90395	18.54102	20.52121	22.96101	26.03302	30	35.26712	42.42641	51.961524	60			
16.04678	17.46742	19.15905	21.20525	23.72637	26.90079	31	36.44269	43.84062	53.693575	62			
16.56442	18.03088	19.77709	21.88929	24.49174	27.76856	32	37.61926	45.25483	55.425626	64			
17.08206	18.59435	20.39512	22.57333	25.25711	28.63633	33	38.79383	46.66905	57.157677	66			
17.5997	19.15781	21.01316	23.25737	26.02247	29.50409	34	39.9694	48.08326	58.889727	68			
18.11733	19.72128	21.63119	23.94141	26.78784	30.37186	35	41.14497	49.49747	60.621778	70			
18.63497	20.28474	22.24922	24.62545	27.55321	31.23963	36	42.32054	50.91169	62.353829	72			
19.15261	20.84821	22.86726	25.30949	28.31857	32.1074	37	43.49611	52.3259	64.08588	74			
19.67025	21.41167	23.48529	25.99353	29.08394	32.97516	38	44.67168	53.74012	65.817931	76			
20.18789	21.97514	24.10333	26.67757	29.84931	33.84293	39	45.84725	55.15433	67.549981	78			
20.70552	22.5386	24.72136	27.36161	30.61467	34.7107	40	47.02282	56.56854	69.282032	80			
25.8819	28.17326	30.9017	34.20201	38.26834	43.38837	50	58.77853	70.71068	86.60254	100			

ساخت مهره ۶ وجهی و ایجاد ۶ شیار در آن

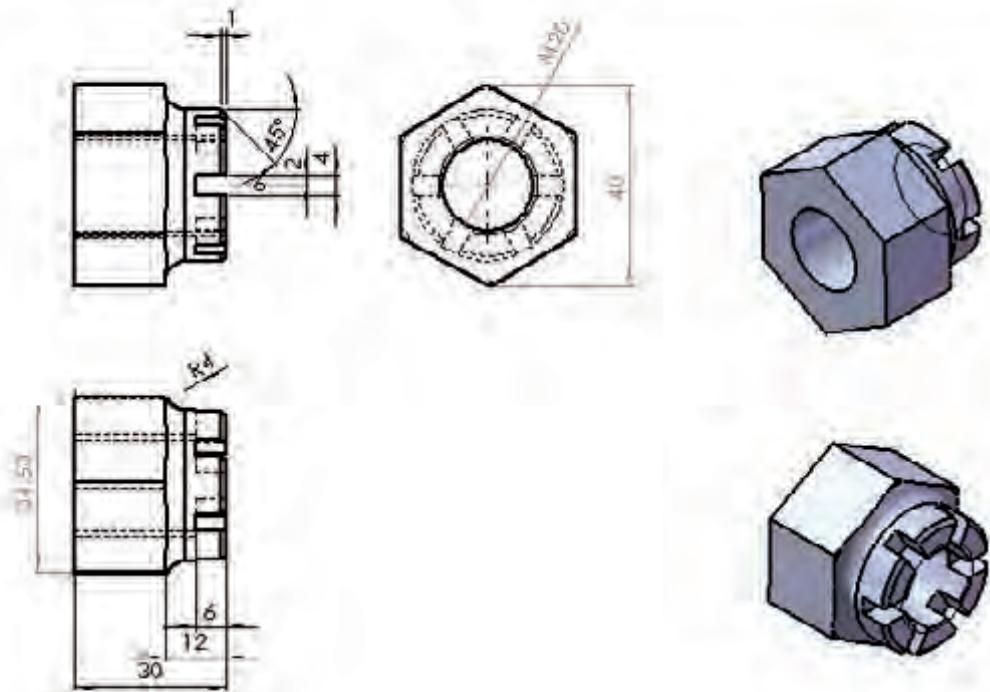

جدول DIN ISO 7168

اندازه درجه تولرانس	از 0.5 تا 3	از 3 تا 6	از 6 تا 30	از 30 تا 120	از 120 تا 400
f (ظریف)	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2
m (متوسط)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
g (خشن)	± 0.15	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2

شماره	تعداد	مشخصات قطعه	اندازه ماده اولیه	جنس ماده اولیه	شماره واحد کار	شماره کار عملی
-----			میله گرد قطر 4°	St 37	۶	۲
مقیاس: ۱:۱				هدف آموزشی:		زمان: ۵ ساعت
استاندارد: ISO				ساخت ۶ ضلعی منتظم		درجه تولرانس: ظریف

جدول تجهیزات و ابزار

تعداد	مشخصات فنی	ابزارهای لازم
۱	عمودی	۱- ماشین فرز
۱	قطر ۴ میلیمتر و قطر حداقل ۱۰ میلیمتر	۲- تیغه فرز انگشتی
۱	مستقیم یا غیر مستقیم	۳- دستگاه تقسیم
۱	دقت ۰/۰۲ میلیمتر	۴- کلیس
۱	برای بستن دستگاه تقسیم	۵- آچارهای لازم

ارزشیابی پایانی

سوالات نظری (۲۰ دقیقه)

سوالات صحیح و غلط:

- ۱- قیچی در دستگاه تقسیم مستقیم هم وجوددارد.
- ۲- به کمک دستگاه تقسیم مستقیم هر نوع چند ضلعی منتظم را می‌توان ایجاد کرد.

سوالات کوتاه پاسخ یا جای خالی:

- ۳- فاصله دو ضلع موازی با هم در چند ضلعی های منتظم چه نام دارد؟
- ۴- تبدیل نسبت دور در دستگاه تقسیم غیر مستقیم با مکانیزم انجام می‌شود.

سوالات تستی:

- ۵- در شکل روی رو عدد ۱ مشخص کننده چیست؟

الف- دسته تقسیم ب- واشر نگهدارنده ج- قیچی د- محور پیچ حلقه



- ۶- در شکل بالا عدد ۲ مشخص کننده چیست؟

الف- دسته تقسیم ب- واشر نگهدارنده ج- قیچی د- محور پیچ حلقه

- ۷- اگر بخواهیم با دستگاه تقسیم غیر مستقیم (نسبت ۱:۴۰) یک ۳۷ ضلعی منتظم بسازیم. مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم چقدر است؟


$$\frac{4}{37} \quad -\text{د} \quad 1 \frac{3}{37} \quad \text{ج} \quad \frac{3}{37} \quad -\text{ب} \quad 2 \frac{3}{37}$$

سوالات تشریحی:

- ۸- می خواهیم به وسیله ماشین فرز، میل گردی به قطر ۹۰ میلی متر را ۱۰ پهلو کنیم. طول هر ضلع آن چند میلی متر می شود؟
- ۹- تفاوت دستگاه تقسیم غیرمستقیم و مستقیم در چیست؟
- ۱۰- روش کنترل تعامد محور دستگاه تقسیم با میز ماشین فرز را توضیح دهید.

گیره با فک های موازی



هنرآموزان محترم می‌توانند یکی از نقشه کارهای ارائه شده را برگزیده و به هنرجویان ارائه دهند.


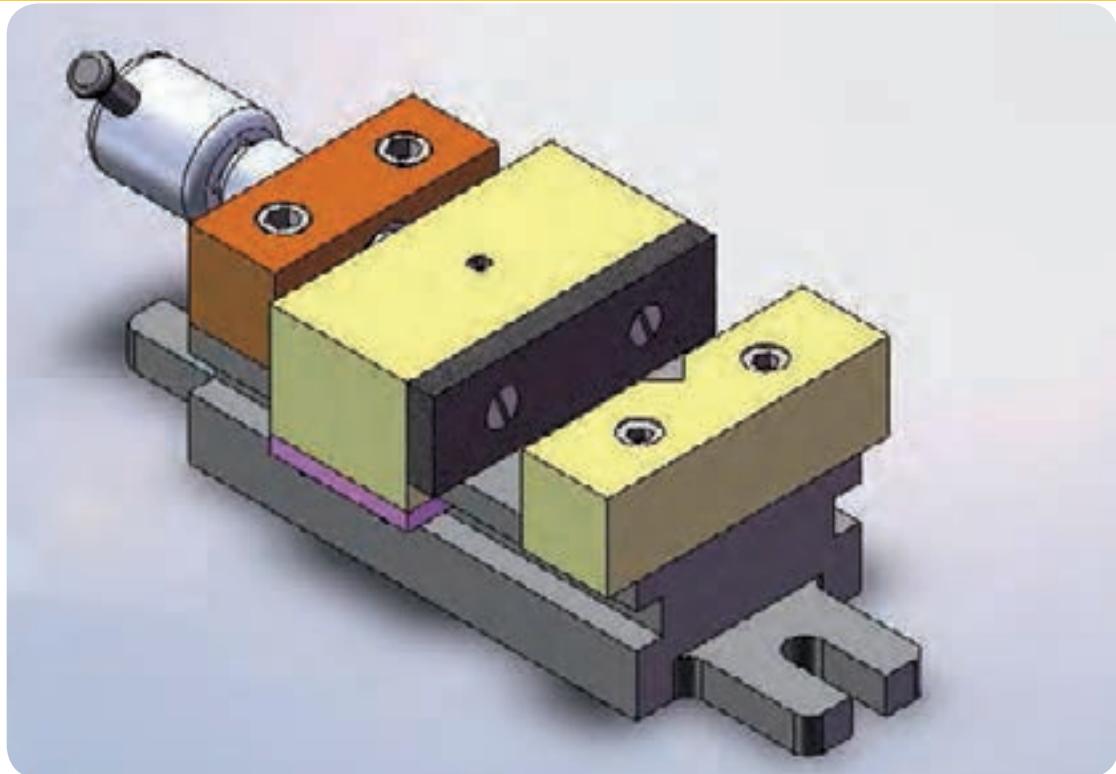



جدول DIN ISO 7168

درجه تولرانس \ اندازه	از 0.5 تا 3	از 3 تا 6	از 6 تا 30	از 30 تا 120	از 120 تا 400	از 210 تا 400
f (ظریف)	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	
m (متوسط)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	
g (خشن)	± 0.15	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	



شماره	تعداد	مشخصات قطعه	اندازه ماده اولیه	جنس ماده اولیه	شماره واحد کار	شماره کار عملی
-----	1	گیره موازی		St37	5	1
مقیاس: 1:1			هدف آموزشی:			زمان:
استاندارد: ISO			مرور مطالب جلد ۱			درجه تولرانس: متوسط

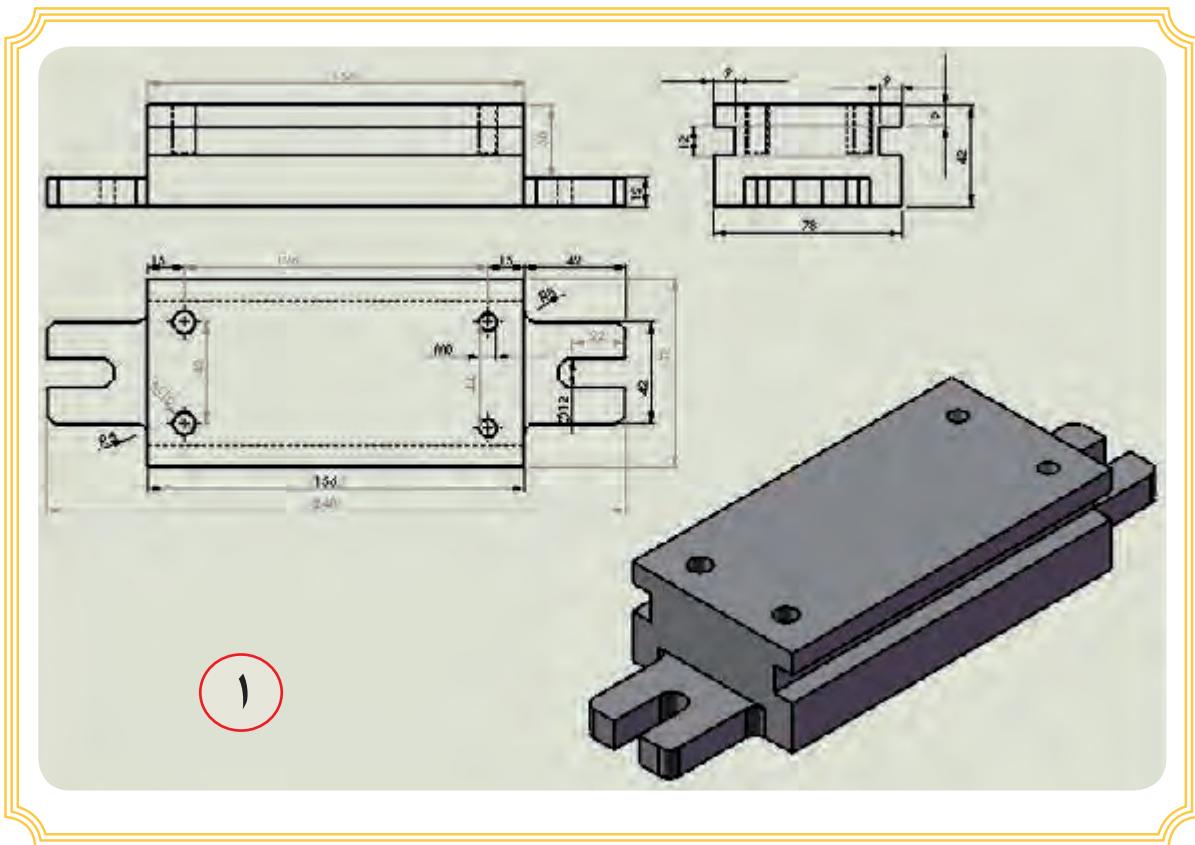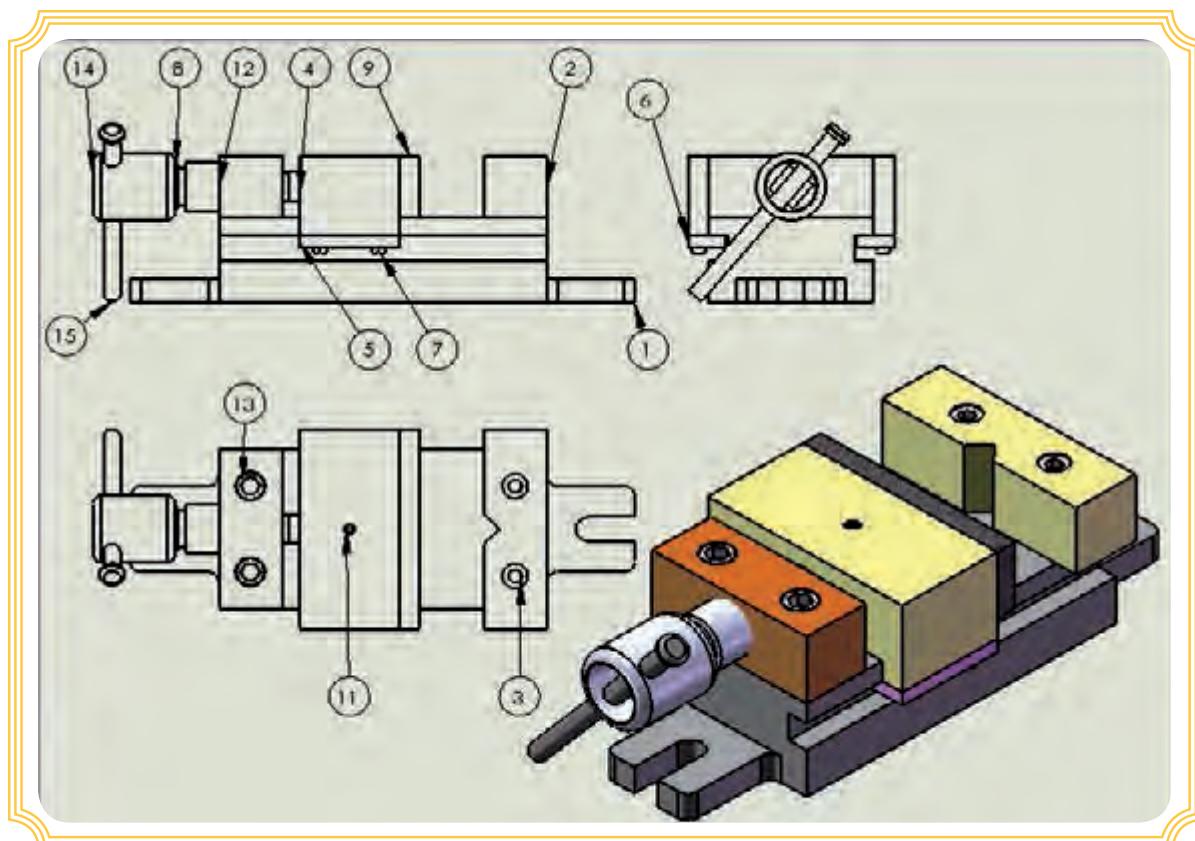

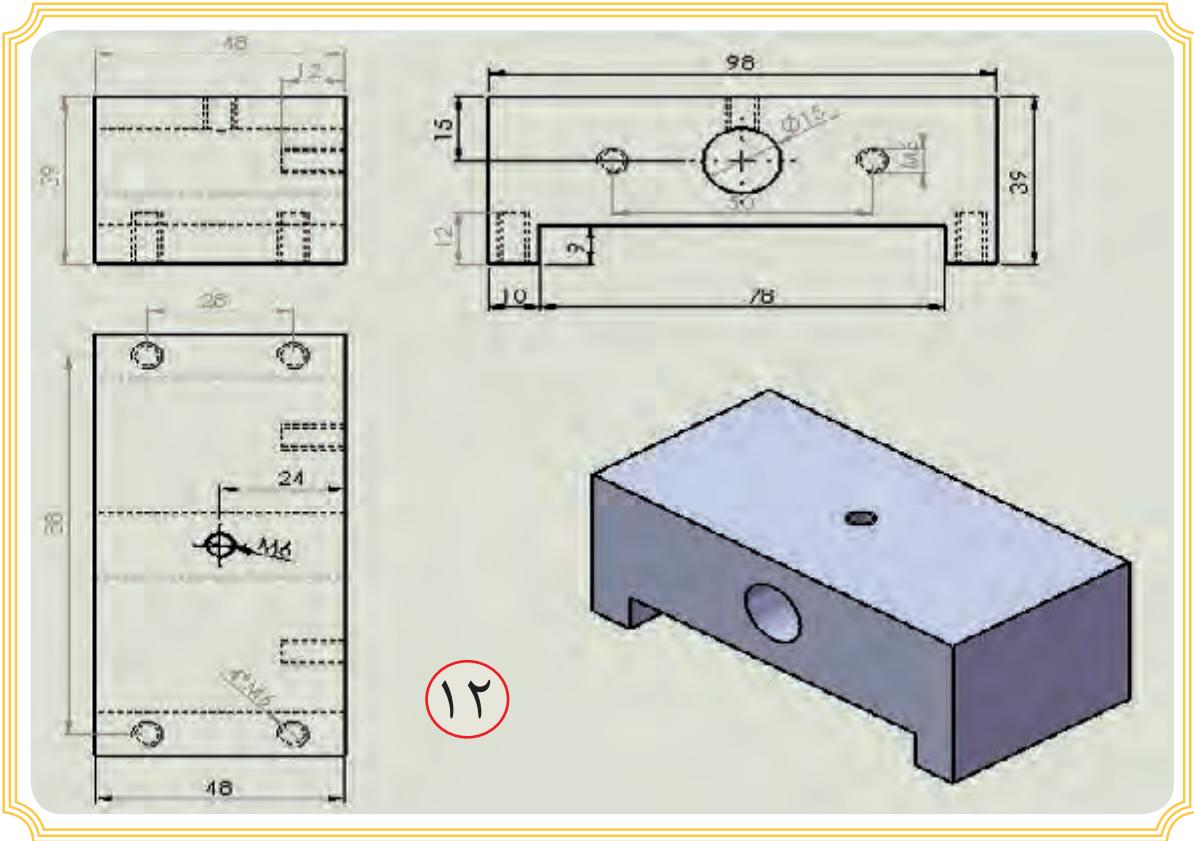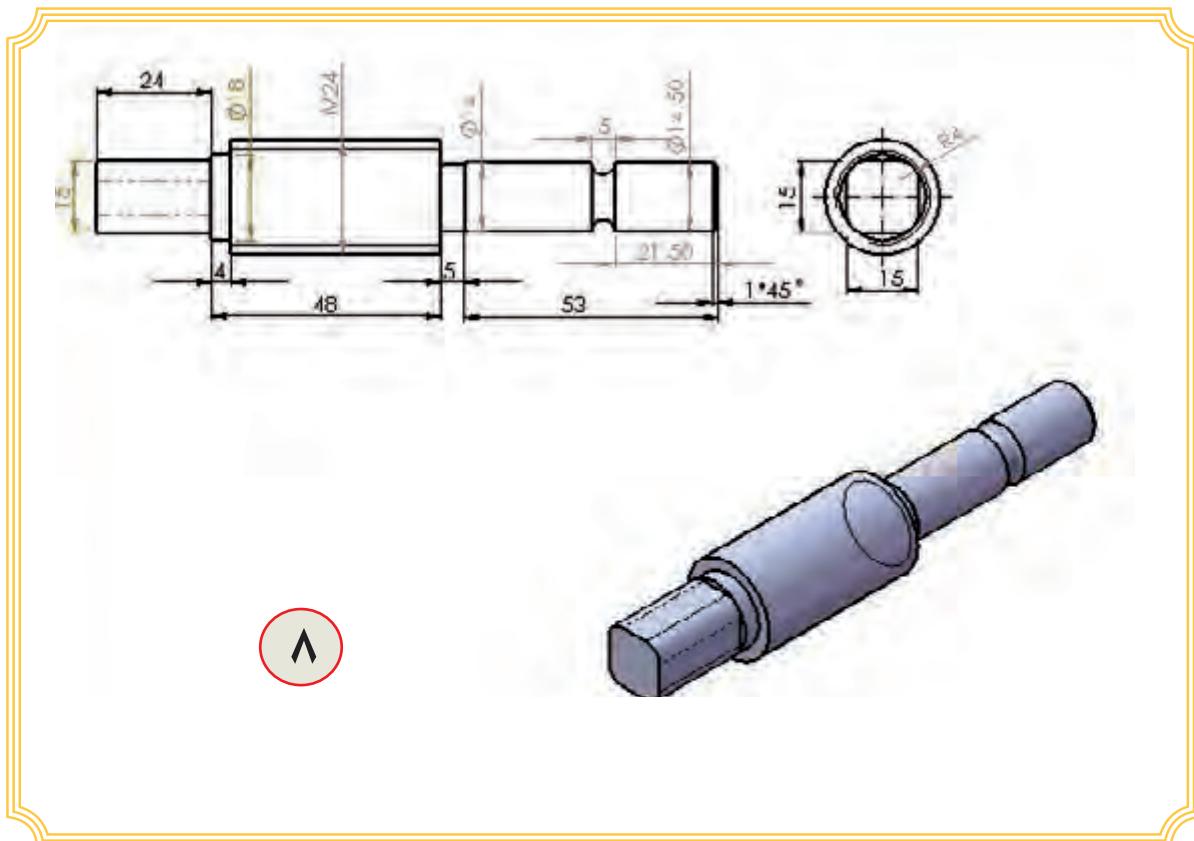


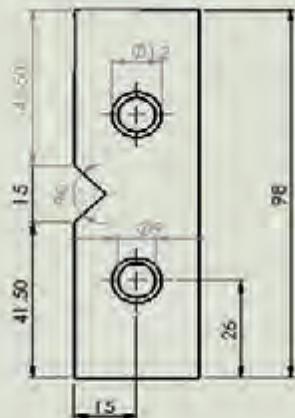


۲

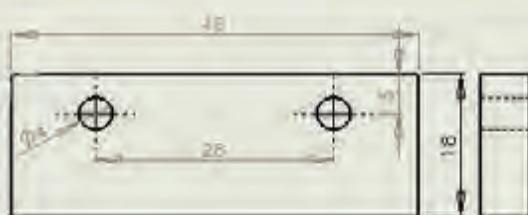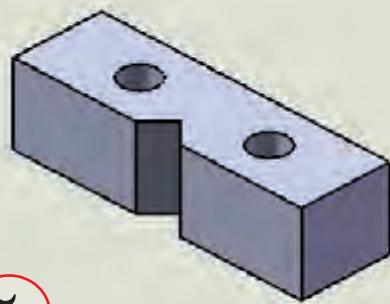



۵ ۶

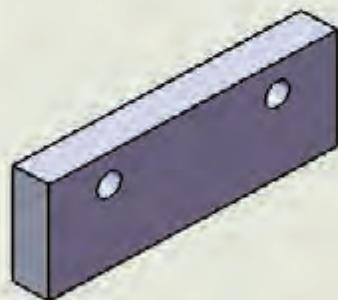


از این قطعه دو عدد مشابه ساخته می‌شود


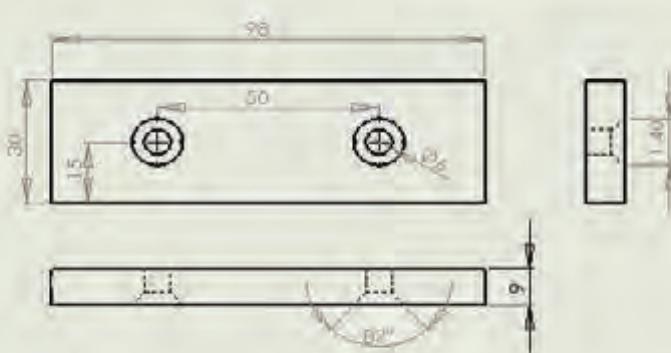


۹

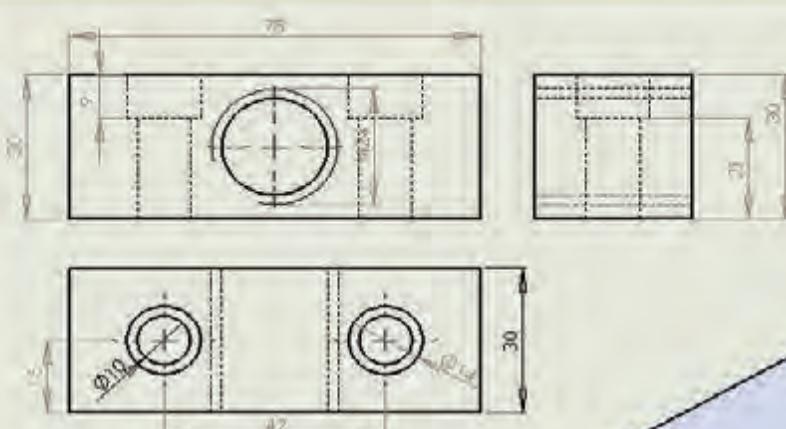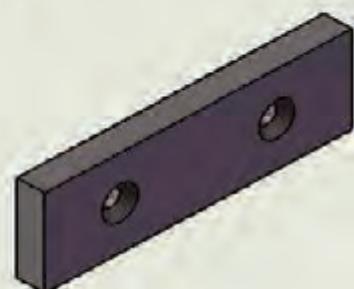


۱۰

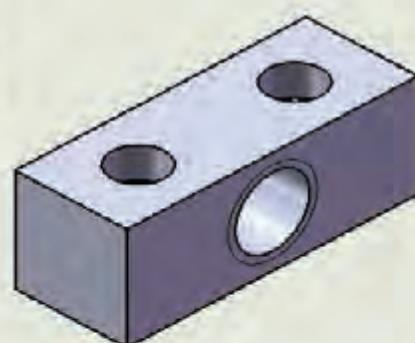

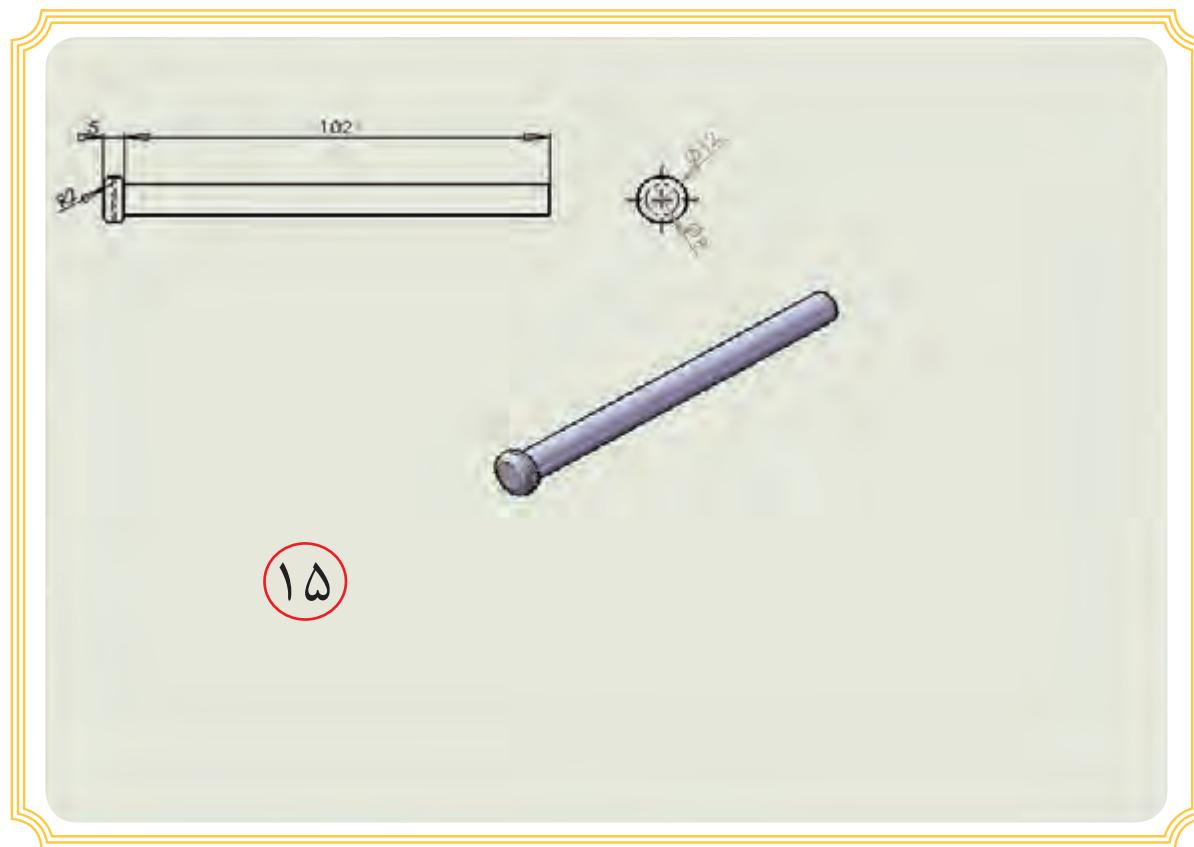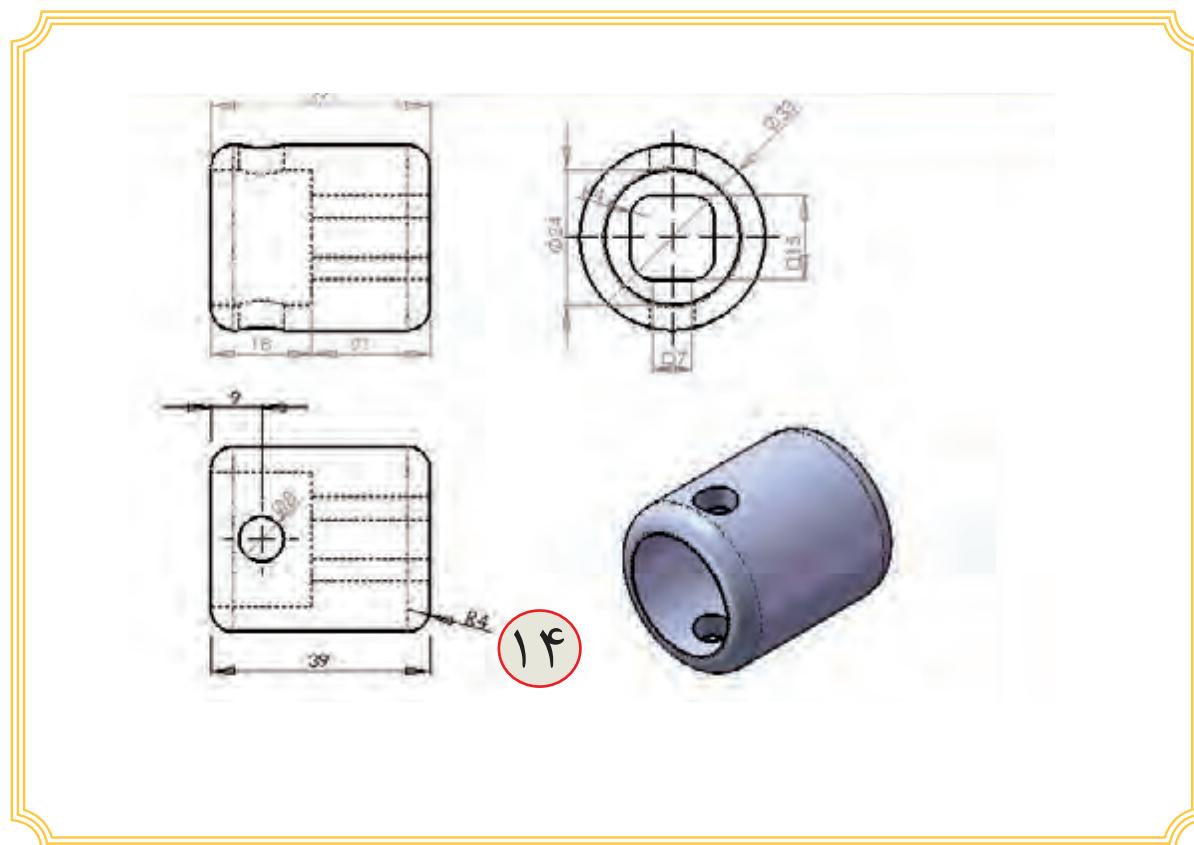

شماره پیچ در نقشه	مشخصات	طول پیچ بر حسب میلیمتر
۳	M8 آلن	۴۰
۷	M6 سرعدسی	۲۰
۱۱	M6 مغزی	۱۰
۳۱	M10 آلن	۴۵



زیرکاری با ارتفاع متغیر


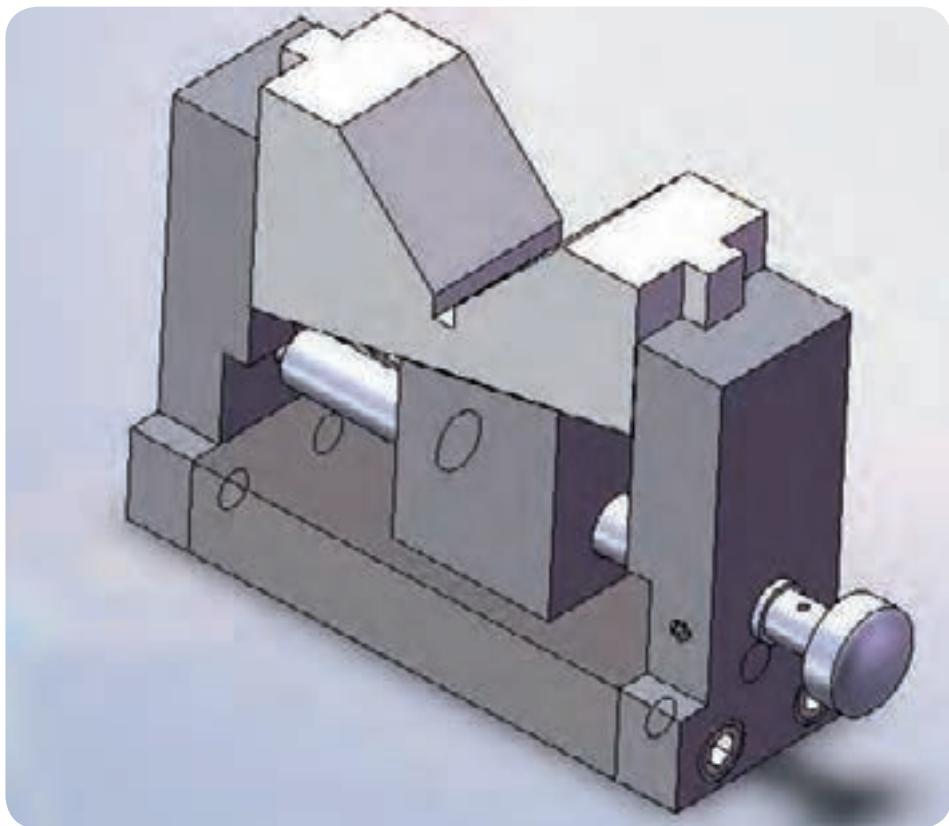


جدول DIN ISO 7168

اندازه درجه تولرانس	از 0.5 تا 3	از 3 تا 6	از 6 تا 30	از 30 تا 120	از 120 تا 210	از 210 تا 400
f (ظرفی)	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	
m (متوسط)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	
g (خشن)	± 0.15	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	


شماره	تعداد	مشخصات قطعه	اندازه ماده اولیه	جنس ماده اولیه	شماره واحد کار	شماره کار عملی
-----	1			St37		۲
مقیاس: ۱:۱			هدف آموزشی:			زمان:
استاندارد: ISO			مرور مطالب جلد ۱			درجه تولرانس:
						متوسط

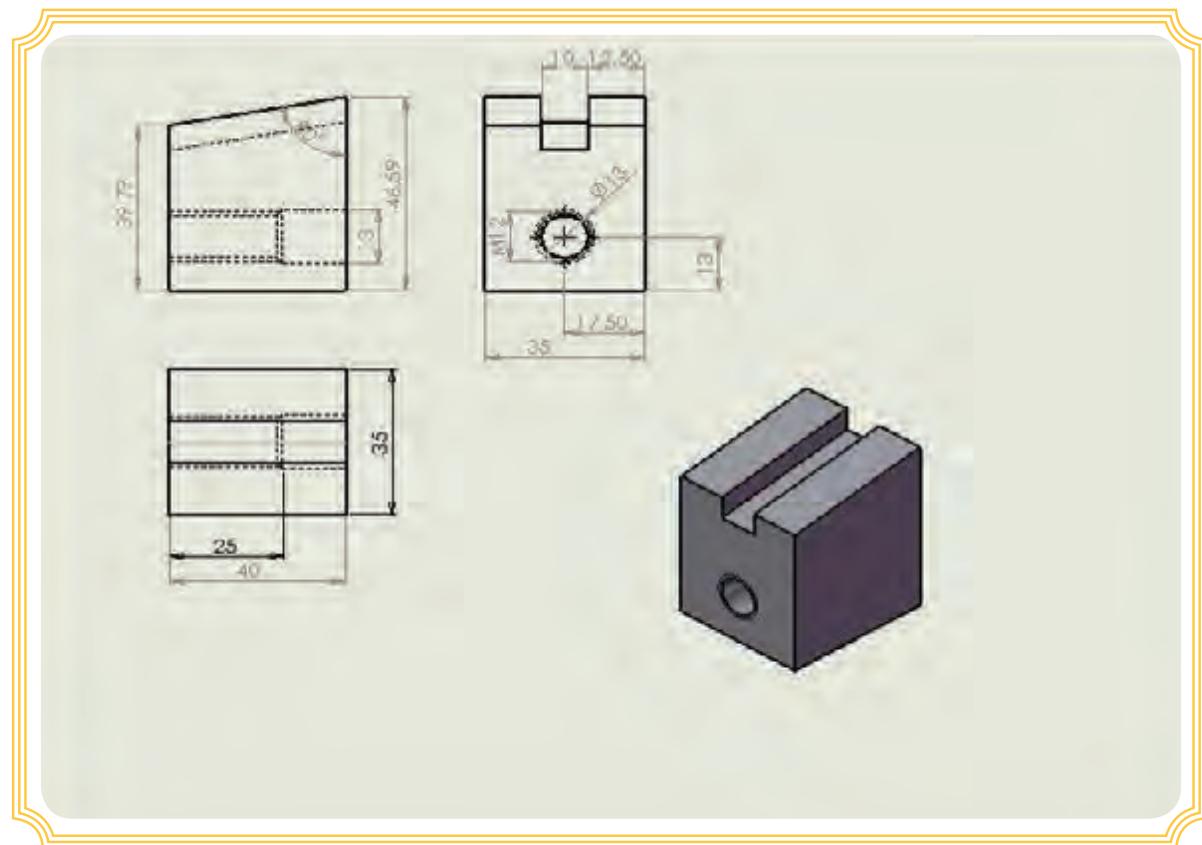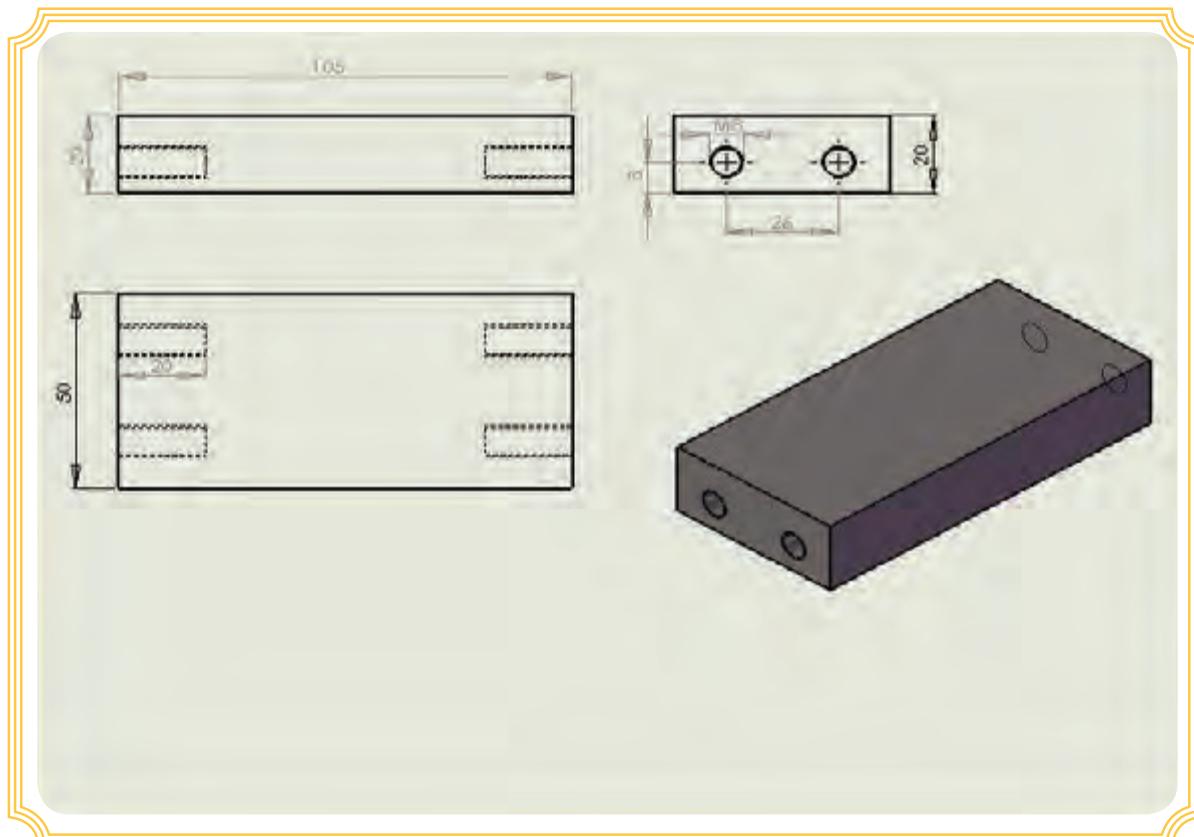

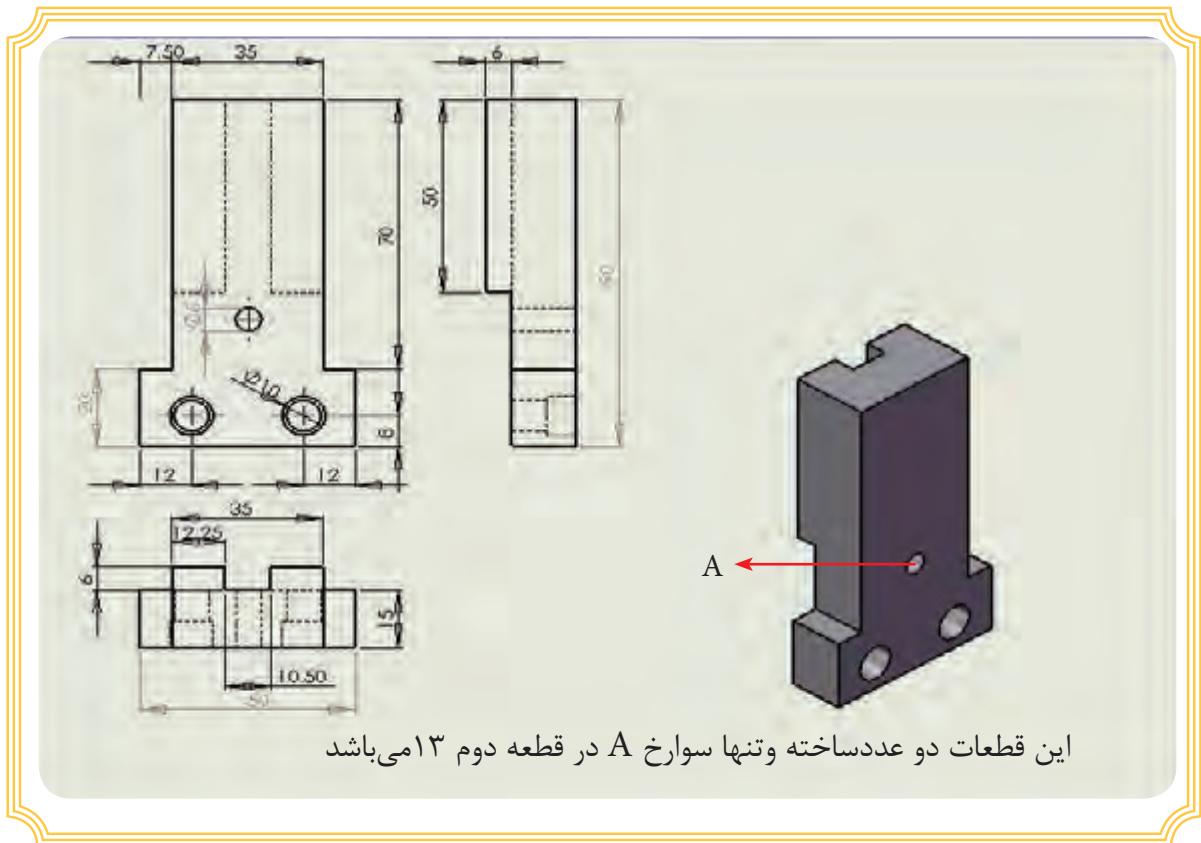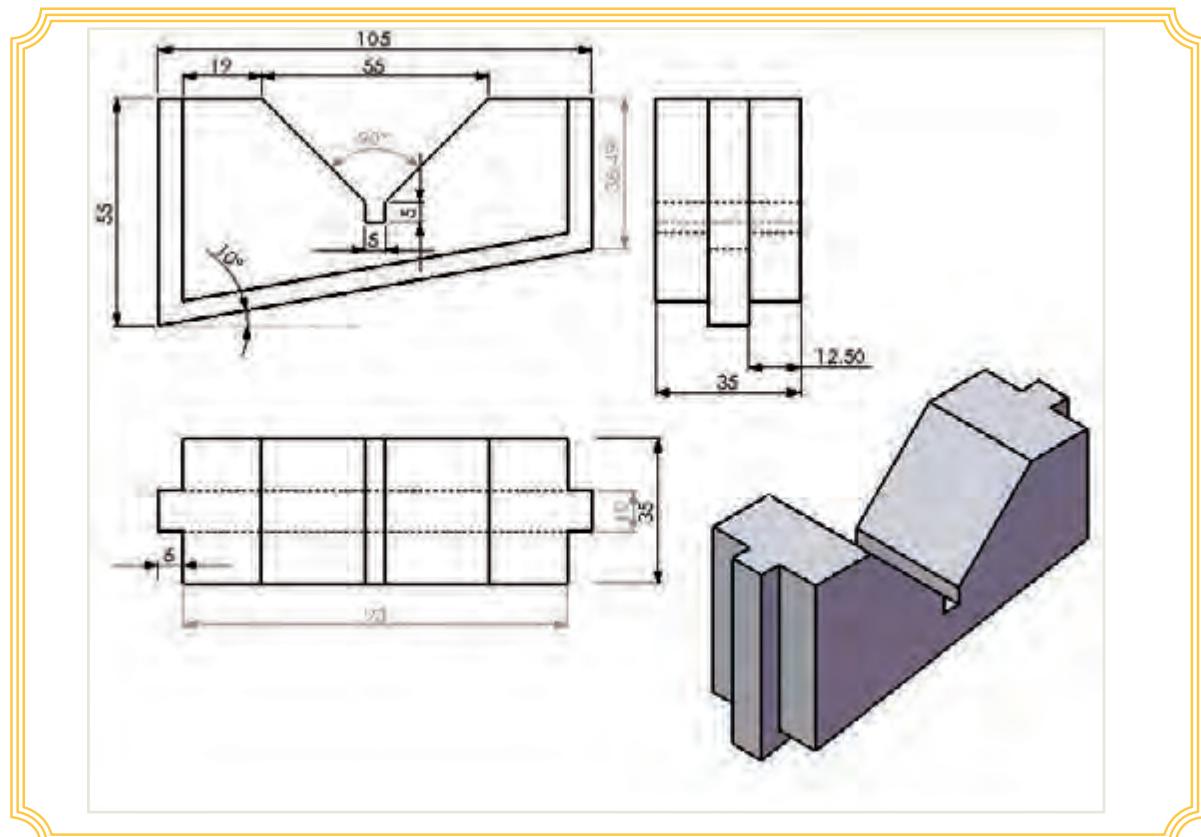

این قطعات دو عدد ساخته و تنها سوارخ A در قطعه دوم ۱۳ می‌باشد

مکانیزم حرکتی با شیار T شکل


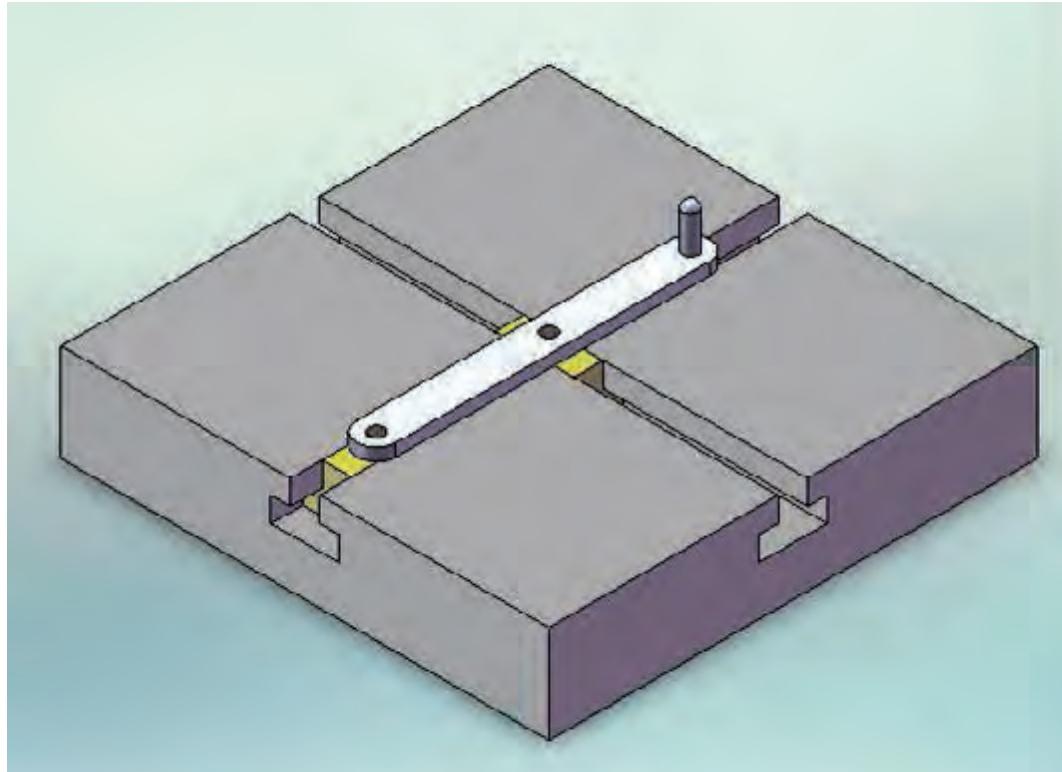




جدول DIN ISO 7168


درجه تولرانس	اندازه تولرانس	از 0.5 تا 3	از 3 تا 6	از 6 تا 30	از 30 تا 120	از 120 تا 210	از 210 تا 400
f (ظریف)	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2		
m (متوسط)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5		
g (خشن)	± 0.15	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2		

شماره	تعداد	مشخصات قطعه	اندازه ماده اولیه	جنس ماده اولیه	شماره واحد کار	شماره کار عملی
-----	1			St37		۲
مقیاس: ۱:۱			هدف آموزشی:			زمان:
استاندارد: ISO			مرور مطالب جلد ۱			درجه تولرانس: متوسط

چند ضلعی کردن قطعات با دستگاه تقسیم

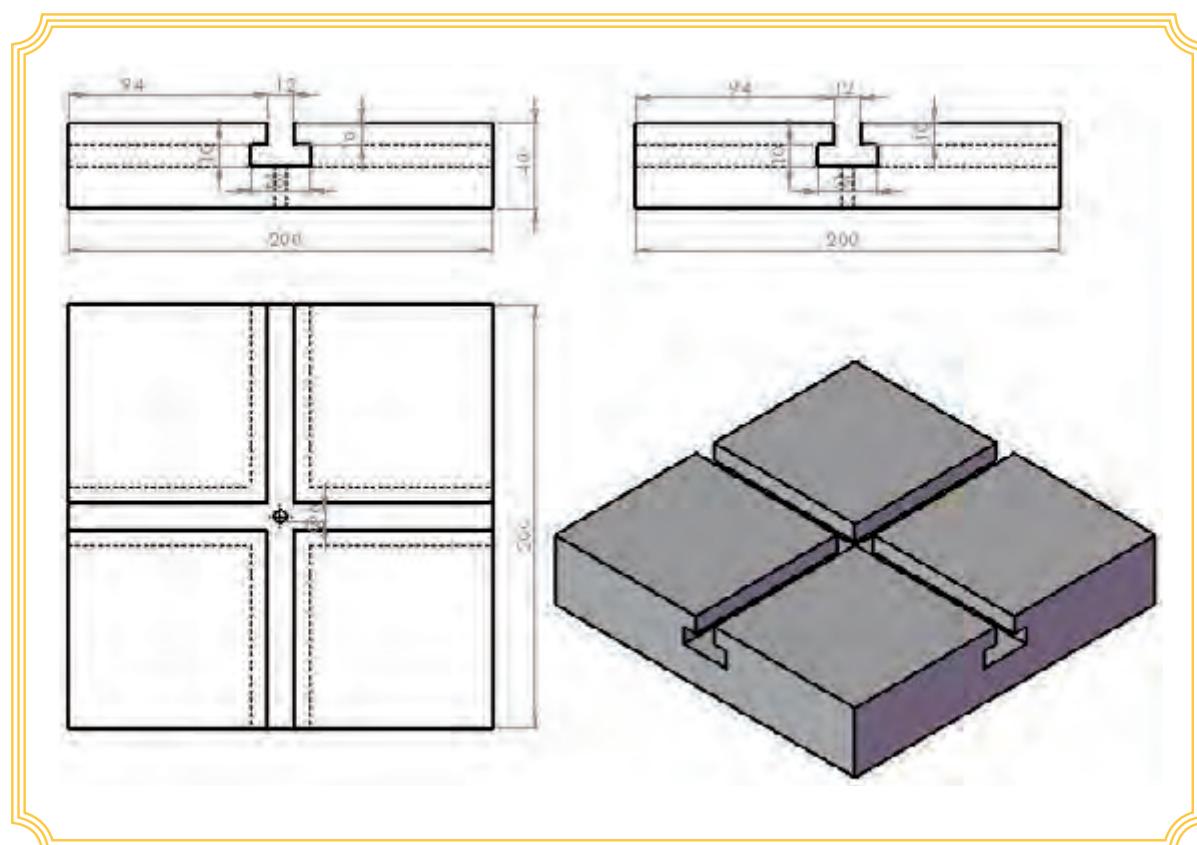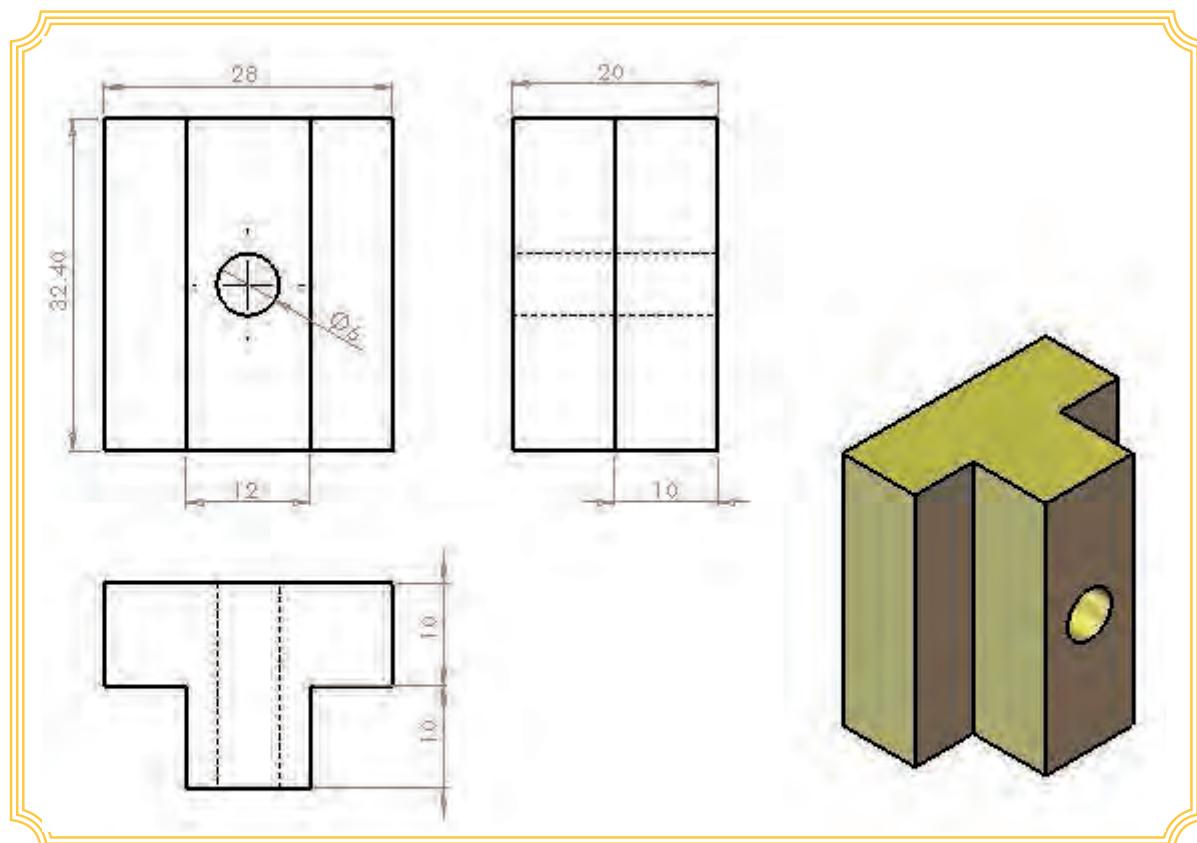

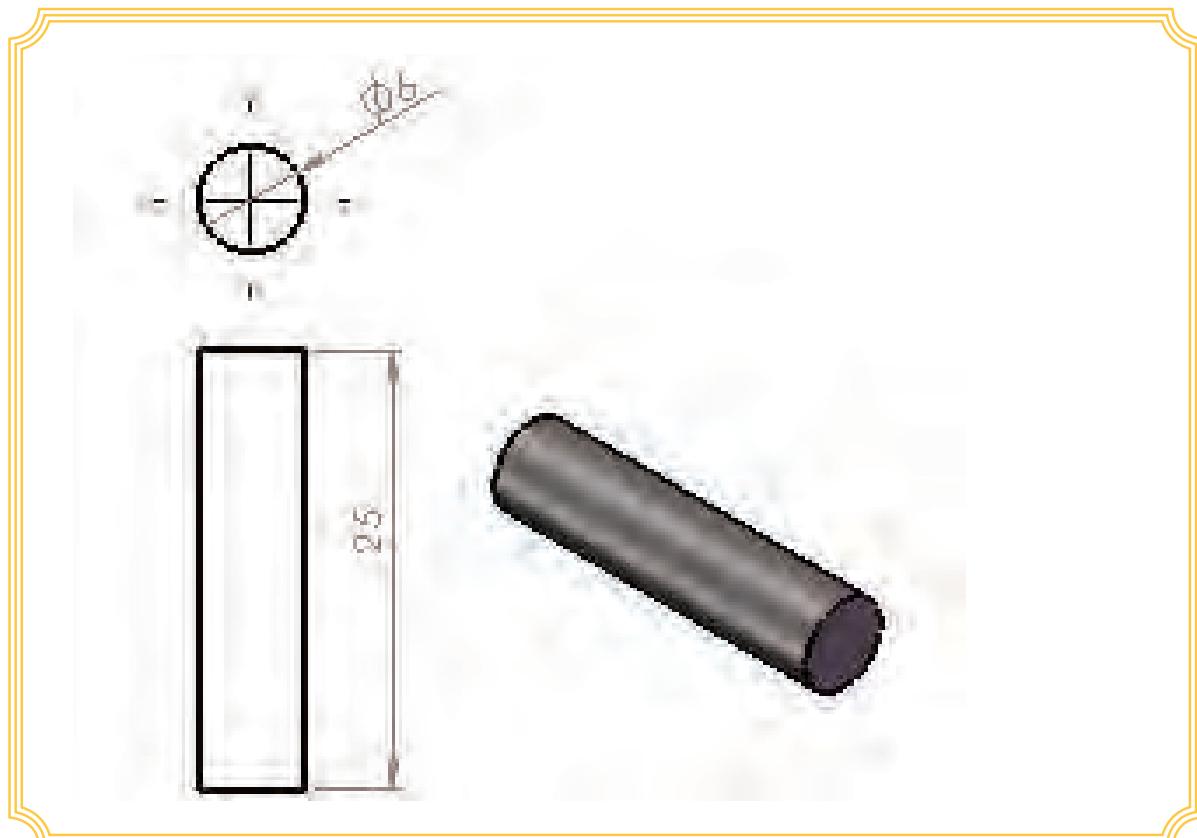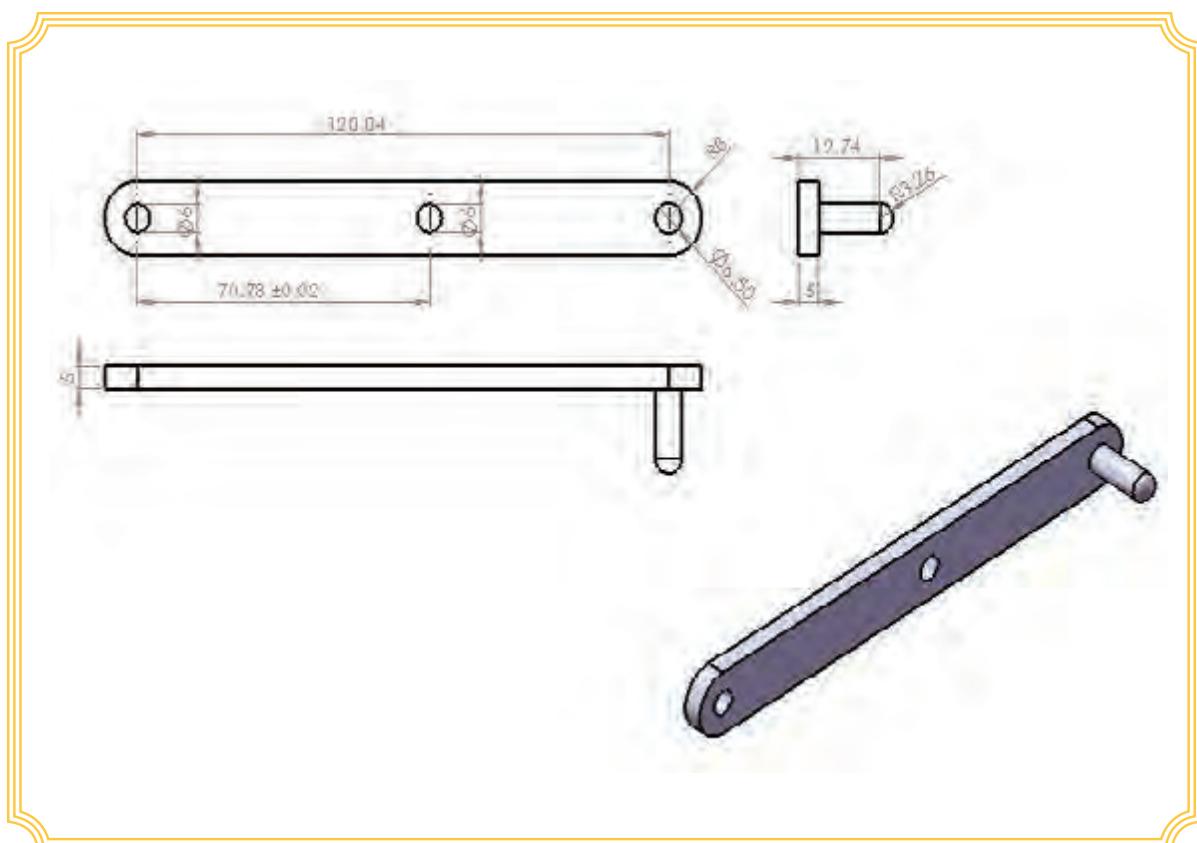

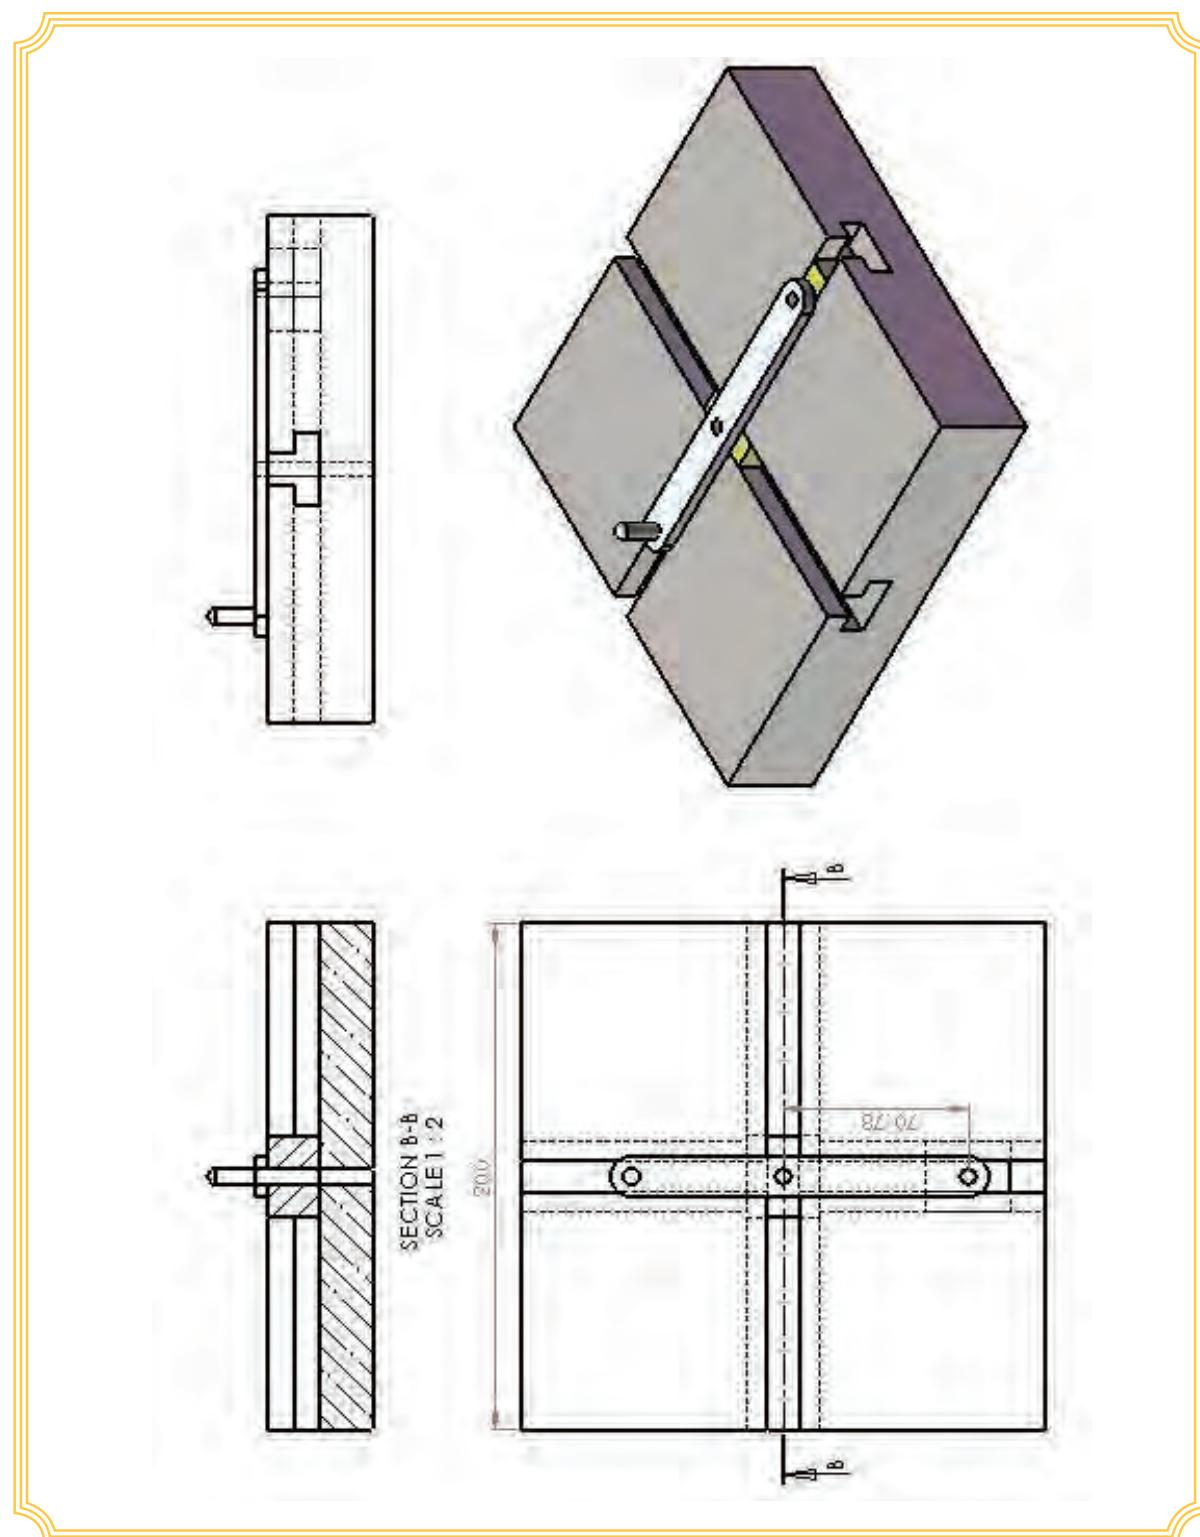

منابع :

1-Title : Machining and CNC Technolgy

Author(s) : Michael Fitzpatric

Publication center : Dubuque, IA Publisher: MC Graw-Hill Year of Publication: 2011

Collation book: XVI,1072p,:ill(col.),table

ISBN: 0073373745

LC: TJ 1165 .F54 2011

2- Title :Hard milling & high speed machining tools of change

Author(s):editor Date Mickelson

Publication center : cincinnati Publisher : Hanser Gardner Year of Publication :2005

Collation book :165p .: ill,table

ISBN: 1569903778

LC:TJ 1185 .H165 E72 2005

3- Title :Technology of Machine tools

Author(s) : Steven F,Krar.Albert F. Check

Publication center : NEW YOURK Publisher :Glencoe Year of Publication :1997

Collation book :X,869 p.:illus.

ISBN :0-02-803071-0

LC: TJ 1185 ,K688 1997

۴- چرخ دندهها

مؤلف: ابراهیم صادقی

محل نشر: تهران ناشر: دانشکده علم و صنعت ایران سال نشر: ۱۳۸۵

۵- جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی

مترجم: عبدالله ولی نژاد

۶- درس فنی سال اول هنرستان مکانیک عمومی ۱۳۶۳

مؤلفان: محسن اکبری، صمد خادمی اقدم، بهروز نصیری زنوزی

۷- درس فنی سال دوم هنرستان مکانیک عمومی ۱۳۶۳

مؤلفان: محسن اکبری، صمد خادمی اقدم، بهروز نصیری زنوزی

۸- حساب فنی سال سوم هنرستان ۱۳۶۵

مؤلفان: محسن اکبری، صمد خادمی اقدم، بهروز نصیری زنوزی

۹- فرزکاری ۲۰۱ هنرستان شاخه کار دانش نظام جدید

نویسنده: محمد علی صافی ۸۹

۱۰- فرزکاری ۲۰۱

نویسنده: سید مصطفی ضیایی - محمد تقی محمودزاده



