

# فصل اول

## اتصالات

پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- مفهوم پیوند مابین قطعات فلزی را بیان کند.
- ۲- روش‌های مختلف جوشکاری فلزات را توضیح دهد.
- ۳- روش جوشکاری ذوبی و نقطه ذوب فلزات را توضیح دهد.

### ۱- اتصالات

روش‌های متفاوت جوشکاری در زیر پوشش پنج کاتاگوری<sup>۱</sup> تقسیم می‌گردند و عبارتند از :

- ۱- روش‌های مکانیکی
- ۲- روش‌های ترموشیمیایی
- ۳- روش‌های مقاومتی
- ۴- روش‌های قوس الکتریکی
- ۵- روش‌های تشعشعی

۱-۱- روش‌های مکانیکی: در روش‌های مکانیکی حرارت از طریق اصطکاک - ضربه یا تغییر شکل الاستیکی و پلاستیکی فلز ایجاد می‌شود؛ مانند جوش انفجاری - جوش آهنگری - جوش اولتراسونیک و جوش سربه‌سر.

۱-۲- روش‌های ترموشیمیایی: در این روش از واکنش‌های اکسی ترمیک - شعله - قوس پلاسمای استفاده می‌گردد. هر چند که در قوس پلاسما ممکن است اصلاحاً واکنش شیمیایی صورت نگیرد ولی به علت اینکه روش انتقال حرارت از مشعل به قطعه کار مانند یک هاله انرژی‌زای گازی شکل است و از طرفی قطعه کار در مدار الکتریکی واقع نمی‌شود، به همین

۱-۱- مفهوم پیوند یا اتصال قطعات فلزی به یکدیگر همه اجسام از جمله فلزات و آلیاژهای فلزی را می‌توان به روش‌های متفاوت به یکدیگر متصل نمود. اما از نظر استحکام بیشتر پیچ، پرج و جوش متداول‌ترین روش‌های اتصال می‌باشد. پیوند بین دو یا چند قطعه فلز از طریق پیچ یا پرج یک پیوند غیرمتالورژیکی است اما در جوشکاری پیوند متالورژیکی است. یعنی در روش جوشکاری ذرات دو فلز در هم ادغام شده و سپس دو قطعه یک تکه یا به صورت یک قطعه واحد درمی‌آید و به همین علت جوش نسبت به پیچ و پرج از مزایای بهتر و خوب‌تری برخوردار است و علاوه بر این استحکام و مقاومت قطعات جوشکاری شده نسبت به حالت مشابه در پرج زیادتر می‌باشد.

۱-۲- روش‌های مختلف جوشکاری فلزات امروزه در صنایع از بیش از یک‌صد روش مختلف جوشکاری استفاده می‌شود. طبقه‌بندی روش‌های متفاوت جوشکاری براساس نوع ایجاد انرژی است که چگونه می‌توان آن را تهیه و در یک سطح کوچک این انرژی را متمرکز نمود.

۱- کاتاگوری یک کلمه بین‌المللی است و در فارسی معادل ندارد اما منظور تقسیم‌بندی است.

## ۱-۲-۵ روش‌های تشعشعی: روش‌های تشعشعی

جزء روش‌های نوین جوشکاری است مانند جوشکاری لیزر، جوش الکترون بیم و غیره.

## ۱-۳ جوشکاری ذوبی

جوشکاری یعنی این که دو قطعه فلز مشابه را به حالت مذاب یا به شکل خمیری درآورده و سپس به وسیله فشار مذاب یا خمیر در هم ادغام کنند. در روش‌های مختلف جوش ذوبی قدر مطلق فشار متفاوت می‌باشد. اگر فلزی را گرم کنیم درجه حرارت آن رفته رفته افزایش می‌یابد و اگر به دمای معینی که درجه ذوب نامیده می‌شود، بر سرده فلز در حالت جامد به صورت مایع درمی‌آید. درجه ذوب فلزات مختلف متفاوت می‌باشد و در جداول مخصوص ثبت شده است. در جدول ۱-۱ نقطه ذوب بعضی از فلزات نشان داده شده است.

دلیل این روش را در زیر پوشش روش‌های ترموشیمیایی طبقه‌بندی می‌کنند. روش اکسی استیلن و ترمیت در زیر پوشش روش‌های ترموشیمیایی طبقه‌بندی شده‌اند.

## ۱-۲-۳ روش‌های مقاومتی (مقاومت الکتریکی):

در روش‌های مقاومتی انرژی حرارتی را می‌توان از طریق عبور مستقیم شدت جریان به وسیله یک الکترود مسی به قطعه کار یا یک جریان القایی در فلز، عمل جوشکاری را انجام داد. مانند نقطه جوش - درز جوش - جوش سربه سر مقاومتی - الکترواسلاگ و غیره.

۱-۲-۴ روش‌های قوس الکتریکی: در این روش می‌توان انرژی حرارتی را از طریق جریان a.c. به صورت یک قوس الکتریکی استفاده کرد مانند جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود ذوب شدنی - جوش آرگون - جوش  $\text{CO}_2$  و غیره.

جدول ۱-۱ - نقطه ذوب فلزات مختلف

| F    | C    | نقطه ذوب | نوع فلز     |
|------|------|----------|-------------|
|      |      |          |             |
| ۱۲۱۵ | ۶۵۷  |          | آلومینیوم   |
| ۱۶۴° | ۸۹۳  |          | برنج زرد    |
| ۱۶۵° | ۸۹۹  |          | برنز ریختگی |
| ۱۹۲° | ۱۰۴۹ |          | مس          |
| ۲۸۰۰ | ۱۵۳۸ |          | آهن (0.2-)  |
| ۲۲۰۰ | ۱۲۰۴ |          | چدن خاکستری |
| ۶۲°  | ۳۲۷  |          | سرب         |
| ۴۵°  | ۲۳۲  |          | قلع         |
| ۷۸۵  | ۴۱۸  |          | روی         |

### جوش اکسی استیلن

پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- مفهوم جوش کاری با روش جوش اکسی استیلن را بیان کند.
- ۲- ملزمات و وسائل جوش کاری را معرفی کند.
- ۳- روش تهیه استیلن را توضیح دهد.
- ۴- ساختمان و طرز کار مولدهای ریزشی را توضیح دهد.
- ۵- ساختمان و طرز کار مولدهای تماسی را توضیح دهد.
- ۶- ساختمان و طرز کار مولدهای سقوطی را توضیح دهد.
- ۷- اطلاعات عمومی در مورد مولدهای استیلن را بیان کند.
- ۸- ساختمان و نحوه کار محفظه اطمینان فشار ضعیف و قوی را توضیح دهد.
- ۹- مشخصات، ساختمان و ملحقات کپسول استیلن را توضیح دهد.
- ۱۰- طرز تهیه اکسیژن را توضیح دهد.
- ۱۱- مشخصات، ساختمان و ملحقات کپسول اکسیژن را توضیح دهد.
- ۱۲- ساختمان و طرز کار رگلاتور یا مانومتر را توضیح دهد.
- ۱۳- مشخصات و نحوه استفاده از انواع مشعل های جوش کاری را توضیح دهد.
- ۱۴- مشخصات لوازم فرعی (شیلنگ ها و سربک ها و تمیزکننده های نوک مشعل) را بیان کند.
- ۱۵- مشخصات و طرز استفاده از سیم جوش (Filler Metal) را توضیح دهد.
- ۱۶- نکات ایمنی و فنی در جوش کاری را توضیح دهد.

### ۲- جوش اکسی استیلن

لزوم ماده اضافی به نام سیم جوش را ذوب نموده میان درز دو قطعه فلز می ریزند و پس از کاهش دما دو قطعه به یکدیگر جوش خورده و به صورت یک قطعه واحد درمی آید.

پیش از آنکه درباره این شیوه جوش کاری بحث شود لازم است با وسائلی که برای انجام جوش کاری در این روش مورد

جوش اکسی استیلن یکی از روش هایی است که در زیر بوشش روش های ترموشیمیابی گروه بندی می شوند. در این شیوه جوش کاری لبه دو قطعه فلز مشابه را به وسیله شعله ای که از اشتعال اکسیژن و یک گاز قابل احتراق تولید می شود حرارت می دهند تا به حالت مذاب درآید و درهم آمیخته شود. در صورت

- ۴- تقلیل دهنده فشار یا رگلاتور
- ۵- شیلنگ [الف- برای هدایت اکسیژن  
ب- برای هدایت استیلن]
- ۶- مشعل جوش کاری [الف- نوع فشار مساوی  
ب- نوع از تکتوری]


۷- عینک - فندک، پیش بند و دستکش  
بعضی از وسایل ذکر شده در شکل ۱-۲ نشان داده شده است.

استفاده قرار می گیرد، آشنا شویم تا ضمن جوش کاری بتوانیم امکانات و حدود عمل هر یک از آن ها را در نظر داشته باشیم.

## ۱-۲- وسایل جوش اکسی استیلن

وسائل لازم برای جوش اکسی استیلن به شرح زیر است :

- ۱- کپسول اکسیژن
- ۲- کپسول استیلن
- ۳- مولد استیلن

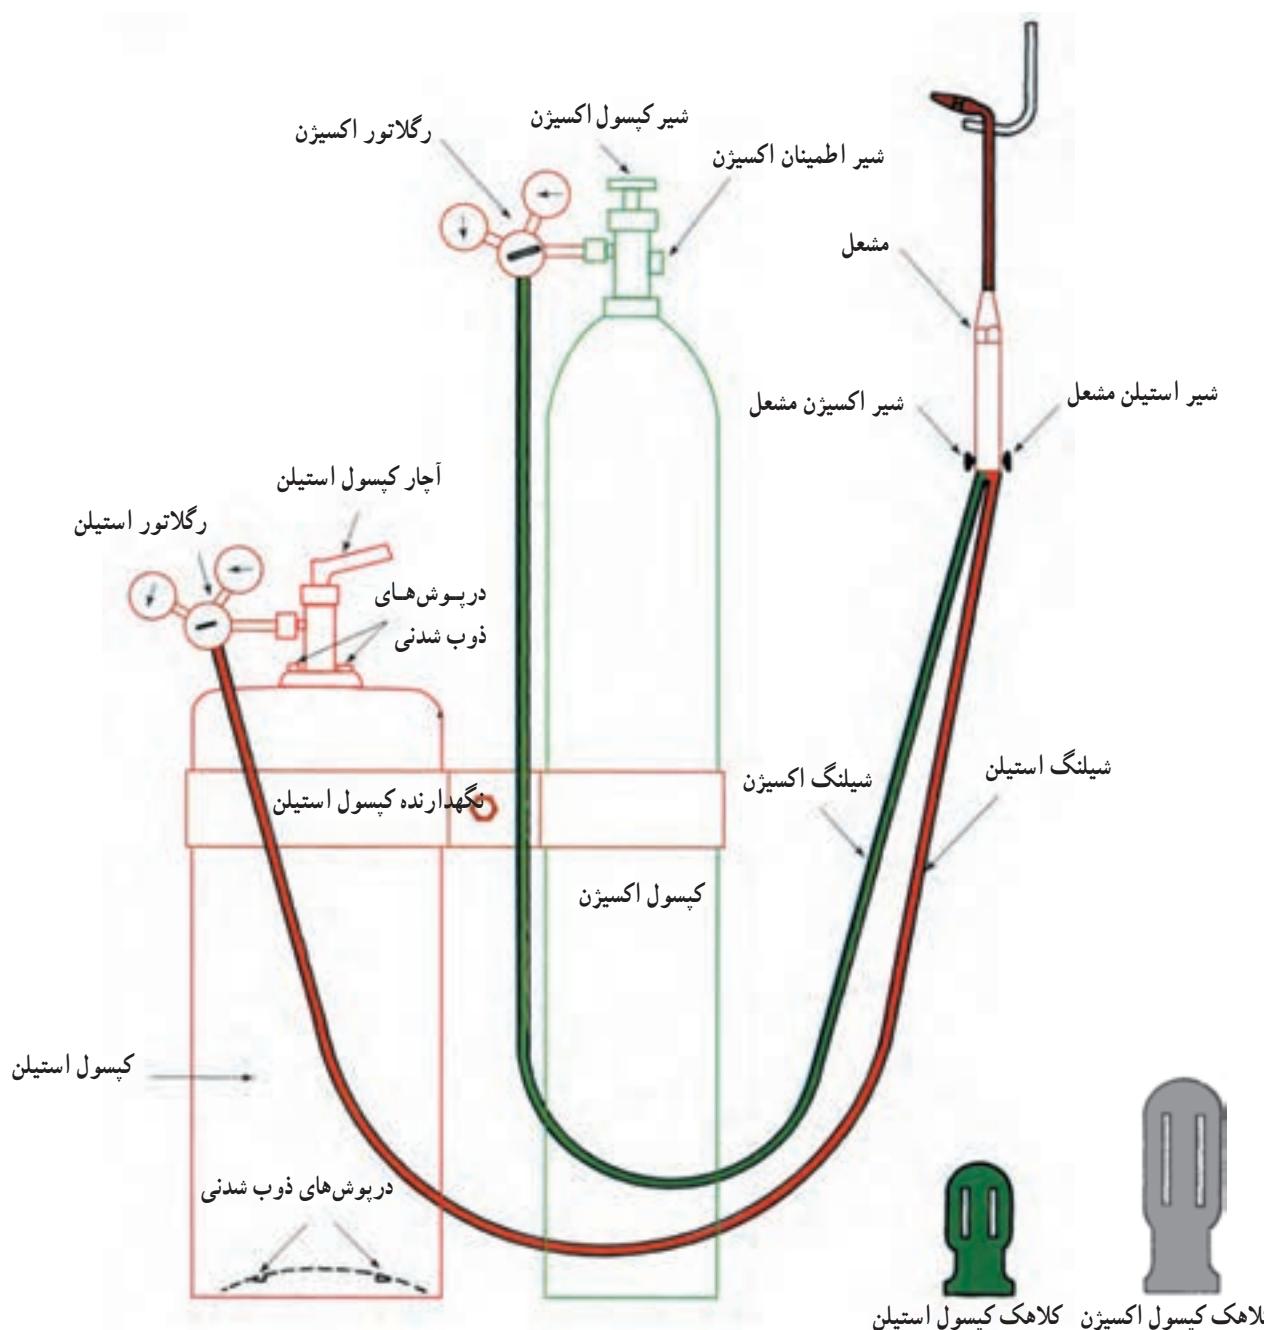

شکل ۱-۲- متعلقات دستگاه اکسی استیلن

گردد.

چون مخلوط استیلن و هوا قابلیت انفجار خیلی زیادی دارد بنابراین استیلن را باید در ظرف سربسته‌ای تولید کرد که با هوا در تماس نباشد.

وزن مخصوص گاز استیلن در حرارت  $C_{20}$  و فشار یک اتمسفر  $\frac{kg}{m^3} 1709$  است. در موقع تهیه استیلن به علت

تجزیه فسفرها و سولفورهای موجود در کاربید گازهایی از قبیل  $H_2S$  و  $H_2P$  تولید می‌شود و بوی نامطبوع استیلن به علت وجود همین گازها است.

استیلن گاز ناپایداری است و اگر تحت فشار زیاد قرار گیرد به طور ناگهانی منفجر می‌شود علت تولید انفجار تجزیه استیلن و تولید مقدار زیادی حرارت و گاز  $H_2$  است.

از سوختن کامل اکسیژن و استیلن گرمایی در حدود  $C_{3100}$  تولید می‌شود که می‌توان با آن بیشتر فلزات را به درجه حرارت لازم برای جوش کاری رسانید.

اگر این سوختن بطور ناقص انجام شود مقدار زیادی دوده تولید خواهد شد.

مقدار گاز استیلن را که در یک دقیقه از یک کیلوگرم کاربید تولید می‌شود درجه تجزیه کاربید می‌گویند و این درجه تجزیه به اندازه ذرات یاقطعات کاربید بستگی دارد همچنین مقدار گازی که به طور کلی از یک کیلوگرم کاربید حاصل می‌شود را راندمان کاربید می‌گویند.

## ۴- مولدہای استیلن

مولدهای استیلن از نظر طرز تماس بین آب و کاربید کالسیم به سه دسته تقسیم می‌شوند و هر کدام از این دسته‌ها نیز ممکن است از نظر تجهیزاتی که دارند با هم اختلاف داشته باشند اما از نظر کاریکسان هستند که عبارتند از :

۱- مولدہایی که در آنها با ریختن کاربید در آب استیلن تولید می‌شود (ریزشی)  
۲- مولدہایی که برای تولید گاز استیلن آب روی کاربید

## ۲-۲- تهیه استیلن

در روش‌های برش کاری و جوش کاری اکسی استیلن نوع گاز سوختنی استیلن است. استیلن در اثر واکنش شیمیایی بین کاربید کالسیم و آب تولید می‌گردد فرمول شیمیایی استیلن  $C_2H_2$  است.

در جوش کاری گاز استیلن را یا به صورت کیپسول خردباری می‌نمایند یا به وسیله موّلد استیلن تهیه و به کار می‌برند.

## ۲-۳- تهیه کاربید

کاربید کالسیم جسم جامدی است که از ترکیب کالسیم و کربن به وجود می‌آید. برای تهیه آن آهک خرد شده و پخته را با کوک آمیخته در کوره با شعله الکتریکی حرارت می‌دهند. در نتیجه گرما این مواد به حالت مایع درمی‌آیند و با یکدیگر مخلوط می‌گردند. ترکیب آهک و کربن به طریق زیر انجام می‌شود :



$$0/875kg + 0/563kg = 1kg + 0/438kg$$

کاربید مایع را در ظرفی ریخته پس از سرد شدن قطعه قطعه می‌کنند و به ابعاد مختلف در بازار به فروش می‌رسانند. رنگ کاربید خالص سفید و وزن مخصوص آن  $2/22 gr/cm^3$  است. رنگ کاربیدی که استفاده می‌شود آبی مایل به خاکستری است و علت این اختلاف رنگ در اثر مواد زائدی مانند ترکیبات ازت و سیلیسیوم و گوگرد و فسفر است که همراه زغال و آهک وارد می‌شود.


کاربید، آب را به شدت جذب می‌کند و سپس تجزیه می‌شود و گاز استیلن از آن متصاعد می‌گردد. رطوبت هوا نیز کاربید را تجزیه و به همین دلیل باید کاربید را در ظرف‌های سربسته و در محل‌های خشک نگهداری کرد. سرعت تجزیه کاربید بستگی به درشتی و ریزی قطعات آن دارد و ساختمند دستگاه‌های مولد استیلن را متناسب با ریزی و درشتی کاربید طراحی می‌نمایند. در موقع استفاده از هر دستگاه باید کاربید مخصوص خودش را به کار برد و اگر ذرات کاربیدی که به کار می‌بریم ریزتر از اندازه تعیین شده برای مولد باشد ممکن است سبب انفجار دستگاه

۱- توجه - تقسیم‌بندی براساس کاربید کالسیم است که در کتاب‌های دیگر اشتباهًا اساس را آب قرار داده‌اند.

می ریزد (تماسی)

### ۳- مولدہای سقوطی

۱-۴-۲- مولدہای ریزشی: در بین این مولدہا، مولدی که با ریزش کاربید در آب تولید گاز استیلن می کند از همه بهتر و این تراست چون در این مولدہا به علت فراوانی آب داخل مخزن هم فعل و انفعال بین کاربید و آب به طور کامل انجام می گیرد و هم حرارت حاصل از آن به وسیله این فعل و انفعال جذب آب شده و گاز به اندازه کافی خنک خواهد شد. نوع کاربید مصرفی برای این مولدہا PS-14ND است که دانه های آن شن مانند و کمی بزرگ تر از دانه های شکر می باشد و قیمت آن نسبت به کاربید کلوخی بیشتر است (شکل ۲-۲).

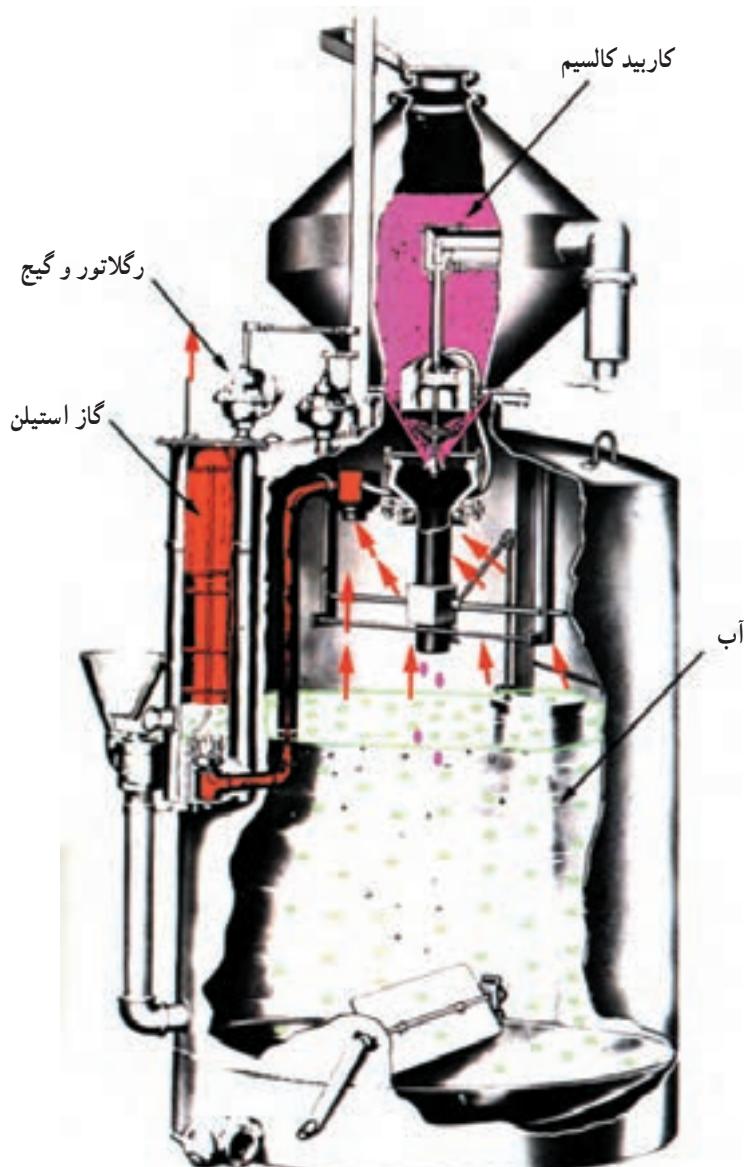

شکل ۲-۲- دستگاه مولد استیلن، نوع ریزشی

۲-۴-۲- مولدہای تماسی: مولدہایی که آب روی کاربید می ریزد و گاز تولید می شود آن را مولدہای تماسی می نامند و نسبت به نوع ریزشی ساختمان ساده تری دارند و اندازه قطعات کاربید آن متفاوت است. مقدار مواد زائد آن از مولدہای دیگر بیشتر است. مقدار آب مصرفی کمتر بوده و قیمت آن نیز ارزان تر از سایر مولدہاست.

از خصوصیات مضر این دستگاه امکان از دیاد فوق العاده حرارت در محفظه تشکیل گاز استیلن و کاربید تجزیه نشده در آن می باشد. این خصوصیات متناسب با اندازه مولد تغییر می کند و در هر صورت در این دستگاهها نباید بیش از ۲۰ متر مکعب گاز در ساعت تولید شود.

است که شعله‌های را که به وسیله مشعل پس زده می‌شود خاموش کند و از ورود اکسیژن از راه لوله هادی استیلن به داخل دستگاه مولد جلوگیری کند و خطر احتراق را در داخل مولد از بین ببرد. مهمترین و مناسب‌ترین وسیله جلوگیری از احتمال احتراق، فشار آب می‌باشد. به همین علت در مولدات‌های استیلن وجود محفظه اینمی متداول و ضروری است.


دو نوع محفظه اینمی در دستگاه‌های مولد استیلن بکار می‌رود :

- ۱ - محفظه اطمینان فشار ضعیف
- ۲ - محفظه اطمینان فشار قوی

**۱ - محفظه اطمینان فشار ضعیف:** از یک مخزن آب (a) و یک سریوش (b) تشکیل می‌شود (شکل ۲-۳).

**۲-۴-۳ - مولدات‌های سقوطی:** در مولدات‌های سقوطی محفظه کاربید به صورت سبدی است که در داخل مولد قرار گرفته و این سبد هر مرتبه یا با دست در آب فرو برده می‌شود یا در نتیجه مصرف تدریجی گاز عمل سقوط اجرا می‌گردد. در این مورد چون فشار در بالای مولد نقصان می‌باید آب خودبه‌خود بالا آمده و سبد داخل آب قرار می‌گیرد. بعد از اینکه فشار گاز بحد کافی رسید به وسیله فشار استیلن سطح آب به پایین رانده می‌شود و تماس آب با کاربید قطع می‌شود. در این مولدات‌ها نیز احتمال گرم شدن کاربید داخل سبد زیاد است و به همین علت کار کردن با آن مستلزم به کار بردن وسایل حفاظتی می‌باشد و افراد ماهر و با تجربه باید در هر بار شارژ کردن نظارت نمایند.

**۲-۴-۴ - محفظه اطمینان:** هر دستگاه مولد استیلن باید یک محفظه اطمینان داشته باشد. وظیفه محفظه اطمینان این

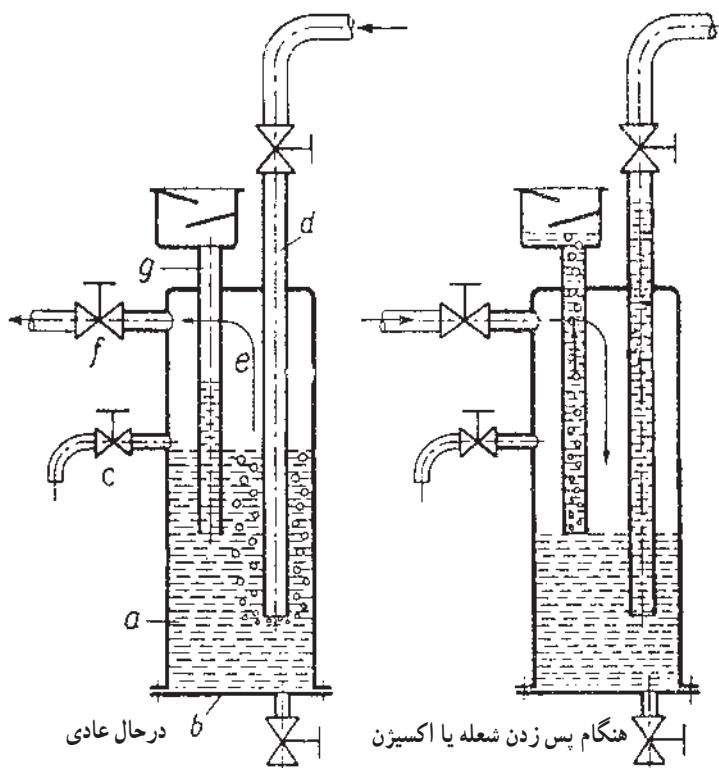

شکل ۲-۳ - محفظه اطمینان فشار ضعیف

(f) به مشعل جوشکاری هدایت می‌شود. حال اگر شعله به علی پس بزند گاز جمع شده در فضای آزاد (e) آتش گرفته و در نتیجه فشار گاز افزایش می‌یابد.

در این محفظه تا لوله شیر کنترل (c) آب می‌ریزند. گاز به وسیله لوله هدایت (d) وارد مخزن شده و از میان آب بالا رفته در فضای آزاد روی آب (e) جمع می‌شود و از راه شیر خروجی

مانند مخزن محفظه اطمینان فشار ضعیف تا شیر کنترل در آن آب می‌ریزند.

لوله (c) گاز استیلن را از مولد به سوپاپ یک طرفه (d) که در کف مخزن نصب شده است می‌رساند. ساختار این سوپاپ طوری است که راه ورود گاز استیلن را از مولد به محفظه اطمینان باز می‌کند اما همین که فشار داخل محفظه اطمینان زیادتر شد سوپاپ بسته می‌شود.

در شرایط عادی گاز از میان مخزن و صفحه سوراخ دار (e) گذشته در فضای (f) روی سطح آب جمع می‌شود و از راه شیر (g) به مشعل جوش کاری می‌رسد.


هنگامی که گاز موجود در فضای (f) به علت پس زدن شعله محترق می‌گردد اکسیژن به داخل لوله لاستیکی (شیلنگ) استیلن وارد می‌شود و سوپاپ (d) که بسته شده است راه مشعل جوشکاری را به مولد مسدود می‌کند. محفظه اطمینان وقتی وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد که به قدر کفايت آب در آن موجود باشد بدین جهت همیشه قبل از شروع جوشکاری باید به وسیله شیر کنترل سطح آب داخل آن را بازدید و آزمایش نمود.

در هنگام راه یافتن اکسیژن به این فضای نیز فشار وارد بر سطح آب مخزن (a) بالا می‌رود و در نتیجه آب در لوله هادی (d) و لوله تعادل (g) صعود می‌کند و از راه مخزن a به دستگاه مولد مسدود می‌گردد که این اولین وظیفه محفظه ایمنی است.

اگر سطح آب مخزن دراثر افزایش فشار در فضای (e) به قدری پایین رود که انتهای لوله تعادل (g) از آب خارج شود، در این صورت بقایای گاز محترق شده با اکسیژنی که به داخل مولد پس زده است به هوای آزاد راه پیدا می‌کند و این وظیفه دوم محفظه اطمینان است.

چنانچه در دستگاه مولد گاز موجود نباشد فشار در محفظه اطمینان کاهش یافته آب لوله تعادل به کلی خالی می‌شود و به دنبال آن هوای آزاد وارد فضای (e) شده از آنجا به مشعل جوشکاری می‌رود و بدین طریق از ایجاد خلا و در نتیجه مکیده شدن هوای آزاد به درون دستگاه مولد جلوگیری می‌کند و این وظیفه سوم محفظه اطمینان است.


**۲—محفظه اطمینان فشار قوی:** محفوظه اطمینان فشار قوی از مخزن سریسته و محکم a (شکل ۲-۴) تشکیل می‌شود و

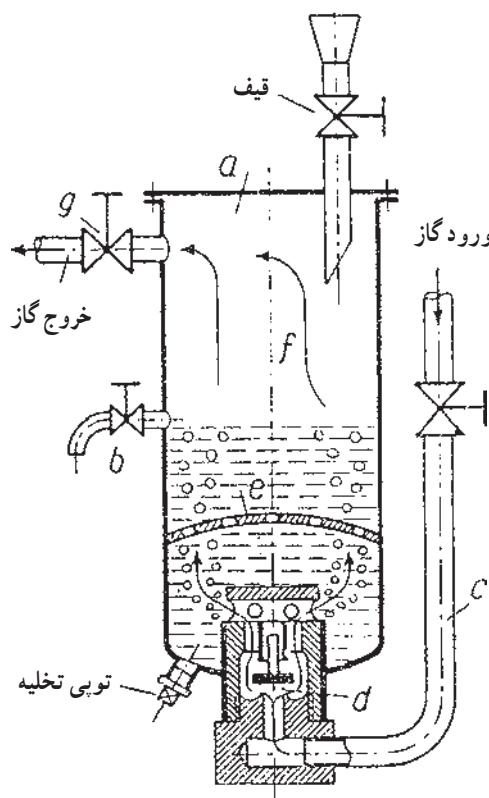

شکل ۲-۴—محفظه اطمینان فشار قوی

زیر است:

- ۱- کپسول نو و خالی را به وسیله موادی متخلخل و اسفنجی به نام **مونولیتیک** (monolithic) پر می کنند، تخلخل این ماده باید % 85 حجم کل آن باشد.
- ۲- گاز استیلن را در کپسول، پمپار می نمایند تا در فضاهای کوچک اسفنجی مانند مواد **مونولیتیک** قرار گیرد این روش از حالت گردابی گاز در داخل کپسول جلوگیری می کند.
- ۳- کپسول را به وسیله محلول آستون شارژ می کنند. آستون می تواند گاز استیلن را در خود محلل کند و توری آن بدین صورت است که مولکول های استیلن مایبن مولکول های آستون جایگزین می گردد.
- تکنیک های مذبور یعنی وجود مواد مونولیتیک و آستون این امکان را می دهد که بتوان مقدار زیادی گاز استیلن در کپسول ذخیره کرد (شکل ۲-۵).

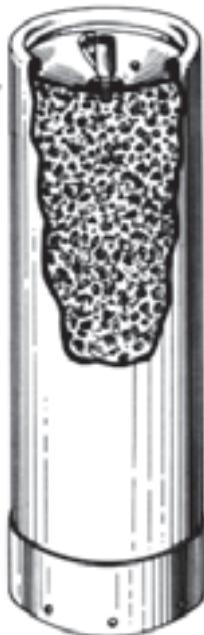

شکل ۲-۵- نمای داخل کپسول استیلن

کپسول استیلن مانند کپسول اکسیژن در زیر پوشش قواعد (ICC) ساخته می شود قسمت فوقانی آن محدب است و معمولاً دارای دو پولک<sup>۱</sup> می باشد که بالای کپسول پیچ شده در وسط این دو پولک که پیچ آن از نوع دنده لوله می باشد فلز آن از آلیاژی

## ۲-۴-۵- اطلاعات عمومی در مورد مولد های استیلن:

- ۱- در مولد های ریزشی از کاربید کالسیم ND-14 استفاده کنید.
- ۲- قبل از اینکه محفظه کاربید را پر کنید، مخزن مولد را شسته و از آب تمیز و تازه پر کنید.
- ۳- قبل از اینکه محفظه کاربید را به دستگاه بیندید مطمئن شوید که مخزن از آب تازه و تمیز پر شده باشد.
- ۴- رینگ لاستیکی بین محفظه کاربید و مخزن را قبل از بستن محفظه با آب خیس کنید تا محفظه بسهولت بسته شود و عمل آب بندی بهتر انجام شود.
- ۵- در محیط های گرم مولد استیلن را در سایه مستقر کنید.
- ۶- در محیط خیلی سرد مولد را از یخ زدن حفظ کنید.
- ۷- چنانچه داخل مخزن یخ زده باشد آن را به محیط گرم منتقل کنید تا یخ ها ذوب شوند. قبل از ذوب شدن یخ هرگز محفظه را از کاربید پر نکنید. از شعله برای ذوب کردن یخ استفاده نکنید.
- ۸- محفظه اطمینان (flash back) مولد استیلن ممکن است محتوای مواد ضد یخ یا انواع دیگر مانند گلیسیرین باشد، در این صورت هیچگاه بجای آنها از الکل استفاده نکنید.
- ۹- همیشه و در هر مرتبه که مولد را با کاربید شارژ می کنید آب مخزن را تعویض و از آب تازه و پاک آنرا پر کنید.
- ۱۰- هرگاه درجه رکالتور استیلن باز کردن شیر استیلن مشعل افت کند باید فیلتر محفظه اطمینان را عوض کرد.

## ۲-۵- کپسول استیلن

گاز استیلن را در کپسول های مخصوصی، ذخیره می نمایند. در ابتدا گاز را از صافی و فیلتر می گذراند و چون نمی توان گاز استیلن را در زیر فشار ذخیره کرد، بنابراین باید به صورت مایع آن را ذخیره نمود. چنانچه فشار گاز استیلن از 15psig یا 103kPa بگزدید امکان انفجار خود بخودی آن می باشد. روشی که برای ذخیره گاز استیلن به کار می رود به شرح

مقداری آستون از استیلن جدا شده و باعث خرابی دستگاه و مشعل می‌گردد.

هنگامی که می‌خواهند کپسول را پر کنند باید آن را وزن کرده چنانچه وزن آن نسبت به وزنی که در روی بدن حک شده است کمتر باشد نشان‌دهنده این است که مقداری آستون خارج شده و لازم است که به کپسول آستون اضافه گردد.

کپسول استیلن در اندازه‌های متفاوت در دسترس می‌باشد مانند  $10\text{ft}^3 - 762\text{L}$  یا  $(380\text{ft}^3 - 283\text{L})$  یا  $(10\text{ft}^3 - 3682\text{L})$

اندازه معمولی و رایج کپسول برای جوشکاری  $130\text{ft}^3$  یا  $8213\text{L}$  و نیز اندازه لیتری  $(290\text{ft}^3)$  یا  $9346\text{L}$  لیتری یا  $30\text{ft}^3$  لیتری است (شکل ۲-۶).

مثال: اگر وزن کپسول قبل از پر کردن گاز استیلن (وزنی که در روی کپسول حک شده است) برابر  $x$  پوند باشد و وزن کپسول پر شده  $x+5\text{lb}$  باشد مقدار گاز داخل کپسول را حساب کنید.

$$\text{گاز } \frac{14}{5} \text{ ft}^3 = 72 \text{ ft}^3$$

$$5\text{lb} - x = (x+5)$$



شکل ۶-۲- کپسول استیلن در اندازه‌های مختلف

ساخته شده که در حرارت حدود  $C 100$  ذوب می‌گردد.

چنان‌چه دمای سیلندر افزایش یابد پولک‌ها ذوب شده و قبل از اینکه فشار استیلن زیاد شود و باعث انفجار گردد گاز استیلن خارج شده از انفجار جلوگیری می‌شود اما استیلنی که خارج می‌شود با نرخ کم می‌سوزد.

باید توجه کرد که فشار داخل کپسول استیلن با ازدیاد دما سرعت زیاد می‌شود که امکان هرگونه خطر می‌باشد.

سوپاپ کپسول استیلن به دو صورت ساخته می‌شود یک نوع آن دارای فلکه کوچک دستی است که همیشه باید در بالای سوپاپ وجود داشته باشد (شکل ۲-۱) و نوع دیگر دارای یک مغزی چهارگوش است که ابعاد آن  $\frac{9}{5}\text{ میلی متر} \times \frac{3}{8}\text{ میلی متر}$  است. مغزی به‌وسیله یک آچار چپقی باز و بسته می‌گردد.

سوپاپی که در روی کپسول بسته می‌گردد ممکن است به صورت نر و مادر باشد.

در مقررات جوشکاری پیشنهاد شده که سوپاپ کپسول استیلن را در حین اجرای جوشکاری به اندازه  $\frac{1}{2}$  دور و حداقل  $\frac{1}{2}$  دور باز شود.

آچار چپقی همیشه باید در روی مغزی کپسول موقعی که سوپاپ باز است قرار داشته باشد و با این عمل در موقع بروز هر حادثه می‌توان به سرعت سوپاپ کپسول را بست. مقدار استیلن موجود در کپسول را نمی‌توان به‌وسیله رابطه فشار تعیین کرد، زیرا مقدار فشار در تمام مدت (بستگی به درجه حرارت دارد) تا زمانی که قسمت اعظم آن مصرف نشده باشد، ثابت می‌ماند.

مقدار استیلن موجود را می‌توان با وزن کردن کپسول به دقت تعیین کرد. وزن کپسول بدون گاز استیلن همیشه در روی بدن آن حک شده است و تفاوت وزن کپسول که محتوای گاز است نسبت به وزن کپسول که در روی آن حک شده مقدار گاز استیلن موجود را شناس می‌دهد و هر پاوند وزن برابر است با  $14/5$  فوت.

مثال: مکعب گاز یا هر  $1/1\text{kg}$  وزن برابر است با یک مترمکعب گاز استیلن

کپسول استیلن را همیشه، چه در موقع کار و چه در زمان حمل و نقل باید به صورت قائم نگهداشت در غیر این صورت

ولی از نظر اقتصادی دو شیوه مقرون به صرفه می باشد :

- ۱- تهیه اکسیژن به طریق مایع کردن هوا
- ۲- تهیه اکسیژن از طریق الکتروولیز

**۱-۲-۶-** تهیه اکسیژن به طریق مایع کردن هوا : هوا محتوی گازهای مانند اکسیژن به نسبت ۲۱ درصد حجمی و ازت به نسبت ۷۸ درصد حجمی و ۱ درصد گازهای دیگر است.

نقطه جوش ازت و اکسیژن متفاوت است بنابراین جدا کردن آنها از یکدیگر بسهولت انجام می شود. اگر هوا را بتدریج سرد کنند و تحت فشار  $40^{\circ}$  آتمسفر و برودت  $C^{140}$ - زیر صفر قرار دهند به مایع تبدیل می شود.

هوای مایع مخلوطی است از اکسیژن و ازت، این مایع را تا حدود  $C^{20}$ - سرد می کنند و پس از رسیدن به این دما هوای مایع را بتدریج گرم می کنند در ابتدا ازت در  $C^{196}$ - شروع به تبخیر می کند و اکسیژن به صورت مایع باقی می ماند. اکسیژن مایع را گرم می کنند تا بخار شود و سپس با فشار  $15^{\circ}$  آتمسفر در کپسول های فولادی پر می کنند بنابراین روش تولید اکسیژن به شرح زیر است :

- ۱- تصفیه هوا تا زمانی که اکسیژن خالص بدست آید.
- ۲- مایع کردن هوا به وسیله فشردن و سرد کردن
- ۳- تجزیه هوای مایع به ازت و اکسیژن
- ۴- تبخیر اکسیژن و ذخیره کردن آن در مخزن های مخصوص گاز

۵- متراتکم ساختن گاز به وسیله کمپرسورها و تصفیه و پر کردن آن در کپسول های فولادی یک درصد حجم هوا محتوی گازهای دیگر است و این گازها عبارتند از : بخار آب، بی اکسید کربن، آرگون، هلیوم، هیدروژن، نئون.

بخار آب و بی اکسید کربن در هنگام فشردن هوا و مایع کردن آن خارج می شود و آرگون - هلیوم - هیدروژن و نئون هر کدام مانند ازت و اکسیژن دارای نقطه جوش متفاوتی می باشند که می توان آنها را جدا و در کپسول ذخیره نمود.

دو اندازه متفاوت و کوچک کپسول استیلن که برای جوشکاری و برشکاری قابل حمل و نقل است تولید و در دسترس قرار دارد یکی از آنها به نام Bsize با گنجایش ۱۱۳۳ لیتر گاز استیلن و دیگری به نام MCsize خوانده می شود با گنجایش ۲۸۳ لیتر گاز استیلن.

اتصالات این دو اندازه کوچک را فتیگ های POL' می نامند.

تمام کپسول های استیلن تحت پوشش ICCN8 ساخته و طراحی می گردند و هر طرحی را باید سازمان BOE<sup>آزمایش کند</sup> و قبل از اینکه به صورت تجاری از آن استفاده شود این آزمایش را گذرانده باشد.

همان طور که بیان شد استیلن در آستون محلول می گردد بنابراین استیلن را نمی توان بیش از آن چه می تواند از آستون تجزیه شود از کپسول با سرعت بیشتری خارج کرد.

این نوع تجزیه همانند جوشش است که در دمای محیط انجام می شود.

ماکریم نرخ مطمئن که می توان استیلن را از کپسول خارج کرد برابر  $\frac{1}{7}$  ظرفیت کل کپسول در ساعت است برای مثال از یک کپسول  $8213$  لیتری می توان  $1174$  لیتر گاز استیلن در ساعت خارج کرد.

$$8213 \cdot \frac{1}{7} = 1174 \text{ Lit.}$$

اگر سرعت خروج استیلن نسبت به مقدار فوق از کپسول افزایش یابد مقدار قابل توجهی آستون همراه با استیلن خارج می شود و یکی از علائم آن این است که شعله رنگ ارغوانی را به خود می گیرد.


وجود آستون در شعله مناسب نیست زیرا اولاً باعث نقصان درجه حرارت شده و در ثانی مقدار مصرفی گاز را افزایش می دهد. (شکل ۲-۷)

## ۶-۲- طرز تهیه اکسیژن

معمولًا اکسیژن را به شیوه های مختلف می توان تهیه کرد

می‌گردد که  $H_2O$  تجزیه شده و به (O) و (H) تبدیل گردد و اکسیژن در الکترود مثبت جمع شده و هیدروژن در الکترود منفی جمع می‌شود (شکل ۲-۷).

**۲-۶-۲- تهیه اکسیژن به طریقه الکتروولیت: اکسیژن**  
در این روش از طریق الکتروولیز کردن آب تهیه می‌گردد. در این روش شدت جریان الکتریکی را از آب عبور می‌دهند و باعث

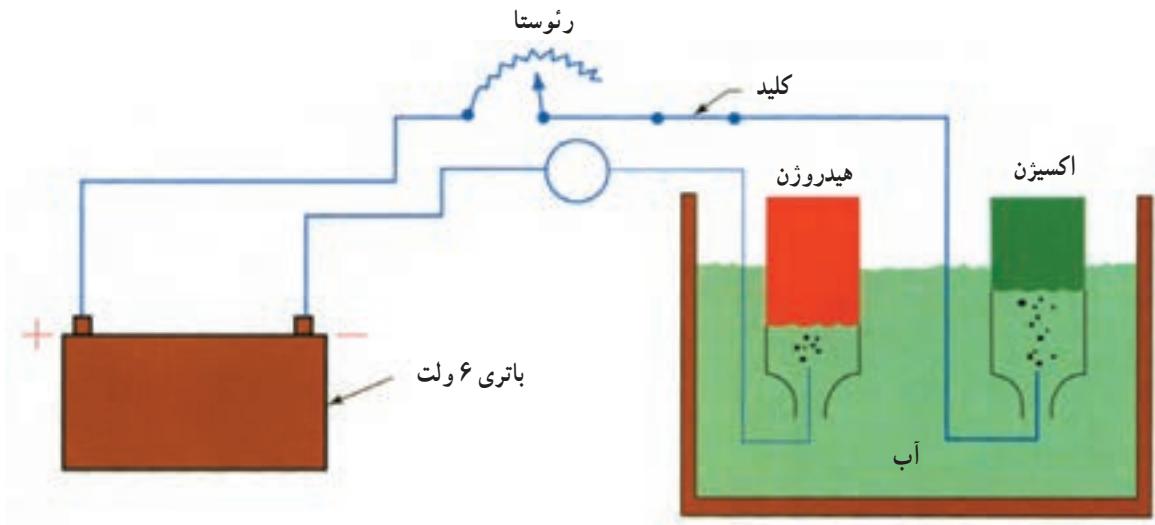

شکل ۲-۷- روش تهیه اکسیژن از آب

کمتر باشد و جنس کپسول از فولاد پرکرین می‌باشد (شکل ۲-۸). بعد از ساخت کپسول آن را در زیر فشار ۳۳۰ psig آزمایش می‌نمایند (۲۲۷۵۸ kPa) در موقع ساختن به طور متناسب آن را حرارت داده و آنیل می‌نمایند. آنیل کردن به این منظور است که تنش‌های ایجاد شده در سطح مقطع سیلندر، که در موقع ساختن به وجود می‌آید، از بین رفته و نیز دانه‌بندی فلز هموژن گردد.

شیر کپسول اکسیژن طوری طراحی شده که بتواند فشارهای زیاد را تحمل کند و جنس آن از برنج است که به طریقه آهنگری ساخته می‌شود. شیر کپسول اکسیژن حاوی یک شیر- back seating valve است به طوری که اگر شیر به طور کامل باز شود میله‌ای عمل آب‌بندی را انجام می‌دهد و از نشت اکسیژن جلوگیری می‌کند. بنابراین در موقع کار کردن همیشه باید شیر کپسول بطور کامل باز شود و از بازنگردن کامل آن باید احتراز

**۲-۷- کپسول اکسیژن**  
اکسیژنی که برای مصرف جوشکاری به کار می‌رود در کپسول (سیلندر)هایی به اندازه‌های مختلف ذخیره می‌کنند.  
اکسیژن در کپسول‌هایی با فشار ۲۰۰۰ psig تا ۲۶۴۰ psig ذخیره می‌گردد.


۱۳۷۹۰ kPa ۲۰۰۰ psig

۱۸۲۰۲ kPa ۲۶۴۰ psig


جنس کپسول و اندازه آن نسبت به فشار مؤثر بر آن ساخته می‌شود و در عین حال فشار داخل کپسول نیز متغیر است و بستگی به درجه حرارت محیط دارد.

ذخیره اکسیژن در کپسول در زیر فشار زیادی است که در حدود ۲۲۰ psi است از این رو کپسول باید با دقت زیادی تولید شود و سازمان (ICC<sup>1</sup>) برای تولید سیلندرهای اکسیژن قوانین خاصی تهیه نموده است. تهیه آنها به صورت یکپارچه یا یک تکه است به طوری که ضخامت هیچ قسمی از آن نباید از

جُست. در شکل ۲-۹ شیر اکسیژن به صورت کامل نشان داده شده است.

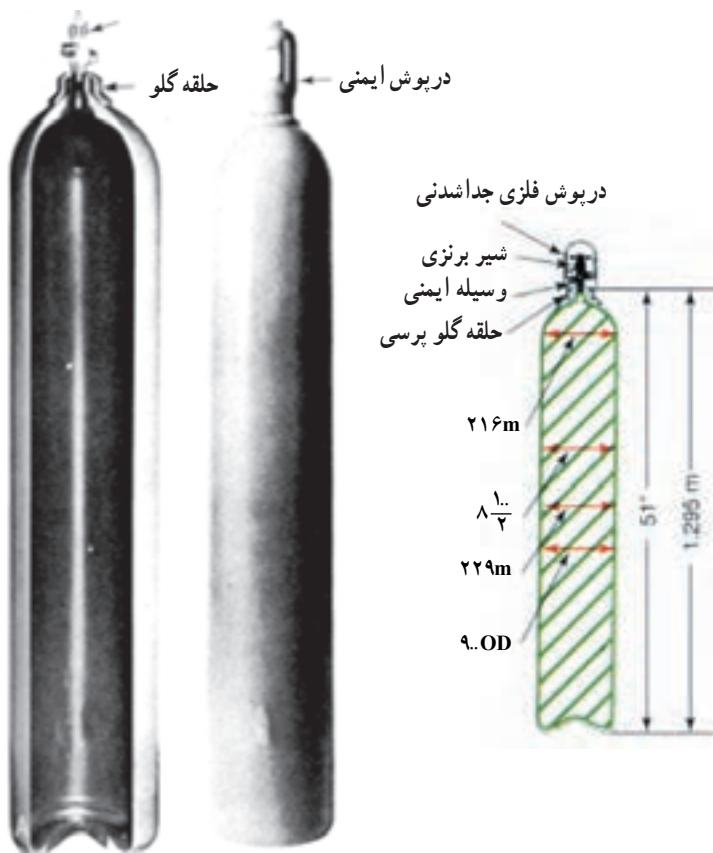

شکل ۲-۸ - کپسول اکسیژن

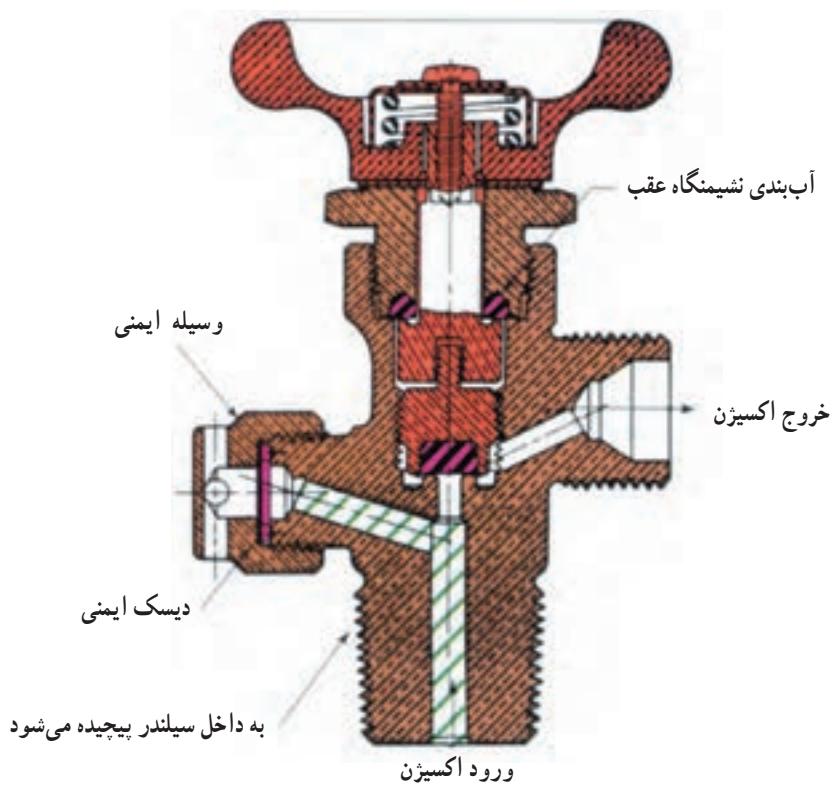

شکل ۲-۹ - شیر کپسول اکسیژن

کارگاه چرخانده و به پای دستگاه هدایت نمود.

**۱-۲-۷-مشخصات کپسول اکسیژن:** کپسول پر شده مانند ماده منفجره است و به همین دلیل باید در نگهداری آن نکات زیر را رعایت کرد :

الف - روی کپسول باید مشخصات زیر نوشته شده باشد :

۱ - نام صاحب آن یا کارخانه

۲ - شماره کپسول

۳ - مشخصات گاز پر شده در آن

۴ - وزن خالص کپسول

۵ - فشار آزمایش کپسول به psi یا kPa

۶ - مهر کارشناس مأمور آزمایش کپسول

۷ - تاریخ آزمایش

۸ - گنجایش کپسول به لیتر

۹ - حداکثر فشار مجاز کپسول به یکی از سیستم‌های اینچ یا متریک

به علاوه روی هر کپسول نو باید نام یا علامت کارخانه سازنده و شماره ساخت حک شده باشد.

ب - کپسول باید سوپاپ داشته باشد و این سوپاپ به وسیله کلاهک سوراخ‌داری محافظت شود.

ج - رنگ کپسول باید آبی (اروپا) یا سبز (امریکا) باشد.

د - کپسول باید قبل از استفاده و سپس هر ۵ سال یک مرتبه آزمایش شود.

ه - کپسول باید با احتیاط نگهداری شود. هرگز نباید کپسول را بدون کلاهک محافظ حمل کرد و باید آن را از زمین خوردن و از صدمات دیگر محافظت نمود. کپسول را نباید در معرض نور آفتاب یا در مجاورت گرمای شدید قرار داد. همیشه کپسول پر شده را باید بطور قائم نگهداشت. کپسول خالی را می‌توان در روی سطح خواباند ولی باید دقیق کرد که سر آن به جانب بالا باشد تا از ورود آب و گرد و غبار به داخل سوپاپ جلوگیری شود.

کپسول اکسیژن در اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شود جنس آنها از فولاد یا آلومینیوم است که در زیر پوشش مقررات و استاندارد خاصی تولید می‌گردد (از کپسول‌های آلومینیومی

شیر کپسول اکسیژن دنده شده و در قسمت بالای کپسول

پیچ می‌شود. پیچ شیر  $\frac{1}{2}$  یا  $\frac{3}{4}$  از نوع دنده لوله می‌باشد و معمولاً اغلب شیرها از پیچ  $\frac{3}{4}$  درست شده‌اند.

در شیر کپسول یک وسیله اینمی به صورت پولک تعییه شده که اگر فشار کپسول به علی‌زیاد شود قبل از انفجار کپسول این پولک پاره شده و اکسیژن به بیرون هدایت می‌شود. برای کار کردن سوپاپ کپسول یک فلکه دستی در انتهای آن تعییه شده که می‌توان اکسیژن را به وسیله آن به خارج هدایت کرده یا راه خروجی اکسیژن را بست.

یک کلاهک فولادی برای محافظت سوپاپ کپسول بروی قسمت بالای کپسول پیچ می‌شود که در موقع حمل و نقل کپسول آن را از برخورد با اجسام دیگر مصنون و محفوظ می‌نماید. قطر دهانه کلاهک  $79/4$  mm یا  $\frac{1}{8}$  است که تعداد دندانه‌های آن ۷ یا ۱۱ دنده در اینچ است.

چنانچه به علی‌زیاد سوپاپ کپسول اکسیژن بشکند اکسیژن با فشار زیادی از آن خارج شده و کپسول مانند یک راکت عمل می‌کند و اکسیژن خارج شده به سوختن اجسامی که دارای حرارت می‌باشند، کمک می‌کند.

برای اینمی کپسول اکسیژن باید به نکات زیر توجه نمود :

۱- برای حمل و نقل آن باید از چرخ‌های مخصوص استفاده کرد.

۲- هنگامی که کپسول در انبار نگهداری می‌شود یا اینکه برای جوشکاری از آن استفاده می‌گردد باید آن را بطور قائم نگهداشت و به وسیله زنجیر مهار نمود.

۳- در موقع حمل و نقل کپسول به وسیله دست باید ابتدا کلاهک آن را روی سوپاپ با دست پیچانده و محکم نمود.

الف - سر کپسول را تا حدودی کج کرده تا نسبت به حالت قائم تحت زاویه قرار گیرد.

ب - یک دست را به قسمت سر کپسول و دست دیگر را به بدنه کپسول تکیه داده تا اولاً از افتادن آن جلوگیری شود در ثانی همان طوری که تحت زاویه قرار دارد آن را به آرامی در کف

را بطور دلخواه کاهش دهند. این مکانیزم رگلاتور نامیده می‌شود.  
هر سیستمی که بتوان با آن فشار گاز را کنترل کرد باید دو  
ویژگی داشته باشد:

۱- فشار زیاد داخل کپسول را تقلیل داده و به فشار  
کاری برساند.

۲- قادر باشد فشار کاری ثابتی را در مشعل ایجاد کند  
ولو اینکه فشار داخل کپسول تغییر کند. دو مکانیزم متفاوت برای  
رگلاتورها طراحی شده است:

- ۱- تقلیل دهنده (رگلاتور) پستانکی
- ۲- تقلیل دهنده (رگلاتور) سوپاپی

اغلب رگلاتورها دارای دو صفحه فشارسنج است که یکی  
از آنها فشار داخل کپسول را نشان می‌دهد و دیگری فشار کاری  
را نشان می‌دهد.

رگلاتورها از لحاظ تعداد دفعات کاهش فشار به دو نوع  
 تقسیم می‌شود:

الف - رگلاتور یک مرحله‌ای که در آن فشار کپسول در  
یک مرحله به فشار مطلوب تبدیل می‌شود.

ب - رگلاتور دو مرحله‌ای که در آن فشار کپسول در دو  
مرحله به فشار مطلوب می‌رسد.

مرحله اول معمولاً مرحله ثابت است یعنی فشار در محفظه  
رگلاتور به وسیله دیافراگم غیرقابل تنظیم به مقدار ثابت و معینی  
کاهش می‌یابد، این فشار ثابت برای اکسیژن ۱۵ آتمسفر و برای  
استیلن ۳ آتمسفر است. در رگلاتورهای دو مرحله‌ای نوسان  
فشار کار به کلی از بین می‌رود.

برای مثال در رگلاتورهای یک مرحله‌ای فشار  $200.0 \text{ psig}$   
داخل کپسول در یک مرحله به فشار کاری  $5 \text{ psig}$  می‌رسد در  
شکل ۲-۱۱-الف ساختمان داخلی یک رگلاتور یک مرحله‌ای  
نشان داده شده است. در شکل ۲-۱۱-ب نمای یک رگلاتور  
یک مرحله‌ای را مشاهده می‌نمایید.

در رگلاتورهای دو مرحله‌ای فشار داخل کپسول را که  
 $200.0 \text{ psig}$  است در یک مرحله فشار را به  $20.0 \text{ psig}$  می‌رسد و  
در مرحله دیگری فشار را از  $20.0 \text{ psig}$  به فشار کاری  $5 \text{ psig}$   
می‌رساند، در شکل ۲-۱۲ ساختمان داخلی یک رگلاتور دو  
مرحله‌ای نشان داده شده است.

برای فشارهای کم استفاده می‌شود و در ایران رایج نشده).  
اندازه‌های معمولی کپسول اکسیژن عبارتند از:

$55 \text{ ft}^3 (1557 \text{ L})$

$80 \text{ ft}^3 (2265 \text{ L})$


$125 \text{ ft}^3 (3540 \text{ L})$

$150 \text{ ft}^3 (4248 \text{ L})$

$250 \text{ ft}^3 (7079 \text{ L})$

شکل ۲-۱۰ اندازه‌های مختلف کپسول اکسیژن را نشان


می‌دهد.

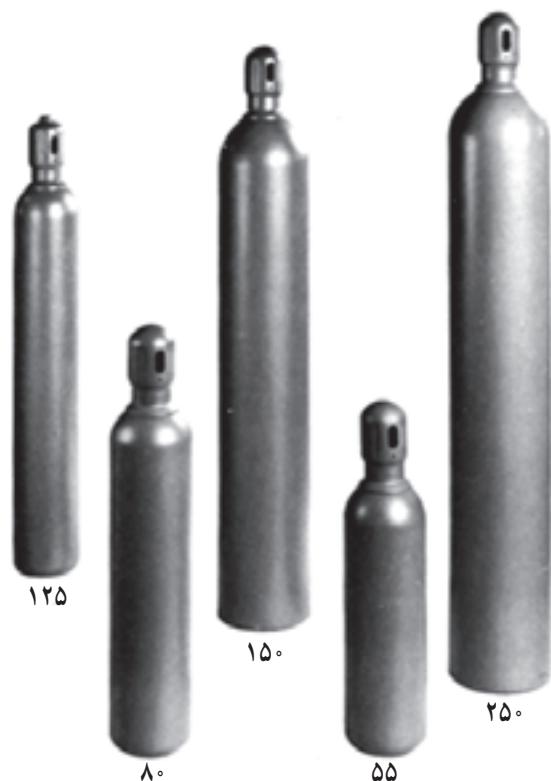

شکل ۲-۱۰- چند کپسول اکسیژن در اندازه‌های مختلف

## ۸- رگلاتور

معمولًاً گازها را در کپسول با فشار خیلی بالاتر از فشار  
کاری یا فشار شعله ذخیره می‌نمایند. اغلب مشعل‌های جوشکاری  
در فشار بین  $2.0 \text{ kPa}$  (۲۰۰۰  $\text{psig}$ ) کار می‌کنند  
بنابراین لازم است که به وسیله مکانیزم یک دستگاه یا سیستم فشار

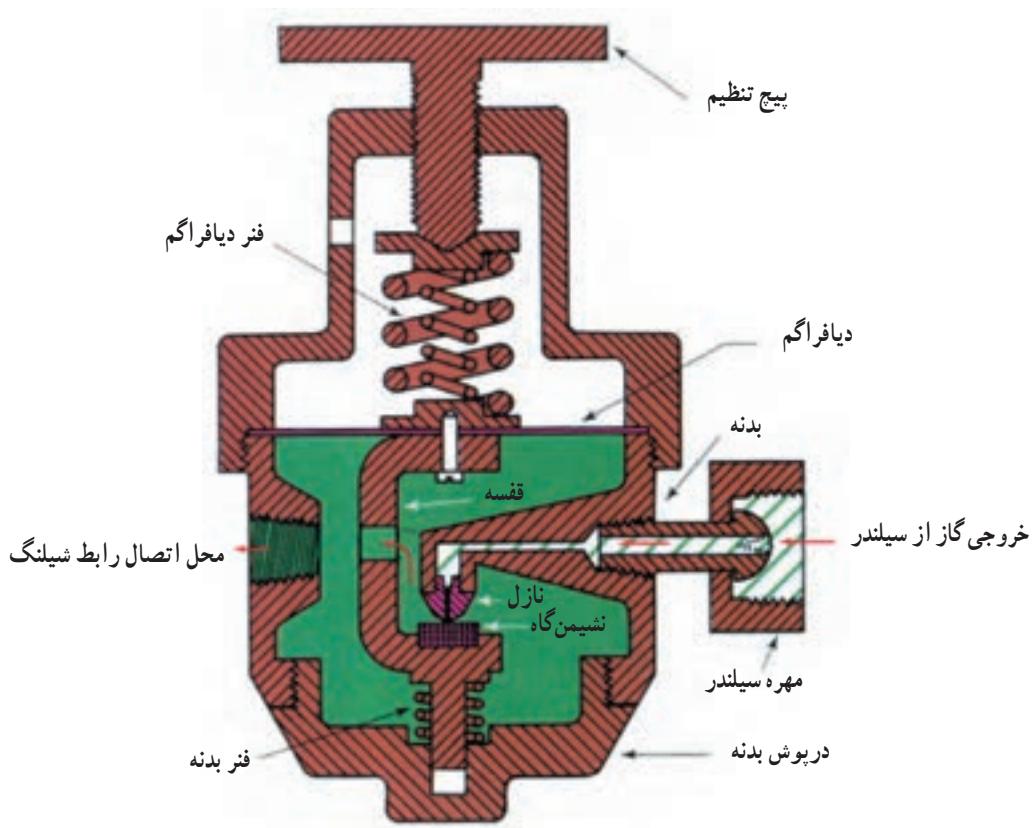


شکل ۱۱-۲-الف - سطح برش خورده رگلاتور یک مرحله‌ای (پستانکی)

(آلومینیوم برنز) و یا اینکه از فولاد زنگ تزن (stainless steel) ساخته می‌شود.

بدنه رگلاتورها را یا به طریق آهنگری یا به صورت ریختگی درست می‌کنند. جنس آنها از آلیاژ مس و آلومینیوم است



شکل ۱۱-۲-ب - نمای رگلاتور یک مرحله‌ای

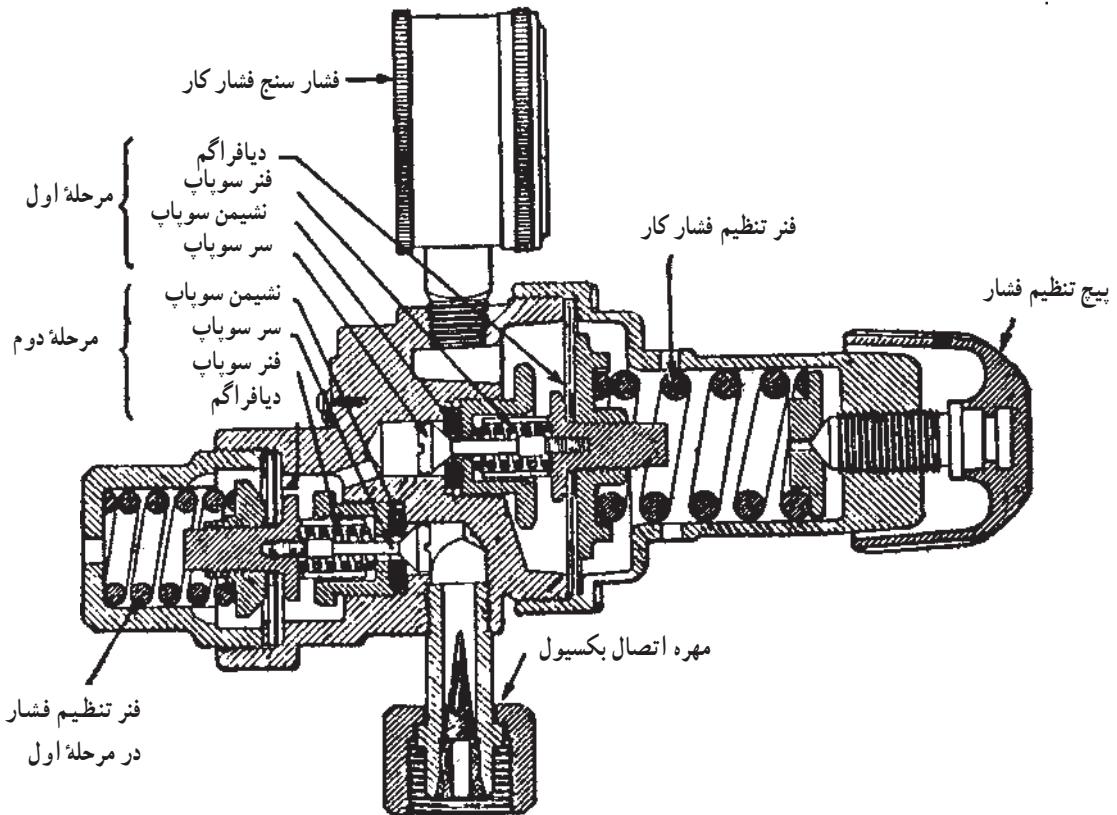

شکل ۲-۱۳- قسمت‌های داخلی یک رگلاتور دو مرحله‌ای

**۲-۹-۱- مشعل‌ها و سایر ملزومات جوشکاری** : در این نوع مشعل‌ها گاز سوختنی و اکسیژن با هم مخلوط شده و در انتهای نازل می‌سوزد، این مشعل‌ها از ۴ قسمت مختلف ساخته شده است :

۱- بدنه

۲- شیر یا سوپاپ دستی

۳- محفظه اختلاط

۴- سربک یا نازل

کاربرد مشعل جوشکاری فشار ثابت در مواقعی است که بخواهیم از گازهای ذخیره شده در کپسول استفاده نماییم. چون فشار گاز به حد کافی است بنابراین با فشار وارد محفظه اختلاط می‌گردد. در شکل ۲-۱۳ مقطع برش خورده این نوع مشعل با محفظه اختلاط و مسیر عبور گاز نشان داده شده است.

برای ایجاد شعله‌های مختلف لوله اختلاط و پستانک مشعل

**۲-۹-۲- مشعل‌های جوشکاری: مشعل جوشکاری**

(Cutting torch or blowpipe) و مشعل برشکاری (torch or blowpipe) کدام را برای مقاصد معینی طراحی می‌کنند. گاهی اوقات ساختمان آنها یکسان است اما در مشعل‌های برشکاری یک سوپاپ مجرزا برای دمیدن اکسیژن خالص وجود دارد. مشعل‌ها را در اندازه‌های متفاوت با طرح‌های مختلف می‌سازند.

دو نوع مشعل جوشکاری و برشکاری برای کارهای معمولی و متداول وجود دارد :


**الف - مشعل فشار ثابت** که گاهی اوقات آن را به نام مشعل فشار مساوی هم می‌نامند.

**ب - مشعل انتکتوری**


**الف - مشعل جوشکاری فشار ثابت - (Positive)**

به ضخامت  $3/0$  تا  $30$  میلی‌متر در جعبه جوشکاری موجود است (شکل ۲-۱۴).

را عوض می‌کنند. معمولاً هفت یا نه لوله اختلاط (سربک) با پستانک مربوط به آنها برای جوش دادن ورق‌های فولادی

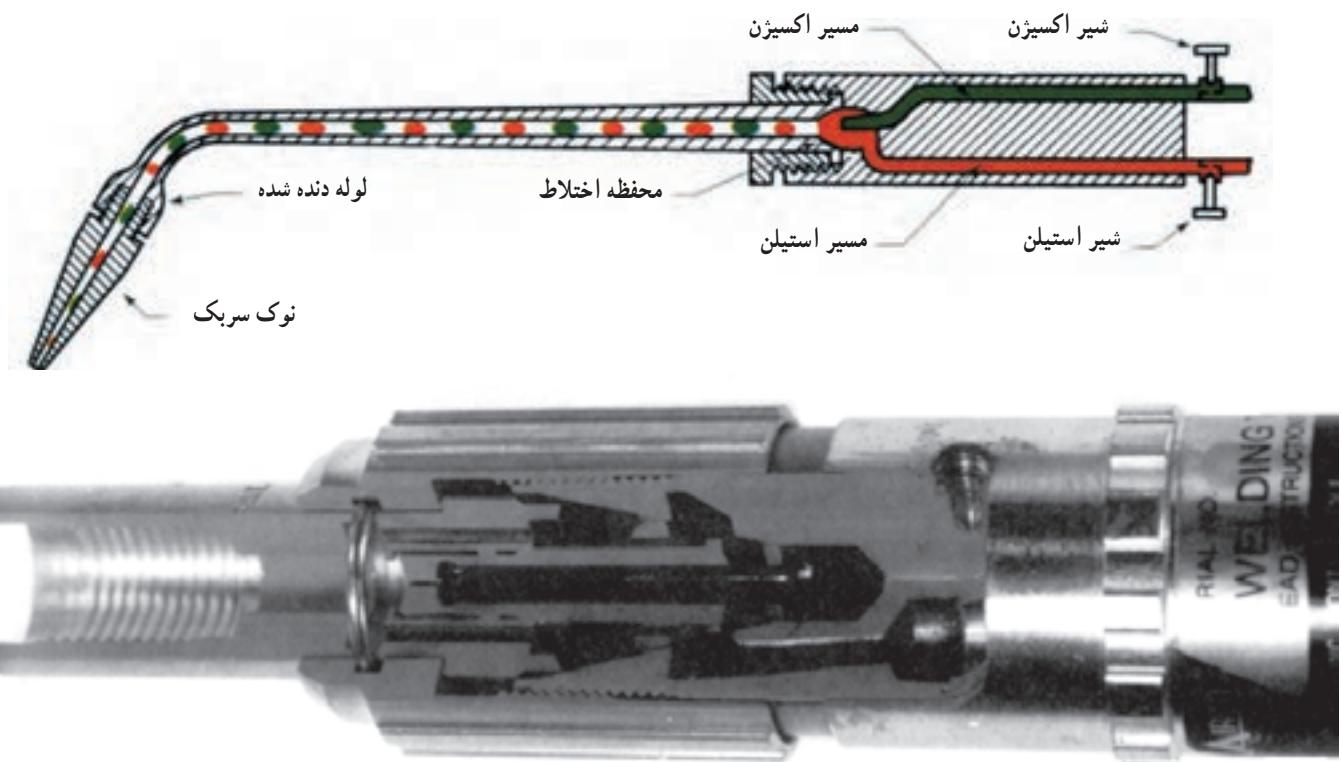

شکل ۲-۱۳-برش یک مشعل جوشکاری فشار مثبت

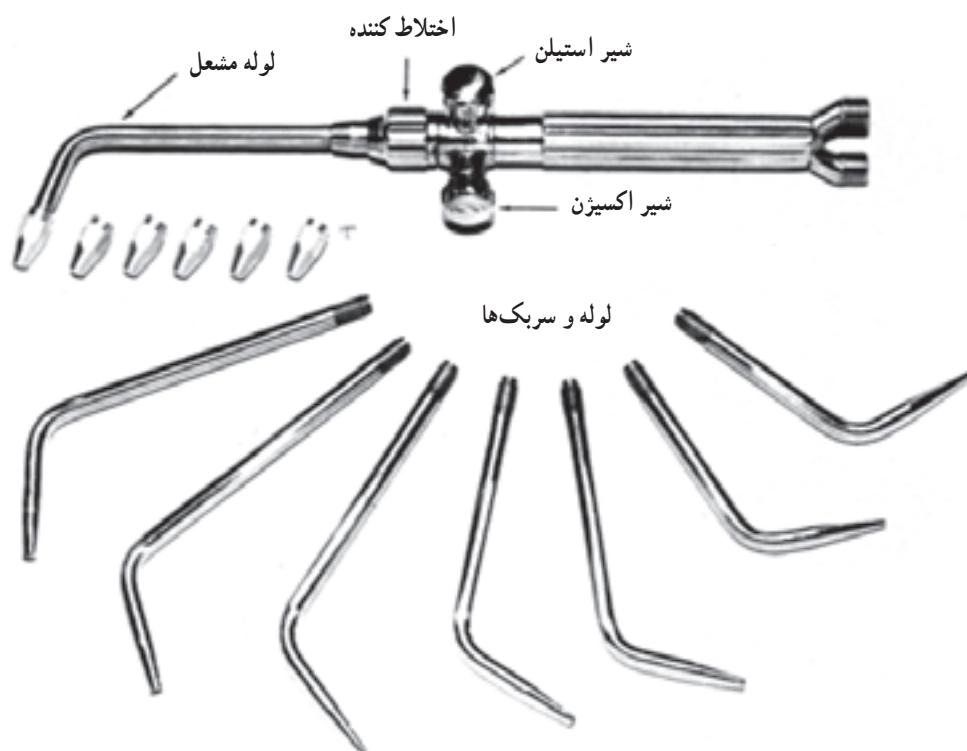

شکل ۲-۱۴-یک مشعل جوشکاری با چند نمونه سربک مربوطه

برای مثال اگر بخواهیم ورقی به ضخامت ۱۴ میلی‌متر را جوش دهیم می‌توان سربک ۷ یا ۸ را انتخاب کرد. در حالت‌های قائم - افقی و بالای سر بهتر است شماره ۷ و در حالت سطحی شماره ۸ را انتخاب نمود.

روی هر لوله اختلاط ضخامت ورق فولادی که به وسیله آن می‌توان جوش داد بر حسب میلی‌متر و فشار اکسیژن لازم برای جوش دادن آن حک شده است، قدرت جوشکاری لوله‌های اختلاط را معمولاً به شرح جدول ۱-۲ انتخاب می‌نمایند.

جدول ۱-۲- شماره سربک بر حسب ضخامت ورق

| شماره سربک<br>ضخامت ورق<br>mm | ۱<br>۰/۵ - ۰/۳ | ۲<br>۰/۵ - ۱ | ۳<br>۱-۲   | ۴<br>۲-۳   | ۵<br>۴-۶ |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|----------|
| شماره سربک<br>ضخامت ورق<br>mm | ۶<br>۶-۹       | ۷<br>۹-۱۴    | ۸<br>۱۴-۲۰ | ۹<br>۲۰-۳۰ |          |


**ب - مشعل نوع انژکتوری (فشار کم):** مشعل نوع انژکتوری از نظر ظاهری مشابه نوع فشاری است اما ساختمان داخل آن کاملاً فرق می‌کند. خصوصیات عمدی مشعل انژکتوری این است که می‌توان آن را با فشار کم استیلن به کار برد و در این مشعل فشار استیلن ثابت می‌باشد که بستگی به اندازه سرمشعل و ضخامت فلز مورده جوش دارد. کارایی مشعل انژکتوری که در فشارهای کم می‌باشد دارای ویژگی‌های مهمی است. عملاین مشعل برای فشار استیلن که به وسیله مولدات تهیه می‌شود، طراحی شده است. فشار استیلن در مولدات حدود  $\frac{1}{7}$  kPa یا  $\frac{1}{7}$  psig است.

خصوصیت دیگر آن این است که می‌تواند مقدار زیادی گاز استیلن را از مولد برای احتراق به بیرون هدایت کند.

حجم مصرفی استیلن و اکسیژن در جوشکاری مناسب با ضخامت ورقی است که باید بهم جوش داده شود. به طور متوسط برای جوش دادن ورق فولادی به ضخامت یک میلی‌متر در هر ساعت ۱۰۰ لیتر اکسیژن و ۱۰۰ لیتر استیلن مصرف می‌شود به شرط آنکه نسبت حجمی این دو گاز به نسبت یک به یک باهم مخلوط شود. بنابراین می‌توان در دو عددی که روی سربک حک شده است، مقدار مصرف گاز را محاسبه کرد.

برای این منظور آن دو عدد را با هم جمع کرده و بر دو تقسیم و در ۱۰۰ ضرب می‌کنند توجه‌ای که بدست می‌آید برابر با مقدار استیلن یا اکسیژن است که در هر ساعت مصرف می‌شود. مثلاً مصرف مشعل جوشکاری ۶-۹ در هر ساعت برابر است با

$$\frac{6+9}{2} \cdot 100 = 750 \text{ Lit}$$

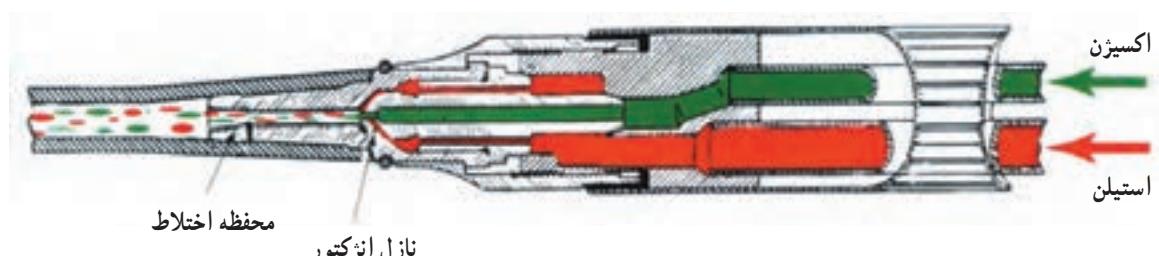



شکل ۲-۱۵- مشعل جوشکاری انژکتوری با سربک‌های یک تکه و دو تکه

شیراستیلن را به اندازه نیم دور باز کنید و هنگام خاموش کردن نخست شیر استیلن و سپس شیر اکسیژن را بیندید.

۷- هرگز مشعل روشن را روی زمین نگذارید.

۸- شیر مشعل را فقط با دست محکم بیندید و هرگز برای بستن آن از انبردست استفاده نکنید.

۹- هرگز به هیچ قسمت مشعل روغن نزنید و برای روانی اجزاء مشعل می‌توان از کف صابون یا گلیسرین استفاده کرد.

۱۰- چنانچه سرعت خروج مخلوط گاز اکسیژن و استیلن از نازل کمتر از سرعت احتراق آن باشد شعله به داخل مشعل پس می‌زند در این صورت باید بی‌درنگ شیرهای استیلن و اکسیژن را بست و سربک را در آب خنک نمود.

۱۱- هرگاه اختلالی در کار مشعل روی داد باید فوراً شعله را خاموش کرده و به جست و جوی علل این اختلال پرداخت.

۱۲- **شیلنگ جوشکاری:** برای مقاومت بیشتر شیلنگ در برابر فشار، آن را از چند لایه مواد متفاوت می‌سازند. لایه داخلی شیلنگ از جنس لاستیک مرغوب و مناسب درست شده و این لایه نیز با لایه‌های دیگر تقویت می‌شود. لایه بیرونی شیلنگ از لاستیک رنگی یا پلاستیک ساخته می‌شود و آن را به صورت مضرس در می‌آورند تا در برابر فرسایش مقاومت داشته باشد. شیلنگ‌ها را معمولاً در سه رنگ می‌سازند: سیاه، سبز و قرمز.

این رنگ‌ها استاندارد نمی‌باشد ولی معمول است که رنگ قرمز را برای استیلن یا گازهای سوختنی دیگر به کار می‌برند و رنگ سبز و سیاه را برای اکسیژن مصرف می‌کنند.

اندازه شیلنگ را براساس قطر داخلی آن (ID) می‌سنجند

در جوشکاری اکسی استیلن شعله در انتهای سربک (TIP) ایجاد می‌شود. جنس سربک از مس تهیه می‌شود. هدایت حرارتی مس زیاد است و به همین علت در نوک مشعل حرارت متتمرکز نمی‌گردد. اندازه سربک و فرم آن در جوشکاری اهمیت زیادی دارد و دو نوع سربک یا نازل ساخته می‌شود.

۱- سربک‌های یکپارچه

۲- سربک‌های دو تکه (شکل ۲-۱۵)

سربک‌ها هم مانند سایر قطعات تحت تأثیر مکانیسم خوردگی و فرسایش قرار می‌گیرند؛ از این رومراقبت از آنها بسیار ضروری است. مشعل جوشکاری ابزار کار بسیار دقیقی است که برای استفاده طولانی از آن باید به نکات زیر توجه نمود :

۱- هرگز پستانک سرد را به مشعل گرم نپیچید.

۲- برای گشودن قسمت‌های مشعل انبردست بکار نبرید بلکه از آچاری به اندازه آن استفاده نمائید.

۳- هرگز پستانک لوله‌های اختلاط را با یکدیگر عوض نکنید.

۴- هرگز برای پاک کردن سربک یا نازل روی آن سوهان نکشید، زیرا قطر سوراخ آن بزرگ می‌شود. بهتر است نازل را با تکه‌ای چوب یا قطعه‌ای چرم پاک کنید و اگر نازل را در آب خنک کنید ذرات فلز چسبیده به آن به سهولت جدا می‌شود.

۵- سوراخ پستانک را باید با سوزن‌های مخصوص هر پستانک پاک کرد و هرگز برای این عمل از سیم سخت استفاده نکنید زیرا سوراخ نازل گشاد می‌شود.

۶- باز کردن و بستن شیر مشعل باید آهسته انجام گیرد. در موقع روشن کردن مشعل نخست شیر اکسیژن و سپس

چنان‌چه لازم باشد که طول شیلنگ بلند باشد قطر داخلی شیلنگ نیز باید افزایش یابد. معمولاً طول شیلنگ باید از ۵ متر کمتر باشد ولی سازندگان در حال حاضر طول  $7/6\text{m}$  را پیشنهاد می‌کنند.

شیلنگ‌ها باید انعطاف‌پذیر باشند و سطح داخلی آن در برابر تأثیر گازها فاسد نشود. شیلنگ را باید به وسیله بست مخصوص به پستانک مشعل و یا رگلاتور متصل کرد (شکل ۲-۱۶).




و در چندین اندازه ساخته می‌شود. اندازه قطر داخلی آنها  $\frac{3}{16}$ ،  $\frac{5}{16}$  و  $\frac{1}{4}$  (۴/۸mm، ۶/۴mm، ۷/۹mm) می‌باشد. اندازه شیلنگ باید متناسب با مشعل و طول مورد لزوم باشد. اندازه  $4/8$  میلی‌متر یا  $\frac{3}{16}$  (ID) حالت ارجاعی زیادی دارد و به علت سبکی وزن کاربرد آن در جوشکاری‌های سبک است.




شکل ۲-۱۶- شیلنگ جوشکاری

دیگر با شیلنگ و لگدمال کردن آن خودداری نمود.  
۲-۹- آتش‌زن (فندک): برای روشن کردن مشعل هرگز نباید از کبریت یا کاغذ استفاده کرد. در هنگام جوشکاری هرگز در جیب‌های خود مواد قابل احتراق نگه ندارید. استفاده از فندک جوشکاری بهترین روش برای روشن کردن مشعل است. آتش‌زن از سنگ چخماق و فولاد درست شده، آتش‌زن جرقه شدیدی می‌دهد. در شکل ۲-۱۷ یک فندک دستی جرقه‌ای و یک فندک گازی نشان داده شده است.

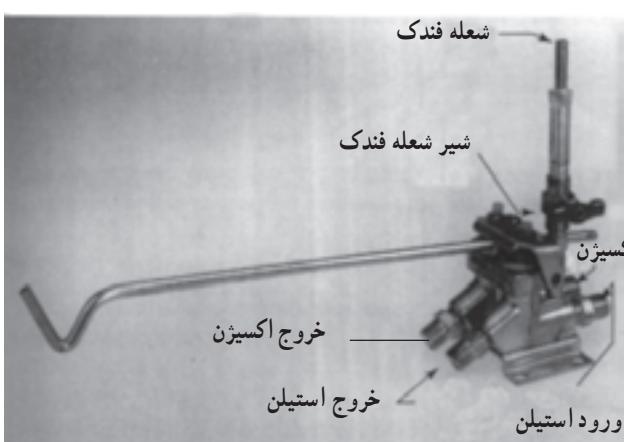

دنده مهره رابط شیلنگ اکسیژن به رگلاتور راست گرد و دنده مهره رابط لوله هدایت استیلن به رگلاتور چپ گرد است. از تماس شیلنگ‌ها با شعله آتش و فلز داغ باید جلوگیری کرد. شیلنگ را نباید بیش از اندازه خم کرد زیرا خمیدگی شدید باعث ترکیدن شده، در نتیجه فشار گاز داخل آن خارج یا اینکه مانع جریان گاز می‌گردد.

در مواقعي که از شیلنگ‌ها برای جوشکاری استفاده نمی‌شود باید آنها را دور از اشیایی که ممکن است به آنها صدمه بزنند به دیوار آویزان کرد. هنگام جوشکاری باید از اصابت اشیاء

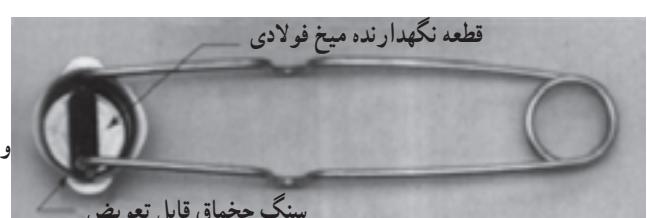

شکل ۲-۱۷- دو نوع فندک

شیشه‌های عینک ممکن است مدور یا مستطیل باشد.  
چنانچه شیشه مدور باشد قطر آن  $50\text{ mm}$  یا  $2\text{ اینچ}$  است و اگر مستطیل باشد اندازه آن  $10.8\text{ mm}$  .  $50.$  یا  $\frac{1}{4}\text{ اینچ}$  است.  
طرح بعضی از عینک‌های جوشکاری طوری است که به راحتی بر روی عینک‌های طبی قرار می‌گیرد.  
رنگ شیشه عینک‌های جوشکاری سبز یا قهوه‌ای است با درجه تاری متفاوت.  
اخیراً نوعی شیشه عینک جوشکاری ساخته شده که انکاس خطوط نور را طلایی رنگ نشان می‌دهد و می‌تواند از زیان رساندن هرنوع اشعه به چشم جلوگیری کند.  
در شکل ۲-۱۸ دو نمونه عینک جوشکاری نشان داده شده است.



**۴-۹-۲-عینک جوشکاری:** جوشکار اکسی استیلن باید در حین کار از عینک مناسب استفاده کند.  
شعله و هم‌چنین حوضچه مذاب دونوع اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفس از خود خارج می‌کنند. چنانچه این دونوع اشعه از فاصله کم به چشم برسد امکان درد چشم یا سرخ شدن آن می‌باشد. عینک نیز از برخورد جرقه‌هایی که برتاب می‌شوند و ممکن است به چشم اصابت کند، جلوگیری و در عین حال از نور خیره کننده ممانعت می‌نماید، از این‌رو جوشکار قادر به رؤیت منطقه مذاب و حرکت آن می‌باشد.

عینک‌های معمولی جوشکاری دارای یک قاب یا فرام ضدجرقه است که شیشه را محکم نگه می‌دارد و دارای یک نوار است که به راحتی عینک را در روی چشم نگه می‌دارد.



شکل ۲-۱۸ - دو نمونه عینک جوشکاری

جدول ۲-۲ - شماره شیشه عینک بر حسب ضخامت ورق و نوع کاربرد

| کاربرد  | ضخامت ورق                   |               | شماره تطابق |
|---------|-----------------------------|---------------|-------------|
|         | اینج (in)                   | میلی‌متر (mm) |             |
| جوش گاز | زیر $\frac{1}{8}$ اینچ      | کمتر از $2/2$ | ۵ یا $4$    |
|         | $\frac{1}{8} - \frac{1}{2}$ | $3/2 - 12/7$  | ۶ یا $5$    |
|         | بیش از $\frac{1}{2}$        | بیش از $12/7$ | ۸ یا $6$    |
| برشکاری | کمتر از $1$                 | کمتر از $25$  | ۴ یا $3$    |
|         | $1 - 6$                     | $25 - 150$    | ۵ یا $4$    |
|         | بیش از $6$                  | بیش از $150$  | ۶ یا $5$    |


درجه تاری شیشه براساس شماره‌هایی از  $1$  تا  $14$  است که هرچه شماره زیادتر باشد درجه تاری یا کدری آن زیادتر می‌شود.  
درجه تاری شیشه معمولاً در گوشه آن حک شده است.  
شیشه عینک جوشکاری باید با قواعد <sup>۱</sup> ANSI Z87.1 تطابق داشته باشد. جدول ۲-۲ این تطابق را نشان می‌دهد.

تمیز کردن نازل باید مراقب بود که سوراخ نازل بزرگ نشود یا ازحالت دایره شکل خارج شود.

وسیله تمیز کننده نازل محتوی یک مجموعه مفتول آج دار است که بسهولت وارد سوراخ نازل شده و آن را تمیز می کند (شکل ۲-۱۹).

**۲-۹-۵ تمیز کننده نازل مشعل (سوزن مشعل):**  
نازل مشعل جوشکاری اغلب در دهانه آن جرم می گیرد. برای اینکه شعله مناسبی ایجاد شود لازم است که دهانه نازل صاف و تمیز باشد.

چنانچه جوش خوب موردنظر باشد باید دهانه نازل از رسوب کربن و سرباره بطور کامل زدوده و پاک شود. در موقع

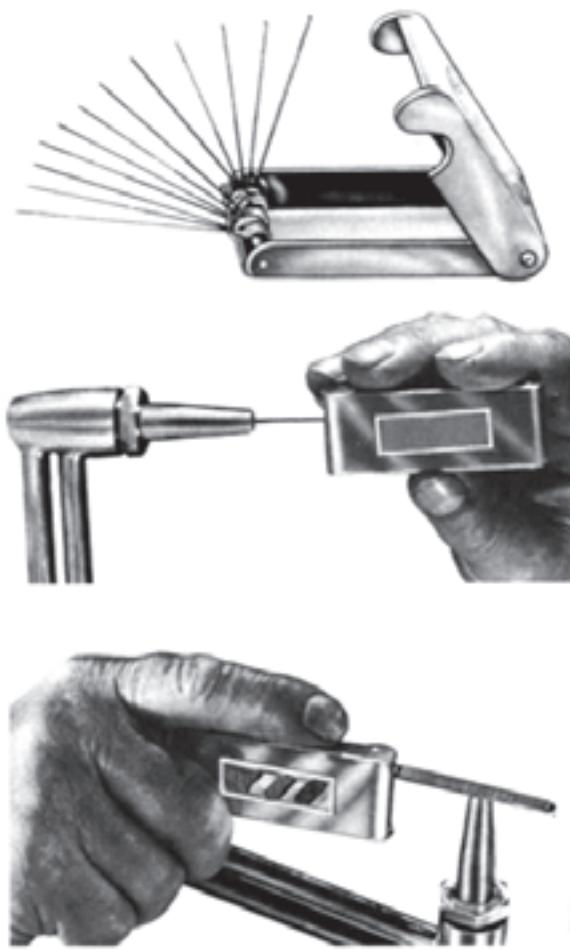

شکل ۲-۱۹- تمیزکننده نازل مشعل و روش کاربرد آن

استفاده از دستکش‌های نرم و سبک نیز یکی از ضروریات ایمنی در هنگام جوشکاری است. بخصوص در موقعی که طول سیم جوش کوتاه می شود از سوختن نوک انگشت‌ها جلوگیری می نماید یا اینکه ممکن است جوشکار اشتباهًا سیم جوش کوتاهی را بردارد که هنوز نوک آن داغ می باشد.

**۲-۹-۶ پوشش‌های محافظتی: در هنگام جوشکاری**  
لازم است که از پیش‌بند استفاده کرد در غیر این صورت ممکن است جرقه‌هایی که در حین جوشکاری از ناحیه مذاب به اطراف زبانه می کشد باعث سوختن و سوراخ نمودن لباس شود. زیرا با همین جرقه‌ها امکان آتش‌گرفتن شخص جوشکار وجود دارد. نوعی کلاه ایمنی نیز در هنگام جوشکاری ضروری است.

مخصوص پاک کردن استفاده نکنید.

### ۲-۹-۸- سیم جوش (Filler Metal): براساس

قواعد AWS سیم جوش به مفتولی گفته می شود که در عمل جوشکاری در یک مدار الکتریکی قرار نگیرد و به عبارت دیگر در ضمن جوشکاری شدت جریان الکتریکی از آن عبور نکند در غیر این صورت به آن الکترود گفته می شود. بعضی از سیم جوش های متداول عبارتند از :

۱- فولاد کم کربن (Mild steel)

۲- چدن (Cast iron)

۳- فولاد زنگ تزن (Stainless steel)

۴- آلیاژ های مس (Copper alloys)

۵- آلیاژ های آلومینیوم (Aluminum alloys)

سیم جوش های فولاد - برنج - فولاد ضدزنگ و بعضی از سیم جوش های آلومینیوم در طول های ۳۶ اینچ یا  $1\frac{9}{16}$ m با قطرهای

متفاوت در اندازه های  $\frac{3}{32}$  (۱/۱۶mm) -  $\frac{5}{32}$  (۳/۱۸mm) و  $\frac{3}{8}$  (۹/۵۳mm) -  $\frac{5}{16}$  (۷/۹۴mm) باشند.

ساخته می شوند.

سیم جوش های فولادی را با مس پوشش می دهند تا از زنگ زدگی آنها جلوگیری شود.

بعضی از سیم جوش های آلومینیوم یا آلیاژ های مس را مانند الکترودها با مواد شیمیایی پوشش می دهند. مشخصات سیم جوش های فولاد از حالت گذشته خارج شده و در زیر یک قاعده درآمده است که در جداول ۲-۳ و ۲-۴ نشان داده شده است.

### ۲-۹-۷- نکات مهم:

۱- حمل و نقل کپسول های اکسیژن و استیلن را بدقت انجام دهید. هیچگاه آنها را در معرض تابش نور شدید آفتاب و نزدیک به کانون های حرارت قرار ندهید. از آنسته شدن کپسول ها به گریس و روغن و مواد چربی دیگر احتراز کنید.

۲- قبل از اینکه شیر کپسول را بچرخانید مطمئن شوید که پیچ های رگلاتور کاملاً باز باشند.

۳- همیشه مشعل و شیلنگ ها را بعد از اتمام کار به دیوار آویزان کنید تا از لگدمال شدن و آسیب محفوظ بمانند.

۴- در مواقعی که مشعل را برای تمیز کردن و تعویض نازل باز می کنید از انبردست استفاده نکنید.

۵- برای روان شدن پیچ های رگلاتور و مشعل و کپسول ها از روغن استفاده نکنید و اگر ضرورتی باشد می توانید از صابون و گلیسیرین استفاده نمایید.

۶- در هیچ شرایطی جای شیلنگ های اکسیژن و استیلن را با یکدیگر عوض نکنید و از آلوده شدن آنها به روغن یا گریس اجتناب کنید.

۷- همیشه در هنگام جوشکاری از عینک مناسب و دستکش و پیش بند استفاده کنید.

۸- هرگز مشعل را با کبریت یا به وسیله آتش زای دیگری روشن نکنید.

۹- برای تمیز کردن لباس از گرد و خاک، از اکسیژن و یا استیلن استفاده نکنید.

۱۰- برای پاک کردن سوراخ نازل فقط از سوزن های

جدول ۲-۳- سیم جوش های فولادی

| شماره | نوع جنس سیم جوش                         | مقاومت کششی          |
|-------|---|----------------------|
| RG ۴۵ | فولاد کم کربن                           | ۳۱۰ MPa (۴۵۰۰۰ psi)  |
| RG ۶۰ | آلیاژ های فولاد با درصد کم آلیاژ        | ۴۴۸ MPa (۶۵۰۰۰ psi)  |
| RG ۶۵ | آلیاژ های فولادی درصد کم با مقاومت بالا | ۷۲۴ MPa (۱۰۵۰۰۰ psi) |

جدول ۲-۴- خصوصیات سیم جوش های RG 45

| مقادیم درصد | ماکریم درصد |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| psi         | MPa         | کربن        | منگانز      | سولفور      | فسفر        | سلیکون      |
| ۴۵۰۰۰       | ۳۱۰         | ۰/۰۶        | ۰/۲۵        | ۰/۰۳۵       | ۰/۰۲۵       | ۰/۰۳        |

نبرید.

۱۳- از کاربرد فتینگ‌های مسی و آلیاژهای مس که بیش از ۷۰ درصد مس داشته باشند در مسیر گاز استیلن پرهیز نمایید، زیرا در اثر تماس آنها با گاز استیلن احتمال احتراق وجود دارد.

۱۴- به هر علی‌اگر کپسول استیلن داغ شد بلا فاصله آن را به هوای آزاد منتقل کرده و درآب غوطه‌ور کنید و اگر چنین موقعیتی نبود با آب آن را اسپری کرده شیر آن را باز کنید و تا زمانی که از گاز تخلیه کامل نشده باشد، آن را با آب اسپری نمایید.

۱۵- ۲- نکات ایمنی در جوشکاری با اکسی استیلن: اگر از دستگاه و متعلقات جوش گاز به درستی استفاده شود این سیستم بدون خطر و ایمن می‌باشد در غیر این صورت بروز خطر سریع و دامنه آن وسیع خواهد بود. از این‌رو توجه به نکات ایمنی و آگاهی از پتانسیل تخریب برای همه جوشکاران ضروری است. جوشکار علاوه بر دانستن مسائل ایمنی الزاماً باید آنها را بکار ببرد زیرا آگاه شدن تنها شرط ایمنی نیست و در موقع کارکردن باید این نکات را بکار برد.

#### الف - استفاده از لباس کار و عینک جوشکاری

۱- هرچند که استفاده از لباس مخصوص جوشکاری الزامی است ولی متأسفانه در کارگاه‌ها کمتر یا اصلاً به آن توجه نمی‌شود. استفاده از عینک با درجه تاری مشخص ضروری است و در موقع جوشکاری یا برشکاری فلزات ضخیم درجه تاری عینک باید افزایش یابد.

۲- در هنگام جوشکاری باید از دستکش بلند و مخصوص استفاده کرد.

۳- در جوش بالای سر استفاده از کلاه ایمنی - پیش‌بند چرمی یا زاکت چرمی ضروری است.

۴- وجود هر شیء قابل احتراق بخصوص کبریت در جیب لباس خطرناک است.

۵- از پوشیدن بلوز و پیراهنی که سردست آستین آن دوبل داشته باشد باید اجتناب کرد و هم‌چنین در موقع کارکردن باید آستین پیراهن را تا و کوتاه نمود زیرا امکان ورود جرقه به داخل آن زیاد است.

۶- از پوشیدن لباس‌های آغشته به روغن و گریس در

سیم جوشکاری برای پر کردن درز دو قطعه فلزی که باید

به هم جوش داده شود، استفاده می‌شود.

سیم جوشکاری باید دارای دو خاصیت زیر باشد:

الف - از جنس همان قطعات فلزی باشد که باید به هم جوش داده شود.

ب - هرچه ممکن است خالص باشد.

#### ۱۰- ۲- ایمنی در جوشکاری با روش اکسی استیلن

##### ۱- ۲- نگهداری کپسول‌های محتوی گاز:

۱- کپسول باید در جایی انبار شود که جریان هوای آزاد وجود داشته باشد و انبار ضدحریق و صد شعله باشد.

۲- اگر لباس یا دست‌های شما آغشته به روغن است از تماس با کپسول محتوی گاز بخصوص اکسیژن پرهیز نمایید.

۳- کپسول‌ها را از تماس با یخ و برف دور نگه دارید و آنها را در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار ندهید.

۴- انبار کپسول باید دور از کانون‌های آتش و روغن یا گریس باشد، مانند بشکه روغن.

۵- کپسول استیلن را در هر شرایطی که باشد باید بطور قائم نگه داشت.

۶- کپسول‌های محتوای گازهای مختلف را در کنار هم انبار نکنید و کپسول‌های پر و خالی را جداگانه نگهداری نمایید.

۷- کپسول باید از دستگاه‌های الکتریکی یا سیم‌های حامل جریان الکتریسیته دور باشد و نیز در معرض جرقه‌های پرتاب شده از جوشکاری قرار نگیرد.

۸- نوع رگلاتورهای گاز باید از نوع کاهنده فشار باشد و سعی کنید شیرهای مربوطه را به آهستگی باز نمایید.

۹- همیشه مطمئن شوید که شیر بدنه کپسول اکسیژن عاری از روغن - آب و اجسام خارجی باشد.

۱۰- برای حمل و نقل کپسول از جرثقیل‌هایی که قلاب مغناطیسی دارند، استفاده نکنید.

۱۱- در مواقعي که از کپسول استفاده نمی‌کنید شیر آن را بیندید هرچند برای زمان کوتاهی باشد.

۱۲- برای تشخیص نشت گاز از کپسول و متعلقات آن فقط از آب صابون استفاده کنید و هیچگاه مواد دیگر را بکار

## د— شعله

- ۱— هنگامی که از شعله استفاده نمی‌شود لازم است که آن را خاموش کرد.
- ۲— قبل از روشن کردن مشعل مطمئن شوید که در مجاورت شما مواد اشتعال‌زا وجود نداشته و شخص دیگری در نزدیکی شما نباشد.
- ۳— استفاده از دستگاه اکسی استیلن  
۱— قبل از بستن رگلاتور به کپسول، شیر کپسول را کمی باز کنید تا گاز از آن خارج شود و سپس رگلاتور را وصل نمایید. در مرور کپسول استیلن مطمئن شوید که در اطراف شعله‌ای روشن نباشد.
- ۲— برای نصب رگلاتورها به کپسول از آچاری استفاده کنید که به مهره‌ها کاملاً جفت گردد و از آچار فرانسه استفاده نکنید.
- ۳— قبل از بستن مشعل به شیلنگ گاز، داخل شیلنگ را تخلیه کنید و برای این منظور لازم است که سر دیگر شیلنگ را از پستانک رگلاتور باز کرده یا کمی آن را باز کنید تا گاز داخل آن خارج شود.
- ۴— برای روشن کردن شعله همیشه از فندک جوشکاری استفاده کنید و از روش‌های دیگر پرهیز نمایید.
- ۵— تمام متعلقات دستگاه را از آلوده شدن به روغن و گریس حفظ کنید.
- ۶— ضروریست قبل از شروع به کار شیلنگ‌ها، رگلاتورها و شیرهای کپسول از نظر نشت گاز بازرسی شوند، زیرا امکان حریق در اثر نشت گاز زیاد است.  
چنانچه شیلنگ‌ها سوخته یا سوراخ شده و یا ترک داشته باشند آنها را تعویض کنید.
- ۷— قبل از اینکه شیر کپسول‌ها را باز کنید پیچ تنظیم کننده فشار رگلاتورها را به طرف بیرون یا عکس عقربه‌های ساعت بیچانید تا راه ورودی آن بسته شود سپس شیر کپسول را به آرامی باز کنید. برای کپسول استیلن فقط  $\frac{1}{4}$  و حداقل  $\frac{1}{3}$  دور باز کردن کافی است تا اگر حادثه‌ای بروز کرد بتوان بسرعت آنرا بست.

هنگام جوشکاری پرهیز نمایید.

## ب— جوشکاری یا برشکاری مخازن

- ۱— هرگز اقدام به جوشکاری یا برشکاری مخزن‌ها نکنید مگر اینکه مطمئن شوید که مخزن آلوده به مواد اشتعال‌زا مانند روغن — بنزین و ... نباشد.
- ۲— به خاطر داشته باشید که بعضی مواد اشتعال‌زا نیستند ولی هنگامی که بخار می‌شوند اشتعال‌زا می‌شوند.
- ج— استفاده از کپسول‌ها  
۱— تمام متعلقات دستگاه جوش اکسی استیلن مانند کپسول — رگلاتور — مشعل — سرمشعل — پستانک — شیلنگ و غیره نباید به روغن — گریس یا هر موادی که در آن هیدروژن وجود دارد، آغشته گردد.
- ۲— برای آزمایش نشت اکسیژن فقط می‌توان از کف صابون استفاده کرد.
- ۳— از وسایلی که اکسیژن از آن نشت می‌کند قبل از برطرف کردن عیب استفاده نکنید.
- ۴— همیشه و همه وقت شیرهای کپسول اکسیژن — کپسول گاز سوختنی را آهسته باز کنید و شیر کپسول اکسیژن باید تا آخر باز شود.
- ۵— هرگاه جسمی مانند لباس — دستکش از اکسیژن اشیاع شود خاصیت اشتعال‌زا بیدا می‌کند و تا مدت ۳۰ دقیقه نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.
- ۶— همیشه در موقع باز نمودن شیر کپسول اکسیژن روبروی رگلاتور قرار نگیرید. باید در یک طرف آن ایستاد و شیر را باز کرد.
- ۷— با مشاهده نشت گاز اکسیژن از اطراف شیر یا نشت استیلن از شیر و پلاک‌های محافظت، آنها را به هوای آزاد برد و از گاز بطور کامل تخلیه نمایید و به کارخانه تولید اکسیژن یا استیلن عودت دهید.
- ۸— کپسول‌های پر و خالی باید مجرزا از هم نگهداری شوند و محل نگهداری آنها باید به سیستم تهویه هوا مجهز باشد. کپسول‌های خالی را باعلامت «خ» یا «MT» مشخص کنید.
- ۹— در مواقعي که از کپسول استفاده نمی‌شود باید کلاه‌هک به روی آن بسته باشید.

موقعی که به عنوان عنصر آلیاژی به کار می رود ممکن است نقطه ذوب آن افزایش یا کاهش یابد. به هر صورت در موقع جوشکاری فلزاتی که حاوی عنصر روی هستند، لازم است از ماسک دهنی استفاده شود و عمل تهویه میز کار و محیط بخوبی انجام شود.

ز - اینمنی در استفاده از مشعل ها: نکاتی که در زیر به آنها اشاره می شود علاوه بر اینکه اینمنی را در کاربرد مشعل و ملزمات جوشکاری بیان می کنند در مورد محافظت شخص جوشکار در برابر خطرات احتمالی نیز کاربرد دارد.

۱ - هیچگاه سر مشعل سرد را به مشعل گرم و داغ وصل نکنید زیرا دراثر انتقال، حرارت مشعل باعث می شود که روزنه سر مشعل منقبض گردد.

۲ - برای تمیز کردن نوک سر مشعل همیشه از یک قطعه چوب یا چرم استفاده کنید. در هنگام تمیز کردن شیر اکسیژن را باز نکنید و این عمل را پس از تمیز کردن کامل سرمشعل انجام دهید.

۳ - در موقع تمیز کردن سوراخ سر مشعل از سوزن های با قطر بزرگتر استفاده نکنید زیرا باعث می شود اولاً سوراخ از حالت استوانه ای که دارد خارج شود و در ثانی اندازه سر مشعل بزرگ می شود.

۴ - قبل از اینکه مشعل را از دست خود خارج کید آن را خاموش کرده و مطمئن شوید که گاز از آن خارج نمی شود.

۵ - شیرهای مشعل همیشه باید با نوک انگشتان باز و بسته شود از ابزار دیگری مانند انبر دست استفاده نکنید. چنانچه عمل برگشت شعله شکل گرفت از مشعل استفاده نکنید مگر اینکه علت برگشت شعله معلوم شود و معایب مشعل یا دستگاه برطرف گردد.

۸ - آچار کپسول استیلن همیشه باید بر روی مغزی شیر قرار داشته باشد.

۹ - هیچ وقت اکسیژن را با فشار بیش از ۱۵psig یا ۱۰۳۴kPa مورد استفاده قرار ندهید.

۱۰ - به محض مشاهده و تشخیص پس زدن شعله در ابتداء شیر اکسیژن مشعل و پس از آن شیر استیلن مشعل و نیز بستن شیرهای کپسول اکسیژن واستیلن به ترتیبی که ذکر شد باید بلا فاصله بسته شوند.

بعد از بستن شیرها علت را بررسی و متعلقات دستگاه را آزمایش کنید و در صورت سالم بودن، استفاده مجدد از آنها بلا مانع است.

و - بخار فلزات و آلیاژها: تعدادی از فلزات و آلیاژهای وابسته به آنها در موقع حرارت دیدن، بخاری از آنها متصاعد می گردد که مسموم کننده می باشد.

این فلزات عبارتند از :

۱ - کادمیوم

۲ - روی

۳ - سرب

۴ - برلیوم

برای محافظت بعضی از فولادها از پوشش کادمیوم استفاده می کنند. بنابراین جوشکاری - برشکاری یا عمل بریزنگ این نوع فلزات خطرناک است. در صورتی که جوشکاری یا برشکاری این نوع فلزات ضروری باشد لازم است که محیط کار و میز کار بطور صحیح و اصولی تهویه گردد.

از فلز روی در قالب ها و در پوشش آهن گالوانیزه استفاده می شود. روی در درجه حرارت C ۴۲۰ ذوب می شود و در