

پودمان ۳

فرزکاری شیارها



## واحد یادگیری فرزکاری شیارها

استاندارد عملکرد

فرزکاری شیارها مطابق نقشه


پیش‌نیاز

نقشه‌خوانی  
کار با ابزارهای اندازه‌گیری  
فرزکاری سطوح تخت  
فرزکاری سطوح شیبدار

## شیارتراشی

**مقدمه:** شیار عبارت است از گودی که به منظور هدایت و اتصال قطعات و انتقال قدرت، ایجاد می‌شود، مانند حرکت کشویی عرضی و فوقانی ماشین تراش و میز ماشین فرز که توسط شیار دم چلچله هدایت می‌شود همین طور شیار T شکل روی میز دستگاه‌های فرز و متنه که جهت اتصال تجهیزات و بستن قطعه به کار می‌رود.

(شکل ۱)

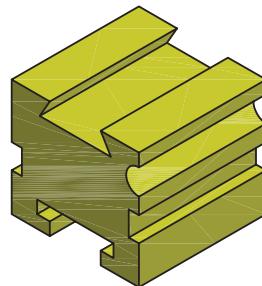

شکل ۱

پرسش




ضمن توجه به تصاویر (شکل ۱) درباره روش تولید شیارهای روی قطعات با هم مشورت نمایید.  
آیا این نوع از شیارها باروش‌های تولید که قبل آموخته‌اید قابل انجام است؟

پاسخ شما به پرسش مطرح شده هرچه باشد، با این جمله تکمیل می‌شود که برای ساخت دقیق قطعات شکل بالا نیاز به ابزارهای دیگری غیر از آنچه تا کنون آشنا شده‌اید دارید، لذا در ادامه شما را به شناسایی ابزارها و فرآگیری روش‌های شیارتراشی دعوت می‌نماییم.

## أنواع شیارها و روش‌های شیارتراشی

با توجه به اینکه شکل ظاهری شیارها مهم‌ترین عامل در کاربرد آنها می‌باشد، نام‌گذاری آنها بر این اساس انجام شده و عبارت‌اند از:

شیار راست گوشه (زاوادانی)، جناقی (V شکل)، دم چلچله، قوس‌دار و مارپیچ که در این فصل به روش ایجاد آنها، به جز شیار مارپیچ خواهیم پرداخت.

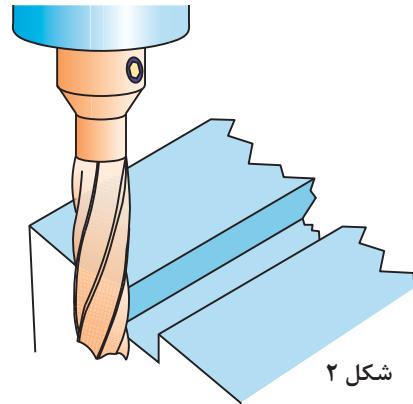

شکل ۲

### شیار راست گوشه (ناودانی)

فرو رفتگی است مستقیم با مقطع مریع یا مستطیل که بر روی یک سطح ایجاد شده است. از این شیارها در راهنمای تخت قسمت های متحرک استفاده می شود. مانند بعضی از گیره ها که برای هدایت فک متحرک گیره استفاده می شود. یک نمونه از این شیار را می توان در شیار جای خار بر روی محور های استوانه ای مشاهده کرد. شیارهای راست گوشه در سطح میگردد که در دو نوع باز و بسته ایجاد می گردند معمولاً برای قرار گیری خارها استفاده می شوند.

### ایجاد شیار راست گوشه با فرز عمودی

برای ایجاد شیار راست گوشه با دستگاه فرز عمودی با توجه به ابعاد شیار از تیغه فرزهای انگشتی یا پیشانی تراش استفاده می شود که روش بستن تیغه فرز پیشانی تراش با میله فرز گیر کوتاه در فصل قبل بیان شد. در اینجا روش بستن تیغه فرزهای دنباله استوانه ای در گلت فشنگی دار را فرا می گیرید.

**بستن تیغه فرز:** تیغه فرزهای انگشتی، پیشانی تراش و هر نوع دیگری که دارای دنباله استوانه ای هستند مانند تیغه فرزهای تی شکل و زاویه دار را در فرز گیر کوتاه (گلت) می بندند. گلت درون سوراخ مخروطی گلوبی دستگاه فرز جا زده شده و به وسیله یک پیچ بلندی از پشت یا بالای دستگاه محکم بسته می شود.

بیشترین کاربرد گلت برای بستن تیغه فرز انگشتی می باشد. (شکل ۳) اجزای فرز گیر، فشنگی و تیغه فرز را نشان می دهد.



شکل ۳

نکته

برای بستن تیغه فرز ابتدا فشنگی را داخل مهره جا زده و سپس مهره را ببندید.





## نصب تیغه فرز انگشتی

وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه فرز عمودی
- ۲ آچارهای بستن فرزگیر
- ۳ فرزگیر (کلت)
- ۴ تیغه فرز انگشتی
- ۵ فشنگی متناسب با قطر تیغه فرز



- ۱ برای بستن تیغه فرز روی دستگاه همیشه از آچارهای مربوطه استفاده نمایید.
- ۲ آچار روی محور فرزگیر را بلافصله بعد از محکم کردن بردارید.
- ۳ در هنگام باز و بستن تیغه فرز از یک پارچه ضخیم برای برداشتن آن استفاده کنید و با دست برهنه به تیغ فرز دست نزنید.
- ۴ بستن و بازکردن تیغه فرز را فقط در حالت خاموش بودن ماشین انجام دهید.
- ۵ تیغه فرز را تا حد امکان کوتاه بیندید.



پس از پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی وسایل مورد نیاز را تحويل بگیرید و ضمن رعایت نکات ایمنی مراحل انجام کار را به ترتیب بعد از توضیحات هنرآموز و با نظارت او انجام دهید.

- ۱ بررسی کنید دستگاه و ابزارها سالم و تمیز باشند. (در صورت لزوم تمیز و تعویض نمایید).
- ۲ مطابق شکل رو به رو فشنگی را در داخل مهره قرار داده و سپس تیغه فرز را داخل فشنگی قرار دهید.



هیچ‌گاه اول تیغه فرز را داخل فشنگی قرار ندهید.

- ۳ مهره، فشنگی و تیغه فرز را روی فرزگیر بیندید. (شکل ۴)

شکل ۴



**۴** سوراخ مخروطی گلوبی دستگاه و دنباله مخروطی فرزگیر را با پارچه مناسب، تمیز کنید و دنباله را درون سوراخ مخروطی گلوبی دستگاه طوری قرار دهید که شیار پیشانی میله فرزگیر در محل خود قرار گیرد.

**۵** فرزگیر را در گلوبی دستگاه قرار داده و مهره را توسط پیچ بلندی که در امتداد محور اصلی در پشت یا بالای دستگاه قرار دارد با آچار آلن محکم کنید (باید در نظر داشته باشیم که گاهی فرزگیر قبل از روی محور ماشین نصب شده است که در این صورت می‌توانیم مجموعه فشنگی، تیغه فرز و مهره را روی فرزگیر بیندیم). (شکل ۵)



شکل ۵

**۶** از دور بودن (نداشتن لنگی) تیغه فرز مطمئن شوید (با روشن کردن دستگاه و خاموش کردن آن).



## فرزکاری شیارها

شیار قطعه روبنده را مطابق نقشه و به ترتیب مراحل زیر بعد از شرح انجام کار توسط هنرآموز فرزکاری نمایید.

	<p><b>نام قطعه:</b> بدنه روبنده</p> <p><b>جنس:</b> st37</p> <p><b>ابعاد مواد اولیه:</b> <math>102 \times 38 \times 20</math></p> <p><b>سایر تولارانس ها:</b> <b>ISO2768-f</b></p> <p><b>تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار</li> <li>۲- تیغه فرز انگشتی</li> <li>۳- زیرکاری مناسب</li> <li>۴- گونیای مویی</li> <li>۵- کولیس</li> <li>۶- چکش پلاستیکی (مسی)</li> <li>۷- سوهان تخت جهت پلیسه گیری</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ۱ برای تنظیم دستگاه و قطعه کار و ابزار همیشه از آچارهای مربوطه استفاده نمایید.
- ۲ آچار روی محور فرز را بلافاصله بعد از محکم کردن بردارید.
- ۳ از نزدیک کردن دست به تیغه فرز در حال گردش جداً خودداری کنید. در این حالت حتی دور کردن براده ها از سطح کار نیز خطرناک است.
- ۴ در صورت صدمه دیدن دستگاه یا ابزارها به هنرآموز یا استاد کار اطلاع دهید.
- ۵ سعی کنید برای ساخت قطعات، راه بی خطر و کوتاه و کم هزینه انتخاب کنید.
- ۶ همیشه سعی کنید محدوده کاری شما مرتب و تمیز باشد.
- ۷ در صورتی که در انجام کار گروهی اختلافی پیش آمد به هنرآموز اطلاع دهید.
- ۸ از عینک محافظت استفاده شود.
- ۹ از محکم و درست بسته شدن قطعه کار درون گیره با سایر وسایل نگهدارنده مطمئن شوید.

نکات ایمنی و حفاظتی



## مراحل انجام کار

- ۱ خط کشی قطعه کار گونیا کاری شده (در صورتی که قطعه کار را قبل گونیا کاری نکرده‌اید آن را گونیا کنید).
- ۲ بستن قطعه کار
- ۳ بستن تیغه فرز انگشتی
- ۴ تنظیم تعداد دور، جهت گردش و مقدار پیشروی لازم و روشن کردن دستگاه
- ۵ انتقال تیغه فرز به محل شیار. به این منظور تیغه فرز را ابتدا با کنار عرض قطعه مماس کرده و سپس به اندازه مجموع شعاع تیغه فرز انگشتی و نصف عرض قطعه کار جابه‌جا نمایید و در محل شروع شیار قرار دهید.
- ۶ مماس کردن تیغه فرز با سطح قطعه کار (برای جلوگیری از صدمه دیدن سطح کار بهتر است از چسب کاغذی یا نوار کاغذ استفاده کنیم).
- ۷ قرار دادن حلقه تنظیم حرکت عمودی روی صفر
- ۸ تنظیم عمق بار و شروع عملیات براده‌برداری و ادامه تا پایان کار

توجه



می‌توان براده‌برداری را در چند مرحله انجام داد. مثلاً ابتدا به عمق ۵، سپس به عمق ۱۰ و گام‌به‌گام تا انتهای. البته با کسب مهارت می‌توان عمق کامل را در یک حرکت تراشید (تا از بدنه تیغه فرز به طور کامل استفاده شود).




## ۹ خاموش کردن دستگاه، باز کردن قطعه، اندازه‌گیری و کنترل آن.

با توجه به اینکه در هنگام شیارتراشی در گیری تیغه فرز با قطعه کار زیاد است عمق بار، تعداد دور و پیشروی تقریباً نصف حالت معمول انتخاب گردد.

نکته مهم



## شیارتراشی با فرزافقی و تیغه فرزپولکی

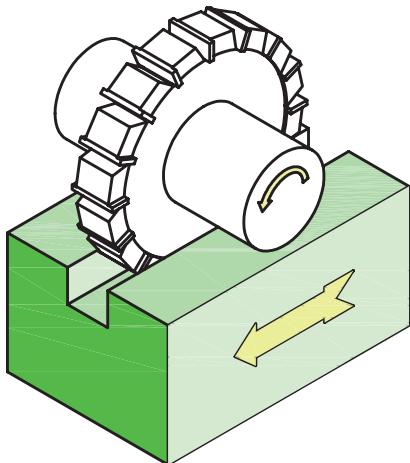

اگر شیار قطعه موازی طول میز باشد باید تیغه فرز را ابتدا با لبه عرضی قطعه کار مماس کرده و بعد به اندازه مجموع نصف ضخامت تیغه و فاصله وسط شیار از لبه قطعه کار جابه‌جا نمود و حرکت میز عرضی را قفل کرد سپس در ابتدای طول شیار مماس کرده، پس از تنظیم بار عمقی فرزکاری را تا انتهای ادامه دهد.

**اندازه‌گیری و کنترل شیارهای راست گوشه**

اندازه‌گیری شیارهای راست گوشه با کولیس عمقسنج مطابق با روش‌های معمولی که قبل‌آگفته شده انجام می‌شود.

نکته مهم



در فرزکاری شیارها، موازی بودن شیار با محور یا لبه قطعه اهمیت زیادی دارد، مخصوصاً اگر به عنوان راهنمای مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین باید برای جلوگیری از خطا از ساعت بودن گیره مطمئن بود.

پرسش



- ۱ در چه قسمت‌هایی از دستگاه فرزی که شما کار می‌کنید از شیارهای راست گوشه استفاده شده ، نقش هر کدام را بنویسید؟
- ۲ برای ایجاد شیار راست گوشه از چه تیغه فرزهایی استفاده می‌شود؟



### فرز کاری شیار راست گوشه (قطعه شماره ۵ گیره):

شیار قطعه شماره ۵ را که قبلًاً گونیا کاری نموده اید به کمک عملیات فرز کاری مطابق نقشه و مشخصات داده شده طی مراحل زیر تکمیل نمایید.

	<b>نام قطعه:</b> شماره ۵ پروژه اصلی <b>جنس:</b> st37 <b>ابعاد مواد اولیه:</b> ۴۲×۳۸×۱۴ <b>سایر تولرانس ها:</b> ISO 2768-f <b>تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱ دستگاه فرز با امکانات لازم</li> <li>۲ جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار</li> <li>۳ تیغه فرز انگشتی یا پولکی</li> <li>۴ زیرکاری سنگ خورده</li> <li>۵ گونیای مویی</li> <li>۶ کولیس</li> <li>۷ چکش پلاستیکی فشرده (مسی)</li> <li>۸ سوهان تخت جهت پلیسه گیری</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### مراحل انجام کار:


- ۱ خط کشی قطعه کار گونیا کاری شده (در صورتی که قطعه کار را قبلًاً گونیا کاری نکرده اید آن را گونیا کنید).
- ۲ بستن قطعه کار
- ۳ بستن تیغه فرز انگشتی یا پولکی
- ۴ تنظیم تعداد دور و مقدار پیش روی لازم و روشن کردن دستگاه
- ۵ انتقال تیغه فرز به محل شیار به این منظور تیغه فرز را ابتدا با کنار عرض قطعه مماس کرده و سپس به اندازه مجموع شعاع تیغه فرز انگشتی و نصف عرض قطعه کار جایه جا نمایید و در محل شروع شیار قرار دهید.
- ۶ مماس کردن تیغه فرز با قطعه کار و قراردادن حلقه تنظیم حرکت عمودی روی صفر
- ۷ تنظیم عمق بار و شروع عملیات برآده برداری و ادامه تا پایان کار

با توجه به اینکه در هنگام شیارتراشی درگیری تیغه فرز با قطعه کار زیاد است تعداد دور و پیشروی نصف حالت معمول انتخاب گردد و از مایع خنک کاری مناسب استفاده شود.




#### شیارهای (جناقی) V شکل:

این شیارها یکی از شیارهای پرکاربرد می‌باشند. سطوح این شیارها بایستی دارای سطحی کاملاً صیقلی باشند چرا که با تماس دو قطعه در شیار اصطکاک به حداقل برسد. لذا سطوح شیارهای جناقی را پس از تولید سنگ زده و بعد شابرکاری می‌کنند. شیارهای جناقی به دلیل شکل هندسی که دارند نیروهای جانبی وارده را تحمل کرده و مانع خارج شدن قطعه از مسیر شیارمی‌شوند و حرکت بدون انحراف قطعه متحرک را امکان‌پذیر می‌سازند. در بیشتر موارد این شیارها را به طور جناقی کامل نمی‌سازند، یعنی انتهای شیار را تخت در نظر می‌گیرند. بهترین زاویه داخلی برای این شیارها  $90^\circ$  درجه می‌باشد. بارزترین نمونه مورد استفاده این نوع شیار در راهنمای ماشین تراش می‌باشد. (شکل ۷)

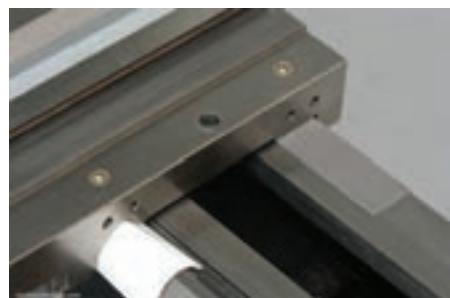


شکل ۷

اگر اطراف میله گردی را با شیارهای راست گوشه یا V شکل کم عمق فرزکاری کنیم، یک هزار خاری ایجاد می‌شود. (شکل ۸)


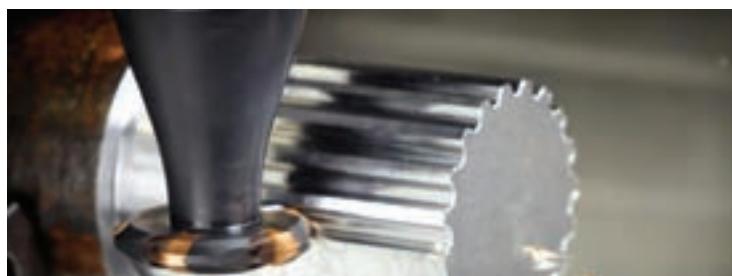


شکل ۸

از شیارهای V شکل در ابعاد بزرگ‌تر به عنوان تکیه‌گاه قطعات گرد در هنگام بستن، کنترل و خط‌کشی استفاده می‌گردد. (شکل ۹)

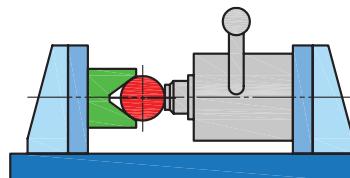

شکل ۹

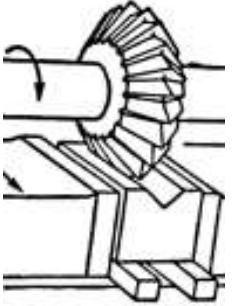
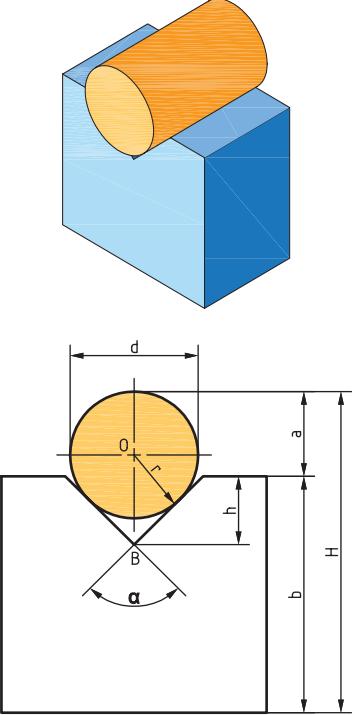
روش‌های ایجاد ، کنترل و اندازه‌گیری شیارهای ۷ شکل (جناقی)			ردیف
عنوان	توضیحات	شكل	
ایجادشیار ۷ شکل با فرزکاری افقی	پس از انجام کارهای مقدماتی ( همان‌طور که در فرزکاری شیارها گفته شد) تیغه فرزی ۷ شکل مناسب با اندازه قطعه انتخاب و روی دستگاه سوار می‌کنیم و بعد از مماس کردن و تنظیم عمق بار با توجه به ارتفاع شیار، عملیات فرزکاری را تا کامل شدن قطعه کار ادامه می‌دهیم.		۱
ایجادشیار ۷ شکل با فرز کاری عمودی	با استفاده از تیغه فرز انگشتی و انحراف کلگی دستگاه فرز عمودی مطابق شکل می‌توان در دو مرحله شیار ۷ را ایجاد کرد. در این حالت برای جلوگیری از برخورد تیغه فرز با سطح مقابل نخست یک شیار مستقیم کم عرض ایجاد می‌نماییم و بعد کلگی دستگاه فرز را یک بار به سمت راست و یک بار به سمت چپ انحراف داده و براده برداری تا محل خط‌کشی شده ادامه می‌دهیم.		۲
اندازه‌گیری و کنترل شیار	برای کنترل این نوع شیارها از یک میله اندازه‌گیر به شعاع $r$ مطابق شکل، به‌طوری که سطح بالای آن از سطح قطعه بالاتر قرار گیرد استفاده می‌نماییم و به‌وسیله کولیس یا میکرومتر اندازه‌های $a$ , $b$ , $H$ , $d$ را خوانده و ارتفاع شیار را از فرمول زیر محاسبه می‌کنیم. $h + a = OB + r$ $h = OB + r - a$ $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{r}{OB}$ $OB = \frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}}$ $a = H - b$ $h = \frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}} + r - (H - b)$		۳



کاربردهای شیارهای جناقی (V) را بنویسید.



فرزکاری شیار جناقی (V) قطعه شماره ۲ فک ثابت گیره را مطابق نقشه انجام دهید.

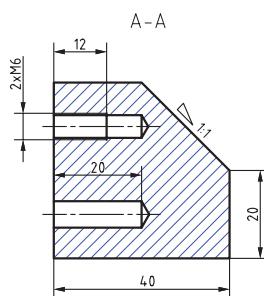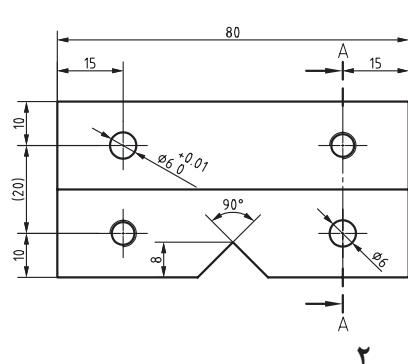

**نام قطعه: فک ثابت گیره قطعه  
کار شماره ۲ پروژه**

**جنس: st37****ابعاد مواد اولیه: ۸۵×۴۲×۴۲****سایر تولرانس ها: ISO2768-f**

در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات اینمی و حفاظتی که قبلًا گفته شد را رعایت کنید

**تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز:**


- ۱ دستگاه فرز با امکانات لازم
- ۲ جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار
- ۳ تیغه فرز V شکل
- ۴ زیرکاری مناسب
- ۵ گونیای مویی
- ۶ کولیس و میله های اندازه گیر
- ۷ چکش پلاستیکی
- ۸ سوهان تخت جهت پلیسه گیری

### مراحل انجام کار:

- ۱ خط کشی قطعه کار گونیا کاری شده (در صورتی که قطعه کار را قبلًا گونیا کاری نکرده اید آن را گونیا کنید)
- ۲ بستن قطعه کار
- ۳ بستن تیغه فرز V شکل
- ۴ تنظیم تعداد دور و مقدار پیشروی لازم و روشن کردن دستگاه
- ۵ انتقال تیغه فرز به محل شیار به این منظور تیغه فرز را ابتدا به محل خط کشی قطعه انتقال دهید.
- ۶ مماس کردن تیغه فرز با قطعه کار و قرار دادن حلقه تنظیم حرکت عمودی روی صفر
- ۷ تنظیم عمق بار و شروع عملیات براده برداری و ادامه تا پایان کار
- ۸ کنترل اندازه و تولرانس های هندسی و کیفیت سطوح

## شیارهای T شکل

نوع دیگری از شیارها، شیارهای T شکل هستند که به خاطر شکل هندسی که دارند برای مهار کردن گل پیچ اتصال مناسب می‌باشند. با ایجاد این شیار بر روی میز ماشین‌های ابزار می‌توان وسایل بستن مانند گیره یا روبنده را به میز محکم کرد. شکل مستطیلی قسمت پایین شیار مانع از چرخش گل پیچ می‌شود. (شکل ۱۰)

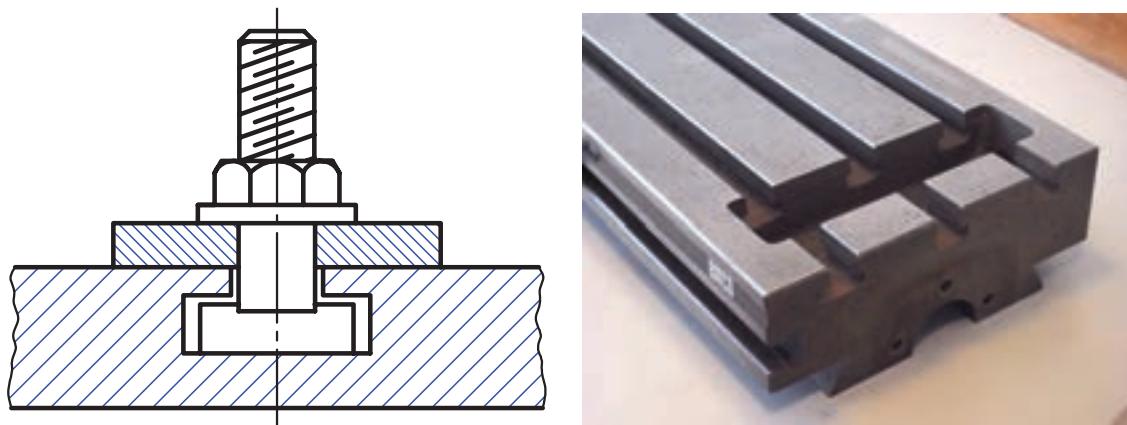

شکل ۱۰

روش‌های ایجاد، اندازه‌گیری و کنترل شیار T شکل			ردیف
عنوان	توضیحات	شکل	
ایجاد شیار T با فرزکاری عمودی	بعد از ایجاد شیار اولیه با تیغه فرز T انگشتی برای ادامه کار از تیغه فرز مطابق شکل استفاده می‌شود. (قطر تیغه فرز انگشتی با توجه به قطر تیغه فرز T شکل انتخاب می‌شود).		۱
اندازه‌گیری و کنترل شیار T	عمق و عرض این نوع شیارها به طور معمول به وسیله میکرومتر و کولیس قابل اندازه‌گیری بوده و کنترل سطوح با گونیا انجام می‌شود.		۲

نکته حائز اهمیت در ساخت این نوع شیارها ارتفاع لبه T شکل می‌باشد که بایستی به اندازه‌ای باشد که تحمل فشار و نیروی وارد از طرف پیچ را داشته باشد.

پرسش



- ۱ در چه قسمت‌هایی از دستگاهها و ابزارهایی که در کارگاه موجود است از شیارهای T استفاده شده، نقش هر کدام را بنویسید؟
- ۲ برای ایجاد شیار اولیه جهت فرزکاری شیارهای T به جز تیغه فرز انگشتی از چه تیغه فرز دیگری می‌شود استفاده کرد؟

فعالیت



### فرزکاری شیار T شکل:

قطعه مکعب مستطیلی به ابعاد  $40 \times 20 \times 20$  که در اختیار شما قرار می‌گیرد را مطابق نقشه زیر و مشخصات داده شده به کمک عملیات فرزکاری را طی مراحل زیر تکمیل نمایید.

نام قطعه: راهنمای T	نقشه قطعه کار شماره ۱۰ مونتاژکاری سطوح راهنمای T شکل
جنس: st37 یا AL	
ابعاد مواد اولیه: $40 \times 20 \times 20$	
تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز:	<p>۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار</p> <p>۲ تیغه فرز انگشتی</p> <p>۳ تیغه فرز T شکل</p> <p>۴ زیرکاری مناسب</p> <p>۵ گونیای موبایل</p> <p>۶ کولیس و میکرومتر و ساعت اندازه‌گیری</p> <p>۷ چکش پلاستیکی</p> <p>۸ سوهان تخت جهت پلیسه‌گیری</p>


در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات ایمنی و حفاظتی که قبلًا گفته شد را رعایت کنید

### مراحل انجام کار


- ۱ کنترل اندازه قطعه کار اولیه

- ۱ بستن قطعه کار و ابزار لازم و گونیا کاری قطعه کار
- ۲ خط کشی قطعه کار
- ۳ بستن مجدد قطعه کار
- ۴ بستن تیغه فرز انگشتی
- ۵ تنظیم تعداد دور و مقدار پیشروی لازم و روشن کردن دستگاه و ایجاد شیار راست گوشه
- ۶ بستن تیغه فرز  $T$

۷ انتقال تیغه فرز به محل شیار، به این منظور تیغه فرز را ابتدا با کنار قطعه مماس کرده و سپس میز را به اندازه مجموع شعاع ( $r$ ) تیغه فرز  $T$  و نصف قطعه کار (b) را جایه جا نمایید و در محل شروع شیار قرار دهید.

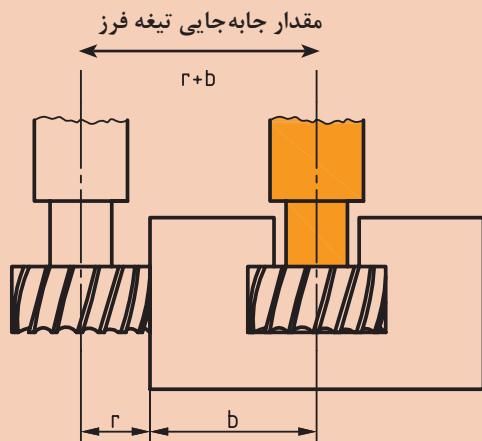

- ۸ مماس کردن تیغه فرز با قطعه کار و قراردادن حلقه تنظیم حرکت عمودی روی صفر
- ۹ تنظیم عمق بار و شروع عملیات براده برداری و ادامه تا پایان کار

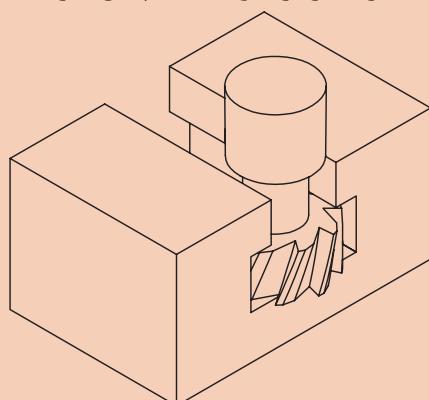

- ۱۰ باز کردن قطعه کار، کنترل اندازه و تولرانس ها و کیفیت سطوح

در موقع تراشیدن شیار  $T$  شکل بهتر است جهت حرکت تیغه فرز و قطعه کار را مخالف هم انتخاب نمایید.

نکته





## قطعه کار شماره ۲ مونتاژ کاری سطوح راهنمای T شکل

پس از بررسی نقشه با مشورت افراد گروه مراحل انجام کار و فهرست ابزارهای لازم را نوشته و در صورت تأیید هنرآموز محترم قطعه کار را آمده کرده و قطعه را ماشین کاری و سپس مونتاژ نموده و اشکالات احتمالی را در صورت امکان بر طرف نمایید.



نام قطعه: راهنمای T	نقشه قطعه کار شماره ۲ مونتاژ کاری سطوح راهنمای T شکل
جنس: AL یا st۳۷	
ابعاد مواد اولیه: ۴۰×۲۰×۲۰	
تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز: ۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار ۲ تیغه فرز انگشتی ۳ تیغه فرز T شکل یا شیارتراش ۴ زیرکاری مناسب ۵ گونیای موبی ۶ کولیس و میکرومتر و ساعت اندازه‌گیری ۷ چکش پلاستیکی ۸ سوهان تخت جهت پلیسه گیری	

در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات ایمنی و حفاظتی که قبلًا گفته شد را رعایت کنید

### شیارهای دم چلچله:

شیارهای دم چلچله‌ای به دو صورت داخلی و خارجی بر روی قطعات ایجاد می‌شود. حرکت قطعه متحرک بر روی این شیار دقیق‌تر از حالت‌های قبل صورت می‌گیرد. به خاطر شکل شیار، درگیری دو قطعه با تضمین بالایی انجام می‌شود، به طوری که انحراف از مسیر در این نوع غیر ممکن است. در مکانیزم حرکت خطی جهت هدایت صحیح قطعات متحرک از این نوع شیار استفاده زیادی می‌شود. نمونه شاخص این نوع شیار در کشویی (سوپرت) عرضی دستگاه تراش و کشویی محور اصلی دستگاه فرز افقی می‌باشد (شکل ۱۱).

جهت گرفتن لقی بین دو قطعه محرک و متحرک از قطعه‌ای منشوری به نام شمشیری استفاده می‌گردد. زاویه شیار دم چلچله‌ای را با توجه به کاربرد آنها معمولاً  $30-45-60-75$  درجه در نظر می‌گیرند که به دو صورت داخلی و خارجی تراشیده می‌شوند.

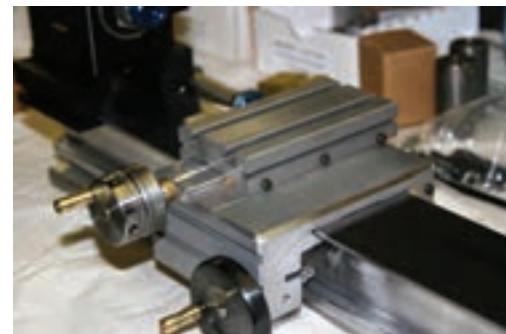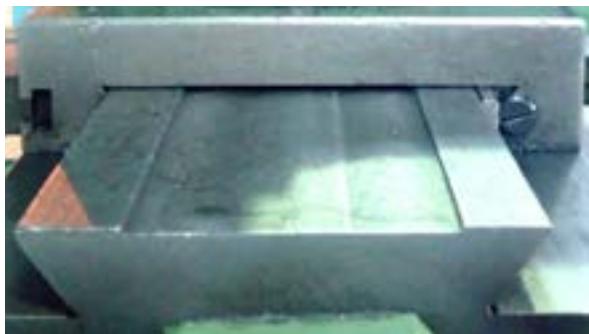

شکل ۱۱



الف) برای ایجاد شیارهای دم چلچله داخلی باید ابتدا شیاری راست گوشه تراشیده شود و بعد با تیغه فرزهای زاویه تراش فرم آن کامل شود.




ب) برای ایجاد شیارهای دم چلچله خارجی بهتر است قسمت‌های تخت با تیغه فرزهای مناسب دیگر فرزکاری شده و در مرحله بعد با زاویه تراش، فرم آن کامل گردد.


نکته



برای اندازه‌گیری قاعده بزرگ در شیارهای دم چلچله داخلی و قاعده کوچک در شیارهای دم چلچله خارجی از وسائل اندازه‌گیری معمولی نمی‌توانیم استفاده کنیم، لذا از روابطی که در جدول درج شده استفاده می‌نماییم.

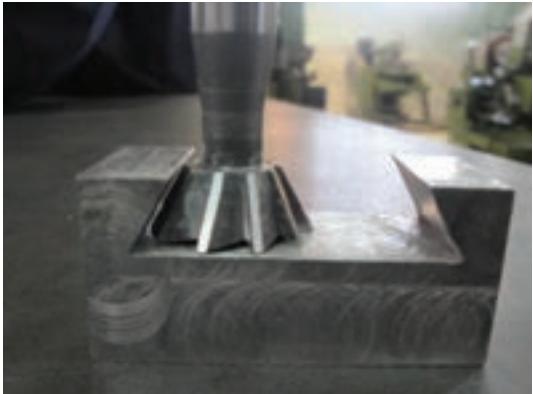
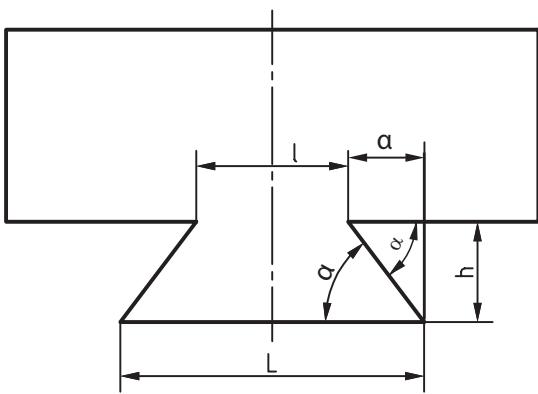
ایجاد شیارهای دمچلچله و روش‌های کنترل آنها			ردیف
عنوان	توضیحات	شکل	
ایجاد شیار دمچلچله داخلی	<p>پس از انجام تنظیمات اولیه، توسط تیغه فرز انگشتی که قطر آن به اندازه کوچک‌ترین عرض شیار یا کمتر باشد عمل براده‌برداری تا عمق لازم ادامه می‌یابد و بعد به کمک تیغه فرز زاویه‌دار مطابق شکل عملیات فرز کاری تکمیلی را انجام می‌دهیم (در مواردی که اندازه تیغه با شیار یکسان نباشد پس از تراشیدن یک طرف با جابه‌جایی عرضی تیغه طرف دیگر را کامل می‌کنیم).</p>		۱
اندازه‌گیری و کنترل شیار دمچلچله داخلی	<p>کنترل شیارهای دمچلچله داخلی از طریق محاسبه:</p> <p>ابتدا فاصله <math>a</math> را با کولیس عمق سنج دار اندازه گرفته و بعد برای محاسبه طول قاعده بزرگ از فرمول زیر استفاده کنید و با اندازه نقشه مقایسه نمایید.</p> $\cot g\alpha = \frac{a}{h} \Rightarrow a = h \cot g\alpha$ $L = l + 2 h \cot \alpha$ <p>مثال: اگر مقدار اندازه قاعده کوچک دریک شیار دمچلچله <math>l=20</math> و ارتفاع <math>h=10</math> و زاویه آن <math>60^\circ</math> درجه باشد مقدار قاعده بزرگ (<math>L</math>) را محاسبه کنید.</p> $L = l + 2 h \cot \alpha = 20 + 2 \times 10 \times \cot 60^\circ = 31.54$		۲

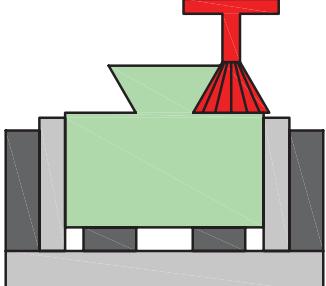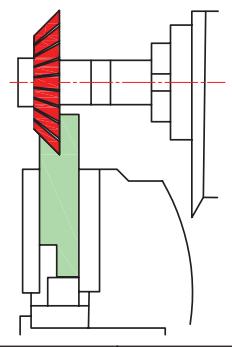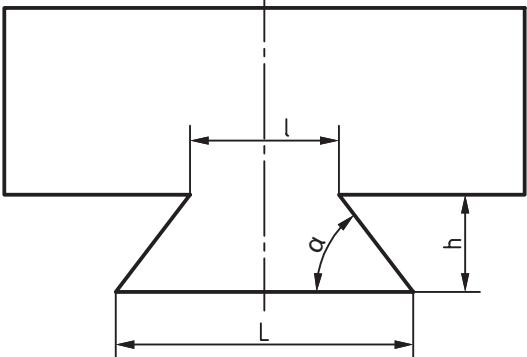	<p>پس از فرز کاری قسمت تخت با تیغه پیشانی تراش، با تیغه فرز زاویه تراش مناسب مطابق شکل عملیات فرز کاری برای هر دو طرف انجام می‌شود.</p>	<p>ایجاد شیار دم چلچله خارجی با فرز کاری عمودی</p>	۳
	<p>دستگاه را با دور و پیشروی مناسب تنظیم و بعد تیغه فرز را با پیشانی قطعه مماس می‌نماییم و بار می‌دهیم تا شیار قطعه از یک طرف تکمیل شود و همین مراحل را برای سمت دیگر تکرار می‌کنیم.</p>	<p>ایجاد شیار دم چلچله خارجی با فرز کاری افقی</p>	۴
	<p>کنترل شیارهای دم چلچله داخلی از طریق محاسبه: ابتدا فاصله <math>L</math> و <math>h</math> را با کولیس عمق سنج دار اندازه گرفته و بعد برای محاسبه طول قاعده کوچک <math>\alpha</math> از فرمول زیر استفاده کنید.</p> $l = L - 2hcot\alpha$	<p>اندازه‌گیری و کنترل شیار دم چلچله خارجی</p>	۵

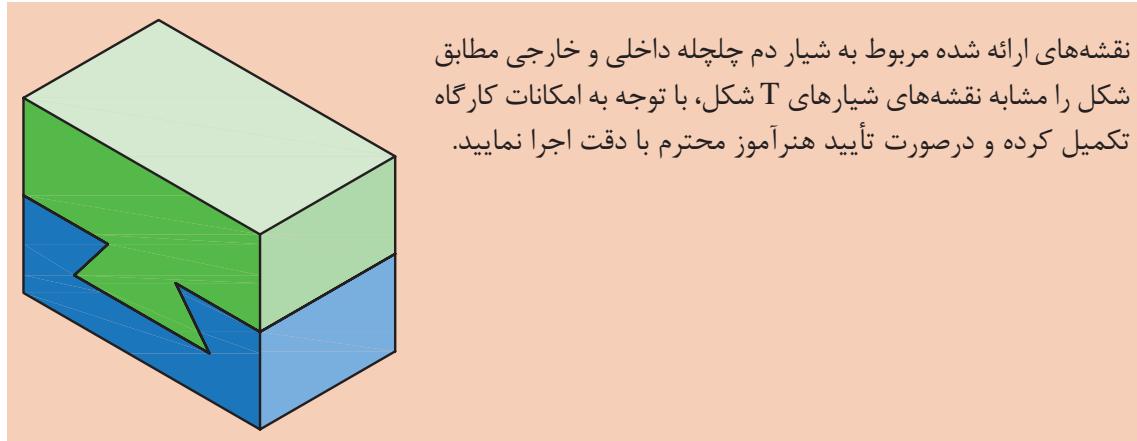

نقشه قطعه کار شماره ۱ مونتاژ کاری سطوح راهنمای دم چلچله


نام قطعه: راهنمای دم چلچله داخلی

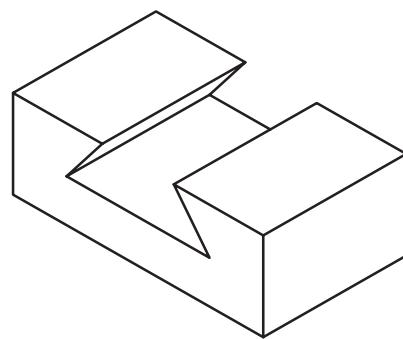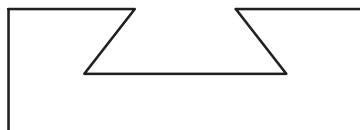

جنس: AL یا st37

ابعاد مواد اولیه:



تجهیزات و ابزارهای  
مورد نیاز:

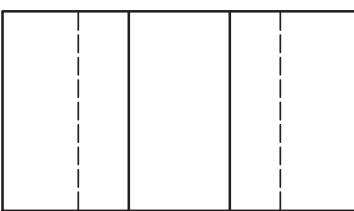

در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات اینمی و حفاظتی که قبل‌گفته شد را رعایت کنید.

نقشه قطعه کار شماره ۲ مونتاژ کاری سطوح راهنمای دم چلچله


نام قطعه: راهنمای دم چلچله خارجی

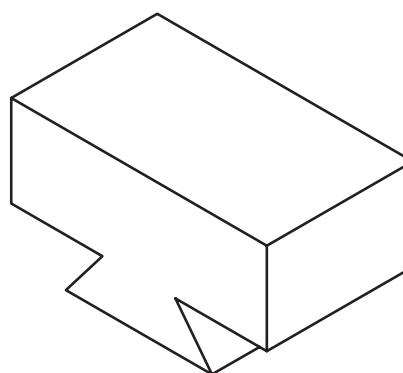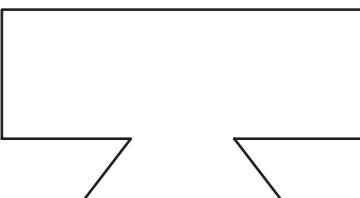

جنس: AL یا st37


ابعاد مواد اولیه:

تجهیزات و ابزارهای  
مورد نیاز:

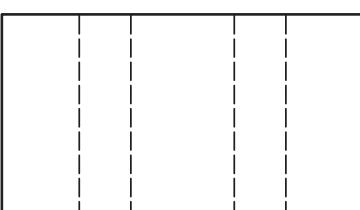

در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات اینمی و حفاظتی که قبل‌گفته شد را رعایت کنید.

## شیارهای قوس دار

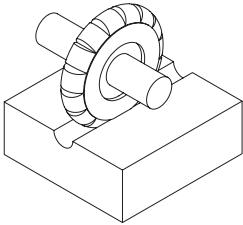ردیف	عنوان	توضیحات	شکل	روش های ایجاد شیارهای قوس دار
۱	ایجاد قوس داخلي (مقعر) با فرز کاري افقی	تیغه فرز متناسب با فرم داخلی را انتخاب و پس از تنظیم دقیق با پیشانی قطعه عملیات فرز کاری را تا ایجاد کامل فرم مورد نظر ادامه می دهیم.		
۲	ایجاد قوس داخلي (مقعر) با فرز کاري عمودی	تیغه فرز متناسب با فرم داخلی را انتخاب و پس از تنظیم دقیق با پیشانی قطعه عملیات فرز کاری را تا ایجاد کامل فرم مورد نظر ادامه می دهیم.		
۳	کنترل قوس های داخلي و خارجي	برای کنترل قوس های داخلي و خارجي راحت ترین روش استفاده از شابلون قوس است که باید متناسب با اندازه فرم آن باشد.		

۱ بررسی کنید در وسایلی که در زندگی روزانه مورد استفاده شما یا دیگر اعضای خانواده قرار می گیرد از چه قطعات صنعتی شیار دار و فرم دار استفاده شده است و نتیجه را در کلاس ارائه نمایید.

۲ با جستجو در اینترنت و دیگر منابع بررسی کنید ضایعات ناشی از فعالیت های کارگاهی شما چه ضرر هایی به محیط زیست می رساند و راه حل های مناسبی جهت کاهش آن پیدا کرده و در کلاس ارائه نمایید.

تحقیق








نقشه ارائه شده مربوط به فرم تراشی داخلی مطابق شکل را با توجه به امکانات کارگاه و با استفاده از دانسته‌های قبلی و مطالبی که در مورد شیارتراشی مطرح شد بررسی کرده و در صورت تأیید هنرآموز محترم با دقت اجرا نمایید.

یکی از شیارهای قوس‌دار را با تیغه فرز انگشتی، دیگری را با تیغه فرز غلتکی قوس‌دار و شیار راست گوشه را با تیغه فرز غلتکی سه بر تراش فرزکاری نمایید. کیفیت سطح آنها را مقایسه، نتیجه را در گزارش کار خود ثبت کنید.

نام قطعه: تمرين جهت شیار	نقشه قطعه کار شیارتراشی
جنس: st37 یا AL	
ابعاد مواد اولیه: ۳۴×۲۰×۲۰	
تجهیزات وابزارهای مورد نیاز:	در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات ایمنی و حفاظتی که قبلًا گفته شد را رعایت کنید

## ارزشیابی

۱ با دقت در تصاویر، جدول زیر را کامل کنید.

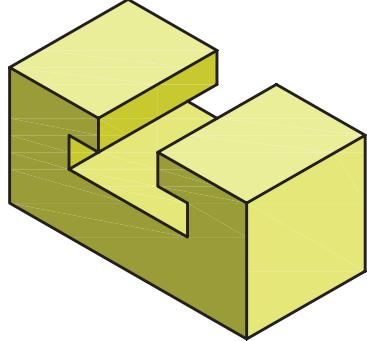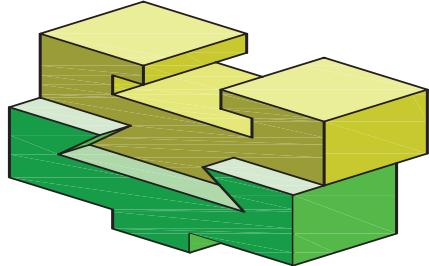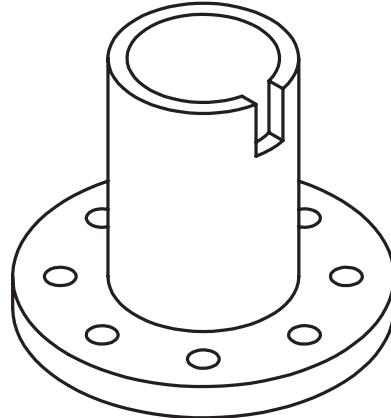نوع تیغه فرز جهت ایجاد آن	تصویر کاربردی	نوع شیار
		
		
		
		

۱ کدام مورد برای کنترل شیارهای V شکل مناسب است؟

الف) میله‌های اندازه‌گیر ب) میکرومتر ج) پرگار و کولیس د) کولیس و میله‌های اندازه‌گیر

۲ روش ایجاد شیار دمچلجه خارجی با فرز عمودی را شرح دهید.



۳ مراحل ایجاد شیار T شکل را بنویسید.

فعالیت  
تمکیلی ۱



۱ مراحل انجام کار فرزکاری سایر قطعات شیار دار گیره (قطعات شماره‌های ۱ و ۳ و ۶) را با توجه به نقشه‌ها نوشته و پس از مشورت با هم و تأیید هنرآموز محترم در کارگاه اجرا نمایید.

۲ قطعات فرزکاری شده را با توجه به روش‌های کنترل گفته شده بررسی و نتیجه را به هنرآموز گزارش دهید.

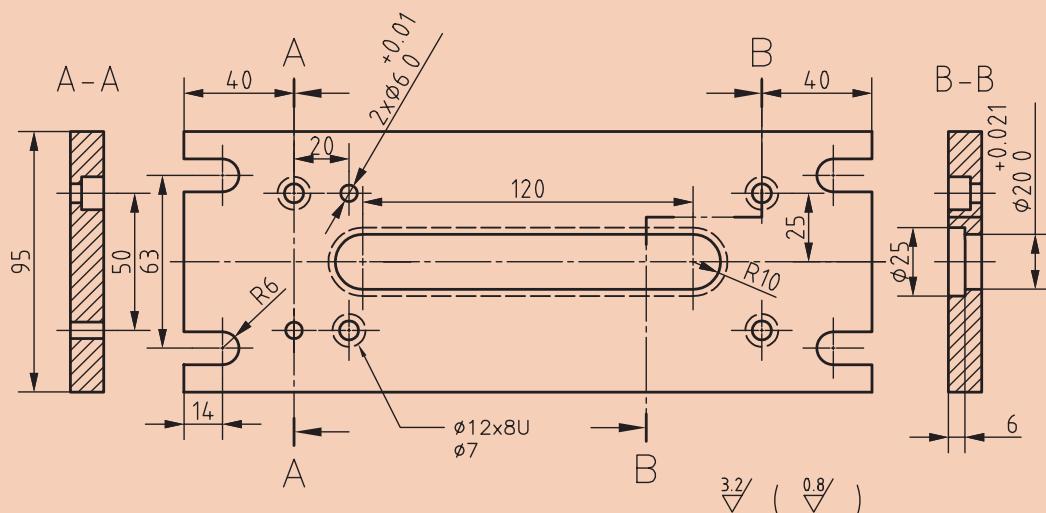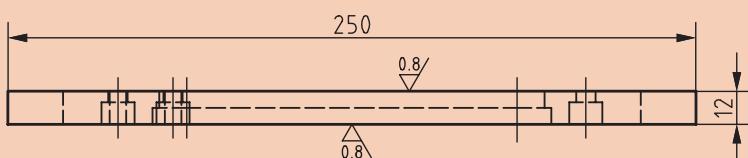

تاریخ:	هنرستان:	جنس: ST37
		ابعاد مواد اولیه: ۲۵۵×۸۵×۱۵
تعداد: ۱	نام و شماره: صفحه پایه-۱	مقیاس: ۱:۲
		تولرانس‌ها: ISO2768-f

۳ قطعه مطابق شکل را فرزکاری نمایید.

## ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: شیارتراشی

### نقشه کار: شیارتراشی

فرزکاری شیارتراشی مطابق نقشه. جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته تهیه شود.

**شاخص عملکرد:** ۱- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-f ۲- پرداخت سطح Ra= ۱/۶

**شرایط انجام کار:** ۱- انجام کار در محیط کارگاه نور یکنواخت باشد ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای  $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$


۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت

**مواد مصرفی:** جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته.

**ابزار و تجهیزات:** ماشین فرز اونیورسال بامتعلقات

- گیره موازی رومیزی - ساعت اندازه گیری -
- کولیس ۰/۰۵ - گونیای دقیق - آچار تخت -
- سوهان متوسط ۲۰۰ - زیرسرب سنگ خورده -
- برس موبی - تیغه فرز شکاف تراش -
- وسایل روغن کاری - چکش لاستیکی - زیرپایی

### معیار شایستگی:

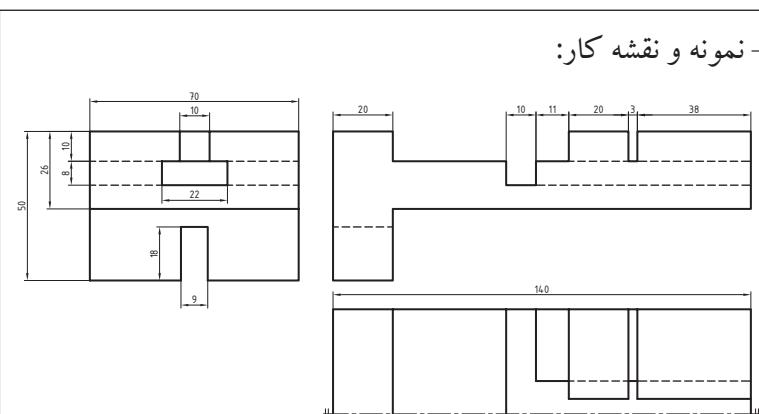

نمونه و نقشه کار:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و بستن ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	فرزکاری شیارتراشی	۲	
<b>شاخصی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</b>			
۱- مسئولیت پذیری			
۲- مدیریت مواد و تجهیزات			
۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ			
۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار			
۵- پایین دنی به الزامات نقشه			
* میانگین نمرات			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.