

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ



تولید به روش فرزکاری و سنگزنی

رشته ماشین ابزار
گروه مکانیک
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه






وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



تولید به روش فرزکاری و سنگزني - ۲۱۱۴۲۰	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأثیف:
غلامحسن پایگانه، محمد مهرزادگان، محمد خواجه حسینی، حسن امینی، سعید آقایی، سید حسن میرسعگری، حسن عبداللهزاده (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف:
محمد عاطفی‌نیا، حسن عبداللهزاده، محمد افتخاری مقدم و حسن مفتونی (اعضای گروه تأثیف)	مدیریت آماده‌سازی هنری:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	شناسه افزوده آماده‌سازی:
مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - مریم کیوان (طراح جلد) - حسین وهابی، افشین یوبه‌منش، آرزو یوبه‌منش (صفحه‌آرا) - سعید آقایی (رسام) - حسن مفتونی (عکاس)	نشانی سازمان:
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)	
تلفن: ۰۹۱۱۶۱-۸۸۳۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، وبگاه: www.chap.sch.ir	ناشر:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)	چاپخانه:
تلفن: ۰۹۸۵۱۶۱-۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۴۹۸۵۱۶۰/۴۴۹۸۵۱۶۰ صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹	سال انتشار و نوبت چاپ:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما می خاص»	
چاپ پنجم ۱۴۰۰	

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

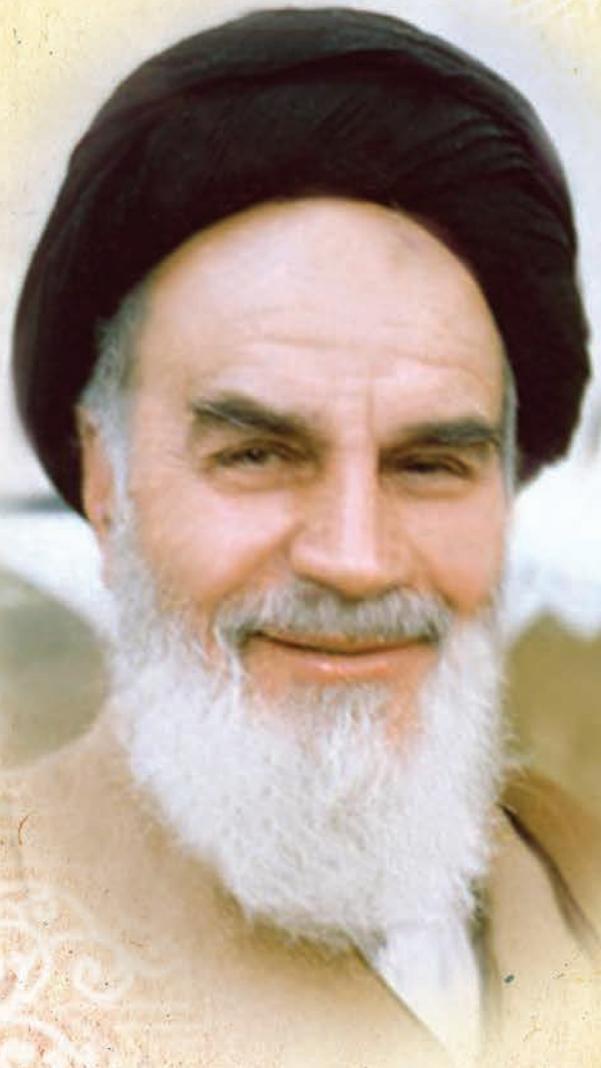

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قُدِّسَ سِرَّهُ)

فهرست

مقدمه

۱	پودمان اول: فرزکاری سطوح تخت
۳	■ ماشین کاری (براده برداری)
۴	■ فرزکاری
۱۵	■ تیغه فرزها
۲۶	■ ساعت اندازه گیری
۳۴	■ متعلقات دستگاه فرز
۴۰	■ سرعت برشی، عده دوران و سرعت پیشروی
۴۳	■ تعیین عده دوران مناسب در فرزکاری
۴۸	■ روش های فرزکاری (همراه - معکوس)
۵۰	■ گونیا کردن سطوح در فرزکاری
۶۸	■ ارزشیابی
۶۹	پودمان دوم: فرزکاری سطوح شیب دار
۷۰	■ فرزکاری سطوح شیب دار
۷۱	■ سطوح شیب دار
۷۴	■ اندازه گیری زوایای سطوح شیب دار
۸۱	■ روش های فرزکاری سطوح شیب دار
۹۲	■ شیب تراشی با انحراف کله گی دستگاه فرز
۹۸	■ ارزشیابی
۹۹	پودمان سوم: فرزکاری شیارها
۱۰۱	■ شیارتراشی
۱۰۱	■ انواع شیارها و روش های شیارتراشی
۱۰۷	■ شیارتراشی با فرز افقی و تیغه فرز پولکی

۱۲۳	ارزشیابی
۱۲۵	ارزشیابی هنرجو
۱۲۷	پودمان چهارم: چرخ دنده تراشی
۱۲۹	فرز کاری چند ضلعی
۱۲۹	محاسبات لازم برای چند ضلعی کردن قطعات
۱۳۳	تقسیم محیط کار
۱۴۹	ارزشیابی
۱۵۰	تراشیدن چرخ دنده ساده
۱۵۱	چرخ دنده ها (Gears) و اجزای آنها
۱۵۴	روش های تولید چرخ دنده
۱۶۴	دنده شانه ای
۱۶۸	کنترل چرخ دنده
۱۷۲	ارزشیابی
۱۷۳	پودمان پنجم: سنگ زنی
۱۷۵	مقدمه
۱۷۶	انواع سنگ زنی
۱۸۰	آماده سازی دستگاه
۱۸۲	بستن قطعه کار
۱۸۶	انتخاب چرخ سنگ
۱۸۹	نکات کاربردی در ساخت مایع خنک کننده
۱۹۵	تیز کردن چرخ سنگ
۲۰۹	ارزشیابی
۲۱۰	منابع و مأخذ

سخنی با هنر جویان عزیز

شایستگی در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی فرزکاری سطوح تخت
 - ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
 - ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
 - ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر
- بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است. این درس، چهارمین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته ماشین‌آباز و برای پایه ۱۱ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات برسانید.

کتاب درسی تولید قطعات به روش فرزکاری و سنگ‌زنی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر دریکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان‌های قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند

ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید. فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان درخصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند می‌باشند.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشتۀ ماشین ابزار طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفاء و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در بادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزمات کسب شایستگی می‌باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: فرزکاری سطوح تخت

پودمان دوم: فرزکاری سطوح شیب دار

پودمان سوم: فرزکاری شیارها

پودمان چهارم: چرخ دنده تراشی

پودمان پنجم: سنگ زنی

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.



پودمان ۱

فرزکاری سطوح تخت



سطح تخت، به سطوح بدون احنا گفته می‌شود که در بسیاری از قطعات صنعتی مشاهده می‌شود. مهارت در فرزکاری این سطوح یکی از اصلی‌ترین کارهای فرزکاری است.

واحد یادگیری فرزکاری سطوح تخت

استاندارد عملکرد

فرزکاری سطوح تخت با استفاده از دستگاه فرز FP4M مطابق تولرانس تعیین شده در نقشه.

پیش‌نیاز

نقشه خوانی
کار با ابزارهای اندازه‌گیری

فرزکاری سطوح تخت



شکل ۱

فرایندهای شکل دهی مواد(قطعات) به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

■ فرایندهای تغییر شکل بدون برآدهبرداری، که در آن حجم مواد ثابت است و شکل دهی به روش نوردکاری، آهنگری، کشش عمیق و... انجام می‌شود.

■ فرایندهای برآدهبرداری که با برداشتن ماده از قطعه کار به قطعه کار نهایی می‌رسیم مانند: تراشکاری، فرزکاری، سنگزنی و ... می‌باشد.

أنواع روش‌های ماشین کاری

به شکل روبرو دقت کنید و بگویید این قطعات با چه روش‌هایی ساخته می‌شود؟

ماشین کاری(برآدهبرداری)

معمولًاً ماشین کاری برای تولید قطعاتی با تولرانس ابعادی دقیق و با پرداخت سطحی خوب به کار می‌رود. در خیلی از موارد از ماشین کاری به عنوان عملیات تکمیلی روی قطعاتی که قبلاً با شیوه‌هایی مثل ریخته‌گری یا نوردکاری و... تولید شده‌اند نیز استفاده می‌شود. بیشتر قطعاتی که ساخته می‌شوند باید قبل از مونتاژ ماشین کاری شوند. تنوع فرایندهای ماشین کاری و ماشین‌های ابزاری که در صنعت به کار می‌روند زیاد است. ماشین کاری به موازات صنعتی شدن رشد چشم‌گیری داشته است و در بیشتر عملیات ماشین کاری از انرژی مکانیکی به عنوان یک نیروی محرک ابزار یا قطعه کار استفاده می‌شود. عمل برآدهبرداری از طریق تماس ابزار با قطعه کار است و ماشین‌هایی که برای این منظور به کار می‌روند معمولًاً به ماشین‌های ابزار معروف هستند (شکل ۲).



شکل ۲

از آنجایی که قطعات ساخته شده دارای شکل متفاوت هستند و ممکن است دارای سطوح تخت، استوانه‌ای، منحنی و ... باشند، لازم است که بر حسب نیاز از ماشینی استفاده شود که حرکات لازم برای ایجاد سطوح موردنظر را با سرعت و دقت کافی تأمین نماید و از نظر اقتصادی تولید قطعات مقرر شده باشد. برای نشان دادن این تنوع، در ادامه به چند عنوان از آنها اشاره شده است:



به تصاویر زیر دقیق نظر شما روش مناسب برای ماشین کاری این قطعات کدام است؟ (شکل ۳)



شکل ۳

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، دستگاه‌هایی مانند تراش و مته برای ساخت این قطعات کافی نبوده و لازم است از دستگاه‌های دیگری مانند فرز و ... استفاده شود.

فرزکاری

فرزکاری عبارت است از برآورده برداری سطوح قطعه کار، توسط ابزار چند لبه در حال دوران، به نام تیغه فرز. در این روش مانند سوراخ کاری ابزار حرکت دورانی دارد، قطعه کار با روش مناسب روی میز ماشین بسته شده و می‌توان عمل برآورده برداری روی قطعه کار را انجام داد (شکل ۴).



شکل ۴


یکی از ماشین‌هایی که برای تولید سطوح مستوی، افقی و عمودی، مایل و فرم‌دار استفاده می‌شود، دستگاه فرز می‌باشد. همچنین شیارهای مستقیم و مارپیچ و چرخ‌دنده‌ها نیز با این دستگاه‌ها قابل ساخت هستند. دستگاه فرز از نظر قرارگیری محور ابزارگیر در انواع گوناگون ساخته می‌شود که یک نمونه آن در شکل ۵ مشاهده می‌شود.



شکل ۵

تاریخچه فرزکاری

از آنجایی که همه قطعات تولیدی دارای سطوح دوار نیستند که بتوان با روش تراشکاری تولید کرد، ضرورت استفاده از قطعات با هندسه متفاوت و دارای سطوح مستقیم شیب‌دار و فرم‌دار... در صنعت، انسان را بر آن داشت تا به فکر روشی باشد که بتواند براده‌برداری سطوح مورد نظر را انجام دهد. این احساس نیاز منجر به ساخت اولین ماشین فرز گردید (شکل ۶).

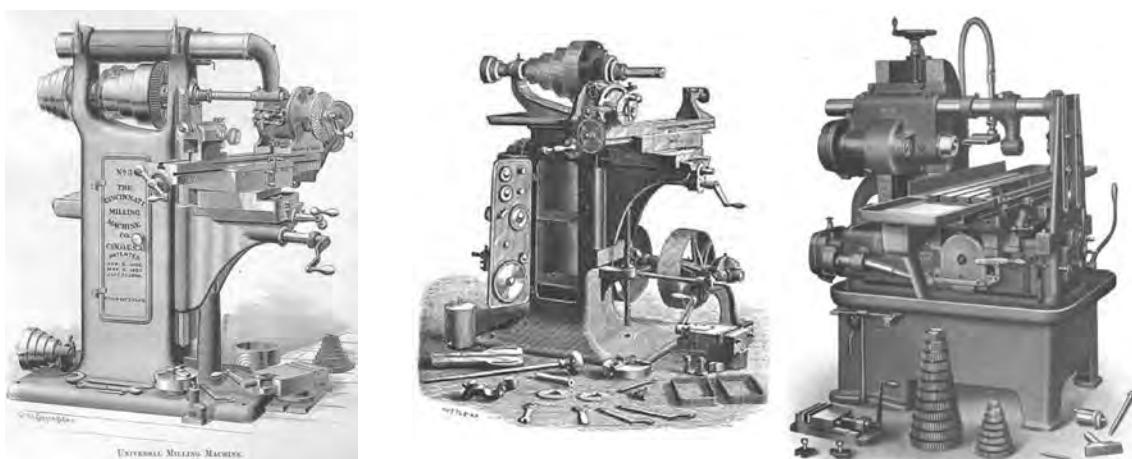

شکل ۶



با استفاده از منابع در دسترس مدل‌های مختلف ماشین فرز را جستجو کرده به همراه عکس جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	نام شرکت سازنده	نام کشور سازنده	مدل	تصویر در صورت امکان
۱	ZAVOD MUSSON,OAO	روسیه	۶ N80 SH	
۲				
۳				
۴				

انواع دستگاه فرز



دستگاه فرز افقی: مهم‌ترین مشخصه این نوع دستگاه افقی بودن محور ابزار گیر این دستگاه است و به این ترتیب قادر به ماشین‌کاری قطعات مختلفی هستند که در زیر چند نمونه از آنها را مشاهده می‌کنید (شکل ۷).



شکل ۷


فرزکاری سطوح تخت

برای تنظیم عده دوران تیغه فرز و در نتیجه تأمین سرعت برش مناسب، دستگاه دارای جعبه دنده اصلی است که حرکت خود را از یک الکتروموتور دریافت می‌کند. قسمت‌های مختلف ماشین فرز افقی در شکل ۸ دیده می‌شود. مکانیزم حرکت طولی، عرضی و عمودی میز به وسیله پیچ و مهره و همچنین به صورت خودکار امکان‌پذیر است.

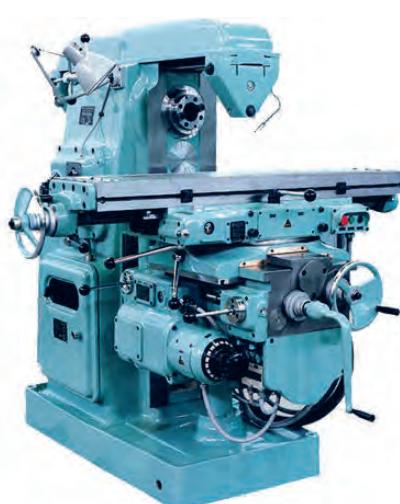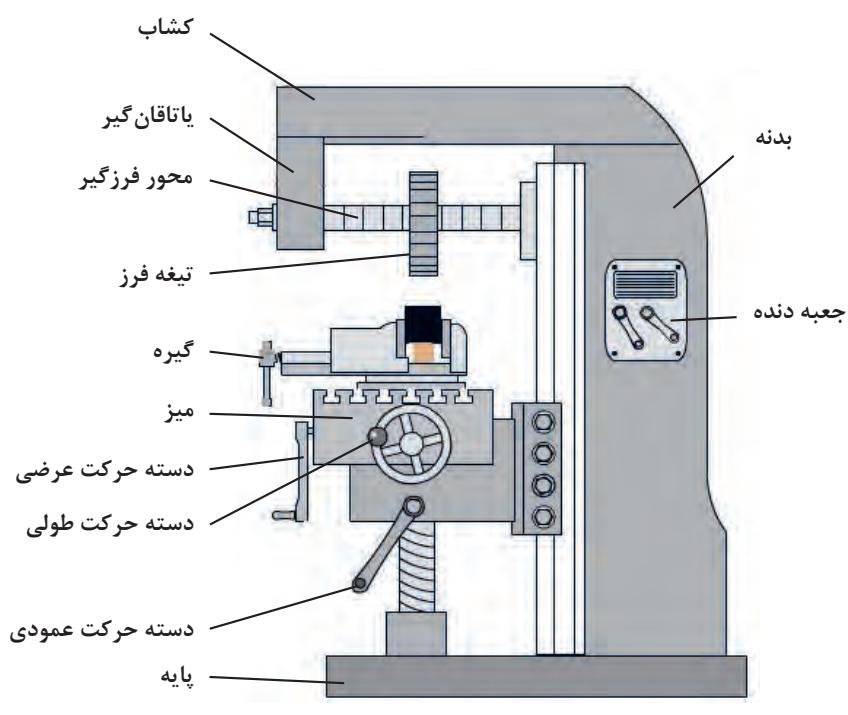


شکل ۹

ماشین فرز عمودی: با توجه به این که محور ابزار گیر این دستگاه‌ها به صورت عمودی است به دستگاه‌های فرز عمودی معروف هستند. به این ترتیب این نوع دستگاه قادر به ماشین‌کاری فرم‌های مختلفی هستند که در زیر چند نمونه از آنها را مشاهده می‌کنید (شکل ۱۰).

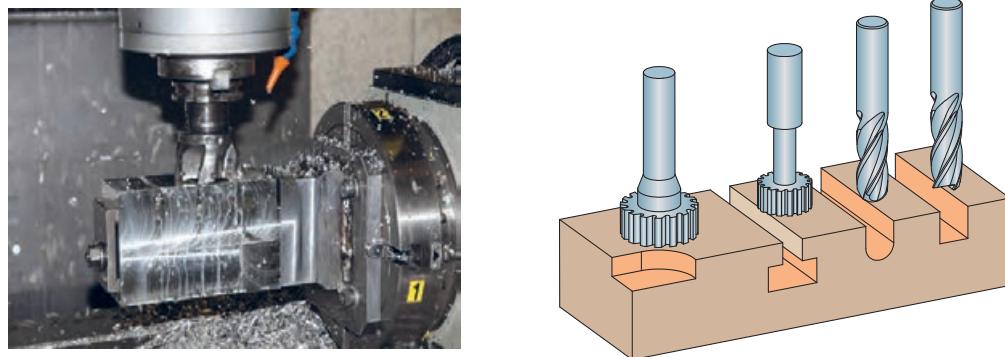

شکل ۱۰

قسمت‌های مختلف آن شبیه ماشین فرز افقی است. محور فرز گیر در داخل قسمتی به نام کله‌گی دستگاه سوار می‌شود که البته در بعضی از انواع آن و در صورت نیاز می‌تواند تحت زاویه قرار داده شود و در برخی دستگاه‌ها می‌توان با تعویض بعضی قسمت‌ها، آن را به نوع افقی تبدیل کرد. باید در نظر داشت که امتداد محور فرز گیر باید همواره بر سطح تراش عمود باشد. به کمک این ماشین می‌توان کارهایی مثل پیشانی تراشی، شیار تراشی، سطوح زاویه‌دار و ... را انجام داد (شکل ۱۱).

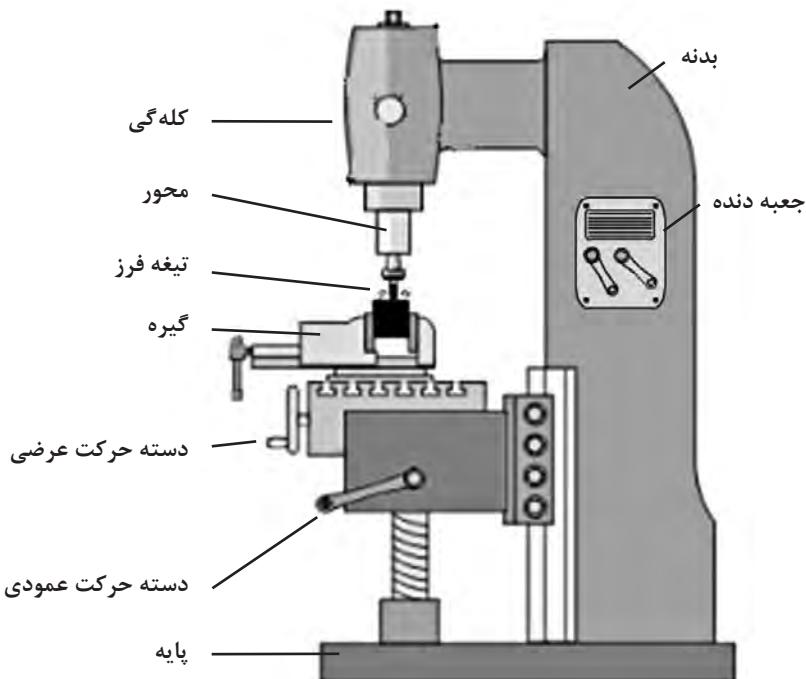


شکل ۱۱



شکل ۱۲

ماشین فرز اونیورسال: این دستگاه‌ها دارای محور ابزارگیر عمودی و افقی بوده و ساختمان آن شبیه به ماشین فرز افقی است. در این نوع دستگاه حرکت میله هادی میز از طریق چرخ‌دنده‌های تعویضی به دستگاه تقسیم منتقل شده و حرکت دورانی قطعه کار را به طور همزمان امکان‌پذیر می‌سازد. بدین ترتیب علاوه بر کارهای معمولی، شیارها، چرخ‌دنده‌های تیغه‌فرزها و برقوهای مارپیچ و همچنین دنده‌های حلقه‌نی به کمک آنها قابل ساخت است. ماشین فرز FP4M از نوع فرز اونیورسال است (این دستگاه دارای میز اونیورسال و قابل انحراف بوده که می‌تواند جایگزین میز معمولی گردد) (شکل ۱۲).

با توجه به اینکه مبنای آموزش، دستگاه فرز مدل FP4M ساخت ماشین‌سازی تبریز می‌باشد، در شکل ۱۳ به توضیح در مورد بعضی از قسمت‌های آن می‌پردازیم (شکل ۱۳):

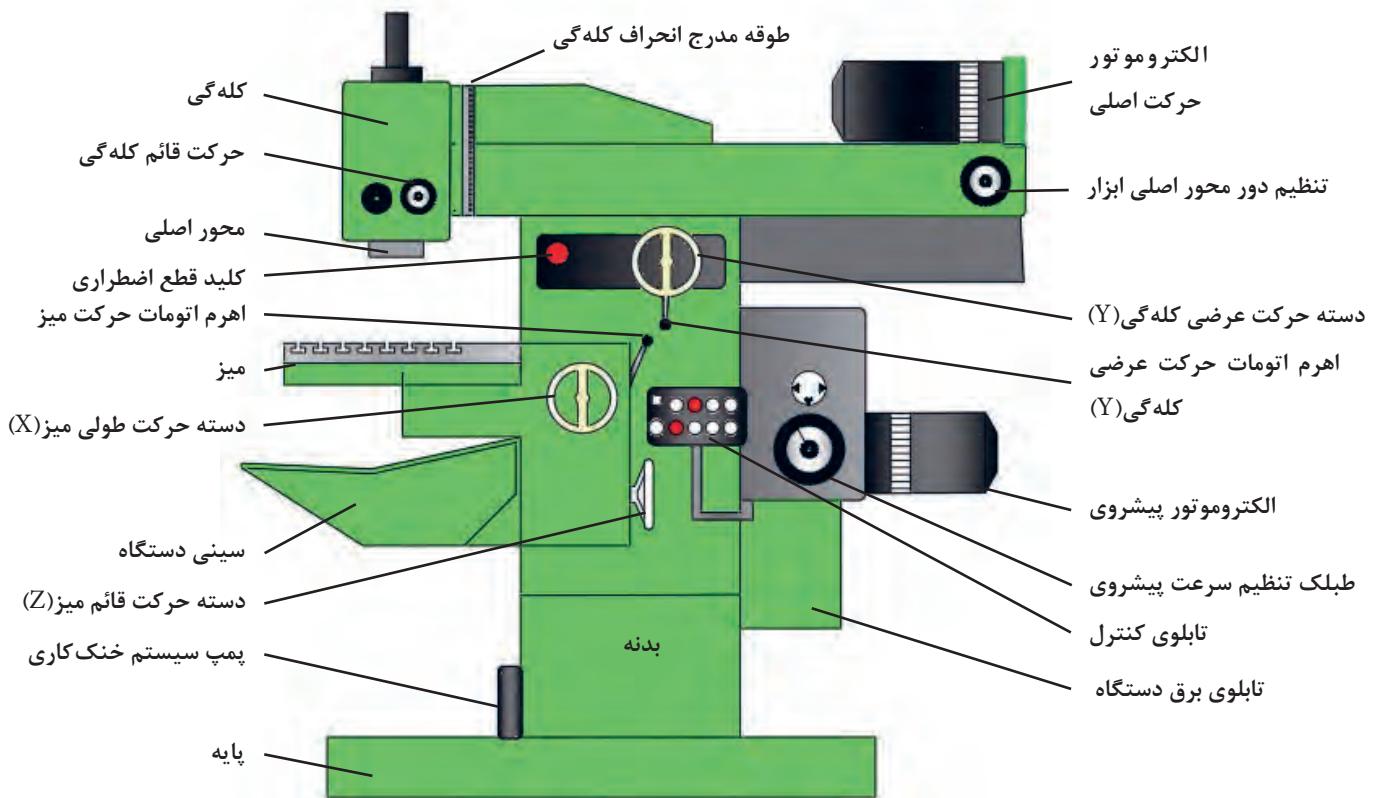

شکل ۱۳

اجزای اصلی ماشین فرز

۱- بدن دستگاه: معمولاً از جنس چدن و به روش ریخته گری تهیه می شود و قسمت های مختلف ماشین روی آن سوار می شود.



شکل ۱۴



شکل ۱۵

دور تند و کند دستگاه با حالت I و II مشخص شده است.

نکته



هشدار



هنگامی که دستگاه روشن است هیچگاه اقدام به تنظیم دور و پیشروی دستگاه نکنید.



شکل ۱۶

۳- میز: میز دستگاه دارای جابه جایی طولی، عمودی است و جابه جایی عرضی توسط کشابی که در قسمت بالای دستگاه است، محور ابزار را جابه جا می کند. حرکت های طولی، عرضی و عمودی به صورت دستی و حرکت خودکار در دو جهت X و Z امکان پذیر است. در ضمن علاوه بر حرکت عمودی میز، محور ابزار نیز دارای حرکت عمودی در فاصله های کوتاه می باشد که امکان سوراخ کاری را مانند دریل ستونی به صورت دستی تأمین می کند (شکل ۱۶).

■ این ماشین فرز دارای تجهیزات جانبی از قبیل دستگاه تقسیم، میز گردان، میز ساده، میز اونیورسال، کله‌گی (قابل دوران حول محور افق) به صورت اونیورسال، درن‌های کوتاه و بلند، چرخ‌دنده‌های تعویضی، در بعضی موارد خط کش دیجیتال Z ، X و Y است.

■ محدوده حرکت طولی میز ۵۰۰ mm

■ محدوده حرکت قائم میز (ارتفاع) ۴۰۰ mm

■ محدوده حرکت عرضی ابزارگیر ۴۰۰ mm

همچنین محدوده حرکت محور داخلی کله‌گی ۹۰ mm است.



شکل ۱۷

پیچ‌های تنظیم
انحراف کله‌گی

محول قرارگیری
محور ابزارگیر

۴- کله‌گی دستگاه: محور فرزگیر عمودی روی آن بسته می‌شود. کله‌گی قابلیت دوران حول محور افقی را دارد که امکان فرزکاری سطوح شیبدار را فراهم می‌سازد.

ضمناً محور فرزگیر توسط دسته حرکت عمودی به اندازه ۹۰ میلی‌متر جابه‌جا می‌شود.

۵- سیستم روانکاری

الف) به روش مرکزی و خودکار قابل تنظیم است که از طریق سیستم‌های کنترلی از تابلو برق جهت کله‌گی صورت می‌پذیرد و تغذیه روغن آن از گیربکس اصلی می‌باشد.

ب) به صورت دستی مرکزی: توسط تلمبه دستی برای ریل‌های طولی و ارتفاع صورت می‌گیرد، روغن آن توسط مخزنی که در کنار دستگاه نصب شده تغذیه می‌شود.

در مورد سرویس و روغن‌کاری دستگاه به نکات ذیل توجه نمایید:

■ ماشین را پیوسته روغن‌کاری نمایید. ماشین‌کاری در مدت زمان طولانی، تعمیر و سرویس بیشتری لازم دارد.

■ فقط از روغن‌های مناسب استفاده کنید (با توجه به توصیه کارخانه)

■ در صورت تعویض روغن، لوله‌ها و محفظه‌های روغن را تمیز نمایید.

■ همواره از پارچه‌های بدون پُر استفاده نمایید.



شکل ۱۸

۱ جهت اطمینان از مقدار روغن سیستم روانکاری، شاخص چشمی روغن در حالت خاموشی دستگاه به اندازه نصف پر باشد.

۲ در صورتی که دستگاه دارای نشتی روغن است، مسئول کارگاه را مطلع نمایید.

نکته



هشدار



برای نصب گیره و لوازم الحاقی سنگین بر روی میز از جرثقیل کارگاهی کمک بگیرید.



شکل ۱۹

۶- سیستم خنک کاری: سیستم خنک کاری که مخزن آن در کف و پایه دستگاه پیش‌بینی شده است و توسط پمپ و شیلنگ به محل برآهه برداری انتقال می‌یابد و با شیر تنظیم می‌توان مقدار مصرف آن را کنترل نمود.

۷- تابلو کنترل: توسط این تابلو می‌توان حرکت‌های نشان داده شده در شکل ۱۹ را کنترل نمود این تابلو مجهز به نمایشگر شدت جریان مصرفی است.

- جریان مایع خنک کاری توسط کلید پمپ مایع خنک کاری قطع و وصل می‌شود.
- با استفاده از کلید در دو حالت کند (I) و تند (II) می‌توان دورهای مختلف را برای محور کار تنظیم نمود.
- کلید ترمز محور که باعث نگه داشتن محور فرزگیر در هنگام خاموش کردن دستگاه می‌شود. در صورتی که کلید در وضعیت خاموش باشد، دستگاه روشن نمی‌گردد.
- برای انتقال سریع در زمان حرکت بدون بار از کلید حرکت سریع (خرگوشی) استفاده می‌شود.
- حرکت پیشروی به کمک کلیدهای تعییه شده به صورت کند و تند میسر می‌باشد و به کمک کلید توقف (استاپ) پیشروی می‌توان پیشروی دستگاه را به طور موقت قطع کرد.

هشدار



- ۱ هیچ‌گاه در حین برآهه برداری از کلید حرکت سریع پیشروی استفاده نشود.
- ۲ همواره به خاطر داشته باشیم که کابل اتصال زمین (ارت) سالم باشد.



شکل ۲۰

کلیدهای پشت تابلو برق دستگاه:

■ کلید قطع اضطراری که روی تابلو کنترل نصب شده است، برق دستگاه را خاموش می‌کند و حرکت دستگاه متوقف می‌شود و تا زمانی که وصل نشود دستگاه راهاندازی نخواهد شد. روی بدنه دستگاه نیز یک کلید اضطراری دیگر تعییه شده است (شکل ۲۰).

■ تابلو برق: وظیفه تقسیم برق به قسمت‌های مختلف را به عهده دارد.

■ کلید برق اصلی: برق کل دستگاه را قطع و یا وصل می‌کند.


■ کلید چپ گرد و راست گرد برای تغییر جهت دوران محور دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرزکاری سطوح تخت

فعالیت



نام قسمت‌های شماره‌گذاری شده را بنویسید و کاربرد آنها را در جدول کامل کنید.

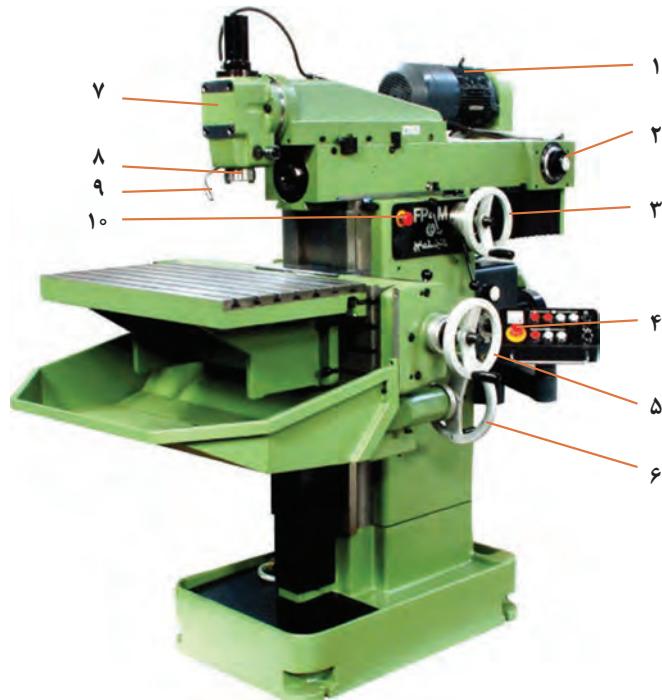

شکل ۲۱

شماره	نام	کاربرد
۱	الکتروموتور	تأمین نیروی لازم جهت حرکت محور اصلی دستگاه
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

فعالیت
تحقیقی



با استفاده از منابع مختلف در دسترس در مورد انواع دستگاه‌های فرز تحقیق کرده و در کلاس ارائه نمایید.



موضوع: راهاندازی دستگاه

وسایل مورد نیاز:

■ دستگاه فرز



- قبل از روشن کردن دستگاه از درگیر نبودن ابزار با قطعه کار و گیره مطمئن شوید.
- ابزار و وسایل اضافی را از روی میز دستگاه دور کنید.
- در صورتی که قطعه کار روی دستگاه بسته شده است از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- در صورتی که محور افقی بلند روی دستگاه نصب گردیده است، هیچ‌گاه آن را بدون نصب یاتاقان جلوی دستگاه راهاندازی نکنید.

مراحل انجام کار:

بعد از پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی مراحل زیر را تحت نظر هنرآموز انجام دهید.


- ۱ چشمی روغن (روغن نما) جعبه‌دنده‌های اصلی و پیشروی دستگاه را کنترل نمایید. (سطح روغن چشمی باید تا شاخص تعیین شده باشد).
- ۲ سیستم روغن کاری مرکزی (روغن کاری ریل‌ها) را بررسی کنید که از شاخص مینیمم کمتر نباشد. (توجه: روغن این مخزن مصرفی است هر چند روز یک بار بایستی پر شود).
- ۳ قبل از شروع به کار، جهت روغن کاری دستگاه اهرم پمپ دستی را چند بار حرکت دهید.
- ۴ اهرم حرکت خودکار دستگاه را در وضعیت خلاص قرار دهید.
- ۵ پس از حصول اطمینان از عدم برخورد تیغه فرز با قطعه کار و یا گیره، کلید برق اصلی را وصل و دستگاه را روشن کنید.
- ۶ پس از پایان کار، دستگاه و وسایل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحويل دهید.



شکل ۲۲

تیغه فرزها

برای براده برداری در ماشینهای فرز از تیغه فرز استفاده می‌شود. این ابزارها دارای تعدادی لبه‌های برنده هستند که با حرکت دورانی عمل براده برداری از روی قطعه کار را انجام می‌دهند. فرم اصلی هر لبه برنده را یک گوه تشکیل داده که زوایای اصلی را می‌توان روی آنها تشخیص داد.

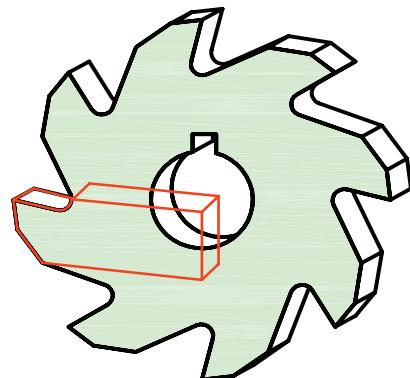

شکل ۲۳

طبقه‌بندی تیغه فرزها:

تیغه فرزها از نظر شکل و لبه‌های برنده با هم متفاوت هستند. تعداد دندانه و زوایای تیغه فرزها به جنس قطعه کار و قطر آنها بستگی دارد که از این نظر تیغه فرزهای غلتکی در سه گروه معرفی شده‌اند (جدول ۱).

جدول ۱

نوع	شكل مقطع تیغه فرز غلتکی	تعداد دندانه	زاویه آزاد (α)	کاربرد
W		۸ - ۴	۸°	فلزات نرم مثل آلومینیوم و مس
N		۱۰ - ۶	۷°	فولاد ساختمانی، چدن و فلزات غیر آهنی
H		۱۶ - ۱۰	۴°	فولادهای سخت


با توجه به جدول، تیپ تیغه فرزها با تعداد دندانه بیشتر (دنده ریزتر) برای فلزات سخت‌تر به کار می‌رود.

نکته



تیغه فرزها از نظر جهت پیچش

برای شناسایی جهت تیغه فرز، آن را طوری در مقابل خود قرار دهید که محور آن عمودی باشد. اگر لبه برنده از سمت راست بالا به سمت چپ پایین بود، تیغه فرز راست‌گرد است (لبه برنده حرف «ر» فارسی را تداعی می‌کند) در غیراین صورت تیغه فرز چپ‌گرد است (شکل ۲۴).

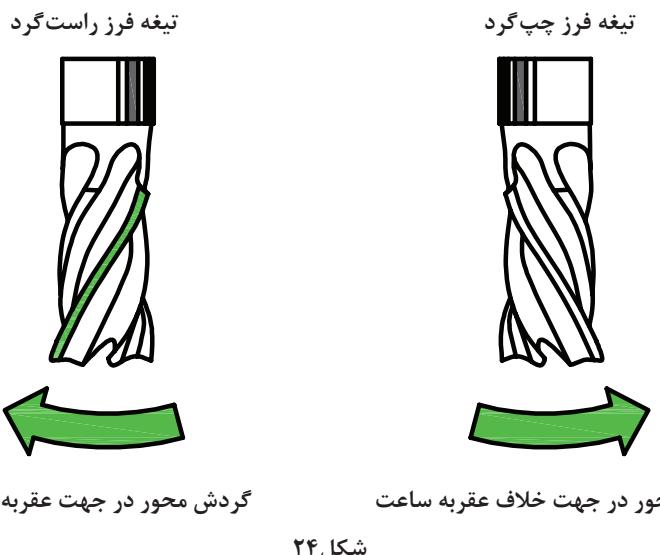

نکته

قبل از شروع به کار با تیغه فرز انگشتی و یا غلتکی حتماً به جهت گردش محور دقیق کنید.



جنس و شکل تیغه فرزها: جنس تیغه فرزها متناسب با جنس قطعه کار انتخاب می‌شود که در زیر به بعضی از ویژگی‌های آنها اشاره شده است: (جدول ۲ و ۳)

جدول ۲

ردیف	جنس تیغه فرزها	خصوصیات و کاربرد آنها
۱	فولاد ابزار سازی	در مصارف محدود و تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد از آنها استفاده می‌شود.
۲	فولاد ابزار آلیاژی	متداول ترین نوع تیغه فرزها هستند و تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد مقاومت خود را حفظ می‌کنند. آنها را با علامت SS و HSS نشان می‌دهند.
۳	کاربیدهای سمنتی شده (فلزات سخت)	بهترین شرایط برای براده‌برداری را دارند و قابلیت خود را تا ۹۰۰ درجه سانتی گراد حفظ می‌نمایند و در تولید تیغه فرزهای تیغچه‌دار استفاده می‌شوند.
۴	سرامیک‌ها	مقاومت سرامیک‌ها در مقابل سایش و حرارت بسیار زیاد است و تا ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد سختی خود را حفظ می‌نمایند و برای براده‌برداری فولادهای سخت مناسب هستند.

جدول ۳- انواع تیغه فرز با توجه به شکل و سطح تیغه ها

شکل	نام تیغه فرز	نمره	شکل	نام تیغه فرز	نمره
	انگشتی	۴		غلتکی	
	تیغچه دار	۵		غلتکی پیشانی	
	تی شکل	۶		شیارتراش	
				برش	پولکی
	فرم تراش	۷		جناقی	
	مدولی	۸		دم چلچله	زاویه تراش

در پرداخت کاری از تیغچه های (اینسرت) با تعداد و لبه کمتر (مثلث، لوزی) درخشن کاری که نیاز به استحکام بیشتر است از اینسرت های با لبه بیشتر یا مقاطع گرد استفاده می شود.


نکته



تیغه فرزهای غلتکی: این تیغه فرزها لبه برنده محیطی به صورت مستقیم یا مارپیچ دارند و برای فرز کاری سطوح تخت مورد استفاده قرار می‌گیرند. تیغه فرزهای با شیار مارپیچ در مقایسه با تیغه‌های با شیار مستقیم آرام‌تر کار می‌کنند ولی عیب آنها در ایجاد نیروی محوری است لذا در هنگام سوار کردن روی میله فرزگیر دستگاه، بایستی آن را به نحوی قرار داد که امتداد نیروی محوری در جهت بدنه دستگاه فرز باشد، در غیر این صورت ممکن است یاتاقان فرزگیر از محور خارج شده، ایجاد صدمه کند (شکل ۲۵ و ۲۶).

تصویر کاربردی	شکل	نوع
		غلتکی محیطی

شکل ۲۵

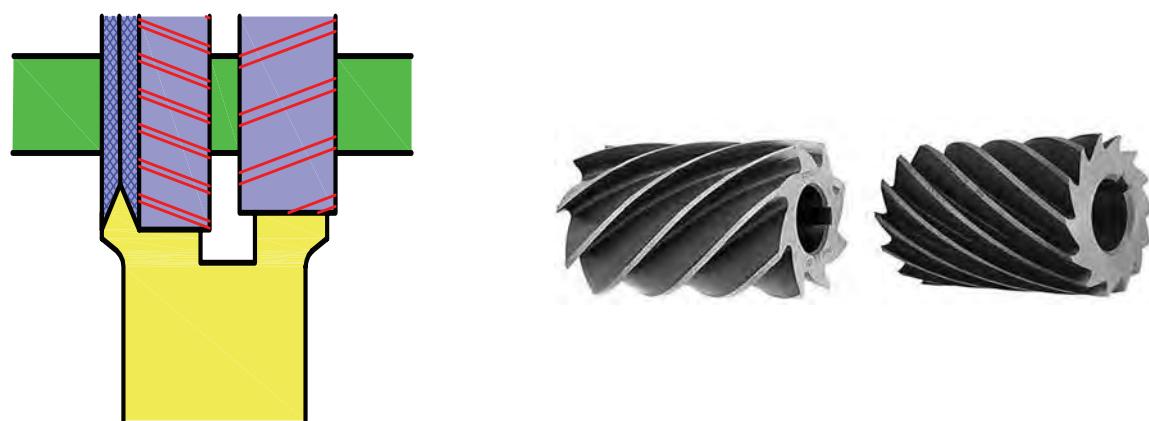

کوبل کردن تیغه فرزهای غلتکی


توجه به جهت گردش تیغه فرز در هنگام نصب

شکل ۲۶

تیغه فرزهای غلتکی پیشانی: این تیغه فرزها علاوه بر لبه‌های برنده محیطی، در پیشانی آنها نیز لبه برنده ایجاد شده و برای فرز کاری سطوح تخت و پله‌دار مناسب هستند. فرز کاری سطوح مستوی با این تیغه فرزها سطح صاف‌تری را نسبت به تیغه فرزهای غلتکی ایجاد می‌کند (شکل ۲۷).


تصویر کاربردی	شکل	نوع
		غلتکی پیشانی

شکل ۲۷

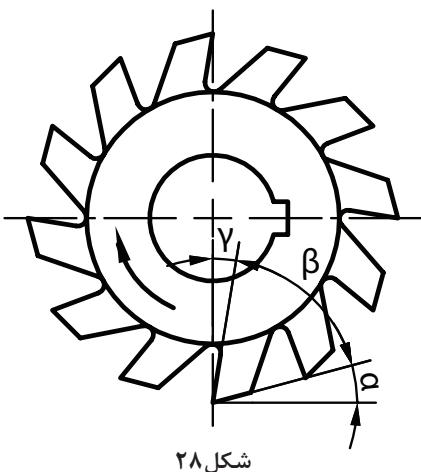

شکل ۲۸

جداول مربوط به زوایای تیغه فرز در کتاب همراه هنرجو آمده است.

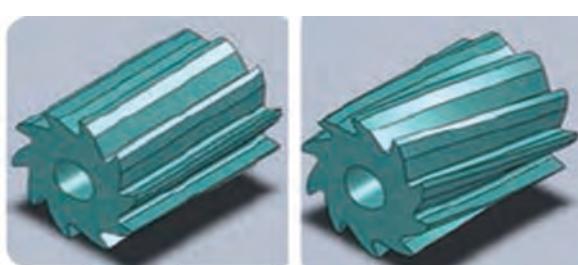

تیغه فرز دارای لبه‌های برندۀ مارپیچ تیغه فرز دارای لبه برندۀ مستقیم

شکل ۲۹

زوایای تیغه فرزها

لبه برندۀ تیغه فرزها مانند رنده‌های تراشکاری دارای زوایایی است که مقدار آنها با توجه به نوع و جنس تیغه فرز و جنس قطعه کار و همچنین روش براده‌برداری متفاوت است (شکل ۲۸).

α - زاویه آزاد: زاویه بین سطح آزاد تیغه فرز و سطح مماس بر سطح قطعه کار را گویند که مقدار آن معمولاً بین ۴ تا ۱۴ درجه است.

β - زاویه گوه: زاویه بین سطح آزاد و سطح براده را گویند و معمولاً بین ۵۵° تا ۸۰° انتخاب می‌شود. هرچه جنس قطعه سخت‌تر باشد مقدار زاویه گوه بیشتر و برای قطعات نرم‌تر زاویه گوه کمتر انتخاب می‌شود.



γ - زاویه براده: زاویه بین سطح براده و سطح قائم را گویند و مقدار تقریبی آن بین ۵° تا ۳۰° است.

σ - زاویه برش: به مجموع زوایای آزاد و زاویه گوه گویند.

λ - زاویه مارپیچ: تیغه فرز ممکن است دارای لبه‌های برندۀ مستقیم (موازی محور فرز) و یا لبه برندۀ مارپیچ باشد. مقدار این زاویه به گام مارپیچ بستگی داشته و مقدار آن برای اجسام سخت در حدود ۱۰° تا ۳۵° و برای اجسام نرم مقدار آن در حدود ۲۵° تا ۴۵° است (شکل ۲۹).



۱ نام تیغه فرزهای جدول را بنویسید.

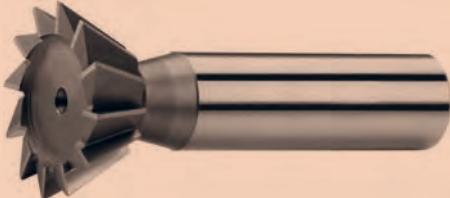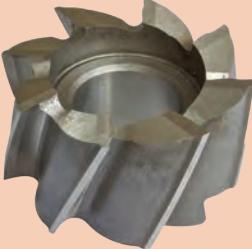	۵		۱
	۶		۲
	۷		۳
	۸		۴

-۵- تیغه فرز
-۶- تیغه فرز
-۷- تیغه فرز
-۸- تیغه فرز

- ۱- تیغه فرز
- ۲- تیغه فرز
- ۳- تیغه فرز
- ۴- تیغه فرز


۲ در مورد اعداد حک شده روی تیغه فرزها تحقیق کرده و در کلاس ارائه نمایید.

وسایل بستن تیغه فرز

برای بستن محکم، مطمئن و بدون لنگی تیغه فرز، از انواع میله فرزگیر (درن) و کُلت استفاده می‌شود. دنباله میله فرزگیرها را به منظور سوار کردن در سوراخ مخروطی محور اصلی دستگاه فرز، به فرم مخروطی می‌سازند. دنباله مخروطی میله فرزگیرها در دو نوع با نسبت مخروطی زیاد و با نسبت مخروطی کم ساخته می‌شوند.

میله فرزگیرها را به طور کلی به دو نوع دوطرفه (بلند) و یک طرفه (کوتاه) تقسیم می‌کنند.

■ **میله فرزگیرهای دو طرفه (بلند):** برای بستن تیغه فرزهای سوراخ دار مثل (غلتکی، پولکی، ارهای، مدولی و...) روی ماشین فرز افقی به کار می‌رود. میله فرزگیر را با قطرهای مختلفی می‌سازند که در سیستم متريک عموماً دارای قطر ۱۶-۲۷-۳۲ میلی‌متر می‌باشند. بر روی میله فرزگیر بوش‌هایی در نظر گرفته شده است که توسط آن می‌توان تیغه فرز را در موقعیت مناسبی از میله فرزگیر تنظیم کرد. روی میله فرزگیر جای خاری به منظور اتصال موقت تیغه فرز و میله فرزگیر تعابیه شده است (شکل ۳۰).

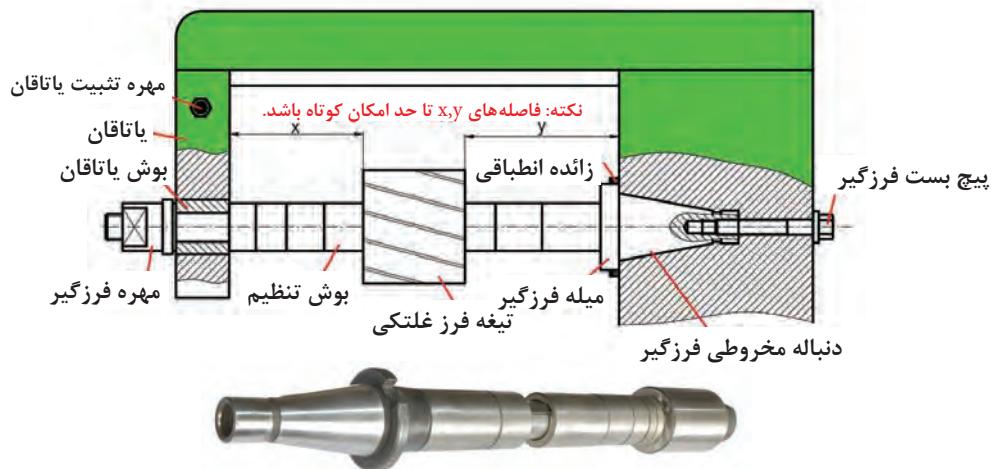

شکل ۳۰



شکل ۳۱

■ **میله فرزگیر یک طرفه (کوتاه):** میله فرزگیر یک طرفه عموماً برای بستن تیغه فرز سوراخ دار بر روی محور ماشین‌های فرز عمودی و افقی به کار می‌رود. این میله فرزگیرها دارای خار طولی یا عرضی (پیشانی) می‌باشند که بر حسب نوع جای خار تیغه فرز، مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۳۱).



شکل ۳۲

■ **فرزگیر (کُلت):** تیغه فرزهای پیشانی تراش، انگشتی و هر نوع دیگری که دارای دنباله استوانه‌ای هستند را در کُلت می‌بندند. کُلت درون سوراخ مخروطی گلویی دستگاه جا زده شده و به وسیله یک پیچ بلند از پشت دستگاه محکم بسته می‌شود (شکل ۳۲).



موضوع: نصب تیغه فرز پیشانی تراش وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه فرز عمودی
- ۲ آچار مخصوص بستن فرزگیر
- ۳ فرزگیر (کلت)
- ۴ تیغه فرز پیشانی تراش

نکات ایمنی و حفاظتی




- ۱ کلید برق اصلی دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.
- ۲ هنگام باز و بستن پیچ‌ها از آچار مناسب استفاده کنید.
- ۳ هنگام بستن تیغه فرز از دستکش ایمنی استفاده کنید.
- ۴ از ضربه زدن به محور و تیغه فرز خودداری کنید.
- ۵ موقع نصب دقیق کنید که از خار متناسب با جای خار استفاده کنید.

مراحل انجام کار:

پس از پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و دستکش (فقط برای بستن) وسایل مورد نیاز را تحويل بگیرید و ضمن رعایت نکات ایمنی مراحل انجام کار را به ترتیب بعد از توضیحات هنرآموز و با نظرارت او انجام دهید.

- ۱ بررسی کنید دستگاه و ابزارها سالم و تمیز باشند. (در صورت لزوم تمیز و تعویض نمایید).
- ۲ مطابق شکل ۳۳ تیغه فرز را داخل فرزگیر قرار دهید.
- ۳ پس از پایان کار، دستگاه و وسایل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحويل دهید.

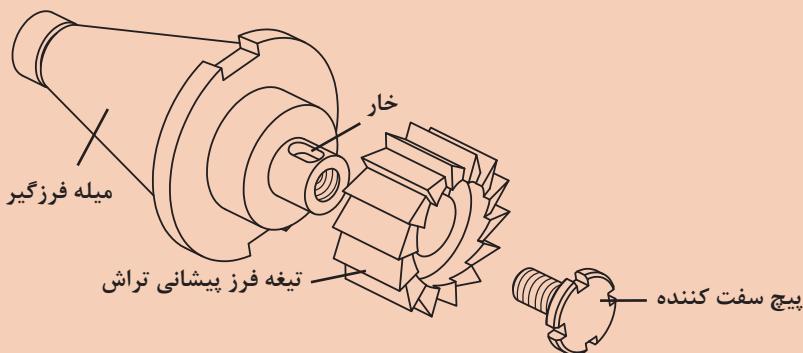

شکل ۲۳

نکته

برای بستن می‌توان، از دستگاه کمکی بستن تیغه فرز روی فرزگیر مطابق شکل ۳۴ اقدام کرد.



فرز کاری سطوح تخت



شکل ۲۴

نکته کلیدی



۱ دقت شود خار روی فرزگیر، متناسب با شیار تیغه فرز باشد.



شکل ۲۵

۲ دستگاه را خاموش کرده و روی دور کم تنظیم کنید.

۳ فرزگیر را تمیز کرده و داخل گلوبی دستگاه طوری قرار دهید که زبانه محور فرزگیر داخل شیار فرزگیر قرار گرفته و آن را با آچار مخصوص سفت کنید. (باید در نظر داشته باشیم که گاهی فرزگیر از قبل بر روی محور ماشین نصب شده است که در این صورت می‌توانیم فقط تیغه فرز را تعویض کنیم)

۴ آچار را از روی محور فرزگیر بردارید.

۵ استفاده از ابزار مناسب در زمان پیاده و سوار کردن تیغه فرزها باعث حفاظت از فرزگیر و تیغه فرز و طول عمر بالای این ابزار خواهد شد و در صرفه‌جویی مؤثر است.



شکل ۳۷



شکل ۳۶



شکل ۳۸



شکل ۳۹



موضوع: نصب تیغه فرز غلتکی روی میله فرزگیر بلند

وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه فرز افقی
- ۲ آچار بستن فرزگیر
- ۳ فرزگیر بلند
- ۴ تیغه فرز غلتکی



- کلید برق اصلی دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.
- هنگام باز و بستن پیچها از آچار مناسب استفاده شود.
- در هنگام جابه‌جایی و بستن تیغه فرز از پارچه استفاده شود.
- از ضربه زدن به محور و تیغه فرز خودداری کنید.



شکل ۴۰-الف



شکل ۴۰-ب

مراحل انجام کار:

پس از پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی، وسایل مورد نیاز را تحويل بگیرید و ضمن رعایت نکات ایمنی مراحل انجام کار را به ترتیب بعد از توضیحات هنر آموز و با نظارت او انجام دهید.

- تیغه فرز غلتکی و آچار مناسب را تحويل بگیرید.
- ابتدا مهره سر میله فرزگیر بلند را شل کنید.

■ پیچ یاتاقان متحرک دارای وزن زیادی است. کنید (یاتاقان متحرک را شل کرده و آن را به آرامی از دستگاه جدا

■ جهت تنظیم فاصله تیغه فرز ابتدا چند بوش را روی میله قرار دهید و سپس تیغه فرز را روی میله قرار داده، خار آن را جا بزنید (بهتر است در صورت امکان تمام طول میله دارای خار باشد) (شکل ۴۰-الف).

■ مهره سر میله را کمی محکم کنید(شکل ۴۰-ب).

■ تکیه گاه متحرک را در محل مناسب قرار داده و پیچ آن را محکم کنید (شکل ۴۰-ج).

■ پیچ انتهای میله فرزگیر را محکم کنید.

■ پس از اتمام کار، دستگاه و وسایل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحويل دهید.



- ۱ هیچ گاه بدون قراردادن یاتاقان اقدام به باز یا بستن مهره نکنید.

۲ استفاده از آچار فرانسه و چکش برای باز و بسته کردن مهره ممنوع است.



شکل ۴۰-ج

ساعت اندازه‌گیری

پرسش



به شکل ۴۱ با دقت نگاه کنید، ساعت نصب شده روی دستگاه فرز چه عملی را انجام می‌دهد؟



شکل ۴۱

یکی از وسایل اندازه‌گیری که هم می‌تواند عمل اندازه‌گیری و هم کار کنترل را انجام دهد ساعت اندازه‌گیری است. ساعت اندازه‌گیری به یک صفحه مدرج عقربه‌دار مجهر است که می‌تواند اندازه و یا انحراف از اندازه‌های کوچک را به وسیله عقربه با بزرگ‌نمایی نشان دهد (شکل ۴۱).

ساعت‌های اندازه‌گیری بر حسب کاربرد در شکل‌های متنوع و با تفکیک‌پذیری و گستره اندازه‌گیری مختلف ساخته می‌شوند (شکل ۴۲).



شکل ۴۲

ساعت اندازه‌گیری دارای ویژگی‌هایی است که باعث استفاده زیاد آن در صنعت گردیده است از جمله:

■ قابلیت بزرگ‌نمایی ۱:۱۰۰۰ تا ۱:۱۰۰۰۰.

■ نیروی دست و همچنین حرارت دست اندازه‌گیر در مقدار اندازه تأثیری ندارد.


■ خطای چشمی کم بوده و خواندن اندازه راحت‌تر است.

■ در برابر تغییرات اندازه حساس است.

■ محدودیت‌های ساعت اندازه‌گیری:

■ در برابر ضربه بسیار حساس و آسیب‌پذیر است.

■ گستره اندازه‌گیری آن محدود است.

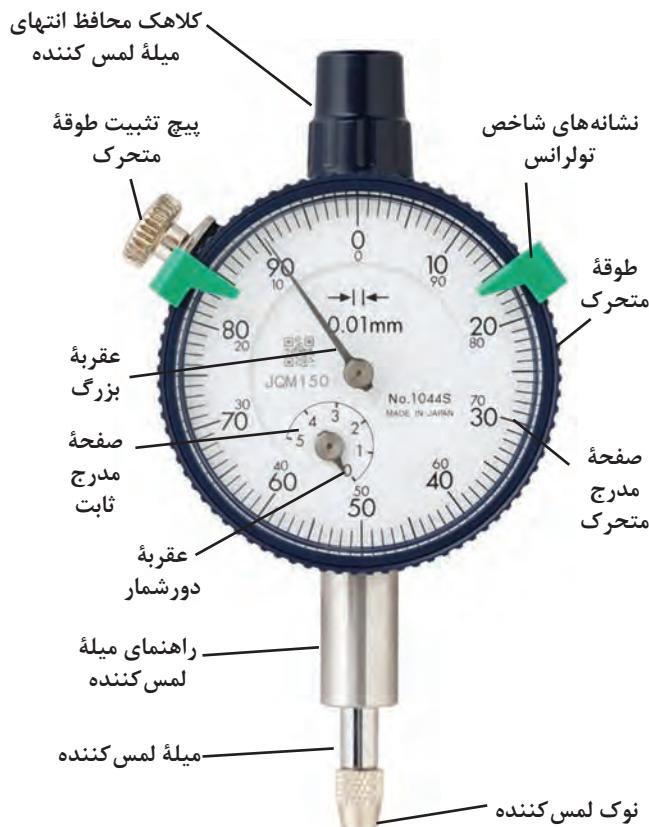

شکل ۴۳

اجزای ساعت اندازه گیری (شکل ۴۳):

- ۱ میله لمس کننده وظیفه انتقال اندازه به چرخدنده های داخلی را به عهده دارد.
- ۲ نوک میله لمس کننده به شکل عدسی، کروی، مخروطی ساخته می شود. چرا؟
- ۳ طوقه متحرک به صفحه ساعت متصل بوده و برای تنظیم ساعت در ابتدای کار به کار می رود.
- ۴ شاخص های تولرانسی که روی طوقه متحرک نصب شده و برای نشان دادن محدوده تولرانس اندازه قطعه به کار می روند.
- ۵ صفحه مدرج بزرگ که برای نشان دادن اندازه های اعشاری است و با عقربه بزرگ کار می کند.
- ۶ عقربه بزرگ برای نشان دادن اندازه های اعشاری به کار می روند که با صفحه بزرگ کار می کند.
- ۷ پیچ و زبانه قفل کننده طوقه متحرک که پس از تنظیم ساعت، پیچ آن محکم می شود.


- ۸ صفحه مدرج کوچک (دورشمار) که اندازه های بزرگ را نشان می دهد. این صفحه ثابت است.
 - ۹ عقربه کوچک که همراه با صفحه کوچک ساعت از آن استفاده می شود (دور شمار).
 - ۱۰ راهنمای میله لمس کننده.
- تفکیک پذیری و گستره اندازه گیری ساعت های اندازه گیری:**
از مشخصات عمده و مهم هر وسیله اندازه گیری، تفکیک پذیری و گستره اندازه گیری است که در مورد ساعت اندازه گیری به یکدیگر بستگی دارند.

توجه



معمولًا ساعت با گستره اندازه گیری پایین دارای تفکیک پذیری بالا می باشد و بر عکس ساعت با گستره اندازه گیری بالا دارای تفکیک پذیری پایین می باشد.

ساعت های اندازه گیری در سیستم متریک و سیستم اینچی ساخته می شوند که در اینجا فقط به یک نوع ساعت اندازه گیری میلی متری پرداخته می شود:

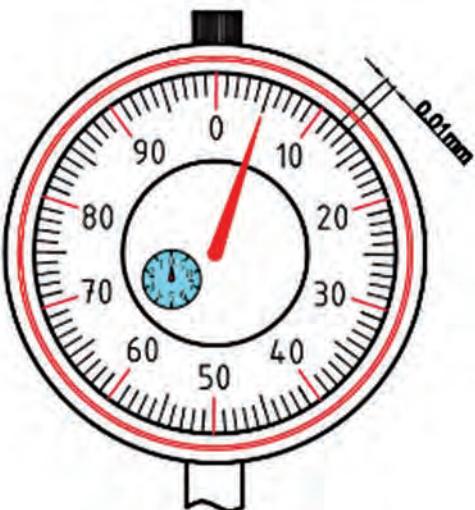

شکل ۴۴

ساعت اندازه‌گیری میلی‌متری با تفکیک پذیری $1/0$ میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری 10 میلی‌متر: صفحه بزرگ ساعت 100 قسمتی است، به ازای یک میلی‌متر جابه‌جایی میله لمس‌کننده عقربه بزرگ یک دور کامل می‌چرخد بنابراین هر دور کامل عقربه بزرگ میلی‌متر است. بنابراین هر دور کامل عقربه بزرگ ساعت، معادل $1 \times 10 = 10 \text{ mm}$ است.

صفحه کوچک 10 قسمت است و به ازای هر دور کامل عقربه بزرگ، عقربه کوچک یک واحد روی صفحه کوچک جابه‌جا می‌شود، پس هر واحد صفحه کوچک معادل 1 میلی‌متر است و گستره اندازه‌گیری ساعت $1 \times 10 = 10 \text{ mm}$ است (شکل ۴۴).



شکل ۴۵

مثال: در ساعت اندازه‌گیری نشان داده شده اگر عقربه بزرگ روی فاصله 47 از صفحه بزرگ قرار داشته باشد و عقربه کوچک دور شمار 5 کمی جلوتر از عدد 5 باشد، مقدار اندازه چند میلی‌متر است؟ (شکل ۴۵).

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{صفحه کوچک} = 5 \text{ mm} \\ \text{اندازه برابر است با } 5/47 \text{ میلی‌متر} \\ \text{صفحه بزرگ} = 47 \times 0/01 = 0/47 \text{ mm} \end{array} \right.$$

- ۱ در ساعت اندازه‌گیری ($10 \text{ mm} - 0/01 \text{ mm}$) اگر عقربه بزرگ روی فاصله 83 از صفحه بزرگ قرار داشته باشد و عقربه کوچک دور شمار هم کمی جلوتر از عدد 2 باشد، مقدار اندازه چند میلی‌متر است؟
- ۲ در ساعت اندازه‌گیری ($10 \text{ mm} - 0/01 \text{ mm}$)، اگر میله لمس‌کننده $7/33$ میلی‌متر جابه‌جا شده باشد وضعیت عقربه‌های بزرگ و کوچک چگونه است؟

پرسش



جدول زیر را کامل کنید.

فعالیت
کلاسی

ساعت (۰/۰۱-۱۰ mm)		
عقربه دورشمار	عقربه بزرگ	اندازه نشان داده شده
۷	۷/۶۷ mm
۳	۲۴
.....	۸/۳۷ mm

ساعت اندازه‌گیری به تنها یک قابل استفاده نیست و باید آن را روی نگهدارنده مناسبی (پایه) سوار کرد. پایه‌های ساعت در انواع مختلفی عرضه می‌شوند که در زیر به شرح یک نمونه از آنها می‌پردازیم:
نگهدارنده میله‌ای با پایه آهن ریایی: این پایه دارای محل استقرار آهن ریایی است که به راحتی می‌توان آن را روی سطوح راهنمای دستگاه و یا هر محل دیگری، نصب کرد (شکل ۴۶).



شکل ۴۶

کاربردهای ساعت اندازه‌گیری در صنعت:

اندازه‌گیری: اندازه‌گیری طولی قطعات با دقت 0.01 تا 0.001 میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری بین 1 تا 100 میلی‌متر امکان‌پذیر است.

کنترل: یکی از کاربردهای خاص ساعت‌های اندازه‌گیری کنترل تولرانس‌های ابعادی و بعضی از تولرانس‌های هندسی قطعات صنعتی است. بعضی از ساعت‌های کنترلی روی پایه‌های مختلف در شکل ۴۷ نشان داده شده است.



ساعت مجهز به صفحه صافی



ساعت با پایه شیاردار



ساعت با نگهدارنده مفصلی و پایه چدنی




ساعت با نگهدارنده میله و پایه چدنی



شکل ۴۷

بعضی از کاربردهای ساعت اندازه‌گیری

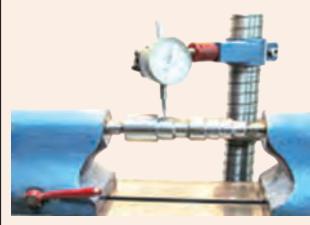ردیف	شکل	شرح	ردیف	شرح	
۱		کنترل تختی (پستی و بلندی) سطح با ساعت اندازه‌گیر مجهز به صفحه صافی	۵		کنترل گردی داخلی استوانه توسط ساعت با پایه شیاردار
۲		کنترل تختی پیشانی توسط ساعت با پایه شیاردار	۶		تعیین زاویه مخروط، با حرکت ساعت روی مخروطی که بین دو مرغک بسته شده
۳		کنترل گردی میله بسته شده بین دو مرغک توسط ساعت	۷		کنترل لنگی با ساعت اندازه‌گیری روی قطعه بسته شده بین دو مرغک
۴		کنترل گردی میله توسط ساعت با کمک قطعه جناقی	۸		کنترل تختی پیشانی طوقه با ساعت اندازه‌گیری مجهز به صفحه صافی



با جستجو در اینترنت و منابع دیگر در مورد انواع ساعت و کاربردهای آن تحقیق و به هنرآموز خود گزارش کنید.

نکته



نکات مهم در ارتباط با ساعت اندازه‌گیری

- با توجه به ابعاد قطعه کار از نگهدارنده مناسب استفاده شود. از سالم بودن مکانیزم آهنربای پایه نگهدارنده و بسته‌ها اطمینان حاصل شود.
- با توجه به اینکه ساعت‌های اندازه‌گیری با تفکیک پذیری زیاد، دارای گستره اندازه‌گیری کم هستند و فاقد دورشمارند، لذا باید در خواندن آن دقیق نمود تا در تعداد دور اشتباهی رخ ندهد.
- مقادیر صحیح را از روی صفحه کوچک (دورشمار) و اندازه‌های اعشاری (کوچک) را از روی صفحه بزرگ ساعت بخوانید.
- برای اندازه‌گیری و یا کنترل سطوح شیب‌دار، نوک میله لمس کننده در بالاترین نقطه سطح شیب‌دار تنظیم و فشرده شود تا حرکت آن سیر نزولی داشته و از احتمال فشرده شدن زیاد آن در طول مسیر اندازه‌گیری یا کنترل جلوگیری شود.



**موضوع: کنترل صحت ساعت اندازه‌گیری
وسایل موردنیاز:**

۱ ساعت (mm - ۱۰۰ / ۰) میلی‌متر

۲ پایه میله‌ای


۳ صفحه صافی

۴ بلوک سنجه



- ساعت‌های اندازه‌گیری در مقابل ضربه حساس هستند از افتادن و ضربه خوردن آنها جلوگیری کنید.
- هنگام تحويل ساعت از سالم بودن ساعت و پایه مغناطیس اطمینان حاصل کنید.
- قبل از نصب، محل قرارگیری پایه ساعت را با پارچه تمیز کنید.
- پس از اتمام کار، چنانچه ساعت اندازه‌گیری به همراه میله نگهدارنده و پایه در حالت مونتاژ بایگانی می‌شود، دقت شود میله لمس کننده ساعت با میله عمودی پایه موازی و سر لمس کننده اندازه‌گیر رو به پایین قرار گیرد.
- اگر ساعت بدون پایه است حتماً پس از اتمام کار در جعبه مخصوص نگهداری شود.
- از دست کاری و تعمیر ساعت توسط افراد غیر مسئول خودداری گردد.
- پیچ‌های اتصال و تثبیت را به اندازه مناسب سفت کنید.

مراحل انجام کار:

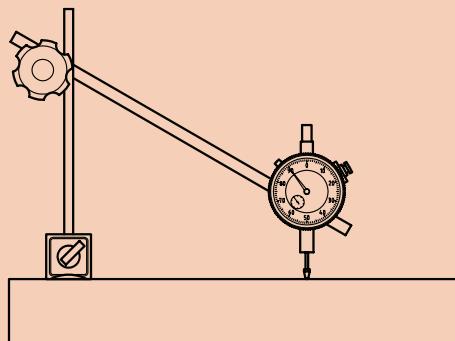

شکل ۴۸

۱ ساعت اندازه‌گیری را روی نگهدارنده مناسب سوار کنید و مجموعه را روی صفحه صافی قرار دهید و کلید مغناطیس را فعال کنید.

۲ سر میله لمس کننده را به طور عمود بر صفحه صافی مماس کرده و عقربه بزرگ را به اندازه حدود یک چهارم دور تحت فشردنگی قرار دهید (شکل ۴۸).

۳ با استفاده از طوقه متحرک، صفر ساعت را زیر عقربه بزرگ تنظیم کنید.

۴ بلوک سنجه را زیر میله لمس کننده قرار دهید و اندازه نشان داده شده را بخوانید. (شکل ۴۹).


نکته: با توجه به شرایط کنترل لازم است ساعت اندازه‌گیری حدود یک چهارم گستره اندازه‌گیری اش فشرده شود.

۵ موقعیت عقربه کوچک را یادداشت کنید.

۶ عدد نشان داده شده توسط عقربه باید عدد روی بلوک سنجه باشد.

۷ میزان خطای ساعت را تعیین کنید.

۸ پس از پایان کار، دستگاه و وسایل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحويل دهید.

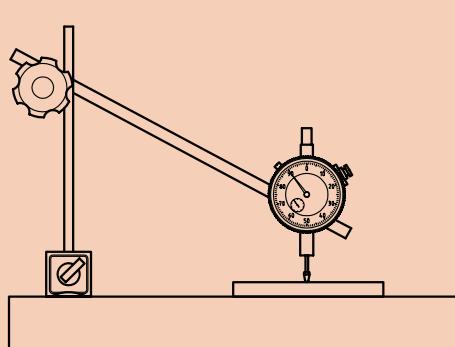

شکل ۴۹

متعلقات دستگاه فرز

با توجه به کارهای متنوع دستگاه فرز از وسایل و متعلقاتی استفاده می‌شود که در ادامه به توضیح برخی از آنها می‌پردازیم:

- وسایل بستن قطعه کار:

قطعات کار باید به طور مطمئن و محکم بسته شوند، در غیر این صورت در حین کار قطعه لرزش می‌کند و تغییر مکان پیدا می‌نماید و حتی ممکن است از جا کنده شود و خطرات غیرقابل پیش‌بینی را باعث گردد. قطعات روی میز ممکن است به سه حالت موازی با سطح میز، عمود بر سطح میز و یا تحت زاویه نسبت به سطح میز قرار گیرند. برای نگهداری قطعات از وسایل و تجهیزاتی استفاده می‌شود که عبارت‌اند از:

■ انواع گیره

■ بسته‌ها (ربوندها)

■ صفحات گونیابی و زاویه‌دار

■ وسایل مخصوص (فیکسچر)

گیره: گیره متدالوی ترین وسیله برای بستن قطعه کار است که به کمک پیچ و مهره روی میز دستگاه فرز بسته می‌شود. دامنه کارگیری آنها معمولاً زیاد نیست (شکل ۵۰). با توجه به شرایط ممکن است که گیره طوری نصب شود که فک‌های آن موازی میز و یا عمود بر میز باشد.

گیره ساده (موازی): سطح فک‌ها در این گیره موازی است.



گیره مدرج (پایه گردان)



گیره ساده

شکل ۵۰



موضوع: بستن گیره و ساعت کردن آن

وسایل مورد نیاز

۱ گیره

۲ ساعت اندازه گیری و پایه


۳ چکش لاستیکی

۴ آچار مناسب

۵ شمش سنگ خورده

۶ گونیا

روند نمای انجام کار

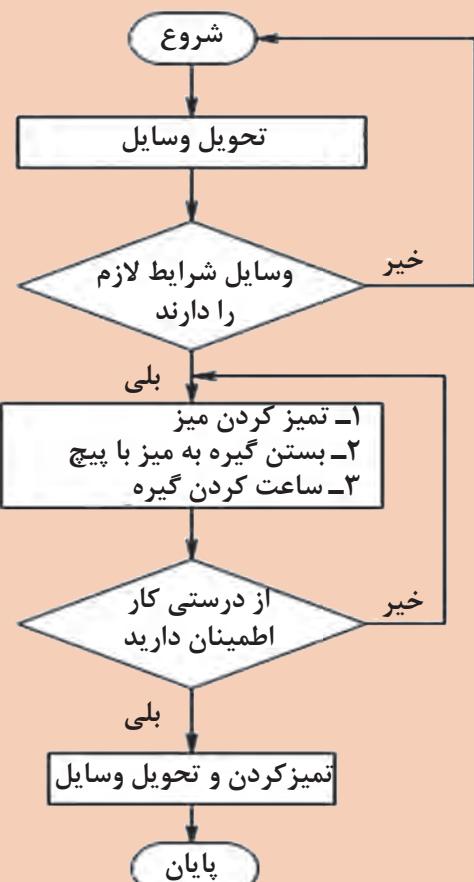


برای حمل گیره حتماً از وسایل حمل مثل جرثقیل و یا میز چرخ دار استفاده کنید (شکل ۵۱).

برای نصب از پیج T شکل و آچار مناسب استفاده کنید.

با توجه به ابعاد قطعه از گیره مناسب استفاده شود.

مراحل انجام کار

- ۱ سطوح میز و کف گیره را تمیز نمایید و سپس گیره را روی میز قرار دهید.
- ۲ پیچ‌های گیره را در شیار میز قرار داده، آنها را کمی سفت کنید.

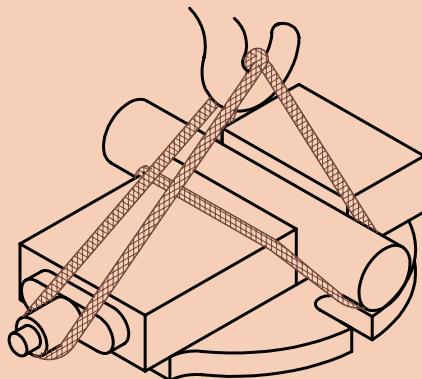

شکل ۵۱

نکته



از گونیا نیز مطابق شکل ۵۲ می‌توان برای تنظیم مقدماتی بهره برد.
البته باید خاطرنشان کرد که در گیره‌های با پایه دووار این اقدام
کافی نیست و باید فک‌ها با ساعت کنترل گردد.



شکل ۵۲

- ۳ شاخص درجه‌بندی گیره را روی عدد صفر قرار داده و پیچ مربوط به آن را کمی محکم کنید.

۴ پایه ساعت اندازه‌گیری را روی سطوح راهنمای نصب کنید.

- ۵ نوک میله لمس کننده را با لبه فک ثابت گیره طوری مماس کنید که کمی فشرده شود.

چنانچه فک‌های گیره صیقلی نباشد می‌توان از شمش سنگ‌زده برای ساعت‌کردن گیره استفاده کرد.



شکل ۵۳



شکل ۵۴

۶ با حرکت میز به طرفین میزان انحراف ساعت را خوانده و در صورت انحراف گیره، به اندازه نصف آن مقدار، گیره را در جهت مخالف تنظیم کنید.

۷ این عمل را تا آنجا تکرار کنید که مقدار انحراف ساعت در حد تولرانس مجاز شود (شکل ۵۳).

۸ پیچ‌های گیره را به آرامی محکم نمایید.


هرگز برای سفت کردن پیچ‌ها از اهرم استفاده نکنید. برای این کار فقط از آچار استاندارد استفاده کنید.



۹ در صورت نیاز از راهنمایی هنرآموز کمک بگیرید.

۱۰ برای قطعات گرد باید از گیره‌بندی مناسب مطابق شکل ۵۵ استفاده نمایید.


۱۱ پس از پایان کار، دستگاه و وسایل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحويل دهید.

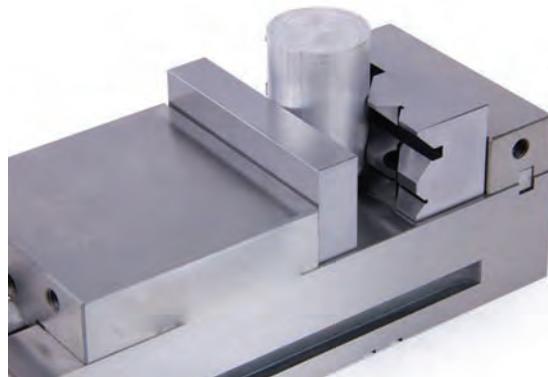

شکل ۵۵

روبنده‌ها

قطعاتی را که نمی‌توان به گیره بست آنها را به کمک روبنده روی میز دستگاه محکم می‌کنند. برای این منظور و بر حسب مورد، از روبنده‌های متنوعی استفاده می‌شود. برای آن که سطح تماس روبنده با سطح کار موازی باشد و اتصال مطمئنی را به وجود آورد لازم است که در طرف دیگر روبنده از زیرسربی مناسبی استفاده گردد. این زیرسربی‌ها در فرم‌های منشوری، منشوری پله‌دار و قابل تنظیم ساخته می‌شوند (شکل ۵۶).

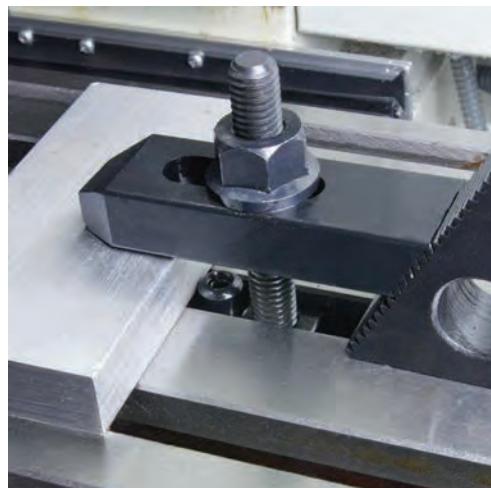

شکل ۵۶

فرز کاری سطوح تخت

فعالیت
کارگاهی ۶



موضوع: بستن قطعه کار به وسیله روبنده روند نمای انجام کار را ترسیم نمایید.

وسایل مورد نیاز

- ۱ روبنده ساده و روبنده قابل تنظیم
- ۲ قطعه کار با ابعاد مناسب
- ۳ چکش لاستیکی
- ۴ آچار مناسب

شکل ۵۷


نکات ایمنی
و حفاظتی



- پیج و مهره روبنده تا حد امکان نزدیک به قطعه کار باشد.
- برای نصب از پیج و آچار مناسب استفاده کنید.
- برای نصب از پیج T شکل استفاده شود.
- ارتفاع تکیه گاه با ضخامت قطعه کار برابر باشد.
- از سفت کردن بیش از حد پیج ها خودداری شود.



شکل ۵۸

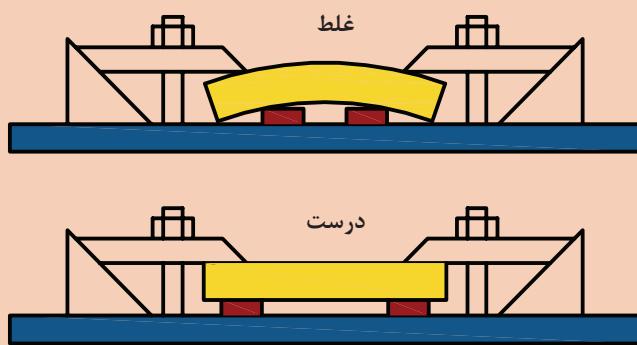

شکل ۵۹

مراحل انجام کار

- ۱ سطح میز و شیارهای میز را تمیز کنید.
- ۲ قطعه را تمیز کرده و روی میز قرار دهید.

قطعات روبنده با پیج مناسب را روی قطعه قرار دهید (ارتفاع دو طرف قطعه کار و زیرسروی حتی امکان یکی باشد) و به کمک آچار محکم کنید. در کار با زمان طولانی، به تناب پیج ها را آچار کشی کنید.

۴ در صورت استفاده از زیرکاری برای جلوگیری از خمیدگی، زیرکاری را در لبه های قطعه قرار دهید.

۵ قبل از شروع به برآورده برداری از عدم برخورد پیج ها به ابزار، اطمینان حاصل کنید.

۶ پس از اتمام کار، دستگاه و وسایل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحويل دهید.

سرعت برشی، عده دوران و سرعت پیش روی

از عوامل مؤثر در کیفیت سطح و زمان انجام کار و همچنین قیمت تمام شده قطعات تولیدی، انتخاب سرعت برش، عده دوران و سرعت پیش روی مجاز می باشد. لذا شایسته است با توجه به اهمیت این موضوع نسبت به انتخاب صحیح مقدار سرعت برش و با توجه به عوامل تأثیرگذار روی آن و سفارش شرکت های سازنده ماشین های ابزار اقدام شود.

سرعت برش (v):

طولی که لبه برندۀ تیغه فرز روی قطعه کار در یک دقیقه طی می کند را سرعت برش می گویند. سرعت برش سرعتی است که با آن عمل براده برداری انجام می شود. واحد سرعت برش در فرز کاری متر بر دقیقه ($\frac{m}{min}$) است. سرعت برش به دو روش محاسبه و استفاده از جدول، تعیین می شود.

(الف) محاسبه سرعت برش (v): نقطه واقع بر محیط تیغه فرز در یک دور حرکت به اندازه محیط دایره پیرامون تیغه فرز حرکت می کند بنابراین:

$$\pi \times d = \text{مسافت پیموده شده یک نقطه در یک دور برابر با محیط دایره پیرامون تیغه فرز}$$

$$2 \times \pi \times d = \text{مسافت پیموده شده همان نقطه در ۲ دور}$$

$$n \times \pi \times d = \text{مسافت پیموده شده همان نقطه در } n \text{ دور}$$

$$v = d \times \pi \times n$$

$$v = \text{سرعت متر بر دقیقه} \left(\frac{m}{min} \right)$$

$$d = \text{قطر تیغه فرز mm}$$

$$n = \text{تعداد دور تیغه فرز 'RPM'}$$

از آنجا که واحد سرعت برش متر بر دقیقه است و قطر تیغه فرز به میلی متر بیان می شود در تبدیل واحد کافی است که قطر تیغه فرز را به عدد ۱۰۰۰۰ تقسیم کنیم:

$$v = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

عوامل تأثیرگذار بر (انتخاب) سرعت برش در فرز کاری

■ جنس قطعه کار: یکی از عواملی که در انتخاب سرعت برش تأثیر به سزایی دارد جنس قطعه کار است. اصولاً هر چه جنس قطعه کار سخت تر باشد سرعت برش کمتری انتخاب می شود.

■ جنس تیغه فرز (ابزار): انتخاب سرعت برش با جنس تیغه فرز ارتباط مستقیم دارد و معمولاً با انتخاب تیغه فرز های با جنس سخت تر امکان انتخاب سرعت برش بیشتر وجود دارد.

■ مایع خنک کننده: مایع خنک کننده گرمای ناشی از تماس ابزار و قطعه کار را کاهش می دهد و به بهبود فرایند براده برداری کمک می کند و می تواند سرعت برش را افزایش دهد.

■ سطح مقطع براده: درخشن تراشی سطح مقطع براده زیاد و سرعت برش کم و در پرداخت کاری سطح مقطع براده کم و سرعت برش زیاد را می توان انتخاب کرد.

■ توان ماشین: با ماشین دارای ساختمان قوی تر و توان بیشتر می توان با سرعت برشی بیشتر ماشین کاری کرد.

- دوام ابزار: فاصله زمانی تیز کردن تا کند شدن ابزار را دوام ابزار می‌گویند. انتخاب سرعت مناسب باعث افزایش دوام ابزار می‌شود. در صورت کند بودن تیغه فرز باید سرعت پیشروی از حد معمول کمتر انتخاب شود. (البته کار با تیغه فرز کند توصیه نمی‌شود).
- علاوه بر موارد فوق نوع تیغه فرز (انگشتی، غلتکی، اره‌ای و ...) تعداد لبه‌های تیغه فرز و نوع عملیات فرزکاری، (همراه یا غیرهمراه) نیز روی سرعت برش تأثیر گذارند.
- ب) استفاده از جدول سرعت برش: کارخانه‌های تولید ماشین‌های ابزار، سرعت برش را با توجه به عوامل مؤثر بر سرعت برش و از طریق تحقیق و آزمایش و تجربه به صورت جدول‌هایی ارائه می‌نمایند که در محیط کار استفاده می‌شود (جدول ۴).

جدول ۴- سرعت برش و سرعت پیشروی در فرزکاری

جنس قطعه کار (استحکام کششی) $(\sigma \frac{N}{m^r})$	(سرعت برش $\frac{m}{min}$)							مقدار پیشروی میز به ازای یک دندانه تیغه فرز بر حسب میلی‌متر mm			
	تیغه فرزهای HSS			تیغه فرزهای تیغچه‌دار			HSS			تیغچه دار	
فولاد با استحکام	سطوح خشن	سطوح صاف	سطوح خیلی صاف	سطوح خشن	سطوح صاف	سطوح خیلی صاف	تیغه فرزهای غلتکی	پیشانی تراش	پولکی، انگشتی و فرم تراش	سطوح خشن	سطوح صاف
۶۰۰ تا $\frac{N}{m^r}$	۱۶	۲۵	۳۲	۱۵۰	۱۸۰	۲۰۰	۰/۲	۰/۱۵	۰/۰۷	۰/۴	۰/۰۸
۶۰۰ تا ۷۰۰ $\frac{N}{m^r}$	۱۸	۲۲	۲۸	۱۱۰	۱۴۰	۱۸۰	۰/۱۵	۰/۱	۰/۰۶	۰/۳	۰/۰۸
۷۰۰ تا ۸۰۰ $\frac{N}{m^r}$	۱۳	۲۰	۲۵	۱۰۰	۱۲۰	۱۶۰	۰/۱	۰/۱	۰/۰۶	۰/۳	۰/۰۸
۸۰۰ تا ۱۱۰۰ $\frac{N}{m^r}$	۱۰	۱۶	۲۰	۵۰	۸۰	۱۰۰	۰/۱	۰/۱	۰/۰۶	۰/۲	۰/۰۸
بیشتر از $\frac{N}{m^r}$	۱۰	۱۲	۱۴	۵۰	۷۰	۹۰	۰/۱	۰/۱	۰/۰۶	۰/۱۵	۰/۰۸
۱۵ چدن	۱۳	۲۰	۲۵	۵۰	۶۳	۸۰	۰/۲۵	۰/۱۵	۰/۰۷	۰/۵	۰/۱
۲۵ چدن	۱۰	۱۶	۲۰	۴۰	۵۰	۶۳	۰/۲	۰/۱۵	۰/۰۷	۰/۴	۰/۱
آلیاژهای مس و روی	۳۲	۴۰	۵۰	۸۰	۱۰۰	۱۲۵	۰/۲	۰/۲	۰/۰۷	۰/۵	۰/۰۷
فلزات سبک	۲۰۰	۳۱۵	۴۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۳۰	۰/۱	۰/۱	۰/۰۵	۰/۲	۰/۱

تعیین عده دوران مناسب در فرزکاری

با انتخاب سرعت برش مجاز و داشتن قطر تیغه‌فرز مقدار عده دوران از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$n = \frac{v \times \pi \times n}{1000} \Rightarrow n = \frac{v \times 1000}{d \times \pi}$$


عده دوران به دست آمده ممکن است روی دستگاه قابل تنظیم نباشد که در چنین مواردی از نزدیک‌ترین عدد دوران موجود در جدول (ترجیحاً عدد کوچک‌تر) استفاده می‌شود.

مثال ۱: با تیغه‌فرز انگشتی به قطر $d = 32\text{ mm}$ قطرهای از جنس چدن را فرزکاری خواهیم کرد. مطلوب است عده دوران تنظیمی ماشین در صورتی که جنس تیغه‌فرز از نوع تیغچه‌دار و مقدار سرعت برش 40 m/min بر دقیقه (از جدول سرعت برش) باشد:

$$n = \frac{v \times 1000}{d \times \pi} = \frac{40 \times 1000}{32 \times 3.14} \approx 398 \text{ R.P.M}$$

البته با توجه به دورهای قابل تنظیم، عده دوران 400 دور در هر دقیقه را تنظیم می‌کنیم.
با داشتن قطر تیغه‌فرز و سرعت برش عده دوران ابزار را می‌توان از نمودار هم انتخاب کرد.

نمودار تعیین عده دوران

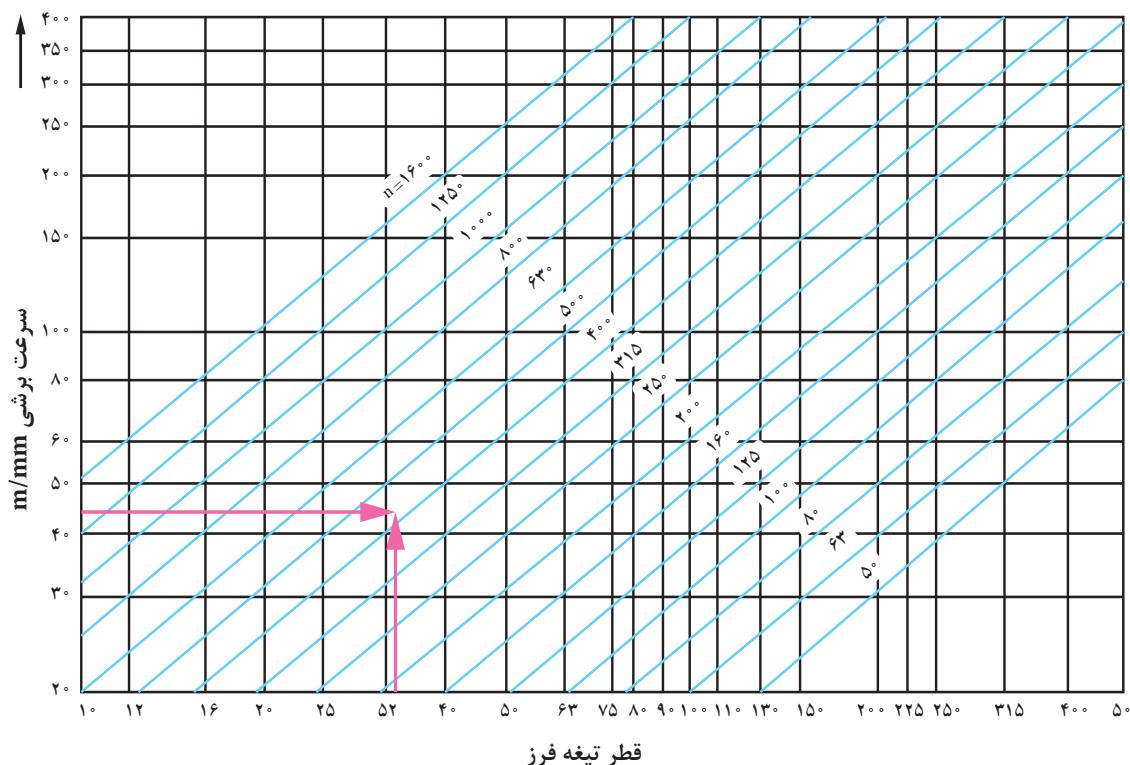




موضوع: تنظیم عده دوران دستگاه روی عدد 160° دور در دقیقه

- تنظیم دور ، فقط در حالت خاموشی دستگاه انجام شود.
- در صورت عدم درگیری دندنه‌ها، از اعمال نیروی زیاد خودداری کرده و محور فرزگیر را کمی با دست بچرخانید.

مراحل انجام کار

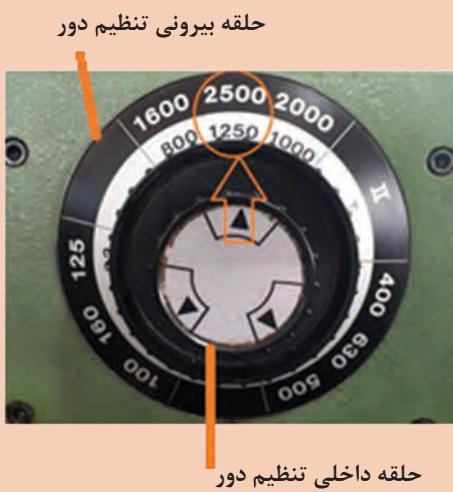

شکل $\circ 6$

- ۱ پس از پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی و تحويل دستگاه، میز را به اندازه کافی از محور ابزار گیر دور کنید.

۲ دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.

- ۳ با رعایت نکات ایمنی حلقة داخلی را به عقب کشیده، سپس حلقة بزرگ را بچرخانید به طوری که عده دوران مورد نظر در قسمت بالا قرار گیرد. سپس حلقة داخلی را چرخانیده تا در محل خود قرار گیرد. شکل مقابل 1250 دور و یا 250° دور را نمایش می‌دهد. برای تنظیم دور 200° باید حلقة داخلی را چرخاند تا علامت سمت راست رویه روی عده دوران مورد نظر قرار بگیرد.

۴ فلش روی حلقة کوچک رویه روی هر کدام از دورها قرار بگیرد، همان دور ایجاد می‌شود.


- ۵ اگر از کلید استارت I استفاده شود دورهای کم و اگر از استارت II استفاده گردد دور زیاد ایجاد می‌شود.

۶ پس از اتمام کار دستگاه و وسایل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحويل دهید.



موقع تعویض دور مطمئن شوید که آچار روی محور فرزگیر نباشد.

فرزکاری سطوح تخت

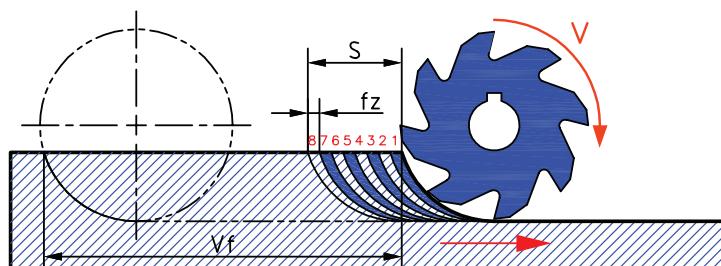

شکل ۶۱

سرعت پیشروی: مقدار طولی که قطعه کار (بسته شده روی میز ماشین) در زمان یک دقیقه طی می‌کند را سرعت پیشروی گویند. مقدار پیشروی را می‌توان از طریق محاسبه و هم از جداول شرکت‌های سازنده ماشین ایزار استخراج نمود. باید توجه شود که عوامل مؤثر بر سرعت برش در سرعت پیشروی هم می‌تواند تأثیرگذار باشد (شکل ۶۱).

الف- محاسبه سرعت پیشروی

$V_F = S \times n$ = مقدار پیشروی میز به ازای هر دندانه تیغه‌فرز

$S = f_z \times z$ = مقدار پیشروی به ازای یک دور تیغه فرز

$V_F = f_z \times z \times n$ = سرعت پیشروی میز بر حسب میلی‌متر بر دقیقه

Z = تعداد دندانه تیغه‌فرز

n = عدد دوران تیغه‌فرز در یک دقیقه

$$V_F = f_z \times z \times n$$



شکل ۶۲

مثال: سرعت پیشروی میز ماشین فرزی برای فرزکاری با انگشتی به قطر ۱۶ میلی‌متر که ۴ دندانه دارد اگر مقدار $f_z = 0.05\text{mm}$ و تعداد دوران ۱۲۵ دور در هر دقیقه باشد را محاسبه کنید.

$$V_F = f_z \times z \times n \rightarrow V_F = 0.05 \times 4 \times 125 = 25 \frac{\text{mm}}{\text{min}}$$

حرکات طولی و عرضی و باردهی می‌تواند به دو صورت دستی و ماشینی (خودکار) تأمین گردد که در حالت دستی، با چرخش فلکه حرکت میز تأمین می‌شود که البته باید به صورت پیوسته و به آرامی انجام گیرد.



۱ برای فرز کاری قطعه‌ای از تیغه فرز غلتکی با قطر ۳۰ میلی‌متر استفاده می‌شود. در صورتی که سرعت برش ۱۵ متر بر دقیقه باشد، تعداد دوران قابل تنظیم چقدر است؟ (دورهای موجود دستگاه عبارت‌اند از ۱۰۰۰، ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۲۰، ۱۸۰، ۳۰) در صورت امکان روی دستگاه موجود در کارگاه تنظیم شود (با راهنمایی هنرآموز محترم و یا استادکار محترم).

۲ برای فرز کاری قطعه‌ای با عده دوران ۲۰۰ دور در دقیقه اگر مقدار پیشروی $0/8$ میلی‌متر در هر دور باشد سرعت پیشروی چند میلی‌متر در دقیقه خواهد بود؟




روند نمای انجام کار

موضوع: تنظیم عده دوران و سرعت پیش روی دستگاه فرز

وسایل مورد نیاز:

۱ دستگاه فرز

۲ قلم و کاغذ برای ثبت نتایج

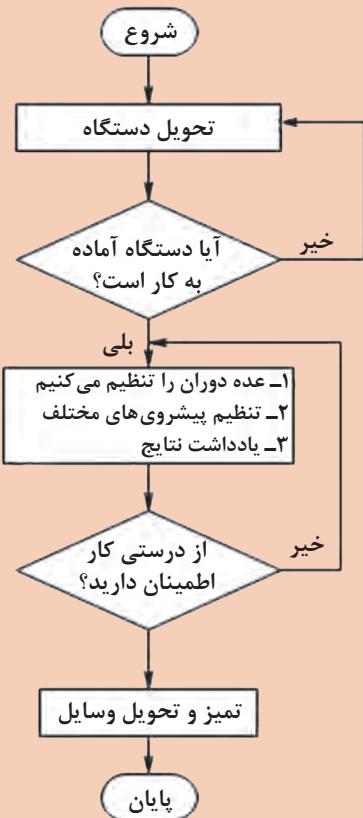

■ تنظیم دور، فقط در حالت خاموشی دستگاه انجام گردد.

■ در صورت عدم درگیری دنده‌ها، از اعمال نیروی زیاد خودداری کرده و از فلکه‌ای که در انتهای الکتروموتور قرار دارد استفاده کنید.



مراحل انجام کار


- ۱ دستگاه فرز را تحویل بگیرید.
- ۲ پس از کنترل دستگاه برق دستگاه را وصل کنید.
- ۳ عده دوران‌های مختلف را با دقیقت در وضعیت قرارگیری فلکه تنظیم دور، تنظیم و یادداشت نمایید.
- ۴ پیش روی‌های مختلف را با دقیقت در وضعیت قرارگیری فلکه تنظیم پیش روی، تنظیم و یادداشت کنید.
- ۵ پس از اتمام کار دستگاه و وسایل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحویل دهید.

روش‌های فرزکاری (همراه-غیرهمراه)

در حین انجام عملیات فرزکاری ضربه‌های پی‌درپی به قطعه وارد می‌شود که ممکن است باعث ایجاد خسارت در ابزار و باعث ناصافی سطح کار گردد. یکی از علل ضربه‌های پی‌درپی چند لبه بودن ابزار برنده است که غیرقابل اجتناب است و یکی دیگر از عوامل بروز این مشکل، لقی پیچ هادی ماشین می‌باشد که مقدار این لقی به وسیله گوهه‌های مخصوص که روی میز تعییه گردیده است قابل تنظیم می‌باشد. به دلیل وجود همین لقی در هنگام کار با ماشین‌های فرز و استفاده از ابزارهایی که لبه برنده آنها در محیط قرار گرفته است، دو روش عمده براده‌برداری تعریف شده است که با توجه به شرایط کار و دستگاه باید از روش مناسب‌تر آن استفاده کرد. این دو روش براده‌برداری عبارت‌اند از:

۱- براده‌برداری همراه

در این روش براده‌برداری، جهت دوران تیغه فرز و جهت پیشروی میز در نقطه تماس موافق و هم جهت می‌باشد و هر دندانه عمل برش را از حداکثر ضخامت براده شروع کرده و بدین جهت نیروی برش از حداکثرشروع شده و به حداقل می‌رسد. از محسن این روش فشرده شدن قطعه کار به میز و نیاز به نیروی گیره‌بندی کمتر است و امکان ماشین کاری قطعات نازک‌تر می‌باشد و از معایب آن است که قطعه کار همراه با این نیرو به اندازه لقی بین دندانه پیچ و مهره میز به جلو رانده می‌شود و ایجاد نیروی ضربه‌ای می‌کند که می‌تواند باعث شکستن تیغه فرز گردد. به همین دلیل سعی می‌شود که از روش براده‌برداری همراه استفاده نشود مگر در ماشین‌هایی که برای براده‌برداری موافق طراحی شده‌اند. از این روش معمولاً برای بارهای کم و مخصوصاً پرداخت کاری استفاده می‌شود. (شکل الف - ۶۳).

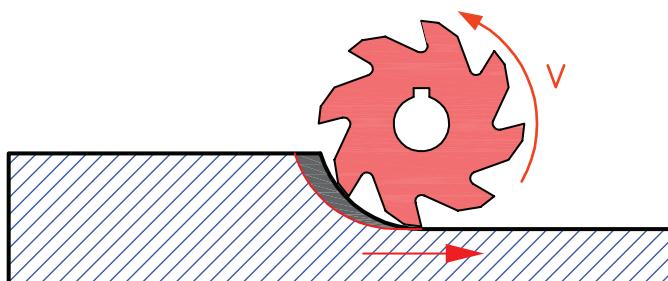


شکل الف - ۶۳

۲- روش براده‌برداری غیرهمراه (معکوس):

در این روش براده‌برداری جهت دوران تیغه فرز و جهت پیشروی میز ماشین در نقطه تماس بر خلاف یکدیگر می‌باشد. در این حالت دندانه تیغه فرز ابتدا از حداکثر ضخامت براده شروع کرده و ضمن دوران تیغه فرز و پیشروی میز مقدار بار به حداکثر می‌رسد. بنابراین هریک از دندانه‌ها قبل از درگیری با کار، روی سطح کار کمی سر خورده و سپس با آن درگیر می‌شود که این عمل باعث کند شدن سریع تیغه فرز است و سطح موج‌دار می‌شود. اشکال دیگر این روش این است که نیروی برش سعی در جدا کردن قطعه کار از سطح میز ماشین را دارد. بنابراین قطعه کار باید کاملاً مطمئن و محکم به میز بسته شود. از محسن این روش این است که نیروی برش قطعه کار را در جهت مخالف فشار داده و در نتیجه لقی پیچ میز ماشین گرفته می‌شود. به همین دلیل در ماشین‌های معمولی (که دارای پیچ‌های حرکتی معمولی هستند) این روش بهتر است (شکل ب - ۶۳).

فرزکاری سطوح تخت

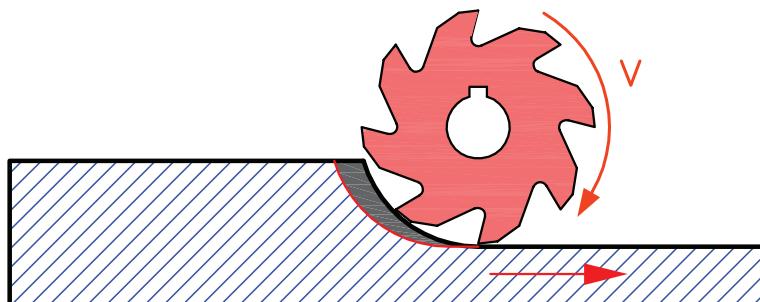


شکل ب – ۶۳

نکات ایمنی
و حفاظتی



- در موقع کار با ماشین فرز معمولی بهتر است از روش براده برداری غیرهمراه استفاده کنیم.
- در هنگام شروع براده برداری از جهت دوران صحیح تیغه فرز مطمئن شوید.

گونیا کردن سطوح در فرزکاری

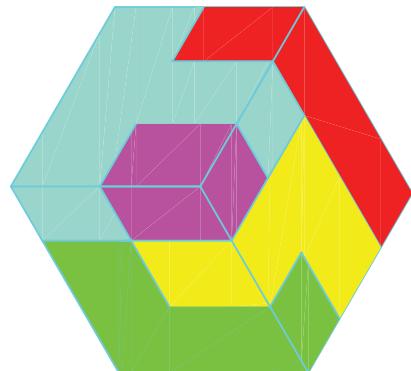

شکل ۶۴

در شکل مقابل برای اینکه اجزای قطعه به طور صحیح کنار هم قرار گیرند چه شاخصه مهمی باید داشته باشند؟ از آنجا که قطعات تولیدی در فرزکاری بیشتر به فرم مکعبی می‌باشند و دارای سطوح موازی و متعامد هستند لازم است که حتماً این قطعات به عنوان قطعه مبنا گونیاکاری شوند تا در مراحل بعد موضوعاتی نظیر ایجاد شیار، سوراخ و غیره در بحث تولرانس‌های هندسی نسبت به سطوح مبنا دچار اشکال نشوند (شکل ۶۴).

تعامد (گونیا بودن دو سطح)

برای کنترل زوایای یک قطعه می‌توان از وسایل ثابت و یا متغیر اندازه‌گیری زوایا استفاده کرد. یکی از وسایل اندازه‌گیر ثابت گونیاها و از وسایل اندازه‌گیر متغیر زاویه‌سنجه را می‌توان نام برد. گونیا وسیله‌ای است که از آن برای عملیات خط‌کشی، کنترل زوایا و بعضی اندازه‌گیری طول و کنترل تعامد، تختی و مستقیمی سطوح و ... در کارگاه و آزمایشگاه استفاده می‌شود (شکل ۶۵).



گونیای دقیق (موبی)

گونیا با تیغه مدرج


شکل ۶۵

قبل از استفاده کردن گونیا لازم است از کالیبره بودن آن اطمینان حاصل شود.

توجه




فرزکاری سطوح تخت

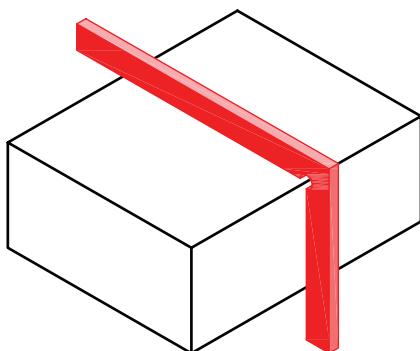


شکل ۶۶

روش کنترل با گونیا

هنگام کار با گونیا توجه شود که دو ضلع گونیا بر سطح کار عمود قرار گیرند (شکل ۶۶).

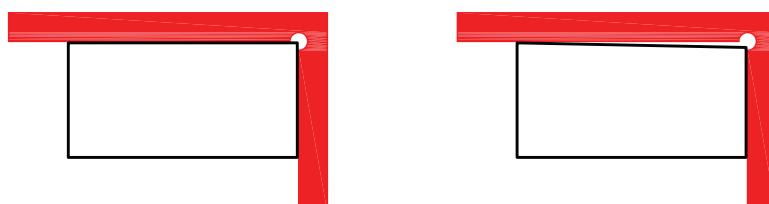


شکل ۶۷

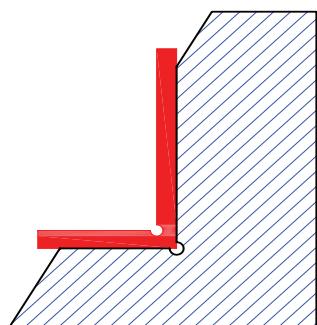

شکل ۶۸

برای کنترل زوایای داخلی، پایه گونیا را روی سطح افقی قرار دهید و سپس آن را به سطح عمودی نزدیک کنید (شکل ۶۸).

کنترل تعامد دو سطح یک قطعه، با استفاده از گونیا و تکیه گاه کمکی (منشور استاندارد) نیز امکان پذیر است (شکل ۶۹).

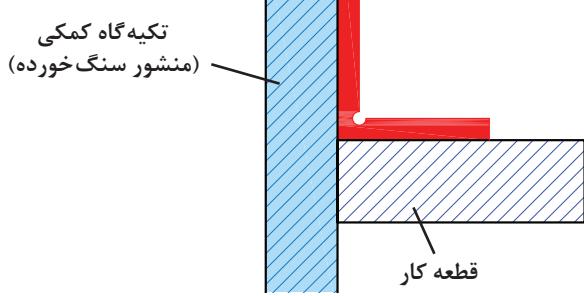

شکل ۶۹

تعریف گونیکاری:

گونیا کردن قطعه به مجموعه عملیات فرزکاری گفته می شود که به منظور عمود کردن تمام یا بعضی از وجوه یک بلوکه مکعب مستطیل انجام می گیرد.



موضوع: گونیاکاری

جنس: St37

ابعاد مواد اولیه: ۱۰۴×۳۸×۲۰ mm


تولرانس: ISO ۲۷۶۸ -m

کیفیت سطوح: Ra = ۶/۳

وسایل موردنیاز:

- ۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار
- ۲ تیغه فرز مناسب
- ۳ زیرکاری
- ۴ گونیای موبای
- ۵ کولیس
- ۶ چکش پلاستیکی
- ۷ سوهان تخت جهت پلیسه گیری

قطعه مکعب مستطیلی به ابعاد اولیه ۱۰۴×۳۸×۲۰ mm را فرزکاری نمایید.

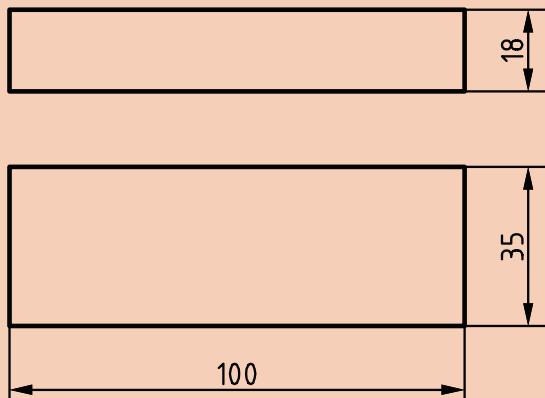

شکل ۷۰



- ۱ از عینک ایمنی و لباس کار مناسب استفاده نمایید.
- ۲ وضعیت دستگاه را کنترل نمایید و در صورت کمبود روغن یا وجود مشکلی دیگر، دستگاه را خاموش و به هنرآموز محترم اطلاع دهید.
- ۳ قبل از راهاندازی از متحكم بودن قطعه کار و تیغه فرز اطمینان حاصل کنید.
- ۴ تنظیم اهرم‌های تغییر دور و پیشروی در حالت خاموش بودن دستگاه انجام شود.
- ۵ باز و بسته کردن و کنترل ابعاد قطعه در زمان خاموش بودن دستگاه صورت گیرد.
- ۶ دستگاه روشن و در حال انجام کار را رها ننمایید.
- ۷ از مایع خنک‌کننده مناسب استفاده نمایید.
- ۸ دستگاه مجهز به اتصال زمین ارتینگ (Earthing) باشد.
- ۹ در صورت استفاده از فرز افقی یاتاقان‌ها باید روغن کاری شوند.

مراحل انجام کار



شکل ۷۱

- ۱ پس از انتخاب دستگاه فرز، تیغه فرز مناسب روی دستگاه نصب کنید.
- ۲ تعداد دور و سرعت پیشروی مناسب را محاسبه و تنظیم نمایید.
- ۳ گیره مناسب انتخاب و پس از تمیز نمودن سطح میز دستگاه و گیره آن را روی میز دستگاه نصب و سپس به وسیله ساعت اندازه‌گیری آن را با میز تنظیم کنید (شکل ۷۱).



شکل ۷۲

۴ قطعه را به طور مطمئن در گیره محکم کنید. برای جلوگیری از انحراف قطعه در حین کار و پر کردن زیر قطعه از زیرکاری مناسب (قطعات استاندارد پرداخت شده) استفاده کنید (شکل ۷۲).




شکل ۷۳


۵ سطح کوچک‌تر و صاف‌تر از قطعه مورد نظر را به وسط فک ثابت گیره تکیه داده و گیره را کمی محکم نموده و ضمن کنترل افقی بودن قطعه آن را محکم کنید. برای اطمینان از چسبیدن قطعه به زیرکاری در هنگام محکم کردن قطعه از چکش پلاستیکی استفاده نمایید (شکل ۷۳).

جهت محکم کردن گیره و تیغه فرز از چکش و اهرم استفاده نشود.

هشدار

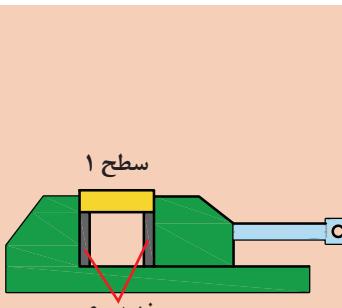

شکل ۷۴

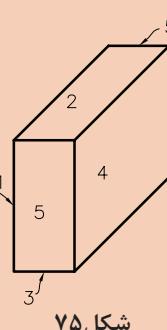


۶ با رعایت اصول ایمنی و با اطمینان از فاصله مناسب تیغه فرز و قطعه کار، دستگاه را روشن کنید و پس از مماس کردن و تنظیم حلقة میز عمودی دستگاه به آرامی شروع به برآورده برداری کنید (سطح شماره ۱). برای مماس کردن دستگاه را روشن کنید و به قطعه نزدیک کنید. کاغذ نازک و بلند را بین تیغه فرز و قطعه کار قرار داده و تیغه فرز را به آرامی به طرف قطعه حرکت دهید تا کاغذ حرکت کند، که نشان‌دهنده تماس ابزار با قطعه کار است.


در مرحله خشن کاری ابعاد قطعه تا اندازه $1/4$ میلی‌متر بزرگ‌تر از اندازه قطعه نهایی در نظر گرفته شود (جهت انجام عملیات پرداخت کاری).

توضیح



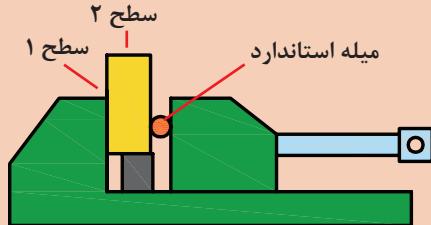

شکل ۷۶

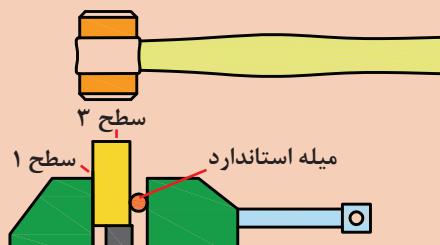

شکل ۷۷

۷ قطعه را چرخانیده به گونه‌ای که سطح براده‌برداری شده (سطح شماره ۱) به فک ثابت گیره تکیه داده شود و در طرف مقابل بین قطعه و فک متحرک گیره یک میله استوانه‌ای استاندارد قرار دهید و سپس آن را محکم کنید و سطح شماره ۲ را فرز کاری نمایید. (افقی بودن قطعه کنترل شود) استفاده از میله استاندارد می‌تواند خطای ناشی از لقی فک متحرک گیره و ناصافی قطعه را به حداقل برساند، البته با توجه به کاهش سطح گیره‌بندی باید مقدار عمق براده کمتر انتخاب گردد (شکل ۷۶).


۸ سطح تراشیده شده در مرحله قبل (سطح شماره ۲) را به زیرکاری تکیه داده و گیره را محکم کنید و سطح شماره ۳ را ماشین کاری نمایید. برای اطمینان از چسبیدن قطعه به زیرکاری در هنگام محکم کردن قطعه از چکش پلاستیکی استفاده نمایید (شکل ۷۷).

نکته



در هر مرحله در صورت نیاز، به کمک سوهان قطعه را پلیسه‌گیری نمایید.

۹ در این مرحله سطح تراشیده شده (سطح شماره ۳) را به فک ثابت گیره تکیه داده و همانند مراحل قبل سطح شماره ۴ را ماشین کاری نمایید. لازم به ذکر است در این مرحله نیازی به استفاده از میله استوانه‌ای نیست.

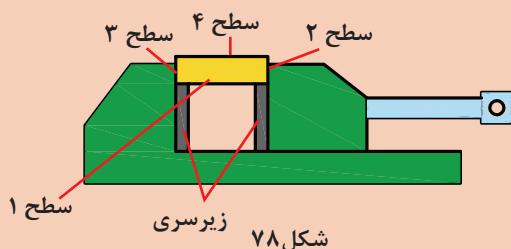

شکل ۷۸


پرسش



به نظر شما چرا در بعضی از مراحل بستن قطعه کار از میله استوانه‌ای استفاده نشده است؟

فرزکاری سطوح تخت

۱۰ برای تنظیم سطح شماره ۵ از گونیای موبی استفاده می‌شود. یک تیغه گونیا را به بدن قطعه تکیه داده و پایه آن را روی سطح زیرکاری گذاشته و قطعه را به آرامی محکم کنید(شکل ۷۹).

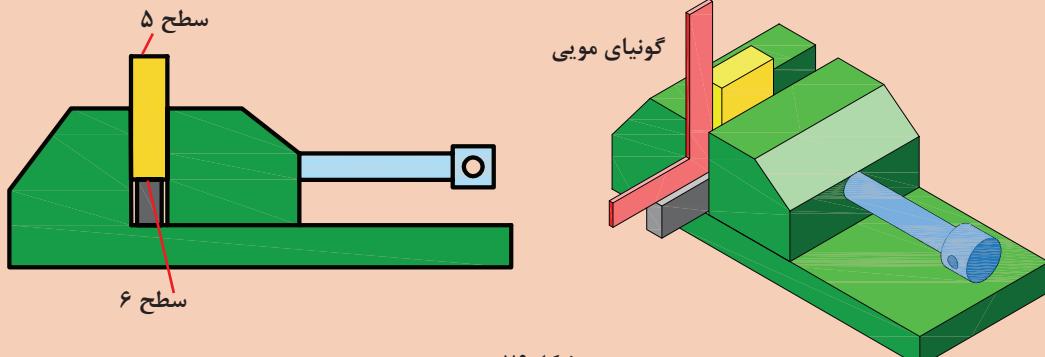

شکل ۷۹

۱۱ برای ماشین کاری سطح آخر قطعه (سطح شماره ۶) به همان روش سطح شماره ۵ عمل می‌شود، البته استفاده از گونیا جهت تنظیم در این مرحله لازم نیست.



شکل ۸۰

توجه



در صورت بلند بودن طول قطعه کار نسبت به ابعاد گیره، بهتر است برای فرزکاری سطوح ۵ و ۶ مطابق شکل عمل کنید (شکل ۸۰).

پرسش



علت استفاده نکردن از گونیا در تنظیم قطعه برای ماشین کاری سطح شماره ۶ چیست؟

۱۲ **پرداخت کاری**- ماشین کاری های مرحله اول برای خشن کاری انجام شد و برای ایجاد اندازه نهایی با دقت مورد نظر، یک مرحله دیگر ماشین کاری دقیق بر روی تمام سطوح صورت می گیرد.

۱۳ قطعه کار را باز کرده و با یک سوهان ظرفی پلیسه گیری کنید.

۱۴ ابعاد قطعه کار را به کمک کولیس اندازه گیری نموده، با نقشه مطابقت دهید و تعامد سطوح نسبت به یکدیگر را با گونیای موبی کنترل نمایید.

۱۵ قطعه کار و گزارش کار را به هنر آموز ارائه نمایید.

۱۶ پس از اتمام کار، دستگاه و وسایل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحويل دهید.



با مشورت با سایر هنرجویان مراحل انجام پرداخت کاری قطعه را نوشته و در صورت تأیید هنرآموز محترم اجرا نمایید.

تمیز کردن دستگاه:

پس از پایان ماشین کاری باید براده و مواد خنک کننده باقیمانده روی دستگاه را به طور مناسب تمیز کرد. برای این منظور از پارچه های تنظیف که برای این کار مناسب هستند استفاده نمایید. ابتدا براده های درشت را به وسیله قلم مو از روی دستگاه پاک کنید و سپس به کمک پارچه سطوح را کاملاً از براده و مواد خنک کننده پاک نمایید. مطمئن شوید که هیچ گونه مواد خنک کننده روی دستگاه و بین سوپرت ها باقی نماند، چرا که باعث تخریب سطوح دستگاه می شوند. در پایان سطوح لغزنده دستگاه را به وسیله روغن چرب کاری کنید و در انتهای اطراف دستگاه را تمیز و براده ها را به محل تعیین شده در کارگاه منتقل کنید.

هشدار




هیچ گاه در موقع روشن بودن دستگاه فرز اقدام به نظافت آن نکنید.

تحقیق



اهمیت گونیا کاری و موارد کاربرد آن را بررسی و نتیجه را در کلاس ارائه نمایید.

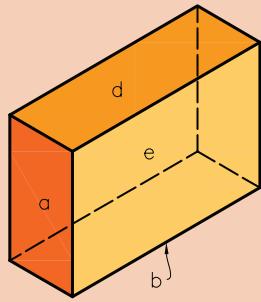

شکل ۸۱

کنترل گونیایی قطعه نسبت به نقشه با گونیای موبی

موضوع: کنترل قطعه با گونیای موبی
جدول زیر را با توجه به قطعه‌ای که ساخته‌اید (مطابق شکل ۸۱) کامل کنید.

شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	سطح a نسبت به سطح d
شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	سطح c نسبت به سطح b
شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	سطح e نسبت به سطح a
شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	سطح e نسبت به سطح b

به کمک کولیس $50 \times 50 \text{ mm}$ ، قطعه ساخته شده را کنترل کنید و جدول را کامل کنید.

کنترل ابعادی قطعه نسبت به تولرانس‌های داده شده در نقشه با کولیس $50 \times 50 \text{ mm}$ میلی‌متر

شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	طول قطعه = اندازه نقشه =
شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	عرض قطعه = اندازه نقشه =
شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	ارتفاع قطعه = اندازه نقشه =



موضوع: گونیاکاری قطعه شماره ۱ گیره


جنس: St37

ابعاد مواد اولیه: ۱۵×۱۰۰×۲۵۵ mm

تولرانس: ISO ۲۷۶۸ -m

وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار
- ۲ تیغه فرز پیشانی تراش
- ۳ زیرکاری مناسب
- ۴ گونیای موبای
- ۵ کولیس
- ۶ چکش پلاستیکی
- ۷ سوهان تخت جهت پلیسه گیری

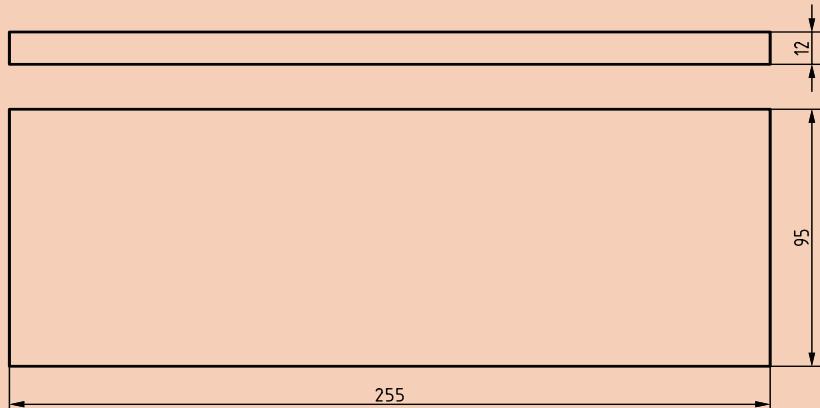

شکل ۸۲



- ۱ از عینک ایمنی و لباس کار مناسب استفاده نمایید.
- ۲ وضعیت دستگاه را کنترل نمایید و در صورت کمبود روغن یا وجود مشکلی دیگر، دستگاه را خاموش و به هنرآموز محترم اطلاع دهید.
- ۳ قبل از راه اندازی از محکم بودن قطعه کار و تیغه فرز اطمینان حاصل کنید.
- ۴ تنظیم اهرم های تغییر دور و پیشروی در حالت خاموش بودن دستگاه انجام شود.
- ۵ باز و بسته کردن و کنترل ابعاد قطعه در زمان خاموش بودن دستگاه صورت گیرد.
- ۶ دستگاه روشن و در حال انجام کار را رها ننمایید.
- ۷ از مایع خنک کننده مناسب استفاده نمایید.
- ۸ دستگاه مجهز به سیم اتصال زمین (ارت) باشد.



فرزکاری سطوح تخت

علی‌رغم رعایت تمامی موارد ایمنی گاهی امکان بروز حادثه وجود دارد. برای جبران خسارت‌های ناشی از این‌گونه حوادث می‌توان افراد را تحت پوشش بیمه حوادث قرار داد. این بیمه خسارت‌هایی مانند نقص عضو، از کارافتادگی و فوت را جبران می‌کند.

مراحل انجام کار

- ۱ قطعه کار را خط‌کشی کرده و سپس به گیره بیندید.
- ۲ تیغه فرز پیشانی تراش را روی دستگاه نصب کنید و عده دوران و سرعت پیشروی مناسب را تنظیم نمایید.
- ۳ با رعایت موارد ایمنی دستگاه را روشن نمایید.
- ۴ تیغه فرز را با کار مimas کنید و حلقه تنظیم حرکت عمودی را روی صفر تنظیم کنید.
- ۵ عمق بار را تنظیم و براده‌برداری را تا پایان کار ادامه دهید و سپس دستگاه را خاموش نمایید.
- ۶ اندازه و کیفیت سطوح تولید شده را کنترل نمایید.
- ۷ دستگاه را تمیز کنید و لوازم را تحويل دهید و گزارش کار و قطعه را به هنرآموز تحويل نمایید.

مقادیر پیشنهادی تولرانس آزاد ISO به شماره ۲۷۶۸

اندازه‌ها بر حسب mm	ظریف f	متوسط m	خشن e	خیلی خشن e.v
۳/۵ تا ۵/۳	±۰/۰۵	±۰/۱	±۰/۱۵	—
<۳ تا ۶	±۰/۰۵	±۰/۱	±۰/۲	±۰/۵
۳ تا ۶ <	±۰/۰۷	±۰/۲	±۰/۵	±۱
۱۲ تا ۳ <	±۰/۱۵	±۰/۳	±۰/۸	±۱/۵
۳۱۵ تا ۱۲ <	±۰/۲	±۰/۵	±۱/۲	±۲
۱۰۰۰ تا ۳۱۵ <	±۰/۳	±۰/۸	±۲	±۳
۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰ <	±۰/۵	±۱/۲	±۳	±۴

نقشه خوانی و علائم کیفیت سطح

یکی از عوامل مهم در تولید قطعات، کیفیت سطح است. با توجه به استفاده از دستگاه‌های مختلف برای تولید قطعه، محصول تولید شده دارای کیفیت سطح متفاوت می‌باشد.

اغلب قطعات صنعتی به کیفیت سطح مناسبی نیاز دارند تا به نحوی مطلوب کار کنند، ولی ایجاد کیفیت سطح بیش از حد مورد نیاز، باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. معمولاً سطوح آزاد قطعه (سطوحی که با قسمت مجاور در تماس نیست) دارای کیفیت سطح پایین‌تری است و حتی بدون عملیات ماشین‌کاری قابل استفاده است در حالی که سطوحی که در تماس با یکدیگرند دارای کیفیت سطح بالاتری می‌باشند. بنابراین در صنعت هر سطح تا آن اندازه پرداخت می‌شود که بتواند وظیفه محوله را با دقت لازم انجام دهد. جهت جلوگیری از پرداخت کاری بیش از حد یک قطعه، میزان کیفیت سطح قطعه به وسیله نمادهایی در روی نقشه نمایش داده می‌شود. می‌دانیم علی‌رغم اینکه سطوح تولید شده در بعضی از فرآیندهای ماشین‌کاری از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند، ولی به طور مطلق صاف نیستند و نسبت به سطح ایده‌آل دارای انحرافاتی مثل اعوجاج (موج دار بودن) و یا شیارهای ریز، ناشی از حرکت ابزار (خواب ابزار) می‌باشد (شکل ۸۳).

جهت شیارها (جهت تولید یا خواب ابزار)

نقش و طرح باقیمانده روی سطح قطعه کار بر اثر ماشین‌کاری را جهت تولید یا خواب ابزار می‌گویند. امتداد و جهت شیار ناشی از حرکت ابزار توسط نمادهای زیر معرفی می‌گردد، این شیارها (خواب) روی نیروی اصطکاک قطعات مونتاژ کاری که روی هم حرکت می‌کنند تأثیر دارند.

علت	معایب سطح	شكل	
ارتعاش قطعه کار و یا ماشین. خطا در بستن قطعه کار	ایجاد سطح موج دار موج دار بودن		
تشکیل نوع براده نامناسب فرم نامناسب لبه برنده ابزار انتخاب مقدار پیشروی و عمق بار نامناسب	ایجاد شیارهای ریز (زبری)		

شکل ۸۳



به نظر شما عوامل مؤثر در زبری سطح قطعه کدام هستند؟

ارتفاع زبری سطح

ارتفاع زبری سطح عبارت است از ارتفاع بلندترین نقطه زبری تا پایین‌ترین نقطه آن در یک طول معین و محدود (طول نمونه). زبری سطح به عوامل زیر بستگی دارد:

- سرعت پیشروی: سرعت پیشروی کمتر باعث کاهش زبری سطح می‌شود و سطح صاف‌تر خواهد بود.
- شعاع نوک ابزار: هرچه شعاع گردی نوک رنده بیشتر انتخاب شود، زبری سطح کمتر و صافی سطح بیشتر می‌شود.

- سرعت برش: سرعت برش بیشتر، سطح صاف‌تری را ایجاد می‌کند.
- مایع خنک کاری (مایع برش): استفاده از مایع خنک کاری باعث افزایش کیفیت سطح، سرعت برش و عمر ابزار می‌شود.

جدول زیر رابطه ارتفاع زبری با سرعت برش، مقدار پیشروی و شعاع نوک ابزار را نشان می‌دهد:

جدول ۵—رابطه بین زبری سطح با سرعت برش

ردیف	سرعت برش متر بر دقیقه	مقدار پیشروی (میلی‌متر در هر mm دور)	شعاع نوک ابزار برش (mm) میلی‌متر	ارتفاع زبری mm	خروجی دستگاه زبری سنج
۱	۱۵۰	۰/۴	۰/۸	۲	
۲	۱۵۰	۰/۲	۰/۸	۴	
۳	۳۱۰	۰/۱	۰/۸	۶	
۴	۱۰	۰/۰۵	۰/۸	۹	
۵	۱۵۰	۰/۴	۱/۶	۷	
۶	۱۵۰	۰/۲	۱	۱۱	
۷	۲۱۰	۰/۱	۱/۶	۸	
۸	۳۱۰	۰/۰۵	۱/۶	۹	



شکل ۸۴

برای اندازه‌گیری و کنترل کیفیت سطح از زبری سنج مقایسه‌ای و تجهیزات الکترونیکی استفاده می‌شود. در نوع الکتریکی یک میله لمس‌کننده بر روی سطح قطعه به حرکت درمی‌آید و زبری سطح را حس کرده و پس از پردازش، مقدار آن بر حسب میکرومتر قابل مشاهده و چاپ است (شکل ۸۴). به این وسیله زبری سنج گویند.

روش‌های تعیین زبری سطح

سه روش متداول برای تعیین زبری سطح عبارت‌اند از: R_a و R_z و مثلث (∇)

روش R_a : عبارت است از میانگین ارتفاعات زبری سطح.

روش R_z : عبارت است از میانگین بلندترین قله‌های (ارتفاعات) زبری به تعداد ۵، در طول نمونه.

روش مثلث (∇): اکنون کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعیین زبری به روش مثلث: در استانداردهای قدیمی استفاده از علامیم مثلثی رایج بوده است که در چهار گروه دسته بندی می‌شد ($\nabla \nabla \nabla \nabla$, $\nabla \nabla \nabla$, $\nabla \nabla$, ∇)

در هنگام برآورده برداری خواه ناخواه خطوطی روی کار باقی می‌ماند. در جدول با توجه به عمق ناصافی اعدادی داده شده است.


جدول ۶— مقایسه روش‌های زبری سطح و درجه زبری

پرداخت خیلی ظرفی	پرداخت ظرفی	پرداخت کاری	خشش تراشی	سطح خام	کیفیت سطح
سایش با پارچه هونن و لپن	سنگ‌زنی و برقوکاری	تراشکاری و فرزکاری دقیق و سوراخکاری	تراشکاری و فرزکاری غیر دقیق و اره‌کاری	نوردکاری ریخته‌گری دقیق (دایکاست)	خوب خوب خوب
سطح پرداخت خیلی ظرفی	سطح پرداخت ظرفی، شیارها با چشم غیرمسلح دیده	سطح پرداخت، با چشم غیرمسلح دیده می‌شود و با دست لمس می‌شود.	سطح زبر، با چشم غیرمسلح دیده می‌شود و با دست لمس می‌شود.		
0.025∇	0.05∇	0.1∇	0.2∇	0.4∇	0.8∇
0.2∇	0.4∇	0.8∇	1.2∇	2.5∇	6.2∇
$0.025 \sqrt{Rz} / 16$	$0.05 \sqrt{Rz} / 2$	$0.1 \sqrt{Rz} / 4$	$0.2 \sqrt{Rz} / 1$	$0.4 \sqrt{Rz} / 6$	$0.8 \sqrt{Rz} / 15$
$N1 \nabla$	$N2 \nabla$	$N3 \nabla$	$N4 \nabla$	$N5 \nabla$	$N6 \nabla$
$N7 \nabla$	$N8 \nabla$	$N9 \nabla$	$N10 \nabla$	$N11 \nabla$	$N12 \nabla$
					—
					N


در استاندارد ایزو می‌توان به جای مقادیر R_a از مراحل دوازده‌گانه N1 تا N12 مطابق جدول بالا استفاده کرد.

روش استفاده از علائم روی نقشه


در نقشه‌های زیر کاربرد علائم زبری سطح را با روش‌های مختلف مشاهده کنید.

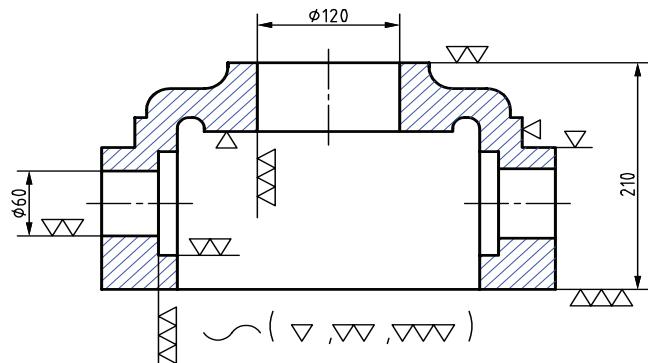

شکل ۸۵

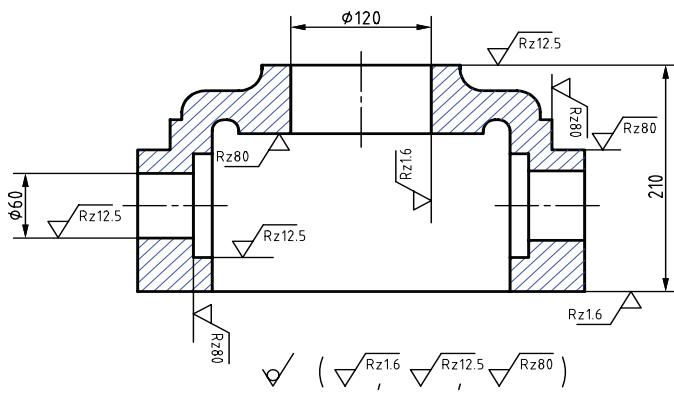

شکل ۸۶

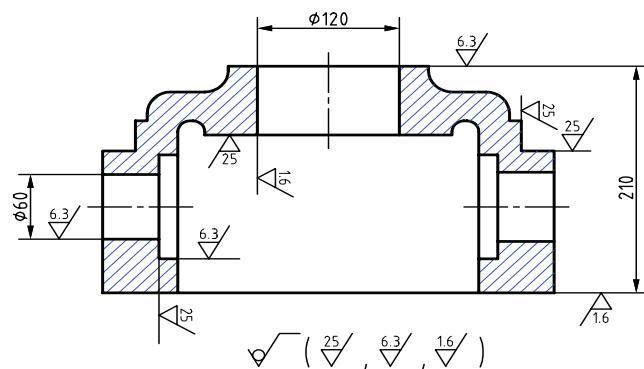

شکل ۸۷

در پایی نقشه علائمی را مشاهده می‌کنید. علامت داخل پرانتز معرف کیفیت سطح به کار رفته در سطوح قطعه می‌باشد و علامت خارج پرانتز کیفیت بقیه سطوح قطعه که دارای علامت نیستند را نشان می‌دهد.



آیا استفاده از روش درجه‌بندی مثلثی برای کیفیت سطح از دقت لازم برخوردار است؟

در کارگاه کیفیت سطح چند قطعه تولید شده را به صورت چشمی و همچنین با لمس کردن بررسی و نتایج را با هنرآموز به بحث بگذارید.

زبری سنج مقایسه‌ای: ساده‌ترین وسیله اندازه‌گیری زبری سطوح، مقایسه زبری سطح قطعه کار با سطح نمونه‌های موجودی می‌باشد که دارای ارتفاع زبری معینی می‌باشند، در این روش به کمک مقایسه چشمی و لمسی سطح مورد نظر؛ با سطوح موجود در نمونه، میزان زبری مشخص می‌شود (شکل ۸۸).



شکل ۸۸

جایگاه نشانه‌ها نسبت به علامت کلی نماد مطابق شکل زیر است:

(a) مقدار زبری سطح R_a بر حسب μm (یا عدد درجه زبری)


(b) روش تولید، نوع پوشش و ...

(c) طول نمونه

(d) جهت شیار (جهت تولید یا خواب ابزار)





(e) اضافه تراش (مقدار مجاز ماشین کاری)

(f) سایر مقادیر کیفیت سطح که داخل پرانتز نوشته می‌شود (مانند (R_z))



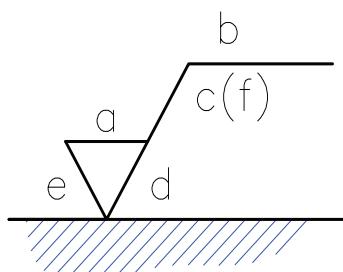


شکل ۸۹

خوابهای چند جهته ابزار

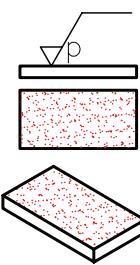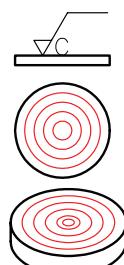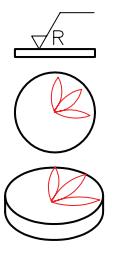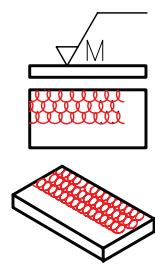			
P برای حالتی که سطح تولید شده فاقد شیار و جهت است مانند اسپارک.	C برای حالتی که جهت تولید نسبت به مرکز قطعه حالت دارد مانند پیشانی تراشی روی ماشین تراش.	R برای حالتی که جهت تولید شعاعی دارد مانند سنگ زنی با پیشانی سنگ بدون حرکت پیشروی.	M جهت تولید چند تایی یعنی سطح در جهات مختلف تولید می‌شود مانند فرزکاری با پیشانی تیغه فرز.

خوابهای ساده ابزار

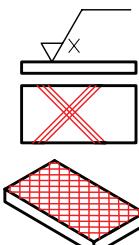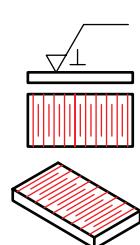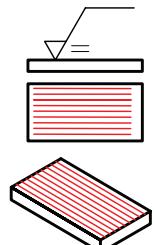
		
X برای حالتی که جهت تولید نسبت به سطح علامت‌گذاری شده حالت ضربدری دارد مانند شابرکاری.	L برای حالتی که جهت تولید عمود بر سطح علامت‌گذاری شده است مانند سنگ زنی قطعات تخت و صفحه تراشی.	= برای حالتی که جهت تولید موازی با سطح علامت‌گذاری شده است مانند سنگ زنی قطعات تخت و صفحه تراشی.

پرسش



۱ در نقشه سمت چپ به جای مقادیر Ra از چه درجه زبری می‌توان استفاده کرد؟

۲ تفاوت روش‌های زبری سطح را بنویسید.

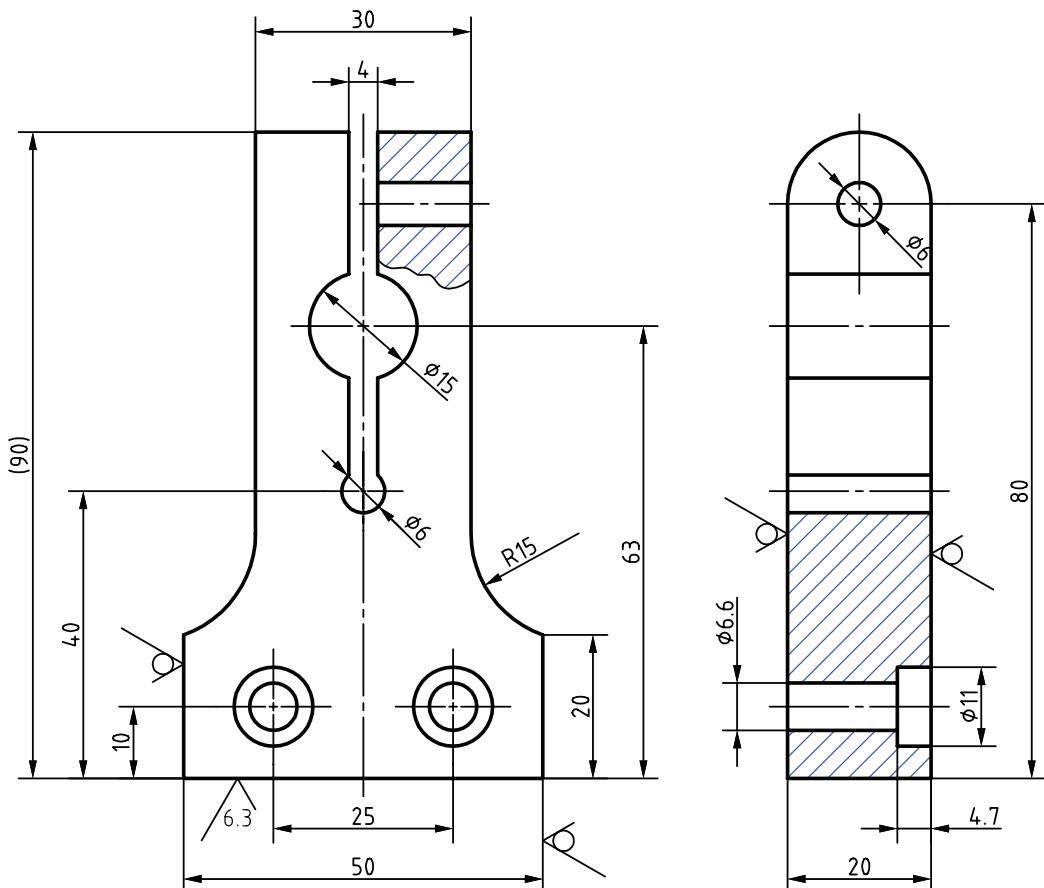

12.5 ✓ (✓ , ✓)

شکل ۹۰

عالئم کیفیت سطح روی نقشه و پای نقشه را شرح دهد.

فعالیت
کلاسی



فرزکاری سطوح تخت

فعالیت
کلاسی




موارد خواسته شده را روی نقشه داده شده انجام دهید:

۱ کیفیت سطح قسمت شماره ۱ برابر $R_a = 2/3$ میکرومتر

۲ کیفیت سطح قسمت شماره ۲ برابر $R_a = 3/6$ میکرومتر

۳ کیفیت سطح شماره ۳ برابر $R_a = 3/6$ میکرومتر


۴ کیفیت سطح سایر سطوح برابر $R_a = 5/12$ میکرومتر

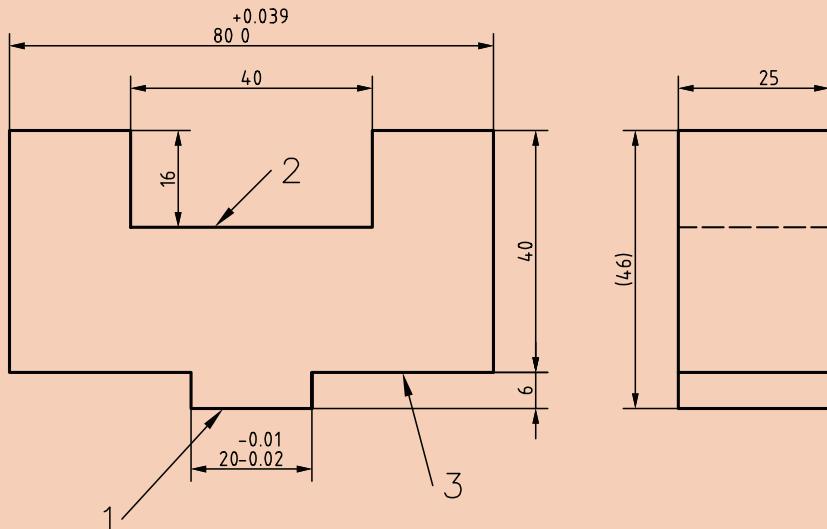

شکل ۹۱

سه نمای قطعه را ترسیم و علائم کیفیت سطح به یکی از روش‌های (R_a و R_z) را روی آن قرارداده و علائم پای نقشه را بنویسید.

فعالیت
کلاسی

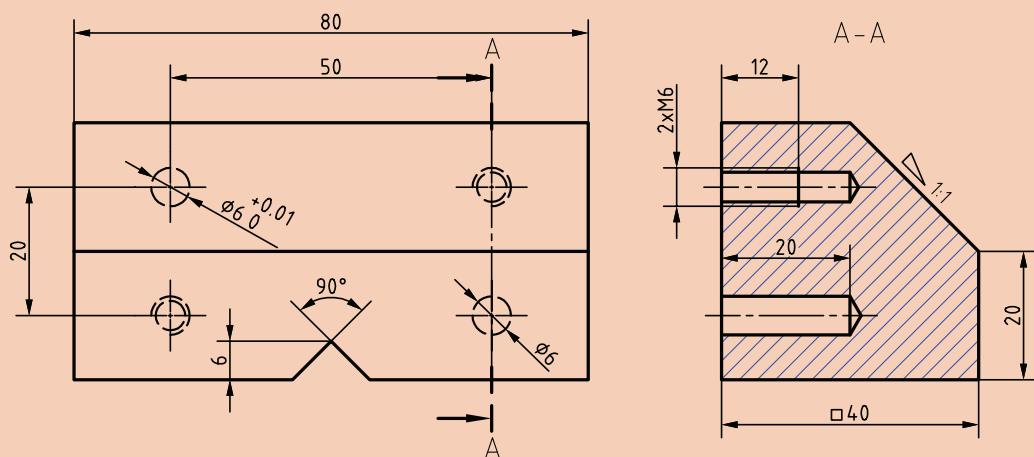

شکل ۹۲

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: فرزکاری سطوح تخت

<p>نمونه و نقشه کار:</p>	<p>نقشه کار: فرزکاری سطوح تخت فرزکاری سطوح تخت مطابق نموده شاخص عملکرد: ۱- ابعاد مطابق نقشه ۲- کیفیت سطح مطابق نقشه شرایط انجام کار: ۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهییه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت مواد مصرفی: جنس قطعه از فولاد ST37 ابزار و تجهیزات: ماشین فرز اونیور سال با متعلقات- کولیس ۰/۰۵ با گستره اندازه‌گیری ۱۵۰ میلی‌متر- گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط ۲۰۰ - زیرسری سنگ خورده - برس مویی - تیغه فرز کف تراش - وسایل روغن کاری - چکش لاستیکی - زیرپایی - وسایل تمیزکاری - قطعه کار- نقشه کار- وسایل کمکی برای بستن قطعه کار</p>
---------------------------------	--

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده‌سازی قطعه کار	۱	
۳	آماده‌سازی دستگاه	۱	
۴	بستن قطعه کار	۱	
۵	انجام عملیات فرزکاری	۲	
شاخصی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار			
۲- مسئولیت‌پذیری N72 L2			
۳- مدیریت مواد و تجهیزات N66 L2			
۴- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ			
۵- تمیزکردن وسایل و محیط کار			
۶- پایبندی به الزامات نقشه			
* میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۲

فرزکاری سطوح شیبدار



واحد یادگیری فرزکاری سطوح شیب دار

استاندارد عملکرد

فرزکاری سطوح شیب دار مطابق نقشه

پیش نیاز

نقشه خوانی
کار با ابزارهای اندازه گیری
فرزکاری سطوح تخت


سطوح شیب دار

گستردگی و تنوع کاربرد قطعات با شکل های مختلف در مکانیزم ها و ماشین های صنعتی بسیار زیاد است. آنچه کاربرد این گونه قطعات را ضروری کرده است، جایگاه و نقش آنها بسته به موقعیت قرار گیری در یک مکانیزم یا یک ماشین است. استفاده از سطوح شیب دار در راهنمای جناقی، دم چلچله، خارها و گوه های انطباقی و... اهمیت کاربرد این گونه قطعات را در ماشین های ابزار نشان می دهد.

پرسش



به قطعات نشان داده شده دقต کنید. با توجه به آنچه که تاکنون آموخته اید برای ماشین کاری سطوح این قطعات چه روشی مناسب می باشد؟ (شکل ۱)

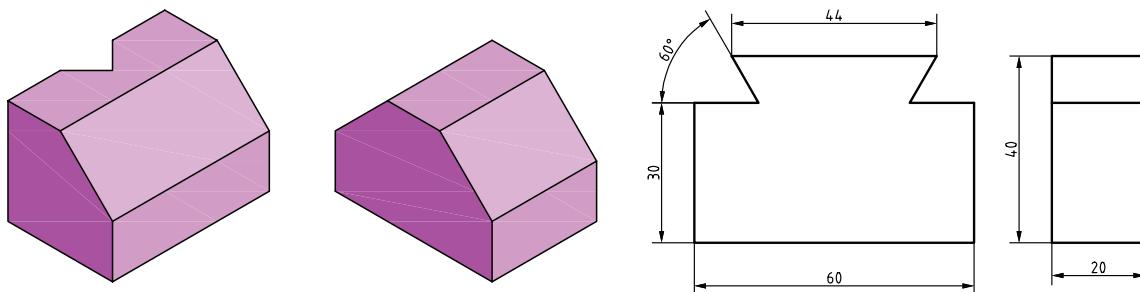

شکل ۱- قطعات با سطوح شیب دار


سطح شیب دار

سطح شیب دار سطحی است که نسبت به سطوح دیگر قطعه، حالت موازی و عمود نداشته باشد. تولید سطوح شیب دار با تنظیم قطعه کار یا ابزار، روی دستگاه فرز امکان پذیر است. با توجه به نوع ماشین فرز و قابلیت های آن و تجهیزات و ابزارهایی که در اختیار داریم، می توان سطوح شیب دار را ماشین کاری کرد.

فعالیت



به ماشین های ابزار کارگاه خود دقت کنید و چهار نمونه از کاربرد سطوح شیب دار در آنها را بنویسید.

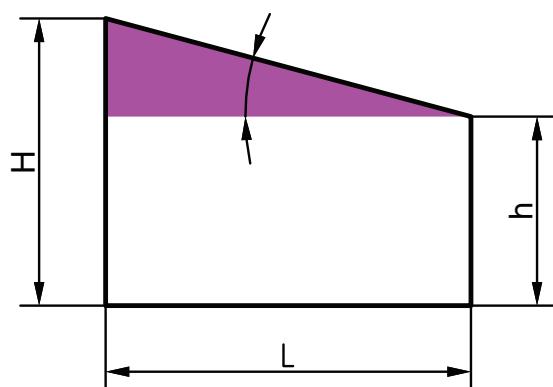

شیب: اختلاف ارتفاع یکنواخت قطعه در طول معینی از آن قطعه را شیب می گویند.

$$\text{شیب} = \frac{\text{اختلاف ارتفاع}}{\text{طول}} = \frac{H-h}{L}$$


شکل ۲- شیب

توجه



با:

مقدار شیب در نمای رو به روی داده شده از قطعه شماره ۲ برابر است

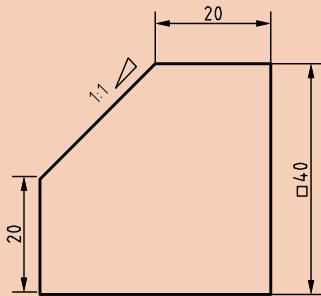

$$\text{شیب قطعه} = \frac{H-h}{L} = \frac{40-20}{20} = 1:1$$


شیب ۱:۱ یعنی در هر ۱ میلی‌متر از طول قاعده، ارتفاع به اندازه ۱ میلی‌متر تغییر می‌کند. اگر شیب ۱:۸ باشد یعنی در هر ۸ میلی‌متر طول قاعده، ۱ میلی‌متر اختلاف ارتفاع وجود دارد.

مثال

مقدار زاویه شیب در قطعه شماره ۲ را محاسبه کنید.

با توجه به اینکه: $\tan\alpha = \text{شیب}$

$$\text{از جدول مثلثاتی} \quad \tan\alpha = \frac{1}{1} \rightarrow \alpha \xrightarrow{45^\circ}$$

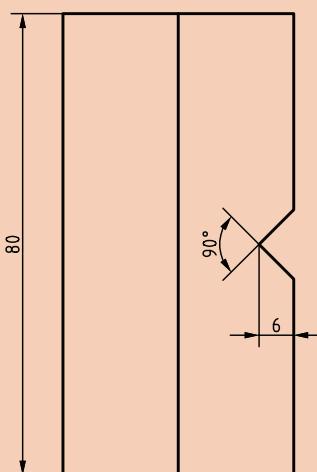


شکل ۳ - قطعه شماره ۲

روش به دست آوردن زاویه از جدول مثلثاتی در زیر آمده است.


درجه	روابط مثلثاتی								درجه	
	دقتیه									
	۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰		
۴۰	0.8391	0.8441	0.8491	0.8541	0.8591	0.8642	0.8693	0.8744	49	
۴۱	0.8693	0.8744	0.8796	0.8847	0.8899	0.8952	0.9004	0.9057	48	
۴۲	0.9004	0.9057	0.9110	0.9163	0.9217	0.9271	0.9325	0.9380	47	
۴۳	0.9325	0.9380	0.9435	0.9490	0.9545	0.9601	0.9657	0.9713	46	
۴۴	0.9657	0.9713	0.9770	0.9827	0.9884	0.9942	1.0000	0.9957	45	
۴۵	1.0000	1.0058	1.0117	1.0179	1.0235	1.0295	1.0355	1.0415		
	60	50	40	30	20	10	0	5	درجه	
	دقتیه									
	۹۰° کائیز									



فرزکاری سطوح شیبدار

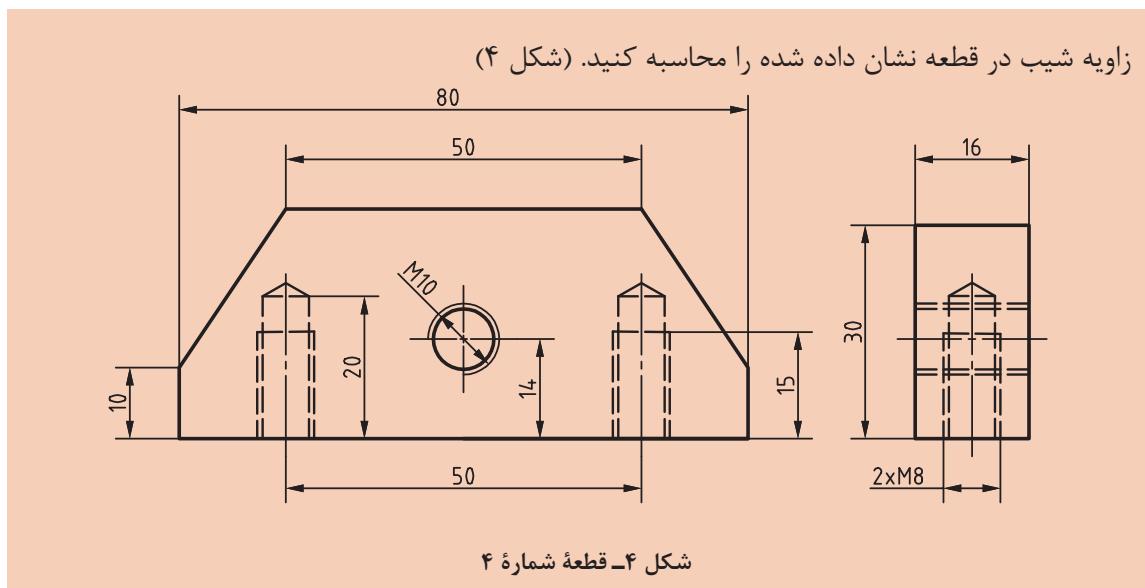


نمایش شیب در نقشه: برای نشان دادن شیب، بسته به جهت شیب از نماد \triangle یا \wedge استفاده می‌شود. این نماد قبل از درج مقدار ابعادی شیب که به صورت درصد یا نسبت است قرار می‌گیرد. نماد شیب روی سطح مورد نظر با جهت شیب مطابقت دارد. نمایش شیب در نقشه‌ها به صورت زیر است. (شکل ۵)

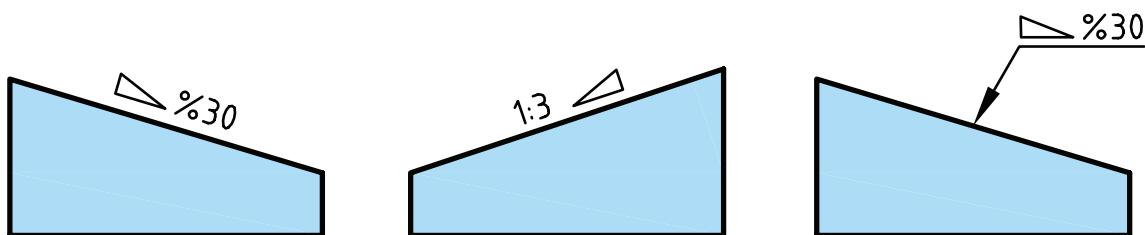

شکل ۵ - نمایش شیب در نقشه‌ها


شیب اگر به صورت درصد روی قطعه‌ای مشخص شود، مثلاً شیب $\%30$ مفهوم آن این است که به ازای هر واحد طول، 30 واحد اختلاف ارتفاع وجود دارد.

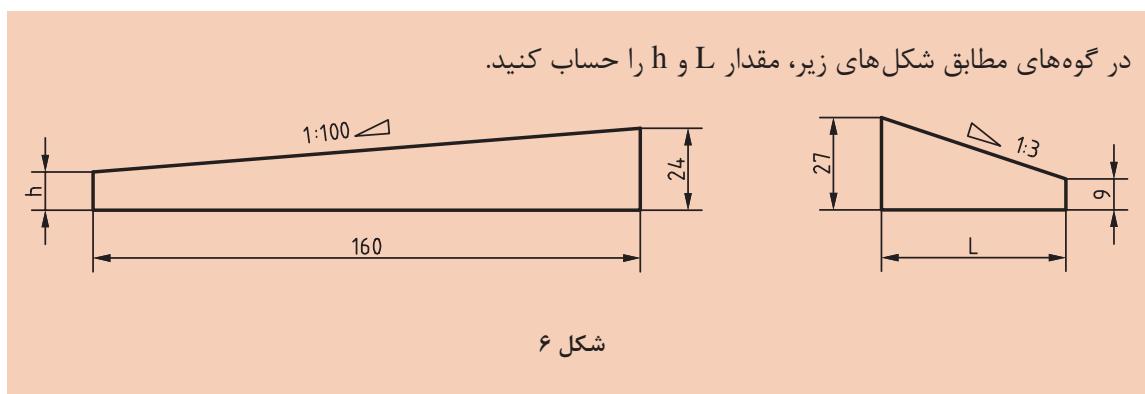



اندازه‌گیری زوایای سطوح شیب دار

ابزار اندازه‌گیری مناسب برای زاویه α در قطعه مطابق شکل ۷ چیست؟

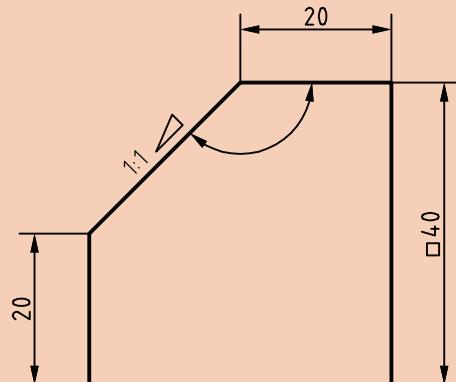

شکل ۷- نمای رو به رو قطعه ۲

زاویه‌سنج‌ها جزء وسایل اندازه‌گیری هستند که می‌توان عمل اندازه‌گیری و کنترل را با آنها انجام داد. بسته به نوع و دقت اندازه‌گیری، می‌توان از زاویه‌سنج‌های ساده یا اونیورسال استفاده کرد.




زاویه‌سنج ساده قابلیت تفکیک ۱ درجه و اونیورسال قابلیت تفکیک ۵ دقیقه

شکل ۸- زاویه‌سنج ساده و اونیورسال

در سال گذشته با زاویه‌سنج ساده و نحوه استفاده آن آشنا شدید. حال به شرح زاویه‌سنج اونیورسال که دارای دامنه و دقت اندازه‌گیری بیشتری نسبت به نوع ساده است می‌پردازیم.

زاویه سنج اونیورسال


این زاویه سنج برای کنترل و اندازه گیری زوایای داخلی و خارجی قطعات با دامنه کاری متنوع تا دقیقه ۵ به کار می رود. و دارای ساختمانی مطابق شکل زیر است.

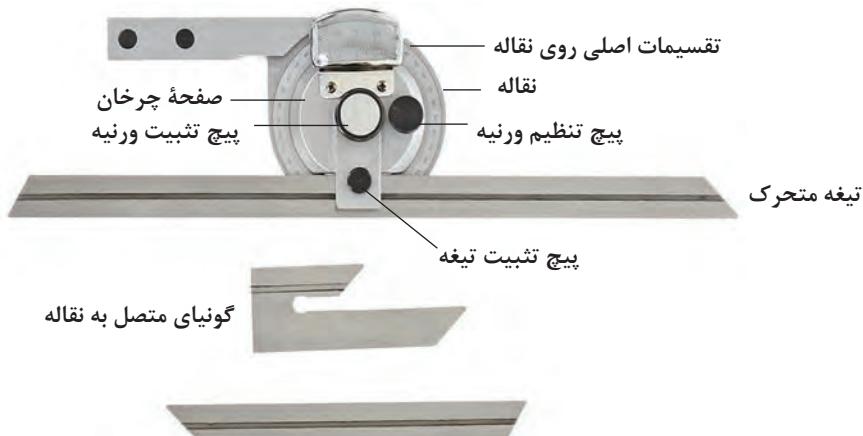

شکل ۹- اجزای زاویه سنج اونیورسال

دقت زاویه سنج

با توجه به شکل ۱۰ در روی ورنیه این نوع زاویه سنج 23° درجه از تقسیمات اصلی نقاله به 12 قسمت تقسیم شده است. در نتیجه زاویه هر یک از تقسیمات $\frac{23}{12} = \frac{23 \times 60'}{12} = 115'$ می باشد که اختلاف آن با 2 درجه از نقاله برابر است با $5' = 115' - 120' \rightarrow 120' - 125' = 5'$ در نتیجه دقیقه زاویه سنج 5 دقیقه می باشد.

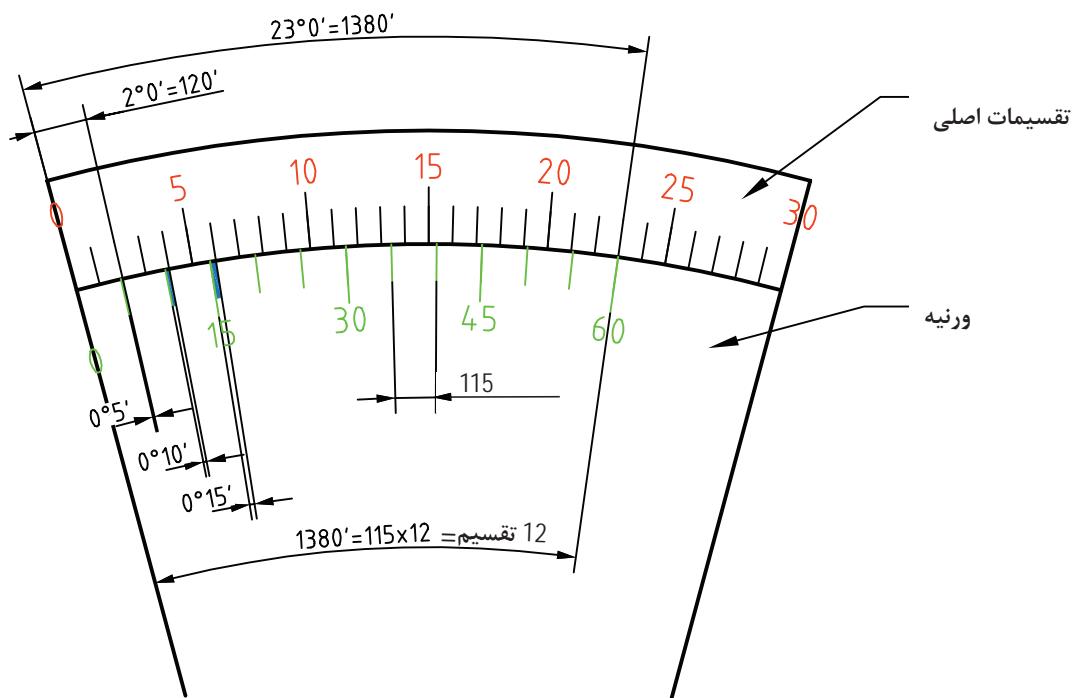

شکل ۱۰- تقسیم بندی ورنیه زاویه سنج اونیورسال

خواندن زاویه‌سنچ‌ها شباهت زیادی به خواندن کولیس‌ها دارد. ابتدا باید ببینیم صفر ورنیه از چه عددی روی تقسیمات اصلی نقاله عبور کرده سپس باید دقت کرد که کدام تقسیم ورنیه مقابل یکی از تقسیمات اصلی نقاله قرار دارد، حال تعداد تقسیمات واقع بین خط مذکور و صفر ورنیه را شمرده و در ۵ (دقت زاویه‌سنچ) ضرب کرده حاصل را با عددی که از روی تقسیمات اصلی نقاله خواندیم جمع می‌کنیم. هنگام خواندن باید دقت که بر حسب بسته (حاده) یا باز (منفرجه) بودن زاویه، نقاله و ورنیه زاویه‌سنچ هردو در یک جهت (عقربه‌های ساعت یا خلاف عقربه ساعت) خوانده شوند.

توجه



همان‌طوری که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید تقسیمات ورنیه در دو جهت انجام شده، علت کاربرد در اندازه‌گیری زوایای بسته و باز است.

مثال: در اندازه‌گیری زاویه قطعه شکل ۱۱، دقت زاویه‌سنچ ۵ دقیقه می‌باشد، زاویه‌سنچ چه زاویه‌ای را نشان می‌دهد؟



شکل ۱۱- اندازه‌گیری با زاویه‌سنچ

در شکل بالا صفر ورنیه از عدد ۲۵ تقسیمات اصلی نقاله گذشته است، خط چهارم سمت راست صفر ورنیه، با خط مقابلش روی نقاله، در یک راستا قرار دارد (منطبق است) پس عدد حاصل برابر است با:

$$25^\circ + 5' = 25^\circ 5'$$
. پس زاویه‌سنچ عدد ۲۵ درجه و ۵ دقیقه را نشان می‌دهد.

پرسش



شکل ۱۲ چه زاویه‌ای را نشان می‌دهد؟




شکل ۱۲- اندازه تنظیمی با زاویه‌سنچ



در زاویه‌سنجدت ۵ دقیقه، اگر صفر ورنیه از عدد ۵۲ تقسیمات اصلی نقاله گذشته باشد و خط هشتم بعد از صفر ورنیه با خط مقابلش در یک راستا باشد، این زاویه‌سنجدت چه عددی را نشان می‌دهد؟



به شکل ۱۳ دقت کنید، زاویه‌سنجدت، اندازه‌گیری زاویه باز یک قطعه را نشان می‌دهد. در اندازه‌گیری زوایایی باز همیشه مبنای اندازه‌گیری 90° درجه است، زیرا که این زوایا موقع خواندن به یک زاویه قائم و یک زاویه بسته تفکیک می‌شوند.

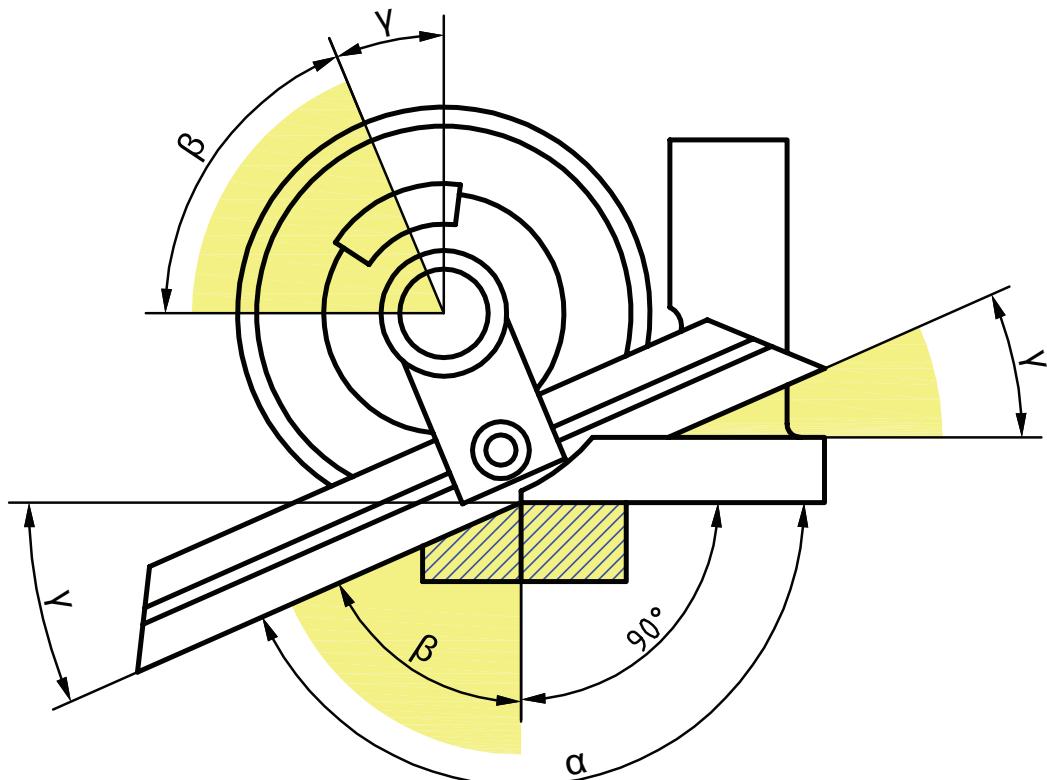

شکل ۱۳- روش خواندن زوایایی باز با زاویه‌سنجدت

مثال: مقدار α در شکل ۱۳ چقدر است؟ در صورتی که $\beta = 60'$ باشد:

$$\alpha = 90^\circ + \beta = 90^\circ + 60' = 150^\circ \text{ و } 20'$$

برای محاسبه مقدار α از رابطه زیر نیز می‌توان استفاده کرد.

$$\alpha = 180 - \gamma$$

مثال: با توجه به شکل ۱۴ مقدار زاویه قطعه چقدر است؟



شکل ۱۴- اندازه‌گیری زاویه باز قطعه کار


همان‌طور که در صفحه قبل ذکر شد، در اندازه‌گیری زوایای باز همیشه مبنای اندازه‌گیری 90° درجه است، زیرا این زوایا موقع خواندن به یک زاویه قائم و یک زاویه بسته تفکیک می‌شوند.

$$90^\circ + 46^\circ = 136^\circ \text{ و } 20' = 20^\circ 46'$$


پرسش



به شکل ۱۵ دقت کنید: زاویه نشان داده شده چقدر است؟

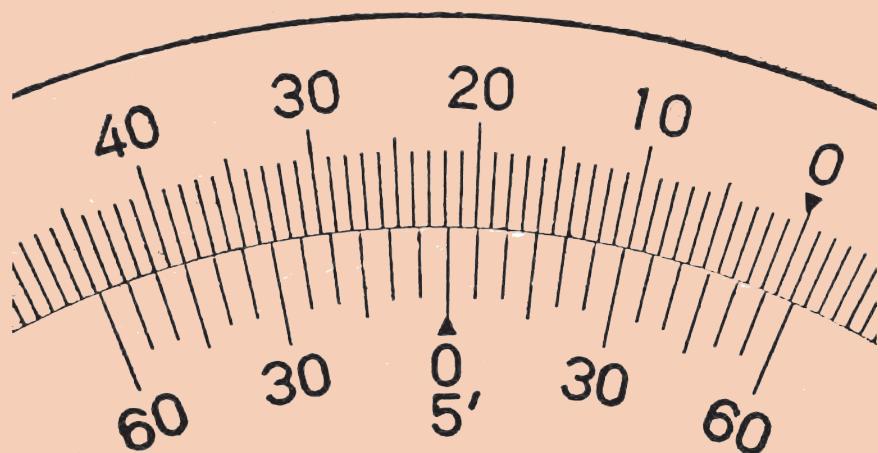

شکل ۱۵- نمایش اندازه تنظیمی

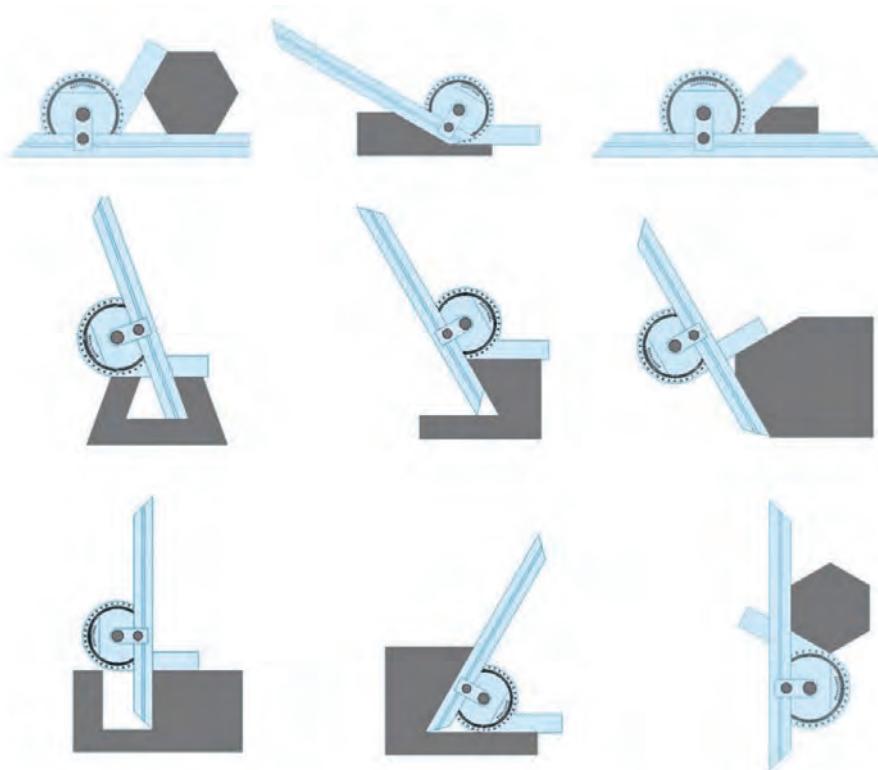

شکل ۱۶- شیوه‌های مختلف اندازه‌گیری زوایای داخلی و خارجی قطعات مختلف

نکته



نکات مهم در رابطه با زاویه‌سنجد

۱ با توجه به ابعاد قطعه کار از تیغه مناسب استفاده شود.

۲ با توجه به شیار روی تیغه، تیغه باید به راحتی در محل مربوطه قرار گرفته و پیچ ثبیت سفت شود. هنگام جازدن تیغه از نیروی اضافی استفاده نشود.

۳ پیچ ورنیه کمتر از نیم دور شل باشد که نقاله بتواند دوران داشته باشد.

۴ با توجه به بسته یا باز بودن زاویه قطعه کار، یک ضلع قطعه را بر پایه زاویه‌سنجد و ضلع دیگر را به تیغه کاملاً مماس کرده و پیچ ثبیت ورنیه به آرامی سفت شود.

توجه: هنگام سفت کردن پیچ‌های ثبیت ورنیه و تیغه، اعمال نیروی اضافه برای سفت کردن باعث خرابی آنها می‌شود.

۵ با توجه به نوع زاویه (حاده، منفرجه، داخلی یا خارجی) ممکن است از جمع یا تفریق اندازه‌ها نسبت به 90° و 180° درجه استفاده شود.

۶ در جمع و تفریق، یکای اندازه زاویه، درجه و اجزای کوچک‌تر بر حسب دقیقه بیان شود. از ذکر اندازه‌های دهم، صدم و هزارم درجه خودداری شود

۷ دو سر تیغه متحرک زاویه‌سنجد، تحت زاویه 45° و 60° درجه شیبدار ساخته شده‌اند تا بتوان زوایای مربوط به آنها را کنترل کرد.



موضوع: مونتاژ زاویه سنج و اندازه گیری زوایای α و β مهره M۳۶


وسایل مورد نیاز:

۱ زاویه سنج اونیورسال ۵ دقیقه

۲ صفحه صافی

۳ مهره M۳۶

۴ پارچه تنظیف

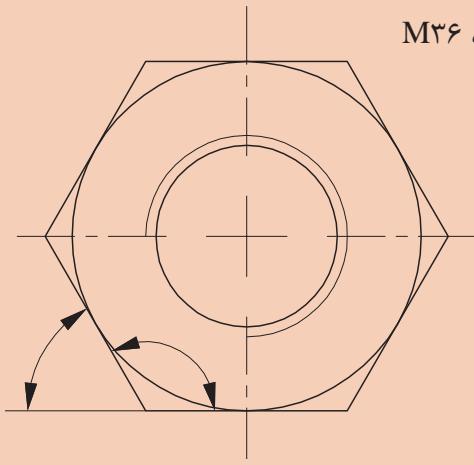

شکل ۱۷



- از افتادن و ضربه خوردن زاویه سنج جلوگیری کنید.
- اجزای زاویه سنج داخل جعبه خود نگهداری شوند.
- اجزای زاویه سنج باید راحت و بدون نیروی اضافه مونتاژ شوند از اعمال نیروی اضافی بپرهیزید.
- برای بستن پیچ های تثبیت از اعمال نیروی اضافی خودداری کنید.
- مراقب باشید تیزی نوک تیغه ها باعث خراش دست نشود.
- از قرار دادن تیغه زاویه سنج در داخل جیب خودداری کنید.

دستور کار

- ۱ زاویه سنج اونیورسال ۵ دقیقه را تحويل بگیرید.
- ۲ با پارچه تنظیف سطح صفحه صافی را تمیز کنید.
- ۳ جعبه زاویه سنج را باز کنید.
- ۴ متناسب با قطعه کار تیغه مناسب را انتخاب کنید.
- ۵ پیچ تثبیت تیغه در روی زاویه سنج را کمی شل کرده، خار زیری آن باید داخل شیار تیغه قرار گیرد تا تیغه به راحتی مونتاژ شود. از اعمال نیروی اضافی خودداری و پیچ تثبیت را سفت کنید.
- ۶ پیچ ورنیه را کمی شل کنید تا نقاله بتواند دوران داشته باشد.
- ۷ یک ضلع مهره را برپایه زاویه سنج و ضلع دیگر را بر تیغه کاملاً مماس و پیچ تثبیت ورنیه را به آرامی سفت کنید.
- ۸ با نگاه عمود زاویه را خوانده و گزارش کنید.
- ۹ در پایان کار: اجزای زاویه سنج را باز کرده، با پارچه تنظیف تمیز و در محل خود درون جعبه قرار دهید. دقت کنید که اجزای زاویه سنج ها با اجزای زاویه سنج هنرجویان دیگر جایه جا نشوند.
- ۱۰ پس از اتمام کار، دستگاه و وسایل را تمیز نموده، آنها را مرتب کرده و تحويل دهید.

روش‌های فرزکاری سطوح شیبدار

جهت فرزکاری سطوح شیبدار می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

- ۱ شیبتراشی با تنظیم قطعه کار
- ۲ شیبتراشی با تنظیم ابزار (کله‌گی دستگاه)

شیب تراشی با تنظیم قطعه کار (بستن قطعه کار تحت زاویه) انجراف قطعه کار در زاویه معین، یکی از راه‌های شیب‌دار کردن قطعات در فرزکاری است که با دو شیوه قابل اجراست:


۱- بستن شیب قطعه کار موازی با لبه گیره

ساده‌ترین روش، موازی بستن سطح شیب‌دار نسبت به لبه افقی گیره است. در این روش قطعه کار نسبت به شیب نقشه، خط کشی می‌شود. زیر خط اصلی شیب در فاصله ۵ میلی‌متری خطی موازی رسم و موقع بستن از این خط به عنوان خط مینا نسبت به لبه گیره استفاده می‌شود (شکل ۱۸).

پرسش



آیا می‌توان همه قطعات را با این روش فرزکاری کرد؟ چرا؟

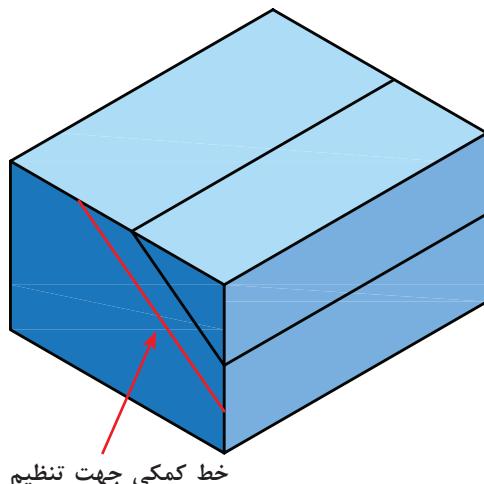


شکل ۱۸- خط کشی و بستن قطعه در گیره

برای موازی بستن خط شیب از تیغه دقیق سنگ خورده یا رنده شیارتراش مطابق شکل ۱۹ نیز می‌توان کمک گرفت.

توجه



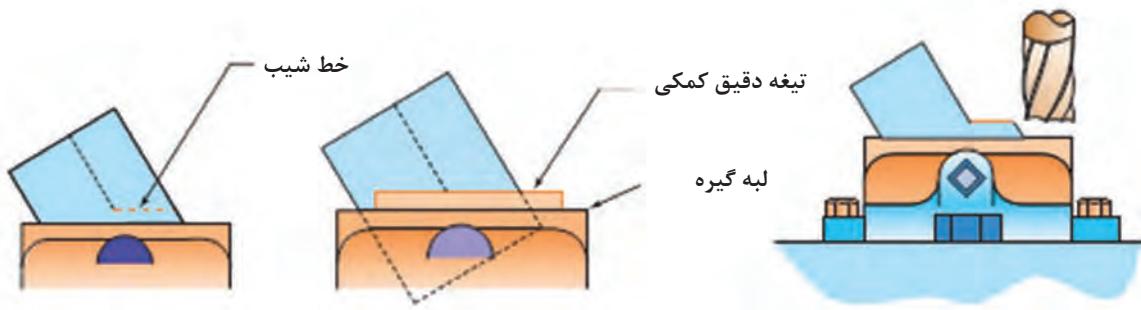

شکل ۱۹- استفاده از تیغه کمکی

۲- استفاده از کارگیرهای خاص

استفاده از گیره‌های مخصوص جهت بستن قطعه کار و قرار دادن قطعه کار در زاویه دلخواه روش مناسب و دقیقی برای تولید سطوح شیبدار است. نمونه‌هایی از این نوع گیره‌ها همراه با کاربرد آنها در جدول زیر آمده است.

جدول ۱- انواع گیره‌های خاص

کاربرد	نوع گیره	کاربرد	نوع گیره
موقعیت دهنده دقیق برای شیب تراشی و کنترل شیب	 گیره سینوسی	شیب تراشی یک طرفه	 گیره گردن
بستن قطعات خاص برای شیب تراشی در جهات مختلف با دقت زیاد و کنترل قطعات شیبدار	 میز سینوسی اونیورسال	شیب تراشی در جهات مختلف	 گیره اونیورسال




شکل ۲۰



شکل ۲۱

با توجه به سنگین بودن گیره ها و انواع دیگر کارگیرها،
شیب دار گزارش تهیه کرده و به هنرآموز خود ارائه کنید.

۱ با توجه به سنگین بودن گیره ها و انواع دیگر کارگیرها،
برای جابه جایی آنها همیشه از میز چرخ دار و جرثقیل
کارگاهی استفاده شود.

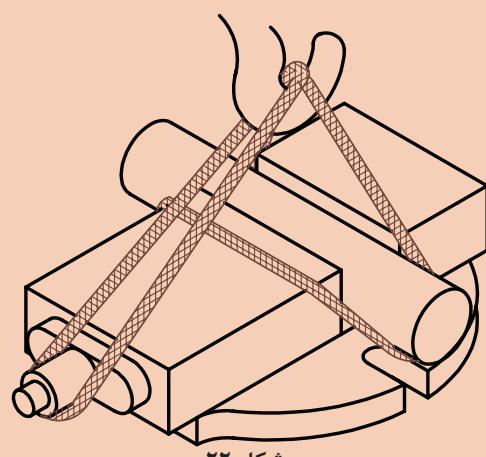


شکل ۲۲

۳ برای حمل گیره ها مطابق شکل عمل نمایید.

۴ قبل از جابه جایی کارگیرها، دقت کنید که بعضی از
کارگیرها دارای زائد های در زیر هستند. توجه شود که این
زائد متناسب با شیار های میز دستگاه باشد و هنگام نصب
داخل شیار میز دستگاه قرار گیرد.



زائدہ‌های زیر کارگیرها وظیفه موقعیت‌دهی و تنظیم سریع را دارند، از جدا نمودن آنها خودداری کنید.

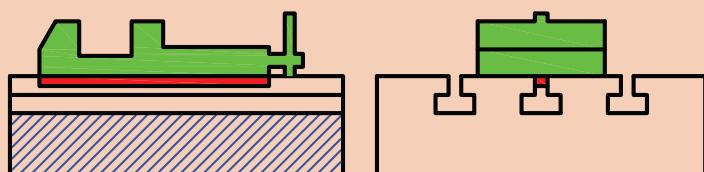

شکل ۲۳



شکل ۲۴

۵ جهت بستن کارگیرها روی میز دستگاه از پیچ‌های T شکل مناسب با شیار و آچار تخت استفاده شود.




شکل ۲۵

۶ قبل از قراردادن قطعه کار در گیره ابتدا دو عدد نوار کاغذ در زیر آن قرار دهید تا پس از بستن مطمئن شوید که قطعه کار از کف گیره جدا نشده باشد (شکل روبرو).



شکل ۲۶

۷ جهت محکم بستن قطعه کار به گیره‌ها و ... از اعمال نیروی اضافی با ضربه زدن توسط چکش بپرهیزید.

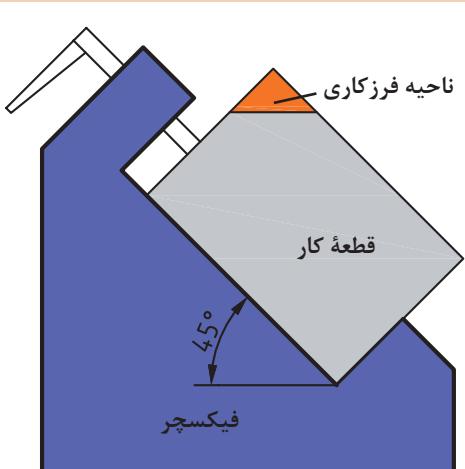

شکل ۲۷- فیکسچر فرزکاری

۳- استفاده از قید و بند

برای تولید با تعداد بالا بهتر است، کارگیرهای مخصوص (فیکسچر) طراحی شود، که زمان بستن قطعه کار را کاهش دهد. نمونه‌ای از یک فیکسچر فرزکاری سطوح شیبدار را در شکل ۲۷ ملاحظه می‌کنید.



موضوع: شیب تراشی با روش تنظیم قطعه کار

ابعاد اولیه: $20 \times 38 \times 20$ امیلی متر

تعداد: ۱ جنس قطعه کار St37

سایر تولرانس ها طبق استاندارد: ISO 2768 - m

زمان انجام کار برای این فعالیت جهت گونیاکاری، خط کشی و فرز کاری یکی از شیب ها ۶ ساعت می باشد.

وسایل مورد نیاز:

۱ تیغه فرز پیشانی تراش مناسب

۲ کولیس ۵۰٪ میلی متر

۳ گیره


۴ صفحه صافی

۵ سوزن خط کش

۶ عینک محافظ

۷ خط کش فلزی ۳۰ سانتی متر

۸ ماژیک صنعتی

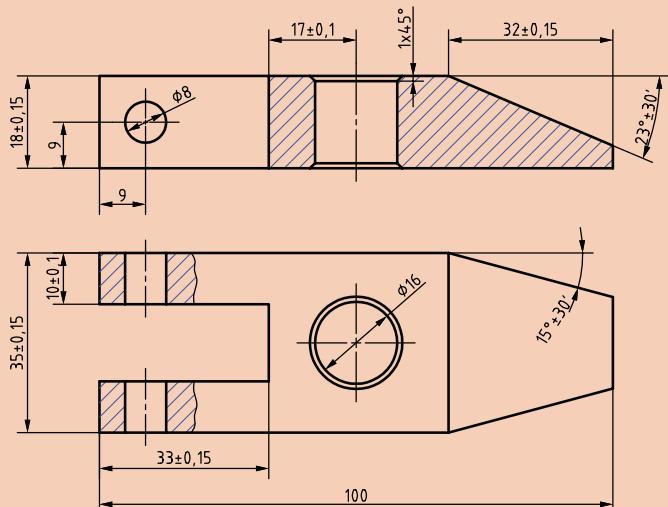

شکل ۲۸




- از سالم بودن دستگاه و کلید اضطراری اطمینان حاصل کنید.
- هنگام کار از لباس کار، عینک محافظ و کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- گیره را با پیچ مخصوص T شکل بیندید. جهت بستن پیچ ها از آچار تخت مناسب استفاده کنید.
- تیغه فرز مناسب را انتخاب کنید و آن را به طور اصولی و مطمئن بیندید.
- برای اعمال نیروی بستن هرگز از ضربات چکش استفاده نکنید.
- تیغه فرزها لبه برنده تیزی دارند، هنگام بستن از دستکش مناسب استفاده شود.
- نصب گیره، تعویض ابزار، تعویض عده دوران، کنترل و اندازه گیری قطعه و دور کردن براده ها را حتماً در حالت خاموشی دستگاه انجام دهید.
- هنگامی که دستگاه روشن است، دستگاه را رها نکنید.

دستور کار:

- ۱ تیغه فرز را روی ماشین نصب نمایید (جهت ایجاد سطح یکنواخت، بهتر است از تیغه فرز تیغچه دار یا پیشانی تراش با قطر بیشتر استفاده کرد که محدوده سطح نهایی شیب را جهت براده برداری پوشش دهد).
- ۲ گیره مناسب را روی میز دستگاه نصب کنید. در صورت وجود گیره روی میز دستگاه، آن را به لحاظ تراز، ساعت بودن و صحیح بسته بودن کنترل کنید.
- ۳ شمش را بسته تا ابعاد $18 \times 35 \times 100$ میلی‌متر فرز کاری کنید.
- ۴ بر مبنای شیب محاسبه شده قطعه را خط‌کشی کرده و خطی کمکی، زیر خط شیب رسم کنید. قطعه را طوری در گیره بیندید که خط کمکی با لبه گیره منطبق باشد. برای موازی بستن از تیغه دقیق هم می‌توان کمک گرفت.



شکل ۳۱

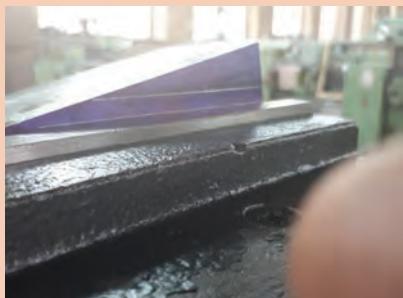

شکل ۳۰



شکل ۲۹

- ۵ عدد دوران محاسبه شده را روی دستگاه تنظیم کنید.

مثال: با تیغه فرزی به قطر $d = 60 \text{ mm}$ قطعه‌ای از جنس St37 را فرز کاری خواهیم کرد. مطلوب است عدد دوران تنظیمی ماشین در صورتی که جنس تیغه فرز از نوع HSS و مقدار سرعت برش $25 \text{ mtr} / \text{min}$ باشد:



شکل ۳۲

$$v = \frac{(d \times \pi \times n)}{1000} \rightarrow \frac{(v \times 1000)}{(d \times \pi)} = \frac{(25 \times 1000)}{(60 \times 3.14)} = 132.6 \text{ R.P.M} \longrightarrow n \approx 125 \text{ دور تنظیمی}$$

۶ پیش روی محاسبه شده را روی دستگاه تنظیم کنید.

مثال: سرعت پیش روی میز ماشین فرزی برای فرزکاری با تیغه فرز به قطر ۶۰ میلی متر که ۸ دندانه دارد، اگر مقدار $F_z = ۱\text{ mm}/\text{o}$ باشد را محاسبه کنید.

$$V_f = F_z \times z \times n = ۱/\text{o} \times ۸ \times ۱۲۵ = ۱۰۰ \text{ R.P.M}$$

۷ پس از اطمینان از محکم بودن قطعه کار، دستگاه را روشن و با رعایت اصول ایمنی، از بلندترین نقطه فرزکاری را شروع کرده و شیب یک طرف قطعه را کامل کنید.



شکل ۳۳

۸ قبل از باز کردن قطعه کار، سطح فرزکاری را به لحاظ کیفیت سطح و اندازه نسبت به خط کشی به صورت چشمی کنترل کرده، در صورت نیاز اصلاح و تکمیل نمایید.

۹ دستگاه را خاموش کرده، قطعه کار و تیغه فرز را باز کنید.

۱۰ ابزار و وسایل استفاده شده را تحویل دهید.

۱۱ دستگاه و محیط کار را تمیز کرده و برآوردها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.




موضوع: شیب تراشی قطعه شماره ۷ با روش تنظیم قطعه کار

ابعاد اولیه: $85 \times 32 \times 22$ mm

تولرانس به جز موارد مشخص شده: ISO 2768-m

تعداد: ۱ جنس قطعه کار St37

زمان انجام کار برای گونیاکاری، خط کشی و فرز کاری یکی از شیب ها ۶ ساعت می باشد.

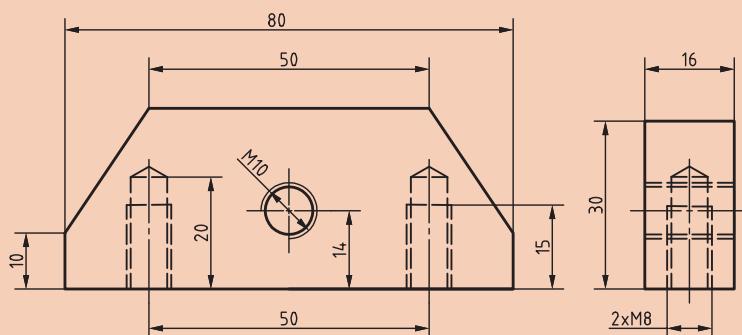

شکل ۳۴

وسایل مورد نیاز:

- ۱ تیغه فرز پیشانی تراش مناسب
- ۲ کولیس $5^{\circ}/0.5^{\circ}$ میلی متر
- ۳ گیره
- ۴ صفحه صافی
- ۵ خط کش فلزی 30° سانتی متر
- ۶ عینک محافظ
- ۷ سوزن خط کش
- ۸ ماژیک صنعتی یا کات کبود



- ۱ از سالم بودن کلید اضطراری اطمینان حاصل کنید.
- ۲ هنگام کار از لباس کار، عینک محافظ و کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۳ گیره را به طور اصولی و با پیچ مخصوص T شکل ببندید.
- ۴ جهت بستن پیچ ها از آچار تخت مناسب استفاده کنید.
- ۵ تیغه فرز مناسب را انتخاب کنید و آن را به طور اصولی و مطمئن ببندید.
- ۶ برای اعمال نیروی بستن هرگز از ضربات چکش استفاده نکنید.
- ۷ تیغه فرزها لبه برنده تیزی دارند، هنگام بستن از دستکش مناسب استفاده شود.
- ۸ نصب گیره، تعویض ابزار، تعویض عده دوران، کنترل و اندازه گیری قطعه و دور کردن براده ها را حتماً در حالت خاموشی دستگاه انجام دهید.
- ۹ فرز کاری را از بلندترین نقطه قطعه کار شروع کنید.
- ۱۰ هنگامی که دستگاه روشن است، دستگاه را رها نکنید.

دستور کار

- ۱ تیغه فرز را روی ماشین نصب نمایید. (جهت ایجاد سطح یکنواخت، بهتر است از تیغه فرز تیغچه دار یا پیشانی تراش با قطر بیشتر استفاده کرد که محدوده سطح نهایی شیب را جهت براده برداری پوشش دهد).
- ۲ گیره مناسب را روی میز دستگاه نصب کرده و آن را ساعت کنید.
- ۳ شمش را بسته تا $30 \times 20 \times 80$ میلی متر فرز کاری کنید.
- ۴ بر مبنای شیب محاسبه شده قطعه را خط کشی کرده و خطی کمکی نیز با فاصله کمی از خط شیب رسم کنید.

۵ قطعه را طوری در گیره بیندید که خط کمکی بالبه گیره منطبق باشد.

۶ عده دوران و پیش روی محاسبه شده را روی دستگاه تنظیم کنید.

۷ با فاصله گرفتن تیغه فرز از قطعه کار، و حصول اطمینان از محکم بودن قطعه کار، دستگاه را روشن و با رعایت اصول ایمنی، از بلندترین نقطه فرزکاری را شروع کرده و شیب یک طرف قطعه شماره ۷ را کامل کنید.



شکل ۳۵

۸ قبل از باز کردن قطعه کار، سطح فرزکاری را به لحاظ کیفیت سطح و اندازه نسبت به خط کشی به صورت چشمی کنترل کرده، در صورت نیاز اصلاح و تکمیل نمایید.

۹ مقدار شیب قطعه را با زاویه سنج کنترل کنید.

۱۰ شیب طرف دیگر قطعه کار را همانند مرحله قبل فرزکاری نمایید.

۱۱ دستگاه را خاموش کرده، قطعه کار و تیغه فرز را باز کنید.

۱۲ ابزار و وسایل استفاده شده را تحویل دهید.

۱۳ دستگاه و محیط کار را تمیز کرده و برآدها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.

تحقیق



با جستجو در اینترنت و منابع دیگر انواع گیره‌ها و مکانیزم‌های دیگر قابل استفاده برای شیب‌تراشی با ماشین فرز را تهیه کرده و در کلاس ارائه نمایید.



موضوع: شیب تراشی قطعه شماره ۷ با استفاده از گیره گردان

تعداد: ۱


ابعاد اولیه: $85 \times 32 \times 22$ mm

تولرانس به جز موارد مشخص شده: ISO ۲۷۶۸ - m

جنس قطعه کار: S437

زمان انجام کار برای بستن ابزار، بستن گیره گردان، ساعت کردن گیره و فرز کاری شیب یک طرف از این قطعه ۳ ساعت می باشد.

وسایل مورد نیاز:

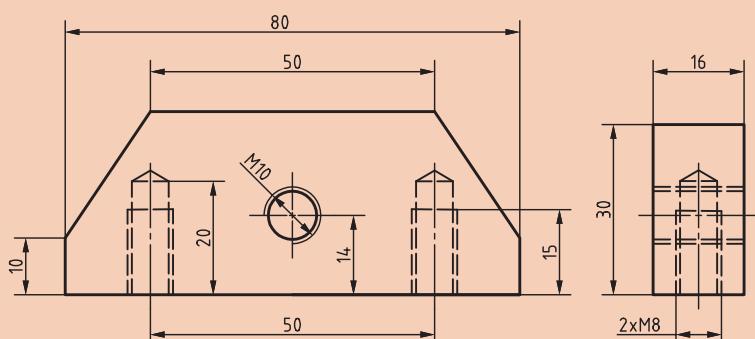

شکل ۳۶

- ۱ تیغه فرز پیشانی تراش مناسب
- ۲ کولیس ۵۰/۰۵ میلی متر
- ۳ گیره گردان
- ۴ صفحه صافی
- ۵ سوزن خط کش
- ۶ عینک محافظ
- ۷ خطکش فلزی ۳۰ سانتی متر
- ۸ ماژیک صنعتی یا کات کبود
- ۹ آچار تخت مناسب برای گیره



- ۱ هنگام کار از لباس کار، عینک محافظ و کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۲ از سالم بودن کلید اضطراری اطمینان حاصل کنید.
- ۳ گیره گردان را با میز چرخ دار حمل کرده و روی میز دستگاه قرار دهید.
- ۴ گیره را با پیچ مخصوص T شکل بیندید.
- ۵ جهت بستن پیچ ها از آچار تخت مناسب استفاده کنید.
- ۶ تیغه فرز مناسب را انتخاب و آن را بیندید.
- ۷ برای اعمال نیروی بستن هرگز از ضربات چکش استفاده نکنید.
- ۸ تیغه فرزها لبه برنده تیزی دارند هنگام بستن مراقب دست خود باشید.
- ۹ برای بستن تیغه فرز از دستکش استفاده کنید.
- ۱۰ نصب گیره، تعویض ابزار، تعویض عده دوران، کنترل و اندازه گیری قطعه و دور کردن براده ها را حتماً در حالت خاموشی دستگاه انجام دهید.
- ۱۱ دستگاه را در حالت روشن رها نکنید.



دستور کار:


- ۱ تیغه فرز را روی ماشین نصب نمایید.

توجه: بستن تیغه فرزهای بزرگ به لحاظ امکان برخورد با گیره محدودیت ایجاد می کند.

- ۲ گیره مدرج گردان را روی میز دستگاه بسته و آن را ساعت کنید.



در صورت وجود گیره روی میز دستگاه، ساعت بودن آن را کنترل کنید.

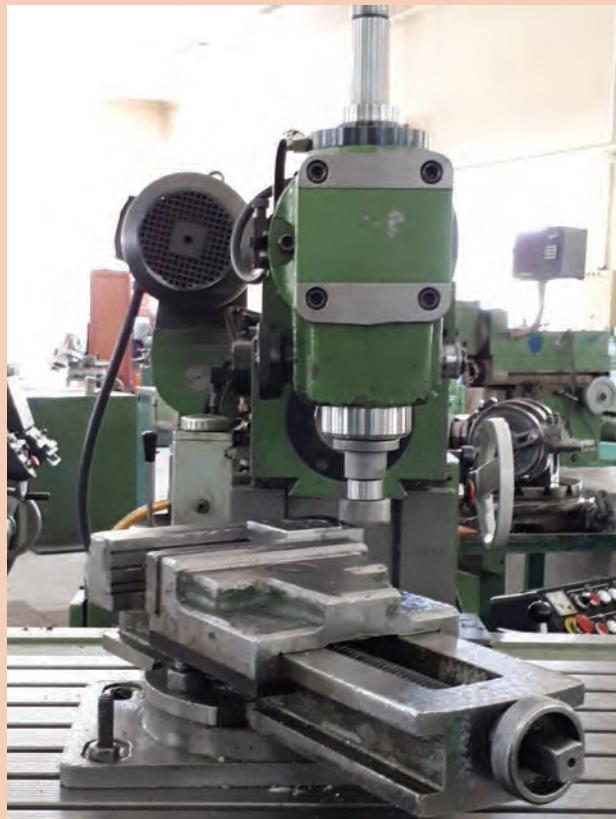

شکل ۳۷

پیشانی تیغه فرز ماشین کاری کنید. سپس مقدار باقیمانده را با محیط تیغه فرز کامل کنید.

قبل از باز کردن قطعه کار، سطح فرز کاری را به لحاظ کیفیت سطح و اندازه نسبت به خط کشی کنترل کرده، در صورت نیاز اصلاح و تکمیل نمایید.

۹ دستگاه را خاموش کرده، قطعه کار و تیغه فرز را باز کنید.

۱۰ ابزار و وسایل استفاده شده را تحويل دهید.

۱۱ گیره را به حالت اولیه (صفر) تنظیم کنید.

۱۲ دستگاه و محیط کار را تمیز کرده و برآد ها را در محل پیش بینی شده قرار دهید.

۱۳ پس از اتمام کار دستگاه و وسایل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحويل دهید.



۳ طرف دیگر قطعه کار شماره ۷ که یک طرف آن در فعالیت قبلی فرز کاری شده بود، را در گیره طوری بیندید که ناحیه فرز کاری بیرون از لبه گیره قرار گیرد.

۴ توجه شود که زیر کاری در قسمت زیر ناحیه شیب قرار نداشته باشد.

۵ پیچ های تنظیم گیره را با آچار تخت مناسب باز کرده و به میزان زاویه شیب قطعه، آن را چرخانده و پیچ ها را سفت کنید.

توجه: جهت چرخش گیره و موقعیت بستن قطعه کار، طوری انتخاب شود که محدودیت ایجاد نکند.

۶ عده دوران و پیش روی محاسبه شده را روی دستگاه تنظیم کنید.

۷ با فاصله گرفتن تیغه فرز از قطعه کار، و حصول اطمینان از محکم بودن قطعه کار، دستگاه را روشن و با رعایت اصول ایمنی، فرز کاری را شروع کرده و ناحیه فرز کاری را تا ۱ میلی متر مانده به خط ترسیمی شیب با پیشانی تیغه فرز ماشین کاری کنید. سپس مقدار باقیمانده را با محیط تیغه فرز کامل کنید.

شیب تراشی با انحراف کله‌گی دستگاه فرز

قابلیت انحراف کله‌گی دستگاه فرز عمودی یکی دیگر از روش‌های شیبدار کردن قطعات روی این ماشین است. در این روش پس از محاسبه مقدار شیب قطعه کله‌گی دستگاه را به اندازه زاویه مناسب منحرف کرده و فرز کاری انجام می‌شود (شکل ۳۸).




شکل ۳۸- روش انحراف کله‌گی فرز FP4M

نکته کلیدی



در شیب تراشی با روش انحراف کله‌گی، اگر با پیشانی تیغه فرز ماشین کاری انجام شود زاویه ایجاد شده روی قطعه کار برابر با زاویه انحراف کله‌گی است. ولی اگر از محیط (بغل) تیغه فرز استفاده شود زاویه ایجاد شده، زاویه متمم است.

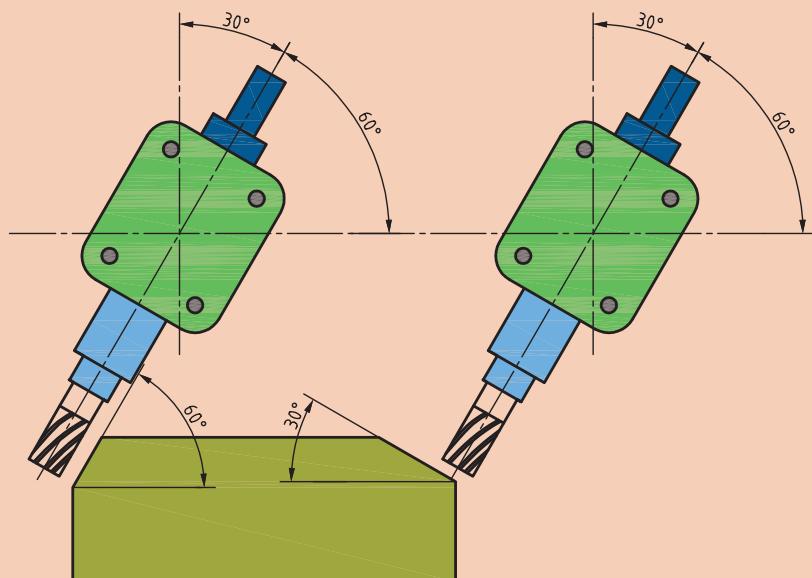

شکل ۳۹- شیب ناشی از پیشانی تراشی بغل تراشی با تیغه فرز



موضوع: شیب تراشی قطعه شماره ۲ با روش انحراف کله‌گی دستگاه فرز

تعداد: ۱

تولرانس به جز موارد ذکر شده: ISO ۲۷۶۸ - m

جنس قطعه کار: St ۳۷

وسایل مورد نیاز:

۱ تیغه فرز پیشانی تراش

۲ میله سنگ خورده

۳ گیره

۴ کولیس ۵٪ میلی متر


۵ آچار آلن مخصوص انحراف کله‌گی

۶ زاویه سنج اونیورسال ۵ دقیقه


۷ زیرکاری استاندارد سنگ زده

۸ وسایل خط کشی

۹ عینک ایمنی

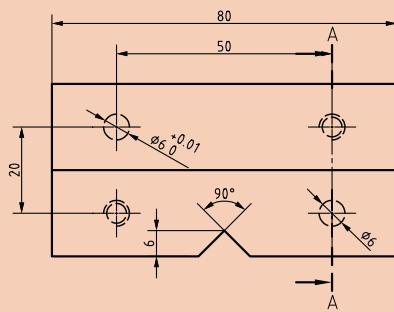

شکل ۴۰

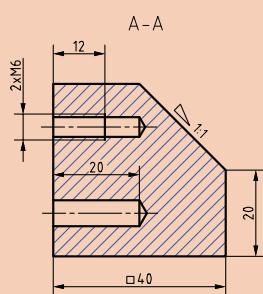

۱ از سالم بودن کلید اضطراری اطمینان حاصل کنید.

۲ هنگام کار از لباس کار، عینک محافظ و کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.

۳ گیره را با پیچ مخصوص T شکل بیندید. جهت بستن پیچ‌ها از آچار تخت مناسب استفاده کنید.

۴ تیغه فرز مناسب را انتخاب کنید و آن را به طور مطمئن بیندید.

۵ برای اعمال نیروی بستن هرگز از ضربات چکش استفاده نکنید.

۶ تیغه فرزها لبه برنده تیزی دارند هنگام بستن مراقب دست خود باشید.

۷ نصب گیره، تعویض ابزار، تعویض عده دوران، کنترل و اندازه‌گیری قطعه و دور کردن براده‌ها را حتماً در حالت خاموشی دستگاه انجام دهید.

۸ تنظیم کله‌گی و کنترل ابعادی قطعه کار در حالت خاموشی دستگاه انجام شود.

۹ هنگام سفت کردن پیچ‌های کله‌گی، باتوجه به بلند بودن دنباله آچار آلن کله‌گی و اعمال گشتاور زیاد، از ایجاد نیروی اضافی برای سفت کردن بپرهیزید.

۱۰ جهت انحراف کله‌گی از ضربه زدن به پوسته و محور دستگاه اجتناب کنید.

۱۱ دستگاه را در حالت روشن رها نکنید.

دستور کار

۱ تیغه فرز را روی ماشین نصب نمایید (جهت ایجاد سطح یکنواخت، بهتر است از تیغه فرز تیغچه دار یا پیشانی تراش با قطر بیشتر استفاده کرد که محدوده سطح نهایی شیب را جهت براده برداری پوشش دهد).



شکل ۴۱

۲ گیره مناسب را روی میز دستگاه نصب کنید. در صورت وجود گیره روی میز دستگاه، آن را به لحاظ ساعت بودن و صحیح بسته بودن کنترل کنید.

۳ قطعه کار را بسته و به ابعاد اولیه $۴۰ \times ۴۰ \times ۸۰$ میلی‌متر قبل از شیب برسانید.

۴ بر مبنای شیب محاسبه شده قطعه را خط‌کشی کرده و در گیره را طوری بیندید که ناحیه فرزکاری کمی بالاتر از لبه گیره قرار گیرد.

۵ عده‌دوران و پیشروی دستگاه را بر مبنای قطر تیغه فرز و جنس قطعه کار (St37) محاسبه و تنظیم کنید.

۶ در حالت خاموشی دستگاه، ۴ پیچ پیشانی کله‌گی و ۲ پیچ زیر طوقه مدرج کله‌گی ماشین فرز را کمی شل و به میزان نیاز آن را منحرف و پیچ‌های آن را سفت کنید.

قبل از انحراف کله‌گی، ضامن نشان داده شده در شکل را آزاد کنید و در پایان کار جهت برگرداندن کله‌گی به حالت اولیه، ضمن تنظیم زاویه صفر کله‌گی، ضامن را بین دو زائد قرار دهید.


توجه



نکته کلیدی



۷ پس از اطمینان از مholm بودن قطعه کار، دستگاه را روشن و با رعایت اصول ایمنی، ماشین کاری را کامل کنید..

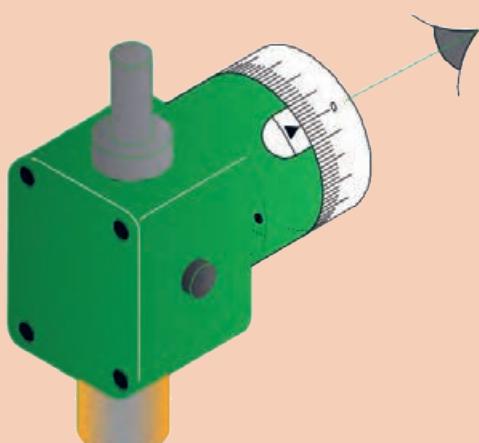

شکل ۴۲

۸ دستگاه را خاموش کرده و قبل از باز کردن قطعه کار، سطح فرزکاری را به لحاظ کیفیت سطح و اندازه نسبت به خط‌کشی کنترل کرده، در صورت نیاز اصلاح و تکمیل نمایید.

۹ قطعه کار و تیغه‌فرز را باز کنید.

۱۰ کله‌گی دستگاه را به حالت اولیه برگردانید. (دقت شود ضامن سمت چپ کله‌گی دستگاه در روی طوقه مدرج بین دو زائد خود قرار گیرد).

۱۱ قطعه کار را باز کرده و ابزار و وسائل استفاده شده را تحويل دهید.


۱۲ دستگاه و محیط کار را تمیز کرده و برآدها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.

بعد از ماشین کاری، نظافت دستگاه و محیط اطراف جزء وظایف هنرجویان محسوب می‌شود، که یا به صورت گروهی و یا فردی انجام می‌شود. یکی از هنرجویان به خاطر عجله برای رسیدن به کلاس ورزشی، بعد از نظافت دستگاه و محیط اطراف، براده‌ها را به سمت دستگاه مجاور که هم کلاسی اش در حال تمیز کردن است پخش و مقداری را هم به زیر کمدهای ابزار کارگاه هدایت می‌کند. این هنرجو با واکنش هم کلاسی و سرپرست کارگاه مواجه می‌شود و هنرآموز مربوطه هم با درج نمره منفی با وی برخورد می‌کند. هنرجوی خاطری در نهایت مجبور به نظافت مجدد شده و به خاطر استباہش نیز عذرخواهی می‌کند. به نظر شما:

- ۱ آیا جایگاه شخصیتی این هنرجو جلوی هنرآموز، سرپرست و هم کلاسی‌هایش خدشه‌دار نشده است؟
 - ۲ بهتر نیست که فعالیت‌های جانبی خودمان را در ساعت‌های غیر مدرسه قرار دهیم تا از بروز مشکلات جلوگیری کنیم؟
 - ۳ کار این هنرجو آنقدر اهمیت داشت که وظیفه اصلی خود را ناقص انجام دهد و مجبور به دوباره کاری شود؟
- نکته اخلاقی: هیچ پنهان کاری تا ابد پنهان نمی‌ماند.



- ۱ مراحل انجام فرزکاری قطعه شماره ۴ را با توجه به نقشه داده شده، نوشته و پس از مشورت با یکدیگر و تأیید هنرآموز در کارگاه اجرا نمایید.
قوس با شعاع ۲/۵ انتهای دسته با سوهان کاری کامل شود.

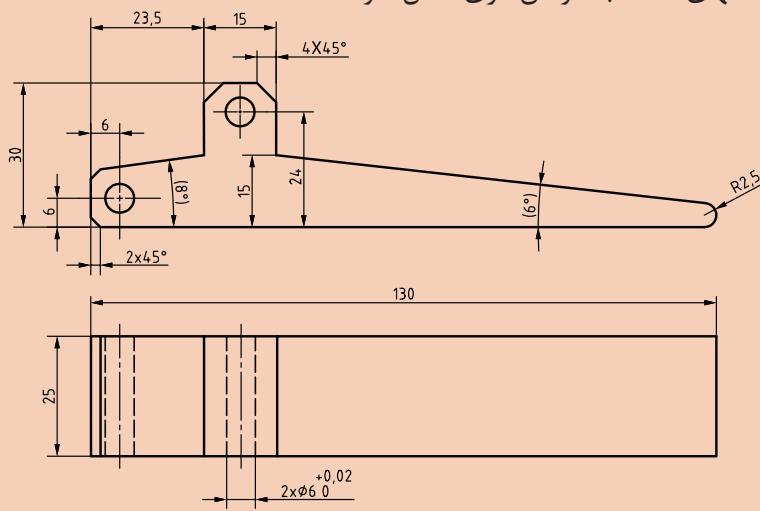

شکل ۴۳

- ۲ قطعه فرزکاری شده را با توجه به روش‌های کنترل ذکر شده بررسی کنید و نتیجه را در جدول ۱ درج نمایید.

جدول ۲- ارزشیابی قطعه ۴

قطعه شماره ۴	ارزشیابی هنرآموز	اندازه کنترل شده	اندازه نقشه	زاویه	
				۸ درجه	۶ درجه



موضوع: کنترل زاویه قطعه شماره ۲ با زاویه سنج ۵ دقیقه

تعداد: ۱ جنس قطعه کار St37

وسایل مورد نیاز:

۱ صفحه صافی

۲ زاویه سنج ۵ دقیقه



- هنگام ماشین کاری هیچ وقت اقدام به کنترل زاویه با زاویه سنج نکنید.
- از قرار دادن تیغه زاویه سنج داخل جیب لباس کار خودداری کنید.
- هنگام کار روی ماشین فرز، از قرار دادن زاویه سنج روی میز ماشین خودداری کنید.
- از افتادن و ضربه خوردن زاویه سنج جلوگیری کنید.
- بعد از اتمام کار اندازه گیری و کنترل ابزارها را تحویل دهید.

دستور کار:


- ۱ قطعه ماشین کاری شده را پلیسه گیری و تمیز کنید.
 - ۲ زاویه سنج اونیورسال با دقت ۵ دقیقه را از انبار تحویل گرفته و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
 - ۳ سطح صفحه صافی را تمیز کرده و کار کنترل زاویه قطعه کار را با زاویه سنج روی صفحه صافی انجام دهید.
 - ۴ اندازه خوانده شده را با اندازه نقشه مقایسه کنید.
 - ۵ تیغه زاویه سنج را باز کرده و مجموعه زاویه سنج را تمیز کرده و در داخل جعبه مخصوص قرار دهید.
 - ۶ گزارش اندازه گیری را به هنرآموز خود تحویل دهید.
- این فعالیت را برای کنترل شیب قطعات شماره ۴ و ۷ نیز انجام دهید و نتیجه را در جدول ۲ ارائه کنید.

جدول ۳- ارزشیابی قطعات فرز کاری شده

قطعه شماره ۷		قطعه شماره ۴		قطعه شماره ۲	
اندازه کنترل شده	اندازه نقشه	اندازه کنترل شده	اندازه نقشه	اندازه کنترل شده	اندازه نقشه
نمره ارزشیابی:		نمره ارزشیابی:		نمره ارزشیابی:	



فرزکاری سطوح شبدار

با توجه به شکل ۴۴ اندازه زاویه قطعه کار شماره ۲ فرزکاری شده، چقدر است، صحت یا عدم صحت زاویه را نسبت به نقشه مقایسه کنید.

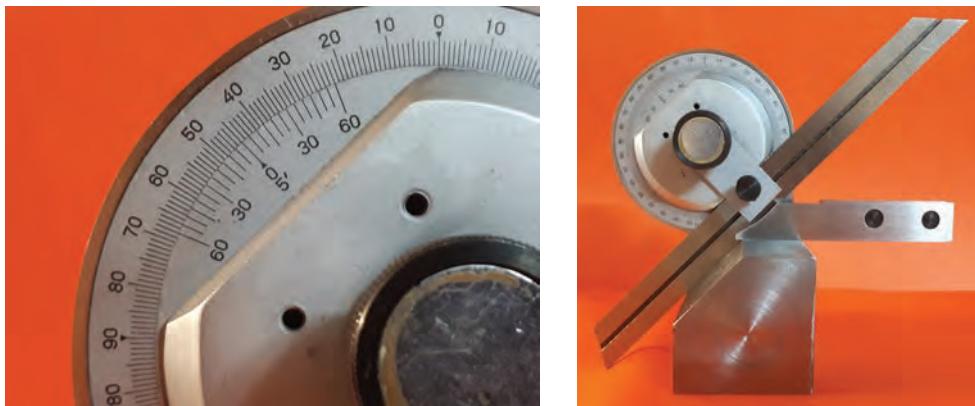

شکل ۴۴- کنترل زاویه قطعه شماره ۲ با زاویه سنج ۵ دقیقه

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: فرزکاری سطوح شیبدار

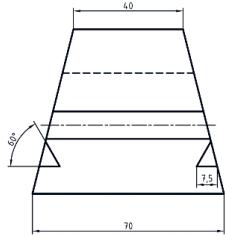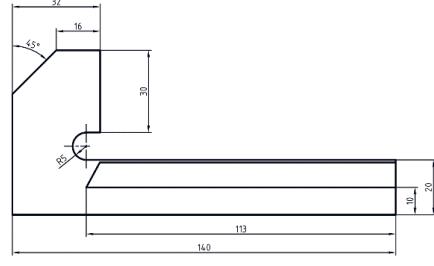 	<p>نقشه کار: فرزکاری سطوح شیبدار فرزکاری سطوح شیبدار مطابق نقشه. جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته تهیه شود.</p> <p>شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-f - پرداخت سطح $R_a = 1/6$</p> <p>شرایط انجام کار: ۱- انجام کار در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت 400 لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^\circ\text{C} \pm 3^\circ$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسائل ایمنی استاندارد ۶- زمان $2/5$ ساعت</p> <p>مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p>ابزار و تجهیزات: ماشین فرز اونیورسال با متعلقات - گیره موازی رومیزی - ساعت اندازه گیری - کولیس $0/05$ - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط 200 - زیر سری سنگ خورده - برس موبی - تیغه فرز زاویه ای - وسائل رونگ کاری - وسائل تمیز کاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
---	---

معیار شایستگی:


ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و بستن ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	انجام فرزکاری سطوح شیبدار	۲	
شاخصی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مسئولیت پذیری ۲- مدیریت مواد و تجهیزات ۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ ۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۵- پایین دنی به الزامات نقشه			
* میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پودمان ۳

فرزکاری شیارها

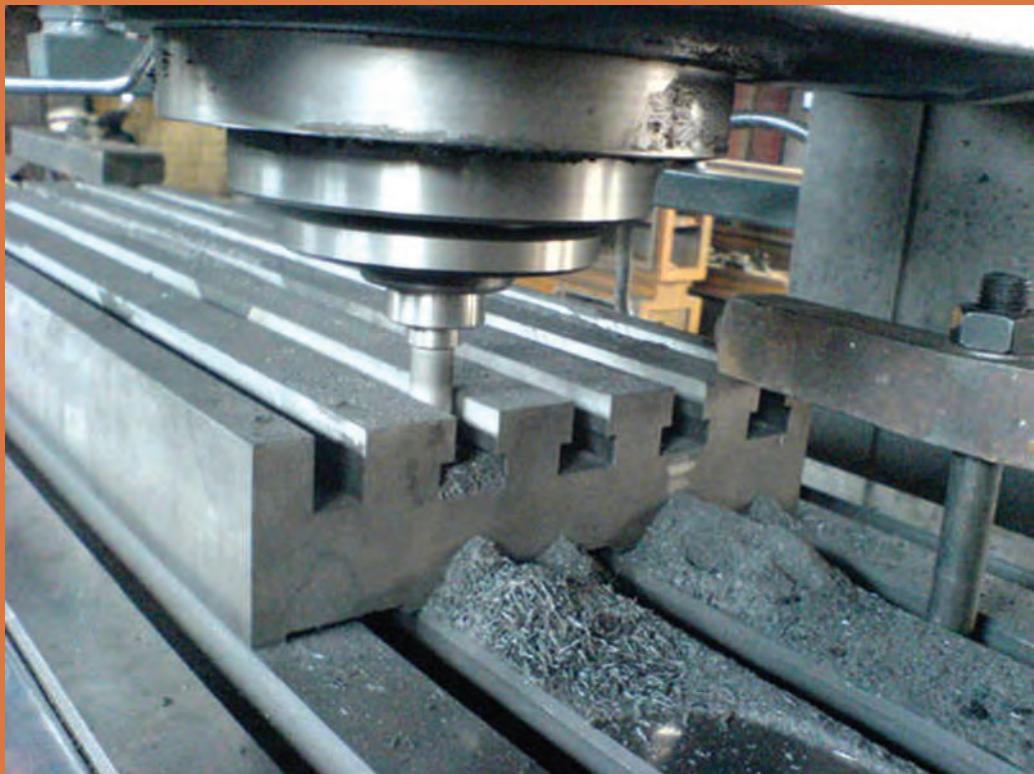

واحد یادگیری فرزکاری شیارها

استاندارد عملکرد



فرزکاری شیارها مطابق نقشه

پیش‌نیاز

نقشه خوانی
کار با ابزارهای اندازه‌گیری
فرزکاری سطوح تخت
فرزکاری سطوح شیبدار

شیارتراشی

شیار عبارت است از گودی که به منظور هدایت و اتصال قطعات و انتقال قدرت، ایجاد می‌شود، مانند حرکت کشوبی عرضی و فوقانی ماشین تراش و میز ماشین فرز که توسط شیار دم چلچله هدایت می‌شود همین طور شیار T شکل روی میز دستگاه‌های فرز و مته که جهت اتصال تجهیزات و بستن قطعه به کار می‌رود (شکل ۱).

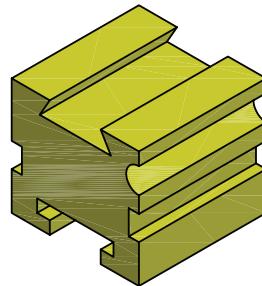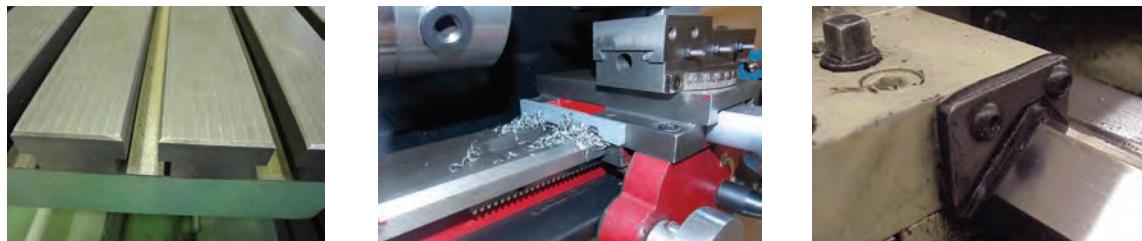

شکل ۱

ضمن توجه به تصاویر (شکل ۱) درباره روش تولید شیارهای روی قطعات با هم مشورت نمایید.
آیا این نوع از شیارها باروش‌های تولید که قبل آموخته‌اید قابل انجام است؟

پرسش




پاسخ شما به پرسش مطرح شده هرچه باشد، با این جمله تکمیل می‌شود که برای ساخت دقیق قطعات شکل بالا نیاز به ابزارهای دیگری غیر از آنچه تاکنون آشنای شده‌اید دارید، لذا در ادامه شما را به شناسایی ابزارها و فرآگیری روش‌های شیارتراشی دعوت می‌نماییم.

انواع شیارها و روش‌های شیارتراشی

با توجه به اینکه شکل ظاهری شیارها مهم‌ترین عامل در کاربرد آنها می‌باشد، نام‌گذاری آنها بر این اساس انجام شده و عبارت‌اند از:

شیار ساده (ناودانی)، جناقی (V شکل)، دم چلچله، قوس‌دار و مارپیچ که در این پودمان به روش ایجاد آنها، به جز شیار مارپیچ خواهیم پرداخت.

شیار ساده (ناودانی)

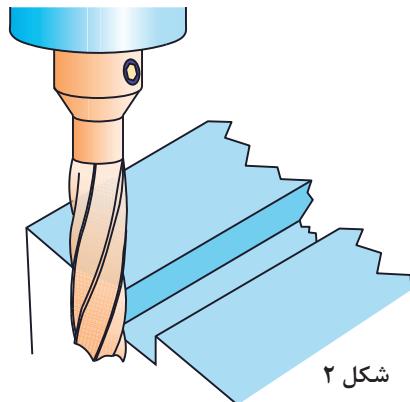

شکل ۲

فرو رفتگی‌ای است مستقیم با مقطع مربع یا مستطیل که بر روی یک سطح ایجاد شده است. از این شیارها در راهنمای تخت قسمت‌های متحرک استفاده می‌شود، مانند بعضی از گیره‌ها که برای هدایت فک متحرک گیره استفاده می‌شود. یک نمونه از این شیار را می‌توان در شیار جای خار بر روی محورهای استوانه‌ای مشاهده کرد. شیارهای ساده در سطح میگردد که در دو نوع باز و بسته ایجاد می‌گردند معمولاً برای قرارگیری خارها استفاده می‌شوند.

ایجاد شیار ساده با فرز انگشتی

برای ایجاد شیار ساده با دستگاه فرز عمودی با توجه به ابعاد شیار از تیغه فرزهای انگشتی یا پیشانی تراش استفاده می‌شود که روش بستن تیغه فرز پیشانی تراش با میله فرزگیر کوتاه در پودمان قبل بیان شد. در اینجا روش بستن تیغه فرزهای دنباله استوانه‌ای در گلت فشنگی دار را فرا می‌گیرید.

بستن تیغه فرز: تیغه فرزهای انگشتی، پیشانی تراش و هر نوع دیگری که دارای دنباله استوانه‌ای هستند مانند تیغه فرزهای تی‌شکل و زاویه‌دار را در فرزگیر کوتاه (گلت) می‌بندند. گلت درون سوراخ مخروطی گلوبی دستگاه فرز جا زده شده و به وسیله یک پیچ بلندی از پشت یا بالای دستگاه محکم بسته می‌شود. بیشترین کاربرد گلت برای بستن تیغه فرز انگشتی می‌باشد. شکل ۳ اجزای فرزگیر، فشنگی و تیغه فرز را نشان می‌دهد.



شکل ۳



برای بستن تیغه فرز ابتدا فشنگی را داخل مهره فرزگیر قرار داده، تیغه فرز را جا زده و بعد در فرزگیر ببندید. بدین صورت موقع بازکردن مهره، چکنت فشنگی و تیغه فرز را از داخل گلت بیرون می‌آورد.

نکته



شکل ۶



شکل ۵



شکل ۴



موضوع: نصب تیغه فرز انگشتی

وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه فرز عمودی
- ۲ آچارهای بستن فرزگیر
- ۳ فرزگیر (کلت)
- ۴ تیغه فرز انگشتی
- ۵ فشنگی متناسب با قطر تیغه فرز



- ۱ برای بستن تیغه فرز روی دستگاه همیشه از آچارهای مربوطه استفاده نمایید.
- ۲ آچار روی محور فرزگیر را بلافصله بعد از محکم کردن بردارید.
- ۳ در هنگام باز و بستن تیغه فرز از یک پارچه ضخیم برای برداشتن آن استفاده کنید و با دست برهنه به تیغه فرز دست نزنید.
- ۴ بستن و بازکردن تیغه فرز را فقط در حالت خاموش بودن ماشین انجام دهید.
- ۵ تیغه فرز را تا حد امکان کوتاه بیندید.
- ۶ هیچ‌گاه اول تیغه فرز را داخل فشنگی قرار ندهید.
- ۷ همیشه قبل از باز و بستن فرزگیر روی گلوبی دستگاه حتماً روی میز ماشین یک تخته چوبی قرار دهید تا در صورت افتادن فرزگیر، تیغه فرز و فرزگیر آسیب نبینند.



شکل ۷

پس از پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی وسایل مورد نیاز را تحويل بگیرید و ضمن رعایت نکات ایمنی مراحل انجام کار را به ترتیب بعد از توضیحات هنرآموز و با نظارت او انجام دهید.

- ۱ بررسی کنید دستگاه و ابزارها سالم و تمیز باشند. (در صورت لزوم تمیز و تعویض نمایید).
- ۲ مطابق شکل روبرو فشنگی را در داخل مهره قرار داده و سپس تیغه فرز را داخل فشنگی قرار دهید.
- ۳ مهره، فشنگی و تیغه فرز را روی فرزگیر بیندید. (شکل ۸)



شکل ۸

۴ سوراخ مخروطی گلوبی دستگاه و دنباله مخروطی فرزگیر را با پارچه مناسب، تمیز کنید و دنباله را درون سوراخ مخروطی گلوبی دستگاه طوری قرار دهید که شیار پیشانی میله فرزگیر در محل خود قرار گیرد.

۵ فرزگیر را در گلوبی دستگاه قرار داده و مهره را توسط پیچ بلندی که در امتداد محور اصلی در پشت یا بالای دستگاه قرار دارد با آچار آلن محکم کنید (باید در نظر داشته باشیم که گاهی فرزگیر قبل از روی محور ماشین نصب شده است که در این صورت می‌توانیم مجموعه فشنگی، تیغه فرز و مهره را روی فرزگیر بیندیم) (شکل ۵).



شکل ۹

۶ از دور بودن (نداشتن لنگی) تیغه فرز مطمئن شوید (با روشن کردن دستگاه و خاموش کردن آن).

۷ پس از اتمام کار دستگاه و وسائل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحويل دهید.



موضوع: شیار تراشی قطعه روبنده

نام قطعه: بدن روبنده


جنس: ST37

ابعاد مواد اولیه: ۱۰۲×۳۸×۲۰

سایر تولرانس‌ها: ISO ۲۷۶۸- m

وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار
- ۲ تیغه فرز انگشتی
- ۳ زیرکاری مناسب
- ۴ گونیای مویی
- ۵ کولیس
- ۶ چکش پلاستیکی (مسی)
- ۷ سوهان تخت جهت پلیسه گیری
- ۸ مارژیک صنعتی

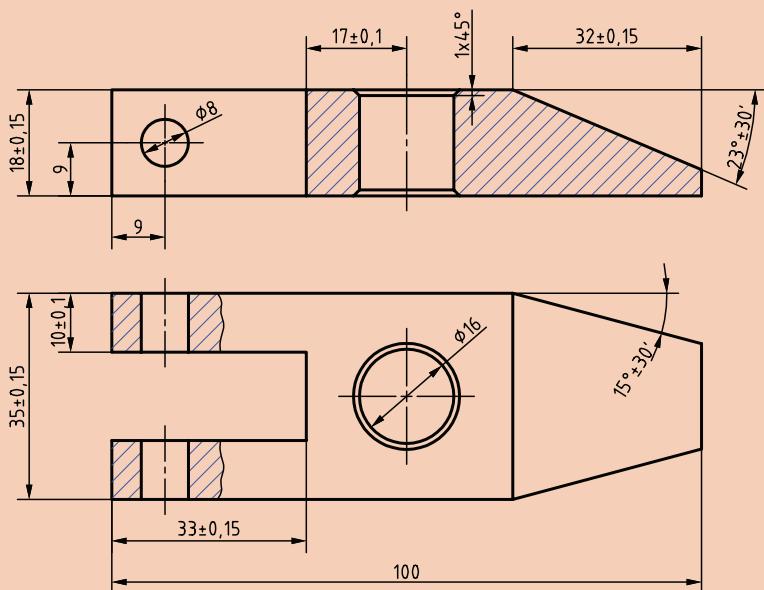

شکل ۱۰



- ۱ برای بستن ابزار و قطعه کار روی دستگاه از آچارهای مربوطه استفاده کنید.
- ۲ آچار روی محور فرز را بلا فاصله بعد از محکم کردن بردارید.
- ۳ از نزدیک کردن دست به تیغه فرز در حال گردش جداً خودداری کنید. در این حالت حتی دور کردن برآدها از سطح کار نیز خطرناک است.

- ۴ در صورت صدمه دیدن دستگاه یا ابزارها به هنرآموز یا استاد کار اطلاع دهید.
- ۵ سعی کنید برای ساخت قطعات، راه بی خطر و کوتاه و کم هزینه انتخاب کنید.
- ۶ همیشه سعی کنید محدوده کاری شما مرتب و تمیز باشد.
- ۷ در کارگروهی اختلافات اجرایی را با مشورت هنرآموز خود حل کنید.
- ۸ از عینک محافظت استفاده کنید.
- ۹ از محکم و درست بسته شدن قطعه کار درون گیره با سایر وسایل نگهدارنده مطمئن شوید.

مراحل انجام کار


- ۱ خط کشی قطعه کار گونیا کاری شده (در صورتی که قطعه کار را قبل گونیا کاری نکرده‌اید آن را گونیا کنید).
- ۲ بستن قطعه کار
- ۳ بستن تیغه فرز انگشتی
- ۴ تنظیم تعداد دور، جهت گردش و مقدار پیشروی لازم و روشن کردن دستگاه
- ۵ انتقال تیغه فرز به محل شیار. به این منظور تیغه فرز را ابتدا با کنار عرض قطعه مماس کرده و سپس به اندازه مجموع شعاع تیغه فرز انگشتی و نصف عرض قطعه کار جابه‌جا نمایید و در محل شروع شیار قرار دهید.
- ۶ مماس کردن تیغه فرز با سطح قطعه کار (برای جلوگیری از صدمه دیدن سطح کار بهتر است از چسب کاغذی یا نوار کاغذ استفاده کنیم).

۷ قرار دادن حلقه تنظیم حرکت عمودی روی صفر

- ۸ تنظیم عمق بار و شروع عملیات براده‌برداری و ادامه تا پایان کار برای تنظیم موقعیت تیغه فرز در وسط قطعه کار جهت ایجاد شیار، دستگاه را روشن نموده و تیغه فرز را با احتیاط به بغل قطعه کار مماس نمایید و حلقه تنظیم دستگاه را روی صفر قرار دهید. سپس به اندازه شعاع انگشتی به علاوه نصف عرض قطعه کار ($R + \frac{b}{2}$) تیغه فرز را روی کار جابه‌جا نمایید.

با توجه به اینکه در هنگام شیارتراشی در گیری تیغه فرز با قطعه کار زیاد است عمق بار، تعداد دور و پیشروی تقریباً نصف حالت معمول انتخاب گردد.

- ۹ خاموش کردن دستگاه، باز کردن قطعه، اندازه‌گیری و کنترل آن.
- ۱۰ پس از اتمام کار دستگاه و وسایل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحویل دهید.

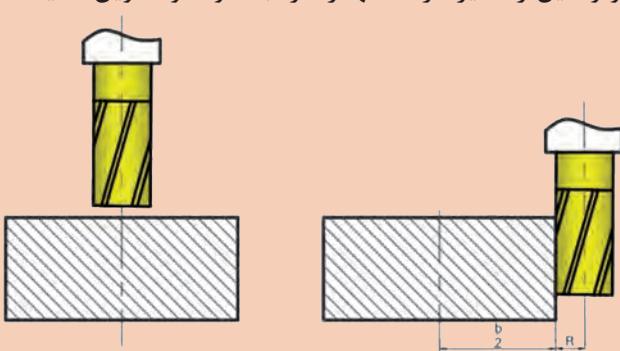

شکل ۱۳

نکته




قبل از باز کردن قطعه کار، دستگاه را خاموش کرده و شیار ایجاد شده را نسبت به خط کشی قطعه کنترل و در صورت نیاز به اصلاح، آن را کامل کنید.



شکل ۱۴

شیارتراشی با فرز افقی و تیغه فرز پولکی

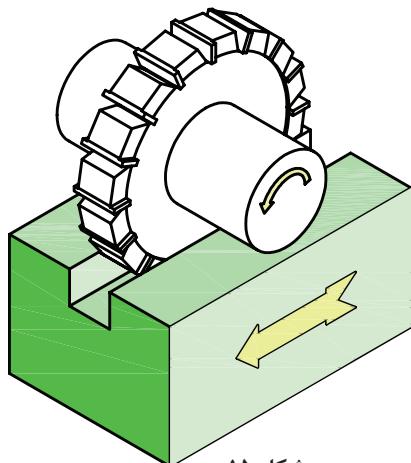

شکل ۱۵

اگر شیار قطعه موازی طول میز باشد باید تیغه فرز را ابتدا با لبه عرضی قطعه کار مماس کرده و بعد به اندازه مجموع نصف ضخامت تیغه و فاصله وسط شیار از لبه قطعه کار جابه جا نموده و حرکت میز عرضی را قفل کرده و سپس در ابتدای طول شیار مماس کرده، پس از تنظیم بار عمقی فرزکاری را تا انتهای ادامه داد.

اندازه‌گیری و کنترل شیارهای ساده

اندازه‌گیری شیارهای ساده با کولیس عمقدستج مطابق با روش‌های معمولی که قبل‌گفته شده انجام می‌شود.

در فرزکاری شیارها، موازی بودن شیار با محور یا لبه قطعه اهمیت زیادی دارد، مخصوصاً اگر به عنوان راهنمای مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین باید برای جلوگیری از خطا از ساعت بودن گیره مطمئن بود.

نکته مهم



۱ در چه قسمت‌هایی از دستگاه فرزی که شما کار می‌کنید از شیارهای ساده استفاده شده ، نقش هر کدام را بنویسید.



۲ برای ایجاد شیار ساده از چه تیغه فرزهایی استفاده می‌شود؟



موضوع: فرز کاری شیار ساده

نام قطعه: قطعه شماره ۵ پروژه اصلی

جنس: ST37


ابعاد مواد اولیه: ۴۲×۳۸×۱۴

ابعاد مواد اولیه: ۴۲×۳۸×۱۴

سایر تولرانس ها: ISO 2768-m

وسایل موردنیاز:

- ۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن
- ۲ تیغه فرز و قطعه کار
- ۳ تیغه فرز انگشتی یا پولکی
- ۴ زیرکاری سنگ خورده
- ۵ گونیای موبی
- ۶ کولیس
- ۷ چکش پلاستیکی فشرده یا مسی
- ۸ سوهان تخت جهت پلیسه گیری
- ۹ مازیک صنعتی

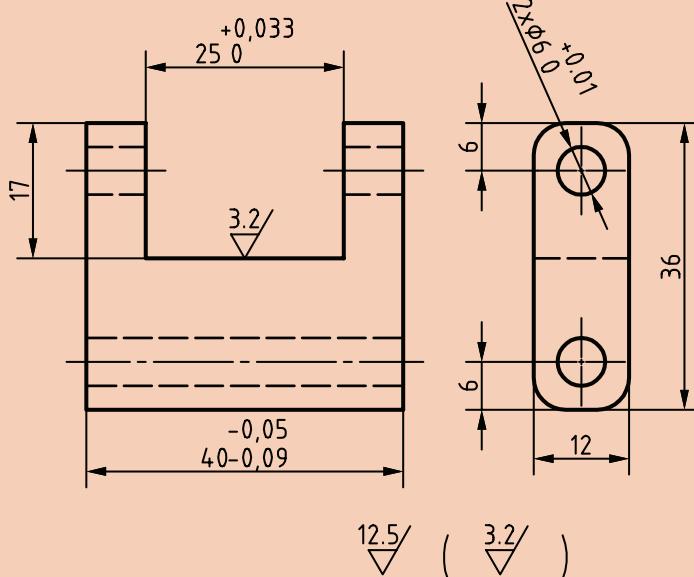

شکل ۱۶



مراحل انجام کار:

- ۱ خط کشی قطعه کار گونیا کاری شده (در صورتی که قطعه کار را قبل گونیا کاری نکرده اید آن را گونیا کنید).
- ۲ بستن قطعه کار
- ۳ بستن تیغه فرز انگشتی یا پولکی
- ۴ تنظیم تعداد دور و مقدار پیش روی لازم و روشن کردن دستگاه
- ۵ انتقال تیغه فرز به محل شیار، به این منظور تیغه فرز را ابتدا با کنار عرض قطعه مماس کرده و سپس به اندازه مجموع شعاع تیغه فرز انگشتی و نصف عرض قطعه کار جایه جا نمایید و در محل شروع شیار قرار دهید.
- ۶ مماس کردن تیغه فرز با قطعه کار و قراردادن حلقة تنظیم حرکت عمودی روی صفر
- ۷ تنظیم عمق بار و شروع عملیات برادره برداری و ادامه تا پایان کار
- ۸ در شروع عملیات برادره برداری و تا انتهای عملیات، دستگاه نباید خاموش گردد.
- ۹ پس از اتمام کار دستگاه و وسایل را تمیز کرده، آنها را مرتب نموده و تحويل دهید.



با توجه به اینکه در هنگام شیارتراشی درگیری تیغه فرز با قطعه کار زیاد است تعداد دور و پیشروی نصف حالت معمول انتخاب گردد و از مایع خنک کاری مناسب استفاده شود.




شکل ۱۷

شیارهای جناغی (V شکل): این شیارها یکی دیگر از شیارهای پرکاربرد می‌باشند. سطوح این شیارها بایستی دارای سطحی کاملاً صیقلی باشند چرا که با تماس دو قطعه در شیار اصطکاک به حداقل بررسد. لذا سطوح شیارهای جناغی را پس از تولید سنگ زده و بعد شابرکاری می‌کنند. شیارهای جناغی به دلیل هندسی‌ای که دارند نیروهایی جانبی وارد را تحمل کرده و مانع خارج شدن قطعه از مسیر شیارمی‌شوند و حرکت بدون انحراف قطعه متحرک را امکان‌پذیر می‌سازند. در بیشتر موارد این شیارها را به طور جناغی کامل نمی‌سازند، یعنی انتهای شیار را تخت در نظر می‌گیرند. بهترین زاویه داخلی برای این شیارها ۹۰ درجه می‌باشد. بارزترین نمونه مورد استفاده این نوع شیار در (سوپرت اصلی دستگاه) ماشین تراش می‌باشد (شکل ۱۷).

اگر اطراف میله گردی را با شیارهای ساده یا جناغی کم‌عمق فرزکاری کنیم، یک هزار خاری ایجاد می‌شود (شکل ۱۸).



شکل ۱۸




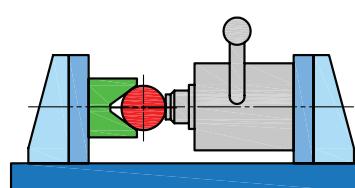


شکل ۱۹

از شیارهای جناغی در ابعاد بزرگ‌تر به عنوان تکیه‌گاه قطعات گرد در هنگام بستن، کنترل و خط‌کشی استفاده می‌گردد (شکل ۱۹).

کاربردهای شیارهای جناغی را بنویسید.

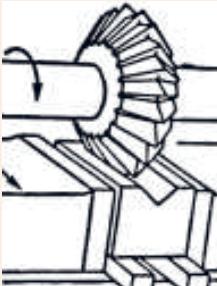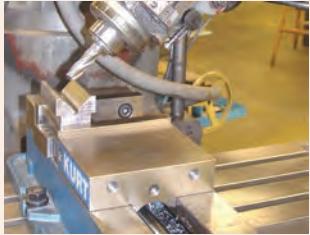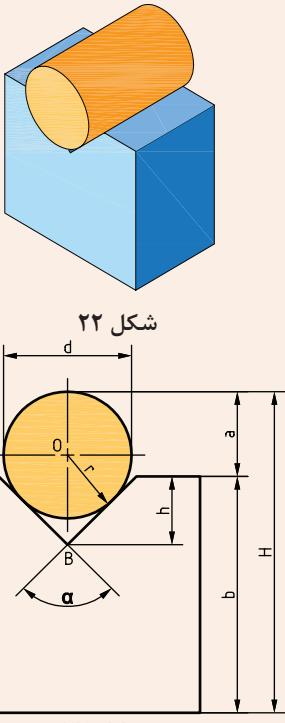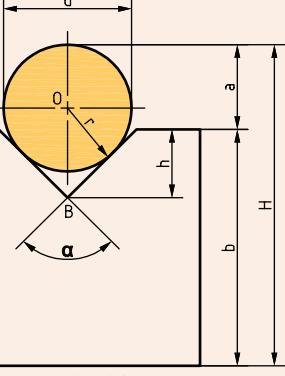

روش‌های ایجاد، کنترل و اندازه‌گیری شیارهای جناغی			ردیف
عنوان	توضیحات	شكل	
ایجادشیار جناغی با فرزکاری افقی	پس از انجام کارهای مقدماتی (همان‌طور که در فرزکاری شیارها گفته شد) تیغه فرزی جناغی مناسب با اندازه قطعه انتخاب و روی دستگاه سوار می‌کنیم و بعد از مماس کردن و تنظیم عمق بار با توجه به ارتفاع شیار، عملیات فرزکاری را تا کامل شدن قطعه کار ادامه می‌دهیم.	 شکل ۲۰	۱
ایجادشیار جناغی با فرزکاری عمودی	با استفاده از تیغه فرز انگشتی و انحراف کلگی دستگاه فرز عمودی مطابق شکل می‌توان در دو مرحله شیار جناغی را ایجاد کرد. در این حالت برای جلوگیری از برخورد تیغه فرز با سطح مقابل نخست یک شیار مستقیم کم عرض ایجاد می‌نماییم و بعد کلگی دستگاه فرز را یک بار به سمت راست و یک بار به سمت چپ انحراف داده و براده برداری را تا محل خطکشی شده ادامه می‌دهیم.	 شکل ۲۱	۲
اندازه‌گیری و کنترل شیار جناغی	برای کنترل این نوع شیارها از یک میله اندازه‌گیر به شعاع r مطابق شکل، به‌طوری‌که سطح بالای آن از سطح قطعه بالاتر قرار گیرد استفاده می‌نماییم و به‌وسیله کولیس یا میکرومتر اندازه‌های d , H , b را خوانده و ارتفاع شیار را از فرمول زیر محاسبه می‌کنیم. $h + a = OB + r$ $h = OB + r - a$ $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{r}{OB}$ $OB = \frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}}$ $a = H - b$ $h = \frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}} + r - (H - b)$	 شکل ۲۲  شکل ۲۳	۳



موضوع: فرزکاری شیار جناغی

نام قطعه: فک ثابت گیره قطعه کار شماره ۲ پروژه

st37:

ابعاد مواد اولیه: ۸۵×۴۲×۴۲

سایر تولرانس‌ها: ISO ۲۷۶۸- m

وسایل مورد نیاز:

۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار

۲ تیغه فرز جناغی

۳ زیرکاری مناسب


۴ گونیای موبای

۵ کولیس و میله‌های اندازه گیر


۶ چکش پلاستیکی

۷ سوهان تخت جهت پلیسه گیری

۸ ماژیک صنعتی

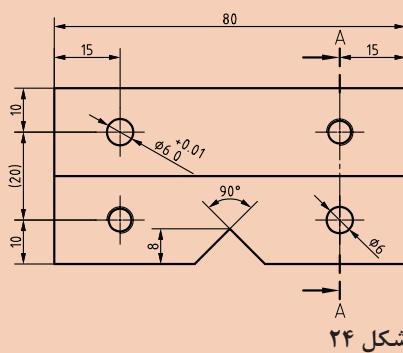

شکل ۲۴

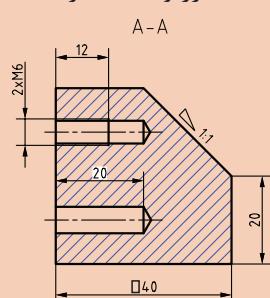

در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات ایمنی و حفاظتی که قبلاً گفته شد را رعایت کنید



مراحل انجام کار:

۱ خط کشی قطعه کار گونیا کاری شده (درصورتی که قطعه کار را قبلاً گونیا کاری نکرده‌اید آن را گونیا کنید).

۲ بستن قطعه کار

۳ بستن تیغه فرز جناغی

۴ تنظیم تعداد دور و مقدار پیشروی لازم و روشن کردن دستگاه

۵ انتقال تیغه فرز به محل شیار به این منظور تیغه فرز را ابتدا به محل خط کشی قطعه انتقال دهید.

۶ مماس کردن تیغه فرز با قطعه کار و قرار دادن حلقه تنظیم حرکت عمودی روی صفر


۷ تنظیم عمق بار و شروع عملیات براده‌برداری و ادامه تا پایان کار

۸ کنترل اندازه و تولرانس‌های هندسی و کیفیت سطوح

۹ پس از اتمام کار دستگاه و وسایل را تمیز کرده و تحويل دهید.

شیارهای T شکل

نوع دیگری از شیارها، شیارهای T شکل هستند که به خاطر شکل هندسی‌ای که دارند برای مهار کردن گل پیچ اتصال مناسب می‌باشند. با ایجاد این شیار بر روی میز ماشین‌های ابزار می‌توان وسایل بستن مانند گیره یا روبنده را به میز محکم کرد. شکل مستطیلی قسمت پایین شیار مانع از چرخش گل پیچ می‌شود. (شکل ۲۵)

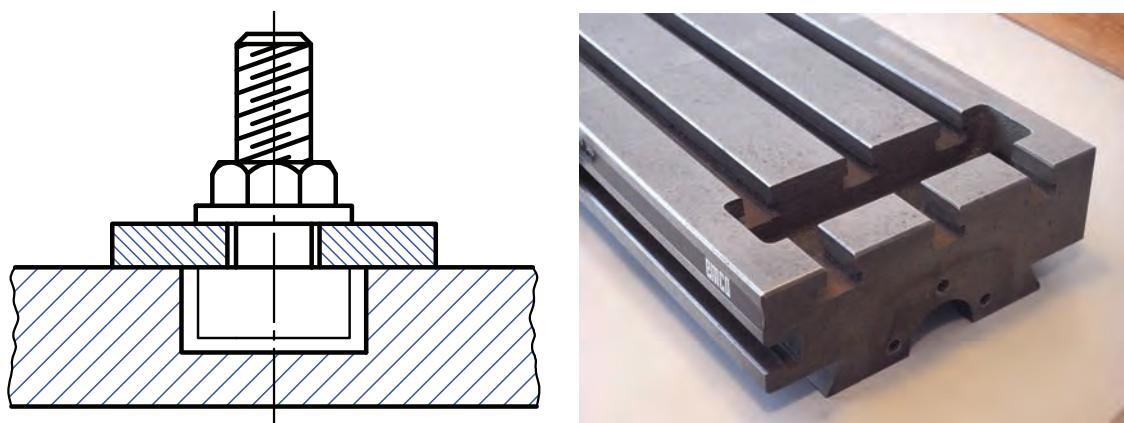

شکل ۲۵

ردیف	عنوان	توضیحات	شکل
۱	ایجاد شیار T با فرزکاری عمودی	بعد از ایجاد شیار اولیه با تیغه فرز انگشتی برای ادامه کار از تیغه فرز T مطابق شکل استفاده می‌شود. (قطر تیغه فرز انگشتی با توجه به قطر دنباله تیغه فرز T شکل انتخاب می‌شود).	
۲	اندازه‌گیری و کنترل شیار T	عمق و عرض این نوع شیارها به طور معمول به وسیله کولیس قابل اندازه‌گیری بوده و کنترل سطوح با گونیا انجام می‌شود.	

نکته حائز اهمیت در ساخت این نوع شیارها ارتفاع لبه T شکل می‌باشد که بایستی به اندازه‌ای باشد که تحمل فشار و نیروی وارد از طرف پیچ را داشته باشد.

پرسش



- ۱ در چه قسمت‌هایی از دستگاهها و ابزارهایی که در کارگاه موجود است از شیارهای T استفاده شده، نقش هر کدام را بنویسید.
- ۲ برای ایجاد شیار اولیه جهت فرزکاری شیارهای T به جز تیغه فرز انگشتی از چه تیغه فرز دیگری می‌شود استفاده کرد؟



موضوع: فرز کاری شیار T شکل




نام قطعه: راهنمای مادگی

جنس: st37 یا AL

ابعاد مواد اولیه: ۴۰×۲۰×۲۰

وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار
- ۲ تیغه فرز انگشتی
- ۳ تیغه فرز T شکل
- ۴ زیرکاری مناسب
- ۵ گونیای موبی
- ۶ کولیس و ساعت اندازه‌گیری
- ۷ چکش پلاستیکی
- ۸ سوہان تخت جهت پلیسه‌گیری
- ۹ ماژیک صنعتی

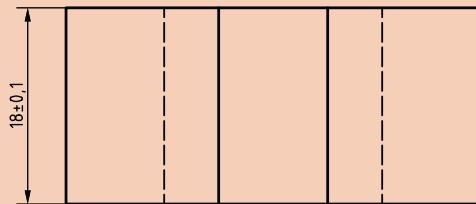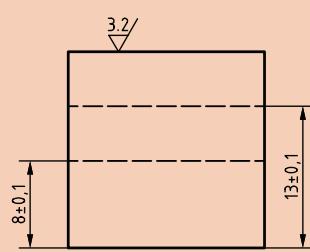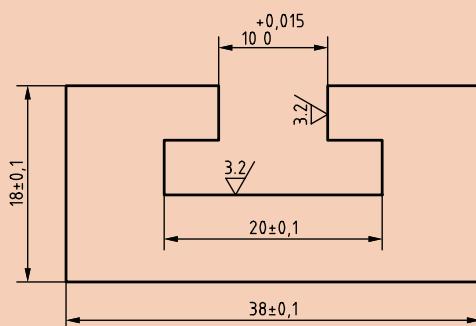

شکل ۲۶

در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات ایمنی و حفاظتی که قبلًا گفته شد را رعایت کنید.




مراحل انجام کار

- ۱ کنترل اندازه قطعه کار اولیه
- ۲ بستن قطعه کار و ابزار لازم و گونیا کاری قطعه کار
- ۳ خط کشی قطعه کار
- ۴ بستن مجدد قطعه کار
- ۵ بستن تیغه فرز انگشتی

۶ تنظیم تعداد دور و مقدار پیشروی لازم و روشن کردن دستگاه و ایجاد شیار ساده مطابق با قطر دنباله تیغه فرز T شکل

۷ بستن تیغه فرز T


۸ انتقال تیغه فرز به محل شیار. به این منظور تیغه فرز را ابتدا با کنار قطعه مماس کرده و سپس میز را به اندازه مجموع شعاع (r) تیغه فرز T و نصف عرض قطعه کار (b) جابه‌جا نمایید و در محل شروع شیار قرار دهید.

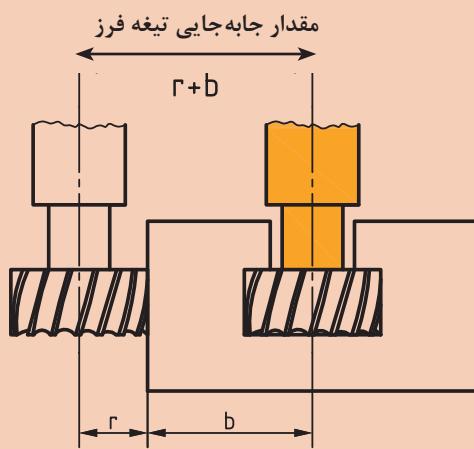

شکل ۲۷

۹ مماس کردن تیغه فرز با قطعه کار و قرار دادن حلقه تنظیم حرکت عمودی روی صفر

۱۰ تنظیم عمق بار و شروع عملیات براده برداری و ادامه تا پایان کار

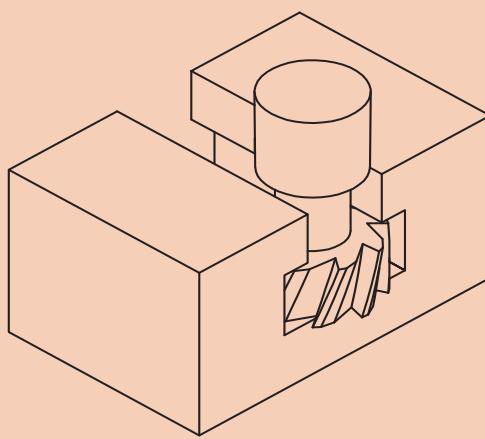

شکل ۲۸

۱۱ قبل از بازکردن دستگاه را خاموش کرده و شیار را نسبت به خط کشی قطعه کنترل و در صورت نیاز اصلاح کنید.

۱۲ پس از اتمام کار دستگاه و وسایل را تمیز کرده و تحويل دهید.



موضوع: فرز کاری زبانه T شکل


نام قطعه: راهنمای T شکل

جنس: st37 یا AL

ابعاد مواد اولیه: ۴۰×۲۰×۲۰

وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار
- ۲ تیغه فرز انگشتی
- ۳ تیغه فرز T شکل یا شیارتراش
- ۴ زیرکاری مناسب
- ۵ گونیای مویی
- ۶ کولیس و میکرومتر و ساعت اندازه‌گیری
- ۷ چکش پلاستیکی
- ۸ سوہان تخت جهت پلیسه‌گیری
- ۹ ماژیک صنعتی

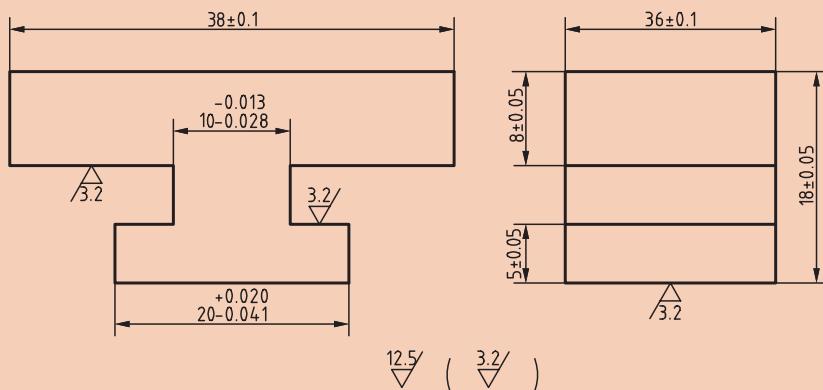

۲۹ شکل



در هنگام فرز کاری شیارها تمام نکات ایمنی و حفاظتی که قبلًا گفته شد را رعایت کنید.

مراحل انجام کار:
مانند فعالیت کارگاهی قبل قطعه را مطابق نقشه فرز کاری کنید.

شیارهای دم چلچله

شیارهای دم چلچله‌ای به دو صورت داخلی و خارجی یا شیار و زبانه بر روی قطعات ایجاد می‌شود. حرکت قطعه متحرک بر روی این شیار دقیق‌تر از حالت‌های قبل صورت می‌گیرد. به خاطر شکل شیار، درگیری دو قطعه با تضمین بالایی انجام می‌شود، به طوری که انحراف از مسیر در این نوع غیر ممکن است. در مکانیزم حرکت خطی جهت هدایت صحیح قطعات متحرک از این نوع شیار استفاده زیادی می‌شود. نمونه شاخص این نوع شیار در کشویی (سوپرت) عرضی دستگاه تراش و کشویی محور اصلی دستگاه فرز افقی می‌باشد (شکل ۳۰).

جهت گرفتن لقی بین دو قطعه محرک و متحرک از قطعه‌ای منشوری به نام شمشیری استفاده می‌گردد. زاویه شیار دم چلچله‌ای را با توجه به کاربرد آنها معمولاً 30° - 45° - 60° - 75° درجه در نظر می‌گیرند که به دو صورت داخلی و خارجی تراشیده می‌شوند.



شکل ۳۰




- الف) برای ایجاد شیارهای دم چلچله باید ابتدا شیاری راست گوشه تراشیده شود و بعد با تیغه فرزهای زاویه تراش فرم آن کامل شود.
- ب) برای ایجاد زبانه‌های دم چلچله بهتر است قسمت‌های تخت با تیغه فرزهای مناسب دیگر فرزکاری شده و در مرحله بعد با زاویه تراش، فرم آن کامل گردد.

نکته



برای اندازه‌گیری قاعده بزرگ در شیارهای دم چلچله و قاعده کوچک در زبانه‌های دم چلچله از وسایل اندازه‌گیری معمولی نمی‌توانیم استفاده کنیم، لذا از روابطی که در جدول درج شده استفاده می‌نماییم.


ایجاد شیارهای دمچلچله و روش‌های کنترل آنها			ردیف
عنوان	توضیحات	شکل	
ایجاد شیار دمچلچله	<p>پس از انجام تنظیمات اولیه، توسط تیغه فرز انگشتی که قطر آن به اندازه کوچک‌ترین عرض شیار یا کمتر باشد عمل براده‌برداری تا عمق لازم ادامه می‌یابد و بعد به کمک تیغه فرز زاویه‌دار مطابق شکل عملیات فرز کاری تکمیلی را انجام می‌دهیم (در مواردی که اندازه تیغه با شیار یکسان نباشد پس از تراشیدن یک طرف با جابه‌جایی عرضی تیغه طرف دیگر را کامل می‌کنیم).</p>		۱
اندازه‌گیری و کنترل شیار دمچلچله	<p>کنترل شیارهای دمچلچله از طریق محاسبه:</p> <p>ابتدا فاصله a، h را با کولیس عمق سنج دار اندازه گرفته و بعد برای محاسبه طول قاعده بزرگ از فرمول زیر استفاده کنید و با اندازه نقشه مقایسه نمایید.</p> $\cot \alpha = \frac{a}{h} \Rightarrow a = h \cot \alpha$ $L = l + 2 h \cot \alpha$ <p>مثال: اگر مقدار اندازه قاعده کوچک دریک شیار دمچلچله $l=20$ و ارتفاع $h=10$ و زاویه آن 60° درجه باشد مقدار قاعده بزرگ (L) را محاسبه کنید.</p> $L = l + 2 h \cot \alpha = 20 + 2 \times 10 \times \cot 60^\circ = 31.54$		۲

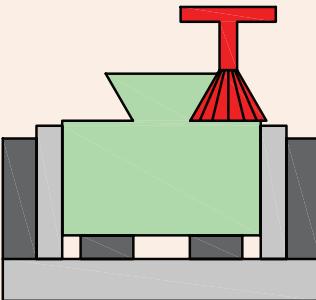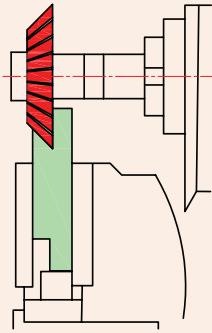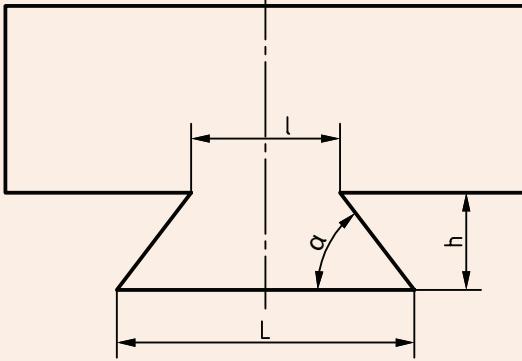	<p>پس از فرزکاری قسمت تحت با تیغه پیشانی تراش، با تیغه فرز زاویه تراش مناسب مطابق شکل عملیات فرزکاری برای هر دو طرف انجام می‌شود.</p>	<p>ایجاد زبانه دم چلچله با فرزکاری عمودی</p>	۳
	<p>دستگاه را با دور و پیشروی مناسب تنظیم و بعد تیغه فرز را با پیشانی قطعه مماس می‌نماییم و بار می‌دهیم تا شیار قطعه از یک طرف تکمیل شود و همین مراحل را برای سمت دیگر تکرار می‌کنیم.</p>	<p>ایجاد زبانه دم چلچله با فرزکاری افقی</p>	۴
	<p>کنترل زبانه‌های دم چلچله از طریق محاسبه: ابتدا فاصله L و h را کولیس عمق سنج دار اندازه گرفته و بعد برای محاسبه طول قاعده کوچک l از فرمول زیر استفاده کنید. $l = L - 2hcot\alpha$</p>	<p>اندازه‌گیری و کنترل زبانه دم چلچله</p>	۵



موضوع: فرزکاری شیار دم چلچله

نقشه‌های ارائه شده مربوط به شیار دم چلچله داخلی و خارجی مطابق شکل را مشابه نقشه‌های شیارهای T شکل، با توجه به امکانات کارگاه تکمیل کرده و در صورت تأیید هنرآموز محترم با دقت اجرا نمایید.

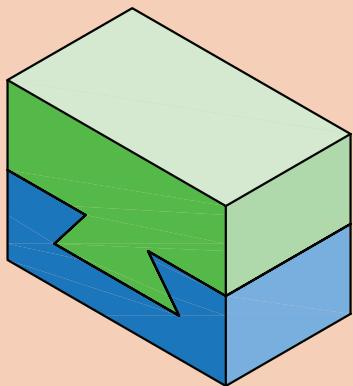


شکل ۳۱


نام قطعه: راهنمای دم چلچله داخلی

نقشه قطعه کار شماره ۱ ماشین کاری شیار دم چلچله

جنس: AL یا st^{۳۷}

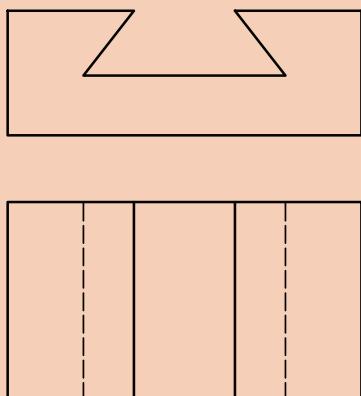


شکل ۳۲

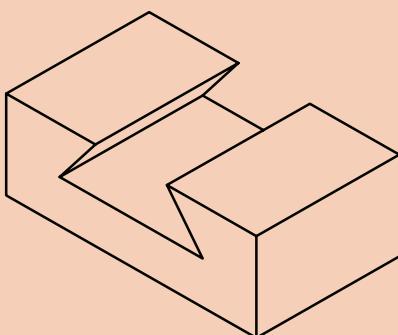


نام قطعه: راهنمای دم چلچله خارجی

نقشه قطعه کار شماره ۲ ماشین کاری زبانه دم چلچله



جنس: AL یا st^{۳۷}

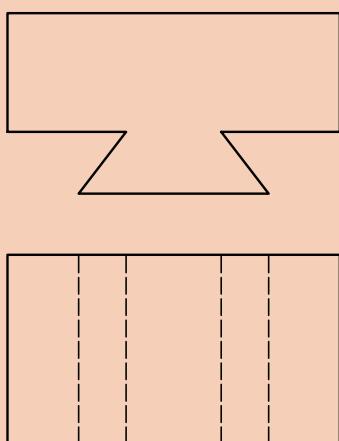

شکل ۳۳

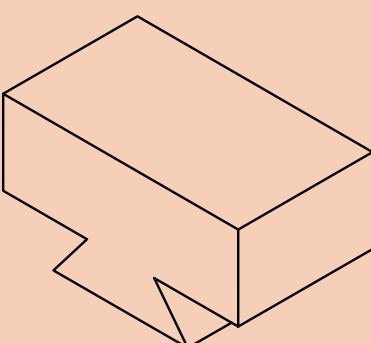

شیارهای قوس دار

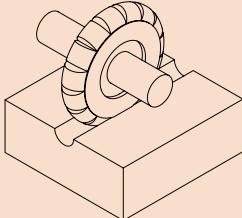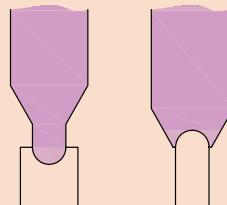ردیف	عنوان	توضیحات	شكل	روش‌های ایجاد شیارهای قوس دار
۱	ایجاد قوس داخلی (مقعر) با فرزکاری افقی یا عمودی	تیغه فرز متناسب با فرم داخلی را انتخاب و پس از تنظیم دقیق با پیشانی قطعه عملیات فرزکاری را تا ایجاد کامل فرم مورد نظر ادامه می‌دهیم.	 	
۲	کنترل قوس‌های داخلی و خارجی	برای کنترل قوس‌های داخلی و خارجی راحت‌ترین روش استفاده از شابلون قوس است که باید متناسب با اندازه فرم آن باشد.	 	

تحقیق



۱ بررسی کنید در وسائلی که در زندگی روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد از چه قطعات صنعتی شیار دار و فرم دار استفاده شده است و نتیجه را در کلاس ارائه نمایید.

۲ با جستجو در اینترنت و دیگر منابع بررسی کنید ضایعات ناشی از فعالیت‌های کارگاهی شما چه ضررهایی به محیط زیست می‌رسانند و راه حل‌های مناسبی جهت کاهش آن پیدا کرده و در کلاس ارائه نمایید.



موضوع: فرز کاری شیار قوس دار

نقشه ارائه شده مربوط به فرم تراشی داخلی مطابق شکل را با توجه به امکانات کارگاه و با استفاده از دانسته های قبلی و مطالبی که در مورد شیارتراشی مطرح شد بررسی کرده و در صورت تأیید هنرآموز محترم با دقت اجرا نمایید.

یکی از شیارهای قوس دار را با تیغه فرز انگشتی، دیگری را با تیغه فرز غلتکی قوس دار و شیار ساده را با تیغه فرز غلتکی سه بر تراش فرز کاری نمایید. کیفیت سطح آنها را مقایسه، نتیجه را در گزارش کار خود ثبت کنید.

نام قطعه: تمرین جهت شیار

نقشه قطعه کار شیارتراشی

جنس: AL یا st37

ابعاد مواد اولیه: ۳۴×۲۰×۲۰

وسایل مورد نیاز:

۱- دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار

۲- تیغه فرز انگشتی

۳- تیغه فرز غلتکی قوس دار

۴- تیغه فرز غلتکی سه بر تراش

۵- زیرکاری مناسب


۶- گونیای موبی

۷- کولیس، میکرومتر و ساعت اندازه گیری


۸- چکش لاستیکی

۹- سوہان تخت جهت پلیسه گیری

۱۰- ماژیک صنعتی

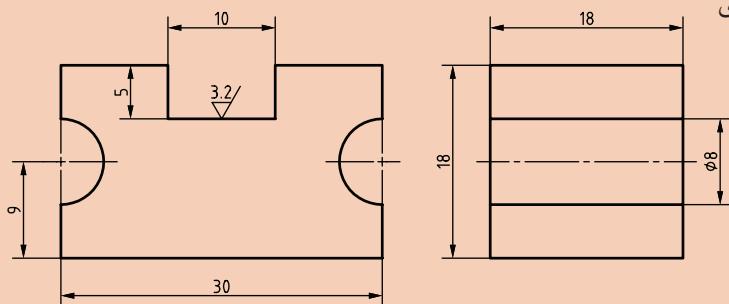

شکل ۳۴ $12.5 \text{ } \nabla \text{ (} 3.2 \text{ } \nabla \text{)}$

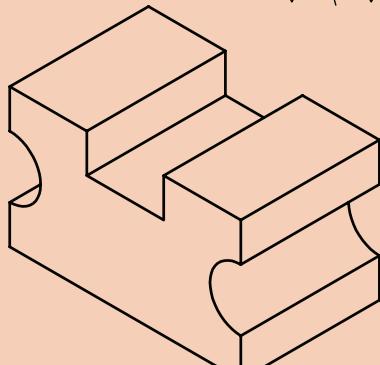

شکل ۳۵

۱ با دقت در تصاویر، جدول زیر را کامل کنید.


نوع تیغه فرز جهت ایجاد آن	تصویر کاربردی	نوع شیار

۲ کدام مورد برای کنترل شیارهای جناغی مناسب است؟

- الف) میله‌های اندازه‌گیر
 - ب) میکرومتر
 - ج) پرگار و کولیس
 - د) کولیس و میله‌های اندازه‌گیر
- ۳ روش ایجاد زبانه دمچلچله با فرز عمودی را شرح دهید.
- ۴ مراحل ایجاد شیار T شکل را بنویسید.



- ۱ مراحل انجام کار فرزکاری سایر قطعات شیار دار گیره (قطعات شمارههای ۱ و ۳ و ۶) را با توجه به نقشهها نوشته و پس از مشورت با هم و تأیید هنرآموز محترم در کارگاه اجرا نمایید.
- ۲ قطعات فرزکاری شده را با توجه به روش‌های کنترل گفته شده بررسی و نتیجه را به هنرآموز گزارش دهید.

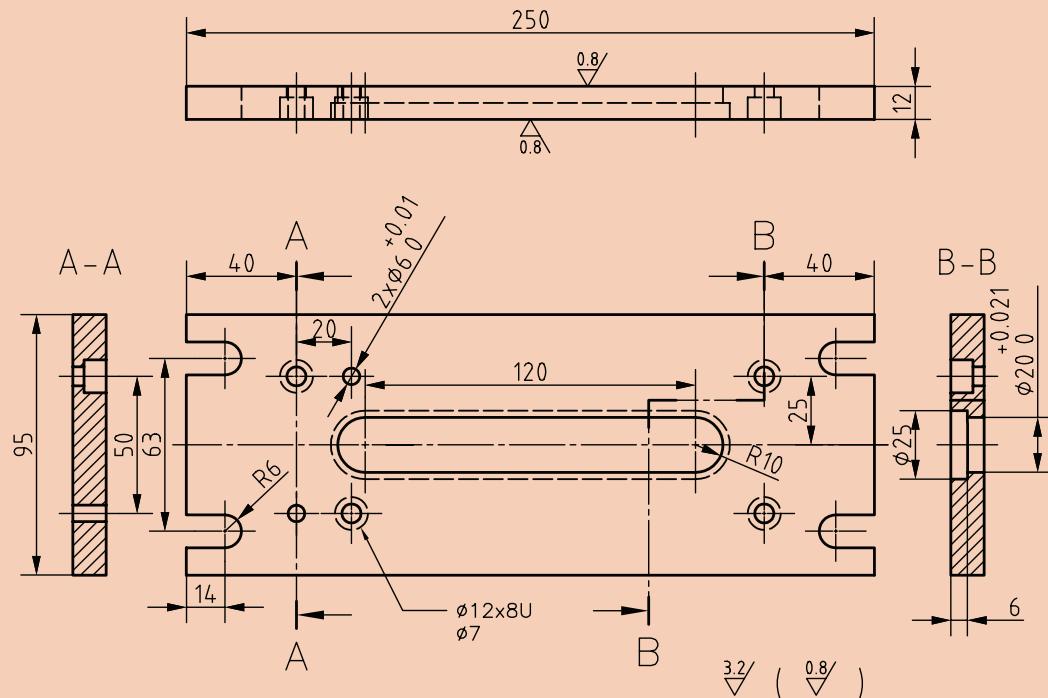

شکل ۲۶

تاریخ:	هنرستان:	جنس: ST37
ابعاد مواد اولیه : ۲۵۵×۸۵×۱۵		
تعداد: ۱	نام و شماره: صفحه پایه-۱	مقیاس: ۱:۲
تولرانس‌ها: ISO2768-m		

- ۳ قطعه مطابق شکل را فرزکاری نمایید.
- ۴ پس از اتمام کار دستگاه و وسایل را تمیز کرده و تحویل دهید.

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: شیارتراشی

<p>نمونه و نقشه کار:</p>	<p>نقشه کار: شیارتراشی فرزکاری شیارها مطابق نقشه. جنس قطعه از چدن و به صورت پیش‌ساخته تهیه شود.</p> <p>شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-f ۲- پرداخت سطح $Ra = 1/6$</p> <p>شرایط انجام کار: ۱- انجام کار در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت</p> <p>مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش‌ساخته.</p> <p>ابزار و تجهیزات: ماشین فرز اونیورسال با متعلقات- گیره موازی رومیزی - ساعت اندازه‌گیری - کولیس ۰/۰۵ - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط ۲۰۰ - زیرسری سنگ خورده- برس مویی- تیغه فرز شکاف‌تران- وسایل روغن کاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
---------------------------------	---

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده‌سازی دستگاه	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	فرزکاری شیارها	۲	
شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مسئولیت پذیری ۲- مدیریت مواد و تجهیزات ۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت ۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۵- پایبندی به الزامات نقشه			
* میانگین نمرات *			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.





پودمان ۴

چرخ دندن تراشی



واحد یادگیری ۱

فرزکاری چند ضلعی‌ها

استاندارد عملکرد

فرزکاری چند ضلعی‌ها مطابق نقشه

پیش‌نیاز


نقشه خوانی
کار با ابزارهای اندازه‌گیری
فرزکاری سطوح تخت
فرزکاری سطوح شیبدار
فرزکاری شیارها

فرز کاری چند ضلعی

در صنعت با قطعات زیادی برخورد می‌کنیم که محیط آنها به فواصل مساوی تقسیم شده‌اند. کاربرد و اهمیت این گونه قطعات در مکانیزم‌ها و ماشین‌آلات کاملاً مشهود است و کمتر ماشینی را می‌توان یافت که از چند ضلعی‌ها استفاده نشده باشد. از جمله ماشین‌های ابزاری که قابلیت انجام چنین کارهایی را بر روی قطعات فراهم می‌کند ماشین فرز است که با اضافه کردن دستگاه تقسیم و متعلقات به دستگاه فرز، تقسیم‌بندی و تراش قطعات چند ضلعی امکان‌پذیر می‌گردد.

محاسبات لازم برای چند ضلعی کردن قطعات

قبل از پرداختن به محاسبات چند ضلعی‌ها روابط مثلثاتی لازم برای محاسبات یادآوری می‌شود:

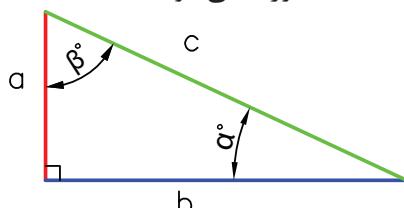

a = ضلع مقابل به زاویه α و مجاور به زاویه β

b = ضلع مقابل به زاویه β و مجاور به زاویه α

c = وتر یا ضلع مقابل به زاویه قائم

اکنون با مقایسه زاویه و اضلاع مثلثاتی نشان داده شده در زیر می‌توان نتیجه گرفت:

شکل ۱

روابط مثلثاتی مهم

$\frac{\text{ضلع مقابل به زاویه آلفا}}{\text{وتر}} \rightarrow \sin \alpha = \frac{a}{c} = \text{سینوس آلفا}$	$\frac{\text{ضلع مجاور به زاویه آلفا}}{\text{وتر}} \rightarrow \cos \alpha = \frac{b}{c}$
$\frac{\text{ضلع مقابل به زاویه آلفا}}{\text{ضلع مجاور به زاویه آلفا}} \rightarrow \tan \alpha = \frac{a}{b} = \text{تانژانت آلفا}$	$\frac{\text{ضلع مجاور به زاویه آلفا}}{\text{ضلع مقابل به زاویه آلفا}} \rightarrow \cot \alpha = \frac{b}{a} = \text{کتانژانت آلفا}$

نکته




در هر مثلث قائم‌الزاویه با داشتن اضلاع می‌توان زاویه و با داشتن مقدار زاویه می‌توان نسبت اضلاع را به دست آورد. مثلاً برای زاویه 30° درجه نسبت سینوس $= \frac{1}{2}$ وجود دارد، که با داشتن نسبت اضلاع و مراجعه به جدول مثلثاتی زیرمی‌توان مقدار زاویه را به دست آورد.


درجه	دقتیه							درجه
	0	10	20	30	40	50	60	
25	0.4226	0.4253	0.4279	0.4305	0.4331	0.4358	0.4384	64
26	0.4384	0.4410	0.4436	0.4462	0.4488	0.4514	0.4540	63
27	0.4540	0.4566	0.4592	0.4617	0.4643	0.4669	0.4695	62
28	0.4695	0.4720	0.4746	0.4772	0.4797	0.4823	0.4848	61
29	0.4848	0.4874	0.4899	0.4924	0.4950	0.4975	0.5000	60
30	0.5000	0.5025	0.5050	0.5075	0.5100	0.5125	0.5150	59
	60	50	40	30	20	10	0	
	کسینوس $45^\circ \dots \dots 90^\circ$							



باتوجه به جدول صفحه قبل مقدار زاویه α را حساب کنید.

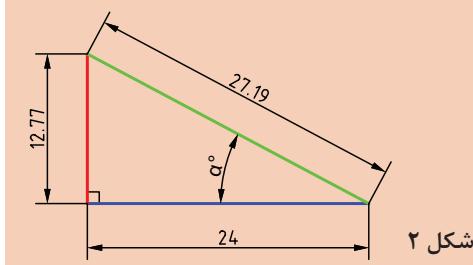

شکل ۲

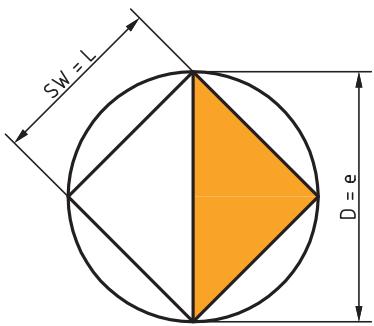

شکل ۳

محاسبه چهار ضلعی منتظم:

هدف از محاسبه چهارضلعی منتظم به دست آوردن رابطه‌ای بین گوش تا گوش و آچار خور آن است.

D = قطر دایره محیطی

e = اندازه گوش تا گوش

L = طول ضلع

SW = اندازه آچارخور

n = تعداد اضلاع

در مثلث قائم الزاویه مشخص شده با استفاده از قضیه فیثاغورث می‌توان نوشت:

$$e^2 = (SW)^2 + (SW)^2 = 2(SW)^2$$

$$e = \sqrt{2(SW)^2} = \sqrt{2} \times SW \rightarrow e = 1/\sqrt{2} \times SW$$

و از رابطه زیر آچارخور به دست می‌آید:

$$e = 1/\sqrt{2} \times SW \rightarrow SW = \sqrt{2} \times e$$

طول هر ضلع در چند ضلعی منتظم از رابطه زیر به دست می‌آید. بنابراین داریم:


$$L = \sin\left(\frac{180}{n}\right) \times D$$

محاسبه شش ضلعی منتظم:

D = قطر دایره محیطی

e = اندازه گوش تا گوش

SW = اندازه آچارخور

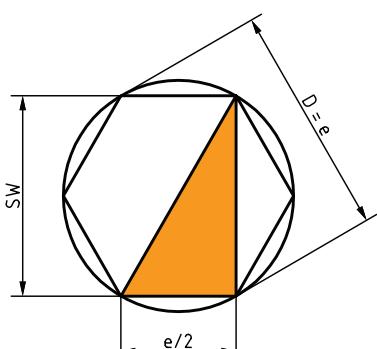

شکل ۴

طول ضلع شش ضلعی منتظم برابر با $\frac{e}{2}$ است چون که بر اساس قضایای هندسی داریم: ضلع روبرو به زاویه 30° درجه، نصف وتر است، بنابراین چون وتر برابر با گوش تا گوش (e) می‌باشد، پس مقدار ضلع روبرو به

وتر $\frac{e}{2}$ است.

$$e^r = (SW)^r + \left(\frac{e}{\gamma}\right)^r$$

$$(SW)^r = e^r - \frac{e^r}{\gamma} \rightarrow SW = \frac{\gamma}{\gamma-1} e^r$$

اکنون از طرفین جذر می‌گیریم:

$$SW = \frac{\sqrt{\gamma}}{\gamma-1} \times e = \frac{1/732}{\gamma-1} e \rightarrow SW = 0.0766 \times e$$

و بنابراین گوش تا گوش شش ضلعی به دست می‌آید:

$$SW = 0.0766 \times e \rightarrow e = \frac{SW}{0.0766} \rightarrow e = 1/154 \times SW$$

و طول ضلع


$$L = \sin\left(\frac{18^\circ}{n}\right) \times D \rightarrow L = \sin\left(\frac{18^\circ}{6}\right) \times D \rightarrow L = 0.5 \times D$$

و به طور کلی مقدار عمق براده برداری در فرزکاری چند ضلعی منتظم از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$t = \frac{D}{2} (1 - \cos \frac{\alpha}{2})$$

مثال ۵:

از میله گردی به قطر $d = 50 \text{ mm}$ قطعه مطابق شکل ساخته خواهد شد. اندازه‌های آچارخور (SW_1 و SW_2) و عمق بار (t_1 و t_2) را حساب کنید.

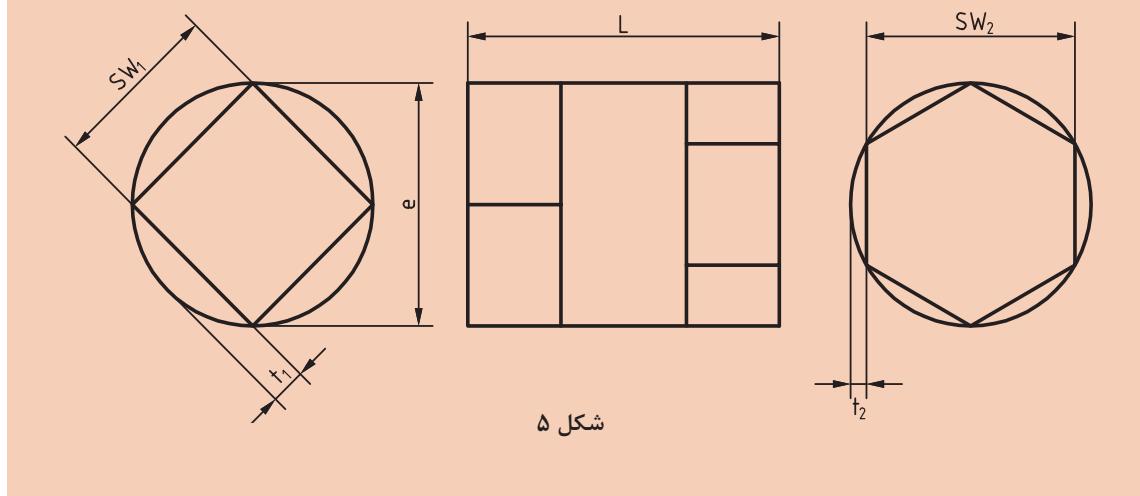

قسمت شش گوش:

$$SW_2 = \pi / 866 \times e \rightarrow SW_2 = \pi / 866 \times 50 = 43 / 3 \text{ mm}$$

$$t_2 = \frac{e - SW_2}{2} = \frac{50 - 43/3}{2} = 3 / 35 \text{ mm}$$

قسمت چهار گوش:

$$SW_1 = \pi / 4 \times e \rightarrow SW_1 = \pi / 4 \times 50 = 35 / 3 \text{ mm}$$


$$t_1 = \frac{e - SW_1}{2} = \frac{50 - 35/3}{2} = 7 / 325 \text{ mm}$$

فعالیت کلاسی




- ۱ قطعه‌ای به شکل پنج ضلعی از میله گردی به قطر $d = 100 \text{ mm}$ ساخته خواهد شد، اندازه عمق بار (t) را حساب کنید.

- ۲ قطعه نشان داده شده در شکل زیر از میله‌های گرد ساخته خواهد شد. حساب کنید:

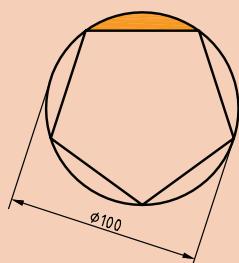

شکل ۶ الف

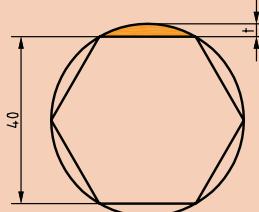


شکل ۶ ب

الف) قطر میله
ب) اندازه عمق بار


محاسبه چند ضلعی‌های منتظم به کمک روابط مثلثاتی:

- ۱ محاسبه طول ضلع **n** ضلعی: در مثلث قائم الزاویه OAB شکل بالا می‌توان رابطه سینوس را نوشت: لازم به ذکر است که در چند ضلعی‌های ۵ و بیشتر طول ضلع قبل اندازه گیری مستقیم نیست و فقط محاسباتی است.

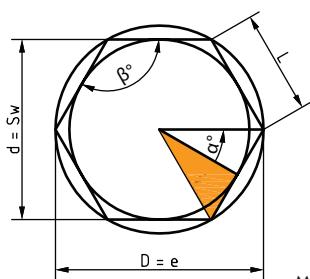

شکل ۷
 
$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{L}{R} = \frac{L}{D} \rightarrow L = D \times \sin \frac{\alpha}{2}$$



- ۲ محاسبه قطر دایره محاطی (d): در مثلث قائم الزاویه می‌توان رابطه کسینوس را نوشت:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{d}{R} = \frac{d}{D} \rightarrow$$

$$d = D \times \cos \frac{\alpha}{2}$$




چرخ دندن تراشی

با توجه به آموخته ها جدول زیر را تکمیل کنید:

اندازه قطر محیطی واحد(یک) در نظر گرفته شده است							علام اختصاری
۱۲	۱۰	۸	۶	۵	۴	۳	= عدد اضلاع
۳۰ درجه	۳۶ درجه	۴۵ درجه	۶۰ درجه	۷۲ درجه	۹۰ درجه	۱۲۰ درجه	= زاویه مرکزی مقابل به ضلع a
۰/۳۰۹				۰/۵۸۸		۰/۸۶۶	= طول ضلع l
		۰/۹۲۴	۰/۸۶۶		۰/۷۰۷		= قطر دایره محاطی d
							= آچار خور SW
							= عمق براده t

تقسیم محیط کار

شما به چه روشی قطعات شکل ۸ را به طور مساوی تقسیم بندی می کنید؟

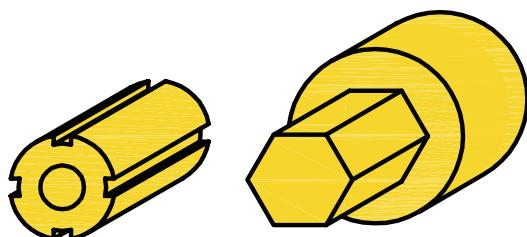

شکل ۸

برای تقسیم محیط داخلی و یا خارجی قطعه کاری به تقسیمات دلخواه و دقیق، بدون نیاز به خط کشی از دستگاه تقسیم استفاده می شود. دستگاه تقسیم به ما این امکان را می دهد که قطعه کار را تحت زاویه معین دوران دهیم. برخی از عملیات و کارهایی که به کمک این دستگاه انجام می شود به قرار زیر است:


	فرز کاری سطوح روی قطعات (چند وجهی) مثل فرز کاری روی مهره ها و پیچ ها	الف
	فرز کاری شیارهای قطعات مثل شیار تیغه فرز، متله، قلاویز، برقو و هزارخار	ب
	فرز کاری شکاف روی سطوح مثل کلاچ، پلوس و شکاف مهره ها	ج
	تراشیدن چرخ دندنهای	د

برای تقسیم کردن محیط قطعات سه روش در صنعت متداول است:

- ١ تقسيم مستقيم (بدون واسطه)**
 - ٢ تقسيم غير مستقيم (با واسطه)**
 - ٣ تقسيم اختلافي (دiferانسيال)**

تقسیم مستقیم یا دستگاه تقسیم:

در تقسیم مستقیم از دستگاه تقسیمی که محور آن در امتداد محور قطعه کار بوده و بدون واسطه حرکت خود را به کار منتقل می کند استفاده می شود. این دستگاه دارای صفحات تقسیم شیاردار یا سوراخ داری است که اغلب، تعداد شیار یا سوراخ آن ۲۴ و در بعضی موارد ۳۶ و ۴۶ و ۶۰ می باشد. از این دستگاه به دلیل سرعت عمل در کارهای سری استفاده می شود. با این روش تقسیماتی را می توان انجام داد که تعداد شیار یا سوراخ صفحه سوراخ بر تعداد تقسیمات قطعه کار، قابل قسمت باشد. مثلاً با صفحه تقسیم ۲۴، تقسیمات ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۲، ۲۴ قسمتی (اعدادی که ۲۴ بر آنها بخش پذیر است) امکان پذیر است (شکل ۹). نحوه کار به این طریق است که بعد از بستن قطعه و ثابت کردن ضامن صفحه سوراخ دار، اولین قسمت فرز کاری شده و سپس برای فرز کاری مرحله بعدی ضامن آزاد شده و قطعه به تعداد مشخص شیار یا سوراخ صفحه سوراخ دار چرخانده می شود و ضامن در محل خود قرار می گیرد و عملیات تا پایان ادامه می پابند.

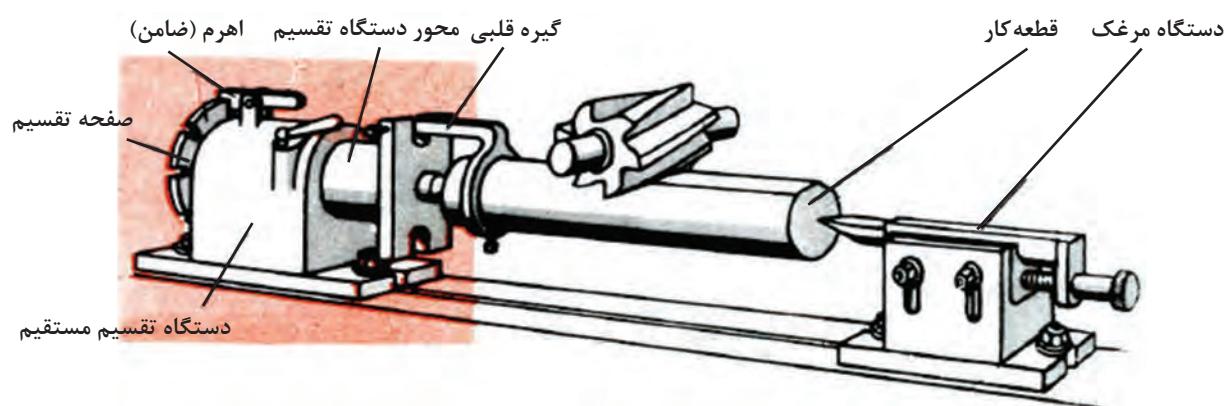

شکل ۹- دستگاه تقسیم مستقیم

برای محاسبه تعداد شیار و یا سوراخ جایه جایی برای هر تقسیم، از رابطه زیر استفاده می‌گردد.

$$n_i = \frac{n_L}{T}$$

T = تعداد تقسیمات کار

n_L = تعداد شیار یا سوراخ صفحه تقسیم

n_i = تعداد شیار یا سوراخ لازم برای جایه جایی هر تقسیم قطعه کار


مثال ۱- می خواهیم میل گردی را روی ماشین فرز مجهز به دستگاه تقسیم با صفحه شیاردار ۲۴ تایی به فرم شش ضلعی منتظم فرز کاری کنیم. تعداد تقسیماتی که در هر مرحله فرز کاری باید صفحه سوراخ دار جابه جا شود را به دست آورید.

$$n_i = \frac{n_L}{T} = \frac{24}{6} = 4$$

تعداد شیار

برای فرز کاری قطعه مطابق شکل زیر: الف) از چه صفحه شیارداری می توان کمک گرفت؟ ب) مقدار گردش دسته تقسیم را حساب کنید.

فعالیت
کلاسی

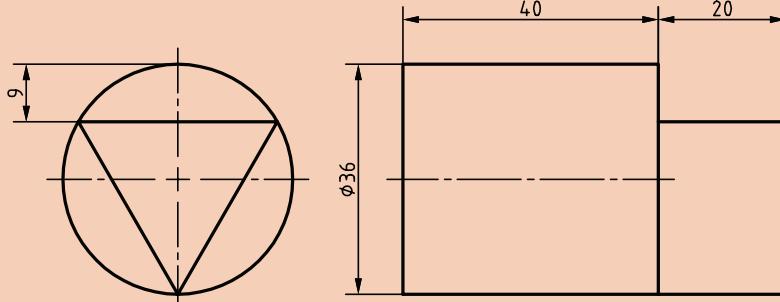

شکل ۱۰


آیا تقسیم قطعه کاری به ۱۳ قسمت با روش اول امکان پذیر است؟

پرسش




در پاسخ سؤال قبلی متذکر می شویم که در مواردی مثل تقسیم ۱۳ تایی قطعه کار، عدد ۱۳ مضربی از صفحات سوراخ دار موجود روی دستگاه مستقیم نیست و باید این گونه قطعات را با تقسیم غیر مستقیم ایجاد کرد. **تقسیم غیرمستقیم (با واسطه):**

در مواردی که تقسیم با روش مستقیم امکان پذیر نیست (مثل ۱۳ قسمت و موارد مشابه) از روش تقسیم غیرمستقیم استفاده می شود. در این روش از دستگاه تقسیمی که مکانیزم اصلی آن از یک پیچ حلزون و یک چرخ دندن حلزون تشکیل شده است استفاده می گردد. نسبت حرکت بین پیچ حلزون و چرخ دندن حلزون اغلب $i = 40 : 1$ و در بعضی موارد $i = 60 : 1$ یا $i = 80 : 1$ می باشد (شکل ۱۱).

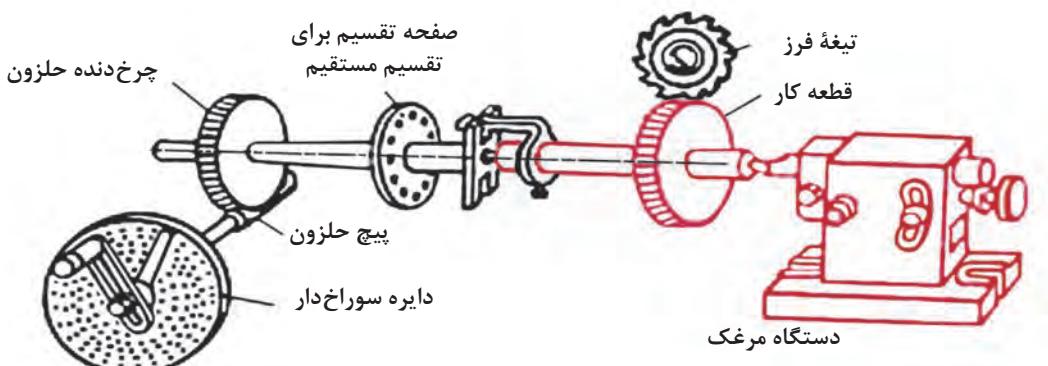

شکل ۱۱- شماتیک دستگاه تقسیم غیرمستقیم

در این روش چون بین محور کار (محور سه‌نظام) و محور تقسیم (دسته دستگاه تقسیم)، پیج حلزون و چرخ حلزون قرار گرفته است بنابراین حرکت به طور غیرمستقیم از محور تقسیم به محور کار منتقل شده و نسبت بین پیج حلزون و چرخ دنده حلزون ($i = 40:1$) در محاسبات دخالت داده می‌شود. شکل ۱۲ دستگاه تقسیم غیرمستقیم را نشان می‌دهد.

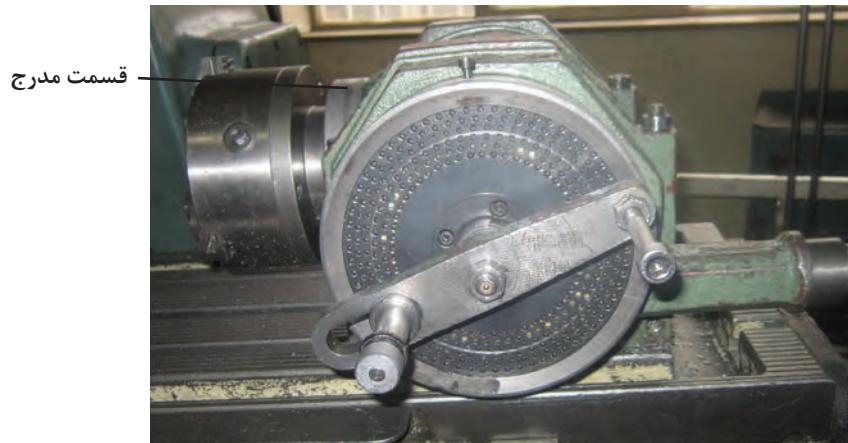

شکل ۱۲- دستگاه تقسیم غیرمستقیم

اگر نسبت حرکت بین پیج حلزون و چرخ دنده حلزون $i = 40:1$ باشد به ازای گردش یک دور کامل پیج حلزون (دسته تقسیم) محیط کار به اندازه یک دنده چرخ حلزون (دور) می‌گردد و اگر بخواهیم محیط کار یک دور کامل دوران کند دسته تقسیم باید 40 دور بگردد. با توجه به مطالب ذکر شده و مثال‌های پایین، فرمول لازم برای تقسیم غیرمستقیم به شرح زیر حاصل خواهد شد:

برای تقسیم محیط کار به 40 قسمت مساوی، تعداد گردش دسته تقسیم برای هر تقسیم ($i = \frac{4}{4}$) یک دور کامل خواهد بود.

برای تقسیم محیط کار به 20 قسمت مساوی، تعداد گردش دسته تقسیم برای هر تقسیم ($i = \frac{2}{2}$) دو دور کامل خواهد بود.

سؤال - ۲

به نظر شما برای تقسیم محیط به 10 قسمت، تعداد گردش دسته دستگاه تقسیم چقدر باید باشد؟

بنابراین با توجه به تقسیم‌بندی‌های بالا نتیجه می‌گیریم:

$$\frac{\text{نسبت دستگاه}}{\text{تعداد تقسیمات کار}} = \text{مقدار گردش دسته}$$

علائم اختصاری:

$$n_k = \frac{i}{Z} \quad \text{یا} \quad n_k = \frac{i}{T}$$

n_k = مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای هر تقسیم

$i =$ نسبت حرکت بین حلزون و چرخ حلزون
 $T =$ تعداد تقسیمات قطعه کار

مثال ۲- برای تقسیم محیط کار به ۵ قسمت مساوی، مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را حساب کنید، در صورتی که نسبت دستگاه تقسیم $40:1 = i$ باشد.

$$n_k = \frac{i}{Z} = \frac{40}{5} = 8 \text{ دور کامل}$$

یعنی پس از انجام هر تقسیم، دسته به اندازه ۸ دور کامل باید بگردد.

فعالیت
کلاسی



مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای ساخت گل پیچ ۶ و ۴ گوش را به دست آورید.



شکل ۱۳



شکل ۱۴

فعالیت
تحقيقی



از منابع مختلف تحقیق کنید که دستگاه تقسیم با چه نسبت‌هایی وجود دارد؟



شکل ۱۵



شکل ۱۶-الف



شکل ۱۶-ب



شکل ۱۶-ج

موضوع: دستور کار نصب دستگاه تقسیم

پس از پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و سایل مورد نیاز را تحویل بگیرید و ضمن رعایت نکات ایمنی مراحل انجام کار را به ترتیب بعد از توضیحات هنرآموز و با نظارت او انجام دهید.

۱ قبل از نصب، زیر دستگاه تقسیم را به وسیله یک پارچه تمیز کنید و سپس زبانه آن را داخل شیار T شکل میز قرار دهید.

۲ دستگاه تقسیم را به کمک میز چرخ دار حمل کرده و سپس با کمک جرثقیل و یا اهرم مناسب روی میز دستگاه قرار دهید.

۳ از محکم بودن پیچ قفل کننده مطمئن شوید.

۴ در صورتی که از جرثقیل برای حمل استفاده می‌گردد از قلاب تعییه شده روی دستگاه تقسیم استفاده گردد. (شکل ۱۶-الف)

- پیچ‌های اتصال به میز را محکم کنید.

۵ با کنترل شاخص مدرج دستگاه تقسیم، از نداشتن انحراف محور کار (سنه نظام) مطمئن شوید و در صورت لزوم آن را با نوک نیم مرغک و یا ساعت اندازه‌گیری کنترل نمایید. (شکل ۱۶-ب)

۶ صفحه سوراخ دار را بررسی کرده و در صورت لزوم برای تعویض آن دسته پیچ‌های روی صفحه را باز کنید.



شکل ۱۶-۵

۷ صفحه مناسب را انتخاب و تعویض کرده و پیچ های آن را سفت کنید.

۸ به نصب خار روی محور دسته دستگاه تقسیم توجه داشته باشید.

۹ قیچی و زبانه دسته دستگاه تقسیم را به فاصله مناسب تنظیم نمایید. (شکل ۱۶-۵)

نکات ایمنی
حفظاطی



۱ با توجه به اینکه دستگاه تقسیم دارای وزن زیادی است از چگونگی حمل این (حمل با میز چرخ دار) و نصب صحیح اطلاع کافی کسب نمایید (شکل ۱۷).



شکل ۱۷

۲ برای حمل و جابه جایی دستگاه تقسیم بهتر است که به صورت ۲ نفری و البته با هماهنگی یکدیگر به این کار اقدام نمایید.



۳ در زمان حمل و نصب دستگاه تقسیم از کفشه ایمنی استفاده شود.

۴ برای فرز کاری قطعات با طول بلند حتی از نیم مرغک استفاده شود.

۵ محیط و اطراف دستگاه را حتی الامکان خلوت نگه دارید.

۶ برای کم کردن اثر لقی محور دستگاه تقسیم، قبل از شروع به کار دسته دستگاه تقسیم را چند دور در یک جهت معین دوران بدھید و سپس شروع به کار کنید. در مراحل مختلف کار بادستگاه تقسیم، لقی دستگاه تقسیم را مدد نظر داشته باشید.

۷ پس از اتمام کار، دستگاه و وسائل را تمیز کرده و تحويل دهید.

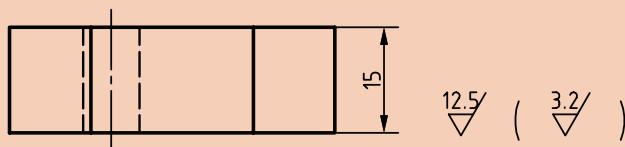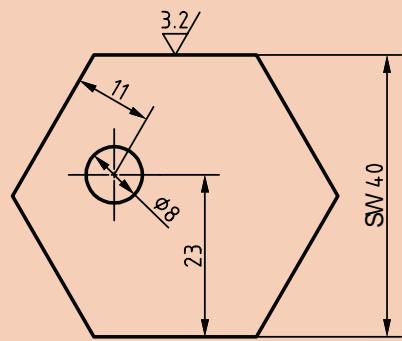

شکل ۱۸

موضوع: فرزکاری شش ضلعی
قطعه مطابق شکل را فرزکاری نمایید.
رونده نمای تراش چندضلعی را بنویسید.

عمر براده $t = 3/1 \text{ mm}$

مواد اولیه:

$\varnothing 48 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$ ۱

جنس: Al یا St37 ۲

ISO ۲۷۶۸ - m ۳

وسایل مورد نیاز:

۱ دستگاه فرز

۲ دستگاه تقسیم

۳ آچارتخت مناسب

۴ تیغه فرز مناسب

۵ لباس کار و کفشه و عینک ایمنی

در هنگام فرزکاری تمام نکات ایمنی حفاظتی که قبلًا گفته شده را رعایت کنید.



مراحل انجام کار

۱ دنباله قطعه (نافی) را در سه نظام دستگاه تقسیم بسته و صفحه سوراخ دار و قیچی را با توجه به محاسبات انجام شده تنظیم کنید.

۲ در این فعالیت با توجه به اینکه نمی‌توان از دُرُن استفاده کرد، برای قطعه دنباله در نظر بگیرید و بعد از اتمام فرزکاری قطعه آن را روی دستگاه تراشکاری کنید تا حذف شود.

۳ لقی دستگاه تقسیم را بگیرید، سپس عده دوران و سرعت پیشروی را تنظیم کنید و با رعایت نکات ایمنی دستگاه را روشن نمایید.

۴ سطوح مورد نظر را تا اتمام کار، فرزکاری نمایید.

۵ پس از پایان فرزکاری قسمت دنباله قطعه (نافی) را کف تراشی کنید.


۶ قطعه کار را جهت ارزیابی به هنرآموز تحويل دهید.

۷ دستگاه را تمیز کرده و براده‌ها را در محل پیش‌بینی شده بریزید.

۸ پس از اتمام کار، دستگاه و وسایل را تمیز کرده و تحويل دهید.

صفحه سوراخ دار:

مقدار گردش دسته تقسیم همیشه عدد صحیحی نبوده بلکه در موارد مختلف می‌تواند به صورت کسری، کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از واحد باشد. در این موارد برای گردش دقیق دسته تقسیم به اندازه کسر دلخواه، از صفحه سوراخ داری که روی دستگاه تقسیم سوار می‌شود استفاده می‌کنیم (شکل ۱۹). تعداد سوراخ موجود در هر ردیف روی صفحه سوراخ دار حک شده است. مثلاً اگر برای تقسیم محیط کاری لازم باشد که دسته تقسیم $\frac{1}{3}$ دور بزند باید روی دایره صفحه سوراخ دار ۱۵ سوراخه ۵ فاصله یا روی دایره صفحه سوراخ دار ۱۸ سوراخه ۶ فاصله، دسته تقسیم جایه‌جا شود. البته باید موقع ساده کردن کسر توجه داشته باشیم که عددی که در مخرج ایجاد می‌گردد باید مضرب صحیحی از تعداد سوراخ صفحه سوراخ دار باشد.

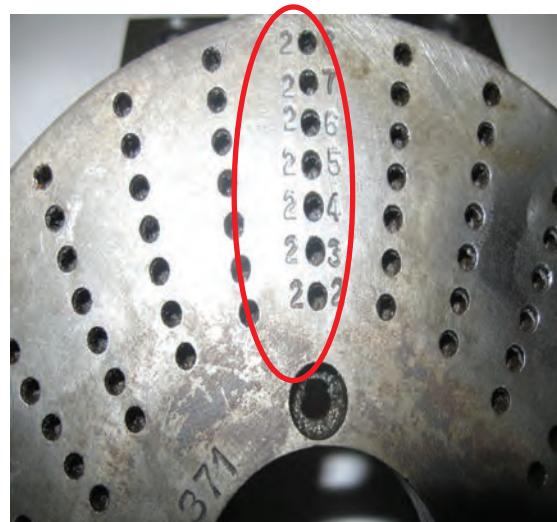

شکل ۱۹- صفحه سوراخ دار

دستگاه‌های تقسیم، معمولاً دارای سه صفحه سوراخ‌دار به شرح زیر می‌باشند:

صفحات سوراخ‌دار دستگاه تقسیم	
صفحه سوراخ یک طرفه (نرمال)	
تعداد ردیف سوراخ موجود در هر صفحه	صفحه سوراخ
۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵ سوراخه	شماره ۱
۳۳-۳۱-۲۹-۲۷-۲۳-۲۱ سوراخه	شماره ۲
۴۹-۴۷-۴۳-۴۱-۳۹-۳۷ سوراخه	شماره ۳
صفحه سوراخ دو طرفه	
۴۷-۴۱-۳۷-۳۱-۲۴-۲۰-۱۸ سوراخه	طرف اول صفحه I
۴۹-۴۳-۳۹-۳۳-۲۹-۲۱-۱۹-۱۷ سوراخه	طرف اول صفحه II

نکته



گاهی به صفحه سوراخ‌دارهایی برخورد می‌کنیم که دارای سوراخ‌های متفاوتی نسبت به آنچه گفته شد می‌باشند، که باید محاسبات را بر مبنای صفحه سوراخ‌دار در دسترس انجام داد.

مثال ۳ – برای تقسیم محیط کاری به ۶ قسمت مساوی توسط دستگاه تقسیم غیرمستقیم با نسبت $1:40$ حساب کنید:

الف) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را.

ب) صفحه سوراخ‌دار مناسب برای این تقسیم را.

ج) فاصله دو بازوی قیچی را به اندازه چند سوراخ باید تنظیم کرد؟

حل:

$$n_k = \frac{i}{T} = \frac{40}{6} = 6 \frac{4}{6} = 6 \frac{2}{3}$$

مفهوم عدد $\frac{2}{3}$ این است که برای هر تقسیم لازم است دسته تقسیم ۶ دور کامل و $\frac{2}{3}$ دور بگردد.

الف) چون عدد حاصل در مخرج در صفحه سوراخ‌دار وجود ندارد، صورت و مخرج را در یک عدد دلخواه ضرب کرده تا عدد حاصل در مخرج در صفحه سوراخ‌دار وجود داشته باشد.

ب) برای گردش $\frac{2}{3}$ دور باید صفحه سوراخ‌داری که تعداد سوراخ‌های آن به عدد مخرج (۳) قابل تقسیم باشد

انتخاب گردد. مثلاً صفحه سوراخ‌دار ۱۵ سوراخه. بنابراین باید صورت و مخرج کسر $\frac{2}{3}$ را در عدد ۵ ضرب

نمود تا عدد مخرج کسر نشان دهنده دایره سوراخ دار مورد استفاده باشد (شکل ۲۰).


$$n_k = 6 \frac{2(5)}{3(5)} = 6 \frac{1}{15} \text{ یا } n_k = 6 \frac{2(6)}{3(6)} = 6 \frac{12}{18}$$

يعني برای هر تقسیم لازم است که دسته تقسیم روی ردیف ۱۸ سوراخه ۶ دور کامل و ۱۲ فاصله بچرخد.


پرسش




با توجه به کسر $\frac{2}{3}$ و با استفاده از جدول صفحه سوراخها، غیر از ردیف ۱۸ از چه ردیف‌های دیگری می‌توان استفاده کرد؟

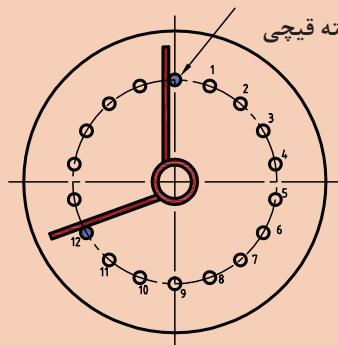

تنظیم قیچی بر مبنای ۱۲ فاصله روی دایره ۱۸ سوراخه

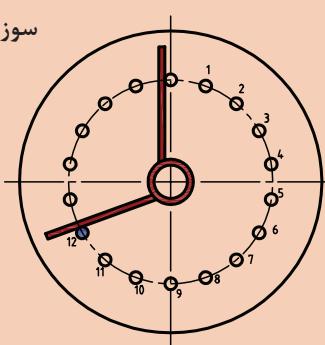

محل سوزن بعد تقسیم

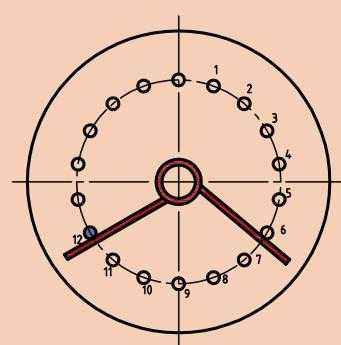

محل قیچی بعد تقسیم

شکل ۲۰

در صورت امکان استفاده از چند صفحه سوراخ دار از صفحه‌ای که دارای تعداد سوراخ بیشتری است استفاده کنید.

نکته



دوران قطعه تحت زاویه مشخص

پرسش



به نظر شما اگر بخواهیم قطعه‌ای تحت یک زاویه مشخص و یا با دقت دقیقه و یا ثانیه تولید شود، چگونه عمل کنیم؟

برای گرداندن قطعه کار تحت زوایای معین نیز می‌توان از دستگاه تقسیم استفاده کرد. بدین طریق که اگر نسبت دستگاه تقسیم $i = 40 : 1$ باشد به ازای گردش 40° دور دسته دستگاه تقسیم، قطعه کار یک دور کامل (360° درجه)

جابه‌جا می‌شود. پس برای یک درجه جابه‌جایی قطعه کار، دسته تقسیم باید به اندازه $\frac{40}{360}^\circ$ دور بگردد، و اگر لازم باشد به اندازه α درجه جابه‌جا شود باید دسته تقسیم به اندازه $\frac{40 \times \alpha}{360}^\circ$ حرکت نماید.

بنابراین فرمول لازم برای گرداندن قطعه کار تحت زاویه α به شرح زیر است:

$$n_k = \frac{i \times \alpha}{360}$$

i = نسبت دستگاه


α = زاویه جابه‌جایی بر حسب درجه

α' = زاویه جابه‌جایی بر حسب دقیقه

n_k = مقدار گردش دسته تقسیم

در رابطه فوق اگر نسبت دستگاه تقسیم $i = 40 : 1$ باشد مقدار گردش دسته تقسیم از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$n_k = \frac{i \times \alpha}{360} = \frac{40 \times \alpha}{360} \rightarrow n_k = \frac{\alpha}{9} \quad \text{یا} \quad n_k = \frac{\alpha'}{540}$$

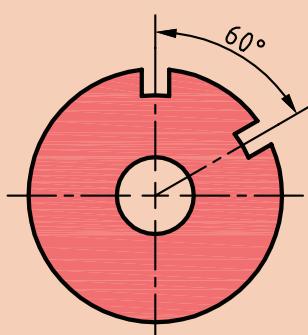

شکل ۲۱

مثال ۴ - برای تقسیم زاویه صفحه شیارداری مطابق شکل مطلوبست محاسبه:

الف) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم اگر نسبت دستگاه تقسیم $i = 40 : 1$ باشد.

ب) ردیف سوراخ‌های انتخابی در صورتی که صفحه سوراخ‌دار شماره ۲ روی دستگاه سوار باشد.

ج) تعداد فاصله تنظیمی بین دو بازوی قیچی.

حل:

$$n_k = \frac{\alpha}{9} = \frac{60}{9} = 6\frac{2}{9}$$

ب) در صفحه شماره ۲ تنها ردیفی که بر ۹ بخش پذیر است ردیف ۲۷ می‌باشد که برای تعیین ضریب کافی است

۲۷ را بر ۹ تقسیم کنیم $\frac{27}{9} = 3$ پس عدد ۳ عددی است که صورت و مخرج کسر را مطابق زیر باید در آن ضرب کنیم.

$$6\frac{2}{9} = 6\frac{6(3)}{9(3)} = 6\frac{18}{27}$$

حل ج) سوراخ موجود بین دو بازوی قیچی ۱۹ سوراخ و یا ۱۸ فاصله خواهد بود.


برای کنترل حل مسئله با توجه به فرمول اصلی می‌توان مقدار α را محاسبه کرد، در صورتی که α حاصل همان

زاویه صورت مسئله باشد، حل مسئله صحیح بوده و در غیر این صورت غلط خواهد بود.

$$n_k = \frac{\alpha^\circ}{9} \rightarrow \alpha^\circ = n_k \times 9 = 6 \frac{18}{27} \times 9 = \frac{18^\circ}{27} \times 9 = \frac{162^\circ}{27} = 6^\circ$$

بنابراین حل مسئله درست بوده است.

فعالیت
کلاسی

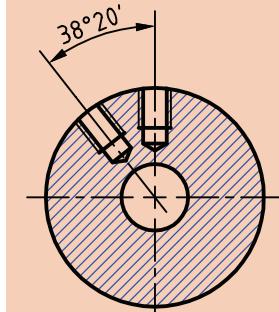


شکل ۲۲

روی صفحه‌ای فاصله دوسو راخ $20'$ و 38° مطابق شکل، به وسیله دستگاه تقسیم غیرمستقیم باید تنظیم شود.

الف) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم اگر نسبت دستگاه تقسیم $i = 40:1$ باشد.

ب) ردیف سوراخ‌های انتخابی در صورتی که صفحه سوراخ دار شماره ۲ روی دستگاه سوار باشد.

ج) تعداد سوراخ تنظیمی بین دو بازوی قیچی.
د) امتحان حل مسئله.

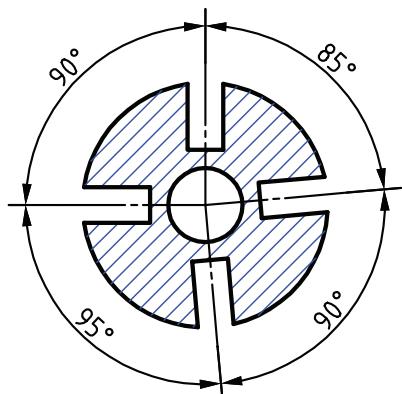

شکل ۲۳

تقسیمات نامساوی محیط قطعه کار

تاکنون با ذکر مثال‌هایی کاربرد صفحه تقسیم‌های اونیورسال جهت تقسیم کردن محیط قطعات به قسمت‌های مساوی را مورد بررسی قرار دادیم. لیکن در هنگام فرزکاری قطعه کار به مواردی برخورد می‌کنیم که لازم است محیط را به قسمت‌های نامساوی تقسیم کنیم. فرق عمدۀ فرزکاری آنها با قطعاتی که دارای زاویه مرکزی مساوی هستند، این است که در این گونه موارد به خاطر متفاوت بودن زاویه مرکزی هر شیار، باید مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای هر زاویه داده شده جداگانه محاسبه شود.

مثال ۵ – قطعه مطابق شکل بالا به وسیله فرزانگشتی فرزکاری می‌شود. ابتدا مقدار گردش دستگاه تقسیم برای هر یک از زوایا را محاسبه کنید و سپس آن را فرزکاری نمایید. تعیین دور دسته دستگاه تقسیم:

$$\alpha_1 = 85^\circ \rightarrow n_k = \frac{\alpha^\circ}{9} = \frac{85}{9} = 9 \frac{4(2)}{9(2)} = 9 \frac{8}{18} \text{ یا } 9 \frac{4(3)}{9(3)} = 9 \frac{12}{27}$$

$$\alpha_2 = 90^\circ \rightarrow n_k = \frac{\alpha^\circ}{9} = \frac{90}{9} = 1^\circ$$

$$\alpha_3 = 95^\circ \rightarrow n_k = \frac{\alpha^\circ}{9} = \frac{95}{9} = 1^\circ \frac{5(2)}{9(2)} = 1^\circ \frac{10}{18} \text{ یا } 1^\circ \frac{5(3)}{9(3)} = 1^\circ \frac{15}{27}$$

$$\alpha_4 = 90^\circ \rightarrow n_k = \frac{\alpha^\circ}{9} = \frac{90}{9} = 1^\circ$$

از مقادیر به دست آمده و صفحه سوراخ‌های موجود در می‌یابیم که صفحه مناسب ۲۷ سوراخه می‌باشد بنابراین بعد از سوار کردن آن روی دستگاه تقسیم به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:
ابتدا شیار اول را به طور دلخواه فرزکاری می‌کنیم، سپس برای فرزکاری شیار دوم، دسته دستگاه تقسیم را به اندازه $\frac{12}{27}$ دوران می‌دهیم. یعنی دسته دستگاه تقسیم را به اندازه ۹ دور کامل و ۱۲ فاصله از ردیف ۲۷ سوراخه دوران می‌دهیم. پس از اینکه شیار دوم فرزکاری شد، عملیات را برای بقیه شیارها نیز تکرار می‌کنیم.

نکته



با توجه به لقی قطعات دستگاه تقسیم قبل از شروع به کار و همچنین در حین کار لقی آن را در یک جهت (مثلاً ساعت گرد) بگیرید.

فعالیت
کلاسی



۱ در دستگاه تقسیم مستقیم که دارای ردیف‌های ۱۶-۳۶-۴۲-۶۰ سوراخ می‌باشد، تعیین کنید:
الف) تعداد دوران دسته دستگاه تقسیم را برای تقسیمات ۷ و ۱۲ و ۱۵.

تقسیمات					دایره سوراخ دار
۶۰	۴۲	۳۶	۱۶		۷
					۱۲
					۱۵

ب) برای تقسیمات ۲ و ۱۸ قسمتی از کدامیک از صفحه سوراخ‌دارهای فوق می‌توان استفاده کرد؟
۲ با دستگاه تقسیم مستقیم می‌خواهیم محیط کاری را به ۴ و ۶ و ۸ قسمت مساوی تقسیم کنیم. اگر صفحه تقسیم موجود دارای ردیف سوراخ‌های ۱۶-۳۶-۴۸-۶۰ باشد حساب کنید:


الف) ردیف سوراخ‌های مناسب برای تقسیمات فوق را.
ب) مقدار جایه‌جایی لازم (n_L) برای هر یک از تقسیمات را.

۳ برای بخش طراحی کارخانه‌ای تقسیمات ۹۰ تا ۹۹ قسمت مطرح است، کدامیک از تقسیمات مذکور به وسیله دستگاه تقسیم غیرمستقیمی که دارای صفحات سوراخ‌دار نرمال (سه صفحه سوراخ‌دار) و نسبت $1:40$ می‌باشد امکان پذیر می‌باشد؟


۴ محیط قطعه کاری به وسیله یک دستگاه تقسیم غیرمستقیم بایستی به ۲۸ قسمت مساوی تقسیم شود.
حساب کنید مقدار گردش دسته تقسیم را اگر از صفحات سوراخ‌دار نرمال استفاده شود.

۵ تیغه فرزهایی با تعداد دندانه‌های ۱۶ و ۱۴ و ۱۳ و ۱۶ و ۱۸ با دستگاه تقسیمی که نسبت آن $1:40$ می‌باشد، باید تقسیم و به وسیله ماشین فرز تراشیده شوند. مطلوب است محاسبه مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای هر یک از تقسیمات.


۶ پولک‌های جعجعه‌ای مطابق شکل روی دستگاه تقسیمی که نسبت آن $i = 40:1$ باشد باید تقسیم و فرز شوند. مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را حساب کنید

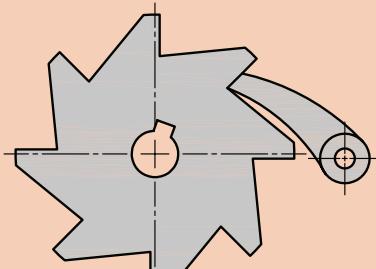

شکل ۲۴

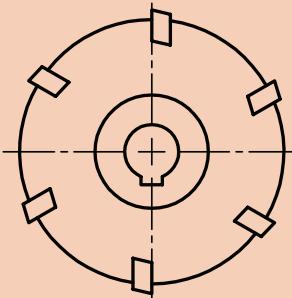


شکل ۲۵

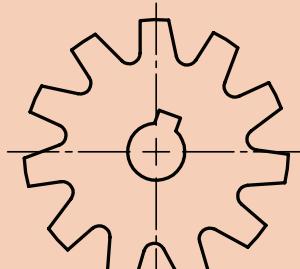


شکل ۲۶

۷ صفحه شیاردار مطابق شکل را می‌خواهیم به کمک دستگاه تقسیمی که نسبت آن $i = 40:1$ است تقسیم کنیم. حساب کنید مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را برای هر یک از زوایای نشان داده شده در شکل در صورتی که صفحه سوراخ‌دار موجود $15-16-17-18-19-20-25-27$ باشد.

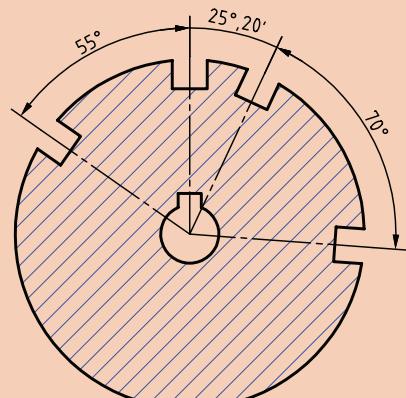

شکل ۲۷

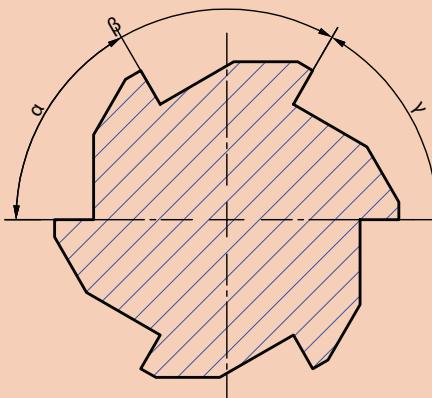


شکل ۲۸

۸ اهرم دندای مطابق شکل که در حد فاصل 135° آن ۱۸ دنده وجود دارد بایستی به کمک دستگاه تقسیم $i = 60:1$ تقسیم شود.

الف) تعداد دنده موجود در 360° درجه آن را محاسبه کنید.

ب) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای فرز کردن هر دنده را محاسبه کنید.

۹ نمونه‌هایی از تقسیمات محیطی، که در محیط زندگی مشاهده می‌کنید و در کارگاه قابل انجام دادن است را به هنرآموز معرفی کنید.

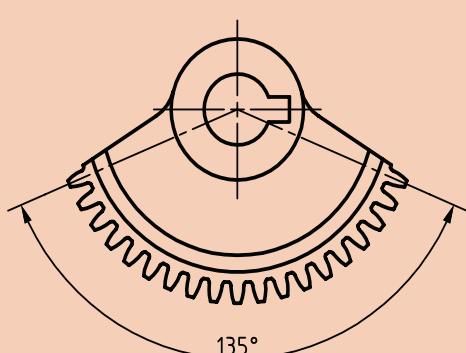

شکل ۲۹



موضوع: فرز کاری دسته تنظیم گیره

روند نما و مراحل انجام کار را طراحی کرده و بنویسید.

مشخصات قطعه کار

لازم به توضیح است که به تشخیص هنرآموز محترم از آلومینیوم نیز می‌توان استفاده کرد. شیوه انجام کار مناسب با امکانات کارگاه و به تشخیص هنرآموز صورت می‌گیرد.

جنس قطعه: Al St37 یا

مواد اولیه: $\varnothing 38 \times 30\text{ mm}$

تولرانس: مطابق ISO 2768 - m

وسایل مورد نیاز:

۱ دستگاه فرز

۲ تیغه فرز مناسب


۳ آچار تخت مناسب

۴ دستگاه تقسیم

۵ کولیس

۶ پارچه تنظیف

۷ لباس کار و عینک ایمنی

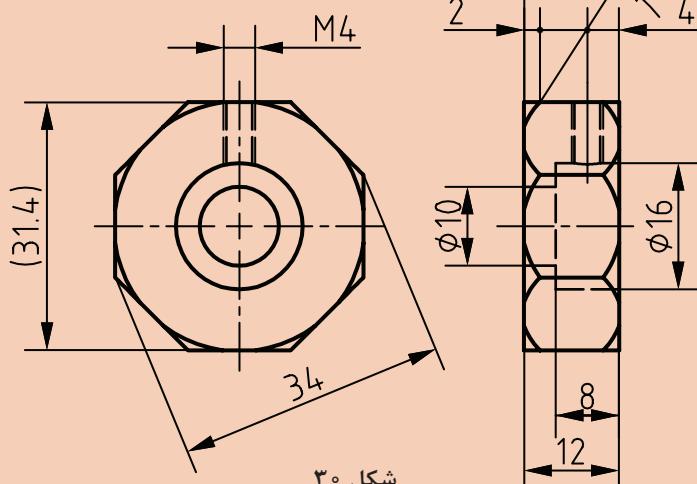

در هنگام فرز کاری تمام نکات ایمنی و حفاظتی که قبلًا گفته شده را رعایت کنید.

نکات ایمنی
حفاظتی




به نظر شما بهترین پیشنهاد در روش تولید این قطعه چیست؟ آن را با هنرآموز محترم در میان بگذارید.

پرسش



ارزشیابی واحد یادگیری: چندضلعی تراشی

- نمونه و نقشه کار:

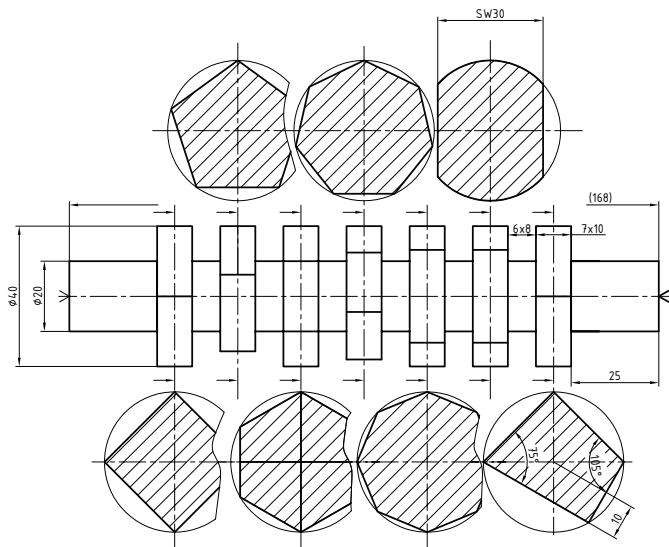

نقشه کار: چندضلعی تراشی

فرز کاری چندضلعی ها مطابق نقشه. جنس قطعه از آلومینیوم و به قطر آماده ۴۰ به همراه جای دقیق مرغکها است.

شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-f ۲- پرداخت سطح $Ra = 1/6$

شرایط انجام کار: ۱- انجام کار در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت 400 lux ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^\circ \pm 3^\circ \text{C}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت

مواد مصرفی: جنس قطعه از آلومینیوم و به قطر آماده ۴۰ به همراه جای دقیق مرغکها.

ابزار و تجهیزات: ماشین فرز انیورسال با متعلقات- دستگاه تقسیم با متعلقات - ساعت اندازه گیری - کولیس $50/05$ - آچار تخت- برس مویی- تیغه فرز انگشتی با فشنگی و فرزگیر به همراه آچار مربوطه - وسایل روغن کاری- پیچ گوشتی- زیرپایی

معیار شایستگی:

ردیف	موحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و بستن ابزار	۲	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	فرز کاری چندضلعی ها	۲	
شاخصی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مسئولیت پذیری			
۲- مدیریت مواد و تجهیزات			
۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ			
۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار			
۵- پایبندی به الزامات نقشه			
* میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

مقدمه

چرخ دنده‌ها قطعاتی هستند که می‌توانند نیرو و عده دوران را منتقل نمایند امروزه کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که از چرخ دنده استفاده نشده باشد.

استاندارد عملکرد

فرزکاری چرخ دنده ساده مطابق نقشه

پیش‌نیاز

نقشه خوانی
کار با ابزارهای اندازه‌گیری
فرزکاری سطوح تخت
فرزکاری سطوح شبیدار
فرزکاری شیارها

چرخ دندنه‌ها (Gears) و اجزای آنها



به نظر شما شکل مقابل چه قسمتی از دستگاه را نشان می‌دهد؟ به چه روش‌های دیگری می‌توان بین محورهای نشان داده شده ارتباط برقرار کرد؟ (شکل ۳۱)


معمولاً برای انتقال حرکت و نیرو از یک محور به محور دیگر (معمولاً در فواصل کوتاه) از چرخ دندنه استفاده می‌گردد. چرخ دندنه‌ها نسبت به وسائل انتقال حرکت دیگر مانند (چرخ زنجیر و چرخ تسمه) وسیله انتقال حرکت دقیق‌تر و به صرفه‌تری به شمار می‌روند و در ماشین‌های ابزار، جعبه‌دنده و ... به کار می‌روند (شکل ۳۲).

شکل ۳۱




شکل ۳۲

بعضی از انواع چرخ دندنه‌ها به شرح زیر هستند:

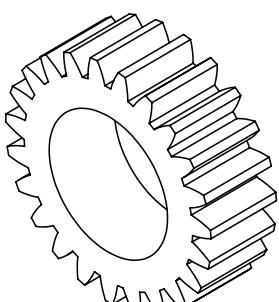

شکل ۳۳

الف) چرخ دندنه‌های استوانه‌ای: دندنه‌ها روی سطح جانبی مدور (محیط قطعه) قرار دارند (شکل ۳۳).

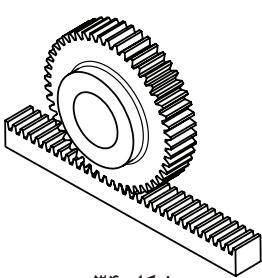

شکل ۳۴

ب) چرخ دندنه‌های شانه‌ای: دندانه‌ها معمولاً روی یک سطح مکعب مستطیل ایجاد می‌گردد (شکل ۳۴).



شکل ۳۵

ج) چرخ دنده‌های مخروطی: دنده‌های آن روی سطح یک مخروط ناقص قرار دارند که می‌توانند به صورت مستقیم یا مارپیچ باشند (شکل ۳۵).




شکل ۳۶-الف

د) چرخ دنده‌های حلزونی (ماردن): دنده‌ها روی سطح استوانه واقع گردیده است (شکل ۳۶-الف).

چرخ دنده‌های استوانه‌ای از نظر فرم دنده به فرم دنده مستقیم، مارپیچ، جناقی و حلزونی تقسیم می‌شوند.

۱- چرخ دنده‌های استوانه‌ای با دنده مستقیم (ساده) به صورت داخلی و خارجی (شکل ۳۶-ب)

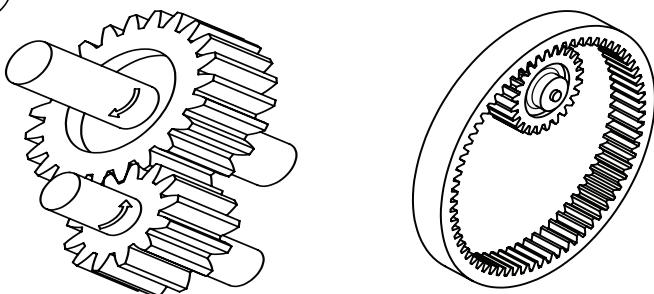

شکل ۳۶-ب


وضعیت قرار گرفتن محور چرخ دنده به سه حالت هندسی زیر تقسیم شده‌اند:

تصویر	شرح	وضعیت
	در تمام طول محور فاصله آنها یکسان باشد. مانند محور در چرخ دنده‌های ساده	محور موازی
	امتداد محورها هم‌دیگر را قطع می‌کنند مثل چرخ دنده‌های مخروطی	محور متقطع
	محورها نه موازی و نه متقطع مانند چرخ دنده‌های حلزون و یا نوعی چرخ دنده مارپیچ	محور متنافر



با توجه به آموخته های قبل و مطالب گفته شده جدول ۱ را پر کنید:

جدول ۱

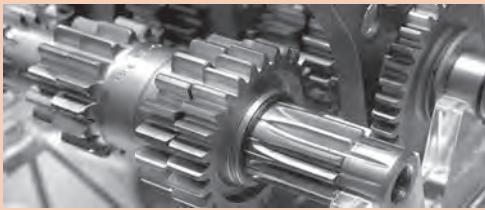ردیف	نام چرخ دندن	کاربرد	تصویر
۱			
۲			
۳			

روش‌های تولید چرخ‌دنده

برای تولید چرخ‌دنده روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بعضی از آنها عبارت‌اند از:

(الف) پرسکاری (برای چرخ‌دنده‌های ریز و کوچک)

(ب) ریخته‌گری با قالب فولادی

(ج) آهنگری (Forging) و همچنین متالورژی پودر

(د) براده‌برداری


در این پومنان فقط به روش تولید چرخ‌دنده از طریق براده‌برداری اشاره شده است.

چرخ‌دنده تراشی از طریق براده‌برداری


به طور کلی چرخ‌دنده تراشی با استفاده از براده‌برداری به سه روش اصلی زیر انجام می‌گیرد:

(الف) **روش معمولی (کپی):** روشنی است که در آن دندانه‌ها به‌طور تک‌تک به‌وسیله صفحه تقسیم و توسط تیغه فرز مدولی روی ماشین‌های فرز افقی و یا عمودی ساخته می‌شود. این روش به علت اینکه فرم و شکل تیغه فرز مدولی عیناً بر روی چرخ‌دنده منعکس می‌شود را روش کپی گویند.

در این روش شیارها به‌وسیله تیغه فرز مخصوص دندنه تراش که با فرم دندانه نسبت دقیقی دارد ماشین کاری می‌شود. پس از تراش اولین شیار، لازم است که قطعه کار به مقدار گام چرخ‌دنده چرخانده شود. این عمل تا تراشیدن تمام دندانه تکرار می‌شود (شکل ۳۷).

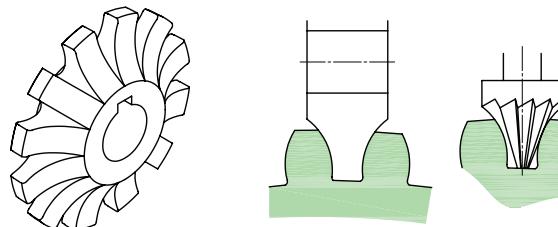

شکل ۳۷

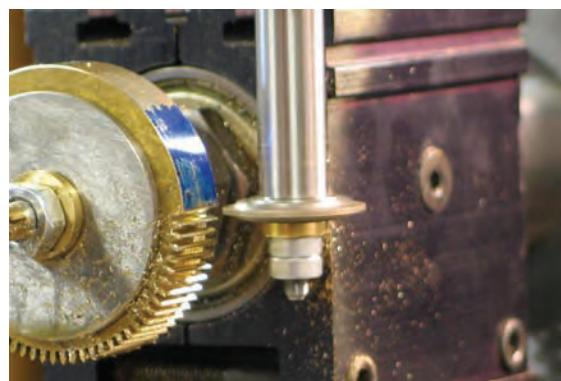


شکل ۳۸


در شکل مقابل یک روش برای تراشیدن چرخ‌دنده به کمک دستگاه فرز عمودی و دُرن متوسط نمایش داده شده است (شکل ۳۸).



شکل ۳۹

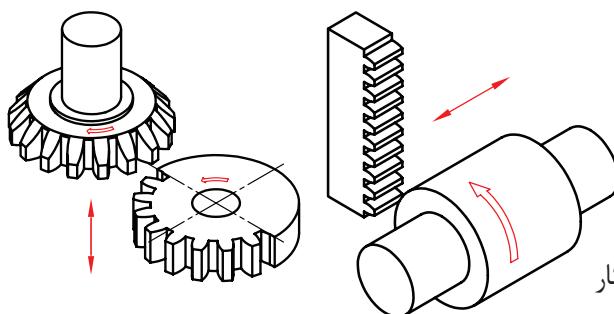

شکل ۴۰

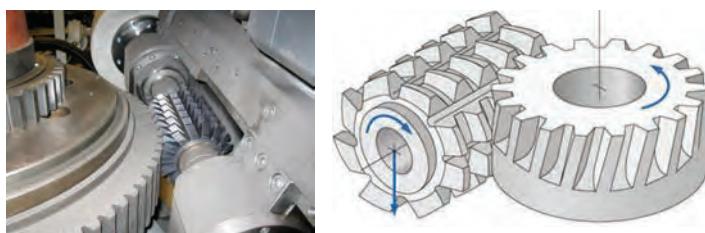

شکل ۴۱

ب) روش کله زنی

ماشین کاری هم زمان دنددها را می‌توان روی ماشین فرز کله زنی انجام داد. چرخ دنده تراشی روی چنین ماشین هایی با دنددهای فرم که متناسب با چرخ دنده است، انجام می‌گیرد. این روش نسبت به فرز کاری با ماشین افقی و عمودی از راندمان بالاتری برخوردار می‌باشد اما تنظیم ماشین نسبتاً مشکل‌تر از فرز معمولی است، بنابراین از این روش برای تولید در مقیاس زیاد استفاده می‌شود (شکل ۴۰).

ج) روش غلتی یا هاب (Hobbing)


در این روش با چرخش هم زمان تیغه فرز و قطعه کار عمل برآورده برداری انجام می‌شود (شکل ۴۱).

مشخصات کلی چرخ دنده

چرخ دنده از فلکه یا استوانه‌ای که ضخامت آن نسبت به قطرش کمتر می‌باشد ساخته شده است که در محیط آن برآمدگی‌هایی به فرم معین به نام دندانه و فرورفتگی‌هایی مخصوص به نام شیار دنده که مابین دندنهای واقع می‌شوند قرار دارند.

گام (P): فاصله یک نقطه روی دنده تا نقطه متناظر روی دنده کناری را گام می‌گویند (روی قوس اندازه‌گیری شود).

قطر دایره گام (d_o): دوچرخ دنده که با هم در گیر می‌شوند دو دایره فرضی ایجاد می‌کنند که برهم مماس هستند که آن را دایره گام می‌گویند.

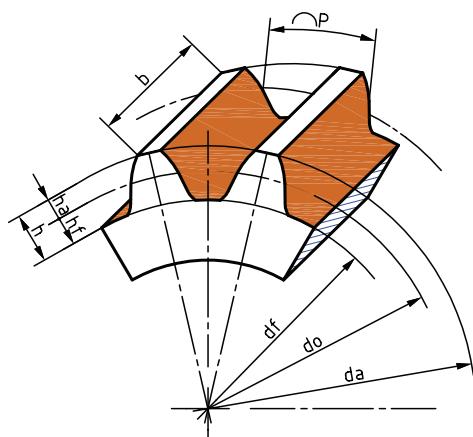

شکل ۴۲

مدول m : مدول از تقسیم گام (p) بر عدد π و یا از تقسیم قطر دایره گام بر تعداد دندانه به دست می‌آید.

$$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d_o}{z}$$

 مقدار لقی (C): این مقدار را در ماشین‌سازی معمولاً $C = \frac{1}{6}m = 0.167m$ در نظر می‌گیرند.

نکته

مدول نشان‌دهنده بزرگی یا کوچکی دندانه می‌باشد. ضمناً یکی از شرایط درگیری دو چرخ دنده با یکدیگر، داشتن مدول مساوی است.



جدول ۲- اجزا مهم چرخ دنده

نام	فرمول
گام	$p = m \times \pi$
مدول	$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d_a}{z + 2}$
قطر دایره گام	$d_o = m \times z = d_a - 2m$
قطر سردنده	$d_a = d_o + 2m$ $d_a = m(z + 2)$
قطر پای دنده	$d_f = d_o - 2/334 m$ $d_f = m(z - 2/334)$
ارتفاع سردنده	$h_a = m$
ارتفاع پای دنده	$h_f = m + c = 1/167 m$
ارتفاع دنده	$h = h_a + h_f$ $h = m + m + c = 2/167 m$
لقی	$c = \frac{1}{6}m = 0.167m$
تعداد دندنه	N یا $Z = \frac{d_o}{m} = \frac{d_a - 2m}{m}$
پهنای دندنه	$b \approx 10 m$
ضخامت دندنه	$s = \frac{19}{40}p$
فاصله شیار دندنه	$l = \frac{21}{40}p$
فاصله بین دو محور خارجی	$a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}$
فاصله بین دو محور داخلی	$a = \frac{m(z_2 - z_1)}{2}$



با توجه به روابط چرخ دنده ساده جدول ۳ را پر کنید:

جدول ۳

	قطر تراش mm	قطر گام mm	قطر دایره گام mm	قطر پای دنده mm	مدول mm	تعداد دنده	عمق دنده mm	گام mm	فاصله محوری
الف	۱۲۰					۲۸			
ب					۴	۳۰			
ج	۱۲۶							۹/۴۲	
د		۱۱۲			۴				
۵			۲۷						محاسبه فاصله محوری برای دو چرخ دنده خارجی قسمت «د» و «ب»
و									محاسبه فاصله محوری برای دو چرخ دنده داخلی قسمت «د» و «ب»

در چرخ دنده شکسته‌ای تعداد دنده موجود در فاصله ۱۳۵ درجه برابر ۱۸ دنده می‌باشد اگر مدول آن برابر ۵ میلی‌متر باشد، مطلوبست محاسبه:

(الف) تعداد کل دندانه‌ها

(ب) قطر دایره سردنده

(ج) ارتفاع دنده

جنس چرخ دنده

معمولًاً فلزاتی در ساخت چرخ دنده باید مورد استفاده قرار گیرند که به سادگی با ماشین‌های افزار قابل تراش بوده و از طرفی باید قدرت و استقامت کافی در برابر نیروهای وارده را داشته باشند. چرخ دنده برای داشتن عملکرد بهتر باید سخت‌کاری (Hardening) و سپس سنجزی شود، به همین دلیل باید جنس چرخ دنده را به گونه‌ای انتخاب کرد که در زمان آبکاری کمتر تغییر شکل دهنده.

جنس دستگاه‌هایی که باید نیرو و فشار زیادی را تحمل کنند ممکن است از فولاد و چدن انتخاب نمایند. نوع فولادی که مورد استفاده قرار می‌گیرد با توجه به شرایط کاری می‌تواند از فولاد معمولی، فولاد ریخته‌گری، فولاد آلیاژی و فولاد نیکل کروم‌دار انتخاب شود.

- چدن خاکستری یکی از فلزاتی است که برای ساخت چرخ دنده معمولی استفاده می‌شود و در صورت نیاز به استحکام و مقاومت بیشتر می‌توان از چدن‌هایی که دارای مقادیر معینی کربن، سیلیسیم، منگنز، نیکل کروم، وانادیم، مولیبден و مس می‌باشند، استفاده کرد.

برنز - یکی دیگر از فلزاتی که برای ساختن چرخ دنده‌هایی با مقاومت به خوردگی و فرسایش بالا به کار می‌رود

برنز است. بروز با توجه به ضریب اصطکاک کمتر در مقایسه با سایر مواد فلزی اغلب در ساخت چرخ دنده های حلقه ای به کار می رود (چرخ دنده های فسفر بروز). آلومینیوم نیز با ترکیب معینی از مس (۴٪) و منگنز (۰.۶٪) و سیلیسیم (۳٪) برای ساخت چرخ دنده هایی که باید آبکاری و سخت گردن، مورد استفاده قرار می گیرد. مواد غیر فلزی - گاهی اوقات به سبب آرام و بی صدا کار کردن، جنس چرخ دنده را از مواد پلاستیکی و یا فیبر انتخاب می کنند. معمولاً این چرخ دنده برای فشار کم مورد استفاده قرار می گیرد.

گاهی به جای عبارت سخت کاری از کلمه «آبدھی و یا آبکاری» نیز استفاده می شود.

با استفاده از روش های جمع آوری اطلاعات (کتب مرجع، اینترنت و ...) در مورد جنس مورد استفاده در چرخ دنده ها تحقیق انجام دهید و در کلاس ارائه نمایید.

فعالیت
تحقیقی



نحوه انتخاب شماره تیغه فرز مناسب با توجه به منحنی تشکیل دهنده چرخ دنده هرچه تعداد دندانه های چرخ دنده کمتر باشد انحنای دندنه ها زیادتر است و هر چه تعداد دندنه ها بیشتر باشد شکل دندنه ها به حالت ذوزنقه نزدیک تر می شود. بنابراین لازم است که برای تراشیدن چرخ دنده ای با تعداد دندانه مشخص از تیغه فرز مدولی با شکل دندنه مناسب (No Nr) استفاده شود (شکل ۴۳).

بر طبق استاندارد برای هر مدول دو سری تیغه فرز پولکی موجود است:

الف) سری هشت تایی (۸ تایی)

ب) سری پانزده تایی (۱۵ تایی)



شکل ۴۳- تیغه فرز مدولی

برای تراشیدن هر چرخ دنده در سری ۸ تایی فقط هشت شکل دندانه ایجاد می شود ولی در سری ۱۵ تایی ۱۵ شکل دندنه ایجاد می شود. بنابراین سری ۱۵ تایی امکان انتخاب شکل دقیق تری را برای پروفیل دندانه (قطع) به ما می دهد. ولی تهیه آن از نظر هزینه، گران قیمت تر از سری ۸ تایی می باشد. در جدول (۴) شکل پروفیل دندانه (منحنی بغل دندانه) و تعداد و شماره مربوط به آنها داده شده است.

جدول ۴

سری ۸ تایی تیغه فرزهای مدولی								
شماره تیغه فرز	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
تعداد دنده	۱۲-۱۳	۱۴-۱۶	۱۷-۲۰	۲۱-۲۵	۲۶-۳۴	۳۵-۵۴	۵۵-۱۳۴	۱۳۵-∞
فرم دنده تراشیده شده								

سری ۱۵ تایی تیغه فرزهای مدولی								
شماره تیغه فرز	۱	۱/۵	۲	۲/۵	۳	۳/۵	۴	۴/۵
تعداد دنده	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵-۱۶	۱۷-۱۸	۱۹-۲۰	۲۱-۲۲	۲۳-۲۵
شماره تیغه فرز	۵	۵/۵	۶	۶/۵	۷	۷/۵	۸	-
تعداد دنده	۲۶-۲۹	۳۰-۳۴	۳۵-۴۱	۴۲-۵۴	۵۵-۷۹	۸۰-۱۳۴	۱۳۵-∞	-

جدول ۵- مربوط به مدولهای میلی متری استاندارد

مدولهایی استاندارد	
مدول بر حسب میلی متر	اندازه تغییرات
۱ - ۰/۹ - ۰/۸ - ۰/۷ - ۰/۶ - ۰/۵ - ۰/۴ - ۰/۳	۰/۱
۴ - ۳/۷۵ - ۳/۵ - ۳/۲۵ - ۳ - ۲/۷۵ - ۲/۵ - ۲/۲۵ - ۲ - ۱/۷۵ - ۱/۵ - ۱/۲۵	۰/۲۵
۷ - ۶/۵ - ۶ - ۵/۵ - ۵ - ۴/۵	۰/۵
۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸	۱
۲۴ - ۲۲ - ۲۰ - ۱۸	۲
۴۵ - ۴۲ - ۳۹ - ۳۶ - ۳۳ - ۳۰ - ۲۷	۳
۷۵ - ۷۰ - ۶۵ - ۶۰ - ۵۵ - ۵۰	۵



۱۴۰	۱۷	۶۴	۳۵	تعداد دندانه
۳	۴	۱/۵	۲	مدول
.....	شماره تیغه فرز Nr



- حركت الکتروموتوری که در هر دقیقه ۱۲۰۰ دور می گردد به وسیله دو چرخ دندنه ساده به محور متحرکی که دارای ۲۴۰ دور در دقیقه می چرخد، منتقل می شود. در صورتی که فاصله بین دو محور $a = 300\text{ mm}$ و مدول چرخ دندنه ها $m = 2/5 \text{ mm} = 0.4\text{ mm}$ و نسبت دستگاه تقسیم $1 : 40 = 1$ باشد حساب کنید:
- (الف) تعداد دندانه - قطر دایره تقسیم - قطر خارجی - پهنهای چرخ دندنه - ارتفاع کل دندنه و شماره تیغه فرز را
- (ب) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را برای هر یک از چرخ دندنه ها

چرخ دنده تراشی


فعالیت
کارگاهی ۱



موضوع: چرخ دنده تراشی روند نمای انجام کار

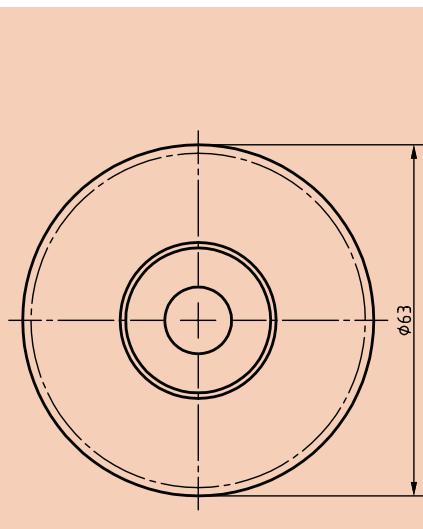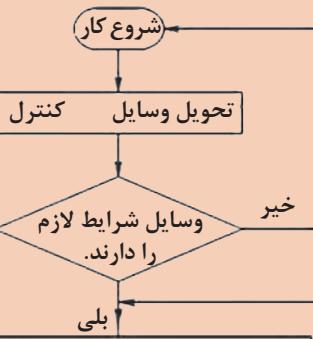

شکل ۴۴

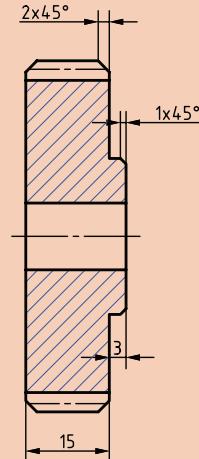

وسایل موردنیاز

- ۱ قطعه خام
- ۲ دستگاه فرز افقی
- ۳ تیغه فرز مدولی
- ۴ ساعت اندازه گیری
- ۵ آچار تخت مناسب
- ۶ کولیس ورنیه

مواد اولیه

گرده فولاد St ۳۷ به ابعاد $\phi 70 \times 20$ mm
تولرانس: ISO ۲۷۶۸ - m

به تشخیص هنرآموز محترم جنس چرخ دنده و مدول قابل تغییر است.

نکات ایمنی
حفظاظتی



- ۱ از لباس و کفش و عینک ایمنی استفاده کنید.
- ۲ در هنگام روشن بودن دستگاه به هیچ وجه اقدام به کنترل و یا اندازه گیری چرخ دنده نکنید.
- ۳ قبل از شروع به کار تیغه فرز را به اندازه کافی از قطعه کار دور نمایید.

مراحل تراش چرخ دنده ساده

مراحل تراش چرخ دنده ساده

۱ قطر تراش را محاسبه کنید.

$$d_a = m(z+2)$$

$$d_a = 1/5 \times (40+2) = 63 \text{ mm}$$

۲ قطعه را سوراخ کاری کرده و روی دُرن سوار کنید.

۳ قطعه کار را تراش داده تا به قطر محاسبه شده برسد.

۴ با توجه به مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم، صفحه سوراخ دار مناسب را انتخاب و روی دستگاه نصب نمایید.



شکل ۴۵

۵ قیچی دستگاه تقسیم را تنظیم کنید.



شکل ۴۶

۶ با توجه به تعداد دندانه و مدول مورد نیاز، تیغه فرز را انتخاب کرده و روی محور سوار کنید.

۷ تیغه فرز را با نوک نیم مرغک تنظیم کرده و حرکت عرضی میز را قفل نمایید.

۸ با رعایت نکات ایمنی دستگاه را روشن کرده و تیغه فرز را به کار نزدیک کنید.

۹ تعداد دوران و سرعت پیشروی را با توجه به شرایط کارگاهی محاسبه و تنظیم نمایید.

$$n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi}$$

۱۰ متناسب با جنس قطعه کار، عمق براده مناسب برای هر مرحله براده‌برداری را انتخاب نمایید.

تیغه فرز را به طور صحیح با قطعه کار مماس کنید (با استفاده از چسب کاغذی و یا نوار کاغذ نازک)

۱۱ جهت گردش تیغه فرز را کنترل کرده و در صورت لزوم جهت آن را عوض کنید.

۱۲ به آرامی شروع به براده‌برداری کرده تا عمق دندانه تکمیل گردد.

۱۳ بعد از اتمام شیار و خارج شدن تیغه فرز از داخل دندنه، دسته دستگاه تقسیم را به اندازه لازم دوران دهید.

$$n_k = \frac{i}{t} = \frac{40}{40} = 1$$

۱۴ عملیات را تا پایان فرز کاری دندنه‌ها و با دقت تکرار کنید.

در اجرای عملیات فرز کاری دقت گردد تا حتی الامکان از اشتباهات و ایجاد هزینه جلوگیری گردد.

۱۵ دستگاه فرز را خاموش کرده و چرخ‌دنده را از روی دستگاه باز نمایید.

۱۶ دستگاه فرز و ابزار را تمیز کرده و به انبار کارگاه تحويل دهید.

۱۷ براده‌ها و ضایعات را تفکیک کرده و در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.

از وسایل سالم استفاده کنید و در برابر اشتباهات احتمالی مسئولیت‌پذیر باشید

نکات
کلیدی



۱ قبل از شروع به کار جهت گردش درست تیغه فرز را مد نظر قرار داده و کنترل نمایید.

۲ تعداد دوران و سرعت پیشروی را مناسب انتخاب کنید.


۳ از مایع خنک کاری استفاده نمایید.

۴ با توجه به اینکه محور دستگاه تقسیم دارای لقی است، قبل از شروع به کار لقی آن را بگیرید.

۵ اگر به اشتباه دسته بیش از اندازه چرخانده شد باید در موقع برگرداندن دسته، مقدار لقی دستگاه لحظه‌نشود.

دنده شانه‌ای

از این نوع دنده‌ها برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی و یا بالعکس استفاده می‌گردد، مانند حرکت سوپرت طولی ماشین تراش یا حرکت عمودی میز ماشین متنه ستونی.

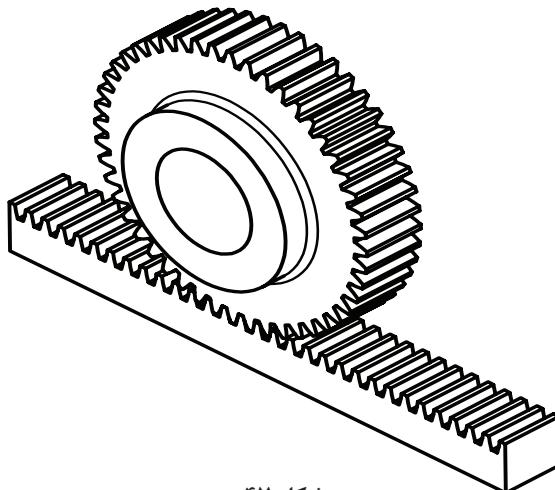


شکل ۴۷

دنده شانه معمولاً با یک چرخ دنده ساده و یا چرخ دنده مارپیچ درگیر می‌شود. برای ساخت این نوع دنده معمولاً از یک قطعه مکعب مستطیل (شمش) استفاده می‌گردد. البته دنده شانه‌ای را روی استوانه نیز می‌توان ایجاد کرد. محاسبات مربوط به دنده شانه‌ای مانند چرخ دنده معمولی است با این تفاوت که قطر را بی‌نهایت در نظر می‌گیریم، بنابراین در سیستم متريک شماره تیغه فرز برای تراشیدن آنها در سری ۸ تا یکی شماره ۸ و در سری ۱۵ تا یکی شماره ۱۵ انتخاب می‌شود و البته در سیستم اينچی بر عکس سیستم متريک شماره یک را در نظر می‌گیریم.

طریقه تراشیدن دنده شانه‌ای

برای تراشیدن دنده شانه‌ای معمولاً به روش زیر عمل می‌کنند:
ابتدا شمش مورد نظر را که قبلاً اندازه‌های آن طبق نقشه آماده شده است را بین دو فک گیره قرار داده و گیره را به همراه قطعه کار، طوری روی میز دستگاه فرز افقی قرار می‌دهیم که شمش از جهت طولی موازی با محور فرز باشد. آنگاه تیغه فرز مدولی مناسب را انتخاب کرده و روی محور ماشین فرز افقی سوار می‌کنیم. سپس گام دنده محاسبه می‌شود. برای تنظیم فاصله تقسیم (گام) پس از تراشیدن هر دندانه از یکی از دو روش زیر می‌توان استفاده کرد:

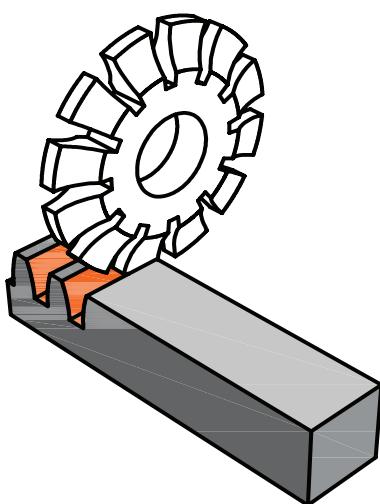

شکل ۴۸

الف) با استفاده از حلقه تنظیم پیچ هادی میز دستگاه: در این روش پس از تراشیدن اولین دنده میز را به اندازه یک گام چرخ دنده جابه جا کرده و دنده بعدی تراشیده می شود. این عمل تا اتمام دنده شانه‌ای ادامه می باید. در موقع جابه جایی میز، لقی پیچ دستگاه را در نظر بگیرید.

ب) با استفاده از دستگاه تقسیم: در این موارد از دستگاه تقسیم به این ترتیب استفاده می کنیم که، محور کار دستگاه تقسیم (محور سه نظام) را به وسیله چرخ دنده هایی با نسبت معین به پیچ هادی میز ماشین متصل می کنیم و بدین ترتیب با چرخاندن دسته دستگاه تقسیم حرکت از محور کار دستگاه تقسیم و چرخ دنده های تعویضی به پیچ هادی میز دستگاه فرز می رسد و میز را در جهت طولی حرکت می دهد. در دستگاه های تقسیم که نسبت آنها $I = 40:1$ باشد با گردش یک دوره کامل دسته دستگاه تقسیم محور کار دستگاه تقسیم $\frac{1}{4}$ دور خواهد گشت و اگر نسبت چرخ دنده های تعویضی $i = 1:4$ باشد پیچ هادی میز ماشین نیز $\frac{1}{4}$ دور می گردد و اگر گام میله هادی میز ماشین $p_t = 4\text{ mm}$ باشد به ازای یک دور کامل دسته تقسیم، میز به اندازه $40/1 = 40\text{ mm}$ حرکت خواهد کرد.

به طور کلی بر حسب اینکه گام دنده شانه‌ای چه اندازه باشد مقدار گردش دسته تقسیم از رابطه زیر محاسبه می گردد:

$$n_k = \frac{i \times i_2 \times p}{p_t}$$

n_k = مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای مدرج کردن هر فاصله

i = نسبت بین حلوون و چرخ حلوون

i_2 = نسبت چرخ دنده های تعویضی بین محور کار دستگاه تقسیم و محور پیچ هادی میز ماشین فرز

p = فواصل تقسیمات بر حسب میلی متر یا اینچ

p_t = گام پیچ میز ماشین بر حسب میلی متر و یا اینچ

۲- تراشیدن دنده شانه‌ای به وسیله ماشین های صفحه تراش و یا کله زنی امکان پذیر است. در این حالت از رنده ذوزنقه با زاویه 40° درجه استفاده می شود.

جدول ۶- روابط چرخ دنده شانه‌ای

گام	$p = m \times \pi$
ارتفاع دنده	$h = h_a + h_f = m + 1/167 \text{ m} = 2/167 \text{ m}$
پهنای دنده	$b \approx 10 \text{ m}$
ضخامت دنده	$s = \frac{p}{2}$
شماره تیغه فرز	در سری ۱۵ تایی $No = 15$ در سری ۸ تایی $No = 8$
زاویه تیغه فرز	40°



- ۱) محاسبات مربوط به چرخ دنده شانه مانند چرخ دنده ساده می باشد.
- ۲) شماره تیغه فرز مناسب برای تراش دنده شانه در سری ۸ تایی شماره ۸ و در سری ۱۵ تایی شماره ۱۵ می باشد.

مثال ۱

دنده شانه‌ای با مدول $m = 3\text{ mm}$ با ماشین فرزی که گام پیچ هادی آن $P_t = 6\text{ mm}$ است به کمک فرز مدولی تراشیده خواهد شد تعیین کنید:

الف) گام - ارتفاع سردنده - ارتفاع پای دنده - پهنای دنده و شماره تیغه فرز را.

ب) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را اگر نسبت آن $1:40$ بوده و از چرخدنده‌های تعویضی با نسبت

$1:2$ استفاده گردد.

$$p = m \times \pi = 3 \times 3/14 = 9/42 \text{ mm}$$

$$h_a = m = 3 \text{ mm}$$

$$h_f = 1/167 \text{ m} = 1/167 \times 3 = 3/5 \text{ mm}$$

$$h = h_a + h_f = 3 + 3/5 = 6/5 \text{ mm}$$

$$b = 10 \times m = 10 \times 3 = 30 \text{ mm}$$

$$No = \lambda \\ n_k = \frac{i \times i_2 \times p}{p_t} = \frac{40 \times \frac{1}{2} \times 9/42}{6} = 31/4 = 31 \frac{4}{10} = 31 \frac{8}{20}$$

یعنی برای تراشیدن هر شیار دنده لازم است که دسته دستگاه تقسیم را به اندازه ۳۱ دور کامل و λ فاصله از صفحه سوراخ دار ۲۰ سوراخه بچرخانیم. چون در شمردن ۳۱ دور احتمال اشتباه وجود دارد در این قبیل موارد از دستگاه تقسیم مخصوصی که همراه بعضی از دستگاه‌های فرز موجود است استفاده می‌شود. مکانیزم داخلی این دستگاه به گونه‌ای است که یا دارای نسبت $1:1$ بوده و یا به ترتیبی است که مستقیماً به پیچ هادی میز ماشین فرز متصل می‌شود که در هر دو صورت محاسبه به شرح زیر انجام می‌شود:

$$n_k = \frac{p}{p_t}$$

اکنون مسئله نمونه حل شده بالا را به شرط داشتن دستگاه تقسیم مخصوص حل می‌کنیم: (توجه داشته باشید در اینجا به جای عدد π از معادل آن یعنی $\frac{22}{7}$ استفاده کردیم)

$$p = m \times \pi = 3 \times \frac{22}{7} = \frac{66}{7} \text{ mm}$$

$$n_k = \frac{p}{p_t} = \frac{\frac{66}{7}}{6} = \frac{66}{7 \times 6} = \frac{11}{7} = 1 \frac{4}{7} = 1 \frac{12}{21}$$

یعنی برای هر تقسیم کافی است دسته تقسیم را یک دور کامل و روی دایره سوراخ دار ۲۱ سوراخه به اندازه ۱۲ فاصله جایه جا کنیم.



موضوع: تراش دنده شانه‌ای

تراش دنده شانه‌ای ساده با مدول $mm / 5$ (مطابق با فعالیت کارگاهی ۱)

۱- روند نمای تراش دنده شانه‌ای را رسم کنید و محاسبات لازم به آن را انجام دهید.

مراحل انجام کار را یادداشت کرده و سپس نسبت به تراش دنده شانه اقدام کنید.

مواد لازم

۱ شمش ۳۷ St و یا آلومینیوم به ابعاد $100 \times 20 \times 20 mm$

۲ تیغه فرز مدولی

۳ گیره

۴ آچار تخت مناسب

۵ عینک و لباس ایمنی و کفش ایمنی

هنرآموزان محترم با توجه به شرایط می‌توانند پارامترهای نقشه را تغییر دهند.



در تراش دنده شانه‌ای تمام نکات ایمنی حفاظتی که قبل‌گفته شده را رعایت کنید.



برای تراشیدن دنده شانه‌ای که مدول آن $mm 5$ است توسط ماشین فرزی به کمک فرز انگشتی مدولی


محاسبات زیر را انجام دهید:

الف) گام دنده - ارتفاع کل دنده - شماره تیغه فرز مدولی.

ب) اگر برای تغییر مکان دقیق میز ماشین فرز از دستگاه تقسیم با نسبت $I = 40:1$ استفاده شود مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را حساب کنید در صورتی که برای انتقال حرکت از محور کار به محور میله هادی میز ماشین فرز، از چرخ دنده‌هایی با نسبت $I = 1:1$ استفاده شود و گام پیچ هادی میز ماشین $p = 6 mm$ باشد.

ج) اگر برای تقسیم دنده شانه‌ای، دستگاه تقسیم با نسبت $I = 1:1$ در اختیار باشد، مقدار گردش دسته تقسیم چقدر خواهد بود.

کنترل چرخ دنده

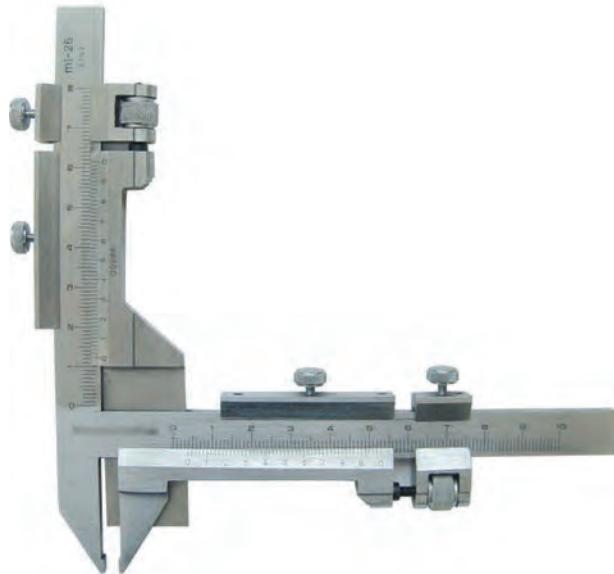

شکل ۴۹

برای کنترل چرخ دنده ها روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارت اند از:

- ۱ استفاده از کولیس چرخ دنده
- ۲ استفاده از ریزسنج (میکرومتر) فک بشقابی
- ۳ استفاده از میله های استاندارد

کولیس چرخ دنده:

این نوع کولیس داری یک فک ثابت و دو فک متحرک مطابق شکل می باشد (شکل ۴۹).

از فک متحرک افقی برای کنترل و ترا ضخامت دنده (s') و از فک متحرک عمودی برای تنظیم عمق کولیس (q) استفاده می شود. شکل (۵۰)

علام اختصاری:

q = عمق اندازه گیری بر حسب میلی متر
 s' = وتر ضخامت دنده بر حسب میلی متر


δ = زاویه گام بر حسب درجه

$\frac{1}{4} \delta = \theta$ = زاویه گام بر حسب درجه


d_0 = قطر دایره گام چرخ دنده بر حسب

میلی متر

d_a = قطر خارجی چرخ دنده بر حسب
میلی متر

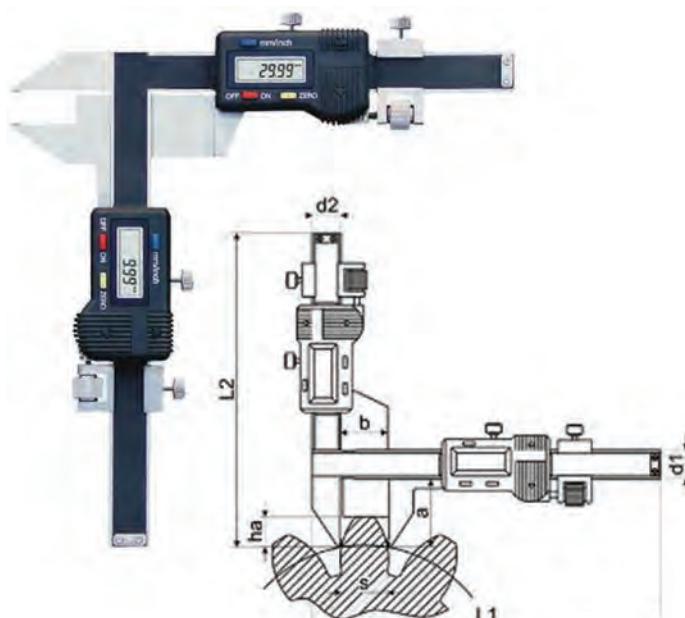

شکل ۵۰

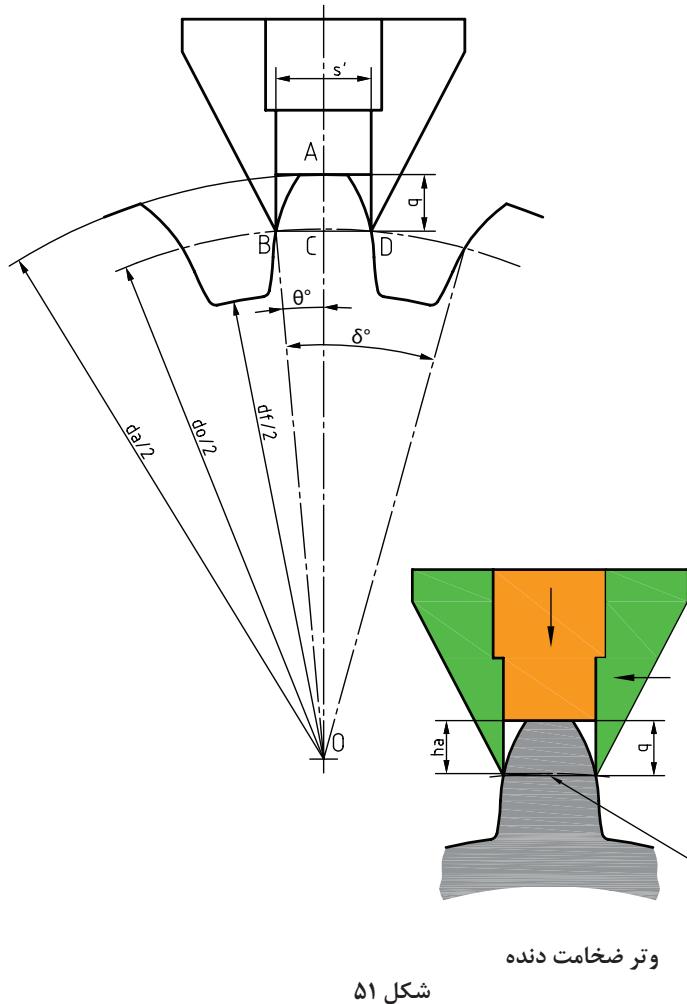

$m = \text{مدول چرخ دندۀ بر حسب میلی‌متر}$

$N = \text{تعداد دندۀ چرخ دندۀ}$

در این روش پس از تنظیم عمق اندازه‌گیری، آن را روی یکی از دندنهای چرخ دندۀ قرار می‌دهیم و فک افقی را به بغل دندۀ نزدیک می‌کنیم و ضخامت دندۀ را از روی کولیس خوانده و آن را با مقدار محاسبه شده مقایسه می‌کنیم و در نتیجه درستی آن چرخ دندۀ را کنترل می‌کنیم (شکل ۵۱).

(۱)

$$\theta = \frac{90}{Z}$$

(۲)

$$q = m(1 + z \frac{1 - \cos \theta}{2})$$

(۳)

$$s' = m \times z \times \sin \theta$$

برای سهولت کار در کارگاه مقادیر s' و q برای مدول ۱ میلی‌متر و تعداد دندانهای مختلف در جدول (۷) داده شده و برای مدول‌های بزرگ‌تر و یا کوچک‌تر از ۱ میلی‌متر، عدد حاصل از جدول را در مدول چرخ دندۀ مورد نظر ضرب می‌کنیم.

مثال ۲

برای کنترل چرخ دندۀ‌ای که تعداد دندۀ آن $m = 2 \text{ mm}$ و $Z = 25$ می‌باشد، اندازه عمق تنظیم وسیله اندازه‌گیر (q) و وتر ضخامت دندۀ (s') را حساب کنید و آن را با مقادیر به دست آمده از جدول شماره ۷ مقایسه کنید.

$$\theta = \frac{90}{Z} = \frac{90}{25} = 3/6^\circ$$

$$\sin 3/6^\circ = 0/0628 \quad \cos 3/6^\circ = 0/9980 \quad \text{از جدول}$$


$$q = m(1 + z \frac{1 - \cos \theta}{2}) = 2(1 + 25 \frac{1 - 0/9980}{2}) = 2/05 \text{ mm}$$

$$s' = m \times z \times \sin \theta = 2 \times 25 \times 0/0628 = 3/14 \text{ mm}$$



چرخ دندایی با مدول $m = 1/5 \text{ mm}$ و تعداد دنده $Z = 40$ را با کولیس چرخدنده کنترل کرده و با مقادیر به دست آمده از جدول ۷ نیز مقایسه کنید.

جدول ۷- مقادیر q و S' جهت کنترل چرخدنده

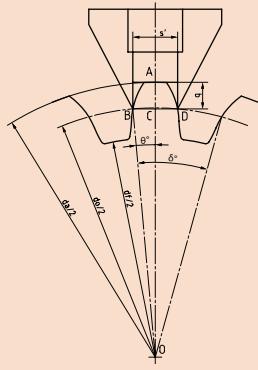

$$q = m(1 + z \frac{1 - \cos \theta}{2})$$

$$S' = m \cdot Z \cdot \sin \theta$$

مدول بر حسب میلی متر

تعداد دندانه

مدول = ۱ میلی متر

$$\theta = \frac{90^\circ}{Z}$$

Z	q	S'		Z	q	S'
۱۰	۱/۰۶۱۵۵	۱/۵۶۴۳		۳۰	۱/۰۲۰۶	۱/۵۷۰۰
۱۱	۱/۰۵۵۹۹	۱/۵۶۵۴		۳۲	۱/۰۱۹۲	۱/۵۷۰۱
۱۲	۱/۰۵۱۳۶	۱/۵۶۶۳		۳۴	۱/۰۱۸۲	۱/۵۷۰۲
۱۳	۱/۰۴۷۳۹	۱/۵۶۶۹		۳۵	۱/۰۱۷۶	۱/۵۷۰۲
۱۴	۱/۰۴۱۱۰	۱/۵۶۷۴		۳۶	۱/۰۱۷۱	۱/۵۷۰۳
۱۵	۱/۰۴۱۱۰	۱/۵۶۷۹		۳۸	۱/۰۱۶۲	۱/۵۷۰۳
۱۶	۱/۰۳۸۵۶	۱/۵۶۸۲		۴۰	۱/۰۱۵۴	۱/۵۷۰۴
۱۷	۱/۰۳۶۳۰	۱/۵۶۸۵		۴۲	۱/۰۱۴۶	۱/۵۷۰۴
۱۸	۱/۰۳۴۲۹	۱/۵۶۸۸		۴۴	۱/۰۱۴۱	۱/۵۷۰۴
۱۹	۱/۰۳۲۱۹	۱/۵۶۹۰		۴۵	۱/۰۱۳۷	۱/۵۷۰۴
۲۰	۱/۰۳۰۸	۱/۵۶۹۲		۴۶	۱/۰۱۳۴	۱/۵۷۰۵
۲۱	۱/۰۲۹۳	۱/۵۶۹۳		۴۸	۱/۰۱۲۸	۱/۵۷۰۶
۲۲	۱/۰۲۸۱	۱/۵۶۹۴		۵۰	۱/۰۱۲۳	۱/۵۷۰۷
۲۳	۱/۰۰۲۶۸	۱/۵۶۹۵		۵۵	۱/۰۱۱۲	۱/۵۷۰۷
۲۴	۱/۰۲۵۷	۱/۵۶۹۶		۶۰	۱/۰۱۰۲۹	۱/۵۷۰۸
۲۵	۱/۰۲۱۶	۱/۵۶۹۷		۷۰	۱/۰۰۸۸	۱/۵۷۰۸
۲۶	۱/۰۲۳۷	۱/۵۶۹۷		۸۰	۱/۰۰۷۷	۱/۵۷۰۸
۲۷	۱/۰۲۲۸	۱/۵۶۹۸		۹۷	۱/۰۰۶۴	۱/۵۷۰۸
۲۸	۱/۰۲۲۱	۱/۵۶۹۹		۱۲۷	۱/۰۰۴۹	۱/۵۷۰۸
۲۹	۱/۰۲۱۲	۱/۵۷۰۰		۱۳۵	۱/۰۰۱۵	۱/۵۷۰۸
				۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۵۷۰۸

چرخ‌دنده تراشی

فعالیت
کارگاهی ۳




موضوع: نحوه کار با کولیس چرخ‌دنده
روند نمای اجرای فعالیت را کامل کنید.

وسایل لازم

۱ کولیس چرخ‌دنده

۲ چرخ‌دنده

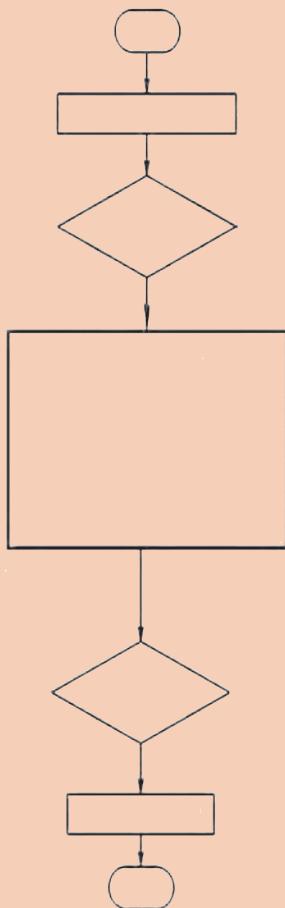

نکات اینمنی
حافظتی




۱ با توجه به حساسیت کولیس در نگهداری آن کوشایشید.

۲ در پایان کار آن را تمیز کرده و در جعبه قرار دهید.

چرخ‌دنده تراشیده شده در فعالیت قبلی را به کمک کولیس چرخ‌دنده کنترل نمایید.

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: چرخ دندنه تراشی

- نمونه و نقشه کار:

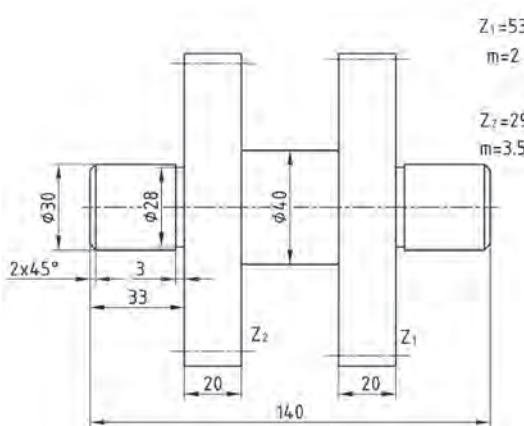

نقشه کار: چرخ دندنه تراشی
تراشیدن چرخ دندنه ساده مطابق نقشه و جنس قطعه از آلومینیوم و هر دو پولی خام به قطر ۱۱۲ خواهد بود.

شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی براساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-f ۲- پرداخت سطح $R_a = 1/6$

شرایط انجام کار:

- ۱- انجام کار در محیط کارگاه
- ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس
- ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$
- ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار
- ۵- وسایل ایمنی استاندارد
- ۶- زمان ۸ ساعت

مواد مصرفی: جنس قطعه از آلومینیوم و هر دو پولی خام به قطر ۱۱۲ میلی متر

ابزار و تجهیزات: ماشین فرز اونیورسال با متعلقات - دستگاه تقسیم با متعلقات ساعت اندازه گیری - کولیس $0/05^{\circ}$ - آچار تخت - کولیس چرخ دندنه برس مویی - تیغه فرز مدولی - وسایل روغن کاری - پیچ گوشتی - زیرپایی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و بستن ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	فرز کاری چرخ دندنه ساده	۲	

شاخصی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

- ۱- مسئولیت پذیری
- ۲- مدیریت مواد و تجهیزات
- ۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ
- ۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار
- ۵- پایبندی به الزامات نقشه

* میانگین نمرات *

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پودمان ۵

سنگزنی



واحد یادگیری سنگزنی



استاندارد عملکرد

سنگزنی سطوح تخت روی دستگاه سنگ تحت ساب مطابق تولرانس خواسته شده نقشه

پیش نیاز


کار با ابزار اندازه‌گیری
نقشه‌خوانی

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید با چه روشی می‌توان سطح قطعه را این‌گونه پرداخت کاری نمود؟

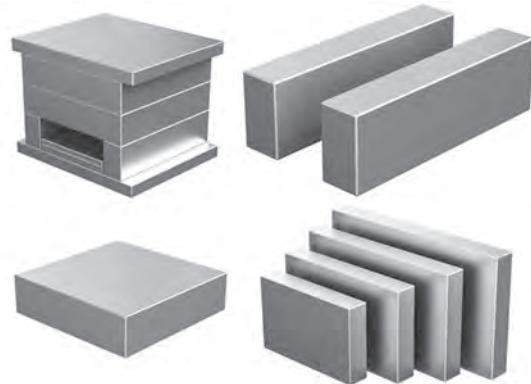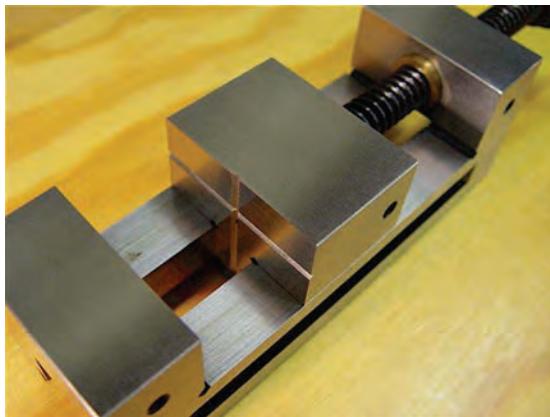

شکل ۱

در برخی از قطعات نمی‌توان با عملیات براده‌برداری با دستگاه‌هایی مانند فرز، صفحه تراش و ... به صافی سطح مورد نظر نقشه، دست یافت. لذا باید قطعه را با فرایند دیگری پرداخت کرد.
فرایند پرداخت سطوح توسط دستگاهی به نام دستگاه سنگ انجام می‌شود. در این دستگاه ابزاری از جنس ذرات سخت و به هم چسبیده به نام سنگ در تماس با قطعه کار باعث جداشدن براده‌های بسیار ریزی از قطعه می‌شود. سطح حاصل از این فرایند، سطحی صاف و صیقلی است.

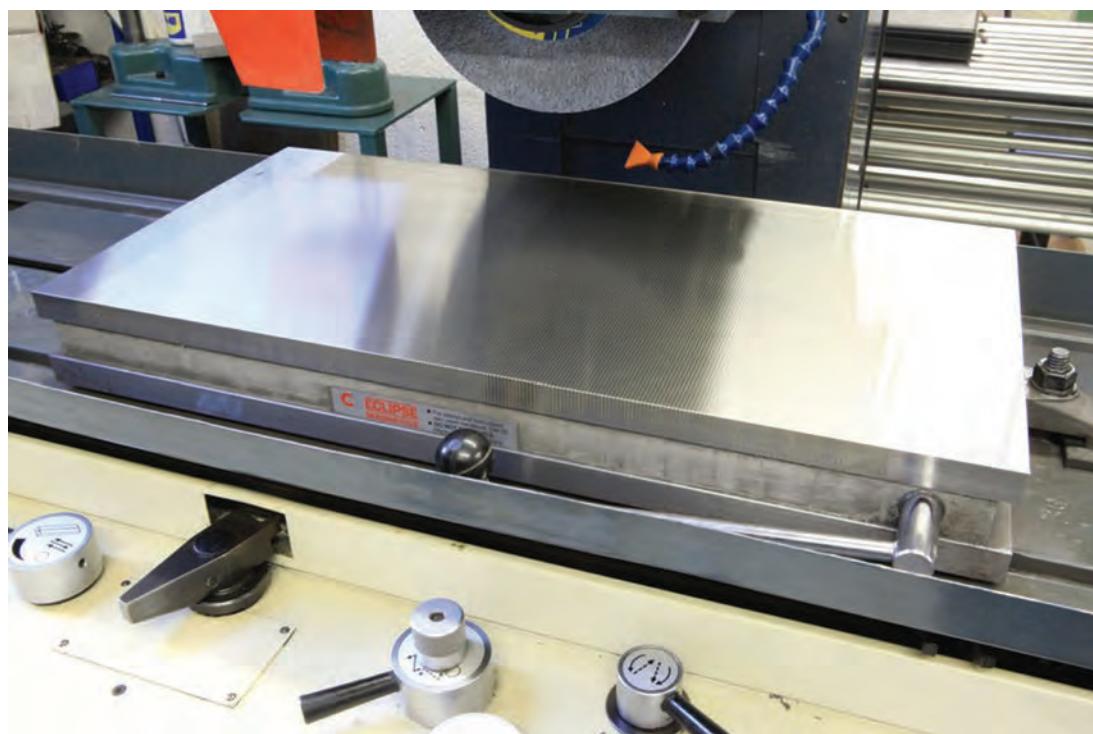


شکل ۲

انواع سنگزنی

در صنعت، سنگزنی به دو روش کلی انجام می‌شود

■ سنگزنی سطوح تخت (Surface Grinding)

■ سنگزنی سطوح استوانه‌ای (Cylindrical Grinding)

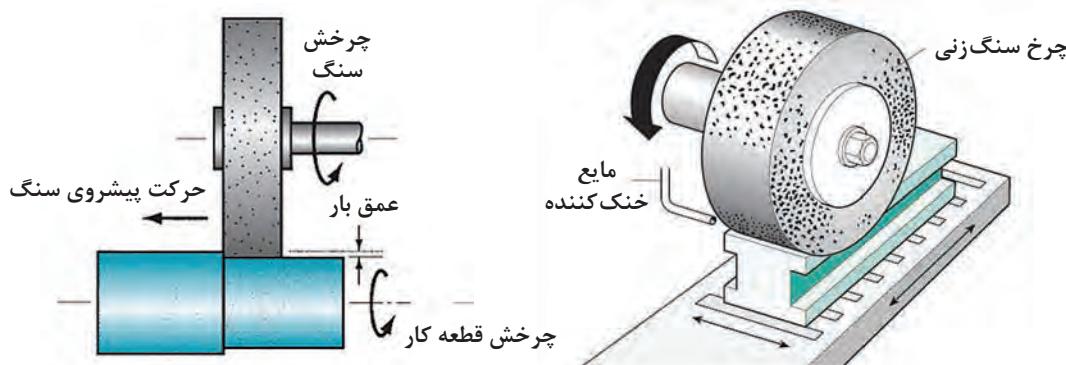

شکل ۳

روشی که در این پودمان به آن پرداخته خواهد شد سنگزنی تخت است.

نکته

در صنعت، دستگاه سنگ تخت به نام دستگاه سنگ مغناطیس شناخته می‌شود.




فعالیت



دستگاه سنگ تخت

ماشین‌های سنگ تخت در دو نوع محور افقی و محور عمودی وجود دارند. حرکت قطعه کار در این دستگاه‌ها می‌تواند دورانی یا رفت و برگشتی باشد.

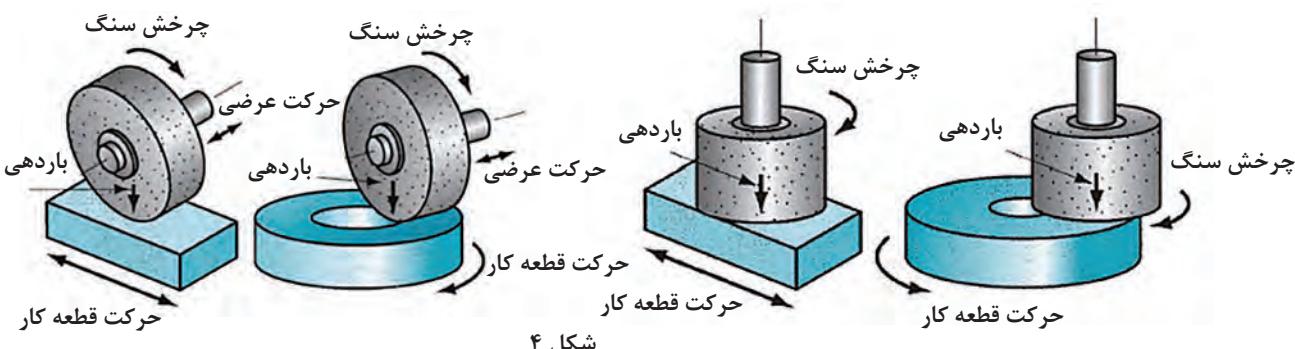

شکل ۴

این دستگاه‌ها ابعاد مختلفی دارند. با آنها می‌توان انواع قطعات تخت کوچک تا بدنه فولادی یک ماشین تراش را سنگزنی کرد.



شکل ۵

از آنجایی که دستگاه‌های سنگ موجود، ساخت شرکت‌های مختلف‌اند، ممکن است ظاهر این دستگاه‌ها با هم متفاوت باشد، لذا در این کتاب یکی از دستگاه‌های متداول در صنعت توضیح داده می‌شود.

قسمت‌های اصلی این دستگاه به شرح زیر است:



شکل ۶

بدنه: در تمام دستگاه‌ها، بدنه وظیفه تحمل و نگهداری

سایر قسمت‌ها را دارد. در این دستگاه، نیز بدنه جزء قسمت‌های اصلی است. چرا که هرگونه لرزش و ارتعاش علاوه بر کاهش دقیق عملیات سنگ‌زنی، باعث شکستن

سنگ خواهد شد. در قسمت جلوی بدنه، صفحه کلید و فلکه‌های کنترل حرکات میز قرار دارد.

گرچه حرکت رفت و برگشتی میز به صورت خودکار با سیستم هیدرولیکی تأمین می‌گردد ولی این امکان نیز وجود دارد که بتوان با استفاده از فلکه حرکت طولی، میز دستگاه را به صورت دستی حرکت داد.

نکته





شکل ۷

میز: در این دستگاه، میز دارای حرکت طولی و عرضی است. حرکت عرضی بهوسیله سیستم مکانیکی و حرکت طولی بهوسیله هیدروموتور تأمین می‌شود. در هنگام برادهبرداری، حرکت طولی بهصورت رفت و برگشتی و حرکت عرضی در انتهای کورس بهطور خودکار یا دستی باعث می‌شود که تمام سطح قطعه با سنگ تماس داشته و عمل سایش بهطور کامل انجام شود.

گفتنی است جهت بستن قطعه کار، کارگیر مغناطیسی روی این میز قراردارد.

نکته



اندازه اسمی دستگاه سنگ براساس اندازه کورس طولی و عرضی تعیین می‌شود.



شکل ۸

کارگیر مغناطیسی: این کارگیر به شکل یک صفحه ضخیم فلزی روی میز دستگاه قرار گرفته و ثابت است و با نیروی آهنربایی از حرکت قطعه کار در هنگام برادهبرداری جلوگیری می‌کند.

کارگیرها در دو نوع آهن ریای دائمی و یا الکترو مغناطیس وجود دارند. در نوع آهنربای دائمی با حرکت ۱۸۰ درجه‌ای یک اهرم، صفحه حالت آهنربایی پیداکرده و قطعه کار را محکم روی خود نگه می‌دارد.



شکل ۹



صفحه کلید کنترل الکتریکی دستگاه: در این صفحه، کلیدهایی برای روشن و خاموش کردن سنگ، سیستم هیدرولیک، سیستم خنک‌کننده، حرکت خودکار ابزار و قطع و وصل کردن سیستم مغناطیسی قرار دارد.

شکل ۱۰



- ۱** در برخی از دستگاه‌ها کلید روشن و خاموش کردن کارگیر مغناطیسی خارج از صفحه کلید قرار دارد.
۲ در هنگام بروز خطر بلافصله از کلید قطع کن اضطراری استفاده کنید.

نکته



شکل ۱۱



شکل ۱۲

سوپرت عمودی: این قسمت به صورت عمودی روی دکل قرار گرفته و حرکت عمودی سنگ را امکان‌پذیر می‌سازد، روی این سوپرت سنگ به همراه دو فلکه باردهی قرارداد.
 فلکه بزرگ که مانند سایر فلکه‌های است برای باردهی عمقی با دقیقه ۵۰/۰ میلی‌متر به کار می‌رود. چون میزان باردهی در هنگام عملیات سنگ‌زنی بسیار مهم است لذا کنار این فلکه یک سیستم باردهی با تنظیم ظریف وجود دارد که می‌توان مقدار باردهی را روی عدد دلخواه تنظیم نمود. با هربار حرکت این دسته فقط به اندازه تنظیم شده باردهی انجام می‌شود.

فلکه کوچک که معمولاً مشکی رنگ است برای تأمین حرکت عرضی سنگ تیزکن به کار می‌رود. حرکت عرضی سنگ تیزکن در هنگام تیزکردن سنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نکته



حداکثر میزان باردهی عمقی با سیستم تنظیم ظریف ۳۰/۰ میلی‌متر است.



مشخصات دستگاه سنگ کارگاه هنرستان خود را در گروههای سه نفره بررسی کرده و جدول زیر را تکمیل کنید.

مدل	نام دستگاه	شرکت سازنده	بعاد کارگیر مغناطیسی	طول کورس طولی	طول کورس عرضی	طول کورس عمقی

آماده‌سازی دستگاه

- قبل از کار با دستگاه نکات ایمنی حفاظتی زیر را به دقت انجام دهید.
- از درگیر نبودن سنگ با کارگیر و یا قطعه کار مطمئن شوید.
- قبل از وصل کردن کلید اصلی برق دستگاه، کلید سیستم خنک‌کننده را در حالت خاموش قرار دهید.
- قبل از وصل کردن کلید اصلی برق دستگاه، کلید کارگیر مغناطیسی را در حالت خاموش قرار دهید.
- از بسته بودن شیرهای هیدرولیک مطمئن شوید.
- سنگ را به دقت بررسی کنید که دارای ترک و یا شکستگی نباشد.
- روغن هیدرولیک را از نظر اندازه و کیفیت کنترل کنید.



موضوع: آماده سازی دستگاه سنگ

پس از رعایت نکات حفاظتی ذکر شده آماده سازی دستگاه را انجام دهید.

۱ شیر مایع خنک کننده را در محل تماس سنگ با قطعه کار تنظیم کنید.



شکل ۱۳

۲ میز را حرکت دهید تا سنگ در قسمت انتهایی آن قرار گیرد.

۳ کلید اصلی برق را وصل کنید.

۴ با استفاده از پارچه تنظیف، سطح کارگیر مغناطیسی را به خوبی تمیز کنید.

۵ سطح زیرین قطعه کار را تمیز نموده و روی سطح کارگیر مغناطیسی قرار دهید.

۶ کلید مغناطیس دستگاه را روشن کنید.

۷ از مطمئن بسته شدن قطعه اطمینان حاصل کنید.

۸ میز را حرکت دهید تا سنگ در محدوده قطعه کار قرار گیرد.

۹ طول کورس میز را با استفاده از پیچ های محدود کننده کورس تنظیم کنید.



شکل ۱۵



شکل ۱۶



شکل ۱۴

۱۰ قطع کن اضطراری را آزاد کرده و سیستم هیدرولیک را روشن کنید.

۱۱ سنگ را روشن کنید.

اکنون دستگاه آماده برآورده برداری است.

بستن قطعه کار

همان‌گونه که ذکر شد در این دستگاه برای نگهداشتن قطعه از نیروی آهنربایی قوی استفاده می‌شود. در اکثر موارد، قطعه بدون واسطه روی کارگیر قرار گرفته و نیازی به تجهیزات جانبی نیست. اما این نکته نباید فراموش شود که بستن صحیح و مطمئن قطعه کار و رعایت نکات ایمنی از هرچیزی مهم‌تر است.




شکل ۱۷

پرسش




بستن کدام قطعه کار در شکل زیر ایمنی بیشتری دارد.

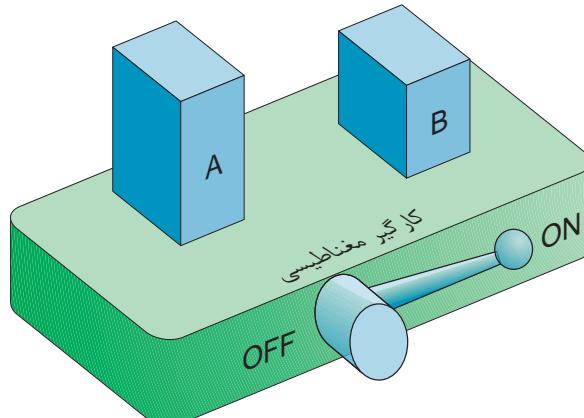

شکل ۱۸



قطعه A به علت دارا بودن ارتفاع زیاد با تماس سنگ واژگون شده و موجب بروز حادثه خواهد شد. برای جلوگیری از وقوع حادثه در هنگام سنگ‌زنی، زمانی که ارتفاع قطعه نسبت به سطح نشیمن گاه بیشتر باشد باید از قطعات کمکی استفاده شود. این قطعات باعث افزایش سطح تکیه‌گاهی شده به‌طوری که در هنگام برآده‌برداری، قطعه کار هیچ حرکتی نخواهد داشت.

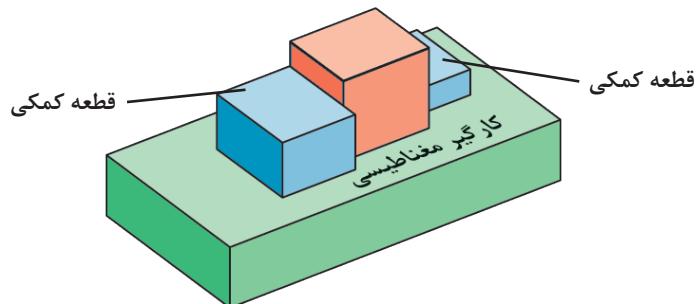

شکل ۱۹

نکته




در مواردی که از قطعات کمکی استفاده می‌شود لازم است قطعه بزرگ‌تر در قسمت جلوی قطعه کار قرار گیرد.

پرسش



گیره‌بندی نمایش داده شده در شکل زیر برای کدام قطعات مناسب است؟

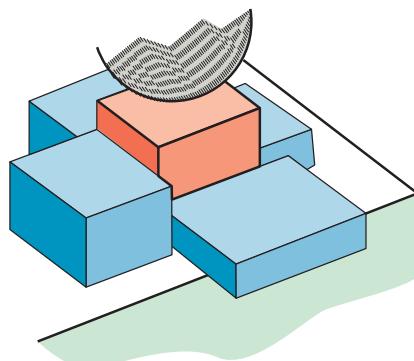

شکل ۲۰


نکته



برخی از کارگیرهای مغناطیسی به صورت مجموعه‌ای مرکب از چند صفحه ساخته می‌شوند که هر کدام در جهت خاص حرکت کرده و ثابت می‌شوند. این کارگیرها، به کارگیرهای مغناطیسی قابل تنظیم معروف هستند.



شکل ۲۱

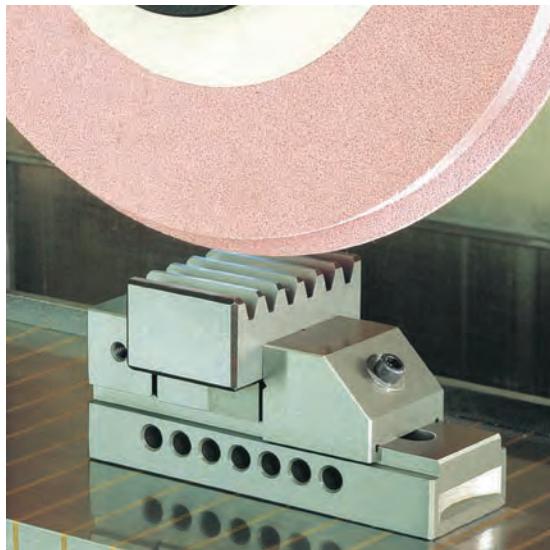

بستن قطعه با استفاده از گیره

زمانی که امکان بستن برخی از قطعات به خاطر شکل یا اندازه به صورت مستقیم روی کارگیر مغناطیسی نباشد، می‌توان از گیره‌های مخصوص سنگ‌زنی استفاده نمود. این گیره‌ها دارای سطوح سنگ خورده و بسیار دقیقی هستند که به عنوان یک کارگیر واسطه، بسیار مطمئن عمل می‌کنند.


شکل ۲۲

گیره‌های مناسب برای عملیات سنگ‌زنی را انتخاب کنید و نوع عملیات سنگ‌زنی را یادداشت کنید.

فعالیت



نوع گیره	شرح			
آیا برای سنگ‌زنی مناسب است؟				نوع عملیات
	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	

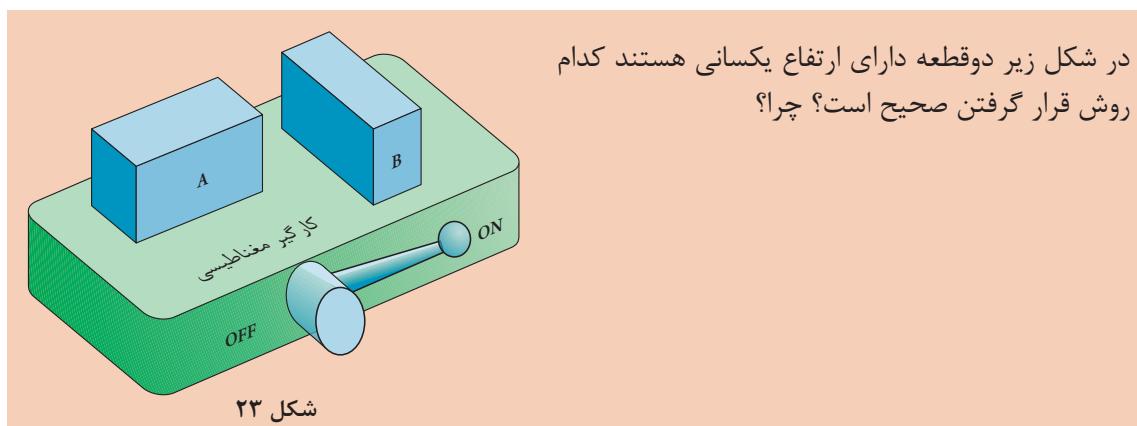

در شکل زیر دو قطعه دارای ارتفاع یکسانی هستند کدام روش قرار گرفتن صحیح است؟ چرا؟

پرسش



نکته
کلیدی

در هنگام قراردادن قطعه کار روی کارگیر مغناطیسی رعایت نکردن نکات ایمنی می‌تواند نتایج زیان‌باری در پی داشته باشد.



نکات ایمنی
و حفاظتی



- هنگام قراردادن قطعه روی کارگیر مغناطیسی، از گذاشتن انگشت روی سطح زیرین قطعه جداً خوداری کنید. زیرا در اثر قاپیدن قطعه توسط کارگیر، باعث خردشدن انگشت، حتی قطع شدن آن می‌گردد.
- از ضربه‌زدن به کارگیر مغناطیسی خوداری نمایید.
- قبل از قراردادن قطعه روی کارگیر مغناطیسی قطعه را تمیز و کاملاً پلیسه‌گیری کنید.



شكل ۲۴

فعالیت
کارگاهی ۲



قطعاتی با شکل‌های متفاوت (مشابه قطعات زیر) انتخاب نموده و آنها را روی کارگیر مغناطیسی بیندید و اقدامات لازم جهت عملیات سنگزنی انجام دهید قطعات را با تأیید هنرآموز باز کنید.



شكل ۲۵

انتخاب چرخ سنگ



شکل ۲۶

ابزار برادهبرداری در سنگ زنی چرخ سنگ است. این ابزار از ذرات ساینده سخت که با استفاده از چسب به هم متصل شده‌اند تشکیل شده است.

عوامل تأثیرگذار بر انتخاب چرخ سنگ

■ حجم برادهبرداری

■ جنس و میزان سختی قطعه کار

■ میزان پرداخت مورد نیاز


■ تعداد قطعه تولیدی

■ طول عمر سنگ

ساختمان سنگ


نحوه قرارگرفتن دانه‌ها، اندازه دانه‌ها و چگونگی اتصال ذرات ساینده، در کیفیت سطح، عمر سنگ و سختی سنگ‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. معمولاً دو نوع درجه‌بندی برای سنگ‌ها وجود دارد. استحکام چسب یا گرید(Grade) که به آن درجه سختی سنگ هم گفته می‌شود، و دیگری دانه‌بندی (اندازه ذرات ساینده).

درجه‌بندی از نظر اندازه دانه‌ها

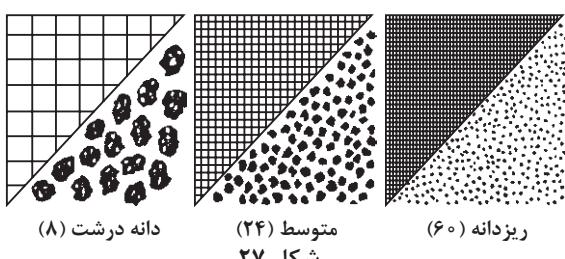

شکل ۲۷

درجه‌بندی سنگ از نظر استحکام چسب

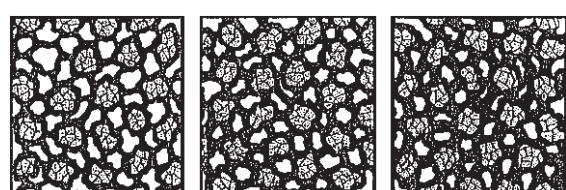


شکل ۲۸

به علت ناهمگونی شکل ذرات ساینده هنگامی که این ذرات کنار یکدیگر قرار می‌گیرند در بین آنها فضای خالی به وجود می‌آید که با چسب پر می‌شود. نحوه قرارگیری و میزان تخلخل را شبکه‌بندی می‌گویند.

نکته



سنگ سنباده‌هایی که دانه‌های درشت دارند، دارای خلل و فُرج بزرگ‌تری نسبت به دانه‌بندی ریز می‌باشند.

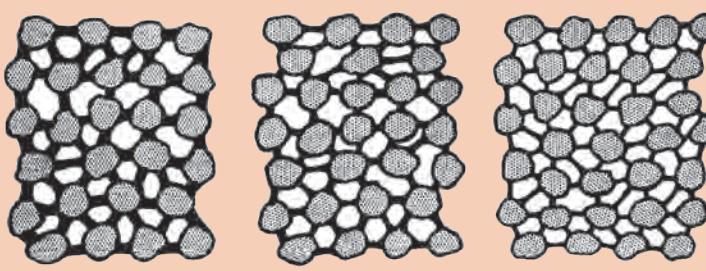


دانه یا ذرات ساینده

چسب

خلل و فرج

شکل ۲۹


ممولاً اطلاعات دقیق مربوط به مشخصات و ساختار سنگ روی برچسب سنگ توسط شرکت تولیدکننده حک می‌شود. این مشخصات استاندارد بوده و دارای مفهوم یکسان است به شکل زیر دقیق کنید:

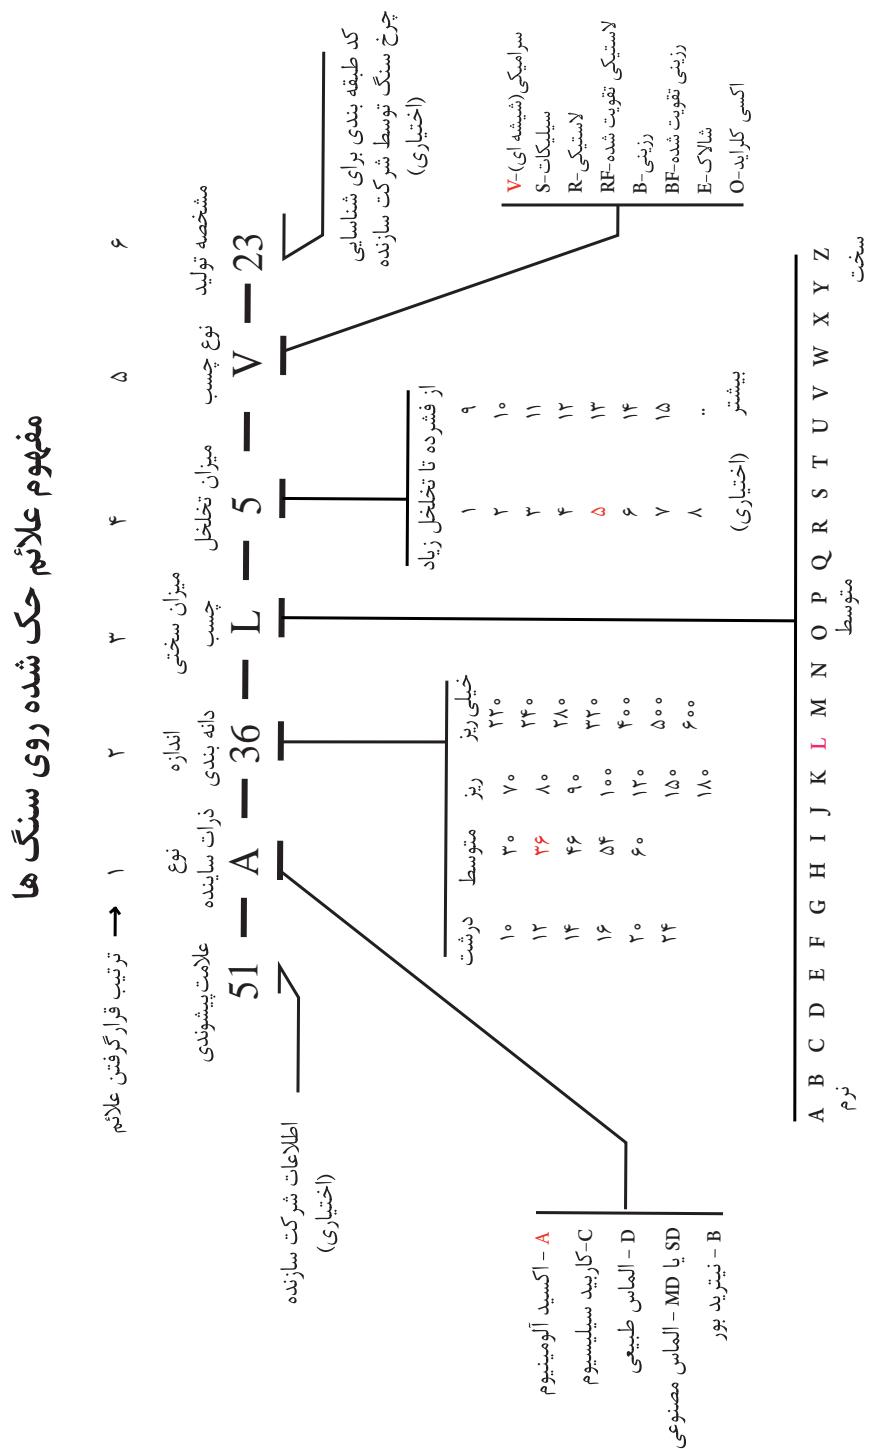

فعالیت



مشخصات سنگ شکل ۳۰ را بنویسید.

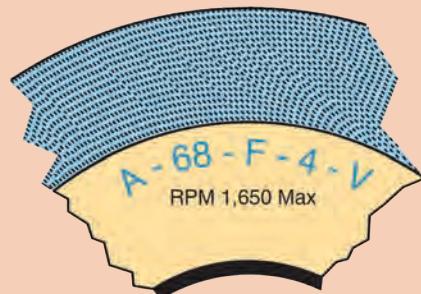

شکل ۳۰

نکته



در حال حاضر کیفیت سنگ‌های تولید شده در داخل کشور در خیلی از موارد بالاتر و یا در حد نمونه تولیدی خارجی است. با انتخاب و خرید سنگ‌های تولید داخل می‌توان به شکوفایی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کمک شایانی نمود.

فعالیت



در گروه‌های دو نفره، مشخصات سنگ‌های موجود در انبار را استخراج نموده و تحويل هنرآموز دهید.

نکات
کلیدی



۱ هرچه میزان سختی قطعه کار بیشتر باشد، جنس ذرات ساینده نیز سخت‌تر خواهد بود. به همین دلیل برای مواد سخت، سنگی استفاده می‌شود که جنس ذرات آن سخت باشد.

۲ اندازه ذرات ساینده با میزان صافی یا درجه کیفیت سطح رابطه مستقیم دارد. بنابراین هرچه اندازه ذرات ساینده، کوچک‌تر باشد میزان صافی سطح بیشتر خواهد بود.

۳ هرچه قطعه کار سخت‌تر باشد، سنگ نرم‌تر انتخاب می‌شود یعنی میزان سختی چسب به کار رفته در آن کمتر باشد.

۴ سنگ با شبکه‌بندی بزرگ‌تر برای سنگزنی مواد نرم و سنگ با شبکه‌بندی ریزتر برای سنگزنی مواد سخت‌تر به کار می‌روند.

پرسش



به پرسش‌های زیر به صورت تحقیقی پاسخ دهید.


■ چرا رنگ چرخ سنگ‌هایی که برای تیزکردن رنده‌های الماس به کار می‌رود سبز روشن است؟

■ چرا چرخ سنگ‌های مخصوص الماس تیزکنی، سریع‌تر مصرف می‌شوند.



مشخصات چرخ سنگ مناسب برای سنگزنی فولاد سخت با صافی سطح کاملاً پرداخت را در جدول زیر بتوانید.

دانه‌بندی (گرید)	استحکام چسب (سختی سنگ)	شبکه‌بندی (میزان تخلخل)	نوع ذرات ساینده

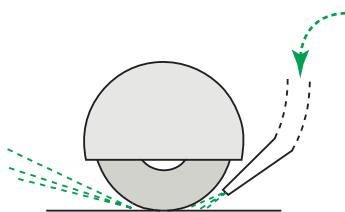


شکل ۳۱

خنک کاری در سنگزنی

در فرایند سنگزنی، استفاده از مایع خنک‌کننده همانند سایر فرایندهای برآهه‌برداری امری ضروری است. وظیفه خنک‌کننده در این فرایند، علاوه بر خنک کاری، هدایت ذرات جدا شده (برآهه‌ها و ذرات سنگ) است. مایع خنک‌کننده در تماس با سایر ترکیبات شیمیایی مانند چسب‌ها آلووده می‌شوند. این آلوودگی‌ها موجب می‌شوند که مایع خنک‌کننده عمر کوتاه‌تری داشته باشد.

انتخاب مایع خنک‌کننده: معمولاً مایع خنک‌کننده مورد استفاده در سنگزنی از ترکیب روغن‌های حل شونده با آب تهیه می‌شود. در دفترچه راهنمای هر دستگاهی نوع مایع خنک‌کننده را توصیه نموده است.

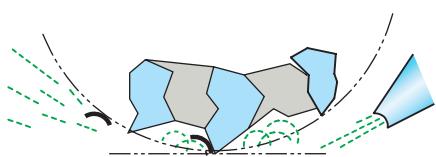

شکل ۳۲

نکات کاربردی در ساخت مایع خنک‌کننده

- نسبت آب و روغن حل شونده را مطابق با توصیه شرکت سازنده روغن رعایت کنید.
- حتماً روغن حل شونده را به آب اضافه نمایید.
- هم‌زمان با انجام عملیات مخلوط کردن، به طور پیوسته روغن مورد نیاز را به کل حجم آب مصرفی اضافه نمایید.
- از آلووده شدن روغن مصرفی جلوگیری کنید.
- از ساخت و آماده‌سازی مایع خنک‌کننده در مخزن دستگاه جداً پرهیز کنید.
- از آب با سختی بالا (دارای املاح معدنی زیاد) استفاده نکنید.
- دمای نگهداری از صفر تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد و در فضای سرپوشیده باشد.
- از ورود روغن‌های روانکار به روغن حل شونده جلوگیری کنید.
- اجزای دستگاه سنگزنی نظیر کارگیر مغناطیسی و بهویژه محفظه سنگ را در هنگام تعمیرات سالیانه باز و تمیز کنید.
- چربی‌گیری مخازن و ضدغوفونی کردن مجاری عبور دستگاه را چند نوبت در هر سال انجام دهید.
- حذف برآهه‌ها از مجاری و شیارهای دستگاه و همچنین مخزن در صورت مجهز نبودن به جداکننده مغناطیسی، الزامی است.



موضوع: تعویض مایع خنک کننده

مایع خنک کننده دستگاه سنگ را تعویض کنید.

- ۱ ابتدا کارگیر مغناطیسی و اطراف آن (داخل سینی) را به وسیله پارچه تنظیف کاملاً تمیز نمایید.
- ۲ ظرف مخصوص جهت تخلیه مایع خنک کننده آماده کنید.
- ۳ نازل مایع خنک کننده را از روی حفاظ سنگ جدا نموده و داخل ظرف مخصوص تخلیه قرار دهید.
- ۴ کلید پمپ مایع خنک کننده را روشن کنید تا مایع کاملاً تخلیه شود.
- ۵ صافی روی مخزن را جدا نموده و کاملاً تمیز نمایید.
- ۶ داخل مخزن را در صورت لزوم با مایع حلال شست و شو داده و به وسیله پارچه کاملاً تمیز کنید.
- ۷ نازل مایع خنک کننده را در محل خود نصب نمایید.
- ۸ بین ۸ تا ۱۰ ساعت اجازه دهید مخزن خشک شود تا محیطی عاری از باکتری به دست آید.
- ۹ نوع و اندازه مایع خنک کننده توصیه شده در دفترچه راهنمای تهیه و آماده سازی کنید.
- ۱۰ مایع را درون مخزن بریزید.
- ۱۱ دستگاه و وسائل را تمیز کرده و تحويل دهید.

نکته
کارگاهی



مایع خنک کننده که از مخلوط آب و روغن حل شونده هستند، در صورتی که برای مدت زیادی جریان نداشته باشد باکتری ها در این مایع شروع به رشد نموده و باعث انتشار بوی بد در فضای کارگاه می شود. برای جلوگیری از این حالت چنانچه از دستگاه استفاده نمی کنید. هر دو سه روز یک بار مدار مایع خنک کننده را روشن کنید تا مایع خنک کننده جریان یابد.

نکته ایمنی
و حفاظتی



- ۱ در هنگام آماده سازی و تعویض مایع خنک کننده حتماً از ماسک دهانی استفاده کنید.
- ۲ در هنگام تعویض مایع خنک کننده استفاده از دستکش الزامی است.
- ۳ در هنگام تعویض مایع خنک کننده بلا فاصله بعد از تخلیه مایع، کلید اصلی دستگاه را خاموش کنید.

نکته زیست محیطی



مایع خنک کننده تعویض شده را در مخازن مخصوص انبار کرده و سپس مطابق توصیه های شرکت سازنده آن را دفع کنید.

نکات
کلیدی



- ساخت برخی از مایع های خنک کننده برای کاربران مشکل است. در این موارد، شرکت سازنده مایع خنک کننده را به صورت آماده به بازار عرضه می کند.
- مایع های خنک کننده آماده، با نام های آب تراش، آب سنگ و ... به بازار عرضه می شوند. این محصولات نسبت به آب صابون از دوام بیشتری برخوردارند.



٣٣ شکل

عملیات سنگ زنی

برآهه برداری در سنگزنی شباهت‌های زیادی با فرزکاری دارد؛ با این تفاوت که جنس ابزار در سنگزنی از مواد ساینده است و تعداد دوران آن بسیار بیشتر از تیغه فرز است.

میزان باردهی عمقی

در دستگاه‌های سنگ‌زنی بار دهی عمقی به دو روش خودکار و دستی انجام می‌شود. میزان باردهی عمقی در هر رفت و برگشت به عوامل زیر بستگی دارد:

- | | | |
|-------|-------|---------------------------|
| | دلیل: | نوع دستگاه |
| | دلیل: | جنس قطعه کار |
| | دلیل: | استفاده از مایع خنک کننده |
| | دلیل: | شكل قطعه کار |
| ... | | ... |

با تحقیق در منابع مختلف فعالیت‌های زیر را انجام دهید.

- دو مورد جای خالی عوامل تأثیرگذار را کامل کنید.
 - برای هر یک از عوامل تأثیرگذار حداقل یک دلیل بنویسید.

فعالیت



نکته کارگاه



آنچه که مسلم است، تحریکاری و تحریر یک سنگزون، در انتخاب میزان پارده، عمقی دسته، تأثیر مستقیم دارد.


زماني، که از پاردهٔ خود کار استفاده می‌شود میزان باز عمقی، یا پیش روی در هر رفت و پرگشت از جدول زیر انتخاب می‌شود.

جنس قطعه کار	مقدار پیش روی عمقی بر حسب mm	توصیه ها
فولاد با سختی متوسط	۰/۰۷۵ تا ۰/۱۲۵	مایع خنک کننده لازم است
فولاد سخت - فولا زنگ نزن	۰/۰۲۵ تا ۰/۱۲۵	مایع خنک کننده لازم است + تیز کردن سنگ
چدن	۰/۰۱۵ تا ۰/۰۵	مایع خنک کننده لازم نیست در صورت لزوم خنک کننده هوا به صورت مکشی
آلومینیوم	۰/۰۱۲۵ تا ۰/۱۲۵	چرخ هایی که دانه بندی درشت دارند و متخلخل هستند به کار گرفته شود
فلزات غیر آهنی	۰/۰۰۷۵ تا ۰/۰۱۲۵	



موضوع: سنگ زنی


قطعه مطابق شکل زیر را پس از فرزکاری، مطابق نقشه سنگ زنی کنید.

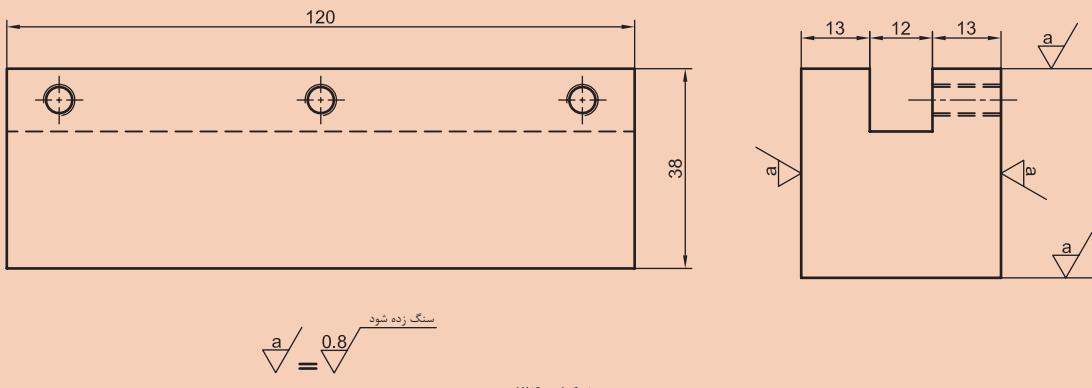

شکل ۳۴

مراحل کار:

- ۱** ابتدا قطعه ساخته شده در مرحله فرزکاری را کنترل کنید که مطابق نقشه نهایی فرزکاری باشد.

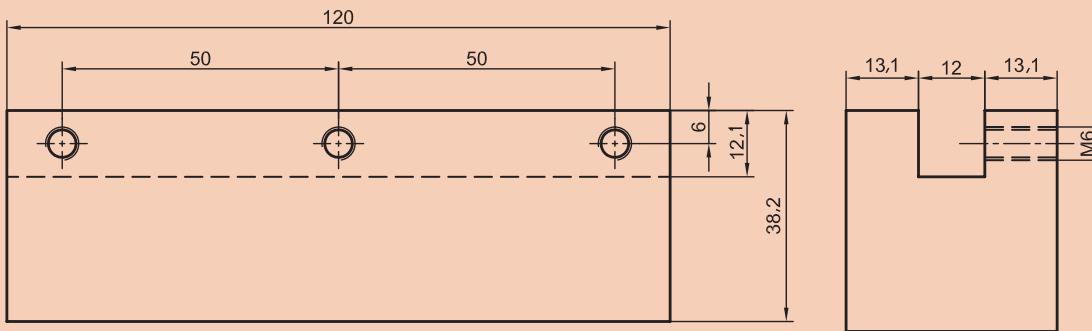


شکل ۳۵

- ۲** ماسک دهنی و عینک ایمنی را روی صورت خود قرار دهید.

- ۳** کلیدهای کارگیر مغناطیسی و سیستم خنک کننده را کنترل کنید که خاموش باشند.

- ۴** فلکه سوپرت عمودی را چرخانده تا سنگ به بالاترین حد خود برسد.

- ۵** روی کارگیر مغناطیسی را با استفاده از یک پارچه تنظیف کاملاً تمیز نمایید.

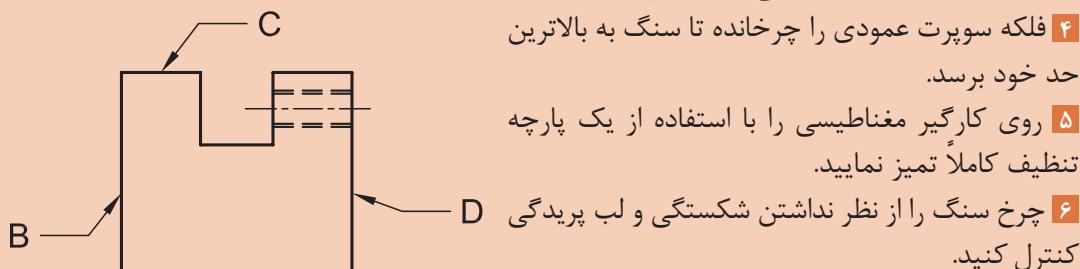

- ۶** چرخ سنگ را از نظر نداشتن شکستگی و لب پریدگی کنترل کنید.

- ۷** سطح زیرین قطعه کار (سطح A) را روی سطح کارگیر مغناطیسی قرار دهید. طوری که سطح C رو به بالا قرار گیرد و کلید مغناطیس را روشن کنید.

شکل ۳۶

- ۸** فلکه سوپرت عمودی را چرخانده تا سنگ به ۱۰ میلیمتری بالای قطعه کار برسد.
- ۹** فلکه میز طولی را چرخانده تا سنگ از انتهای قطعه کار ۵۰ میلیمتر جلوتر برود سپس پیج تنظیم انتهای کورس (سمت چپ) را باز نموده و حرکت دهید تا فرمان دهنده هیدرولیکی را به سمت راست حرکت دهد. در همین نقطه، پیج تنظیم را سفت کنید.
- ۱۰** فلکه میز طولی را چرخانده تا سنگ از ابتدای قطعه کار ۵۰ میلیمتر عقب تر برود، سپس پیج تنظیم ابتدای کورس (سمت راست) را باز نموده و حرکت دهید تا فرمان دهنده هیدرولیکی را به سمت چپ حرکت دهد. در همین نقطه پیج تنظیم را سفت کنید.
- ۱۱** کلید سنگ را روشن کنید.
- ۱۲** سیستم هیدرولیک را روشن کنید.
- ۱۳** شیرهیدرولیک را به آهستگی باز کنید تا میز شروع به حرکت کند.

نکته



طول کورس را کنترل کنید که همان مقدار تنظیم شده باشد.

- ۱۴** فلکه حرکت عرضی میز را حرکت داده تا سنگ روی قطعه کار قرار گیرد.
- ۱۵** فلکه سوپرت عمودی را حرکت دهید تا سنگ با قطعه کار مماس شود سپس ورنیه را روی صفر تنظیم کنید. توجه کنید که هنگام مماس کردن باید میز حرکت رفت و برگشتی آرام داشته باشد.
- ۱۶** میز را در ابتدای کورس متوقف کرده و به اندازه $۰/۰۳$ میلیمتر بار عمقی را تنظیم کنید.
- ۱۷** کلید مایع خنک کننده را روشن کنید.
- ۱۸** شیرهیدرولیک را باز کنید تا دستگاه شروع به براده برداری نماید و اجازه دهید تا قطعه به طور کامل براده برداری تمام شود.
- ۱۹** سنگ را در انتهای کورس متوقف کنید و سطح قطعه را کنترل کنید، در صورتی که تمام سطح، براده برداری نشده باشد مجدداً $۰/۰۳$ میلیمتر بار عمقی را تنظیم و عمل براده برداری را انجام دهید.
- ۲۰** پس از پایان براده برداری سطح C، سنگ را در ابتدای قطعه متوقف نموده و سیستم هیدرولیک و مایع خنک کننده و مغناطیس را قطع کنید.
- ۲۱** قطعه را اندازه گیری کنید. عددی که به دست خواهد آمد حدود $۳۸/۱۴$ است عدد به دست آمده را یادداشت کنید.
- ۲۲** کارگیر مغناطیسی را با استفاده از یک پارچه تمیز کنید و سطح C قطعه کار را روی کارگیر مغناطیسی در موقعیت قبلی قرار دهید و کلید مغناطیس را روشن کنید.
- ۲۳** سطح A همانند سطح C در پنج مرحله براده برداری کنید تا به اندازه ۳۸ میلیمتر برسد در مرحله آخر اجازه دهید سنگ چند بار روی قطعه کار بدون بار حرکت کند.
- ۲۴** قطعه کار را از کارگیر مغناطیسی جدا کنید و مجدداً آن را اندازه گیری نمایید.
- ۲۵** سطوح D و B را همانند دو سطح دیگر براده برداری کنید.

نکات
کلیدی



نکات ایمنی
و حفاظتی



- ۲۶ پس از پایان عملیات براده برداری به وسیله یک سوهان نرم لبه های تیز قطعه را سوهان بکشید تا پلیسه های احتمالی و تیزی لبه ها از بین برود.
- ۲۷ کلید اصلی را خاموش و دستگاه را تمیز کنید.

هنگام جدا کردن قطعه از کارگیر مغناطیسی به علت وجود پسماند مغناطیسی قطعه به سختی جدا خواهد شد برای جدا شدن آسان کمی قطعه کار را به طرفین کج نموده و سپس جدا نمایید.



- هنگام جدا کردن قطعه کار از کارگیر مغناطیسی داشتن دستکش ضروری است.
- بدون ماسک و عینک هرگز کار را شروع نکنید.
- در هنگام بروز حوادث حتماً از کلید قطع کن اضطراری استفاده نمایید.
- هیچ گاه با چرخ سنگی که دارای لب پریدگی و یا ترک است کار نکنید.
- در هنگام سنگ زنی قطعات بزرگ و سنگین پوشیدن کفش ایمنی ضروری است.
- در هنگام کار با سنگ هرگز سر خود را به سمت چرخ سنگ خم نکنید.

شکل ۳۷

تیز کردن چرخ سنگ

حفره های چرخ سنگ بعد از مدتی استفاده توسط ذرات فلزات نرم پر شده و به اصطلاح سنگ کند می شود در این هنگام باید توسط ابزار مخصوص که دارای سختی بالایی هستند یک لایه از سطح چرخ سنگ جدا شود تا ذرات ساینده جدید جایگزین ذرات قبلی شوند. این عمل را تیز کردن (Dressing) می گویند.



شکل ۳۸



موضوع: تیز کردن چرخ سنگ

مراحل انجام کار

۱ ابتدا ماسک دهنی و عینک ایمنی را روی صورت خود قرار دهید.

۲ فلکه سوپرت عمودی را چرخانده و سنگ را به بالاترین نقطه منتقل کنید.

۳ کارگیر مغناطیسی را به وسیله پارچه کاملاً تمیز کنید.

۴ الماس سنگ تیزکن را طوری روی کارگیر مغناطیسی قرار دهید که با محور سنگ زاویه ۱۵ تا ۲۰ درجه داشته باشد.

۵ کلید مغناطیسی را روشن کنید.

۶ سنگ را حرکت دهید تا به نزدیکی قطعه کار برسد.

۷ فلکه حرکت طولی میز را حرکت دهید تا الماس مطابق شکل بالا قرار گیرد.

۸ حرکت طولی میز را قفل کنید.

۹ سنگ را روشن کنید.


۱۰ سنگ را با الماس مماس کنید و به وسیله فلکه مخصوص (سیاه رنگ) باز عمقی را روی ۱۰٪ میلی متر تنظیم کنید.

۱۱ با استفاده از فلکه حرکت عرضی میز را حرکت دهید تا کل عرض چرخ سنگ تراشیده شود.

۱۲ چرخ سنگ را بازبینی کنید اگر تمام نقاط سنگ تراشیده شده بود نیاز به ادامه نیست در صورتی که سنگ هنوز کاملاً تحت نشده بود مجدداً ۱۰٪ میلی متر باردهی کنید و مرحله قبلی را تکرار کنید.

۱۳ پس از اتمام مرحله تیزکاری، سنگ را با استفاده از فلکه سوپرت عمودی حرکت دهید تا در بالاترین نقطه خود قرار گیرد. (شکل ۴۱)

۱۴ دستگاه را خاموش و کارگیر مغناطیسی را تمیز کنید.

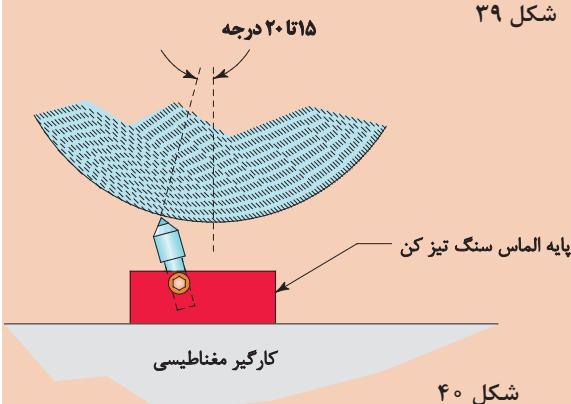

شکل ۴۱



■ باقی ماندن ذرات سنگ روی سطح کارگیر مغناطیسی باعث صدمه رساندن به آن می شود.

■ پس از تمیز کردن سطح کارگیر مغناطیسی با پارچه، دست خود را به آرامی روی سطح کارگیر بشید این روش بهترین راه برای تشخیص باقی ماندن ذرات سنگ روی کارگیر است.



شکل ۴۲




■ باردهی بیش از حد، موجب کج شدن سنگ تیز کن شده و احتمال شکستن سنگ زیاد خواهد بود.

■ هیچ گاه بدون ماسک و عینک اقدام به تیز کردن چرخ سنگ نکنید.






موضوع: سنگ زنی قطعات مربوط به پروژه
قطعات مربوط به پروژه (گیره) را مطابق نقشه سنگ زنی کنید.

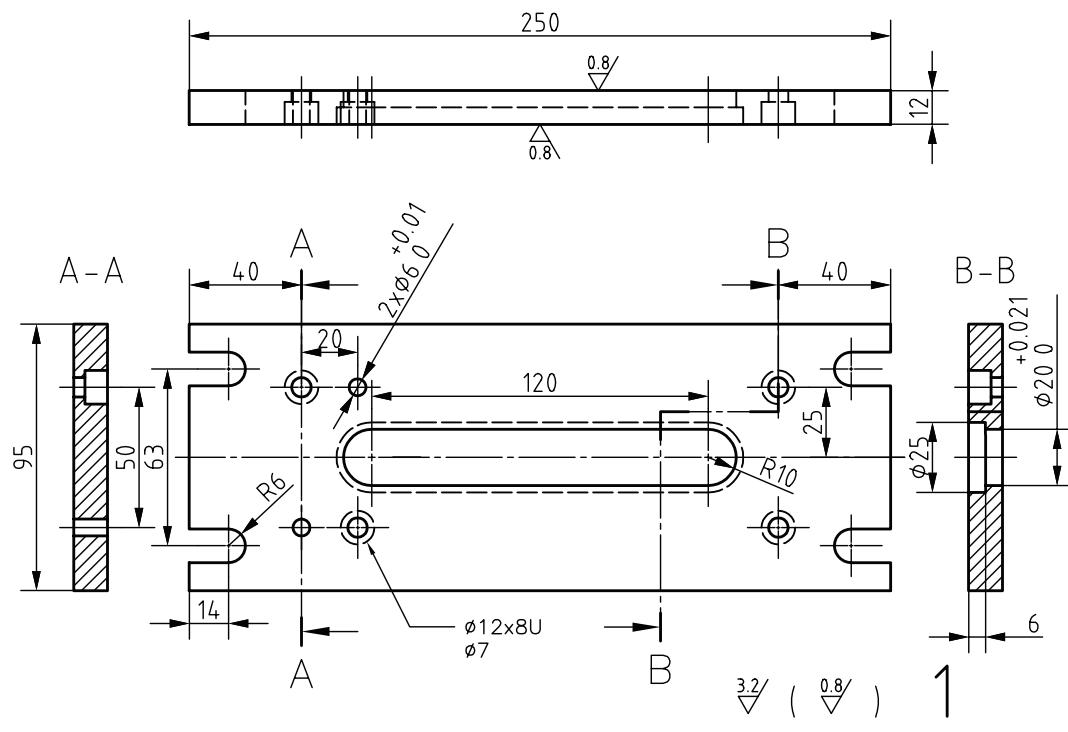


شکل ۴۳

سنگ زنی

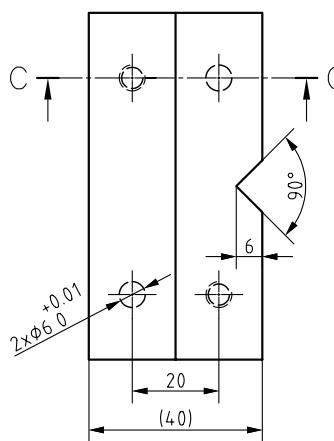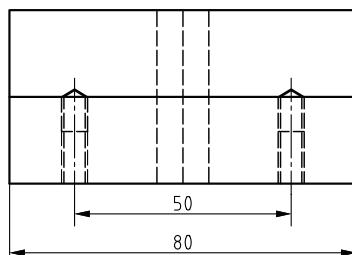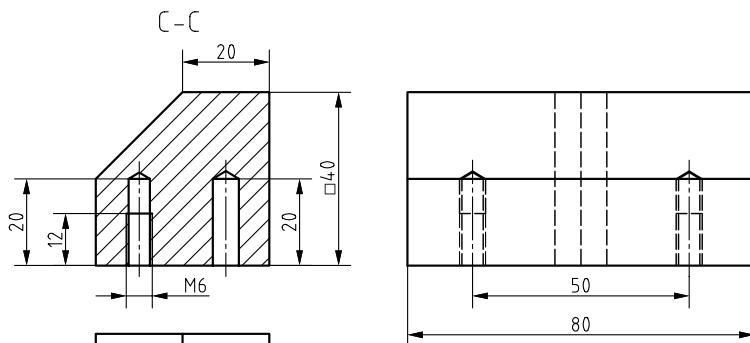


2

شکل ۴۴

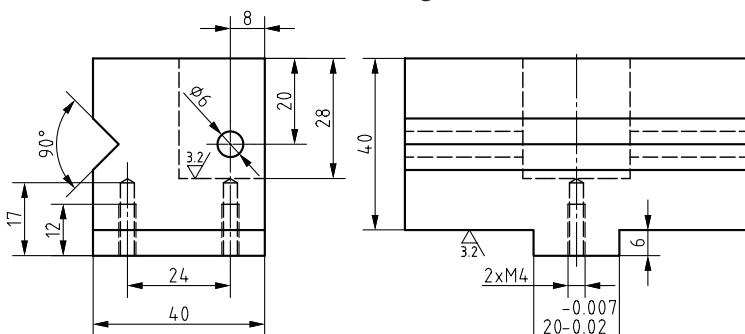


شکل ۴۵

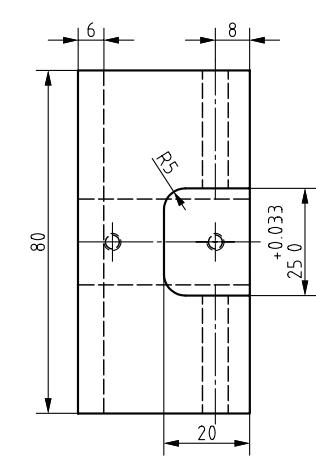

شکل ۴۶



شکل ۴۶

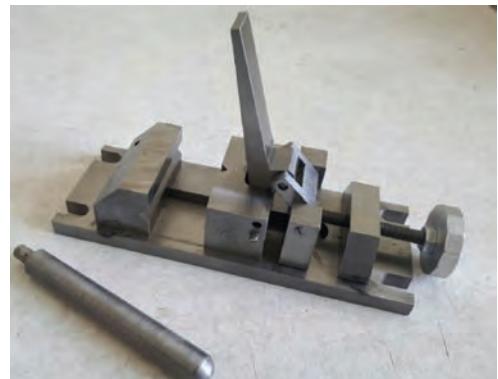

شکل ۴۷

به یکی از دستاوردهای چهل ساله انقلاب شکوهمند اسلامی توجه کنید.

ارزش افزوده صنعت





تن در سال ۲۰۱۷ به ۲۱/۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ رسیده است که رشد ۵ برابری یافته و ایران را در رتبه ۱۳ دنیا قرار داده است.


براساس گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، تولید آلومینیوم حدود ۱۰ برابر شده و ایران جایگاه ۱۹ دنیا را دارد و همچنانی تولید سیمان ۱۴ برابر شده و ایران اکنون یازدهمین کشور دنیاست. در چهل سال گذشته تولید تایر رشد ۷/۵ برابری نسبت به سال ۵۷ داشته و در حوزه لوازم خانگی، تولید یخچال ۱۰ برابر، تولید تلویزیون ۶۰ برابر و تولید ماشین لباسشویی ۷۴ برابر شده است.


ارزش افزوده بخش صنعت به معنای ارزش مجموع تولیدات بخش‌های صنعتی کشور است. آمارهای بانک جهانی براساس قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰، نشان از رشد حدود ۶ برابری ارزش افزوده بخش صنعت پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارد. در سال ۵۷ مجموع واحدهای صنعتی کشور ۸۹۰ واحد بوده است که اکنون به بیش از ۸۴ هزار واحد رسیده و اکنون ۲۹۵ شهرک صنعتی در کشور فعال است. به گزارش انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد صنعتی ایران از ۴/۲ میلیون




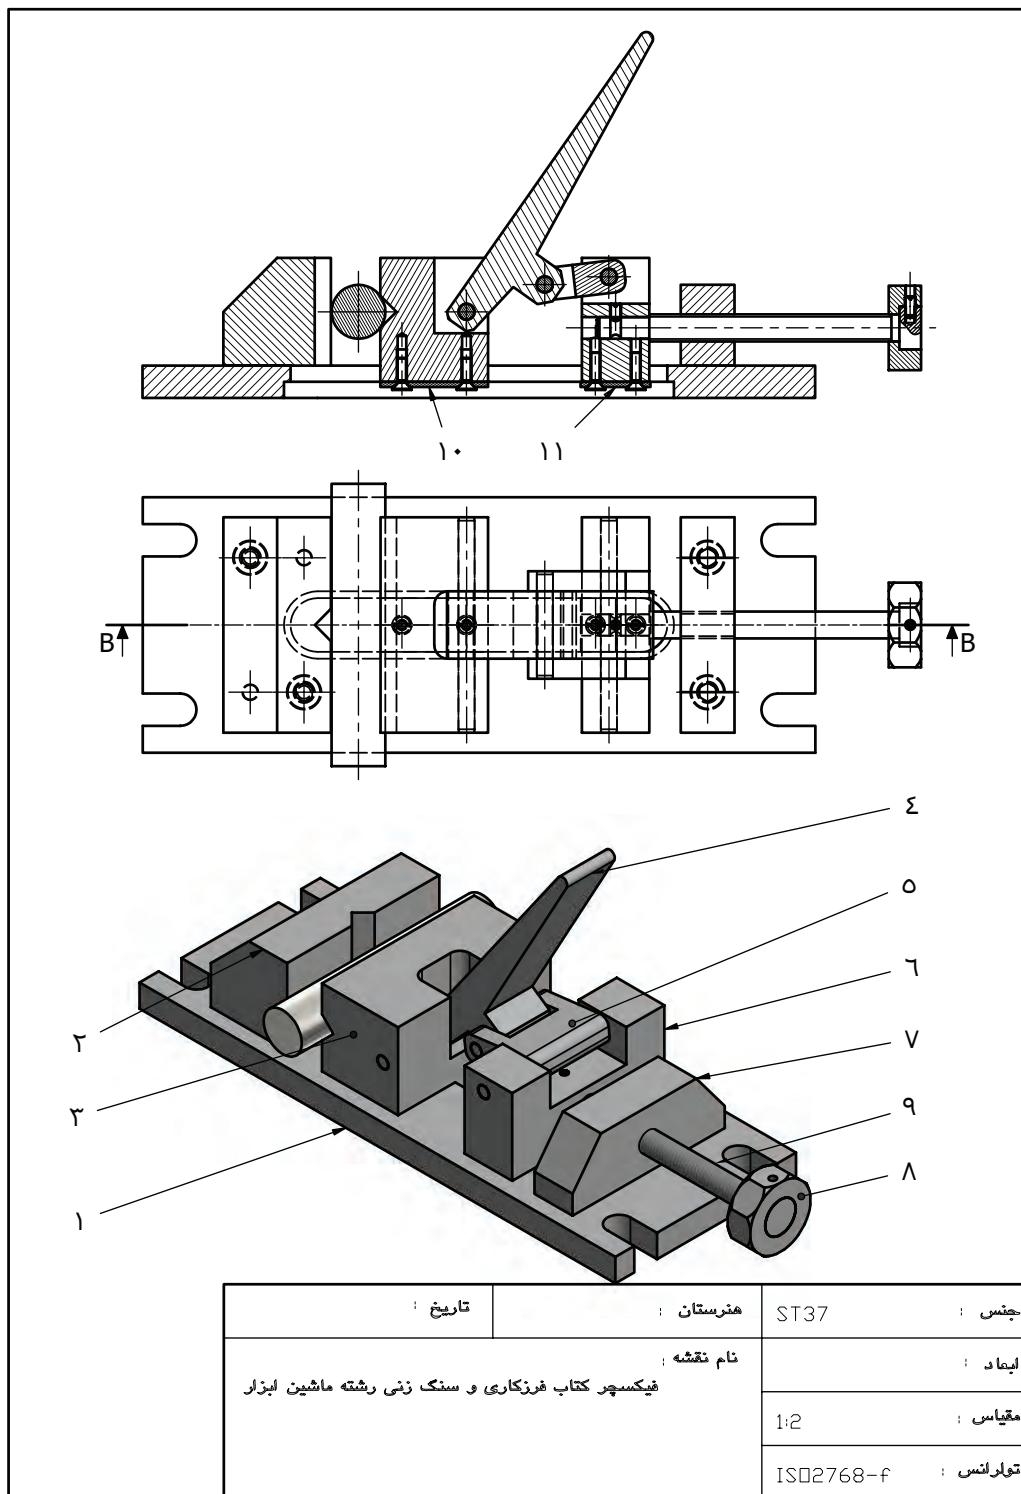

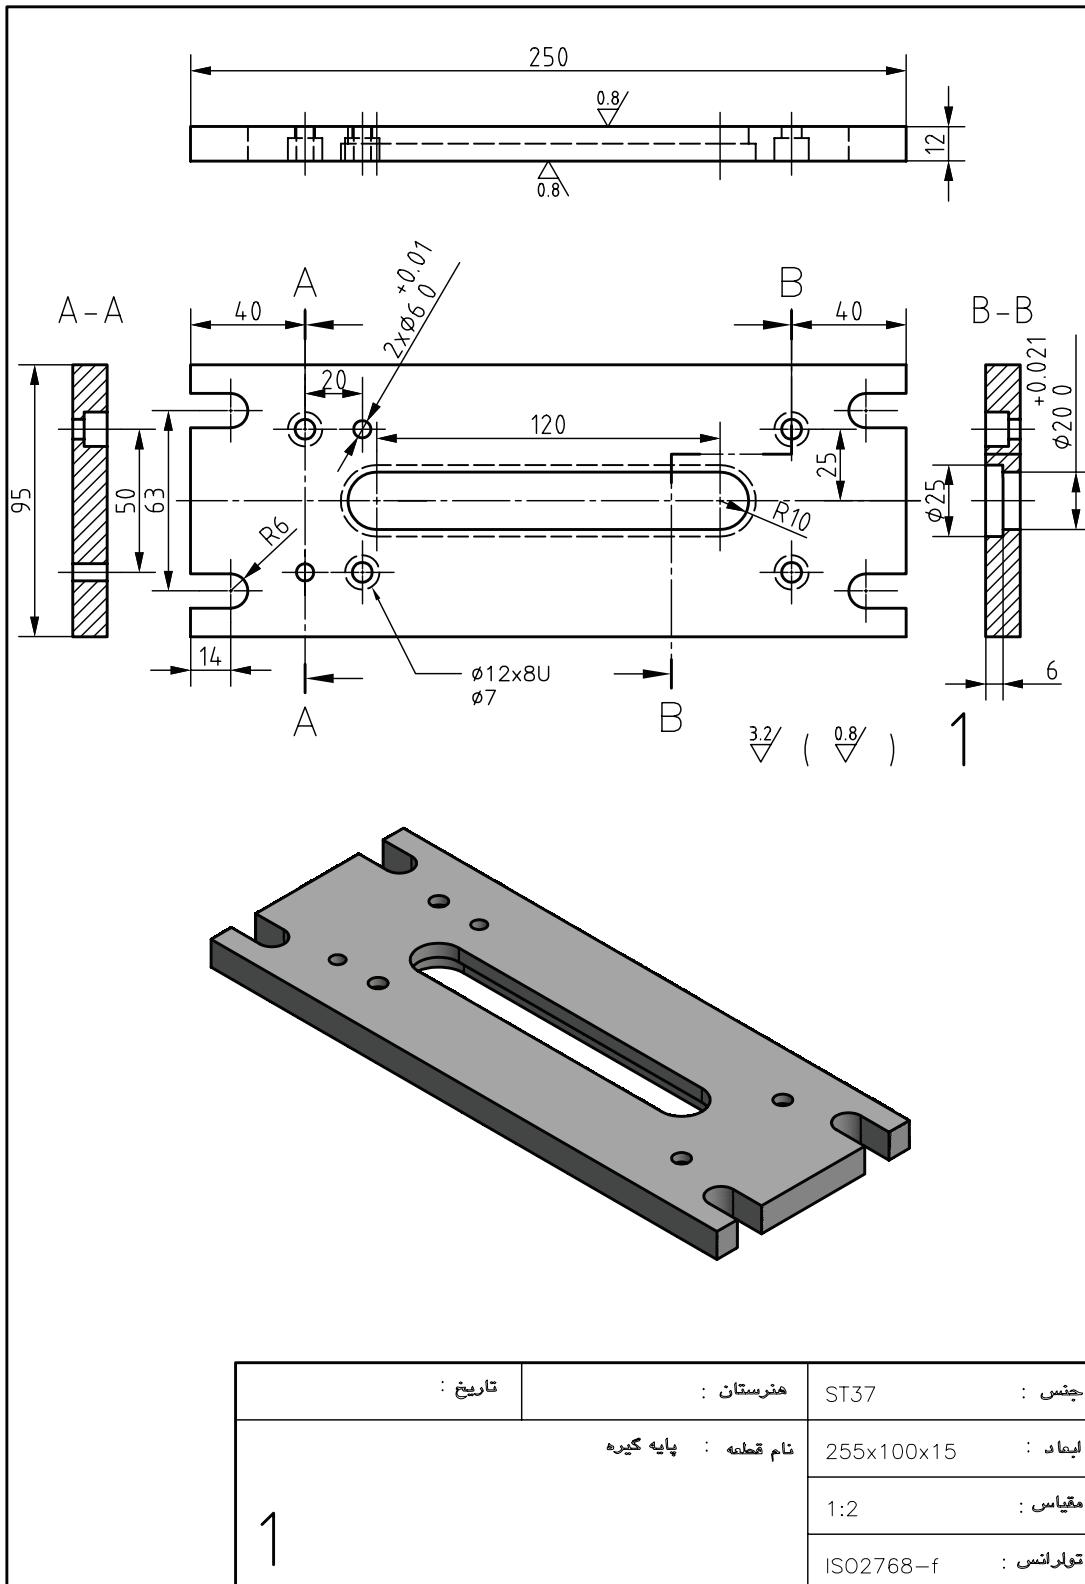

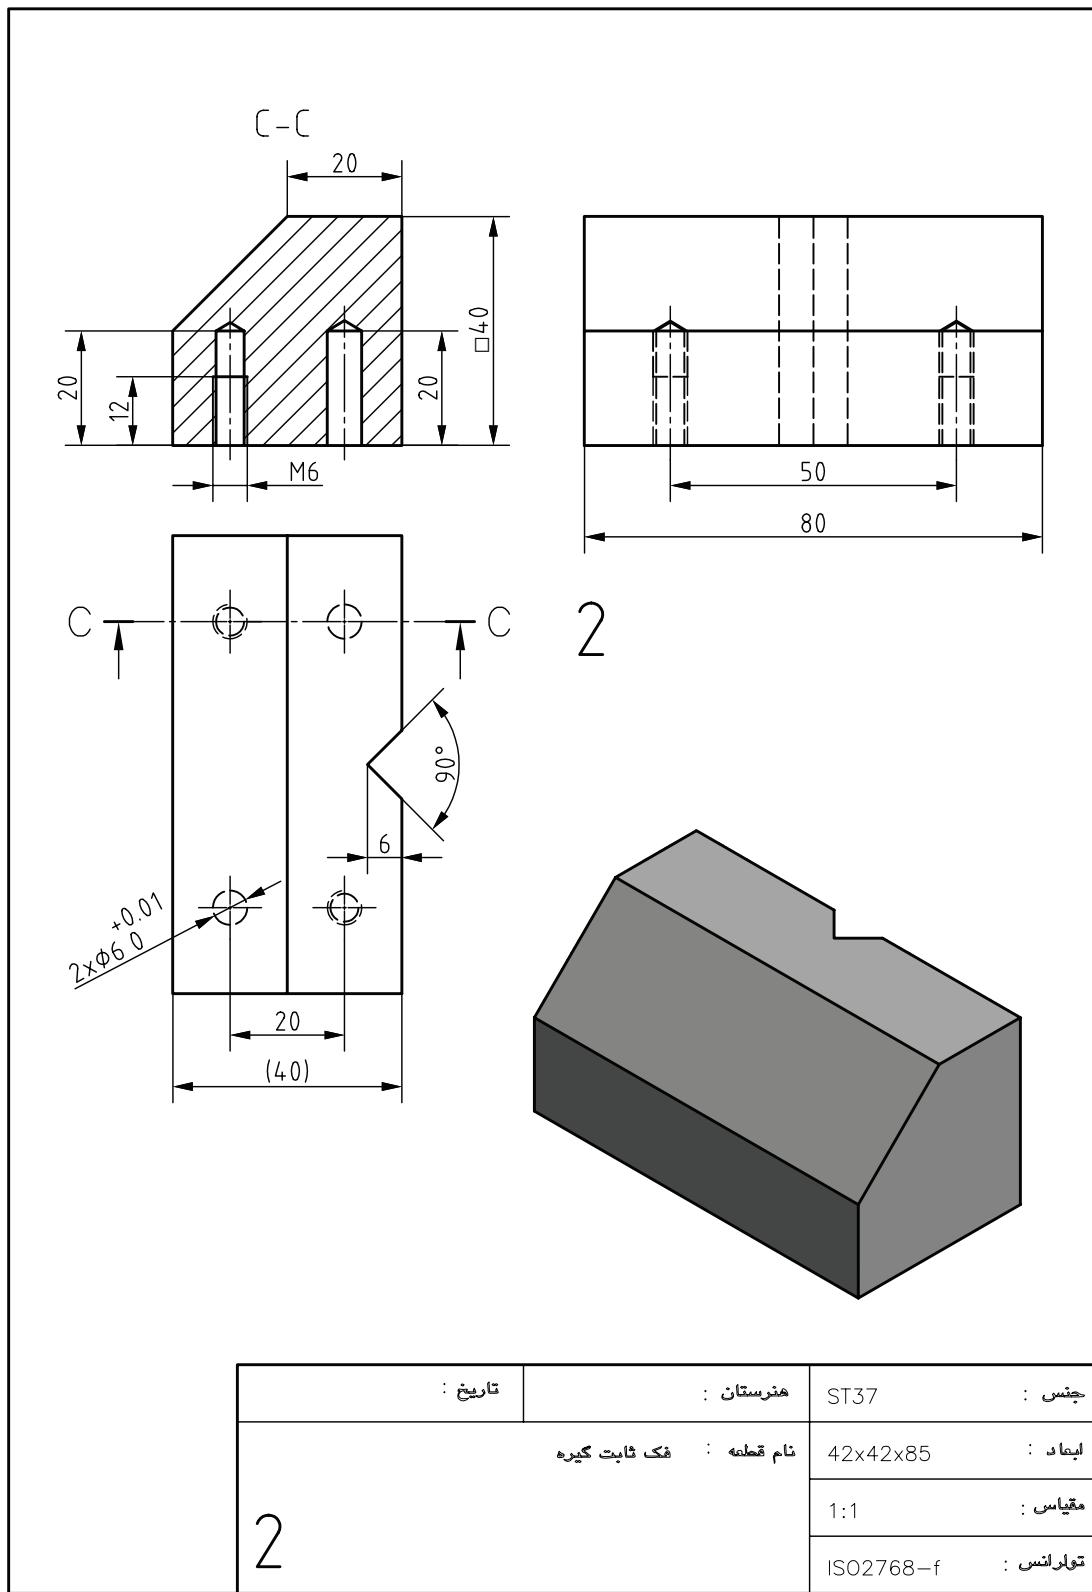


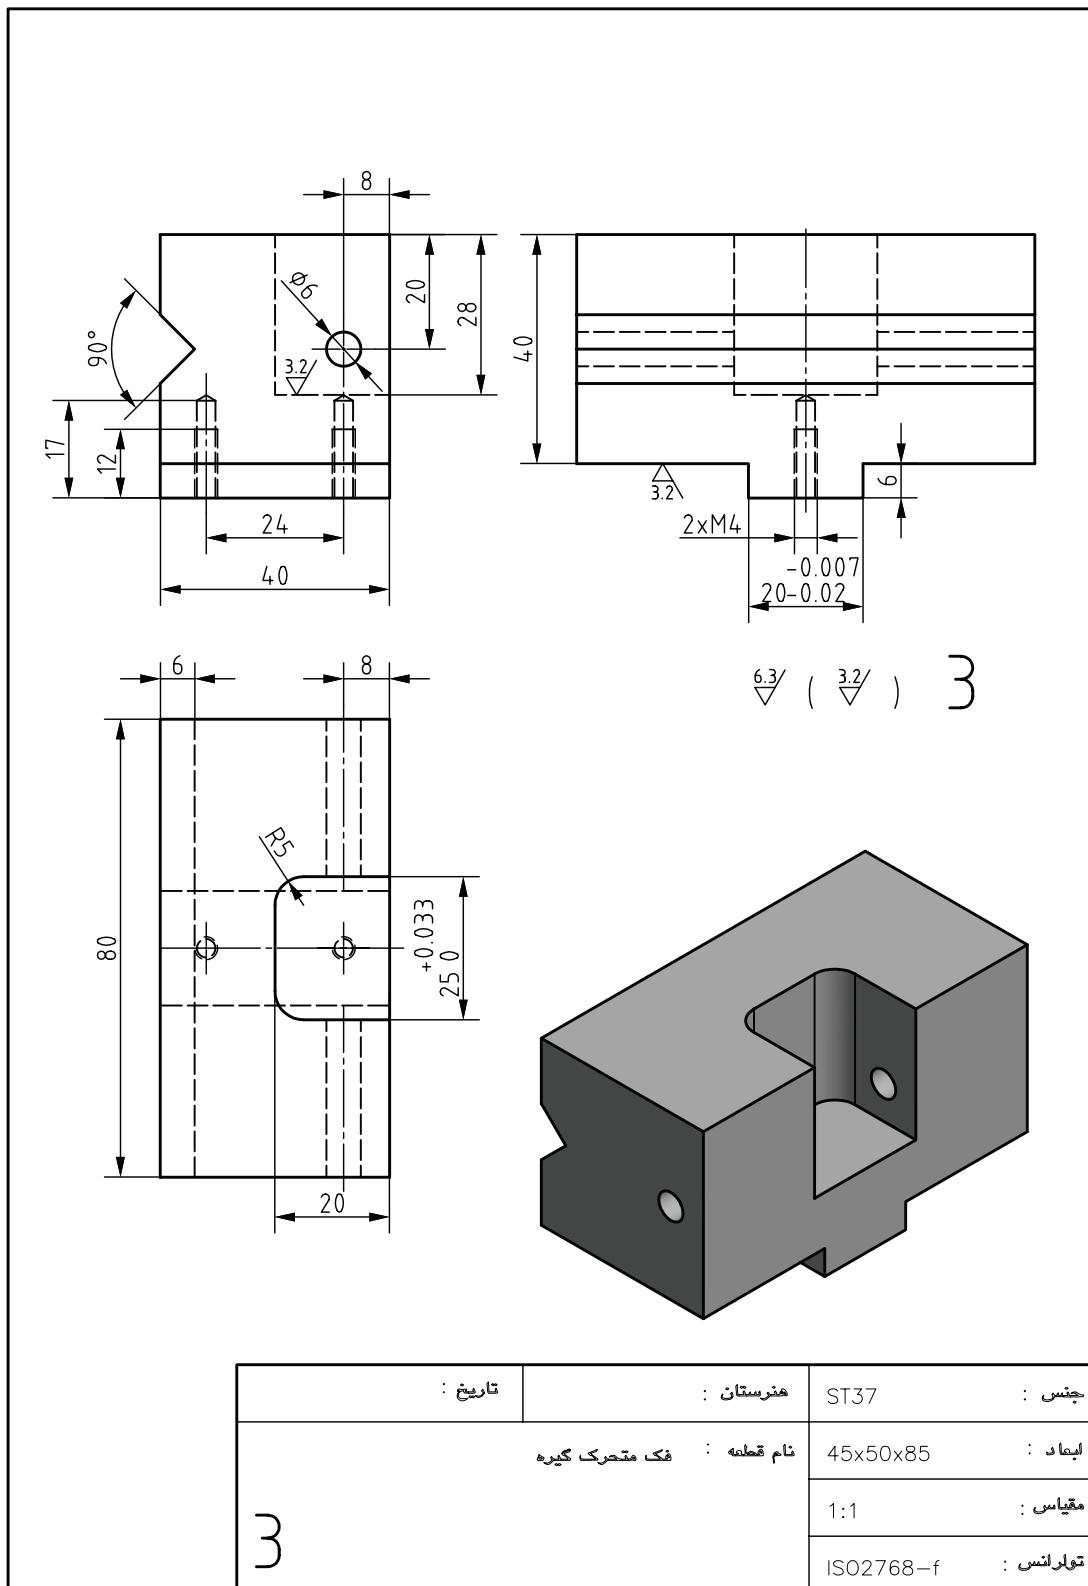

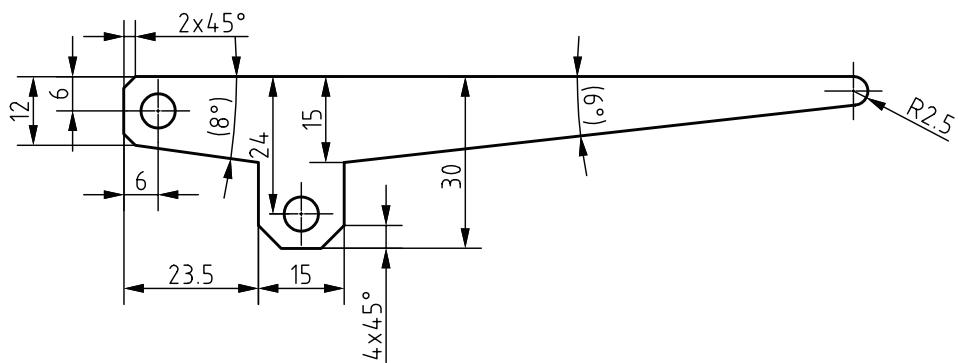


Fixcher

4

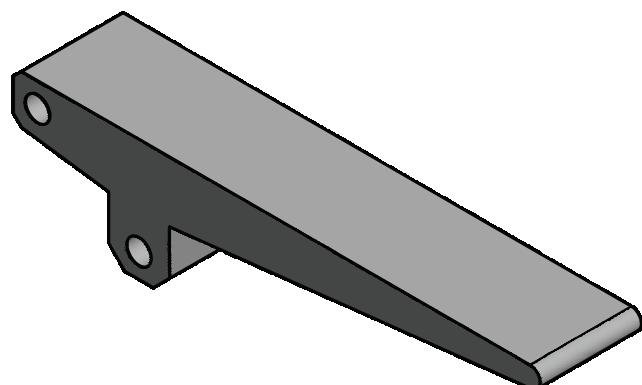



تاریخ :	هندستان :	جنس :
	ST37	
نام قطعه :	دسته کیره	ابعاد :
	28x32x135	
	1:1	مقیاس :
4	ISO2768-f	تولیدنیس :

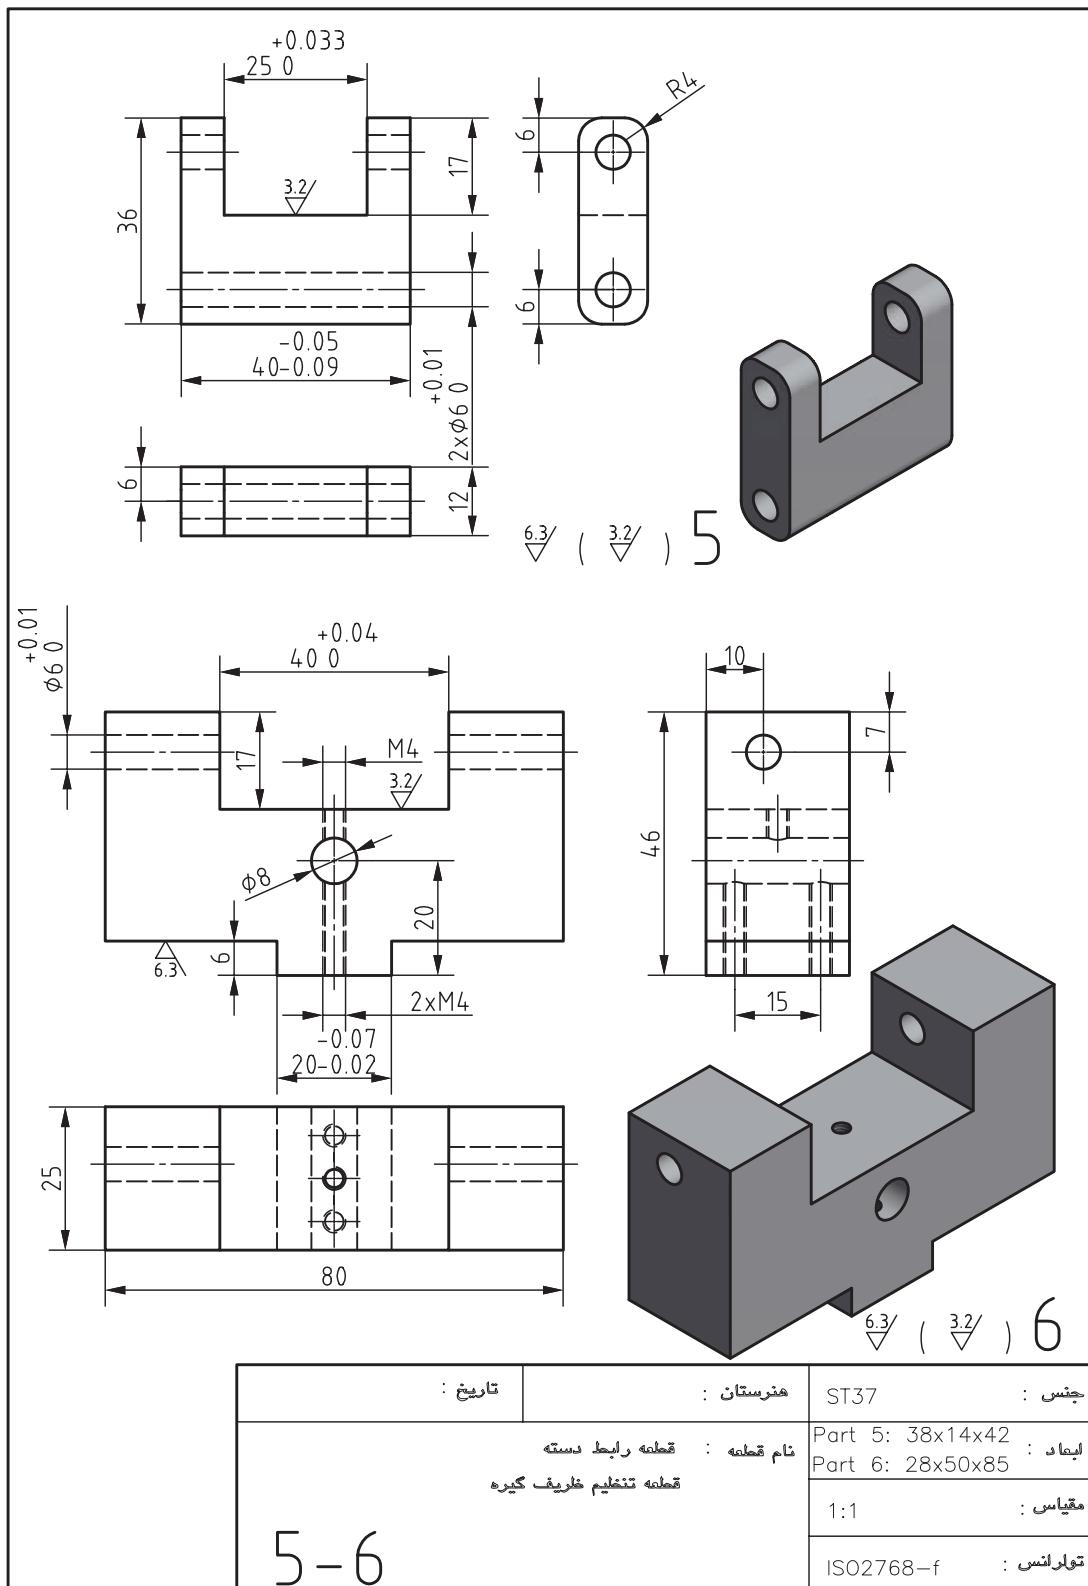


جنس :	ST37	هنرستان :	تاریخ :
بعاد :	Part 5: 38x14x42 Part 6: 28x50x85	نام قطمه :	قطعه ربط دسته قطعه تنخلیم خریف کیره
مقیاس :	1:1		
تولارانس :	ISO2768-f		

5-6




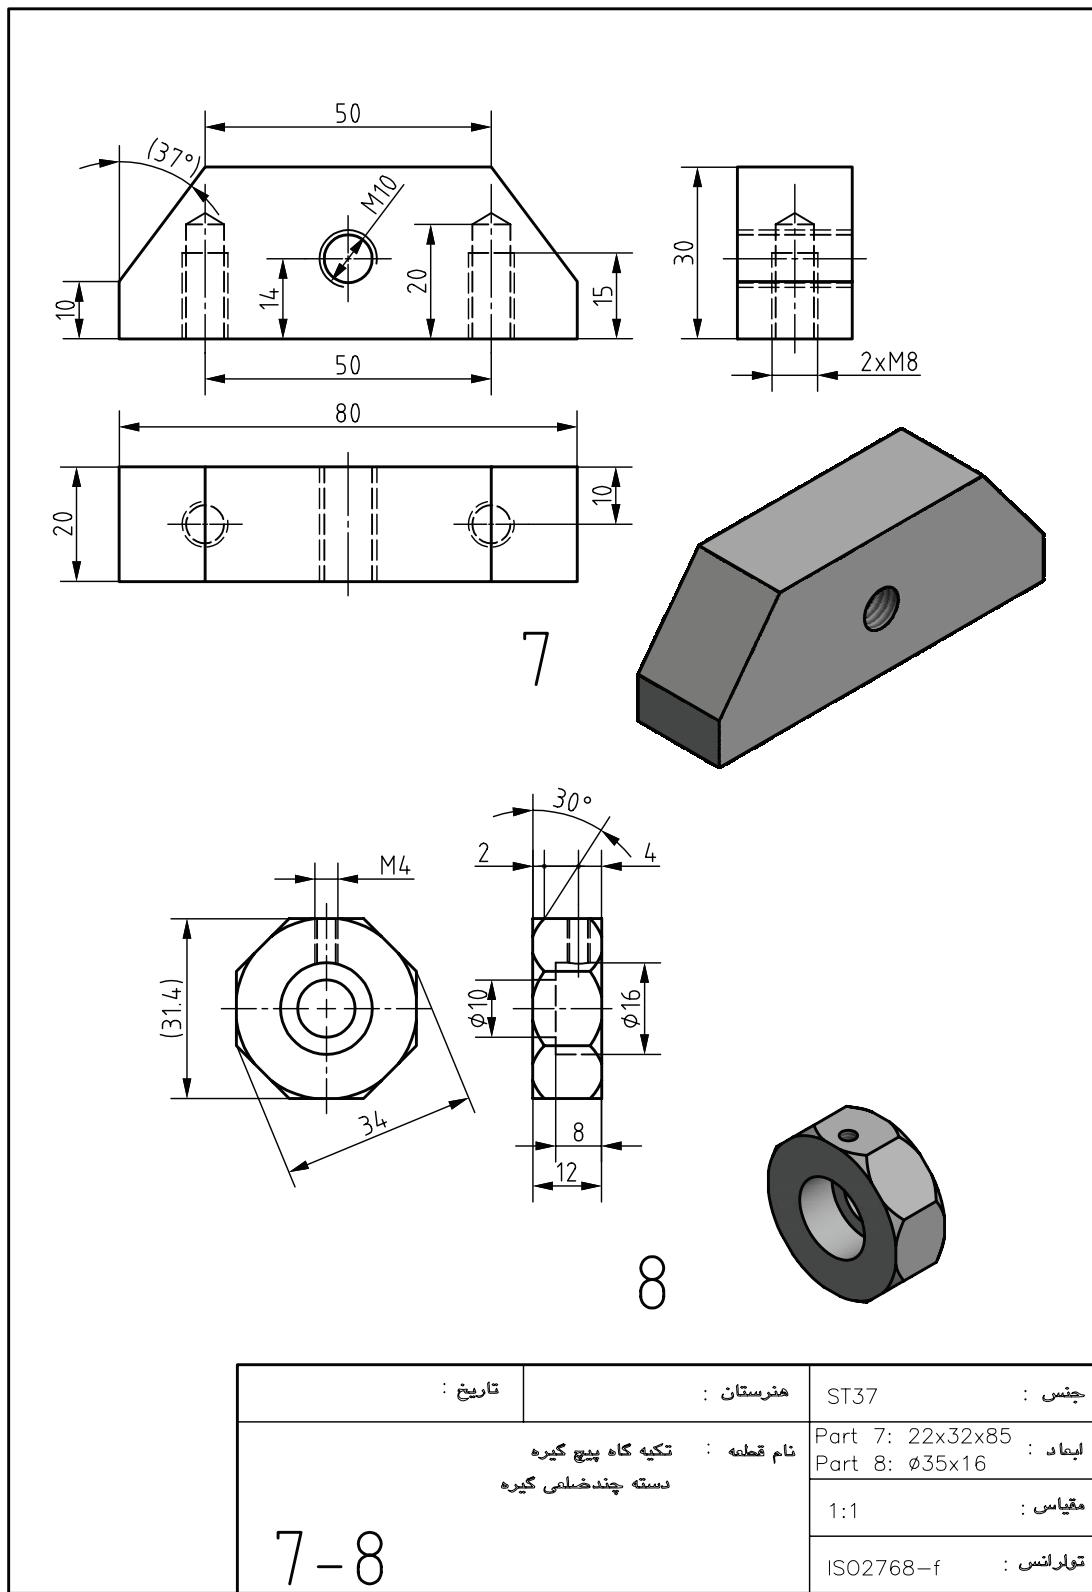


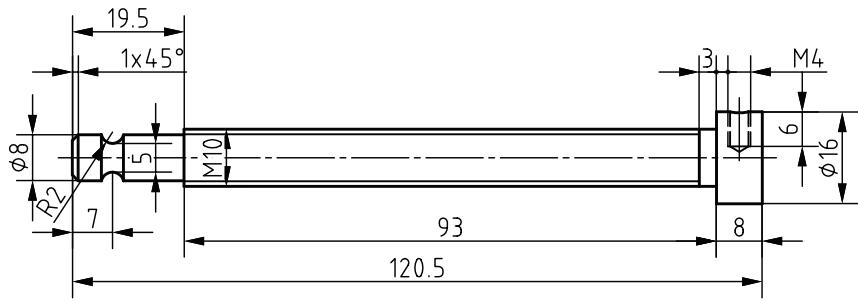

9

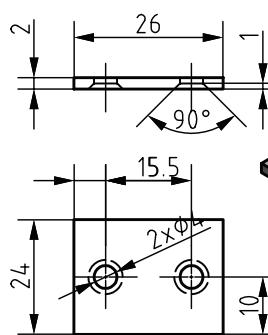

11

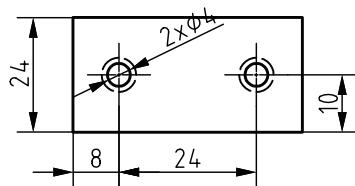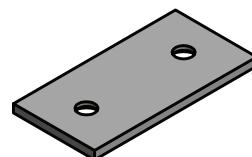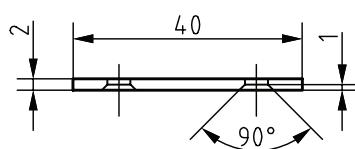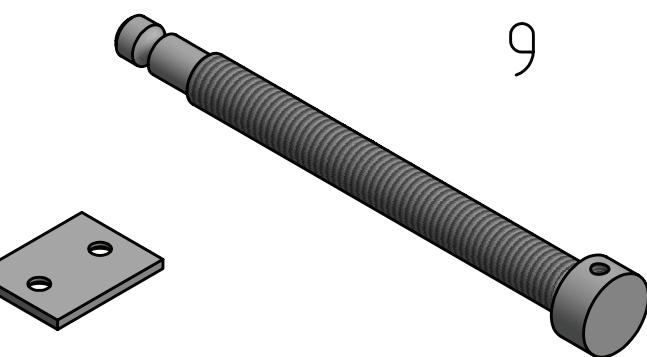


10

جنس :	ST37	هنرستان :	تاریخ :
لبعاد :	Part 9: ø18x125 22x28x4-22x42x4	نام قطمه :	بیچ تنظیم خلیف گیره
مقیاس :	1:1	صفحه پشت بند ۱	
تولارانس :	ISO2768-f	صفحه پشت بند ۲	

9-10-11

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: سنگ‌زنی سطوح تخت

نمونه و نقشه کار:

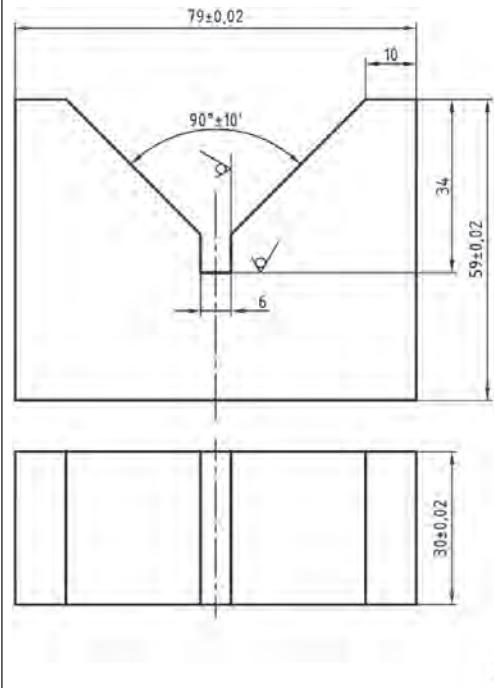

نقشه کار: سنگ‌زنی در سطوح تخت

سنگ‌زنی قطعات با دستگاه سنگ تخت مطابق نقشه شاخص عملکرد: ۱- ابعاد مطابق نقشه ۲- کیفیت سطح مطابق نقشه

شرایط انجام کار:

- ۱- در محیط کارگاه
- ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس
- ۳- تهويه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$
- ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار
- ۵- وسائل ایمنی استاندارد
- ۶- زمان ۸ ساعت

مواد مصرفی: جنس قطعه از فولاد S437

ابزار و تجهیزات: دستگاه سنگ تخت و متعلقات - کولیس ۰/۰۵ با گستره اندازه‌گیری ۱۵۰ میلی‌متر - کمان اره - سوزن خط‌کش پایه‌دار و معمولی - سنبه‌نشان - چکش - گیره موازی - میز کار - کات کبود - وسایل تمیزکاری - قطعه کار - نقشه کار - میکرومتر ۱/۰ با گستره (۷۵-۱۰۰)، (۵۰-۷۵)، (۵۰-۲۵) - زبری‌سنگی مقایسه‌ای - وسایل کمکی برای بستن قطعه کار

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده‌سازی قطعه کار	۱	
۳	آماده‌سازی دستگاه	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	انجام عملیات سنگ‌زنی	۲	
شاخص‌هایی هایی غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:			
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار			
۲- مسئولیت پذیری			
۳- مدیریت مواد و تجهیزات			
۴- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ			
۵- تمیزکردن وسایل و محیط کار			
۶- پایندگی به الزامات نقشه			
* میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

منابع و مأخذ

- برنامه درسی رشته ماشین ابزار - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۹۴ میلر، رکس، حجتی، احمد و دیگران، ۱۳۷۷، دانشنامه ماشین کاری ۲، چاپ اول، انتشارات فنی ایران صافی محمد علی، (۱۳۹۲)، فرزکاری جلد اول کد ۶۰۳/۶، فرزکاری ۱، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- غلامرضايی حميد، (۱۳۹۴)، رسم فنی تخصصی کد ۴۸۸/۸، رسم تخصصی، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- صفی محمد علی، (۱۳۷۶)، کتاب درسی فرزکاری، فرز ۱ (چاپ اول)، تهران، نشر مدیریت پژوهش مهرزادگان محمد، (۱۳۹۴)، اندازه‌گیری دقیق، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- جورج ای. دیتر، (۱۹۸۸)، متابولرژی مکانیکی، شهره شهیدی (۱۳۹۲)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی فیسچر اولریچ، (۱۹۹۲)، تبلن بوج متال، جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی، عبدالله ولی‌نژاد، (۱۳۸۹)، تهران، نشر طراح
- گرلینگ هنریش، (۱۹۶۰) ... در پیرامون ماشین‌های ابزار، علی اکبر جوانفکر (۱۹۶۰)، تهران، ... اسکو، نلسون و پرتر (۱۹۹۴)، ماشین‌های افزار جدید ۲، ابراهیم صادقی (۱۳۷۳) تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران
- شفیع‌نیا حميد و قربانی محسن، (۱۳۹۵) فرزکاری جلد اول کد ۶۰۹/۵۲، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- خدامی اقدم و نصیری زنوزی بهروز (۱۳۸۰) محاسبات فنی ۱ کد ۳۵۶، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- خدامی اقدم و نصیری زنوزی بهروز (۱۳۸۳) محاسبات فنی ۲ کد ۴۶۱/۸، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- رشیدزاده حسین و هدایتی علی اصغر (۱۳۹۰) کارگاه ساخت و تولید کد ۴۷۴/۴ تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- محمودی آستارایی ابراهیم و احمدزاده محمدحسین، (۱۳۶۹)، درس فنی چهارم، کد ۸۰۲، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- اکبری محسن و خادمی اقدم صمد و نصیری زنوزی بهروز، (۱۳۶۹)، حساب فنی سوم، تهران، شرکت افست "سهامی عام"
- اکبری محسن و خادمی اقدم صمد و نصیری زنوزی بهروز، (۱۳۶۹)، درس فنی دوم کد ۵۰۳، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ماشین‌سازی تبریز، (۱۳۹۵)، کاتالوگ ماشین فرز FP4M، تبریز، ماشین‌سازی تبریز
- ۱- Fitzpatrick,M.,(2014)Machining and CNC Technology,3th ed. New York, McGraw-Hill
- ۲- Hopenel,P.,(2012),Precision Machining Technology,USA,Delmar



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنگی کتاب‌های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پژوهشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسمی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب باری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامي هنرآموزان شرکت‌کننده در اعتبارسنگی کتاب تولید به روش فرزکاري و سنگزنی - کد ۲۱۱۴۲۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی
۱	سعید رجبی	مرکزی	۱۳	بهرام فیضی	گلستان		
۲	غلامرضا رحیمی‌نژاد	شهرستان‌های تهران	۱۴	عرفان نعیمی‌حسینی	فارس		
۳	روح الله احمدی	شهرتهران	۱۵	سیدهاشم رمضانزاده سکه	خراسان رضوی		
۴	سیدعلی‌هاشم آبادی	خراسان جنوبی	۱۶	یعقوب خلچ	قزوین		
۵	حسینعلی نیستانی	خراسان شمالی	۱۷	سید مرتضی سجادی حور	اردبیل		
۶	علیرضا دهقانی حبیب آبادی	اصفهان	۱۸	حمیدرضا دولو	سمنان		
۷	مجید دهقان	یزد	۱۹	حمزه صالحی راد	مازندران		
۸	علی عزیزی	ایلام	۲۰	سعید دهقان	هرمزگان		
۹	بابک کریم نواز	آذربایجان شرقی	۲۱	حسین رحمانی	کردستان		
۱۰	سههاب آزموده	کرمانشاه	۲۲	اصغر نگارستانی	کرمان		
۱۱	علی شیر افکن	همدان	۲۳	محسن دوروباف	یزد		
۱۲	بشار آذرگ	آذربایجان غربی					

