

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



جوشکاری لوله و بازرگانی کیفی

رشته صنایع فلزی
گروه مکانیک
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



جوشکاری لوله و بازرسی کیفی - ۲۱۱۴۰۸
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
حمید تقی پور ارمکی، بهرام زارعی، حسن ضیغمی، محمدرضا سلطان محمدی، علی رجایی و حمید رضا شادی (اعضای شورای شورای برنامه‌ریزی)
محمد رضا زارعی سنآبادی، بهرام زارعی، محمد بختیاری و محمدرضا سلطان محمدی (اعضای گروه تألیف) -
محسن آزموده (همکار تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
مجید ذاکری یوسفی (مدیر هنری) - طاهره حسن‌زاده (طراح جلد) - علی شمس (صفحه‌آرا) - علیرضا حلیمی و زهرا بهادرانی با غبارانی (رسام)
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن: ۰۹۶۴۶، ۰۸۸۳۱۱۶۱ - ۰۹۵۷۴۷۳۵۹


وب سایت: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخت)
تلفن: ۰۹۶۱۱۶۱ - ۰۴۴۹۸۵۱۶، دورنگار: ۰۸۸۳۰۹۲۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما می خاص»
چاپ ششم ۱۴۰۱

نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:
شناسه افزوده آماده‌سازی:
نشانی سازمان:

ناشر:
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

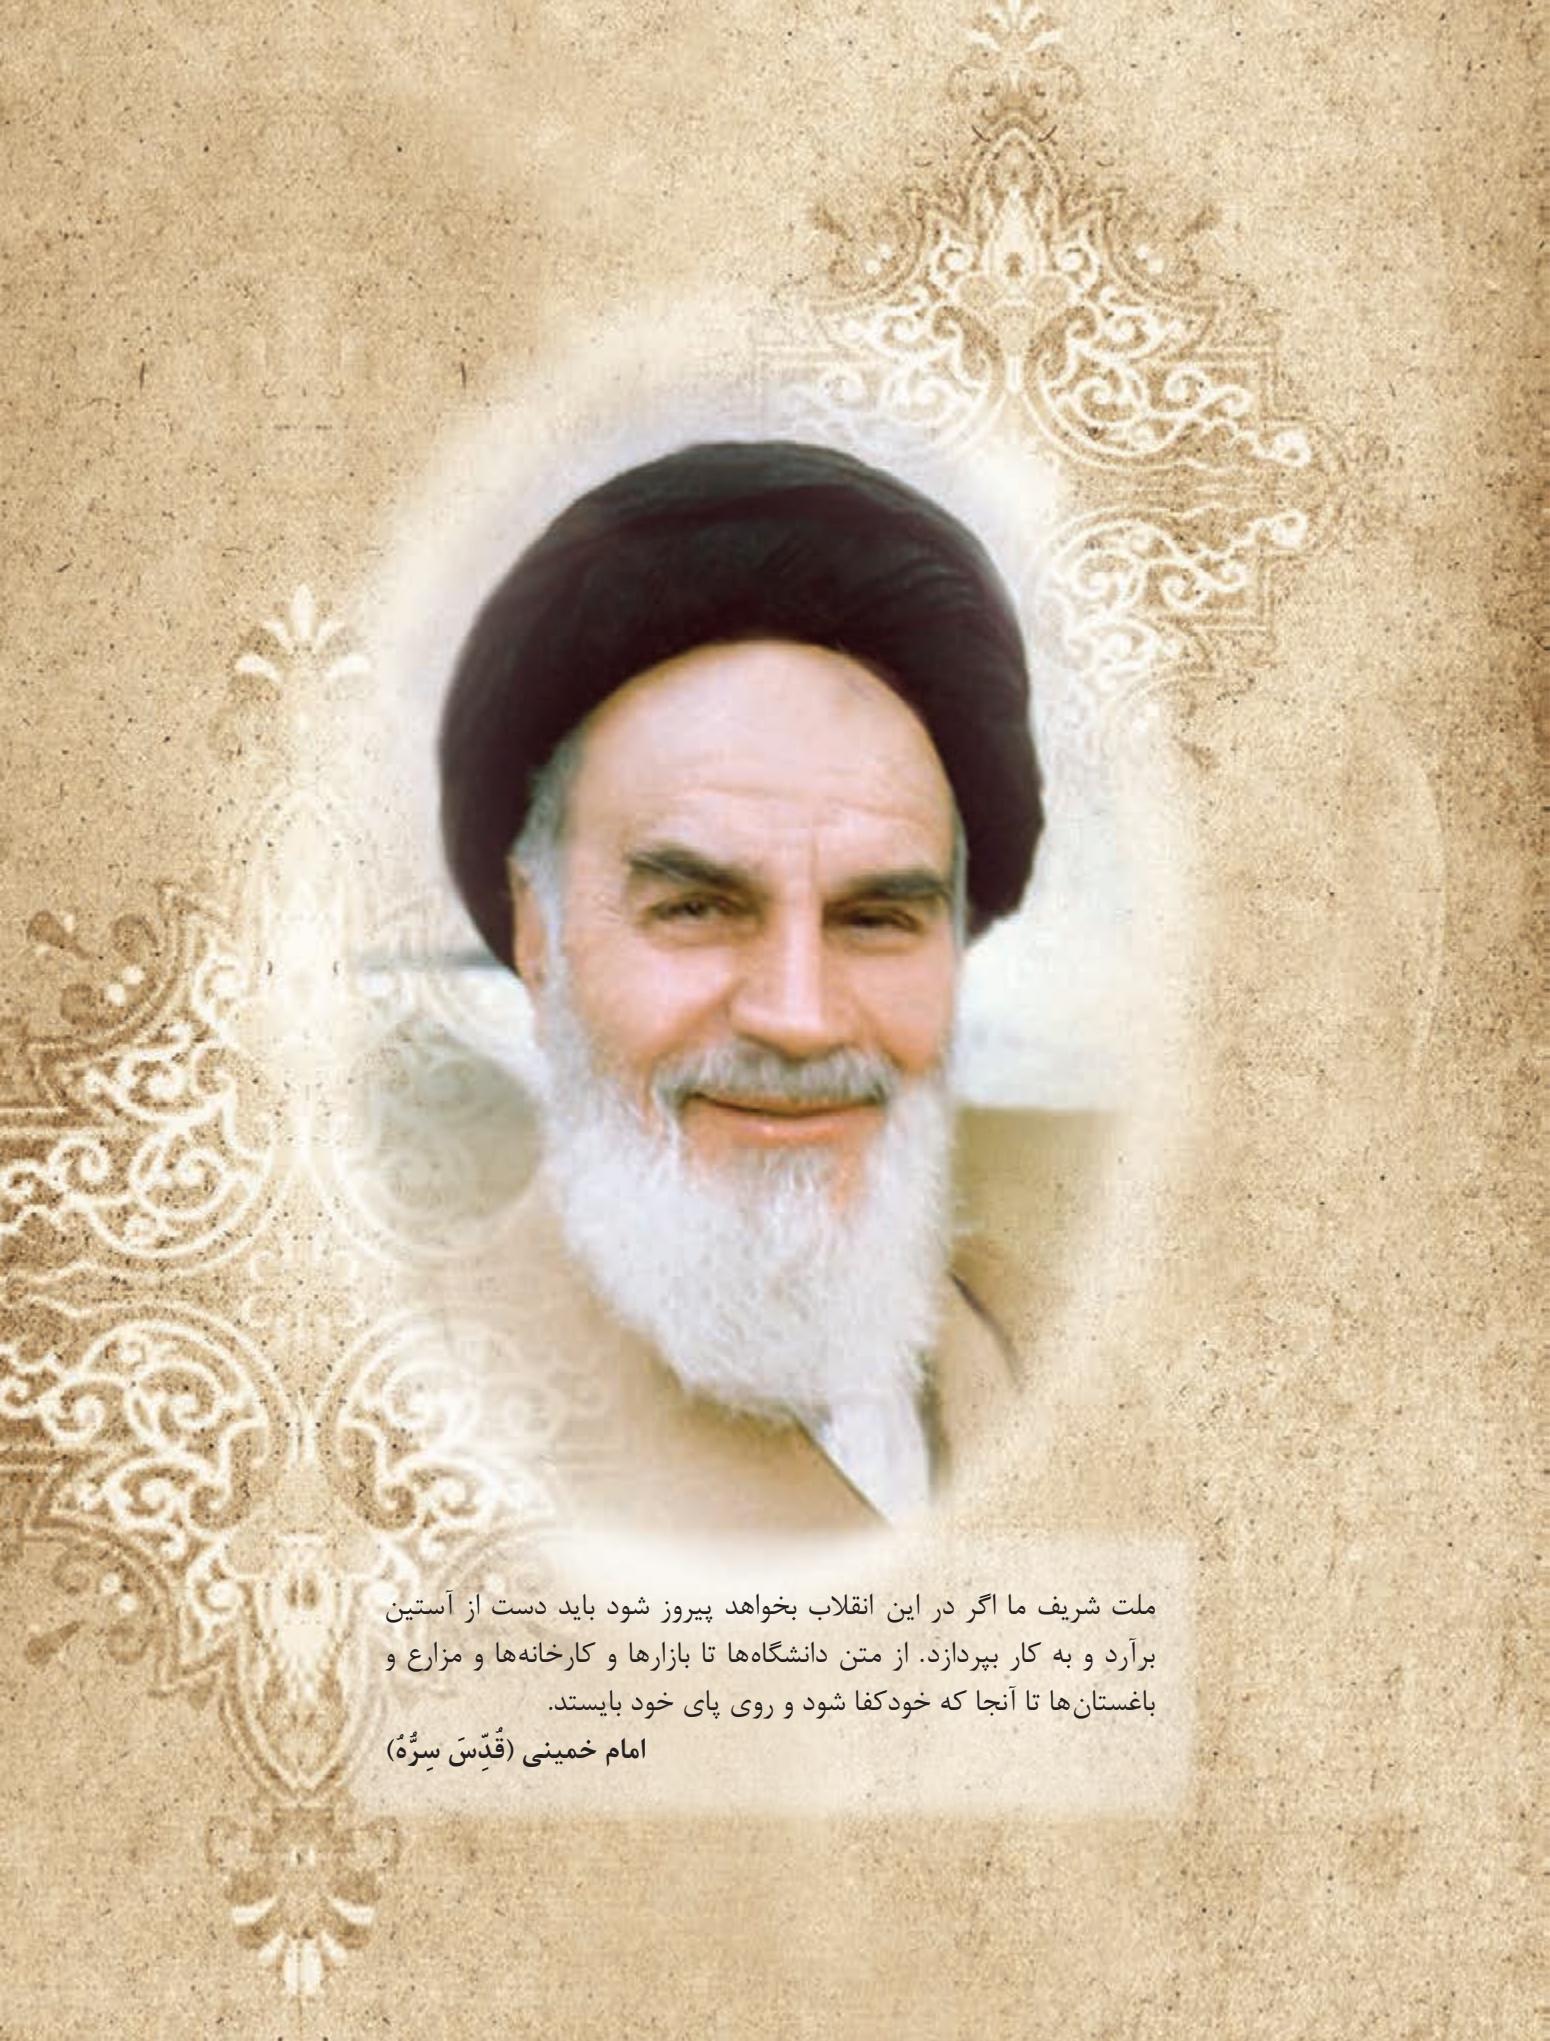

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
امام خمینی (قُدِسَ سِرُّهُ)

فهرست

| | |
|--|---|
| پودمان اول: جوشکاری شیاری ۱..... | پودمان چهارم: بازرسی با مایعات نافذ ۸۵..... |
| واحد یادگیری ۴: آزمون مواد نافذ (P.T) ۸۶..... | واحد یادگیری ۱: جوشکاری شیاری با الکترود دستی ۲..... |
| بازرسی با مواد نافذ ۸۷..... | جوش شیاری (Groove Weld) ۴..... |
| دسته‌بندی آزمون مایعات نافذ ۹۵..... | پاس داغ (Hot Pass) ۱۸..... |
| دسته‌بندی مواد نافذ از نظر نور بازرسی ۹۵..... | پاس پرکننده (Filler Pass) ۲۰..... |
| آشکارسازها (Developers) ۱۰۳..... | پاس پوششی (Cover Pass) ۲۳..... |
| بازرسی (Inspection) ۱۰۴..... | ارزشیابی پایانی ۲۵..... |
| ارزشیابی پایانی ۱۱۳..... | |
| پودمان پنجم: بازرسی با ذرات مغناطیسی ۱۱۵..... | پودمان دوم: جوشکاری لوله ۲۷..... |
| واحد یادگیری ۵: آزمون ذرات مغناطیسی (MT) ۱۱۶..... | واحد یادگیری ۲: جوشکاری لوله با الکترود دستی ۲۸..... |
| اصول بازرسی با ذرات مغناطیس شونده ۱۱۷..... | آماده سازی لوله برای جوشکاری ۲۹..... |
| جريان برق - بازرسی ۱۱۸..... | چگونه می‌توان لوله‌ها را با جوشکاری به یکدیگر متصل نمود؟ ۳۴..... |
| انواع میدان مغناطیسی ۱۱۹..... | جوشکاری ۳۹..... |
| تجهیزات و مواد مصرفی بازرسی ۱۲۱..... | برش سقف ۴۶..... |
| مواد مصرفی ۱۲۴..... | ارزشیابی پایانی ۴۹..... |
| مراحل بازرسی ۱۲۷..... | |
| علایم نامربروط ۱۲۸..... | پودمان سوم: بازرسی چشمی ۵۱..... |
| روش‌های بازرسی (تکنیک‌های بازرسی) ۱۲۸..... | واحد یادگیری ۳: شایستگی بازرسی چشمی ۵۲..... |
| مغناطیس زدایی (DEMAGNETIZATION) ۱۲۹..... | بازرسی چیست ۵۴..... |
| تشخیص وجود مغناطیس در نمونه ۱۳۰..... | انواع بازرسی ۵۴..... |
| ارزشیابی پایانی ۱۳۶..... | بازرسی چشمی جوش ۵۷..... |
| | نایپوستگی (Defect) و نقص (Discontinuity) ۶۲..... |
| | معیارهای پذیرش جوش ۷۱..... |
| | مراحل بازرسی چشمی جوش ۷۱..... |
| | بازرسی‌های قبل از جوشکاری ۷۱..... |
| | WPS (Welding Procedure Specification) ۷۲..... |
| | بازرسی در حین جوشکاری ۷۲..... |
| | بازرسی جوش پس از جوشکاری ۷۴..... |
| | فرم بازرسی چشمی ۷۷..... |
| | ارزشیابی پایانی ۸۴..... |

سخنی با هنر جویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تأثیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشتہ تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

۱. شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی جوشکاری
۲. شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
۳. شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
۴. شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر استناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه استناد برنامه درسی رشتہ‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشتہ است.

این درس، چهارمین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشتہ صنایع فلزی در پایه ۱۱ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی جوشکاری لوله و بازرگانی کیفی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نمایید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس ارزشیابی اول، فرست جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان‌های قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشتہ خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید. فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مدام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید

این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

سخنی با هنر آموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته صنایع فلزی طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تأثیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتابهای کارگاهی می‌باشد که برای سال یازدهم تدوین و تأثیف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت‌یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست‌محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرين‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزمات کسب شایستگی می‌باشد. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: جوشکاری شیاری، در این پودمان مفهوم جوشکاری چند پاسه: پاس ریشه، داغ، پرکننده و پوششی و کاربرد آن در صنعت رائه شده است.

پودمان دوم: جوشکاری لوله می‌باشد که در آن تفاوت بین پایپ و تیوب و اصول جوشکاری لوله و کاربرد آن بیان شده است.

پودمان سوم: بازرسی چشمی نام دارد، که در این پودمان اهمیت بازرسی در صنعت، انواع روش‌های بازرسی و بازرسی چشمی شرح داده شده است.

پودمان چهارم: بازرسی با مایعات نافذ، در این پودمان، اهمیت و کاربرد آزمون مایع نافذ و روش‌های معمول آن رائه شده است.

پودمان پنجم: با عنوان بازرسی با ذرات مغناطیسی می‌باشد که در آن اصول و مقاومت مغناطیسی، مواد مغناطیسی و روش‌های آزمون ذرات مغناطیسی به طور کامل ارائه شده است.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش



پودمان ۱

جوشکاری شیاری



در سازه‌های سنگین دنیا که ضخامت فلزات افزایش می‌یابد، مانند نیروگاه‌ها، مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره و... که گاهی تا ۱۴ سانتی‌متر نیز می‌رسد، جز با جوشکاری شیاری امکان پذیر نمی‌باشد. از آنجایی که اهمیت این سازه‌ها بسیار بالاست، جوشکاری باید با دقت بالایی انجام شود تا از بروز خسارت‌های بعدی جلوگیری شود.

واحد یادگیری ۱

جوشکاری شیاری با الکتروود دستی

آیا تا به حال پی برده‌اید؟

- چه تفاوتی بین انواع مختلف جوش وجود دارد؟
- از چه نوع جوش‌هایی در ساخت نیروگاه‌ها و مخازن تحت فشار استفاده می‌شود؟
- وقتی ضخامت قطعات افزایش می‌یابد با چه شیوه‌ای می‌توان آنها را به یکدیگر متصل نمود؟
- چرا باید قطعات ضخیم را قبل از جوشکاری آماده سازی کنیم؟


فرایند الکتروود دستی می‌تواند به طور مداوم جوش با کیفیت ایجاد کند، گاهی اوقات ضروری است که جوش را در شرایط غیر ایده‌آل انجام دهیم. دانستن اینکه چه طور می‌توان یک جوش با استحکام بالا در یک شرایطی که جوشکاری مشکل است، ایجاد کرد، قطعاً به دانش و تمرین بسیاری نیاز دارد. این پودمان جوشکاری شیاری به روش الکتروود دستی را پوشش می‌دهد. تمرین‌ها طوری طراحی شده است که به شما تجربه تمرین‌های عملی براساس کد و استاندارد را برای جوشکاری انواع مواد را می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا مهارت تان را افزایش دهید.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی جوشکاری شیاری، هنرجویان قادر به راه اندازی دستگاه جوشکاری، نقشه خوانی علائم جوش و جوشکاری شیاری به صورت چند پاسه در همه وضعیت‌ها خواهند بود.

در ساخت یک مصنوع فلزی نوع جوش‌ها متفاوت است

شکل ۱-۱ نقشه یک خانه پرنده می‌باشد که بر روی آن علائم و اطلاعات مربوط به جوشکاری درج شده است، نقشه را بررسی نمایید سپس اطلاعات مربوط به آن را در جدول زیر بنویسید:

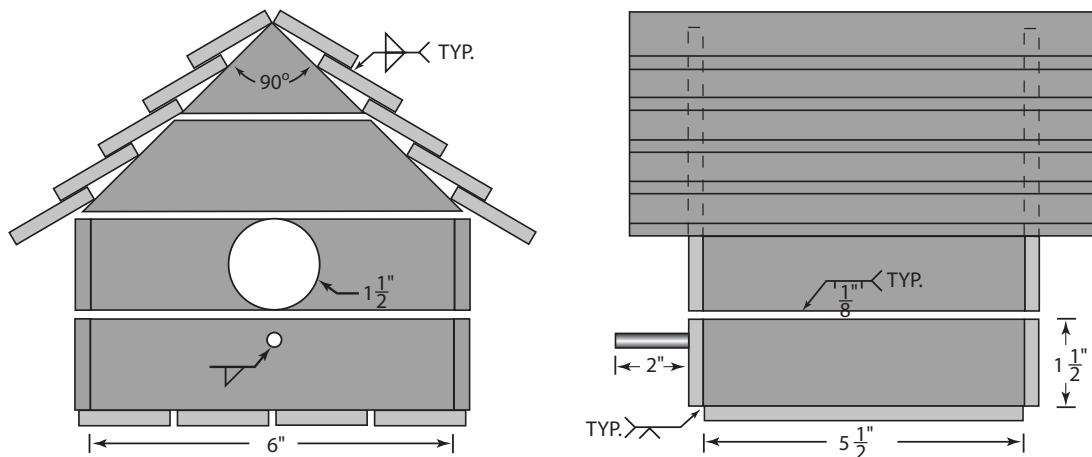

شکل ۱-۱: نقشه خانه پرنده


| سایر اطلاعات | کاربرد | نوع طرح اتصال | نوع جوش |
|--------------|--------|---------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

در شکل ۱-۱ دو نوع جوش - شیاری و گوشه - که کاربرد وسیعی در صنعت دارند را مشاهده کرده‌اید: از لحاظ طراحی و کاربرد چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟

جوش شیاری (Groove weld)

جوش شیاری در فضای بین دو قطعه فلزی (شیار) ایجاد می‌شود. در این نوع جوش، لبه قطعات مورد اتصال را قبل از جوشکاری آماده‌سازی می‌کنند. در حقیقت آماده‌سازی لبه قطعات به صورت شیاری، موجب افزایش استحکام می‌شود. به طور کلی هفت نوع جوش شیاری داریم، که شیار را می‌توان در یک قطعه یا هر دو قطعه در یک طرف یا در دو طرف قطعه ایجاد کرد.


با بررسی قسمتی از لبه قطعه و ایجاد شیار، فلز جوش می‌تواند در عمق بیشتری از قطعه نفوذ کند که این کار باعث افزایش استحکام اتصال می‌شود. شکل ۱-۲ برخی از اتصالات شیاری استاندارد را نشان می‌دهد.

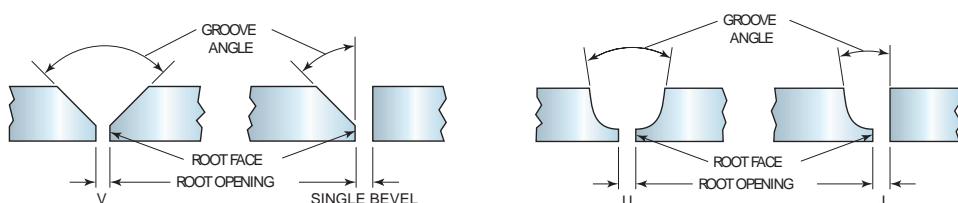


شکل ۱-۲- اتصالات شیاری استاندارد برای نفوذ کامل

آماده‌سازی فلز برای جوش شیاری


برای جوشکاری پلیت‌های ضخیم امکان نفوذ کامل بدون آماده‌سازی لبه‌ها غیر ممکن است (شکل ۱-۳). نوع شیار، عمق و موقعیت آن را می‌توان با استاندارد مورد نظر تعیین نمود. معمولاً پلیت‌هایی با ضخامت بیشتر از ۶ میلی‌متر برای نفوذ کامل باید آماده‌سازی شوند.

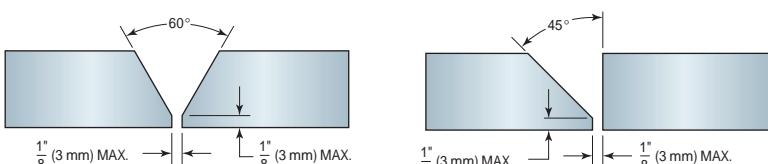


شکل ۱-۳- آماده‌سازی طرح‌های اتصال لب به لب متداول

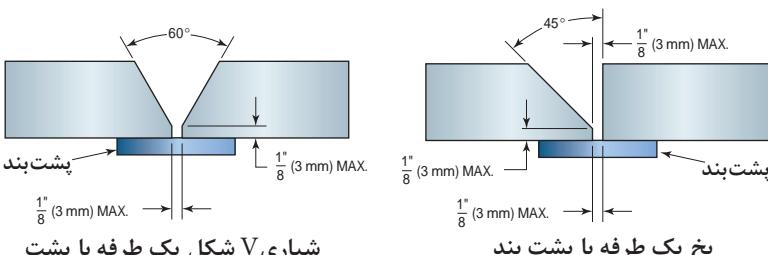

شکل ۱-۳- آماده‌سازی طرح‌های اتصال لب به لب متداول

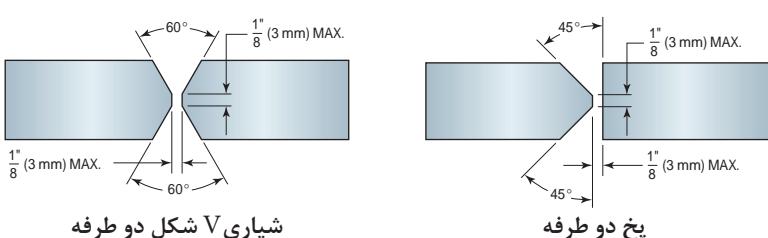

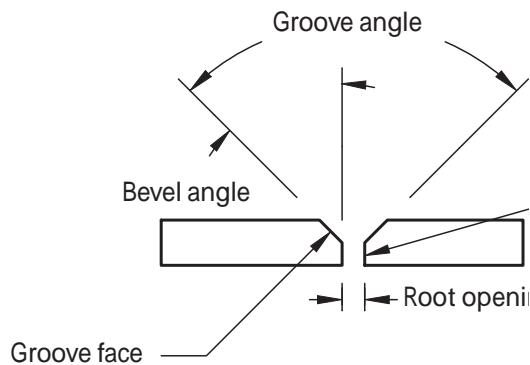


شکل ۱-۴- واژه‌های متداول در جوشکاری شیاری

اطلاعات مورد نیاز برای آماده‌سازی قطعه کار را چگونه می‌توان به دست آورد؟

برای آماده‌سازی فلز پایه باید با واژه‌ها و علائم متداول مربوط به جوش و اتصالات شیاری آشنا باشید. به عبارت دیگر علائم مربوط به جوش، طرح اتصال و سایر اطلاعات مربوط به آماده‌سازی را می‌توان از روی نقشه استخراج نمود. شکل (۱-۴) واژه‌های مربوط به جوش شیاری را نشان می‌دهد، با توجه به آن جدول زیر را تکمیل کنید:

| نقش | تعریف | ترجمه فارسی | واژه فنی |
|------------------------------------|---|-------------|--------------|
| ایجاد دستررسی الکترود و بهبود نفوذ | شکاف یا فاصله در ریشه اتصال | ریشه جوش | Root opening |
| ----- | زاویه کلی بین سطح شیار یک قطعه با قطعه دیگر | ----- | Groove angle |
| ----- | ----- | زاویه پخ | Bevel angle |
| ----- | ----- | ----- | Groove face |
| جلوگیری از سوختن و ریزش مذاب | ----- | پاشنه | Root face |

به عنوان مثال، شکل ۱-۵ یک جوش شیاری V شکل را نشان می‌دهد که در آن مقدار زاویه پخ و ریشه جوش به ترتیب 60° درجه و 0.06 میلی‌متر مشخص شده است. با استفاده از این اطلاعات می‌توانید نمونه‌ها را برای جوشکاری آماده‌سازی کنید.

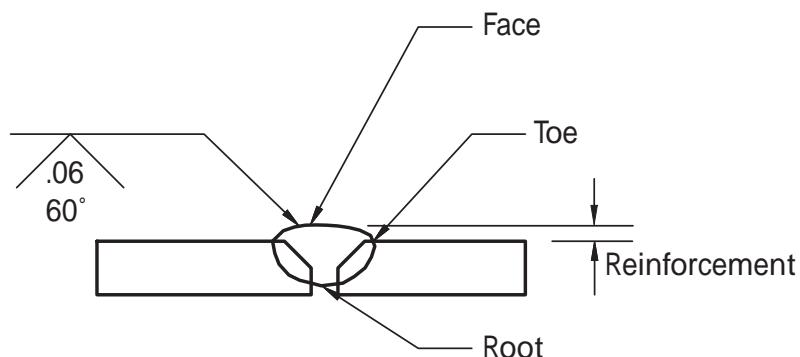


شکل ۱-۵: جوش شیاری V شکل (V-Groove) با اطلاعات مربوط به آن (زاویه پخ و مقدار ریشه جوش)


اندازه آماده‌سازی و گلوبی مؤثر جوش شیاری

همانطور که در شکل ۱-۶ مشخص شده است، گلوبی مؤثر جوش به حداقل فاصله (منهای گرده جوش) بین ریشه جوش و سطح جوش می‌گویند، که مقدار اندازه جوش (مقدار نفوذ) را معین می‌کند. اما مقدار گلوبی مؤثر جوش را چگونه می‌توان تعیین نمود؟


برای آماده‌سازی اتصال باید مقدار عمق پخ نیز تعیین شود که این مقدار در شکل ۱-۶ مشخص شده است: مقدار عمق پخ برای این اتصال در حدود $\frac{3}{4}$ تعیین شده است. معمولاً در حالتی که اتصال به صورت نفوذ ناقص جوشکاری می‌شود، مقدار گلوبی مؤثر در نقشه ذکر می‌گردد. در حالت نفوذ کامل این مقدار ذکر نمی‌شود (شکل ۱-۷).

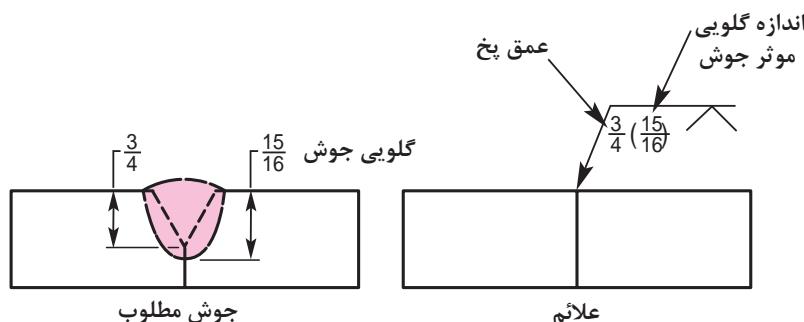

شکل ۱-۶- اندازه گلوبی مؤثر جوش و مقدار عمق در اتصال بر روی علائم جوش

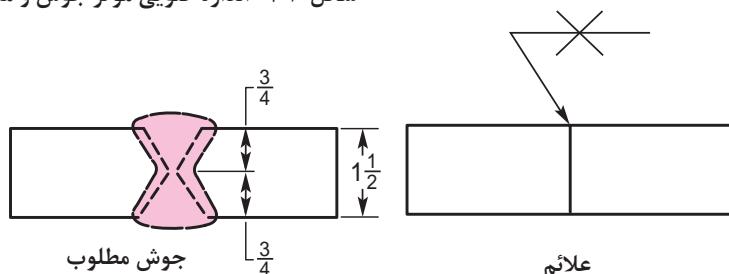

شکل ۱-۷- علائم در اتصال با نفوذ کامل

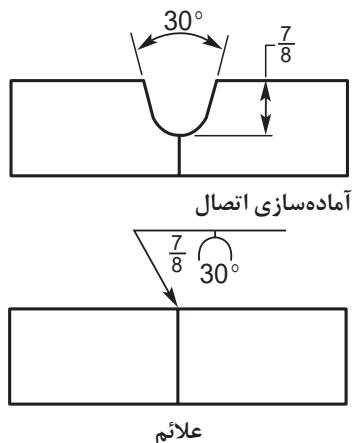


شکل ۱-۸- اتصال شیاری U شکل

با توجه به شکل ۱-۸ تعیین کنید: نوع طرح اتصال -
فرم هماهنگ - نوع پخ - مقدار اندازه جوش جهت
آماده‌سازی - زاویه پخ

فعالیت کلاسی




پومن اول : جوشکاری شیاری

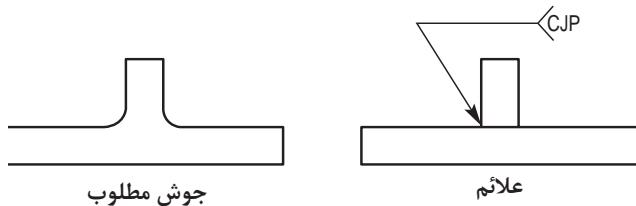

شکل ۱-۹ - فعالیت

با توجه به نقشه روبرو بگویید حروف CJP در انتهای نشانگر، بیانگر چیست؟

فعالیت کلاسی

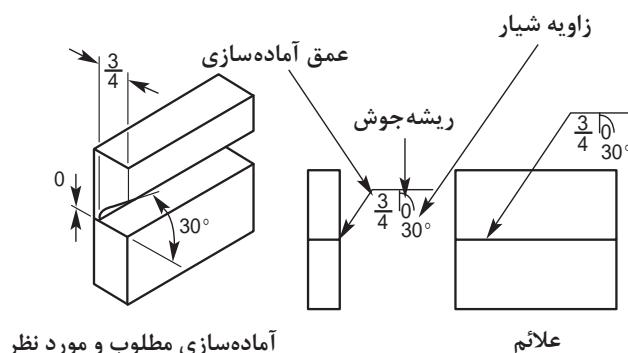

آماده سازی مطلوب و مورد نظر

همان طور که قبلاً ذکر شد، اندازه های لازم برای آماده سازی جوش شیاری در جهت خط مرجع قرار می گیرد. شکل ۱-۱۰-۱ مثالی از علائم مربوط به جوش شیاری J شکل را نشان می دهد. اطلاعاتی که در مثال مشخص شده است شامل: عمق نفوذ، زاویه شیار و ریشه جوش می باشد.


شکل ۱-۱۰ - مشخصات جوش شیاری J شکل برای آماده سازی

با توجه به شکل ۱-۱۰-۱، جدول زیر را برای آماده سازی یک جوش شیاری J شکل تکمیل کنید.

فعالیت



| عمق آماده سازی | ریشه جوش | زاویه پخ | نوع طرح اتصال |
|----------------|----------|----------|---------------|
| | | | |

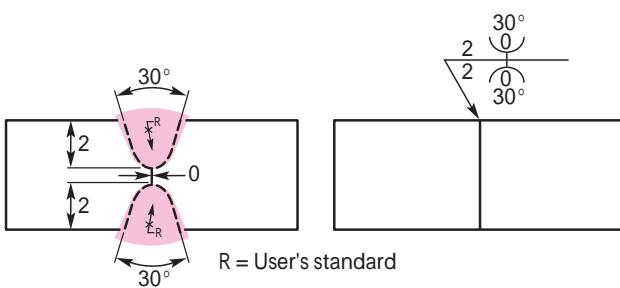


جوش مطلوب

علائم

در جوش های شیاری دو طرفه، در صورتی که بر روی نقشه اطلاعاتی ذکر نشود، ابعاد و مشخصات مورد نیاز برای آماده سازی در دو طرف خط مرجع درج می گردد (شکل ۱-۱۱).


شکل ۱-۱۱ - علائم جوش در جوش شیاری دو طرفه

در صورتی که جوش‌ها در اندازه‌های متفاوت طراحی شوند، ابعاد آنها بر روی نقشه همانند نمونه‌ای که در شکل ۱-۱۲ مشخص شده است درج می‌شود. همچنین اگر بر روی علائم جوش شیاری ابعاد و اندازه ذکر نشود، علائم همراه با عباراتی که بیانگر مشخصات آماده‌سازی نمونه است نمایش داده می‌شود.

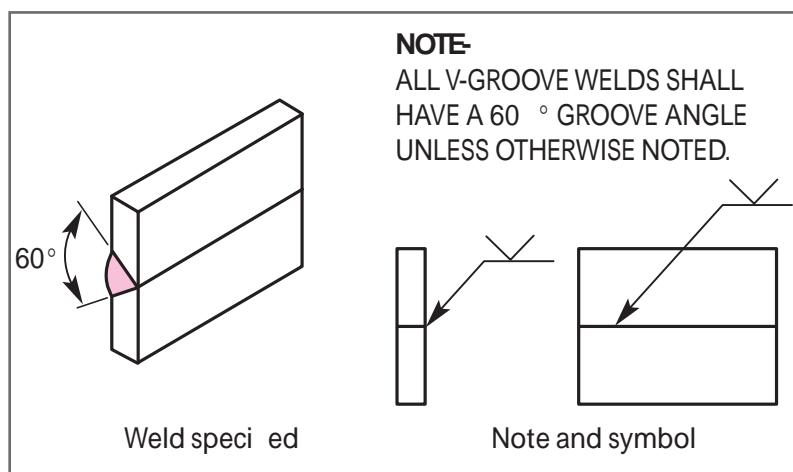


شکل ۱-۱۲- اگر اندازه جوش در نقشه در یک جمله ذکر شود، بر روی علائم ذکر نمی‌شود.

هنگامی که بر روی خط نشانه در جوش‌های شیاری که همراه با پخ می‌باشند شکست ایجاد می‌شود، بدین معنی است که پخ باید در جهت خط نشانه قرار گیرد. به شکل ۱-۱۳ نگاه کنید:

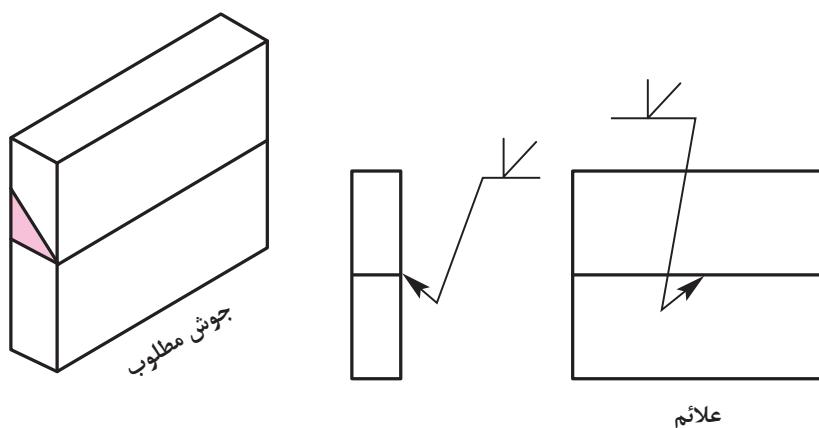

شکل ۱-۱۳- شکست در خط نشانه بیانگر پخ یک طرفه و شیاری J شکل می‌باشد.

شکل ۱-۱۴ طرح‌های استاندارد جوش شیاری را نشان می‌دهد که به صورت لب به لب جوشکاری می‌شوند. به طور کلی پلیت‌هایی با ضخامت بیشتر از ۶ میلی‌متر را آماده‌سازی می‌کنند، همچنین پلیت‌هایی با ضخامت بسیار بالا را با توجه به استاندارد و رویه جوشکاری معین، پخ دوطرفه می‌زنند.

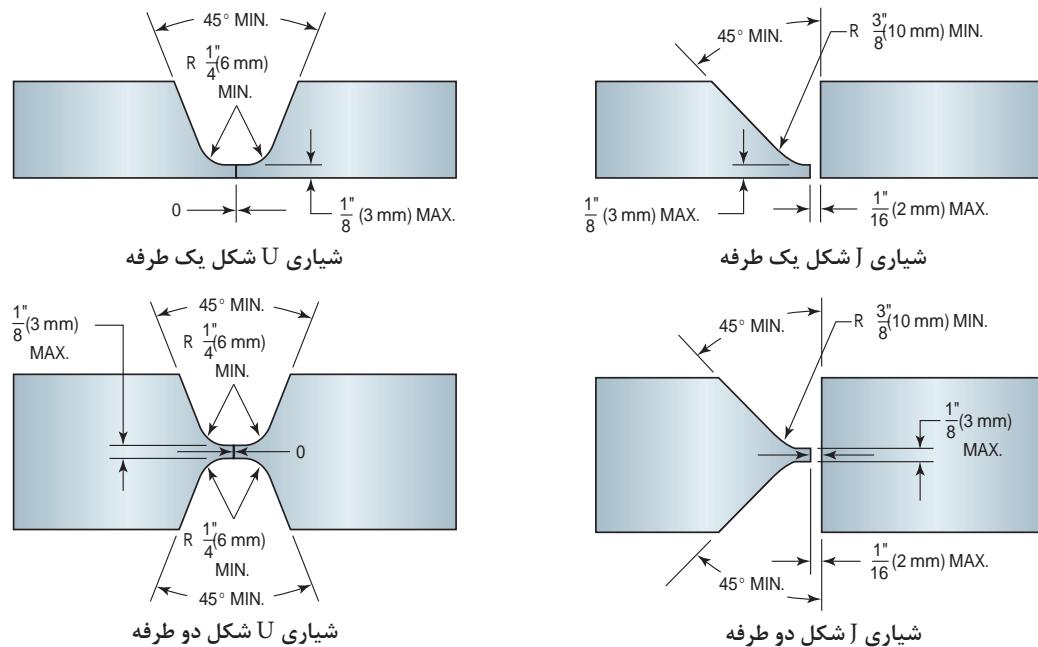


جوشکاری شیاری در چند مرحله انجام می شود

در جوشهای شیاری به ویژه قطعات با ضخامت بالا برای کامل کردن طرح اتصال باید لایه های زیادی روی هم ایجاد شوند تا شیار بطور کامل پر شود . از این رو جوش های شیاری در چند مرحله انجام می شوند.


مرحله اول: جوشکاری پاس ریشه (ROOT PASS)

پاس ریشه، پاس اول در جوش های شیاری می باشد، به طوری که لبه دو فلز را ذوب، و درهم آمیخته و در عمق اتصال نفوذ ایجاد می کند. در یک اتصال بی نقص پاس ریشه سالم ضرورت دارد. پاس ریشه در دو حالت انجام می شود: با پشت بند و بدون پشت بند. معمولاً پشت بند در جایی استفاده می شود که به پشت جوش دسترسی نداریم و در صورت معیوب شدن ریشه، امکان ترمیم نباشد. (شکل ۱-۱۵).

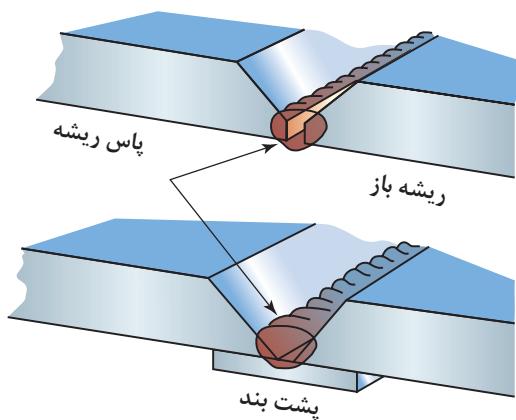

شکل ۱-۱۵- اتصال با پشت بند و بدون پشت بند

پشت‌بندی که در ریشه‌های بسته استفاده می‌شود ممکن است جزئی از جوش شود یا حذف گردد. یکی از مشکلاتی که در هنگام خارج کردن پشت بندها اتفاق می‌افتد، کنده شدن قسمت‌هایی از پشت جوش می‌باشد که موجب تمرکز تنش در آن نقاط خواهد شد. پشت‌بندهای جدید سرامیکی (دما بالا) اخیراً تولید شده است که می‌تواند باعث افزایش نفوذ شده و از سوختگی جوش جلوگیری کنند (شکل ۱-۱۶).

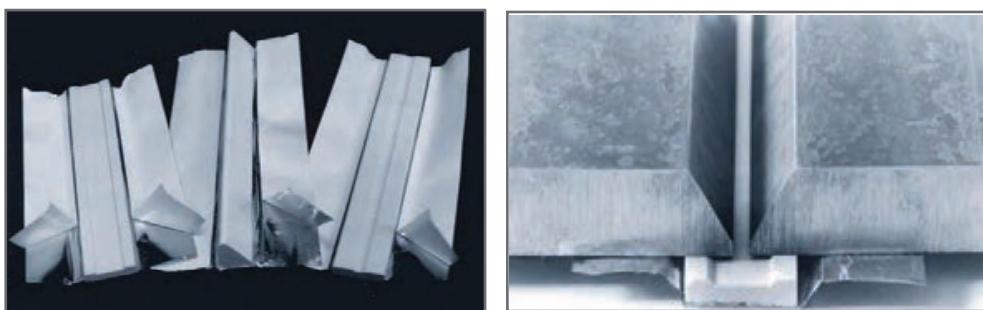

شکل ۱-۱۶-پشت‌بندهای فلزی و سرامیکی


پشت‌بندها پس از اتمام جوشکاری به راحتی از جوش جدا می‌شوند. اکثر جوش‌ها نیازی به پشت‌بند ندارند.

نکته


روی پلیت‌هایی که از دو طرف برای اتصال آماده‌سازی شده‌اند، پاس ریشه باید با گوجینگ تمیز کاری شود قبل از اینکه پاس بعدی اعمال شود (شکل ۱-۱۷).



جوش ریشه باز، به‌طور گسترده در اتصالات پلیت‌ها و لوله‌ها به کار می‌رود همانطور که در شکل ۱-۱۸ نشان داده شده است، سطح داخلی (Root face) پاس ریشه به اندازه سطحی بیرونی (Root surface) اهمیت ندارد. به دلیل اینکه سطح داخلی پاس ریشه معمولاً تمیز می‌شود و سپس پاس بعدی اعمال می‌گردد.

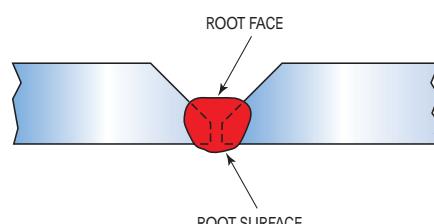


۱-۱۷-استفاده از گوجینگ برای اطمینان از بی عیب بودن ریشه

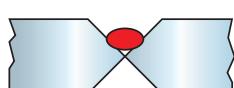

مرحله اول: جوشکاری



مرحله دوم: گوجه کردن از پشت اتصال

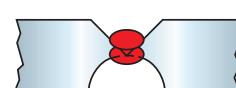


مرحله سوم: جوشکاری از پشت اتصال



مرحله چهارم: تکمیل جوشکاری

۱-۱۸-شکل ایده‌آل برای پاس ریشه

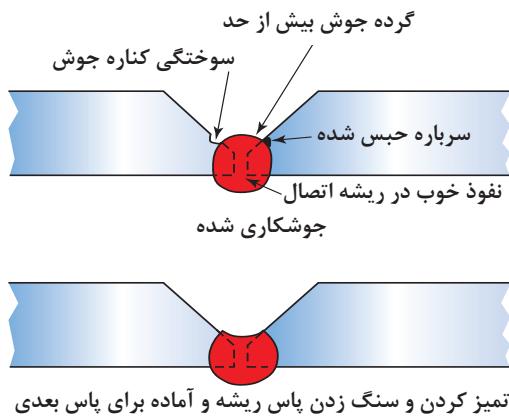

شکل ۱-۱۹- حذف ناپیوستگی ها و ناخالصی های پاس ریشه


قبل از شروع پاس دوم، ضرورت دارد بخشی از سطح پاس ریشه از ناخالصی زدوده شود. که این عمل را می توان با سنگ زنی انجام داد. با سنگ زدن سطح پاس ریشه ناپیوستگی ها و ناخالصی های روی آن حذف می شود و سطح برای اعمال پاس بعدی آماده خواهد شد (شکل ۱-۱۹).

نکته
سنگ زنی پاس ریشه باید به صورت عرضی انجام شود، به طوری که ناپیوستگی هایی مانند سوختگی کناره های جوش حذف شود.

!

دو روش متفاوت برای اعمال پاس ریشه وجود دارد: روش اول تنها برای اتصالاتی بدون فاصله ریشه اتصال (فاصله بین دو پلیت مورد اتصال) استفاده می شود. این روش نیاز به آمپر بسیار بالا و طول قوس کوتاه برای اتصال دارد. طول قوس بسیار کوتاه است که فلاکس الکترود ممکن است در میان لبه های اتصال کشیده شود.

روش دوم برای اتصالاتی که فاصله زیاد در ریشه (فاصله بین دو اتصال زیاد) دارند به کار می رود. در این روش الکترود را طوری حرکت می دهیم که یک سوراخ کلید در ناحیه اتصال ایجاد شود، برای کنترل حوضچه جوش، الکترود را باید به سمت داخل و خارج حوضچه به طور مدام حرکت داد (شکل ۱-۲۰).

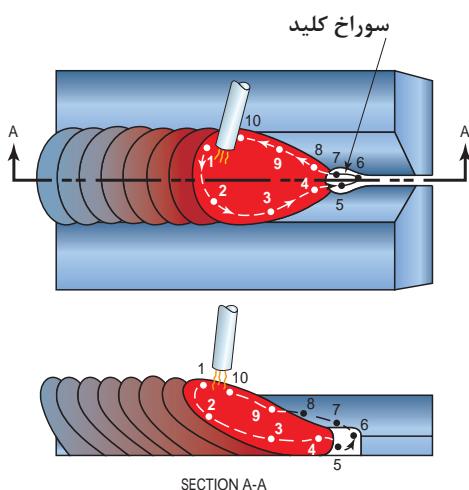

همانطور که در شکل ۱-۲۰ نشان داده شده است، الکترود به صورت مرحله ای (شماره ۱ تا ۱۰) در طول جوش کامل حرکت داده می شود تا حوضچه مذاب کنترل شود و یک جوش با نفوذ کامل ایجاد شود. همچنین حفظ سوراخ کلید در طول جوشکاری برای رسیدن به نفوذ کامل در اتصال بسیار تعیین کننده است.

شکل ۱-۲۰- حرکت الکترود و استفاده از سوراخ کلید



جوشکاری پاس ریشه روی پلیت فولادی با پشت بند در وضعیت‌های تخت و عمودی (نفوذ کامل در اتصال لب

به لب) (شکل ۱-۲۱)

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش‌بند چرمی می‌باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:

| موارد مورد نیاز | توضیحات |
|-----------------|---|
| تجهیزات فنی | دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده و دارای حفاظت محافظ |
| مواد اولیه | دو عدد پلیت فولادی با ضخامت ۳ mm و طول ۱۵۲ mm یک عدد نوار فولادی به عنوان پشت‌بند |
| مواد مصرفی | E6013 الکترود |


۱ ابتدا دو پلیت فولادی را با فاصله بازشدنی ریشه در حدود ۲ تا ۳ میلی‌متر به صورت لب به لب با یکدیگر مونتاژ کنید.

۲ مطمئن شوید که هیچ فاصله‌ای بین پشت بند و پلیت هنگامی که در حال خال جوش زدن هستید وجود ندارد (شکل ۱-۲۲)، اگر فاصله بین این پشت بند و پلیت‌ها وجود داشته باشد، هنگام چکش زدن به خال جوش‌ها بر روی سندان، پشت ممکن است از پلیت جوشکاری جدا شود (شکل ۱-۲۳).


۳ برای جوشکاری پاس ریشه از تکنیک مستقیم یا T استفاده شود. الکترود را به درون ریشه فشار دهید طوری که لبه‌های زیری که در تماس با پشت‌بند می‌باشند، به خوبی ذوب شوند. عدم نفوذ کامل درون اتصال، COLD LAP به ریشه جوش می‌شود (شکل ۱-۲۴).

۴ به حوضچه جوش نگاه کنید و اندازه آن را تا حد امکان یکنواخت نگه دارید. زمانی که اندازه حوضچه جوش افزایش یافت، الکترود را از حوضچه خارج کنید و هنگامی که حوضچه شروع به سرد شدن کرد، مجدد الکترود را به داخل حوضچه برگردانید.


۵ هنگامی که جوشکاری کامل شد، پشت‌بند فولادی را به کمک هنرآموز از پلیت جدا کنید، سپس چند مقطع از اتصال را برش دهید و سطح مقطع اتصال را از لحاظ نفوذ مورد بررسی قرار دهید. در پایان دستگاه جوشکاری را خاموش کنید و مواد دورریز را جمع‌آوری کنید و در محفظه مربوط به دورریز قرار دهید. اطراف محیطی که در آن کار کرده‌اید را نظافت کنید و ابزارها را تحويل ابار دهید.

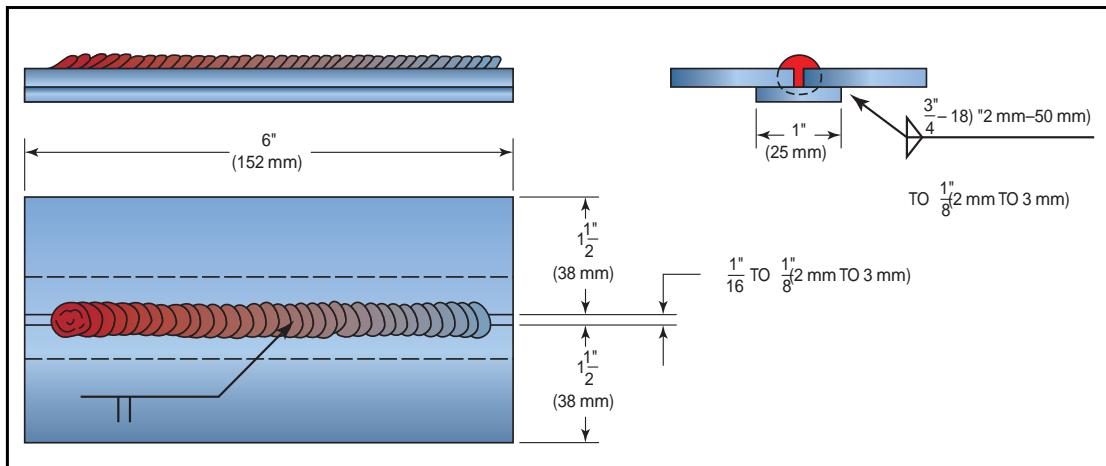


شکل ۱-۲۱- جوشکاری اتصال مربعی با پشت بند

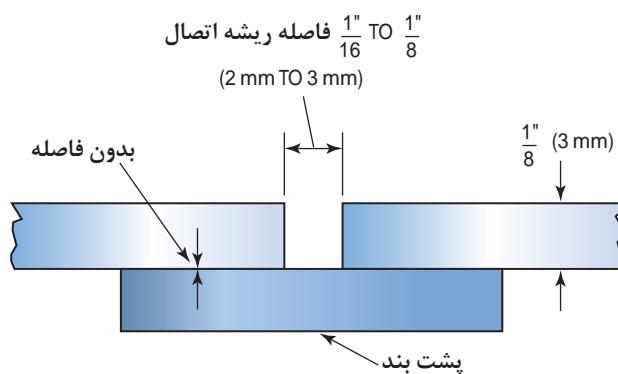

شکل ۱-۲۲- پشت بند فولادی

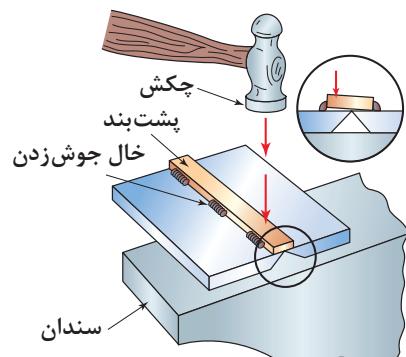

شکل ۱-۲۳- به کارگیری چکش در تراز
کردن پشت بند و پلیت

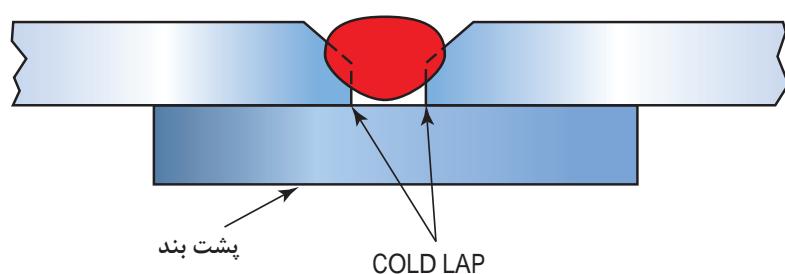

شکل ۱-۲۴- Cold lap در ریشه اتصال



جوش شیاری پاس ریشه پلیت فولادی با ریشه باز در وضعیت‌های تخت و عمودی (نفوذ کامل در اتصال لب به

(ب)

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی می‌باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:

| موارد مورد نیاز | توضیحات |
|-----------------|---|
| تجهیزات فنی | دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده و دارای حفاظت |
| مواد اولیه | دو عدد پلیت فولادی با ضخامت ۳ mm و طول ۱۵۲ mm یک عدد نوار فولادی به عنوان پشت‌بند |
| مواد مصرفی | E6013 الکترود |

۱ ابتدا دو پلیت فولادی را به صورت لب به لب مربعی با فاصله باز شدگی ریشه ۲ میلی‌متر با یکدیگر مونتاژ کنید،

۲ از طول قوس کوتاه و آمپر ۹۰ برای جوشکاری استفاده کنید،

۳ برای کنترل نفوذ و سوختگی کناره‌ها، زاویه الکترود را تغییر دهید. زمانی که زاویه پشت‌ران کاهش می‌یابد، الکترود را نسبت به سطح مماس‌تر کنید، در این صورت نفوذ و سوختگی کاهش می‌یابد (شکل ۱-۲۵)، همچنین برای پایداری قوس و ذوب لبه‌ها، الکترود را به صورت U شکل حرکت دهید.

نکته




افزایش زاویه الکترود به سمت عمود عمق نفوذ را افزایش می‌دهد و ممکن است باعث ایجاد سوختگی کناره جوش شود.

۴ روش حرکت انبر الکترود در درز اتصال در شکل ۱-۲۶ نشان داده شده است


۵ به رنگ سرباره نگاه کنید، اگر فلز جوش در یک سمت خوب نشود، سرباره در یک سمت روشن تر خواهد بود. رنگ روشن تر ناشی از سرد شدن آهسته‌تر سرباره می‌باشد.

۶ پس از تکمیل جوش، قطعه را سرد کنید، و پشت قطعه را از لحاظ نفوذ ریشه بررسی کنید، ریشه اتصال باید یک گرده جوش کوچک و یکنواخت داشته باشد (شکل ۱-۲۷).

پومن اول : جوشکاری شیاری

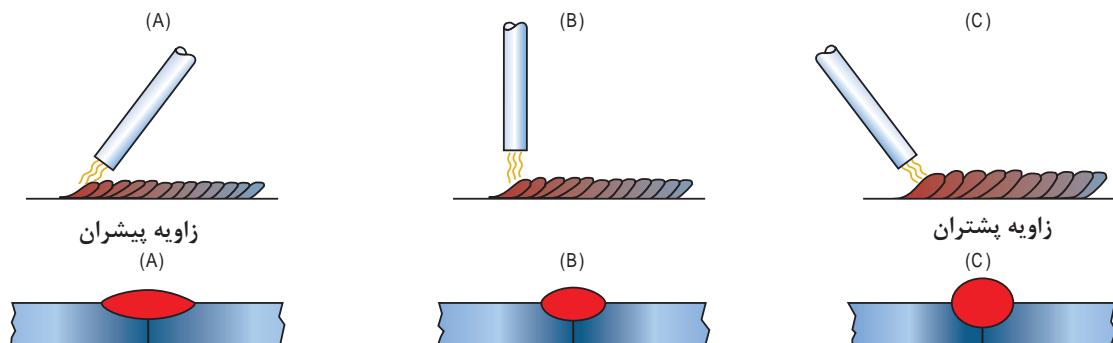

شکل ۱-۲۵- تأثیر زاویه الکترود بر روی شکل گرده جوش

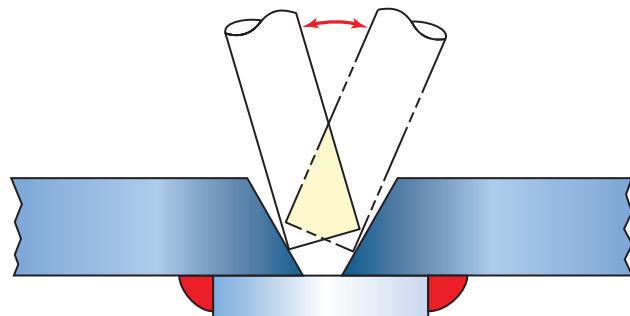

شکل ۱-۲۶- شیوه حرکت انبر الکترود در ریشه جوش برای پاس ریشه



شکل ۱-۲۷- ساق (toe) جوش یکنواخت



جوشکاری ریشه باز روی پلیت فولادی با استفاده از تکنیک مرحله ای (Step Technique) در همه وضعیت‌ها

(ایجاد جوش با نفوذ کامل)

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی می‌باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:

| موارد مورد نیاز | توضیحات |
|-----------------|---|
| تجهیزات فنی | دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده و دارای حفاظ محافظ |
| مواد اولیه | دو عدد پلیت فولادی با ضخامت ۳ mm و طول ۱۵۲ mm یک عدد نوار فولادی به عنوان پشت‌بند |
| مواد مصرفی | E6013 الکترود |

۱ ابتدا دو پلیت فولادی را به صورت لب به لب مربعی با فاصله باز شدگی ریشه صفر تا ۳ میلی‌متر با یکدیگر مونتاژ کنید.

۲ از تنظیم آمپر متوسط و از روش Short stepping برای حرکت الکترود استفاده کنید.


۳ الکترود را به سمت ریشه اتصال هُل دهید تا سوراخ کلید تشکیل شود، سپس الکترود را به صورت پایدار از حوضچه جوش به سمت جلو حرکت دهید و آن را برگردانید به داخل حوضچه جوش، به صورت ریتمیک این کار را تکرار کنید. به حوضچه جوش و اندازه سوراخ کلید نگاه کنید، مقدار ریتم و فاصله حرکت الکترود را تعیین کنید. اگر اندازه حوضچه جوش کاوش یابد، سوراخ کلید کوچک‌تر می‌شود و ممکن است کاملاً بسته شود. برای افزایش اندازه حوضچه جوش و حفظ سوراخ کلید در حین جوشکاری، سرعت حرکت الکترود را کاوش دهید و فاصله حرکت الکترود را از داخل حوضچه جوش به بیرون کاوش دهید. این عمل باعث افزایش اندازه حوضچه جوش و نفوذ می‌شود.

۴ اگر اندازه حوضچه جوش بسیار بزرگ شود ممکن است قطرات مذاب در اطراف سوراخ کلید شوره کند و پشت جوش قندیل از مذاب به جا بماند. همچنین اندازه بیش از حد حوضچه جوش ممکن است باعث ایجاد یک سوراخ بزرگ شود که به موجب آن سوتختگی کناره جوش ایجاد شود. تعمیر و ترمیم خطرات بزرگ در جوش نیاز به زمان و مهارت بالایی دارد. برای جلوگیری از ایجاد این عیب، سرعت پیشروی را افزایش، زاویه الکترود را کاوش، طول قوس را کاوش، آمپر را کاوش دهید (جدول ۱).

جدول ۱: تأثیر پارامترهای جوش بر اندازه حوضچه جوش


| زاویه الکترود | قطر الکترود | سرعت پیشروی | آمپر | |
|---------------|-------------|-------------|--------|-------------------------|
| پیشروان | کاوش | افزایش | کاوش | کاوش اندازه حوضچه جوش |
| پشتiran | افزایش | کاوش | افزایش | افزایش اندازه حوضچه جوش |

اندازه حوضچه جوش هنگامی که قوس بر روی حوضچه متتمرکز می‌شود، افزایش می‌یابد، این افزایش در حدود دو برابر قطر الکترود می‌باشد (شکل ۱-۲۸).

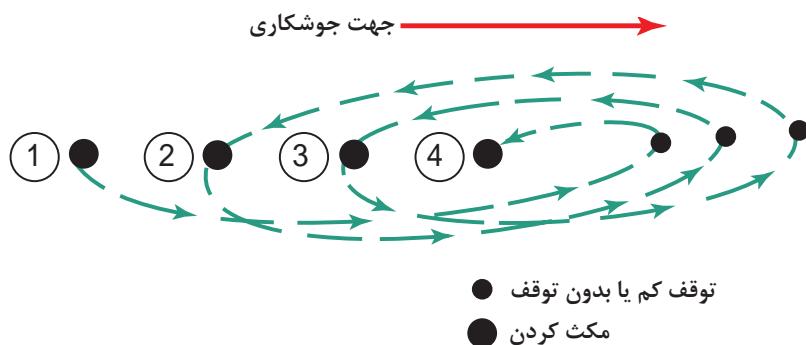

شکل ۱-۲۸- الگوی موجی شکل برای کنترل اندازه گرده مذاب

برای جلوگیری از انتقال سرباره به جلوی حوضچه جوش و محبوس شدن آن در جوش، فاصله الکترود تا قطعه کار را بیشتر کنید تا طول قوس افزایش یابد (شکل ۱-۲۹).

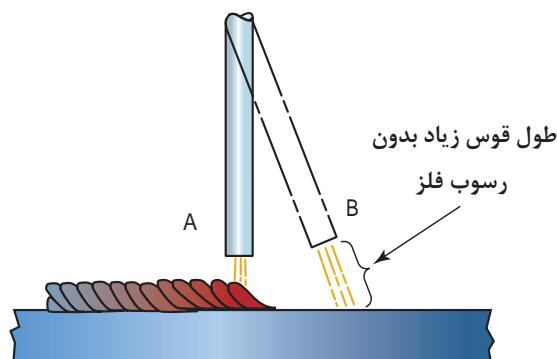


شکل ۱-۲۹- طول قوس بالا از رسوب سرباره به جلوی جوش جلوگیری می‌کند.

به طور نسبی یک جابه‌جایی سریع از نقطه A به نقطه B و برگشت A نیاز است

تغییر وضعیت جوشکاری از یک حالت به حالت دیگر نیاز به تنظیم زمان، آمپر، و زاویه الکترود دارد. وضعیت تخت، افقی و سقفی یک روند تقریباً مشابهی دارند. اما وضعیت عمودی یک دوره زمانی کمتری برای جابه‌جایی الکترود نیاز دارد. مقدار آمپر برای وضعیت عمودی نسبت به وضعیت تخت و افقی کمتر می‌باشد اما در وضعیت سقفی تقریباً از یک آمپر نزدیک به وضعیت تخت و افقی استفاده می‌شود. برای وضعیت عمودی، الکترود در یک زاویه پیشران عمودی‌تر از حالت سقفی استفاده می‌شود، که تقریباً عمود بر سطح قطعه کار می‌باشد.

۵ پس از تکمیل جوش، قطعه را سرد کنید، و پشت قطعه را از لحاظ نفوذ ریشه بررسی نمایید، ریشه اتصال باید یک گرده جوش کوچک و یکنواخت داشته باشد.

پاس داغ (Hot Pass)

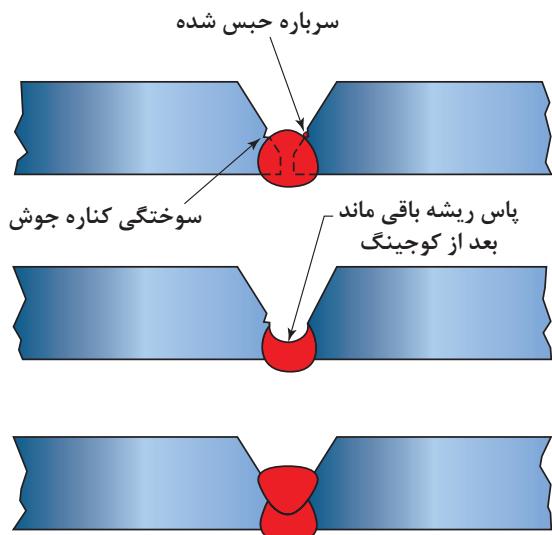


تقریباً ۱۰٪ از جوش در اتصال رسوب کرده، با استحکام بالا می‌باشد.

شکل ۱-۳۰- شیارزنی و سنگ زنی برای حذف ناپیوستگی‌ها و حذف فلز پرکننده که برای پاس ریشه استفاده شده است

سطح داخلی پاس ریشه ممکن است همراه برقی از عیوب مانند: سوختگی کناره جوش، روی همرفتگی و ناخالصی سرباره باشد از این رو سطح ریشه جوش را باید به وسیله سنگزنی، یا پاس داغ تمیز نمود. در شرایط بحرانی، جایی که از جوش‌های استحکام بالا استفاده می‌شود، نیاز است که پاس ریشه و هر یک از پاس‌های پرکننده سنگزده شوند. این عملیات باعث می‌شود تا ناپیوستگی‌هایی که در نتیجه حبس سرباره ایجاد شده‌اند، حذف شوند. همچنین از این عمل می‌توان برای حذف فلز جوشی که به وسیله الکترودهای سری ۶۰ ایجاد شده است، استفاده کرد. در جوش‌های استحکام بالا، که باید از الکترودهایی که استحکام بالایی دارند استفاده شود، حذف رسوب الکترودهای استحکام پایین با سنگزنی و شیارزنی بسیار حائز اهمیت است (شکل ۱-۳۰).

الکترود استحکام بالا، به الکترودهایی گفته می‌شود که استحکام کشی بالایی دارند، به عنوان مثال الکترود E6010 فیت E7018 استحکام کنترل دارد.

نکته

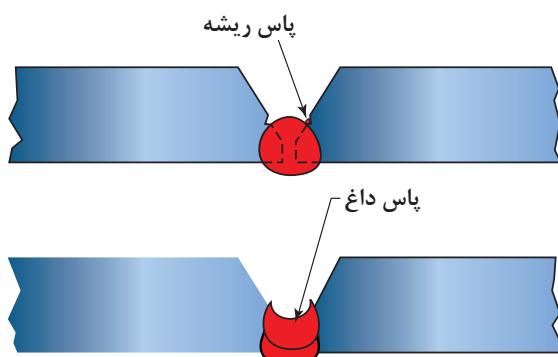


شکل ۱-۳۱- استفاده از پاس داغ برای تمیز کردن سطح پاس

ریشه

یکی از سریع‌ترین روش‌ها برای حذف سرباره حبس شده و یکنواخت کردن پاس ریشه، استفاده از پاس‌های داغ می‌باشد. در پاس داغ از یک آمپر و سرعت پیشروی بالاتر نسبت به پاس ریشه برای کاهش سرعت سرد شدن و حذف سرباره حبس شده استفاده می‌شود. (شکل ۱-۳۱).

هنگام اعمال پاس ریشه ممکن است مقداری فلز در اتصال رسوب کند به طوری که گرده جوش به صورت مقعری شکل ایجاد شود. جوش مقعر در مقایسه با محدب به وسیله برس سیمی و سنگ زنی به راحتی تمیز می شود. عدم تمیز کاری صحیح درز اتصال در حالت جوش محدب موجب ایجاد ناپیوستگی هایی که در شکل ۱-۳۲ نشان داده شده است، می شود.

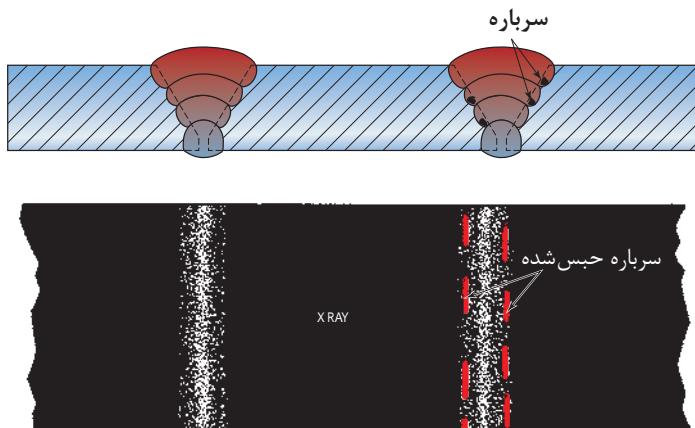

شکل ۱-۳۲- سرباره محبوس شده بین پاسها

پاس داغ همچنین برای ترمیم و تعمیر یا پر کردن عیب ذوب ناقص به کار می رود. الگوی معمول برای پاس داغ الگو مستقیم یا T می باشد. الگوی T برای حذف سرباره های حبس شده در جوش بهتر از الگوی مستقیم عمل می کند.

کار کارکاری



تعمیر و ترمیم گرده جوش ضعیف به وسیله پاس داغ


دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی می باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:

| موارد مورد نیاز | توضیحات |
|-----------------|---|
| تجهیزات فنی | دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده و دارای حفاظ محافظ |
| مواد اولیه | قطعه جوشکاری شده معیوب (ناخالصی، ذوب ناقص، تخلخل و سوتگی کناره جوش) |
| مواد مصرفی | الکترود E6013 با قطر ۳ |


بهترین حالت برای اعمال پاس داغ، وضعیت عمودی می باشد. سرباره رسوب گرده تمایل دارد بر روی حوضچه مذاب شناور شود، و در حالت تخت در عمق زیاد محبوس مانده و از جوش خارج نمی شود. در وضعیت عمودی،

سرباره می‌تواند از اتصال خارج شود و بر روی سطح جوش قرار گیرد. برای این کار آمپر را تا حد ممکن افزایش دهید، به‌طوری که الکترود بیش از حد داغ نشود و نسوزد. از پایین قطعه شروع به اعمال پاس داغ نمایید و به سمت بالا حرکت کنید، از تکنیک‌های مستقیم و T شکل به صورت ترکیبی استفاده کنید تا فلز جوش به صورت یکنواخت ایجاد شود (شکل ۱-۳۳).

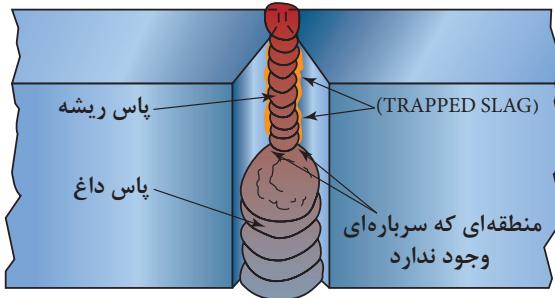

شکل ۱-۳۳- حذف سرباره حبس شده در جوش با پاس داغ


به‌دلیل آمپر بالا در پاس داغ و حرارت ورودی بالا، قطعه ممکن است بیش از حد داغ شود، اگر هین جوشکاری متوجه شدید که گرده جوش تشکیل شده با آرامی سرد می‌شود و طول گرده جوش همانند شکل ۱-۳۴ زیاد شده است، شما باید جوشکاری را قطع کنید و اجازه دهید قطعه سرد شود و مجدداً شروع کنید. پس از اتمام جوشکاری، قطعه را سرد کنید، سپس از لحاظ یکنواختی آن را بازرسی کنید. برای بازرسی بهتر می‌توانید قطعه را از منطقه‌ای که ناپیوستگی بزرگ داشت برش دهید و سپس آن را بررسی کنید. در پایان دستگاه جوشکاری را خاموش کنید و ناحیه‌ای که درحال کار بوده‌اید را نظافت کنید و مواد دورریز را در محفظه‌های مخصوص قرار دهید.

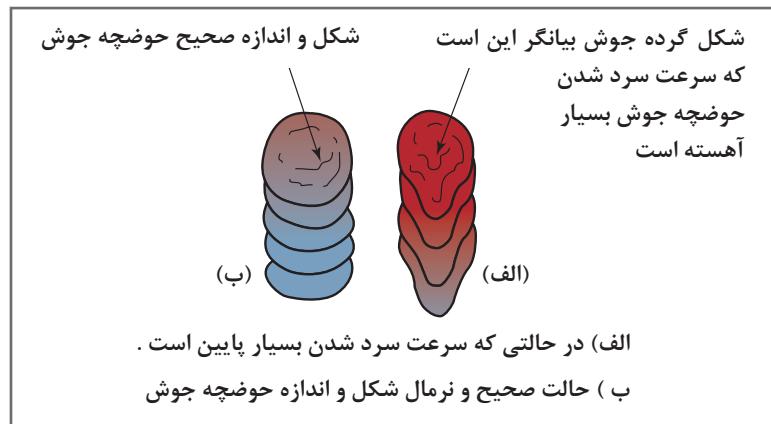

شکل ۱-۳۴- شکل گرده جوش

پاس پرکننده (Filler Pass)

پس از تکمیل پاس ریشه و تمیز کردن آن، پاس پرکننده اعمال می‌شود در مرحله پرکردن درز اتصال اکثر موقعیت‌بیشتر از یک پاس استفاده می‌شود. برای پاس‌های پرکننده از گرده‌های زنجیره‌ای یا موجی شکل استفاده می‌شود. همان‌طور که در (شکل ۱-۳۵) نشان داده شده است، در گرده زنجیره‌ای مقدار روی هم افتادگی ۵۰٪ و در گرده موجی شکل تقریباً برابر ۲۵٪ می‌باشد. قبل از اعمال پاس پرکننده بعدی پاس قبلی

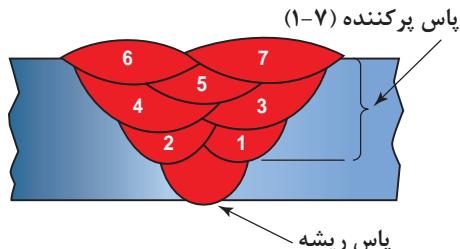

شکل ۱-۳۵ - پاس‌های پرکننده

باید تمیز شود تا ناخالصی وارد جوش نشود.

پس از اتمام جوشکاری، می‌توان قطعه را با روش‌های مختلفی بازرسی نمود، که یکی از ساده‌ترین روش‌ها مقطع‌زن قطعات است، به عبارت دیگر برش عرضی قطعه و تمیز کردن با سنباده و بازرسی پاس‌های مختلف از لحاظ عدم وجود عیوب در بین پاس‌ها همچنین می‌توان از تکنیک گوجینگ برای بازرسی قطعه جوشکاری شده در چند پاس استفاده کرد.

کارکارگاهی



دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی می‌باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:

| موارد مورد نیاز | توضیحات |
|-----------------|---|
| تجهیزات فنی | دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده و دارای حفاظ محافظ |
| مواد اولیه | دو عدد پلیت فولادی با ضخامت ۱۰ mm و طول ۱۵۲ mm با عرض ۷۶ mm |
| مواد مصرفی | الکترود E6013 با قطر ۳/۲۵ |

۱ با توجه به نقشه پلیت‌ها را با یکدیگر از گوشه مونتاژ کنید (حال جوش زدن) تا به شکل V درآیند (شکل ۱-۳۶).


۲ از یک طرف (انتهای قطعه) جوشکاری را شروع کنید، و یک گرده جوش زنجیره‌ای در تمام طول قطعه ایجاد کنید، یا از الگوی موجی به صورت T شکل استفاده کنید.

۳ سپس سرباره مربوط به پاس اول پرکننده را قبل از اعمال پاس بعدی کاملاً تمیز کنید.

۴ شکل ۱-۳۷ ترتیب پیشنهادی برای ایجاد گرده را نشان می‌دهد. در ادامه پاس‌های بعدی را ایجاد کنید تا ضخامت گرده‌ها به ۲۵ میلیمتر برسد.

۵ همانطور که در شکل ۱-۳۸ نشان داده شده است انتهای ابتدایی پلیت، تکه اضافه قرار می‌دهند تا به صورت مربعی شکل درآیند. در انتهای جوشکاری تکه‌های اضافی باید از پلیت جدا شوند.

۶ پس از تکمیل پاس‌ها، قطعه را از لحاظ یکنواختی پاس‌ها بررسی نمایید.

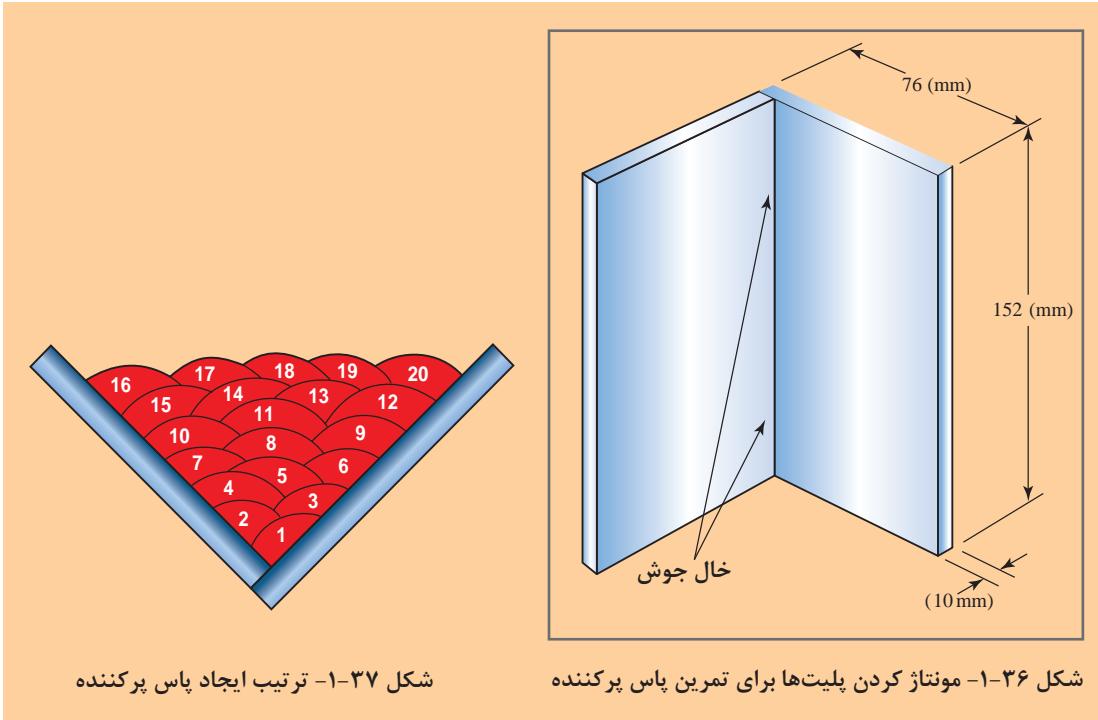

جوش چند پاسه - پرکننده - برای اتصال V شکل (V-joint) در همه وضعیت‌ها با استفاده از الکتروود ۱۸۰ E7.

دستور کار :

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی می‌باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:

کارکارگاهی




| موارد مورد نیاز | توضیحات |
|-----------------|---|
| تجهیزات فنی | دستگاه جوشکاری آمده و تنظیم شده و دارای حفاظت محافظ |
| مواد اولیه | دو عدد پلیت فولادی با ضخامت ۱۰ mm و طول ۱۵۲ mm با عرض ۷۶ mm |
| مواد مصرفی | الکترود ۱۸ E۶۰۱۳ یا ۲۵ E۷۰۱۸ با قطر ۲/۲۵ |

- ۱ پلیت‌ها را با یکدیگر از گوشه مونتاژ کنید (حال جوش زدن) تا به شکل V درآیند.
- ۲ به صورت مستقیم با الگوی T یا V حرکت کنید، یک گرده زنجیره‌ای در پاس ریشه ایجاد کنید.
- ۳ سرباره را تمیز کنید و سپس پاس بعدی را اعمال کنید تا ضخامت آن به ۲۵ میلی‌متر برسد.
- ۴ اگر در طول جوشکاری گرده ناصاف شده است یا سرباره بزرگ در جوش حبس شده است، حتماً باید شیارزنی شود از جوش خارج شوند و تعمیر شوند. در صنعت، جوش‌های شیاری در حدود ۲۵ میلی‌متر و بالاتر از آن معمولاً تعمیر و ترمیم می‌شوند.
- ۵ پس از تکمیل جوش، قطعات را از لحظه عیب و ناپیوستگی بررسی کنید.
- ۶ دستگاه جوش را خاموش کنید و محدوده‌ای که در حال کار بودید را نظافت کنید.

پاس پوششی (Cover Pass)

جوش نهایی در جوش‌های چند پاسه به عنوان پاس پوششی شناخته می‌شود. در پاس پوششی می‌توان از الکترودهای متفاوت استفاده کرد یا از الکترود مشابه پاس پرکننده استفاده نمود. یکنواخت بودن و داشتن ظاهر زیبا برای جوش پوششی (cap weld) بسیار مهم است. در این پاس، جوش‌ها تست نمی‌شوند و اغلب بررسی‌ها از روی ظاهر جوش می‌باشد.

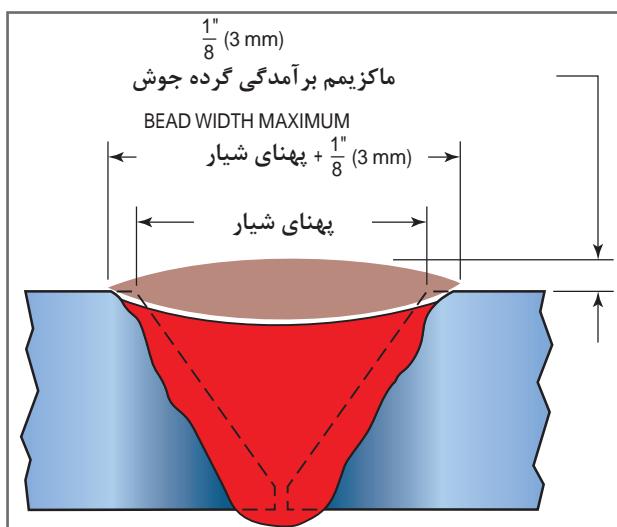

شکل ۱-۳۹- پاس پوششی نباید بیش از اندازه بزرگ باشد

پاس‌های پوششی باید عاری از هر نوع عیوب باشند، عیوب مانند سوختگی کناره جوش، تخلخل، ناخالصی سرباره در آن نباشد و از لحظه عرض و جوش باید یکنواخت باشد. شکل ۱-۳۹ مقدار عرض گرده پاس پوششی را نشان می‌دهد.



پاس‌های پوششی که بسیار عریض می‌باشند، موجب افزایش استحکام جوش نخواهند شد. بنابراین جوشکاری بیش از حد یا ایجاد گرده پوششی بزرگ‌تر، مزیت نمی‌باشد.

پاس پوششی برای همه وضعیت‌ها

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی می‌باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:

کارکارگاهی



| توضیحات | موارد مورد نیاز |
|--|-----------------|
| دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده و دارای حفاظت محافظ | تجهیزات فنی |
| دو عدد پلیت فولادی با ضخامت ۱۰ mm و طول ۱۵۲ mm | مواد اولیه |
| الکترود E7018 با قطر ۳/۲۵ میلیمتر | مواد مصرفی |




شکل ۱-۴۰- اندازه گرده جوش در پاس پوششی

۱ توجه داشته باشید که گرده جوش باید در حدود ۷ میلی‌متر عرض داشته باشد و مقدار برآمدگی گرده جوش نباید از ۳ میلی‌متر بیشتر باشد (شکل ۱-۴۰).

۲ شکل مهره جوش را با نگاه کردن لبه حوضچه جوش کنترل کنید (شکل ۱-۴۱).

۳ نفوذ عمیق برای جوش‌های پوششی نیاز نیست، و ممکن است باعث ضعف در برخی موقعیت شود. پس از سرد شدن کامل جوش، جوش را از لحظه یکنواختی گرده جوش و عیب بررسی کنید. همانطور که در شکل ۱-۴۱ نشان داده شده است، مقدار آمپر صحیح را می‌توان به صورت تجربی نیز تعیین نمود. به عنوان مثال به سه گرده ایجاد شده در رو به رو نگاه کنید، سه رنج آمپر را نشان می‌دهد، آمپر بالا، آمپر پایین و آمپر متوسط یا نرمال که مدنظر است.

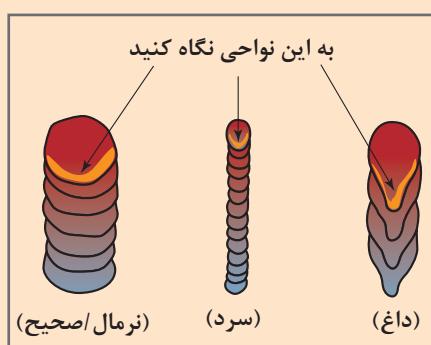

شکل ۱-۴۱- به انتهای لبه حوضچه نگاه کنید و مقدار آمپر را تعیین کنید

ارزشیابی شایستگی های پومن ۱: جوشکاری شیاری

شرح کار: جوشکاری دو قطعه فولادی با طرح اتصال V شکل در وضعیت تخت (اعمال پاس ریشه، داغ، پرکننده، پوششی)

استاندارد عملکرد:

جوشکاری دو قطعه فولادی با فرایند الکترود دستی در وضعیت های مختلف

- تنظیم و راه اندازی دستگاه (انتخاب آمپر و قطعه مناسب بر اساس استاندارد)
- آماده سازی طرح اتصال بر اساس نقشه
- ایجاد نقشه جوشکاری بدون عیب و کامل
- کنترل قطعه از لحاظ ابعادی (برابر نقشه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

کارگاه استاندارد با تجهیزات ایمنی، دستگاه جوشکاری با قوس الکتریکی (موتور ژنراتور، ریکتیپاير) کابل ها، انبر الکترود گیر، سنگ سنباده، سوهان، برس سیمی، چکش، چکش گل زنی، لوازم حفاظت فردی، الکترود، قطعه کار
مدت زمان : یک جلسه

معیار شایستگی :

| ردیف | مرحله کار | آماده سازی دستگاه | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|---------------|--|--|-----------------------|------------|
| ۱ | آماده سازی قطعات | آماده سازی دستگاه | ۱ | ۱ |
| ۲ | جوشکاری | آماده سازی قطعات | ۲ | ۱ |
| ۳ | عملیات تکمیلی | جوشکاری | ۳ | ۱ |
| ۴ | شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: رعایت نکات ایمنی شامل: پوشیدن ماسک جوشکاری، دستکش، کفش ایمنی، پیش بند، کلاه ایمنی، مدیریت دور ریز (پس ماند الکترود، گل جوش و قطعه کار)، مسئولیت پذیر بودن در انجام وظایف محوله | شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: رعایت نکات ایمنی شامل: پوشیدن ماسک جوشکاری، دستکش، کفش ایمنی، پیش بند، کلاه ایمنی، مدیریت دور ریز (پس ماند الکترود، گل جوش و قطعه کار)، مسئولیت پذیر بودن در انجام وظایف محوله | ۲ | * |
| میانگین نمرات | | | | |

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.





پودمان ۲

جوشکاری لوله



در دهه‌های اخیر، صنعت نفت و گاز به دلیل اهمیت بالایی که دارد تبدیل به یکی از صنایع تأثیرگذار در اقتصاد کشورها شده است. همچنین در کشور عزیzman «ایران» این صنعت نقش بسیار اساسی در پیشرفت اقتصادی ایفاء کرده است. داشتن زیر ساخت، فناوری نوین، تجهیزات و سازه‌های استخراجی و انتقالی مهندسی شده فاکتورهای بسیار مهم هستند که در توسعه این صنعت نقش اساسی دارند. در ساخت سازه‌های انتقال نفت و گاز جوشکاری یکی از فرایندهای مهم به شمار می‌رود. برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر از فرایندهای متعددی استفاده می‌شود، اما در این فصل روش جوشکاری لوله به فرایند الکترود دستی آموزش داده می‌شود.

واحد یادگیری ۲

جوشکاری لوله با الکتروود دستی

آیا تا به حال پی برده‌اید؟

- لوله‌ها چه کاربردی در صنایع مختلف دارند؟
- تفاوت بین پایپ و تیوب در چیست؟
- اطلاعات مورد نیاز برای آماده‌سازی لوله را از چه منبعی می‌توان استخراج کرد؟
- چگونه می‌توان دو قطعه لوله را به یکدیگر متصل نمود؟

جوشکاری با الکتروود دستی یکی از روش‌های مرسوم در صنایع مختلف به شمار می‌رود. در واحدهای یادگیری قبلی چگونگی برقراری قوس، ایجاد خط جوش، جوشکاری گوشه و جوشکاری شیاری را آموخته‌اید. در این واحد یادگیری، شما روش جوشکاری دو لوله به یکدیگر را فرا می‌گیرید. در این واحد یادگیری، ابتدا کاربرد لوله‌ها، تفاوت بین پایپ و تیوب ارائه شده است و در ادامه آماده‌سازی اتصال و روش جوشکاری لوله را فرا خواهید گرفت.

استاندارد عملکرد

در پایان این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که بر اساس نقشه دو قطعه لوله فولادی را در وضعیت‌های مختلف جوشکاری کنند.


آماده سازی لوله برای جوشکاری

به طور کلی دو کاربرد اصلی برای لوله ها وجود دارد:
سیستم های لوله کشی (Piping System) و سازه های لوله ای (Structural Pipe) اما آیا مهارت مورد نیاز برای جوشکاری لوله ها در دو مورد یکسان است؟

فعالیت کلاسی




با کمک هنرآموز فرد تفاوت های اصلی بین این لوله ها را بیان کرده و جدول زیر را تکمیل کنید.

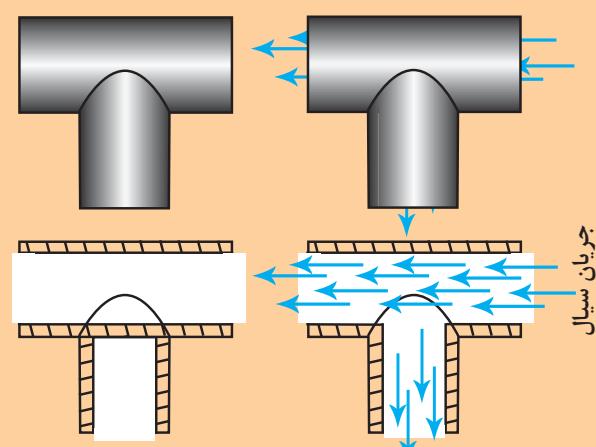

(A) لوله در سازه های لوله کشی (B) لوله در سیستم های لوله کشی

شکل ۱-۲- تفاوت بین لوله در سازه و در سیستم لوله کشی

| تفاوت | نوع کاربرد |
|------------------|------------|
| سازه های لوله ای | |
| سیستم لوله کشی | |

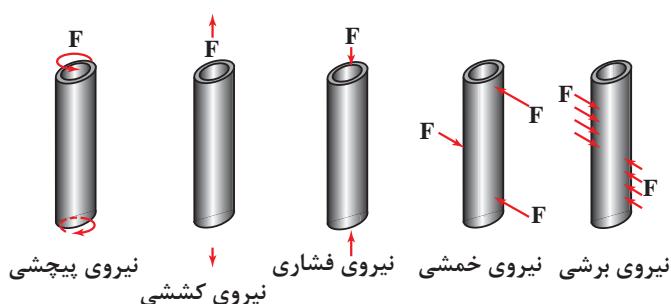

شکل ۲-۲- تنش های خارجی مکانیکی روی لوله


نکته ای که در کاربرد سازه ها بسیار مهم است، استحکام لوله در برابر نیروهای معمولی به هر سازه جوشی وارد شده، می باشد. البته لوله ها می توانند نیروهای معمولی را تحمل کنند.

شکل ۲-۲- تنش های مکانیکی خارجی بر روی لوله را نشان می دهد، لوله ها در برابر نیروهای پیچشی استحکام خوبی از خود نشان می دهند.

نکته



- در جوشکاری لوله دو مشکل اساسی وجود دارد؛
- مشکل مونتاژ یا اصطلاحاً فیت کردن لوله‌ها به یکدیگر
 - تغییر وضعیت جوشکاری (شکل ۲-۳)

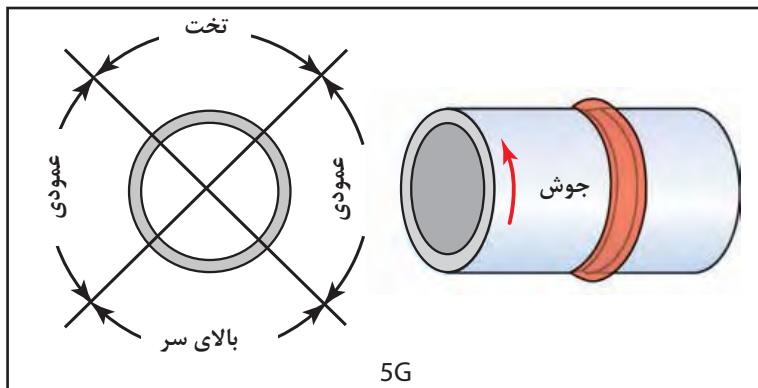


شکل ۲-۳- تنش‌های خارجی مکانیکی روی لوله


آیا پاپ با تیوب مشابه است؟ پاپ (Pipe)، تیوب (Tube)

اگرچه ممکن است پاپ و تیوب یکسان باشند، اما آنها تفاوت‌هایی از لحاظ مشخصات و کاربرد دارند، جدول زیر بعد تفاوت بین این دو را نشان می‌دهد.

| تیوب | پاپ | نوع |
|---|---|---------------------|
| فرعی (به ندرت) | فرعی (به ندرت) | کاربرد |
| اصلی | اصلی | |
| انتقال سیالات | انتقال سیالات | مشخصات و نقشه‌خوانی |
| براساس قطر خارجی داده می‌شود | قطر بزرگ‌تر از ۱۲ in براساس قطر داخلی داده می‌شود | |
| براساس گیج‌های استاندارد ضخامت ورق فلزی سنجیده می‌شود | براساس Schedule داده می‌شود (این جدول در همراه هنرجو آمده است) | نمایه دار |
| سطح مقطع دایره‌ای شکل، مربعی شکل، مستطیلی شکل | سطح مقطع دایره‌ای شکل | شكل ظاهری |
| به طور کلی در این کتاب تیوب یا پاپ با واژه لوله بیان شده است. | | |

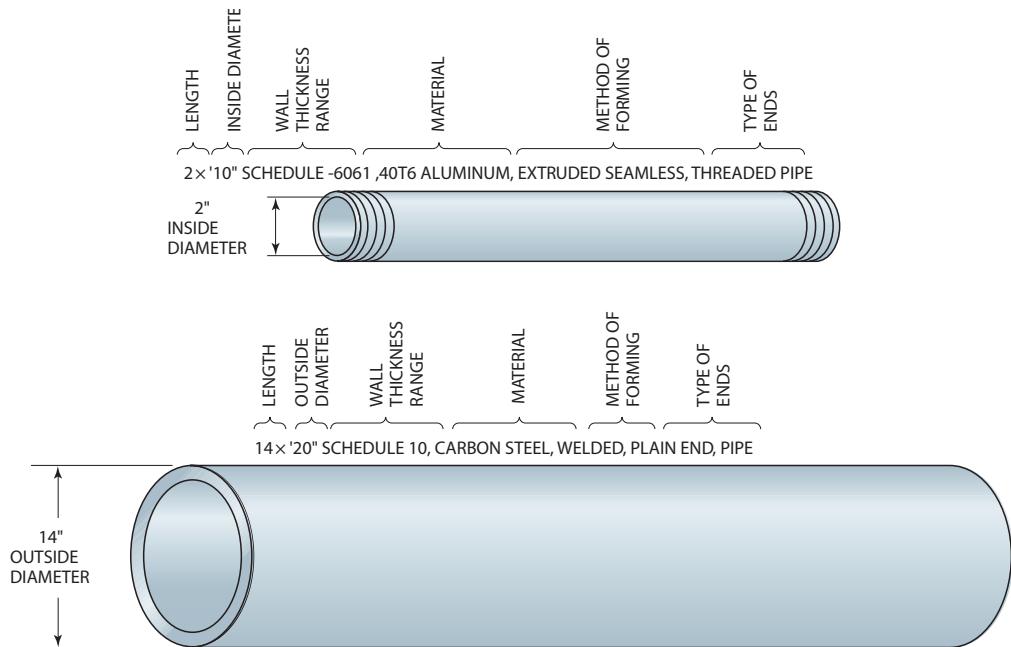


شکل ۲-۴- مشخصات معمول برای سفارش پایپ

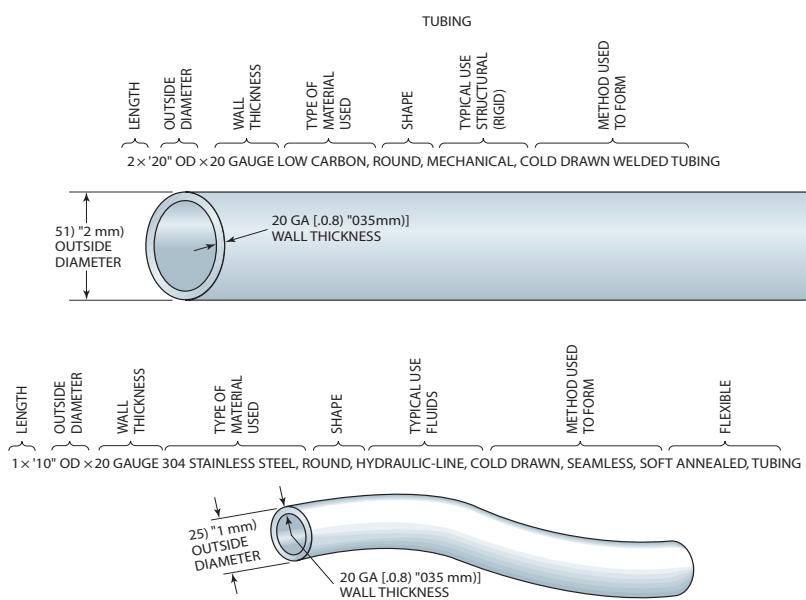

شکل ۲-۵- مشخصات معمول برای سفارش تیوب

آماده‌سازی و مونتاژ لوله (Fit-Up)

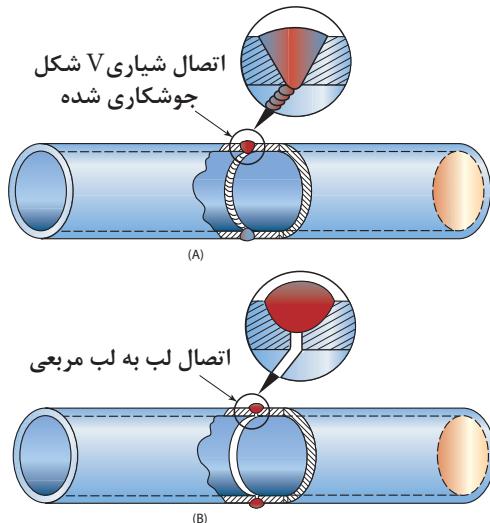

شکل ۲-۶- مقایسه نفوذ جوش در دو اتصال لب به لب مربعی و شیاری ۷ شکل

برای جوشکاری لوله به یکدیگر باید دو سر لوله آماده‌سازی شوند. لوله‌ها ممکن است به صورت اتصال مربعی یا مورب (پخ‌دار) آماده‌سازی شوند. اغلب لوله‌ها با قطر کوچک که برای کاربردهای سازه‌ای به کار می‌روند، به صورت لب به لب (اتصال مربعی) و بدون پخ جوشکاری می‌شوند. در حالی که لوله‌هایی با قطر بزرگ‌تر که در انتقال سیالات استفاده می‌شوند، را به صورت پخ‌دار آماده می‌کنند. چرا لوله‌ها را به صورت پخ‌دار آماده‌سازی می‌کنند؟

به شکل ۲-۶ نگاه کنید و به این سؤال پاسخ دهید:


نکته

به اتصال مربعی، اگر ضخامت جوش و فلز پایه برابر باشد، استحکام آن برابر با استحکام اتصال پخ‌دار می‌شود (شکل ۲-۷). در حالت مربعی شکل امکان ایجاد قسمت‌های ذوب نشده (عدم ذوب) وجود دارد، اما با آماده‌سازی لوله به صورت پخ‌دار، قسمت‌های عدم ذوب به وجود نمی‌آید.



عدم ذوب ریشه اتصال ممکن است باعث حبس آب و زنگ‌زدایی لوله در سیستم لوله‌کشی شود.


نکته

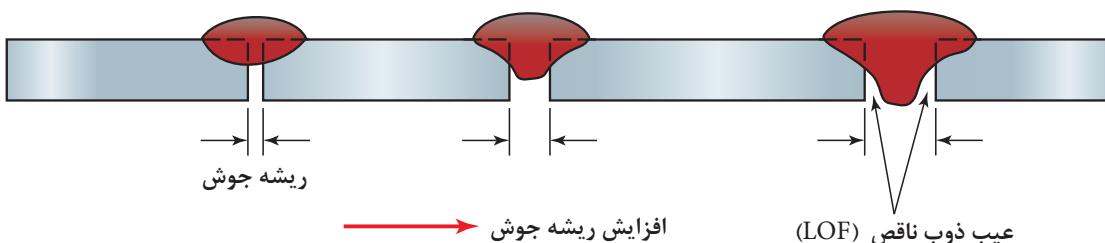

شکل ۲-۷- تأثیر مقدار فاصله ریشه جوش بر روی نفوذ

همان‌طور که در پودمان قبلی آموخته‌اید، پاشنه جوش باعث می‌شود که جوشکاری حوضچه جوش و مقدار نفوذ را به خوبی کنترل کند. برای آماده‌سازی لوله به صورت پخ‌دار از روش‌های برشکاری با شعله، سنگ زنی و ماشین‌کاری و روش


ترکیبی می‌توان استفاده کرد. شکل ۲-۸ ماشین قابل حمل برای پخش سازی لوله را نشان می‌دهد. شکل ۲-۹ یک نمونه دستگاه پخ زدن را نشان می‌دهد که می‌توان در کارگاه از آن استفاده نمود.

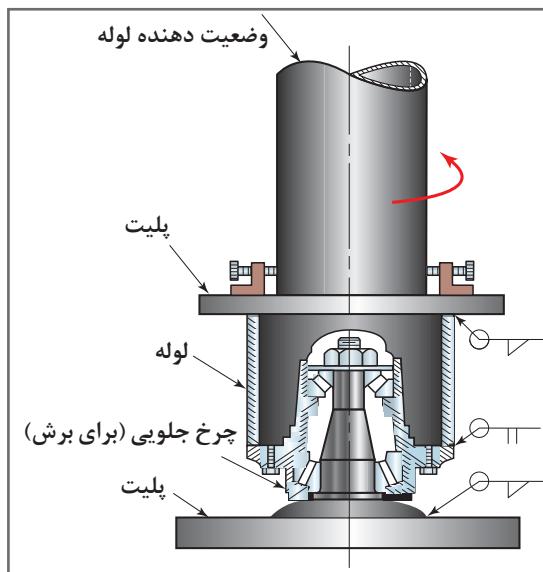


شکل ۲-۹




شکل ۲-۸- دستگاه پخ زدن

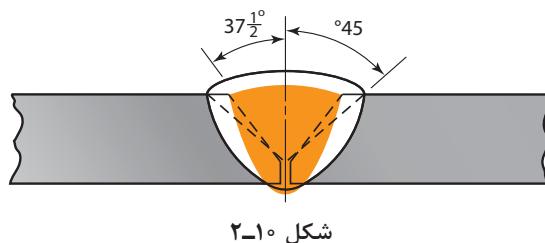

شکل ۲-۱۰

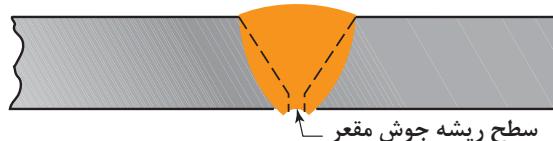


شکل ۲-۱۱- مقدار تغیر ریشه جوش

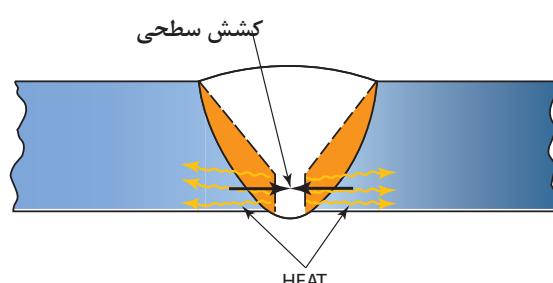

شکل ۲-۱۲- خروج حرارت از قطعه

پاشنه جوش زیاد باعث عدم نفوذ کافی و پاشنه جوش کم باعث ریزش مذاب می‌شود، و علاوه بر آن پاشنه باعث کنترل کشش سطحی و شکل سطح ریشه جوش مناسب را ایجاد می‌کند و ممکن است تغیر در ریشه جوش را ایجاد کند.

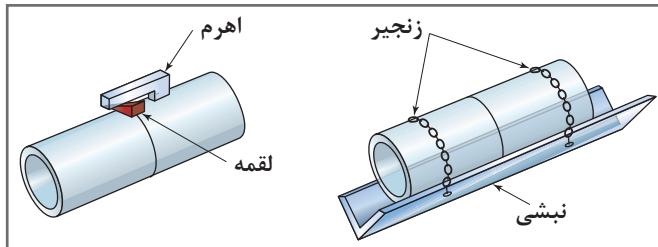

شکل ۲-۱۳

فیت کردن لوله ها با یکدیگر و نگهداشتن در موقعیت جوشکاری با افزایش قطر لوله دشوارتر می شود. برای این کار باید از یک سوی ابزار، برای ثابت و محکم نگه داشت آنها استفاده نمود. (شکل ۲-۱۳).

چگونه می توان لوله ها را با جوشکاری به یکدیگر متصل نمود؟

همان طور که در ابتدا ذکر شد، انتقال مداوم وضعیت جوشکاری از یک حالت به حالت دیگر، یکی از مشکلات اساسی در جوشکاری لوله هایی است که به صورت افقی ثابت قرار گرفته است. با افزایش قطر لوله سرعت تغییر وضعیت جوشکاری کاهش می یابد. (شکل ۲-۱۳). وضعیت های مختلف را در حین جوشکاری لوله نشان می دهد، اما زمان بیشتری نیاز است تا جوش تکمیل شود.


برای آموزش بهتر است هنرجویان ابتدا از لوله هایی با قطر بزرگ تر شروع کنند و با توسعه مهارت شان به سمت قطر کوچک تر بروند.

نکته



برای جوشکاری لوله هایی که در سیستم های لوله کشی به کار می روند اغلب از الکترودهای E6011 یا E6010 برای پاس ریشه و الکترود E7018 برای تکمیل جوشکاری استفاده می شود (شکل ۲-۱۴). الکترود E7018 جوش مستحکم تری ایجاد می کند، و از آن می توان برای تکمیل کاری تمام اتصال نیز استفاده کرد. برای لوله هایی که کاربرد سازه ای دارند، نیز می توان به همین صورت عمل کرد یا اینکه الکترودهای E6012 یا E6013 در صورتی که ظاهر جوش مهم تر است از استحکام، استفاده می شود.

از الکترود E7018 برای پاس پرکننده و پاس ریشه استفاده شده است

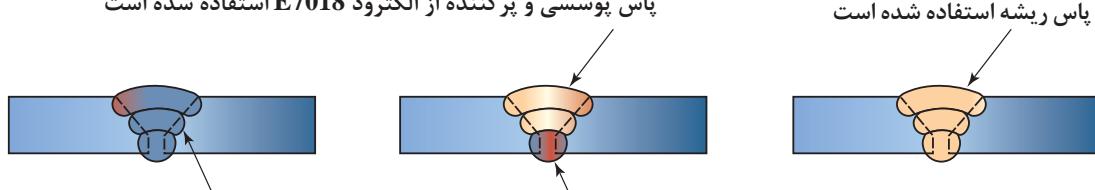

الکترودهای E6010 و E6011 برای پاس ریشه، پرکننده و پاس پوششی استفاده شده است

شکل ۲-۱۴

جوشکاری لوله را در چند مرحله می توان انجام داد؟

جوش‌های شیاری لوله تعداد پاس‌های متعددی دارد که باید تکمیل شود. به شکل ۲-۱۵ نگاه کنید.




شکل ۲-۱۵ - یکنواختی در پاس بیانگر درجه مهارت جوشکار است

پاس‌های مربوط به جوش شیاری لوله در صورت زیر می‌باشد:

پاس ریشه (Root Pass)

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، پاس ریشه، اولین پاس جوش در اتصال می‌باشد (شکل ۲-۱۶). همچنین جوش پاس ریشه مقدار عمق نفوذ را تعیین می‌کند. توجه داشته باشید که قبل از اجرای پاس‌های بعدی، باید روی پاشنه مرتب تمیز شود و عاری از ناخالصی گردد. تمیز کردن سطح به وسیله پرس‌زنی، سنگ‌زنی تمیز می‌شود.

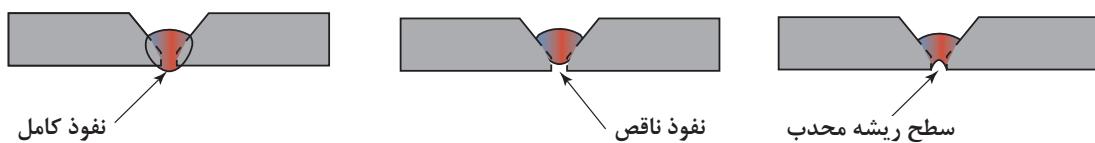

شکل ۲-۱۶


پاس داغ (Hot Pass)

پاس داغ برای خارج کردن ناخالصی / سرباره‌های خیلی کوچکی که در جوش محبوس مانده، به کار می‌رود. این ناخالصی به راحتی با برس زنی از جوش خارج نمی‌شود.


پاس پرکننده (Filler Pass)

پس از حذف یا خروج ناخالصی‌های محبوس شده از شیار، باید شیار را با پاس‌های پرکننده تکمیل کنیم. به طور کلی برای الگوهای جوش کاری در هر مرحله پاس پرکننده از الگوی خطی و موجی استفاده می‌شود (شکل ۲-۱۷) و (شکل ۲-۱۸).

برای ایجاد یک جوش با الگوی خطی دلیل اینکه مقدار فلز ذوب شده در یک زمان معین کمتر است، به مهارت کمتری نسبت به الگو موجی نیاز است. قبل از شروع الکتروود بعدی، انتهای گرده جوش باید تمیز شود. برای جلوگیری از ایجاد ترک، انتهای گرده جوش (چاله جوش) باید به درستی پر شود، همان‌طور که در شکل نشان داده شده است (شکل ۲-۱۹).

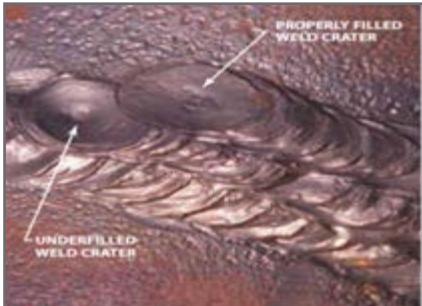

شکل ۲-۱۹

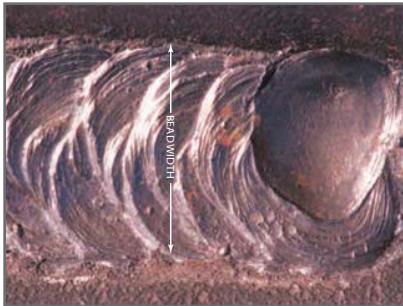

شکل ۲-۱۸ - الگوی موجی



شکل ۲-۱۷ - الگوی خطی



شکل ۲-۲۰

از آنجایی که شروع پایان جوش دارای استحکام کمتری نسبت به جوش می‌باشد، توجه داشته باشید که شروع و پایان جوش در یک نقطه متمرکز نشود و در جوش توزیع شود (شکل ۲-۲۰).


پاس پوششی (Cover Pass)

به پاس نهایی در جوش لوله، پاس پوششی یا نما می‌گویند. این پاس می‌تواند به صورت خطی یا موجی ایجاد شود، باید دقیق شود عرض و برآمدگی این پاس بیش از حد نباشد زیرا سبب تمکر تنش و ایجاد آسیب در جوش می‌شود. پاس پوششی نباید خیلی عریض و برآمدگی آن (گرده جوش) نباید خیلی زیاد باشد (شکل ۲-۲۱).

سؤال




به نظر شما پاس پوششی بیش از اندازه بزرگ باعث افزایش استحکام اتصال لوله می‌شود یا آن را کاهش خواهد داد؟

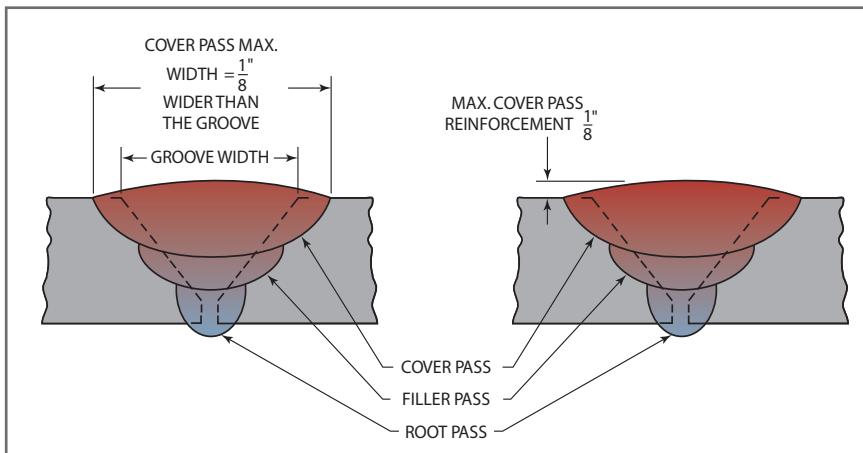

شکل ۲-۲۱

چگونه لوله‌ها را در وضعیت افقی (1G) جوشکاری کنیم؟

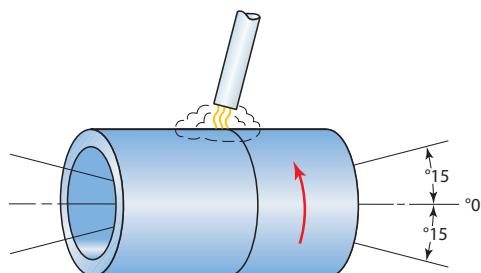

شکل ۲-۲۲

در جوش‌هایی که در شرکت‌های تولیدی انجام می‌شود و امکان چرخش لوله فراهم است معمولاً جوشکاری در وضعیت تخت انجام می‌شود. در این روش به جای چرخیدن دست جوشکار، به صورت مرحله مرحله لوله را می‌چرخانند جوشکاری با این روش معمولاً سریع‌تر و ساده‌تر انجام می‌شود.

با استفاده از فیکسچرهای وضعیت‌دهنده‌ها می‌توان موقعیت لوله‌ها را به طور پیوسته تغییر داد.



شکل ۲-۲۳




جوش پوششی به روش خطی در وضعیت 1G

مهارتی که می‌آموزد:

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش‌بند چرمی می‌باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:

| موارد مورد نیاز | توضیحات |
|-----------------|---|
| تجهیزات فنی | دستگاه جوشکاری، تجهیزات برش اکسی گاز، برس سیمی، چکش، فیکسچر نگهدارنده - لوله‌بر |
| مواد اولیه | لوله به قطر ۲ اینچ به طول ۳۵۰ میلی‌متر پلیت ۶ میلی‌متر 350×75 |
| مواد مصرفی | الکترود E6013 به قطر $3/25$ تعداد ۸ عدد |

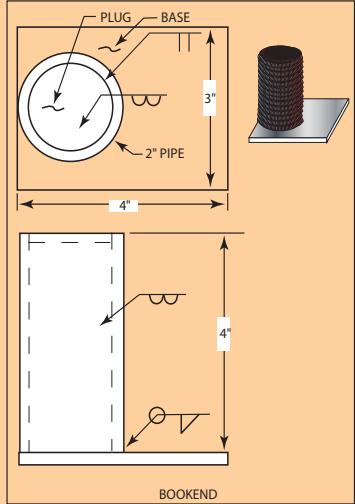

شکل ۲-۲۴

- ۱ نقشه زیر را تحلیل کنید، و اندازه‌های مورد نیاز را از آن استخراج کنید (شکل ۲-۲۴)
- ۲ توسط لولهبر با نیروی کم روی لوله خطکشی نمایید تا محل جوشکاری مشخص شود (شکل ۲-۲۵)



شکل ۲-۲۵

- ۳ لوله را براساس نقشه برش دهید، روش‌های برش‌کاری مختلفی وجود دارد، که می‌توان از آنها برای برش لوله استفاده کرد، به عنوان مثال برش با اره پروفیل‌بر، اکسی گاز، لولهبر

توجه




در صورت نیاز لبه‌های برش را سنگ بزنید و سپس لقمه را در محل قرار دهید.

- ۴ قرار دادن پلیت بر روی لوله. برای این کار می‌توان از سه روش استفاده کرد:

روش اول:

سه عدد لقمه را با فاصله ۶۰ درجه نسبت به یکدیگر دور ورق خال جوش می‌زنیم شکل (۲-۲۶)

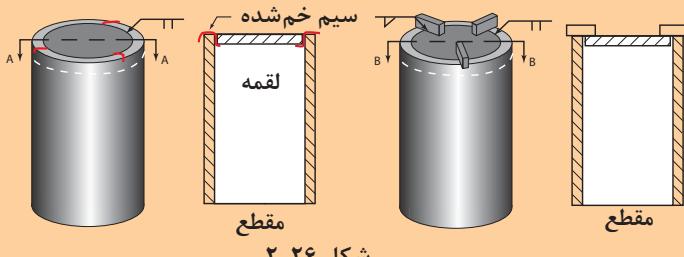

شکل ۲-۲۶


روش دوم:

روش دوم نصب سه عدد نگهدارنده مربعی بر روی لوله براساس شکل ۲-۲۶ همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، پلیت به انتهای لوله نصب می‌شود، سپس جوشکاری بر روی لوله انجام می‌شود.


روش سوم:

کمی لبه ورق را پخ می‌زنیم و با چکش ورق را داخل لوله قرار می‌دهیم (مانند پرس شدن) سپس به کمک خال جوش ورق را به لوله محکم می‌نمائیم.

جوشکاری

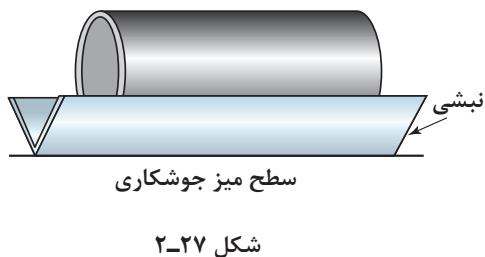


شکل ۲-۲۷

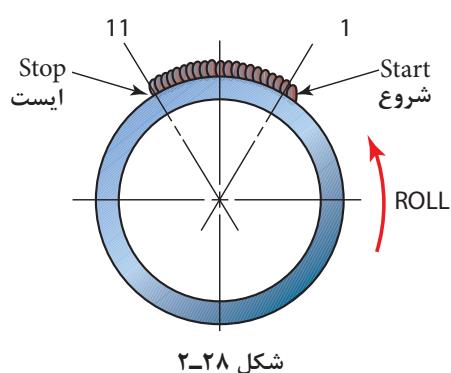

شکل ۲-۲۸

همان طور که در شکل ۲-۲۷ نشان داده شده است، لوله را به صورت افقی نبشی قرار دهید. قوس را در وضعیت ساعت ۱۱ شروع کنید و تا وضعیت ساعت ۱ ادامه دهید. در ساعت ۱ قوس را قطع کنید، سپس لوله را بچرخانید تا انتهای لوله (ساعت ۱) در وضعیت ساعت ۱۱ قرار گیرد (شکل ۲-۲۸) سپس قوس را از وضعیت ساعت ۱۱ شروع کنید و تا ساعت ۱ ادامه دهید و در انتهای ۱ قوس را قطع کنید (شکل ۲-۲۸). این کار را تکرار کنید تا دور تادور لوله به طور کامل به صورت پوششی جوشکاری شود.

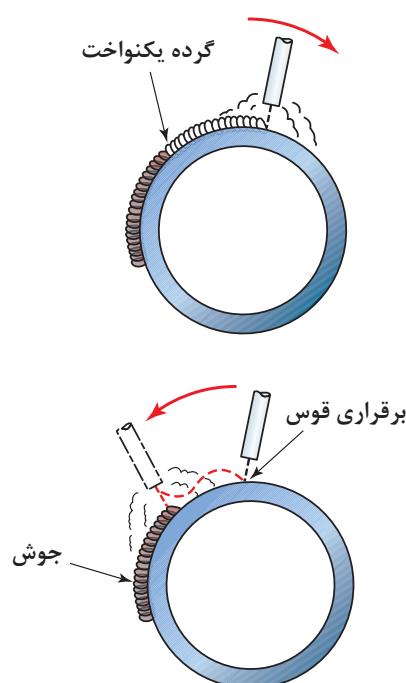


شکل ۲-۲۹

همان طور که در شکل ۲-۲۹ مشخص شده است، اگر شروع قوس ضعیف باشد، گرده جوش نیز ضعیف و نفوذ کم خواهد بود، برای افزایش نفوذ باید حرارت بیشتری به قطعه اعمال کرد. برای این کار قوس را در آن ناحیه مرکز کنید. بعد از هر توقف و قبل از آغاز مرحله انتهای جوش را تمیز کاری نمایید و برای آغاز مرحله بعدی پس از شروع قوس الکترود را کمی به سمت عقب حرکت داده و سپس به جوشکاری ادامه دهید این کار سبب می‌شود شکل گرده شما بصورت یکنواخت در سرتاسر محیط لوله ایجاد شود.

مرحله پایانی:

پس از اینکه کل سطح لوله پوشش داده شد، لوله را سرد کنید، و سپس پلیت زیرین لوله را به آن متصل کنید.


جوشکاری در وضعیت افقی 5G ثابت

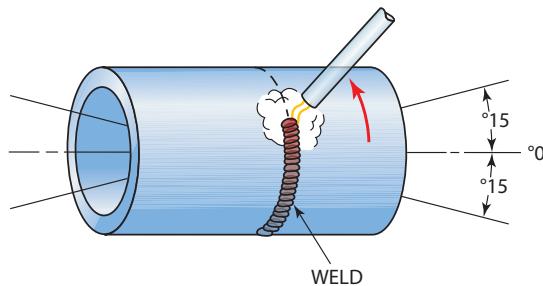

شکل ۲-۳۰- جوشکاری در وضعیت 5G

وضعیت افقی 5G یکی از وضعیت‌های جوشکاری لوله می‌باشد که اکثر اوقات از این وضعیت در جوشکاری استفاده می‌شود. همان‌طور که در شکل ۲-۳۰ مشاهده می‌کنید، در این وضعیت لوله ثابت است و جوشکار باید دور آن بچرخد. شایان ذکر است که تا ۱۵ درجه می‌تواند لوله از افق زاویه داشته باشد. جوشکاری در این حالت می‌تواند به صورت روبرو (Uphill) یا به صورت روبروپایین (Downhill) انجام شود.

تسمه جوشکاری شده به لوله به عنوان
فیکسچر برای ثابت نگهداشتن لوله

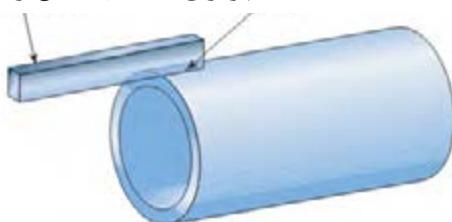


شکل ۲-۳۱- نگهداشتن لوله در حمل جوشکاری

نکته



توجه داشته باشید، برای جوش پاس ریشه اتصال لوله، جهت جوشکاری در کد و استاندارد مشخص شده است، و براساس آن جهت را انتخاب می‌کنند. درصورتی که جوشکاری ذکر نشده باشد، کیفیت مونتاژ (فیت آب) تعیین می‌کند که در چه جهتی استفاده کنید. اگر فاصله ریشه کم باشد و کاملاً دقیق مونتاژ شده باشد می‌توان هم سربالا هم سرازیر جوشکاری نمود و اگر فاصله ریشه زیر و کمی ناهمترایی داشته باشد باید با روش سربالا پاس ریشه را جوشکاری نمود.
(شکل ۲-۳۱)

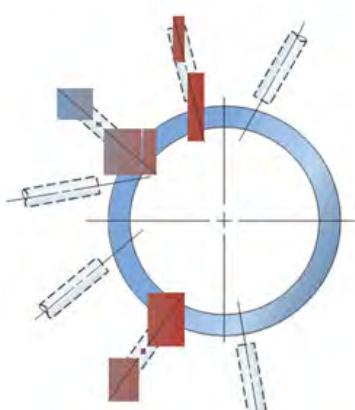

شکل ۲-۳۲- حرکت الکترود در ساعت مختلف به صورت پیشran

سؤال



همان‌طور که در شکل ۲-۳۲ نشان داده شده است، زاویه الکترود همیشه باید پیشran باشد .(Traling)

تأثیر تعیین زاویه الکترود بر روی جوش چیست؟

در صورتی که جوشکاری به صورت سرازیر انجام می شود، شروع باید از ساعت ۱۲ باشد و تا بعد از ۶ تمام شود تا از ایجاد ذوب کامل در ساق جوش اطمینان حاصل شود.

نکته



جوشکاری در وضعیت 5G خطی لوله به ورق

مهارت: توانایی در کنترل گرده جوش در اتصال لوله در وضعیت افقی ثابت

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی می باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:


کارکارگاهی



| توضیحات | موارد مورد نیاز |
|---|-----------------|
| دستگاه جوشکاری، تجهیزات برش اکسی گاز، برس سیمی، چکش، فیکسچر نگهدارنده - لوله بر | تجهیزات فنی |
| لوله به قطر ۲ اینچ به طول ۳۵۰ میلی متر پلیت ۶ میلی متر 350×75 | مواد اولیه |
| الکترود E6013 به قطر $\frac{3}{25}$ عدد ۸ | مواد مصرفی |

روش جوشکاری:

- ۱ ابتدا لوله را با استفاده از فیکسچر ثابت کنید.
- ۲ جوشکاری را از وضعیت ساعت ۱۱ با جهت Downhill شروع کنید (الگوی زنجیره‌ای) و تا ساعت ۶ ادامه دهید. (شکل ۲-۳۳)
- ۳ در وضعیت ساعت ۷ جوشکاری را قطع کنید.
- ۴ الکترود را تعویض کنید، سپس از ساعت ۵ به صورت Uphill جوشکاری کنید و به طور کامل از اتصال بین ساعت ۶ و ۱۲ را جوشکاری کنید.
- ۵ در ساعت ۱ جوشکاری را قطع کنید و الکترود را تعویض کنید.

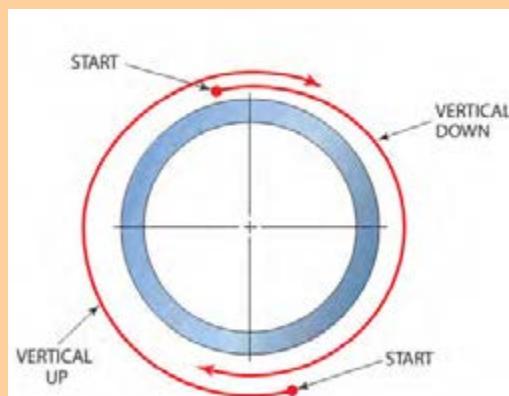

شکل ۲-۳۳

در حین جوشکاری زاویه الکترود را برای کنترل گرده جوش تغییر دهید.

توجه



- ۶ در پایان قطعه کار سرد کنید و از حال عیوب ظاهری آن را بررسی کنید.
- ۷ تمیز کاری نقطه‌ای که در حال تمرین بوده اید.
- ۸ گزارش عملکرد اتصال لوله را بنویسید.



جوشکاری افقی لوله

در برخی اوقات در جوشکاری لوله‌ها می‌توانیم با چرخش لوله، آنها را در وضعیت تخت به راحتی جوشکاری کنیم. این روش یکی از راحت‌ترین و مهم‌ترین روش‌های جوشکاری لوله محسوب می‌شود.

ساخت خانه پرنده


مهارت: توانایی کنترل گرده جوش در اتصال لوله‌های با پخ V شکل (جوشکاری چند پاسه)

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش‌بند چرمی می‌باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:

| موارد مورد نیاز | توضیحات |
|-----------------|--|
| تجهیزات فنی | دستگاه جوشکاری، تجهیزات برش اکسی گاز، برس سیمی، چکش، فیکسچر نگهدارنده، سوزن خط‌کشی |
| مواد اولیه | ۱ - لوله ۸ اینچ به طول ۵۰ میلی‌متر ۵ عدد ۲ - ورق ۵ × ۲۵۰ × ۲۵۰ میلی‌متر ۱ عدد ۳ - ورق گرده به قطر ۱۹۰ و ضخامت ۵ میلی‌متر یک عدد ۴ - ورق یک عدد ۷۵ × ۵ × ۲۰۰ میلی‌متر ۱ عدد ۵ - ورق یک عدد ۴۰ × ۵ × ۲۵ میلی‌متر ۱ عدد |
| مواد مصرفی | الکترود E6010 و E7018 با قطر ۳/۲۵، ۱۵ عدد |


این خانه پرنده را باید در دو وضعیت متفاوت جوشکاری کرد؛ در وضعیت 1G و 5G دو اتصال اول در وضعیت 1G ایجاد می‌شود و دو اتصال آخر در وضعیت 5G ایجاد می‌شود. این خانه پرنده می‌تواند نوع‌های مختلفی از پرندگان را جذب کند، این کار را می‌توان با انتخاب قطر ورودی مناسب برای هر پرنده انجام داد.

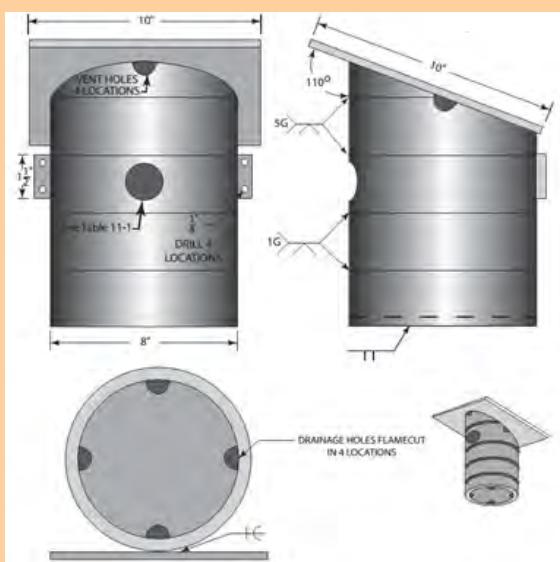

شکل ۲-۳۴

پیاده کردن نقشه:

با استفاده از گونیا، خط‌کش و سوزن خط‌کشی، نقشه شکل ۲-۳۴ را بر روی پلیت فلزی در ابعاد 10×11 میلی‌متر پیاده کنید.

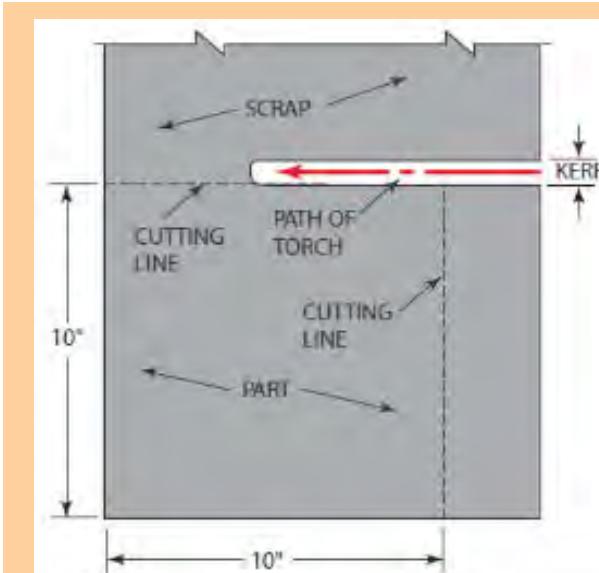


شکل ۲-۳۵

شکل ۲-۳۵ نقشه پیاده شده و برش داده شده این پلیت را نشان می‌دهد. همچنین لوله را در طول در اندازه‌ای که ذکر شد، مشخص کنید (دور تا دور لوله را خط‌کشی کنید) و سپس با استفاده از مشعل اکسی استیلن آن را برش نمایید، برای این پروژه نیاز به ۵ عدد لوله ۸ اینچ داریم، توجه داشته باشید که سطح بریده شده لوله باید صاف باشد چون لبه‌های آن به صورت اتصال شیاری V شکل آماده‌سازی می‌شود.

برشکاری

لوله را همانند شکل ۲-۳۶ آماده‌سازی کنید، توجه داشته باشید بهترین راه برش لوله با زاویه $37\frac{1}{2}$ است در غیر این صورت از سنگ ساب استفاده کنید. پلیت‌ها را با استفاده از قیچی‌های اهرمی طبق نقشه برش دهید. دایره‌های روی لوله را با استفاده از شعله اکسی استیلن ایجاد کنید. همچنین چهار نیم دایره روی کف لوله برای تهویه ایجاد کنید.

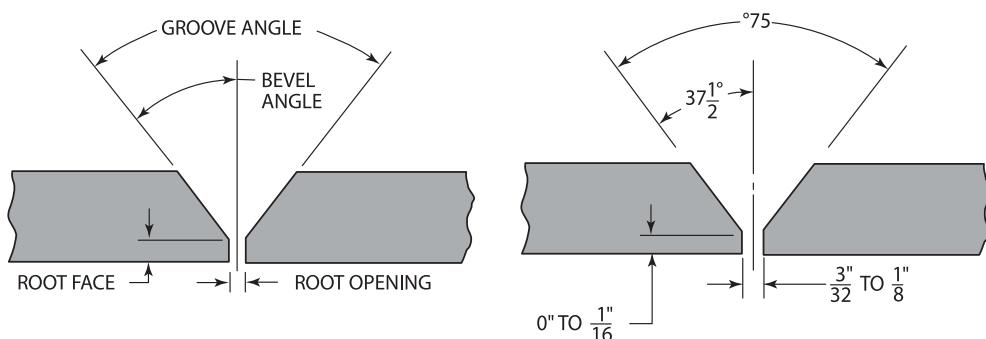

شکل ۲-۳۶

V-GROOVE FOR PIPE TO PIPE

قطعه لوله‌ها را پس از برشکاری و آماده‌سازی ببروی زمین نگذارید، چون ممکن است لبه‌های آن خم شود و این موضوع در حین مونتاژ شما را دچار مشکل می‌کند.


توجه



فرایند ساخت:

همان طور که در شکل ۲-۳۷ نشان داده شده است، دو قطعه لوله را به یکدیگر با خال جوش زدن مونتاژ کنید.

لوله را به صورت افقی در داخل نبشی نگهدارنده قرار دهید، سپس برای جلوگیری از حرکت لوله در داخل نبشی در اطراف آن چند خال جوش بزنید. دقیق کنید خال جوش هایی که جهت مونتاژ لوله ها استفاده می کنید، در داخل شیار و در وضعیت های ساعت ۱:۳۰، ۴:۳۰، ۷:۳۰، ۱۰:۳۰ می باشد. دلیل این کار این است که خال جوش در جایی غیر از مکان شروع و پایان جوشکاری پاس ریشه باشد.

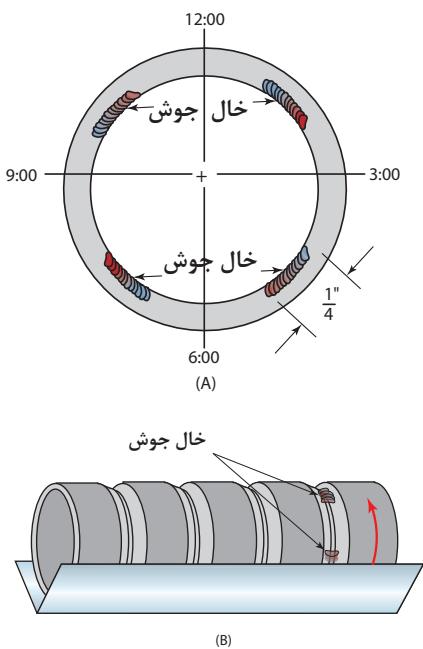

شکل ۲-۳۷

قبل از شروع جوشکاری هر ۵ تکه لوله را به یکدیگر مونتاژ کنید، زیرا تغییر شکل ایجاد شده ناشی از جوش امکان مونتاژ مناسب را از بین می برد.

نکته




جوشکاری در وضعیت ۱G:

پاس ریشه را از وضعیت ساعت ۱۱ آغاز نمایید و تا ساعت ۱ ادامه بدهید. برای رسیدن به جوش مطلوب از طول قوس کوتاه و شدت جریان بالا استفاده نمایید.

جوشکاری را قطع کنید، پس سرباره را حذف کنید، و مجدد جوشکاری کنید این کار را ادامه بدهید تا پاس ریشه کامل شود. در این مرحله الزامی به سنگ زدن پاس ریشه نمی باشد، لوله را بر روی میز قرار دهید و

پاس داغ را اعمال کنید، شدت جریان را به اندازه ای قرار دهید که بتواند پاس ریشه را ذوب کند.

با توجه به شکل ۲-۳۸، الکترود را طوری حرکت دهید که ناپیوستگی ها و ناخالصی های سرباره از جوش خارج شود.

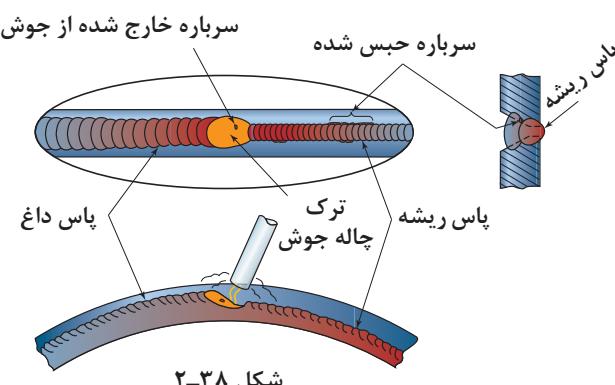


شکل ۲-۳۸

پاس پرکننده و پوششی در این اتصال یکی هستند (شکل ۲-۳۹). در این حالت آمپر را نسبت به پاس داغ کاهش دهید، و با استفاده از الگوهای J ، T ، C و یا زیگزاگ Z این پاس را کامل کنید، جوشکاری را از وضعیت ساعت ۱۰ شروع کنید، و در ۱۲ قطع کنید، سپس نواحی که جوشکاری شده است را تمیز کنید و به لبه انتهایی گرده جوش نگاه کنید، تا مطمئن شوید شکاف یا درز اتصال کامل پر شده است. این کار را ادامه دهید تا اتصال کاملاً پر شود.



شکل ۲-۳۹

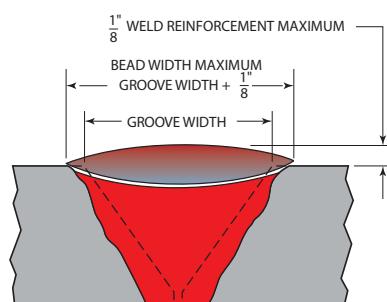

شکل ۲-۴۰

جوشکاری در حالت 5G

در این حالت لوله را به صورت افقی روی فیکسچر قرار می‌دهیم، سپس در ساعت‌های ۳، ۶، ۹ و ۱۲ خال جوش بزنید تا قطعه فیکس شود، پاس ریشه در دو حالت Uphill (از ساعت ۵ تا ۱۳) یا Dowohill (از ساعت ۱۱ تا ۷) ایجاد نمایید سپس از طرف مقابل جوش را به صورت قرینه کامل نمایید. پس از تکمیل پاس اول به کمک صفحه سنگ ۲ یا ۳ میلی‌متری سطح جوش (پاس ریشه) را تمیز نمایید. حین سنگزنی از تماس صفحه سنگ با لبه‌های اتصال اجتناب نمایید، این عمل سبب عریض‌تر شدن ارز اتصال و افزایش خطر گیرافتادن سرباره می‌شود سپس با استفاده از الکترودهای E7018 پاس‌های پرکننده و پوششی ایجاد نمایید.

در صورتی که برای ایجاد این پاس‌ها از الگوی موجی شکل استفاده می‌نمایید، دقیق کنید عرض موج از ۲/۵ برابر الکترود بیشتر نشود.

برای اتصال لوله به ورق، جوشکاری را از یک سر ورق شروع نمایید و تا رسیدن به سر دیگر پلیت ادامه دهید. در شکل ۲-۴۰ طریقه ایجاد اتصال لوله به ورق نشان داده شده است.

سپس از روی نقطه ۱۱ شروع کرده به سمت ساعت ۳ حرکت را ادامه می‌دهیم و سعی می‌کنیم با انعطاف دست راست همواره زاویه ۴۵ درجه الکترود نسبت به حوضچه مذاب را حفظ نماییم. در حال پیشروی کمی حرکت نوسانی به دست می‌دهیم تا پهنانی مورد نظر تأمین شود. با استفاده از برس سیمی گل جوش را تمیز نمایید، سپس لوله را جابه‌جا کرده تا ابتدای جوش در ساعت ۱۱ قرار گیرد، و ادامه مرحله قبلی تکرار شود تا دور لوله توسط جوش کامل شود.

همان‌طور که در شکل ۲-۳۴ نشان داده است کف خانه پرنده در مکان قرار می‌گیرد، به واسطه دریچه‌هایی که برای تهويه در نظر گرفته شده است نگهداشته می‌شود، سپس درپوش با استفاده از یک اتصال لبه‌لب مربعی شکل به لوله متصل می‌شود. توجه داشته باشید در ابتدا دریچه جوش را قطع کنید و بعد از آن شروع کنید.

برش سقف


سقف مربوط به لانه پرنده به صورت شیب دار به زاویه 20° درجه می باشد، برای ایجاد این زاویه یا پیاده سازی نقشه آن بر روی لوله می توان از روش های مختلفی استفاده نمود، ساده ترین روش استفاده از پرگار است (شکل ۲-۴۱) با استفاده از پرگار می توان زاویه را تعیین نمود و سپس دور تادر لوله را علامت زد، روش دوم استفاده از Warp A Round است، که یک ابزار انعطاف پذیر است که می توان به کمک آن ابعاد را بر روی لوله متصل نمود (شکل ۲-۴۲).



شکل ۲-۴۲



شکل ۲-۴۱

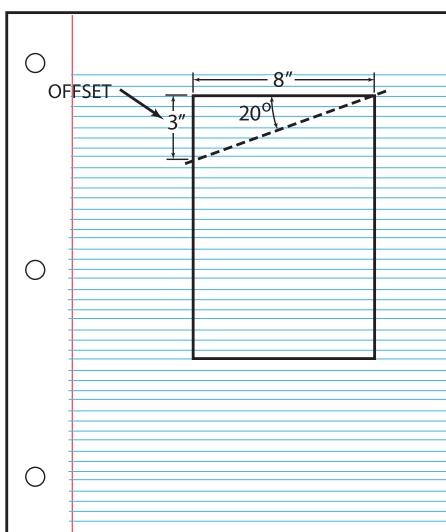



شکل ۲-۴۳

روش سوم به شکلی است که قطر لوله را بر روی کاغذ انتقال دهیم و از آنجا زاویه پخ را محاسبه کنید. البته این روش دقیق نیست اما برای این پروژه می توان از این روش استفاده کرد (شکل ۲-۴۳).

با استفاده از مشعل اکسی استیلن لوله را برش دهید و این سطح شیب دار را ایجاد کنید. همچنین چهار نیم دایره به قطر ۱ اینچ جهت تهویه در بالا ایجاد کنید.

نقشه سقف خانه پرنده و مونتاژ آن:

همان طور که در شکل ۲-۴۴ مشاهده می کنید، بر روی پلیت ۴ تسمه اتصال داده می شود و سپس لوله بر روی این ۴ تسمه مونتاژ و جوشکاری می شود، در حقیقت پلیت به طور مستقیم بر روی لوله منتقل نمی شود.

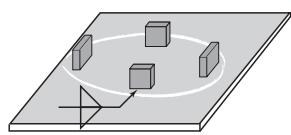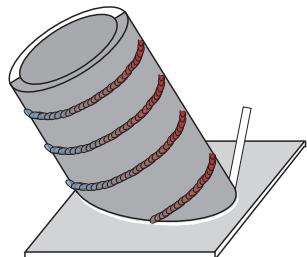


شکل ۲-۴۴

ابتدا تسممه‌ها را طبق نقشه (شکل ۲-۴۴) خال جوش بزنید، سپس در داخل لوله مونتاژ کنید. به‌طوری که لوله محکم و ثابت شود. در نهایت پس از چک کردن و حصول اطمینان از ثابت بودن لوله آن را جوشکاری کنید.

تکمیل کاری:

سوراخی براساس نوع پرنده بر روی خانه پرنده ایجاد کنید. سپس قطعات را سرد کنید، و پس از تمیزکاری رنگ‌آمیزی کنید.

گزارش‌دهی: روند انجام پروژه و مراحل ساخت را به‌طور خلاصه به‌صورت یک گزارش تهیه نموده و در کلاس به هنرآموز محترم تحويل دهید.

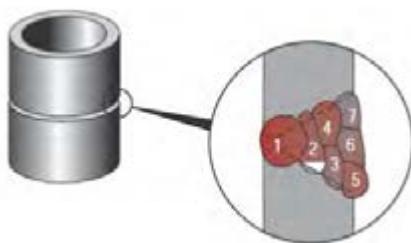


شکل ۲-۴۵

جوشکاری در وضعیت 2G

در این وضعیت، لوله به‌صورت عمودی بر روی فیکسچر قرار می‌گیرد، و جوش به‌صورت افقی انجام می‌شود، جوشکار نیاز نیست که در حین جوشکاری به طور دائم وضعیت خود را تغییر دهد (شکل ۲-۴۵)، مشکل اصلی در این وضعیت، جوشکاری در مکان‌هایی است که لوله در گوشه قرار می‌گیرد، بخشی از لوله که پشت آن دیوار است به‌راتب قابل جوشکاری نیست.

همان‌طور که در شکل ۲-۴۵ نشان داده شده است، جوشکاری باید از یک ترتیب مشخصی تبعیت کند.

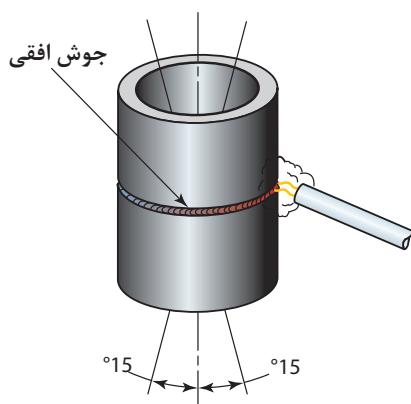

شکل ۲-۴۶

جوشکاری افقی بر روی لوله در وضعیت عمودی

جوشکاری باید از یک ترتیب مشخصی تبعیت کند. بزرگ‌ترین مشکل در اتصال‌هایی که به‌صورت افقی قرار می‌گیرند، جاذبه زمین است که باعث می‌شود مذاب ریزش داشته باشد که در این حالت باید الکترود با زاویه ۷۰ درجه قرار گیرد تا از ریزش مذاب به طرف پایین جلوگیری شود.



جوشکاری در وضعیت 2G

مهارتی که می‌آموزد: توانایی کنترل گرده جوش روی یک اتصال لوله چند پاسه V شکل

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش‌بند چرمی‌می باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید:

| موارد مورد نیاز | توضیحات |
|-----------------|--|
| تجهیزات فنی | دستگاه جوشکاری، تجهیزات برس سیمی، چکش، فیکسچر نگهدارنده، سوزن خط‌کشی |
| مواد اولیه | دو لوله با ارتفاع ۲ اینچ و قطر ۸ اینچ |
| مواد مصرفی | الکترود E6010 یا E6011 با قطر ۳/۲۵، ۸ تا ۲۵ عدد |

- ۱ لوله‌ها در وضعیت عمودی قرار دهید، با استفاده از فیکسچر دو قطعه لوله را به هم مونتاژ کنید.
- ۲ قوس را برقرار کنید، و از الگوی "J" برای جوشکاری استفاده کنید (شکل ۲-۴۶)
- ۳ الکترود را در حالت Upward و با زاویه پشتiran (Trailing angle) نگهدارید به‌طوری که نیروی قوس جوش را در حمل اتصال حفظ کند
- ۴ این کار را ادامه دهید تا اتصال تکمیل شود سپس قطعات را سرد کنید و از لحاظ عیوب ظاهری آنها را بررسی نمایید.

ارزشیابی شایستگی های پودمان ۲: جوشکاری لوله

شرح کار : ساخت خانه پرندہ بر اساس نقشه

استاندارد عملکرد:

- جوشکاری دو قطعه لوله با فرایند الکترود دستی در وضعیت های مختلف
- تنظیم و راه اندازی دستگاه (انتخاب آمپر و قطعه مناسب براساس استاندارد)
- آماده سازی قطعات براساس نقشه
- ایجاد جوش بدون عیب
- تمیز کاری، کنترل محصول با نقشه و رنگ آمیزی آن

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

کارگاه استاندارد با تجهیزات ایمنی، دستگاه جوشکاری با قوس الکتریکی (موتور ژنراتور، رکتی فایر) کابل ها، انبر الکترود گیر، سنگ سنباده، سوهان، برس سیمی، چکش، چکش گل زنی، لوازم حفاظت فردی، الکترود، قطعه کار
مدت زمان : یک جلسه

معیار شایستگی :

| ردیف | مرحله کار | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|------|---|-----------------------|------------|
| ۱ | آماده سازی دستگاه | ۱ | |
| ۲ | آماده سازی قطعات | ۲ | |
| ۳ | جوشکاری | ۲ | |
| ۴ | عملیات تکمیلی | ۱ | |
| ۵ | شاخص شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: رعایت نکات ایمنی شامل: پوشیدن ماسک جوشکاری، دستکش، کفش ایمنی، پیش بند، کلاه ایمنی، مدیریت دور ریز (پس ماند الکترود، گل جوش و قطعه کار)، مسئولیت پذیر بودن در انجام وظایف محوله | ۲ | |
| * | میانگین نمرات | | |

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.





پودمان ۳

بازرسی چشمی



روزگاری بشر نوع پوشک و خوراک و تولیدات دستساز خود را با دیدن و بوییدن بازرسی می‌نمود. با کوییدن بر فلز و شنیدن تغییرات صدا به سالم بودن ورق فلزی تولیدشده می‌پرداخت و یا با نگاه کردن به تخمرغ در برابر نور به بررسی آن می‌پرداخت. امروزه علاوه بر چشم، از تجهیزات مدرن و جدید چشمی نیز برای بازرسی استفاده می‌شود. این بازرسی‌ها بسیار دقیق و حساس می‌باشند و باعث بالا رفتن کیفیت محصول چه در زمان ساخت و چه در مرحله نگهداری از آن می‌گردند. در صورت انجام نشدن بازرسی دقیق ممکن است بشر دچار ضرر و زیان جانی و مالی جبران ناپذیر گردد. نمونه‌هایی از این آسیب‌ها عبارت‌اند از: سقوط هواپیما، فرو ریختن ساختمان و سد و یا انفجار لوله و مخازن تحت فشار. در این پودمان به بازرسی چشمی در جوشکاری می‌پردازیم.

واحد یادگیری ۳

شايسٽگي بازرسى چشمى

در پوダメان‌های گذشته چگونگی جوشکاری با الکترود دستی و اکسی استیلن را آموختید. همان‌گونه که می‌دانید ممکن است در جوش نواقصی ایجاد گردد که باید شناسایی و تعمیر گرددن یا اینکه نمونه از رده خارج شود. برای بازرسی عیوب جوش‌های متنوعی وجود دارند که بازرسی چشمی یکی از مهم‌ترین این روش‌ها می‌باشد.

در این پوダメان چگونگی استفاده از ابزار و تجهیزات بازرسی و اندازه‌گیری جوش، نواقص رایج جوش، بازرسی در مراحل مختلف جوشکاری، و نحوه ثبت نتایج ارائه گردیده است.


استاندارد عملکرد

پس از اتمام واحد و کسب شایستگی لازم در بازرسی چشمی جوش، هنرجویان قادر خواهند بود با استفاده از ابزار مناسب، در مراحل مختلف جوشکاری، جوش‌ها را در سطح هنرستان بازرسی، ارزیابی و گزارش نمایند.

به تصاویر زیر (شکل ۱ - ۳) نگاه کنید. آیا می توانید تصاویر را به دو گروه و سپس به دو زیر گروه تقسیم بندی کنید؟



شکل ۱ - ۳

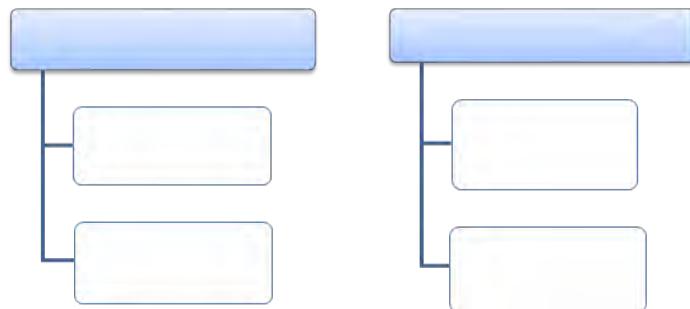

نمودار ۳-۱

در نمودار زیر عکس های شکل ۱ - ۳ را به دو دسته و سپس به دو زیر مجموعه دسته بندی کنید.

فعالیت و
بحث کلاسی

- ۱ به شکل زیر (۳-۲) نگاه کنید و به سؤالات پاسخ دهید:
- ۲ در زیر هر شکل نوع سازه را مشخص کنید.
- ۳ یک عامل مشترک و مهم در جلوگیری از تخریب موارد شکل ۳-۲ چیست؟ (بحث کنید)



شکل ۲ - ۲

فعالیت



به تصاویر زیر (شکل ۳-۳) نگاه کنید و توضیح دهید افراد در حال انجام چه کاری هستند.
هدف از کاری که انجام می‌دهند چیست؟



شکل ۳-۳

بازرسی چیست

فعالیت‌هایی که به منظور حصول اطمینان از سلامت و کامل بودن یک کار (نمونه)، با استفاده از ابزار و ملاک معین، انجام می‌پذیرد را بازرسی می‌گوییم.
بازرسی با هدف حصول کیفیت محصول انجام می‌شود. کیفیت مطلوب اینمی را به ارمغان می‌آورد و به اقتصاد کمک می‌نماید.

تمرین

کدامیک از موارد زیر بازرسی محسوب نمی‌شود؟

- | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| () زدن ضربه به هندوانه | () بررسی روغن اتومبیل | () آزمایش خون |
| () بررسی طلا با سنگ محک | () گرفتن عکس از ریه | () سفت کردن پیچ |





انواع بازرسی

در بخش صنعت انواع مختلفی از بازرسی‌ها وجود دارند که یک دسته‌بندی بسیار مهم از این بازرسی‌ها تحت عنوان بازرسی‌های مخبر^۱ (DT) و غیرمخرب^۲ (NDT) شناخته می‌شوند.


بازرسی‌های مخبر

آزمون‌هایی هستند که اغلب به منظور تعیین برخی خواص مکانیکی نمونه‌ها انجام می‌پذیرند، در این نوع بازرسی قطعات دچار آسیب شده و مجددًا قابل استفاده نمی‌باشند. در جدول ۳-۱ برخی از این نوع آزمون‌ها را ملاحظه می‌کنید.

جدول ۱-۳-آزمون های مخرب
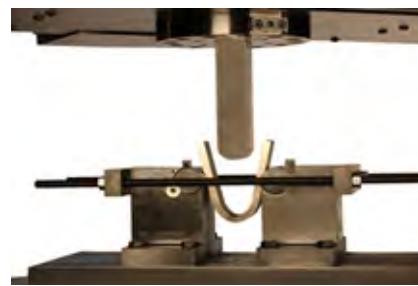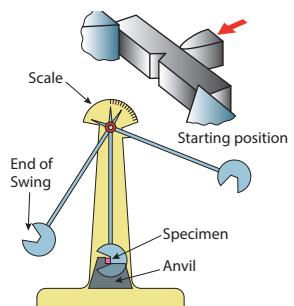
| ردیف | نام آزمایش | کاربرد | شكل مرتبط |
|------|------------|--|---|
| ۱ | سختی سنجی | سنگش مقاومت سطح مواد در برابر فرورفتگی |  |
| ۲ | خمش | سنگش شکل پذیری مواد (جوش) |  |
| ۳ | کشش | سنگش مقاومت مواد به کشش |  |
| ۴ | ضربه | سنگش مقاومت مواد به شکست در برابر ضربه |  |

جدول ۲-۳- بازرسی های غیر مخرب رایج
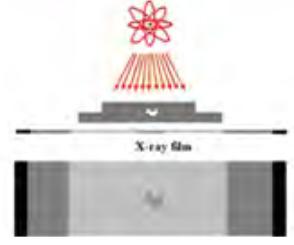
| ردیف | نام آزمایش | کاربرد | شكل مرتبط |
|------|--|---|---|
| ۱ | بازرسی چشمی Visual Testing = V.T | بررسی و شناسایی نواقص سطحی نمونه با استفاده از چشم و ابزار مربوطه. |  |
| ۲ | بازرسی با مواد نافذ Penetrant Testing= P.T | در این روش طی مرحلی و با استفاده از مایع نافذ روی نمونه به شناسایی نواقص بسیار ریز سطحی و یا زیر سطحی که به سطح راه دارند می پردازند. |  |
| ۳ | بازرسی با ذرات مغناطیسی Magnetic Testing= M.T | بررسی و شناسایی نواقص بسیار ریز سطحی و یا زیر سطحی در نمونه های آهنی با استفاده از تجهیزات مغناطیسی و ذرات بسیار ریز آهنی. |  |
| ۴ | بازرسی با امواج فرماحتوی Ultrasonic Testing = U.T | بررسی و شناسایی نواقص سطحی و عمقی با استفاده از امواج فرماحتوی. |  |
| ۵ | پرتونگاری صنعتی Radiographic Testing= R.T | شناسایی نواقص سطحی و عمقی در نمونه با استفاده از اشعه ایکس و گاما |  |

بازرسی‌های غیرمختلط

بازرسی‌هایی هستند که با استفاده از یک سری پدیده‌های فیزیکی و به منظور تعیین سلامت یک نمونه انجام می‌شوند. در آزمون‌های غیرمختلط آسیبی به نمونه وارد نمی‌شود. شناسایی عیوب، افزایش ایمنی و عمر محصول و صرفه اقتصادی از اهداف بازرسی‌های غیرمختلط می‌باشد.

بازرسی چشمی جوش

بازرسی‌هایی هستند که برای حصول اطمینان از سلامت نمونه جوشکاری شده با استفاده از چشم و ابزار چشمی انجام می‌پذیرند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی تجهیزات بازرسی ارتقا یافته است. در این روش از ملاک معینی برای رد یا قبولی جوش استفاده می‌شود.

بازرس جوش چه کسی است؟

بازرس جوش فردی است که با بهره‌گیری از دانش و مهارت خود و با استفاده از ابزار مرتبط، به بازرسی جوش در مراحل مختلف پرداخته و نتایج را براساس ملاک معین گزارش می‌نماید.

در ارتباط با محدودیت و مزایای روش چشمی بحث کنید و با توجه به جدول زیر (۳-۳) محل مناسب هر ویژگی را با علامت ضربدر تعیین کنید.

فعالیت کلاسی



جدول ۳-۳- محدودیت و مزایای روش چشمی

| محدودیت روش چشمی | مزایای روش چشمی | ویژگی‌ها |
|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | عمقی بودن بازرسی |
| | | سطحی بودن |
| | | ارزان بودن |
| | | جلوگیری از فرایند اشتباہ |
| | | آسان بودن |
| | | شناسایی نواقص بسیار ریز |

نکته‌های مهم در بازرسی چشمی جوش:

- بازرسی چشمی باید زیر نور مناسب صورت پذیرد.
- کوچک‌ترین شئ قابل رویت با چشم سالم حدود $5/3$ میلی‌متر می‌باشد.
- بازرسی چشمی باید قبل از سایر بازرسی‌ها انجام پذیرد.
- بازرسی چشمی باید از فاصله مناسب و با زاویه مناسب انجام پذیرد.

تجهیزات و ابزار بازرسی چشمی جوش

در بازرسی‌های چشمی جوش ممکن است از متر، کولیس، گونیا و ذره‌بین یا برخی از این ابزار استفاده شود.
در جدول ۴-۳ شکل و کاربرد این ابزار را مشاهده می‌کنید.

جدول ۴-۳- ابزار بازرسی چشمی جوش

| ردیف | نام وسیله | کاربرد وسیله | شکل |
|------|------------------------|--|---|
| ۱ | متر | اندازه‌گیری ابعادی مانند طول و عرض |  |
| ۲ | کولیس | اندازه‌گیری دقیق ابعاد مثال: اندازه‌گیری اندازه نقص یا ضخامت دقیق ورق |  |
| ۳ | گونیا | کنترل ابعادی بخش‌هایی از نمونه مانند بررسی تابیدگی |  |
| ۴ | ذره بین | بررسی دقیق‌تر نقص و یا ناپیوستگی‌های ریز |  |
| ۵ | گیج جوشکاری | اندازه‌گیری ابعاد و اندازه نقص‌ها در جوش |  |
| ۶ | آینه بازرسی | بازدید از زوایای غیرقابل دسترسی در شرایط معمولی |  |
| ۷ | گچ یا دستگاه حرارت سنج | کنترل حرارت پیش گرم و پس گرم |  |
| ۸ | مارکر - علامت‌زن | مشخص کردن نقص روی نمونه |  |
| ۹ | چراغ قوه | استفاده در قسمت‌های کم نور |  |

متر

مترها معمولاً به صورت فلزی، لاستیکی و پارچه‌ای ساخته می‌شوند. بهتر است از متر فلزی در بازرسی استفاده شود زیرا سایر مترها به مرور دقت خود را از دست می‌دهند. اندازه‌گیری اولیه از ابعاد اتصالات آماده جوشکاری، اندازه‌گیری طول جوش‌ها و ابعاد مربوط به قطعات ساخته شده و تطبیق آن با نقشه‌های اولیه از جمله کاربردهای متر می‌باشد.


در اندازه‌گیری‌های بسیار دقیق از مترهای کالیبره شده و معتبر استفاده شود.

نکته



کولیس (ریزسنج):

این وسیله برای اندازه‌گیری دقیق ابعادی مانند قطر خارجی و داخلی لوله، اندازه نواص طول ترک، حفره‌های سطحی، ضخامت نمونه‌ها و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل زیر یک ریزسنج را مشاهده می‌کنید.

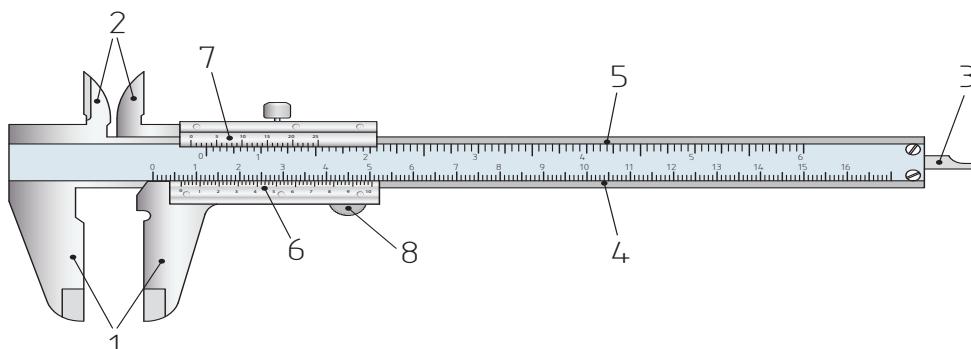

شکل ۳-۴- ریزسنج یا کولیس

۱- فک‌های خارجی ۲- فک‌های کوچک داخلی ۳- عمق‌سنج ۴- نشان‌دهنده میزان اصلی بر حسب میلی‌متر ۵- نشان‌دهنده میزان اصلی بر حسب اینچ ۶- تقسیم‌بندی بر حسب 1° میلی‌متر

تمرین

پس از فراگیری چگونگی کار عملی با ریزسنج:

تعیین کنید در شکل (۳-۵)، کولیس چه اندازه‌ای را نشان می‌دهد؟




الف) ۵ میلی‌متر


ب) ۲ میلی‌متر

ج) $2/47$ میلی‌متر


د) $2/3$ میلی‌متر

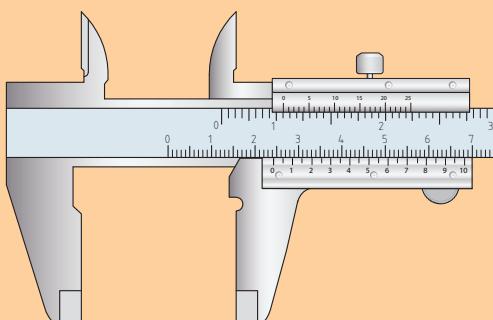


شکل ۳-۵- بخشی بزرگ‌شده از یک کولیس

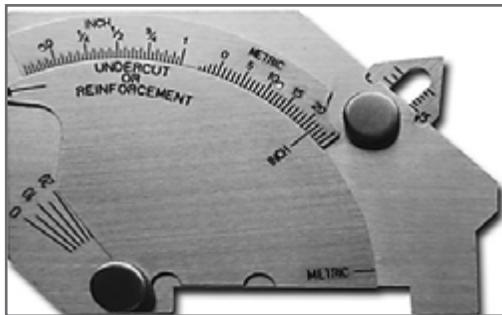


شکل ۳-۶- یک نوع رایج ابزار اندازه‌گیری جوش

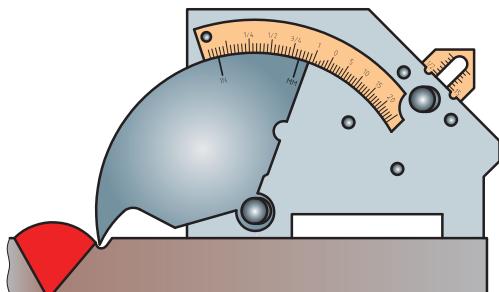

شکل ۳-۷- چگونگی اندازه‌گیری حفره یا بریدگی کنار جوش

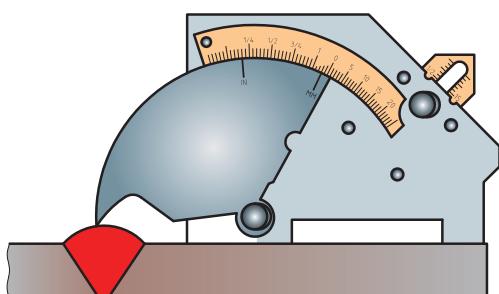

شکل ۳-۸- نحوه اندازه‌گیری گرده جوش اضافی

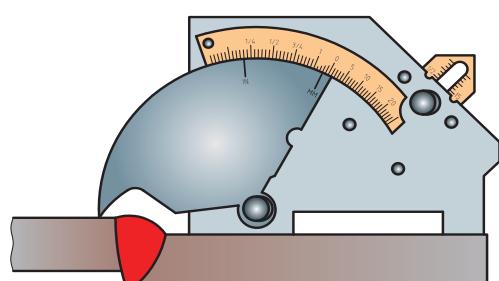

شکل ۳-۹- بررسی عدم تطبیق لبه‌ها


گیج جوشکاری (جوش سنج)

ابزاری است که بازرس قادر خواهد بود به وسیله آن برخی از ویژگی‌های موردنیاز در بازرسی، از جمله نواقص، ابعاد مختلف جوش و یا زاویه طرح اتصال را اندازه‌گیری نماید. انواع مختلف ابزار اندازه‌گیری در صنعت جوش وجود دارند. در ایران از یک گیج با نام کمبریج (Cam Bridge Gauge) بیشتر استفاده می‌شود، لذا چگونگی کار با این وسیله در این کتاب ذکر گردیده است.

با جوش سنج چگونه می‌توان مشخصه‌های جوش را تعیین نمود؟
جهت اندازه‌گیری عمق حفره و یا بریدگی کنار جوش طبق شکل رو به رو عمل کنید.


در شکل رو به رو نحوه اندازه‌گیری گرده جوش اضافی نشان داده شده است.

در شکل چگونگی اندازه‌گیری بالا و پایین بودن یا عدم تطبیق لبه‌ها را مشاهده می‌کنید.

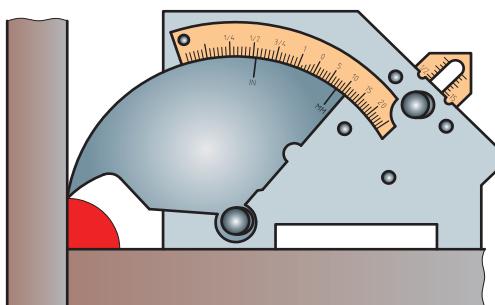

شکل ۱۰-۳- چگونگی اندازه‌گیری ساق جوش

اندازه‌گیری ساق جوش در جوش گوش طبق شکل انجام می‌پذیرد.

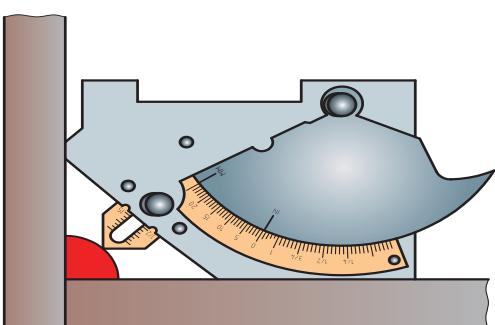

شکل ۱۱-۳- بررسی اندازه گلویی جوش گوش

برای اندازه‌گیری گلویی جوش گوش طبق شکل ۱۱-۳ عمل کنید.


- ۱ جهت بازرسی چشمی از داخل لوله‌های تأسیساتی حساس و بزرگ یا قسمتی از موتور هواییما (بدون بازکردن آن) از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- ۲ چهار مشخصه از جوش که قابل بررسی ابعادی می‌باشند را نام ببرید.
- ۳ کاربردها را به نوع وسیله وصل کنید:

تمرین



| |
|---|
| اندازه‌گیری گلویی جوش |
| اندازه‌گیری درجه حرارت جوش |
| اندازه‌گیری دقیق قطر خارجی و داخلی لوله |
| ثبت علایم روی نمونه |

| |
|-------------|
| مارکر |
| گچ جوشکاری |
| گیج جوشکاری |
| کولیس |

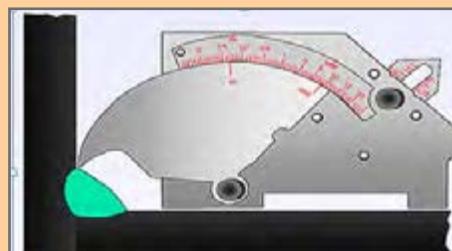

شکل ۱۲-۳- اندازه ساق جوش

- ۴ اندازه ساق جوش در شکل روبرو (شکل ۱۲-۳) چند میلی‌متر می‌باشد؟
 - الف) ۱۰ میلی‌متر
 - ب) ۸,۵ میلی‌متر
 - ج) ۱۸,۵ میلی‌متر

دستگاه آندوسکوپ



شکل ۳-۱۳- دستگاه آندوسکوپ

این دستگاه از تجهیزات مدرن بازرسی چشمی محسوب می‌شود که دارای کاربردی ویژه می‌باشد. دستگاه آندوسکوپ برای بازبینی بخش‌های غیرقابل دسترسی مانند بخش داخلی لوله‌ها و مجاری حساس مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاه آندوسکوپ که در بخش پزشکی نیز کاربرد دارد دارای قسمت چشمی و کابل بازرسی و انتهای کابل دارای تجهیزات مرتبط با گرفتن عکس یا فیلم‌برداری می‌باشد. اپراتور با قسمت چشمی کابل را در مسیر بازرسی هدایت می‌کند و از قسمت‌های باریک و داخلی سیستم‌ها فیلم‌برداری می‌نماید که بعداً می‌تواند توسط متخصصین گوناگون موردنیازیابی قرار گیرد. در نهایت نوافع شناسایی شده تعییر یا تعویض می‌گردد.

نایپیوستگی (Defect) و نقص (Discontinuity)

یک نایپیوستگی ممکن است نقص باشد و یا نباشد. در این بحث با مفاهیم نایپیوستگی و نقص و تفاوت آنها آشنا می‌شویم.
به شکل زیر (۳-۱۴) نگاه کنید و سپس به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید.

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| | | |
| روغن با قوطی لهیده | روغن ناقص | روغن استاندارد |
| نایپیوستگی - سالم | نایپیوستگی - نقص | بدون نایپیوستگی |
| ۳ | ۲ | ۱ |

شکل ۳-۱۴

سه قوطی روغن مایع را مشاهده می‌کنید، که رنگ روغن در یکی از آنها نسبت به یک روغن ایده‌آل به علت گذشتگی تاریخ مصرف تغییر کرده است و یک قوطی روغن دیگر از همان محصول را که قوطی آن دارای لهیدگی می‌باشد اما دارای تاریخ انقضا و رنگ مناسب است.

کدام قوطی روغن را جهت مصرف انتخاب می‌کنید؟

۵) () شماره ۱ و ۳

ج) () شماره ۳

ب) () شماره ۲

الف) () شماره ۱

کدام نمونه یا نمونه‌ها دارای ناپیوستگی یا (تغییر) می‌باشد؟ با ضربدر مشخص کنید.

(۱) نمونه شماره ۲ (۲) نمونه شماره ۱ (۳) نمونه شماره ۳

کدام یک از دو نمونه شماره ۲ و ۳ قابل استفاده نمی‌باشد؟

ناپیوستگی

چنانچه در یکپارچگی و کامل بودن یک نمونه تغییر ایجاد شود، می‌گوییم این نمونه دارای ناپیوستگی می‌باشد. در مثال صفحه قبل تغییر رنگ روغن و لهیگی قوطی هر دو ناپیوستگی محسوب می‌گردند.

نقص

چنانچه هر نوع ناپیوستگی از ملاک قابل قبول خود تجاوز نماید، تحت عنوان نقص یا عیب شناخته شده و بایستی از رده خارج و یا تعمیر شود. در مثال صفحه قبل روغن شماره ۳ علی‌رغم قوطی له شده سالم و قابل استفاده می‌باشد اما روغن تغییر رنگ داده خراب و لذا نوعی نقص می‌باشد.

تمرین




باتوجه به مطالب فوق به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- آیا هر نوع ناپیوستگی یک نقص می‌باشد؟
الف) بله () ب) خیر ()
- آیا هر نقص حتماً یک ناپیوستگی می‌باشد؟
الف) بله () ب) خیر ()

دسته‌بندی نقص:

نقص ممکن است دارای تقسیم‌بندی‌های مختلفی باشد که در این بخش به یک نوع از آن اشاره می‌کنیم. در نمودار زیر (۳-۲) یک دسته‌بندی مهم از نقص‌ها را همراه با مثال مشاهده می‌کنید:

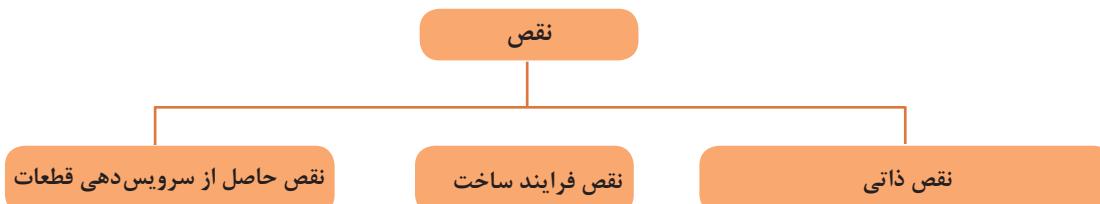

مانند: شکستگی و ترک

مانند: نواقص جوشکاری یا ریختنگی

مانند: حفره‌های گازی در ورق‌های ریخته شده


نمودار ۳-۲ - یک دسته‌بندی از نقص

نواقص یا عیوب جوش

در بخش قبل تعریف ناپیوستگی و نقص و تفاوت آنها بیان شد. در این بخش به معرفی نقص‌های جوشکاری یعنی ناپیوستگی‌های غیر قابل قبول در جوش می‌پردازیم. در شکل‌ها به نام لاتین هر نقص، شکل نقص، علت احتمالی ایجاد نقص و روش جلوگیری از آن توجه کنید.

نفوذ ناقص در ریشه جوش

نوعی نقص که به عدم نفوذ و امتراج جوش در بخش ریشه مربوط می‌گردد.

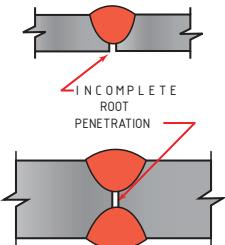

| نفوذ ناقص در ریشه (L.o.P) | |
|---------------------------|---|
| علت احتمالی ایجاد نقص | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
| آماده‌سازی ضعیف طرح اتصال | طرح اتصال به‌گونه‌ای باشد که دسترسی به ریشه امکان‌پذیر باشد. |
| رویه اشتباه جوشکاری | - کاهش سرعت جوشکاری - هدایت قوس جوشکاری از قسمت جلویی حوضچه مذاب |
| حرارت کم | افزایش آمپر و استفاده از الکترود با اندازه مناسب |

شکل ۳-۱۵- نفوذ ناقص در ریشه جوش


نفوذ ناقص ممکن است در برخی اتصالات با چشم تشخیص داده نشود، لذا ممکن است از سایر روش‌های غیرمخرب مانند روش فراصوتی یا پرتونگاری نیز استفاده شود.

نکته



ذوب ناقص

به عدم ترکیب و امتراج لایه‌های جوش به هم‌دیگر، یا عدم ترکیب جوش به فلز پایه گفته می‌شود.

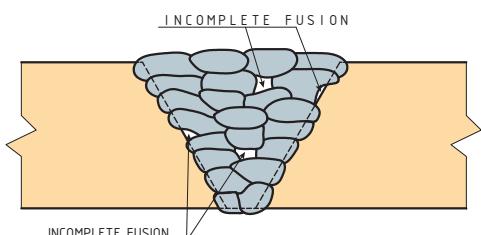

| عدم امتراج (L.o.F) | |
|-----------------------|--|
| علت احتمالی ایجاد نقص | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
| حرارت ورودی کم | افزایش آمپر |
| رویه جوشکاری اشتباه | - هدایت قوس جوشکاری از قسمت جلویی حوضچه مذاب - جوشکاری هر پاس جوش در مکان مناسب - باز تر نمودن زاویه طرح اتصال |
| کثیف بودن فلز پایه | تمیزکاری نمونه قبل از جوشکاری و زدودن چربی و آلودگی سطحی |

شکل ۳-۱۶- نقص عدم امتراج در جوش

تخلخل

حفره‌های کوچک گازی که در سطح و یا داخل جوش ایجاد می‌شوند.




| تخلخل یا حفره (Porosity) | |
|------------------------------|---|
| علت احتمالی ایجاد نقص | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
| حافظت ناقص حوضچه مذاب | حفظ صیحی از حوضچه |
| آلودگی سطح مانند گریس و غیره | تمیز کاری نمونه قبل از جوشکاری و زدودن چربی و آلودگی سطحی |
| مرطوب بودن الکترود | خشک کردن الکترود |
| وزش باد | جلوگیری از وزش باد |

شکل ۳-۱۷- نقص حفره گازی در جوش

چاله‌جوش پرنشده

انتهای پرنشده جوش که به صورت حفره یا چاله مشاهده می‌شود. در اغلب چاله‌جوش‌ها، ترک ایجاد می‌شود.

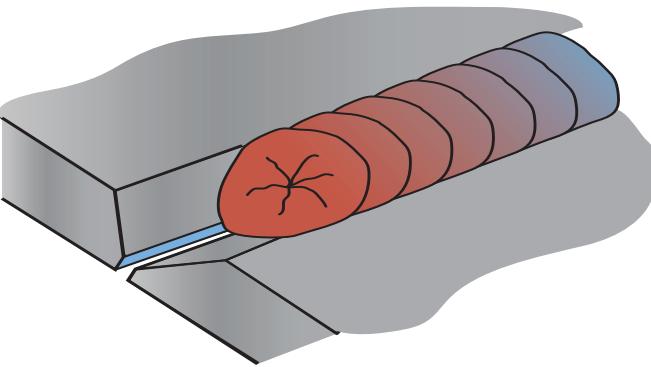

| ترک چاله جوش (Crack) | |
|---|--|
| علت احتمالی ایجاد نقص | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
| - ایجاد حفره یا چاله در انتهای جوش - کمی مکث در جوشکاری در انتهای خط جوش | - در انتهای کمی به عقب جوشکاری کرده و چاله را پر کنید. |

شکل ۳-۱۸- نقص چاله‌جوش پرنشده

پاشش جوش

ذرات مذابی که در کناره جوش پاشیده و پس از سرد شدن به صورت منجمد در آمده‌اند.



پاشش جوش (Spatter)

| علت احتمالی ایجاد نقص | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
|---|----------------------------|
| - حرارت و آمپر بالا - از الکترود بزرگ‌تر استفاده شود. - جریان را کاهش دهید. | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
| طول قوس بلند | کاهش طول قوس |
| آلدگی سطح کار، باد و رطوبت و باد | تمیزکاری و حذف رطوبت و باد |

شکل ۱۹-۳- پاشش

نفوذ بیش از حد

یک نقص جوشکاری که بر اثر ذوب‌شدگی بیش از حد فلز جوش و آویزان شدن آن در بخش ریشه اتفاق می‌افتد.



نفوذ بیش از حد (Excess Penetration)


| علت احتمالی ایجاد نقص | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
|-----------------------|--|
| طرح اتصال ضعیف | اصلاح طرح اتصال، کاهش اندازه ریشه و افزایش پاشنه در حد مطلوب |
| حرارت و آمپر بالا | تنظیم دقیق آمپر |
| سرعت پایین جوشکاری | تنظیم سرعت |

شکل ۲۰-۳- نفوذ بیش از حد



| (Burn Through) سوختگی | |
|--|--------------------------|
| علت احتمالی ایجاد نقص | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
| - کاهش آمپر و تنظیم سرعت جوشکاری - استفاده از الکترود کوچک تر | حرارت بالا |

شکل ۳-۲۱ - نقص سوختگی

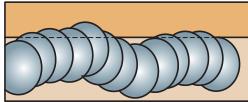

| نامرتب و موجی بودن مهره جوش (Waviness of Weld Bead) | |
|---|---|
| علت احتمالی ایجاد نقص | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
| حرکت اشتباه دست جوشکار | استفاده از دو دست و اصلاح روند حرکت با تمرین. |

شکل ۳-۲۲ - موجی بودن مهره جوش

سوختگی

نوعی نقص جوشکاری که بر اثر ذوب شدن فلز جوش درون فلز پایه که به صورت سوراخ سوخته در می آید.

موجی بودن جوش

نامنظم بودن گرده جوش به صورت موجی.


ناخالصی در جوش

عبارت است از باقیماندن مواد فلزی یا غیرفلزی مانند سرباره و یا لایه اکسید در فلز جوش.



| ناخالصی (Inclusions) | |
|---|--|
| علت احتمالی ایجاد نقص | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
| آبودگی سطحی فلز پایه | تمیز کاری مناسب فلز پایه |
| طرح اتصال نامناسب و زاویه پخ نامناسب | استفاده از طرح اتصال استاندارد |
| تمیز کاری نامناسب سرباره در زمان جوشکاری | تمیز کاری فلز پایه و زدودن سرباره پس از هر پاس جوشکاری |
| تکنیک نامناسب جوشکاری مانند زاویه غلط دست سرعت جوشکاری بالا و یا شدت جریان کم | استفاده از تکنیک مناسب |

شکل ۳-۲۳ - وجود ناخالصی در جوش

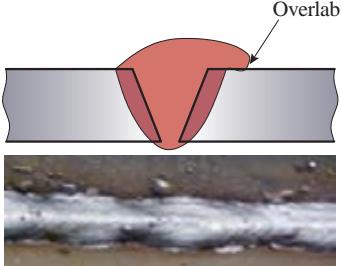

سرفتگی جوش (Overlap)

| روش جلوگیری از ایجاد نقص | علت احتمالی ایجاد نقص |
|--|-------------------------------------|
| استفاده از طرح اتصال مطلوب در فلز پایه | آماده سازی نامناسب |
| تنظیم سرعت جوشکاری | نامناسب بودن سرعت جوشکاری (سرعت کم) |

سرفتگی جوش

رسوب بیش از حد جوش در کنار اتصال را سرفتگی جوش می‌گویند.

شکل ۳-۲۴- سرفتگی جوش





ترک (Crack)

| روش جلوگیری از ایجاد نقص | علت احتمالی ایجاد نقص |
|--|---|
| استفاده از رویه صحیح از قبل تهیه شده جوشکاری | سرعت سردشدن بالا جوش پهن و کم عمق وجود آبودگی (چربی و رطوبت) مونتاژ نامناسب طراحی نامناسب و بارگذاری زیاد |

ترک

نوعی نقص طولی و مسطح که دارای نوک تیز می‌باشد. ترک ممکن است به صورت طولی، عرضی و یا شاخه‌ای دیده شود. این نقص ممکن است در فلز جوش یا فلز پایه مشاهده شود.

شکل ۳-۲۵- ترک

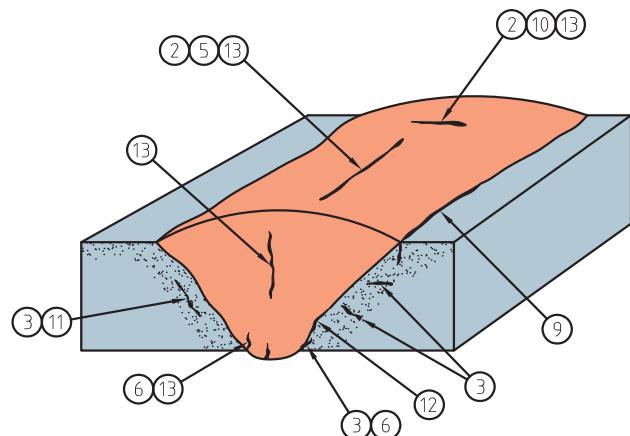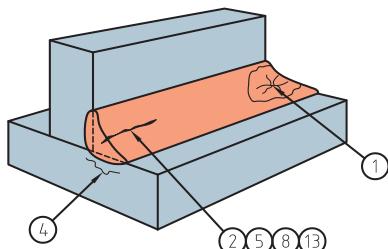

شکل ۳-۲۶- انواع ترک‌ها (شکل ظاهری)



جدول زیر را با توجه به شکل ترک‌های فوق تکمیل کنید.

جدول ۵-۲

| اصطلاح لاتین | اصطلاح فارسی | شماره نقص |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Crater crack | ترک ستاره‌ای | ۱ |
| | ترک فلز جوش | ۱۲ |
| Face crack | | ۲ |
| | ترک منطقه تحت تأثیر حرارت | ۳ |
| Face crack Root crack | ترک ریشه جوش ترک سطحی | |
| | ترک سطحی | ۱۳ |
| Lamellar tear | پارگی ورقی شکل | |
| Root surface crack | ترک سطحی در ریشه | ۷ |
| Toe crack | ترک گلویی | ۹ |
| Throat crack | ترک ساق جوش | |
| | ترک زیر مهره جوش | ۱۱ |
| | ترک مرزی جوش | ۱۲ |

تابیدگی

نقصی که به صورت تغییر شکل و ابعاد در نمونه دیده می‌شود.

(Distortion)

| علت احتمالی ایجاد نقص | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
|-------------------------|--|
| حرارت ورودی بالا | کاهش جریان و افزایش سرعت در حد نیاز |
| مونتاژ نامناسب | مونتاژ دقیق و استفاده از قید و بند |
| عدم رعایت ترتیب جوشکاری | رعایت ترتیب جوشکاری بهویژه در مقاطع طولانی |

شکل ۳-۲۷- تابیدگی



جدول زیر (۳-۶) را تکمیل کنید.

| ردیف | نوع نقص | علت احتمالی ایجاد نقص | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
|------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| ۱ | عدم نفوذ کامل (LACK OF PENETRATION) | | |
| ۲ | | کاهش طول قوس، پاکسازی آلدگی سطح مانندگریس و غیره رفع مرطوب بودن الکترود | |
| ۳ | | سرد شدن و انقباض سریع مذاب جوش در انتهای جوش | |

جدول نواقص ۳-۶

در شکل زیر نام نقص‌ها را در زیر هر عکس درج کنید.

- خوردگی
- حفره گازی
- ترک خوردگی و شکست
- بریدگی کnar جوش



شکل ۳-۲۸- نقص‌های گوناگون

به تصویر زیر نگاه کنید و جای خالی را پر کنید.

| (Arc Strike) لکه قوس | |
|-----------------------|--------------------------|
| علت احتمالی ایجاد نقص | روش جلوگیری از ایجاد نقص |
| | |

شکل ۳-۲۹

معیارهای پذیرش جوش

به منظور قبول یا رد ناپیوستگی‌های جوش باید به ملاک و معیار پذیرش دسترسی داشته باشیم. عوامل مؤثر در انتخاب معیار پذیرش جوش یا همان استاندارد پذیرش عبارت‌اند از نوع سازه، حساسیت آن و دستورالعمل طراح سازه. در این بخش به تعدادی از استانداردهای رایج اشاره می‌کنیم.

جدول ۳-۷- برخی از استانداردهایی که شامل معیارهای پذیرش جوش می‌باشند را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۷

| ردیف | نام سازمان یا جامعه | استاندارد |
|------|-----------------------------|-----------|
| ۱ | سازمان بین‌المللی استاندارد | ISO |
| ۲ | جامعه جوش آمریکا | AWS |
| ۳ | جامعه مهندسین مکانیک آمریکا | ASME |
| ۴ | مؤسسه خطوط لوله آمریکا | API |

تحقیق



تحقیق کنید حروف لاتین جدول بالا خلاصه شده چه کلماتی می‌باشند؟

مراحل بازرسی چشمی جوش

بازرسی چشمی جوش حتماً باید قبل از شروع جوشکاری‌ها آغاز گردد و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری ادامه یابد. این مسئله از ادامه فرایند اشتباه جلوگیری و خدمات ساختاری ناشی از فرایند اشتباه را به حداقل می‌رساند. به عنوان مثال نقصی مانند نفوذ بیش از حد (Excess penetration) که یکی از دلایل ایجاد آن آمپر بالا می‌باشد ممکن است ساختار جوش در منطقه تحت تأثیر حرارت را تغییر، و جوش را مستعد ترک خوردن نماید، لذا اصلاح فرایند یکی از مهم‌ترین اهداف بازرسی می‌باشد.

بازرسی‌های قبل از جوشکاری

قبل از شروع جوشکاری موارد زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:

- بررسی محیط کار از نظر ایمنی مانند وجود تهویه و اطفاییه.
- مناسب بودن محیط کار برای یک جوشکاری ایده‌آل مثلاً عدم وزش باد.
- مناسب بودن تجهیزات از نظر فنی و محکم بودن اتصالات و عدم وجود آلودگی روغن و گریس و غیره.
- بررسی نقشه کار از نظر شکل و اندازه‌های نمونه.

- بررسی رویه جوشکاری.

- بررسی تجهیزات و شرایط پیش گرم در صورت لزوم.

- بررسی خال جوش.

حال جوش که برای مونتاژ اولیه سازه مورد استفاده قرار می گیرد، باید دارای کیفیتی معادل جوش اصلی باشد.

دستورالعمل جوشکاری (Welding Procedure Specification): WPS

ویژگی های رویه جوشکاری که معمولاً به صورت فرم می باشد و توسط مهندس و کارشناس جوش تهیه می شود، در جوشکاری الکترود دستی شامل بخش های زیر می باشد:

- طرح اتصال و اندازه جوش ها

- اندازه و نوع الکترود

- موقعیت جوشکاری

- تعداد و توالی پاس های جوشکاری

- پیش گرم و پس گرم در صورت لزوم

- میزان آمپر و ولتاژ

- نوع جوش

تمرین



۱ کاربرد گیج جوشکاری شامل شناسایی کدام نوافع می گردد؟ سه مورد نام ببرید.

۲ تحقیق کنید عدم وزش باد در کدام روش جوشکاری بیشتر اهمیت دارد.

۳ در بازرسی از تجهیزات و مواد مصرفی جوشکاری کدام موارد زیر قابل توجه هستند؟

() الف) لقی بست سیمها () ب) محل نگهداری الکترودها () ج) ایمنی () د) همه موارد

۴ هدف از استفاده از گج حرارتی جوشکاری چیست؟

۵ موارد بازرسی قبل از جوشکاری را در ردیف های زیر با شماره گذاری مرتب کنید:

() - بررسی زاویه پخها و آماده سازی طرح

() - بررسی نقشه سازه

() - بررسی رویه جوشکاری

() - بررسی خال جوش ها

بازرسی در حین جوشکاری

در حین جوشکاری موارد زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:

- چگونگی جوشکاری و ظاهر مهره جوش و شروع و پایان جوشکاری در هر الکترود.

- بررسی تکمیل جوش ریشه قبل از پاس بعدی (در این مرحله توجه به عدم ایجاد ترک مهم می باشد).

- بررسی پهنا و تعداد پاس جوش ها، اندازه گرده جوش و جلوگیری از نفوذ پیش از حد.

- در این مرحله بازرس باید نحوه جوشکاری را بررسی کرده تا از به وجود آمدن عیوب احتمالی جلوگیری شود.


- تقدم و تأخیر جوشکاری باید بر اساس رویه جوشکاری موجود انجام پذیرد و تمیز کاری پس از هر پاس جوش

صورت پذیرد.

توجه!
منافع پاک کردن سرباره عبارت اند از: عدم حبس سرباره در ادامه جوشکاری و مشاهده نواقص جوش پس از هر پاس جوش.

عدم ایجاد چاله جوش در انتهای هر جوش بسیار مهم می باشد زیرا ممکن است باعث ترک گردد.

- ۱ کدام یک از موارد زیر در حین جوشکاری بازرسی می شود؟ با ضربدر مشخص کنید.
(۱) الف) پس گرم (۲) اندازه گیری تاب جوش (۳) تمیز کاری بین پاسی (۴) بررسی طرح اتصال
- ۲ کدام عامل ممکن است در حین جوشکاری جوش را دچار نقص کند؟
(۱) الف) اندازه طول قوس (۲) ب) میزان حریان (۳) ج) زاویه دست جوشکار (۴) د) همه موارد به شکل زیر (۳-۳۱) توجه کنید و جمله بعدی را تکمیل کنید:
- ۳ فاصله ایده آل بازرسی چشم باید حدود سانتی متر و زاویه چشم نسبت به محل بازرسی باید بیش از درجه باشد.

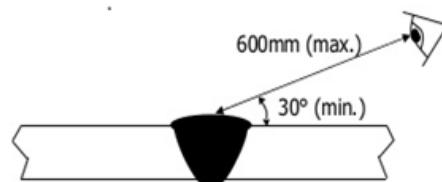

شکل ۳-۳۱- فعالیت کلاسی

دلایل نیاز به پیش گرم و پس گرم

در برخی از جوشکاری ها لازم است سردشدن جوش کنترل شود و با سرعت کمتری سرد شود. معمولاً پیش گرم و پس گرم با گاز استیلن یا جریان برق انجام می پذیرد و بسته به نوع کار ممکن است از تجهیزات دستی و یا دستگاه اتوماتیک استفاده شود. جلوگیری از ترک خوردن جوش یکی از دلایل کنترل عملیات پیش گرم می باشد. عملیات پیش گرم و پس گرم دقیق باعث می شود ساختار نمونه آسیب نبیند.



استفاده از شعله گاز جهت کنترل پیش گرم یا پس گرم

تجهیزات الکتریکی که جهت کنترل حرارت پس گرم استفاده می شود.

شکل ۳-۳۲- تجهیزات پیش گرم و پس گرم

توجه



توجه



تمرین




بازرسی جوش پس از جوشکاری

- در این مرحله از بازرسی، بازرس جوش موظف است که موارد زیر را کنترل نماید.
- بازرسی از شکل ظاهری جوش و یکنواختی آن.
 - بازرسی جوش از نظر نواقص سطحی جوش مانند بریدگی کنار جوش، وجود تخلخل، چاله‌جوش پرنشده و غیره.
 - بررسی ابعادی اندازه جوش، گرده جوش و تابیدگی نمونه.
 - بررسی پس‌گرم در صورت درج در فرم رویه جوشکاری.
 - ثبت نتایج در فرم استاندارد بازرسی چشمی.

پروفایل یا مقطع جوش

در شکل‌های (۳-۳۳) و (۳-۳۴) نمای جوش‌های ایده‌آل و نامطلوب آورده شده است.

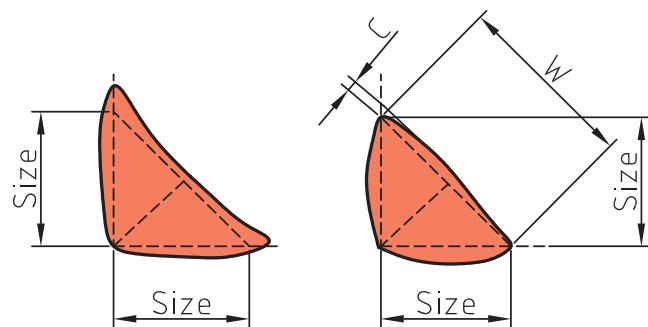


شکل ۳۳ - نمای جوش ایده‌آل از نوع گوشه

تمرین

نواقص زیر را در محل مناسب خود در زیر تصویر ۳-۳۴ قرار دهید.

ساق جوش کم - گلویی ضعیف - سرفتگی - عدم نفوذ در ریشه - بریدگی کنار جوش - تحبد

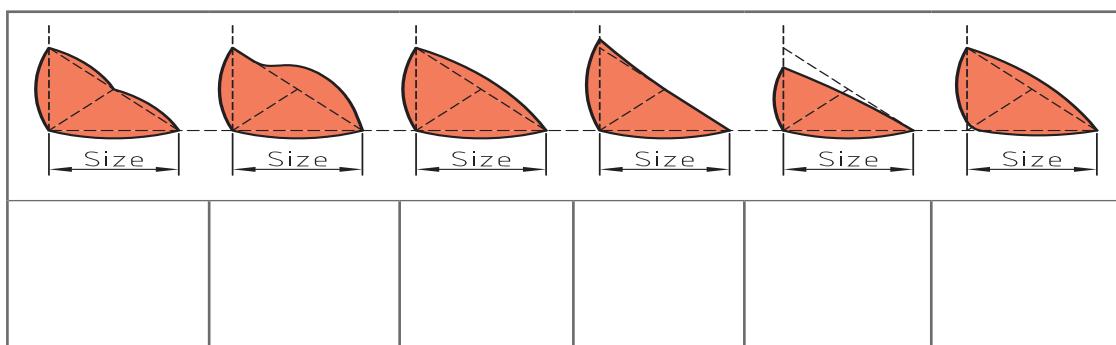

شکل ۳-۳۴ - نمای جوش ناقص و غیر قابل قبول از نوع گوشه

۱ کدام گزینه‌ها در بازرسی‌های بعد از جوشکاری بررسی می‌شوند؟

() پیش‌گرم - () اندازه بعد جوش - () اندازه گرده جوش - () میزان آمپر - () پاک کردن گل جوش‌ها

۲ هدف از ثبت نتایج در فرم بازرسی چیست؟

() الف) مسئولیت‌پذیری

() ب) بایگانی

() ج) هر دو مورد

۳ به جدول زیر توجه کنید و با توجه به روش‌های جوشکاری به سوالات پاسخ دهید. در این شکل نواقصی که در انواع جوشکاری ایجاد می‌شوند آورده شده‌اند.

| | Shielded metal arc welding (SMAW) | Gas metal arc welding (GMAW) | Flux cored arc welding (FCAW) | Gas tungsten arc welding (GTAW) | Oxyacetylene welding (OAW) | Oxyhydrogen welding (OHW) | Submerged arc welding (SAW) | Laser beam welding (LBW) |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Porosity | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Inclusions | X | X | X | | | | X | |
| Inadequate joint penetration | X | X | X | | X | | X | |
| Incomplete fusion | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Arc strikes | X | X | X | X | | | | |
| Overlap (cold lap) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Undercut | X | X | X | X | X | X | X | |
| Crater Cracks | X | X | X | X | X | X | X | |
| Underfill | X | X | X | X | X | X | X | |

شكل ۳-۳۵- نواقص جوشکاری در فرایندهای مختلف جوشکاری

الف) کدام نقص در کلیه روش‌های جوشکاری ایجاد می‌شود؟

ب) در روش‌های جوشکاری با گاز محافظ (GTAW) و جوشکاری با گاز (OAW) کدام نواقص ایجاد نمی‌شوند؟

ج) نقص پر نشدگی گرده جوش Under Fill در کدام روش جوشکاری، ایجاد نمی‌شود؟



همراه با مری خود به مقطع جوش‌ها در شکل زیر نگاه کنید. دو ردیف جوش مشاهده می‌کنید، جوش‌های قابل قبول (Accept) و جوش‌های غیر قابل قبول (Reject)، دلیل مردودی جوش‌ها در ردیف دوم را بنویسید.

| قابل قبول ACCEPT | مردود REJECT | علت مردودی | ردیف |
|---------------------|-----------------|--------------------|------|
| | | گرده جوش بیش از حد | ۱ |
| | | | ۲ |
| | | | ۳ |
| | | | ۴ |
| | | | ۵ |

شکل ۳-۳۶ – مقطع جوش‌های قابل قبول و مردود

به معنای اضافی و R_{max} معادل حداکثر اندازه گرده جوش می‌باشد.

توجه



فرم بازرسی چشمی

در یک فرم بازرسی چشمی درج حداقل اطلاعات زیر، الزامی است:

مشخصات کارفرما

مشخصات پیمانکار

اطلاعات مربوط به نمونه

روش بازرسی و تجهیزات

نتایج بازرسی و تاریخ انجام بازرسی

نام و نشان و امضای بازرس و ناظر ارشد

در فرم زیر یک فرم بازرسی چشمی هنرجویی را مشاهده می‌کنید. شما در کار کارگاهی خود می‌توانید از این فرم استفاده کنید.

| VISUAL INSPECTION TEST REPORT (V.T) | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| گزارش بازرسی چشمی هنرجو | | | | |
| Material &dimensions | | | | شماره گزارش Report number |
| | جنس وابعاد نمونه process | | | عنوان فعالیت Work title |
| | نام هنرستان | | | تاریخ آزمایش Date of inspection |
| (SCHEME) شکل | | | | |
| ACCEPT قبول | Reject مردود | REMARKS توضیحات نقص | .PART NO مشخصات یا کدقunque | ردیف (ITEM) |
| | | | | ۱ |
| | | | | ۲ |
| | | | | ۳ |
| نام هنرآموز | | نام مربی | | ارزیابی نهایی |
| توضیحات: | | | | |

شکل ۳۷-۳- فرم بازرسی چشمی هنرجو

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ۱ | شماره فعالیت |
| بازدید فنی از کارگاه جوشکاری | عنوان فعالیت |
| فرم گزارش | تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز |
| _____ | نمای طرح |

بازدید فنی از کارگاه جوشکاری

کارگاهی



توجه



قبل از شروع به بازدید از پوشش مناسب استفاده کنید.

مراحل انجام فعالیت

- ۱ به کارگاه جوشکاری مراجعه کنید.
- ۲ کارگاه را بازدید نمایید و فرم بازرسی صفحه بعد را تکمیل نمایید.
- ۳ با توجه به گزارش تهیه شده در کلاس بحث کنید و فرمها را تحویل مربی دهید.

جدول ۳-۸- فرم بازرسی چشمی هنرجویی

| فرم بازرسی کارگاه | | | | | ردیف | نام و نام خانوادگی: |
|-------------------|---------|-------|------------------------------|--|------|---|
| تاریخ بازرسی: | | | | | | |
| توضیحات و دلایل | نامطلوب | مطلوب | عنوان | | ۱ | وضعیت چینش و نگهداری کپسول‌های گاز |
| | | | تهویه و اطفاییه | | ۲ | وجود عوامل خطرآفرین برقی |
| | | | وجود سیم سوم تجهیزات (Earth) | | ۳ | چگونگی چینش کابین‌ها و آماده بودن تجهیزات جوشکاری |
| | | | وضعیت کاری تجهیزات جوشکاری | | ۴ | دستگاه‌های برش |
| | | | دستگاه‌های ورق کاری | | ۵ | جعبه کمک‌های اولیه |
| | | | محل شست و شوی چشم | | ۶ | علاجم هشدار دهنده ایمنی |
| | | | نظر مربی | | ۷ | |
| | | | | | ۸ | |
| | | | | | ۹ | |
| | | | | | ۱۰ | |



اندازه‌گیری دقیق ضخامت و زاویه پخ در نمونه فولادی

| شماره فعالیت | عنوان فعالیت |
|---|---|
| ۲ | اندازه‌گیری دقیق ضخامت و زاویه پخ در نمونه فولادی |
| دستگاه برشکاری، متر، کولیس، سوهان و سنباده، مارکر و فرم گزارش ورق فولادی با ضخامت ۱۰ میلی متر و بیشتر | تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز |
| ورق $15 \times 50 \times 50$ میلی متر | طرح و اندازه‌ها |



قبل از شروع کار: از پوشش مناسب (روپوش، ماسک یا عینک) استفاده کنید. مراقب خطر سوختگی توسط فلز ذوب شده، جرقه، سرباره، سطوح داغ و برق گرفتگی باشید.

مراحل انجام فعالیت

- ۱ با راهنمایی مربی خود و متناسب با شرایط کارگاه و تجهیزات به گروههای ۲ یا ۳ نفره تقسیم شوید.
- ۲ هر گروه یک نمونه به ابعاد $50 \times 50 \times 10$ ورق با ضخامت ۱۵ میلی متر یا بیشتر را ضمن تمیز کاری آماده کنید.
- ۳ مشخصات گروه را با مارکر روی نمونه ثبت کنید.
- ۴ در انتهای عرض ورق، با زاویه‌ای بین 30° و 50° درجه یک پخ ایجاد نمایید.
- ۵ با استفاده از کولیس ضخامت دقیق ورق‌ها را به دست آورید. (آیا ورق‌ها دقیقاً 10 میلی متر تولید شده‌اند؟)
- ۶ با استفاده از گیج جوشکاری زاویه پخ نمونه را پیدا کنید.
- ۷ اندازه‌ها را روی نمونه با مارکر ثبت کنید.
- ۸ نمونه‌ها را با سایر گروه‌ها مبادله و نتیجه کار یکدیگر را ارزیابی کنید.
- ۹ نتایج را در فرم گزارش بازرسی چشمی هنرجویی ثبت و به مربی خود تحويل دهید.
- ۱۰ در ارتباط با فعالیت انجام شده بحث و گفت و گو کنید.



بازرسی چشمی از نمونه جوشکاری شده با آمپر بالا و طول قوس زیاد

| شماره فعالیت | عنوان فعالیت |
|---|---|
| ۳ | بازرسی چشمی از نمونه جوشکاری شده با آمپر بالا و طول قوس زیاد. |
| ورق 150×150 میلی متر و ضخامت ۶ میلی متر یا بیشتر | تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز |
| الکترود E 6013 شماره ۵ دستگاه جوشکاری، متر، کولیس، گیج جوشکاری، مارکر و فرم بازرسی | - |
| | نمای طرح |



قبل از شروع کار: از پوشش مناسب (روپوش، ماسک یا عینک) استفاده کنید. مراقب خطر سوختگی توسط فلز ذوب شده، جرقه، سرباره، سطوح داغ و برق گرفتگی باشید.

مراحل انجام فعالیت

- ۱ گروههای ۲ یا ۳ نفره تشکیل دهید.
- ۲ هر گروه دو ورق با ضخامت ۶ میل یا بیشتر و ابعاد 150×150 میلی‌متر آماده کند.
- ۳ قطعه را کدگذاری، و روی نمونه به همراه نام خود با مارکر بنویسید.
- ۴ دستگاه و مواد اولیه لازم را جهت جوشکاری آماده کنید.
- ۵ یک خط جوش از نوع 1F را با شرایط ایده‌آل جوشکاری کنید.
- ۶ کنار جوش فوق و با کمی فاصله یک خط جوش از نوع 1F را مجدداً و تنها با افزایش آمپر جوشکاری کنید.
- ۷ مجدد یک خط جوش از نوع 1F را با کمی فاصله از جوش قبل و تنها با افزایش قوس جوشکاری کنید.

پس از سرد شدن نمونه:

- (الف) با استفاده از گیج جوشکاری اندازه گرده جوش در بخش‌های مختلف را اندازه‌گیری و روی نمونه ثبت کنید.
- (ب) اندازه ناپیوستگی‌های ایجادشده را با استفاده از گیج و کولیس به دست آورید و روی نمونه ثبت کنید. نتایج را در فرم بازررسی چشمی گزارش کنید.
- نمونه‌ها را با یک گروه دیگر مبادله و کار همدیگر را بررسی کنید.
- فرم و نمونه را تحويل مری ایندیکاتور.



بازرسی چشمی از جوش تولیدشده با آمپر پایین و طول قوس کم

| عنوان فعالیت | شماره فعالیت |
|---|---|
| بازرسی چشمی از جوش تولید شده با آمپر پایین و طول قوس کم | ۴ |
| تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز دستگاه جوشکاری آماده، متر، کولیس، گیج جوشکاری، مارکر و فرم بازررسی | ۵ الکتروود E6013 شماره 150×150 میلی‌متر و ضخامت ۶ میلی‌متر یا بیشتر |
| نمای طرح | - |



قبل از شروع کار: از پوشش مناسب (روپوش، ماسک یا عینک) استفاده کنید. مراقب خطر سوختگی توسط فلز ذوب شده، جرقه، سرباره، سطوح داغ و برق گرفتگی باشید.

مراحل انجام فعالیت

- ۱ گروههای ۲ یا ۳ نفره تشکیل دهید.
- ۲ هر گروه دو ورق با ضخامت ۶ میل یا بیشتر و ابعاد 150×150 میلیمتر آماده کند.
- ۳ قطعه را کد گذاری، و روی نمونه به همراه نام خود با مارکر بنویسید.
- ۴ دستگاه و مواد اولیه لازم را جهت جوشکاری آماده کنید.
- ۵ یک خط جوش از نوع 1F را با شرایط ایدهآل جوشکاری کنید.
- ۶ کنار جوش فوق و با کمی فاصله یک خط جوش از نوع تخت 1F را مجدداً با شرایط فوق اما تنها با کاهش آپیر جوشکاری کنید.
- ۷ مجدد یک خط جوش از نوع 1F را با کمی فاصله و با شرایط استاندارد و (تنها با کاهش قوس) جوشکاری کنید.

پس از سرد شدن نمونه:

(الف) با استفاده از گیج جوشکاری اندازه گرده جوش در بخش‌های مختلف را اندازه‌گیری و روی نمونه ثبت کنید.

(ب) اندازه ناپیوستگی‌های ایجادشده را با استفاده از گیج و کولیس بدست آورید و روی نمونه ثبت کنید.
نتایج را در فرم بازرسی چشمی گزارش کنید.
نمونه‌ها را با یک گروه دیگر مبادله و کار همدیگر را بررسی کنید.
فرم و نمونه را تحويل مربی دهید.



بازرسی چشمی از مقطع شکسته شده جوش (بازرسی مخرب)


| ۵ | شماره فعالیت |
|---|--------------------------------|
| - | عنوان فعالیت |
| ورق 120×120 میلیمتر و ضخامت ۱۰ میلیمتر یا بیشتر الکترود E 6013 شماره ۵ و ۳ دستگاه جوشکاری آماده متر، کولیس، گیج جوشکاری، مارکر و فرم بازرسی | تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز |
| - | نمای طرح |



قبل از شروع کار: از پوشش مناسب (روپوش، ماسک یا عینک) استفاده کنید.
مراقب خطر سوختگی توسط فلز ذوب شده، جرقه، سرباره، سطوح داغ و برق گرفتگی باشد.

دستور کار

- ۱ هر دو یا چهار هنرجو یک گروه کاری تشکیل دهید.
- ۲ هر گروه ۴ عدد ورق به ابعاد 10×120 سانتی‌متر تهیه کنید.
- ۳ ورق‌ها را به صورت شکل زیر روی هم قرار دهید و با خال‌جوش ثابت نمایید.
- ۴ با روش الکترود دستی ابتدا با الکترود شماره ۳ یکی از اتصالات را با ساق حدود ۷ میلی‌متر جوشکاری کنید.
- ۵ سپس با همین روش دو ورق بعدی را با الکترود شماره ۵ طبق شکل جوشکاری نمایید.
- ۶ طبق شکل زیر و با استفاده از پتک یا گیره جوش را بشکنید.
- ۷ مقاطع شکسته شده را بررسی و چگونگی نفوذ و سایر نواقص را گزارش نمایید.

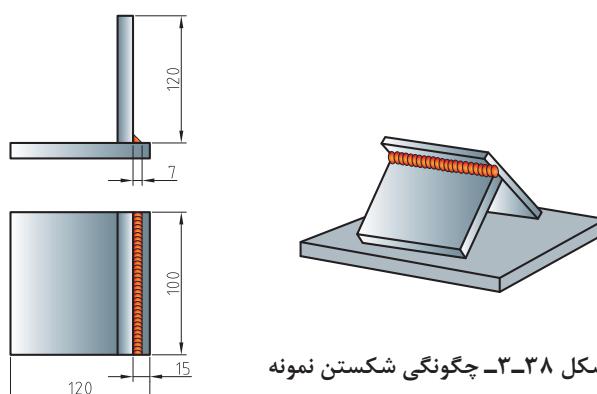

شکل ۳-۳۸- چگونگی شکستن نمونه

اندازه‌گیری تابیدگی ورق جوشکاری شده



| عنوان فعالیت | شماره فعالیت |
|--|---|
| عنوان فعالیت | ۶ |
| تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز به ضخامت ۱۰ و ۶ میلی‌متر و کولیس و گونیا | اندازه‌گیری تابیدگی ورق جوشکاری شده |
| نمای طرح | دستگاه جوشکاری، الکترود E6013 شماره ۵، ورق آهنی |

قبل از شروع کار: از پوشش مناسب (روپوش، ماسک یا عینک) استفاده کنید.
مراقب خطر سوختگی توسط فلز ذوب شده، جرقه، سرباره، سطوح داغ و برق گرفتگی باشد.



مراحل انجام فعالیت

- ۱ هنرجویان به گروههای ۲ یا ۳ نفره تقسیم شوند.
- ۲ هر گروه فعالیتهای زیر را انجام دهد.
- ۳ دو عدد ورق به ابعاد 150×150 و 150×150 میلی‌متر تهیه کنید.
- ۴ ورق با ضخامت کمتر را روی ورق بزرگ‌تر طبق شکل مونتاژ نمایید.
- ۵ بدون وقفه یک طرف جوش گوشه را با شرایط استاندارد و الکترود شماره ۵ جوشکاری کنید.
- ۶ پس از سرد شدن نمونه آن را بازرسی نمایید.
- ۷ میزان تابیدگی ورق نازک‌تر را با استفاده از ابزار مناسب اندازه‌گیری نمایید. (گونیا و متر فلزی یا کولیس)
- ۸ نواقص و میزان تابیدگی را روی نمونه با مارکر درج نمایید.
- ۹ نواقص و میزان تابیدگی را در فرم بازرسی ثبت کنید.
- ۱۰ نمونه را با گروهی دیگر مبادله و هر گروه، گروه دیگر را ارزیابی نماید.

معیار پذیرش جوش

این جدول براساس بخشی از معیارهای پذیرش در استانداردهای سازه‌های ساختمانی ایران تهیه شده است.

تمرین



با مراجعه به جداول ارائه شده در کتاب همراه، قسمت چپ جدول (معیار پذیرش) را تکمیل کنید.

| ردیف | نام نقص | معیار پذیرش |
|------|--|-------------|
| ۱ | (CRACK) ترک | |
| ۲ | (LACK OF FUSION) ذوب ناقص | |
| ۳ | (CRATER) چاله جوش پر نشده و ترک‌های ستاره‌ای | |
| ۴ | (UNDER CUT) بریدگی کنار جوش | |
| ۵ | (POROSITY) حفره‌های گازی یا تخلخل | |
| ۶ | (OVER LAP) سرفتگی | |
| ۷ | قطع و شکل جوش | |
| ۸ | ابعاد جوش | |

ارزشیابی شایستگی‌های پودمان ۳: بازرسی چشمی

شرح کار: بازرسی چشمی (توسط بازرس) در سه مرحله از جوشکاری دو نمونه از نوع تخت و سپری

استاندارد عملکرد:

- بازرسی از قطعات جوشکاری با استفاده از چشم مسلح یا غیر مسلح در مراحل مختلف جوشکاری
- مطالعه نقشه و چگونگی مونتاز اولیه
- اندازه‌گیری ابعاد با استفاده از گیج، کولیس، متر (هنده اتصال)
- بازرسی جوش و اندازه‌گیری ابعاد آن
- ثبت عیوب شناسایی شده با مارکر + استاندارد
- تکمیل فرم بازرسی چشمی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

کارگاه جوشکاری استاندارد با تهویه و نور کافی مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی، الکترود دستی

مدت زمان: یک جلسه

ابزار و تجهیزات: دستگاه جوشکاری، الکترود ورق آهنی، متر، کولیس، گیج جوشکاری، مارکر و فرم بازرسی چشمی

معیار شایستگی:

| ردیف | مرحله کار | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|------|---|-----------------------|------------|
| ۱ | بازرسی قبل از جوشکاری | ۳ | ۱ |
| ۲ | بازرسی در حین جوشکاری | ۳ | ۲ |
| ۳ | بازرسی پس از جوشکاری | ۳ | ۲ |
| ۴ | ثبت نتایج و گزارش | ۳ | ۱ |
| ۵ | شاخصهای غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: رعایت نکات ایمنی شامل: پوشیدن ماسک جوشکاری، دستکش، کفش ایمنی، پیش‌بند، کلاه ایمنی، مدیریت دور ریز (پس ماند الکترود، گل جوش و قطعه کار)، مسئولیت پذیر بودن در انجام وظایف محوله | ۳ | ۲ |
| * | میانگین نمرات | | |

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۴

بازرسی با مایعات نافذ



چشم انسان در سالمندین وضعیت خود قادر است اجسام و علائم را تا اندازه معینی ببیند. یک چشم سالم قادر است یک شیء به اندازه تقریباً $\frac{1}{3}$ میلی متر را ببیند. در بازرسی چشمی با چگونگی شناسایی نواقص جوشکاری از طریق چشم آشنا شدید. اما حفره های بسیار ریز و یا ترک های بسیار بسته، با چشم دیده نمی شوند. در این بخش با روش بازرسی با مواد نافذ آشنا می شوید. در این روش بسیاری از این نوع نواقص ریز شناسایی می گردند.

واحد یادگیری ۴

آزمون مواد نافذ (P.T)

در فصل گذشته با نحوه بازرسی چشمی آشنا شده‌اید. در این فصل با اصول اولیه بازرسی با مایعات نافذ، روش‌ها، ابزار، تجهیزات، مزایا و محدودیت‌های این روش آشنا می‌شویم. این روش در شناسایی عیوب ریز سطحی و عیوبی که به سطح راه دارند بسیار مفید و مقرن به صرفه می‌باشد. از مزیت‌های این روش به گستردگی کاربرد آن در همه مواد (فلزات، سرامیک و پلیمرها) با هزینه مناسب و سرعت بالا می‌توان اشاره نمود و عدم شناسایی عیوب عمیق نیز جزء محدودیت‌های این روش بازرسی می‌باشد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام واحد و کسب شایستگی لازم در بازرسی با مایعات نافذ، هنرجویان قادر خواهندبود با استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب به بررسی و بازرسی و شناسایی عیوب بپردازند.



شکل ۴-۱- استفاده از نور ماورای بنسن در تشخیص اسکناس

آیا تاکنون آزمون شناسایی اسکناس‌های جعلی از اصلی را دیده‌اید؟ (شکل ۴-۱) برای آنکه بدانید پول تقلبی است یا نه، نشانه‌هایی درون آن به کار رفته است که با چشم غیرمسلح و در نور محیط قابل مشاهده نیست. ولی با کمک ابزارهای خاص می‌توان آن را مشاهده نمود. در صنعت هم با کمک ابزارهایی می‌توان عیوبی را که با چشم به راحتی قابل رویت نیستند مشاهده نمود.



فنجان ترک‌دار پس از فنجان ترک‌دار قبل از
ریختن چای در آن

به تصویر روبه‌رو نگاه کنید، قبل از ریختن چای در فنجان، ترک موجود در آن مشخص نمی‌باشد. برداشت شما از چگونگی نمایان شدن ترک روی آن پس از ریختن چای چیست؟

شکل ۴-۲

بازرسی با مواد نافذ

همان‌گونه که در بخش قبل یادآوری گردید، در صنعت روش‌های غیر مخرب مختلفی برای شناسایی عیوب محصولات در زمان تولید و یا قطعات در حال سرویس وجود دارد.

یکی از این روش‌ها بازرسی با مایعات نافذ است، که تحت عنوان (P.T)^۱ شناخته می‌شود.

بازرسی با مواد نافذ روشی است که برای شناسایی نواقص بسیار ریز که به سطح راه دارند (مانند ترک و حفره‌ها) در نمونه‌های غیر اسفنجی (حفره‌دار)، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش از یک ماده نافذ روی سطح استفاده می‌شود که به دلیل خاصیت مویینگی وارد نواقص ریز سطحی می‌شود. این ماده رنگی محبوس شده در نقص طی مراحل بعدی مجدداً بر روی سطح تمیز شده کشیده می‌شود و به راحتی توسط بازرس دیده می‌شود. در اواخر قرن هجدهم قطعات راه‌آهن برای اولین بار با این روش بازرسی شدند. ابتدا قطعات را به روغن سوخته، آغشته می‌کردند و پس از گذشت مدتی سطح آلوده را پاک کرده و محلول گچ و الكل را روی سطوح تمیز شده به کار می‌بردند. پس از خشک شدن سطح، روغن سیاه رنگ وارد شده به درون ترک و نواقص به سطح نمونه که دارای یک زمینه سفید نیز بود کشیده شده و به راحتی قابل شناسایی بودند. این روش تحت عنوان «نفت‌زدن و سفید‌کردن» شناخته می‌شد که به مرور با ایجاد تغییرات در ساخت مواد نافذ و افزایش ویژگی‌های آن، به بازرسی با مواد نافذ امروزی تبدیل شد.

مراحل بازرسی با مواد نافذ را در جدول زیر مشاهده می کنید:

جدول ۴-۱- مراحل بازرسی با مواد نافذ

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |
| اعمال مواد نافذ روی سطح تمیزکاری اولیه سطح نمونه | زمان اسکان (ماندن مواد روی سطح) | تمیزکاری سطح از مواد نافذ | اعمال آشکارسازی روی سطح | شکل نقص روی سطح نمونه از بالا | |

تمرین



مراحل بازرسی را با گذاشتن اعداد ۱ الی ۶ مرتب کنید.

() اعمال ماده نافذ

() رعایت ماندن ماده روی سطح

() بازرسی

() تمیزکاری سطح

() به کارگیری آشکارساز

() تمیزکاری مایع نافذ

ویژگی های یک ماده نافذ خوب

یک ماده نافذ خوب که بتواند عملکرد خوبی در شناسایی نواقص داشته باشد، باید دارای ویژگی های فیزیکی زیر باشد:

■ کشش سطحی بالا

■ خاصیت ترکنندگی بالا

■ ویسکوزیته (گرانروی) پایین

■ خاصیت مویینگی بالا (نفوذ و جاری شدن در منافذ باریک)

■ شفافیت رنگ (رنگ با خاصیت درخشندگی بالا)


■ حل کنندگی بالا (قابلیت حل کردن ناخالصی های درون نقص)

توجه



قبلًا با تعریف و مفاهیم این ویژگی ها آشنا شده اید.

پودمان چهارم : بازرسی با مایعات نافذ

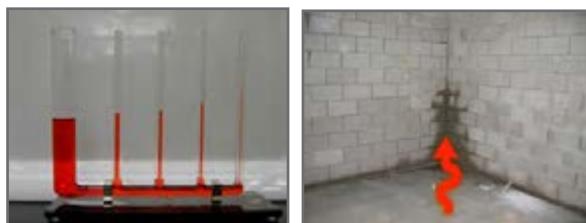

شکل ۴-۳

چرا در لوله باریک‌تر سطح مایع، ارتفاع بیشتری دارد؟

به تصاویر روبرو نگاه کنید به نظر شما آیا بین این دو تصویر ارتباطی وجود دارد؟ می‌توانید برای آن یک دلیل علمی پیدا کنید؟

کارکلاسی

کارکارگاهی
آزمایشگاهی ۱



با تهیه وسایل موجود در تصاویر زیر آزمایش را یک بار به کمک آب (رنگ شده با جوهر) و یکبار با روغن سوخته انجام دهید و نتایج را با هم مقایسه کنید. کدام ماده دارای خاصیت مویینگی بهتری می‌باشد؟

| | | |
|--|---|---|
| <p>MATERIALS</p> <ul style="list-style-type: none"> Colour Water Paper Clips Microscope Slides Rubber Bands | <p>مواد مورد نیاز:</p> <p>گیره کاغذ، لام (تیغه شیشه‌ای) کش، ظرف آب و روغن</p> | ۱ |
| <p>PLACE ON SLIDE ON TOP OF OTHER</p> | <p>نحوه قراردادن ورقه‌ای شیشه بر روی هم</p> | ۲ |
| <p>PLACE RUBBER BAND</p> <p>INSERT CLIP BETWEEN SLIDES</p> | <p>نحوه قراردادن گیره کاغذگیر و بستن با کش</p> | ۳ |
| <p>PLACE SLIDES VERTICALLY IN CUP OF COLORED WATER</p> | <p>قراردادن نمونه‌های آماده در آب رنگی و روغن سیاه و مشاهده نفوذ</p> | ۴ |



به کمک مربی خود نقش عوامل مؤثر بر کیفیت ماده نافذ را در ستون مربوطه توضیح دهید.

جدول ۴-۲

| توضیح | تصاویر | عوامل تأثیر گذار بر خاصیت مویینگی |
|-------|--------|--------------------------------------|
| | | چگالی Density |
| | | خاصیت ترکنندگی Wetting Ability |
| | | کشش سطحی Surface Tension |
| | | گرانروی Viscosity |

ایمنی در بازرسی با مایعات نافذ

در بازرسی با مواد نافذ، موارد زیر را همیشه در نظر داشته باشید.

■ مواد نافذ سمی و قابل اشتعال است.

■ مواد نافذ تأثیر نامطلوب روی پوست و چشم دارد.

■ نور فرابنفش برای پوست و چشم مضر میباشد.

■ محل بازرسی باید دارای تهویه مناسب و شیر آب برای شستشوی چشم و پوست باشد.

پودمان چهارم : بازرسی با مایعات نافذ



شکل ۴-۴- تجهیزات فردی

تمرین



به شکل (۴-۴) نگاه کنید و تجهیزات حفاظت فردی که بازرس مورد استفاده قرار داده است را در جدول زیر بنویسید.

جدول ۴-۳

| ردیف | نام تجهیزات حفاظ فردی | دلایل استفاده |
|------|-----------------------|---|
| ۱ | دستکش پلاستیکی | |
| ۲ | | جلوگیری از ورود گازها و بخارات تبخیر شده از مایع نافذ و حلال‌های پایه نفتی به ریه |
| ۳ | عینک | |
| ۴ | پیش‌بند پلاستیکی | |

توجه



قبل از انجام آزمون مایعات نافذ چک لیست زیر را پر کنید. (هدف: جلوگیری از خطرات احتمالی)

جدول ۴-۴

| ردیف | نوع خطر | وجود دارد | وجود ندارد | راهکار |
|------|-------------------------------------|-----------|------------|--------|
| ۱ | کار با مواد شیمیایی | | | |
| ۲ | خطر آتش‌سوزی | | | |
| ۳ | تهویه مناسب | | | |
| ۴ | خطر تماس مواد شیمیایی با پوست و چشم | | | |
| ۵ | نور مناسب محیط | | | |
| ۶ | خطر سقوط اجسام | | | |
| ۷ | خطر برق گرفتگی | | | |
| ۸ | سقوط از ارتفاع | | | |

تمیز کاری سطح قطعات

در بازرسی با روش مواد نافذ، تمیز کاری، که اولین مرحله بازرسی نیز می‌باشد بسیار مهم و تأثیرگذار است. در این مرحله باید تمام پوشش‌های سطحی مانند چربی، رنگ‌ها و اکسیدهای سطحی از روی سطح قطعات برداشته شود؛ چون می‌توانند سبب بسته شدن دهانه عیب شده و از نفوذ مایع نافذ به درون عیب جلوگیری کنند.

نکته

- ۱ در بازرسی با مواد نافذ نباید سطح نمونه دارای چربی یا هرگونه پوشش یا رنگ باشد.
- ۲ روش تمیز کاری باید با توجه به جنس نمونه و با دقت انتخاب شود تا آسیبی به کارایی قطعه وارد نیاید.
- ۳ در روش‌های تمیز کاری با آب، نمونه باید حتماً به اندازه کافی خشک شود زیرا آب مانع ورود مواد نافذ به نقص می‌گردد.



در شکل‌های زیر چند روش تمیز کاری را مشاهده می‌کنید.



روش‌های مکانیکی مانند:
سنگ‌زن، فرچه‌زن، سند بلاست



تمیز کاری با امواج مافوق صوت (التراسونیک)
تمیز کاری با ایجاد لرزش‌های صوتی توسط دستگاه انجام
می‌شود.



روش‌های شیمیایی مانند:
اسید شویی، استفاده از انواع زنگ برها

شکل ۴-۵- چند روش تمیز کاری



پودمان چهارم : بازرسی با مایعات نافذ



شکل ۴-۶-چگونگی سطوح خورده شده

تمیز کاری با روش مکانیکی و آب و صابون

الف) برای آنکه با نحوه تمیز کاری مکانیکی آشنا شویم ابتدا سطح دو ورق جوشکاری شده فولادی به ابعاد 10×5 را با سوهان کاملاً پرداخت کنید سپس آنها را در درون یک پارچه خیس پیچیده و به مدت ۴۸ ساعت قرار دهید تا سطح آن مانند تصویر مقابل اکسید شود سپس یکی را با روش (فرچه سیمی دستی) تمیز کنید و دیگری را با سنباده تمیز نمایید سپس سطح قطعات را با یکدیگر مقایسه نمایید. (این آزمایش را می‌توان با نمونه‌های زنگزده نیز انجام داد).

ب) چربی‌گیری: با کمک مریبی خود تعدادی قطعات آلوده به روغن یا گریس تهیه کنید.

دستور تمیز کاری برای چربی‌گیری:

ابتدا روغن و آلودگی اضافی موجود بر روی سطح را با دستمال تمیز کنید.

سپس در مرحله بعد با استفاده از یکی از روش‌های زیر نمونه را چربی‌گیری نمایید.


■ استفاده از حلال و پارچه

■ استفاده از آب گرم و صابون و یا شوینده‌های رایج

این قطعات پس از خشک شدن برای بازرسی با مواد نافذ آماده می‌باشند.

روش‌های اعمال مواد نافذ

در شکل ۴-۷ روش‌های اعمال مواد نافذ را مشاهده می‌کنید.

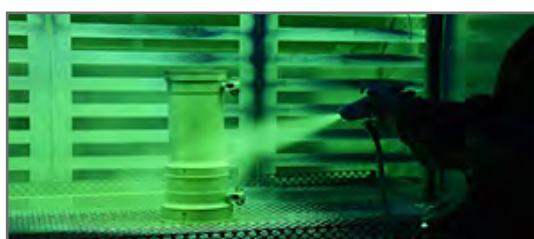

روش اسپری با کمپرسور فشار باد



روش اسپری با قوطی



روش غوطه‌وری در مخزن مایع نافذ



استفاده از فرچه

شکل ۴-۷



سه نمونه فلزی ترجیحاً کوچک تهیه کنید. آنها را با روش‌های: اسپری، غوطه‌وری و استفاده از قلم مو به مواد نافذ آغشته کنید. سپس محدودیت و مزایای هر روش را طبق جدول گزارش کنید.

جدول ۴-۵

| ردیف | روش اعمال | محدودیت | امتیاز |
|------|-----------|--|--------|
| ۱ | اسپری | پاشش ذرات در قسمت‌های غیرضروری و آلوده‌سازی بیشتر محیط | |
| ۲ | غوطه‌وری | | |
| ۳ | قلم‌مو | | |

زمان اسکان چیست؟

پس از اعمال مواد نافذ، مدت زمانی معین این مواد باید روی نمونه باقی بماند که به آن زمان اسکان یا (Dwell Time) گفته می‌شود. این زمان بستگی به عواملی چون جنس نمونه، حساسیت و نوع نقص متفاوت می‌باشد. زمان اسکان براساس جداول ثبت شده استاندارد یا کارخانه سازنده مواد نافذ صادر می‌شود. جهت بررسی خوردگی و عیوب ریز به ویژه حفره‌ها به زمان بیشتری نیاز می‌باشد.

زمان اسکان فلزات فولادی معمولاً بیشتر از فلزات رنگی می‌باشد. زمان اسکان ممکن است از ۵ دقیقه الی چند ساعت و بستگی به متغیرهای فوق متفاوت باشد. در جدول زیر (Dwell Time) طبق استاندارد ASME برای مواد و فرایندهای مختلف ارائه شده است.

جدول ۶-۴- زمان اسکان بر اساس استاندارد ASME

| جدول حداقل زمان Dwell Times و آشکارسازی در بازرگانی با مایعات نافذ | | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| مواد Material | روش تولید Form | نوع عیب Type of Discontinuity | زمان ماندن مایع نافذ Dwell time دقیقه | زمان آشکارسازی Dwell time دقیقه |
| آلومینیم - آهن | ریخته‌گری و جوشکاری | ترک، حفرات و عدم ذوب | ۱۰ | ۱۰ |
| آلومینیم - آهن | آهنگری، اکسیتروزن | ترک، حفرات و عدم ذوب | ۱۰ | ۱۰ |
| پلاستیک | همه روش‌های تولید | ترک | ۵ | ۱۰ |
| شیشه | همه روش‌های تولید | ترک | ۵ | ۱۰ |
| سرامیک | همه روش‌های تولید | ترک | ۵ | ۱۰ |

دسته‌بندی آزمون مایعات نافذ

بازرگانی مایعات نافذ براساس نوع نور بازرگانی مورد نیاز و روش‌های تمیزکاری مایع نافذ اضافی از روی سطح قطعه دسته‌بندی می‌شوند. در جدول ۴-۷ این دسته‌بندی نشان داده شده است.

جدول ۴-۷

| دسته‌بندی مایع نافذ | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| نور محیط بازرگانی | (Fluorescence) | | | (Visible) | | | |
| روش حذف مایع نافذ اضافی | معلق‌سازی سپس شست و شو با آب | شست و شو با حلال | شست و شو با آب | قابل شست و شو با آب | معلق‌سازی سپس شست و شو با آب | شست و شو با حلال | قابل شست و شو با آب |
| اهمیت و میزان حساسیت | ***** | ***** | **** | *** | ** | ** | * |


دسته‌بندی مواد نافذ از نظر نور بازرگانی

محیط نوری که برای بازرگانی قطعات در مرحله نهایی آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرند:

مواد نافذ مرئی

مواد نافذی هستند که در مرحله بازرگانی زیر نور معمولی بازرگانی می‌شوند. در جدول ۴-۸ دو نوع مواد نافذ بر اساس نور بازرگانی را مشاهده می‌کنید.

جدول ۴-۸
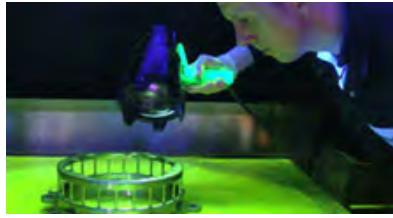
| | | |
|---|--|---|
|  | <p> تست با مایعات نافذ فلورسانس (معمولًاً فسفری رنگ) قابل بازرگانی با نور فرابنفش</p> <p>Fluorescent Penetrant Testing</p> | ۲ |
| | | |

مواد نافذ فلورسانس

مواد نافذی هستند که زیر نور فرابینفش بازرسی می‌شوند. دلیل استفاده از مایع فلورسانس، حساسیت چشم انسان نسبت به طول موج رنگ آن می‌باشد. بدین صورت که چشم انسان اثرات رنگ فلورسنست را در زیر نور فرا بنشن به صورت شفاف و واضح‌تر می‌بیند. لذا برای بازرسی قطعات حساس و نواقص بسیار ریز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توجه

از تابش مستقیم نور فرابینفش به چشم پرهیز گردد.



مایع نافذ مرئی فقط در زیر نور معمولی قابل مشاهده است و از حساسیت کمتری نسبت به مایع نافذ فلورسنست برخوردار می‌باشد.

نور فرابینفش

در بازرسی مایعات نافذ از نوع فلورسانس، باید از نور فرابینفش که به نورسیاه نیز معروف است استفاده شود این چراغ ممکن است به صورت ثابت و یا قابل حمل مورد استفاده قرار گیرد (شکل ۴-۸).



شکل ۴-۸- دستگاه مولد نور فرابینفش

کارکارگاهی
آزمایشگاهی ۴



تولید نمونه جوشکاری شده ترکدار با وضعیت تخت برای بازرسی P.T.

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای جوشکاری و برشکاری که شامل ماسک جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش‌بند چرمی است را تهیه کنید و سپس نمونه را ایجاد کنید:

- **تجهیزات فنی:** دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده همراه حفاظ ایمنی مناسب.

- **مواد مورد نیاز:**

■ الکترود E6013 با قطر ۴

- دو تکه قطعه فولادی از جنس فنر ماشین با ضخامت ۶ میلی‌متر یا بیشتر با طول ۱۰۰ میلی‌متر و عرض ۳۰ میلی‌متر یا بیشتر.
- ظرف آماده آب‌سرد.



دستور کار:

- ابتدا دو قطعه را با یک گیره دستی ثابت کنید.
- سپس قطعه را جوشکاری کنید.
- بعد از اتمام جوشکاری بلافصله قطعه را در ظرف آب سرد قرار دهید.

هدف: ایجاد عیوب جهت انجام آزمایش مایعات نافذ.

پس از تولید نمونه یک گزارش چشمی از نواقص قابل مشاهده با چشم تهیه کنید.

اندازه ترک‌ها را مشخص کنید.

این نمونه را جهت آزمایش بعدی نزد خود نگهدارید.

در آزمایش P.T به تفاوت نتایج توجه و آن را گزارش کنید.

فرم گزارش چشمی در بخش قبل ارائه شده است.

دسته‌بندی مواد نافذ از نظر نوع تمیزکاری ماده نافذ بر روی سطح نمونه:

مواد نافذ قابل شست و شو با آب (Water Washable): مواد نافذی هستند که باید با آب تمیز شوند. این نوع ماده ممکن است با پارچه آغشته به آب و یا فشار آب شسته شوند. این نوع مواد از حساسیت کمتری برخوردار هستند. ولی مزیت آن برای قطعات با شکل پیچیده که تمیزکاری آن سخت است مناسب می‌باشد، همچنین برای خطوط تولید مناسب می‌باشد.



مایع نافذ مرئی



مایع نافذ فلورسنت

شکل ۴-۹

بازرسی با مواد نافذ از نوع مرئی و قابل شست و شو با آب
بر روی نمونه جوشکاری شده در کار شماره ۴

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز: دستکش، لباس کار مناسب و پیش‌بند چرمی و عینک محافظ را تهیه کنید و سپس تمرین مربوطه را انجام دهید.

کارکارگاهی
آزمایشگاهی ۵



تجهیزات و مواد مصرفی:

- نمونه ساخته شده در کار شماره ۴
- اسپری تمیزکننده قطعه، اسپری مواد نافذ از نوع مرئی و قابل تمیزکاری با آب و اسپری آشکارساز
- برس سیمی، پارچه تمیزکننده و نیاز به شیر آب، قلممو، مارکر، فرم گزارش

دستور کار:

- ابتدا قطعه را با برس تمیز کرده و جهت چربی گیری با اسپری حلال آن را تمیز کنید.
- سپس با استفاده از یک قلم مو که به مواد نافذ آلوده شده، سطح نمونه را با مواد نافذ پوشش دهید.
- پس از گذشت زمان اسکان (۲۰ دقیقه) قطعه را با آب تمیز کرده و خشک نمایید.
- ماده آشکارساز را (به طور یکنواخت و نازک) بر روی سطح نمونه بپاشید.
- قطعه را پس از ۵ دقیقه زیر نور معمولی بازرسی نمایید.
- نقص‌ها را علامت گذاری کنید.
- نتایج را در فرم بازرسی با مواد نافذ گزارش کنید.

نتایج نمونه بازرسی شده با روش مایع نافذ را با بازرسی چشمی (کار کارگاهی شماره ۴) مقایسه و نتایج را در زیر برگه بنویسید.

نمونه فرم پر شده گزارش بازرسی با مواد نافذ در صفحه بعد یک فرم گزارش بازرسی پر شده با مواد نافذ را مشاهده می‌کنید.

مواد نافذ قابل شست و شو با حلال (Solvent Removable): مواد نافذی هستند که ابتدا پارچه را به حلال آن آغشته و سپس سطح نمونه با آن تمیز می‌شود. از این مواد اغلب برای قطعات کوچک‌تر و یا خارج از آزمایشگاه استفاده می‌شود و از نوع قابل شست و شو با آب حساس‌تر می‌باشد. توجه داشته باشید که از پاشش این حلال روی نمونه، به دلیل امکان شستن ماده نافذ در نواقص سطحی پرهیز گردد.



شکل ۴-۱۰- حذف مایع نافذ به کمک دستمال و حلال

مواد نافذ قابل شست و شو پس از معلق‌سازی (Post – Emulsifiable): مواد نافذی هستند که در دو مرحله تمیز می‌شوند، ابتدا پس از گذشت زمان ماندگاری ماده نافذ روی سطح، یک مایع معلق‌ساز روی آن زده می‌شود و پس از گذشت زمانی معین، با آب شسته می‌شوند.

زمان ماندگاری ماده تعليق‌ساز طبق دستورالعمل سازنده ماده اجرا شود (معمولًاً حدود ۵ دقیقه می‌باشد) در غیراین صورت ممکن است مواد نافذ درون نقص نیز شسته شود. این نوع مواد اغلب جهت قطعات حساس‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

توجه



| فرم گزارش بازرسی با مواد نافذ | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Penetrant Testing Report Form | | | |
| کارفرما: Employer | هنرستان فنی | شماره گزارش: Report No | ۱ |
| زمان اسکلان مایع نافذ: Dwell time | ۲۰ | تاریخ: Date | ۹۶/۳/۱۸ |
| نوع مایع نافذ: Penetrant type | مرئی - قابل شستشو با آب | نوع آشکارساز: Developer | تر - حلال |
| نام نمونه: Part name | جوش لب به لب تخت | فرایند ساخت: Process | جوشکاری |
| Scheme شکل نمونه | — | | |

| ITEM | Code of component کد نمونه | DEFECT TYPE نوع نقص | REJECT مردود | ACCEPT قبول |
|------|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| ۱ | P-1 | ترک ستاره‌ای | — | — |
| ۲ | — | — | — | — |
| ۳ | — | — | — | — |
| ۴ | — | — | — | — |
| ۵ | — | — | — | — |

| OPERATOR | ACCEPTED BY | تاریخ |
|----------|-------------|---------|
| | | ۹۶/۳/۱۸ |

فرم شماره ۱ - فرم گزارش بازرسی با مواد نافذ پر شده

فرم پر نشده گزارش بازرسی با مواد نافذ برای کارهای کارگاهی - آزمایشگاهی
این فرم پس از هر بار انجام کار بازرسی P.T باید پر شود.

| فرم گزارش بازرسی با مواد نافذ Penetrant Testing Report Form | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| کارفرما: Employer | | شماره گزارش: Report No | |
| زمان اسکان مایع نافذ: Dwell time | | تاریخ: Date | |
| نوع مایع نافذ: Penetrant type | | نوع آشکارساز: Developer | |
| نام نمونه: Part name | | فرایند ساخت: Process | |
| Results | | | |
| Scheme | | | |
| شکل نمونه | | | |

| ITEM | Code of component کد نمونه | DEFECT TYPE نوع نقص | REJECT مردود | ACCEPT قبول |
|------|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| ۱ | | | | |
| ۲ | | | | |
| ۳ | | | | |
| ۴ | | | | |
| ۵ | | | | |

| OPERATOR بازرس | ACCEPTED BY تأثیدکننده | تاریخ |
|-------------------|---------------------------|-------|
| | | |

فرم شماره ۲- فرم پر نشده گزارش بازرسی با مواد نافذ برای کارهای کارگاهی - آزمایشگاهی

در شکل صفحه بعد یک میل لنگ با روشن مواد نافذ بازرسی شده است. شرح مراحل را در مقابل هر عکس بنویسید. نام روشن نافذ انجام پذیرفته چیست؟ (.....)

تمرین



جدول ۴-۹

| ردیف | تصاویر مربوط به مراحل تست | شرح مرحله تست |
|------|--|------------------|
| ۱ |  | |
| ۲ |  | |
| ۳ |  | |
| ۴ |  | تمیزکاری با حلال |
| ۵ |  | |
| ۶ |  | |

بازرسی دو مقطع یک شمش

(هر دو نفر به عنوان یک گروه می‌توانند در انجام این آزمایش شرکت نمایند)

۱- تجهیزات و مواد مصرفی:

■ شمش یا یک لوله توپر از جنس آلومینیم

■ اسپری تمیزکننده قطعه

■ اسپری مواد نافذ از نوع قابل شستشو با حلال از نوع مرئی

■ اسپری مواد نافذ از نوع قابل شستشو با حلال از نوع فلورسانس

- اسپری آشکارساز
- اسپری حلال مواد نافذ
- پارچه تمیزکننده
- قلم مو
- مارکر
- فرم گزارش بازرگانی با مواد نافذ

دستور کار: قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات اینمنی مورد نیاز برای کار که شامل ماسک، محافظ چشم و گوش، دستکش، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی است را تهیه کنید و سپس تمرین مربوطه را انجام دهید:

- ابتدا بخشی از قطعه آلومینیومی را به وسیله اره برش کاری کنید.
- سطح دو مقطع حاصله را با حلال تمیز کنید.
- با استفاده از یک قلم مو، یک سطح آماده شده را با ماده نافذ از نوع قابل شست و شو با حلال از نوع مرئی، پوشش دهید.
- در مرحله بعد نمونه دوم را با استفاده از قلم مو و مواد نافذ از نوع قابل شست و شو با حلال و از نوع فلورسانس پوشش دهید.
- پس از گذشت زمان اسکان (۱۰ دقیقه) قطعه را با استفاده از پارچه مناسب و حلال تمیز و خشک نمایید.
- ماده آشکارساز را بر روی سطح نمونه بپاشید.
- قطعات را پس از ۵ دقیقه زیر نور معمولی و فرابنفش بازرگانی نمایید.
- نقص ها را علامت گذاری کنید.
- نتایج را در فرم بازرگانی با مواد نافذ گزارش کنید.
- آیا تفاوت محسوسی در این دو نوع بازرگانی مشاهده کردید؟ نتایج را در فرم بنویسید.

کار کلاسی



ویژگی های ذکر شده مواد نافذ در جدول را، در ستون مربوطه با علامت ضربدر مشخص کنید.

جدول ۴-۱۰

| ویژگی Specification | مایع نافذ مرئی Visible penetrants | مایع نافذ فلورسانست Fluorescent Penetrants |
|--|--------------------------------------|---|
| برای انجام تست به نور معمولی نیاز دارد. | | |
| برای انجام تست به نور فرابنفش نیاز دارد. | | |
| در هنگام تست، محیط باید تاریک باشد. | | |
| در هنگام تست، محیط باید روشن باشد. | | |
| برای تست قطعات حساس مورد استفاده قرار می گیرد. | | |
| مایع نافذ به صورت قرمز رنگ است. | | |
| رنگ مایع نافذ فسفری است. | | |

آشکارسازها (Developers)

پس از تمیزکاری مواد نافذ از روی سطح نمونه و خشک کردن آن باید از آشکارساز استفاده شود. نقش آشکارساز بیرون کشیدن مواد نافذ جبس شده در نقص، به سطح نمونه و پخش آن روی سطح می‌باشد. آشکارساز به خاطر داشتن رنگ سفید می‌تواند زمینه خوبی برای نشان دادن نقص رنگی حاصل از مواد نافذ باشد؛ لذا باعث افزایش دید و وضوح می‌گردد.

انواع آشکارساز

آشکارساز خشک^۱ معمولاً این نوع آشکارساز به صورت پودر تولید می‌شود. این نوع آشکارساز بایستی روی قطعات خشک اعمال گردد، اما از حساسیت لازم برای بازرسی قطعات حساس برخوردار نمی‌باشد.

آشکارساز تر^۲ این نوع آشکارساز پس از مرحله زدودن مواد نافذ اعمال می‌گردد. ممکن است از نوع محلول در آب و یا به صورت معلق در آب باشد. این نوع آشکارساز برای قطعات حساس توصیه نمی‌شود. این نوع آشکارساز معمولاً در خطوط بازرسی با مواد نافذ و به صورت مخزنی استفاده می‌شود. قطعات در مایع آشکارساز غوطه‌ور و پس از خشک کردن بازرسی می‌گردند.

آشکارساز تر با پایه حلال^۳ این نوع

آشکارساز از حساسیت بیشتری نسبت به انواع ذکر شده فوق می‌باشد. سریع تر خشک می‌شود و برای هر دو نوع ماده نافذ از نوع موئی و فلورسانس موجود می‌باشد. در جدول رو به رو انواع آشکارساز را مشاهده می‌کنید.

جدول ۱۱-۴- انواع آشکارسازها


| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  | آشکارساز پودر خشک | ۱ |
|  | آشکارساز حل شده در آب | ۲ |
|  | آشکارساز معلق در آب | ۳ |
|  | آشکارساز با پایه غیرآبی یا حلال | ۴ |

بازرسی (Inspection)


پس از گذشتن زمان ماندگاری ماده آشکارساز، نمونه مورد بازرسی قرار می‌گیرد. قطعه بستگی به نوع ماده نافذ استفاده شده (مرئی یا فلورسانس) در زیر نور مناسب قرار گرفته و مورد بازرسی قرار می‌گیرد. نواقص شناسایی شده بر روی نمونه با مارکر علامت زنی شده و نتایج بازرسی در فرم مربوطه ثبت می‌گردد.

علایم نقص


در بازرسی با مواد نافذ ممکن است نواقص به صورت گرد یا خطی مشاهده شوند. عیوب حفره‌ای معمولاً به صورت گرد دیده می‌شوند. ترک و سایر نواقص مشابه به صورت خطی یا منقطع دیده می‌شوند. در شکل‌های زیر چگونگی نواقص را در مرحله بازرسی مشاهده می‌کنید.

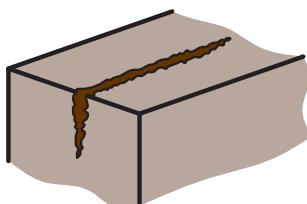


ترک نسبتاً باز

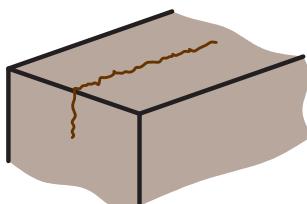

ترک با پهنای بسیار کم (بسته)

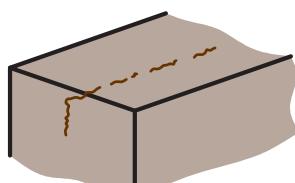

نقص نیمه بسته

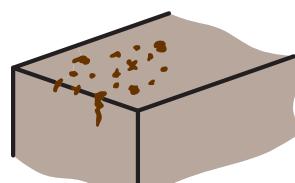

نواقص ریز و درشت گرد

در شکل‌های زیر تصاویر واقعی از ترک طولی و عرضی کم عمق، حفره یا تخلخل و ترک سراسری عمیق را مشاهده می‌کنید.



ترک سراسری نسبتاً عمیق



تخلخل



ترک‌های طولی و عرضی کم عمق

شکل ۱۱-۴- انواع نقص

نشانه‌های نامربوط

ممکن است نشانه‌هایی را بر روی نمونه ببینیم که در واقع نقص نباشند. در داخل رزووه و شیارها یا بر روی قطعه ممکن است به علت تمیزکاری ضعیف، علایم نامربوط دیده شود. چنانچه مجدداً این نشانه‌ها را پس از تمیزکاری با پارچه و استفاده از آشکارساز مشاهده نکنیم، علایم نامربوط می‌باشند.



مشخص نمایید کدامیک از عوامل قیدشده در جدول زیر (۴-۱۲) در بروز علایم غیر مرتبط، تأثیرگذار نمی‌باشد.

جدول ۴-۱۲

| تأثیر | | متغیرات |
|-------|------|---|
| ندارد | دارد | |
| | | عدم تمیزکاری و برداشتن اکسیدهای سطحی و لکه‌های چربی |
| | | استفاده از مایع نافذ زیاد بر روی سطح |
| | | باقي ماندن ماده نافذ درون رزووه و شیار |
| | | آغشته بودن دست بازرگان به مایع نافذ در هنگام بازرگانی |

مزایا و محدودیت‌های بازرگانی با مایعات نافذ

بازرگانی با مایعات نافذ دارای مزایا و محدودیت‌هایی می‌باشد که در جدول (۴-۱۳) آورده شده است.



جدول ۴-۱۳

| محدودیت بازرگانی با مایعات نافذ (Disadvantages) | مزایای بازرگانی با مایعات نافذ (Advantages) |
|---|---|
| فقط می‌تواند ناپیوستگی‌هایی که به سطح راه دارند را شناسایی کند. | این روش بازرگانی حساسیت زیادی به ناپیوستگی‌های ریز سطحی دارد. |
| موادی که ساختار متخلخل داشته باشند را نمی‌توان بازرگانی کرد. | بازرگانی انواع فلزات آهنی و غیرآهنی و سایر مواد |
| ضرر برای چشم و پوست | ارزان |
| عیب بزرگ‌تر از حد واقعی نشان داده می‌شود. | توانایی در بازرگانی سطوح پیچیده |
| باقي ماندن مواد نافذ روی قطعات ممکن است ایجاد خوردگی کند. | نسبتاً آسان و قابل حمل |



مراحل انجام بازرسی مایعات نافذ با تصاویر واقعی در جدول ۴-۱۴ آمده است، قسمت های خالی را پر کنید.





جدول ۴-۱۴
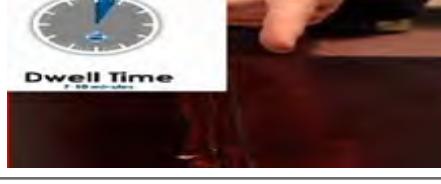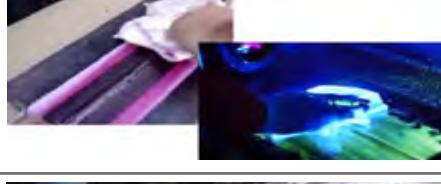
| ردیف | عنوان مرحله تست | تصویر انجام مراحل تست | هدف انجام این مرحله | روش انجام |
|------|---------------------|--|---|---|
| ۱ | تمیز کردن سطح نمونه |  | | تمیز کاری مکانیکی، شیمیابی یا آب و صابون |
| ۲ | |  | نفوذ مایع درون ناپیوستگی های احتمالی | اسپری کردن روش غوطه وری استفاده از قلم مو |
| ۳ | زمان اسکان |  | | به کمک زمان سنج |
| ۴ | حذف مایع نافذ اضافی |  | | - شست و شو با حلال - با استفاده از آب - شست و شو با آب بعد از معلق سازی |
| ۵ | اعمال آشکارساز |  | | آشکارساز تر یا خشک |
| ۶ | |  | بررسی علائم ظاهر شده در مرحله آشکارسازی | - با چشم غیر مسلح - با استفاده از ذره بین - با استفاده از نور فرابنفش - یادداشت در فرم های مخصوص |



با توجه به جدول قبل، اعداد جلوی تصاویر را در محل مناسب در ردیف اول قرار دهید.

جدول ۴-۱۵
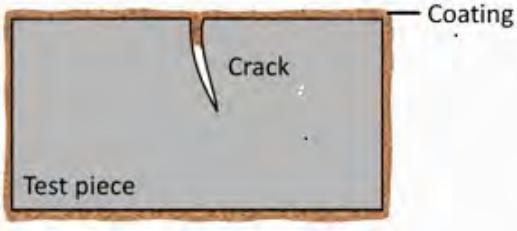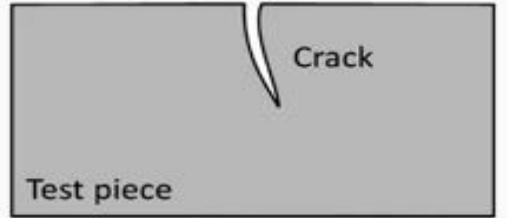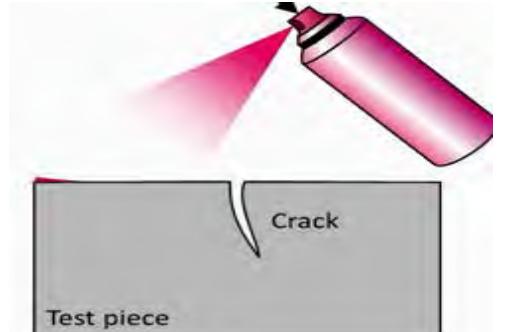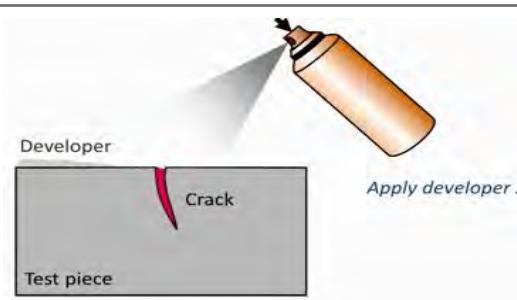
| | | |
|--|---|--|
| <h2>Nondestructive Testing</h2> | ۱ | آشکارسازی از مراحل تست مایعات نافذ می‌باشد، این مرحله سبب بیرون کشیدن مایع نفوذ کرده به درون عیوب می‌شود. |
|  <p>Coating Crack Test piece</p> | ۲ | تمیزکاری ابتدای انجام بازرسی باعث پاک شدن آلودگی‌ها از روی سطح قطعه شده و امکان نفوذ مایع نافذ به درون عیوب را برای مایع نافذ فراهم می‌کنند. |
|  <p>Crack Test piece</p> | ۳ | پوشش‌های سطحی بر روی قطعات سبب بسته شدن دهانه عیوب شده و از نفوذ ماده نافذ به درون قطعات جلوگیری می‌کنند. |
|  <p>Crack Test piece</p> | ۴ | بازرسی غیر مخرب یکی از روش‌های کنترل کیفیت می‌باشد که بدون آسیب‌رساندن به قطعات می‌تواند از سالم بودن یا معیوب بودن ما را آگاه سازد. |
|  <p>Developer Crack Test piece</p> <p>Apply developer</p> | ۵ | دومین مرحله از تست مایعات نافذ اعمال (Penetrant) بر روی سطح قطعه کار می‌باشد که می‌تواند به صورت اسپری یا با کمک قلم مو یا روش غوطه‌ورسانی قطعه به درون مایع نافذ انجام شود. |



در جدول ۴-۱۶ کدام تصویر، مزایا و کدام تصوری، محدودیت روش بازرسی با مواد نافذ را نشان می‌دهد؟

جدول ۴-۱۶

| | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | |
| بازرسی مواد متخلخل | نشان دادن یک ترک بسته | نشان دادن فقط عیوب سطحی |
| ۱ | ۲ | ۳ |

مواد قابل بازرسی با مایعات نافذ

به غیر از مواد متخلخل یا موادی که مایع نافذ در آن خوردگی ایجاد کنند، اکثر مواد را می‌توان با این روش بازرسی نمود.



(الف) تعیین کنید کدام مواد قابلیت بازرسی با روش مواد نافذ را دارد و کدام یک ندارد.

جدول ۴-۱۷

| P.T قابلیت | نام مواد |
|------------|---|
| | فلزات (آلومینیوم، مس، استیل تیتانیم و...) |
| | شیشه |
| | پلاستیک ها |
| | کوزه بدون لعب |
| | چوب |

ب) کدام یک از عیوب مندرج در جدول زیر قابلیت شناسایی با روش P.T را دارد؟

جدول ۴-۱۸

| قابلیت بازرسی | Defects | عیوب |
|---------------|------------------|--------------------------|
| | Surface cracks | انواع ترک های سطحی |
| | Porosity | حفره و تخلخل سطحی در جوش |
| | Under cut | بریدگی کناره جوش |
| | low-Hi | عدم هم ترازی |
| | Under bead crack | ترک های زیر سطحی |



بازرسی با مواد نافذ دو نمونه از ورق جوشکاری شده چدنی با حالت تخت

هدف: مقایسه کارایی مواد نافذ مرئی و فلورسانس در شناسایی ترکهای حاصل از سنگ زنی

۱ تجهیزات و مواد مصرفی

- دو عدد ورق چدنی به ابعاد تقریبی $120 \times 50 \times 10$ میلی‌متر و الکترود جوشکاری شماره ۴ چدن.
- اسپری تمیزکننده قطعه
- اسپری مواد نافذ از نوع مرئی و فلورسانس قابل تمیزکاری با حلال یا آب (هر دو از یک نوع باشند)
- اسپری آشکارساز مربوطه
- اسپری حلال مواد نافذ در صورت نیاز
- پارچه تمیزکننده
- قلم مو
- مارکر
- فرم گزارش بازرسی با مواد نافذ

دستور کار:

توجه: قبل از شروع به کار از تجهیزات ایمنی و پوشش لازم استفاده کنید.

- ابتدا دو قطعه موجود را در کنار هم مونتاژ کنید (با رعایت مسائل ایمنی و پوشش مناسب).
- سپس قطعه را با راهنمایی هنرآموز خود جوشکاری کنید (بدون رعایت پیش گرم).
- پس از سرد شدن نمونه، سطح جوشکاری شده آنرا با استفاده از سنگفرز با سطح فلز پایه صاف و همتراز کنید.
- سپس آن را از قسمت عرض به دو نمونه مساوی تقسیم و برش بزنید.
- هر دو قطعه را با حلال تمیز کنید.
- سپس با استفاده از یک قلم مو، مواد نافذ مرئی را به سطح آماده شده یکی از نمونه‌های آماده اعمال کنید.
- در مرحله بعد سطح نمونه دوم را با مواد نافذ فلورسانس با یک قلم موی دیگر پوشش دهید.
- پس از گذشت زمان اسکان (۱۰ دقیقه) قطعات را با استفاده از روش مناسب تمیز و خشک نمایید.
- ماده آشکارساز را بر روی هر دو سطح نمونه بپاشید.
- قطعات را پس از ۵ دقیقه یکی را زیر نور معمولی و دیگری را زیر نور ماوراءبنفس بازرسی کنید.
- نقص‌ها را علامت‌گذاری کنید.
- نتایج را در فرم گزارش بازرسی با مواد نافذ گزارش کنید.
- آیا تفاوت محسوسی در شناسایی نقص‌ها (از نظر اندازه) در دو نمونه بازرسی شده با مواد نافذ مرئی و فلورسانس مشاهده کردید؟ توضیح دهید.

انتخاب نوع روش بازرسی با مواد نافذ (Selection of a penetrant testing technique)

مسئله مهم در بازرسی مایعات نافذ درست انتخاب کردن روش بازرسی است. عوامل مؤثر در انتخاب یک روش عبارت‌اند از:

- حساسیت مورد نیاز کار
- تعداد قطعات و حجم قطعات
- چگونگی سطح (زبر یا صاف)

با توجه به جدول ۴-۱۹ برای هریک از موارد جدول ۴-۲۰ تکنیک مناسب بازرسی را انتخاب کنید.



جدول ۴-۱۹

| | |
|--|--|
| مواد نافذ فلورسانس قابل شستشو با آب | مواد نافذ مرئی قابل شستشو با آب |
| مواد نافذ فلورسانس قابل شستشو با حلال | مواد نافذ مرئی قابل شستشو با حلال |
| مواد نافذ فلورسانس قابل شستشو پس از تعليق‌سازی | مواد نافذ مرئی قابل شستشو پس از تعليق‌سازی |

جدول ۴-۲۰

| ردیف | نوع فعالیت | پیشنهاد تکنیک مناسب بازرسی |
|------|--|----------------------------|
| ۱ | قطعات فولادی جوشکاری با سازه معمولی اما سطوح پیچیده | |
| ۲ | جوشکاری مخازن تحت فشار | |
| ۳ | بازرسی از دو قطعه نسبتاً کوچک بر روی یک دستگاه در حال سرویس‌دهی با حساسیت کم | |

پودمان چهارم : بازرسی با مایعات نافذ

مواد و تجهیزات مورد نیاز برای انجام تست با مایعات نافذ:

در جدول زیر لیست تجهیزات مورد نیاز جهت آماده‌سازی یک آزمایشگاه کوچک بازرسی آورده شده است.

جدول ۴-۲۱

| | | | |
|--|--|-----------------------|---|
| Water - Washable | مایع نافذ قابل شست و شو با آب | مایع نافذ (Penetrant) | ۱ |
| Solvent Removable | مایع نافذ قابل شست و شو با حلal | | |
| Post - Emulsifiable | مایع نافذ معلق شونده و قابل شست و شو با آب | | |
| Dry Powder | آشکارساز پودر خشک | آشکارساز (Developer) | ۲ |
| SOLVENT DEVELOPER | آشکارساز با پایه حلal | | |
| | حلال پایه نفتی | | |
| تجهیزات | | | ۳ |
| با بزرگنمایی ۱۰ برابر | ذره بین | تجهیزات | ۴ |
| برای انجام آزمایش با مایعات نافذ فلورست | چراغ فرابنفش | | |
| برای مشخص نمودن محل عیوب کشف شده | ماژیک مخصوص علامت‌گذاری | | |
| برای بررسی دقیق‌تر موضعی نقص | چراغ قوه | | |
| برای تست نور فرابنفش مورد استفاده در بازرسی با مایعات فلورست | دستگاه سنجش شدت فرابنفش | | |
| در صورت زیاد بودن نمونه‌ها و تولید سری | خط ثابت بازرسی | | |
| برای پاک کردن مواد نافذ از روی سطح قطعه | وسایل تمیزکاری | | |

در هنگام خریداری مواد نافذ دقت شود که این مواد از شرکت‌های معتبر که دارای کدهای استاندارد می‌باشند، خریداری شوند.

نکته



دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای جوشکاری و برشکاری که شامل ماسک جوشکاری، محافظت چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش‌بند چرمی است را تهیه کنید و سپس تمرین مربوطه را انجام دهید:

کارکارگاهی



تولید نمونه جوشکاری شده دارای چاله جوش، در وضعیت تخت


(هر دو نفر به عنوان یک گروه می‌توانند در انجام این آزمایش شرکت نمایند)

هدف: ایجاد نقص چاله جوش پر نشده و تشخیص ترک ستاره‌ای با انجام آزمایش مایعات نافذ.

۱ تجهیزات فنی: دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده همراه حفاظ ایمنی مناسب - تجهیزات برشکاری
۲ مواد مورد نیاز: الکترود E6013 با قطر ۴ میلی‌متر - دو تکه قطعه فولادی با ضخامت ۶ یا ۱۰ میلی‌متر با طول ۱۰۰ میلی‌متر و عرض ۳۰ میلی‌متر یا بیشتر.
 ابتدا دو قطعه را با یک گیره دستی کنار هم قرار دهید، سپس جوشکاری را بر روی قطعه اصلی انجام دهید.
 در انتهای کار، جوشکاری را به حالتی که چاله جوش ایجاد شود به پایان برسانید:
 در حالی که چاله جوش پر نشده است بدون مکث جوشکاری را قطع کنید.
 از جوشکاری به عقب پرهیز نموده تا چاله جوش ایجاد شود.
 قطعه را در آب سرد خنک کنید.
 قطعه را پس از تمیزکاری با روش مایع نافذ از نوع قابل شستشو با حلال بازرگی کنید.
 (الف) دیاگرام شاخه‌ای از بازرگی انجام پذیرفته را رسم و مراحل کامل بازرگی را در آن ثبت کنید.
 (یک نمونه دیاگرام در همین بخش موجود می‌باشد)
 (ب) نتایج بازرگی را با کشیدن تصویر نمونه و شکل نقص در فرم گزارش ثبت کنید.
 (ج) اندازه ترک‌ها را مشخص کنید.
 دیاگرام مراحل بازرگی با مواد نافذ از نوع قابل شستشو با حلال

Solvent removable Liquid penetrant process.

فرایند تست مایعات نافذ با حلال مخصوص

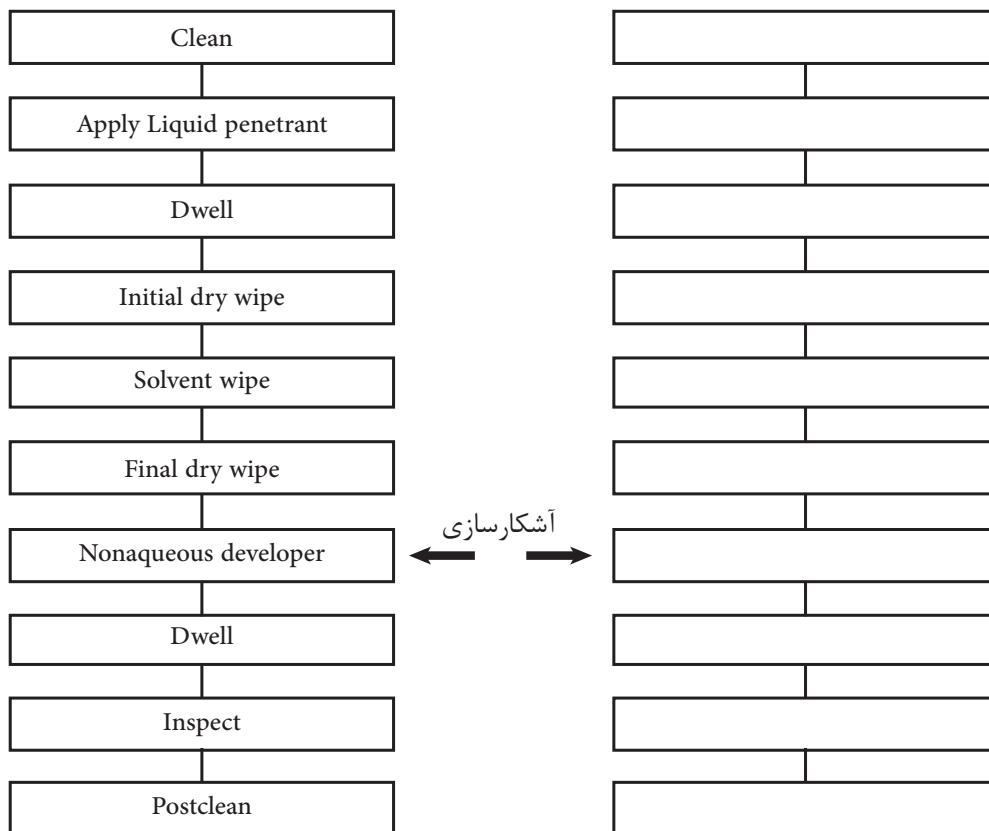

ارزشیابی شایستگی های پودمان ۴ : بازرسی با مایعات نافذ

شرح کار : بازرسی دو نمونه جوشکاری شده با مواد نافذ از نوع مرئی و فلورسانس

استاندارد عملکرد:

- بازرسی قطعات با استفاده از مواد نافذ جهت شناسایی عیوب سطحی و یا راه یافته به سطح برابر مرجع استاندارد
- تمیز کاری
- اعمال مواد نافذ، اعمال ماده آشکار ساز
- بازرسی و شناسایی نواقص
- ثبت عیوب شناسایی شده با مارکر + استاندارد
- تکمیل فرم بازرسی با مواد نافذ

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

ماده نافذ، آشکار ساز، نمونه جوشکاری شده معیوب، مایع تمیز کننده (حلال)، چراغ فرابینفش، مارکر و فرم گزارش بازرسی
گیج جوشکاری، مارکر و فرم بازرسی چشمی
مدت زمان : (۲ ساعت)

معیار شایستگی :

| ردیف | مرحله کار | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------|
| ۱ | تمیز کاری | ۱ | |
| ۲ | اعمال ماده نافذ و رعایت زمان اسکان | ۱ | |
| ۳ | اعمال ماده آشکار ساز | ۱ | |
| ۴ | بازرسی و شناسایی نواقص | ۲ | |
| ۵ | ثبت نتایج و گزارش | ۱ | |
| شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: رعایت نکات ایمنی شامل: پوشیدن ماسک جوشکاری، دستکش، کفش ایمنی، پیش بند، کلاه ایمنی، مدیریت دور ریز (پس ماند الکترود، گل جوش و قطعه کار)، مسئولیت پذیر بودن در انجام وظایف محوله | | | |
| * | میانگین نمرات | | |


* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.





پودمان ۵

بازرسی با ذرات مغناطیسی

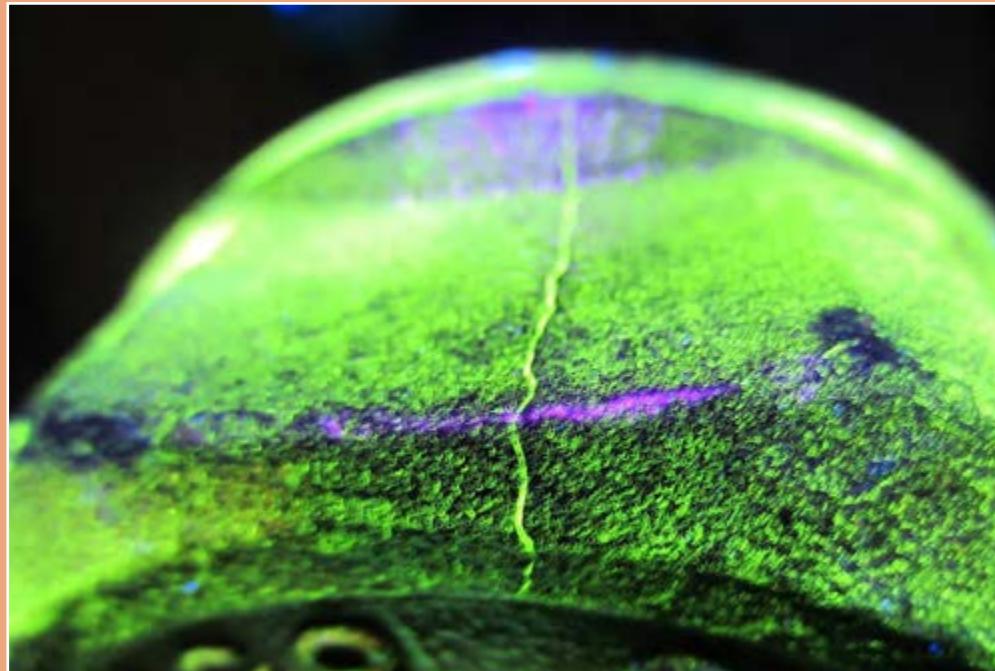

بازرسی با ذرات مغناطیسی یک روش بازرسی از نوع غیر مخرب می‌باشد. این روش برای بازرسی قطعات آهنی از نوع فرومغناطیس می‌باشد. فرومغناطیس به موادی گفته می‌شود که به مغناطیس تبدیل می‌شوند یا به گونه‌ای قوی جذب میادین مغناطیسی می‌گردند. با این روش می‌توان ناپیوستگی‌های سطحی و بسیار نزدیک به سطح را با سرعت و حساسیت بالا با هزینه مناسب انجام داد.

واحد یادگیری ۵

آزمون ذرات مغناطیسی (MT)

مقدمه

در پودمان‌های گذشته با چگونگی بازرگانی‌های چشمی و مواد نافذ آشنا شدید. در این فصل اصول اولیه بازرگانی جوش با ذرات مغناطیسی، روش‌ها، ابزار و تجهیزات، محدودیت و مزایا و مغناطیس‌زدایی را فرا خواهید گرفت.


در سال ۱۸۶۸ برای اولین بار این روش به کار گرفته شد. لوله توپ مغناطیسی شده سپس با استفاده از یک قطب‌نما به بازرگانی نواقص لوله توپ، می‌پرداختند. در این روش عقربه قطب‌نما در محل نقص و به علت نشتی مغناطیس به حرکت در می‌آمد. در سال ۱۹۲۰ اصول اولیه این روش با مشاهده شکل نقص روی صفحه مغناطیس که با جذب ذرات ریز آهنی شکل گرفته بود توسط ویلیام هوک کشف گردید. از سال ۱۹۳۰ این روش به صورت استاندارد، در صنعت به کار گرفته شد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام واحد و کسب شایستگی لازم در بازرگانی با ذرات مغناطیسی، هنرجویان قادر خواهند بود با استفاده از ابزار مناسب، در مراحل مختلف جوشکاری، قطعات به‌ویژه قطعات جوشکاری شده را در سطح هنرستان بازرگانی، ارزیابی و گزارش نمایند.


اصول بازرسی با ذرات مغناطیسی شونده

به تصاویر نگاه کنید، در مراحل ۱ الی ۴ چه اتفاقی افتاده است؟

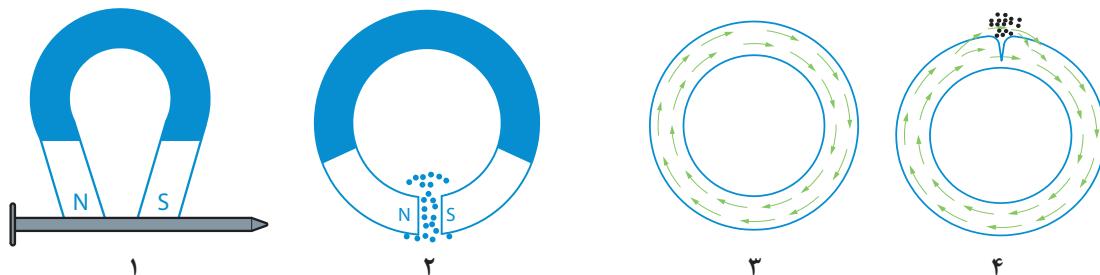


شکل ۵-۱

زمانی که یک نمونه از جنس فرو مغناطیسی مانند آهن در یک میدان مغناطیسی قوی قرار بگیرد یا جریان الکتریکی از آن عبور نماید، به مغناطیسی تبدیل می‌شود. چنانچه نواقصی سطحی یا زیر سطحی (عمود بر خطوط میدان) در این نمونه وجود داشته باشد، در میدان مغناطیسی گرفتار و باعث فشار و انتقال بخشی از میدان به سطح نمونه می‌گردد. به این حالت نشت میدان گفته می‌شود. حال چنانچه ذرات بسیار ریز آهنه (معمولًاً میکروسکوپی) روی سطح پاشیده شود، جذب نشت مغناطیسی گردیده و شکل نقص را به خود می‌گیرد. در شکل ۵-۲ خطوط میدان را یک نمونه بدون نقص و در شکل ۵-۳ یک نمونه دارای نقص را مشاهده می‌کنید.

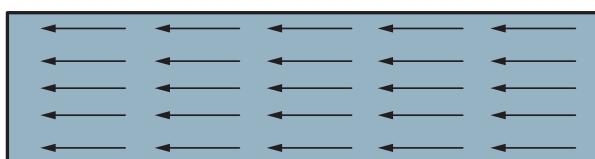

شکل ۵-۲- خطوط میدان مغناطیسی (MAGNETIC FIELD LINE) یک نمونه بدون نقص

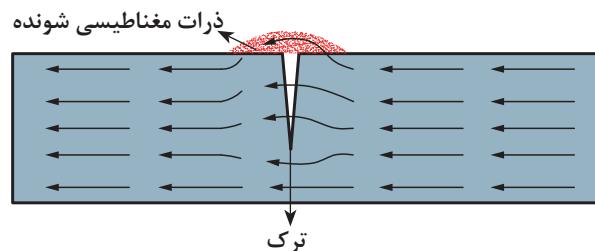

شکل ۵-۳ یک نمونه ترک دار، ذرات را به خود جذب کرده است

در شکل ۵-۳ مشاهده می‌کنید که ترک باعث ایجاد قطب شمال مغناطیسی (N) و جنوب مغناطیسی (S) نیز گردیده که باعث جذب ذرات میکروسکوپی آهنه می‌گردد.

جريان برق - بازرسی




در مغناطیس کردن نمونه‌ها از دو روش می‌توان بهره برد:

- استفاده از یک مغناطیس دائم و قوی (این روش کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد).
- استفاده از جریان برق و به وسیله تجهیزات مغناطیس کننده.


جریان مورد استفاده در بازرسی ممکن است اغلب از جریان مستقیم DC^۱، جریان متناوب AC^۲ و یا جریان نیم‌موج مستقیم HWDC^۳ استفاده شود.

جریان متناوب در بازرسی عیوب سطحی، جریان مستقیم اغلب جهت شناسایی نواقص زیر سطحی و جریان نیم‌موج به علت ایجاد لرزش در قطعات ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل زیر انواع موج‌های ذکر شده را مشاهده می‌کنید. با توجه به متن بالا نوع امواج را در جدول زیر مشخص کنید.

جدول ۱-۵- انواع موج
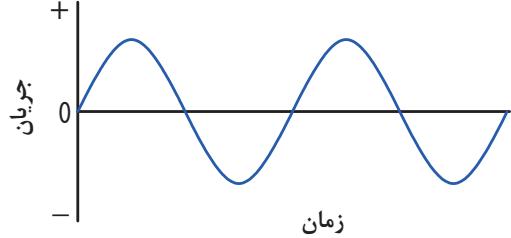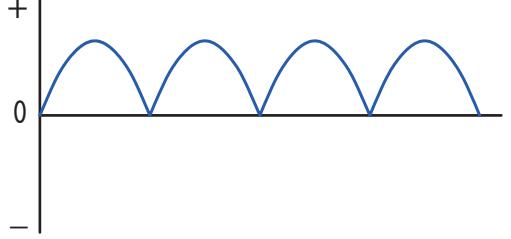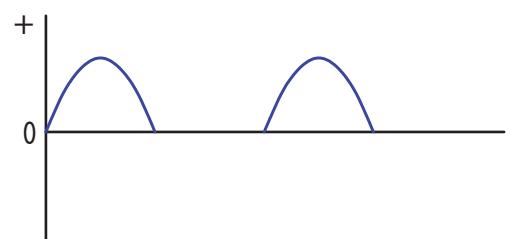
| تصویر موج | نوع جریان |
|--|--------------|
|  | جریان متناوب |
|  | |
|  | |

أنواع ميدان مغناطيسي

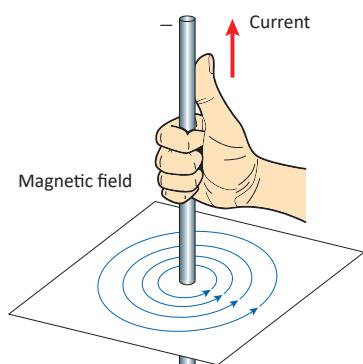


شكل ۴-۵- قانون دست راست



شكل ۵-۵- میدان دورانی (circular field)

۱- میدان مغناطیسی دورانی (CIRCULAR FIELD)


چنانچه جریان برق برای مغناطیس نمودن نمونه از درون آن عبور نماید، یک میدان تحت عنوان میدان دورانی در آن ایجاد می‌نماید (قانون دست راست). در این حالت نواقص عمود بر میدان یعنی عیوب طولی با کیفیت بهتری شناسایی خواهند شد.

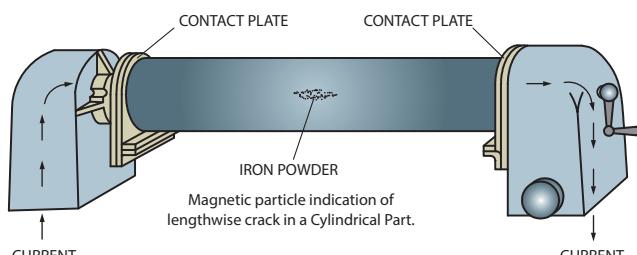


شكل ۶-۵- میدان مغناطیسی دورانی و شناسایی نواقص طولی

۲- میدان مغناطیسی خطی (LONGITUDINAL FIELD)

در حالی که جریان برق توسط دستگاه یا کابل حامل جریان از سطح خارجی به نمونه تحت بازرسی اعمال گردد نوعی میدان در نمونه ایجاد می‌گردد که به میدان خطی معروف است (قانون دست راست). در این حالت ناپیوستگی‌های عمود بر میدان یعنی نواقص عرضی با کیفیت بهتری مورد شناسایی قرار می‌گیرند.

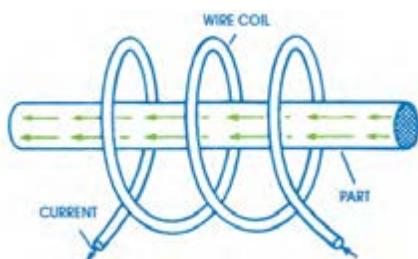


شكل ۷-۵- میدان مغناطیسی خطی

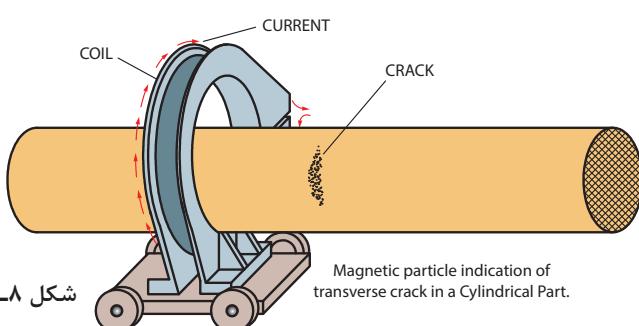

شكل ۸-۵- نشان دادن نقص عرضی با ذرات جذب شده

در شکل های زیر مشخص کنید چه نوع میدانی در شناسایی نواقص به کار گرفته شده است.

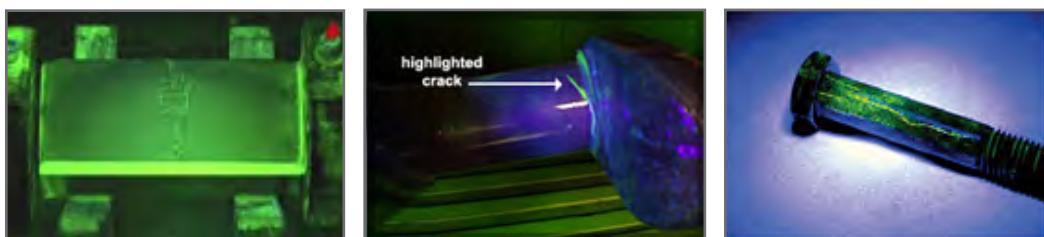

شکل ۵-۹

تمرین



مشخص کنید کدام یک از مواد زیر دارای خاصیت مغناطیس پذیری می باشند؟

| فولاد زنگ نزن | آلومینیوم | سرب | نیکل | مس | آهن | چدن |
|---------------|-----------|-----|-------|----|-----|-----|
| | | | ندارد | | | |

محاسبه میزان جریان

چنانچه از تجهیزاتی استفاده شود که نیاز به تنظیم جریان داشته باشد به صورت زیر عمل می کنیم:

الف) محاسبه جریان در میدان دورانی:

جریان مورد نیاز جهت بازرسی در میدان دورانی به صورت $I = D \times 320 \sim 400$ می محاسبه می گردد.

در این معادله:

I برابر با میزان جریان بر حسب آمپر دور

D برابر با قطر نمونه (قطر متوسط) معمولاً بر حسب میلی متر

$320 \sim 400$ یعنی می توانید بستگی به نیاز و حساسیت، عددی بین ۳۲۰ الی ۴۰۰ را انتخاب نمایید.

مثال:

چنانچه قرار باشد یک نمونه آهنی به قطر 4mm با روش ذرات مغناطیسی بازرسی شود، چه میزان جریان مورد نیاز می باشد؟

$$I = D \times 320 \sim 400$$

$$I = 4 \times 320 = 1280$$

$$I = 4 \times 400 = 1600$$

لذا میزان جریان می تواند بین 1280 الی 1600 آمپر انتخاب شود. این انتخاب بستگی به حساسیت نمونه دارد، یعنی چنانچه یک قطعه با کاربرد حساس باشد باید از 1600 آمپر استفاده شود.

تمرین



چنانچه قرار باشد یک نمونه جوشکاری شده آهنی به قطر 25 میلی متر با روش ذرات مغناطیسی بازرسی شود، حداقل چه میزان جریان مورد نیاز می باشد؟

ب) محاسبه جریان در میدان خطی:

$$\text{جریان مورد نیاز جهت بازرسی در میدان خطی به صورت } N \times I = \frac{22000 \times 45000}{L/D} \text{ محاسبه می‌گردد.}$$

در این معادله:

I برابر با میزان جریان بر حسب آمپر دور

L برابر با طول نمونه بر حسب میلی‌متر

N برابر با تعداد دور کابل پیچیده شده دور قطعه (در دستگاه‌های استاندارد معمولاً برابر ۵ می‌باشد)

D برابر با قطر نمونه (قطر متوسط) معمولاً بر حسب میلی‌متر

ضریب متغیر $22000 \sim 45000$ یعنی می‌توانید بستگی به نیاز و حساسیت، عددی بین 22000 الی 45000 را انتخاب نمایید.

مثال:

در بازرسی با ذرات مغناطیسی از یک نمونه فولادی معمولی به طول 200 میلی‌متر و قطر 20 میلی‌متر از جریانی معادل 440 آمپر دور استفاده شده است. تعداد دور کابل را به دست آورید.

$$N \times I = \frac{22000 \times 45000}{L/D}$$

$$N \times 440 = \frac{22000}{200/20}$$

$$N \times 440 = 2200$$

$$N = \frac{2200}{440}$$

$$N=5$$

در بازرسی با ذرات مغناطیسی از یک نمونه فولادی بسیار حساس به طول 30 سانتی‌متر و قطر 3 سانتی‌متر از 5 دور کابل استفاده شده است. میزان آمپر را به دست آورید.

(الف) 900

(ج) 9000

(ب) 3000

(د) 50000

تمرین



با توجه به بسیار حساس بودن نمونه از عدد بالای ضریب (45000) استفاده کنید.

نکته



تجهیزات و مواد مصرفی بازرسی


تجهیزات تست ذرات مغناطیسی

برخلاف بسیاری از آزمون‌های غیرمخرب، مواد، دستگاه‌ها و لوازم و تجهیزات متعددی در آزمون ذرات مغناطیسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بیشتر این تعداد تجهیزات مربوط به روش مغناطیس کردن قطعه تحت آزمون می‌باشد.

یوک (Yoke)

یک وسیله راحت و قابل حمل بوده که طرفداران زیادی دارد. جنس دستگاه از آهن نرم که به صورت ورقه‌ای (soft iron laminated) درآمده‌اند ساخته شده است.

بازرسی با این وسیله به دو صورت امکان‌پذیر می‌باشد. ممکن است یوک روی نمونه قرار گیرد و یا نمونه در بین فک‌های متحرک دستگاه (adjustable legs) قرار گرفته و نمونه‌ها را مغناطیس نماید. یک دستگاه یوک استاندارد ممکن است با جریان مستقیم یا متناوب کار کند. چنانچه دستگاه یوک با جریان مستقیم کار کند باید قادر باشد یک وزنه ۱۸ کیلوگرمی را هنگام روشن بودن از زمین بلند کند. در زمانی که از جریان متناوب استفاده می‌شود دستگاه در زمان روشن بودن قادر به بلند کردن یک وزنه آهنی به میزان ۴/۵ کیلوگرم باشد. در شکل چگونگی مشخص شدن جهت نقص را مشاهده می‌کنید.

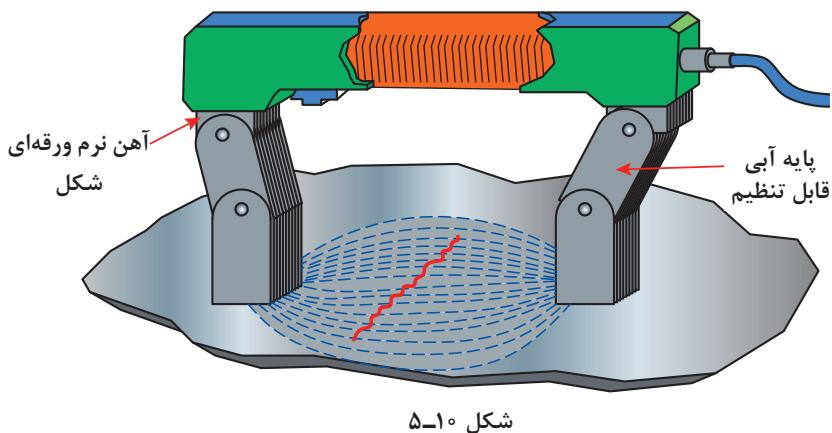

شکل ۵-۱۰

دستگاه ثابت

این نوع دستگاه اغلب در آزمایشگاه‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه‌ها که معمولاً حدود ۱ الی ۵ متر ساخته می‌شوند شامل قسمت‌های بازرسی با میدان دورانی، خطی و قسمت مغناطیس‌زدایی می‌باشد. از ویژگی‌های این دستگاه بازرسی قطعات بزرگ صنعتی می‌باشد.



شکل ۱۱-۵- دستگاه ثابت بازرسی با ذرات مغناطیسی در حال بازرسی میل لنگ

(تیز) Prod

وسیله‌ای است قابل حمل و نقل که میدان دورانی ایجاد می‌کند و با رکتیفایر مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر دستگاه شامل دودستک تیز از نوع هادی می‌باشد که قابل جایه‌جایی روی نمونه می‌باشد. این دستگاه ممکن است روی قطعات حساس جای جرقه باقی بگذارد، لذا باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد. در شکل تجهیزات پراد نشان داده شده است.



شکل ۵-۱۲

لامپ ماوراء بنفس

هنگام استفاده از مواد فلورسنت، عملیات بازرسی در فضایی تاریک و زیر نور ماوراء بنفس که با این لامپ تولید می‌شود انجام می‌پذیرد.

(Central Conductor) میله رسانای مرکزی

یک هادی مستقیم (معمولًاً مسی) می‌باشد که از آن جریان الکتریکی عبور کرده و میدان دورانی ایجاد می‌کند و قطعه تحت بازرسی آن را در بر می‌گیرد. این روش عموماً برای قطعات رینگی و توخالی نظری چرخدنده‌ها و بوش‌ها و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۵-۱۳

(Field indicator) نشانگر جریان

نشان دهنده میدان برای یافتن اینکه آیا در قطعه‌ای مغناطیسی پس‌ماند وجود دارد یا خیر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مواد مصرفی

ذرات مغناطیسی

ذرات مغناطیسی عضو ثابت بازرسی در این روش می‌باشند. ذرات مغناطیسی ذراتی هستند که به شدت جذب قسمت‌های دارای نشت میدان مغناطیسی می‌شوند. ذرات مغناطیسی می‌توانند به صورت خشک یا تر در یک مایع مورد استفاده قرار گیرند. با ذرات مغناطیسی خشک معمولاً عمق بیشتری را می‌توان بازرسی نمود. جنس ذرات مغناطیسی اغلب از آهن و یا اکسید آهن می‌باشد.

اگر اندازه ذرات خیلی کم باشد حین بازرسی مانند غبار پراکنده می‌شوند و اگر اندازه این ذرات خیلی بزرگ باشد دیگر ترک‌ها و عیوب خیلی ریز را با آنها نمی‌توان شناسایی کرد. این ذرات مخلوطی از ذرات گرد و ذرات میله‌ای هستند. گاهی اوقات از ذرات رنگی استفاده می‌شود تا حساسیت برای انجام عملیات بازرسی بالاتر رود و عیوب راحت‌تر دیده شوند. استفاده از ذرات با غلظت کم برای اینکه امکان تشخیص عیوب ریز را از بین می‌برد، نامناسب است. همچنین اگر از ذراتی با غلظت بالا استفاده شود، امکان ماسک شدن عیوب ریز و یا کلوخه‌ای شدن ذرات وجود دارد. ذرات تر دارای حساسیت بالاتری هستند و برای آشکارسازی عیوب ریز و یا عیوب سطحی تر مناسب‌اند اگر ذرات به رنگ فلورسنت آغشته گردند در زیر تابش نور ماوراء بنفش به وضوح دیده می‌شوند.

مزایا و معایب ذرات تر

مزایای ذرات تر عبارت‌اند از:

- نواقص ریز را بهتر نشان می‌دهند.
- قطعات کوچک و متعدد را می‌توان سریع تر بازرسی کرد.
- سطح نمونه را به راحتی پوشش می‌دهد.
- مایع مجدداً قابل استفاده می‌باشد.

محدودیت‌های ذرات تر عبارت‌اند از:

- برای شناسایی نقص‌های زیر سطحی مناسب نمی‌باشند.
- مواد نفتی قابل اشتعال می‌باشند.

مزایا و معایب ذرات خشک

ذرات خشک به صورت پودر تولید می‌شوند. ذرات خشک مرئی هستند و در رنگ‌های قرمز، مشکی و خاکستری آماده می‌شوند

مزایای ذرات خشک عبارت‌اند از:

- برای شناسایی نقص‌های زیر سطحی مناسب می‌باشند.
- بیشتر با دستگاه‌های پرتاپل استفاده می‌شوند.

محدودیت ذرات خشک عبارت‌اند از:

- برای شناسایی نقص‌های ریز سطحی مناسب نمی‌باشند.
- سرعت پخش کم روی سطح و کاهش سرعت بازرسی.



شکل ۵-۱۴

ذرات از نظر شکل میکروسکوپی

هر گاه ذرات را زیر میکروسکوپ مشاهده کنیم آنها را باید به دو صورت گرد و میله‌ای ببینیم.

ذرات گرد

هدف از وجود این نوع ذرات کمک به ایجاد لغزش کل ذرات روی سطح نمونه می‌باشد.

ذرات میله‌ای

این نوع ذرات به علت شکل خود سریع به یک آهربای کوچک تبدیل و سریع جذب نقص در محل نشستی مغناطیسی می‌گرددند.

ذرات از نظر نور بازرسی

در زمان پاشهش ذرات و انجام بازرسی باید از نور مناسب با نوع ذرات استفاده شود. چنانچه ذرات از نوع مرئی باشند، در نور مناسب معمولی مثلاً نور محیط یا زیر نور یک لامپ قابل مشاهده می‌باشند. اما چنانچه ذرات از نوع فلورسانس باشند نمونه باید زیر نور فرا بنفش مورد بازرسی قرار گیرد.

بازرسی با ایجاد زمینه سفید (White contrast method)

یک روش بازرسی با ذرات مرئی می‌باشد. در صنایع معمولاً به صورت اسپری موجود می‌باشد که سفید رنگ است. این اسپری روی سطح پاشیده می‌شود تا یک زمینه سفیدی روی قطعه ایجاد نماید. ذرات آهن را شونده را که معمولاً مشکی رنگ است و به صورت اسپری در بازار موجود می‌باشد، روی سطح با زمینه سفید که مغناطیس گردیده می‌باشند. ذرات مشکی رنگ روی ناپیوستگی‌ها متتمرکز شده و نقص‌ها با وضوح خوبی نمایان می‌گردند. از خواص اصلی رنگ زمینه سفید می‌توان به هادی بودن، قابلیت خشک شدن سریع و عدم حل شدن آن در مواد پایه نفتی را ذکر کرد.


ذرات فلورسانس

ذراتی هستند که به علت دارا بودن ماده شفاف مخصوص، قطعه باید در زیر نور فرابنفش مورد بازرسی قرار گیرد. این نوع ذرات از حساسیت بیشتری نسبت به ذرات مرئی برخوردار می‌باشند، لذا جهت بازرسی قطعات حساس تر و شناسایی نواقص کوچکتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع ذرات به صورت قوطی اسپری موجود یا ممکن است به صورت مایع تهیه شوند.

مغناطیس پس‌ماند چیست؟


به منحنی مغناطیس (hystersys) در شکل صفحه بعد توجه کنید. منحنی دارای محور عمودی چگالی شار مغناطیسی (flux,density) و محور افقی نیروی حرکه مغناطیسی (magnetizing,force) می‌باشد. پس از اعمال جریان به یک نمونه فرو مغناطیسی مانند آهن نمونه در نقطه a از مغناطیس اشباع و با ادامه اعمال جریان نقشی نخواهد داشت. آنچه دانستن آن برای شما هنرجوی گرامی در بازرسی با ذرات مغناطیسی مهم می‌باشد، میزان مغناطیس پس‌ماند می‌باشد که در این منحنی b می‌باشد. هرچه میزان b بیشتر باشد، میزان مغناطیس پس‌ماند بیشتر و لذا در انتخاب تکنیک بازرسی مؤثر می‌باشد. چنانچه بر اساس شکل-میزان

پس ماند کم یا به نقطه صفر نزدیک باشد، پس از قطع جریان مغناطیسی ناچیز در نمونه باقی مانده و لذا بازرسی پس از قطع جریان دقیق نمی‌باشد و یا اصولاً انجام نمی‌پذیرد.

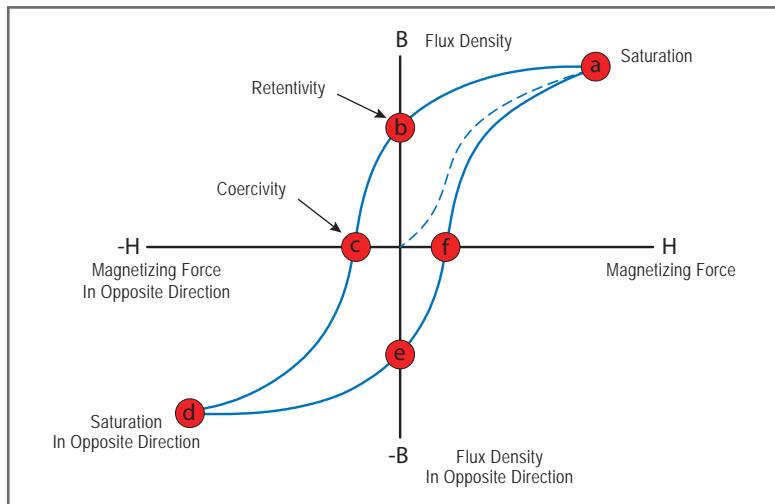

شکل ۵-۱۵- حلقه هیسترسیس

به شکل زیر توجه کنید ، دو حلقه یا منحنی متفاوت را مشاهده می کنید . منحنی a دارای مغناطیسی پس ماند مناسب اما منحنی b دارای مغناطیسی پس ماند کمی می باشد .

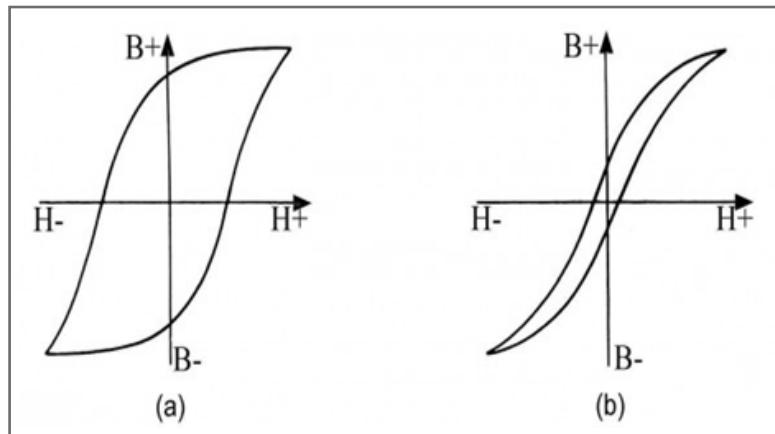

شکل ۵-۱۶- منحنی هیسترسیس در دو نمونه با مغناطیسی پس ماند زیاد (a) و کم (b)

در منحنی(a) به علت وجود مغناطیسی کافی در نمونه با روش پس ماند (Residual Method) مورد بازرسی قرار می گیرد این در حالیست که در منحنی (b) به علت کمبودن مغناطیسی پس ماند پس از قطع جریان، نمونه باید با روش مداوم (Continous Method) بازرسی شود. عموماً نمونه‌های پر کربن دارای مغناطیسی پس ماند بیشتری نسبت به فولادهای کم کربن هستند.

میزان مغناطیسی پس ماند با دستگاه نشان دهنده میدان قابل تشخیص می باشد. میزان مغناطیسی پس ماند کافی در نمونه را طراح و بستگی به حساسیت بازرسی تعیین می نماید.

نکته



مواد مغناطیسی نرم که معمولاً دارای شکل منحنی (b) می‌باشند راحت تر از مواد مغناطیسی سخت (a) مغناطیسی شوند و سریع مغناطیس خود را از دست می‌دهند. مواد مغناطیسی سخت به نیروی حرکتی بیشتری نیاز دارند اما دارای نیروی وادارندگی (c) بیشتر بوده و مغناطیسی پس‌ماند را مدت‌ها در خود حفظ می‌کنند.

تمرین



متناسب با تعاریف، شماره‌ها را در جای خود قرار دهید.

| | | |
|------------------------------|---|---|
| بازرسی با ایجاد زمینه سفید | عامل لغزندگی مایع بازرسی روی سطح نمونه می‌باشد. | ۱ |
| ذرات مغناطیسی فلورسانس | روشی ایده‌آل برای بازرسی قطعات تیره می‌باشد. | ۲ |
| ذرات مغناطیسی گرد | متناسب برای بازرسی نمونه‌های حساس است. | ۳ |
| فولاد آهنی نرم با پس‌ماند کم | دارای مغناطیسی پس‌ماند بالا می‌باشد. | ۴ |
| مواد مغناطیسی شونده سخت | باید با روش مداوم بازرسی شود. | ۵ |
| ذرات به شکل پودر خشک | برای بازرسی نواقص زیر سطحی مناسب است. | ۶ |
| ذرات تر | متناسب برای بازرسی نواقص ریز سطحی می‌باشد. | ۷ |

مراحل بازرسی

- تأیید روش

در این مرحله اپراتور باید از فرو مغناطیس بودن نمونه مطمئن شود. برای این منظور معمولاً از یک آهنربا استفاده می‌شود.

- انتخاب فاکتورهای بازرسی (نوع و میزان جریان - تکنیک بازرسی)

تعیین روش بازرسی، تعیین میزان جریان و نوع ذرات در این مرحله تعیین می‌شود.

- آماده‌سازی نمونه و دستگاه

نمونه باید تمیز و عاری از پوشاک باشد. در صورت استفاده از دستگاه ثابت کلیدهای مربوطه باید تنظیم گردد.

- قرار دادن قطعه در محل بازرسی در دستگاه

قرار دادن قطعه در دستگاه یا بردن دستگاه به محل بازرسی.

- اعمال جریان

در این مرحله با کلید مربوطه و به مدت زمان چند ثانیه (بستگی به نوع دستگاه) جریان اعمال می‌گردد.

- اعمال ذرات

پاشش ذرات بستگی به تکنیک پس‌ماند و مداوم متفاوت می‌باشد. در روش پس‌ماند پاشش ذرات بعد از مغناطیس نمودن نمونه انجام می‌پذیرد اما در روش مداوم قبل از برقراری جریان ذرات اعمال و در حین برقراری جریان بازرسی انجام می‌پذیرد.

بازرسی با نور مناسب با توجه به نوع ذرات

همانگونه که در بخش‌های قبل اشاره شد بازرسی ذرات مرئی زیر نور معمولی و ذرات فلورسانس زیر نور فرابنفش بازرسی می‌شوند.

- ثبت علائم روی نمونه
- ثبت در فرم بازرسی گزارش

علایم نامربوط

علایم نامربوط (non relevant indication)

بعضی از علایم نامربوط مهم عبارت‌اند از:

- لایه‌های اکسیدی لایه‌های اکسیدی ذرات را به خود جذب و به شکل نقص ظاهر می‌گردد.
- چربی چربی‌ها نیز ذرات را به خود جذب و باعث گمراهی در بازرسی می‌شوند.
- غیر متجانس بودن قطعه قطعاتی که از دو جنس هستند در محل اتصال امکان دیدن عیب کاذب وجود دارد زیرا خواص دو قطعه مختلف است مثل سوپاپ، یکی از این تغییرات خواص می‌تواند سختی باشد.

press fit

- قطعاتی که به صورت پرسی در هم منطبق شده‌اند ممکن است عیب کاذب را نشان دهد.
- تغییرات سختی در طول قطعه در قطعات دو جنسی یا چند جنسی
- شیارها یا خش‌ها

:نوشتار مغناطیس (magnetic writing)

این عیب کاذب زمانی رخ می‌دهد که دو قطعه مغناطیس شده در تماس با یکدیگر قرار گیرند.

روش‌های بازرسی (تکنیک‌های بازرسی)

روش مداوم (CONTINIOUS METHOD)

در بازرسی از قطعات با کرین کم که قادر به حفظ و نگهداری مغناطیس در خود نمی‌باشند باید از روش مداوم استفاده شود.

در این روش پس از انجام مراحل اولیه بازرسی اپراتور نمونه را در محل مناسب روی دستگاه تنظیم نموده و قبل از برقراری جریان پاشش ذرات را انجام داده و بلافاصله پس از قطع پاشش ذرات جریان را برقرار می‌نماییم.

پودمان پنجم : بازرسی با ذرات مغناطیسی

در حین برقراری جریان (حدود چند ثانیه و طبق دستورالعمل دستگاه) به بازرسی نمونه ادامه می‌دهیم. در صورت نیاز به زمان بیشتر بازرسی را در چند مرحله انجام می‌دهیم.

روش پس‌ماند (RESIDUAL METHOD)

در بازرسی از قطعات با کربن بالا که قادر به حفظ و نگهداری مغناطیسی پس‌ماند در خود می‌باشد باید از روش پس‌ماند استفاده شود.

در این روش پس از انجام مراحل اولیه بازرسی اپراتور نمونه را در محل مناسب روی دستگاه تنظیم نموده پس از برقراری جریان و مغناطیسی نمودن قطعه، جریان را قطع و با پاشش ذرات به بازرسی نمونه ادامه می‌دهیم.

توجه



باید پس از قطع جریان از برقراری مغناطیسی پس‌ماند به وسیله دستگاه نشان‌دهنده میدان (FIELD INDICATOR) از مغناطیسی بودن نمونه در حد استاندارد آگاه شویم.
برقراری جریان به مدت طولانی به دستگاه آسیب وارد می‌کند.

مغناطیس‌زدایی (DEMAGNETIZATION)

توجه



وجود مغناطیس در قطعات بازرسی شده ممکن است از نظر الکترونیکی و یا مکانیکی به سیستم آسیب برساند. لذا پس از بازرسی قطعات بایستی مغناطیس‌زدایی شوند.

روش‌های مغناطیس‌زدایی

معکوس کردن جریان (REVERSE DC)

ورود دستگاه، کلید معکوس کردن جریان را انتخاب و جریان را برقرار می‌کنیم.

تقلیل پله‌ای جریان تاصفر (STEP DOWN)

روی دستگاه، کلید تقلیل تدریجی جریان را انتخاب و جریان را برقرار می‌کنیم. با هر بار کاهش جریان، مغناطیسی پس‌ماند کم شده و در نهایت صفر می‌شود.

دور کردن نمونه از محیط مغناطیسی (MOVING PART OR DEVICE AWAY)

نمونه را در میدان گرفته (معمولًاً قطعات کوچک) و با تغییر جهت نمونه آن را از میدان دور می‌نماییم.

تمرین



- کدام روش مغناطیس‌زدایی بر اساس منحنی هیسترسیس انجام می‌پذیرد ؟
- معکوس کردن جریان.
- تقلیل پله‌ای جریان تاصفر.
- دور کردن نمونه از محیط مغناطیسی.

تشخیص وجود مغناطیس در نمونه



شکل ۱۷-۵ – دستگاه نشان‌دهنده میدان

جهت تشخیص وجود مغناطیس در نمونه، از دستگاهی به نام نشان‌دهنده میدان (FIELD INDICATOR) استفاده می‌شود.

این دستگاه در دو مرحله مورد استفاده قرار می‌گیرد:

(الف) در زمانی که قطعه برای بازررسی مغناطیس می‌شود.

(ب) پس از مغناطیس زدایی برای آگاهی از عدم وجود مغناطیس در نمونه

برای ارزیابی نمونه باید دستگاه در انتهای قطعه گرفته شده و حرکت عقربه مورد ارزیابی قرار گیرد.

مزایا

برای شناسایی ناپیوستگی‌های سطحی و نزدیک به سطح مناسب می‌باشد.

- یک روش سریع و حساس می‌باشد.
- یک روش نسبتاً ارزان و آسان است.
- قابل حمل می‌باشد.
- تمیزکاری نهایی آسان است.
- نقص به صورت مستقیم و به اندازه واقعی دیده می‌شود.

محدودیت

مواد غیر آهنی مانند آلومینیم، منیزیم، نیکل و اغلب فولادهای زنگ‌زن با این روش بازررسی نمی‌شوند.

قطعات خیلی بزرگ نیاز به دستگاه قوی و بزرگ دارند.

- پوشش‌ها باید زدوده شوند.
- اغلب به مغناطیس زدایی نیاز می‌باشد.
- عموماً بازررسی از دو جهت الزامیست.



پودمان پنجم : بازرسی با ذرات مغناطیسی

در این بخش مشخص کنید کدام مورد محدودیت و کدام مورد مزیت روش بازرسی با ذرات مغناطیسی می‌باشد

| ردیف | مورد | محدودیت | مزایا |
|------|--------------------------------|---------|-------|
| ۱ | بازرسی یک قطعه فولاد زنگ نزن | | |
| ۲ | بازرسی عمقی | | |
| ۳ | بازرسی شیشه | | |
| ۴ | بازرسی نواقص زیرسطحی | | |
| ۵ | عدم نیاز به برق | | |
| ۶ | سریع تر از بازرسی با مواد نافذ | | |
| ۷ | عدم نیاز به برداشتن رنگ و پوشش | | |

نواقصی که با روش MT قابل شناسایی می‌باشند.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

فرم بازرسی با روش ذرات مغناطیسی

M.T TEST REPORT -FORM

فرم گزارش بازرسی با ذرات مغناطیسی شونده

| | | | |
|----------------------|--|----------------------------|---|
| Owner /پیمانکار | | Report no/شماره گزارش | - |
| Location: محل بازرسی | | / ابعاد نمونه SIZE | |
| Material | | /فرایند Process | |
| | | /تاریخ Date of inspection/ | |

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| Ref. Standard استاندارد مرجع | | Instrument type نوع دستگاه | Yoke <input type="checkbox"/> / یوک OTHER <input type="checkbox"/> |
| Particles Type | | MAG/CURRENT نوع میدان و میزان جریان | |
| .Demag | Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | .Technique | پس ماندمداوم <input type="checkbox"/> Continuous <input type="checkbox"/> |

TEST RESULTS: نتایج

| ITEMVN | | DefectType نوع نقص | (L) mm طول نقص | REJECT مردود | ACCEPT قبول |
|--------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| ۱ | | | | | |
| ۲ | | | | | |

Scheme: شکل

| | |
|--------------------|---------------------------|
| OPERATOR : اپراتور | ACCEPTED BY : تأیید کننده |
| Date | Date |

معیارهای پذیرش معمولاً همانند ملاک ارزیابی بازرسی چشمی در نظر گرفته می‌شود.

توجه





پودمان پنجم : بازرسی با ذرات مغناطیسی

دستگاه یا ابزار مورد نیاز و مناسب را در بازرسی با ذرات مغناطیسی تعیین کنید.

| | |
|--------------------------------------|--|
| نشان دادن عدم وجود مغناطیسی در ماده | |
| بازرسی قطعات بسیار بزرگ در آزمایشگاه | |
| ایجاد نور فرابنفش | |
| بازرسی جوش در سایت | |
| بازرسی قطعات متعدد گرد و کوچک | |
| بررسی فرو مغناطیسی بودن نمونه | |




جوشکاری پلیت فولادی در وضعیت تخت و بازرسی آن به روش ذرات مغناطیسی

دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظت چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش بند چرمی می باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید.

| توضیحات | موارد مورد نیاز |
|---|-----------------|
| دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده و دارای حفاظ محافظ، یوک، ذرات مغناطیسی، اسپری زمینه سفید، اسپری حاوی ذرات، نشاندهنده میدان، برس سیمی | تجهیزات فنی |
| دو عدد پلیت فولادی با ضخامت 3 mm یا بیشتر و طول ۱۵۲ mm یک عدد نوار فولادی به عنوان پشت بند | مواد اولیه |
| E6013 الکترود | مواد مصرفی |

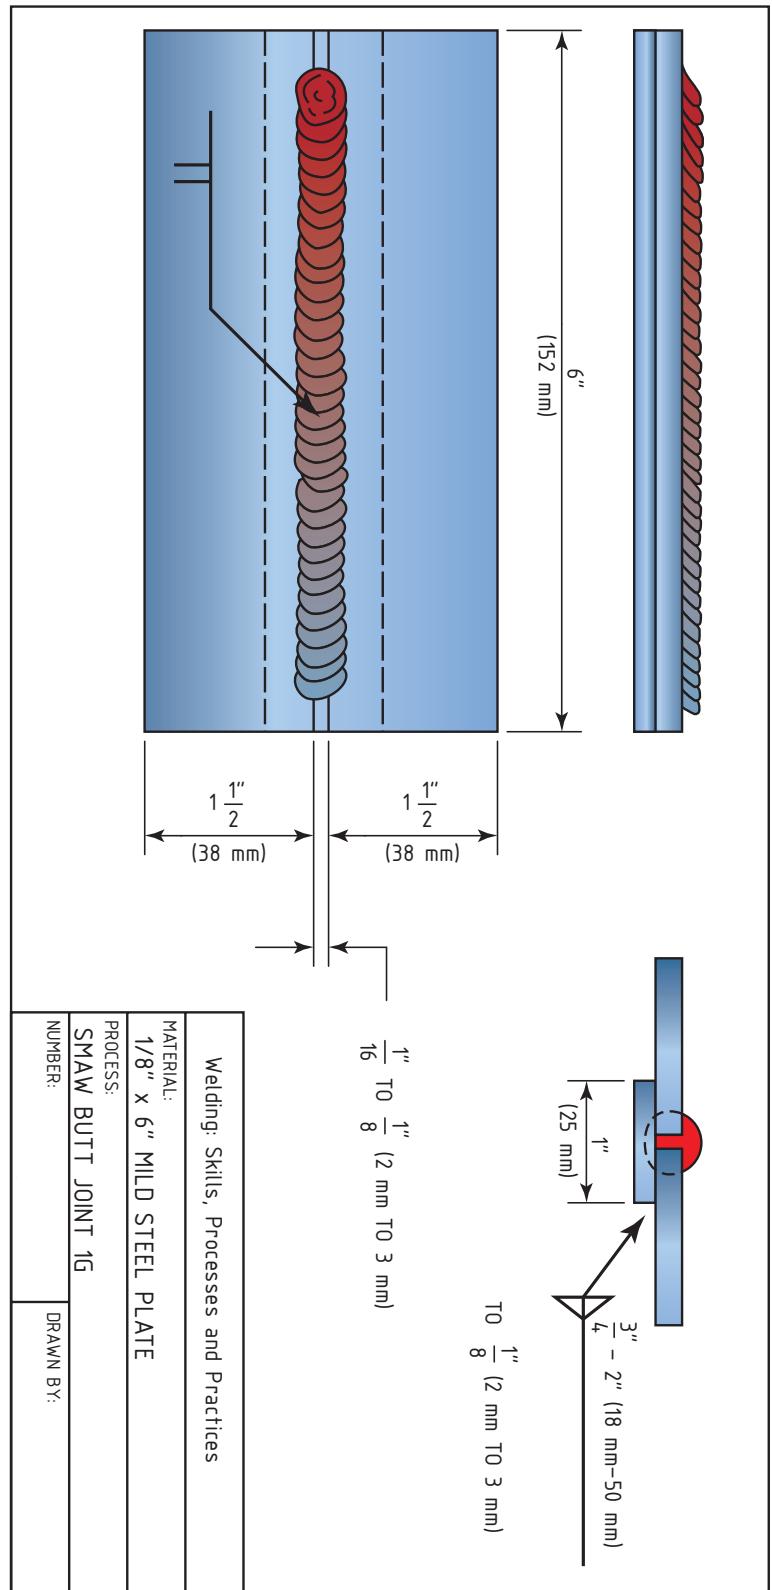

شکل ۱۸-۵- جوشکاری اتصال مربعی با پشت بند



جوشکاری پلیت فولاد فنر در وضعیت تخت و بازرسی آن به روش ذرات مغناطیسی دستور کار:

قبل از شروع کار، ابتدا تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار جوشکاری که شامل ماسک یا کلاه جوشکاری، محافظ چشم و گوش، دستکش جوشکاری، لباس کار مناسب و پیش‌بند چرمی می‌باشند را تهیه کنید و سپس تمرین فوق را انجام دهید.

| موارد مورد نیاز | توضیحات |
|-----------------|--|
| تجهیزات فنی | دستگاه جوشکاری آماده و تنظیم شده و دارای حفاظ محافظ، یوک، ذرات مغناطیسی، اسپری زمینه سفید، اسپری حاوی ذرات، نشان دهنده میدان، برس سیمی |
| مواد اولیه | دو عدد پلیت از جنس فولاد فنر با ضخامت ۳ mm یا بیشتر و طول ۱۵۲ mm یک عدد نوار فولادی به عنوان پشت‌بند |
| مواد مصرفی | E6013 الکترود |

- دو پلیت فولادی را به صورت اتصال لب به لب در وضعیت تخت به یکدیگر متصل کنید، بلا فاصله در آب سرد فرو ببرید، به احتمال زیاد دچار نقص می‌شود.
- سپس با استفاده از چکش و برس سیمی سطح جوش را تمیز نمایید.
- قطعه جوشکاری شده را با استفاده از روش بازرسی ذرات مغناطیسی، ارزیابی کنید و عیوب موجود در قطعه را شناسایی کنید.
- نتایج بازرسی را با کشیدن تصویر نمونه و شکل نقص در فرم گزارش ثبت کنید.
- چنانچه از عدم وجود نقص در نمونه مطمئن شدید نمونه را سالم گزارش کنید.

ارزشیابی شایستگی‌های پودمان ۵: بازررسی با ذرات مغناطیسی

شرح کار: بازررسی دو نمونه جوشکاری شده با روش فلورسانس و روش مرئی (TSARTNOC ETIHW)

استاندارد عملکرد:

- بازررسی قطعات با استفاده از مواد نافذ جهت شناسایی عیوب سطحی و یا راه یافته به سطع برابر مرجع استاندارد
- تمیز کاری
 - اعمال جریان
 - پاشش ذرات
 - بازررسی و شناسایی نواص
 - مغناطیس زدایی
 - ثبت عیوب شناسائی شده با مارکر + استاندارد
 - تکمیل فرم بازررسی با ذرات مغناطیسی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

اسپری ذرات مغناطیسی مشکی و فلورسانس اسپری زمینه سفید، تمیز کننده سطح، چراغ فرابنفش، مارکر و فرم گزارش بازررسی، کولیس

مدت زمان : ۲ ساعت (دو نمونه)

معیار شایستگی :

| ردیف | مرحله کار | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|---|---------------------------|-----------------------|------------|
| ۱ | تمیز کاری | ۱ | |
| ۲ | اعمال جریان | ۱ | |
| ۳ | اعمال ذرات مغناطیسی شونده | ۱ | |
| ۴ | بازررسی و شناسایی نواص | ۲ | |
| ۵ | مغناطیس زدایی | | |
| ۶ | ثبت نتایج و گزارش | ۱ | |
| شاخصهای غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: رعایت نکات ایمنی شامل: پوشیدن ماسک جوشکاری، دستکش، کفش ایمنی، پیش بند، کلاه ایمنی، مدیریت دور ریز (پس ماند الکترود، گل جوش و قطعه کار)، مسئولیت پذیر بودن در انجام وظایف محوله | | | |
| * | میانگین نمرات | | |

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



هنسر آموزان محترم، هنرمندان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه

بـشـافـيـ تـهـرانـ - صـندـوقـ پـتـيـ ٤٨٧٤ـ / ١٥٨٧٥ـ - گـروـهـ درـسـيـ مـرـبـوـطـ وـيـاـپـيـامـ نـگـارـ tvoccd@roshd.ir اـرسـالـ نـمـایـنـدـ.

و س کاوه: www.tvoccd.medu.ir

دفتر تایف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه‌اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نوگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محظوی آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در پیمود محتوای این کتاب پاری کردند به شرح زیر اعلام می‌شود.

۲۱۱۴۰۸ - کد کیفی، بازرسی و لوله جوشکاری

| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان محل خدمت | ردیف | نام و نام خانوادگی | استان محل خدمت |
|------|--------------------|---------------------|------|--------------------|----------------|
| ۱ | پویا بصیر | کهگیلویه و بویراحمد | ۷ | محسن آزموده | قزوین |
| ۲ | قاسم شکوهی راد | شهرستان های تهران | ۸ | جمال مسیح آبادی | گلستان |
| ۳ | هادی شفیعی | اصفهان | ۹ | علی یارمحمدی | خراسان شمالی |
| ۴ | محمد رضا محمدیان | آذربایجان شرقی | ۱۰ | حسن رشنو | لرستان |
| ۵ | چغفر مهدوی فرد | فارس | ۱۱ | محمد لطف | مازندران |
| ۶ | سید ابوالفضل احمدی | خراسان رضوی | ۱۲ | جلال احمدی | آذربایجان غربی |