

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی

رشته الکترو تکنیک

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۱۳۶

تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی . - [ویرایش دوم] / بازسازی و تجدید نظر : کمیسیون
برنامه‌ریزی و تألیف رشته الکترو تکنیک . - تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی
ایران، ۱۳۹۱ ت ۶۷۷ / ۴۶

۱۳۹۱ ص. : مصور . - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۲۱۳۶)
متون درسی رشته الکترو تکنیک، زمینه صنعت.

۱. موتورهای برقی - سیم پیچی . ۲. ماشین آلات برقی - سیم پیچی . ۳. سیم پیچی های
برقی . الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف رشته
الکترو تکنیک . ب. عنوان . ج. فروست .

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز:

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی

تهران - صندوق پستی شماره ۱۵۴۸۷۴ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های

فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

پیام‌نگار (ایمیل) tvoccd@roshd.ir

وبگاه (وب سایت) www.tvoccd.medu.ir

پیام‌نگار (ایمیل) کمیسیون تخصصی رشته الکترونیک

Tech@tvoccd.sch.ir

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی - ۴۸۷/۹

مؤلفان : سیامک فرشاد، حسین رحمتی‌زاده، فتح الله نظریان، فریدون علومی و مسلم نیکزاد

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱ ، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶ ، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبسایت: www.chap.sch.ir

عکاس: نسرین اصغری

رسام: فاطمه رئیسان فیروز آباد

صفحه‌آرا: راحله زادفتح الله

طرح جلد: مریم کیوان

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخت)


تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱-۵ ، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰ ، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه: شرکت افست «سهامی عام»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ دوازدهم ۱۳۹۱

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۱۳۹۱-۰۸۸۹-۶ ۰۵-۹۶۴ ISBN 964-05-0889-6

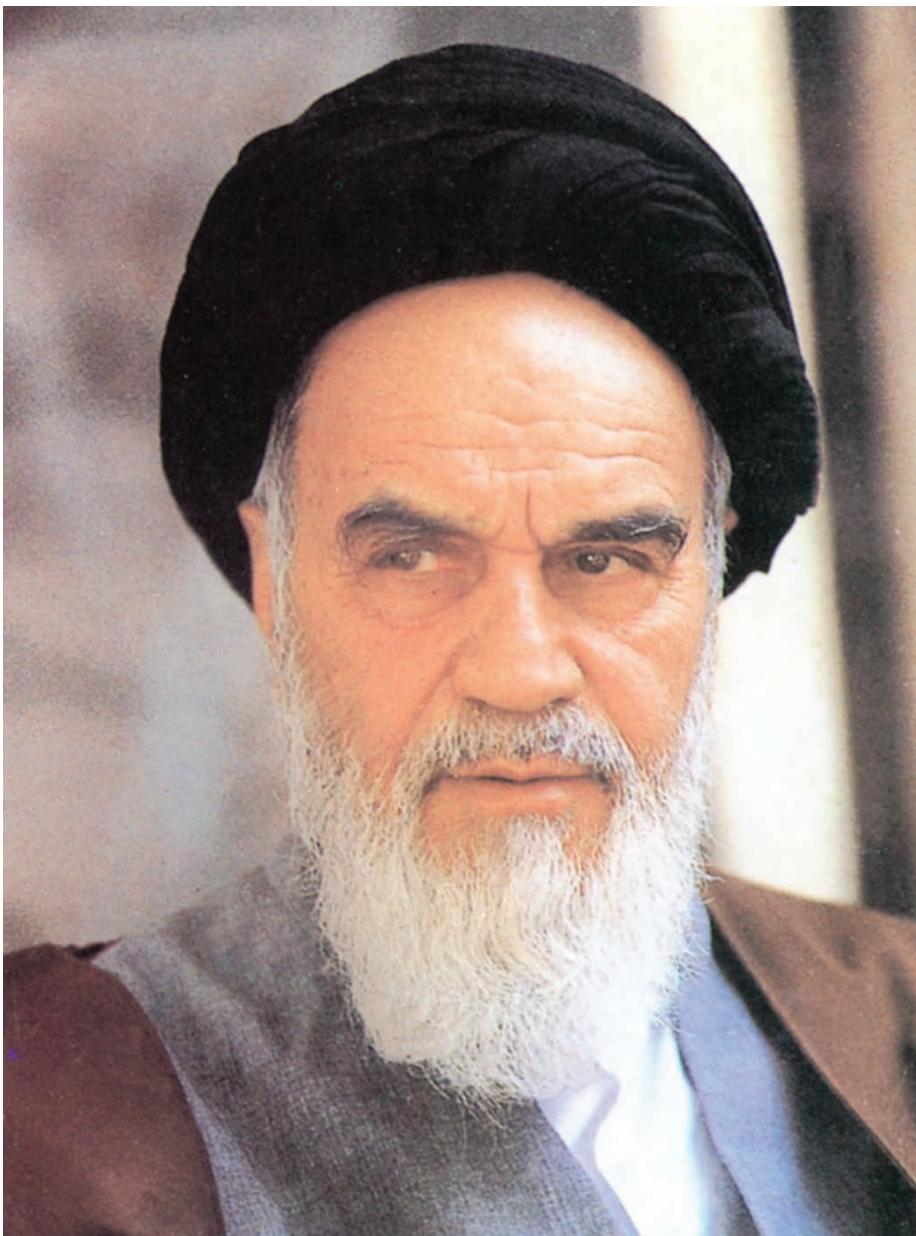

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد
و از انکای به اجانب پرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست

پیش‌گفتار

- ۱ فصل اول — اجزای ترانسفورماتور
- ۲ فصل دوم — محاسبه‌ی عملی ترانسفورماتور
- ۶ فصل سوم — سیم‌پیچی ترانسفورماتور با استفاده از جدول‌ها و منحنی‌ها
- ۲۰ فصل چهارم — محاسبه و طراحی ترانسفورماتور با چند سیم‌پیچ در اولیه یا ثانویه
- ۲۹ فصل پنجم — اوتترانسفورماتور
- ۳۵ فصل ششم — تجدید سیم‌پیچی موتورهای جریان متناوب
- ۴۴ فصل هفتم — ترسیم نقشه‌های سیم‌پیچی موتورها
- ۶۵ فصل هشتم — تغییر سیم‌پیچی
- ۱۰۸ فصل نهم — عیب‌یابی موتورهای الکتریکی
- ۱۲۲ منابع و مأخذ
- ۱۳۲

به منظور تسريع در آموزش و درهم تnidگی IT و ICT در برنامه‌ی آموزشی توصیه می‌شود هنرآموزان محترم از نرم افزارهای مرتبط با موضوع درسی این کتاب استفاده نمایند.

پیش‌گفتار

کتاب تکنولوژی و کارگاه سیم‌پیچی به ارزش ۲/۵ واحد و به مدت ۶ ساعت در هفته با استفاده از کتاب‌های تجربه شده در هنرستان تهیه و تنظیم شده است. هدف از آموزش این کتاب، ایجاد مهارت‌های موردنیاز نظری و عملی در زمینه‌ی ترانس‌پیچی، موتوری‌پیچی است. از هنرجویان و همکاران عزیز تقاضا می‌شود کارهای عملی ارائه شده در این کتاب را به طور دقیق اجرا کنند و در موقع ضروری و مناسب با نیاز، کار عملی دیگری را که بتواند اهداف رفتاری را پوشش دهد، جایگزین سازند. در خاتمه توصیه می‌شود قبل از شروع هر موضوع کاری، اهداف رفتاری آن مبحث مورد توجه دقیق قرار گیرد.

هدف کلی

انجام محاسبه و اجرای عملی سیم‌پیچی ترانسفورماتورهای تک فاز،
تجدید سیم‌پیچی موتورهای تک فاز و سه‌فاز.

فصل اول

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱	-	۱

اجزای ترانسفورماتور

هدف‌های رفتاری: از هنرجو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- قسمت‌های مختلف ترانسفورماتور را نام ببرد.
- ۲- انواع هسته‌ی ترانسفورماتور را شرح دهد.
- ۳- انواع سیم‌پیچی ترانسفورماتور را شرح دهد.

۱- اجزای ترانسفورماتور

مقدمه

موارد استفاده‌ی این ترانسفورماتورها امروزه بسیار زیاد است؛ مثلاً در یکسوسازها، مصرف‌کننده‌های کم قدرت که به ولتاژ کم وصل می‌شوند، وسایل الکترونیکی، اسباب بازی‌ها و... از این ترانسفورماتورها استفاده می‌شود.

برای ساختن ترانسفورماتورهای کوچک، اجزای آن مانند ورقه‌های آهن، سیم و قرقره را به سادگی می‌توان تهیه کرد.

برای محاسبه و ساخت یک ترانسفورماتور می‌توان با استفاده از عوامل و روابط موجود، مجھولات مطلوب را محاسبه کرد. علاوه بر این برای ترانسفورماتورهای مشخص و استاندارد شده نیز جداول یا منحنی‌هایی وجود دارد که به سادگی می‌توان از روی آن‌ها مجھولات را بدست آورد.

در اینجا به بررسی هریک از این روش‌ها برای ساختن یک ترانسفورماتور یک فاز می‌پردازیم.

اجزای تشکیل دهنده‌ی یک ترانسفورماتور به شرح زیر است :

با اصول مقدماتی و ساختمن ترانسفورماتورها در درس ماشین‌های الکتریکی آشنا می‌شویم. باید توجه داشته باشید که به علت تلفات و مسائل اقتصادی و عوامل دیگر که در طراحی و ساختمن ترانسفورماتورها مؤثرند، نمی‌توان به سادگی از فرمول‌هایی که تا به حال ارائه شده است برای ساختن ترانسفورماتور استفاده کرد. بنابراین، در اینجا به بررسی ساختمن و محاسبه‌ی عملی ترانسفورماتورهای کوچک می‌پردازیم.

لازم به تذکر است که ترانسفورماتورها را با توجه به کاربرد و خصوصیات آن‌ها به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ دسته‌بندی می‌کنند.

ساختن ترانسفورماتورهای بزرگ و متوسط به دلیل مسائی حفاظتی و عایق‌بندی و امکانات موجود، کار ساده‌ای نیست. لذا در این بخش ما فقط ترانسفورماتورهای کوچک (تا قدرت ۲/۵ کیلو ولت‌آمپر و ولتاژ تا ۳۸۰ ولت) را بررسی خواهیم کرد.


۱-۱- هسته‌ی ترانسفورماتور

می‌شد، استفاده‌ی کردن اما امروزه بدین منظور در هنگام ساختن و نورد این ورقه‌ها یک لایه‌ی نازک اکسید، فسفات یا سیلیکات به ضخامت ۲۰ تا ۲۰ میکرون به عنوان عایق در روی آن‌ها می‌مالند و با آن روی ورقه‌ها را می‌پوشانند. علاوه‌بر این، از لامخصوص نیز برای عایق کردن یک طرف ورقه‌ها استفاده می‌شود.

ورقه‌های ترانسفورماتور دارای یک لایه عایق هستند؛ بنابراین، در موقع محاسبه‌ی سطح مقطع هسته باید سطح آهن خالص را منظور کرد.

ورقه‌های ترانسفورماتور را به ضخامت‌های ۳/۵ و ۵/۰ میلی‌متر و در اندازه‌های استاندارد به شکل‌های مختلف می‌سازند. چند نمونه از ورقه‌ها در شکل‌های ۱-۱ نشان داده شده است.

هسته‌ی ترانسفورماتور مشکل از ورقه‌های نازک است که سطح آن‌ها با توجه به قدرت ترانسفورماتور محاسبه می‌شود. برای کم کردن تلفات آهنسی، هسته‌ی ترانسفورماتور را نمی‌توان به‌طور یک‌پارچه ساخت. بلکه معمولاً آن‌ها را از ورقه‌های نازک فلزی که نسبت به یک‌دیگر عایق‌اند، می‌سازند. این ورقه‌ها از آهن بدون پسماند (ورق دیناموبلش) با آلیاری از سیلیسیم (حداکثر ۴/۵ درصد) که دارای قابلیت هدایت الکتریکی کم و قابلیت هدایت مغناطیسی زیاد است ساخته می‌شوند. در اثر زیاد شدن مقدار سیلیسیم، ورقه‌های دیناموبلش شکننده می‌شود. برای عایق کردن ورقه‌های ترانسفورماتور، قبل از یک کاغذ نازک مخصوص که در یک سمت این ورقه چسبانده

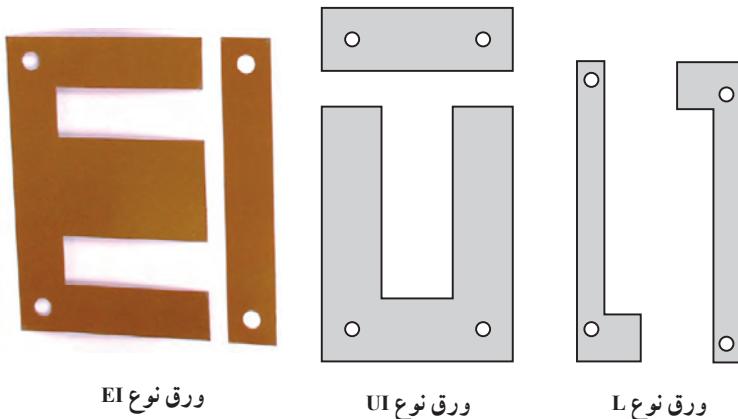

شکل ۱-۱- انواع ورقه‌های دیناموبلش

علاوه‌بر این، تا حد امکان باید در داخل قرقه فضای خالی باقی بماند. لازم است ورقه‌ها با فشار داخل قرقه جای بگیرند تا از ارتعاش و صدا کردن آن‌ها نیز جلوگیری شود.

معمولی‌ترین ورقه‌های استاندارد شده به شکل EI است که اندازه‌های آن در جدول‌های ۲-۴ و ۲-۵ داده شده است. ورقه‌های ترانسفورماتور به فرم EI را به علت دورریز کمتر برای استانداردهای بالا نیز درست می‌کنند.

این ورقه‌ها را باید در داخل قرقه به‌طور متناسب از دو طرف جا زد تا بدین ترتیب فاصله‌ی هوایی درنتیجه، تلفات پراکندگی کم شود.

باید دقت کرد که سطح عایق شده‌ی ورقه‌های ترانسفورماتور همگی در یک جهت باشند (مثلاً همه به‌طرف بالا).

۱-۲- سیم‌پیچ ترانسفورماتور

معمولًاً برای سیم‌پیچ اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور از هادی‌های مسی با عایق (روپوش) لامکی استفاده می‌کنند. این هادی‌ها با سطح مقطع گرد و در اندازه‌های استاندارد وجود دارند و با قطر مشخص می‌شوند. در ترانسفورماتورهای پرقدرت

1	22	23
2	21	24
3	20	25
4	19	26
5	18	27
6	17	28
7	16	29
8	15	30
9	14	31
10	13	32
11	12	33

شکل ۲-۱- نقاط پتانسیل زیاد

از هادی‌های مسی که به صورت تسمه هستند، استفاده می‌شود.
ابعاد این گونه هادی‌ها نیز استاندارد است.

سیم پیچ ترانسفورماتورهای کوچک بر روی قرقره در طبقات مختلف پیچیده می‌شود. به طوری که در شکل ۱-۲ نشان داده شده است، ابتدای طبقه‌ی اول (حلقه‌ی شماره‌ی ۱) و انتهای طبقه‌ی دوم (حلقه‌ی شماره‌ی ۲۲) روی یک دیگر قرار گرفته‌اند و بیشترین ولتاژ را نسبت به یک دیگر دارند؛ در صورتی که ولتاژ بین دو سیم روی هم قرار گرفته در نقاط دیگر این دو طبقه، کمتر از این مقدار است. در مورد سایر طبقات نیز همین حالت صدق می‌کند (مثلاً حلقه‌های شماره‌ی ۱۲ و ۳۳).

در صورتی که ماکریزم ولتاژ بین دو حلقه بیش از ۲۵ ولت باشد، باید بین طبقات عایق قرار داد. بین سیم‌های مجزا از یک دیگر - مثلاً سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه - نیز حتماً باید عایق قرار گیرد. در روی آخرین لایه نیز باید نوار عایق پیچیده شود و مشخصات ترانسفورماتور بر روی این لایه ثبت گردد.

برای استفاده از حداکثر فضای قرقره، سیم‌ها تا حد ممکن باید پهلوی یک دیگر پیچیده شوند و بین آن‌ها فضای خالی نباشد. چگالی جریان که برای ترانسفورماتورهای تا توان ۴ KVA انتخاب می‌شود، بین 2 A/mm^2 تا 4 A/mm^2 است.

سر سیم‌پیچ‌ها را باید به وسیله‌ی روکش‌های عایق (وارنیش یا ماکارونی) از سوراخ‌های قرقره خارج کرد تا بدين ترتیب سیم‌ها قطع (خصوصاً در سیم‌های نازک و لاشه‌های اول) یا زخمی شوند. یک طرف این روکش‌ها باید در داخل قرقره زیر سیم‌پیچ قرار گیرد و خوب محکم شود. علاوه بر این، بهتر است رنگ روکش‌ها نیز متفاوت باشد تا در ترانسفورماتورهای دارای چندین سیم‌پیچ، به راحتی بتوان سر هر سیم‌پیچ را مشخص کرد.

بعد از اتمام سیم‌پیچی یا تعمیر سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور باید آن‌ها را با ولتاژ‌های بالاتر از ولتاژ نامی خودشان برای کنترل و کسب اطمینان از سالم بودن عایق بین بدنه و سیم‌پیچ اولیه، بدنه و سیم‌پیچ ثانویه و هم‌چنین سیم‌پیچ اولیه و سیم‌پیچ ثانویه آزمایش

کرد. جدول ۱-۱ مقدار ولتاژ آزمایش را نشان می‌دهد.

۳-۱- قرقره‌ی ترانسفورماتور

برای حفاظت و نگهداری از سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور - خصوصاً در ترانسفورماتورهای کوچک - باید از قرقره استفاده کرد.

جنس قرقره باید از مواد عایق باشد. قرقره را معمولاً از کاغذ عایق سخت (برش‌مان)، فیبرهای استخوانی یا مواد ترمопلاستیک می‌سازند. قرقره‌هایی که از جنس ترمопلاستیک هستند معمولاً یک تکه ساخته می‌شوند ولی برای ساختن قرقره‌های دیگر باید آن‌ها را در چند قطعه ساخت و سپس بر روی یک دیگر سوار کرد.

بر روی دیوارهای قرقره باید سوراخ یا شکافی ایجاد کرد تا سر سیم‌پیچ‌ها از آن‌ها خارج شوند.

اندازه‌ی قرقره باید با اندازه‌ی ورقه‌های ترانسفورماتور متناسب باشد و سیم‌پیچ نیز طوری بر روی آن پیچیده شود که از لبه‌های قرقره مقداری پایین‌تر قرار گیرد تا هنگام جازدن ورقه‌های ترانسفورماتور، لایه‌ی رویی سیم‌پیچ صدمه نبیند.

اندازه‌ی قرقره‌های ترانسفورماتور نیز استاندارد شده است اما می‌توان در تمام موارد با توجه به نیاز، قرقره‌ی مناسب را طراحی کرد و ساخت.

جدول ۱-۱— ولتاژ آزمایش برای ترانسفورماتورهای کوچک

حافظت از نظر عایق برای درجات I و II	ولتاژ آزمایش عایق به مدت یک دقیقه برای ولتاژهای نامی :			
	۴۲۷	۲۵۰۷	۵۰۰۷	۱۰۰۰۷
سیم پیچ اولیه با بدنه	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۲۵۰۰	۳۰۰۰
سیم پیچ ثانویه با بدنه				
سیم پیچ ثانویه با سیم پیچ اولیه				
فقط برای حفاظت درجه I				
برای آزمایش مجدد با 8° درصد ولتاژ آزمایش، آزمایش شود.				
درجه I — ترانسفورماتورهای دارای سیم حفاظت				
درجه II — ترانسفورماتور ولتاژ کم				

فصل دوم

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱	۴	۵

محاسبه‌ی عملی ترانسفورماتور

هدف‌های رفتاری: از هنرجو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- سطح مقطع هسته‌ی ترانسفورماتور را محاسبه کند.
- ۲- تعداد دور اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور را محاسبه کند.
- ۳- قطر سیم لامپ برای سیم پیچ اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور را محاسبه کند.
- ۴- ورقه‌ی مناسب برای هسته‌ی ترانسفورماتور را انتخاب کند.
- ۵- قرقه‌ی مناسب برای ترانسفورماتور را انتخاب کند.

۲- محاسبه‌ی عملی ترانسفورماتورها

که جریان دو آمپر باید از آن عبور کند به شبکه‌ی 22° ولت وصل کنیم، باید از ترانسفورماتوری که در آن $U_1 = 22^{\circ}$ و $I_2 = 2A$ است، استفاده کنیم.
برای ساختن و پیچیدن یک ترانسفورماتور به معلومات زیر نیاز داریم که باید محاسبه یا طراحی شوند :

- ۱- محاسبه‌ی سطح مقطع هسته‌ی ترانسفورماتور.
- ۲- تعداد دور سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور.
- ۳- قطر سیم‌های لامپ برای سیم پیچ اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور.
- ۴- شماره‌ی استاندارد ورقه‌های ترانسفورماتور.
- ۵- ابعاد و اندازه‌های اجزای تشکیل دهنده‌ی قرقه‌ی ترانسفورماتور.

اگر نون به محاسبه‌ی عملی پارامترهای بالا می‌بردازیم.

برای محاسبه و طراحی ترانسفورماتور، به یک مجموعه معلومات اولیه نیازمندیم تا با استفاده از آن، پارامترهای مجھول را محاسبه کنیم و ترانسفورماتور را بسازیم. مشخصات معلوم، با توجه به موقعیت و مورد استفاده ترانسفورماتور به دست می‌آیند که برای یک ترانسفورماتور کوچک عبارت‌اند از :

- ۱- ولتاژ اولیه U_1 : ولتاژ منبع تغذیه (شبکه) است و هدف از ساختن ترانسفورماتور، تبدیل این ولتاژ به مقادیر کم تر یا بیشتر می‌باشد.
- ۲- ولتاژ ثانویه U_2 : ولتاژی است که هدف ما به دست آوردن آن است و مصرف کننده با این ولتاژ کار می‌کند.
- ۳- جریان ثانویه I_2 : جریانی است که از مصرف کننده مورد نظر عبور می‌کند.

برای مثال، اگر بخواهیم یک مصرف کننده‌ی ۱۲ ولت را

برای پیدا کردن مجموع آهن و عایق مورد نیاز S'_{Fe} می‌توان از فرمول زیر که در آن $95/85$ است، $K_{Fe} = 95/85$ است، استفاده کرد؛ بنابراین:

$$S'_{Fe} = \frac{S_{Fe}}{K_{Fe}}$$

یعنی، باید قرقه دارای سطح S'_{Fe} برای جازدن ورقه‌های ترانس باشد تا سطح آهن خالص برابر S_{Fe} شود. در محاسبه‌های معمولی می‌توان مقدار K_{Fe} را برابر با $9/10$ انتخاب کرد.

۱-۲-محاسبه‌ی تعداد دور اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور

برای تعیین تعداد دور سیم‌پیچ اولیه و ثانویه‌ی یک ترانسفورماتور می‌توان از روابط اصلی زیر استفاده کرد.

$$U_1 = 4/44 \times N_1 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f$$

$$U_2 = 4/44 \times N_2 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f$$

در این رابطه:

$$U_1 \text{ ولتاژ اولیه بر حسب ولت}$$

$$U_2 \text{ ولتاژ ثانویه بر حسب ولت}$$

$$N_1 \text{ تعداد دور اولیه}$$

$$N_2 \text{ تعداد دور ثانویه}$$

$$B_{Max} \text{ اندازه کسیون بر حسب تسلا (T)}$$

S_{Fe} سطح مقطع آهن خالص بر حسب متر مربع (m^2) فرکانس بر حسب هرتز (Hz) است.

اگر اندازه کسیون بر حسب گوس (G) و سطح مقطع آهن خالص بر حسب سانتی متر مربع باشد، چون $G = 10^4 T$ و $1 m^2 = 10^4 cm^2$ است، بنابراین می‌توان از روابط زیر استفاده کرد:

$$U_1 = 4/44 \times N_1 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f \times 10^{-4}$$

$$U_2 = 4/44 \times N_2 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f \times 10^{-4}$$

از رابطه‌ی بالا می‌توانیم تعداد دور برای اولیه و ثانویه را به دست آوریم.

$$N_1 = \frac{U_1 \times 10^4}{4/44 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f}$$

۱-۳-محاسبه‌ی سطح مقطع هسته‌ی ترانسفورماتور

برای محاسبه‌ی سطح مقطع هسته‌ی ترانسفورماتور می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

$$S_{Fe} = K \sqrt{P_{S_1}}$$

در این رابطه S سطح مقطع خالص هسته بر حسب سانتی متر مربع و P_{S_1} قدرت ظاهری اولیه‌ی ترانسفورماتور بر حسب ولت آمپر است. ضرب K به جنس هسته و نقطه‌ی کار ترانسفورماتور بستگی دارد و بین $1/8$ تا $1/2$ است. برای ترانسفورماتورهای کوچک کم قدرت می‌توان $K=1$ یا $K=0.9$ را انتخاب کرد. بهتر است برای ترانسفورماتورهای معمولی ضرب $K=1/2$ انتخاب شود.

قدرت اولیه به قدرت ثانویه P_{S_2} یعنی قدرت مورد نیاز بار بستگی دارد. در ترانسفورماتورهای ایده‌آل $P_1 = P_2$ است اما در ترانسفورماتورهای واقعی، به علت تلفات کلی ترانسفورماتور همیشه $P_{S_2} < P_{S_1}$ و بازده (راندمان) از یک کمتر است. عموماً قدرت ظاهری ترانسفورماتور بر حسب ولت آمپر (VA) برای طرف ثانویه مشخص می‌شود و می‌توان آن را از ضرب ولتاژ ثانویه در جریان ثانویه ($P_{S_2} = U_2 \times I_2 [VA]$) به دست آورد.

قدرت اولیه را می‌توان با در نظر گرفتن بازده

$$\frac{P_{S_2}}{P_{S_1}} = 0.95 \text{ ...} 0.75 \text{ از رابطه‌ی}$$

مقدار ضرب بهره. برای ترانسفورماتورها از قدرت ۲۵ تا ۳۵۰۰ ولت آمپر حدود $1/8$ تا $1/9$ و برای ترانسفورماتورهای از قدرت ۲۰ ولت آمپر تا ۱۲۵ ولت آمپر بین $1/8$ تا $1/9$ انتخاب می‌شود. حدود تقریبی ضرب بهره را برای قدرت‌های مختلف می‌توان از جداول مربوطه به دست آورد.

همان‌طور که قبله‌گفته‌یم، برای ایجاد سطح مقطع S ورقه‌های ترانسفورماتور را در داخل قرقه پهلوی یک‌دیگر قرار داد. واضح است که به علت وجود لایه‌های نازک عایق در روی ورقه‌ها، باید سطح مقطع بیشتری نسبت به سطح مقطع خالص در نظر گرفت.

به طوری که با کم شدن سطح اشغال شده توسط عایق‌های روی ورقه، باقی مانده برابر با سطح آهن خالص باشد.

می شود. چون ترانسفورماتور را بر مبنای ولتاژ شبکه و ولتاژ مصرف کننده طراحی می کنیم و می سازیم باید سعی شود ولتاژ خروجی در حالتی که جریان نامی از بار می گذرد، درست به اندازه‌ی ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده باشد. بنابراین، لازم است تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه را چنان انتخاب کنیم که ولتاژ ثانویه‌ی ترانسفورماتور در حالت بی‌باری، مقداری بیشتر از ولتاژ مورد نیاز بار باشد. در این صورت، هنگام وصل به بار، ولتاژ خروجی برابر ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده خواهد شد.

افت ولتاژ در ترانسفورماتور، تابعی از قدرت ترانسفورماتور است و مقدار آن در جدول ۱-۲ نسبت به تغییرات قدرت ترانسفورماتور بر حسب درصد (ΔU) - داده شده است، که می‌توان آن را به نسبت مساوی بین سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه تقسیم کرد.

جدول ۱-۲- تعیین درصد افت ولتاژ با توجه به قدرت ترانسفورماتور

قدرت P_2 VA.	درصد افت ولتاژ ΔU
۵	۲۰
۱۰	۱۷
۲۵	۱۵
۵۰	۱۲
۷۵	۱۰
۱۰۰	۹
۱۵۰	۸
۲۰۰	۷/۵
۳۰۰	۷
۴۰۰	۶/۵
۵۰۰	۶
۷۵۰	۵
۱۰۰۰	۴
۱۵۰۰	۳
۲۰۰۰	۲
۳۰۰۰	۱/۵

$$N_2 = \frac{U_2 \times 10^8}{4 / 44 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f}$$

برای محاسبه‌ی تعداد دورها، بهتر است ابتدا تعداد دوری را که برای یک ولت نیروی محرکه لازم است به دست آوریم و از روی آن تعداد دورهای N_1 و N_2 را حساب کنیم. بدین منظور، با قرار دادن $[V] = U$ در رابطه‌ی قبلی می‌توان دور بر ولت را حساب کرد.

$$n = \frac{10^8}{4 / 44 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f} \quad [\text{دور بر ولت}]$$

مقدار عددی اندازبیون مغناطیسی B_{Max} نیز به شدت میدان مغناطیسی و جنس ورقه‌ی ترانسفورماتور و آلیاژ آن‌ها بستگی دارد.

برای محاسبه‌ی ترانسفورماتورهایی که در آن‌ها از ورقه‌های معمولی ترانسفورماتور استفاده می‌شود، می‌توان $B_{Max} = 12000 \text{ G}$ را قرار داد.

برای فرکانس 50 Hz و $G = 12000 \text{ G}$ می‌توان رابطه‌ی دور بر ولت را به صورت ساده‌ی زیر خلاصه کرد.

$$n = \frac{10^8}{4 / 44 \times 12000 \times 50 \times S_{Fe}} = \frac{37 / 54}{S_{Fe}}$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، مقدار دور بر ولت تابعی از سطح مقطع خالص هسته است. برای سهولت محاسبه می‌توان در بعضی موارد از جداول و منحنی‌هایی که تغییرات دور بر ولت به ازای سطح مقطع آهن را شناس می‌دهند، استفاده کرد. در اینجا، اگر افت ولتاژ ایجاد شده توسط مقاومت‌های اهمی و القایی سیم پیچ اولیه و ثانویه را منظور نکنیم، می‌توانیم تعداد دور اولیه و ثانویه را از روابط زیر پیدا کنیم :

$$N_1 = n \times U_1$$

$$N_2 = n \times U_2$$

اما همان‌طور که می‌دانیم، چون سیم پیچ‌های ترانسفورماتور دارای مقاومت هستند، در اثر عبور جریان در هر یک از آن‌ها افت ولتاژی متناسب با مقدار جریان به وجود می‌آید که باعث کاهش نیروی محرکه‌ی القایی در اولیه (E_1 . U_1) و کاهش ولتاژ در ثانویه‌ی ترانسفورماتور—یعنی دوسره مصرف کننده (E_2 . U_2)—

در ترانسفورماتورها و موتورها نباید درجهٔ حرارت سیم‌پیچ از حد معینی تجاوز کند. خصوصاً سیم‌های مربوط به لایه‌های داخلی سیم‌پیچ که چون با هوای محیط در تماس نیستند، بیش‌تر گرم می‌شوند.

بنابراین، تراکم جریان در هادی‌های ترانسفورماتور نباید از حد معینی بیش‌تر شود. تراکم جریان را بسته به شرایط خنک شدن ترانسفورماتور و قدرت آن از ۱ تا ۴ آمپر بر میلی‌متر مربع انتخاب می‌کنند و آن را تراکم جریان مجاز می‌نامند. تراکم جریان مجاز برای ترانسفورماتورهای معمولی، در جدول ۲-۲ داده شده است.

جدول ۲-۲_چگالی جریان با توجه به قدرت ترانسفورماتور

$\frac{A}{mm^2}$	چگالی جریان	قدرت P_2 VA
۴		۵۰ تا ۵۰
۳/۵		۱۰۰ تا ۱۰۰
۳		۲۰۰ تا ۲۰۰
۲/۵		۵۰۰ تا ۵۰۰
۲		۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰
۱/۷۵		۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰
۱/۵		۳۰۰۰ تا ۳۰۰۰
۱		۴۰۰۰ تا ۴۰۰۰

با مشخص بودن قدرت ثانویهٔ ترانسفورماتور می‌توان تراکم جریان مجاز را به دست آورد و پس از آن، سطح مقطع سیم‌های مورد نظر را که باید جریان اولیه و ثانویه از آن‌ها عبور کند، از رابطه‌ی $I_2 = \frac{I_1}{J}$ و $A_2 = \frac{A_1}{J}$ پیدا کرد.

همان‌طور که گفته‌یم، جریان I_2 یکی از معلومات ماست و توسط بار مشخص می‌شود اما جریان I_1 را می‌توانیم از رابطه‌ی زیر حساب کنیم.

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1}$$

چون سیم‌های لاکی، با قطر (بدون لاک) مشخص

با مشخص کردن درصد افت ولتاژ، می‌توان تعداد دور لازم برای اولیه و ثانویه را به روش زیر حساب کرد.

$$N_1 = n(U_1 - U_1 \times \Delta U_1^-)$$

$$N_1 = n \times U_1(1 - \Delta U_1^-)$$

$$N_2 = n(U_2 + U_2 \times \Delta U_2^-)$$

$$N_2 = n \times U_2(1 + \Delta U_2^-)$$

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، تعداد دور مورد نیاز برای اولیه، کاهش و برای ثانویه، افزایش می‌باید.

در صورتی که قدرت ترانسفورماتور مورد نیاز در جدول نباشد، با در نظر گرفتن دو عدد قبل و بعد از آن در جدول و نوشتن یک تناسب، می‌توان درصد افت ولتاژ را با تقریب به دست آورد.

۳-۲_محاسبهٔ قطر سیم لاکی برای اولیه و ثانویه
قطر سیم‌پیچ ترانسفورماتور را باید طوری محاسبه کرد که توان تلف شدن در دو سیم‌پیچ – که به صورت حرارت در آن ظاهر می‌شود – به آن صدمه‌ای نرساند. علاوه بر این، افت ولتاژ نیز بیش از حد نباشد. برای انتخاب قطر سیم، لازم است ابتدا به بررسی تراکم جریان مجاز پردازیم.

اگر از دو سیم با سطح مقطع متفاوت، جریان مساوی عبور کند، تعداد الکترون‌هایی که از سطح مقطع هر کدام از سیم‌های در یک ثانیه عبور می‌کند، برابر است. بنابراین، حرکت الکترون‌ها در سیمی که سطح مقطع کم‌تری دارد، سریع‌تر از سیم دیگر است و این سیم گرم می‌شود.

شدت جریانی که از هر میلی‌متر مربع سطح مقطع سیم عبور می‌کند، تراکم جریان نامیده می‌شود و آن را با J نشان می‌دهند.

$$J = \frac{I}{A} : \frac{A}{mm^2}.$$

در این رابطه I جریان عبوری از سیم بر حسب آمپر و A سطح مقطع سیم بر حسب میلی‌متر مربع است. در دو سیم با سطح مقطع مساوی هر چه تراکم جریان (J) بیش‌تر باشد، گرمای ایجاد شده در سیم نیز بیش‌تر خواهد بود.

$$d_1 = 1/13 \sqrt{A_1}$$

به همین ترتیب، قطر سیم پیچ ثانویه نیز از رابطه‌ی

$$d_2 = 1/13 \sqrt{A_2}$$

به دست می‌آید. در صورت استاندارد نبودن قطرهای به دست آمده، با مراجعه به جدول ۲-۲ باید نزدیک ترین سیم استانداردی را که قطر آن از قطر سیم به دست آمده بیشتر است، انتخاب کرد.

می‌شوند، پس از به دست آوردن سطح مقطع سیم، با استفاده از جدول، قطر استاندارد شده‌ی آن را به دست می‌آوریم یا این که با توجه به گرد بودن سطح مقطع سیم، از رابطه‌ی $A = \frac{d^2}{4} \times \pi$. قطر (بدون لاک) را محاسبه می‌کنیم.


$$A_1 = \frac{d_1^2 \times \pi}{4}$$

$$d_1 = \sqrt{\frac{\pi}{4} \times A_1}$$

جدول ۳-۲- مشخصات سیم‌های لاکی

قطر سیم mm	قطر سیم با لاک mm	سطح مقطع سیم mm²	وزن سیم gr/m	مقاومت سیم .m	تعداد دور در Cm² هر
۰/۰۵	۰/۰۶۲	۰/۰۰۲۰	۰/۰۱۹	۸/۹۴	۲۰۰۰
۰/۰۶	۰/۰۷۵	۰/۰۰۲۸	۰/۰۲۷	۶/۲۱	۱۵۰۰
۰/۰۷	۰/۰۸۵	۰/۰۰۳۹	۰/۰۳۷	۴/۵۶	۱۱۰۰
۰/۰۸	۰/۰۹۵	۰/۰۰۵۰	۰/۰۴۸	۳/۴۹	۹۰۰
۰/۰۹	۰/۱۰۸	۰/۰۰۶۴	۰/۰۶۰	۲/۷۶	۷۰۰
۰/۱۰	۰/۱۱۵	۰/۰۰۷۹	۰/۰۷۴	۲/۲۳	۶۰۰
۰/۱۱	۰/۱۳	۰/۰۰۹۵	۰/۰۸۵	۱/۸۴	۵۰۰
۰/۱۲	۰/۱۴	۰/۰۱۱۵	۰/۱۰۵	۱/۵۵	۴۰۰
۰/۱۳	۰/۱۵	۰/۰۱۳۳	۰/۱۲۰	۱/۳۲	۳۶۰۰
۰/۱۴	۰/۱۶	۰/۰۱۵۴	۰/۱۴۳	۱/۱۴	۳۲۰۰
۰/۱۵	۰/۱۷	۰/۰۱۷۷	۰/۱۶۴	۰/۹۹	۲۸۰۰
۰/۱۶	۰/۱۸	۰/۰۲۱۱	۰/۱۸۶	۰/۸۷	۲۵۰۰
۰/۱۷	۰/۱۹	۰/۰۲۲۷	۰/۲۱۰	۰/۷۷۲	۲۲۵۰
۰/۱۸	۰/۲۰	۰/۰۲۵۴	۰/۲۲۵	۰/۶۸۹	۲۰۰۰
۰/۱۹	۰/۲۱	۰/۰۲۸۴	۰/۲۶۰	۰/۶۱۹	۱۸۰۰
۰/۲۰	۰/۲۲	۰/۰۳۱۴	۰/۲۸۹	۰/۵۵۷	۱۶۵۰
۰/۲۱	۰/۲۳	۰/۰۳۴۶	۰/۳۳۰	۰/۵۰۷	۱۵۰۰
۰/۲۲	۰/۲۴	۰/۰۳۸	۰/۳۵۰	۰/۴۶۰	۱۴۰۰
۰/۲۳	۰/۲۵	۰/۰۴۲	۰/۳۹۰	۰/۴۲۲	۱۳۰۰
۰/۲۴	۰/۲۶	۰/۰۴۵	۰/۴۲۵	۰/۳۸۸	۱۲۰۰
۰/۲۵	۰/۲۷	۰/۰۴۹	۰/۴۶۰	۰/۳۵۷	۱۱۰۰
۰/۲۶	۰/۲۸۵	۰/۰۵۳	۰/۴۹۵	۰/۳۳۰	۱۰۲۰

°/۲۷	°/۲۹۵	°/۰۵۷	°/۰۵۳۳	°/۳۰۶	۹۰°
°/۲۸	°/۳۰۵	°/۰۶۲	°/۰۵۷۱	°/۲۸۵	۸۷°
°/۲۹	°/۳۱۵	°/۰۶۶	°/۶۱۲	°/۲۶۶	۸۰°
°/۳۰	°/۳۳	°/۰۷۱	°/۶۴۵	°/۲۴۸	۷۷°
°/۳۲	°/۳۵	°/۰۸۰	°/۷۴۰	°/۲۱۸	۶۹°
°/۳۵	°/۳۸	°/۰۹۶	°/۸۹۰	°/۱۸۲۴	۵۸°
°/۳۷	°/۴۰	°/۱۰۸	°/۹۹۴	°/۱۶۳۲	۵۲°
°/۴۰	°/۴۳	°/۱۲۶	۱/۱۶۰	°/۱۳۹۶	۴۰°
°/۴۵	°/۴۸	°/۱۰۹	۱/۴۸۰	°/۱۱۰۳	۳۷°
°/۵۰	°/۵۴	°/۱۹۶	۱/۸۳۰	°/۰۸۹۴	۳۰°
°/۵۵	°/۵۹	°/۲۳۸	۲/۲۰۰	°/۰۷۳۸	۲۵°
°/۶۰	°/۶۴	°/۲۸۳	۲/۶۲	°/۰۶۲۱	۲۱°
°/۶۵	°/۶۹	°/۳۳۴	۲/۹۷	°/۰۵۲۶	۱۸°
°/۷۰	°/۷۴	°/۳۸۵	۳/۴۳	°/۰۴۵۵	۱۶°
°/۷۵	°/۷۹	°/۴۴۴	۳/۹۵	°/۰۳۹۵	۱۴°
°/۸۰	°/۸۴	°/۵۰۴	۴/۴۸	°/۰۲۴۸	۱۲°
°/۸۵	°/۸۹	°/۵۶۸	۵/۰۵	°/۰۳۰۹	۱۱°
°/۹۰	°/۹۴	°/۶۳۶	۵/۸۶	°/۰۲۷۵	۱۰°
°/۹۵	°/۹۹	°/۷۰۹	۶/۳۱	°/۰۲۴۷	۹°
۱/۰۰	۱/۰۶	°/۷۸۶	۷/۰۰	°/۰۲۲۳	۸۱
۱/۱۰	۱/۱۶	°/۹۰۰	۸/۴۶	°/۰۱۸۵	۷۵
۱/۲۰	۱/۲۶	۱/۱۳۱	۱۰/۰۹	°/۰۱۰۰	۵۶
۱/۳۰	۱/۳۶	۱/۳۲۷	۱۱/۸	°/۰۱۲۲	۴۸
۱/۴۰	۱/۴۶	۱/۵۳۹	۱۳/۷	°/۰۱۱۴۰	۴۰
۱/۵۰	۱/۵۶	۱/۷۷۰	۱۵/۷۵	°/۰۰۹۹	۳۳
۱/۶۰	۱/۶۶	۲/۰۱۱	۱۷/۹	°/۰۰۸۸	۲۵
۱/۷۰	۱/۷۶	۲/۲۷۰	۲۰/۲	°/۰۰۷۷	۲۰
۱/۸۰	۱/۸۶	۲/۵۴۵	۲۲/۶	°/۰۰۶۹	۱۷
۱/۹۰	۱/۹۶	۲/۸۳۵	۲۵/۲	°/۰۰۶۲	۱۰
۲	۲/۰۷	۳/۱۴۲	۲۸/۰۰	°/۰۰۵۶	۱۲
۲/۰	۲/۰۷	۴/۹۰۸	۴۳/۷	°/۰۰۳۶	۷
۳	۳/۰۸	۷/۰۷۰	۶۲/۹	°/۰۰۲۰	-

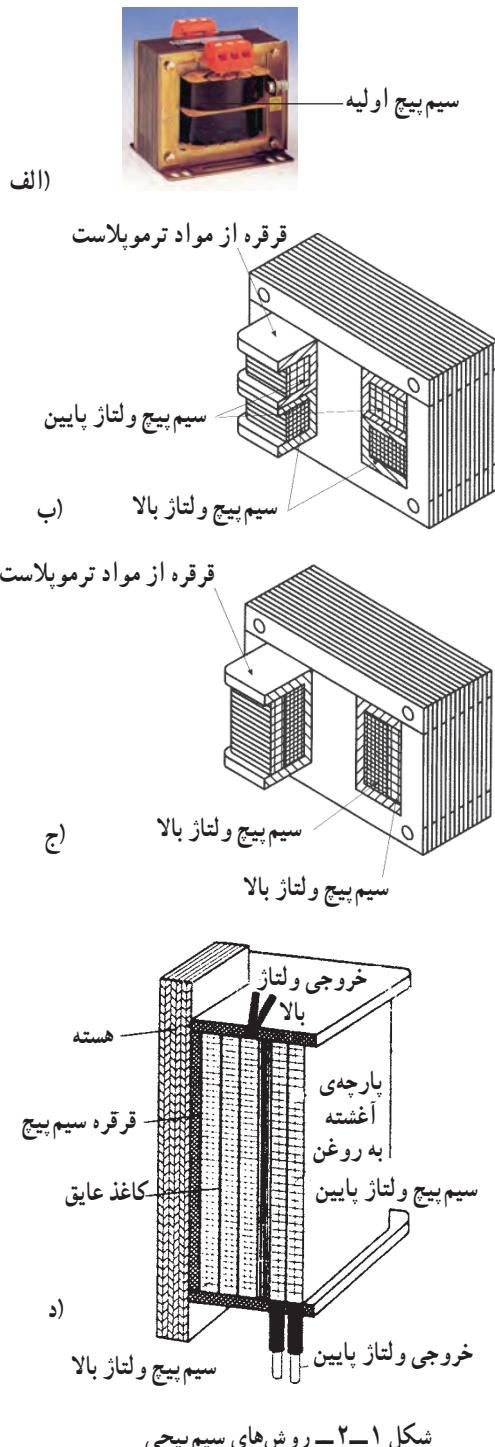

شکل ۲-۱ - روش های سیم پیچی

مربع را اشغال می کنند، به دست می آوریم.
واضح است که بین سیم ها نبایستی فضای خالی باشد. با
داشتن قطر سیم اولیه d از روی جدول، تعداد دوری را که در
یک سانتی متر مربع جای می گیرد $\#$ تعداد دور $!$ پیدا

در موقع اندازه گیری قطر سیم باید لاک روی آن را
به طوری که به خود سیم صدمه نرسد، پاک کرد. برای انجام
دادن این کار می توان لاک روی سیم را سوزاند یا آن را با
سمبادهی نرم از بین برد.

۴-۲- انتخاب ورقه های ترانسفورماتور مناسب

ورقه های استانداردی که در ترانسفورماتورهای کوچک
از آنها استفاده می شود، از نوع EI هستند.

در این ترانسفورماتورها، ابتدا سیم پیچ اولیه و ثانویه بر روی
یک قرقره پیچیده شده و سپس قرقره توسط ورقه های
ترانسفورماتور کاملاً پر می شود.

شکل ۲-۱ طریقه ای قرار گرفتن قرقره را بر روی هسته
نشان می دهد.

همان طور که می بینید، سیم پیچ اولیه، سیم پیچ ثانویه،
عایق های بین طبقات سیم پیچ و قرقره باید در فضای خالی ایجاد
شده بین بازده های ورقه ها (پنجره) قرار بگیرند. علاوه بر این،
فضای خالی کمی نیز از لبه ای قرقره تا آخرین لایه سیم پیچ
و وجود داشته باشد تا در هنگام جازدن ورقه ها سیم پیچ صدمه ای
نبیند.

در جدول های ۲-۴ و ۲-۵ اندازه های ورقه های
ترانسفورماتور برای نوع EI داده شده است. اگر به این سه
جدول توجه کنید، ملاحظه خواهید کرد که ورقه های مختلف
دارای پنجره های متفاوتی هستند. سطح پنجره ای ورق را می توان
از رابطه $e \times g$ به دست آورد که در آن e عرض و g طول
پنجره بر حسب میلی متر است. باید ورقه ای ترانسفورماتوری را
انتخاب کرد که این سطح از سطح مورد نیاز کوچک تر یا خیلی
بزرگ تر نباشد. همان طور که گفتم، سطح مورد نیاز نیز به سیم پیچ
اولیه و ثانویه، عایق بین آنها و ضخامت قرقره و در عین حال
طریقه ای پیچیدن سیم پیچ بستگی دارد.

برای محاسبه مساحت اشغال شده توسط سیم پیچ ها
می توان از جدول ۲-۳ استفاده کرد. در ستون اول جدول، قطر
سیم مورد نظر که قبل از محاسبه شده است، پیدا می کیم و در سطر
مربوط به آن، در ستون ششم تعداد سیم هایی را که یک سانتی متر

می کنیم و از تقسیم N_1 بر عدد به دست آمده، سطح مورد نیاز برای سیم پیچ اولیه (F_1) به دست می آید.

$$F_T = F + (-20 - 35)F$$

$$F_T = (1/25)F$$

پس از پیدا کردن سطح F_T ، ورق ترانسفورماتور را از روی جدول انتخاب می کنیم، به طوری که حداقل سطح پنجره‌ی آن برابر با F_T باشد؛ یعنی:

$$e \times g \% F_T$$

۲-۵ آماده کردن نهایی ترانسفورماتور


پس از ساختن قرقره باید سیم پیچ اولیه و ثانویه را روی آن پیچید. برای سیم پیچی می توان از دستگاههای اتوماتیک بویین پیچ استفاده کرد یا قرقره را با استفاده از دستگاههای ابتدایی و ساده که در کارگاه تهیه می شوند، با دست سیم پیچی نمود. در هر حال، برای نصب قرقره روی دستگاه باید از یک قالب مناسب با حجم داخل قرقره استفاده کرد. جنس این قالب معمولاً از چوب و شکل آن مکعب مستطیل است. اندازه‌های آن نیز در شکل ۲-۲ داده شده است.

برای سیم پیچ ثانویه نیز به همین ترتیب، با توجه به قطر d_2 سطح مورد نیاز F_2 به دست می آید. سطح مورد نیاز برای هر دو سیم پیچ F از جمع F_1 و F_2 نتیجه می شود.

$$F = F_1 + F_2$$

سطح لازم برای عایق‌های بین لایه‌های سیم پیچ و قرقره سیم پیچ، به قدرت ترانسفورماتور بستگی دارد. علاوه بر عایق، در هنگام پیچیدن سیم‌ها بر روی قرقره نیز مقداری فضای خالی مرده بین حلقه‌های سیم پیچ باقی می‌ماند.

هر چه سیم پیچی بر روی قرقره دقیق‌تر انجام گیرد، مقدار این فضای مرده نیز کمتر خواهد بود. در ترانسفورماتورهایی که توسط ماشین پیچیده می‌شوند، مقدار این فضا بسیار ناچیز است. در مجموع برای عایق و قرقره و فضای خالی بین سیم‌ها، می‌توان ۲۰ تا ۳۵ درصد سطح سیم‌ها را منظور کرد. برای ترانسفورماتورهای کوچک که توسط ماشین پیچیده می‌شوند، از ضریب تقریبی ۲۰ درصد استفاده می‌شود. بنابراین، سطح کل مورد

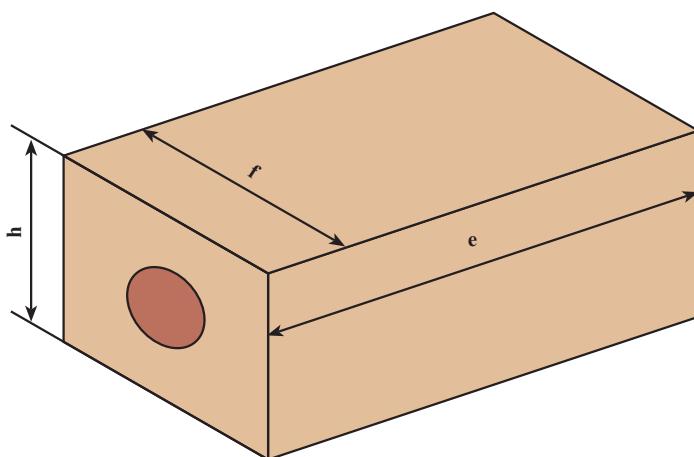

شکل ۲-۲ - قالب چوبی و سطح قرقره

پس از جا زدن قالب چوبی در داخل قرقره و بستن آن اولیه را شروع کنیم. سر سیم پیچ اولیه باید از پایین ترین سوراخ دیواره قرقره خارج شود. در صورتی که سیم خیلی نازک باشد، باید یک سیم

پس از جا زدن قالب چوبی در داخل قرقره و بستن آن بر روی دستگاه می‌توان سیم پیچی را شروع کرد. بهتر است ابتدا یک لایه عایق نازک بر روی قرقره پیچیم و سپس سیم پیچی

آمپر متر (معمولًاً میلی آمپر متر) به ولتاژ U_1 وصل می‌کنیم. جریانی که از آمپر متر عبور می‌کند، باید خیلی کم‌تر از جریان نامی باشد که مقدار آن در ترانسفورماتورها با قدرت‌های مختلف متفاوت است. در ترانسفورماتورهای کوچک جریان بی‌باری تقریباً ۱۰٪ درصد جریان نامی است.

اگر یک ولت‌متر نیز به ثانویه وصل شود، باید ولتاژی بیش از U_2 را نشان بدهد. چرا؟ برای درک بهتر مطالب گفته شده مثال زیر را توضیح می‌دهیم:

مثال: می‌خواهیم یک وسیله‌ی الکتریکی را که با ولتاژ ۱۲۵ ولت کار می‌کند و جریان نامی آن یک آمپر است با ولتاژ ۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز مورد استفاده قرار دهیم. ترانسفورماتور مورد نیاز را محاسبه کنید.

این مثال را به دو روش حل می‌کنیم.

روش اول: در اینجا محاسبه‌ی این ترانسفورماتور را در ده مرحله تشریح می‌کنیم. بهتر است هنرجویان نیز برای محاسبه‌ی یک ترانسفورماتور به همین ترتیب عمل کنند.

مرحله‌ی اول: مشخص کردن پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه‌ی ترانسفورماتور.

با دقت در پارامترهای مربوط به دستگاه الکتریکی، مشخصات مورد نیاز برای محاسبه‌ی ترانسفورماتور به دست می‌آید.

$$U_1 = 220^V$$

$$U_2 = 125^V$$

$$I_2 = 1 A$$

مرحله‌ی دوم: محاسبه‌ی قدرت اولیه.

قدرت اولیه‌ی ترانسفورماتور را با توجه به قدرت ثانویه و ضریب بهره‌ی آن به دست می‌آوریم.

قدرت ثانویه برابر است با:

$$P_{S_2} = U_2 \times I_2 = 125 \times 1 = 125 VA$$

ضریب بهره را برای این نوع ترانسفورماتور ۹۰٪ درصد انتخاب می‌کنیم؛ بنابراین، قدرت اولیه برابر می‌شود با:

$$P_{S_1} = \frac{P_{S_2}}{\eta} = \frac{125}{0.9} = 138.8 \text{ & } 140 VA$$

رشته‌ای عایق‌دار را به سر سیم لاکی لحیم کنیم و پس از عایق‌کردن قسمت لحیم شده، سیم رشته‌ای را از سوراخ دیواره قرقه خارج کنیم؛ به طوری که قسمت لحیم شده طوری در کف قرقه قرار بگیرد که سیم پیچ بر روی آن پیچیده شود و در اثر کشش، سیم لاکی پاره و قطع نشود. اگر سیم به اندازه‌ای ضخیم باشد که در برابر نیروی کششی پاره نشود، می‌توان برای آن از عایق‌های لوله‌ای استفاده کرد. به این ترتیب که عایق را در زیر سیم پیچ قرار می‌دهیم و سیم لاکی را با لوله‌ی عایق از سوراخ قرقه خارج می‌کنیم. پس از اتمام سیم پیچ اولیه، باید به همین روش انتهای سیم را پس از محکم کردن با سیم رشته‌ای یا با لوله‌ی عایق همان رنگ از قرقه خارج کرد.

برای شروع سیم پیچ دوم نیز باید به همین روش عمل کرد. توجه داشته باشید که حتماً بین طبقات سیم پیچ‌ها و بین سیم پیچ اولیه و ثانویه – مطابق توضیحاتی که قبلًاً داده شده است – کاغذ عایق قرار دهید.

بر روی آخرین طبقه‌ی سیم پیچ ثانویه نیز یک لایه کاغذ عایق ضخیم پیچیده می‌شود. پس از اتمام هر سیم پیچی، باید سیم پیچ‌ها را از نظر قطع شدگی یا اتصال دو سیم به یکدیگر، توسط اهم‌تر آزمایش کرده و پس از آن قرقه را توسط هسته‌ی مربوطه به ترتیبی که گفته شده پر کنیم.

پس از جا زدن کامل ورقه‌ها، باید هسته را مطابق روش‌هایی که در ابتدای این بحث توضیح داده شد، محکم کنیم و سر سیم پیچ‌ها را در ترمینالهایی که در روی قرقه یا هسته سوار شده‌اند، بیندیم.

در پایان کار نیز مجددًاً با اهم‌تر سرهای سیم پیچ اولیه و ثانویه را نسبت به هسته‌ی ترانسفورماتور برای تشخیص اتصال بدنه، آزمایش می‌کنیم. توجه داشته باشید هنگامی یک ترانسفورماتور از نظر عایقی صدرصد مورد اطمینان است که با ولتاژ‌های داده شده در جدول ۱-۱ آزمایش شود.

برای اطمینان از صحت کار یک ترانسفورماتور، می‌توان آن را مورد آزمایش بی‌باری قرار داد. برای این آزمایش، در حالتی که ثانویه‌ی ترانسفورماتور باز است، اولیه‌ی آن را با یک

افزایش $= 50 = (150 - 100)$ ولت آمپر به قدرت ترانسفورماتور،
به اندازه‌ی $= 1 = (9 - 8)$ درصد از افت ولتاژ آن کم می‌شود.
حال می‌توان گفت اگر $= 25 = (125 - 100)$ ولت آمپر به قدرت
افزوده شود، افت ولتاژ به اندازه‌ی $= 5 / 50$ درصد $\frac{25 \times 1}{50} \#$.

کاهش می‌یابد. بنابراین، درصد افت ولتاژ برای قدرت $125VA$
برابر با $= 8 / 5 = 0.8$ درصد می‌شود که از این مقدار با
توجه به مقاومت سیم پیچ‌ها به طور نسبی برای سیم پیچ اولیه حدود
 5 درصد و برای سیم پیچ ثانویه $\frac{3}{5}$ درصد منظور می‌کنیم *؛
بنابراین، تعداد دور اولیه از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.
 $N_1 = n \times U_1 (1 - \Delta U_{1-})$

$$N_1 = 2 / 64 \times 220 (1 - 0.8) = 551 / 76 \text{ & } 552$$

مرحله‌ی ششم: تعیین تعداد دور ثانویه.

همان‌طور که در محاسبه‌ی تعداد دور اولیه توضیح دادیم،
برای قسمت ثانویه، افت ولتاژ را برابر با $\frac{3}{5}$ درصد در نظر
می‌گیریم؛ بنابراین:

$$N_2 = n \times U_2 (1 + \Delta U_{2-})$$

$$N_2 = 2 / 64 \times 125 (1 + 0.3) = 341 / 55 \text{ & } 342$$

مرحله‌ی هفتم: محاسبه‌ی قطر اولیه.

برای محاسبه‌ی قطر سیم، ابتدا چگالی جریان را برای
این ترانسفورماتور از جدول ۲-۲ پیدا می‌کنیم. چگالی جریان
برای ترانسفورماتورهای از قدرت 100 تا 200 ولت آمپر برابر با
 $J = 2 \frac{A}{mm^2}$ به دست می‌آید. علاوه بر این، جریان اولیه نیز
مورد نیاز است که با داشتن قدرت و ولتاژ اولیه به راحتی می‌توان
آن را پیدا کرد.


$$I_1 = \frac{P_{S_1}}{U_1} = \frac{125VA}{220V} = 0.563A$$

اکنون قطر سیم اولیه را به راحتی به دست می‌آوریم.

$$d_1 = 1 / 13 \sqrt{\frac{I_1}{J}}$$

مرحله‌ی سوم: تعیین سطح مقطع هسته.
سطح مقطع واقعی هسته برابر است با :

$$S_{Fe} = 1 / 2 \sqrt{P_{S_1}} = 1 / 2 \sqrt{125} = 14 / 2 \text{ cm}^2$$

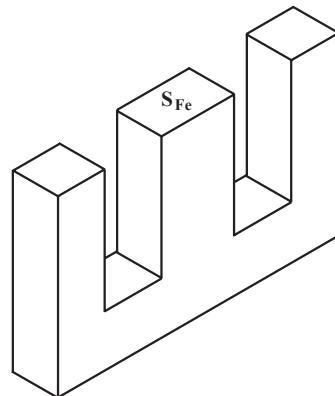

شکل ۲-۳

با انتخاب $K_{Fe} = 90$ سطح ورق‌های ترانسفورماتور
مورد نیاز به دست می‌آید.

$$S'_{Fe} = \frac{S_{Fe}}{K_{Fe}} = \frac{14/2}{90} = 15/77 \text{ cm}^2$$

مرحله‌ی چهارم: محاسبه‌ی دور بر ولت.

با انتخاب $G = 12000$ تعداد دوری را که برای یک
ولت نیروی محرکه لازم است، از رابطه‌ی زیر حساب می‌کنیم.

$$n = \frac{10^8}{4 / 44 \times B_{Max} \times f \times S}$$

$$n = \frac{10^8}{4 / 44 \times 12000 \times 50 \times 14/2} = \frac{37/54}{14/2}$$

$$\frac{\text{دور}}{2/64} = \frac{\text{ولت}}{1}$$

مرحله‌ی پنجم: تعیین تعداد دور اولیه.

برای تعیین تعداد دور اولیه، درصد افت ولتاژ را از جدول
۲-۱ به دست می‌آوریم. با مشاهده‌ی جدول متوجه می‌شویم که
برای $125VA$ ، درصد افت ولتاژ داده نشده است اما برای
 150 ولت آمپر مقدار افت ولتاژ 8 درصد و برای 100 ولت آمپر
مقدار افت ولتاژ برابر با 9 درصد است. در واقع، به ازای

*نسبت تقسیم درصد افت ولتاژ اختیاری است.

برای عایق‌های بین سیم‌پیچ‌ها و فضای مرده و ضخامت قرقه نیز ۳۵ درصد به سطح لازم جهت سیم‌پیچ اضافه می‌کنیم. در نتیجه، سطح کل لازم برابر می‌شود با :

$$F_T = (1/35) \times F$$

$$F_T = 1/35 \times ۳/۷۴ = ۵/۰۵ \text{ cm}^۲$$

پس از پیدا کردن سطح لازم، با توجه به جدول‌های ۲-۴ و ۲-۵ تزدیک‌ترین ورق استانداردی که سطح پنجره‌ی آن از F بیش‌تر باشد – یعنی، ورق EI78 که در آن $e = ۳۹ \text{ mm}$ و $g = ۱۳ \text{ mm}$ است – به دست می‌آید.

$$g \times e \% F_T$$


$$۳/۹ \times ۱/۳ = ۵/۰۷ . ۵/۰۵ \text{ cm}^۲$$

همان‌طور که می‌بینید، سطح پنجره‌ی ورق EI78 با سطح مورد نیاز تفاوت ناچیزی دارد. بنابراین، باید دقت کرد که در هنگام سیم‌پیچی فضای مرده ایجاد نشود.

مرحله‌ی دهم: انتخاب قرقه‌ی مناسب.

قرقه‌ی مناسب EI78 را انتخاب می‌کنیم.

قالب چوبی برای بستن قرقه به دستگاه بوبین پیچ باشد. به شکل مکعب مستطیل با مقاطع ۶۰×۲۶ و طول ۳۹ میلی‌متر باشد.

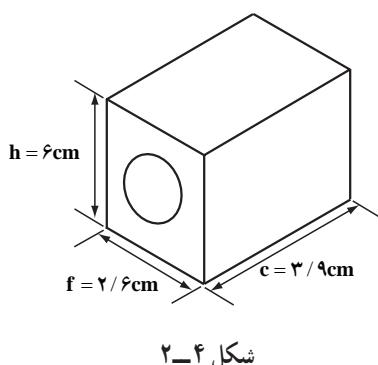

جدول‌های ۲-۴ و ۲-۵ اندازه‌ی ورق‌های ترانسفورماتور با قطع EI بر حسب mm را نشان می‌دهند.

$$d_1 = 1/13 \sqrt{\frac{۵۱}{۶۳}} = ۰/۵۱ \text{ mm} \quad \text{میلی‌متر}$$

چون سیم با قطر $۰/۵۱$ میلی‌متر وجود ندارد، از روی جدول ۲-۳ تزدیک‌ترین عدد استاندارد بزرگ‌تر از آن – یعنی $d = ۰/۵۵$ – را انتخاب می‌کنیم.

مرحله‌ی هشتم: محاسبه‌ی قطر سیم ثانویه.

با داشتن چگالی جریان $\frac{A}{\text{mm}^۲} = ۳ \text{ J}$ و جریان ثانویه

$$I_2 = ۱\text{A} \text{، قطر سیم ثانویه را محاسبه می‌کنیم.}$$

$$d_2 = 1/13 \sqrt{\frac{I_2}{J}}$$

$$d_2 = 1/13 \sqrt{\frac{۱}{۳}} = ۰/۶۵ \text{ mm}$$

این سیم استاندارد و موجود است.

مرحله‌ی نهم: انتخاب ورق استاندارد شده برای ترانسفورماتور.

برای انتخاب ورق ابتدا باید سطح پنجره‌ی مورد نیاز را به دست آوریم. در این ترانسفورماتور باید برای اولیه ۵۵۲ دور سیم با قطر $۰/۵$ میلی‌متر و برای ثانویه ۳۴۲ دور سیم با قطر $۰/۶۵$ میلی‌متر پیچیده شود. از جدول ۲-۳ برای قطر اولیه $d_1 = ۰/۵$ ، عدد دور $\frac{۵۵۲}{۳۰} = ۱۸$ و برای قطر ثانویه $d_2 = ۰/۶۵$ ، عدد دور $\frac{۳۴۲}{۱۸} = ۱۸$ بدست می‌آید.

بنابراین :

$$F_1 = \frac{۵۵۲}{۳۰} = ۱/۸۴ \text{ cm}^۲$$


و

$$F_2 = \frac{۳۴۲}{۱۸} = ۱/۹ \text{ cm}^۲$$

می‌شود. سطح اشغال شده توسط دو سیم‌پیچ برابر است با :

$$F = F_1 + F_2$$

$$F = ۱/۸۴ + ۱/۹ = ۳/۷۴ \text{ cm}^۲$$

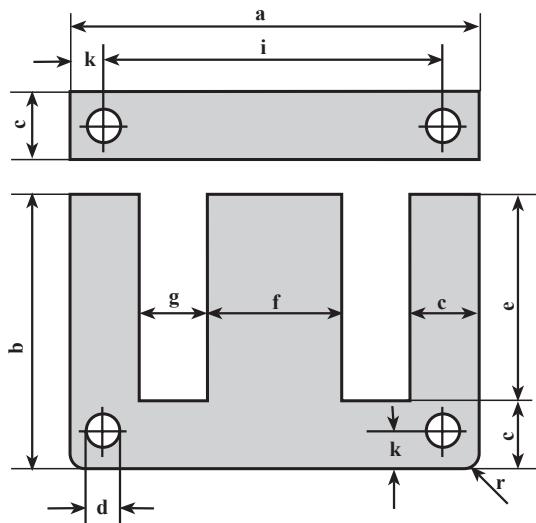

بر حسب mm EI

— ضخامت استاندارد ورقهای h

— طول متوسط خطوط قوا L_E

— ضخامت هر ورق S

جدول ۲-۴— برای ورقهای ترانسفورماتور با مشخصات e و g = ۲c (مقادیر بر حسب mm)

	EI ۳۰	EI ۳۶	EI ۴۲	EI ۴۸	EI ۵۴	EI ۶۰	EI ۶۶	EI ۷۵	EI ۷۸	EI ۸۴a	EI ۸۴b	EI ۹۶	EI ۱۰۵	EI ۱۲۰	EI ۱۳۵	EI ۱۵۰
a	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	۶۰	۶۶	۷۵	۷۸	۸۴	۸۴	۹۶	۱۰۵	۱۲۰	۱۳۵	۱۵۰
b	۲۰	۲۴	۲۸	۳۲	۳۶	۴۰	۴۴	۵۰	۵۲	۵۶	۵۶	۶۴	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰
c	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲/۵	۱۳	۱۴	۱۴	۱۶	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵
d	—	—	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۵/۵	۵/۵	۶/۸	۷/۸
e	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷	۳۰	۳۳	۳۷/۵	۳۹	۴۲	۴۲	۴۸	۵۲/۵	۶۰	۶۷/۵	۷۵
f	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۵	۲۶	۲۸	۲۸	۳۲	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰
g	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲/۵	۱۳	۱۴	۱۴	۱۶	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵
h	۱۰/۵	۱۲/۵	۱۴/۸	۱۶/۸	۱۸/۸	۲۱	۲۳	۲۶	۲۷/۵	۲۹/۵	۴۲/۵	۳۳/۵	۳۷	۴۱/۷	۴۷/۷	۵۱/۷
i	—	—	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۲/۵	۶۵	۷۰	۷۰	۸۰	۸۷/۵	۱۰۰	۱۱۲/۵	۱۲۵
k	—	—	۳/۵	۴	۴/۵	۵	۵/۵	۶/۲۵	۶/۵	۷	۷	۸	۹	۱۰	۱۱/۲۵	۱۲/۵
L _E	۶۰	۷۲	۸۴	۹۶	۱۰۸	۱۲۰	۱۳۲	۱۵۰	۱۵۶	۱۶۸	۱۶۸	۱۹۲	۲۱۵	۲۴۰	۲۷۰	۳۰۰
r	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵	۶	۶
s	۰/۵	۰/۱								۰/۵	۰/۳۵					

جدول ۵-۲- برای ورقهای ترانسفورماتور با مشخصات e و g (مقادیر بر حسب mm)

	EI ۹۲a	EI ۹۲b	EI ۱۰۶a	EI ۱۰۶b	EI ۱۳۰a	EI ۱۳۰b	EI ۱۵۰a	EI ۱۵۰b	EI ۱۷۰a					
a	۹۲	۹۲	۱۰۶	۱۰۶	۱۳۰	۱۳۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۷۰					
b	۶۲/۵	۶۲/۵	۷۰/۵	۷۰/۵	۸۷/۵	۸۷/۵	۱۰۰	۱۰	۱۱۴					
c	۱۱/۵	۱۱/۵	۱۴/۵	۱۴/۵	۱۷/۵	۱۷/۵	۲۰	۲۰	۲۸					
d	۴/۵	۴/۵	۵/۵	۵/۵	۶/۸	۶/۸	۷/۸	۷/۸						
e	۵۱	۵۱	۵۶	۵۶	۷۰	۷۰	۸۰	۸۰	۸۵					
f	۲۳	۲۳	۲۹	۲۹	۳۵	۳۵	۴۰	۴۰	۵۷					
g	۲۳	۲۳	۲۴	۲۴	۳۰	۳۰	۳۵	۳۵	۲۸/۵					
h	۲۴/۵	۳۳/۵	۳۳/۵	۴۶/۵	۳۷/۷	۴۷/۷	۴۱/۷	۵۱/۷						
i	۸۲	۸۲	۹۴	۹۴	۱۱۵	۱۱۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۴۲					
k	۵	۵	۶	۶	۷/۵	۷/۵	۷/۵	۷/۵	۱۴					
L_E	۱۹۴	۱۹۴	۲۱۸	۲۱۸	۲۷۰	۲۷۰	۳۱۰	۳۱۰						
r	۵	۴	۵	۵	۶	۶	۶	۶	۶					
s									۰/۵	۰/۵	یا			

ترانسفورماتور S'_{Fe} ، از جدول EI ورق استاندارد را به دست می آوریم.

در این جدول ارتفاع استاندارد ورقهای که باید روی هم قرار بگیرند، در ردیف h داده شده است.

با جستجو در جدول، ورقی را انتخاب می کنیم که حاصل ضرب $h \times f$ آن با S'_{Fe} مساوی یا کمی بیشتر باشد. برای مثال مورد نظر از جدول EI ۲-۵ ورق $25 \times 130 = 3250$ mm انتخاب می شود. برای این ورق $h = 35$ میلی متر و دو ارتفاع $f = 37/7$ و $h = 47/7$ میلی متر استاندارد است که ما باید میلی متر را انتخاب کنیم.

$f \times h = 3/5 \times 4/77 = 16/77 \text{ cm}^2$. $15/77 \text{ cm}^2$ به علاوه، در همین جدول، برای ورق $20 \times 120 = 2400$ mm میلی متر و $h = 42$ میلی متر داده شده که $4/0 \times 4/2 = 16/8 \text{ cm}^2$. $15/77 \text{ cm}^2$ است. پس از مقایسه این دو، باید ورقی ترانسفورماتور 20×120 را که اقتصادی تر است انتخاب کنیم.

سطح آهن خالص این ورقه برابر است با :

روش دوم: اگر به قرقهای که به روش اول طراحی شده است دقیق کنید، ملاحظه خواهید کرد که سطح آهن داخل قرقه مستطیلی است با ابعاد 26×60 میلی متر و ارتفاع $h = 60$ میلی متر که استاندارد نیست و باعث می شود که ترانسفورماتور تمام شده از نظر اندازه های خارجی مناسب نباشد.

روش دوم استفاده از ارتفاع استاندارد برای ورقهای ترانسفورماتور است. مثال قبلی را با این روش در یازده مرحله حل می کنیم.

مرحله ای اول: مشخص کردن پارامترهای مورد نیاز، مطابق روش قبل است.

مرحله ای دوم: قدرت اولیه نیز به روش قبلی برابر با $P_{S_1} = 140 \text{ VA}$ می شود.

مرحله ای سوم: سطح مقطع آهن خالص نیز برابر با $S_{Fe} = 1/2\sqrt{P_1} = 14/2 \text{ cm}^2$ و سطح ورقهای ترانسفورماتور مورد نیاز برابر با $S'_{Fe} = 15/77 \text{ cm}^2 = 14/2 \text{ cm}^2$ است.

مرحله ای چهارم: انتخاب نوع ورق ترانسفورماتور. در این مرحله، با توجه به سطح مقطع مورد نیاز ورقهای

$$F_2 = \frac{321}{21} = 1/53 \text{ cm}^2$$

$$F = F_1 + F_2 = 1/73 + 1/53 = 3/26 \text{ cm}^2$$

$$F_T = 1/35 \times 3/26 = 4/4 \text{ cm}^2$$

سطح مورد نیاز برابر با $4/4$ سانتی متر مربع است. ورق

EI_{120} پنجره‌ای به ابعاد $e=2$ و $g=6$ سانتی متر دارد.
بنابراین، سطح آن $12 \times 2 = 24$ سانتی متر مربع می‌شود که از سطح
موردنیاز خیلی بیشتر است و فضای خالی زیادی باقی می‌ماند.
بنابراین، نتیجه می‌گیریم که استفاده از این ورق حجم آهن به کار
رفته و حجم ترانسفورماتور را افزایش می‌دهد.

همان‌طور که گفتیم، برای محاسبه‌ی سطح مقطع آهن
خالص ضریب $K=1/2$ – یعنی بیشترین مقدار – را انتخاب
کردیم. در نتیجه، سطح آهن خالص زیاد و دور برولت کم شد.
اگر برای K عدد کمتری – مثلاً یک – را انتخاب کنیم سطح آهن
خالص کمتر و دور برولت بیشتر می‌شود و ورق کوچک‌تری به
کار خواهد رفت (مثالاً $8/8$). EI_{120} .

مرحله‌ی یازدهم: طراحی قرقه‌ی ترانسفورماتور یا
انتخاب قرقه‌ی مناسب.
قرقه‌ی این ترانسفورماتور نیز به همان روش‌های قبلی
طراحی می‌شود.

مقایسه روش اول و دوم: با توجه به مثال‌های گفته شده، در روش اول مقدار سیم مصرفی نسبت به روش دوم بیشتر (به دلیل زیاد شدن عدد دور برولت و هم‌چنین بزرگ شدن طول متوسط یک حلقه) و مقدار آهن مصرفی کمتر می‌شود.
در صورتی که استفاده از هسته‌ی استاندارد الزامی نباشد، پس از بررسی باید روشی را که اقتصادی‌تر باشد، انتخاب کنیم.

$$S_{Fe} = S'_{Fe} \times K_{Fe} = 16/8 \times 0/9 = 15/12 \text{ cm}^2$$

مرحله‌ی پنجم: محاسبه‌ی دور برولت.

$$n = \frac{37/54}{S_{Fe}} = \frac{37/54}{15/12} = 2/48 \frac{\text{دور}}{\text{ولت}}$$

مرحله‌ی ششم: تعیین تعداد دور اولیه.

افت ولتاژ را مطابق مطالعه گفته شده در روش اول، برای اولیه ۵ درصد انتخاب می‌کنیم؛ بنابراین :

$$N_1 = n \times U_1 (1 - \Delta U_{1-})$$

$$\text{دور } N_1 = 2/48 \times 220 (1 - 0/05) = 518/3.$$

مرحله‌ی هفتم: تعیین تعداد دور ثانویه.

درصد افت ولتاژ برای ثانویه – همان‌طور که گفته شد –

۳/۵ درصد منظور می‌شود.

$$N_2 = n \times U_2 (1 + \Delta U_{2-})$$

$$\text{دور } N_2 = 2/48 \times 125 (1 + 0/035) = 320/85.$$

مرحله‌ی هشتم: محاسبه‌ی قطر سیم اولیه.

مطابق روش اول و با انتخاب $\frac{A}{mm^2} = 3$ قطر سیم

اولیه برابر $5/0 = d_1$ می‌شود.

مرحله‌ی نهم: محاسبه‌ی قطر سیم ثانویه.

قطر سیم ثانویه نیز برابر با $6/0 = d_2$ می‌شود.

مرحله‌ی دهم: بررسی مجدد اندازه‌ی پنجره‌ی قرقه.

در این مرحله، باید پنجره‌ی ورق انتخاب شده (EI_{120}) را بررسی کنیم و ببینیم که گنجایش سیم‌های اولیه و ثانویه و عایق‌ها را دارد یا نه. شیوه‌ی بررسی را در روش اول تشریح کرده‌ایم. در اینجا نتیجه‌ی محاسبات را توضیح می‌دهیم.

$$F_1 = \frac{518}{300} = 1/73 \text{ cm}^2$$

فصل سوم

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱	۱۱	۱۲



سیم پیچی ترانسفورماتور با استفاده از جدول ها و منحنی ها

هدفهای رفتاری: از هنرجو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- تعداد دور اولیه و ثانویه‌ی یک ترانسفورماتور را با استفاده از جدول محاسبه کند.
- ۲- با استفاده از منحنی، سطح مقطع آهن موردنیاز را به دست آورد.
- ۳- با استفاده از منحنی، قطر سیم موردنیاز را به دست آورد.
- ۴- ترانسفورماتور یک فاز را براساس نیاز بازار سیم پیچی و آزمایش کند.

۳- سیم پیچی ترانسفورماتور با استفاده از جدول ها و منحنی ها

در شکل ۳-۱ نیز همه‌ی مشخصات ورق ترانسفورماتور و قرقره که در این جدول به کار رفته، آمده است.

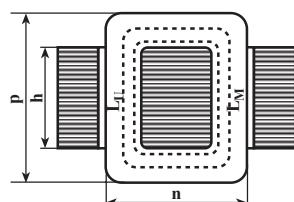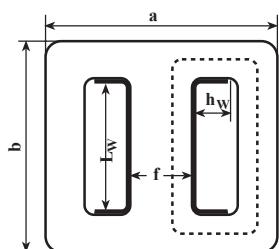

شکل ۳-۱- اندازه‌های
ترانسفورماتور برای جدول ۳-۱

برای مثال، اگر بخواهیم یک ترانسفورماتور کوچک با قدرت ۱۲۵ ولت آمپر، ولتاژ اولیه‌ی 220° ولت و ولتاژ ثانویه‌ی 4° ولت را محاسبه کنیم، از روی جدول ۳-۱ در ستون مریبوط به عدد $125VA$ ، تعداد دور بر ولت $3/98$ و درصد افت ولتاژ در بار کامل $7/5$ درصد بدست می‌آید که $4/5$ درصد را برای اولیه و 3 درصد برای سیم پیچ ثانویه درنظر می‌گیریم.

در بحث‌های قبلی، روش محاسبه‌ی یک ترانسفورماتور را با استفاده از روابط و فرمول‌ها بیان کردیم. در این جا می‌خواهیم با استفاده از جدول‌ها و منحنی‌ها، یک ترانسفورماتور را طراحی کنیم.

استفاده از این جداول و منحنی‌ها، برای ولتاژ و قدرت‌های متداول باعث صرفجوبی در وقت می‌شود. این جداول و منحنی‌ها را می‌توان در نمونه‌های مختلفی تهیه و از آن‌ها استفاده کرد. البته ممکن است بعضی از این جداول یا منحنی‌ها با یکدیگر هماهنگ نباشند. برای مثال، سطح مقطع هسته در دو جدول مختلف، متفاوت باشد که این مسئله به دلیل تفاوتی است که در ضرایب محاسبه وجود داشته است ولی در هر حال نتیجه‌ی عمل یکسان خواهد بود؛ زیرا مثلاً با زیاد شدن مقداری به سطح هسته‌ی آهن، تعداد دور بر ولت کم می‌شود و نتیجه را ثابت نگه می‌دارد.

در اینجا چند نمونه محاسبه‌ی ترانسفورماتور توسط منحنی یا جدول آمده است.

در جدول ۳-۱ کلیه‌ی محاسبات و مشخصات مهم ترانسفورماتورهایی که دارای قدرت متداول تا $3500VA$ هستند، داده شده است.

جدول ۱-۳-مشخصات ترانسفورماتورهای از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰ VA

اندازه‌های مختلف ورق	b	۵۵	۷۴	۸۸	۱۰۵	۱۲۰	۱۴۰	۱۸۰	۲۰۹	۳۰۰
و فرود مطابق شکل	a	۵۰	۶۲	۱۰۵	۱۲۰	۱۵۰	۱۹۰	۲۹۱	۲۹۱	۳۰۰
—	h	۲۱/۷	۳۳/۵	۴۷/۷	۵۱/۷	۶۱/۷	۷۶/۷	۹۴/۷	۹۴/۷	۷۹/۷
—	f	۱۷	۲۲	۲۹	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۰	۸۰
n	۵۱/۵	۶۲/۵	۷۵/۵	۹۲	۱۰۵	۱۱۵	۱۲۲	۱۳۶	۱۵۹	۲۱۷
p	۶۲	۸۴	۸۸	۱۰۵	۱۱۵	۱۲۲	۱۳۲	۱۴۲	۱۶۷	۲۳۵
P _r	VA	۲۵	۹۵	۱۲۵	۲۵۰	۳۲۰	۳۷۰	۴۵۰	۵۵۰	۷۵۰
قدرت ثانویه	mm	۳۳/۵	۴۴	۴۹	۵۰/۵	۶۰	۷۱	۸۰	۹۰	۱۷۵
طول مؤثر فروده	mm	۱۶	۲۱	۲۱	۲۱/۹	۲۰/۱۸	۲۰/۱۸	۲۰/۲۵	۲۰/۳۴	۲۰/۷
ارتفاع سیم پیچ	m	۰/۰۸۹	۰/۰۸۴	۰/۰۸۵	۰/۰۸۵	۰/۰۸۷	۰/۰۸۷	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵
محیط سیم پیچ زبری	L _u	—	—	—	—	—	—	۰/۰۲۷۲	۰/۰۲۷۲	۰/۰۲۷۲
محیط متوسط سیم پیچ	L _m	—	—	—	—	—	—	۰/۰۳۲۲	۰/۰۳۲۲	۰/۰۳۲۲
محیط متوسط سیم پیچ	m	—	—	—	—	—	—	۰/۰۳۶	۰/۰۳۶	۰/۰۳۶
طول مؤثر خطوط قوا	cm	۱۲/۶	۱۹/۴	۲۲	۲۷	۳۲	۳۷	۴۰	۴۴	۷۶
سطح مقطع آهن	cm ^۲	۲/۳۳	۷/۸۷	۱۱/۸۵	۱۵	۱۸/۵	۲۲/۲	۲۷	۳۱/۱	۴۷/۳
وزن آهن	kg	۰/۳۴۷	۰/۹۸	۱/۴۱۹	۲/۳۵	۳/۰/۱	۴/۹۹	۵/۲۱	۷/۳	۸/۳۵
تعداد ورق آهن (ضخامت ۰/۵)	—	۳۹	۶۰	۶۸	۸۵	۹۷	۱۲۲	۱۱۲	۱۱۸	۱۴۵
تعداد ورق آهن (ضخامت ۰/۳۵)	—	۵۸	۸۵	۹۷	۱۲۲	۱۰/۷	۱۳۲	۱۵۰	۱۲۶	۱۲۶
تلفات آهنی (ضخامت ۰/۵)	W	۱/۳۵	۳/۸	۵/۵	۱۰/۰/۲۳	۱۲/۹	۱۵/۰/۲۲	۱۸/۰/۸۵	۲۱/۰/۶	۱۴۵
تلفات آهنی (ضخامت ۰/۳۵)	W	—	—	—	—	—	—	—	۱۱۷	۱۱۷
تلفات آهنی (ضخامت ۰/۳۵)	V / Wdg.	—	—	—	—	—	—	—	۱۶۷	۱۶۷
ولت بر دور	V / Wdg.	۰/۰۹۶	۰/۰۹۹	۰/۰۹۹	۰/۰۹۵	۰/۰۹۵	۰/۰۹۷	۰/۰۹۷	۰/۰۹۷	۰/۰۹۷
دور برولت	Wdg./V	۱۰/۴۲	۵/۰/۲	۳/۰/۹۸	۲/۰/۴۶	۲/۰/۴۶	۲/۰/۱۷	۲/۰/۱۲	۲/۰/۱۲	۲/۰/۱۲
حداکثر تراکم جریان	A / mm ^۲	۲/۹	۲/۹۵	۲/۰/۰۵	۲/۰/۰۵	۲/۰/۰۵	۲/۰/۰۵	۲/۰/۰۵	۲/۰/۰۵	۲/۰/۰۵
درصد افت ولتاژ در پارامتر کرمیم	-	۱۵	۹	۷/۵	۶	۵	۴	۳	۲	۱
درصد جذب بازی نسبت به جریان نامی	-	۲۲	۱۶	۱۰/۵	۱۲	۱۳/۱	۱۴/۱	۱۴/۱	۱۴/۱	۱۴/۱
درصد ضرب بند	-	۸۲/۶	۸۸/۸	۸۹/۶	۹۱	۹۲	۹۱/۴	۹۲/۸	۹۳/۷	۹۴/۷
ضریب قدرت اولیه cos φ	-	۰/۹۷	۰/۹۷۹	۰/۹۹۹	۰/۹۹۱	۰/۹۹۲	۰/۹۹۲	۰/۹۹۲	۰/۹۹۲	۰/۹۹۲
تلفات مسی	W	۳/۵	۸	۹	۱۰/۵	۱۲/۸	۱۷/۵	۲۰/۶	۲۱	۲۷
وزن مس	kg	۰/۲۲	۰/۵۹	۱/۷	۲/۰/۰	۲/۰/۰	۲/۰/۰	۲/۰/۰	۱/۱/۰	۱/۰/۰
سطح مقطع کی سیم پیچ مسی	mm ^۲	۱۷۵	۲۵۲	۳۸۵	۷۸	۸۲۱	۱۰/۰/۲۷	۱۰/۰/۲۰	۱۰/۰/۲۰	۱۰/۰/۲۰
فضای قابل استفاده قوره	-	۳۹	۲۷	۲۷/۵	۴۵/۲	۴۷/۸	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰

در نتیجه :

$$N_1 = U_1 \times n(1 - \Delta U_{1-})$$

$$\text{دور } ۲۲۰ \times ۳/۹۸(1 - ۰/۰۴۵) \& ۸۴$$

$$N_2 = n \times U_2(1 + \Delta U_{2-})$$

$$\text{دور } ۳/۹۸ \times ۴(1 + ۰/۰۳)$$

اندازه های لازم دیگر برای هسته و ساختن قرقه نیز در همین جدول آمده است.

علاوه بر جدول ۳-۱ از منحنی های شماره های ۳-۲ و ۳-۳ نیز می توان برای طراحی یک ترانسفورماتور استفاده کرد. این منحنی ها بر مبنای محاسبات ذکر شده طوری طراحی شده اند که محاسبه های یک ترانسفورماتور در فرکانس ۵۰ هرتز و دو نوع اندوکسیون ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ گوس به راحتی امکان پذیر باشد. در عمل می توان از اندوکسیون ۱۲۰۰ گوس استفاده کرد. در این محاسبات، ۲/۵ آمپر بر میلی متر مربع برای

سیم مسی در نظر گرفته شده است.

روش استفاده از این منحنی ها را با ذکر یک مثال روشن می کنیم.

مثال: مطلوب است محاسبه های ترانسفورماتوری که در آن سیم پیچ اولیه به ولتاژ ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز وصل شود و ثانویه ای آن ولتاژی برابر با ۲۵۰ ولت با جریانی برابر ۶ میلی آمپر و همچنانی ولتاژ دیگر ۶/۳ ولت با جریان ۱/۲ آمپر بدهد.

راه حل: برای محاسبه های این ترانسفورماتور، ابتدا باید قدرت ثانویه را بدست آوریم.

$$P_{S_2} = ۲۵۰ \times \frac{۶}{۱۰۰} + ۶/۳ \times ۱/۲ = ۲۲/۵۶ VA$$


در منحنی شماره های ۳-۱ و ۳-۲ قدرت ثانویه ای بدست آمده را پیدا کرده و آن را در روی خط عمود دنبال می کنیم تا خط مورب جدول را قطع کند. در سمت چپ محل قطع شده، حداقل مقدار سطح مقطع آهن لازم داده شده است.

دور بر ولت

$$B = ۱۰۰۰ G \quad B = ۱۲۰۰ G$$

ثانویه اولیه ثانویه اولیه

قدرت ثانویه بر حسب VA

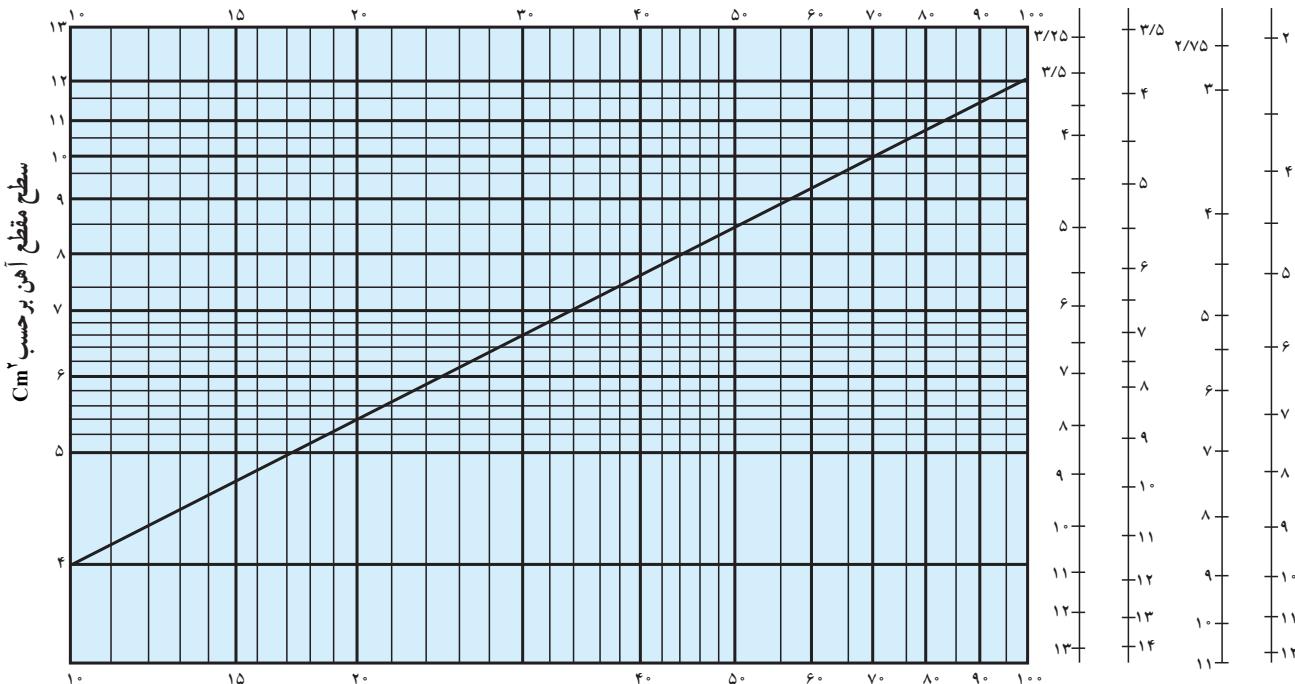

منحنی ۳-۱ - سطح مقطع آهن به نسبت توان

و ثانویه، در محاسبه‌ی دور برولت منظور شده است و مانند محاسبه‌های قبلی به پیدا کردن مجدد آن‌ها نیاز نیست. بنابراین، دور اولیه برابر است با :

$$\text{دور} = 5 / 8 \times 220 = 1276$$

برای تعداد دورهای ثانویه نیز از دو سیم پیچ مجزا استفاده می‌کنیم که تعداد دور آن‌ها برابر است با :

$$\text{دور} = 6 / 3 \times 6 / 5 = 41$$

$$\text{دور} = 250 \times 6 / 5 = 1625$$

برای بدست آوردن قطر سیم‌های اولیه و ثانویه می‌توانیم


از منحنی شماره‌ی ۲-۳ استفاده کنیم.

برای این مثال، از منحنی ۳-۱ حداقل سطح مقطع آهن به دست $5/7$ سانتی‌متر مربع بدست می‌آید که ما 6 سانتی‌متر مربع را انتخاب می‌کنیم.

در سمت راست این منحنی و در مقابل سطح مقطع آهن به دست آمده، مقدار دور برولت پریمر و زگندر (اولیه و ثانویه) برای اندوکسیون‌های مختلف داده شده است. بنابراین، با انتقال سطح مقطع آهن انتخاب شده به سمت راست منحنی، مقدار دور برولت اولیه $5/8$ و دور برولت ثانویه $6/5$ ، برای اندوکسیون ۱۲۰۰۰ گوس بدست می‌آید.

توجه داشته باشید که در این منحنی، افت ولتاژ‌های اولیه

منحنی ۲-۳-بدست آوردن جریان و قطر سیم

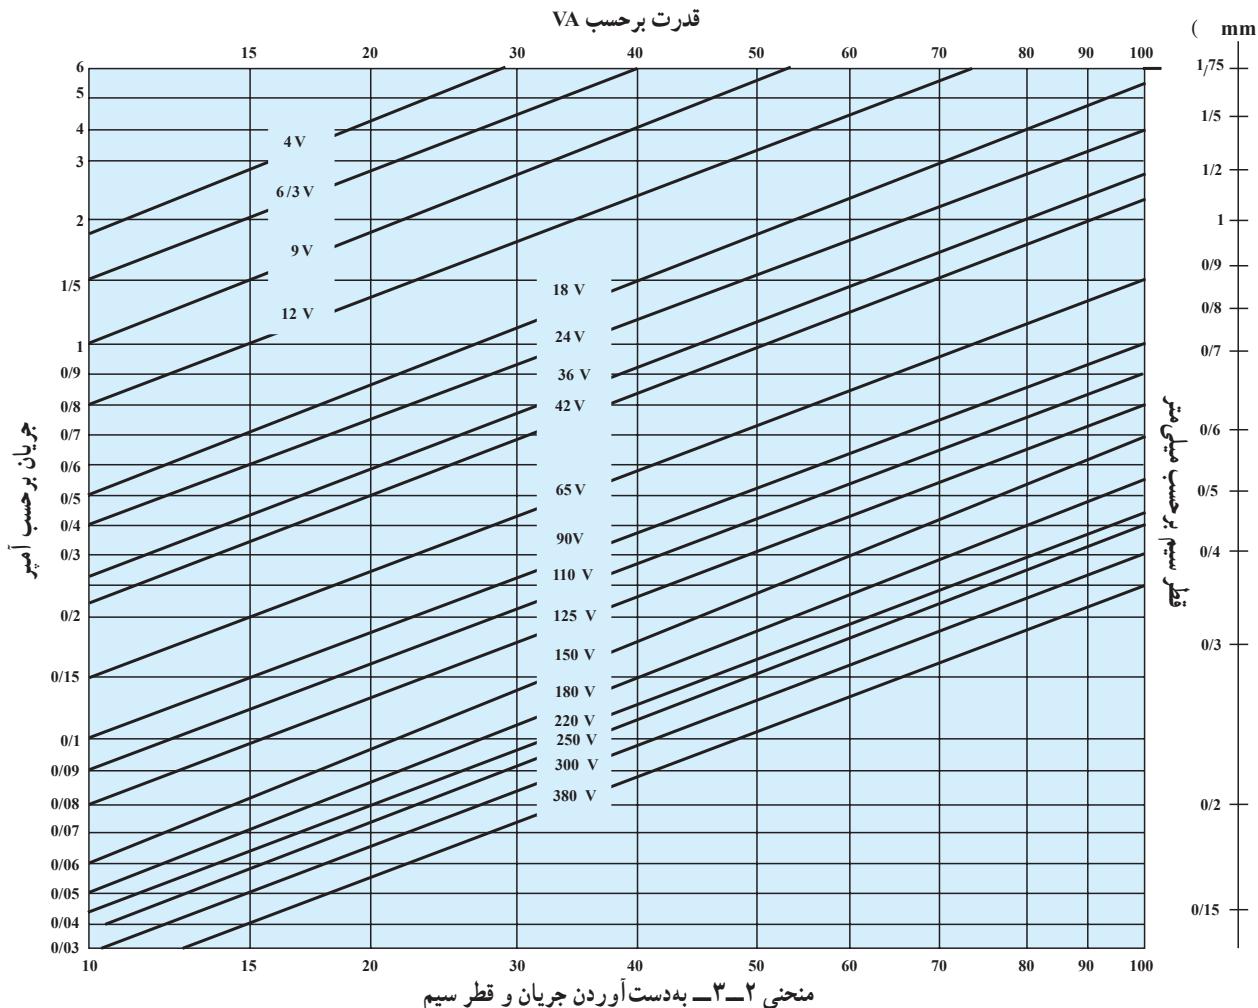

در این منحنی، با داشتن قدرت هر قسمت از سیم پیچ و ولتاژ موردنظر، جریان و قطر سیم برای چگالی جریان نیز به سادگی می‌توان قطر سیم را پیدا کرد.

اشغال می‌کنند، به دست آورده. برای این کار می‌توانیم از جدول ۳-۳ یا منحنی شماره‌ی ۳-۳ استفاده کیم. روش استفاده از جدول را پیش از این گفته‌ایم و حال به بررسی منحنی ۳-۳ می‌پردازیم. در این منحنی، محور مدرج عمودی قطر سیم و محور مدرج افقی تعداد دوری را که در یک سانتی‌متر مربع می‌توان جای داد، نشان می‌دهد.

بنابراین، در مورد مثال موردنظر اعداد تقریبی زیر از منحنی ۳-۳ به دست می‌آیند.

$$\begin{array}{c} \text{دور} \\ \text{سانتی‌متر مربع} \\ \text{از منحنی} \\ d = 0/25 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{دور} \\ \text{سانتی‌متر مربع} \\ \text{از منحنی} \\ d = 0/20 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{دور} \\ \text{سانتی‌متر مربع} \\ \text{از منحنی} \\ d = 0/18 \end{array}$$

سیپس می‌توان به همان روشی که قبلاً گفته شد، سطح لازم برای هر قطر و سیپس سطح پنجره‌ی لازم را به دست آورد و ورق ترانسفورماتور استاندارد را انتخاب کرد.
سایر محاسبات نیز مطابق روش قبلی انجام می‌شود.

توجه داشته باشید که در این ترانسفورماتورها با اضافه کردن تقریبی 20° درصد به قدرت ثانویه می‌توانید قدرت اولیه را به دست آورید. بنابراین، قدرت اولیه تقریباً برابر است با:

$$P_{S1} = P_{S2} + -20 \times P_{S2}$$


$$P_{S1} = 22/56 + \frac{20}{100} \times 22/56$$

حال می‌توانیم ۲۷ ولت‌آمپر را روی خط مدرج افقی بالای منحنی پیدا کیم و آن را روی خط عمودی ادامه دهیم تا خط مورب مربوط به 22° ولت را قطع کند. به این ترتیب، در سمت چپ، جریان اولیه و در سمت راست قطر سیم اولیه معلوم می‌شود. با انجام دادن این کار، قطر سیم اولیه پس از استاندارد کردن $d_1 = 0/25$ میلی‌متر به دست می‌آید. قطر سیم‌های ثانویه نیز از روی جریان‌های ثانویه و با استفاده از همین دیاگرام مشخص می‌شود.

$$d_{21} = 0/80$$

$$d_{22} = 0/17$$

پس از تعیین قطر سیم‌ها، باید نوع ورق و فرقه را تعیین کرد. به علاوه، در صورت استفاده از فرقه‌ی استاندارد باید کنترل کنید که آیا سیم‌های به دست آمده با عایق در داخل فرقه جای می‌گیرند یا نه. به هر حال، برای هریک از این حالت‌ها مطابق آنچه در محاسبه‌های قبلی گفته شد، باید سطحی را که سیم‌ها

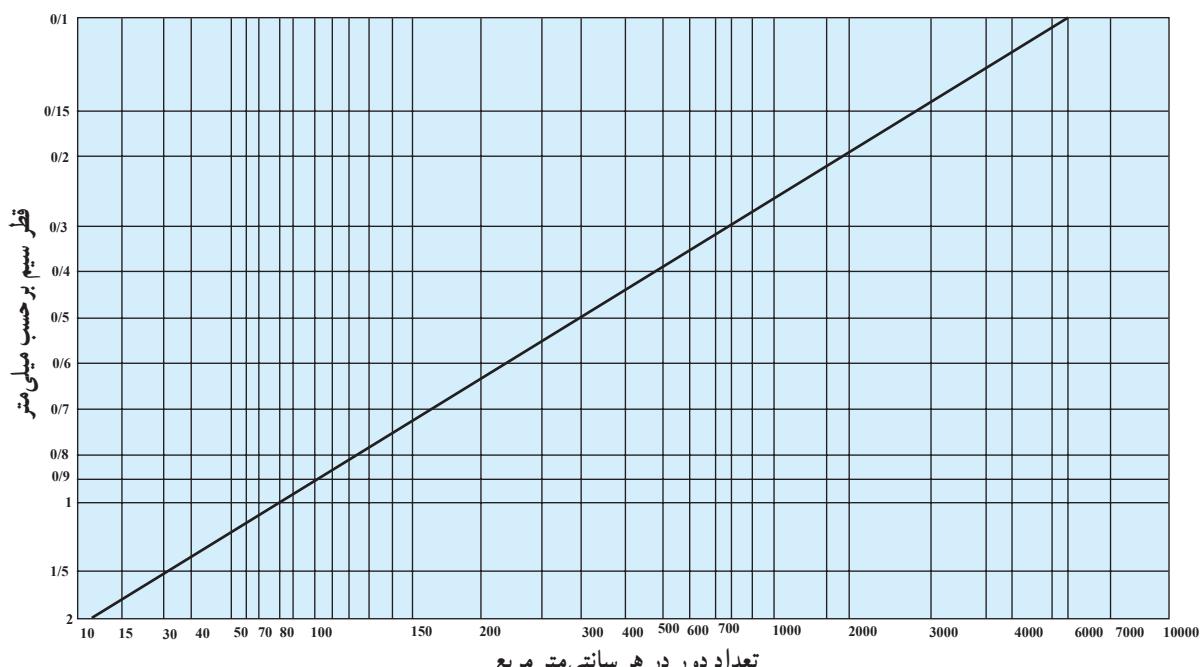

منحنی ۳-۳—به دست آوردن فضای اشغالی سیم پیچ

کار عملی ۱

ترانسفورماتوری بسازید که اولیه‌ی آن به ولتاژ 22° ولت با فرکانس 5 Hz وصل شود و ثانویه‌ی آن دارای ولتاژ 25 ولت و جریان دو آمپر باشد.
هنگام پیچیدن سیم ثانویه بر روی قرقره، یک سر سیم را از وسط آن خارج کنید تا بتوانید از همین ترانسفورماتور در کار عملی ۳ نیز استفاده نمایید.


سؤالات

- ۱- محاسبات این ترانسفورماتور را به طور کامل بنویسید.
- ۲- اگر قطر سیم ثانویه را افزایش دهیم، چه تغییراتی در جریان یا ولتاژ ثانویه ایجاد می‌شود؟
- ۳- سر وسط سیم پیچ ثانویه در ترانسفورماتور چه نقشی دارد؟
- ۴- مشخصات این ترانسفورماتور را از طریق منحنی به دست آورید و با نتایج محاسبه‌های قبل مقایسه کنید.
- ۵- افزایش سطح مقطع آهن این ترانسفورماتور چه تأثیری در نتایج محاسبات دارد؟


کار عملی ۲

ترانسفورماتور ساخته شده در فعالیت شماره‌ی یک را به صورت بی‌بار به ولتاژ 22° ولت وصل کنید و مراحل زیر را انجام دهید.

الف : سیم پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور $220\text{ V}/12\text{ V}$ را مطابق شکل ۲-۲ به شبکه‌ی تک فاز 22° ولت اتصال دهید.

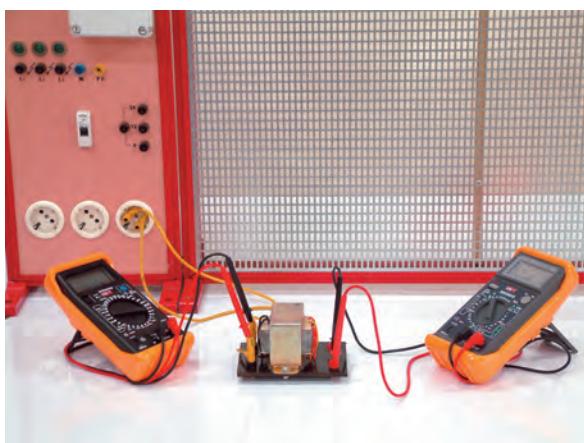

الف

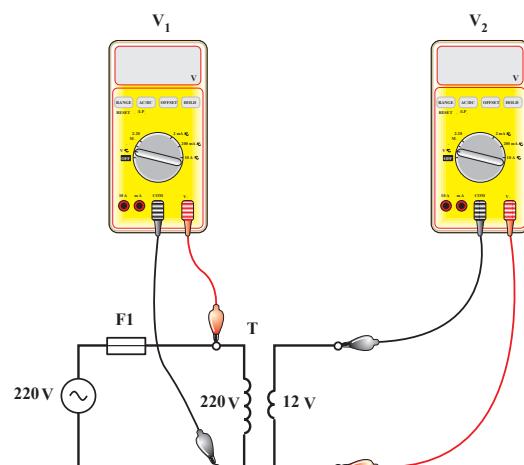

ب

شکل ۳-۲

◀ آوومتر را روی حالت ولت متر AC و با ضریب (رنج) بزرگ‌تر یا مساوی 25° قرار دهید.

◀ فیش‌های هر دو آوومتر را به دو سر سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور اتصال دهید و ولتاژ‌های اولیه و ثانویه را در حالت بی‌باری اندازه‌گیری کنید.

$$V_1 = \boxed{\quad} V$$


$$V_2 = \boxed{\quad} V$$

◀ مدار را قطع کنید و آوومتر را در حالت آمپرمتر AC با بیشترین رنج جریانی قرار دهید.

◀ فیش‌های آوومترها را به صورت سری در مسیر سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه مطابق شکل ۳-۳ قرار دهید.



الف

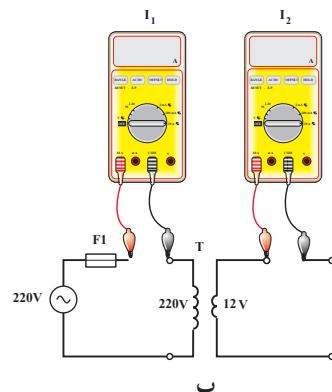


شکل ۳-۳

◀ مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه را در حالت بی‌باری اندازه‌گیری نمایید.


$$I_1 = \boxed{\quad} A$$

$$I_2 = \boxed{\quad} A$$

ب : مدار را قطع کنید و یک لامپ ۱۲ ولت را طبق شکل ۴-۳ در مدار ثانویه ترانسفورماتور قرار دهید.

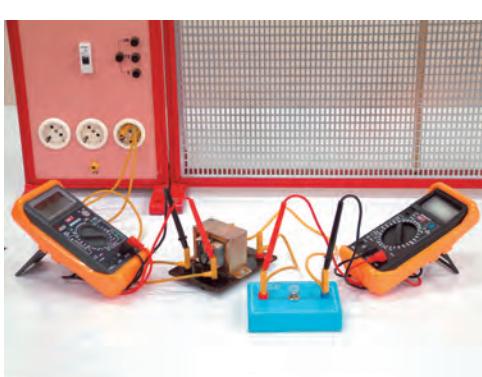

الف

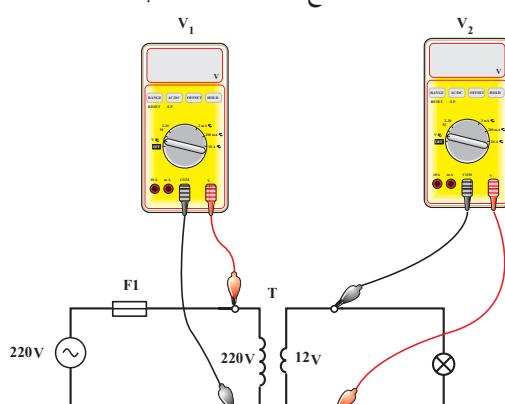


شکل ۳-۴

$$V_1 = \boxed{} V$$

$$V_2 = \boxed{} V$$

آومتر را در حالت ولت متر AC قرار دهید و ولتاژ های سیم پیچی اولیه و ثانویه را در حالت بارداری اندازه گیری کنید.

- ◀ مدار را قطع کنید و آومتر را در حالت آمپر متر AC با بیشترین رنج قرار دهید.
- ◀ آومتر را به صورت سری در مسیر سیم پیچی های اولیه و ثانویه مطابق شکل ۳-۵ قرار دهید.
- ◀ مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی های اولیه و ثانویه را در حالت بارداری اندازه گیری کنید.

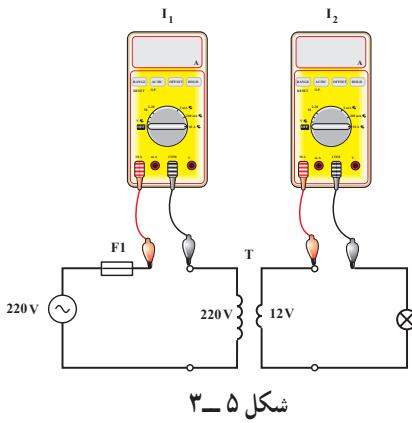

$$I_1 = \boxed{} A$$

$$I_2 = \boxed{} A$$

سؤالات


- ۱- جریان بی باری چند درصد جریان نامی اولیه است؟
- ۲- آیا ترانسفورماتوری که ساخته اید، دقیقاً مطابق خواسته ها بوده است؟
- ۳- افت ولتاژ ثانویه در بار نامی چند ولت است؟

کار عملی ۳


با استفاده از ترانسفورماتور ساخته شده در کار عملی ۱، یک شارژر باتری ۱۲ ولتی که مدار اتصال آن در شکل ۳-۳ داده شده است، بسازید. نقشه هی محفظه هی این شارژر نیز در شکل ۳-۷ نشان داده شده است.

وسایل لازم:

۱	(CR) P.I.V ۵۰V-۶A	دیود	۶	۱	عدد
۲	(T) (صفروسط)	ترانسفورماتور	۷	۲	عدد
۳	۲A / ۵V-۰-۱۲ / ۵V	جریان	۸	۴	عدد
۴	(S) آمپر	فیش قرمز (-) و مشکی (+)	۹	۵	عدد
۵	(PL) لامپ ۱۴ ولت	کلید ۲۲۰ ولت	۱۰	۶	عدد
۶	فیوز کپسولی ۵/۰ آمپر با پایه	ورق آلمینیومی یک میلی متر یا ورق آهن ۶/۰ میلی متر	۱۱	۷	عدد
۷	دو شاخه	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۲	۸	عدد
۸	مشکی (-) و مشکی (+) و قرمز (از هر رنگ)	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز	۱۳	۹	عدد
۹	۱۲ ولت	ورق آلمینیومی یک میلی متر یا ورق آهن ۶/۰ میلی متر	۱۴	۱۰	عدد
۱۰	۱۲ ولت	فیوز کپسولی ۵/۰ آمپر با پایه	۱۵	۱۱	عدد
۱۱	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۶	۱۲	عدد
۱۲	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۷	۱۳	عدد
۱۳	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۸	۱۴	عدد
۱۴	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۹	۱۵	عدد
۱۵	۱۲ ولت	مشکی (-) و مشکی (+) و قرمز (از هر رنگ)	۲۰	۱۶	عدد
۱۶	۱۲ ولت	فیوز کپسولی ۵/۰ آمپر با پایه	۲۱	۱۷	عدد
۱۷	۱۲ ولت	دو شاخه	۲۲	۱۸	عدد
۱۸	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۲۳	۱۹	عدد
۱۹	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۲۴	۲۰	عدد
۲۰	۱۲ ولت	دو شاخه	۲۵	۲۱	عدد
۲۱	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۲۶	۲۲	عدد
۲۲	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۲۷	۲۳	عدد
۲۳	۱۲ ولت	دو شاخه	۲۸	۲۴	عدد
۲۴	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۲۹	۲۵	عدد
۲۵	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۳۰	۲۶	عدد
۲۶	۱۲ ولت	دو شاخه	۳۱	۲۷	عدد
۲۷	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۳۲	۲۸	عدد
۲۸	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۳۳	۲۹	عدد
۲۹	۱۲ ولت	دو شاخه	۳۴	۳۰	عدد
۳۰	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۳۵	۳۱	عدد
۳۱	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۳۶	۳۲	عدد
۳۲	۱۲ ولت	دو شاخه	۳۷	۳۳	عدد
۳۳	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۳۸	۳۴	عدد
۳۴	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۳۹	۳۵	عدد
۳۵	۱۲ ولت	دو شاخه	۴۰	۳۶	عدد
۳۶	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۴۱	۳۷	عدد
۳۷	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۴۲	۳۸	عدد
۳۸	۱۲ ولت	دو شاخه	۴۳	۳۹	عدد
۳۹	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۴۴	۴۰	عدد
۴۰	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۴۵	۴۱	عدد
۴۱	۱۲ ولت	دو شاخه	۴۶	۴۲	عدد
۴۲	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۴۷	۴۳	عدد
۴۳	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۴۸	۴۴	عدد
۴۴	۱۲ ولت	دو شاخه	۴۹	۴۵	عدد
۴۵	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۵۰	۴۶	عدد
۴۶	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۵۱	۴۷	عدد
۴۷	۱۲ ولت	دو شاخه	۵۲	۴۸	عدد
۴۸	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۵۳	۴۹	عدد
۴۹	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۵۴	۵۰	عدد
۵۰	۱۲ ولت	دو شاخه	۵۵	۵۱	عدد
۵۱	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۵۶	۵۲	عدد
۵۲	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۵۷	۵۳	عدد
۵۳	۱۲ ولت	دو شاخه	۵۸	۵۴	عدد
۵۴	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۵۹	۵۵	عدد
۵۵	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۶۰	۵۶	عدد
۵۶	۱۲ ولت	دو شاخه	۶۱	۵۷	عدد
۵۷	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۶۲	۵۸	عدد
۵۸	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۶۳	۵۹	عدد
۵۹	۱۲ ولت	دو شاخه	۶۴	۶۰	عدد
۶۰	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۶۵	۶۱	عدد
۶۱	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۶۶	۶۲	عدد
۶۲	۱۲ ولت	دو شاخه	۶۷	۶۳	عدد
۶۳	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۶۸	۶۴	عدد
۶۴	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۶۹	۶۵	عدد
۶۵	۱۲ ولت	دو شاخه	۷۰	۶۶	عدد
۶۶	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۷۱	۶۷	عدد
۶۷	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۷۲	۶۸	عدد
۶۸	۱۲ ولت	دو شاخه	۷۳	۶۹	عدد
۶۹	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۷۴	۷۰	عدد
۷۰	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۷۵	۷۱	عدد
۷۱	۱۲ ولت	دو شاخه	۷۶	۷۲	عدد
۷۲	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۷۷	۷۳	عدد
۷۳	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۷۸	۷۴	عدد
۷۴	۱۲ ولت	دو شاخه	۷۹	۷۵	عدد
۷۵	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۸۰	۷۶	عدد
۷۶	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۸۱	۷۷	عدد
۷۷	۱۲ ولت	دو شاخه	۸۲	۷۸	عدد
۷۸	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۸۳	۷۹	عدد
۷۹	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۸۴	۸۰	عدد
۸۰	۱۲ ولت	دو شاخه	۸۵	۸۱	عدد
۸۱	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۸۶	۸۲	عدد
۸۲	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۸۷	۸۳	عدد
۸۳	۱۲ ولت	دو شاخه	۸۸	۸۴	عدد
۸۴	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۸۹	۸۵	عدد
۸۵	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۹۰	۸۶	عدد
۸۶	۱۲ ولت	دو شاخه	۹۱	۸۷	عدد
۸۷	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۹۲	۸۸	عدد
۸۸	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۹۳	۸۹	عدد
۸۹	۱۲ ولت	دو شاخه	۹۴	۹۰	عدد
۹۰	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۹۵	۹۱	عدد
۹۱	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۹۶	۹۲	عدد
۹۲	۱۲ ولت	دو شاخه	۹۷	۹۳	عدد
۹۳	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۹۸	۹۴	عدد
۹۴	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۹۹	۹۵	عدد
۹۵	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۰۰	۹۶	عدد
۹۶	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۰۱	۹۷	عدد
۹۷	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۰۲	۹۸	عدد
۹۸	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۰۳	۹۹	عدد
۹۹	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۰۴	۱۰۰	عدد
۱۰۰	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۰۵	۱۰۱	عدد
۱۰۱	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۰۶	۱۰۲	عدد
۱۰۲	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۰۷	۱۰۳	عدد
۱۰۳	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۰۸	۱۰۴	عدد
۱۰۴	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۰۹	۱۰۵	عدد
۱۰۵	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۱۰	۱۰۶	عدد
۱۰۶	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۱۱	۱۰۷	عدد
۱۰۷	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۱۲	۱۰۸	عدد
۱۰۸	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۱۳	۱۰۹	عدد
۱۰۹	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۱۴	۱۱۰	عدد
۱۱۰	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۱۵	۱۱۱	عدد
۱۱۱	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۱۶	۱۱۲	عدد
۱۱۲	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۱۷	۱۱۳	عدد
۱۱۳	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۱۸	۱۱۴	عدد
۱۱۴	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۱۹	۱۱۵	عدد
۱۱۵	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۲۰	۱۱۶	عدد
۱۱۶	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۲۱	۱۱۷	عدد
۱۱۷	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۲۲	۱۱۸	عدد
۱۱۸	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۲۳	۱۱۹	عدد
۱۱۹	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۲۴	۱۲۰	عدد
۱۲۰	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۲۵	۱۲۱	عدد
۱۲۱	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۲۶	۱۲۲	عدد
۱۲۲	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۲۷	۱۲۳	عدد
۱۲۳	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۲۸	۱۲۴	عدد
۱۲۴	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۲۹	۱۲۵	عدد
۱۲۵	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۳۰	۱۲۶	عدد
۱۲۶	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۳۱	۱۲۷	عدد
۱۲۷	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۳۲	۱۲۸	عدد
۱۲۸	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۳۳	۱۲۹	عدد
۱۲۹	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۳۴	۱۳۰	عدد
۱۳۰	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۳۵	۱۳۱	عدد
۱۳۱	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۳۶	۱۳۲	عدد
۱۳۲	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۳۷	۱۳۳	عدد
۱۳۳	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۳۸	۱۳۴	عدد
۱۳۴	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۳۹	۱۳۵	عدد
۱۳۵	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۴۰	۱۳۶	عدد
۱۳۶	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۴۱	۱۳۷	عدد
۱۳۷	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۴۲	۱۳۸	عدد
۱۳۸	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۴۳	۱۳۹	عدد
۱۳۹	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۴۴	۱۴۰	عدد
۱۴۰	۱۲ ولت	دو شاخه	۱۴۵	۱۴۱	عدد
۱۴۱	۱۲ ولت	گیره هی سوسماری بزرگ قرمز و مشکی	۱۴۶	۱۴۲	عدد
۱۴۲	۱۲ ولت	سیم رابط نمره هی ۲/۵ مشکی و قرمز (از هر رنگ)	۱۴۷	۱۴۳	عدد
۱۴۳					

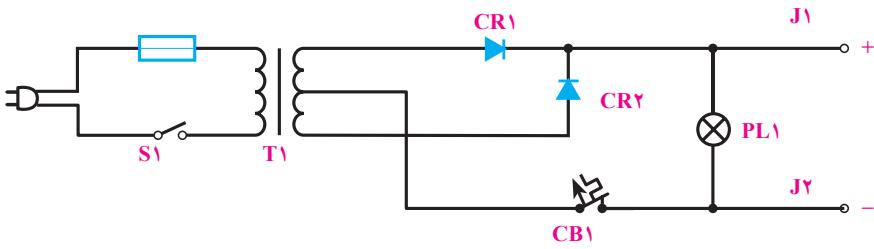

شکل ۶-۳- قطعات جعبه‌ی ترانسفورماتور

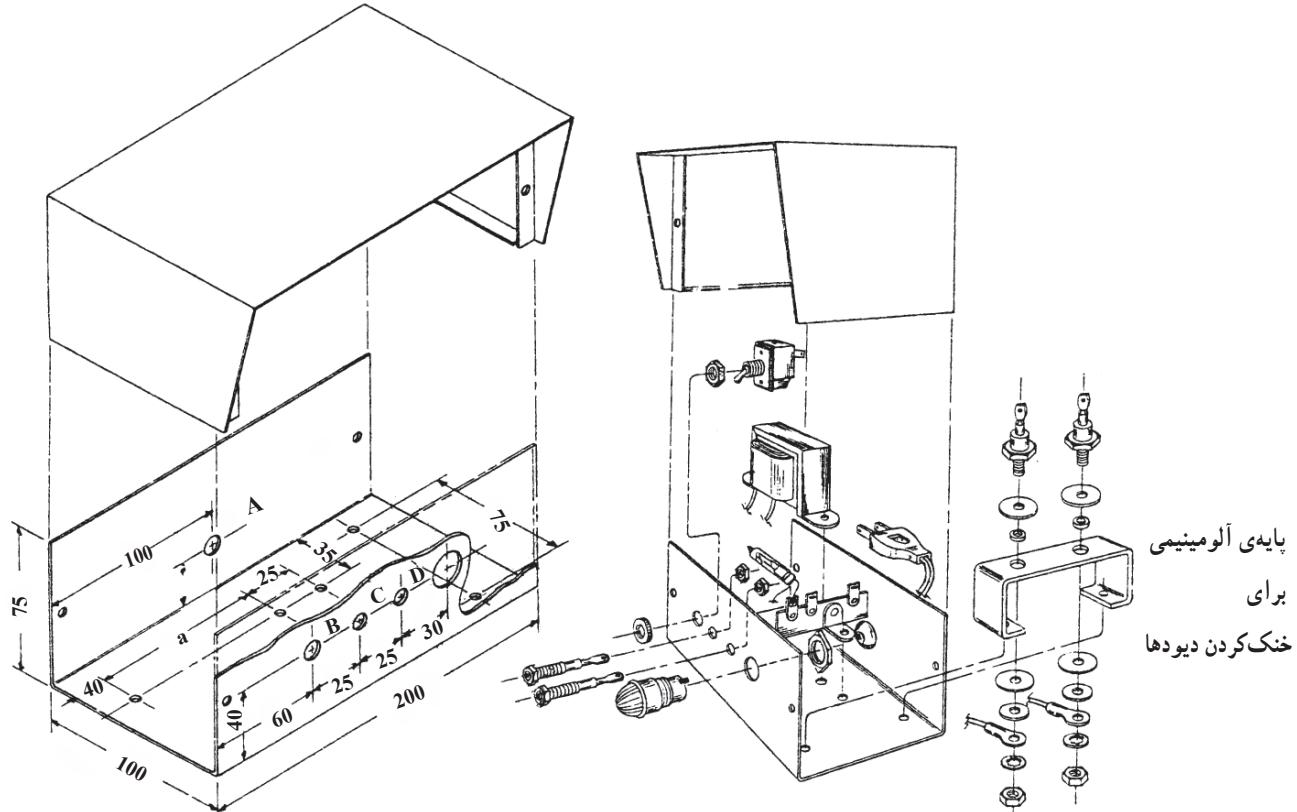

شکل ۷-۳- اندازه‌ی a با توجه به ترانسفورماتور ساخته شده و قطر سوراخ‌های A و B و C و D با توجه به اندازه‌ی وسایل موجود بدست می‌آید.

سوالات

- ۱- ولتاژ‌های خروجی این ترانسفورماتور با یک دیگر چه تفاوتی دارند؟
- ۲- آیا می‌توان از تمامی قدرت ترانسفورماتور به کارگرفته شده در این مدار استفاده کرد؟
- ۳- در صورتی که بخواهیم برای این شارژر ترانسفورماتوری غیر از آن چه در کار عملی ۱ ساخته شده است بسازیم، قدرت آن چه تغییری می‌کند؟ آیا مشخصات آن نیز تغییر می‌کند؟
- ۴- اگر باتری خالی شده باشد و آن را به دو سر شارژر وصل کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا لامپ خاموش و روشن می‌شود؟

فصل چهارم



ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۱/۵	۱۶/۵	۱۸


محاسبه و طراحی ترانسفورماتور با چند سیم پیچ در اولیه یا ثانویه

هدف‌های رفتاری: از هنرجو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- تعداد دور اولیه و ثانویه‌ی یک ترانسفورماتور با چند ورودی و خروجی را محاسبه کند.
- ۲- قطر سیم لامپ اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور با چند ورودی و چند خروجی را محاسبه کند.
- ۳- هسته و قرقه‌ی مناسب را در ترانسفورماتور انتخاب کند.
- ۴- ترانسفورماتور با یک ورودی و چند خروجی را سیم پیچی و آزمایش کند.

۴- محاسبه و طراحی ترانسفورماتور با چند سیم پیچ در اولیه یا ثانویه

گاهی لازم است ترانسفورماتور دارای چند ولتاژ خروجی باشد یا این که اولیه‌ی آن را بتوان به چند ولتاژ ورودی وصل کرد.

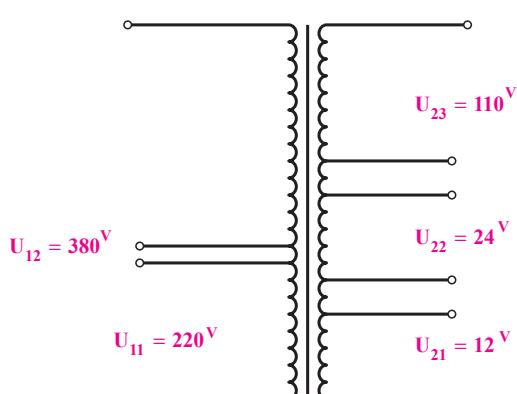

شكل ۴-۱- نمایش سیم پیچ‌های ترانسفورماتور

در این صورت، باید توجه داشت که همیشه تنها یکی از سیم پیچ‌های اولیه به شبکه وصل می‌شود اما همه‌ی سیم پیچ‌های ثانویه یا تعدادی از آن‌ها را می‌توان به مصرف کننده اتصال داد. برای مثال، اگر ترانسفورماتوری دارای ورودی‌های ۳۸۰ و ۲۲۰ ولت و خروجی‌های ۱۲ و ۲۴ و ۱۱۰ ولت باشد، سیم پیچ اولیه‌ی آن باید به ولتاژ ۲۲۰ ولت یا ۳۸۰ ولت اتصال یابد اما از هر سه سیم پیچ ثانویه‌ی آن می‌توان به طور هم‌زمان یا غیرهم‌زمان بار گرفت. برای ساختن چنین ترانسفورماتوری، در مرحله‌ی اول این فکر به نظر می‌رسد که برای هر یک از ولتاژ‌های ذکر شده‌ی اولیه و ثانویه، یک سیم پیچ جداگانه مطابق شکل ۴-۱ بیچیده شود.

$$= 86 / 2 \text{VA}$$

قطر سیم‌ها نیز برای قسمت اول (از صفر تا ۱۲ ولت) بر مبنای جریان $\frac{3}{5} = 2 / 5$ آمپر و برای قسمت دوم (از ۱۲ تا ۲۴ ولت) برای جریان $\frac{1}{5} = 1 / 5$ آمپر و برای قسمت سوم از (۲۴ تا ۱۱۰ ولت) بر مبنای جریان $\frac{0}{5} = 0$ آمپر حساب می‌شود.

در این مثال، اگر فرض کنیم که از سه خروجی، تنها دو خروجی بتوانند به طور هم‌زمان کار کنند، باید قدرت‌های خروجی را دو به دو با یک‌دیگر جمع کنیم و مقدار بزرگ‌تر را برای قدرت خروجی ترانسفورماتور منظور در نظر بگیریم. بنابراین برای این ترانسفورماتور قدرت ثانویه $A = 74 / 2 \text{VA}$ بدست می‌آید.

قطر سیم نیز با بررسی جریان‌ها در شرایط مختلف پیدا می‌شود. به طوری که از قسمت اول سیم‌پیچ، حداقل $1/8$ آمپر و از قسمت دوم آن حداقل جریان $1/3$ آمپر و از قسمت سوم نیز جریان $0/5$ آمپر عبور می‌کند. با توجه به چگالی جریان، می‌توان قطر سیم‌ها را مشخص کرد.


سطح مقطع آهن خالص و دور بر ولت را می‌توان پس از محاسبه قدرت ترانسفورماتور از طریق روابط قبلی به دست آورد.

تعداد دورهای اولیه و ثانویه نیز به همان روش قبلی محاسبه می‌شود. لیکن در هنگام به دست آوردن درصد افت ولتاژ باید برای هر قسمت خروجی، قدرت همان قسمت را در جدول قرار دهیم و افت ولتاژ را پیدا کنیم. در هنگام سیم‌پیچی، ابتدا سیم با قطر d_{11} برای ولتاژ کمتر (عنی U_{11}) و به اندازه‌ی N_{11} دور بیچیده شده و پس از پیرون آوردن یک سر خروجی، مجدداً برای دومین ولتاژ (عنی U_{12} ، سیم با قطر d_{12} و به اندازه‌ی $N_{12} - N_{11}$) دور بیچیده شود تا در هنگام وصل شدن به ولتاژ پیش‌تر، هر دو سیم‌پیچ (عنی $N_{11} - N_{12}$) با یک‌دیگر سری شوند و مجموع حلقه‌های آن‌ها برابر با N_{12} شود. بدین ترتیب، در هر مرحله قطر سیم نیز کمتر می‌شود. برای سیم‌پیچ ثانویه، ابتدا ولتاژها را از کم به زیاد مرتب کرده و برای ولتاژ U_{21} تعداد دور N_{21} و برای ولتاژ U_{22} و U_{23} و ... تعداد دورهای N_{22} و N_{23} و ... را محاسبه می‌کنیم و سپس، ماتنده طرف اولیه عمل می‌نماییم.

به کارگیری این روش باعث افزایش حجم ترانسفورماتور

می‌شود و بنابراین، اقتصادی نیست. می‌توان تعداد دور سیم‌پیچ اولیه را برای بالاترین ولتاژ در اولیه و تعداد دور سیم‌پیچ ثانویه را نیز برای بیشترین ولتاژ ثانویه بیچیده و برای ولتاژهای دیگر، در دورهای معین سر سیم‌پیچ‌ها را خارج کرد (شکل ۲-۲).

قطر سیم‌پیچ را نیز می‌توان بر مبنای بیشترین جریانی که از سیم‌پیچ عبور می‌کند، انتخاب کرد و برای همه‌ی سیم‌پیچ‌های ثانویه یا اولیه یکی باشد اما چون جریان هر قسمت از سیم‌پیچ‌ها با قسمت‌های دیگر تفاوت دارد، بهتر است برای هر قسمت سیمی با قطر متفاوت بیچیده شود؛ مگر این که جریان‌ها سیار نزدیک به هم باشند.

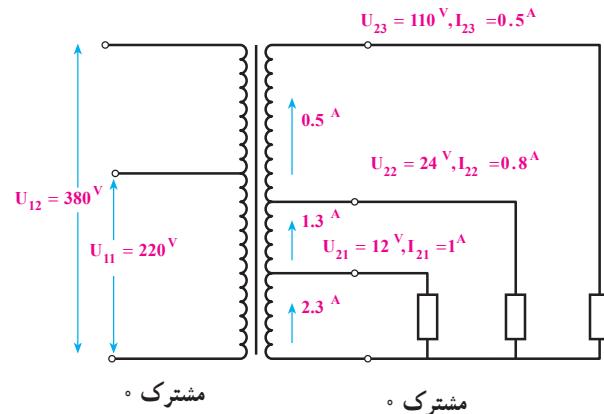

شکل ۲-۴—نمایش جریان هر سیم‌پیچ

برای محاسبه قدرت ترانسفورماتورهایی که دارای چندین ولتاژ در ثانویه هستند، در صورتی که از همه‌ی خروجی‌ها به طور هم‌زمان استفاده شود، می‌توان از جمع همه‌ی قدرت‌های خروجی، قدرت ثانویه و از روی آن قدرت اولیه را به دست آورد. اما اگر از همه‌ی ولتاژهای ثانویه به طور هم‌زمان استفاده نشود، باید با بررسی حالات‌های ممکن، بیشترین توان خروجی را انتخاب کرد و محاسبات را بر مبنای آن انجام داد؛ مثلاً اگر از مصرف‌کننده‌ی ۱۲ ولتی، جریان یک آمپر و از مصرف‌کننده‌ی ۲۴ ولتی، جریان $8/8$ آمپر و از مصرف‌کننده‌ی ۱۱۰ ولتی، جریان $0/5$ آمپر عبور کند و تمام مصرف‌کننده‌ها نیز هم‌زمان به ترانسفورماتور وصل شوند، توان کل خروجی برابر است با:

$$P_2 = U_{21} \times I_{21} + U_{22} \times I_{22} + U_{23} \times I_{23}$$

$$P_2 = 12 \times 1 + 24 \times 0/8 + 110 \times 0/5$$

ترانسفورماتور با قدرت از 20 ولت آمپر تا 125 ولت آمپر حدود 80 تا 90 درصد است. پس می‌توانیم برای این ترانسفورماتور ضریب بهره‌ی 89 درصد را انتخاب کنیم.

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta}$$

هرگاه $P_1 = P_2$ و $P_{S_1} = P_{S_2}$ در نظر گرفته شود می‌توان نوشت

$$P_{S_1} = \frac{P_{S_2}}{\eta}$$

$$P_{S_1} = \frac{86/2}{0.89} = 96/85 \approx 97$$

مرحله‌ی سوم: سطح مقطع واقعی هسته را با توجه به قدرت P_{S_1} بدست می‌آوریم.

$$S_{Fe} = 1/2 \sqrt{P_{S_1}} = 1/2 \sqrt{97} = 11/8 \text{ cm}^2$$

سطح مقطع ظاهری هسته برابر است با :

$$S'_{Fe} = \frac{S_{Fe}}{K_{Fe}} = \frac{11/8}{0.9} = 13/11 \text{ cm}^2$$

مرحله‌ی چهارم: دور بر ولت برای این ترانسفورماتور برابر است با :

$$n = \frac{37/54}{S} = \frac{37/54}{11/8} = 3/18 = \frac{\text{دور}}{\text{ولت}}$$

مرحله‌ی پنجم: برای تعیین تعداد دورهای اولیه، باید ابتدا درصد افت ولتاژ را بدست آوریم. در جدول $2-2$ درصد افت ولتاژ برای قدرت 75 ولت آمپر 1° درصد و برای قدرت 100 ولت آمپر 9 درصد است؛ یعنی، با افزایش 25 ولت آمپر به قدرت ترانسفورماتور یک درصد از افت ولتاژ کاسته شده است. قدرت خروجی ترانسفورماتور مورد نظر 86 ولت آمپر است؛ یعنی، از 75 ولت آمپر $= 11$ (۸۶ - ۷۵) ولت آمپر بیشتر است. با یک تناسب ساده، می‌توان مقدار کاهش افت ولتاژ را از 1° درصد بدست آورد که برابر با $\frac{11 \times 1}{25} = 0.44$ می‌شود.

بنابراین، افت ولتاژ برای این ترانسفورماتور برابر با $9/56 = 9/44 = 0.20$ درصد می‌شود. از این مقدار با توجه به نسبت تقریبی مقاومت سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه، حدود 6 درصد برای اولیه و $3/5$ درصد برای ثانویه منظور می‌کنیم. بنابراین، تعداد دور اولیه برای هر ولتاژ جداگانه برابر است با :

در عمل باید دقت کنیم که سیم‌پیچ‌های ثانویه همه در یک جهت پیچیده شوند تا ولتاژ آن‌ها با یک دیگر جمع شود. برای توضیح بیشتر به بررسی و حل کامل مثال ذکر شده می‌برداریم.

سیم‌پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور مورد نظر باید به ولتاژ 220 ولت یا 380 ولت با فرکانس 50 هرتز اتصال یابد و ثانویه‌ی آن نیز دارای سه خروجی 12 ولت با جریان یک آمپر و 24 ولت با جریان $8/5$ آمپر و 11 ولت با جریان $5/8$ آمپر باشد. فرض می‌کنیم که از هر سه خروجی به طور هم‌زمان استفاده شود. حل این مثال را در 9 مرحله توضیح می‌دهیم.

راه حل

مرحله‌ی اول: در این مرحله، معلومات موردنیاز را


مرتب کرده و شکل آن را رسم می‌کنیم (شکل $4-3$).

$$U_{11} = 220^V \quad U_{12} = 380^V$$

$$U_{21} = 12^V \quad I_{21} = 1^A$$

$$U_{22} = 24^V \quad I_{22} = 8/5^A$$

$$U_{23} = 11^V \quad I_{23} = 5/8^A$$

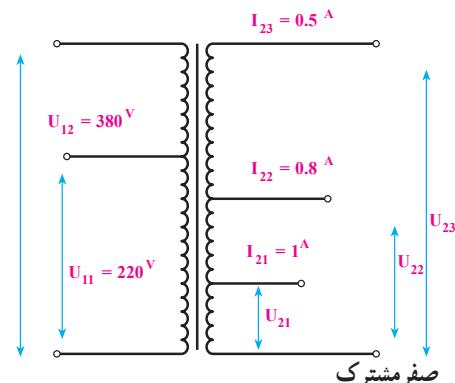

شکل $4-3$ – نمایش معلومات موردنیاز ترانسفورماتور

مرحله‌ی دوم: قدرت اولیه‌ی ترانسفورماتور را با توجه به این که خروجی‌ها به طور هم‌زمان مورداستفاده قرار می‌گیرند، محاسبه می‌کنیم.

$$P_2 = U_{21} \times I_{21} + U_{22} \times I_{22} + U_{23} \times I_{23}$$

$$P_2 = 12 \times 1 + 24 \times 8/5 + 11 \times 5/8$$

$$= 86/2 \text{ VA}$$

همان‌طور که قبل‌اگفته، ضریب بهره برای یک

مرحله‌ی هفتم: ابتدا قطر سیم را برای سیم‌های اولیه حساب می‌کنیم. اگر اولیه را به 22° ولت وصل کنیم، جریان آن برابر است با :

$$I_{11} \Rightarrow \frac{P_1}{U_{11}} = \frac{97}{22^{\circ}} = 0/44A$$

و اگر آن را به 38° ولت وصل کنیم، جریان آن برابر خواهد شد با :

$$I_{12} \Rightarrow \frac{P_1}{U_{12}} = \frac{97}{38^{\circ}} = 0/25A$$

چگالی جریان برای قدرت ۵۰ تا ۱۰۰ ولت آمپر برابر با

است. لذا قطر سیم قسمت اول برابر می‌شود با :

$$d_{11} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{11}}{J}} = 1/13 \sqrt{\frac{0/44}{3/5}}$$

$$= 0/40mm$$

$$d_{12} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{12}}{J}} = 1/13 \sqrt{\frac{0/25}{3/5}}$$

$$= 0/30mm$$

بنابراین، با توجه به تعداد دورهای اولیه باید ۶۵۸ دور از سیم 40° و به دنبال آن ۴۷۸ دور سیم 30° پیچیده شود.

مرحله‌ی هشتم: چگالی جریان برای ثانویه نیز برابر با

$3/5$ است؛ بنابراین، قطر سیم برای قسمت اول سیم پیچ

که هر سه جریان از آن عبور می‌کند، برابر است با :

$$d_{21} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{21} + I_{22} + I_{23}}{J}}$$

$$d_{21} = 1/13 \sqrt{\frac{1+0/8+0/5}{3/5}} = 0/91mm$$

در این جا نیز با تقریب سیم 90° را انتخاب می‌کنیم.

از قسمت دوم سیم پیچ ثانویه مجموع جریان I_{22} و I_{23} برابر می‌کند. بنابراین، قطر آن برابر است با :

$$d_{22} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{22} + I_{23}}{J}}$$


$$d_{22} = 1/13 \sqrt{\frac{0/8+0/5}{3/5}} = 0/68mm$$

$$N_{11} = n \times U_{11}(1 - \Delta U_{1-}) = 3/18 \times 22^{\circ}(1 - 0/06) \\ = 657/6 \leq 658 \quad \text{دور}$$

$$N_{12} = n \times U_{12}(1 - \Delta U_{1-}) = 3/18 \times 38^{\circ}(1 - 0/06) \\ = 1135/9 \cdot 1136 \quad \text{دور}$$

سیم پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور دارای دو سیم پیچ سری است که قسمت اول ۶۵۸ دور و قسمت دوم $478 = 1136 - 658$ دور می‌باشد.

مرحله‌ی ششم: چون از هر سه خروجی ترانسفورماتور به طور همان استفاده می‌شود، درصد افت ولتاژ برای هر سه ولتاژ از سیم مشترک تا هر یک از خروجی‌های 12° و 24° و 38° ولت، $3/5$ درصد برآورد می‌شود که در شکل ۴ مشخص شده است.

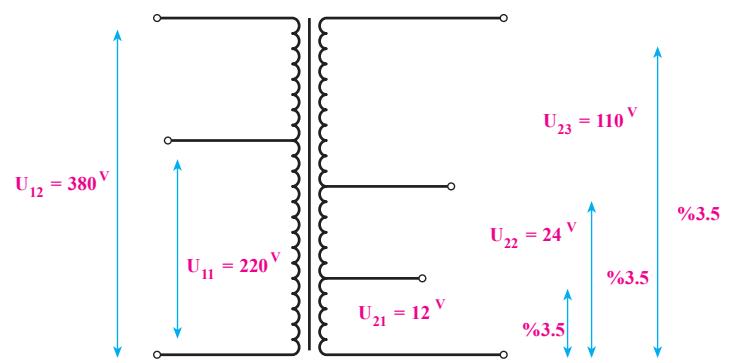

شکل ۴—نمایش درصد افت ولتاژ در ترانسفورماتور

بنابراین، تعداد دور ثانویه برای هر ولتاژ جداگانه برابر است

با :

$$N_{21} = n \times U_{21}(1 + \Delta U_{2-}) = 3/18 \times 12 \times (1 + \frac{3/5}{100}) \& 38 \quad \text{دور}$$

$$N_{22} = n \times U_{22}(1 + \Delta U_{2-})$$

$$N_{22} = 3/18 \times 24 \times (1 + \frac{3/5}{100}) \& 77 \quad \text{دور}$$

$$N_{23} = n \times U_{23}(1 + \Delta U_{2-}) = 3/18 \times 110 \times (1 + \frac{3/5}{100}) = 362 \quad \text{دور}$$

بدین ترتیب، برای 12° ولت باید ۳۸ دور و برای 24° ولت

$(362 - 77) = 285$ دور و برای 110° ولت $= 39$ دور سیم به صورت سری پیچیده شود.

$$F_{11} = \frac{658}{45^\circ} = 1/46 \text{ cm}^2$$

از جدول دور

$$d_{12} = 0/30^\circ \xrightarrow{77^\circ} \frac{77}{\text{cm}^2} \Rightarrow$$

$$F_{12} = \frac{478}{77^\circ} = 0/62 \text{ cm}^2$$

از جدول دور

$$d_{21} = 0/90^\circ \xrightarrow{100^\circ} \frac{100}{\text{cm}^2} \Rightarrow$$

$$F_{21} = \frac{38}{100^\circ} = 0/38 \text{ cm}^2$$

از جدول دور

$$d_{22} = 0/70^\circ \xrightarrow{160^\circ} \frac{160}{\text{cm}^2} \Rightarrow$$

$$F_{22} = \frac{39}{160^\circ} = 0/24 \text{ cm}^2$$

از جدول دور

$$d_{23} = 0/45^\circ \xrightarrow{370^\circ} \frac{370}{\text{cm}^2} \Rightarrow$$

$$F_{23} = \frac{285}{370^\circ} = 0/77 \text{ cm}^2$$

سطح کل موردنیاز برابر است با :

$$F_T = 1/35 \times F$$

$$F = F_{11} + F_{12} + F_{21} + F_{22} + F_{23}$$

$$F = 1/46 + 0/62 + 0/38 + 0/24 + 0/77$$

$$= 3/47 \text{ cm}^2$$

$$F_T = 1/35 \times 3/47 = 4/68 \text{ cm}^2$$

با مراجعه به جدول ۲-۶ ورق (EI78) که پنجره‌ی آن

دارای ابعاد $e = 3/9$ و $g = 1/3$ سانتی‌متر است، به دست می‌آید.

$$g \times e \geq 4/68$$

$$3/9 \times 1/3 = 5/07 > 4/68 \text{ cm}^2$$

پس از پیدا کردن نوع ورق، باید قرقره را مطابق روش‌های گذشته طراحی کرد.

برای این قسمت نیز با توجه به جدول ۲-۳ سیم استاندارد ۷۰° را انتخاب می‌کنیم. از قسمت سوم سیم پیچ ثانویه، فقط جریان I_{23} عبور می‌کند. بنابراین قطر آن برابر است با :

$$d_{23} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{23}}{J}}$$


$$d_{23} = 1/13 \sqrt{\frac{0/5}{3/5}}$$

از جدول

$$= 0/43 \text{ mm} \xrightarrow{0/45 \text{ mm}}$$

مرحله‌ی نهم: در این مرحله، بهتر است برای کاهش خطای در محاسبه، نتایج به دست آمده را برای پیچیدن ترانسفورماتور بر روی شکل بنویسیم و با توجه به آن، نوع ورق ترانسفورماتور را انتخاب کنیم.

نتایج محاسبات لازم برای سیم پیچی هر قسمت از ترانسفورماتور مورد نظر، در شکل ۴-۵ نشان داده شده است.

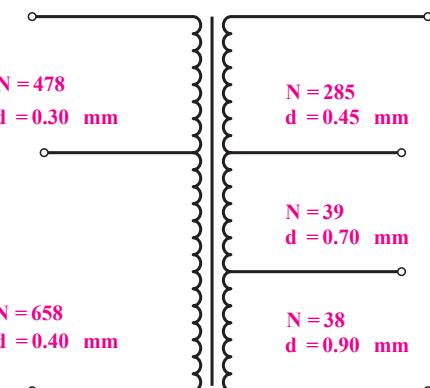

شکل ۴-۵- نمایش ترانسفورماتور با چند سر ورودی و چند سر خروجی

پس از مشخص کردن کامل تعداد دور سیم‌ها و قطر آن، باید سطح پنجره‌ی لازم برای آن‌ها را به دست آورد و ورق ترانسفورماتور استاندارد را انتخاب کرد. سطح موردنیاز برای هر سیم پیچ به قرار زیر است.

از جدول دور

$$d_{11} = 0/40^\circ \xrightarrow{45^\circ} \frac{45}{\text{cm}^2} \Rightarrow$$

کار عملی ۴

ترانسفورماتوری را طراحی کرده و بسازید که اولیه‌ی آن به ولتاژ 220° ولت با فرکانس 50 Hz وصل شود و
بتوان به طور هم‌زمان سه مصرف کننده‌ی زیر را به ثانویه‌ی آن وصل کرد.

- ۱- مصرف کننده‌ی اهمی با ولتاژ 110° ولت و جریان 250 میلی آمپر .
- ۲- مصرف کننده‌ی اهمی با ولتاژ 420° ولت و جریان 400 میلی آمپر .
- ۳- مصرف کننده‌ی اهمی با ولتاژ 120° ولت و جریان 5 آمپر .

سوالات

- ۱- محاسبات این ترانسفورماتور را به طور کامل بنویسید.
- ۲- مشخصات این ترانسفورماتور را از طریق منحنی به دست آورید و با نتایج محاسبات قبلی مقایسه کنید.
- ۳- این ترانسفورماتور را برای حالتی که فقط از دو خروجی آن بتوان به طور هم‌زمان استفاده کرد نیز محاسبه کنید.

کار عملی ۵

الف : ترانسفورماتور ساخته شده در کار عملی ۴ را به صورت بی‌بار به ولتاژ 220° ولت وصل کنید و ولتاژ ثانویه و جریان بی‌باری آن را اندازه بگیرید.

ب : مقاومت‌های متغیر را که در ماکریزم قرار دارند، به ثانویه‌ی ترانسفورماتور وصل کرده و سپس اولیه‌ی آن را به ولتاژ 220° ولت وصل کنید. آن‌گاه با تغییر مقاومت‌های متغیر، جریان هر یک از مصرف کننده‌ها را در مقدار نامی خود تنظیم کنید و پس از آن ولتاژهای خروجی و جریان اولیه را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

سوالات

- ۱- مدار اتصال آزمایش حالت الف را رسم کنید.
- ۲- مدار اتصال آزمایش حالت ب را رسم کنید.
- ۳- نسبت تبدیل‌های ترانسفورماتور چه قدر است؟
- ۴- چرا باید در ابتدای آزمایش بارداری، مقاومت‌های بار را در حداقل قرار داد؟
- ۵- اگر از ولتاژهای خروجی به طور هم‌زمان استفاده نشود، آیا در مقادیر آن‌ها تغییری به وجود می‌آید؟

فصل پنجم

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱	۱۱	۱۲

اتوترانسفورماتور

هدف‌های رفتاری: از هنرجو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

۱- ساختمان اتوترانسفورماتور را توضیح دهد.

۲- توان تیپ و توان انتقالی را توضیح دهد.

۳- سطح مقطع هسته‌ی یک اتوترانسفورماتور را محاسبه کند.

۴- قطر سیم قسمت‌های مختلف اتوترانسفورماتور را محاسبه کند.

۵- تعداد دور قسمت‌های مختلف اتوترانسفورماتور را محاسبه کند.

۶- یک اتوترانسفورماتور یک فاز را براساس نیاز بازار محاسبه و سیم‌پیچی و آزمایش کند.

۵- اتوترانسفورماتور

در این است که ترانسفورماتورهای معمولی دو سیم‌پیچ اولیه و ثانویه‌ی مجزا از یکدیگر دارند اما در اتوترانسفورماتور سیم‌پیچ مربوط به ولتاژ کمتر حذف شده است و به جای آن از قسمتی از سیم‌پیچ مربوط به ولتاژ بیشتر استفاده می‌شود.

در شکل ۱-۵-الف یک ترانسفورماتور با دو سیم‌پیچ جداگانه و در شکل ۱-۵-ب همان ترانسفورماتور با سیم‌پیچ‌های مشترک نشان داده شده است. در این شکل، ولتاژ اولیه از ولتاژ خروجی بیشتر است. در شکل ۱-۵-پ اتوترانسفورماتوری را می‌بینید که ولتاژ ثانویه‌ی آن از ولتاژ اولیه‌اش بیشتر است. در ترانسفورماتورهای صرفه‌ای، دو سیم‌پیچ از نظر الکتریکی با یکدیگر در ارتباط هستند و لذا نمی‌توان از آن‌ها

۱-۵- اتوترانسفورماتور (ترانسفورماتور صرفه‌ای)

در مواردی که از ترانسفورماتور به عنوان وسیله‌ی حفاظتی (ترانسفورماتور جداکننده و ترانسفورماتور ولتاژ کم) استفاده نمی‌شود یا اصولاً الزامی برای جدا بودن سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه‌ی آن وجود ندارد - مانند ترانسفورماتورهای راه‌اندازی موتورهای آسنکرون - می‌توان از اتوترانسفورماتور استفاده کرد. به علت صرفه‌جویی در حجم آهن هسته و هم‌چنین مقدار سیم مصرفی، به این ترانسفورماتورها، ترانسفورماتور صرفه‌ای نیز گفته می‌شود.

تفاوت ترانسفورماتورهای معمولی با اتوترانسفورماتور

ظاهری I_1 ($U_1 - U_2$) است. این دو قدرت با یک دیگر برابرند و هسته‌ی آهن ترانسفورماتور بر مبنای یکی از آن‌ها محاسبه می‌شود.

بنابراین :

$$P_{ST} = U_2(I_2 - I_1) = I_1(U_1 - U_2)$$

$$P_{S_v} = U_2 \times I_2$$

$$\frac{P_{ST}}{P_{S_v}} = \frac{U_2(I_2 - I_1)}{U_2 \times I_2} \Rightarrow P_{ST} = P_{S_v} = \frac{I_2 - I_1}{I_2}$$

با استفاده از رابطه‌ی $P_1 = U_1 \times I_1$ $P_2 \approx P_1$ نیز می‌توان

نوشت :

$$\frac{P_{ST}}{P_{S_v}} = \frac{I_1(U_1 - U_2)}{U_1 \times I_1} \Rightarrow P_{ST} = P_{S_v} \frac{U_1 - U_2}{U_1}$$


اگر U_1 از U_2 کوچک‌تر باشد (مانند شکل ۱-۵-ب) رابطه‌ی بالا به صورت زیر درمی‌آید.

$$P_{ST} = P_{S_v} \frac{U_2 - U_1}{U_2}$$

یعنی در ترانسفورماتور صرفه‌ای، نسبت قدرت تیپ به قدرت ورودی برابر نسبت تفاوت اختلاف سطح‌ها به اختلاف سطح بزرگ‌تر است. بنابراین، هرچه تفاوت دو ولتاژ کم‌تر باشد، قدرت تیپ نیز کاهش می‌یابد. درنتیجه، برای ساختن ترانسفورماتورهایی که تفاوت ولتاژ اولیه و ثانویه‌ی آن‌ها کم است، استفاده از این روش بسیار باصرفه خواهد بود؛ زیرا علاوه بر قیمت ارزان، تلفات الکتریکی آن نیز از ترانسفورماتور با دو سیم پیچ جداگانه کم‌تر خواهد شد.

با مشخص کردن قدرت تیپ ترانسفورماتور و محاسبه‌ی سطح مقطع آهن از روی آن، سایر محاسبات را می‌توان بر اساس روش گذشته انجام داد. با این تفاوت که در اینجا برای پیدا کردن چگالی جریان از جدول ۲-۲ به جای P_2 ، قدرت تیپ (P_T) را در نظر می‌گیریم.

برای مثال، در یک اتو ترانسفورماتور با ولتاژ خروجی 15° ولت و قدرت 3 کیلوولت آمپر و ولتاژ ورودی 22° ولت، قدرتی که باید برای محاسبه‌ی سطح مقطع آهن (قدرت تیپ) به دست آید برابر است با :

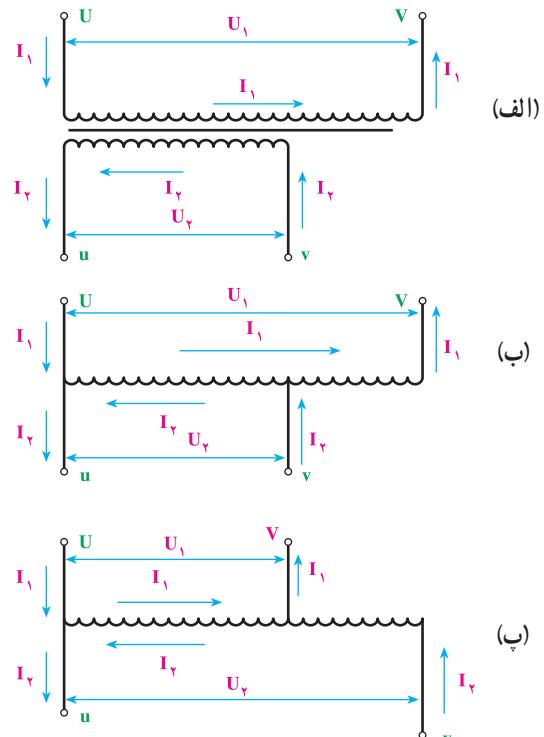

شکل ۱-۵-۵ - تفاوت ترانسفورماتور و اتو ترانسفورماتور

به عنوان ترانسفورماتور حفاظت، حتی در ولتاژهای کم استفاده کرد.

قدرتی که هسته‌ی آهن ترانسفورماتورهای صرفه‌ای بر مبنای آن حساب می‌شود، با قدرت خروجی یا ورودی تفاوت دارد و از آن‌ها کم‌تر است. محاسباتی که در اینجا بیان می‌شود تنها برای به دست آوردن قدرتی است که برای محاسبه‌ی هسته باید از آن استفاده کرد. به این قدرت در اصطلاح قدرت تیپ ترانسفورماتور می‌گویند و آن را با P_T نشان می‌دهند. قدرت خروجی ترانسفورماتور صرفه‌ای برابر است با $P_2 = U_2 \times I_2$ که آن را می‌توان با قدرت ورودی تقریباً برابر گرفت.

همان‌طور که در شکل ۱-۵-۵-ب مشاهده می‌کنید، از قسمت $v-u$ سیم پیچ که به بار وصل می‌شود و دارای اختلاف پتانسیل U_2 است، جریان $I_2 - I_1$ و در جهت I_2 عبور می‌کند. در حالی که از قسمت $v-U_2$ که دارای اختلاف پتانسیل $U_1 - U_2$ است، جریان I_1 عبور می‌کند.

بنابراین، قسمت $v-u$ سیم پیچ که از آن به عنوان ثانویه نیز استفاده می‌شود، دارای قدرت ظاهری $(I_2 - I_1) \times U_2$ و باقی مانده‌ی سیم پیچ - یعنی قسمت $v-U_2$ - دارای قدرت

بدین ترتیب، این اتوترانسفورماتور دارای سطح مقطع آهن

$$S_{Fe} = 1 / 2 \sqrt{954} = 37 \text{ cm}^2$$

است و سطح مقطع سیم قسمت مشترک سیم پیچ اولیه و ثانویه باید بر مبنای جریان $6 / 37 = 6 / 63$ (۲۰-۱۳) آمپر و قسمت بعدی - که فقط جریان اولیه از آن عبور می‌کند - بر مبنای $13 / 63$ آمپر محاسبه شود.

بادقت در این مثال، متوجه می‌شوید که استفاده از این نوع ترانسفورماتور خصوصاً در حالتی که اختلاف ولتاژ اولیه و ثانویه کم باشد، تا چه حد مقرنون به صرفه است. برای ساختن ترانسفورماتورهای قابل تنظیم نیز از این روش استفاده می‌شود.

$$P_{ST} = P_{S_1} : \frac{U_1 - U_2}{U_1} \#$$

$$P_{ST} = 3000 : \frac{220 - 150}{220} \# = 954 \text{ VA}$$

جریان‌های اولیه و ثانویه‌ی آن نیز با فرض $P_{S_1} = P_{S_2}$

برابر است با :

$$I_1 = \frac{P_{S_1}}{U_1} = \frac{3000}{220} = 13 / 63 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{P_{S_2}}{U_2} = \frac{3000}{150} = 20 \text{ A}$$

مطالعه‌ی آزاد

۲-۵ - ترانسفورماتورهای جوشکاری


یکی از روش‌های جوشکاری فلزات، استفاده از حرارتی است که توسط قوس الکتریکی ایجاد می‌شود.

برای تشکیل قوس الکتریکی می‌توان از ترانسفورماتور استفاده کرد.


ترانسفورماتورهایی که در جوشکاری از آنها استفاده می‌شود، باید علاوه‌بر داشتن خصوصیات یک ترانسفورماتور معمولی، سیستمی برای تغییر جریان ثانویه و همچنین کاهش ولتاژ کار داشته باشند. بنابراین، علاوه‌بر مطالب گفته شده در مورد ساخت ترانسفورماتورها، لازم است به نکات زیر نیز توجه کنیم.

ولتاژ ترانسفورماتور جوشکاری در حالت بی‌باری نباید از 70 ولت بیشتر باشد. پس از ایجاد قوس الکتریکی، این ولتاژ باید تنزل کند. به طوری که حداکثر مقدار آن 30 ولت باشد. مدار ثانویه‌ی ترانسفورماتورهای جوشکاری، در هنگام تولید جرقه برای ایجاد قوس الکتریکی به صورت اتصال کوتاه در می‌آید. برای این که ترانسفورماتور در این حالت صدمه نمی‌بیند، باید یک سلف را با مدار ثانویه به صورت سری قرار داد (شکل ۲-۵) یا این که از ترانسفورماتورهای با پراکندگی زیاد استفاده کرد. به همین جهت، ضریب قدرت ترانسفورماتورهای جوشکاری پایین است و برای بالا بردن آن باید از خازن استفاده کرد.

ترانسفورماتور جوش

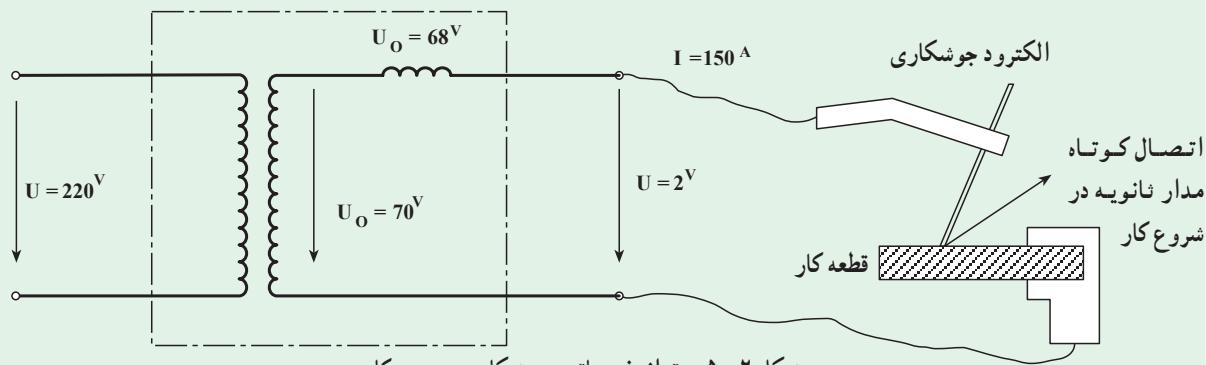


همان‌طور که می‌دانیم برای جوشکاری قطعات مختلف باید جریان جوشکاری قابل تنظیم باشد. برای مثال، جهت افزایش آن باید ولتاژ ثانویه را افزایش داد. این عمل با کاهش تعداد دور سیم پیچ اولیه توسط یک کلید پله‌ای یا افزایش تعداد دور سیم پیچ ثانویه از طریق تغییر اتصال آن امکان‌پذیر می‌شود (شکل ۳-۵).

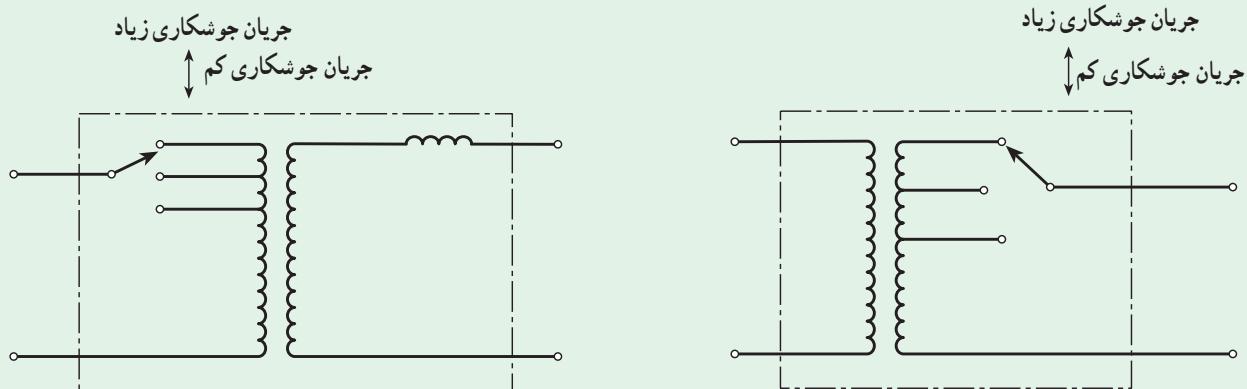


شکل ۳-۵- دو نوع ترانسفورماتور جوش متغیر

در این روش، نسبت تبدیل ترانسفورماتور تغییر می‌کند؛ بنابراین، ولتاژ بی‌باری آن نیز تغییر خواهد کرد. برای این‌که با تغییر جریان جوشکاری، ولتاژ حالت بی‌باری تغییر نکند، می‌توان نسبت تبدیل ترانسفورماتور را تغییر نداد و در عوض، با ایجاد افت ولتاژ در ثانویه، ولتاژ خروجی را در حالت کار پایین آورد. بنابراین، در ولتاژ بی‌باری ثابت با زیاد کردن افت ولتاژ، جریان جوشکاری کاهش می‌باید و با کم کردن آن، جریان جوشکاری افزایش می‌باید. (منحنی ۱-۵).

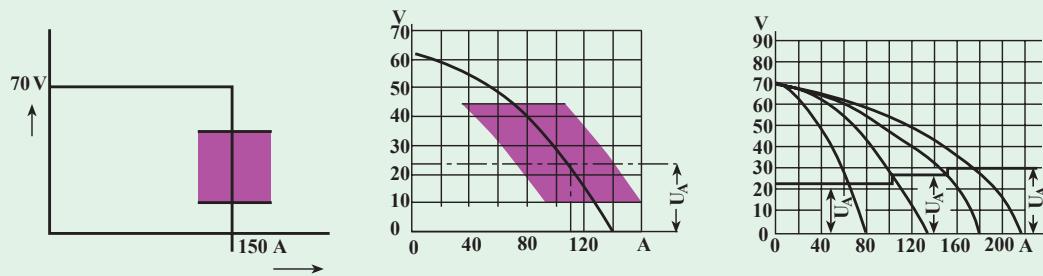


خطوط قوای پراکندگی قابل تنظیم

جریان جوشکاری کم جریان جوشکاری زیاد

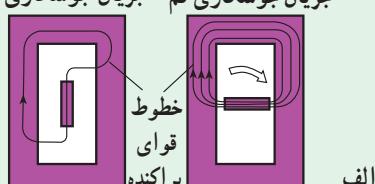

سلف قابل تنظیم

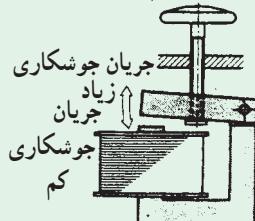

شکل ۴-۵

افت ولتاژ را می‌توان با تغییر مقاومت داخلی ترانسفورماتور جوشکاری به وسیله‌ی یک سلف قابل تنظیم یا یوخ - که مقدار پراکندگی را تغییر می‌دهد - به دست آورد. در شکل‌های ۴-۵ دو روش عمل تغییرفوران پراکندگی و تغییر سلف نشان داده شده است.

در ترانسفورماتورهای جوشکاری با قدرت کم، اغلب تغییر افت ولتاژ با چرخاندن یک دستگیره و در ترانسفورماتورهای با قدرت متوسط و زیاد با استفاده از سیستم‌های دیگری مانند به کار بردن جریان مستقیم و غیره انجام گیرد.

با دقت در توضیحات ارائه شده، تفاوت ترانسفورماتورهای جوشکاری و ترانسفورماتور معمولی مشخص می‌شود.

مشخصات و نتایج محاسبه برای ساختن یک ترانسفورماتور کوچک جوشکاری با جریان حداقل 130° آمپر در زیر آمده است. برای این که شما هنرجویان نیز بتوانید با حداقل وسایل این ترانسفورماتور را بسازید. تغییرات جریان ثانویه را به وسیله‌ی تغییر دادن تعداد دور سیم پیچ اولیه در پنج مرحله در نظر گرفته‌ایم.

مشخصات خارجی ترانسفورماتور

ولتاژ اولیه 220° ولت

قدرت ترانسفورماتور $3/2$ کیلوولت آمپر

کسینوس فی $5/0^{\circ}$

جریان ثانویه $40/130^{\circ}A$

اختلاف سطح بی‌باری 7°

اختلاف سطح در هنگام جوشکاری $24V$

جریان نامی فیوز اولیه $15A$

سطح مقطع کابل اتصال به شبکه: $1/5$ میلی‌متر مربع

سطح مقطع کابل اتصال ثانویه به الکترود و قطعه کار: 16 میلی‌متر مربع

قطر الکترودهای جوشکاری: $3/25 - 2/5 - 2/5 - 1/5$ میلی‌متر

وزن تقریبی: 17 کیلوگرم

مشخصات سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه

$d_1 = 1/9\text{ mm}$ قطر سیم اولیه

$N_1 = 425$ تعداد دور کل اولیه

$I_1 = 100\text{ m}$ طول سیم لاکی لازم برای اولیه

$d_2 = 4\text{ mm}$ قطر سیم ثانویه

$N_2 = 68$ تعداد دور ثانویه

$I_2 = 22\text{ m}$ طول سیم لاکی لازم برای ثانویه

سیم پیچ اولیه از شش سیم پیچ با تعداد دورهای 100° $N_{11} = 100$ و $N_{12} = 190^{\circ}$ و $N_{13} = 15$ و $N_{14} = 25$ و

$N_{15} = 35$ و $N_{16} = 60^{\circ}$ که مجموع آنها $= 425$ دور می‌شود، تشکیل شده است.


سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه باید بر روی دو قرقه پیچیده شوند. بر روی یک قرقه قسمتی از سیم پیچ اولیه

$N_{11} = 100^{\circ}$ دور و سیم پیچ ثانویه پیچیده شده و بر روی قرقه دوم نیز سایر سیم پیچ‌های مربوط به اولیه پیچیده

می‌شوند. بنابراین، در روی یک قرقه باید $325 = 425 - 100^{\circ}$ دور از سیم $d_1 = 1/9\text{ mm}$ پیچیده شده و

به ترتیب در دورهای اول و 190° و 205° و 225° و 265° و 325° ، یک سراز قرقه خارج شود. چگونگی خارج شدن

سرها و سیم پیچ‌هایی که باید بر روی هریک از دو قرقه پیچیده شوند، در شکل ۵ نشان داده شده است.

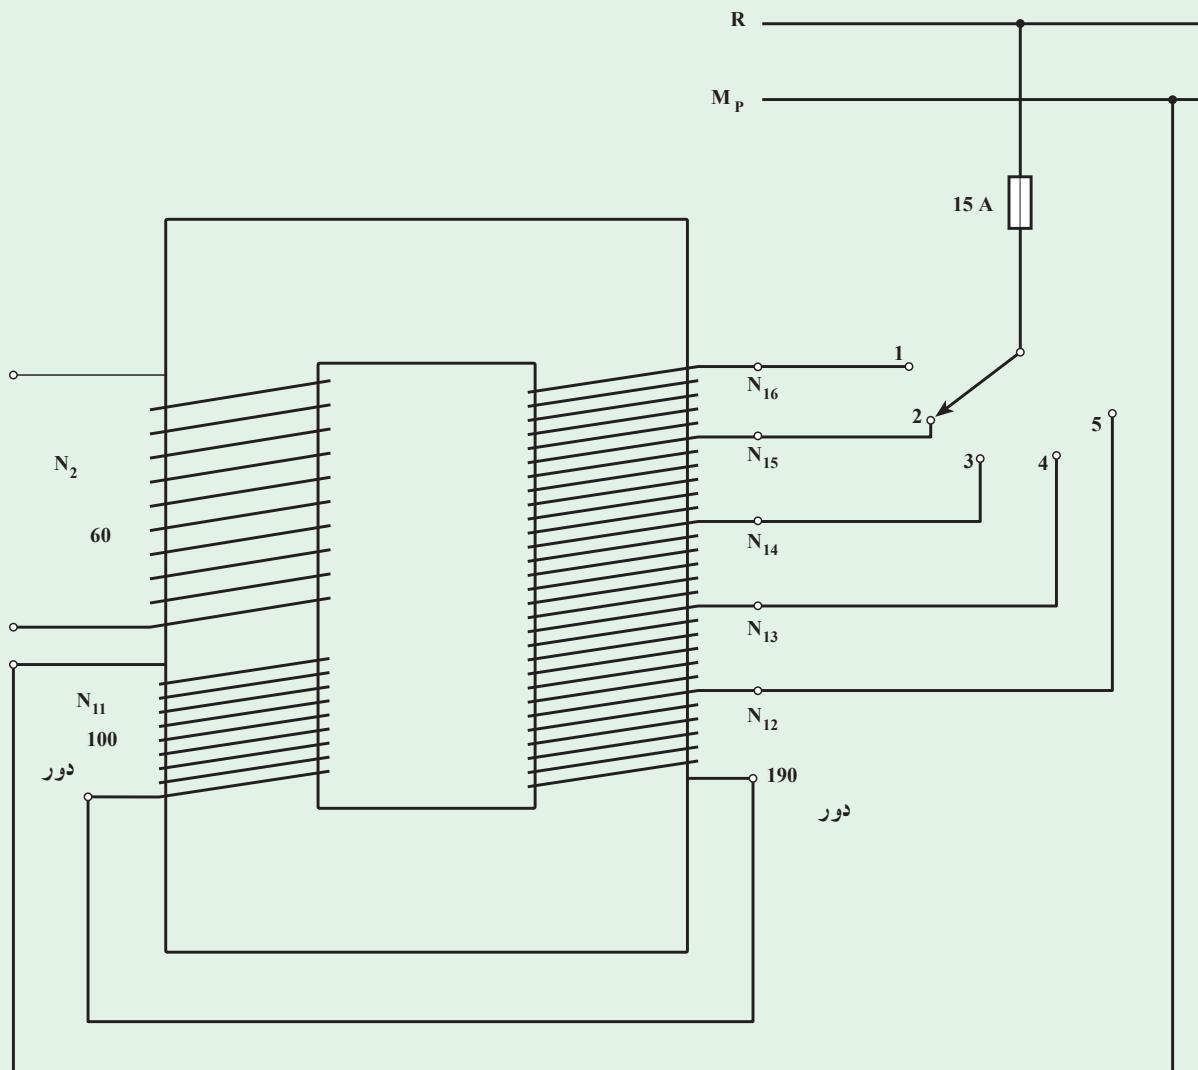


شکل ۵-۵- ترانسفورماتور مغناطیس


اندازه‌ی ورقه‌های دیناموبیلش و قرقره: ورقه‌های آهن که در این ترانسفورماتور از آن استفاده می‌شود، به شکل مستطیل و در دو اندازه‌ی 40×160 و 40×90 میلی‌متر است تا با کنارهم قراردادن آن‌ها، یک مدار بسته ایجاد شود. سطح آهن مورد نیاز 2400 میلی‌متر مربع است و بنابراین، ارتفاع ورقه‌ها برابر با $h = \frac{2400}{40} = 60$ میلی‌متر خواهد شد. بنابراین، در قرقره‌ای که ساخته می‌شود، باید ورقه‌هایی به پهنای 40 میلی‌متر و ارتفاع 60 میلی‌متر، جای گیرد.

در شکل ۵-۵ دو نمای قرقره نشان داده شده است. طراحی هریک از اجزای تشکیل‌دهنده‌ی قرقره، به عهده‌ی شما هنرجویان عزیز است.

اگر در این ترانسفورماتور از ورقه‌های دینامو به ضخامت $35/0$ میلی‌متر استفاده کنیم، تعداد ورقه‌های مورد نیاز برای هر بازو $= 171 / 35 = 60$ قطعه است. چون هر دو بازوی روبرو مشابه یک دیگرند، در مجموع تعداد 254 قطعه به هریک از اندازه‌های ذکر شده، مورد نیاز است. طریقه‌ی چیدن و قراردادن ورقه‌ها در داخل قرقره بر روی یک دیگر مانند شکل ۷-۵ است.

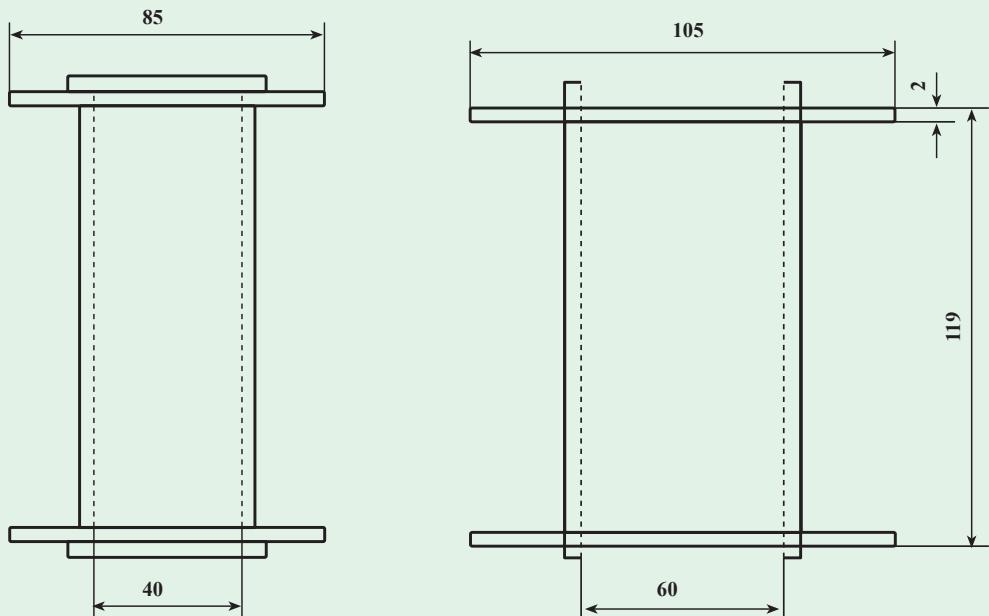

شکل ۶-۵- دو نمای قرقه

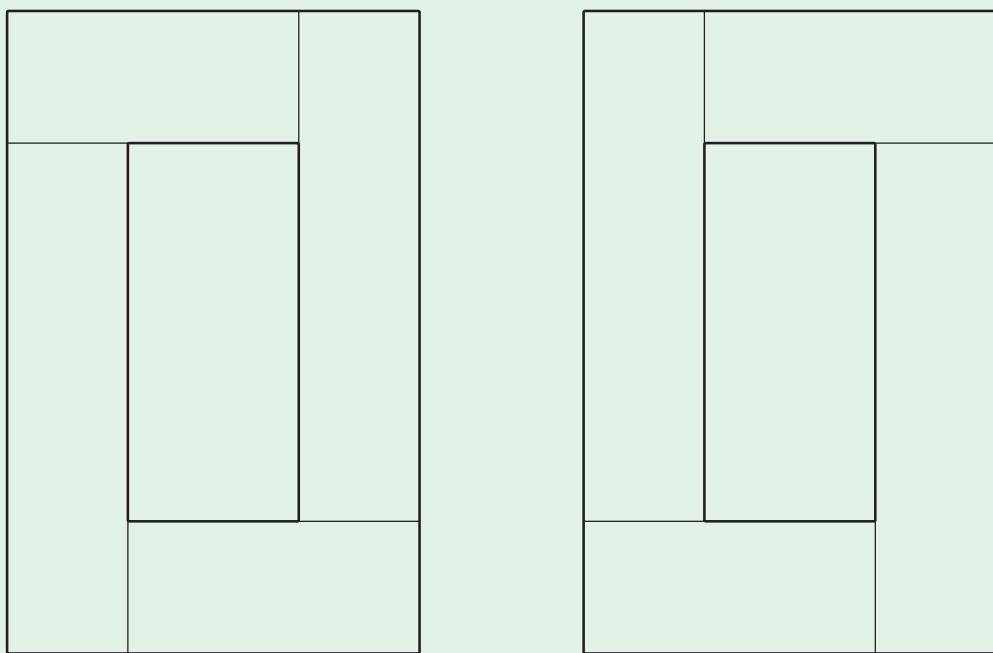

شکل ۶-۷- طریقه‌ی چیدن ورقه‌های دیناموبلاش


در هنگام سیم پیچی، باید تمام نکات ایمنی را رعایت کرد و بین سیم پیچ اولیه و ثانویه و همه‌ی طبقات سیم پیچی حتماً عایق قرارداد. پس از جازدن ورقه‌ها در داخل قرقه نیز باید بین دو قرقه، عایق قرار دهیم. برای محکم کردن ورقه‌های دیناموبلاش در داخل قرقه و جلوگیری از پاشیدگی آن‌ها، می‌توان از بست-که طراحی آن به‌عهده‌ی خود هنرجویان است - استفاده کرد. محفظه‌ای که ترانسفورماتور درون آن قرار می‌گیرد نیز باید دارای منافذی برای تهویه و خنک شدن ترانسفورماتور باشد.

کار عملی ۶

یک ترانسفورماتور با چند سرثانویه و ولتاژ اولیه 220V و ولتاژهای ثانویه 110V , 230V , 240V با قدرت 10kVA را محاسبه و سیم پیچی کنید.

کار عملی ۷

ترانسفورماتور کار عملی ۶ را از نظر بی باری و اتصال کوتاه و بارداری آزمایش کنید و نتایج به دست آمده را بررسی نمایید.

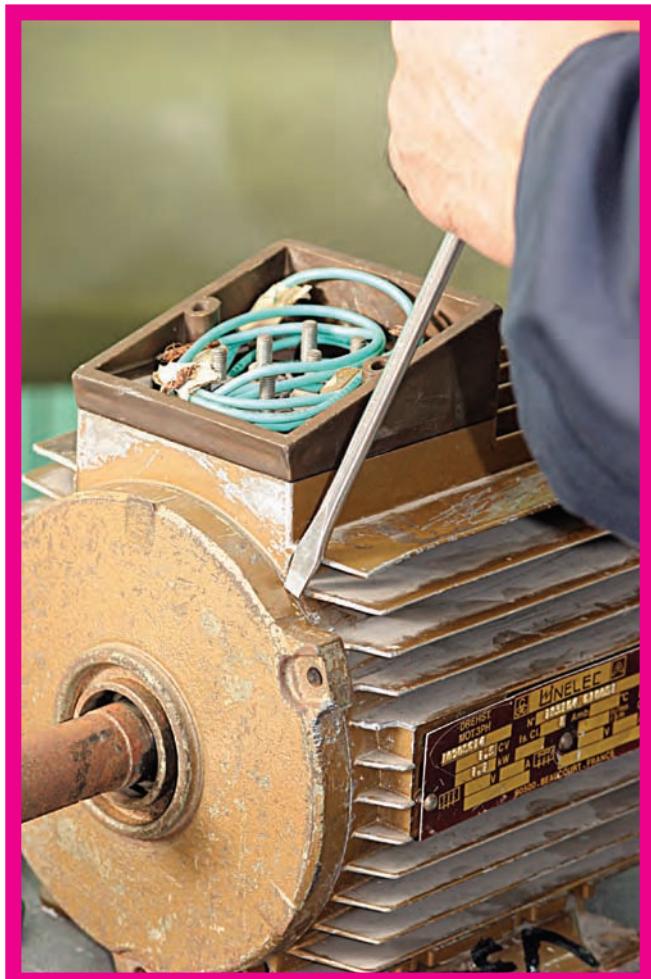

فصل ششم



ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۱/۵	۱۶/۵	۱۸

تجدید سیم پیچی موتورهای جریان متناوب

هدف‌های رفتاری: از هنرجو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- قطعات موتور را از یک دیگر جدا کند.
- ۲- از روی پلاک موتور مشخصات آن را برداشت کند.
- ۳- سیم‌های سوخته را از داخل شیار خارج کند.
- ۴- قطر سیم را اندازه‌گیری کند و تعداد دور کلافها را بشمارد.
- ۵- داخل شیارها را عایق کاری کند.
- ۶- کلافها را اندازه بگیرد و قالب مناسب را انتخاب کند.
- ۷- کلافها را بپیچد.
- ۸- کلافها را در شیارها جا بزنند.
- ۹- سیم‌ها را در داخل شیار محکم کند.
- ۱۰- کلافهای موتور را سربندی کند.
- ۱۱- کلافها را نواربندی کند.
- ۱۲- آزمایش‌های مقدماتی را انجام دهد.
- ۱۳- قسمت‌های مکانیکی موتور را مونتاژ کند.
- ۱۴- موتور را به وسیله‌ی برق آزمایش کند.
- ۱۵- موتور را باز کرده مجدداً بازبینی کند.
- ۱۶- به سیم‌پیچ‌های موتور شارلاک بزنند.
- ۱۷- موتور را سوار و مجدداً آزمایش کند.



۶- تجدید سیم پیچی موتورهای جریان متناوب

تهیه‌ی کلاف‌ها، مراحل زیر را نیز انجام دهیم.

۱- طراحی نقشه‌ی مناسب برای سیم پیچی

۲- محاسبه‌ی تعداد دور و قطر سیم

۳- بررسی این که آیا سیم‌ها در داخل شیار استاتور جای می‌گیرند یا نه؟

حال به شرح هریک از مراحل ذکر شده برای تعویض سیم پیچی موتوری که سیم پیچ آن سوخته است، می‌پردازیم.

۱- جدا کردن رتور از استاتور (باز کردن موتور)

برای بازکردن موتور، قبل از هر کاری باید موتور را به دقت بررسی کرده و نحوه‌ی باز کردن قطعات آن را طرح‌ریزی کنید. قطعات مشابه یا خاص موتور را باید قبل از بازکردن علامت‌گذاری کنید تا در موقع سوار کردن، مجدداً به طور صحیح در جای خود قرار گیرند.

یکی از قسمت‌های مهم موتور در پوش‌های آن است که می‌توان محل هر کدام را با علامت‌گذاری (مثلاً توسط سنبه یا سوزن خط‌کش) روی دربیوش و پوسته‌ی موتور مشخص کرد. در موقع باز کردن موتور، باید دقت کافی داشته باشیم که هر قطعه را چگونه و از کدام محل جدا می‌کنیم. قطعات جدا شده را بعد از تمیز کردن، درون جعبه‌ی مخصوص قرار می‌دهیم تا گم نشوند یا در موقع سوار کردن مجدد آن‌ها به مشکلی برخورد نکنیم. در شکل‌های ۶-۱ ترتیب باز کردن یک موتور نشان داده شده است.

ترتیب کار برای تجدید سیم پیچی یک موتور سوخته

۱- جدا کردن رتور از استاتور (باز کردن موتور)

۲- برداشتن مشخصات و نقشه‌ی از روی سیم پیچی استاتور

۳- خارج کردن سیم‌های سوخته از داخل شیارها

۴- اندازه‌گیری قطر سیم و تعداد دور کلاف‌ها

۵- عایق‌کاری داخل شیارها

۶- ساختن قالب برای تهیه‌ی کلاف‌ها

۷- پیچیدن کلاف‌ها

۸- جازدن کلاف‌ها در داخل شیار

۹- محکم کردن سیم‌ها در داخل شیار

۱۰- سریندی کلاف‌های موتور

۱۱- نواریندی کلاف‌های موتور

۱۲- آزمایش موتور توسط وسایل اندازه‌گیری

۱۳- سوار کردن موتور به طور موقت

۱۴- آزمایش موتور به وسیله‌ی اتصال به برق

۱۵- باز کردن مجدد موتور و کنترل عایق‌بندی و

نوار پیچی آن

۱۶- لاک زدن موتور

۱۷- سوار کردن کامل موتور و آزمایش مجدد

در صورتی که بخواهیم خصوصیات یک موتور از قبیل

تعداد دور، ولتاژ و ... را با سیم پیچی مجدد تغییر دهیم، باید


علاوه بر اجرای مراحل گفته شده قبل از ساختن قالب برای

۲-۶- برداشتن مشخصات و نقشه از روی سیم پیچی استاتور

برای تجدید سیم پیچی، باید از روی سیم پیچی معیوب نقشه برداریم و مشخصات لازم را یادداشت کنیم. مشخصات و نقشه باید به نحوی برداشته شود که قابل استفاده باشد و برای دوباره پیچی و سریندی کلافها را راهنمایی کند. برای این منظور باید به نکات زیر دقت کرد :

- ۱ : یک فاز یا سه فاز بودن موتور
- ۲ : تعداد سرهای خروجی موتور
- ۳ : نوع سیم پیچی موتور (یک طبقه یا چند طبقه)
- ۴ : نوع اتصال موتور (ستاره - مثلث - یک دور یا چند دور)
- ۵ : تعداد کلافهای موتور
- ۶ : تعداد کلافهای هر فاز
- ۷ : اتصال کلافهای هر فاز (سری یا موازی)
- ۸ : گام کلافها
- ۹ : تعداد سیم‌های موازی
- ۱۰ : تعداد دور هر کلاف
- ۱۱ : قطر سیم

روش ترسیم نقشه‌ی سیم پیچی، در فصل بعدی کتاب توضیح داده خواهد شد.

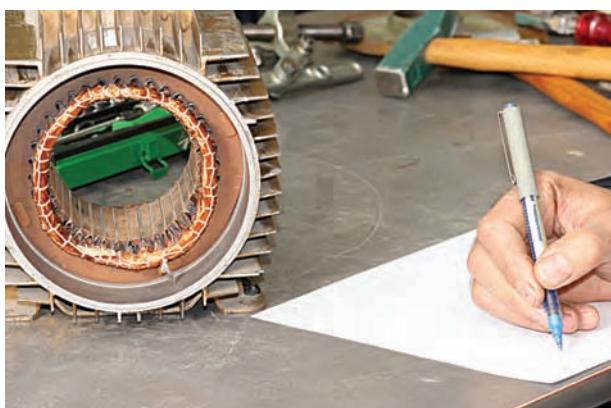

شکل ۲-۶- برداشتن مشخصات و نقشه



الف - باز کردن پیچ‌های موتور



ب - درآوردن پروانه



پ - جدا کردن قالب‌ها



ت - جدا کردن قطعات موتور

شکل ۱-۶



(الف)




(ب)

شکل ۳_۶

۳_۶- خارج کردن سیم های سوخته از داخل شیار
برای خارج کردن سیم های سوخته از داخل شیار، باید ابتدا گوهی عایق را که در روی سیم ها قرار دارد، از شیار خارج کرد. بدین منظور می توان از یک تیغ ارهی آهن بر استفاده کرد و با فروپردن دندانه های آن در جهت طول گوه و ضربه زدن به انتهای آن، گوه را خارج نمود. پس از آن اگر سیم های موتور کاملاً سوخته و به یک دیگر و به جداره ای شیار نچسبیده باشند، می توان آن ها را به راحتی از شیار خارج کرد. اما چون معمولاً کلافها توسط لاق یک پارچه می شوند و به جداره ای شیار نیز می چسبند، باید آن ها را به وسیله ای عبور جریان الکتریسیته کاملاً سوزاند. برای این منظور، از یک ترانسفورماتور با ولتاژ کم و جریان زیاد استفاده می شود.


پس از سوزاندن لاق سیم ها، با دقت تمام سیم ها را از داخل شیارها خارج می کنیم. گاهی لازم است یک طرف کلافها را با اره یا قلم بیریم و سیم ها را به وسیله ای سنبه ای سرتخت از شیار خارج کنیم. در این صورت باید دقت کرد که ورقه های دیناموبیلش یا پوسه تی موتور صدمه ای نیینند.

با قرار دادن سیم ها در داخل تری کلراتیلن (C_7HCl_3) به مدت چند ساعت نیز می توان لاق سیم ها را نرم کرد و آن ها را به راحتی از شیار خارج ساخت.

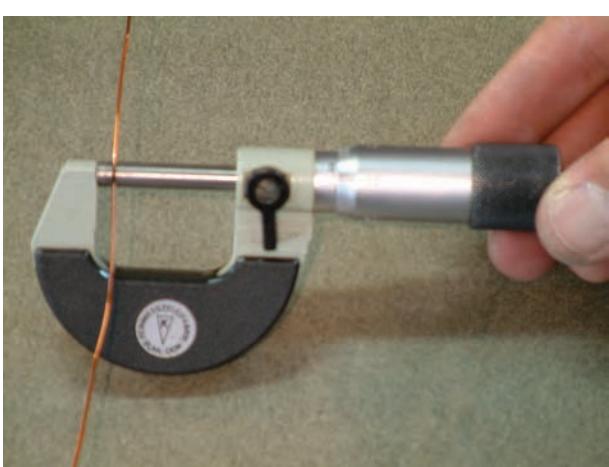


شکل ۴_۶

۴_۶- اندازه گیری قطر سیم و تعداد دور کلافها
میکرومتر دستگاهی است که می توان با آن، ضخامت ورق ها و قطر سیم های نازک را تا دقت یک صدم میلی متر، اندازه گیری کرد.

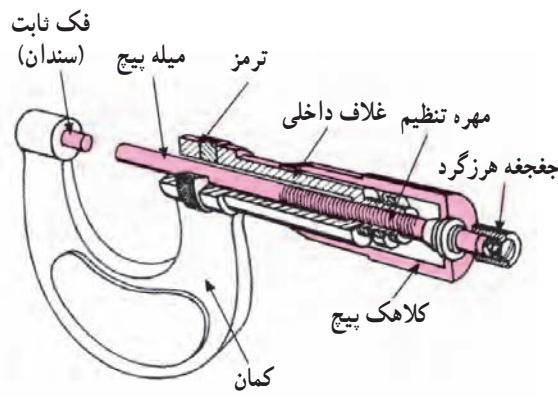

شکل ۵-۵

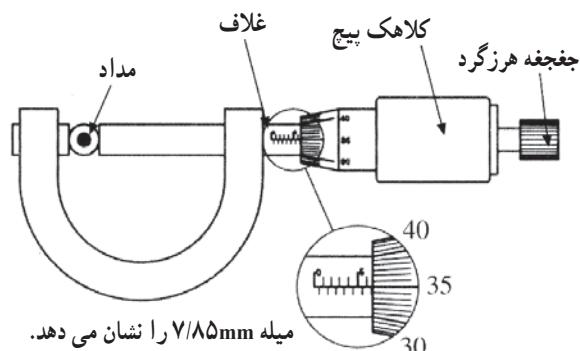

میله مداد = $\frac{7}{85} \text{ mm}$ را نشان می دهد.
قطر مداد = درجه ای را که میله نشان می دهد.

به علاوه درجه ای که کلاهک نشان می دهد.
قطر مداد = $\frac{7}{85} \text{ mm}$

شکل ۶-۶

طول عایق معمولاً 6 cm تا 10 cm میلی متر بیشتر از طول شیار و عرض آن مطابق فرم شیار استاتور انتخاب می شود. لبه های عایق را می توان از دو طرف شیار به طرف خارج تازد. در این صورت، از حرکت عایق در درون شیار جلوگیری می شود و استحکام مکانیکی عایق در آن قسمت افزایش می یابد و در موقع فرم دادن به سیم پیچ پاره نمی شود. به این منظور باید طول عایق را به اندازه لبه های تاشده، بیشتر از حالتی که تا نمی زنیم، انتخاب کرد (شکل ۶-۷).

میکرومتر اساساً از یک میله و یک پیچ درست شده است.

در این وسیله، میله استوانه ای توخالی است که سطح خارجی آن بر حسب میلی متر مدرج شده است. روی پیچ، کلاهکی قرار دارد که می تواند در امتداد غلاف جا به جا شود. کلاهک پیچ روی سطح خارجی میله حرکت می کند. با پیچاندن جفجعه هرزگرد کلاهک بر روی میله جا به جا می شود. در شکل (۵-۶) قسمت های مختلف یک میکرومتر معرفی شده است.


اگر کلاهک یک دور بچرخد زبانه متحرک نیم میلی متر جا به جا می شود (گام پیچ نیم میلی متر است). لبه کلاهک به 5° قسمت تقسیم شده است بنابراین هر درجه موجود بر روی کلاهک یک صدم میلی متر را نشان می دهد.

برای اندازه گیری قطر سیم، سیم را بین دو فک میکرومتر قرار می دهیم و جفجعه هرزگرد را آنقدر می چرخانیم تا دو فک، سیم را در میان بگیرند. در این حالت جفجعه هرزگرد با چرخش خود صدایی تولید می کند و فک ها دیگر بیش نمی روند. از خط کش مهره غلاف، میلی متر و از لبه کلاهک صدم میلی متر را می خوانیم.


مثالاً در شکل (۶-۶) قطر مداد $\frac{7}{85} \text{ mm}$ = $7 / 85 \text{ mm}$ = $7 / 5 + 0 / 35 \text{ mm}$ قرائت می شود.

۵-۶ - عایقکاری داخل شیارها

دلیل عایق کردن داخل شیارها این است که سیم های داخل شیار، با بدنه موتور اتصال پیدا نکنند. ممکن است در هنگام پیچیدن کلاف یا جا زدن سیم ها در داخل شیارها، لاک روی سیم زخمی شود. بنابراین، باید حتماً داخل شیارها را عایقکاری کرد. قبل از این کار باید با وسایل مناسب شیارها را تمیز کنیم و قطعات و ذرات مربوط به عایق های قبلی یا لاک و غیره را که احتمالاً داخل شیار چسبیده است، ازین ببریم.

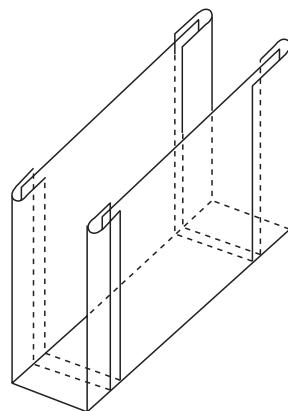

(ب)

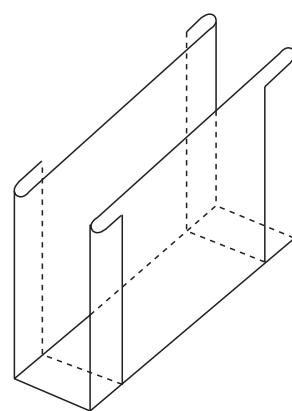

(الف)



(ت)



(پ)



(ث)



شکل ۶-۷- عایق شیار

جنس عایق معمولاً از کاغذ آغشته به روغن یا کاغذ برش مان (شومیز) است و ضخامت آن به اندازه‌ی شیار و ولتاژ سیم پیچ بستگی دارد که در جدول ۱-۶ برای موتورهای با قدرت متوسط داده شده است.

پس از قراردادن عایق در درون شیار، باید قالبی را که به شکل و اندازه‌ی شیار است و معمولاً از چوب ساخته می‌شود، در داخل شیار جا زد تا عایق، کاملاً به فرم شیار درآید و فضای خالی کافی، برای قراردادن سیم ایجاد شود.

جدول ۱-۶- کاغذ برش مان مناسب برای ولتاژهای مختلف


ولتاژ فازی [V]	۰-۱۰۰	۱۰۰-۲۰۰	۲۰۰-۳۰۰	۳۰۰-۴۵۰	۴۵۰-۶۰۰	۶۰۰-۸۰۰	۸۰۰-۱۰۰۰
ضخامت عایق [mm]	۰/۲	۰/۳	۰/۵	۰/۶	۰/۷۵	۰/۷۵	۱

مطالعه‌ی آزاد


۶- ساختن قالب برای تهیه کلاف‌ها

کلاف‌های موتور باید ابتدا بر روی یک قالب مناسب پیچیده شده و سپس در شیارها جا زده شوند. قالب کلاف را به چند روش می‌توان تهیه کرد.

روش اول: برای تهیه کلاف بین صورت است که ابتدا کلافی را که از موتور بیرون آمده فرم می‌دهیم تا شکل مشخصی پیدا کند. سپس طول و عرض متوسط آن را مانند شکل زیر اندازه می‌گیریم و مطابق این اندازه یک قالب چوبی می‌سازیم. ضخامت چوبی که برای ساختن قالب از آن استفاده می‌شود، باید در حدود $\frac{3}{4}$ ارتفاع شیار باشد.

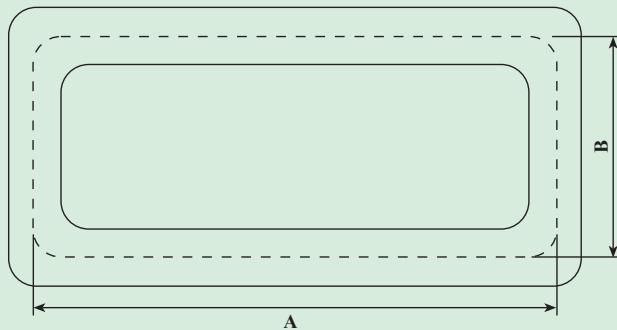

روش دوم: قالب‌های چهارگوش را می‌توان از روی اندازه‌های استاتور و گام سیم پیچی مانند شکل زیر نیز ساخت. در این شکل اندازه‌های لازم داده شده است.

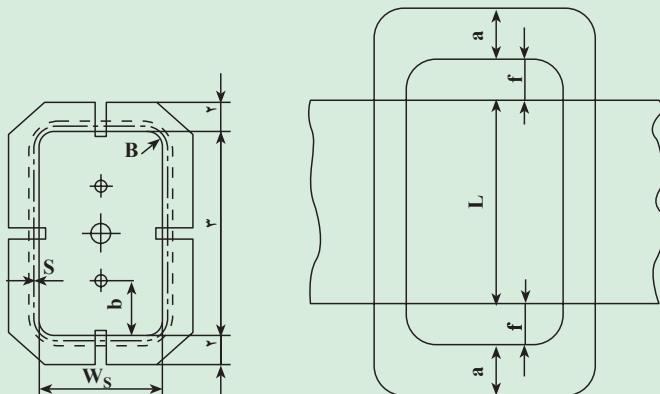

پهنای قالب (W_s) باید کمی از فاصله‌ی لازم بین بازوهای کلاف در استاتور بیشتر باشد. درازای قالب را می‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد:

$$l_s = l + 2f + 2a$$

در این رابطه l طول شیار استاتور است و در صورتی که موتور برای اولین بار سیم پیچی می‌شود، باید مناسب با بزرگی موتور ۲ الی ۵ میلی‌متر برای باز شدن احتمالی ورقه‌ها و افزایش ظاهری شیارها به آن افزود.

f نیز فاصله‌ی بین ورقه‌های استاتور تا پیشانی کلاف کوچک‌تر است و مقدار آن به فضای خالی بین ورقه‌ها و درپوش موتور و تجهیزات واقع در این فضا – مانند پروانه، کلید گیری از مرکز و ... – بستگی دارد.
a نیز فاصله‌ی بین پیشانی کلاف‌های یک گروه کلاف است. در موتورهای کوچک اگر پیشانی کلاف‌ها روی هم واقع شوند، می‌تواند مقدار a صفر باشد.

شعاع r_s ، به قطر سیم و کلفتی کلاف (S) بستگی دارد. حداقل مقدار r_s ، معمولاً ۱۵ میلی‌متر است. در شکل صفحه‌ی قبل علاوه بر قالب اصلی، یک قطعه‌ی دیگر از فیبر یا چوب به اندازه‌ی l_2 در هر طرف از قالب اصلی بزرگ‌تر رسم شده است. وظیفه‌ی این قطعه که باید در دو طرف قالب این قطعه قرار گیرد، نگهداری سیم‌ها در هنگام پیچیدن کلاف است.

روش سوم (تجربی): استفاده از قالب متغیر (قابل تنظیم)
شکل ۸-۶ قطعه سیمی را در دو شیار مشخص شده قرار می‌دهیم و به سیم مزبور، فرم و اندازه‌ی کلاف‌ها را می‌دهیم. سپس دو سر سیم را به هم تزدیک می‌کنیم. سپس شیار بعدی به عنوان شیار شماره‌ی یک انتخاب می‌کنیم. سپس شیار بعدی را با توجه به گام سیم‌پیچی، مشخص می‌کنیم و پس از آن، مطابق




شکل ۸-۶- طریقه‌ی اندازه‌گیری کلاف‌ها با توجه به گام کلاف

پس از آن که سیم به فرم یک حلقه‌ی مناسب درآمد، آن را از داخل استاتور خارج می‌کنیم و مانند شکل ۹-۶ بر روی دو نیم قالب متحرک قرار می‌دهیم. قطعات نیم قالب را آنقدر از یکدیگر دور می‌کنیم تا سیم به حالت کاملاً کشیده درآید. سپس مهره‌های نیم قالب را محکم می‌کنیم. در صورت لزوم برای کسب اطمینان از تزدیک شدن دو نیم قالب به یکدیگر یا یکسان بودن اندازه‌ی کلاف‌های بعدی و ساده‌تر شدن تنظیم نیم قالب‌ها، می‌توان

دقت داشته باشید که اگر محیط سیم (حلقه) کم باشد، برای جا انداختن کلاف‌ها در داخل استاتور با مشکل رو به رو می‌شویم. اگر محیط سیم (حلقه) نیز زیاد باشد، فرم مجموعه‌ی سیم‌بندی شده به هم می‌خورد و فضای زیادی را اشغال می‌کند. در عین حال، مقاومت سیم‌پیچی و حجم سیم به کار رفته افزایش می‌یابد و احتمالاً برای جا انداختن درپوش‌های موتور، با مشکل مواجه خواهیم شد.

توجه کرد، شیبی است که لازم است در ضخامت قالب به وجود آید. در صورت وجود این شیب هنگامی که سیم دور قالب پیچیده می‌شود، به آسانی می‌توان کلاف را از قالب جدا کرد.

یک قطعه چوب مناسب را در فاصله‌ی بین دو نیم قالب قرار داد. هم‌چنین می‌توان قالب‌ها را چند طبقه ساخت و چند کلاف را بر روی قالب پیچید. نکته‌ی مهمی که در تهیه‌ی قالب باید به آن

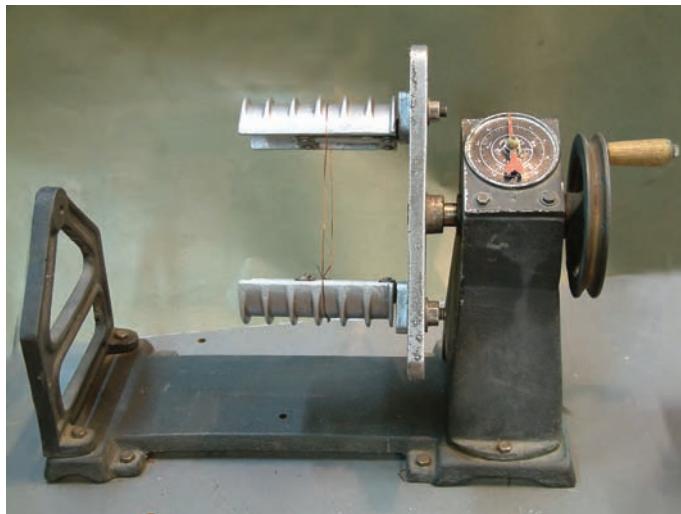


شکل ۹-۶- طریقه‌ی اندازه‌کردن بین‌بیج در کلاف‌پیچ

پس از تهیه‌ی قالب، باید قطعات نگهدارنده‌ی طرفین قالب را ساخت. جنس این قطعات چوب نازک یا فیربخاری و اندازه‌ی آن‌ها بزرگ‌تر از قالب اصلی و به‌شکل همان قالب است.

در دو سر نگهدارنده‌ها (دیواره‌ها) باید شکافی برای قراردادن نوار یا سیم به منظور بستن سیم‌های کلاف پیش‌بینی کرد. در شکل ۹-۱۰ طرز قرارگرفتن قالب و نگهدارنده‌ها بر روی محورشان نشان داده شده است.

در شکل ۹-۱۱ نیز علاوه بر قالب اصلی، نگهدارنده‌ی نیز رسم شده است که در هر طرف آن یک شیار برای بستن کلاف وجود دارد.

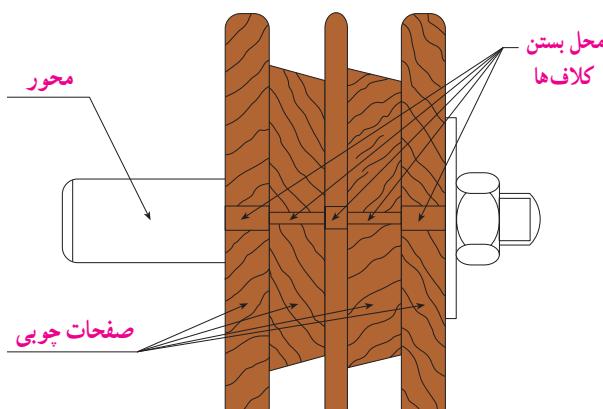

شکل ۹-۱۰- طریقه‌ی قرارگرفتن قالب و نگهدارنده‌ها


۷-۶- پیچیدن کلاف‌ها

پس از ساختن قالب‌ها باید آن‌ها را به همراه نگهدارنده‌ها بر روی محور دستگاه سیم‌پیچی سوار کنیم و قرقره‌ی سیم را نیز در پایه‌ی مخصوص خود جای دهیم. پس از کسب اطمینان از ثابت‌ماندن قرقره‌ی سیم، ابتدای سیم را به قالب می‌بندیم و شروع به پیچیدن سیم می‌کنیم.

رفتن عایق، خطر اتصال کوتاه حلقه‌ها به یک دیگر نیز وجود دارد.

در شکل ۶-۱۱ یک کلاف را که به‌طور غلط پیچیده شده و حلقه‌های آن در هم است، مشاهده می‌کنید.

در هنگام پیچیدن سیم باید دقیق باشد که سیم‌ها به موازات یک دیگر پیچیده شوند و از روی هم عبور نکنند؛ چون در این صورت جازden آن‌ها در داخل شیار دشوار است. علاوه بر این، احتمال ساییدگی سیم‌ها بر هم افزایش می‌یابد و در اثر این

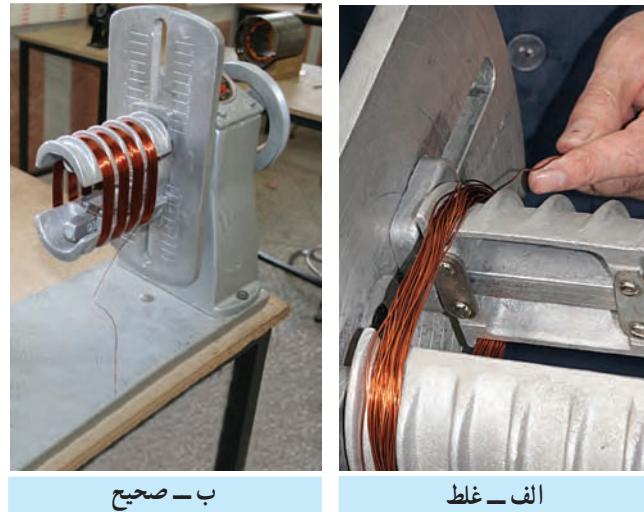

شکل ۶-۱۱- طریقه‌ی کلاف پیچی

۸-۶- طرز جازدن کلاف‌ها در شیارها

پس از آماده‌شدن کلاف‌ها و عایق کردن شیارها، کلاف‌ها را در داخل شیار جا می‌زنیم. این کار باید به ترتیب خاص و با حوصله و دقیق انجام گیرد تا سیم‌ها زخمی نشوند و کلاف در درون شیار جای گیرد.

برای این کار ابتدا استاتور را بر روی یک پایه‌ی مناسب قرار می‌دهیم. سپس یکی از کلاف‌ها را طوری در دست می‌گیریم که مثلاً دو سر کلاف به‌طرف راست باشد.

پس از آن، نوار یا سیم نگهدارنده یک بازوی کلاف را به سمت چپ یا راست حرکت می‌دهیم تا تمام سیم‌های یک بازوی کلاف آزادانه در بین انگشتان قرار گیرند. آن‌گاه کلاف را به‌دقیق به داخل استاتور می‌بریم و به آرامی شروع به قراردادن سیم‌ها در داخل شیار استاتور می‌کنیم. معمولاً ضخامت یک کلاف از دهانه‌ی یک شیار بیشتر است. بازوی کلاف را نمی‌توان یکباره درون شیار قرار داد. به همین دلیل، هادی‌های بازوی کلاف را در دسته‌های چندتایی در درون شیار جای می‌دهیم.

پس از کامل شدن تعداد دور یک کلاف، باید طرفین آن را با نوار پارچه‌ای، نخ یا سیم در محل شیارهایی که در دوسر قالب و دیوارهای فیبری ایجاد شده است یا در محل خاص بین دو قطعه قالب متحرک، به‌طور آزاد بیندیم. سپس قالب‌ها را باز کنیم و کلاف‌ها را در جهت شبیه قالب از داخل قالب‌ها خارج سازیم.

در شکل ۶-۱۲ یک کلاف آماده نشان داده شده است. استقامت حرارتی و ضخامت عایق سیمی که از آن برای پیچیدن کلاف استفاده می‌شود، باید مشابه سیم اصلی موتور یا بیشتر از آن باشد.




شکل ۶-۱۲- کلاف پیچیده شده




شکل ۱۳-۶- حالت دست در کلاف‌گذاری (۱)



شکل ۱۴-۶- حالت دست در کلاف‌گذاری (۲)

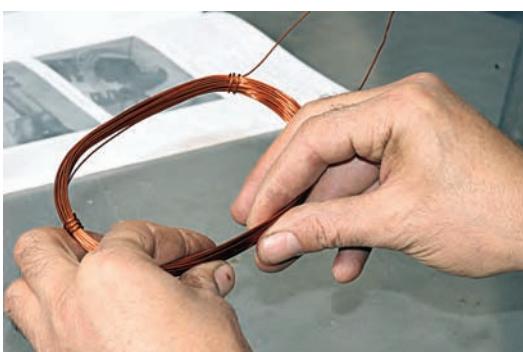

شکل ۱۵-۶- طریقه در دست گرفتن کلاف

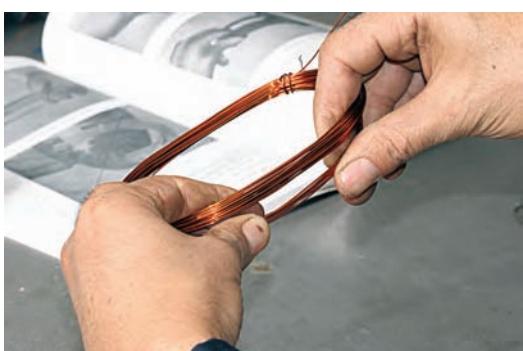

شکل ۱۶-۶- مرتب کردن سیم‌ها جهت کلاف‌گذاری

به این ترتیب که هر سمت کلاف را بین انگشت شست و انگشت نشانه‌ی دو دست می‌گیریم و با حرکت انگشتان نشانه‌ی دو دست به طور متناوب به بالا و آن را در درون شیار قرار می‌دهیم. در ضمن باید با انگشت شست فشار بسیار کمی بر روی سیم‌ها وارد کرد.

برای تمرین کردن شیوه‌ی انجام این کار ابتدا انگشتان خود را مطابق شکل ۱۳-۶ طوری قرار دهید که نوک انگشتان اشاره (سبابه) بر روی شست قرار گیرد و سه انگشت دیگر به کف دست بچسبد. سپس مطابق شکل ۱۴-۶ دو انگشت نشانه را به آهستگی به طرف پایین حرکت دهید. این حرکت برای تخت و صاف کردن بازویی از کلاف است که باید درون شیار جای گیرد و در شکل ۱۵-۶ نشان داده شده است. توجه داشته باشید که این عمل به همراه کلاف در داخل استاتور انجام می‌گیرد. پس از آن، چند سیم را که تعداد آن‌ها به بزرگی دهانه‌ی شیار و قطر سیم بستگی دارد (مانند شکل ۶-۱۶) از کلاف جدا می‌کنیم و با دقت در داخل شیار قرار می‌دهیم. این عمل را آنقدر تکرار می‌کنیم تا تمام هادی‌های بازوی کلاف در داخل شیار استاتور قرار گیرند.

برای قرار دادن بازوی دوم کلاف و هم‌چنین سایر کلاف‌ها نیز باید به همین ترتیب عمل کرد. ترتیب قراردادن بازوها نیز بسته به نوع سیم‌پیچی و گام کلاف، در قسمت‌های بعد توضیح داده می‌شود.

در هنگام جدا کردن یا قراردادن سیم‌ها در درون شیار استاتور، باید دقت داشت که مانند شکل ۶-۱۷-الف یک یا چند حلقه از کلاف کشیده نشود یا به صورت متقطع قرار نگیرد؛ زیرا در این صورت، علاوه بر این که زیبایی سیم‌پیچ ازین می‌رود، خطر پاره شدن یا اتصال کوتاه بین سیم‌ها نیز وجود دارد. در عین حال، زمان بیشتری صرف جازدن بازوها در داخل شیار خواهد شد.

پس از قرار دادن اولین کلاف در استاتور، بررسی می‌کنیم که اندازه‌ی کلاف مناسب باشد. در غیر این صورت، باید اندازه‌ی قالب سیم‌پیچی را مناسب با اندازه‌ی جدید تغییر دهیم.



ب - صحیح





الف - غلط

شکل ۱۷-۶ - طریقمهی کلاف‌گذاری

شیار خارج می‌شود، کلاف را به سمت خارج از استاتور فشار دهیم تا کلاف در دو لبه شیار، تا بخورد و فضای خالی مناسب برای کلاف‌های بعدی ایجاد شود.

پس از جازدن هر کلاف، برای این‌که برای کلاف‌های بعدی جا باشد و علاوه بر آن، در هنگام جازدن و چرخیدن موتور نیز به سیم‌ها صدمه‌ای وارد نشود، باید به کمک انگشتان شست و سبابه (مانند شکل ۱۸-۶) در دو محلی که کلاف از

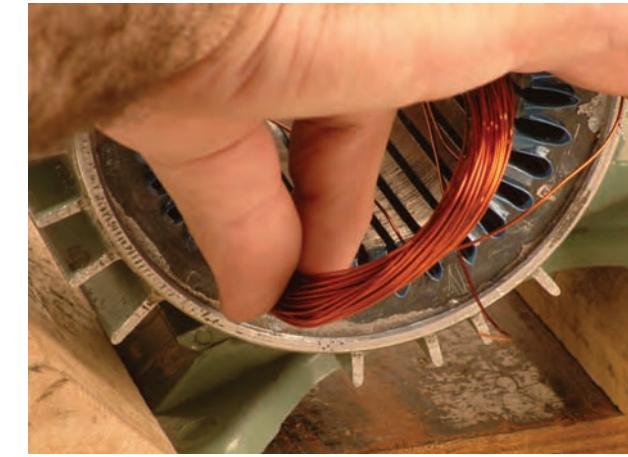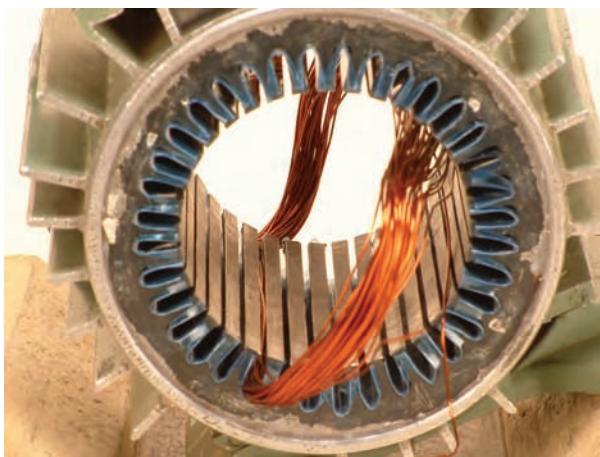

شکل ۱۸-۶ - طریقمهی کلاف‌گذاری

و سرعت عمل بیشتر خواهد شد.
طول شیار و قطر دهانه‌ی استاتور و قطر سیم نیز در سرعت انجام کار تأثیر دارند. هرچه طول شیار کوچک‌تر و دهانه‌ی استاتور بزرگ‌تر باشد، بازوهای کلاف‌ها، راحت‌تر در درون شیارها قرار می‌گیرند. سیم‌های با قطر متوسط را بهتر از سیم‌های با قطر خیلی کم یا با قطر خیلی زیاد، می‌توان در درون شیارها جای داد.


سرعت عمل جازدن کلاف در درون شیار و مدت زمانی که برای این کار صرف می‌شود، تا حدود زیادی به نسبت پهنانی دهانه‌ی شیار (b) و به قطر سیم (d) بستگی دارد. هرچه این نسبت کم‌تر باشد، انجام این کار مشکل‌تر خواهد بود. حاصل $\frac{b}{d}$ باید از $1/5$ بزرگ‌تر باشد. اگر این نسبت از 2 بیش‌تر باشد، سیم‌های متقطع نیز به راحتی در درون شیار جای خواهند گرفت.

استفاده می‌شود که دو نوع آن در شکل‌های ۱۹-۶-ب و ۱۹-۶-پ نشان داده شده است. با قراردادن قسمت تخت آهن T (شکل ۱۹-۶-ب) در داخل شیار و کشیدن آن در امتداد شیار بر روی سیم‌ها وارد آوردن فشار بر روی آن، می‌توان سیم‌های داخل شیار را فشرده کرد تا برای بقیه‌ی سیم‌ها جا باز شود. این کار را با وارد کردن میله‌ی شیار (شکل ۱۹-۶-پ) به داخل شیار در جهت محور آن نیز می‌توان انجام داد. مقطع میله‌ی شیار به صورت نیم دایره و سر آن گرد است تا عایق سیم‌ها را ازین نبرد. در شکل ۱۹-۶ تعدادی از ابزارهایی را که در مرحل مختلف سیم پیچی مورد نیاز است، می‌بینید.

در موارد خاص، می‌توان با مالیدن پارافین به سیم‌ها آن‌ها را راحت‌تر در داخل شیار قرار داد. مقدار پارافین باید کم باشد تا در هنگام لاک زدن مشکلی ایجاد نکند.

برای این‌که هادی‌ها در داخل شیار بهتر جای بگیرند، باید گوهی مخصوص شیار (کاردک) را که جنس آن معمولاً از فیبر و یا غیرفلز دیگری است، (شکل ۱۹-۶-الف) در امتداد دهانه‌ی شیار بر روی سیم‌های داخل شیار کشید تا جا برای سیم‌های باقی‌مانده باز شود.

از وسایل دیگری نیز برای باز کردن جا در داخل شیار،

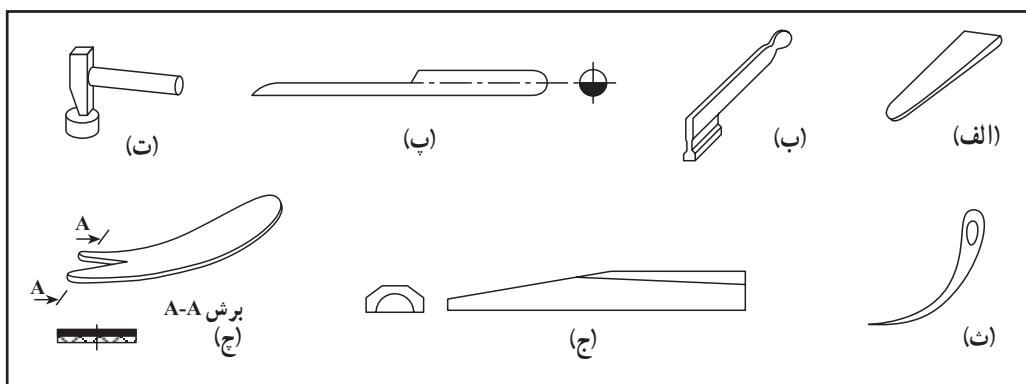

شکل ۱۹-۶-ابزار جازدن کلاف در شیار



شکل ۲۰-۶-محکم کردن سیم‌ها در داخل شیار با گوهی عایق


۱۹-۶-محکم کردن سیم‌ها در داخل شیار

سیم‌ها باید در داخل شیار موتور کاملاً محکم شوند تا از ارتعاش یا خارج شدن آن‌ها از داخل شیار جلوگیری شود. برای این منظور، پس از آن‌که کلاف در درون شیار قرار گرفت یک عایق ضخیم روی آن قرار می‌گیرد. سپس (مانند شکل ۲۰-۶) در مرحله‌ی آخر یک گوهی عایق (معمولًاً چوبی) که به فرم فضای داخلی بالای شیار است، قرار می‌دهند. این گوهه علاوه بر عایق بودن، باید تحمل درجه‌ی حرارت موتور را داشته باشد.

۶-۱۰- سربندی کلافهای موتور

از اهم متر یا لامپ آزمایش استفاده کرد.
برای اتصال کلافها به یک دیگر باید سر سیم‌ها را از لاق پاک کنیم.
لاق روی سیم‌های لاقی با قطر بیشتر از 16° میلی‌متر را می‌توان با چاقو از بین برد. این کار به تجربه و مهارت زیادی نیاز دارد تا در حین عمل، سیم زخمی نشود و بعداً در اثر خمیدگی یا تاییده شدن نشکند.
لاق روی بعضی از سیم‌ها را می‌توان به روش شیمیایی نیز از بین برد. انتخاب محلول شیمیایی بستگی به جنس لاق روی سیم دارد.


پس از قراردادن گروه کلاف‌ها در شیارهای استاتور، مطابق نقشه باید اقدام به سربندی کلاف‌ها کرد. برای این کار، ابتدا سربندی کلاف‌های مربوط به یک فاز را انجام می‌دهیم و ابتدا و انتهای آن را مشخص می‌کنیم. سپس، دو فاز دیگر را به ترتیب سربندی می‌کنیم و پس از آن، اتصالات را بدقت لحیم کرده یا به یک دیگر جوش می‌دهیم تا اتصالات محکم و کامل شوند. سرهای خروجی هر فاز را نیز بهتر است با سیم‌های افشاو و عایق مقاوم در مقابل حرارت به جعبه‌ی ترمینال موتور وصل کنیم. برای مشخص کردن ابتدا و انتهای هر کلاف با فاز می‌توان

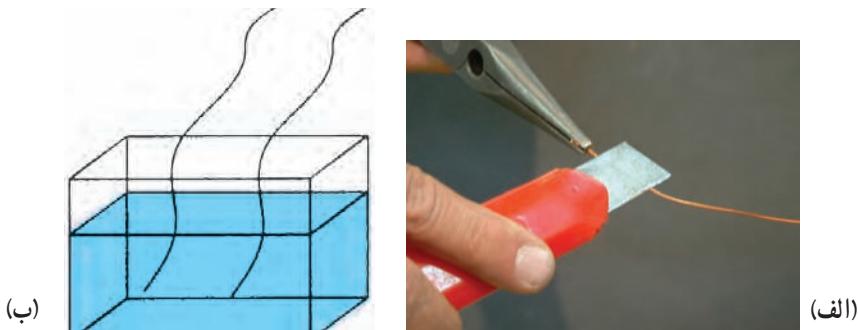

شکل ۶-۲۱

روش دیگری که برای پاک کردن و از بین بدن لاق روی سیم از آن استفاده می‌شود، روش حرارتی است. بدین منظور، باید سر سیم را مدت کوتاهی روی شعله‌ی گاز بگیریم تا عایق آن بسوزد. پس از سوزاندن لاق سیم را در محلول الکل و آب با نسبت مساوی فرومی‌بریم تا سیم سخت شود.

پس از آن که لاق روی سیم‌ها از بین رفت، سیم‌هایی را که با یک دیگر اتصال می‌یابند، به هم تاب می‌دهیم. سپس سیم‌پیچ‌های هر فاز را با اهم متر امتحان می‌کنیم و در صورت سالم بودن، محل‌های اتصال را لحیم کرده یا جوش می‌دهیم. هنگام اتصال سیم‌های مسی به یک دیگر، برای این که از اکسید شدن محل لحیم کاری جلوگیری شود، باید ابتدا محل تاییده شده را در محلول الکل و کلوفونیم فرو ببریم و سپس با قلع 4° تا 6° درصد (LSn 40-LSn60) توسط هویه و یا حمام (ظرف) قلع مذاب، عمل لحیم کاری را انجام دهیم.

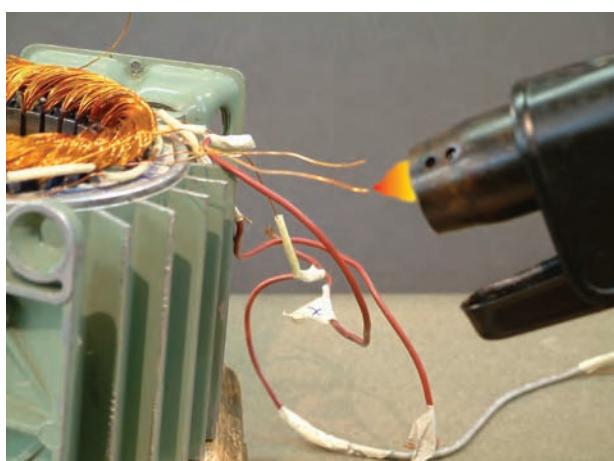


شکل ۶-۲۲

در صورتی که قطر هریک از سیم‌ها از یک میلی‌متر کم‌تر باشد، باید سیم‌ها را با خم کردن مجدد، آنچنان پهلوی هم قرارداد که سطح جوشکاری از 75° میلی‌متر مربع کم‌تر نباشد.

در سیم‌هایی که قطر آن‌ها از یک میلی‌متر کم‌تر است، باید مطابق شکل ۲۳-۶ هریک از سیم‌ها را چند بار خم کنیم؛ به طوری که سر آن‌ها در محل جوش قرار گیرد (شکل ۲۳-۶-الف). سپس مطابق شکل ۲۳-۶-ب، دو سیم را در محل تاخورده، به یک‌دیگر بتابانیم و سپس سر آن‌ها را جوش بدیم.

در شکل ۲۳-۶-پ چگونگی قرارگرفتن و اتصال سیم لامپ و سیم رابط را برای اتصال به ترمینال‌های موتور مشاهده می‌کنید.

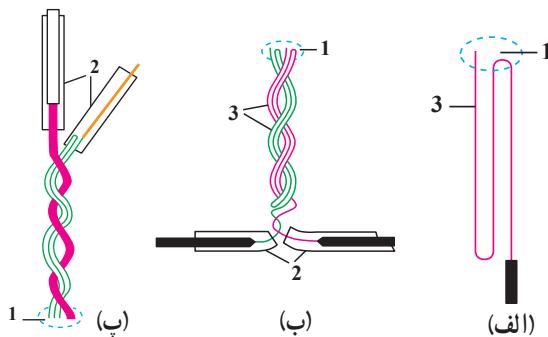

شکل ۲۳-۶-طريقه اتصال سیم‌ها با قطر کم‌تر از یک میلی‌متر

سیم‌های با قطر بیشتر از یک میلی‌متر را می‌توان بدون تاکردن به یک‌دیگر تاباند و سپس جوش داد. طول لازم برای تاباندن سیم‌های با قطر کم‌تر از یک میلی‌متر، حدود ۱۵ میلی‌متر و برای سیم‌های با قطر بین یک تا دو میلی‌متر، حدود ۲۰ میلی‌متر است.

برای جوش دادن سیم‌های مسی با قطر بیش از 4° میلی‌متر، می‌توان از شعله‌ی استیلن یا پروپان با اکسیژن استفاده کرد.

برای این کار، انتهای دو سیم را به یک‌دیگر می‌تابانیم و سپس با شعله، در سر آن یک نقطه‌ی جوش به وجود می‌آوریم. برای جوش دادن سیم‌های آلومینیمی با قطر $6/6^\circ$ تا یک میلی‌متر از شعله‌ی استیلن با هیدروژن یا پروپان یا بنزن با اکسیژن و برای سیم‌های با قطر بیشتر از یک میلی‌متر از شعله‌ی استیلن با اکسیژن استفاده می‌شود.

در سری کاری^۱، اگر حرارت حمام قلع 24° درجه‌ی سانتی‌گراد باشد، سرعت عمل بسیار زیاد خواهد بود.

برای جلوگیری از ورود ذرات مس به درون ظرف قلع که باعث بالارفتن درجه‌ی ذوب قلع می‌شود، باید مدت قراردادن مس در داخل قلع مذاب، تا حد ممکن کوتاه باشد. در لحیم کاری سیم‌های ضخیم و تسمه‌ها به یک‌دیگر، بهتر است هریک از سیم‌ها جداگانه قلع انود و سپس به یک‌دیگر لحیم شوند.

در هنگام لحیم کردن سیم‌های آلومینیومی به یک‌دیگر به سرعت در سطح کار اکسید آلومینیوم Al_2O_3 تشکیل می‌شود. برای جلوگیری از تشکیل این لایه، می‌توان ابتدا هریک از سیم‌ها را در حمام قلع LSn60 با کشیدن یک شابر یا برس سیمی بر روی آن، قلع انود کرد و پس از تابانیدن به یک‌دیگر، آن‌ها را مشابه سیم‌های مسی لحیم نمود.

در صورتی که درجه‌ی حرارت کار موتور بالا باشد، نمی‌توان با لحیم کردن معمولی کلاف‌ها را به یک‌دیگر یا به ترمینال‌های خروجی اتصال داد.


برای چنین موتورهایی می‌توان از لحیم فسفر مس (LCuP8) با درجه‌ی ذوب 70° درجه‌ی سانتی‌گراد و درجه‌ی حرارت لحیم کاری 76° درجه‌ی سانتی‌گراد یا لحیم فسفر نقره (LAg15P) با درجه‌ی ذوب 646° تا 710° درجه‌ی سانتی‌گراد یا لحیم نقره (LAg45) در درجه‌ی حرارت کار 65° درجه‌ی سانتی‌گراد استفاده کرد.

علاوه بر روش‌های ذکر شده از جوش نیز می‌توان به جای لحیم استفاده کرد.

در این صورت، خوردگی الکتریکی حاصل از لحیم کاری دیگر پیش نمی‌آید. علاوه بر این، در درجه‌ی حرارت‌های بالا نیز اتصال سیم‌ها از یک‌دیگر بازنمی‌شود و در سیم‌های لاکی نیز اغلب به ازین بردن لاک روی سیم نیازی نیست. در همه‌ی روش‌هایی که برای جوش کاری سیم‌ها به یک‌دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد، لازم است محل جوش به قدر کافی ضخیم باشد.

۱- روش سری کاری تولید انبوه محصولاتی که نیاز به فرآیند کاری متعدد دارند استفاده می‌شود. در این روش عملیات مونتاژ طی چند مرحله توسط افراد یا دستگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد.

این لوله‌ها که قبل از اتصال دو انتهای سیم به یک دیگر در روی سیم‌ها جا زده می‌شوند، باید مانند شکل ۲۴-۶ در قسمت تابیده شده رانده شوند. این کار علاوه بر عایق کردن، از خوردگی الکتریکی که تحت تأثیر مواد لحیم کاری و قرارگرفتن محل اتصال برروی سیم‌های دیگر ایجاد می‌شود، جلوگیری می‌کند.

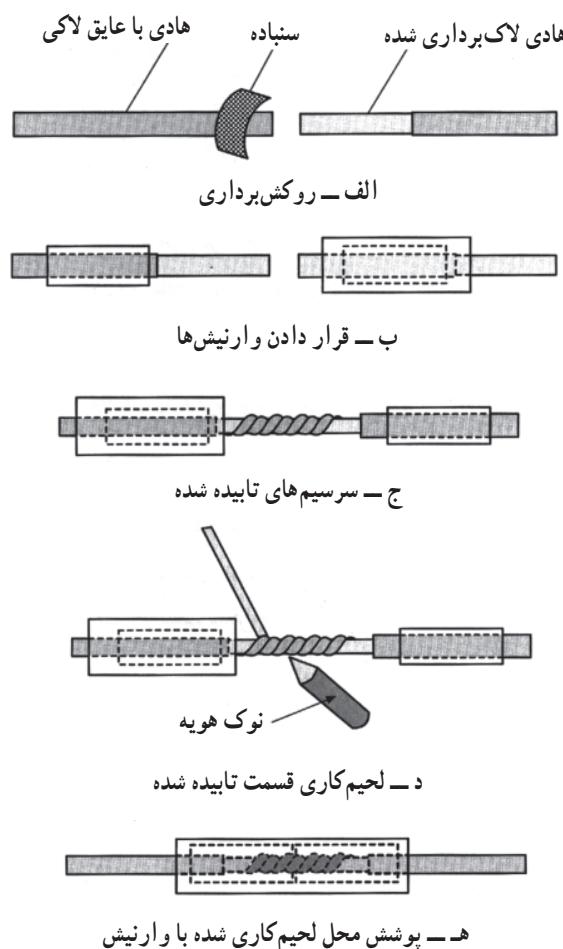

شکل ۲۴-۶- نحوه‌ی وارنیش (ماکارونی) گذاری

یک انتخابی برای جوش آلومینیم، باید یک شماره از یک انتخابی برای جوش مس کمتر باشد. روش دیگر جوش دادن سیم‌ها به یک دیگر، جوش کاری به طریقه‌ی مقاومت الکتریکی است. به کمک یک ترانسفورماتور و با تابانیدن سیم‌ها به یک دیگر و عبور دادن جریان الکتریکی توسط یک انبردستی از قسمت‌هایی که باید به یک دیگر اتصال یابند، دو سیم به یک دیگر جوش داده می‌شوند.

برای اتصال سرهای خروجی سیم‌پیچ‌های موتور به جعبه کلم نیز باید از سیمی استفاده کرد که سطح مقطع آن مناسب با جریان موتور باشد.

در موتورهای کوچک که جعبه کلم (ترمینال) ندارند، از سیم‌هایی با روپوش بافته شده استفاده می‌شود. جنس هادی این سیم‌ها در سیم‌پیچ‌های مسی از مس و در سیم‌پیچ‌های آلومینیمی از جنس آلومینیم مس‌اندود شده است.

اگر سطح مقطع سیم زیاد باشد، می‌توان از کابل‌های NYA یا NGAF یا NCA استفاده کرد.

محل اتصال سیم به کلاف را نیز باید لحیم کاری کرد یا جوش داد.

در روی جعبه کلم باید سیم‌ها را به صورت حلقه درآورد و یا توسط کابل‌شو در زیر پیچ‌ها محکم کرد. این سیم‌ها باید به طریقی در روی ترمینال‌ها بسته شوند که برای اتصال سیم‌های ورودی شبکه، به بازکردن مجدد آن‌ها نیازی نباشد.

بدین‌منظور، معمولاً از یک مهره برای بستن سر کلاف‌ها و از مهره‌ی دیگر برای بستن سیم‌های شبکه استفاده می‌کنند. به طور کلی در اتصال سیم‌ها به یک دیگر دو نکته را باید در نظر داشت:

۱۱-۶- نواربندی کلاف‌ها

پس از آن که سربندی کلاف‌ها پایان یافت و محل خروج سر سیم‌ها مشخص شد، بسته‌های سیمی و یا نواری روی پیشانی کلاف‌ها را که از قبل مانده است، باز کرده و کلاف‌های موتور را در هر دو طرف مرتب می‌کنیم و فرم می‌دهیم. آن‌گاه با نخ یا نوار مخصوص موتور پیچی، آن‌ها را نوارپیچی و محکم می‌کنیم.

۱- کمی مقاومت الکتریکی در محل اتصال دو سیم تا در اثر عبور جریان حرارت ایجاد نشود.

۲- وجود استقامت مکانیکی کافی.

لازم به تذکر است که تمام قسمت‌هایی که به یک دیگر لحیم شده یا جوش داده می‌شوند، باید توسط لوله‌های عایق (ماکارونی) یا وارنیش) از سایر قسمت‌ها جدا شوند.

۶-۶- آزمایش مقدماتی موتور

سر و ته کلافها یا گروه کلافها را به وسیله‌ی اهم متر آزمایش می‌کنیم تا اگر در موقع نوار پیچی و فرم دادن، سیمی قطع شده است، آن را پیدا کنیم و عیب را بر طرف نماییم. پس از کسب اطمینان از این که کلافها پاره نشده‌اند، به وسیله‌ی مگر عایق سیم‌ها را نسبت به یک دیگر و نسبت به بدن آزمایش می‌کنیم. در صورتی که نتیجه‌ی هر دو آزمایش مثبت باشد، موتور برای آزمایش با برق آماده است.

۶-۶- سوار کردن موتور

پس از کسب اطمینان کامل از سالم بودن سیم‌پیچی، لازم است موتور را برای زمان کوتاهی با اتصال به برق آزمایش کنیم تا اگر در اتصال کلافها و سرهای خروجی اشکالی وجود دارد، رفع شود.

برای این کار باید قطعات موتور را به همان ترتیبی که باز کرده‌ایم دوباره با دقیق زیاد سوار کنیم. دقت داشته باشید که محور موتور باید کاملاً روان بگردد.

در پوشش‌های موتور را باید کاملاً در جای خود قرار دهیم و دقت کنیم که در اطراف درپوش‌ها، در هیچ جا فاصله‌ای به وجود نیاید، زیرا این امر باعث لنگی محور و گیر کردن آن می‌شود. خلاصی بیش از حد رتور، خمیدگی محور رتور و گیر کردن آن به استتاور نیز می‌تواند مانع راه افتادن موتور شود.

۶-۶- آزمایش موتور به وسیله‌ی اتصال به برق

با توجه به نوع اتصال سیم‌پیچ‌های موتور، سرهای خروجی را اتصال می‌دهیم. سپس آمپر متر را در مسیر فازها قرار داده و موتور را به شبکه‌ی با ولتاژ نامی موتور اتصال می‌دهیم. اگر موتور سالم باشد، جریان بی‌باری آن (که هر آمپر متر نشان می‌دهد) در مقایسه با آمپری که روی پلاک موتور نوشته شده، کمتر است. علاوه بر این، در موتورهای سه‌فاز باید جریان هر سه فاز با یک دیگر برابر باشد.

در هنگام نوار پیچی موتورهای یک فاز، باید بین کلاف‌های سیم‌پیچی اصلی و سیم‌پیچ راه انداز کاغذ عایق قرار داد تا از اتصال این دو سیم‌پیچ به یک دیگر جلوگیری شود.


این عمل در موتورهای سه‌فاز بدین صورت انجام می‌گیرد که هر کلاف یا گروه کلاف که مربوط به فازهای مختلف هستند، از یک دیگر عایق می‌شوند.

در موتورهای آسنکرون، پیشانی کلاف‌های فازهای مختلف با نوارهای کنفی - روپوش نخ‌پنهایی (لوله‌ای شکل)، نخ پرلون یا باند پنهایی به صورت باندار مانند تصاویر شکل ۶-۲۵ محکم به یک دیگر بسته می‌شوند.

برای عبور دادن نخ یا باند از زیر پیشانی و لابه‌لای کلاف‌ها، می‌توان از سوزن قوس‌دار مخصوص (مانند شکل ۶-۲۵-الف) استفاده کرد.



(الف)

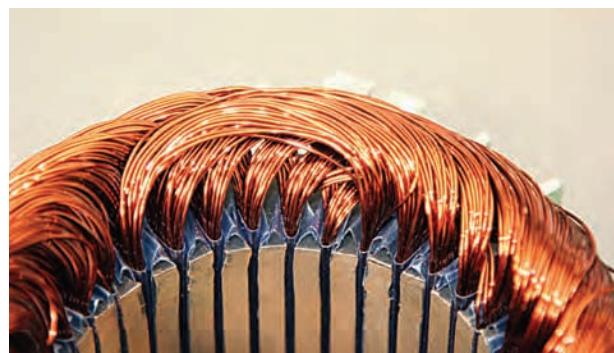

(ب)

شکل ۶-۲۵- روش نواربندی

۲-۶ و ۳-۴، نصف ولتاژ تغذیه، القا خواهد شد.
اگر اختلاف سطح بین ۱-۲ و ۱-۳ حدود ۱/۵ برابر ولتاژ تغذیه X-U باشد، اتصال صحیح است. در این صورت، اختلاف پتانسیل بین ترمینال های ۲ و ۳ صفر خواهد بود.
بدین ترتیب، می توان شماره ۳ را با W و ۲ را با V و ۴ را با Z و ۶ را با Y مشخص کرد.

اگر مثلاً اختلاف سطح بین دوسر ۱ و ۳ از اختلاف سطح تغذیه کمتر باشد، باید ابتدا و انتهای سیم پیچ ۳-۴ را با یک دیگر عوض کرد.

در صورتی که اتصال سیم پیچ ها به صورت مثلث مورد نظر باشد، باید ابتدا سیم پیچ ها را به صورت ستاره اتصال داد و سرها را به روش ذکر شده مشخص نمود. آن گاه سیم پیچ ها را مجدداً به صورت مثلث اتصال داد.

۱۵- باز کردن مجدد و کنترل عایق بندی و نوار پیچی موتور

پس از آزمایش مقدماتی، باید مجدداً در پوش ها و محور موتور را باز کرده و یک بار دیگر سیم بندی را کنترل کنیم تا در صورتی که پروانه یا رتور، به سیم بندی گیر کرده باشد، عیب آن رفع شود. پس از کسب اطمینان از مناسب بودن سیم بندی و عایق ها و نوار پیچی باید موتور را برای لازدند آماده کنیم.

۱۶- لازدند موتور


هادی های مجاور هم در موتور، بسته به جهت جریان در آن ها یک دیگر را جذب یا دفع می کنند. هرچه شدت جریان و طول هادی بیشتر و فاصله ای سیم ها کمتر باشد، خطر برخورد سیم ها و کلاف ها به یک دیگر یا با بدنه موتور بیشتر خواهد بود. ممکن است در موقع جازدن سیم ها لازک روی آن ها ریخته شده باشد یا سیم ها زخمی شده باشند. هم چنین باید سیم ها در داخل شیار یا قسمت خارجی شیار کاملاً محکم و یک پارچه باشند تا از ارتعاش و حرکت آن ها جلوگیری شود. بنابر آن چه گفته شد، باید سیم پیچی را بعد از اتمام سیم بندی و آزمایش اول،

آزمایش دیگری که برای موتور لازم است، اندازه گیری دور آن به وسیله ای دستگاه دور سنج است. این عدد را با تعداد دور ثبت شده روی پلاک موتور مقایسه می کنیم که باید در حدود آن و در حالت بی باری، کمی بیش تراز آن باشد.

در این صورت، موتور از هر ظرف سالم است و باید آن را برای لازک ریزی آماده کرد.

لازم به تذکر است که پیش از لازک ریزی نباید موتور را برای مدت زیادی به برق اتصال داد.

گاهی در هنگام سیم پیچی موتورهای سه فازه، بر اثر سهول انگاری حروف مشخص کننده سرهای خروجی نامشخص می شوند. گاهی نیز در روی جعبه کلم یک موتور سه فازه، هرشش سر نامشخص اند. در این صورت، اگر نخواهیم موتور را مجدداً باز کرده و از روی سیم پیچی، سرهای خروجی را مشخص کنیم یا اصولاً این کار امکان نداشته باشد، می توانیم به روش زیر، سرهای را حروف گذاری و مشخص کنیم.

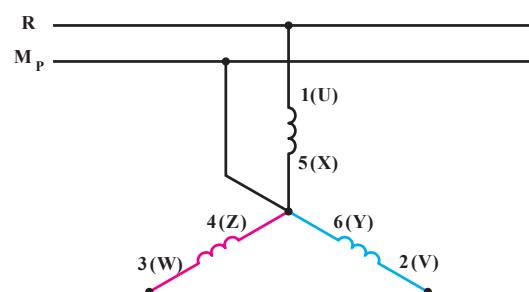

شکل ۱۶-۶- آزمایش سرهای موتور

ابتدا سرهای موتور را به دلخواه از یک تا شش، شماره گذاری کرده و سپس با لامپ آزمایش یا اهم متر (مانند شکل ۱۶-۶) دو سر کلاف های هر فاز را مشخص می کنیم. از سه سیم پیچ مشخص شده، دو سر یکی از آن ها (مثلاً سیم پیچ شماره ۵-۱) را به دلخواه با U یا X مشخص می کنیم و سپس، یک سر هر یک از سیم پیچ های دو فاز دیگر (مثلاً ۴ و ۶) را با X اتصال می دهیم.

اگر سیم پیچ X-U را با ولتاژ متناوب تغذیه کنیم، در سیم پیچ

لاک زد. نوع لاکی که برای این کار به کار می‌رود، به نوع لاک به کار رفته برای عایق سیم بستگی دارد.

برای لاک زدن چند روش وجود دارد. در یکی از این روش‌ها استاتور را در داخل فر (گرم کن) مخصوص قرار می‌دهیم و آن را گرم می‌کنیم. حرارت گرم کن باید در حدود 140° درجه‌ی سانتی‌گراد باشد.

وقتی که استاتور به این درجه حرارت رسید، لاک مخصوص را آماده می‌کنیم. بهتر است لاک نیز کمی رقیق و گرم باشد تا حالت نفوذی آن بیشتر شود (باید دقت کرد که لاک آتش نگیرد).

پس از این که موتور گرم و لاک آماده شد، موتور را از گرم کن خارج می‌کنیم و از یک طرف به صورت عمودی قرار می‌دهیم آن گاه لاک را به آرامی روی سیم‌ها و در داخل شیارها و پیشانی کلاف‌ها می‌ریزیم. هم‌چنین می‌توان استاتور را در یک ظرف پر از لاک فرو برد تا لاک به خوبی در بین سیم‌ها نفوذ کند.

پس از آن که تمام قسمت‌های لاک زده شد، باید قسمت‌های داخل استاتور و لبه‌های پوسته و قسمت‌های خارجی را با پارچه‌ی آغشته به تینر پاک کنیم تا لاک، روی این قسمت‌ها باقی نماند و رتور و دربوش موتور به راحتی در جای خود قرار گیرند.

پس از تمیز کردن پوسته، استاتور را به همان حالت عمودی قرار می‌دهیم تا لاک‌های اضافی آن خارج شود. پس از آن که دیگر لاکی از موتور چکه نکرد، موتور برای پخت لاک آماده است.

عمل پخت برای سخت شدن لاک، انجام می‌پذیرد. برای این منظور پوسته را به حالت عمودی مجدداً به مدت چند ساعت در داخل گرم کن قرار می‌دهیم و پس از آن که رنگ لاک تا حدودی عوض شد و سطح سیم‌ها دیگر چسبندگی نداشت، گرم کن را خاموش می‌کنیم. پس از مدتی استاتور را از آن در می‌آوریم و می‌گذاریم تا سرد شود.

در کارگاه‌هایی که برای گرم کردن استاتور و پخت لاک گرم کن (فر) وجود ندارد، می‌توان با عبور دادن جریان برق از سیم‌بیچ‌ها آن‌ها را گرم کرد. برای این کار، سیم‌بیچ‌ها را با هم



(الف)



(ب)



(پ)



(ت)

شکل ۶-۲۷

سری یا موازی کرده و به ولتاژ کم وصل می‌کنند. هنگامی که حرارت سیم‌ها به حد کافی رسید، جریان را قطع می‌کنند و به روش گفته شده سیم پیچی را لاک می‌زنند.

در پایان کار نیز به همین روش از جریان برق برای پخت و خشک کردن لاک استفاده می‌کنند.

در این روش باید دقت کرد که جریان زیادی از سیم پیچ عبور نکند و زمان خشک کردن لاک نیز خیلی طولانی نشود؛ زیرا در این صورت، لاک عایقی سیم پیچی می‌سوزد.

باید یادآوری کنیم که لاک زدن تنها و بدون نوار پیچی پیشانی کلاف‌ها، برای حفاظت از تکان خوردن پیشانی کلاف‌ها کافی نیست.

در کارگاه سیم پیچی، خصوصاً در هنگام لاک زدن موتور باید از انجام دادن کارهای مکانیکی که باعث پراکنده شدن ذرات فلز در محیط کارگاه می‌شود، پرهیز کرد تا ذرات فلز در درون سیم پیچی نفوذ نکند و از خاصیت عایقی آن نکاهد.


۱۷-۶- سوار کردن نهایی موتور و آزمایش مجدد

برای سوار کردن نهایی باید دقت داشت که موتور به همان فرم اول پیش از باز کردن، سوار شود.

هنگام سوار کردن موتور، باید بلبرینگ‌ها یا بوش‌های دوسر موتور را کنترل کنیم و در صورت معیوب بودن، آن‌ها را تعویض نماییم. شکل ۶-۲۸ یک نمونه بلبرینگ و بوش را نشان می‌دهد.

برای تشخیص معیوب بودن بلبرینگ‌ها، پس از بررسی ظاهری و کسب اطمینان از سالم بودن بدنه و ساقمه‌های آن، بلبرینگ را (مانند شکل ۶-۲۹) در یک دست می‌گیریم و با دست دیگر، طوقه‌ی خارجی آن را به سرعت می‌چرخانیم. در صورتی که بلبرینگ هنگام گردش صدای غیرعادی بدهد، خراب است و باید تعویض شود. همچنین اگر طوقه‌ی خارجی در روی ساقمه‌ها لقی داشته باشد، باید آن را تعویض کرد.

تشخیص معیوب بودن بلبرینگ با استفاده از این روش، به تجربه نیاز دارد.

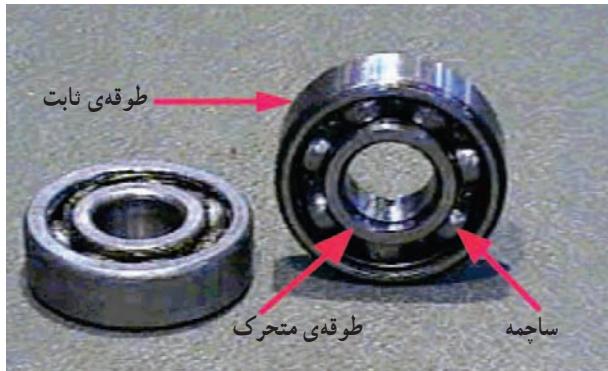

شکل ۶-۲۸



شکل ۶-۲۹ - آزمایش بلبرینگ

علاوه بر این بررسی‌ها، باید رتور را به سمت جلو و عقب (درجهت محور موتور) حرکت دهیم. در صورتی که بینیم زیاد بازی می‌کند، با اضافه کردن یک واشر مناسب می‌توانیم آن را کاملاً در داخل استاتور جای دهیم.

پس از انجام دادن آزمایش‌های گفته شده و سوار کردن کامل موتور، باید سیم‌های خروجی موتور را به فرم استاندارد و مناسب با پلاک موتور، به جعبه کلم اتصال داد.

پس از این کار، آزمایش مقاومت عایقی موتور ضروری است. مقاومت عایقی بین سیم‌پیچ‌ها و بدن و همچنین بین سیم‌پیچ‌های مختلف را باید با دستگاه اندازه‌گیری مقاومت عایقی (مگر) یا به روش‌های مناسب دیگر از روی جعبه کلم موتور اندازه‌گیری کرد.

مقاومت عایقی ماشین‌هایی را که ولتاژ نامی آن‌ها از ۱۰۰۰ ولت کمتر است، با یک مگر 50° ولت می‌توان اندازه‌گیری کرد.

مقدار مقاومت عایقی، به اندازه‌های ماشین، اختلاف سطح نامی، درجه حرارت و مقدار رطوبت در سیم‌پیچی بستگی دارد. برای سیم‌پیچی استاتور با وضعیت مناسب و درجه حرارت داخلی 10° تا 25° درجه‌ی سانتی‌گراد و ولتاژ کم، مقاومت عایقی باید تا 2 مگا‌آهم باشد.

پس از انجام مراحل گفته شده، اتصال مجدد موتور به برق صدرصد لازم و ضروری است. موتور حداقل باید یک ساعت بدون بار کار کند. پس از این آزمایش، موتور برای نصب در محل اول خود آماده است.

در بعضی از موتورهای با قدرت کم، به جای بلبرینگ از بوش استفاده می‌کنند. بوش نیز در اثر زیاد کار کردن گشاد شده و باعث لقی محور می‌شود.

در این گونه موتورها نیز با حرکت دادن محور موتور به سمت بالا و پایین می‌توان وجود لقی را تشخیص داد و بوش را تعویض کرد.

موتورهایی را که بلبرینگ آن‌ها خراب شده یا بوش گشاد کرده‌اند، باید آزمایش کرد تا لنگی نداشته باشند (مانند شکل ۳۰-۶).



شکل ۳۰-۶ – آزمایش لنگی (لقی) بوش‌ها یا بلبرینگ‌ها

قبل از سوار کردن موتور محلهایی را که به روغن و گریس احتیاج دارند، روغن کاری می‌کنیم. پس از سوار کردن کامل موتور، باید دقت کنیم که در پوش (فالپاک)‌های موتور کاملاً در جای خود قرار گیرند و با پوسته‌ی موتور، چفت شوند. برای این که بفهمیم رتور به استاتور گیر دارد یا نه، محور موتور را با دست می‌چرخانیم.

فصل هفتم



ساعات آموزش

نظری	عملی	جمع
۷	۸۳	۹۰

ترسیم نقشه‌های سیم‌پیچی موتورها

هدف‌های رفتاری: از هنرجو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- مشخصات لازم برای طراحی و سیم‌پیچی موتور را توضیح دهد.
- ۲- انواع سیم‌پیچی را از نظر شکل کلاف‌ها توضیح دهد.
- ۳- شیوه‌های مختلف ترسیم نقشه‌ی سیم‌پیچی را شرح دهد.
- ۴- روش‌های مختلف طراحی دیاگرام گستردگی موتورهای آسنکرون سه‌فاز یک سرعته را توضیح دهد.
- ۵- روش سیم‌پیچی موتورهای دو دور سه‌فاز (دالاندر) را توضیح دهد.
- ۶- روش سیم‌پیچی موتورهای یک فاز روتور قفسی را توضیح دهد.
- ۷- موتورهای سه‌فاز و یک فاز آسنکرون یک طبقه را سیم‌پیچی کند.
- ۸- موتورهای دو طبقه گام کوتاه سه‌فاز و یک فاز را سیم‌پیچی کند.
- ۹- موتورهای دو دور دالاندر سه‌فاز را سیم‌پیچی کند.
- ۱۰- موتورهای دو دور دالاندر یک فاز را سیم‌پیچی کند.

۷- ترسیم نقشه‌های سیم‌پیچی موتورها

۱-۷- مشخصات لازم برای طراحی و سیم‌پیچی موتور را می‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد :

$$P = \frac{90 \times f}{n_s}$$

در این رابطه n_s دور سنکرون میدان استاتور است که مقدار آن از دور روتور (n_r) که بر روی پلاک موتور نوشته می‌شود، کمی بیشتر است.

گام قطبی y : که عبارت است از فاصله‌ی بین مرکز دو قطب غیر همنام مجاور بر حسب تعداد شیار. گام قطبی را می‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد :

$$y_p = \frac{z}{2p}$$

برای محاسبه و سیم‌پیچی یک موتور، معلومات زیر مورد نیاز است که از روی پلاک و پوسته‌ی موتور یا با توجه به نیاز و از طریق محاسبه به دست می‌آید.

تعداد شیارهای استاتور: که آن را با z نشان می‌دهند و از روی پوسته‌ی موتور قابل شمارش است.

تعداد فازها: موتورهایی که در صنعت از آن‌ها استفاده می‌شود، معمولاً به صورت یک فاز و سه فاز هستند. تعداد فازها را با m نشان می‌دهند.

تعداد قطب‌های موتور (۲P): تعداد قطب‌های موتور

تعداد کلافهای مربوط به هر فاز باید یک عدد صحیح مثلًاً ۱ و ۲ و ... باشد. چون در سیم پیچی یک طبقه هر یک از شیارها توسط یک بازوی کلاف پر می‌شود؛ بنابراین، هر کلاف دو شیار را پر می‌کند و برای m فاز، رابطه‌ی زیر برقرار خواهد بود:

$$z = 2\gamma_1 m$$

در این رابطه، γ_1 تعداد کلافهای هر فاز در سیم پیچی

یک طبقه و برابر با عدد صحیح و بدون اعشاری $\gamma_1 = \frac{z}{2m}$ است. اگر در یک استاتور، به جای سیم پیچی یک طبقه از سیم پیچی دو طبقه استفاده شود، در این حالت، تعداد دور هر کلاف نصف حالت یک طبقه است و در عوض، هر شیار توسط دو بازوی دو کلاف مختلف پر می‌شود. بنابراین، تعداد کلافهای مربوط به هر فاز نیز دو برابر تعداد کلافهای در سیم پیچی یک طبقه می‌شود و مقدار آن – یعنی γ_2 – برابر است با:

$$\gamma_2 = \frac{z}{m}$$

شیارهای استاتور، توسط کلافهای مربوط به تمام فازها پر می‌شوند. هر چند کلاف از یک فاز با هم تشکیل یک گروه کلاف را می‌دهند و بازوهای دو طرف هر گروه کلاف نیز در دو قطب مخالف (در یک جفت قطب) قرار می‌گیرند. بنابراین، تعداد گروه کلافهای مربوط به هر یک از فازها در سیم پیچ یک طبقه برابر با تعداد جفت قطب‌هاست.

به عبارت دیگر، در هر جفت قطب مجموعاً m گروه کلاف و در مجموع برای $2P$ قطب تعداد P گروه کلاف لازم است. اگر سیم پیچی یک طبقه، سه فاز باشد، مجموع گروه کلافهای لازم برای هر سه فاز $1/5$ برابر تعداد قطب‌ها خواهد بود.

زاویه‌ی الکتریکی بین دو شیار مجاور (α_{eq}):

محیط یک دایره، 360° درجه‌ی هندسی است. استاتور نیز به صورت دایره است؛ پس زاویه‌ی هندسی بین دو شیار مجاور

$$\text{هم برابر با } \frac{360^\circ}{z} = \alpha_z \text{ درجه می‌شود.}$$

در یک سیم پیچی سه‌فازه دو قطب هر یک قسمت از گروه

گام سیم‌بندی q : عبارت است از فاصله‌ی بین دو بازوی یک کلاف بر حسب تعداد شیار. روش به دست آوردن گام سیم‌بندی را در سیم‌بندی‌های مختلف، در آینده توضیح خواهیم داد.

تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز q : حداقل

تعداد کلاف‌ها برای ایجاد یک جفت قطب در جریان متناوب به اندازه‌ی تعداد فازهاست. اگر بخواهیم در یک ماشین، تعداد قطب‌ها از ۲ بیش‌تر و برابر با $2P$ باشد، حداقل تعداد کلافهای لازم برابر با P است و چون در سیم پیچی یک طبقه، هر کلاف دو شیار را پر می‌کند، حداقل تعداد شیارهای لازم برای تشکیل قطب توسط m فاز، برابر است با:

$$z_{min} = 2P \cdot m$$

همان‌طورکه گفته شد، این تعداد شیار حداقل تعداد شیارهای لازم است و در هر یک از قطب‌ها، یک شیار به هر فاز اختصاص می‌یابد اما اگر هر یک از بازوهای کلاف‌ها را در چندین شیار مجاور هم پخش کنیم و تعداد این شیارها را – که عبارت از تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز است – با q نشان دهیم، تعداد شیارهای لازم برای تشکیل $2P$ قطب توسط m فاز، برابر خواهد شد با:

$$z = 2P \cdot m \cdot q$$

بدین ترتیب با مشخص کردن تعداد شیارها و تعداد قطب‌ها، می‌توان مقدار q را به دست آورد:

$$q = \frac{z}{2P \cdot m}$$

در صورتی که q عدد صحیح ۱ و ۲ و ۳ و ... باشد، سیم پیچی با سیم پیچی با شیار کامل و اگر یک عدد کسری باشد، سیم پیچی با شیار کسری نامیده می‌شود.

تعداد کلافهای لازم برای هر فاز: در سیم پیچ‌های

هر یک از فازهای ماشین الکتریکی، باید ولتاژهای یکسان القا شود. یا این سیم پیچ‌ها به ولتاژهای برابر اتصال یابند. بنابراین، تعداد کلافهای هر یک از فازها باید با هم برابر باشند و همچنین مجموع تعداد حلقه‌های کلافهای هر فاز نیز یکسان باشد.

لذا شروع فاز S باید از شیاری انتخاب شود که نسبت به فاز R به اندازه‌ی 12° درجه‌ی الکتریکی (12° شیار) و شروع فاز T نیز نسبت به شروع S به اندازه‌ی 12° درجه‌ی الکتریکی یا نسبت به شروع فاز R به اندازه‌ی (24° شیار) فاصله داشته باشد. در هر قطب تنها شروع یک فاز را نیز می‌توان قرار داد. مثلاً شروع فاز R را از شیار یک در قطب اول و شروع فاز T را از 24° درجه بعد از آن در قطب دوم و شروع فاز S را نیز از 24° درجه بعد از شروع فاز T و در قطب سوم قرار می‌دهیم.

ولتاژ کار موتور: عبارت است از ولتاژ بین دو فاز شبکه که باید موتور به آن ولتاژ اتصال یابد. این ولتاژ به همراه نوع اتصال بروی پلاک موتور نوشته می‌شود یا با توجه به محل استفاده به دست می‌آید.

اگر بر روی پلاک موتور نوشته شده باشد ($\Delta 220V$)، بدین معنی است که سیم‌پیچ‌های هر فاز موتور، حداکثر ولتاژ 22° ولت را می‌توانند تحمل کنند. در صورتی که اتصال سیم‌پیچ‌ها به صورت ستاره بسته شود، می‌توان آن را به شبکه‌ی 28° ولتی اتصال داد.

گاهی بر روی پلاک موتورهای سه فاز، دو ولتاژ ثابت می‌شود؛ برای مثال $220/380V$. در این صورت ولتاژ کمتر، ولتاژ مجاز هر سیم‌پیچ است و در صورت بستن سیم‌پیچ‌ها به صورت مثلث باید آن را به ولتاژ سه فازه 22° ولتی متصل کرد. برای اتصال به ولتاژ سه فازه 28° ولتی نیز، باید حتماً سیم‌پیچ‌ها را به صورت ستاره اتصال داد.

قدرت نامی موتور: توان مکانیکی یا خروجی موتور (P_2) در حالت کار نامی، روی پلاک موتور بر حسب کیلووات (KW) یا اسپ بخار (P_s) نوشته می‌شود و براساس آن می‌توان قدرت ورودی موتور را حساب کرد.

با توجه به قدرت ورودی و ولتاژ نامی می‌توان جریان هریک از سیم‌پیچ‌هارا حساب کرد و از روی آن، قطر سیم را به دست آورد. **جریان خط:** جریان خط نیز بر روی پلاک موتور ثبت می‌شود یا از طریق محاسبه به دست می‌آید. با توجه به آن می‌توان

کلاف‌های مربوط به هر فاز، $\frac{1}{6}$ محیط استاتور – یعنی 6° درجه هندسی – را پر می‌کند. به عبارت دیگر، هر قطب که 18° درجه‌ی الکتریکی است، به اندازه‌ی $= 18^\circ \times 6 = 108^\circ$ درجه هندسی را دربر می‌گیرد.

اگر تعداد قطب‌ها بیشتر از دو باشد، زاویه‌ی هندسی مربوط به هر قطب از 18° درجه کمتر می‌شود. مثلاً اگر استاتور، ۶ قطب سیم‌پیچی شود فقط 2° درجه از محیط آن توسط یک سمت هر گروه کلاف هر فاز پر می‌شود. به بیان دیگر، هر قطب که 18° درجه‌ی الکتریکی است، در $\frac{1}{6}$ محیط استاتور یا 6° درجه‌ی هندسی جای می‌گیرد؛ یعنی، هر $\frac{1}{6}$ از محیط استاتور معادل 18° درجه‌ی الکتریکی و کل محیط استاتور معادل $= 108^\circ$ درجه‌ی الکتریکی است.

بنابراین، زاویه‌ی الکتریکی محیط استاتور برخلاف زاویه‌ی هندسی، عدد ثابتی نیست و به تعداد قطب‌های ماشین بستگی دارد. به طوری که اگر ماشین دو قطب باشد، زاویه‌ی الکتریکی محیط استاتور برابر با $= 36^\circ$ درجه‌ی الکتریکی خواهد بود؛ یعنی، هر گام قطبی 18° درجه‌ی الکتریکی می‌شود و اگر ماشینی چهار قطب باشد، محیط استاتور دارای $= 72^\circ$ درجه‌ی الکتریکی خواهد شد ($= 4 \times 18^\circ$). بدین ترتیب، در هر حالت می‌توان زاویه‌ی الکتریکی کل را از رابطه‌ی $P \times 36^\circ = 36^\circ$ درجه‌ی الکتریکی که همیشه ثابت است، زاویه‌ی هندسی بین دو شیار مجاور که همیشه ثابت است، زاویه‌ی الکتریکی بین دو شیار مجاور به تعداد قطب‌ها بستگی دارد و از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:


$$\alpha_{ez} = \frac{36^\circ \times P}{Z}$$

شیار شروع فازهای R و S و T: در یک سیم‌پیچی نرمال، شروع فازها همیشه می‌تواند بدون وابستگی به تعداد قطب‌ها روی یک جفت قطب یا 36° درجه‌ی الکتریکی تقسیم شود. در جریان سه فازه، بین هر دو فاز 12° درجه الکتریکی اختلاف فاز وجود دارد.

از حالت متحدم مرکز است. علاوه بر این، طول متوسط کلاف نیز در نوع سیم پیچی، کوتاه‌تر از نوع متحدم مرکز می‌باشد. به همین دلیل در این حالت، در مصرف سیم نیز صرفه‌جویی می‌شود.

امکان اتصال موازی کلاف‌های هر گروه کلاف یا هر چند کلاف با یک دیگر نیز در این حالت وجود دارد.

در سیم پیچی زنجیری، پیشانی کلاف‌های فازهای مختلف در پیرامون استاتور از روی هم عبور می‌کند و برای جلوگیری از اتصال کوتاه بین آن‌ها باید حتماً به خوبی از یک دیگر عایق شوند. در شکل ۷-۲ سه کلاف که به صورت زنجیری پیچیده شده و یک گروه کلاف را تشکیل می‌دهند، نشان داده شده است. در رسم دیاگرام گسترده‌ی این نوع سیم پیچی، کلاف‌ها را به هردو صورت شکل الف و ب می‌توان نشان داد.

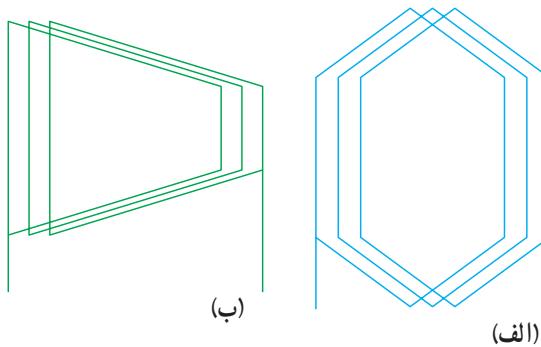

شکل ۷-۲- گروه کلاف متساوی (زنجیره‌ای)

۳-۷- روش‌های ترسیم نقشه‌ی سیم پیچی
برای نشان دادن نوع سیم پیچی، فرم کلاف‌ها، ترتیب قرار گرفتن کلاف‌ها در شیارها، اتصال کلاف‌ها به یک دیگر و هم‌چنین اتصال آن‌ها به ترمینال‌های موتور از نقشه‌ی سیم پیچی استفاده می‌شود.

نقشه‌ی سیم پیچی را می‌توان از روی سیم پیچی موتور معیوب برداشت یا با طراحی مناسب آن را رسم کرد.

برای ترسیم نقشه‌ی سیم پیچی روش‌های مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، ترسیم نقشه به طریقه‌ی دیاگرام گسترده است. از روش دیاگرام مدور نیز برای کشیدن نقشه‌ی سیم پیچی استفاده می‌شود.

روش دیاگرام مدور: در این روش، مقطع استاتور به همان صورت واقعی دایره‌ای نشان داده شده و محل شیارها


جريان هریک از سیم پیچ‌ها را به دست آورد و هم چنین وسایل حفاظتی مناسب را برای موتور به کار گرفت.

۲-۷- فرم کلاف‌های سیم پیچی

کلاف‌های یک گروه کلاف در اندازه‌های نامساوی یا متساوی پیچیده می‌شوند. حالت اول را سیم پیچی متحدم مرکز و حالت دوم را سیم پیچی زنجیری می‌نامند.

۷-۲-۱- سیم پیچی متحدم مرکز: در سیم پیچی متحدم مرکز، گام کلاف‌های مربوط به هر گروه کلاف با یک دیگر تفاوت دارد و هر کلاف بزرگ، کلاف کوچک‌تر را احاطه می‌کند. بدین ترتیب در یک گروه کلاف، گام کلاف بزرگ‌تر از گام کلاف قبلی خود به اندازه دو شیار بیشتر است.

در شکل ۷-۱ سه کلاف را که به صورت متحدم مرکز پیچیده شده‌اند، می‌بینید.

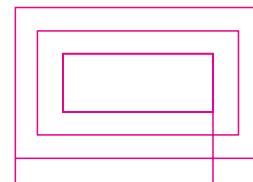

شکل ۷-۱- گروه کلاف متحدم مرکز

در این شکل، هر سه کلاف با یک دیگر سری شده‌اند و مجموعاً یک گروه کلاف را تشکیل می‌دهند.
اتصال موازی کلاف‌های یک گروه کلاف به دلیل متساوی نبودن طول حلقه‌ی کلاف‌ها صحیح نیست اما می‌توان گروه کلاف‌های یک فاز را با هم موازی کرد. از این مورد در موتورهای با قدرت زیاد و ولتاژ کم استفاده می‌شود.
در این نوع سیم پیچی برای پیچیدن کلاف‌های یک گروه کلاف، باید از قالب‌های نامساوی استفاده کرد.

۷-۲-۲- سیم پیچی زنجیری: سیم پیچی زنجیری یا با گام متساوی به نوعی از سیم پیچی گفته می‌شود که در آن همه‌ی کلاف‌های یک گروه کلاف و درنتیجه همه‌ی کلاف‌هایی که درون شیارهای استاتور جای می‌گیرند، به یک اندازه‌اند. برای پیچیدن این کلاف‌ها از یک قالب (با قالب‌های یک اندازه) استفاده می‌شود. به علت مشابه بودن کلاف‌ها با یک دیگر، زمان لازم برای تهییهٔ قالب و پیچیدن و جازدن کلاف‌ها در داخل شیارها کم‌تر

تصویر خوبی به دست آورد.
در این روش، نمایش اتصال کلافها به یک دیگر مشکل است و مخصوصاً نشان دادن سیم‌پیچی دو طبقه‌ی اتصال کلافها به سادگی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، از روش دیاگرام مدور کمتر استفاده می‌شود.


روش دیاگرام گسترده: در ترسیم نقشه به روش دیاگرام گسترده فرض می‌شود که استاتور در جهت یکی از شیارها بریده شده و سپس در روی یک صفحه باز شده و ترسیم می‌شود. بدین ترتیب، شیارها در مجاور هم و در یک ردیف ترسیم می‌شوند. اشکال این نوع نقشه این است که اولین شیار و آخرین شیاری که روی آن ترسیم می‌شوند، با وجود این که در استاتور در مجاورت هم هستند اما بر روی کاغذ در دو طرف نقشه قرار می‌گیرند. کلافها نیز در این قسمت به صورت بریده نشان داده می‌شوند. با وجود این اکثر نقشه‌های سیم‌پیچی را به صورت دیاگرام گسترده ترسیم می‌کنند.

در این کتاب نیز تمام نقشه‌های داده شده به روش دیاگرام گسترده است و روش ترسیم آن‌ها بعداً توضیح داده خواهد شد. برای مشخص کردن کلافهای فازهای مختلف از یک دیگر، باید در صورت امکان، سیم‌های هر فاز را با یک رنگ ترسیم کرد یا برای ترسیم کلافهای فازهای مختلف از خط پر، خط نقطه و خط‌چین استفاده نمود.


۴-۷- روش‌های طراحی دیاگرام گسترده‌ی موتورهای آسنکرون سه‌فازه‌ی یک دور

برای سیم‌پیچی یک موتور، ابتدا باید دیاگرام گسترده‌ی سیم‌پیچی را کشید و سپس با کمک آن استاتور را سیم‌پیچی کرد. برای ترسیم دیاگرام گسترده سیم‌پیچی، روش‌های متفاوتی وجود دارد. نتیجه‌ی نهایی همه‌ی این روش‌ها یکسان است و به کمک آن‌ها یک سیم‌پیچی کاملاً متقارن یا در حد قابل قبول به دست می‌آید. در هر یک از این روش‌ها، سعی می‌شود شیارهای استاتور توسط سه دسته سیم‌پیچی مساوی پر شده و به طریق صحیح به یک دیگر اتصال یابند تا در حد امکان یک میدان دور متقاض (سیمتريک) به وجود آید.

در روی آن مشخص می‌شود. کلافهای واقع در شیارها نیز به وسیله‌ی خطوطی در داخل دایره، (مانند شکل ۷-۲) یا خارج آن (مانند شکل ۷-۴) ترسیم خواهند شد.

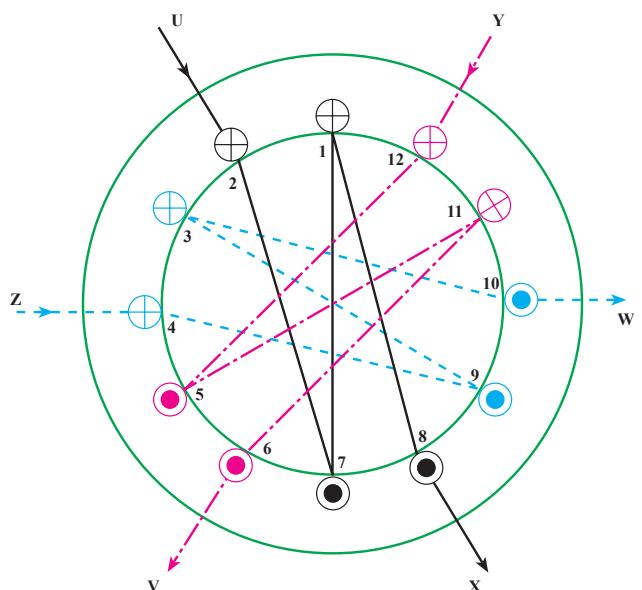

شکل ۷-۳- دیاگرام مدور موتور سه‌فاز با ۱۲ شیار و ۲ قطب

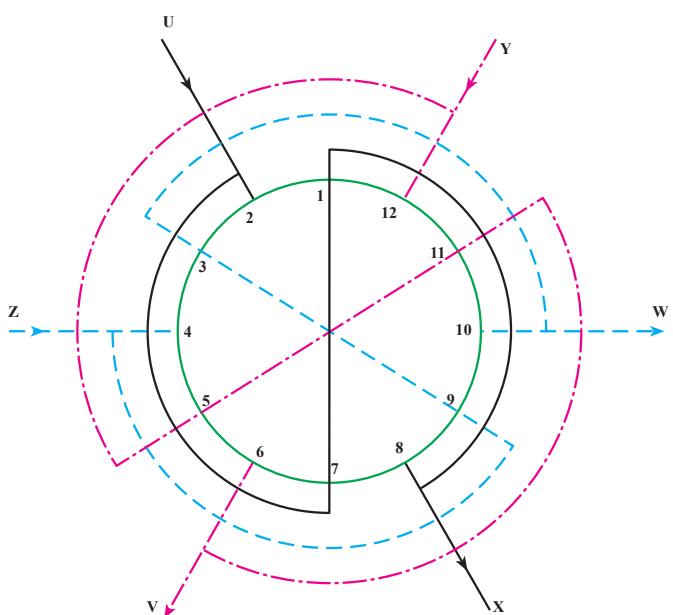

شکل ۷-۴- دیاگرام مدور موتور سه‌فاز با ۱۲ شیار و ۲ قطب

در این دو شکل، دیاگرام مدور برای یک موتور سه‌فازه‌ی ۱۲ شیار ۲ قطب نشان داده شده است. در روش دیاگرام مدور با نگاه کردن به نقشه، می‌توان از محل کلافها و تعداد قطب‌ها

چون q عدد صحیحی است، سیم پیچی با شیار کامل می‌باشد. در این مثال $q=2$ یعنی، هر گروه کلاف از دو کلاف تشکیل می‌شود.

یک روش ساده برای پیدا کردن شیارهای مربوط به شروع هر فاز، استفاده از زاویه‌ی الکتریکی بین هر دو شیار است. در این مثال، زاویه‌ی الکتریکی بین دو شیار مجاور، برابر است با:

$$\alpha_{ez} = \frac{360 \times p}{z} = \frac{360 \times 2}{24} = 30^\circ$$

اگر فاز R از شیار یک شروع شود، شروع فاز S می‌تواند از شیار $5 = \frac{120}{3} + 1$ و شروع فاز T نیز از شیار $9 = \frac{240}{3} + 1$ باشد.

شروع فازها می‌توانند از شیارهای دیگری باشد که در قطب‌های مختلف قرار گرفته‌اند؛ مثلاً شروع فاز R از شیار یک و شروع فاز T از شیار ۹ و شروع فاز S از شیار $17 = 240 - 7$ درجه بعد از فاز T باشد.

بدین ترتیب، در مرور فاز R چون تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز برابر با ۲ است، شیار شماره‌ی ۱ و ۲ باید توسط بازوی کلاف مربوط به فاز R است، پر شوند.

دو شیار ابتدای قطب بعدی – یعنی شیارهای شماره $1+6=7$ و $2+6=8$ – نیز به فاز R مربوط‌اند. به همین ترتیب، در دو قطب باقی مانده نیز شیارهای مربوط به فاز R عبارت خواهند بود از شیارهای $13 = 7+6$ و $14 = 8+6$ در قطب سوم و شیارهای $19 = 13+6$ و $20 = 14+6$ در قطب چهارم. پس شیارهای $1-2, 7-8, 13-14, 1-20$ و $19-20$ به فاز R تعلق دارند.

شروع فاز S نیز – همان‌طور که توضیح داده شد – از شیار شماره‌ی ۵ است و شیارهای مربوط به آن در هر چهار قطب عبارت‌اند از: $5-6, 11-12, 17-18, 1-24$ و $23-24$.

در مرور فاز T نیز که شروع آن از شیار ۹ است، می‌توان شیارهای مربوط به آن را به ترتیب $9-10, 15-16, 1-22$ و $21-22$ و $3-4$ نوشت.

با مشخص شدن شیارهای مربوط به هر سه فاز، می‌توان آن‌ها را مطابق جدول ۷-۱ مرتب کرد.

گاهی با به کارگیری چند قاعده‌ی ساده یا با استفاده از یک جدول می‌توان به این هدف دست یافت اما گاهی نیز باید از روش‌های خاصی استفاده کرد و دیاگرام گسترده‌ی مطلوب را رسم نمود.

در این کتاب تنها به بررسی معمول‌ترین روش‌هایی که برای ترسیم دیاگرام گسترده‌ی موتورهای سه‌فازه باشیار کامل، متداول است می‌پردازیم. شما هنرجویان برای یادگیری روش‌های ترسیم دیاگرام گسترده‌ی موتورهای باشیار کسری می‌توانید به کتاب‌هایی که در این زمینه موجود است، مراجعه کنید.

۷-۴-۱- سیم پیچی یک طبقه موتورهای سه‌فاز

با شیار کامل: در صورتی که تعداد شیارهای هر فاز زیر هر قطب – یعنی q – عدد صحیح و بدون اعشاری (۱ و ۲ و ...) باشد، سیم پیچی با شیار کامل نامیده می‌شود.

در سیم پیچی یک طبقه، تعداد کلاف‌های به کار رفته در موتور $\frac{z}{2}$ و تعداد کلاف‌های مربوط به هر فاز برابر با $\frac{z}{2m}$ و تعداد گروه کلاف‌های مورد استفاده برای هر سه فاز یک و نیم برابر تعداد قطب‌هایی است که باید در شیارهای استاتور به‌طور صحیح جای گیرند.

محل قرار گرفتن گروه کلاف‌های مربوط به هریک از فازها را می‌توان با استفاده از جدول شیارها به دست آورد. برای توضیح این روش به توضیح یک مثال می‌پردازیم.

مثال ۱: استاتوری دارای ۲۴ شیار است و باید به صورت سه فاز ۴ قطب یک طبقه سیم پیچی شود. برای ترسیم دیاگرام گسترده‌ی این استاتور به روش زیر عمل می‌کنیم.

در سیم پیچی یک طبقه، کلاف‌ها را می‌توان به صورت متحددالمرکز یا زنجیری پیچید. در هر دو صورت، گام قطبی برابر است با :

$$y = \frac{z}{2P} = \frac{24}{4} = 6$$

پس هر شش شیار، یک قطب را تشکیل می‌دهند و باید توسط سه فاز پر شوند؛ بنابراین :

$$q = \frac{z}{2pm} = \frac{24}{4 \times 3} = 2$$

دو بازوی غیر هم جهت نزدیک بهم را که مربوط به یک فاز هستند، به طریقی به یک دیگر وصل کرد تا گروه کلاف متحده مرکز یا زنجیری ایجاد شود. در عین حال، می‌توان پیشانی کلافها را نیز در طبقات (ردیف) کمتری قرار داد تا گروه کلافهای هر سه فاز اندازه‌ی یکسانی داشته باشند.

دیاگرام گسترده را به صورت متحده مرکز به روشن زیر می‌توانیم ترسیم کنیم.

مطابق شکل ۷-۵ - الف ابتدا اولین گروه کلاف را در شیارهای ۱-۲ و ۷-۸ به طریقی رسم می‌کنیم که کلاف کوچک‌تر در شیارهای ۷-۲ و کلاف بزرگ‌تر در شیارهای ۱-۸ واقع شوند. پس از آن گروه کلاف دوم را در شیارهای ۹-۱۶ و ۱۰-۱۵ که مربوط به فاز سوم (T) است، مجاور گروه کلاف اول ترسیم می‌کنیم. و به همین ترتیب، گروه کلاف سوم در شیارهای ۱۷-۲۴ و ۱۸-۲۳ که مربوط به فاز دوم (S) است، در مجاورت گروه کلاف دوم رسم می‌شود. بدین ترتیب، سه گروه کلاف با اندازه‌ی مساوی در مجاورت یک دیگر رسم می‌شوند و پیشانی این سه گروه کلاف نیز در یک ردیف (یک طبقه) قرار می‌گیرند. برای ترسیم بقیه‌ی دیاگرام نیز باید گروه کلافها را به طریقی در ۱۲ شیار باقی مانده قرار دهیم که گام آن مشابه گام کلافهای قبلی باشد و کوتاه‌ترین مسیر نیز طی شود.

برای این منظور باید یک طرف چهارمین گروه کلاف را در شیارهای ۵-۶ و طرف دیگر آن را در شیارهای ۱۱-۱۲ قرار دهیم. برای پنجمین گروه کلاف نیز شیارهای ۱۳-۱۴ و ۱۹-۲۰ و برای ششمین گروه کلاف، شیارهای ۲۱-۲۲ و ۳-۴ اختصاص می‌یابد. با ترسیم ششمین گروه کلاف تمام شیارهای استاتور مانند شکل ۷-۵-ب پر می‌شوند. در این هنگام، باید کلافها را سربندی کرد.

در هنگام سیم‌پیچی موتور نیز باید به همان ترتیب گفته شده، کلافها را درون شیارهای استاتور قرار داد.

همان‌طور که در شکل ۷-۵-ب می‌بینید، سه گروه کلاف اول در اندازه‌ی کوچک و سه گروه کلاف دوم با بازوی بزرگ‌تر ترسیم شده‌اند. در سیم‌پیچی موتورهای کوچک که از سیم‌های لاسکی با مقطع گرد و قطر کم استفاده می‌شود، بهتر است گروه کلافها نیز در دو اندازه‌ی کوچک و بزرگ پیچیده شوند و اگر

جدول ۱-۷- جدول ابتدایی موتور سه‌فاز با ۲۴ شیار و ۴ قطب

شیارهای فاز T	شیارهای فاز S	شیارهای فاز R
N	۱ و ۲	۵ و ۶
S	۷ و ۸	۱۱ و ۱۲
N	۱۳ و ۱۴	۱۷ و ۱۸
S	۱۹ و ۲۰	۲۳ و ۲۴
		۳ و ۴

با کمی دقت در جدول ۱-۷، مشاهده می‌شود که اگر محل ستون مربوط به فاز S را با ستون مربوط به فاز T عوض کنیم، به راحتی می‌توانیم جدول ۷-۲ را که شیارهای مربوط به هریک از فازها را مشخص می‌کند، تنها با دانستن $q = 2$ و به ترتیب از ۱ تا ۲۴ بنویسیم:


جدول ۲-۷- جدول موتور سه‌فاز با ۲۴ شیار و ۴ قطب

شیارهای فاز S	شیارهای فاز T	شیارهای فاز R
N	۱ و ۲	۳ و ۴
S	۷ و ۸	۹ و ۱۰
N	۱۳ و ۱۴	۱۵ و ۱۶
S	۱۹ و ۲۰	۲۱ و ۲۲
		۲۳ و ۲۴

در این جدول، اعداد به ترتیب از ۱ تا ۲۴ در چهار سطر $(4p=2)$ نوشته شده‌اند. هریک از سطراها، مشخص کننده‌ی یک قطب است. برای مثال، اگر سطر اول و سوم نشان دهنده‌ی قطب N باشند، سطراهای دوم و چهارم نشان دهنده‌ی قطب S خواهند بود.


با توجه به ستون مربوط به فاز R در جدول، مشاهده می‌شود که در شیارهای ۱-۲ و ۱۳-۱۴ باید جهت جریان هم‌جهت و مثلاً به سمت بالا و در شیارهای ۷-۸ و ۱۹-۲۰ به سمت پایین باشد تا قطب‌های N و S تشکیل شود.

در مورد بقیه‌ی فازها نیز به همین ترتیب شیارهای هم‌جهت مشخص می‌شوند و می‌توان با ترسیم بازوها در شیارها و مشخص کردن جهت جریان آن‌ها، قطب‌ها را مشخص کرد (شکل ۷-۵-پ). ترسیم کلافها نیز با توجه به نوع گروه کلاف - یعنی متحده مرکز یا زنجیری بودن آن‌ها - انجام می‌گیرد. برای این منظور می‌توان پس از مشخص کردن جهت جریان در شیارها،

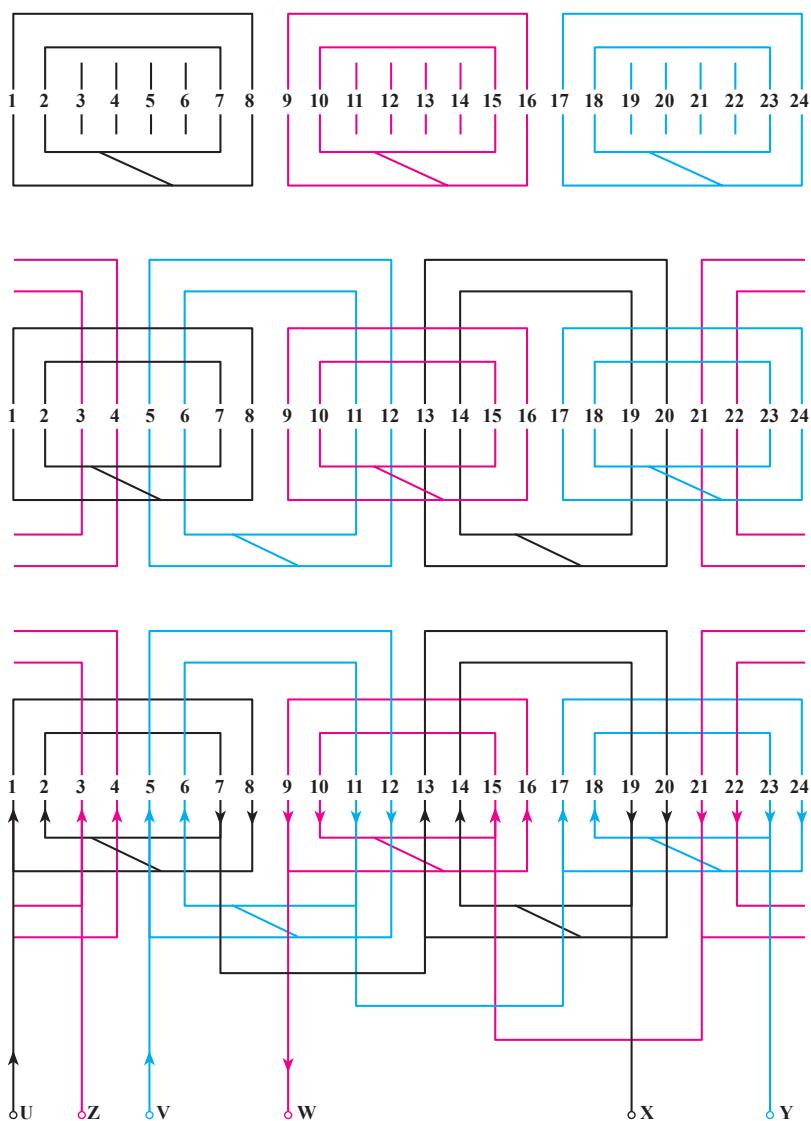


شکل ۷-۵ - ترتیب قرارگیری کلاف‌ها در موتور و سربندی متحده مرکز

این گروه کلاف‌ها در یک اندازه پیچیده شوند، مشکلی پیش نخواهد آمد. در ماشین‌های بزرگ که به جای سیم‌هایی با مقطع گرد از شمشهای هادی استفاده می‌شود، گروه کلاف‌ها مطابق شکل ۷-۶ در اندازه‌های کوچک و بزرگ خواهند بود و چون برخلاف سیم‌های گرد و با مقطع کم، این تسممه‌ها را به سادگی نمی‌توان به فرم دلخواه درآورد، بنابراین، قبلًاً در خارج از ماشین آن‌ها را فرم می‌دهند و سپس در داخل شیارها می‌گذارند. در سیم‌پیچی نوع زنجیری نیز اگر از هادی تسممه‌ای استفاده شود، باید قبلًاً تسممه‌ها را در خارج ماشین فرم داد و سپس مانند شکل ۷-۷ در داخل شیارها جاگذاری کرد.

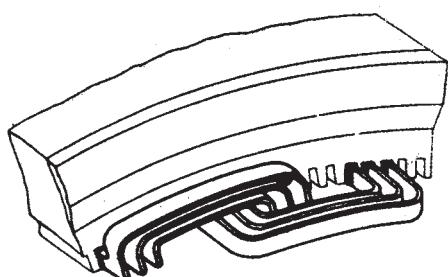


شکل ۷-۶ - طریقه‌ی کلاف‌گذاری متحده مرکز

در صورتی که بخواهیم سیم‌پیچی به صورت زنجیری یا با کلاف‌های یک اندازه انجام شود، برای ترسیم دیاگرام سیم‌پیچی یا قرار دادن کلاف‌ها در داخل شیارها می‌توانیم مانند شکل ۷-۸ کلاف‌های یک گروه کلاف را به ترتیب در کنار یک دیگر جا بزنیم یا این که بدون توجه به تعداد کلاف‌های یک گروه کلاف به ترتیبی که بعداً توضیح داده می‌شود، کلاف‌ها را به صورت یک درمیان در شیارها جا بزنیم و سپس سربندی کنیم.

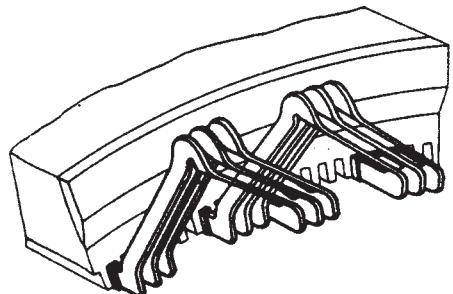

شکل ۷-۷- طریقه‌ی کلاف‌گذاری متساوی

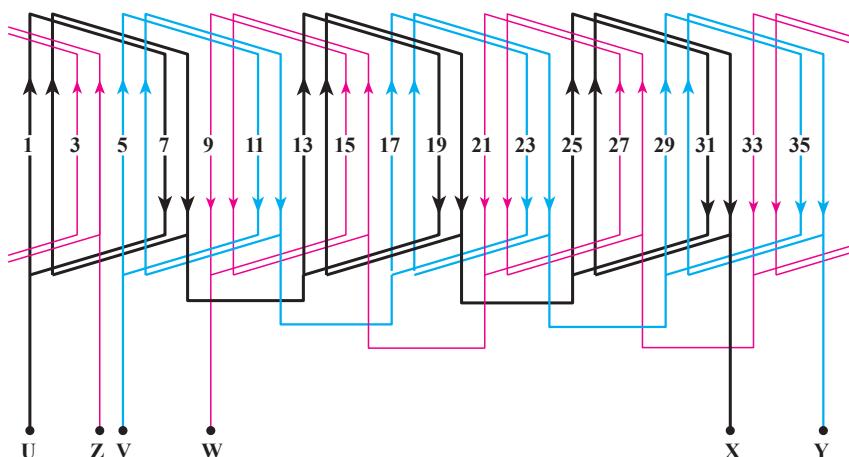


شکل ۷-۸- دیاگرام گسترده سیم‌پیچی به صورت زنجیره‌ای یک طبقه

شیارها به صورت یک درمیان جا زد؛ به طوری که بازوی سمت چپ کلاف‌ها که معمولاً در دیاگرام بلندتر از بازوی سمت راست کشیده می‌شود، در شیارهای فرد و بازوی سمت راست در شیارهای زوج قرار گیرند تا سیم‌بندی حالتی متقابله داشته باشد.

در مورد اول، باید پس از جازدن اولین گروه کلاف، شیارهای مربوط به گروه کلاف دوم را خالی بگذاریم و سومین گروه کلاف را در شیارهای مربوطه جا بزنیم. این عمل را به همین ترتیب ادامه می‌دهیم تا همه‌ی شیارها پرسوند.

در مورد دوم نیز باید مطابق شکل ۹-۷ کلاف‌ها را در

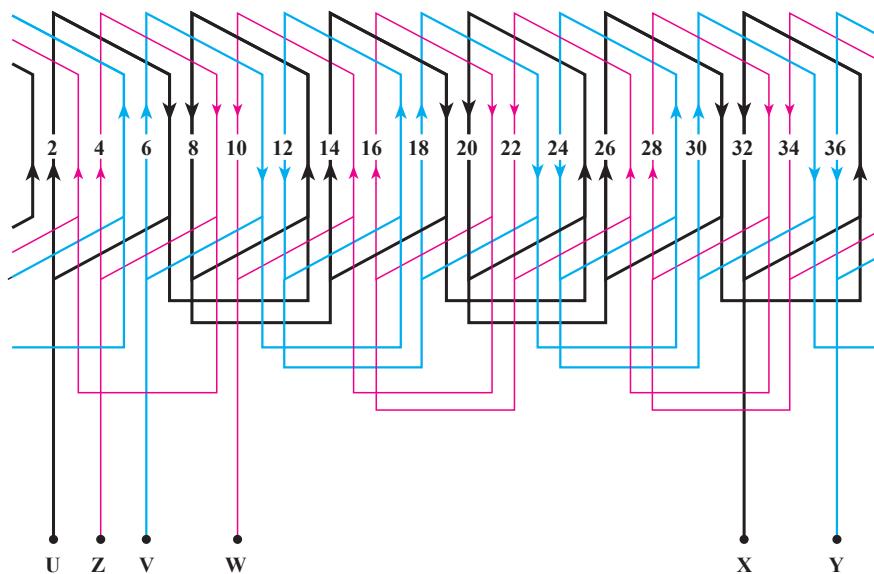

شکل ۷-۹- دیاگرام گسترده سیم‌پیچی موتور سه‌فاز با $\frac{9}{2}$ شیار و 6 قطب $\frac{9}{2}$ گام کوتاه

یک موتور سه فاز ۳۶ شیار چهار قطب به طریقه زنجیری.
راه حل: گام قطبی برابر با $\frac{z}{2P} = \frac{36}{4} = 9$ و تعداد

شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز برابر با $\frac{z}{2Pm} = \frac{36}{4 \times 3} = 9$ است. چون گام قطبی فرد است، گام سیم پیچی را برابر با گام قطبی انتخاب می کنیم و به کوتاه کردن گام نیازی نیست.

زاویه الکتریکی بین هر دو شیار برابر با $\alpha_{ez} = \frac{360 \times 2}{36} = 20^\circ$ درجه است و شروع فازها می توانند از شیارهای ۱ و ۱۳ باشد.

جدول مشخص کننده شیارهای هر فاز را نیز می توان به همان روشی که ذکر شد، مطابق جدول ۷-۳ ترسیم کرد.
ترتیب قرار گرفتن کلافها در داخل شیارها به صورت ۱۰ و ۳ به ۱۲ و ۵ به ۱۴ و ۷ به ۱۶ و ... است که دیاگرام گسترده و کامل آن در شکل ۷-۱ کشیده شده است.

برای این که این حالت بدون اشکال انجام گیرد، باید گام سیم پیچی عدد فرد باشد.

در صورتی که گام قطبی زوج باشد، با کم کردن یک شیار از آن می توان گام را فرد کرد و دیاگرام سیم بندی را با توجه به گام فرد ترسیم نمود.


در این حالت، شروع سیم بندی از شیار شماره ۲ است. در صورت استفاده از گام کوتاه شده، در مصرف سیم صرفه جویی می شود و در اطراف شیارها نیز فضای کمتری برای پیشانی کلافها لازم خواهد بود.

همان طور که توضیح داده شد، روش محاسبه پارامترهای مورد نیاز (به جز گام سیم پیچی) و نوشتن جدول در مورد سیم پیچی زنجیری و سیم پیچی متحده مرکزیکی است. برای آشنایی بیشتر شما با توضیحات داده شده به ذکر دو مثال در مورد سیم پیچی زنجیری می پردازیم.

مثال ۲: مطلوب است ترسیم دیاگرام گسترده سیم بندی

جدول ۷-۳—جدول موتور سه فاز با ۳۶ شیار و ۴ قطب یک طبقه

شیارهای فاز R	شیارهای فاز T	شیارهای فاز S
۱_۲_۳	۴_۵_۶	۷_۸_۹
۱۰_۱۱_۱۲	۱۳_۱۴_۱۵	۱۶_۱۷_۱۸
۱۹_۲۰_۲۱	۲۲_۲۳_۲۴	۲۵_۲۶_۲۷
۲۸_۲۹_۳۰	۳۱_۳۲_۳۳	۳۴_۳۵_۳۶

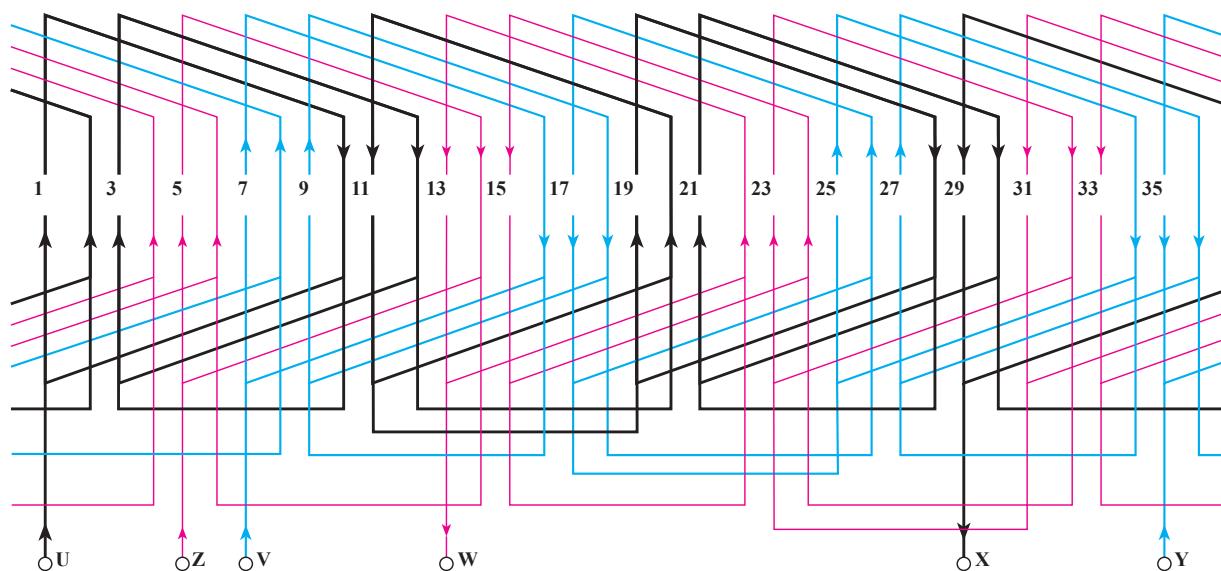

شکل ۷-۱—دیاگرام گسترده سیم پیچی موتور سه فاز ۳۶ شیار ۴ قطب یک طبقه

در شکل ۵-۷-پ این مطالب نشان داده شده است.
پس از مشخص کردن جهت جریان در بازوهای کلافها،
باید با توجه به این جهت‌ها کلافهای مربوط به هر فاز را
به یک دیگر متصل کنیم.

کلافهای هر فاز را می‌توان با یک دیگر سری با موازی کرد که هر یک در مورد خاصی به کار گرفته می‌شود. در صورتی که بخواهیم گروه کلافها با یک دیگر به صورت سری قرار بگیرند، باید بازوهایی را که دارای جهت جریان مخالف هم هستند و از دو گروه کلاف مجاور هم به یک فاز تعلق دارند، به یک دیگر متصل کنیم. اگر بخواهیم گروه کلافهای هر فاز موازی یک دیگر قرار بگیرند، باید بازوهایی را که دارای جهت جریان مشابه‌اند، به هم اتصال دهیم.

مثالاً در مورد اتصال گروه کلافهای مربوط به فاز R در مثال اول، ابتدای فاز R در شیار یک را با U مشخص می‌کنیم و خروجی گروه کلاف اول – یعنی شیار ۷ – را به ابتدای دومین گروه کلاف مربوط به همین فاز – که جهت جریان آن مخالف جهت جریان بازوی واقع در شیار ۷ است – متصل می‌کنیم. انتهای گروه کلاف دوم – یعنی شیار ۱۹ – نیز خروجی فاز R است که آن را با X مشخص می‌کنیم. بدین ترتیب، اتصال کلافهای فاز اول به صورت سری کامل می‌شود. ابتدای فاز دوم که آن را با V نشان می‌دهند، با توجه به توضیحات بالا شیار ۵ انتخاب شده است.

کلافهای مربوط به این فاز را نیز مانند فاز اول به یک دیگر اتصال می‌دهیم؛ یعنی، انتهای اولین گروه کلاف مربوط به فاز S را که در شیار ۱۱ است، به ابتدای دومین گروه کلاف از همین فاز – یعنی شیار ۱۷ – متصل می‌کنیم شیار ۲۳ خروجی این فاز می‌شود که آن را با Z نشان می‌دهند. شروع فاز سوم نیز به همین ترتیب از شیار ۹ و انتهای آن در شیار ۳ است که در شکل ۵-۷-پ نشان داده شده است.

ابتدای فاز سوم را با W و انتهای آن را با Z نشان می‌دهند. در جریان سه فازه‌ی سه سیمه، جمع جریان‌های لحظه‌ای هر سه فاز برابر با صفر است. برای مثال، در صورتی که در دو فاز جریان به سمت مصرف کننده باشد، در فاز سوم جهت جریان از مصرف کننده به سمت خارج است و مقدار جریان خروجی نیز

ترتیب سریندی و اتصال کلافهای هر فاز را به یک دیگر می‌توان با توجه به قطب‌ها و جهت جریان در شیارها نیز به دست آورد.

با کمی توجه و دقت می‌توان دریافت که همیشه برای سری کردن کلافها با یک دیگر، انتهای کلاف به انتهای کلاف بعدی و ابتدای کلاف به ابتدای کلاف بعدی متصل می‌شود.

مثال ۳: اگر بخواهیم موتور ۳۶ شیار را ۶ قطب و سه فاز به طریقه‌ی زنجیری سیم‌بندی کنیم، گام قطبی $\frac{36}{2P} = 6$ و تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز $= 2$ می‌شود. این

سیم‌بیچی را می‌توان با همان گام زوج و با قرار دادن کلافهای یک گروه کلاف در مجاورت هم مانند (شکل ۷-۸) انجام داد اما اگر بخواهیم سیم‌بندی را به فرم مثال قبل انجام دهیم، امکان ندارد مگر آن که گام سیم‌بیچی را با کم کردن یک واحد از گام کامل به $= 1 - 5 = 6$ تبدیل کنیم. در این صورت، محیط کلافها نیز کوچک‌تر می‌شود و اقتصادی‌تر است. بدین ترتیب، دیاگرام سیم‌بندی مانند شکل ۷-۹ به دست می‌آید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اگر سیم‌بندی را از شیار یک که به فاز R مربوط است، شروع کنیم، طرف بعدی کلاف در شیار $= 6 + 5 = 11$ که به فاز S در همان قطب مربوط است، قرار خواهد گرفت. لذا باید شیار شماره‌ی ۲ را برای شروع سیم‌بیچی انتخاب کنیم تا بازوی دیگر کلاف در شیار $= 7 + 5 = 12$ قرار گیرد که مربوط به همان فاز و در قطب بعدی است. شروع دو فاز دیگر را نیز می‌توان شیار شماره‌ی ۶ برای فاز S و شیار شماره‌ی ۱۰ برای فاز T انتخاب کرد. برای سریندی کلافهای مثال‌های ذکر شده ساده‌ترین راه

این است که به روش زیر عمل کنیم:

ابتدا با توجه به گام قطبی، شیارهای مجاور هم را که تشکیل یک قطب می‌دهند، جدا می‌سازیم و جهت جریان را در آن‌ها مشخص می‌کنیم. مثلاً، در مثال اول که گام قطبی آن $= 6$ بود، از شیار یک تا شش جهت جریان به سمت بالا بوده و پس از آن از شیار ۷ تا ۱۲ به سمت پایین و به همین ترتیب از ۱۳ تا ۱۸ مجدداً به سمت بالا و از شیارهای ۱۹ تا ۲۴ به سمت پایین خواهد بود تا ۴ قطب مشخص شوند.

آن‌ها نیز به یک دیگر اتصال یابند.

در موتور چهار قطب، دو گروه کلاف و در موتور شش قطب سه گروه کلاف به صورت موازی با هم قرار می‌گیرند. اتصال موازی کلاف‌ها به یک دیگر این مزیت را دارد که سطح مقطع سیم به کار رفته نسبت به حالت سری کمتر است اما در عوض، تعداد دور سیم افزایش می‌یابد.

مثالاً سطح مقطع سیم در صورت اتصال موازی گروه کلاف‌ها در موتور چهار قطب، $\frac{1}{2}$ و در موتور شش قطب، $\frac{1}{3}$ سطح مقطع سیم در حالت سری است اما در عوض تعداد دور سیم نیز دو و سه برابر می‌شود. در ماشین‌های جریان زیاد، می‌توان کلاف‌ها را به صورت موازی بست تا قطر سیم کاهش یابد و فرم دادن به آن‌ها آسان‌تر شود.

سیم‌پیچی متعدد المركز با کلاف ذوزنقه‌ای: در ماشین‌هایی که تعداد جفت قطب‌های آن (P) فرد است، در هنگام ترسیم دیاگرام گسترده به صورت متعدد المركز، یکی از گروه کلاف‌ها دارای دو بازوی نامساوی شده و یک بازوی آن کوتاه و دیگری بلند ترسیم می‌شود.

این موضوع در ماشین‌هایی که قدرت کمی دارند و در آن‌ها از سیم‌های گرد استفاده می‌شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند و عملایاً می‌توان تمام کلاف‌ها را به یک فرم درآورد. اما در ماشین‌های بزرگ که از سمه‌های مسی به عنوان هادی در شیارها استفاده می‌شود، چون هادی‌ها باید در خارج از ماشین فرم داده شوند و سپس در شیارها قرار گیرند، از نظر سادگی و صرفه‌جویی مشکل ایجاد خواهد شد؛ زیرا اندازه و فرم یک گروه کلاف با اندازه و فرم سایر گروه کلاف‌ها متفاوت خواهد شد و باید یک بازو در زیر و بازوی دیگر در رو قرار بگیرد. در شکل ۷-۱۱ دیاگرام


در همان لحظه با جمع جریان‌های ورودی برابر خواهد بود.

برای بررسی دیاگرام گسترده و اتصال کلاف‌ها در دیاگرام نیز جریان‌ها به صورت لحظه‌ای درنظر گرفته می‌شوند. برای سادگی کار باید جریان‌های لحظه‌ای را در گروه کلاف‌های مربوط به سه فاز به طریق انتخاب کرد که مثلاً در دو فاز از ابتدا به سمت انتهای و در گروه کلاف‌ها از ابتدا به سمت ابتدا باشد یا به عکس، در یکی از گروه کلاف‌ها از ابتدا به سمت انتهای و در دو گروه کلاف دو فاز دیگر از انتهای به سمت ابتدا باشد. در مثال ذکر شده نیز چون جهت جریان فاز اول و دوم را در شیار ۱ و ۵ به سمت بالا انتخاب کردیم (از ابتدا به انتهای) جهت جریان در فاز سوم از انتهای به ابتدا و بنابراین، جهت جریان در شیار ۹ حتماً به سمت پایین خواهد بود.

در چنین حالتی چهار قطب مجاور هم در شیارهای استاتور تشکیل خواهد شد. مسلم است که برای لحظات دیگر که مقدار جریان و جهت آن برای هر فاز تغییر می‌کند، مکان قطب‌ها نیز تغییر خواهد کرد.

در مثال ذکر شده گروه کلاف‌های مربوط به هر فاز با هم به صورت سری قرار گرفتند. با کمی توجه به مطالب گفته شده ملاحظه می‌کنید که برای سری کردن گروه کلاف‌ها، انتهای هر گروه کلاف به ابتدای گروه کلاف بعدی همان فاز اتصال یافته. از این قاعده نیز بدون درنظر گرفتن جهت جریان در شیارها، می‌توان برای اتصال گروه کلاف‌ها به یک دیگر استفاده کرد. گروه کلاف‌های مربوط به هر فاز را در صورت مشابه بودن، به طور موازی نیز می‌توان با یک دیگر اتصال داد.

در این صورت نیز باید با توجه به جهت جریان، کلاف‌ها را با هم موازی کرد که ابتدای گروه کلاف‌ها به یک دیگر و انتهای

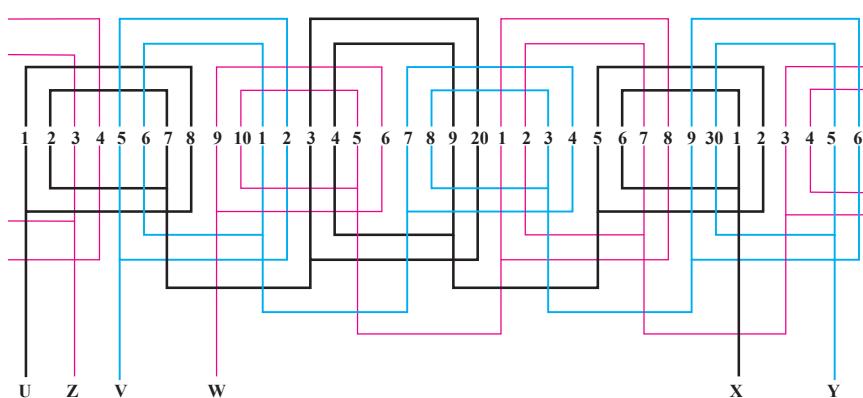


شکل ۷-۱۱- دیاگرام گسترده سیم‌پیچی موتور سدفاز با ۳۶ شیار، ۶ قطب و ۱ کلاف ذوزنقه‌ای

برای مثال، در استاتور مورد نظر که ۳۶ شیار ۶ قطب بوده و دارای $6 \times 1/5 = 9$ گروه کلاف است، هریک از این گروه کلاف‌ها دو کلاف دارند که یکی از آن‌ها دارای دو بازوی نامساوی و به فرم ذوزنقه است.


در شکل ۷-۱۲-ب استاتور یک موتور آسنکرون ۶ قطب با ۷۲ شیار و $q=4$ که در آن یکی از گروه کلاف‌ها به صورت ذوزنقه می‌باشد، نشان داده شده است.

گسترده‌ی یک موتور ۳۶ شیار شش قطب و در شکل ۷-۱۲-الف استاتور این ماشین که سیم پیچی شده است و یک کلاف ذوزنقه دارد، نشان داده شده است.

در این گونه ماشین‌ها، می‌توان با تقسیم هر گروه کلاف به دو قسمت و در عوض با دو برابر کردن تعداد گروه کلاف‌ها، بدون این که تعداد شیارهای زیر هر قطب مربوط به هر فاز تغییر کند، این اشکال را برطرف کرد.

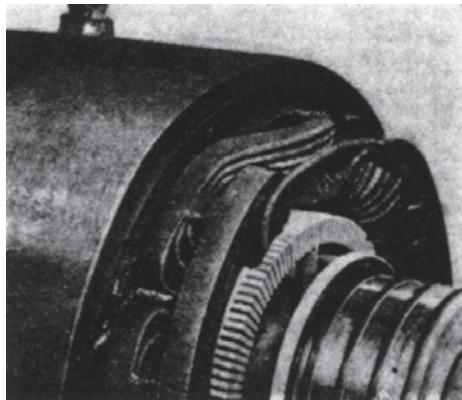

(ب)

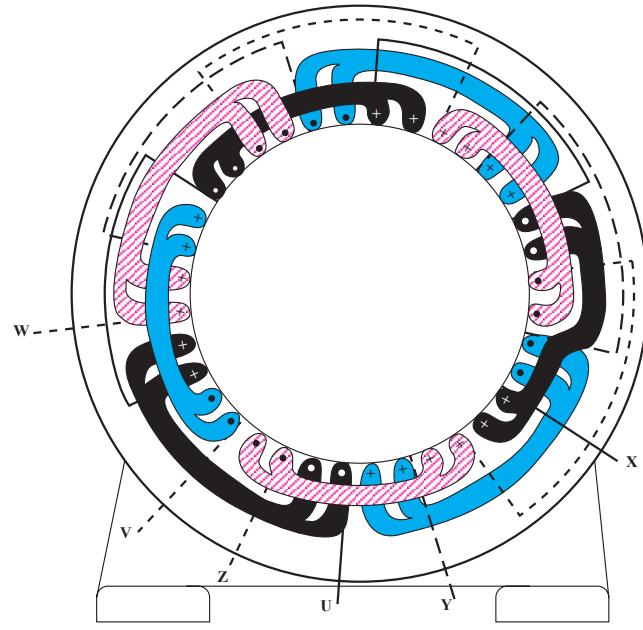


(الف)

شکل ۷-۱۲-کلاف‌گذاری موتور به صورت ذوزنقه‌ای

اگر مطابق دیاگرام گسترده‌ی شکل ۱۳-۷، تعداد گروه را نیز نصف کنیم، دیگر گروه کلاف به صورت ذوزنقه نخواهیم داشت و در مجموع از ۱۸ کلاف تکی استفاده می‌شود.

کلاف‌ها را به $(18 \times 9) = 162$ برسانیم و تعداد کلاف هر گروه کلاف

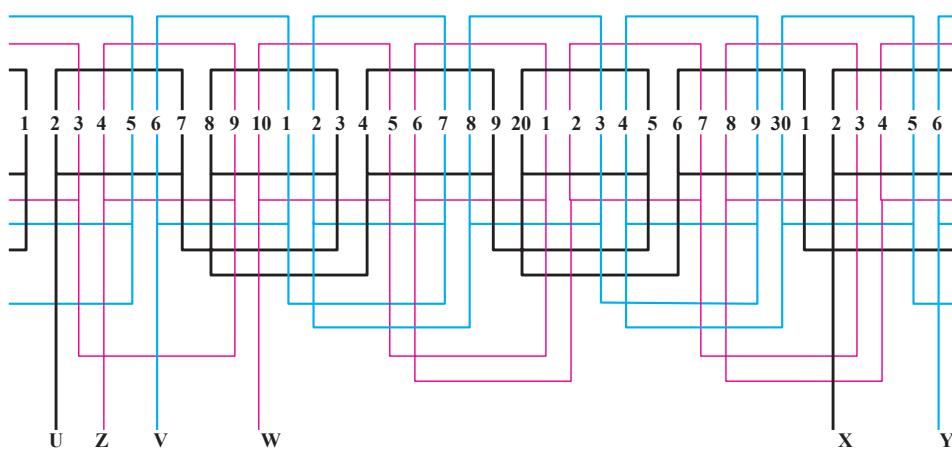

شکل ۱۳-۷-دیاگرام گسترده سیم پیچی موتور سه‌فاز با ۳۶ شیار، ۶ قطب یک طبقه $\frac{9}{2}$ گام کوتاه

بهتر تهويه و خنک می شود؛ بنابراین، توان ماشین افزایش می یابد.

علاوه بر این، چون تلفات اضافی ماشین در اثر تضعیف هارمونی ها کاهش می یابد، درنتیجه سیم پیچی دو طبقه با گام کوتاه شده در مقابل سیم پیچی یک طبقه‌ی معمولی مشابه دارای افزایش قدرت حدود ۱۰ درصد است. این مطلب را در صورت تعویض سیم پیچی موتورهای یک طبقه‌ی قدیمی و تبدیل آن‌ها به دو طبقه، باید در نظر داشت.

با کوتاه کردن گام سیم پیچی، ضربی ولتاژ سیم پیچی نیز کاهش می یابد.

مثلًاً در صورت استفاده از ضربی $\frac{5}{6}$ برای گام کلاف‌ها (مقدار کوتاهی گام به اندازه $\frac{1}{6}$ گام کامل) باید تعداد حلقه‌های کلاف را به اندازه $\frac{5}{6}$ درصد زیادتر پیچید تا نسبت‌های مغناطیسی ثابت باقی بماند. در صورت استفاده از ضربی $\frac{2}{3}$ برای گام کلاف‌ها نیز باید مقدار افزایش حلقه‌ها را ۱۵ درصد انتخاب کرد.

بنابراین، هنگام تعویض سیم پیچی یک موتور سوخته اگر بخواهیم، گام سیم پیچی آن را تعییر دهیم، باید به این موضوع توجه کنیم که در صورت کوتاه کردن گام، باید تعداد دور سیم پیچ را نسبت به حالت اول افزایش دهیم و در صورت زیاد کردن گام، از تعداد دور سیم پیچ نسبت به حالت اول بکاهیم. بدین ترتیب، دیگر افزایش جریان بی‌باری موتور که علت آن بر عکس شدن جریان لحظه‌ای بازوی کلاف‌های واقع در بعضی از شیارها به خاطر فشردگی گام است، نیز پدید نخواهد آمد.

برای انتخاب گام سیم پیچ از ضربی $\frac{4}{5}$ استفاده می‌شود که مقدار آن معمولاً $\frac{5}{6}$ است و با ضرب کردن آن در y ، گام سیم پیچ y_z به دست می‌آید.

با کوتاه شدن گام در سیم پیچی دو طبقه، دو بازوی قرار گرفته در پاره‌ای از شیارها به دو فاز مختلف مربوط می‌شوند؛ بنابراین، باید آن‌ها را به خوبی نسبت به یکدیگر عایق کرد.

در سیم پیچی دو طبقه تعداد کلاف‌ها دو برابر تعداد آن‌ها در سیم پیچی یک طبقه است. تعداد گروه کلاف‌ها نیز سه برابر تعداد قطب‌ها و برابر با $6p$ می‌باشد.

بدین ترتیب، گام کلاف‌ها کوتاه‌تر و سیم پیچی اقتصادی‌تر می‌شود.

۷-۴-۲- سیم پیچی دو طبقه‌ی موتورهای سه‌فاز:

در سیم پیچی دو طبقه در هر شیار استاتور، دو بازوی مربوط به دو کلاف مختلف قرار می‌گیرند. اگر دو بازوی یک کلاف به اندازه‌ی یک گام قطبی از یک دیگر فاصله داشته باشند، در این صورت دو بازوی واقع در یک شیار حتماً مربوط به یک فاز خواهند بود اما اگر این فاصله با گام قطبی برابر نباشد، در این صورت دو بازوی واقع در یک شیار می‌توانند مربوط به دو فاز مختلف نیز باشند. این گونه سیم پیچی را با گام کوتاه شده یا با گام کسری می‌نامند.

سیم پیچی دو طبقه که در آن گام کلاف‌ها برابر با گام قطبی است (گام کوتاه نشده)، در عمل به ندرت پیش می‌آید و معمولاً سیم پیچی دو طبقه با گام کوتاه شده (گام کسری) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نوع سیم پیچی در ژنراتورها و موتورهای با قدرت کم تا قدرت‌های بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. موتورهایی که دارای سیم پیچی دو طبقه با گام کوتاه شده هستند، مزایای زیر را دارند:
الف: با کوتاه کردن گام سیم پیچی پیشانی کلاف‌ها کوتاه‌تر و مصرف سیم کمتر می‌شود. مخصوصاً در موتورهای دو قطب که گام سیم پیچی $\frac{3}{2}$ یا $\frac{4}{3}$ گام کامل انتخاب می‌شود، این موضوع را بهتر می‌توان دید.

ب: در یک سیم پیچی دو طبقه با شیار کامل، می‌توان کلاف‌های سیم پیچی را به اندازه $2p$ مرتبه با یک دیگر به طور موازی اتصال داد که این موضوع یکی از مزایای آن است؛ زیرا در ماشین‌های بزرگ با اختلاف سطح کم و جریان زیاد که باید سطح مقطع هادی‌های آن زیاد باشد، این امر باعث کم شدن سطح مقطع هادی‌ها می‌شود.

پ: در سیم پیچی دو طبقه، تعداد حلقه‌های هر کلاف نصف تعداد حلقه‌های کلاف سیم پیچی یک طبقه است و یک بازوی کلاف در کف شیار و بازوی دیگر در بالای شیار قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، سیم پیچی دو طبقه از سیم پیچی یک طبقه

$y_z = \varepsilon y = \frac{5}{6} \times 9 = 7/5$ است با :
چون گام به دست آمده عدد صحیح نیست، می‌توان گام سیم‌بندی را ۷ یا ۸ انتخاب کرد.

برای ادامه‌ی سیم‌بیچی، گام سیم‌بندی را ۷ انتخاب می‌کنیم
به این ترتیب، ۴ از ۵ کوچک‌تر خواهد شد.

جدولی که برای تشخیص شیارهای مربوط به هر فاز نوشته می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که بتواند بازوهای رو و زیر واقع در هر شیار را نیز نمایش دهد.

بدین منظور، جدول را به صورت زیر تکمیل می‌کنیم.
تعداد سطرهای جدول برابر با تعداد قطب‌ها – یعنی ۴ – است.

اعداد را مانند روش قبلی از ۱ تا ۳۶ و با توجه به $q = 3$ در جدول می‌نویسیم. هریک از این اعداد مشخص کننده‌ی بازوی رویی یک کلاف نیز هست.

بازوی دیگر هر کلاف، باید به اندازه‌ی $y_z = 7$ شیار با طرف اول آن فاصله داشته باشد.

شیاری را که بازوی دوم کلاف در آن واقع می‌شود، با توجه به گام سیم‌بندی در کنار همان عدد قبلی مربوط به بازوی اول کلاف و به صورت پریم‌دار می‌نویسیم تا جدول سیم‌بیچی مطابق جدول ۴–۷ کامل شود.

با دقت در جدول، مشاهده می‌شود که اعداد پریم‌دار نیز که مشخص کننده‌ی بازوهای زیری کلاف‌ها هستند، به ترتیب و پشت سرهم مانند جداول قبلی نوشته شده است.

دیاگرام گسترده‌ی این مثال که با کمک جدول ۴–۷ ترسیم شده، در شکل ۱۴–۷ نشان داده شده است.

روابطی که برای سیم‌بندی یک طبقه موتورهای سه فازه گفته شد، در اینجا نیز صادق است. تنها همان‌طور که توضیح داده شد، در موتورهای دو طبقه، گام سیم‌بندی از رابطه‌ی $y_z = \varepsilon y$ به دست می‌آید.

طریقه‌ی قرار دادن کلاف‌ها در داخل شیارها نیز متفاوت است. باید کلاف‌ها را در داخل شیارهای استاتور به ترتیب و پشت سرهم طوری جا زد که یک بازوی کلاف در زیر و بازوی دیگر آن در بالای شیار قرار گیرد. در این صورت، فرم ظاهری سیم‌بیچی‌ها زیباتر می‌شود در هنگام سربندی نیز امکان اشتباه کمتر است.

ترسیم دیاگرام گسترده‌ی سیم‌بیچی دو طبقه نیز به روش‌های مختلف امکان‌پذیر است که در اینجا با ذکر یک مثال به معنی متداول‌ترین آن‌ها یعنی روش استفاده از جدول می‌پردازیم. مثال: مطلوب است دیاگرام گسترده‌ی سیم‌بیچی یک موتور سه فازه‌ی ۳۶ شیار با ۴ قطب به صورت دو طبقه.

راه حل: برای رسم دیاگرام گسترده، ابتدا y, q, α_{ez} را حساب می‌کنیم.

$$y = \frac{z}{2p} = \frac{36}{4} = 9$$

$$q = \frac{z}{2pm} = 3$$


$$\alpha_{ez} = \frac{36^\circ}{z} \times p = \frac{36^\circ \times 2}{36} = 2^\circ$$

با مشخص شدن $\alpha_{ez} = 2^\circ$ شروع فازها از شیارهای ۱ و ۱۳ خواهد بود.

گام سیم‌بندی در صورتی که $q = 4$ انتخاب شود، برابر

جدول ۴–۷ – نحوه‌ی قرار دادن بازوهای کلاف در شیارها

R	T	S
$1 \rightarrow 8', 2 \rightarrow 9', 3 \rightarrow 10'$	$4 \rightarrow 11', 5 \rightarrow 12', 6 \rightarrow 13'$	$7 \rightarrow 14', 8 \rightarrow 15', 9 \rightarrow 16'$
$10 \rightarrow 17', 11 \rightarrow 18', 12 \rightarrow 19'$	$13 \rightarrow 20', 14 \rightarrow 21', 15 \rightarrow 22'$	$16 \rightarrow 23', 17 \rightarrow 24', 18 \rightarrow 25'$
$19 \rightarrow 26', 20 \rightarrow 27', 21 \rightarrow 28'$	$22 \rightarrow 29', 23 \rightarrow 30', 24 \rightarrow 31'$	$25 \rightarrow 32', 26 \rightarrow 33', 27 \rightarrow 34'$
$28 \rightarrow 35', 29 \rightarrow 36', 30 \rightarrow 1'$	$31 \rightarrow 2', 32 \rightarrow 3', 33 \rightarrow 4'$	$34 \rightarrow 5', 35 \rightarrow 6', 36 \rightarrow 7'$

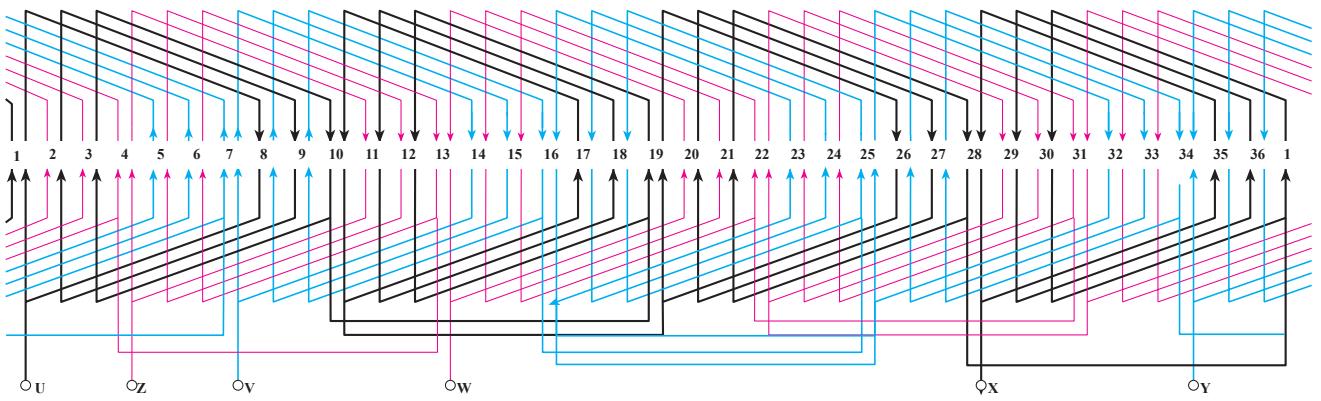

شکل ۷-۱۴- دیاگرام گسترده سیم پیچی موتور سه فاز با ۳۶ شیار و ۴ قطب، دو طبقه با گام کوتاه

فرکانس f را به دست آورد و در موتورهای سنکرون و آسنکرون با داشتن فرکانس شبکه‌ی سه فاز، دور سنکرون n_s را پیدا کرد. در موتورهای سنکرون، دور میدان دوران n_s با دور موتور یکی است اما در موتورهای آسنکرون، دور موتور از دور میدان دوران کمتر است و لغزش یا عقب ماندگی نیز دارد. در این موتورها، لغزش نامی معمولاً بین ۱ تا ۵ درصد است و در موتورهای با قدرت بالا، لغزش حتی از یک درصد نیز کمتر می‌شود.

در صورت استفاده از موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی شده و راه اندازی قابل تنظیم می‌توان دور موتور را در مقیاس کوچکی نیز تغییر داد اما این روش اقتصادی نیست و تلفاتی به همراه دارد.

از توضیحات بیان شده چنین نتیجه می‌گیریم که دور موتورهای آسنکرون، تقریباً ثابت است؛ مگر آن که فرکانس یا تعداد قطب‌های ماشین تغییر کند. ساده‌ترین حالت این است که برای تغییر دور، تعداد قطب‌های موتور را تغییر دهیم.

اگر استاتور یک ماشین را با دو یا چند سیم پیچ جداگانه و برای قطب‌های مختلف سیم پیچی کرده و هر کدام از آن‌ها را جداگانه (غیر هم زمان) به شبکه‌ی سه فاز وصل کنیم، می‌توانیم دورهای مختلفی را به دست آوریم.

مثلًا می‌توان یک استاتور ۳۶ شیار را برای ۲ و ۴ و ۶ قطب سیم پیچی کرد و با اتصال جداگانه‌ی هر یک از سیم پیچ‌ها به شبکه، به دور نزدیک $3000 - 1500$ یا 1000 دور در دقیقه رسید.

ترتیب سریندی گروه کلاف‌های هر فاز نیز همانند روش‌های قبلی با توجه به جهت جریان در بازوها رویی است. در اینجا نیز برای هر فاز، انتهای گروه کلاف به انتهای گروه کلاف بعدی و ابتدای آن به ابتدای گروه کلاف بعدی متصل می‌شود.

با کمی دقت در دیاگرام ملاحظه خواهید کرد که بین هر دو قطب، در دو شیار مجاور، جهت جریان لحظه‌ای بازوها واقع در هر شیار برعکس یکدیگر است. پس از رسم دیاگرام گسترده، باید دقت کرد که این شیارها از نظر مکانی متقابن باشند.

تعداد این شیارها به مقدار کوتاهی گام بستگی دارد و در هر منطقه، قطیعی از رابطه‌ی $y_z = y$ به دست می‌آید. اگر گام سیم‌بندی را برابر $y_z = 8$ انتخاب کنیم، تنها یک شیار در بین هر دو قطب این خاصیت را پیدا خواهد کرد. این موضوع باعث افزایش جریان بی‌باری موتور می‌شود و برای رفع آن- همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد- باید تعداد دور سیم‌پیچی را افزایش داد.


۷-۵- سیم‌پیچی موتورهای دو دور سه فاز (دالاندر)

مابین فرکانس f و دور سنکرون ماشین n_s و تعداد جفت قطب‌های ماشین $2p$ رابطه‌ی $\frac{60 \times f}{P} = n_s$ برقرار است. از این رابطه می‌توان استفاده کرد و در ژنراتورهای سنکرون با مشخص بودن تعداد دور ماشینی که ژنراتور را می‌چرخاند،

بودن درجه حرارت کار آن هاست که سبب بالا رفتن بازده (راندمان) می شود.

تعداد گروه کلاف های موتور دالاندر را باید طوری محاسبه کرد که تا ایجاد قطب بیشتر نیز امکان پذیر باشد. مجموعه‌ی گروه کلاف های هریک از سه فاز، به دو قسمت تقسیم شده‌اند و در حالت قطب زیاد به صورت سری و در حالت قطب کم به صورت موازی با یکدیگر قرار می‌گیرند. درنتیجه، سیم‌پیچ‌های هر سه فاز در حالت دور کم (قطب زیاد) به صورت مثلث و در حالت دور زیاد به صورت ستاره‌ی دوبل (λλ) مانند شکل ۷-۱۵ اتصال می‌یابند.

در صورتی که نسبت تغییر قطب $\frac{2}{1}$ باشد، به جای این که در استاتور برای دو سرعت مختلف از دو سیم‌پیچ مجرما استفاده کنیم، می‌توانیم از یک سیم‌پیچ با اتصال خاص استفاده کنیم و با تغییر دادن اتصال کلاف‌ها به یکدیگر دور را تغییر دهیم. امروزه از موتورهایی که دارای این گونه سیم‌پیچی هستند و با تغییر اتصال سیم‌پیچی، قطب‌های آن را تغییر می‌دهند و سرعت آن را دو برابر یا نصف می‌کنند، فراوان استفاده می‌شود. چنین موتورهایی به موتورهای با سیم‌پیچ دالاندر معروف‌اند. مزایای این موتورها کم بودن تلفات راه‌اندازی و پایین

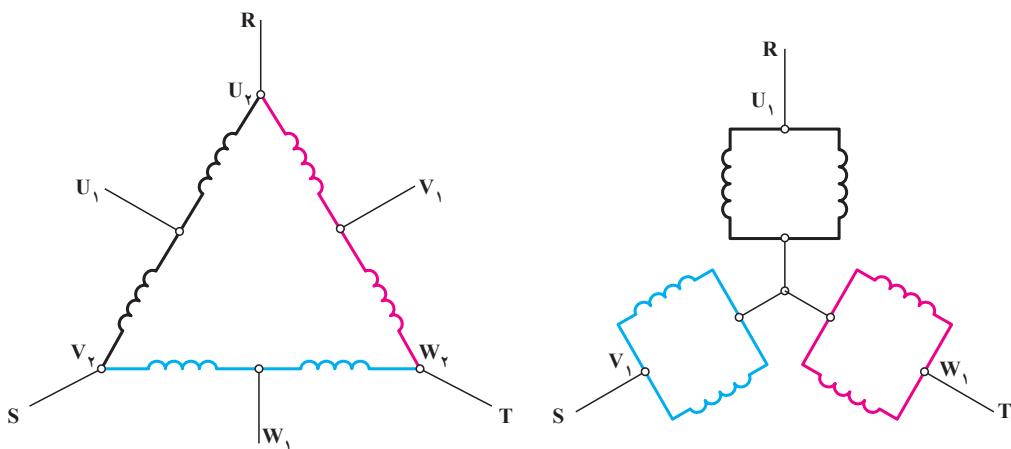

شکل ۷-۱۵- اتصال مثلث با دور کم و قطب زیاد و اتصال ستاره دوبل با دور زیاد و قطب کم

سرعته‌ی ۴ قطب را می‌توان برای ۸ و ۴ قطب سیم‌پیچی کرد. در حالت ۸ قطب، گام قطبی و درنتیجه سطح زیر هر قطب نصف حالت ۴ قطب است. در ضمن، چون تعداد دور کم تر می‌شود، تهویه‌ی موتور خوب کار نمی‌کند و موتور به خوبی خنک نمی‌شود. در این حالت، قدرت ماشین با قطب بیشتر حدود ۴۵ - کمتر از قدرت همان ماشین در حالت قطب کم تر می‌باشد.

در موتور دالاندر برای این که تقسیم منحنی مغناطیسی در فاصله هوایی کاملاً سیمتریک باشد، باید گام سیم‌پیچی z_y را چنان انتخاب کرد که برای تعداد قطب بیشتر، یک گام کامل و برابر با گام قطبی باشد.

برای این که هنگام تغییر اتصال، جهت گردش رotor تغییری نکند، باید محل اتصال V_2 و W_2 را در ترمینال‌های موتور با یکدیگر تعویض کرد.

اگر بخواهیم سیم‌پیچی یک موتور سه‌فاز یک سرعته را تغییر دهیم و به صورت دو دور دالاندر سیم‌پیچی کنیم. باید دقت داشته باشیم که سطح قطب‌های استاتور برای دور بیشتر از دور نامی موتور کافی نیست و نمی‌توان این موتور را برای تعداد قطب کمتر سیم‌پیچی کرد و در صورت لزوم باید محاسبات مجدد را برای سیم‌پیچی انجام داد.

به عکس می‌توان همین موتور را برای تعداد دور کمتر (قطب بیشتر) سیم‌پیچی کرد. برای مثال، یک موتور یک

$$y_z = \frac{m}{q} q = 1/5q \quad y = \frac{2}{3} y_z$$

بدین ترتیب، با انتخاب گام سیم پیچی مناسب که با گام قطبی برای حالت قطب زیاد برابر است، می‌توان یک منحنی مغناطیسی سیمتربیک به دست آورد.

شرط لازم برای این کار- با توجه به رابطه‌ی اخیر- این است که q عدد زوج باشد. در حالتی که q عدد فرد باشد، گام سیم پیچی با گام قطبی یکی نیست و در نتیجه، میدان مغناطیسی نیز سیمتربیک نخواهد شد.

در شکل ۷-۱۶-الف دو گروه کلاف که با یک دیگر به صورت سری قرار گرفته‌اند و به یک فاز مربوط‌اند، نشان داده شده است. در صورتی که جریان از U_4 وارد و از X خارج شود و ترمینال U_2 آزاد بماند، در مجموع چهار قطب تشکیل می‌شود.


بنابراین، اگر تعداد قطب موتور را در حالت دور بیشتر (قطب کم‌تر) با $2P_1$ و در حالت دور کم‌تر (قطب بیشتر) با $2P_2$ نشان دهیم، در این صورت گام سیم پیچی برابر می‌شود با :

$$y_z = \frac{Z}{2P_2}$$

در یک سیم پیچی دالاندر، تعداد کل گروه کلاف‌های سه‌فاز، برابر با $2P_1 m$ است و در حالتی که $P_1 = 1$ باشد، تعداد گروه کلاف‌ها برابر با ۶ خواهد شد. بنابراین، در این سیم پیچی رابطه‌ی $z = 2P_1 m q = P_2 m q$ برقرار است.

در این صورت مقدار q که مشخص کننده‌ی تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف نیز هست، به صورت زیر به دست می‌آید :


$$y_z = \frac{Z}{2P_2} = \frac{P_2 m q}{2P_2}$$

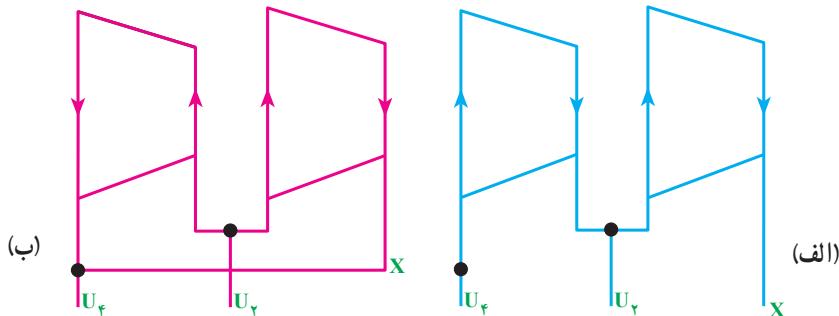

شکل ۷-۱۶-سربندي کلاف‌های یک فاز موتور دالاندر ۴ قطب و ۲ قطب

سری شده و ۸ قطب را تشکیل داده‌اند، نشان داده شده است. ترتیب سری شدن کلاف‌ها طوری است که بتوان با اتصال X به U_8 یک اتصال موازی که در یک شاخه، گروه کلاف یک و سه و در شاخه دیگر، گروه کلاف‌های دو و چهار قرار گرفته‌اند، مانند شکل ۷-۱۷-ب ایجاد نمود.


چنان‌چه این دو گروه کلاف مانند شکل ۷-۱۶-ب با اتصال X و U_4 با یک دیگر موازی شوند و جریان از U_2 وارد و از U_4 خارج شود، جهت جریان در کلاف شماره‌ی یک معکوس می‌شود و در مجموع، دو قطب تشکیل می‌دهد. در شکل ۷-۱۷-الف چهار گروه کلاف که با یک دیگر

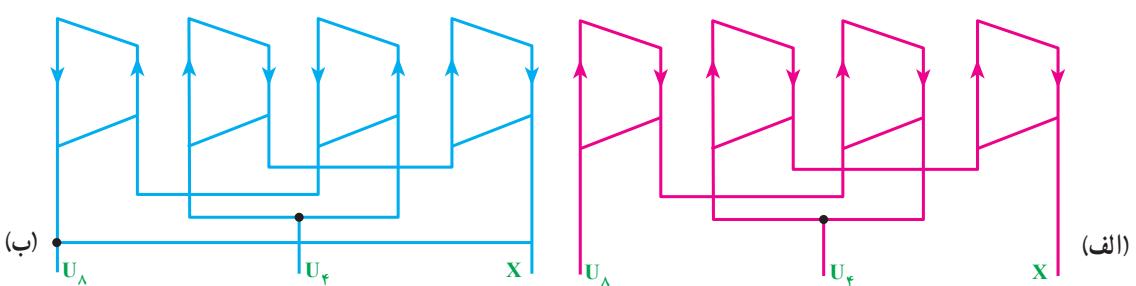

شکل ۷-۱۷-دیاگرام سربندي کلاف‌های موتور دالاندر ۸ قطب و ۴ قطب

سیم پیچ و سر ورودی آن را با شماره‌ی همان کلاف و خروجی آن را نیز با شماره‌ی پریم دار همان کلاف نشان داده و گروه کلاف‌های سری شده را نیز به ترتیب - مانند شکل ۷-۱۸ - پشت سرهم قرار دهیم، در این صورت کلاف‌های با شماره‌ی فرد در یک سمت و کلاف‌های با شماره‌ی زوج در سمت دیگر قرار می‌گیرند.

در چنین حالتی چهار قطب ایجاد می‌شود. برای تبدیل قطب‌ها از ۸ به ۴ - همان‌طور که در این شکل دیده می‌شود - جهت جریان در گروه کلاف‌های شماره یک و سه معکوس شده است. اگر برای سادگی، هریک از کلاف‌ها را به صورت یک

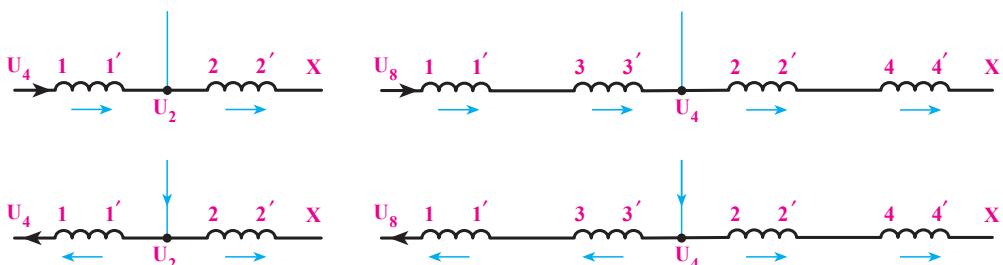

شکل ۷-۱۸ - سربندی کلاف‌های یک فاز موتور دالاندر $\frac{1}{4}$ قطب و $\frac{1}{2}$ قطب

(R) را با U_X و گروه کلاف‌های فاز دوم (S) را با Y_V و فاز (T) را با Z_W نشان دهیم، ترتیب قرار گرفتن گروه کلاف‌های سه فاز در یک سیم پیچی دو طبقه به صورت زیر خواهد بود که در جدول ۵-۷ نیز مشخص شده است.

$U-X$	$W-Z$	$V-Y$	$U-X$	$W-Z$	$V-Y$
۱	۲	۳	۴	۵	۶
$U-X$	$W-Z$	$V-Y$	$U-X$	$W-Z$	$V-Y$
۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲

با توجه به آن چه گفته شد، گروه کلاف‌های مربوط به هر فاز را به صورت شکل ۷-۱۹ با هم سری می‌کنیم.

در اتصال با قطب زیادتر، جهت جریان در گروه کلاف‌های فرد و زوج هم جهت است اما در اتصال با قطب کم‌تر، جهت جریان در کلاف‌های فرد معکوس می‌شود.

سیم پیچی دالاندر معمولاً به صورت دو طبقه انجام می‌گیرد. با توجه به این موضوع و مطالعه گفته شده، می‌توان سیم پیچ‌های هر سه فاز را به ترتیب زیر شماره‌گذاری کرد و گروه کلاف‌هایی را که باید جهت جریان در آن‌ها با تغییر قطب تعویض شوند، مشخص نمود.


فرض می‌کنیم استاتوری مجموعاً دارای ۱۲ گروه کلاف است. در این صورت، اگر هریک از گروه کلاف‌های فاز اول

جدول ۵-۷ - گروه کلاف‌های هر فاز موتور دالاندر

	فاز اول	فاز دوم	فاز سوم
گروه کلاف‌هایی که جهت جریان در آن‌ها تغییر می‌کند.	۱-۷	۵-۱۱	۳-۹
گروه کلاف‌هایی که جهت جریان در آن‌ها تغییر نمی‌کند.	۴-۱۰	۲-۸	۶-۱۲


به U_1 ، V_1 و W_1 اتصال دهیم. در این حالت، اگر R به U_1 و T به V_1 و S به W_1 وصل شود، جهت گردش رotor نیز عوض می‌شود؛ یعنی، اگر موتور در حالت دور کم راست گرد باشد، در حالت دور زیاد چپ گرد خواهد شد.

برای اتصال مثلث، باید Z را به U_2 ، Y را به W_2 و X را به V_2 متصل کرد و سه فاز را به ترتیب R را به U_2 ، S را به V_2 و T را به W_2 وصل نمود. برای اتصال ستاره‌ی دوبل، کافی است که U_2 و V_2 را به یک دیگر متصل کنیم و سه فاز را

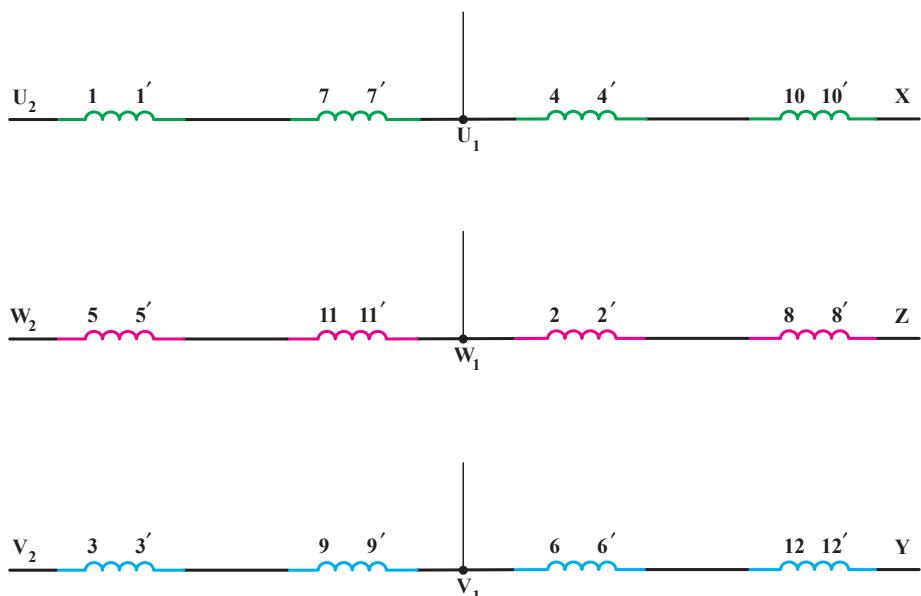

شکل ۷-۱۹- سربندی گروه کلاف‌های هر فاز موتور دالاندر

برای رفع این اشکال باید در هنگام تغییر قطب، فاز S را به جای اتصال به ترمینال W_1 جعبه کلم، به ترمینال V_1 و سر وسط گروه کلاف‌های مربوط به فاز سوم (W_1) و فاز T را به وسط گروه کلاف‌های مربوط به فاز دوم (V_1) متصل کنیم. برای این که در هنگام اتصال موتور به شبکه‌ی سه‌فاز، در روی جعبه کلم اشکال و اشتباهی پیش نیاید، باید شخصی که موتور را سیم‌پیچی می‌کند، سر وسط گروه کلاف‌های فاز سوم به شبکه اتصال می‌باید و جهت گردش آن نیز تغییری نمی‌کند.

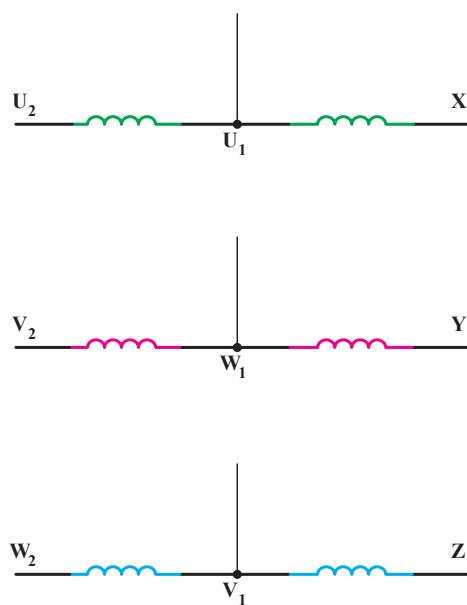

شکل ۷-۲۰- تغییر نام و سر وسط کلاف در موتور دالاندر

$$y_z = 1/5q = 1/5 \times 3 = 4/5$$

گام سیم‌بندی را می‌توان ۴ یا ۵ انتخاب کرد.

در اینجا ما گام را برابر با ۵ انتخاب می‌کنیم. تعداد گروه کلاف‌های مورد نیاز برای این موتور برابر با $2P_1m$ یعنی $2 \times 3 \times 2 = 12$ است. شماره گروه کلاف‌های مربوط به هر فاز را مشخص کرده و گروه کلاف‌های فرد یا زوج را مانند جدول ۶-۲۱ جدا می‌کنیم.

$U-X$	$W-Z$	$V-Y$	$U-X$	$W-Z$	$V-Y$
۱	۲	۳	۴	۵	۶
$U-X$	$W-Z$	$V-Y$	$U-X$	$W-Z$	$V-Y$
۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲

با توجه به جدول ۶-۲۱ دیاگرام سربندی گروه کلاف‌ها به صورت منحنی مغناطیسی، غیر سیمتریک می‌شود.

شکل ۶-۲۱ خواهد بود.

برای این که مطالب گفته شده را بهتر درک کنید، به ذکر یک مثال می‌پردازیم.

مثال: مطلوب است دیاگرام گستردگی یک موتور سه‌فاز دالاندر ۳۶ شیار ۴ و ۸ قطب.

راه حل: در این مثال $8 = 4 \times 3$ است، برای رسم دیاگرام این سیم‌بندی، ابتدا تعداد شیارهای زیر هر قطب مربوط به هر فاز را برای قطب کمتر حساب می‌کنیم.

$$q = \frac{z}{2P_1m} = \frac{z}{P_1m}$$




$$q = \frac{36}{4 \times 3} = 3$$

مقدار q عدد فرد است. بنابراین و با توجه به توضیحات

داده شده، گام سیم‌بندی برابر با گام قطبی نخواهد بود و تقسیم منحنی مغناطیسی، غیر سیمتریک می‌شود.

جدول ۶-۷- گروه کلاف‌های هر فاز موتور دالاندر با ۴ یا ۸ قطب سه‌فاز

	فاز R	فاز T	فاز S
گروه کلاف‌های فرد	۱ و ۷	۵ و ۱۱	۳ و ۹
گروه کلاف‌های زوج	۱۰ و ۴	۲ و ۸	۶ و ۱۲

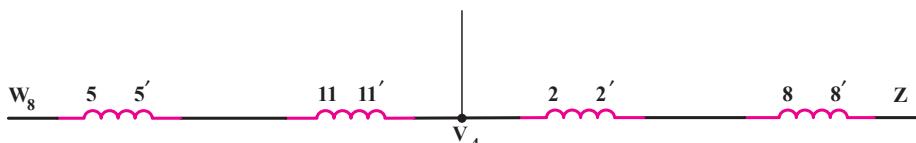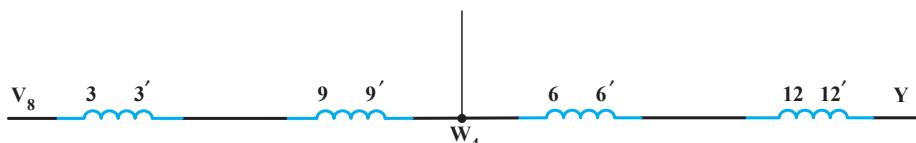
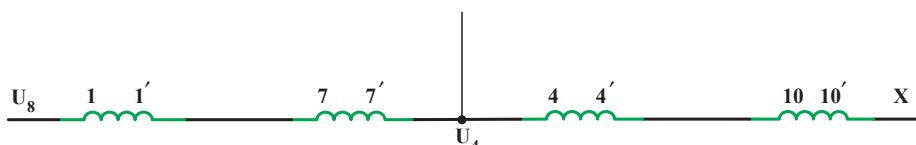


شکل ۶-۲۱- ۷- سربندی گروه کلاف‌های هر فاز موتور دالاندر با ۴ یا ۸ قطب سه‌فاز

به همین ترتیب، انتهای گروه کلاف ۴ نیز به ابتدای گروه کلاف ۱۰ متصل می‌شود و انتهای آن نیز خارج شده و به ترمینال X وصل می‌شود. از محل اتصال دو گروه کلاف ۷ و ۴ نیز یک سرخارج می‌شود که باید به ترمینال U₄ اتصال پیدا کند.

با دانستن گام سیم‌بیچی و نوع گروه کلاف‌ها یا دیاگرام سریندی، می‌توان دیاگرام گسترده‌ی کامل این موتور را رسم کرد. در شکل ۷-۲۲ این دیاگرام نشان داده شده است.


دیاگرام سریندی، طریقه‌ی اتصال گروه کلاف‌های هر فاز را به یکدیگر و سرهای خروجی را مشخص می‌کند. مثلاً در مرور ده اول ابتدای گروه کلاف (۱) به ترمینال U₈ متصل می‌شود و انتهای همین گروه کلاف (۱') به ابتدای گروه کلاف شماره‌ی ۷ که باز هم به همین فاز مربوط می‌شود و در شیارهای ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ قرار گرفته است، متصل شده و خروجی این گروه کلاف به ابتدای گروه کلاف شماره‌ی ۴ اتصال می‌یابد.

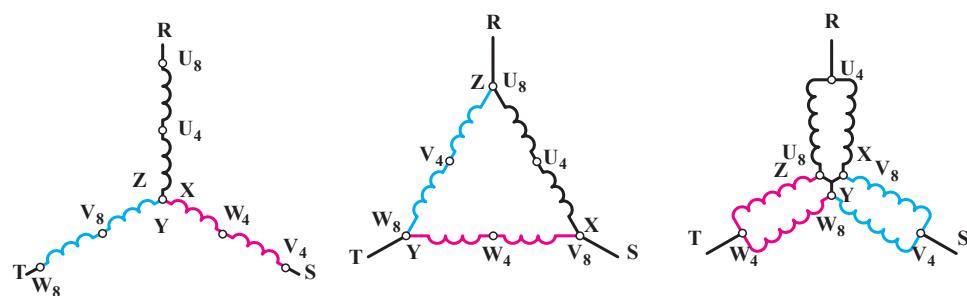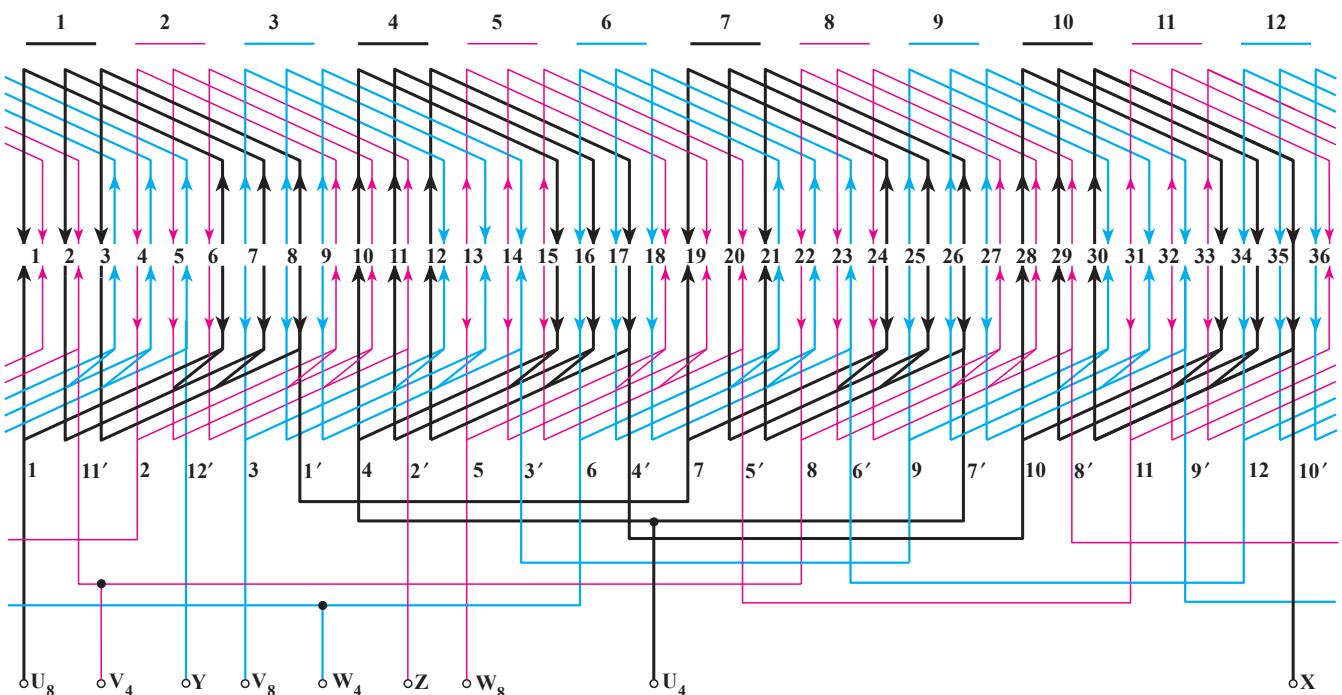

شکل ۷-۲۲—دیاگرام سیم‌بیچی موتور سه‌فاز دو دور (دالاندر) با ۴ یا ۸ قطب و ۳۶ شیار

دیاگرام سربندی مثال ذکر شده با این شرط که جهت جریان در کلافهای زوج تغییر کند، در شکل ۷-۲۳ و دیاگرام گسترده‌ی آن در شکل ۷-۲۴ نشان داده است.


سربندي گروه کلافها را می‌توان به طريقي انجام داد که در هنگام تغيير قطب، جهت جریان بهجای گروه کلافهای فرد در گروه کلافهای زوج عوض شده و بهجای تعويض V_4 و W_4 با يك ديگر جاي V_8 و W_8 باهم عوض شود.

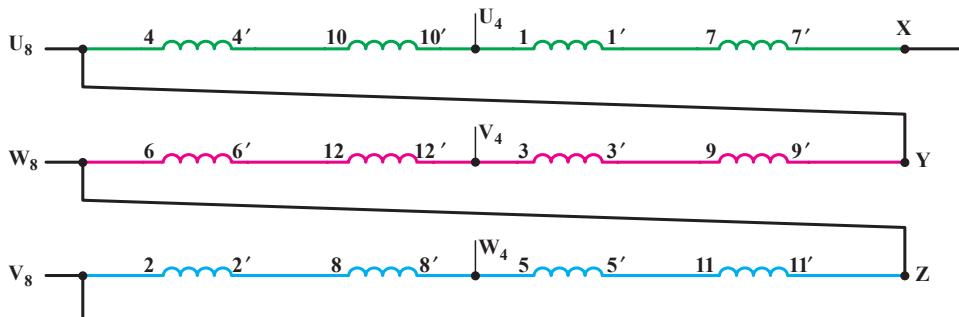

شکل ۷-۲۳ - سربندی کلافهای موتور سه‌فاز دو دور دالاندر با ۴ یا ۸ قطب به صورت مثلث

در شکل ۷-۲۲ امکان راه اندازی موتور به صورت ستاره‌ی شده است، این امکان وجود ندارد.

در داخل موتور به صورت ستاره‌ی در شکل ۷-۲۴ به علت اين که سیم پیچی مثلث نیز وجود دارد لیکن در شکل ۷-۲۴ می‌توان به صورت ستاره‌ی شده است، این امکان وجود ندارد.

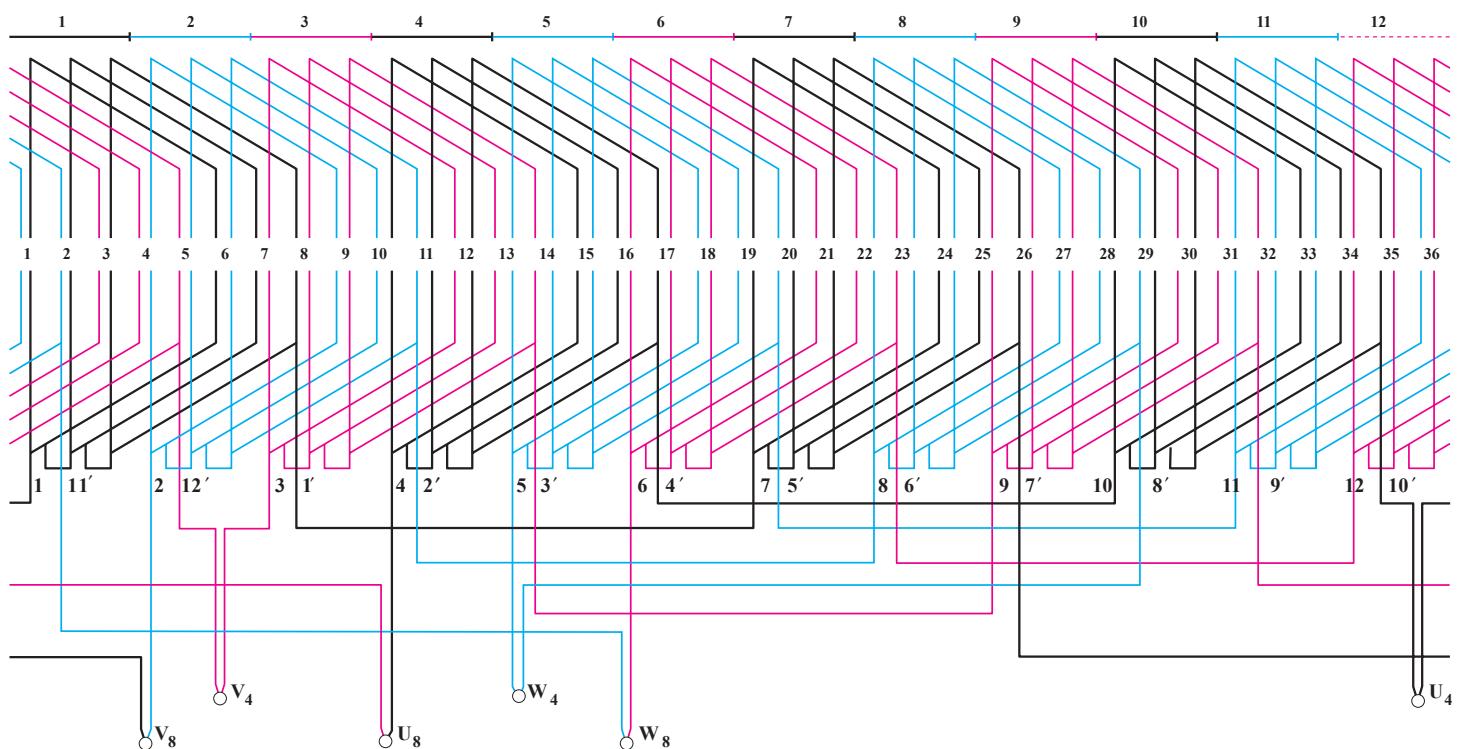

شکل ۷-۲۴ - دیاگرام گسترده موتور سه‌فاز دو دور (دالاندر) با اتصال مثلث

با اضافه کردن خازن، مقاومت اهمی و بهندرت مقاومت سلفی در مدار یکی از سیم پیچ‌ها (سیم پیچ کمکی) اختلاف فاز لازم را بین جریانهای دو سیم پیچ به وجود می‌آورند. از خازن‌های الکتروولیتی فقط برای راه اندازی استفاده می‌شود و آن‌ها نباید بیشتر از چند ثانیه در مدار باشند. در صورتی که بخواهیم خازن راه انداز را تعویض کنیم، باید خازنی را به کار بگیریم که همان مشخصات خازن اصلی را داشته و ظرفیت و ولتاژ آن برابر با ظرفیت و ولتاژ خازن معیوب باشد. خازن با ولتاژ بیشتر را می‌توان جایگزین خازن با ولتاژ کمتر کرد اما عکس این حالت صادق نیست.

اگر بخواهیم سیم پیچی یک موتور یک فاز را که با ولتاژ U_1 کار می‌کند و توسط خازن C_1 راه اندازی شده است تعویض کرده آن را برای ولتاژ جدید U_2 سیم پیچی کنیم، می‌توانیم ظرفیت خازن جدید را از رابطه زیر بدست آوریم:

$$C_2 = \left(\frac{U_1}{U_2} \right)^2 \times C_1$$


سیم پیچ کمکی پس از راه اندازی می‌تواند از شبکه قطع شود یا این که به آن متصل باقی بماند. مقدار مقاومت اهمی که با سیم پیچ راه انداز سری می‌شود، تقریباً بین ۴ تا ۸ برابر مقاومت سیم پیچ راه انداز است. و این مقاومت را می‌توان با زیاد کردن تعداد دور سیم پیچ راه انداز و کم کردن سطح مقطع آن یا استفاده از یک سیم با مقاومت مخصوص بیشتر (نسبت به سیم پیچ اصلی)

۶-۷- سیم پیچی موتورهای یک فاز رتور قفسی

در صورتی که استاتور یک موتور آسنکرون تنها با یک گروه کلاف سیم پیچی شود و به یک منبع یک فازه اتصال یابد، یک میدان متغیر ایجاد می‌شود و بر عکس سیم پیچی سه فازه، دیگر میدان دور نخواهیم داشت.

اگر در یک موتور سه فاز، X و Y را به یک دیگر و $U-V$ را به شبکه‌ی یک فاز متصل کنیم و ترمینال‌های W و Z را نیز آزاد بگذاریم، رتور شروع به لرزش می‌کند و به خودی خود نمی‌چرخد اما اگر رتور را با دست به چپ یا راست بگردانیم، در همان جهت به گردش خود ادامه خواهد داد.

اگر در موتور سه فازه‌ی گفته شده، ترمینال‌های X و Y را به یک دیگر اتصال دهیم و چهار ترمینال باقی مانده $U-V$ و $W-Z$ را به یک جریان دو فازه متصل کنیم، رotor به گردش خواهد افتاد. همان طور که در شکل ۷-۲۵ دیده می‌شود، محور سیم پیچ $U-V$ با محور سیم پیچ $W-Z$ به اندازه 90° درجه اختلاف فاز دارد و اگر توسط یک جریان دو فازه با اختلاف فاز 90° درجه تغذیه شوند، میدان دور ایجاد می‌شود و موتور به خودی خود به گردش خواهد افتاد. موتورهای یک فازی که در صنعت از آن‌ها استفاده می‌شود و رتور قفسی دارند، برای این که پس از اتصال به شبکه‌ی یک فازه مانند سیم پیچی دو فازه‌ی گفته شده به خودی خود بگردند، دارای دو سیم پیچ جدا از یک دیگر هستند.

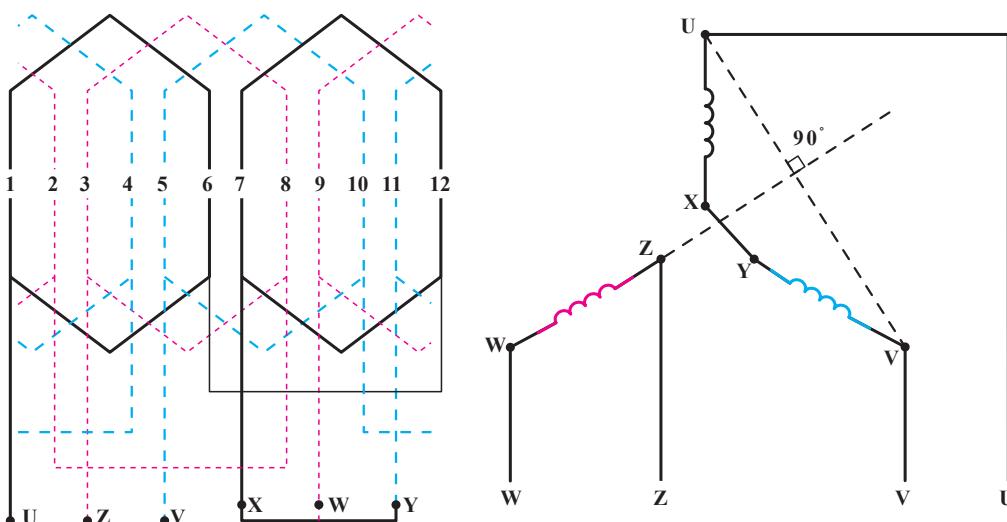

شکل ۷-۲۵- اتصال موتور سه فاز برای راه اندازی با جریان دو فازه

چون بازوهای هر گروه کلاف باید دو قطب بسازند و تعداد گروه کلاف‌های اصلی نیز برابر با تعداد قطب‌ها درنظر گرفته می‌شود، باید در نصف شیارهای زیر هر قطب مربوط به سیم پیچ اصلی یک طرف گروه کلاف و در نیم باقی مانده، گروه کلاف دیگر قرار بگیرد.

این موضوع بدین معناست که گروه کلاف‌های اصلی باید در مجاورت هم و بدون این که بین آن‌ها شیار خالی باشد، جازده شوند. برای رسیدن به این هدف، باید گام بزرگ‌ترین کلاف اصلی از گام قطبی یک شیار کوچک‌تر باشد. کلاف‌های اصلی جای می‌گیرند. در شیارهای خالی بین گروه کلاف‌های اصلی جای می‌گیرند. شروع سیم‌بندی راهانداز باید به اندازه $\frac{90}{\alpha_{ez}}$ از شروع سیم‌بندی اصلی فاصله داشته باشد.

مثال ۱: می‌خواهیم استاتور یک ماشین ۲۴ شیار را به صورت یک طبقهٔ یک فاز با سیم پیچ راهانداز و ۴ قطب سیم‌بندی کنیم. شما گستردگی سیم پیچی آن را رسم کنید.

تعداد شیارهای اصلی $= 16 = \frac{2}{3} \times 24$ و تعداد شیارهای راهانداز $= 8 = \frac{1}{3} \times 24$ شیار است. گام قطبی برابر با $\frac{24}{6} = \frac{z}{2P}$ یعنی ۶ شیار مربوط به سیم پیچ اصلی و $\frac{1}{3}$ آن که ۲ شیار است، به راهانداز مربوط می‌شود. تعداد گروه کلاف‌های اصلی $= 4 = 2P$ است. هر گروه کلاف نیز باید دارای دو کلاف باشد تا در مجموع ۱۶ شیار بر شود (تعداد کلاف‌های گروه کلاف‌های اصلی را می‌توان با نصف کردن تعداد شیارهای زیر هر قطب مربوط به سیم پیچ اصلی نیز بدست آورد).


اگر تعداد گروه کلاف‌های راهاندازی را برابر با ۴ بگیریم، تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف، یکی است که در مجموع ۴ کلاف می‌شود و ۸ شیار را پر می‌کند. تعداد گروه کلاف‌های راهانداز را برابر با ۲ نیز می‌توانیم بگیریم. در این صورت، نوع گروه کلاف‌ها ۲ تایی خواهد شد و تمام گروه کلاف‌های اصلی و راهاندازی، دوتایی می‌شوند (شکل ۷-۲۶).

– مانند سیم آلومینیمی یا آهنی قلع‌اندود – بدست آورد. اغلب، یک قسمت از سیم پیچ کمکی را به صورت ییفلار می‌پیچند (معمولًاً $\frac{2}{3}$ حلقه‌های کلاف در یک جهت و $\frac{1}{3}$ در جهت دیگر). بدین ترتیب، مقاومت اهمی سیم پیچی مؤثرتر می‌شود. ابتدا و انتهای سیم پیچ اصلی را با توجه به شکل (۷-۲۵) با دو حرف U-V و W-Z، نشان می‌دهند. استاتور موتورهای یک فاز را می‌توان به صورت یک طبقهٔ یک طبقهٔ و یک یا دو دور سیم پیچی کرد. در اینجا به شرح هریک از آن‌ها می‌پردازیم.

۷-۶- سیم پیچی یک طبقهٔ یک فاز:

در صورتی که سیم پیچ کمکی، پس از راهاندازی در مدار باقی بماند، می‌توانیم تعداد شیارهای استاتور را به نسبت مساوی بین دو سیم پیچ تقسیم کنیم و برای ترسیم دیاگرام سیم پیچی نیز – چه به صورت یک طبقهٔ و چه به صورت دو طبقهٔ – از روابطی که برای موتورهای سه‌فاز گفته شده و قواعدی که در آن مورد به کار می‌رفت، استفاده کنیم. با توجه به این که در اینجا $m=2$ (در سه‌فاز $m=3$) است، از تمام شیارهای استاتور در حالت کار دائمی استفاده می‌شود. در موتورهای یک فاز صنعتی، اغلب سیم پیچ کمکی پس از راهاندازی موتور از مدار خارج می‌شود. در چنین حالتی، معمولًاً سیم پیچی به صورت یک طبقهٔ انجام می‌گیرد. در ساده‌ترین حالت، سیم پیچی به صورت یک طبقهٔ انجام می‌گیرد و $\frac{2}{3}$ شیارها را برای سیم پیچ اصلی و $\frac{1}{3}$ باقی مانده را برای سیم پیچ کمکی – که در این حالت فقط برای راهاندازی به کار می‌رود – اختصاص می‌دهند.

در این حالت، راهاندازی به خوبی امکان‌پذیر است و سیم پیچی از نظر اقتصادی نیز مقرر به صرفه می‌باشد. برای ترسیم دیاگرام گستردگی این سیم پیچی، باید تعداد گروه کلاف‌های سیم پیچ اصلی را برابر با تعداد قطب‌ها درنظر بگیریم. در این صورت، تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف، کوچک خواهد شد. تعداد گروه کلاف‌های سیم پیچ راهانداز نیز می‌تواند با تعداد قطب‌ها یا با تعداد جفت قطب‌ها باشد.

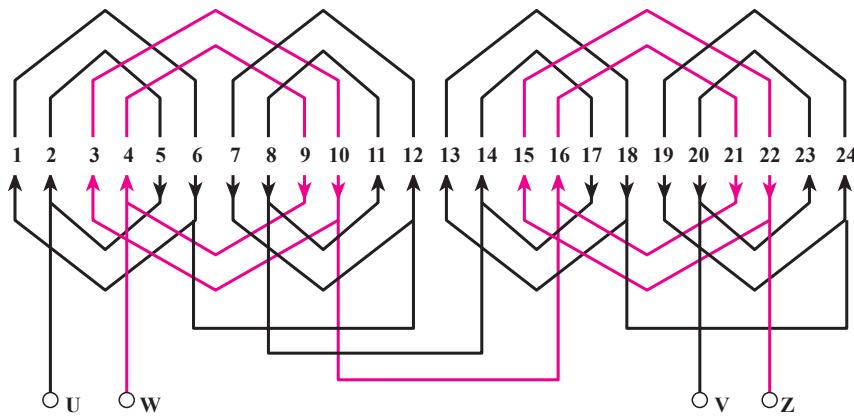


شکل ۷-۲۶- دیاگرام گسترده موتور یک فاز با ۴ قطب و ۲۴ شیار

زاویه‌ی الکتریکی بین دو شیار مجاور ۷-۲۶ با چهار گروه کلاف اصلی و دو گروه کلاف راهانداز مشخص شده است.

مثال ۲: دیاگرام گسترده‌ی یک موتور یک فاز ۳۶ شیار ۴ قطب یک طبقه، در شکل ۷-۲۷ نشان داده شده است. تعداد شیارهای سیم‌پیچ اصلی $= \frac{2}{3} \times 36 = 24$ و تعداد شیارهای راهانداز $= \frac{1}{3} \times 36 = 12$ است.

$\alpha_{ez} = \frac{360 \times 2}{24} = 30^\circ$ می‌شود. شروع فاز اصلی از شیار ۲ و شروع فاز دوم یا سیم‌پیچ راهانداز از شیار $5 + \frac{90^\circ}{3} = 5$ است.

با دقت در شکل، ملاحظه می‌شود که شیار ۵ و ۶ مربوط به سیم‌پیچ اصلی است. بنابراین، در اینجا باید سیم‌پیچ راهانداز را از شیار ۴ شروع کنیم. دیاگرام کامل این سیم‌بندی، در شکل

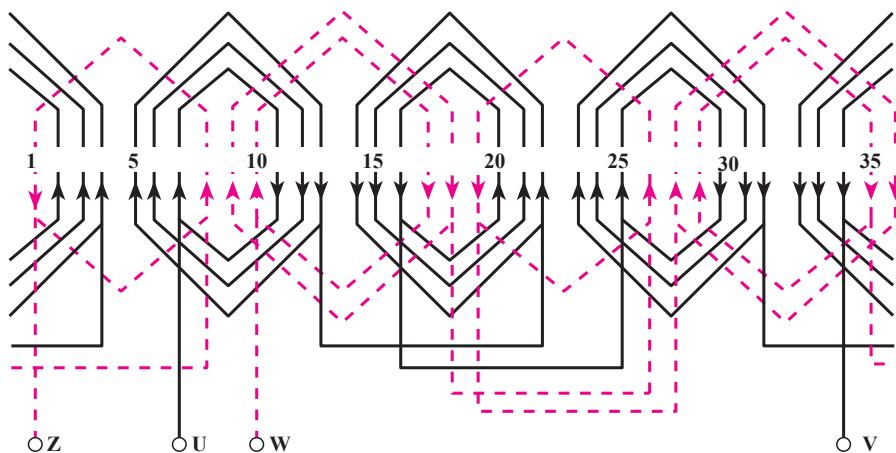


شکل ۷-۲۷- دیاگرام گسترده موتور یک فاز با ۴ قطب و ۳۶ شیار

تعداد گروه کلاف‌های راهانداز نیز چهار تاست و در مجموع باید ۱۲ شیار را پر کنند؛ یعنی، این چهار گروه کلاف مجموعاً باید شامل $12 \div 2 = 6$ کلاف باشند. با کمی دقت در این مسئله که شش کلاف باید چهار گروه کلاف را تشکیل بدنهند، نتیجه

سیم‌پیچ اصلی دارای چهار گروه کلاف سه‌تایی و در مجموع $= 4 \times 3 = 12$ کلاف است. هر کلاف دو شیار را برمی‌کند؛ بنابراین، در مجموع ۲۴ شیار توسط سیم‌پیچ اصلی برمی‌شود.

شده‌اند. در شکل ۷-۲۸ نیز سیم‌پیچی یک موتور یک فاز یک طبقه‌ی ۲۴ شیار ۲ قطب را می‌بینید که به همان روش گفته شده ترسیم شده است.

می‌گیریم که باید دو گروه کلاف دوتایی و دو گروه دیگر تکی باشند. گام قطبی ۹ و گام بزرگ‌ترین کلاف اصلی، $9 - 1 = 8$ است و گروه کلاف‌های اصلی تماماً پهلوی یک دیگر جا زده

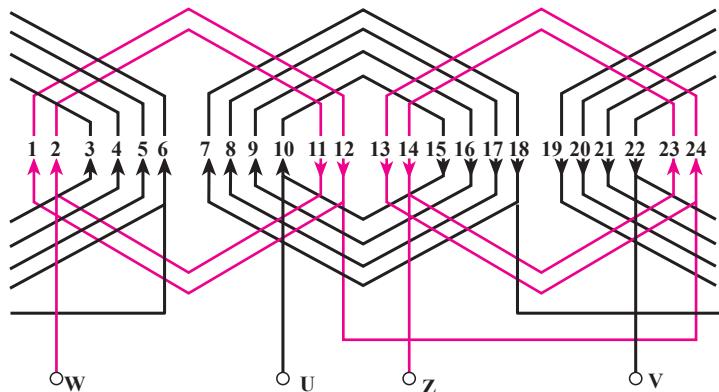

شکل ۷-۲۸- دیاگرام گستره موتور یک فاز با ۲ قطب و ۲۴ شیار

تقسیم‌بندی گروه کلاف‌ها در اطراف استاتور و داخل شیارها به صورت متقاضن امکان‌پذیر باشد، تعداد قطب‌های لازم ایجاد شود و راه اندازی نیز به خوبی انجام پذیرد.
 طریقه‌ی محاسبه و رسم دیاگرام سیم‌بندی این گونه موتورها را با ذکر چند مثال توضیح می‌دهیم.

مثال ۱: استاتور یک موتور یک فاز دارای ۳۰ شیار است و باید به صورت شش قطب سیم‌پیچی شود. در صورتی که تعداد شیارهای مربوط به سیم‌پیچ اصلی $Z_A = 24$ و تعداد شیارهای مربوط به سیم‌پیچ راه‌انداز $Z_B = 12$ باشد، دیاگرام گستره‌ی این موتورها را رسم کنید.

راه حل: با توجه به اعداد داده شده، مجموع شیارهای اصلی و راه‌انداز از تعداد شیارهای موجود بیشتر است. بنابراین، به ناچار باید تعدادی از شیارها را به صورت دو طبقه سیم‌پیچی کنیم. برای این مثال، در شیارهای دو طبقه می‌توان دو بازوی مربوط به کلاف‌های اصلی یا فرعی را قرار داد که در اینجا به شرح آن‌ها می‌پردازیم.

حالت اول: در این حالت، مثال را به فرض این که در شیارهای دو طبقه، دو بازوی کلاف اصلی قرار می‌گیرند حل می‌کنیم. اگر هر شیار دو طبقه را دو شیار فرض کنیم، در مجموع با شیارهای یک طبقه، باید ۲۴ شیار برای سیم‌پیچ اصلی در نظر

۷-۶-۲- سیم‌پیچی دو طبقه‌ی موتورهای یک

فاز: در مثال‌های گفته شده $\frac{2}{3}$ کل شیارها به سیم‌پیچ اصلی و $\frac{1}{3}$ شیارهای باقی‌مانده به شیارهای راه‌اندازی اختصاص داده شد اما در بسیاری از موتورهای یک فاز، تعداد شیارهای اصلی از $\frac{2}{3}$ و شیارهای راه‌انداز از $\frac{1}{3}$ کل شیارها بیشتر است و درنتیجه، به اجبار تعدادی از شیارها به صورت دو طبقه پر می‌شوند. در شیارهای دو طبقه، می‌توان دو بازوی مربوط به کلاف‌های اصلی یا کلاف‌های فرعی را قرار داد یا این که یک بازو از کلاف اصلی و یک بازو از کلاف راه‌انداز یا ترکیبی از حالت‌های گفته شده را در هر شیار دو طبقه جا زد. معمولاً پهنا و عمق این شیارها از سایر شیارها بیشتر است. در بعضی موارد نیز تعداد حلقه‌های کلاف‌های مربوط به یک گروه کلاف، با یک دیگر متفاوت‌اند. این موضوع بر هارمونی‌ها تأثیر می‌گذارد و نیز صدای موتور را هنگام کار کاهش می‌دهد. تعداد شیارهای اصلی و راه‌انداز در این گونه موتورها از قاعده‌ی خاصی به دست نمی‌آید و معمولاً تعداد شیارهای مربوط به سیم‌پیچ اصلی به طور تجربی برابر با تعداد کل شیارها یا به اندازه‌ی تعداد قطب‌ها و کمتر از آن است.


تعداد شیارهای اصلی، عدد دیگری نیز می‌تواند باشد اما در هر صورت شیارها را باید به اندازه‌ای انتخاب کرد که

بین هر دو شیار دو طبقه یا گام شیارهای دو طبقه را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد. بنابراین،

$$\frac{Z}{\text{تعداد شیارهای دو طبقه}} = \frac{3^0}{6} \quad \text{می‌شود.}$$

دراینجا گام شیارهای دو طبقه برابر با 5^0 می‌شود. بدین ترتیب، شیارهای ۱، ۶، ۱۱، ۱۶، ۲۱ و ۲۶ را دو طبقه انتخاب می‌کنیم.

گام بزرگ‌ترین کلاف از سیم پیچ اصلی را باید در این سیم پیچی برابر با گام قطبی انتخاب کرد؛ زیرا شیارهای دو طبقه در این سیم پیچی وجود دارد. بنابراین و با توجه به آن‌چه پیش از این در مورد سیم پیچی موتورهای یک طبقه گفته شد، در مورد این مثال می‌توانیم دیاگرام گسترده‌ی سیم پیچ اصلی را رسم کنیم. در شکل ۷-۲۹ این دیاگرام گسترده نشان داده شده است.

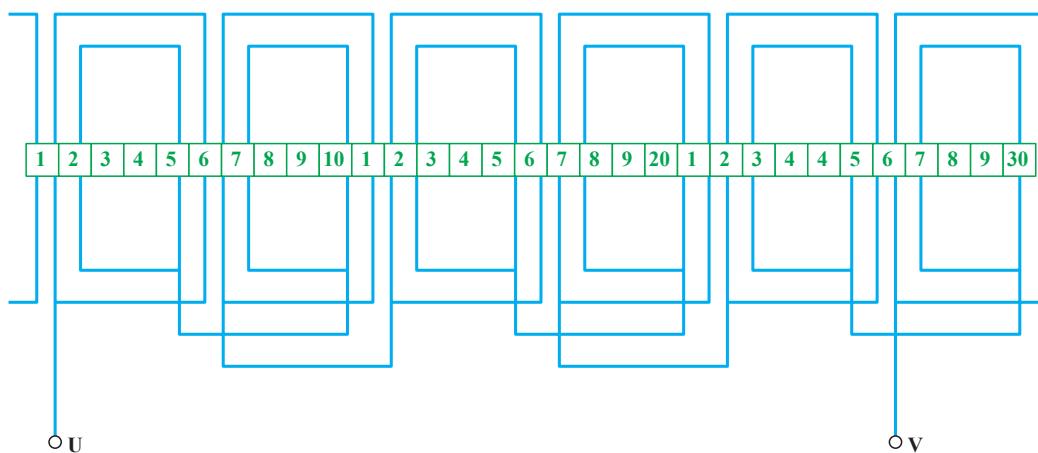

شکل ۷-۲۹- دیاگرام گسترده سیم پیچ اصلی با ۶ قطب و ۳۰ شیار یک فاز

پس شروع سیم پیچ راه انداز را حساب می‌کیم.

$$\alpha_{ez} = \frac{360 \times P}{z} = \frac{360 \times 3}{30} = 36$$

$$3/5 = 1 + 2/5 = 1 + 9/36 \Rightarrow 9^\circ \leftarrow 3 \quad \text{شروع راه انداز}$$

با دانستن شروع سیم بندی راه انداز و نوع گروه کلافهای

آن می‌توانیم دیاگرام گسترده‌ی سیم بندی راه انداز را رسم کنیم. گام سیم پیچ راه انداز را می‌توانیم از روی شیارهای خالی مربوط به سیم پیچ راه انداز (۳، ۴، ۸، ۹، ۱۳، ۱۴، ...) و تکی بودن

بگیریم. بدلیل شش قطب بودن موتور، تعداد گروه کلافها نیز برابر شش می‌شود که باستی ۲۴ شیار را پر کنند. حال با توجه به این که هر کلاف دو شیار را پر می‌کند، نتیجه می‌گیریم که گروه کلافها باید دو تایی باشند؛ زیرا اگر تعداد کلافهای یک گروه کلاف را با X نمایش دهیم، از رابطه‌ی زیر خواهیم داشت:

$$24 = 6 \times 2 \times X \Rightarrow X = 2$$

از ۳۰ شیار موجود در استاتور، ۱۲ تای آن یک طبقه و مربوط به راه اندازی است. درنتیجه، ۱۸ شیار باقی می‌ماند که باید آن را ۲۴ شیار فرض کرد پس تعداد $(24 - 18) = 6$ شیار باید دو طبقه پیچیده شوند.


برای این که سیم پیچی متقارن باشد، باید این شش شیار در محیط استاتور فوائل یکسانی از یک دیگر داشته باشند. فاصله‌ی

همان‌طور که در مثال گفته شد، تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ راه انداز ۱۲ است و باید با ۶ گروه کلاف پر شود و چون هر کلاف دو شیار را پر می‌کند، پس تعداد کل کلافها نیز ۶ خواهد شد. نتیجه می‌گیریم که هر گروه کلاف از یک کلاف تشکیل شده است و بدین ترتیب، از ۶ گروه کلاف تکی برای راه اندازی استفاده می‌شود.


$$12 = 6 \times 2 \times X \Rightarrow X = 1$$

شروع سیم پیچ راه انداز باید از شیاری باشد که نسبت به سیم پیچ اصلی، 90° درجه‌ی الکتریکی اختلاف فاز ایجاد کند.

گروه کلاف‌ها یا از روی رابطه $y_z = y - 1$ (چون سیم پیچ راهانداز به تنهایی نشان داده شده است.) نیز به دست آوریم.

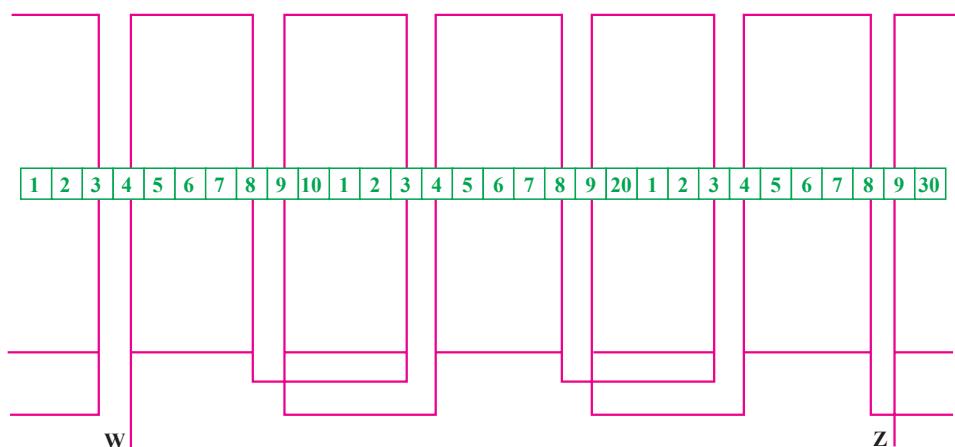

شکل ۷-۳۰—دیاگرام گسترده سیم پیچ راهانداز با ۶ قطب و ۳۰ شیار یک فاز

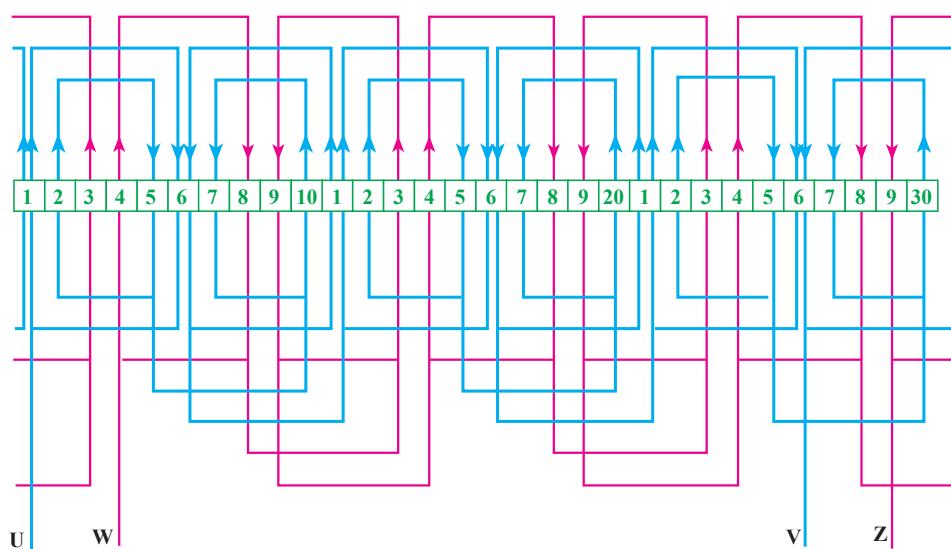

شکل ۷-۳۱—دیاگرام گسترده موتور یک فاز با ۶ قطب و ۳۰ شیار

می‌توانیم از انطباق دو دیاگرام گسترده مربوط به سیم پیچ را به طور جداگانه ترسیم می‌کنیم و سپس از انطباق آن دو اصلی و سیم پیچ راهانداز، دیاگرام گسترده و کامل موتور را مانند برقی دیگر، دیاگرام گسترده کامل را به دست آوریم. نوع گروه کلاف‌های اصلی—به همان روش حالت قبل—

در اینجا نیز دو تایی به دست می‌آید.

در این روش، تعداد شیارهای خالی را نسبت به سیم پیچ

اصلی به دست می‌آوریم و آنها را به صورت یک‌نواخت در بین

سیم پیچ‌های اصلی تقسیم می‌کنیم. چون در هر شیار تنها یک

حالت دوم: این بار سیم پیچی را طوری انجام می‌دهیم که در شیارهای دو طبقه یک بازو از کلاف اصلی و یک بازو از سیم پیچ راهانداز قرار بگیرد.

در اینجا ابتدا دیاگرام گسترده‌ی هر یک از دو سیم پیچ


یا چون تعداد گروه کلافهای اصلی ۶ است، پس هریک از این ۶ شیار خالی باید در بین یک گروه کلاف اصلی قرار بگیرد. در اینجا که شیار دو طبقه‌ی اصلی نداریم، می‌توانیم گام بزرگ‌ترین کلاف را از رابطه‌ی $y_{1A} = y - 1$ به دست آوریم. بدین ترتیب، گام بزرگ‌ترین کلاف از سیم‌پیچ اصلی، برابر با $y_{1A} = 5 - 1 = 4$ است که با دانستن آن و آگاهی از نوع گروه کلاف، می‌توانیم دیاگرام گسترده‌ی مربوط به سیم‌پیچ اصلی را رسم کنیم. این دیاگرام در شکل ۷-۳۲ نشان داده شده است.

بازو از کلافهای اصلی قرار می‌گیرد، پس فقط ۶ شیار خالی باقی ماند؛ زیرا:

$$\Delta Z_A = Z - Z_A = 30 - 24 = 6$$

این شیارها (ΔZ_A) باید در بین گروه کلافهای اصلی قرار بگیرند. می‌توان تعداد شیارهای خالی را که بین هریک از گروه کلافها قرار می‌گیرد (N_A)، از رابطه‌ی زیر به دست آورد:

$$N_A = \frac{\Delta Z_A}{\text{تعداد گروه کلاف اصلی}} = \frac{6}{6} = 1$$

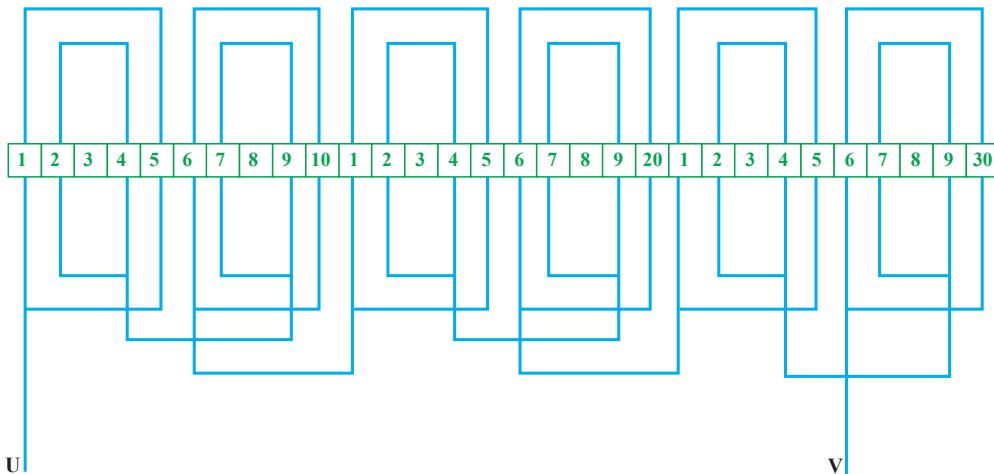

شکل ۷-۳۲- دیاگرام گسترده سیم‌پیچ اصلی با ۶ قطب و ۳۰ شیار یک فاز

راه انداز تقسیم شوند. بنابراین، در بین هریک از گروه کلافهای اصلی باید سه شیار خالی وجود داشته باشد یا این که از رابطه‌ی $N_B = \frac{\Delta Z_B}{\text{تعداد گروه کلافهای راه انداز}} = \frac{18}{6} = 3$ نیز ۳ به دست می‌آید:

گام سیم‌پیچی از رابطه‌ی $y_{1B} = y - 1$ برابر با ۴ می‌شود. شروع سیم‌پیچی راه انداز نیز مطابق حالت قبل و با توجه به $\alpha_{ez} = 36^\circ$ ، شیار ۳ یا ۴ است.

اکنون با توجه به توضیحات داده شده و مقادیر به دست آمده، می‌توانیم دیاگرام گسترده‌ی سیم‌پیچ راه انداز را ترسیم کنیم که چون با روش اول تفاوتی ندارد، همان دیاگرام گسترده‌ی شکل ۷-۳۰ به دست می‌آید.

همان‌طور که در دیاگرام ملاحظه می‌کنید، شیارهای ۳، ۸، ۱۳، ۱۸، ۲۳ و ۲۸ با گام پنج و در بین گروه کلافهای اصلی، خالی مانده است که باید با سیم‌پیچ راه انداز پر شود. سیم‌پیچ راه انداز نیز مشابه سیم‌پیچ اصلی رسم می‌شود. بدین منظور ابتدا نوع گروه کلافهای آن را به دست می‌آوریم که همانند حالت اول در اینجا نیز ۱ به دست می‌آید.

$$12 = 6 \times 2 \times X \Rightarrow X = 1$$

سپس تعداد شیارهای خالی را نسبت به سیم‌پیچ راه انداز پیدا می‌کنیم. از ۳۰ شیار استاتور ۱۲ تایی آن مربوط به سیم‌پیچ راه انداز است و بنابراین، ۱۸ شیار باقی می‌ماند.


$$\Delta Z_B = Z - Z_B$$

$$\Delta Z_B = 30 - 12 = 18$$

این ۱۸ شیار نیز باید به‌طور مساوی در بین گروه کلافهای

با انطباق دو دیاگرام گستردۀ مربوط به سیم پیچ اصلی و شکل ۷-۳۳ به دست می‌آید.

سیم پیچ راه انداز، دیاگرام گستردۀ سیم بندی کامل ماشین مانند

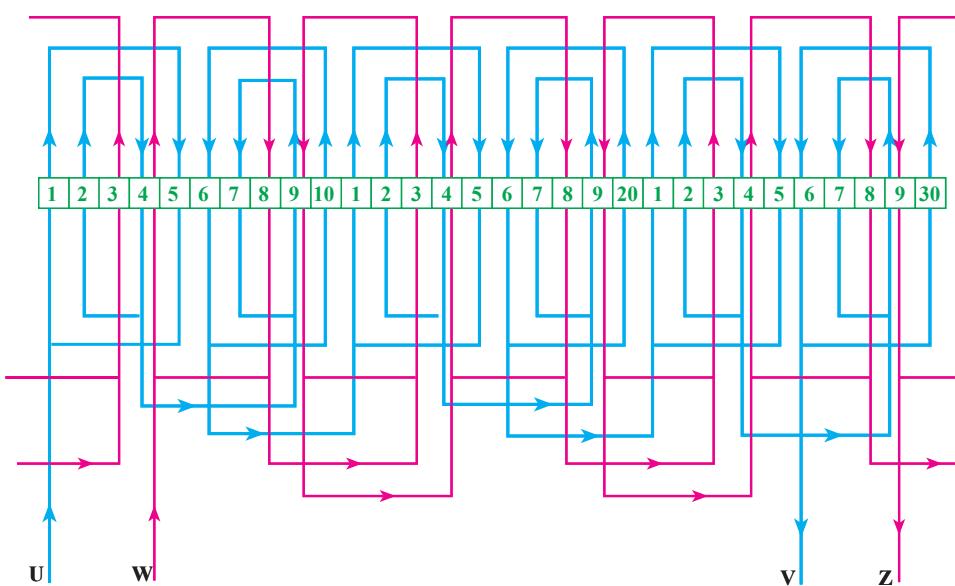

شکل ۷-۳۳—دیاگرام گستردۀ موتور یک فاز با ۶ قطب و ۳۰ شیار

عدد به دست آمده نشان می‌دهد که باید از چهار گروه کلاف که هر گروه آن از $\frac{3}{5}$ کلاف تشکیل شده و در مجموع ۲۸ شیار را پر می‌کند، برای سیم پیچ اصلی استفاده کرد. اما همان طور که می‌دانید، گروه کلاف‌های $\frac{2}{5}$ تایی بی معناست. با کمی دقت در عدد به دست آمده می‌توانیم چهار گروه کلاف را به دو گروه کلاف سه‌تایی و دو گروه کلاف چهارتایی تقسیم کنیم که باز در مجموع، چهار گروه کلاف می‌شود، چهار قطب را تشکیل می‌دهد و مجموعاً ۲۸ شیار را پر می‌کند. در هنگام ترسیم دیاگرام گستردۀ باید برای حفظ تقارن، گروه کلاف‌های سه‌تایی یا چهارتایی مجاور هم جا زده نشوند.

تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف را می‌توان به صورت زیر حساب کرد:

$$\Delta Z_A = Z - Z_A = 36 - 28 = 8$$

$$N_A = \frac{\Delta Z_A}{\text{تعداد گروه کلاف‌های اصلی}} = \frac{8}{4} = 2$$

گام بزرگ‌ترین کلاف را اگر از رابطه‌ی $y_A = y - 1$ حساب کنیم، عدد ۸ به دست می‌آید. اگر همه‌ی گروه کلاف‌های

همان طور که در این روش ملاحظه کردید، شیارهای دو طبقه‌پس از رسم دیاگرام گستردۀ کامل استاتور، به دست می‌آیند. در این مثال، شیارهای $4, 9, 14, 19, 24, 29$ و با گام پنج دو طبقه شده‌اند. در اکثر موتورها شیاری که دو طبقه پیچیده می‌شود، از شیارهای دیگر بزرگ‌تر است. بنابراین، در هنگام سیم پیچی باید شیار شماره‌ی یک را طوری در روی پوسته‌ی استاتور انتخاب کنیم که شیار بزرگ‌تر همان شیار دو طبقه بشود.


مثال ۲: استاتور موتور یک فازه‌ای ۳۶ شیار دارد و باید به صورت چهار قطب سیم پیچی شود. در صورتی که تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ اصلی $Z_A = 28$ و تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ راه انداز $Z_B = 24$ باشد، دیاگرام گستردۀ کامل آن را طوری رسم کنید که در شیارهای دو طبقه، یک بازو از کلاف اصلی و یک بازو از کلاف راه انداز قرار گیرد.

راه حل: تعداد گروه کلاف‌های اصلی و راه انداز در این مثال نیز برابر با $2P = 4$ است. برای پیدا کردن نوع (تعداد کلاف) گروه کلاف‌های اصلی از رابطه‌ی زیر استفاده می‌کنیم:

$$Z_A = 28 = 4 \times 2 \times X \Rightarrow X = \frac{28}{4 \times 2} = \frac{28}{8} = \frac{7}{2} = 3.5$$

گروه کلاف‌های سه‌تایی و چهارتایی یکی است، پس در گام بزرگ‌ترین کلاف نیز باید دو شیار تفاوت وجود داشته باشد. بدین ترتیب باید گام بزرگ‌ترین کلاف را برای گروه کلاف چهارتایی عدد ۹ و برای گروه کلاف سه‌تایی عدد ۷ انتخاب کرد. حال می‌توانیم با مشخصات به‌دست آمده، دیاگرام گستردۀ مربوط به سیم‌پیچ اصلی را مطابق شکل ۷-۳۴ رسم کنیم.

اصلی دارای تعداد مساوی کلاف بود، این عدد نیز پذیرفتندی می‌شد اما چون دو نوع گروه کلاف سه‌تایی و چهارتایی دارد، برای این که تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف نیز دو تا و سیم‌پیچی متقاضی باشد، گام بزرگ‌ترین کلاف هر گروه کلاف سه‌تایی یا چهارتایی باید تفاوت داشته باشد ولی در هر حال میانگین آن باید همان عدد $y = 8 - 1 = 7$ باشد. در عین حال، چون تفاوت کلاف‌های

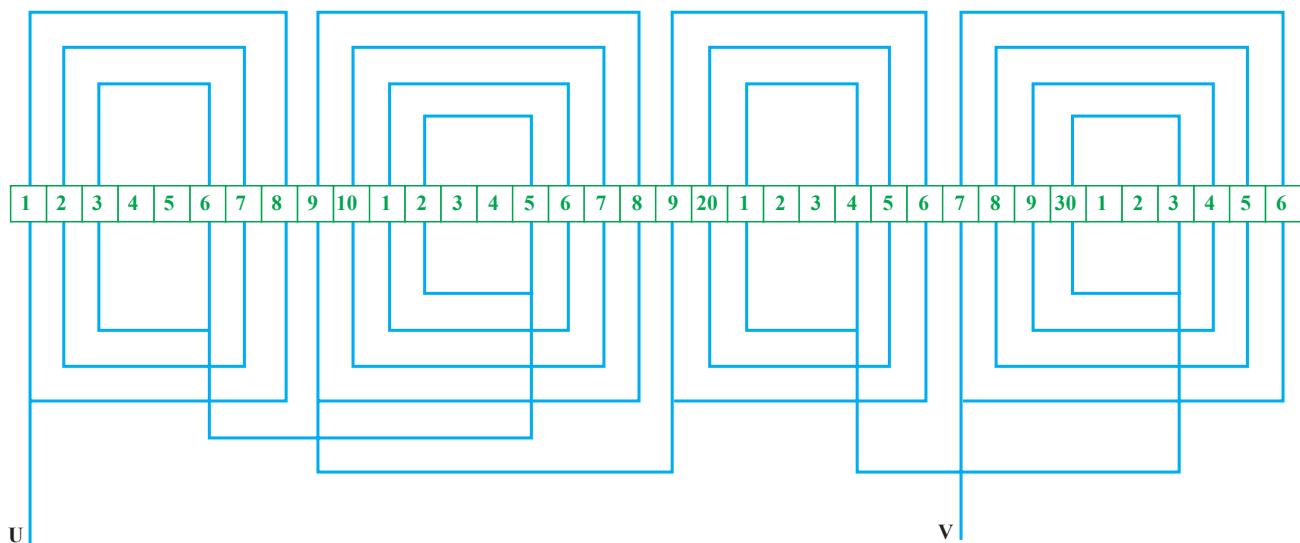

شکل ۷-۳۴- دیاگرام گستردۀ سیم‌پیچ اصلی با ۴ قطب و ۳۶ شیار یک فاز

$$\text{زاویه‌ی الکتریکی بین هر دو شیار برابر با } \alpha_{ez} = \frac{36 \times 2}{36} = 20^\circ \text{ می‌شود. بنابراین، شروع سیم‌پیچ}$$

$$\text{راه‌انداز از شیار } 5/5 = 5/5 = 1 + 4/5 = 1 + 4^\circ = 1 + 4^\circ \text{ خواهد شد.}$$

با توجه به عدد به‌دست آمده، شیار پنج را برای شروع سیم‌پیچ راه‌انداز انتخاب می‌کنیم. در شکل ۷-۳۵ دیاگرام گستردۀ سیم‌بندی راه‌انداز و در شکل ۷-۳۶ دیاگرام گستردۀ کامل این موتور که از انطباق دو دیاگرام گستردۀ مربوط به سیم‌پیچ اصلی و سیم‌پیچ راه‌انداز به‌دست آمده، نشان داده شده است.

در این مثال نیز پس از انطباق دو دیاگرام گستردۀ بروی یک دیگر، شیارهای دو طبقه شونده مشخص می‌شوند. همان‌طور که در این مثال‌ها دیدید، برای ترسیم دیاگرام گستردۀ کامل موتور

برای سیم‌پیچ راه‌انداز نیز تعداد گروه کلاف‌ها را برابر با تعداد قطب‌ها در نظر می‌گیریم و بدین ترتیب، با دانستن $Z_B = 24$ نوع گروه کلاف‌ها را به‌دست می‌آوریم.


$$24 = 4 \times 2 \times X \Rightarrow X = 3$$

تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف راه‌انداز نیز از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید:


$$\text{شیار} = 12 = 36 - 24$$

$$N_B = \frac{\Delta Z_B}{\text{تعداد گروه کلاف‌های راه‌انداز}} = \frac{12}{4} = 3$$

چون همه‌ی گروه کلاف‌های راه‌انداز با یک دیگر مشابه‌اند، بنابراین، گام بزرگ‌ترین کلاف آن را می‌توانیم از رابطه‌ی $y_{1B} = y - 1 = 8 - \frac{36}{4} = 1$ به‌دست آوریم. نتیجه $y = 1$.

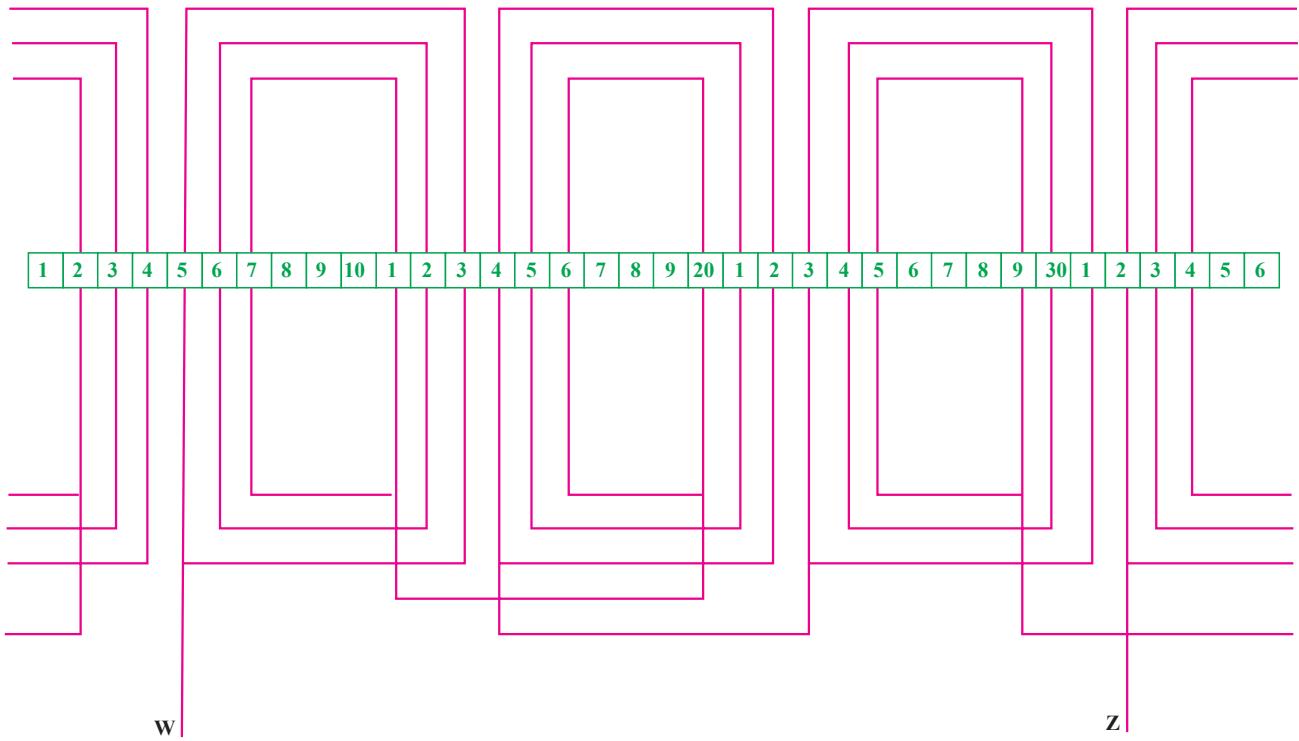

شکل ۳۵-۷- دیاگرام گستردۀ سیم پیچ راه انداز با ۴ قطب و ۳۶ شیار یک فاز

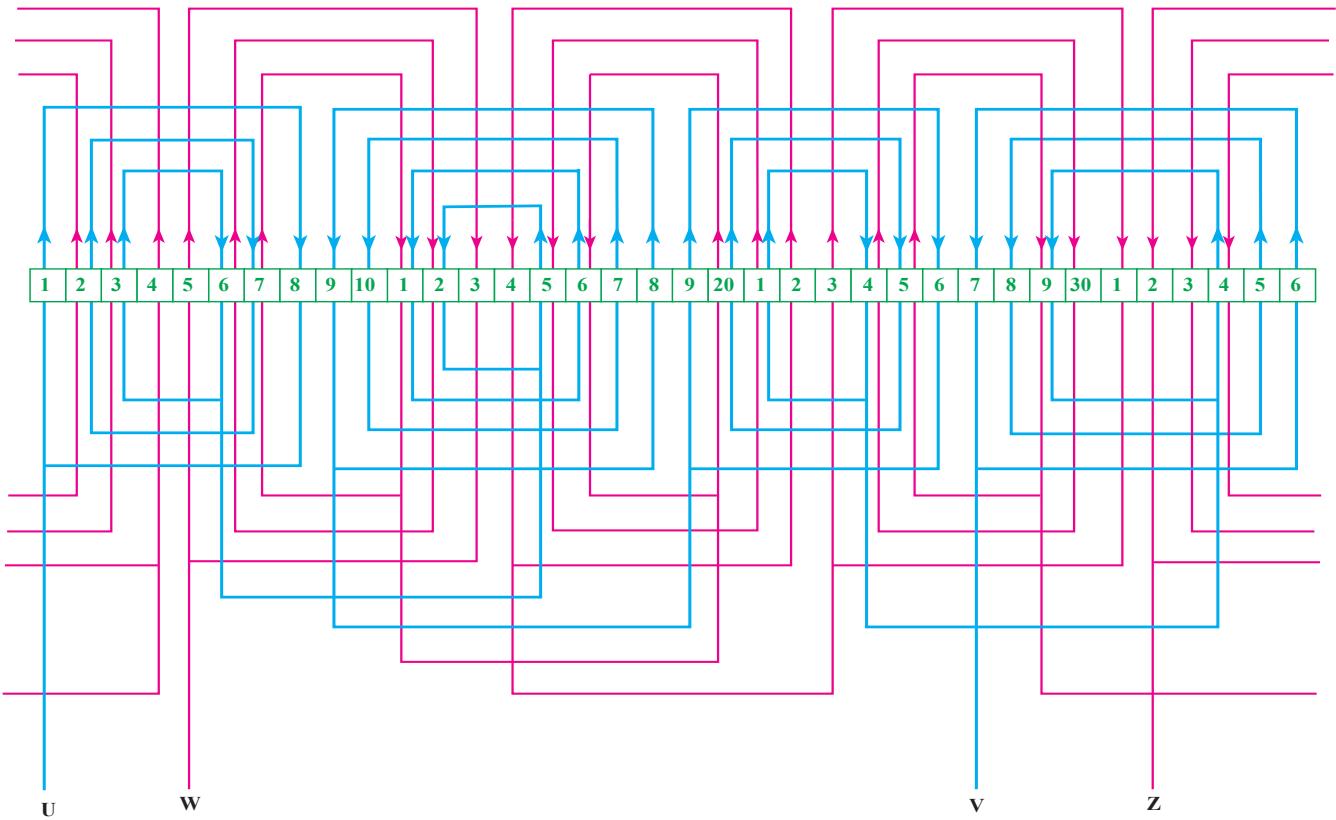

شکل ۳۶-۷- دیاگرام گستردۀ موتور یک فاز با ۴ قطب و ۳۶ شیار

کلافهای اصلی یا راهانداز یا هر دوی آنها واقع شده باشد.
راه حل: در صورتی که بخواهیم در این مونور هیچ شیاری دو طبقه نباشد، به $40 = 24 + 16$ شیار نیاز داریم. پس در این جا باید $40 - 24 = 16 = Z$ شیار به صورت دو طبقه پیچیده شود. تعداد شیارهای دو طبقه را که دو بازو از کلافهای اصلی در آنها قرار می‌گیرد، با تعداد قطب‌ها ($2P = 4$) برابر می‌گیریم. پس باید ۲۴ بازو از کلافهای اصلی را در ۲۰ شیار جای دهیم. بدین ترتیب، گام شیارهای دو طبقه‌ی مربوط به کلافهای اصلی برابر با $\frac{24}{4} = 6$ می‌شود؛ یعنی، باید شیارهای ۱، ۷، ۱۳، ۷ و ۱۹ توسط دو بازوی مربوط به کلافهای اصلی بر شوند.

تعداد گروه کلافهای سیم‌پیچ اصلی با تعداد قطب‌ها برابر است و تعداد کلافهای هر گروه کلاف نیز با ۳ برابر می‌شود؛

$$\text{زیرا : } 24 = 4 \times 2 \times X \Rightarrow X = 3$$


گام بزرگ‌ترین کلاف سیم‌پیچ اصلی مانند مثال‌های قبلی، برابر با گام قطبی یعنی ۴ است. با توجه به اطلاعات به دست آمده می‌توان دیاگرام گسترده‌ی سیم‌پیچ اصلی را مانند شکل ۷-۳۷ ترسیم کرد.

ابتدا دیاگرام گسترده‌ی سیم‌پیچ اصلی را ترسیم کرده و سپس، گروه کلافهای راهانداز را رسم می‌کنیم.

برای جا زدن کلافها در داخل شیارهای استاتور بهتر است ابتدا گروه کلافهای اصلی را مجاور هم در شیارها جا زده (در زیر) و پس از آن، گروه کلافهای مربوط به سیم‌پیچ راهانداز را در روی آنها جا بزنیم.

در مثال اول در هر شیار دو طبقه، بازوهای مربوط به کلاف اصلی و در مثال دوم یک بازو از کلاف اصلی و یک بازو از کلاف راهانداز در هر شیار دو طبقه واقع می‌شد. موتورهای یک فازی نیز وجود دارند که در تعدادی از شیارهای دو طبقه‌ی آنها، یک بازو از کلاف اصلی و یک بازو از کلاف راهانداز قرار گرفته و در تعدادی دیگر از شیارهای دو طبقه نیز دو بازوی مربوط به کلافهای راهانداز یا اصلی قرار می‌گیرد. مثال زیر در این مورد است.

مثال ۳: استاتور یک موتور یک فاز ۲۴ شیار ۴ قطب با سیم‌پیچ راهانداز را طوری سیم‌پیچی کنید که تعداد شیارهای مربوط به سیم‌پیچ اصلی ۲۴ شیار و تعداد شیارهای مربوط به راهانداز ۱۶ شیار باشد. در شیارهای دو طبقه نیز بازوهای

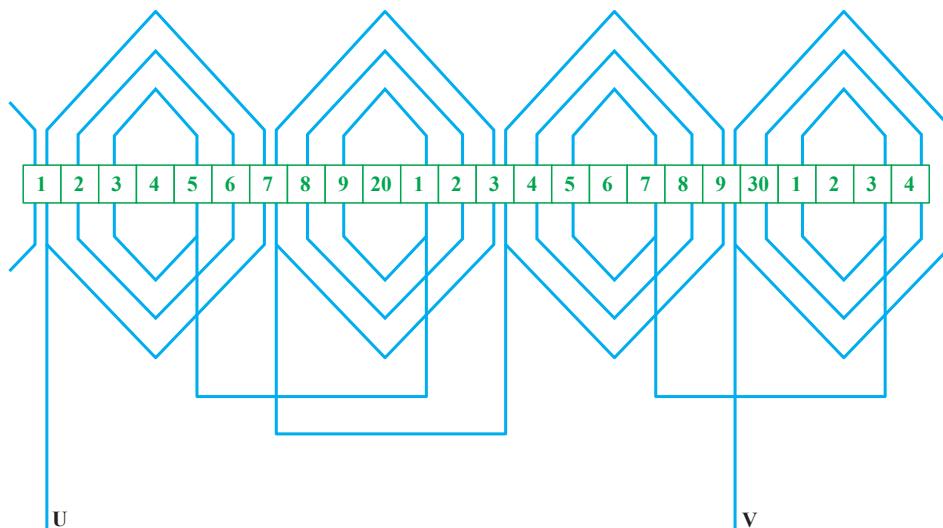

شکل ۷-۳۷— دیاگرام گسترده سیم‌پیچ اصلی با ۴ قطب و ۲۴ شیار یک فاز

تعداد گروه کلافهای راهانداز نیز با تعداد قطب‌ها، یعنی ۴ و تعداد کلافهای هر گروه کلاف نیز ۲ می‌شود؛ زیرا :


$$16 = 4 \times 2 \times X \Rightarrow X = 2$$

با انتخاب گام بزرگ‌ترین کلاف راهانداز برابر با گام قطبی ۶، می‌توانیم دیاگرام گستردۀ سیم پیچ راهانداز را مانند شکل ۷-۳۸ رسم کنیم.


بدین ترتیب، از انطباق دیاگرام گستردۀ ۷-۳۷ و ۷-۳۸ بر روی یک دیگر، می‌توان دیاگرام گستردۀ کامل موتور را به دست آورد. این دیاگرام در شکل ۷-۳۹ نشان داده شده است.

در مورد سیم پیچ راهانداز نیز به همین روش عمل می‌کنیم؛ یعنی، در چهار شیار دو طبقه فقط بازوهای مربوط به کلافهای راهانداز را قرار می‌دهیم. بدین ترتیب، کلافهای راهانداز به جای قرار گرفتن در ۱۶ شیار یک طبقه، در ۱۲ شیار که بعضی از آن‌ها دو طبقه هستند واقع می‌شوند. گام شیارهای دو طبقه‌ی مربوط به راهانداز برابر با $6 = 24 \div 4$ می‌شود.

شروع سیم پیچ راهانداز را 90° درجه‌ی الکتریکی بعد از شروع سیم پیچ اصلی یعنی از شیار ۴ باید گرفت. بنابراین، شیارهای ۴، ۱۰، ۱۶ و ۲۲ باید توسط دو بازوی کلاف راهانداز پر شوند.

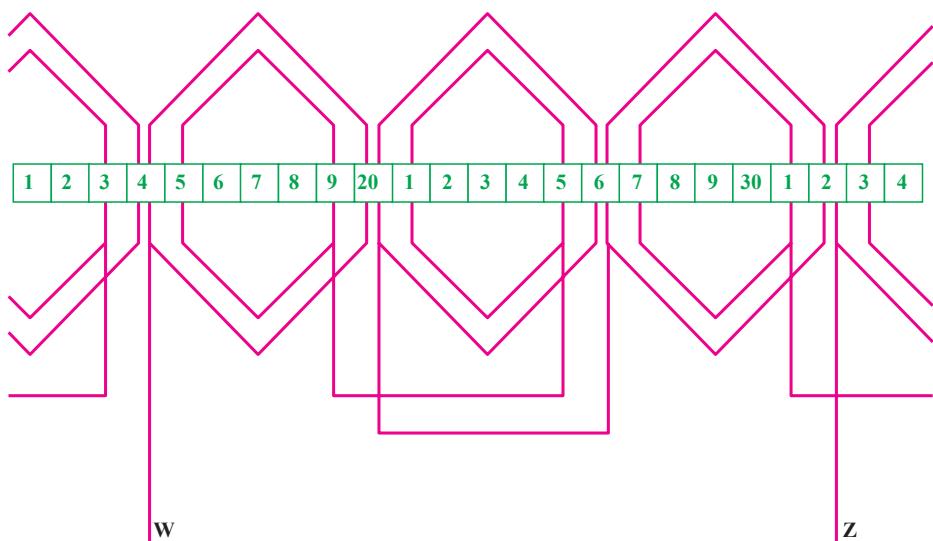

شکل ۷-۳۸—دیاگرام گستردۀ سیم پیچ راهانداز با ۴ قطب و ۲۴ شیار یک فاز

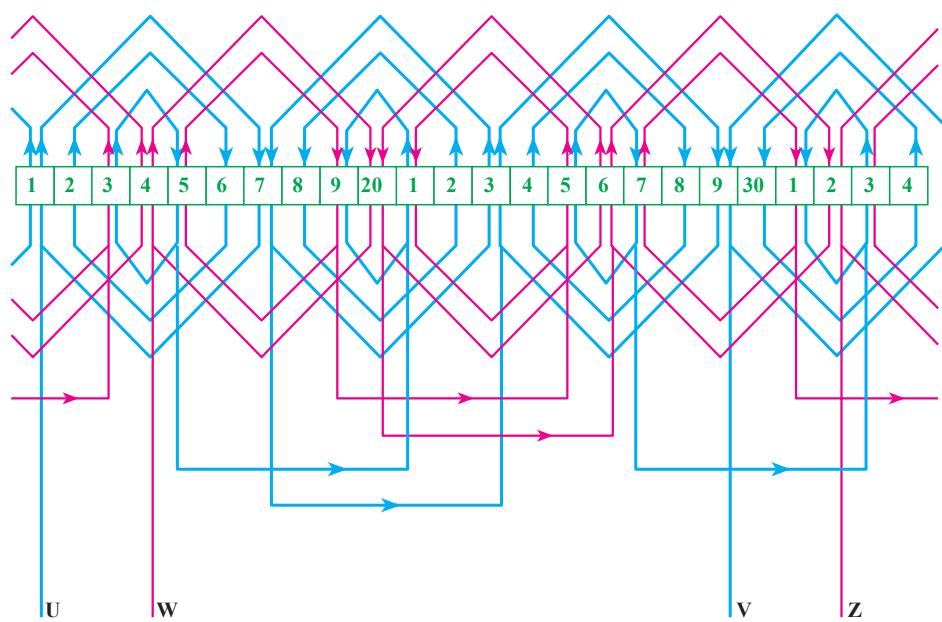


شکل ۷-۳۹—دیاگرام گستردۀ موتور یک فاز با ۴ قطب و ۲۴ شیار

نامی رسید، این سیم پیچ توسط کلید از مدار خارج می‌شود (موتورهای یک فازی نیز ساخته می‌شود که هر سیم پیچ اصلی یک سیم پیچ راه انداز دارد). سیم پیچ راه انداز را برای تعداد قطب کم تر (دور بیشتر) می‌پیچند. در صورتی که بخواهیم موتور با دور کند کار کند، با اتصال کلید روی دور کند ابتدا سیم پیچ اصلی دور تند و سیم پیچ راه انداز در مدار قرار می‌گیرد و راه اندازی می‌شود. پس از رسیدن دور به حدود 70° درصد دور کند، سیم پیچی دور تند و سیم پیچ راه انداز توسط کلید گریز از مرکز یا رله از مدار خارج می‌شود و تنها سیم پیچ اصلی دور کند در مدار قرار می‌گیرد. از این پس موتور با دور کند به گردش خود ادامه می‌دهد. مدار اتصال سیم پیچ‌های اصلی و راه انداز و کلید در شکل ۷-۴۰ رسم شده است.

۷-۶-۳- سیم پیچی موتورهای دو دور یک فاز:

تغییر تعداد دور یک موتور یک فاز از طریق تغییر امپدانس سیم پیچی، تغییر تعداد قطب سیم پیچی با تعویض و تغییر سربندی سیم پیچ و تغییر تعداد قطب‌های سیم پیچی با استفاده از سیم پیچ‌های جدا از هم امکان‌پذیر است.

بیشتر موتورهایی که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند و به صورت دو دور هستند، دو سیم پیچ اصلی برای تغییر قطب و یک سیم پیچ برای راه اندازی دارند. در حالتی که موتور به شبکه وصل است، تنها یکی از سیم پیچ‌های اصلی در مدار قرار می‌گیرد و سیم پیچ اصلی دیگر قطع است. در این گونه موتورها، برای دور تند و کند تنها از یک راه انداز استفاده می‌شود و مانند موتورهای یک دور با سیم پیچ راه انداز، پس از این که دور موتور به حدود 70° درصد مقدار

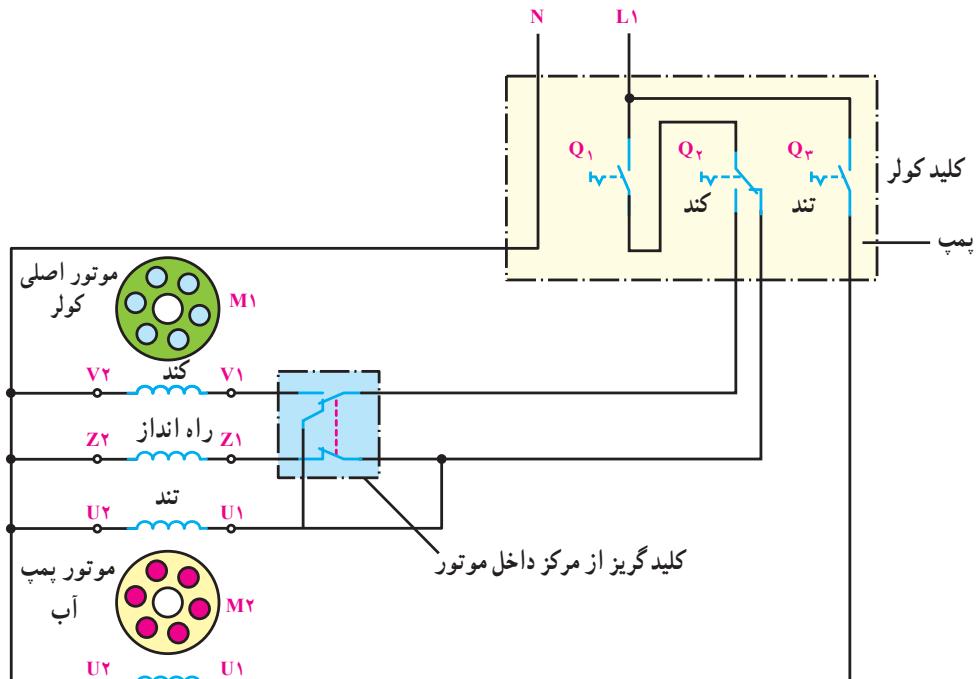

شکل ۷-۴۰- مدار اتصال سیم پیچ‌های اصلی، راه انداز و کلید موتور با دو دور (کولر)

کند قرار گیرد، باز سیم پیچ دور تند و سیم پیچ راه انداز در مدار قرار می‌گیرند و موتور با دور تند راه اندازی می‌شود. پس از رسیدن دور به مقدار ذکر شده، کلید گریز از مرکز، مدار سیم پیچ راه انداز و سیم پیچ اصلی دور تند را قطع می‌کند. این بار سیم پیچ مربوط به دور کند را به مدار وصل می‌کند و موتور با دور کم

همان‌طور که در این مدار مشاهده می‌کنید. با قرار دادن کلید در وضعیت تند، سیم پیچ دور تند و سیم پیچ راه انداز در مدار قرار می‌گیرند. پس از رسیدن دور به حدود 70° دور نامی، کلید گریز از مرکز، مدار سیم پیچ راه انداز را قطع می‌کند و موتور با دور تند به گردش خود ادامه می‌دهد. اگر کلید در وضعیت دور

$$X = 2/5 \Rightarrow X = 4 \times 2 \times 20 = 4 \times 2 \times 20 = 20 \text{ کلاف خواهد بود.}$$


در اینجا نیز چون عدد $2/5$ نوع گروه کلاف را مشخص می‌کند، برای پر کردن 20° شیار توسط چهار گروه کلاف کاملاً مشابه، باید هر گروه کلاف از $2/5$ کلاف تشکیل شود که چنین چیزی امکان ندارد. پس می‌توان از این چهار گروه کلاف، دو گروه کلاف را دوتایی و دو گروه کلاف دیگر را سه‌تایی انتخاب کرد که میانگین آن همان $2/5$ می‌شود. تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف برابر است با :

$$N_{A1} = \frac{24 - 20}{4} = 1$$

در صورتی که تمام گروه کلاف‌ها با یک دیگر مشابه بودند، گام بزرگ‌ترین از رابطه $-y = y_{A1}$ ، پنج به دست می‌آمد. در اینجا گروه کلاف‌ها با یک دیگر متفاوت‌اند و دو نوع دوتایی و سه‌تایی هستند. گام بزرگ‌ترین کلاف آن‌ها نیز با یک دیگر متفاوت است اما در هر صورت، میانگین آن باید عدد پنج باشد و چون تنها یک کلاف با یک دیگر تفاوت دارند. پس تفاوت گام بزرگ‌ترین کلاف آن‌ها نیز دو است. بنابراین، برای گروه کلاف دوتایی عدد 4° و برای گروه کلاف سه‌تایی عدد 6° به عنوان گام بزرگ‌ترین کلاف به دست می‌آید که میانگین آن‌ها پنج و تفاوت آن‌ها نیز دو است. دیاگرام گسترده‌ی سیم‌پیچ دورتند مانند شکل ۷-۴۱ به دست می‌آید.

به گردش خود ادامه می‌دهد. در این موتورها، معمولاً اندازه شیارها متفاوت است. به این دلیل که بعضی از شیارها سه طبقه و بعضی دیگر دو طبقه و تعدادی نیز یک طبقه سیم‌پیچی می‌شوند. سیم‌پیچی این گونه موتورها به صورت متحdal‌مرکز است و معمولاً سیم‌پیچ راه‌انداز روی دو سیم‌پیچ دیگر جا زده می‌شود. طریقه‌ی ترسیم دیاگرام گسترده در این گونه موتورها، مانند مثال‌های قبلی است که در مرور دو موتورهای یک فاز یک دور شرح داده شد و باید ابتدا دیاگرام گسترده‌ی هر یک از سیم‌پیچ‌ها را جداگانه رسم کنیم و سپس از اनطباق آن‌ها بر یک دیگر، دیاگرام گسترده‌ی کامل موتور را به دست آورد.

مثال ۱: استاتور یک موتور کولر دارای 24° شیار است و باید به صورت 4 قطب و 6 قطب سیم‌پیچی شود. در صورتی که تعداد شیارهای سیم‌پیچ دور تنده $Z_{A1} = 20$ باشد و برای سیم‌پیچ دور کند $Z_{A2} = 18$ شیار و برای سیم‌پیچ راه‌انداز نیز $Z_B = 16$ شیار در نظر گرفته شود، دیاگرام گسترده‌ی آن را رسم کنید.
راه حل: ابتدا محاسبات مربوط به دور تندر را انجام می‌دهیم و دیاگرام گسترده‌ی این قسمت را ترسیم می‌کنیم. تعداد گروه کلاف‌های دور تنده برابر با $4 = 2P_1$ است و چون 20° شیار متعلق به این سیم‌پیچی است، پس هر گروه کلاف شامل

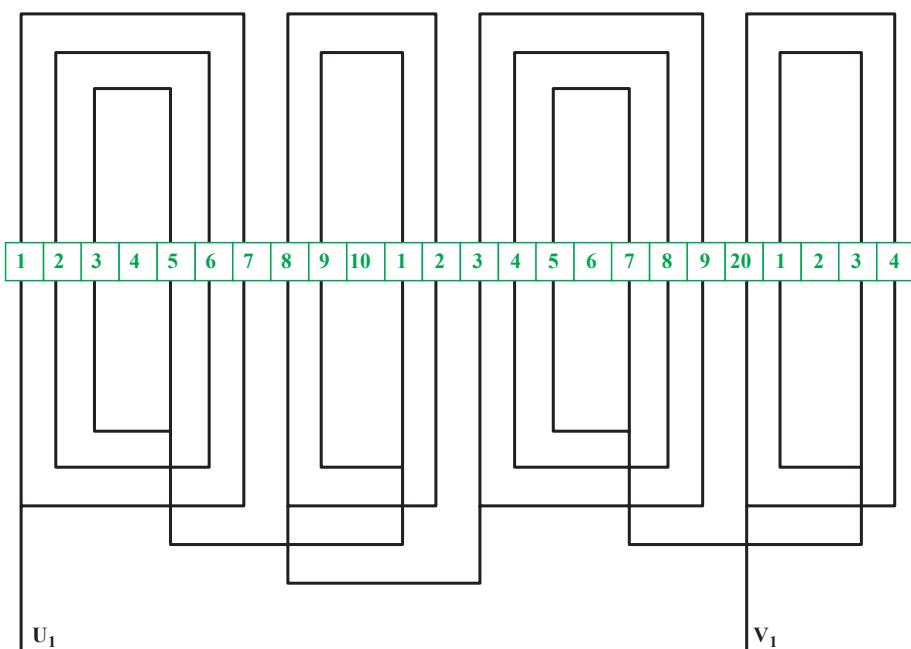


شکل ۷-۴۱— دیاگرام گسترده سیم‌پیچ دورتند با 4 قطب و 24° شیار یک فاز (کولر)

پس گام بزرگ‌ترین کلاف راهانداز $y_B = y - 1 = 5$ می‌شود.
 شیار شروع سیم پیچ فرعی باید 90° درجه‌ی الکترونیکی از
 شروع سیم پیچ دورتند فاصله داشته باشد. چون $\alpha_{ez} = 30^\circ$
 است، پس شروع راهانداز از شیار $= \frac{90^\circ}{30^\circ} = 3$ خواهد بود.
 تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف راهانداز نیز برابر با
 $N_B = \frac{24 - 16}{4} = 2$ است، بدین ترتیب، دیاگرام گستردۀ سیم پیچ
 راهانداز نیز مانند شکل ۷-۴۲ به دست می‌آید.

همان طور که پیش از این نیز گفتم، در این گونه موتورها سیم پیچ راهانداز برای دورتند طراحی می‌شود. بنابراین، سیم پیچ راهانداز نیز ۴ قطب بوده و تعداد شیارهای آن طبق صورت مسئله ۱۶ است. تعداد گروه کلافهای مربوط به این سیم پیچ با تعداد قطب‌ها ($2P = 4$) برابر در نظر گرفته می‌شود و تعداد کلافهای هر گروه کلاف نیز برابر است با:
 $16 = 4 \times 2 \times X \Rightarrow X = 2$

چون تمام گروه کلاف‌ها مشابه یک دیگر و دو تایی هستند،

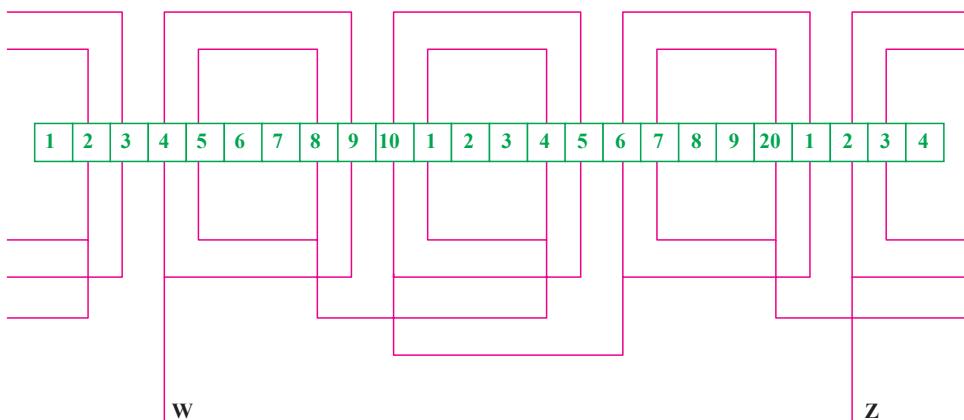


شکل ۷-۴۲- دیاگرام گستردۀ سیم پیچ راه انداز با ۴ قطب و ۲۴ شیار یک فاز (کولر)

کلاف‌ها در هر شیار محل شروع سیم پیچ دور کند، برای کنیم.
 در شکل ۷-۴۳ دیاگرام گستردۀ دور کند و در شکل ۷-۴۴ دیاگرام گستردۀ کامل این موتور را که از انطباق سه دیاگرام گستردۀ گفته شده به دست آمده است، می‌بینید.
 مثال ۲: استاتور یک موتور کولر ۳۶ شیار دارد و باید به صورت ۴ قطب و ۶ قطب سیم پیچی شود. دیاگرام گستردۀ کامل این موتور را رسم کنید. در صورتی که تعداد شیارهای دور تند و دور کند هر کدام ۲۴ و تعداد شیارهای راهانداز ۲۸ باشد، سیم پیچ راهانداز نیز پس از راه افتادن موتور، از مدار خارج می‌شود.
 راه حل: مانند مثال قبل، ابتدا دیاگرام گستردۀ یک از سیم پیچ‌ها را جداگانه ترسیم می‌کنیم و سپس با انطباق آن‌ها بر یک دیگر، دیاگرام کامل موتور را به دست می‌آوریم.
 سیم پیچ دورتند این موتور ۲۴ شیار و ۴ قطب دارد. تعداد گروه کلافهای سیم پیچ اصلی مربوط به دورتند را باید برابر با


تعداد گروه کلافهای مربوط به سیم پیچ دور کند، برابر با $2P_z = 6$ است. تعداد کلافهای هر گروه کلاف برابر است با:
 $18 = 6 \times 2 \times X \Rightarrow X = 1/5$

با همان استدلالی که در مرور نوع گروه کلاف‌های دورتند بیان شد، در اینجا نیز سه گروه کلاف دو تایی و سه گروه کلاف تکی برای سیم پیچ دور کند انتخاب می‌کنیم تا در مجموع شش قطب را بسازند و ۱۸ شیار را پر کنند. گام بزرگ‌ترین کلاف نیز از رابطه‌ی $y_{2A} - 1 = 3$ عدد به دست می‌آید که باز چون نوع گروه کلاف‌ها متفاوت است، باید عدد ۲ را برای گروه کلاف‌های تکی و عدد چهار را برای گروه کلاف دو تایی انتخاب کنیم.

تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف نیز بکی به دست می‌آید. در صورتی که حجم همه‌ی شیارها یکسان باشد، شروع سیم پیچ دور کند، هیچ ارتباطی با دو سیم پیچ دیگر نخواهد داشت اما اگر سطح شیارها با یک دیگر برابر نباشد، باید با توجه به قرار گرفتن تعداد

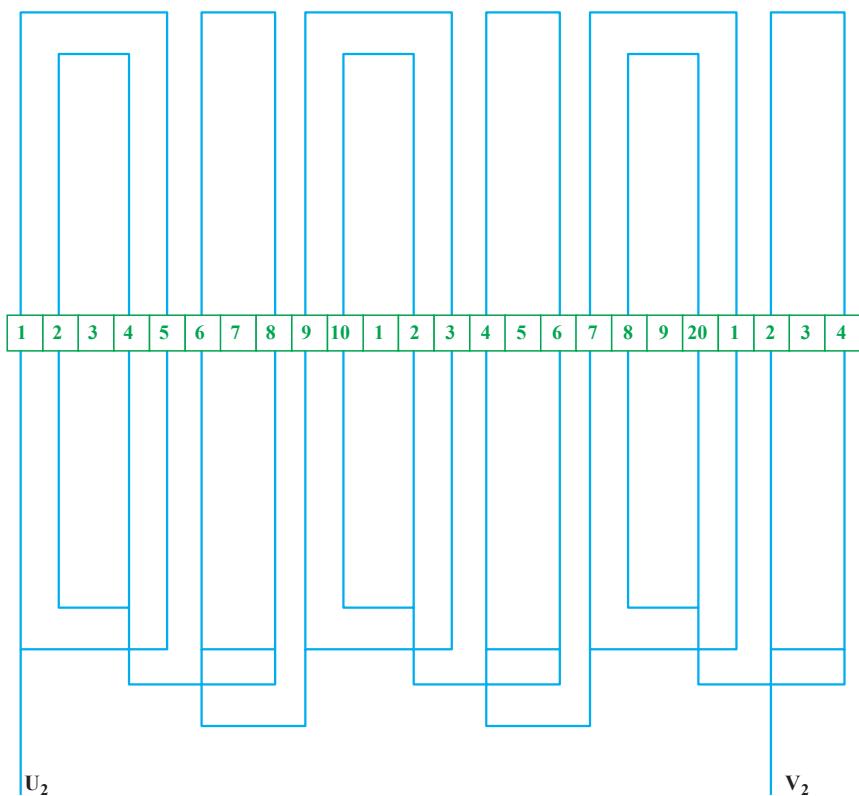

شکل ۷-۴۳—دیاگرام گستردۀ سیم بیج دور
کند با ۶ قطب و ۲۴ شیار یک فاز (کولر)

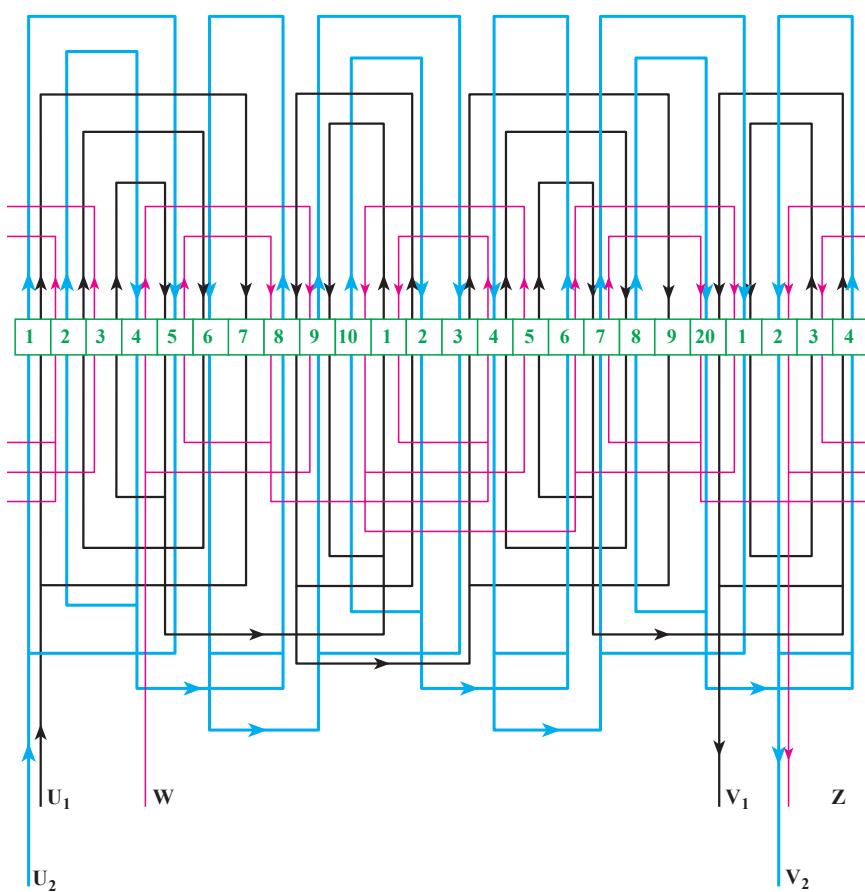


شکل ۷-۴۴—دیاگرام گستردۀ موتور
یک فاز با دو دور (کولر) و ۲۴ شیار

$y_{1A} = \frac{36}{4} - 1 = 8$ است و تعداد شیارهای خالی بین هر گروه کلاف نیز برابر با $\frac{36 - 24}{4} = 3$ می‌شود. دیاگرام گستردگی سیم‌پیچ اصلی برای دورتند با مقادیر محاسبه شده، در شکل ۷-۴۵ نشان داده شده است.

تعداد قطب‌ها یعنی ۴ در نظر بگیریم. تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف اصلی برابر است با :

$$24 = 4 \times 2 \times x \Rightarrow x = 3$$

گام بزرگ‌ترین کلاف این سیم‌پیچ برابر با

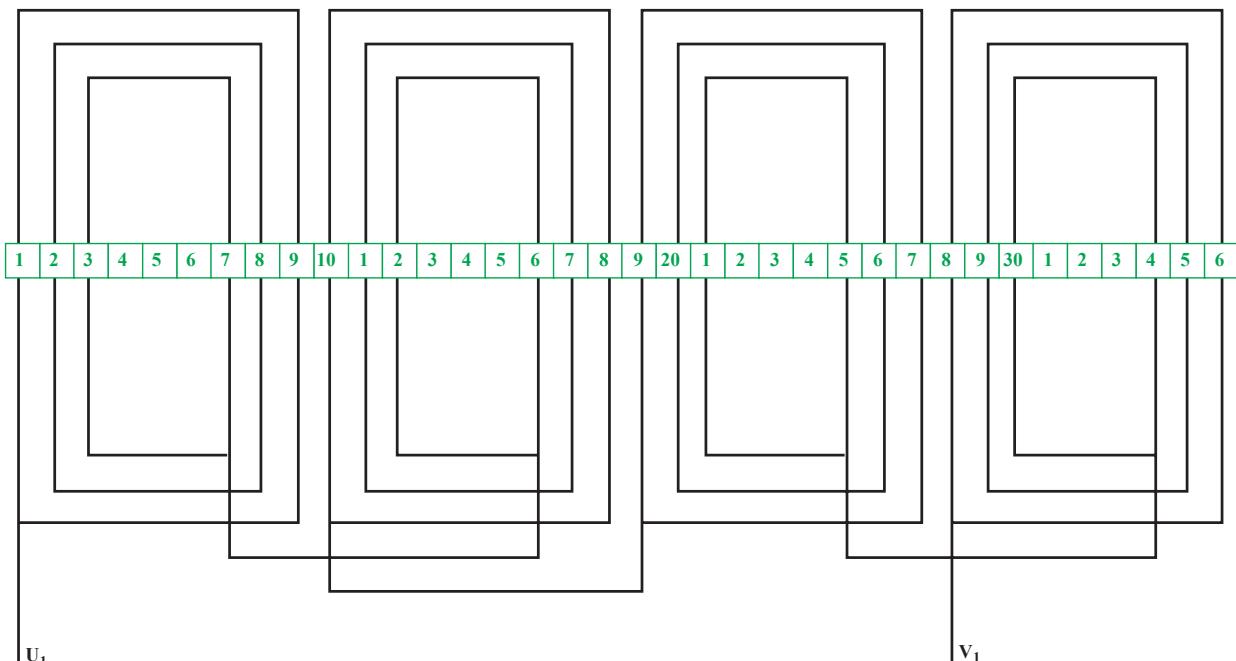


شکل ۷-۴۵- دیاگرام گستردگی سیم‌پیچ دورتند با ۴ قطب و ۳۶ شیار یک فاز (کولر)

سیم‌پیچ راهانداز نیز باید بر مبنای دورتند، یعنی ۴ قطب پیچید. گام بزرگ‌ترین کلاف نیز در اینجا برای گروه کلاف‌های سه‌تایی ۷ و برای گروه کلاف‌های چهارتایی ۹ است. شیار شروع راهانداز از طریق محاسبه، شیار شماره‌ی $5/5$ می‌شود که ما شیار پنج را انتخاب می‌کنیم. بدین ترتیب، دیاگرام گستردگی شکل ۷-۴۶ برای سیم‌پیچ راهانداز به دست می‌آید.

سیم‌پیچ راهانداز نیز باید بر مبنای دورتند، یعنی ۴ قطب پیچیده شود. بنابراین، دارای چهار گروه کلاف است و تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف نیز برابر است با :

$$28 = 4 \times 2 \times x \Rightarrow x = 3/5$$

مانند مثال‌های قبل، در اینجا نیز از چهار گروه کلاف باید دو تای آن‌ها را سه‌تایی و دو گروه کلاف دیگر را چهارتایی

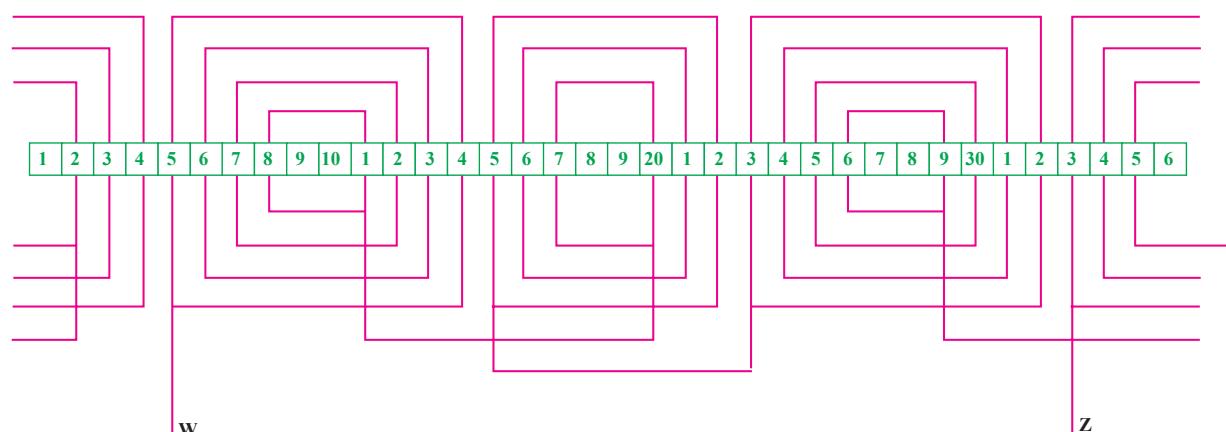


شکل ۷-۴۶- دیاگرام گستردگی سیم‌پیچ راهانداز با ۴ قطب و ۳۶ شیار یک فاز (کولر)

کند وصل می‌شود. پس شروع سیم پیچ دور کند از هر شیاری می‌تواند باشد. در این مثال نیز شروع این سیم پیچ را از شیار یک انتخاب می‌کنیم که در شکل ۷-۴۷ دیاگرام گسترده‌ی آن نمایش داده شده است.

همچنین از انطباق سه دیاگرام گسترده‌ی ترسیم شده، دیاگرام گسترده‌ی کامل این مثال مانند شکل ۷-۴۸ به دست می‌آید.


سیم پیچ اصلی مربوط به دور کند باید دارای شش گروه کلاف دوتایی باشد. گام بزرگ‌ترین کلاف آن نیز برابر با $y_{2A} = y - 1 = 5$ می‌شود.

در این موتور فقط از یک سیم پیچ راه‌انداز استفاده می‌شود و در هنگام راه‌اندازی برای دور کم، ابتدا موتور با دور زیاد به کار می‌افتد و سپس توسط کلید گزین از مرکز به سیم پیچ دور

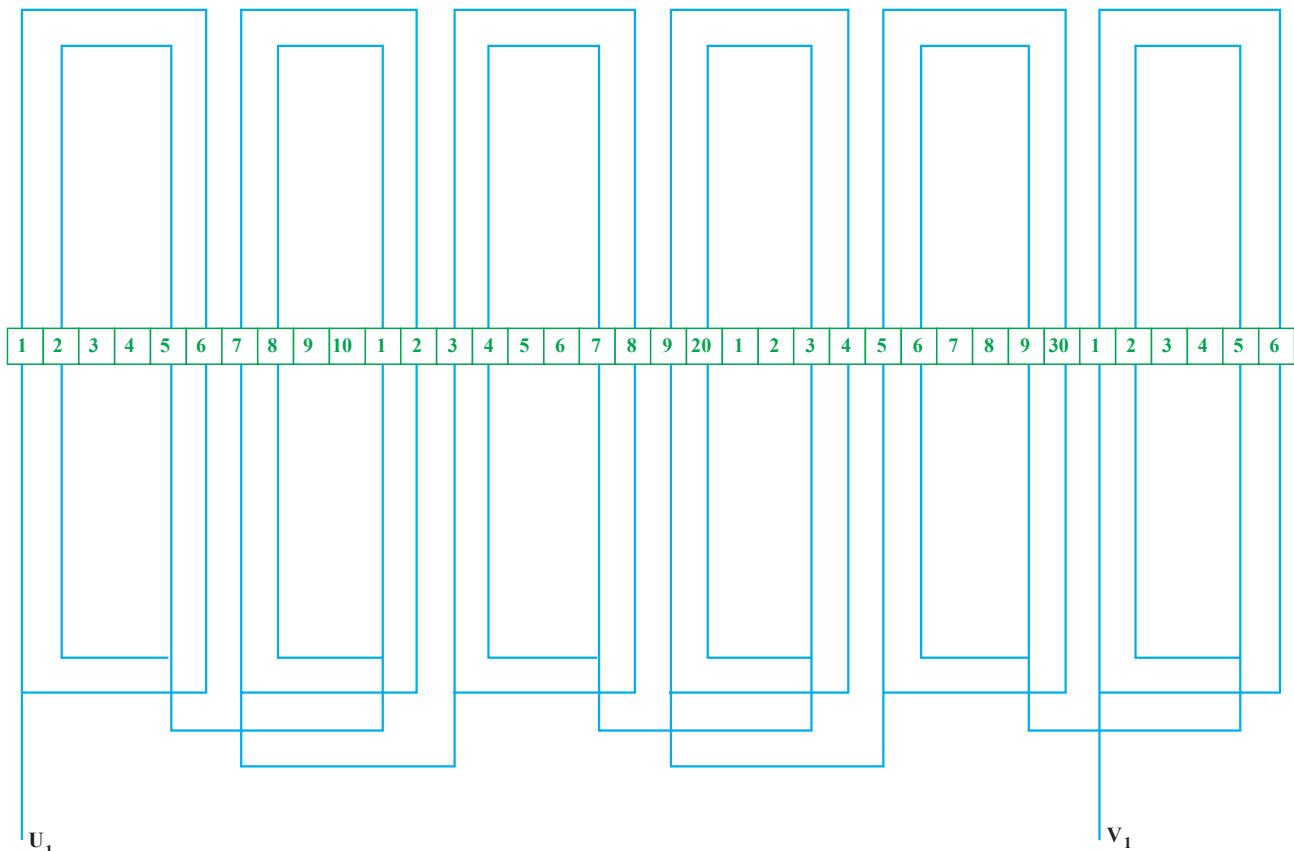

شکل ۷-۴۷—دیاگرام گسترده سیم پیچ دور کند با ۶ قطب و ۳۶ شیار یک فاز (کولر)

شکل ۴۸—۷—دیاگرام گستره موتوریک فاز با دور کوچک و ۳۶ شیار

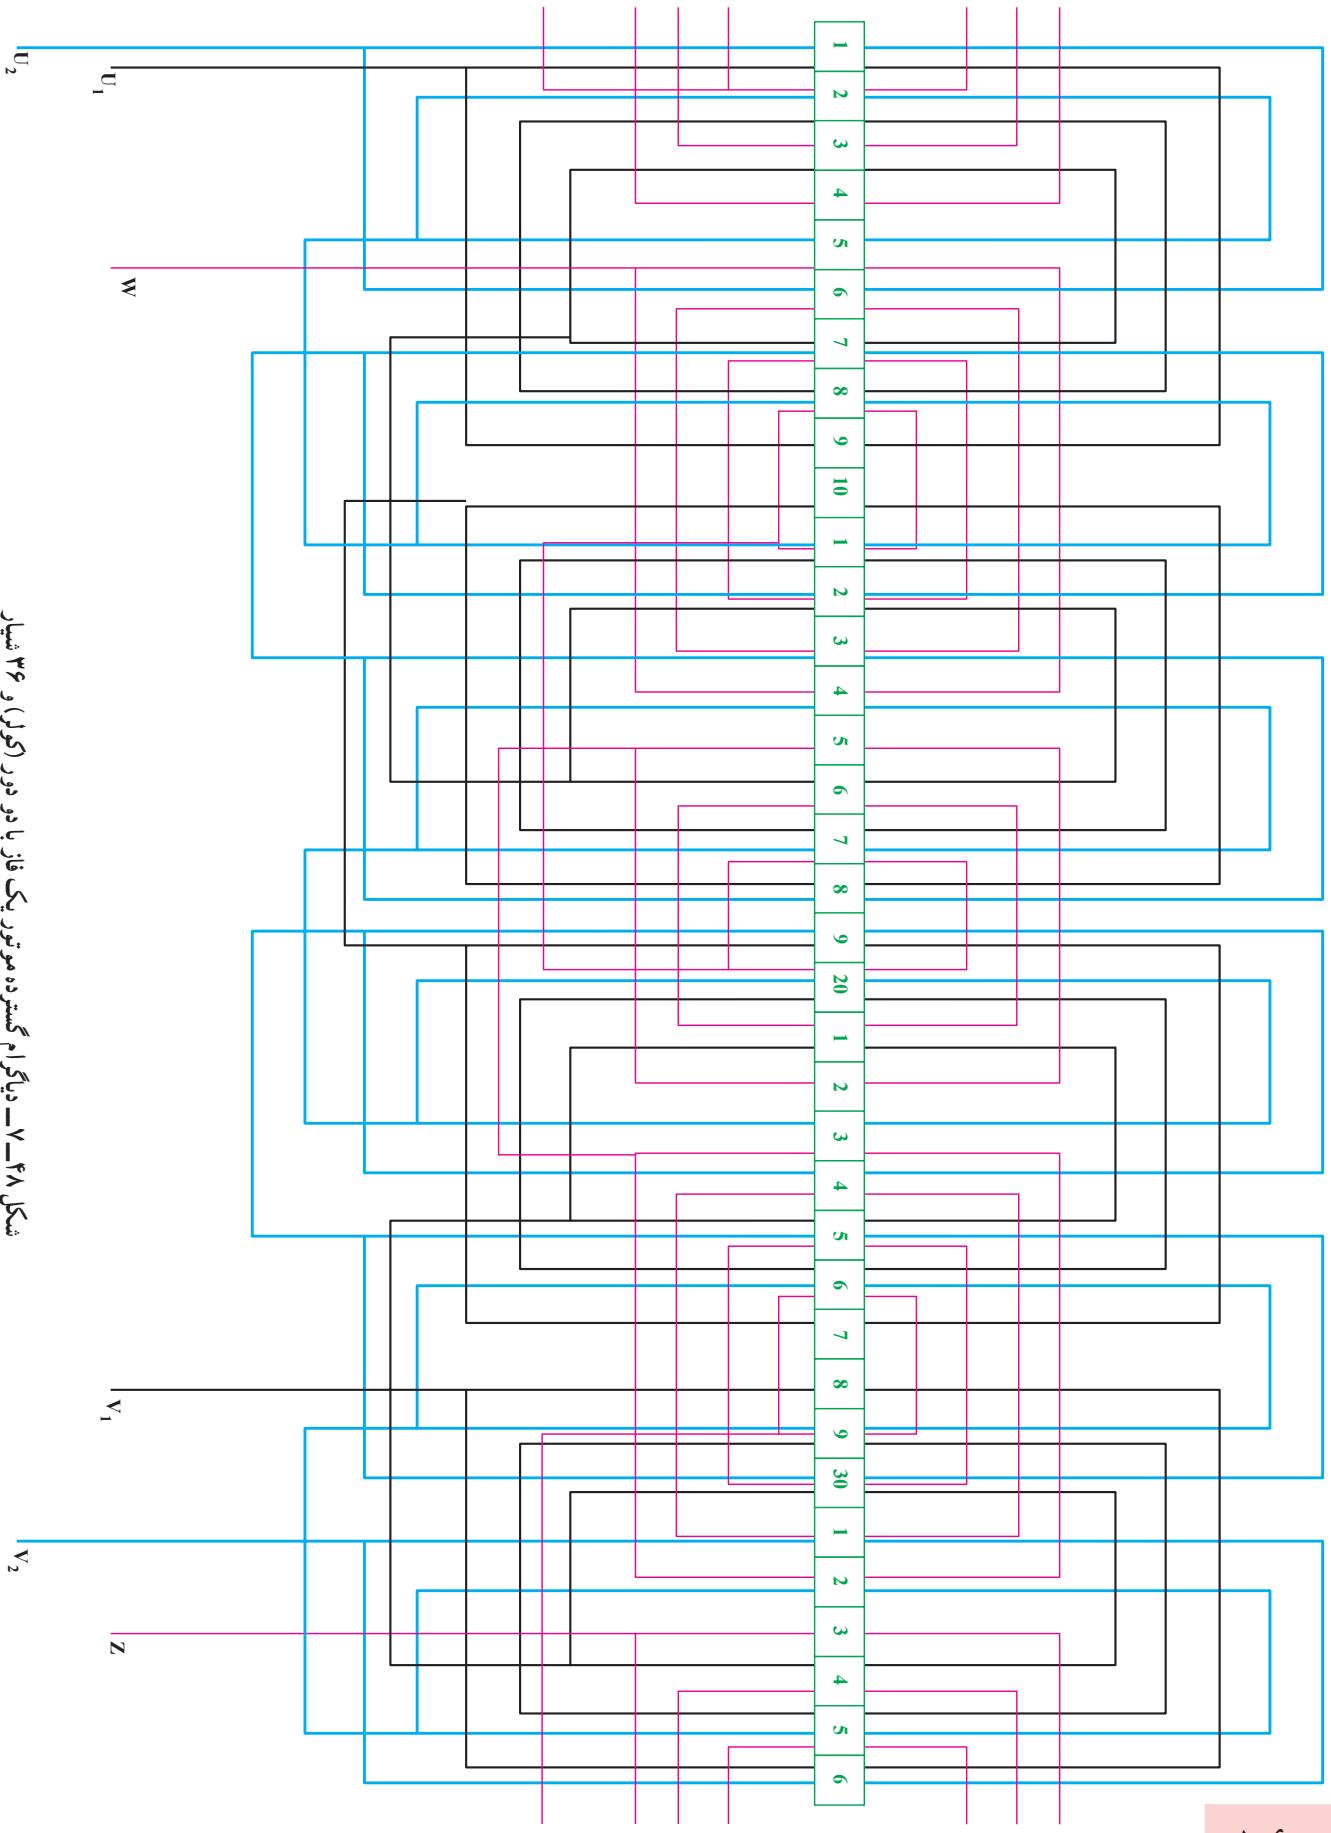

کار عملی ۸

یک موتور یک طبقه سه فاز یا یک فاز با قطب دلخواه را سیم پیچی کنید (پیشنهاد می شود به هر هنرجو یک نوع موتور داده شود، سه فاز یا تک فاز از ۲ قطب به بالا)

کار عملی ۹

یک موتور دو طبقه سه فاز گام کوتاه یا دالاندر با قطب های دلخواه را سیم پیچی کنید (پیشنهاد می شود به هر هنرجو یک نوع سیم پیچی داده شود؛ دالاندر با گام کوتاه با قطب های مختلف).

کار عملی ۱۰

یک موتور کولر (تک فاز دو دور) را سیم پیچی کنید.

فصل هشتم

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۲	۱۱	۱

تغییر سیم پیچی

هدفهای رفتاری: از هنر جو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- تعداد دور هر کلاف را محاسبه کند.
- ۲- قطر سیم مورد نیاز را محاسبه کند.
- ۳- برای تغییر ولتاژ، تعداد دور و قطر سیم را محاسبه کند.
- ۴- برای سرعت کمتر موتور، تعداد دور و قطر سیم را محاسبه کند.
- ۵- برای تعویض هادی‌های مسی یا آلومینیمی، قطر سیم را محاسبه کند.
- ۶- برای تعویض هادی‌های آلومینیمی یا مسی، قطر سیم را محاسبه کند.

۸- تغییر سیم پیچی


تعداد دور سیم پیچی و قطر سیم با توجه به مقادیر به دست آمده از روی پلاک موتور و با اندازه‌گیری ابعاد و اندازه‌های استاتور می‌پردازیم. سپس حالات مختلفی را که گاهی در کارگاه‌های تعمیراتی در مورد تغییر ولتاژ یا تغییر قطب و... پیش می‌آید، بررسی می‌کنیم.

لازم به تذکر است که منحنی‌ها و جداولی که برای این‌گونه محاسبات یا طراحی‌ها به کار می‌رود، به عوامل متعددی از قبیل شرایط کار، اندازه، مواد اولیه و... بستگی دارد و قابل تغییر است. قدرت خروجی موتور P_2 بر حسب KW و یا اسب بخار (PS)، مقدار ضریب بهره موتور . بر حسب درصد، ولتاژ خطی (L) بر حسب ولت، جریان خط بر حسب آمپر ضریب قدرت و نوع اتصال سیم پیچ های موتور به شبکه معمولاً بر روی پلاک موتور نوشته می‌شود و در محاسبات می‌توان از آن‌ها استفاده کرد (شکل ۸-۱).

در کارگاه‌های تعمیراتی اغلب لازم می‌شود که سیم پیچی ماشین‌های سه‌فاز یا یک فاز را تعویض کنند. سیم پیچی جدید یا براساس مشخصات قبلی ماشین انجام می‌گیرد یا این که برای کاربرد جدیدی که موردنیاز است محاسبه می‌شود.

تعیین مشخصات مربوط به سیم پیچی، در مورد اول (به صورت کپیه برداری)، در صورت موجود بودن سیم پیچی معیوب، بسیار ساده است و باید در هنگام باز کردن و خارج کردن سیم پیچ معیوب مشخصات سیم پیچ، قطر و جنس هادی، تعداد دور هر کلاف، نوع سیم پیچی، گام سیم پیچی نوع اتصال و غیره را یادداشت کرد و مورد استفاده قرار داد.

در صورتی که سیم پیچی معیوب در ماشین موجود نباشد یا لازم باشد مقادیر نامی ماشین یا سیم پیچی آن تغییر یابد، باید محاسبه‌های لازم را انجام داد. در این‌جا ابتدا به محاسبه‌ی

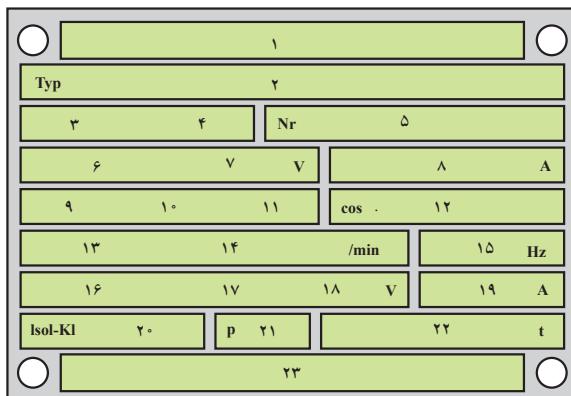

شکل ۱-۸-۱- پلاک موتور

جدول ۱-۸

توضیح	شماره
سازنده - علامت کارخانه	۱
تیپ - علامت مشخصه مدل	۲
نوع جریان مانند C (جریان مستقیم) E (جریان یک فاز) D (جریان ۳ فاز)	۳
نوع کار مانند Gen (ژنراتور) Mot (موتور)	۴
شماره مسلسل	۵
(۶) نوع اتصال استاتور مانند λ (اتصال ستاره) Δ (اتصال مثلث) (۷) ولتاژ نامی	۶ و ۷
جریان نامی	۸
(۹) قدرت نامی، داده شده به KW و یا W برای موتورها قدرت ظاهری به KVA یا VA در ژنراتورهای سنکرون	۹ و ۱۰ و ۱۱
(۱۱) نوع مورد استفاده	
ضریب قدرت نامی	۱۲
(۱۳) جهت گردش مثلاً راست گرد از طرف محور (۱۴) دور نامی	۱۳ و ۱۴
فرکانس نامی	۱۵
(۱۶) Err (تحریک) در ماشین های جریان مستقیم	۱۶
(۱۷) Lfr (رنور) در ماشین های (سنکرون)	۱۷
(۱۷) نوع اتصال سیم پیچ رنور	۱۸
(۱۸) تحریک نامی هم چنین ولتاژ رنور در حالت سکون	
جریان تحریک نامی - جریان رنور	۱۹
کلاس عایقی مانند Y, E, A, B و غیره	۲۰
نوع حفاظت مانند P33	۲۱
وزن به تن در ماشین های بزرگ تر از یک تن	۲۲
توضیحات دیگر	۲۳

بر حسب دور در دقیقه $P_{S_1} \frac{U}{\text{min}}$ قدرت ظاهری ورودی

$$\text{بر حسب } VA, C = \frac{VA}{Cm^3} \times \frac{\text{min}}{U}$$

منحنی ۱-۸- مقدار ضریب C، برای موتورهای با قدرت های مختلف را نشان می دهد. در این منحنی که از آن بیشتر برای طراحی موتور استفاده می شود، مقدار C می تواند بین دو حد بالا و پایین باشد. در صورتی که مقدار C به حد بالای منحنی تزدیک باشد، موتور از نوع باز است و باید تهویه در آن به خوبی انجام گیرد. در صورتی که موتور از نوع بسته باشد و تنها توسط جدارهای خارجی پوسته خنک شود، مقدار C به حد پایین منحنی تزدیک خواهد بود. اگر قدرت موتور مجھول باشد، می توان با انتخاب قدرت های مختلف و پیدا کردن فاکتور C برای هر یک، از رابطهی ضریب C و انتقال ضریب به دست آمده به منحنی ۱-۸- قدرت موتور را به دست آورد. اگر ضریب C به دست آمده در خارج از منحنی یا در داخل سطح هاشور خورده قرار گرفته باشد اما در تزدیکی حد موردنظر نباشد، باید قدرت دیگری را انتخاب کرد و همین عمل را تکرار نمود تا بالآخره فاکتور C در تزدیکی حد موردنظر واقع شود.

در هنگام محاسبهی پارامترهای لازم برای سیم پیچی موتور، باید توجه داشت که به علت وجود تلفات در ماشین، قدرتی که برای محاسبات استفاده می شود باید بیشتر از توان خارجی P_2 باشد.

توانی که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد، توان ظاهری ورودی بوده و بر حسب ولت آمپر است و از رابطهی زیر به دست می آید.

$$P_{S_1} = \frac{P_2}{\cos \cdot \cdot \cdot}$$


قدرت ظاهری ورودی (P_{S_1}) یک موتور با مجذور قطر داخلی استاتور (Di^3) و طول شیارهای استاتور (l) و تعداد دور سنکرون موتور n_s ، متناسب است. پس می توان نوشت:

$$P_{S_1} = C \cdot Di^3 \cdot l \cdot n_s$$

فاکتور C، نسبت توان ظاهری ماشین به اندازه های ذکر شده است و واحد آن به واحد های انتخاب شده برای طول و توان ورودی بستگی دارد.

$$C = \frac{P_{S_1}}{Di^3 \cdot l \cdot n_s}$$


در این رابطه، Di قطر دهانه استاتور بر حسب Cm ، l طول شیار و یا ضخامت ورقه ها بر حسب Cm ، n_s دور سنکرون

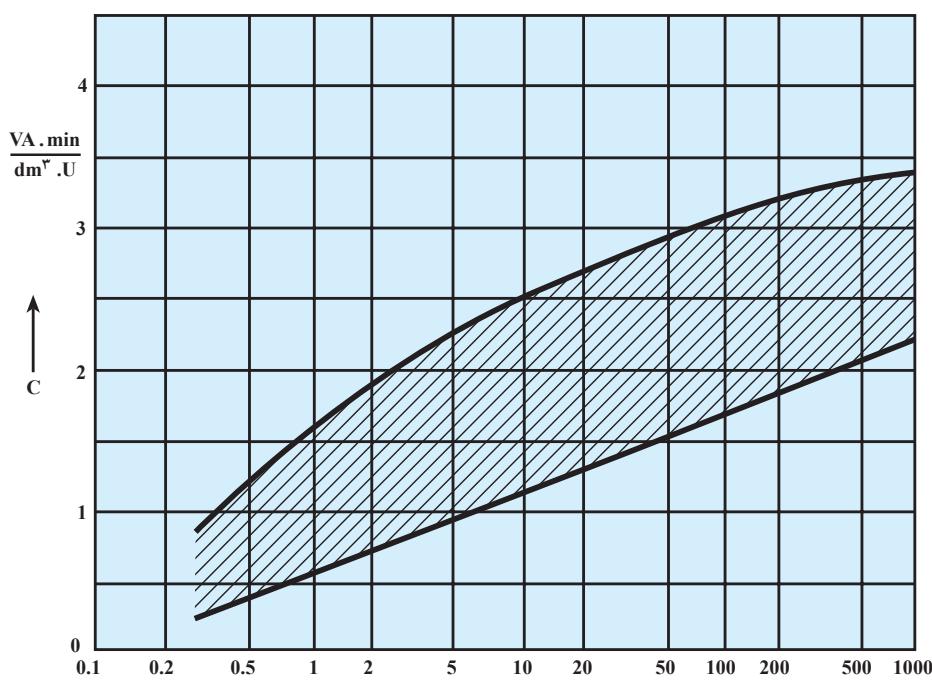


منحنی ۱-۸- ضریب C نسبت به توان خروجی

نشده باشد، می‌توان مقدار تقریبی آن‌ها را از این دو منحنی بدست آورد و در محاسبات تعداد دور کلاف و قطر سیم، از آن‌ها استفاده کرد. در زیر به شرح این محاسبات می‌پردازیم.

در منحنی ۸-۲ مقدار ضریب بهره و در منحنی ۸-۳ مقدار ضریب قدرت موتورها داده شده است. در صورتی که موتور فاقد پلاک باشد یا این مقادیر در روی پلاک آن مشخص نباشند، در زیر به شرح این محاسبات می‌پردازیم.

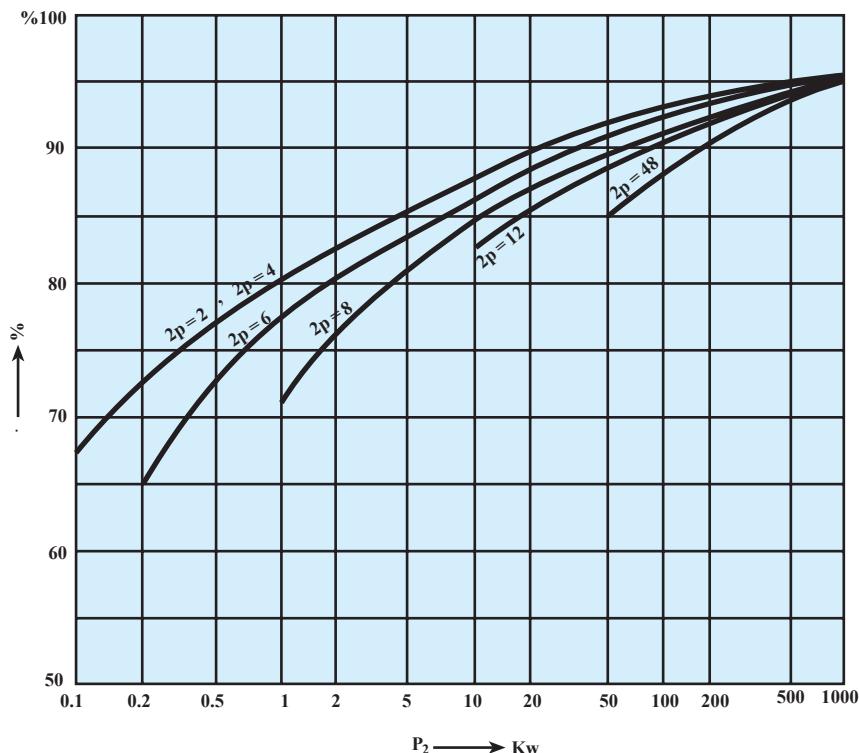

منحنی ۸-۲—راندمان نسبت به
توان خروجی

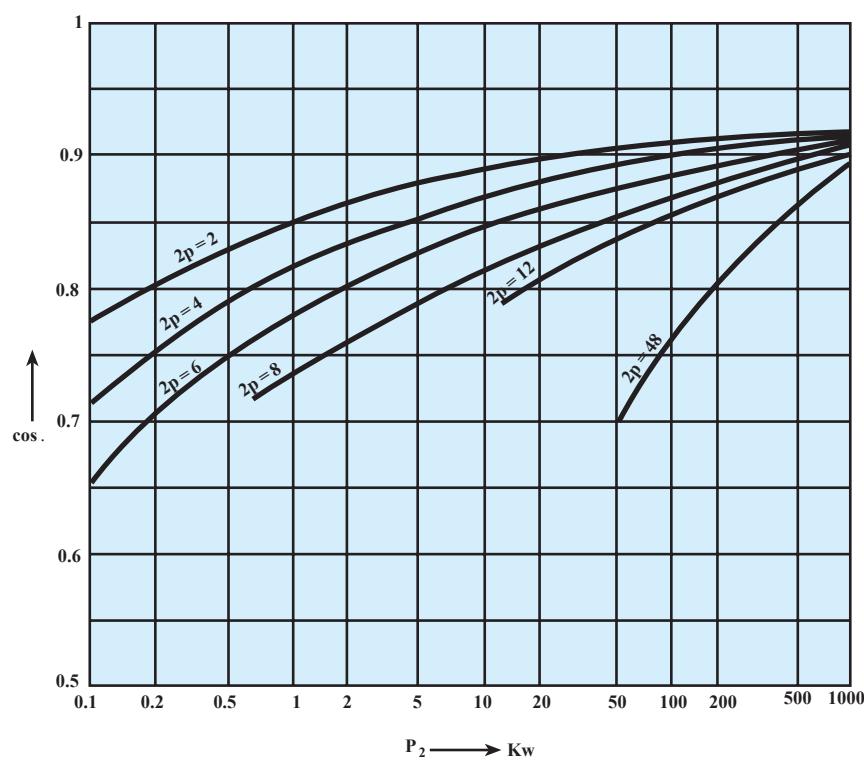


منحنی ۸-۳—ضریب قدرت نسبت
به توان خروجی

۱-۸- محاسبه‌ی تعداد دور هر کلاف

تعداد دور سیم پیچ هر فاز استاتور را می‌توان از رابطه‌ی $E = \frac{4}{44} \times f \times N \times K$ بدست آورد. در این رابطه، f فوران متوسط زیر هر قطب است و از رابطه‌ی $I = B_{av} \cdot p$ به دست می‌آید. p . نیز طول هر قطب و مقدار آن برابر است با:

$$D_i = \frac{D}{2P}$$

تقسیم اندکسیون مغناطیسی در زیر هر قطب، یک‌نواخت

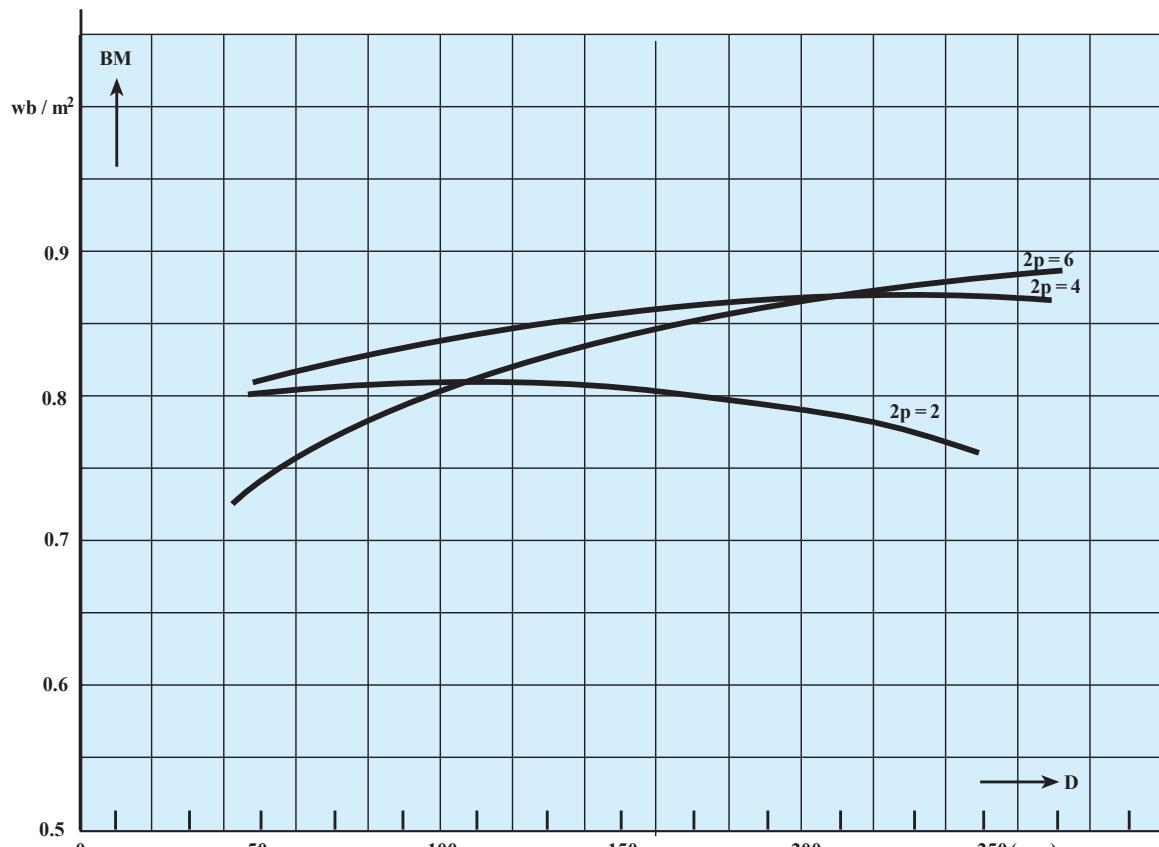

منحنی ۴- چگالی میدان نسبت به قطر روتور

بدهین ترتیب، رابطه‌ای که برای محاسبه‌ی تعداد دور باید از آن استفاده کرد به صورت زیر است.

$N = \frac{E}{\frac{4}{44} \times f \times N \times K} = \frac{K'U}{\frac{4}{44} \times f \times N \times K}$

ضریب K' نسبت بین E و U و مقدار آن بین ۹۵/۰ تا

که در آن $q = 2$ باشد، برابر با $K_Z = 0.966$ و اگر $q = 20$ باشد برابر با $K_Z = 0.956$ محاسبه می‌شود^۱. مشاهده می‌شود که مقدار q عملاً در ضریب پخش تأثیر زیادی ندارد و می‌توان در محاسبات یک سیم‌پیچی سه‌فازه برای حالتی که q از ۲ بزرگ‌تر باشد، مقدار ضریب منطقه‌ای را برابر با $K_Z = 0.96$ منظور داشت.

در سیم‌پیچی یک فازه، در صورت استفاده از تمام شیارهای زیر هر قطب برای یک فاز، ضریب پخش $K_Z = 0.637$ و در صورت استفاده از $\frac{2}{3}$ شیارها برای یک فاز، ضریب پخش برابر با $K_Z = 0.825$ خواهد شد^۲. بنابراین، نسبت ولتاژ القابی در دو حالت برابر است با:

$$\frac{\frac{1}{2} \times 0.637}{\frac{3}{2} \times 0.825} = 1/16$$

نسبت به دست آمده بدین معنی است که در موتور یک فازه در حالتی که تمام شیارها برای فاز اصلی سیم‌پیچی شوند، با وجود این که مواد مصرفی بیش از ۵۰ درصد حالتی است که فقط $\frac{2}{3}$ شیارها مربوط به یک فاز باشند، اما تنها حدود ۱۶ درصد اضافه ولتاژ خواهیم داشت. به همین دلیل، در سیم‌پیچی موتورهای یک فاز اغلب $\frac{2}{3}$ شیارها توسط سیم‌پیچی اصلی پر می‌شود.

ب - ضریب ولتاژ کوتاهی گام K_S (فاکتور گام):

گام سیم‌پیچی از گام قطبی کوچک‌تر باشد، اختلاف سطح القابی در سیم‌پیچی، کمتر از حالتی خواهد بود که گام سیم‌پیچی با گام قطبی برابر است. ضریبی که در این رابطه به کار می‌رود، ضریب ولتاژ کوتاهی گام نامیده می‌شود و مقدار آن برای چند حالت در جدول ۸-۲ داده شده است.

برای سادگی محاسبات، در جدول ۸-۳ مقدار ضریب ولتاژ سیم‌پیچی برای بعضی از سیم‌پیچ‌ها داده شده است.

دو طبقه انجام گیرد، باید تعداد هادی‌های واقع در هر شیار زوج باشد تا تعداد حلقه‌های هر کلاف عدد صحیح به دست آید.

۸-۱-۱ - تعیین ضریب ولتاژ سیم‌پیچی: یکی از عوامل مؤثر در تعیین بزرگی اختلاف سطح القابی در ماشین‌های الکتریکی که در محاسبات مربوط به تعیین تعداد دور حلقه‌های سیم‌پیچی موتورهای الکتریکی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضریب ولتاژ سیم‌پیچی (K) است. ضریب ولتاژ سیم‌پیچی از دو ضریب ولتاژ منطقه‌ای K_Z و ضریب ولتاژ کوتاهی گام K_S تشکیل شده و برابر با $K_Z \cdot K_S = K$ است.

الف - تعیین ضریب ولتاژ منطقه‌ای K_Z (ضریب پخش):

در صورتی که هادی‌های یک فاز در زیر هر قطب، در شیارهای مختلف تقسیم شوند - یعنی $q = 1$ باشد - ولتاژ القابی در هر یک از کلاف‌ها با یک دیگر اختلاف فاز دارد. اختلاف سطح کل از جمع برداری ولتاژهای القابی در کلاف‌ها به دست می‌آید و بنابراین کوچک‌تر از جمع جبری آن‌ها می‌شود. در صورتی که هادی‌های یک فاز در زیر یک قطب، در یک شیار واقع شده باشند - یعنی $q = 1$ باشد - می‌توانیم بگوییم که در همه‌ی هادی‌های واقع در یک شیار، ولتاژها تقریباً یکسان و هم فازند. در این صورت، جمع برداری ولتاژهای القابی در هادی‌ها با جمع جبری آن‌ها برابر خواهد بود.

دلیل این که در حالت اول جمع برداری ولتاژهای القابی، از جمع جبری ولتاژها کوچک‌تر شد، در حقیقت تأثیر ضریبی به نام

$$\text{ضریب منطقه‌ای است که مقدار آن } \frac{\text{جمع برداری ولتاژها}}{\text{جمع جبری ولتاژها}} = K_Z$$

می‌باشد. در حالت دوم، جمع برداری ولتاژهای القابی با جمع جبری آن‌ها برابر می‌شد؛ درنتیجه، ضریب منطقه‌ای $K_Z = 1$ بود. هرچه گروه کلاف مربوط به یک فاز به طور گسترده‌تری در زیر یک قطب توزیع شود، ولتاژ القابی کل و به همان نسبت ضریب منطقه‌ای، کوچک‌تر خواهد بود.

مقدار دقیق ضریب ولتاژ پخش در یک سیم‌پیچی سه‌فازه

۱ و ۲ - هنرجویان برای بینندن به روش‌های محاسبه، می‌توانند به کتاب‌هایی که در این زمینه موجود است، مراجعه کنند.

جدول ۲-۸- ضریب ولتاژ کوتاهی گام

$\epsilon = \frac{y_Z}{y} =$	$\frac{5}{6}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$
$K_S =$	۰/۹۶۶	۰/۹۵	۰/۹۲	۰/۸۷	۰/۷۱


جدول ۳-۸- ضریب ولتاژ سیم پیچی

$q =$	۲				۳			
$\frac{y_Z}{y} =$	$\frac{6}{6}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{6}{9}$	
$K =$	۰/۹۶۶	۰/۹۳۳	۰/۸۳۶	۰/۹۶۰	۰/۹۴۵	۰/۹۰۲	۰/۸۳۱	

به جای سیم کلفت استفاده کرد. در این صورت، باید مجموع سطح مقطع سیم‌های موازی با سطح مقطع سیم موردنظر برابر باشد. قطر سیم را پس از مشخص کردن چگالی جریان می‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد :

$$A = \frac{d^2 \cdot I}{4} = \frac{I}{J} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4A}{I}}$$

اگر بخواهیم از n سیم موازی با قطرهای d_1 و d_2 و ... d_n به جای سیم محاسبه شده با قطر d استفاده کنیم، باید قطر سیم‌های مورد استفاده در رابطه‌ی $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2}$ صدق کند. اگر قطر سیم‌ها برابر باشد، قطر هر یک از آن‌ها $d = \frac{d}{\sqrt{n}}$ می‌شود. در صورتی که یک شیار دوزنقه‌ای شکل کاملاً از سیم گرد پر شود، می‌توان مقدار تقریبی قطر سیم را با داشتن تعداد هادی‌های واقع در هر شیار یا مقدار تقریبی هادی‌های واقع در هر شیار را با دانستن قطر سیم و اندازه‌گیری ابعاد شیار از رابطه‌ی زیر به دست آورد.

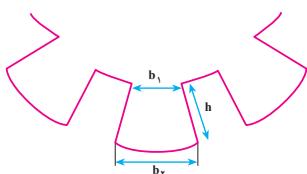

$$d^2 N_Z = (b_1 + b_2 - 2)(h_n - 3)f$$

در این رابطه d قطر سیم بالاک بر حسب میلی‌متر و N_Z تعداد کل هادی‌های هر شیار، b_1 و b_2 دو قاعده کوچک و بزرگ شیار بر حسب میلی‌متر و h_n عمق شیار بر حسب میلی‌متر

۲-۸- تعیین قطر سیم

برای محاسبه‌ی قطر سیم باید جریان فازی را حساب کرد. در اتصال ستاره جریان فاز با جریان خط برابر است. در اتصال مثلث، جریان فاز از جریان خط، $\sqrt{3}$ برابر کم‌تر می‌باشد. جریان خط از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید :

$$I_L = \frac{P_2}{\sqrt{3} \cdot U_L \cos \phi}$$

پس از مشخص شدن مقدار جریانی که از سیم پیچ هر فاز باید عبور کند، می‌توان سطح مقطع یا قطر سیم را حساب کرد. برای این منظور، باید چگالی جریان مجاز (J) را مشخص نمود. هرچه چگالی جریان سیم بیشتر انتخاب شود، سیم‌پیچ‌های موتور بیشتر گرم می‌شوند. پس چگالی جریان برای موتورها به شرایط کار، نوع کار، مدت زمان کار کردن و خاموش بودن موتور و هم‌چنین شرایط تهویه و تعداد قطب‌های آن بستگی دارد. اغلب برای موتورهای معمولی باز، چگالی جریان بین ۴/۵ تا ۱۰ آمپر بر میلی‌متر مربع و در موتورهای معمولی بسته، چگالی جریان بین ۳/۵ تا ۸/۵ آمپر بر میلی‌متر مربع با توجه به نوع و محل مصرف آن انتخاب می‌شود. بدین ترتیب، با مشخص شدن چگالی جریان می‌توان قطر سیم را محاسبه کرد. در ماشین‌های کوچک و متوسط تا حدود ۱۰۰ PS، معمولاً از سیم‌های گرد استفاده می‌شود. در صورتی که سیم لامپی با قطر محاسبه شده در دسترس نباشد یا سطح مقطع سیم مورد لزوم بزرگ باشد، می‌توان از چند سیم گرد نازک تر به صورت موازی

است. عددهای ۲ و ۳ به خاطر وجود عایق در شیار و همچنین

$$C = \frac{P_{S_1}}{Di \cdot l \cdot n_s} = \frac{24/0.5 \times 1000}{25^2 \times 15 \times 1000}$$

$$= 2/57 \times 10^{-3} \frac{V \cdot A \cdot min}{Cm^3}$$

اگر مقدار C را که از رابطه بالا به دست آمده، در منحنی ۸-۱ برای $P_2 = 18KW$ جستجو کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که نزدیک به حد بالای منحنی است. بنابراین، چون این موتور از نوع باز است و عمل تهویه و خنک شدن در آن به خوبی انجام می‌گیرد، قدرت انتخابی برای آن مناسب است اما در صورتی که موتور از نوع بسته بود و مقدار C نیز همین مقدار به دست می‌آمد، برای قدرت موتور می‌بایست اعدادی کمتر از ۱۸ کیلووات انتخاب شوند و سپس با محاسبه اعدادی که برای C به دست می‌آیند و انتقال آن‌ها بر روی منحنی، توان واقعی موتور را به دست آورد.

برای محاسبه تعداد دور سیم پیچ‌های هر فاز استاتور، باید ولتاژ فازی محاسبه شود. ولتاژ خط 38° ولت و نوع اتصال آن ستاره است. پس ولتاژی که بر روی سیم پیچ‌های هر فاز قرار می‌گیرد، برابر است با :

$$U_{ph} = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{38^\circ}{\sqrt{3}} = 22^\circ V$$

اندکسیون مغناطیسی در فاصله هوایی برای این موتور در حالت بی‌باری از روی منحنی (۸-۴) $B_{max} = 875 \cdot G$ در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب، در هر قطب مقدار . برابر است با :

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{\pi} B_{max} \cdot l \cdot p = \frac{B_{max} \cdot l \cdot Di}{P} \\ &= \frac{875 \cdot G \times 25 \text{Cm} \times 15 \text{Cm}}{3} = 1/0.9 \times 10^6 M \\ &= 1/0.9 \times 10^{-2} V.S \end{aligned}$$

ضریب ولتاژ سیم پیچی K نیز از روی جدول ۸-۲ برای ۳

و $3 = q$ و ضریب کوتاهی گام $\frac{8}{9}$ ، برابر با $0.945 = K$ می‌شود.

بدین ترتیب، تعداد دور در هر فاز برابر است با :

$$N = \frac{E}{4/44 \times f \times K} = \frac{K'U}{4/44 \times f \times K}$$

گوه روی شیار منظور می‌شوند. ضریب f نیز برای سیم پیچی یک طبقه برابر با $4/0$ و برای سیم پیچی دو طبقه برابر با $3/6$ است.

برای مثال، در یک شیار دوزنقه‌ای شکل با اندازه‌های

$h_n = 26 \text{mm}$ و $b_1 = 10 \text{mm}$ و $b_2 = 14 \text{mm}$ که تعداد

عدد هادی در آن قرار می‌گیرد و سیم پیچی به صورت دو طبقه است، قطر سیم برابر است با :

$$d^2 = \frac{(b_1 + b_2 - 2)(h_n - 3)}{N_Z} \times 0.36 = \frac{22 \times 23 \times 0.36}{8} = 2.28 \Rightarrow d = 1/5 \text{mm}$$

در صورتی که ضخامت لاق روی سیم حدود $1/0$ میلی‌متر

باشد. باید از سیم لاقی نمره $1/4$ که قطر آن با لاق، $1/5$ میلی‌متر می‌شود، استفاده کرد.

برای آشنایی بیشتر شما با توضیحات داده شده به ذکر یک مثال می‌پردازیم.

مثال: محاسبه تعداد دور و قطر سیم لازم برای سیم پیچی یک موتور آسنکرون رتور فرسی به صورت دو طبقه و $3 = q$ و با گام کسری و ضریب کوتاهی گام $\frac{8}{9} = \epsilon$ موردنظر است. سایر مشخصات این موتور عبارت است از :

قدر خروجی

تعداد شیارهای استاتور

قطر دهانه استاتور

طول شیار

ولتاژ و نوع اتصال

تعداد دور سنکرون

راه حل: از روی منحنی‌های ۸-۲ و ۸-۳ مقدار ضریب بهره $0.87 = \epsilon$ و ضریب قدرت $0.86 = \cos \theta$ برای این موتور به دست می‌آید.

قدری که سیم پیچ‌های موتور باید براساس آن طراحی شود، برابر است با :

$$P_{S_1} = \frac{P_2}{\cos \theta} = \frac{18}{0.87 \times 0.86} = 24/0.5 \text{ KVA}$$

اگر مقدار C را برای مقادیر داده شده $Di = 25 \text{Cm}$ و

می‌توان چگالی جریان را پیش‌تر انتخاب کرد. در غیر این صورت، باید موتور را برای قدرت کمتری طراحی نمود.

۳-۸- محاسبه‌ی سیم‌پیچی برای تغییر ولتاژ

گاهی لازم می‌شود که سیم‌پیچی یک موتور را برای یک ولتاژ - غیر از ولتاژ نامی - تغییر دهیم. در این صورت، با توجه به اطلاعاتی که از سیم‌پیچ قبلی موتور به دست می‌آید، باید محاسبات مجددی را برای تعداد دور و قطر سیم‌پیچ جدید انجام دهیم. این مورد با ذکر یک مثال شرح داده می‌شود.

موتوری که ولتاژ آن باید تغییر کند، یک موتور سه‌فاز با رتور قفسی است و لازم است از ولتاژ $7/220$ به ولتاژ $220/380$ تغییر سیم‌پیچی داده شود تا قابل استفاده در ایران باشد. سیم‌پیچی این موتور که در حالت اتصال کلاف‌های آن به صورت مثلث، به ولتاژ 127 ولت و در صورت اتصال ستاره به ولتاژ 220 ولت سه‌فازه اتصال پیدا می‌کرد، باید تغییر کند. به طوری که در صورت اتصال مثلث به ولتاژ سه‌فازه 220 ولت و در صورت اتصال ستاره، به ولتاژ سه‌فازه 380 ولت اتصال یابد. با این تغییر سیم‌پیچی، نوع اتصال (ستاره - مثلث) و قدرت و دور آن نباید تغییر کنند. سایر مشخصات این موتور به قرار زیر است:

تعداد قطب‌ها $4 = 2P$ و تعداد شیارها $36 = Z$ و تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز $3 = q$ و سیم‌پیچی یک طبقه و هر فاز موتور دارای دو گروه کلاف و هر کلاف نیز از $24 = N_Z$ دور تشکیل شده است.

قطر سیم بدون لاک $d = 1/3$ و جنس آن از مس و سطح مقطع آن بدون لاک $A = 1/327\text{mm}^2$ می‌شود. قطر سیم بالاک $d_{is} = 1/36$ و سطح مقطع آن بالاک برابر با $A_{is} = 1/452\text{mm}^2$ است.

سطح اشغال شده در هر شیار، برابر با $N_Z \cdot A_{is} = 24 \times 1/452 = 34/848\text{mm}^2$ است. این سطح باید توسط هادی‌های عایق دار جدید پر شود. تعداد کلاف‌های هر فاز $\frac{36}{3 \times 2}$ است. و بنابراین تعداد حلقه‌های کل یک فاز

$$N = \frac{N_Z \cdot Z}{2m} = \frac{24 \times 36}{2 \times 3} = 144$$

$$N = \frac{92}{4/44 \times 50 \times 0/945 \times 1/09 \times 1} = 92/220$$

تعداد هادی‌های واقع در هر شیار برابر است با:

$$N_Z = \frac{N}{q \cdot p} = \frac{92}{3 \times 3} = 10/22$$

همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، در سیم‌پیچی دو طبقه باید تعداد هادی‌هایی که در هر شیار قرار می‌گیرند، عدد زوج باشد تا تعداد حلقه‌های هر کلاف، عدد صحیح بشود. لذا برای این موتور، $N_Z = 12$ و درنتیجه $N = 108$ را انتخاب می‌کیم. به این ترتیب، چون در هر شیار دو کلاف قرار می‌گیرد،

$$\text{هر کلاف دارای } 6 = \frac{12}{2} \text{ حلقه خواهد بود.}$$

برای محاسبه‌ی قطر سیم، باید ابتدا جریانی را که از هر حلقه عبور می‌کند به دست آوریم. چون در این جا سیم‌پیچ‌ها به صورت ستاره بسته شده‌اند. با دانستن ضریب بهره و ضریب قدرت، جریان خط را که با جریان فاز برابر است به دست می‌آوریم.

$$I_L = I_{ph} = \frac{P_2}{3 \cdot \cos \phi \cdot U_{ph}}$$

$$I_{ph} = \frac{18000}{3 \times 0/87 \times 0/86 \times 220} = 36/5\text{A}$$

با انتخاب چگالی جریان $\frac{A}{mm} = 5$ قطر هادی برابر می‌شود با:

$$d = 1/13 \sqrt{\frac{I_{ph}}{J}} = 1/13 \sqrt{\frac{36/5}{5}} = 3\text{mm}$$

به جای یک سیم گرد با قطر 3mm بدون لاک، می‌توان از دو هادی که به صورت موازی با یک دیگر پیچیده می‌شوند، استفاده کرد. در این صورت، قطر هادی جدید d' برابر است با:

$$\frac{d}{d'} = \sqrt{2} \Rightarrow d' = \frac{d}{\sqrt{2}}$$

$$d' = \frac{3}{\sqrt{2}} = 2/1\text{mm}$$

پس از محاسبه‌ی قطر و تعداد دور سیم، باید بررسی کرد که سیم‌های محاسبه شده و عایق در شیارهای استاتور جای می‌گیرند یا خیر. در صورتی که هادی‌ها در درون شیار جای نگیرند و امکان خنک کردن و تهویه‌ی بهتر موتور نیز وجود داشته باشد،

جدیدی را در درون آن جای داد، باید از سیم با قطر کمتر – که در این مثال 95° بدون لاک می‌باشد – به جای سیم یک استفاده کرد. در این حالت، قدرت موتور تا حدود ۹ درصد کاهش می‌یابد. گاهی موتور را برای دو ولتاژ مختلف – که ولتاژ بیشتر و برابر ولتاژ کمتر می‌باشد، مثلاً 220° و 440° ولت – سیم پیچی می‌کنند. برای این کار، سیم پیچ هریک از فازها به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود و در ولتاژ کمتر، این دو قسمت با یکدیگر به صورت موازی و در ولتاژ بیشتر، با یکدیگر به صورت سری قرار می‌گیرند. مثلاً اگر هر فاز موتور دارای ۴ گروه کلاف باشد، برای ولتاژ کمتر، هر دو گروه کلاف با یکدیگر سری می‌شوند و سپس طوری به هم اتصال پیدا می‌کنند که درمجموع دو مدار موازی را تشکیل دهند اما برای ولتاژ بیشتر، باید هر چهار گروه کلاف را با یکدیگر به صورت سری قرار داد. در این صورت، ولتاژ هر کلاف صرف نظر از ولتاژ تعذیبی موتور، همیشه برای ولتاژ کمتر و ولتاژ بیشتر یکی خواهد بود.

اگر موتور یک فاز باشد، سیم پیچ اصلی دو قسمت می‌شود و سیم پیچ راه انداز نیز بر مبنای ولتاژ کمتر پیچیده شده و در هر حالت با یک قسمت از سیم پیچ اصلی، به صورت موازی قرار می‌گیرد (شکل ۲-۸-الف و ب).

با توجه به این که مقادیر مغناطیسی موتور باید ثابت بماند، پس تعداد دور جدید N_2 برابر است با :

$$N_2 = N \frac{U_2}{U} = 144 \times \frac{220}{127} = 249 / 4$$



$$\text{هادی}_{Z2} = \frac{249 / 4 \times 2 \times 3}{36} = 41 / 6 \approx 42$$

سطح مقطع هادی جدید را نیز با توجه به ولتاژ قدیم و جدید می‌توانیم به طریق زیر حساب کنیم :

$$A_2 = A_1 \frac{U_1}{U_2} = 1 / 327 \times \frac{127}{220} = 0.767 \text{ mm}^2$$

سطح مقطع سیم استاندارد برابر با $A_2 = 0.786 \text{ mm}^2$ و قطر آن $d_2 = 1 \text{ mm}$ است. قطر این سیم با لاک برابر $A_{2is} = 0.882 \text{ mm}^2$ و سطح مقطع آن با لاک $d_{2is} = 1.06 \text{ mm}$ می‌باشد و چون باید در هر شیار ۴۲ عدد از این سیم‌ها قرار گیرد، پس سطح کل اشغال شده در هر شیار برابر با $N_{Z2} \cdot A_{2is} = 42 \times 0.882 = 37.044 \text{ mm}^2$ مقدار ۶ درصد بیشتر از سطح اشغالی توسط هادی‌های قبلی است.

در صورتی که شیار جا نداشته باشد و نتوان هادی‌های

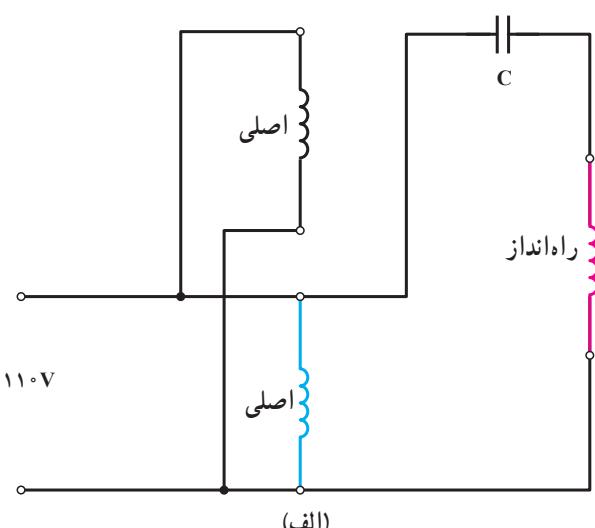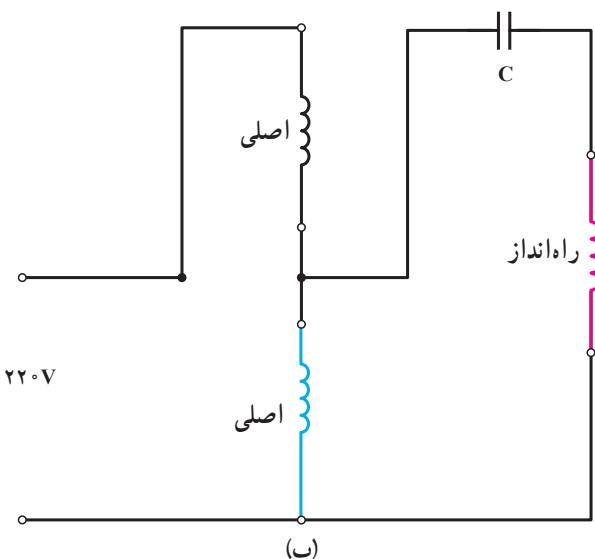

شکل ۲-۸-۸- موتور یک فاز با دو ولتاژ کار

۴-۸- محاسبه سیم پیچی برای دور کم تر موتور

با افزایش تعداد قطب‌ها از دور موتور کاسته می‌شود و با کم کردن تعداد قطب‌ها دور موتور افزایش می‌یابد. لذا افزایش دور موتور به دلیل محدودیت‌های مکانیکی چندان عملی نیست و بنابراین، در اینجا فقط به کاهش دور موتور از طریق افزایش تعداد قطب‌ها می‌پردازیم.

چنان‌چه در یک موتور بخواهیم سیم پیچی را برای تعداد قطب بیش‌تر از حالت نامی تغییر دهیم، سطح زیر هر قطب از حالت اول کم تر می‌شود. و با ثابت ماندن اندازه‌گیری در فاصله‌ی هوایی، فوران نیز نسبت به حالت قبل کاهش می‌یابد. در این مورد می‌توان نوشت:

$$\frac{2P_2}{2P_1} = \frac{n_1}{n_2} \quad (1)$$

(اندیس ۲ در روابط مشخص کنندهٔ حالت دوم یعنی با تعداد قطب بیش‌تر است).

در صورتی که ولتاژ فازی ثابت بماند، باید حاصل $N \cdot K = \text{Const}$ باشد. ضریب ولتاژ سیم پیچی K فقط به مقدار خیلی جزئی با تغییر قطب تغییر می‌کند.

$$N_1 = N_2 \cdot \frac{2P_1}{2P_2} \quad (2)$$

از ترکیب دو رابطهٔ ۱ و ۲ می‌توان نوشت:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{2P_1}{2P_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

در صورت ثابت بودن ولتاژ، تعداد دور سیم پیچی، مناسب با تعداد قطب‌ها تغییر می‌کند. افزایش تعداد دور سیم پیچی برای هر فاز، باعث کم شدن سطح مقطع سیم نیز می‌شود. می‌توان چنین نتیجهٔ گرفت که در یک تجدید سیم پیچی موتور آسنکرون از تعداد قطب کم‌تر به تعداد قطب بیش‌تر، در صورت ثابت بودن نوع اتصال و اختلاف پتانسیل تغذیه‌ی سیم پیچی، تعداد دور سیم پیچی یک فاز، سطح مقطع سیم و قدرت موتور براساس روابط زیر محاسبه می‌شوند:

$$N_2 = N_1 \cdot \frac{2P_2}{2P_1} = N_1 \cdot \frac{n_{s1}}{n_{s2}}$$

$$A_2 = A_1 \cdot \frac{2P_1}{2P_2} = A_1 \cdot \frac{n_{s2}}{n_{s1}}$$

$$P_{u2} \cdot W_2 = P_{u1} \cdot W_1 \cdot \frac{2P_1}{2P_2} = P_{u1} \cdot W_1 \cdot \frac{n_{s2}}{n_{s1}}$$

در این فرمول P_u ، توان مفید موتور است.

با اضافه کردن تعداد قطب‌های یک موتور با تجدید سیم پیچی، تعداد دور موتور کاهش می‌یابد، موتور خوب خنک نمی‌شود و ضریب قدرت ماشین کم می‌شود.

اگر علاوه بر تغییر قطب یک موتور، لازم باشد که با ثابت ماندن نوع اتصال، ولتاژ تغذیه نیز تغییر کند یا این که با ثابت ماندن ولتاژ شبکه، نوع اتصال نیز تغییر کند، باید ابتدا N_2 و A_2 را با کمک روابط گفته شده برای تغییر قطب محاسبه کنیم و پس از آن، محاسبات را برای تغییر ولتاژ در صورت ثابت ماندن توان به کار ببریم.

مثال: مقادیر زیر از روی پلاک یک موتور سه‌فاز آسنکرون خوانده شده است.

$$P = 7 \text{ KW}$$

$$U = 380 / 220 \text{ V}$$

$$\lambda / \Delta$$

$$I = 12 / 42 / 21 / 52 \text{ A}$$

$$n = 1470 \text{ r.p.m}$$

$$= -86$$

$$\cos \phi = 0.856$$

استاتور دارای $Z = 36$ شیار و سیم پیچی استاتور به صورت یک طبقه است. گروه کلاف‌ها با یک دیگر سری هستند و تعداد آن‌ها برابر با $P = 2$ است. کلاف‌ها با سه سیم موازی با قطر $d = 1/95$ میلی‌متر و 15 دور پیچیده شده‌اند. درنتیجه، در هر شیار 45 سیم وجود دارد. سطح مقطع هر سیم برابر با $2/98$ میلی‌متر مربع و سطح مقطع هر هادی کلاف (سه سیم موازی) $2 \times 2/98 = 8/94 \text{ mm}^2$ است.

این موتور را می‌خواهیم برای حالت $6 = 2P$ قطب مجدد سیم پیچی کنیم. اختلاف پتانسیل و نوع اتصال سیم پیچ ها تغییری نمی‌کند.

محاسبه شده نیز برابر می‌کند. بدین ترتیب، دیگر نیازی نیست که تعداد هادی‌های محاسبه شده را به عدد صحیح تبدیل کنیم. هر کلاف از ۴۵ دور سیم تکی با قطر $d = 1/95\text{mm}^2$ و سطح مقطع $A = 2/98\text{mm}^2$ پیچیده شده است. سپس دو کلاف هر گروه کلاف با یک دیگر موازی می‌شوند و پس از آن سه گروه کلاف با هم به صورت سری قرار می‌گیرند. درمجموع، سیم‌پیچ یک فاز شامل ۱۳۵ دور سری و دو راه موازی جریان خواهد بود.

با تغییر قطب، قدرت موتور نیز تغییر می‌کند و نسبت تغییر برابر است با:

$$\frac{P_{u_2}}{P_{u_1}} = \frac{2P_1}{2P_2} = \frac{2}{3}$$

در اینجا چون تعداد دور موتور کمتر شده است و درنتیجه، موتور خوب خنک نمی‌شود، بهتر است قدرت آن باز هم کمی کاهش یابد.

در موتورهای یک فازه، برای تغییر تعداد دور می‌توان از روش تغییر ولتاژ سیم‌پیچی نیز استفاده کرد. با تغییر ولتاژ سیم‌پیچی، شدت میدان مغناطیسی و درنتیجه لغزش موتور تغییر خواهد کرد. بدین منظور، با سری کردن یک سیم‌پیچ اضافی با سیم‌پیچ اصلی و راهانداز یا فقط با سیم‌پیچ اصلی می‌توان افت ولتاژ روی سیم‌پیچی و دور را کاهش داد (شکل ۸-۲). سیم‌پیچ اضافی ذکر شده می‌تواند در همان شیارهای مربوط به سیم‌پیچ اصلی پیچیده شود.

راه حل: تعداد دور سیم‌پیچ قبلی برای هر فاز برابر است

$$N_1 = N \frac{Z}{2m}$$

$$N_1 = 15 \frac{36}{2 \times 3} = 90 \text{ دور}$$

تعداد دور سیم‌پیچی جدید برای هر فاز برابر خواهد شد

$$N_2 = \frac{2P_2}{2P_1} N_1 = \frac{6}{4} \times 90 = 135 \text{ دور}$$


تعداد هادی‌هایی که در هر شیار واقع می‌شوند، برابر است

$$N_{z2} = \frac{N_2 \times 6}{Z} = \frac{135 \times 6}{36} = 22/5 \text{ دور}$$

سطح مقطع هادی جدید برابر است با:

$$A_2 = A_1 \frac{2P_1}{2P_2} = 3 \times 2/98 \times \frac{2}{3} = 5/96\text{mm}^2$$

تعداد سیم‌های واقع در هر شیار برای حالت قبل ۴۵ دور بود اما اکنون برای حالت ۶ قطب، تعداد هادی‌های هر شیار ۲۲/۵ و با سطح مقطع $5/96\text{mm}^2$ است. بهجای این که این سطح مقطع زیاد را مثلاً از دو سیم موازی با یک دیگر به دست آوریم، می‌توانیم با دو برابر کردن تعداد هادی هر شیار $(2 \times 22/5) = 45$ و نصف کردن سطح مقطع آن $(5/96/2) = 2/98$ و سپس موازی کردن دو کلاف هر گروه کلاف با هم، بهنتیجه ۴۵ دور از سیم با سطح مقطع $2/98\text{mm}^2$ برای هر کلاف (یا هر شیار) برسیم که با نتیجه‌ی

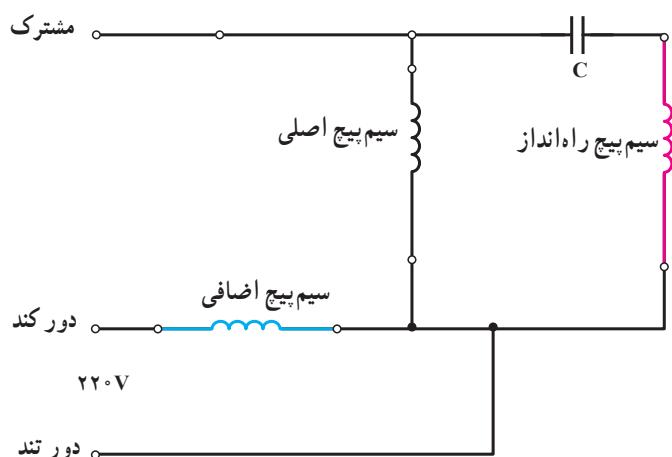

شکل ۸-۳- موتور دو دور با سیم‌پیچ تعديل ولتاژ یک فاز

۸-۵- محاسبه برای تعویض هادی‌های مسی با آلومینیومی

روی پلاک موتور به دست آورد.

چون موتور با سیم پیچ آلومینیومی باید به همان اندازه گرم

شود که با سیم پیچ قبلی خود - یعنی با سیم پیچ مسی - گرم می‌شده است، تلفات ژولی در سیم آلومینیومی نیز باید برابر با تلفات ژولی در سیم پیچ مسی باشد و چون در اینجا R_{Al} است، پس جریان I_2 - یعنی جریان فازی که از سیم پیچ آلومینیومی عبور می‌کند - باید از I_1 کوچک‌تر باشد.

بنابراین، برای این که موتور پس از سیم پیچی مجدد با سیم آلومینیومی، به همان اندازه‌ی نامی اولیه گرم شود، باید به جای سیم مسی، جریان $20/45$ درصد کوچک‌تر می‌شود و به همین ترتیب، قدرت موتور نیز کاهش می‌باید. با توجه به این موضوع، یک موتور با سیم پیچی مسی و با قدرت $P_{n1} = 100 \text{ KW}$ پس از تجدید سیم پیچی توسط سیم آلومینیومی و با تعداد دور و سطح مقطع مساوی سیم مسی و با همان ولتاژ و اندازه‌های عایق اولیه اگر قدرتی برابر با $P_{n2} = 79/55 \text{ KW}$ داشته باشد، به همان اندازه‌ی نامی گرم خواهد شد و صدمه‌ای نخواهد دید پس نتیجه می‌گیریم که با تعویض یک سیم پیچ مسی با سیم آلومینیومی در اندازه‌های مساوی، مقاومت اهمی هر فاز حدود ۵۸ درصد افزایش می‌باید و باید از جریان نامی و همچنین قدرت موتور به اندازه‌ی $20/45$ درصد نسبت به سیم پیچی مسی کاست.

به همین جهت، از این حالت به ندرت در عمل استفاده می‌شود.

مثال: سیم پیچی مسی یک موتور سه‌فاز آسنکرون رتور قفسی باید با سیم آلومینیومی تعویض شود، بدون این که اندازه‌های سیم و عایق و نوع اتصال و ولتاژ شبکه تغییر کنند. مقادیر نامی ماشین عبارت است از:

$$P_n = 18/4 \text{ KW} \quad U = 380/220 \text{ V} \quad Y/\Delta$$

$$= .84/8- \quad I = 35/6 \quad /61/6 \text{ A}$$

پس از تعویض سیم پیچی با سیم آلومینیومی، موتور دارای مقادیر نامی زیر باید باشد تا حرارت آن بیشتر از حد مجاز نشود.

$$P_n = 14/6 \text{ KW} \quad U = 380/220 \text{ V} \quad Y/\Delta$$

$$I = 28/3 \quad /49 \text{ A}$$

گاهی لازم می‌شود که بدون تغییر دادن ولتاژ و فرکانس و تعداد قطب‌های موتور، در تجدید سیم پیچی به جای سیم مسی از آلومینیومی و یا به جای سیم آلومینیومی از سیم مسی استفاده کنیم. مثلاً در تجدید سیم پیچی یک موتور یک فاز که در آن برای مقاومت نداشت سیم آلومینیومی از سیم مسی استفاده شده است، به علت ابتدا به بررسی تعویض سیم‌های مسی با آلومینیومی - که در عمل به ندرت پیش می‌آید - می‌پردازیم و سپس عکس آن را شرح می‌دهیم. اگر بخواهیم با این تغییر در جنس سیم پیچی در جریان موتور تغییری حاصل نشود، باید سطح مقطع سیم آلومینیومی را بیشتر از مس درنظر بگیریم اما چون اندازه‌ی شیار و ضخامت عایق شیار ثابت است و به اندازه‌های هادی‌های اولیه‌ی خود طراحی شده و تعداد هادی‌های آلومینیومی نیز باید به همان تعداد هادی‌های مسی باشد، در انجام این کار با مشکل مواجه خواهیم شد. عموماً نمی‌توانیم سطح مقطع سیم آلومینیومی را بیشتر از سطح مقطع سیم مسی بگیریم و مقطع آن با سیم مسی برابر خواهد شد. در این صورت، در مقادیر و اندازه‌های الکتریکی ماشین تغییراتی ایجاد خواهد شد. این تغییرات از متفاوت بودن قابلیت هدایت الکتریکی دو فلز نتیجه می‌شود. مقاومت مخصوص آلومینیوم از مس بیشتر است و بنابراین، چگالی جریان برای هادی آلومینیومی باید کم‌تر از هادی مسی انتخاب شود.

اگر با ثابت بودن تعداد دور و سطح مقطع طول هر دو سیم پیچ را مساوی فرض کنیم، در این صورت:

$$R_{Al} = \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} \times R_{Cu} = \frac{0.0278}{0.0175} R_{Cu}$$

$$\Rightarrow R_{Al} = 1.58 R_{Cu}$$

يعني اگر به جای سیم پیچی مسی، یک سیم پیچی آلومینیومی با همان مشخصات را قرار دهیم، مقاومت اهمی آن در حدود $1/58$ برابر خواهد شد.

در سیم پیچی مسی (سیم پیچی اول قبل از تعویض) و در حالت کار نامی موتور، تلفات ژولی سیم پیچ‌های هر فاز I_{Cu} می‌شود که I_1 جریان نامی فازی است و مقدار آن را می‌توان از

۶-۸- محاسبه برای تعویض هادی‌های آلومینیمی با مسی

$$R_{Al} = R_{Cu} \Rightarrow \cdot_{Al} \cdot L_{Al} / A_{Al} = \cdot_{Cu} L_{Cu} / A_{Cu}$$

$$\text{و } L_{Al} = L_{Cu}$$

$$\frac{A_{Al}}{A_{Cu}} = \frac{\cdot_{Al}}{\cdot_{Cu}} \text{ و } A_{Al} = \frac{d^2_{Al}}{4}$$

$$A_{Cu} = \frac{d^2_{Cu}}{4} \Rightarrow \frac{d^2_{Al}}{d^2_{Cu}} = \frac{0.0278}{0.0175}$$

$$\Rightarrow d_{Cu} = 0.793 d_{Al}$$

یعنی اگر به جای سیم آلومینیمی از سیم مسی با قطر محاسبه شده استفاده کنیم، در جریان و قدرت نامی موتور تغییری حاصل نمی‌شود و موتور نیز بیشتر از مقدار نامی گرم نخواهد شد. در عین حال، چون سطح مقطع سیم نیز کم‌تر شده است، به راحتی در داخل شیارها جای خواهد گرفت. حتی می‌توان قطر سیم مسی را کمی بیشتر از مقدار گفته شده در نظر گرفت و بدین ترتیب، قدرت موتور را تا حدودی افزایش داد.

آن چه در حالت قبل درمورد جایگزینی سیم آلومینیمی به جای سیم مسی گفتیم، درموردی بود که سطح مقطع سیم و قطر عایق روی آن و عایق داخل شیارها در هر دو حالت یکی باشد. درنتیجه، از نظر ابعاد شیار در جا زدن سیم‌ها در داخل شیار، اشکالی پیش نمی‌آمد. حال می‌خواهیم بررسی کنیم که اگر سیم‌پیچ اولیه از آلومینیم باشد و به جای آن بخواهیم از سیم مسی استفاده کنیم، در قطر سیم چه تغییری ایجاد می‌شود.

چون قابلیت هدایت مس، از آلومینیم بیشتر است، می‌توان به جای سیم آلومینیمی از یک سیم مسی با سطح مقطع کم‌تری استفاده کرد در این صورت در هنگام جا زدن کلاف‌ها در شیارها نیز مشکلی پیش نخواهد آمد. اگر با ثابت بودن تعداد دور سیم‌پیچی، طول دو سیم‌پیچ را برابر قرار دهیم، می‌توانیم قطر سیم مسی را که باید جایگزین سیم آلومینیمی شود، بدون تغییری در جریان یا قدرت

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۲	۱۱	۱

عیب‌یابی موتورهای الکتریکی

هدف‌های رفتاری: از هنر جو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- عیب‌های مکانیکی را تشخیص دهد و رفع کند.
- ۲- عیب‌های الکتریکی را تشخیص دهد و رفع کند.

۹- عیب‌یابی موتورهای الکتریکی

کسب مهارت در عیب‌یابی بیشتر در اثر تجربه‌ی عملی به دست می‌آید نه با خواندن کتاب و جزووه اما به هر حال، آگاهی از برخی نکات کلی و عمومی در این زمینه برای کسانی که تازه می‌خواهند این کار را شروع کنند، بسیار مفید است.

البته به دلیل محدود بودن حجم کتاب و زمان آموزش در اینجا فقط به ذکر مطالب کلی و آن هم به اختصار اکتفا شده است. لذا کسانی که مایل به یادگیری مطالب بیشتری در این زمینه هستند، می‌توانند به منابع موجود مراجعه کنند.

برای تشخیص عیب، روش‌های مختلفی وجود دارد. بعضی عیب‌ها را فقط با مشاهده‌ی عینی می‌توان تشخیص داد. تعداد دیگری را از روی تغییر خصوصیات الکتریکی و تعدادی را با صدای مخصوصی که در هنگام کار تولید می‌کنند.

بنابراین نظریه‌ی عیب‌یابی از راه‌های مختلف صورت می‌گیرد که ما در اینجا در بخش عیب‌های مکانیکی از روش مشاهده‌ی عینی و آزمایش با دست و در بخش عیب‌های الکتریکی از روش تغییر خصوصیات الکتریکی برای عیب‌یابی ماشین‌ها استفاده خواهیم کرد.

تشخیص عیب و رفع آن در ماشین‌های الکتریکی اهمیت خاصی دارد. به همین دلیل این مبحث در کتاب حاضر در یک فصل جداگانه آمده است. تشخیص عیب در اولین مرحله کار تعمیراتی است و رفع آن در مرحله‌ی بعدی قرار دارد.

یافتن عیب موتورها را می‌توان به تشخیص نوع بیماری یک فرد توسط پزشک تشبیه کرد تا پزشک بیماری را به درستی تشخیص ندهد، نمی‌تواند برای بھبود بیمار قدمی بردارد و تمام نسخه‌هایی که می‌نویسد، تأثیری در بھبود وضع بیمار نخواهد داشت. به همین ترتیب، اگر عیب اصلی ماشین شناخته نشود یا ماشین را نمی‌توان تعمیر کرد و یا اگر به دلیل وجود آن عیب، عیب دیگری پیدا شود و ما آن عیب دومی را برطرف کیم، موتور مجددًا معیوب می‌شود و به همان حالت اول در می‌آید؛ مثلاً اگر محور موتور لنگی داشته باشد، بلبرینگ‌ها و بوش‌ها را خراب خواهد کرد. در اینجا اگر، به جای رفع عیب اصلی – یعنی کجی محور موتور – فقط به تعویض بلبرینگ‌ها یا بوش‌ها پیردازیم، چون محور موتور هم چنان‌کج است دوباره بعد از مدتی، رتور بوش‌ها و بلبرینگ‌ها را خراب خواهد کرد.

منظم روغن کاری، نوع روغن گریس کاری و نوع گریس و شرایطی که موتور برای کار کردن در آن ساخته شده است را در کاتالوگ دستگاه ذکر می کنند. باید تا حد ممکن این دستورالعمل ها را به طور دقیق اجرا کرد.

در صورت خرابی وسایل یاد شده، معمولاً موتور به سختی حرکت می کند یا هنگام کار، لرزشی غیرعادی دارد و ممکن است صدایی غیرعادی ایجاد کند. خرابی بلبرینگ ها، بوش ها و یاتاقان ها به سه دلیل عمدی زیر ممکن است اتفاق بیفتد :

الف : نرسیدن به موقع روغن یا گریس به این قطعات روغن کاری یا گریس کاری نامناسب.
ب : استفاده از موتور در محیطی کثیف تر از آن چه موتور برای آن ساخته شده است.
پ : فشار بار بیش از حد روی موتور.

الف : در مورد روغن کاری و گریس کاری به موقع اولین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد، دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده است. روغن کاری باید با تناوبی که در دستورالعمل سرویس و نگهداری وسیله‌ی آمده و با همان نوع روغنی که کارخانه ذکر کرده است، انجام گیرد. اگر روغن به موقع و به اندازه‌ی کافی و نوع مناسب به این قطعات نرسد، در محل سایش به یک دیگر و در اثر اصطکاک بیش از حد، گرمای زیادی ایجاد می‌شود که ممکن است باعث انبساط و در نتیجه خرابی و شکستگی همان قطعات و حتی دیگر قسمت‌های موتور بشود.

علاوه بر رعایت فواصل منظم روغن کاری و استفاده از روغن مناسب، عامل دیگری که باید در نظر گرفته شود، چگونگی نصب موتور است. گاهی بیش می‌آید که علی‌رغم این که موتور را به طور منظم و در فواصل زمانی کم و با روغن مناسب روغن کاری می‌کنیم اما بلبرینگ های موتور مرتباً خراب می‌شوند. دلیل این امر ممکن است این باشد که موتور به طور صحیح نصب نشده است. برای مثال، اگر موتوری را که برای نصب عمودی ساخته شده است روی پایه‌ی افقی نصب کنند، به دلیل غلط قرار گرفتن محفظه‌ی روغن، به رغم روغن کاری مرتب، روغن به قسمت‌های

به طور کلی هر وسیله‌ی الکتریکی ممکن است دو نوع عیب عمده پیدا کند : الف - عیب در قطعات مکانیکی (عیب‌های مکانیکی) ب - عیب در مسیر جریان (عیب‌های الکتریکی).

۱-۹- تشخیص عیب‌های مکانیکی و رفع آن‌ها

عیب‌های مکانیکی ناشی از خرابی قطعات متحرک و غیرمتحرک است. این قطعات را که به دلایل مختلفی ممکن است خراب شوند، باید تعمیر یا تعویض کرد. در اینجا به برخی از این خرابی‌ها و دلایل عمدی آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱-۹-۱- شکستگی بدن و درپوش‌ها (قالپاق‌ها):

شکستگی بدن یا درپوش‌ها معمولاً در اثر ضربه‌های ناگهانی ناشی از برخورد جسمی به ماشین یا فشار بیش از حد وسیله‌ای بر روی بدن یا قالپاق‌های آن و عواملی نظیر این‌ها به وجود می‌آید. معمولاً حجم قطعه‌ی شکسته شده کمی افزایش می‌یابد و شکستگی قطعه‌ای مانند قالپاق در بعضی مواقع باعث به هم خوردن تعادل ماشین می‌شود و تعدادی از قطعات متحرک و بعضی قطعات غیرمتحرک آن، جابه‌جا می‌شوند. برای تشخیص این عیب باید همه‌ی قسمت‌های بدن و درپوش‌های را دقیقاً وارسی کرد در صورت مشاهده ترک یا شکستگی در بدن، باید آن را در صورت امکان جوش دهیم و در صورت مشاهده‌ی شکستگی در قالپاق‌ها باید آن‌ها را عوض کنیم. بنابراین، در هر موتور معیوب باید ابتدا بدن و درپوش‌ها را کاملاً بازدید کرد و در صورت سالم بودن آن‌ها به سراغ قطعه‌های دیگر رفت.

۱-۹-۲- خرابی بلبرینگ‌ها، بوش‌ها و یاتاقان‌ها:

این قطعات در موتور دو وظیفه‌ی مهم به عهده دارند : اول، تکیه‌گاه هستند و فشار وارد شده را تحمل می‌کنند؛ دوم اصطکاک میان قطعات ثابت و متحرک را کاهش می‌دهند. به همین دلیل، بازرسی منظم و روغن کاری و سرویس مرتب آن‌ها نقش مهمی در کارکرد مناسب موتور دارد و امری ضروری است. تناوب روغن کاری و گریس کاری به عوامل مختلفی از جمله زمان کار کرد مؤثر، شرایط آب و هوای نظیر این‌ها بستگی دارد. معمولاً کارخانه‌های سازنده، دستورالعمل مربوط به فواصل

و تاب برداشتن محور موتور باشد، دلیل خرابی، به احتمال زیاد وارد آمدن بار بیش از حد روی موتور است. در این گونه موارد، باید به دو مطلب توجه کنیم؛ اول این که بار زیادتر از حد مجاز به موتور داده نشود و دوم این که نصب موتور چه از نظر افقی و عمودی بودن و چه از نظر محکم بودن در جای خود و عدم لرزش، صحیح باشد. در صورتی که موتور صحیح نصب نشده یا لرزش داشته باشد، فشار بیشتری به بلبرینگ‌ها و یاتاقان‌ها وارد می‌آید و موجب سوختن یا شکستگی آن‌ها می‌شود. در این گونه موارد، باید ابتدا موتور را به طرز صحیح و محکم نصب کرده و سپس قطعات خراب شده را تعویض کرد.

علاوه بر موارد ذکر شده اگر بار قرار گرفته روی محور موتور دارای لنگی باشد، چنین معایی را سبب می‌شود. برای تشخیص دادن خرابی بلبرینگ‌ها، بوش‌ها و یاتاقان‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد. ابتدا با مشاهده‌ی عینی و نگاه کردن سالم یا معیوب بودن قطعات یاد شده را می‌توان تشخیص داد. مثلاً اگر ساقمه‌های یک بلبرینگ ریخته باشند به وضوح مشاهده می‌شود که بلبرینگ خراب است تشخیص با شکسته بودن بوش نیز به همین صورت امکان‌پذیر است.

در صورتی که با چشم نتوان عیوب‌های فوق را تشخیص داد، باید با آزمایش‌های ساده معین کرد که این وسایل خراب هستند یا نه. برای این کار ابتدا محور موتور را به طرف چپ و راست می‌چرخانیم تا بینیم موتور به راحتی می‌گردد یا نه یا این که صدای غیرعادی از آن ایجاد می‌شود یا نه. در صورتی که حرکت رتور سخت بوده یا صدای غیرعادی داشته باشد، امکان خرابی بوش‌ها یا بلبرینگ‌ها وجود دارد. بالاخره در مرحله‌ی آخر محور موتور را به سمت بالا یا پایین حرکت می‌دهیم تا بینیم محور موتور لقی دارد یا نه (لقی حدود 39° میلی‌متر طبیعی است). در صورتی که لقی داشته باشد حتماً یکی از وسایل آن معیوب شده است که باید آن را تعویض کرد. پس از تعویض نیز باید مجدداً آن‌ها را روغن کاری یا گریس کاری نمود و در نهایت، علی‌را که باعث خرابی آن‌ها شده است (مانند کار زیاد از حد، بار نامتعادل روی محور رتور، زنگ‌زدگی و غیره) از بین برد.

لازم نمی‌رسد و در نتیجه بلبرینگ‌ها یا یاتاقان‌ها خراب می‌شوند. بنابراین، در مواردی قبل از تعویض بلبرینگ‌ها و سایر قطعات خراب شده باید توجه کنیم که موتور تحت همان شرایطی نصب شده باشد که برای آن ساخته شده است.

ب: بسته به این که موتور در چه محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً در پوش‌ها و حفاظ موتور را مناسب با محیطی که موتور در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌سازند. مثلاً نوع بدن و در پوش موتور پمپی که باید در داخل چاه آب قرار گیرد و آب را پمپ کند با بدن و در پوش‌های موتور پمپ یک دستگاه شو فاز که در معرض رطوبت و آب کمتری است، متفاوت ساخته می‌شود و نمی‌توان موتوری را که برای کار اول ساخته شده است در محیط دوم به کار برد و به عکس یا مثلاً نمی‌توان موتور یک دستگاه ماشین تراش را در یک دستگاه ماشین سنگ خردکنی که محیط غبارآلودی است به کار برد؛ حتی اگر قدرت آن‌ها با هم برابر باشد.

بنابراین، اگر به موتوری برخوردیم که به رغم روغن کاری منظم بلبرینگ‌ها یا سایر قطعات آن زود خراب می‌شود، قبل از تعویض بلبرینگ‌ها و سایر قطعات باید توجه کنیم که آیا نوع بدن در پوش‌ها، بلبرینگ‌ها با محیطی که موتور در آن کار می‌کند مناسب است یا نه. در صورت نامناسب بودن موتور، عاقلانه‌ترین کار تعویض آن با موتوری است که مناسب با محیط مناسبی باشد. در صورتی که این کار ممکن نباشد، باید ابتدا حفاظ مناسبی برای نگهداری موتور در برابر نفوذ آب و گرد و غبار و غیره بسازیم و سپس به فکر تعویض قطعات خراب شده بیفیم. به هر حال، در شرایطی که تحت تأثیر عوامل خارج از کنترل ما، موتور باید در شرایطی نامطلوب‌تر از آن‌چه برای آن ساخته شده است کار کند، روغن کاری بیشتر، به کار کرد بهتر موتور کمک خواهد کرد؛ گرچه این راه حل اصلی مشکل نیست.

پ: وارد شدن فشار و بار بیش از حد روی موتور. چنان‌چه در یک موتور به رغم روغن کاری صحیح و کار کردن موتور در محیط مناسب با خراب شدن مکرر بلبرینگ‌ها و یاتاقان‌ها رو به رو می‌شویم، به ویژه اگر این امر همراه با شکستگی بلبرینگ‌ها

۹-۲- تشخیص عیب‌های الکتریکی و رفع آن

بعد از این که مطمئن شدیم ماشین الکتریکی ما عیب مکانیکی ندارد، به سراغ عیب‌های الکتریکی خواهیم رفت. عیب الکتریکی در مسیرهای جریان برق به وجود می‌آید. این عیوب عموماً به سه صورت زیر ممکن است ایجاد شوند:

الف: قطع شدگی

ب: اتصال بدنه

پ: اتصال کوتاه حلقه‌ها

برای تشخیص نوع عیوب می‌توان از تغییراتی که در خصوصیات کار موتور پدیدار می‌شوند، استفاده کرد. در اینجا عیوب عمومی موتورهای سه فاز و یک فاز و حتی در برخی موارد تنها عیوب موتورهای سه فازه ذکر خواهد شد؛ زیرا موتورهای یک فازه معمولاً عیوب‌های پیدا می‌کنند که نظیر آن‌ها در موتور سه فاز به وجود نمی‌آید. به این دلیل، عیوب یابی موتورهای یک فاز جداگانه گفته خواهد شد.


۹-۲-۱- موتورهای سه فاز: برای مشاهده تغییر

خصوصیات کار، باید ابتدا در مسیر هر یک آمپر متر مناسب به همراه فیوز قرار داد و سپس موتور را برای چند لحظه کوتاه به ولتاژ نامی وصل کرد. با اتصال موتور برای چند لحظه به برق اتفاقات زیر ممکن است رخ دهند.

الف: موتور هیچ گونه عکس العملی از خود نشان ندهد و آمپر مترها نیز هیچ گونه جریانی را نشان ندهند.

۱- اتصال ستاره: در این حالت در مسیر سیم پیچی فازها قطع شدگی وجود دارد که ممکن است مانند شکل ۹-۱ این قطع شدگی در داخل کلافها یا مانند شکل ۹-۲ در نقطه‌ی صفر ستاره باشد. برای کسب اطمینان از قطع شدگی باید مقاومت بین دو فاز را اندازه گرفت.

شکل ۹-۱- قطع شدگی
در سیم پیچ یک فاز

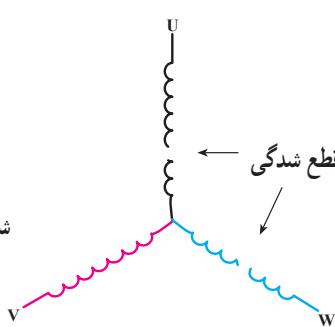

۹-۳- لنگی محور رتور: گاهی به دلیل خرابی

بلبرینگ‌ها، بوش‌ها و یاتاقان‌ها لنگی بار (نامتعادل بودن باری که روی محور موتور وصل شده است)، رتور کمی تاب بر می‌دارد و از حد تعادل مکانیکی خارج می‌شود. که در اصطلاح می‌گویند محور از بالنس خارج شده است. در این حالت، لرزش موتور به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد و تکیه گاهها را خراب می‌کند.

معمولًا در چنین حالتی موتور راحت نمی‌چرخد و تولید صدا نیز می‌کند. لنگی محور رتور گاهی آنقدر زیاد است که با چشم می‌توان آن را دید.

اگر لنگی محور رتور را با چشم نتوان تشخیص داد، می‌توان رتور را از بدنه جدا کرد و سپس به دستگاه بالانس یا دستگاه دیگری که در دسترس باشد (مانند ماشین تراش) وصل کرد و لنگی آن را تشخیص داد.


در این صورت، پس از بستن رتور به ماشین تراش آهسته سه نظام را به حرکت در می‌آوریم. اگر رتور لنگی داشته باشد به خوبی مشخص می‌شود. در صورت خم شدگی محور رتور باید آن را تعویض کرد.

۹-۴- در گیرشدن رتور با استاتور: رتور با


فاصله‌ی هوایی بسیار کمی (حدود چند دهم میلی‌متر) از استاتور جدا می‌شود. این فاصله‌ی هوایی در سطح جانبی داخل استاتور باید به یک اندازه باشد. گاهی به دلیل خرابی بلبرینگ‌ها، بوش‌ها یا جایه‌جا شدن قالپاق‌های موتور و شکستگی آن‌ها رتور از حالت تعادل خارج شده و با استاتور درگیر می‌شود. علاوه بر این، جایه‌جا شدن ورقه‌های استاتور یا بر شدن فاصله‌ی هوایی با گرد و خاک یا کثیف شدن سطح رتور یا استاتور نیز می‌تواند عامل درگیری رotor با استاتور باشد. این جریان معمولاً با صدا همراه است. در ضمن، موتور در این حالت به سختی حرکت می‌کند. اگر این عیوب به سرعت برطرف نشود، استاتور و سطح رotor خراب خواهد شد.

به علاوه، این امر به سرعت موجب خراب شدن بلبرینگ‌ها نیز می‌شود. برای تشخیص این عیوب می‌توان رتور را به چپ و راست چرخاند. در صورتی که رotor آزاد نشود و صدای درگیر شدن نیز بدهد، حتماً یکی از عیوب‌های ذکر شده را دارد.

۲- اتصال مثلث: اگر اتصال موتور مثلث باشد و آمپر مترها هیچ جریانی را نشان ندهند، قطع شدگی یا مانند شکل ۹-۴ در هر سه گروه کلاف فازها یا این که مانند شکل ۹-۵ در محل اتصال گروه کلاف های فازها به یکدیگر است.

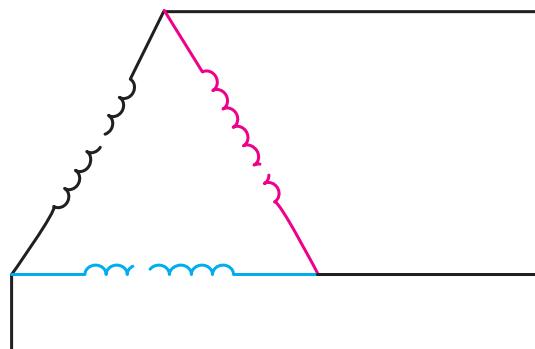


شکل ۹-۴- قطع شدگی در هر سه سیم پیچ

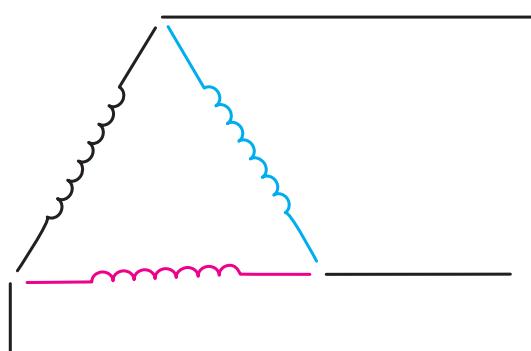


شکل ۹-۵- قطع شدگی در محل اتصال سیم پیچ ها

ب: بعد از وصل موتور سه فازه به شبکه، موتور راه نیفتاده است ولی ارتعاش می کند و صدا می دهد. اگر اتصال کلاف های موتور به صورت ستاره باشد و یکی از آمپر مترها جریانی را نشان ندهد، رتور را با دست در یک جهت گردش در می آوریم. موتور در همان جهت شروع به حرکت خواهد کرد. نتیجه می گیریم که گروه کلافی که آمپر متر آن جریانی را نشان ندهد، قطع شده است. در این صورت، با دنبال کردن مسیر جریان می توانیم محل قطع شدگی را که در سیم های رابط و یا در کلاف موتور است پیدا کنیم. در صورتی که اتصال کلاف های موتور به صورت مثلث باشد و آمپر مترها نیز مقادیر مختلفی را نشان بدهند، احتمالاً یکی از کلاف های موتور قطع است که می توان مانند شکل ۹-۶

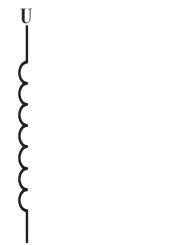

شکل ۹-۶- قطع شدگی در محل نقطه هی صفر ستاره


در این حالت، مقاومت بین دو فاز باید . باشد. برای این کار می توان از اهم متر یا یک لامپ سری با سیم پیچ هر فاز استفاده کرد. بدین ترتیب باید اتصالات سر و ته گروه کلاف های موتور را از یکدیگر جدا کنیم و سپس مانند شکل ۹-۳ مقاومت اتصالات گروه کلاف های هر سیم پیچ را اندازه بگیریم. در صورتی که مقدار مقاومت در هر یک از گروه کلاف ها بی نهایت باشد (در آزمایش با لامپ، لامپ روشن نشود) قطع شدگی در داخل گروه کلاف خواهد بود.

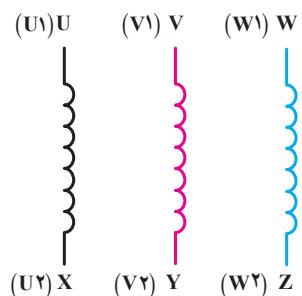


شکل ۹-۷- قطع شدگی در سیم پیچ یک فاز

در اغلب موارد باید سیم پیچی موتوری را که سیم پیچ های آن قطع شدگی دارند، تجدید کرد. اگر مقاومت بین X-U و Y-V و Z-W حدود اهم باشد، علت نشان ندادن آمپر مترها، باز بودن نقطه هی صفر ستاره است که باید این نقاط را با دقت به یکدیگر وصل کرد و سپس با اهم متر مقاومت بین دو فاز را مجدداً اندازه گرفت. اگر مقدار مقاومت حدود اهم بود، موتور سالم است.

برای تشخیص اتصال کوتاه بین حلقه‌های مربوط به دوفاز، ابتدا اتصال بین گروه کلاف‌های هر سه فاز را باز می‌کنیم و سپس مقاومت بین گروه کلاف‌ها را نسبت به یکدیگر اندازه می‌گیریم. مقدار مقاومت باید بی‌نهایت یا حدود مگا اهم باشد (شکل ۹-۸).

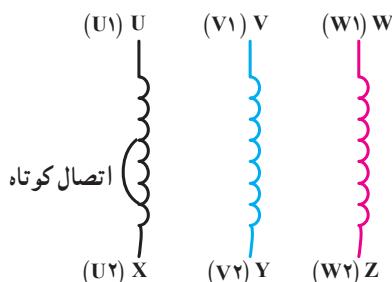

شکل ۹-۷- اتصال کوتاه در سیم پیچ یک فاز

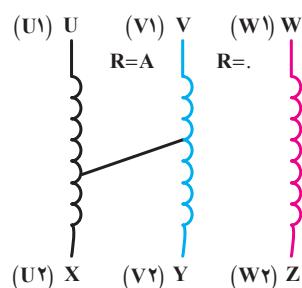


شکل ۹-۸- اتصال کوتاه در سیم پیچ‌های دوفاز

کلافی که در آن اتصال حلقه وجود دارد، معمولاً تغییر رنگ می‌دهد و از این طریق می‌توان پس از پیاده کردن موتور نیز به این اشکال بی‌برد.

در ضمن برای تشخیص اتصال کوتاه حلقه‌ها می‌توان از دستگاهی به نام پروف‌رکس نیز استفاده کرد. برای این کار پروف‌رکس را در داخل استاتور و مماس با آن می‌چرخانند. به محض تماس پروف‌رکس با شیاری که یک ضلع کلاف معیوب در آن است چراغ آن روشن می‌شود یا صدای آن تغییر می‌کند. معمولاً اتصال کوتاه حلقه‌ها را نمی‌توان تعمیر کرد و باید تجدید سیم‌پیچی شود. بعضی مواقع علاوه بر اتصال کوتاه حلقه‌ها ممکن است اتصال بدنه نیز در موتور وجود داشته باشد.

ت: بعد از وصل موتور سه فاز به شبکه یک یا دو یا هر سه فیوز می‌سوزند. در این حالت، ممکن است در نقاطی از موتور

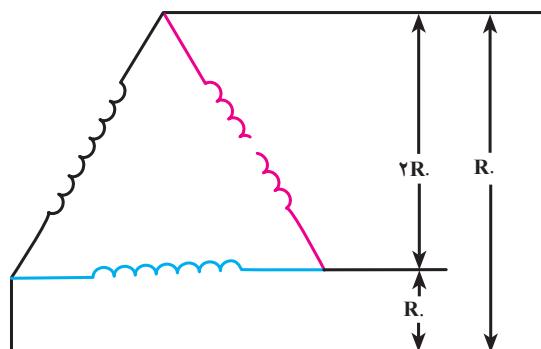

شکل ۶-۹- قطع شدگی در سیم پیچ یک فاز


با اندازه‌گیری مقاومت گروه کلاف‌های هر فاز، گروه کلاف قطع شده را تشخیص داد.

دوسر کلافی که در آن قطع شدگی اتفاق افتاده باشد، دوباره دیگر کلاف‌ها، از خود مقاومت نشان می‌دهد.

پ: بعد از وصل موتور سه فاز به شبکه، موتور راه افتاده است ولی به دور نمی‌رسد.

معمولًاً اتصال بدنه یا اتصال کوتاه حلقه‌ها می‌تواند چنین اشکالی را به بار آورد. منظور از اتصال بدنه در اینجا یعنی این که یکی از حلقه‌های سیم‌پیچی در موتور به بدنه اتصال پیدا کرده است.

برای پیدا کردن اتصال بدنه می‌توانیم از یک مگر (مگا اهمتر) استفاده کنیم. بدین ترتیب که یک سر سیم مگر را به بدنه موتور و سر دیگر را به تک‌تک فازها وصل می‌کنیم و دسته‌ی مگر را می‌چرخانیم. اگر عقره‌ی مگر حدود صفر را نشان دهد، معلوم می‌شود که در آن قسمت اتصال بدنه وجود دارد. پس از این که مطمئن شدیم در موتور اتصال بدنه وجود ندارد، باید اتصال بین حلقه‌های یک فاز یا دو فاز با هم دیگر را به دلیل خراب شدن عایق‌ها بررسی کنیم. برای تشخیص اتصال حلقه‌های یک فاز اتصال بین گروه کلاف‌های هر سه فاز موتور را مانند شکل ۹-۷ باز کرده و مقاومت هر سه سیم‌پیچی را به طور جداگانه اندازه می‌گیریم. باید مقاومت گروه کلاف هر سه فاز با هم برابر باشد. هر گروه کلافی که مقاومت آن از دو گروه کلاف دیگر کم‌تر بود، حلقه‌ها در آن اتصال کوتاه شده‌اند.

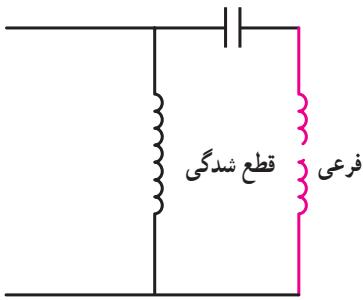

شکل ۹-۱۰—قطع شدگی در سیم پیچ فرعی

برای تشخیص سیم پیچ معیوب، سیم پیچ اصلی و فرعی را از یکدیگر جدا می کنیم و سپس با اهم متر سیم پیچ قطع شده را تشخیص می دهیم. قطع شدگی در مسیر سیم پیچ فرعی ممکن است در کلید گریز از مرکز، خازن، خود سیم پیچی یا در سیم های رابط بین این ها باشد. برای تشخیص عضو معیوب ابتدا دو سر سیم پیچ فرعی را با اهم متر امتحان می کنیم. پس از کسب اطمینان از سالم بودن سیم پیچ فرعی، کلید گریز از مرکز را امتحان می کنیم. کن tact های کلید باید در حال سکون به هم وصل باشند. برای امتحان خازن می توان به طریق زیر عمل کرد:

ابتدا خازن را از موتور جدا کرده و برای یک لحظه دو سر آن را به هم اتصال کوتاه می کنیم. سپس دو سر اهم متر را به دو سر خازن وصل می کنیم. اگر خازن سالم باشد، باید ابتدا عقره اهم متر به سرعت منحرف شود و سپس به تدریج به جای اول خود باز گردد. این آزمایش برای امتحان کردن خازن های با ظرفیت خیلی پایین (ظیر خازن های پارازیت گیر) صدق نمی کند. اتصال کوتاه حلقة ها و هم چنین اتصال بدن نیز می تواند چنین معایبی را پیش آورد که با آزمایش های مربوط می توان آن ها را تشخیص داد.


۲—موتور راه می افتد ولی جریان زیادی می کشد؛ اتصال کوتاه حلقة ها، اتصال بدن یا خارج نشدن سیم پیچ کمکی بعد از راه اندازی، ممکن است موجب بروز چنین معایبی بشود. طبق آزمایش هایی که قبلًا گفته شد، می توانیم اتصال بدن و حلقة را تشخیص دهیم و در صورت اطمینان از عدم وجود معایب ذکر شده، به یافتن عیب در کلید گریز از مرکز و رفع آن اقدام کنیم. خرابی کلید گریز از مرکز ممکن است به دلیل خرابی فنر، شکستن صفحه یا کثیف شدن مسیر حرکت قسمت متحرک کلید باشد.

اتصال بدن یا اتصال کوتاه حلقة ها وجود داشته باشد که می توانیم با دستگاه مگر ابتدا وجود یا عدم وجود اتصال بدن را آزمایش کنیم. اگر پس از آزمایش معلوم شد که اتصال بدن وجود ندارد، باید آزمایش اتصال کوتاه حلقة ها را انجام داد و به نوع عیب بی برد. ث: موتور بعد از راه اندازی صدای غیرعادی می دهد؛ در این حالت، معمولاً موتور جریان زیادتر از حد نرمال را تحمل کرده است و بعد از مدت کمی داغ کرده و دود می کند. در این صورت، به احتمال زیاد موتور اتصال بدن یا اتصال کوتاه حلقة دارد و با آزمایش های مربوط می توان به وجود هر یک از این دو عیب بی برد. ج: موتور در حالت بی باری راه می افتد ولی زیر بار می استد. در موتور تعدادی از کلاف ها اتصال کوتاه شده اند و احتمال اتصال بدن نیز می رود. باید در هر دو مورد آزمایش مربوطه را انجام داد.

۹-۲-۲—موتورهای یک فازه: همان طور که قبلًا توضیح داده شد، موتورهای یک فاز براساس سیستم راه اندازی از موتورهای سه فاز متمایز می شوند. در اینجا عیب یابی موتورهای یک فاز را براساس سیستم راه اندازی به طریق زیر مورد مطالعه قرار می دهیم.

الف—موتورهای خازن دار: برای تشخیص عیب موتورهای یک فازه ای خازن دار نیز با وصل کردن آن ها برای چند لحظه به ولتاژ نامی و اندازه گیری جریان آن و مشاهده تغییرات کار موتور می توان عیب را تشخیص داد و به رفع آن پرداخت. بعد از وصل کردن موتور به شبکه، ممکن است حالت های زیر پیش آید:

۱—موتور صدای هوم می دهد ولی راه نمی افتد؛ در این حالت ممکن است سیم پیچی اصلی (شکل ۹-۹) یا مسیر فرعی (شکل ۹-۱۰) در یک نقطه قطع شده باشد.

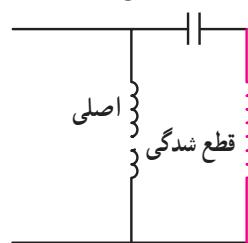

شکل ۹-۹—قطع شدگی در سیم پیچ اصلی

اگر مقاومت بین دو سر جاروبک‌ها بی‌نهایت بود، یا سیم‌های آرمیچر قطع شد یا قطع شدگی در خود زغال‌ها (مانند خرابی فنرها و تماس نداشتن زغال‌ها با تیغه‌ها) است. قطع شدگی در آرمیچر را می‌توان ابتدا با مشاهده مستقیم تشخیص داد. در صورتی که با مشاهده‌ی عینی نتوان این عیب را پیدا کرد، با اندازه گرفتن مقاومت بین تیغه‌ها می‌توان آن را معین نمود. دو تیغه که سرهای کلکتور یا وسط کلاف مربوط به آن‌ها قطع شده باشد، از بقیه‌ی تیغه‌ها مقاومت بیشتری نشان می‌دهند.

۲- موتور راه می‌افتد ولی دو سر جاروبک‌ها جرقه‌ی شدیدی می‌زند؛ در این حالت، خراب بودن زغال‌ها، خرابی فنرها پشت زغال‌ها، قطع شدگی سیم‌پیچ آرمیچر، بالانس نبودن آرمیچر و اتصال کوتاه حلقه‌های استاتور و خود آرمیچر می‌تواند چنین عیبی را به وجود آورد.

ابتدا زغال‌ها را در می‌آوریم و با دقت نگاه می‌کنیم. در صورت سالم بودن زغال‌ها و کسب اطمینان از قرار گرفتن صحیح آن‌ها روی تیغه‌ها، فنرها را بازدید می‌کنیم. در صورت سالم بودن آن‌ها به سراغ سیم‌پیچی استاتور می‌رویم. اگر سیم‌پیچی استاتور نیز سالم باشد، به سراغ خود آرمیچر می‌رویم.

۳- موتور راه نمی‌افتد و فیوز نیز می‌سوزد؛ اتصال کوتاه حلقه‌های استاتور و در مواردی اتصال بدن مسبب چنین عیبی است. ۴- موتور زیر بار می‌ایستد؛ خرابی زغال‌ها، اتصال کوتاه حلقه‌های سیم‌پیچی، قطع شدن سیم‌های آرمیچر و اتصال کوتاه حلقه‌های آن نیز می‌تواند مسبب چنین عیبی باشد.

جدول ۹-۱ با توجه به تغییر خصوصیات کار ماشین، عیوب موجود و هم‌چنین چگونگی تشخیص آن عیوب را نشان می‌دهد.


۳- موتور راه نمی‌افتد و فیوز را هم می‌سوزاند؛ اتصال کوتاه بسیاری از حلقه‌ها (سوختگی موتور) و هم‌چنین اتصال بدن، چنین عیبی را به وجود می‌آورد.

۴- موتور راه می‌افتد ولی به دور نامی نمی‌رسد؛ در این حالت، معمولاً خارج نشدن سیم‌پیچ کمکی از مدار یا اتصال کوتاه چند حلقه سیم‌پیچ اصلی یا فرعی یا اتصال بدن که بالریزش شدید موتور نیز همراه است، می‌تواند سبب بروز چنین عیبی باشد.

۵- موتور راه می‌افتد ولی بیش از حد نرمال داغ می‌کند؛ اتصال کوتاه بسیاری از حلقه‌ها و خارج نشدن سیم‌پیچ کمکی، سبب چنین عیبی است. در این حالت، به اصطلاح موتور نیم‌سوز شده است.

ب - عیب یا بی موتورهای کلکتوردار (سری): تشخیص عیوب این گونه موتورها تقریباً همانند موتورهای یک فاز خازن‌دار است. برای این کار، ابتدا موتور را برای چند لحظه به شبکه وصل می‌کنیم و تغییر خصوصیات الکتریکی آن را مشاهده می‌نماییم و از روی آن به یافتن عیب می‌پردازیم.

۱- بعد از وصل موتور به شبکه، موتور راه نمی‌افتد و آمپر متر نیز هیچ گونه جریانی را نشان نمی‌دهد؛ در این حالت، مسیر جریان قطع است. این قطع شدگی می‌تواند در سیم‌پیچی استاتور یا در آرمیچر یا در زغال‌ها و جارو نگهدارها باشد. برای پیدا کردن محل قطع شدگی، ابتدا مقاومت دو سر جاروبک‌ها را اندازه می‌گیریم. در صورتی که مدار آن‌ها وصل باشد، قطع شدگی در سیم‌پیچ استاتور است (شکل ۹-۱۱).

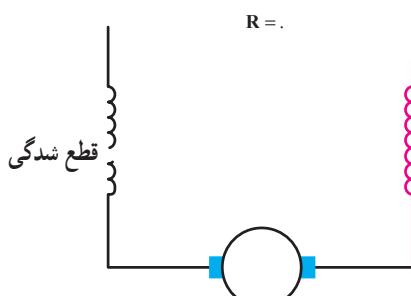


شکل ۹-۱۱- قطع شدگی در سیم‌پیچ استاتور

جدول ۱-۹

نحوه تشخیص	نوع عیب	تغییر خصوصیات
– با اهم‌تر باید مسیر جریان را امتحان کرد.	– مدار اصلی یا فرعی در یک نقطه قطع شده است.	
– آزمایش با مگر.	– اتصال بدنه.	
– با پروف‌رس سیم‌پیچ آزمایش شود.	– اتصال کوتاه تمامی حلقه‌ها.	موتور راه نمی‌افتد
– سیم‌های رابط آزمایش شوند.	– برق به موتور نمی‌رسد.	
– باید رتور را با دست به چپ و راست چرخاند.	– رتورگیر کرده است.	
– آزمایش شود.	– خازن راه اندازی خراب است.	
– آزمایش با مگر.	– اتصال بدنه.	یکی از فازها یا هر سه فاز جریان بیش‌تر از جریان نامی می‌کشند.
– آزمایش با پروف‌رس.	– اتصال کوتاه حلقه‌ها.	
– با ولت‌متر ولتاژ اندازه‌گیری شود.	– تغییرات ولتاژ.	
– با پروف‌رس امتحان شود.	– اتصال کوتاه بعضی حلقه‌ها.	سرعت موتور از حد نرمال کم‌تر است.
– با ولت‌متر ولتاژ اندازه‌گیری شود.	– تغییرات ولتاژ (کم شدن).	
– کلید گریز از مرکز بازدید شود.	– سیم‌پیچ کمکی در مدار باقی مانده است.	
– با پروف‌رس امتحان شود.	– اتصال کوتاه حلقه‌ها.	موتور بیش از حد نرمال داغ می‌کند.
– با مگر امتحان شود.	– اتصال بدنه.	
– با ولت‌متر ولتاژها اندازه‌گیری شود.	– تغییرات ولتاژ.	

چیدمان و تابلوی پیشنهادی برای کارگاه:

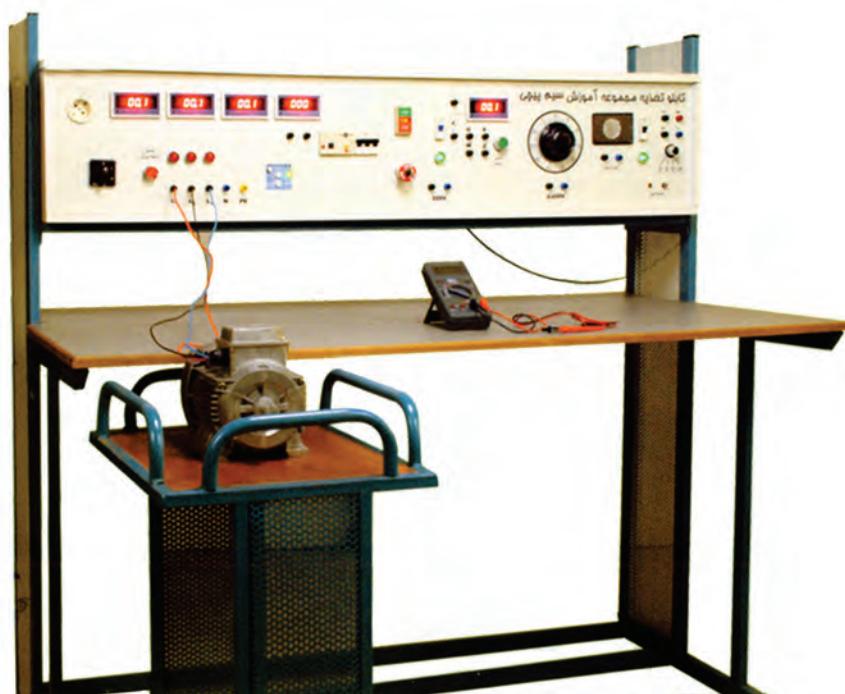

منابع و مأخذ

برای این کتاب

- ۱- محاسبه و سیم پیچی موتورهای الکتریکی (تئوری و عملی) حسین رحمتی زاده
- ۲- ماشین‌های الکتریکی جلد اول ترجمه : مهندس گیوی
- ۳- موتورهای الکتریکی ترجمه : دکتر محمد طالقانی
- ۴- سایت‌های اینترنتی مرتبط با موضوع
- ۵- عراقی، علی (۱۳۸۴)، سیم پیچی موتورهای سه فاز، شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش).
- ۶- عراقی، علی (۱۳۸۴)، بازپیچی الکتروموتورها، شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش).
- ۷- خدادادی، شهرام (۱۳۸۴)، راه اندازی موتورهای سه فاز و تکفارز، شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش)

برای مطالعه بیشتر

- ۱- عراقی، علی و همکاران (۱۳۸۲)، کولرهای آبی، ساختمان، تعمیر و نگهداری، انتشارات کیفیت.
- ۲- عراقی، علی، رحیمیان پرور، معیری (۱۳۸۲)، محاسبه و طراحی موتورهای الکتریکی القایی سه فاز، انتشارات کیفیت.
- ۳- عراقی، علی، رحیمیان پرور، حیدری محمد (۱۳۸۲)، محاسبه و طراحی موتورهای الکتریکی تک فاز، اونیورسال و سیم‌بندی آرمیچر. انتشارات کیفیت.
- ۴- عراقی، علی و همکاران (۱۳۸۲)، محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک‌ها. انتشارات کیفیت.
- ۵- عراقی، علی (۱۳۸۷)، سیم پیچی موتورهای تک فاز. شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش).
- ۶- عراقی، علی (۱۳۸۷)، ساخت ترانسفورماتور، شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش).
- ۷- مرحوم احمد ریاضی، محاسبات عملی ترانسفورماتورهای کوچک

