

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کارگاه جوش (۱)

رشته تأسیسات

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۸۵۶

بهرام زادگان، ناصر	۶۷۱
کارگاه جوش (۱) / مؤلف: ناصر بهرام زادگان. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای	۵۰۲۸ /
درسی ایران، ۱۳۹۴.	ک ۸۴۲ ب /
۸۸ ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۱۸۵۶)	۱۳۹۴
متون درسی رشته تأسیسات، زمینه صنعت.	
برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتابهای	
درسی رشته تأسیسات دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و	
پرورش.	
۱. جوشکاری - کارگاهها. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی	
و تألیف کتابهای درسی رشته تأسیسات. ب. عنوان. ج. فروست.	

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و
حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

پیام نگار (ایمیل) info@tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب سایت) www.tvoccd.sch.ir

یکاهای اندازه‌گیری، علائم اختصاری و نقشه‌های موجود در این کتاب توسط کارشناسان
تخصصی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بررسی و به تأیید رسیده است.

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : کارگاه جوش (۱) - ۳۵۸/۳۰

مؤلف : ناصر بهرام‌زادگان

اعضای کمیسیون تخصصی : حشمت‌الله منصف، عباس عباسی، اصغر قدیری مقدم، داود بیطرفان، امیر لیلز مهرآبادی،

احمد آقازاده هریس و گیتی شیروانی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۹-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار : ۸۸۳۰۹۲۶۶، کدپستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت : www.chap.sch.ir

رسم : مریم دهقان‌زاده

صفحه‌آرا : صغری عابدی

طراح جلد : محمدحسن معماری


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران - تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروبخش)

تلفن : ۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ چهاردهم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.

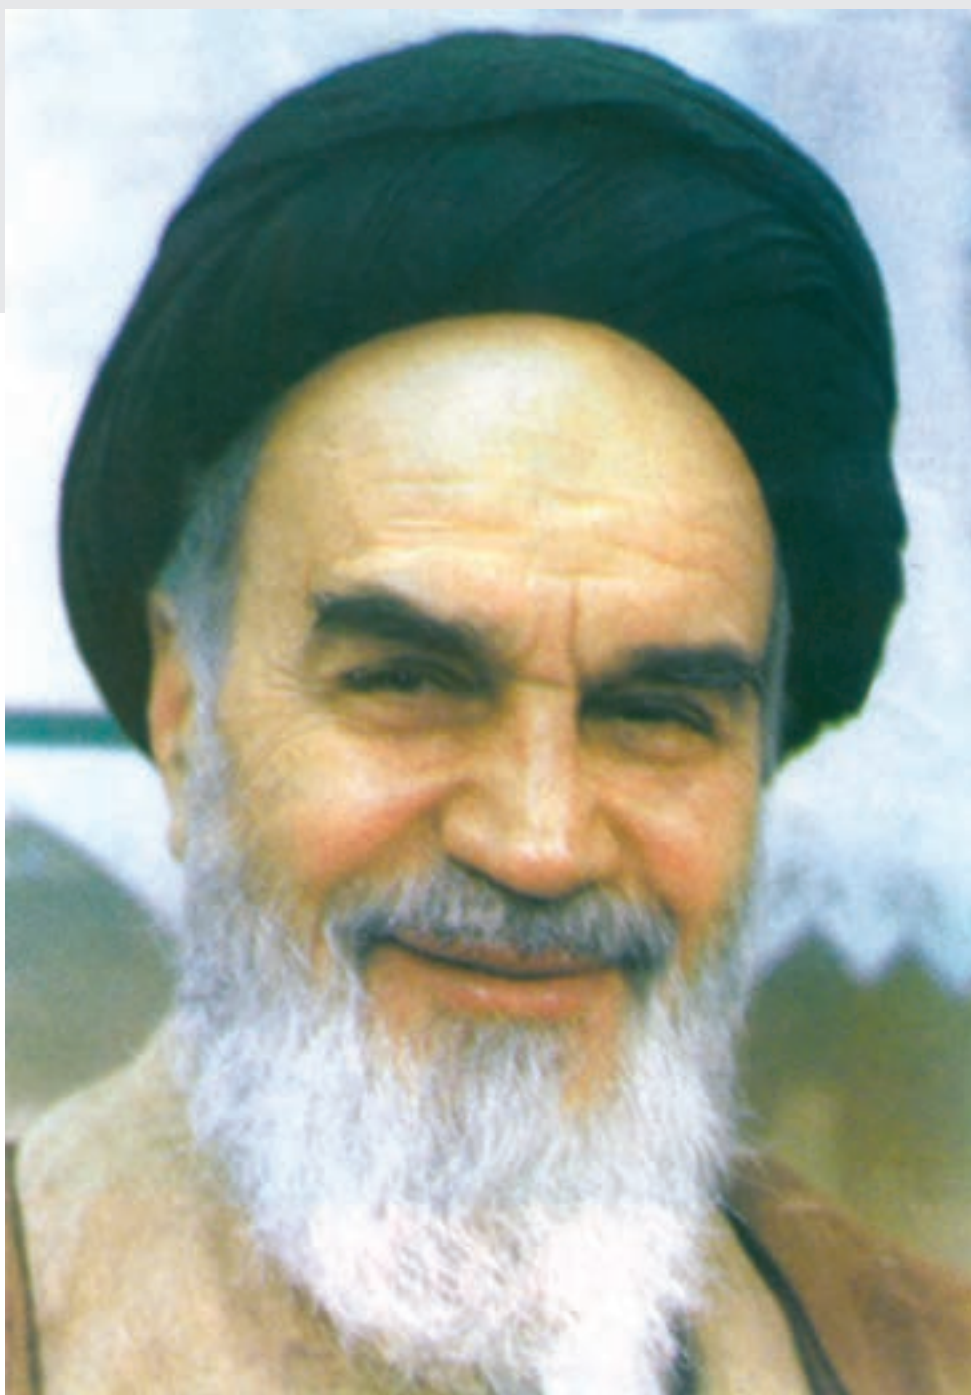

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سره الشریف»

فهرست مطالب

۱	فصل اول : اتصالات
۱	۱- اتصالات
۱	۱-۱- مفهوم پیوند یا اتصال قطعات فلزی با یکدیگر
۱	۱-۲- روش های مختلف جوشکاری فلزات
۲	۱-۳- جوشکاری ذوبی
۳	فصل دوم : جوش اکسی استیلن
۳	۲- جوش اکسی استیلن
۴	۲-۱- وسایل جوش اکسی استیلن
۵	۲-۲- تهیه استیلن
۵	۲-۳- تهیه کاربید
۵	۲-۴- مولدهای استیلن
۹	۲-۵- کپسول استیلن
۱۱	۲-۶- طرز تهیه اکسیژن
۱۲	۲-۷- کپسول اکسیژن
۱۵	۲-۸- رگلاتور
۱۷	۲-۹- مشعل ها و سایر ملزومات جوشکاری
۲۵	۲-۱۰- ایمنی در جوشکاری با روش اکسی استیلن
۲۸	فصل سوم : روش جوشکاری اکسی استیلن
۲۸	۳- روش جوشکاری اکسی استیلن
۲۸	۳-۱- روشن کردن مشعل
۲۹	۳-۲- شعله
۳۰	۳-۳- شعله اکسی استیلن

۳۱	۳-۴- انواع شعله
۳۳	۳-۵- مشخصات شعله
۳۳	۳-۶- آزمایش شعله
۳۳	۳-۷- کنترل شعله
۳۳	۳-۸- پس زدن شعله (Flash back)
۳۴	۳-۹- دستگاه فلاش بک
۳۴	۳-۱۰- روش خاموش کردن شعله
۳۵	۳-۱۱- عوامل مؤثر در جوش
۳۶	فصل چهارم : تمرینات عملی جوشکاری اکسی استیلن
۳۶	۴- تمرینات عملی جوشکاری اکسی استیلن
۳۶	۴-۱- اتصالات اصلی در جوشکاری
۳۹	۴-۲- هدایت حوضچه مذاب
۴۰	۴-۳- جوشکاری بدون سیم جوش
۴۲	۴-۴- جوشکاری با استفاده از سیم جوش و ساخت مهره
۴۲	۴-۵- اتصال سر به سر
۴۷	۴-۶- اتصال لبه روی هم
۴۹	۴-۷- جوش زاویه داخلی و اتصال T شکل
۵۱	۴-۸- جوشکاری در وضع قائم
۵۳	۴-۹- محدودیت های جوشکاری در ورق های ضخیم
۵۴	۴-۱۰- جوشکاری لوله با شعله اکسی استیلن
۶۲	۴-۱۱- کاربرد علائم جوشکاری
۶۵	فصل پنجم : لحیم کاری
۶۵	۵- لحیم کاری
۶۵	۵-۱- لحیم کاری نرم
۶۸	۵-۲- برزینگ (لحیم سخت) و برنج جوش
۸۲	فصل ششم : برشکاری، گاز
۸۲	۶- برشکاری با شعله گاز
۸۲	۶-۱- روش برشکاری با اکسیژن
۸۳	۶-۲- مشعل برش
۸۸	فهرست منابع

رسیدن به فناوری و دانش جوشکاری در سطح کشورهای صنعتی جهان یک باره امکان پذیر نیست بلکه نیاز به آموزش صحیح و گام به گام دارد. در این راستا باید از روش های بین المللی مهندسی جوش در برنامه ریزی آموزش جوشکاری استفاده کرد و از دوباره کاری های غیر ضروری و زیان های غیر قابل جبران جلوگیری به عمل آورد.

گسترده گی فناوری و دانش جوش و اهمیت نقش آن در ساخت سازه های فلزی به اندازه ای است که در یک کتاب نمی توان ابعاد و اجزاء آن را مورد بررسی قرار داد. لذا به طور فشرده در زمینه جوشکاری مطالبی در شش فصل ارائه شده است که در آن مبانی اولیه جوش گاز با زبانی ساده بیان شده و دریچه ای از دانش گسترده جوشکاری به روی شما باز می نماید.

در فصل اول - با انواع اتصالات و روش های جوشکاری از نظر منبع انرژی آشنا می شوید.

در فصل دوم - جوش اکسی استیلن، مولدهای استیلن، کیسول های استیلن و اکسیژن و سایر ملزومات جوشکاری گاز آورده شده است.

در فصل سوم - در مورد روش جوش کاری اکسی استیلن، شعله جوشکاری، روش روشن و خاموش کردن مشعل، و عوامل مؤثر جوش توضیح داده شده است.

در فصل چهارم - تحت عنوان «تمرینات عملی جوش کاری» با فناوری و اتصالات جوشکاری آشنا شده و با استفاده از دستور کارها و نقشه های داده شده می توانید جوش کاری روی ورق ها و لوله ها را در کارگاه انجام دهید.

فصل پنجم - اختصاص به فناوری لحیم کاری نرم، برزینگ و برنج جوش دارد به کمک دستور کارها و نقشه های داده شده می توانید لحیم کاری سخت ورق ها و لوله ها را در کارگاه انجام دهید.

فصل ششم - برش کاری قطعات کار به وسیله مشعل برش را توضیح می دهد و با استفاده از دستور کار داده شده می توانید برش ورق را انجام دهید.

خدای بزرگ را سپاسگزارم که امکان تألیف این کتاب برایم فراهم گردید.

مؤلف

هدف کلی

ایجاد تغییر رفتار در دانش‌آموزان (هنرجویان) رشته تأسیسات به نحوی که قادر باشند با بهره‌گیری از اصول و تکنولوژی روز ورقه‌های فولادی تا ضخامت ۳ میلی‌متر و لوله‌های فولادی جدار نازک را با روش اکسی‌استیلن جوشکاری نمایند.

اتصالات

پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- مفهوم پیوند مابین قطعات فلزی را بیان کند.
- ۲- روش‌های مختلف جوش کاری فلزات را توضیح دهد.
- ۳- روش جوش کاری ذوبی و نقطه ذوب فلزات را توضیح دهد.

۱- اتصالات

روش‌های متفاوت جوش کاری در زیر پوشش پنج

کاتاگوری^۱ تقسیم می‌گردند و عبارتند از :

۱- روش‌های مکانیکی

۲- روش‌های ترموشیمیایی

۳- روش‌های مقاومتی

۴- روش‌های قوس الکتریکی

۵- روش‌های تشعشی

۱-۲-۱- روش‌های مکانیکی: در روش‌های مکانیکی

حرارت از طریق اصطکاک - ضربه یا تغییر شکل الاستیکی و پلاستیکی فلز ایجاد می‌شود؛ مانند جوش انفجاری - جوش آهنگری - جوش اولتراسونیک و جوش سربه‌سر.

۱-۲-۲- روش‌های ترموشیمیایی: در این روش از

واکنش‌های اُکسی ترمیک - شعله - قوس پلاسما استفاده می‌گردد. هر چند که در قوس پلاسما ممکن است اصلاً واکنش شیمیایی صورت نگیرد ولی به علت اینکه روش انتقال حرارت از مشعل به قطعه کار مانند یک هاله انرژی‌زای گازی شکل است و از طرفی قطعه کار در مدار الکتریکی واقع نمی‌شود، به همین

۱-۱- مفهوم پیوند یا اتصال قطعات فلزی به یکدیگر

همه اجسام از جمله فلزات و آلیاژهای فلزی را می‌توان به روش‌های متفاوت به یکدیگر متصل نمود. اما از نظر استحکام بیشتر پیچ، پرچ و جوش متداول‌ترین روش‌های اتصال می‌باشد. پیوند بین دو یا چند قطعه فلز از طریق پیچ یا پرچ یک پیوند غیرمتالورژیکی است اما در جوش کاری پیوند متالورژیکی است. یعنی در روش جوش کاری ذرات دو فلز در هم ادغام شده و سپس دو قطعه یک تکه یا به صورت یک قطعه واحد درمی‌آید و به همین علت جوش نسبت به پیچ و پرچ از مزایای بهتر و خوب‌تری برخوردار است و علاوه بر این استحکام و مقاومت قطعات جوشکاری شده نسبت به حالت مشابه در پرچ زیادتر می‌باشد.

۱-۲- روش‌های مختلف جوشکاری فلزات

امروزه در صنایع از بیش از یک‌صد روش مختلف جوش کاری استفاده می‌شود. طبقه‌بندی روش‌های متفاوت جوش کاری براساس نوع ایجاد انرژی است که چگونه می‌توان آنرا تهیه و در یک سطح کوچک این انرژی را متمرکز نمود.

۱- کاتاگوری یک کلمه بین‌المللی است و در فارسی معادل ندارد اما منظور تقسیم‌بندی است.

۵-۲-۱- روش‌های تشعشعی: روش‌های تشعشعی جزء روش‌های نوین جوشکاری است مانند جوشکاری لیزر، جوش الکترون بیم و غیره.

۳-۱- جوشکاری ذوبی

جوشکاری یعنی این که دو قطعه فلز مشابه را به حالت مذاب یا به شکل خمیری درآورده و سپس به وسیله فشار مذاب یا خمیر در هم ادغام کنند. در روش‌های مختلف جوش ذوبی قدرمطلق فشار متفاوت می‌باشد. اگر فلزی را گرم کنیم درجه حرارت آن رفته رفته افزایش می‌یابد و اگر به دمای معینی که درجه ذوب نامیده می‌شود، برسد فلز در حالت جامد به صورت مایع درمی‌آید. درجه ذوب فلزات مختلف متفاوت می‌باشد و در جداول مخصوص ثبت شده است. در جدول ۱-۱ نقطه ذوب بعضی از فلزات نشان داده شده است.

دلیل این روش را در زیر پوشش‌های ترموشیمیایی طبقه‌بندی می‌کنند. روش اکسی‌استیلن و ترمیت در زیر پوشش‌های ترموشیمیایی طبقه‌بندی شده‌اند.

۳-۲-۱- روش‌های مقاومتی (مقاومت الکتریکی):

در روش‌های مقاومتی انرژی حرارتی را می‌توان از طریق عبور مستقیم شدت جریان به وسیله یک الکتروود مسی به قطعه کار یا یک جریان القایی در فلز، عمل جوش کاری را انجام داد. مانند نقطه جوش - درز جوش - جوش سربه‌سر مقاومتی - الکترواسلاگ و غیره.

۴-۲-۱- روش‌های قوس الکتریکی: در این روش

می‌توان انرژی حرارتی را از طریق جریان a.c. و d.c. به صورت یک قوس الکتریکی استفاده کرد مانند جوش کاری با قوس الکتریکی و الکتروود ذوب شدنی - جوش آرگون - جوش CO_۲ و غیره.

جدول ۱-۱- نقطه ذوب فلزات مختلف

نقطه ذوب		نوع فلز
F	C	
۱۲۱۵	۶۵۷	آلومینیوم
۱۶۴۰	۸۹۳	برنج زرد
۱۶۵۰	۸۹۹	برنز ریختگی
۱۹۲۰	۱۰۴۹	مس
۲۸۰۰	۱۵۳۸	آهن (۰.۲)
۲۲۰۰	۱۲۰۴	چدن خاکستری
۶۲۰	۳۲۷	سرب
۴۵۰	۲۳۲	قلع
۷۸۵	۴۱۸	روی

جوش اکسی استیلن

پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- مفهوم جوش کاری با روش جوش اکسی استیلن را بیان کند.
- ۲- ملزومات و وسایل جوش کاری را معرفی کند.
- ۳- روش تهیه استیلن را توضیح دهد.
- ۴- ساختمان و طرز کار مولدهای ریزشی را توضیح دهد.
- ۵- ساختمان و طرز کار مولدهای تماسی را توضیح دهد.
- ۶- ساختمان و طرز کار مولدهای سقوطی را توضیح دهد.
- ۷- اطلاعات عمومی در مورد مولدهای استیلن را بیان کند.
- ۸- ساختمان و نحوه کار محفظه اطمینان فشار ضعیف و قوی را توضیح دهد.
- ۹- مشخصات، ساختمان و ملحقات کپسول استیلن را توضیح دهد.
- ۱۰- طرز تهیه اکسیژن را توضیح دهد.
- ۱۱- مشخصات، ساختمان و ملحقات کپسول اکسیژن را توضیح دهد.
- ۱۲- ساختمان و طرز کار رگلاتور یا مانومتر را توضیح دهد.
- ۱۳- مشخصات و نحوه استفاده از انواع مشعل های جوش کاری را توضیح دهد.
- ۱۴- مشخصات لوازم فرعی (شیلنگ ها و سربک ها و تمیزکننده های نوک مشعل) را بیان کند.
- ۱۵- مشخصات و طرز استفاده از سیم جوش (Filler Metal) را توضیح دهد.
- ۱۶- نکات ایمنی و فنی در جوش کاری را توضیح دهد.

۲- جوش اکسی استیلن

لزوم ماده اضافی به نام سیم جوش را ذوب نموده میان درز دو قطعه فلز می ریزند و پس از کاهش دما دو قطعه به یکدیگر جوش خورده و به صورت یک قطعه واحد درمی آید. پیش از آنکه درباره این شیوه جوش کاری بحث شود لازم است با وسائلی که برای انجام جوش کاری در این روش مورد

جوش اکسی استیلن یکی از روش هایی است که در زیر پوشش روش های ترموشیمیایی گروه بندی می شوند. در این شیوه جوش کاری لبه دو قطعه فلز مشابه را به وسیله شعله ای که از اشتعال اکسیژن و یک گاز قابل احتراق تولید می شود حرارت می دهند تا به حالت مذاب درآید و درهم آمیخته شود. در صورت

استفاده قرار می‌گیرد، آشنا شویم تا ضمن جوش کاری بتوانیم امکانات و حدود عمل هر یک از آنها را در نظر داشته باشیم.

۱-۲- وسایل جوش اکسی استیلن

وسایل لازم برای جوش اکسی استیلن به شرح زیر است:

۱- کپسول اکسیژن

۲- کپسول استیلن

۳- مولد استیلن

۴- تقلیل دهنده فشار یا رگلاتور

۵- شیلنگ | الف - برای هدایت اکسیژن

| ب - برای هدایت استیلن


۶- مشعل جوش کاری | الف - نوع فشار مساوی

| ب - نوع انژکتوری

۷- عینک - فندک، پیش‌بند و دستکش

بعضی از وسایل ذکر شده در شکل ۱-۲ نشان داده شده

است.

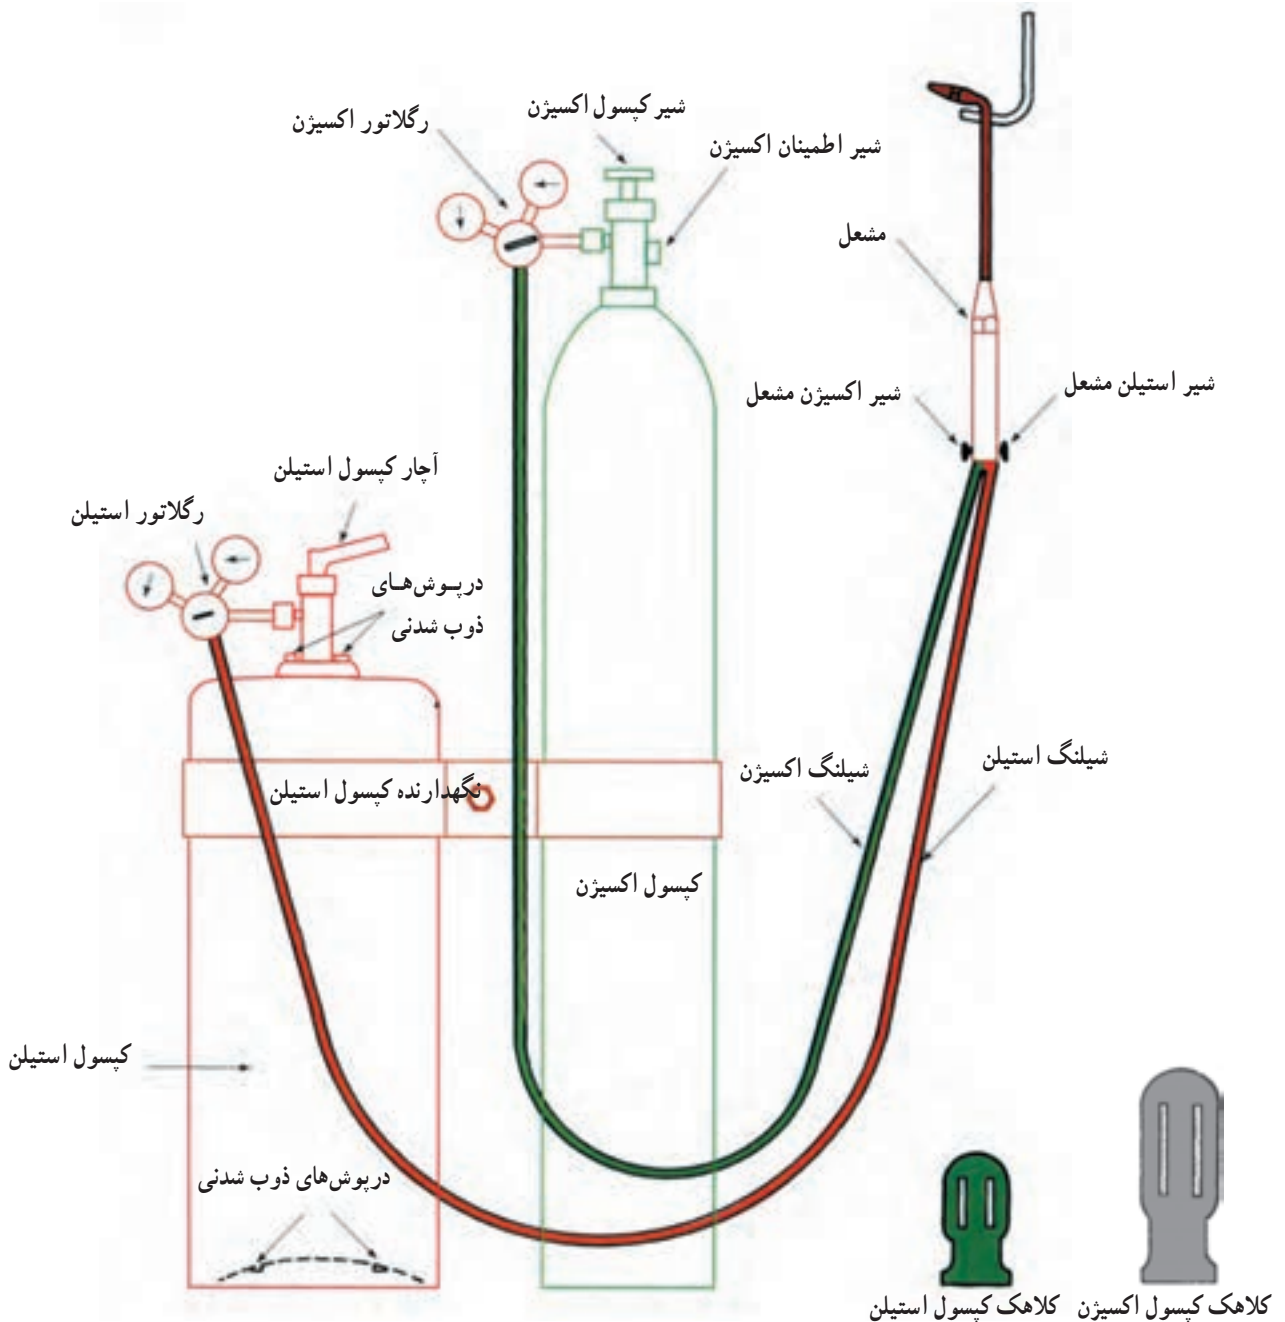

شکل ۱-۲- متعلقات دستگاه اکسی استیلن

۲-۲- تهیه استیلن

در روش‌های برش کاری و جوش کاری اکسی استیلن نوع گاز سوختنی استیلن است. استیلن در اثر واکنش شیمیایی بین کربید کالسیم و آب تولید می‌گردد فرمول شیمیایی استیلن C_2H_2 است.

در جوش کاری گاز استیلن را یا به صورت کپسول خریداری می‌نمایند یا به وسیله مولد استیلن تهیه و به کار می‌برند.

۲-۳- تهیه کربید

کربید کالسیم جسم جامدی است که از ترکیب کالسیم و کربن به وجود می‌آید. برای تهیه آن آهک خرد شده و پخته را با کُک آمیخته در کوره با شعله الکتریکی حرارت می‌دهند. در نتیجه گرما این مواد به حالت مایع درمی‌آیند و با یکدیگر مخلوط می‌گردند. ترکیب آهک و کربن به طریق زیر انجام می‌شود:



$$0.875kg + 0.563kg = 1kg + 0.438kg$$

کربید مایع را در ظرفی ریخته پس از سرد شدن قطعه قطعه می‌کنند و به ابعاد مختلف در بازار به فروش می‌رسانند. رنگ کربید خالص سفید و وزن مخصوص آن 2.22 gr/cm^3 است. رنگ کربیدی که استفاده می‌شود آبی مایل به خاکستری است و علت این اختلاف رنگ در اثر مواد زائدی مانند ترکیبات ازت و سیلیسیوم و گوگرد و فسفر است که همراه زغال و آهک وارد می‌شود.

کربید، آب را به شدت جذب می‌کند و سپس تجزیه می‌شود و گاز استیلن از آن متصاعد می‌گردد. رطوبت هوا نیز کربید را تجزیه و به همین دلیل باید کربید را در ظرف‌های سر بسته و در محل‌های خشک نگهداری کرد. سرعت تجزیه کربید بستگی به درشتی و ریزی قطعات آن دارد و ساختمان دستگاه‌های مولد استیلن را متناسب با ریزی و درشتی کربید طراحی می‌نمایند. در موقع استفاده از هر دستگاه باید کربید مخصوص خودش را به کار برد و اگر ذرات کربیدی که به کار می‌بریم ریزتر از اندازه تعیین شده برای مولد باشد ممکن است سبب انفجار دستگاه

گردد.

چون مخلوط استیلن و هوا قابلیت انفجار خیلی زیادی دارد بنابراین استیلن را باید در ظرف سر بسته‌ای تولید کرد که با هوا در تماس نباشد.

وزن مخصوص گاز استیلن در حرارت $20^\circ C$ و فشار

یک اتمسفر $\frac{1}{0.9} \frac{kg}{m^3}$ است. در موقع تهیه استیلن به علت

تجزیه فسفرها و سولفورهای موجود در کربید گازهایی از قبیل H_2S و H_3P تولید می‌شود و بوی نامطبوع استیلن به علت وجود همین گازها است.

استیلن گاز ناپایداری است و اگر تحت فشار زیاد قرار گیرد به طور ناگهانی منفجر می‌شود علت تولید انفجار تجزیه استیلن و تولید مقدار زیادی حرارت و گاز H_2 است.

از سوختن کامل اکسیژن و استیلن گرمایی در حدود $3100^\circ C$ تولید می‌شود که می‌توان با آن بیشتر فلزات را به درجه حرارت لازم برای جوش کاری رسانید.

اگر این سوختن بطور ناقص انجام شود مقدار زیادی دوده تولید خواهد شد.

مقدار گاز استیلن را که در یک دقیقه از یک کیلوگرم کربید تولید می‌شود درجه تجزیه کربید می‌گویند و این درجه تجزیه به اندازه ذرات یا قطعات کربید بستگی دارد همچنین مقدار گازی که به طور کلی از یک کیلوگرم کربید حاصل می‌شود را راندمان کربید می‌گویند.

۲-۴- مولدهای استیلن

مولدهای استیلن از نظر طرز تماس بین آب و کربید کالسیم به سه دسته تقسیم می‌شوند و هر کدام از این دسته‌ها نیز ممکن است از نظر تجهیزاتی که دارند با هم اختلاف داشته باشند اما از نظر کار یکسان هستند که عبارتند از:

۱- مولدهایی که در آنها با ریختن کربید در آب استیلن تولید می‌شود (ریزشی)

۲- مولدهایی که برای تولید گاز استیلن آب روی کربید

۱- توجه - تقسیم‌بندی براساس کربید کالسیم است که در کتاب‌های دیگر اشتباهاً اساس را آب قرار داده‌اند.

می‌ریزد (تماسی)

۳- مولدهای سقوطی


۱-۴-۲- مولدهای ریزشی: در بین این مولدها، مولدی

که با ریزش کاربرد در آب تولید گاز استیلن می‌کند از همه بهتر و ایمن‌تر است چون در این مولدها به علت فراوانی آب داخل مخزن هم فعل و انفعال بین کاربرد و آب به‌طور کامل انجام می‌گیرد و هم حرارت حاصل از آن به‌وسیله این فعل و انفعال جذب آب شده و گاز به اندازه کافی خنک خواهد شد. نوع کاربرد مصرفی برای این مولدها PS-14ND است که دانه‌های آن شن مانند و کمی بزرگ‌تر از دانه‌های شکر می‌باشد و قیمت آن نسبت به کاربرد کلوخی بیشتر است (شکل ۲-۲).

۲-۴-۲- مولدهای تماسی: مولدهایی که آب روی

کاربرد می‌ریزد و گاز تولید می‌شود آن را مولدهای تماسی می‌نامند و نسبت به نوع ریزشی ساختمان ساده‌تری دارند و اندازه قطعات کاربرد آن متفاوت است. مقدار مواد زائد آن از مولدهای دیگر بیشتر است. مقدار آب مصرفی کمتر بوده و قیمت آن نیز ارزان‌تر از سایر مولدهاست.

از خصوصیات مضر این دستگاه امکان ازدیاد فوق‌العاده حرارت در محفظه تشکیل گاز استیلن و کاربرد تجزیه نشده در آن می‌باشد. این خصوصیات متناسب با اندازه مولد تغییر می‌کند و در هر صورت در این دستگاه‌ها نباید بیش از ۲۰ مترمکعب گاز در ساعت تولید شود.

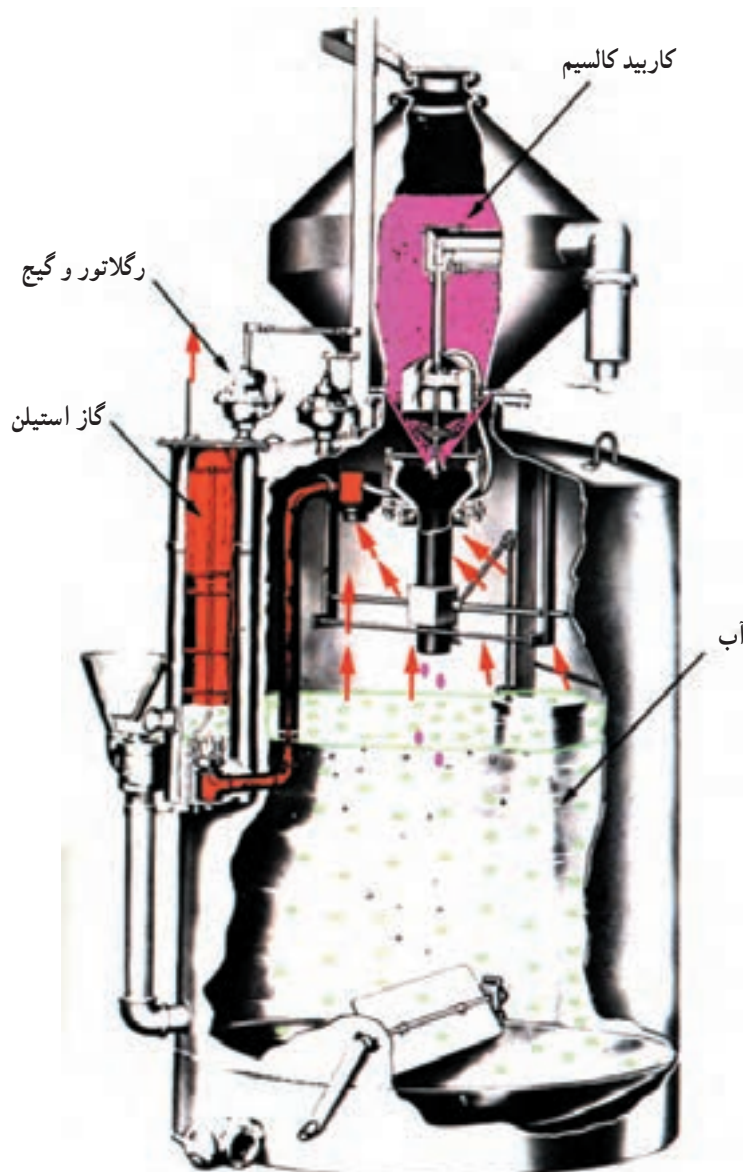

شکل ۲-۲- دستگاه مولد استیلن، نوع ریزشی

است که شعله‌هایی را که به وسیله مشعل پس زده می‌شود خاموش کند و از ورود اکسیژن از راه لوله هادی استیلین به داخل دستگاه مولد جلوگیری کند و خطر احتراق را در داخل مولد از بین ببرد. مهمترین و مناسب‌ترین وسیله جلوگیری از احتمال احتراق، فشار آب می‌باشد. به همین علت در مولدهای استیلین وجود محفظه ایمنی متداول و ضروری است. دو نوع محفظه ایمنی در دستگاه‌های مولد استیلین بکار می‌رود:

۱- محفظه اطمینان فشار ضعیف

۲- محفظه اطمینان فشار قوی

۱- محفظه اطمینان فشار ضعیف: از یک مخزن آب


(a) و یک سرپوش (b) تشکیل می‌شود (شکل ۲-۳).

۳-۴-۲- مولدهای سقوپی: در مولدهای سقوپی

محفظه کاربرد به صورت سبیدی است که در داخل مولد قرار گرفته و این سبید هر مرتبه یا با دست در آب فرو برده می‌شود یا در نتیجه مصرف تدریجی گاز عمل سقوط اجرا می‌گردد. در این مورد چون فشار در بالای مولد نقصان می‌یابد آب خودبه‌خود بالا آمده و سبید داخل آب قرار می‌گیرد. بعد از اینکه فشار گاز بعداً کافی رسید به وسیله فشار استیلین سطح آب به پایین رانده می‌شود و تماس آب با کاربرد قطع می‌شود. در این مولدها نیز احتمال گرم شدن کاربرد داخل سبید زیاد است و به همین علت کار کردن با آن مستلزم به کار بردن وسایل حفاظتی می‌باشد و افراد ماهر و باتجربه باید در هر بار شارژ کردن نظارت نمایند.

۴-۴-۲- محفظه اطمینان: هر دستگاه مولد استیلین

باید یک محفظه اطمینان داشته باشد. وظیفه محفظه اطمینان این

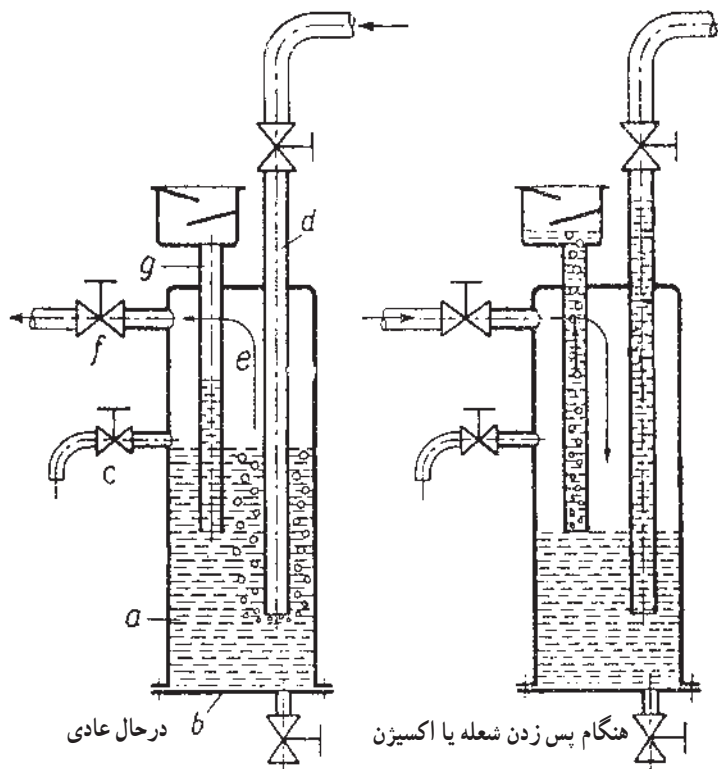

شکل ۲-۳- محفظه اطمینان فشار ضعیف

(f) به مشعل جوشکاری هدایت می‌شود. حال اگر شعله به علی پس بزند گاز جمع شده در فضای آزاد (e) آتش گرفته و در نتیجه فشار گاز افزایش می‌یابد.

در این محفظه تا لوله شیر کنترل (c) آب می‌ریزند. گاز به وسیله لوله هدایت (d) وارد مخزن شده و از میان آب بالا رفته در فضای آزاد روی آب (e) جمع می‌شود و از راه شیر خروجی

مانند مخزن محفظه اطمینان فشار ضعیف تا شیر کنترل در آن آب می‌ریزند.

لوله (c) گاز استیلن را از مولد به سوپاپ یک طرفه (d) که در کف مخزن نصب شده است می‌رساند. ساختار این سوپاپ طوری است که راه ورود گاز استیلن را از مولد به محفظه اطمینان باز می‌کند اما همین که فشار داخل محفظه اطمینان زیادتر شد سوپاپ بسته می‌شود.

در شرایط عادی گاز از میان مخزن و صفحه سوراخ‌دار (e) گذشته در فضای (f) روی سطح آب جمع می‌شود و از راه شیر (g) به مشعل جوش کاری می‌رسد.


هنگامی که گاز موجود در فضای (f) به علت پس زدن شعله محترق می‌گردد اکسیژن به داخل لوله لاستیکی (شیلنگ) استیلن وارد می‌شود و سوپاپ (d) که بسته شده است راه مشعل جوشکاری را به مولد مسدود می‌کند. محفظه اطمینان وقتی وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد که به قدر کفایت آب در آن موجود باشد بدین جهت همیشه قبل از شروع جوشکاری باید به وسیله شیر کنترل سطح آب داخل آن را بازدید و آزمایش نمود.

در هنگام راه یافتن اکسیژن به این فضا نیز فشار وارده بر سطح آب مخزن (a) بالا می‌رود و در نتیجه آب در لوله هادی (d) و لوله تعادل (g) صعود می‌کند و از راه مخزن a به دستگاه مولد مسدود می‌گردد که این اولین وظیفه محفظه ایمنی است.

اگر سطح آب مخزن در اثر افزایش فشار در فضای (e) به قدری پایین رود که انتهای لوله تعادل (g) از آب خارج شود، در این صورت بقایای گاز محترق شده با اکسیژنی که به داخل مولد پس زده است به هوای آزاد راه پیدا می‌کند و این وظیفه دوم محفظه اطمینان است.

چنانچه در دستگاه مولد گاز موجود نباشد فشار در محفظه اطمینان کاهش یافته آب لوله تعادل به کلی خالی می‌شود و به دنبال آن هوای آزاد وارد فضای (e) شده از آنجا به مشعل جوشکاری می‌رود و بدین طریق از ایجاد خلأ و در نتیجه مکیده شدن هوای آزاد به درون دستگاه مولد جلوگیری می‌کند و این وظیفه سوم محفظه اطمینان است.

۲- محفظه اطمینان فشار قوی: محفظه اطمینان فشار قوی از مخزن سربسته و محکم a (شکل ۲-۴) تشکیل می‌شود و

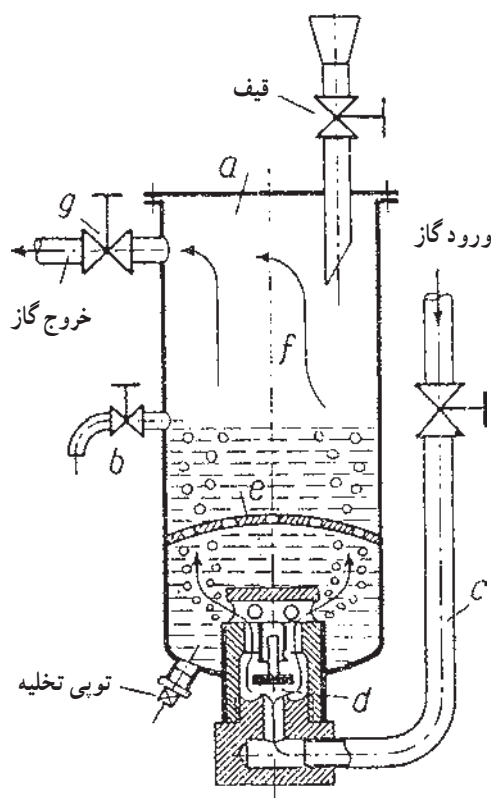

شکل ۲-۴- محفظه اطمینان فشار قوی

۵-۴-۲- اطلاعات عمومی در مورد مولدهای

استیلن:

۱- در مولدهای ریزشی از کاربرد کالسیم 14-ND استفاده کنید.

۲- قبل از اینکه محفظه کاربرد را پر کنید، مخزن مولد را شسته و از آب تمیز و تازه پر کنید.

۳- قبل از اینکه محفظه کاربرد را به دستگاه ببندید مطمئن شوید که مخزن از آب تازه و تمیز پر شده باشد.

۴- رینگ لاستیکی بین محفظه کاربرد و مخزن را قبل از بستن محفظه با آب خیس کنید تا محفظه به سهولت بسته شود و عمل آب‌بندی بهتر انجام شود.

۵- در محیط‌های گرم مولد استیلن را در سایه مستقر کنید.

۶- در محیط خیلی سرد مولد را از یخ زدن حفظ کنید.
۷- چنانچه داخل مخزن یخ زده باشد آن را به محیط گرم منتقل کنید تا یخ‌ها ذوب شوند. قبل از ذوب شدن یخ هرگز محفظه را از کاربرد پر نکنید. از شعله برای ذوب کردن یخ استفاده نکنید.

۸- محفظه اطمینان (flash back) مولد استیلن ممکن است محتوای مواد ضد یخ یا انواع دیگر مانند گلیسرین باشد، در این صورت هیچگاه بجای آنها از الکل استفاده نکنید.

۹- همیشه و در هر مرتبه که مولد را با کاربرد شارژ می‌کنید آب مخزن را تعویض و از آب تازه و پاک آن را پر کنید.

۱۰- هرگاه درجه رگلاتور استیلن با باز کردن شیر استیلن مشعل افت کند باید فیلتر محفظه اطمینان را عوض کرد.

۵-۲- کپسول استیلن

گاز استیلن را در کپسول‌های مخصوصی، ذخیره می‌نمایند. در ابتدا گاز را از صافی و فیلتر می‌گذرانند و چون نمی‌توان گاز استیلن را در زیر فشار ذخیره کرد، بنابراین باید به صورت مایع آن را ذخیره نمود. چنانچه فشار گاز استیلن از 15psig یا 103kPa بگذرد امکان انفجار خود بخودی آن می‌باشد. روشی که برای ذخیره گاز استیلن به کار می‌رود به شرح

زیر است:

۱- کپسول نو و خالی را به وسیله موادی متخلخل و اسفنجی به نام منولیتیک (monolithic) پر می‌کنند، تخلخل این ماده باید 85٪ حجم کل آن باشد.

۲- گاز استیلن را در کپسول، پمپاژ می‌نمایند تا در فضا‌های کوچک اسفنجی مانند مواد منولیتیک قرارگیرد این روش از حالت گردابی گاز در داخل کپسول جلوگیری می‌کند.

۳- کپسول را به وسیله محلول آستون شارژ می‌کنند. آستون می‌تواند گاز استیلن را در خود حل کند و تئوری آن بدین صورت است که مولکول‌های استیلن مابین مولکول‌های آستون جایگزین می‌گردد.

تکنیک‌های مزبور یعنی وجود مواد منولیتیک و آستون این امکان را می‌دهد که بتوان مقدار زیادی گاز استیلن در کپسول ذخیره کرد (شکل ۵-۲).



شکل ۵-۲- نمای داخل کپسول استیلن

کپسول استیلن مانند کپسول اکسیژن در زیر پوشش قواعد (ICC) ساخته می‌شود قسمت فوقانی آن محدب است و معمولاً دارای دو پولک^۱ می‌باشد که بالای کپسول پیچ شده در وسط این دو پولک که پیچ آن از نوع دنده لوله می‌باشد فلز آن از آلیاژی

مقداری آستون از استیلین جدا شده و باعث خرابی دستگاه و مشعل می‌گردد.

هنگامی که می‌خواهند کپسول را پر کنند باید آن را وزن کرده چنانچه وزن آن نسبت به وزنی که در روی بدنه حک شده است کمتر باشد نشان‌دهنده این است که مقداری آستون خارج شده و لازم است که به کپسول آستون اضافه گردد.

کپسول استیلین در اندازه‌های متفاوت در دسترس می‌باشد مانند (۱۰۷۶۲L-۲۸۳L) یا (۳۸۰ft^۳ - ۱۰ft^۳)
اندازه معمولی و رایج کپسول برای جوش کاری ۳۶۸۲ لیتری (۱۳۰ft^۳) و یا ۸۲۱۳ لیتری (۲۹۰ft^۳) و نیز اندازه ۹۳۴۶ لیتری یا ۳۰ft^۳ لیتری است (شکل ۶-۲).

مثال: اگر وزن کپسول قبل از پر کردن گاز استیلین (وزنی که در روی کپسول حک شده است) برابر x پوند باشد و وزن کپسول پر شده x+۵lb باشد مقدار گاز داخل کپسول را حساب کنید.

$$(x + 5) - x = 5 \text{ lb}$$

$$\text{گاز } 72/5 \text{ ft}^3 \text{ یا } 5.14/5$$



شکل ۶-۲- کپسول استیلین در اندازه‌های مختلف

ساخته شده که در حرارت حدود C ۱۰۰ ذوب می‌گردد.

چنانچه دمای سیلندر افزایش یابد پولک‌ها ذوب شده و قبل از اینکه فشار استیلین زیاد شود و باعث انفجار گردد گاز استیلین خارج شده از انفجار جلوگیری می‌شود اما استیلینی که خارج می‌شود با نرخ کم می‌سوزد.

باید توجه کرد که فشار داخل کپسول استیلین با ازدیاد دما سرعت زیاد می‌شود که امکان هرگونه خطر می‌باشد.

سوپاپ کپسول استیلین به دو صورت ساخته می‌شود یک نوع آن دارای فلکه کوچک دستی است که همیشه باید در بالای سوپاپ وجود داشته باشد (شکل ۱-۲) و نوع دیگر دارای یک مغزی چهارگوش است که ابعاد آن ۹/۵ میلی‌متر یا ۳/۸ است. مغزی به وسیله یک آچار چیقی باز و بسته می‌گردد.

سوپاپی که در روی کپسول بسته می‌گردد ممکن است به صورت نر و ماده باشد.

در مقررات جوشکاری پیشنهاد شده که سوپاپ کپسول استیلین را در حین اجرای جوشکاری به اندازه ۱/۴ دور و حداکثر ۱/۴ دور باز شود.

آچار چیقی همیشه باید در روی مغزی کپسول موقعی که سوپاپ باز است قرار داشته باشد و با این عمل در موقع بروز هر حادثه می‌توان به سرعت سوپاپ کپسول را بست.

مقدار استیلین موجود در کپسول را نمی‌توان به وسیله رابطه فشار تعیین کرد، زیرا مقدار فشار در تمام مدت (بستگی به درجه حرارت دارد) تا زمانی که قسمت اعظم آن مصرف نشده باشد، ثابت می‌ماند.

مقدار استیلین موجود را می‌توان با وزن کردن کپسول به دقت تعیین کرد. وزن کپسول بدون گاز استیلین همیشه در روی بدنه آن حک شده است و تفاوت وزن کپسول که محتوای گاز استیلین نسبت به وزن کپسول که در روی آن حک شده مقدار گاز استیلین موجود را نشان می‌دهد و هر پوند وزن برابر است با 14/5 فوت. مثال: مکعب گاز یا هر 1/kg وزن برابر است با یک

مترمکعب گاز استیلین

کپسول استیلین را همیشه، چه در موقع کار و چه در زمان حمل و نقل باید به صورت قائم نگهداشت در غیر این صورت

دو اندازه متفاوت و کوچک کپسول استیلن که برای جوشکاری و برشکاری قابل حمل و نقل است تولید و در دسترس قرار دارد یکی از آنها به نام Bsize با گنجایش ۱۱۳۳ لیتر گاز استیلن و دیگری به نام MCsize خوانده می شود با گنجایش ۲۸۳ لیتر گاز استیلن.

اتصالات این دو اندازه کوچک را فتیگ های POL^۱ می نامند.

تمام کپسول های استیلن تحت پوشش ICCN8 ساخته و طراحی می گردند و هر طرحی را باید سازمان BOE^۲ آزمایش کند و قبل از اینکه به صورت تجاری از آن استفاده شود این آزمایش را گذرانده باشد.

همان طور که بیان شد استیلن در آستون محلول می گردد بنابراین استیلن را نمی توان بیش از آنچه می تواند از آستون تجزیه شود از کپسول با سرعت بیشتری خارج کرد. این نوع تجزیه همانند جوشش است که در دمای محیط انجام می شود.

ماکزیم نرخ مطمئن که می توان استیلن را از کپسول خارج کرد برابر $\frac{1}{V}$ ظرفیت کل کپسول در ساعت است برای مثال از یک کپسول ۸۲۱۳ لیتری می توان ۱۱۷۴ لیتر گاز استیلن در ساعت خارج کرد.

$$8213 \cdot \frac{1}{V} = 1174 \text{ Lit.}$$

اگر سرعت خروج استیلن نسبت به مقدار فوق از کپسول افزایش یابد مقدار قابل توجهی آستون همراه با استیلن خارج می شود و یکی از علائم آن این است که شعله رنگ ارغوانی را به خود می گیرد.

وجود آستون در شعله مناسب نیست زیرا اولاً باعث نقصان درجه حرارت شده و در ثانی مقدار مصرفی گاز را افزایش می دهد. (شکل ۷-۲)

۲-۶-۲- طرز تهیه اکسیژن

معمولاً اکسیژن را به شیوه های مختلف می توان تهیه کرد

ولی از نظر اقتصادی دو شیوه مقرون به صرفه می باشد :

۱- تهیه اکسیژن به طریق مایع کردن هوا

۲- تهیه اکسیژن از طریق الکترولیز

۱-۶-۲- تهیه اکسیژن به طریق مایع کردن هوا: هوا

محتوی گازهایی مانند اکسیژن به نسبت ۲۱ درصد حجمی و ازت به نسبت ۷۸ درصد حجمی و ۱ درصد گازهای دیگر است.

نقطه جوش ازت و اکسیژن متفاوت است بنابراین جدا کردن آنها از یکدیگر بهسولت انجام می شود. اگر هوا را بتدریج سرد کنند و تحت فشار ۴۰ اتمسفر و برودت C ۱۴۰- زیر صفر قرار دهند به مایع تبدیل می شود.

هوای مایع مخلوطی است از اکسیژن و ازت، این مایع را تا حدود C ۲۰۰- سرد می کنند و پس از رسیدن به این دما هوای مایع را بتدریج گرم می کنند در ابتدا ازت در C ۱۹۶- شروع به تبخیر می کند و اکسیژن به صورت مایع باقی می ماند. اکسیژن مایع را گرم می کنند تا بخار شود و سپس با فشار ۱۵۰ اتمسفر در کپسول های فولادی پر می کنند بنابراین روش تولید اکسیژن به شرح زیر است :

۱- تصفیه هوا تا زمانی که اکسیژن خالص بدست آید.

۲- مایع کردن هوا به وسیله فشردن و سرد کردن

۳- تجزیه هوای مایع به ازت و اکسیژن

۴- تبخیر اکسیژن و ذخیره کردن آن در مخزن های

مخصوص گاز

۵- متراکم ساختن گاز به وسیله کمپرسورها و تصفیه و پر

کردن آن در کپسول های فولادی

یک درصد حجم هوا محتوی گازهای دیگر است و این

گازها عبارتند از : بخار آب، بی اکسیدکربن، آرگون، هلیوم،

هیدروژن، نتون.

بخار آب و بی اکسیدکربن در هنگام فشردن هوا و مایع


کردن آن خارج می شود و آرگون - هلیوم - هیدروژن و نتون هر

کدام مانند ازت و اکسیژن دارای نقطه جوش متفاوتی می باشند که

می توان آنها را جدا و در کپسول ذخیره نمود.

می‌گردد که H_2O تجزیه شده و به (O) و (H) تبدیل گردد و اکسیژن در الکترود مثبت جمع شده و هیدروژن در الکترود منفی جمع می‌شود (شکل ۷-۲).

۲-۶-۲- تهیه اکسیژن به طریقه الکترولیت: اکسیژن در این روش از طریق الکترولیز کردن آب تهیه می‌گردد. در این روش شدت جریان الکتریکی را از آب عبور می‌دهند و باعث

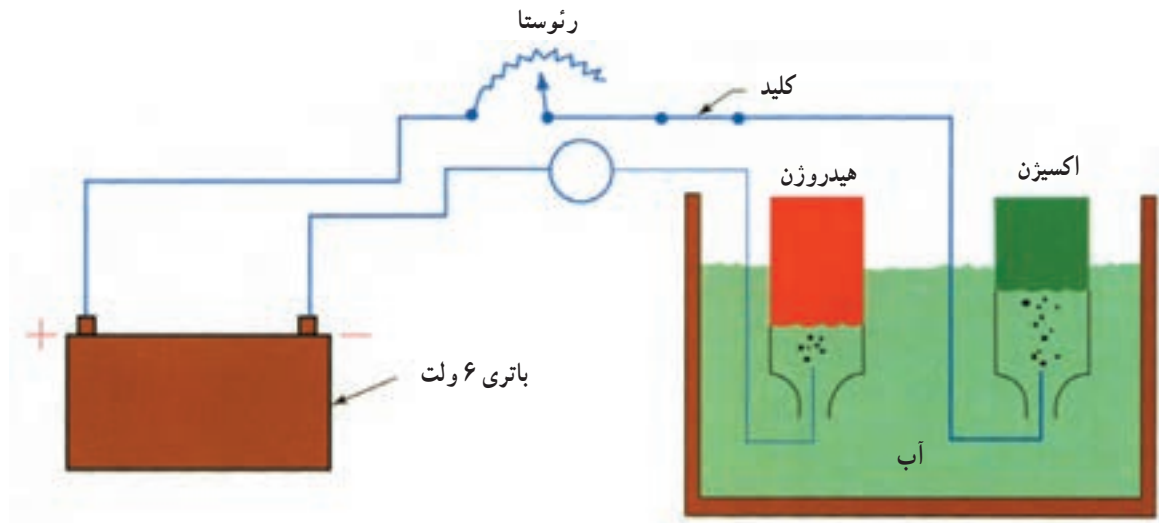

شکل ۷-۲- روش تهیه اکسیژن از آب

۳۵mm / ۶ (۱/۴) کمتر باشد و جنس کپسول از فولاد پرکربن می‌باشد (شکل ۸-۲). بعد از ساخت کپسول آن را در زیر فشار 330°psig آزمایش می‌نمایند (22758kPa) در موقع ساختن به طور متناوب آن را حرارت داده و آنیل می‌نمایند. آنیل کردن به این منظور است که تنش‌های ایجاد شده در سطح مقطع سیلندر، که در موقع ساختن به وجود می‌آید، از بین رفته و نیز دانه‌بندی فلز هموژن گردد.

شیر کپسول اکسیژن طوری طراحی شده که بتواند فشارهای زیاد را تحمل کند و جنس آن از برنج است که به طریقه آهنگری ساخته می‌شود. شیر کپسول اکسیژن حاوی یک شیر back-seating valve است به طوری که اگر شیر به طور کامل باز شود میله‌ای عمل آب‌بندی را انجام می‌دهد و از نشت اکسیژن جلوگیری می‌کند. بنابراین در موقع کار کردن همیشه باید شیر کپسول بطور کامل باز شود و از باز نکردن کامل آن باید احتراز

۲-۷- کپسول اکسیژن

اکسیژنی که برای مصرف جوشکاری به کار می‌رود در کپسول (سیلندر)هایی به اندازه‌های مختلف ذخیره می‌کنند. اکسیژن در کپسول‌هایی با فشار 200°psig تا 264°psig ذخیره می‌گردد.


200°psig 1379°kPa

264°psig 1820.2°kPa


جنس کپسول و اندازه آن نسبت به فشار مؤثر بر آن ساخته می‌شود و در عین حال فشار داخل کپسول نیز متغیر است و بستگی به درجه حرارت محیط دارد.

ذخیره اکسیژن در کپسول در زیر فشار زیادی است که در حدود 220°psi است از این رو کپسول باید با دقت زیادی تولید شود و سازمان (ICC) برای تولید سیلندرهای اکسیژن قوانین خاصی تهیه نموده است. تهیه آنها به صورت یکپارچه یا یک تکه است به طوری که ضخامت هیچ قسمتی از آن نباید از

جست. در شکل ۹-۲ شیر اکسیژن به صورت کامل نشان داده شده است.

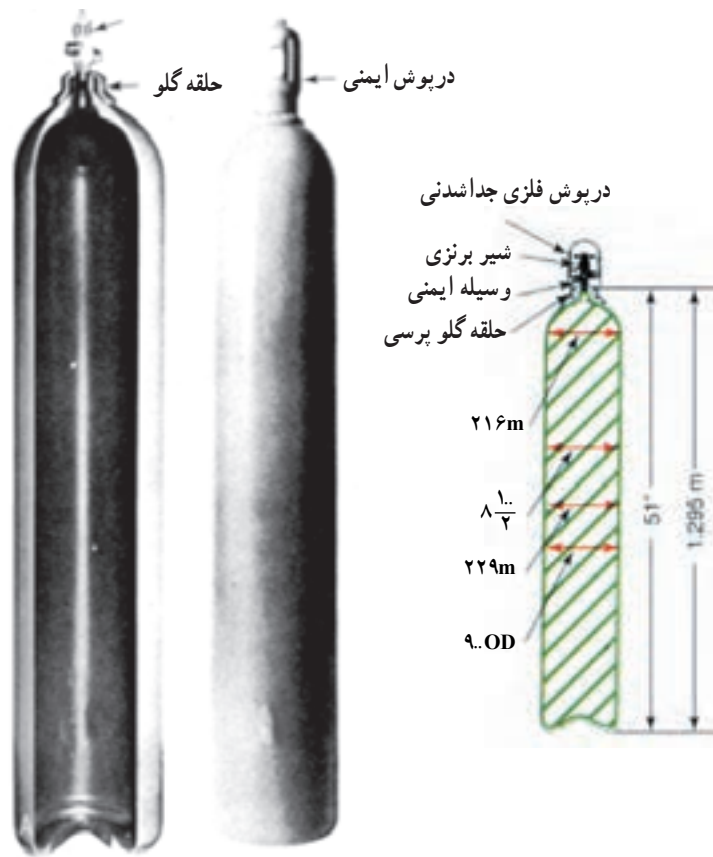

شکل ۸-۲- کپسول اکسیژن

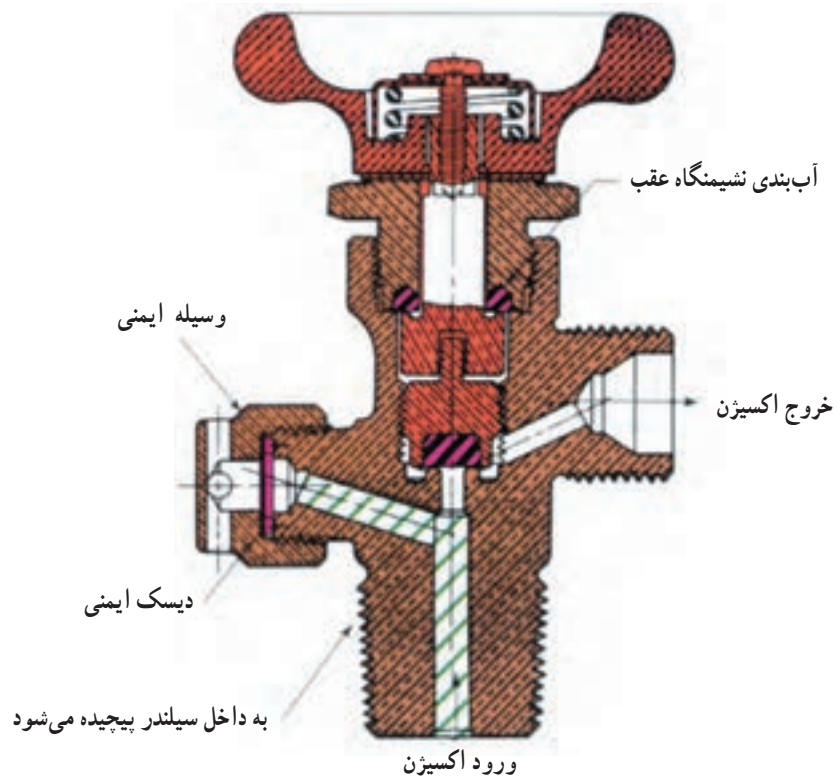

شکل ۹-۲- شیر کپسول اکسیژن

شیر کپسول اکسیژن دنده شده و در قسمت بالای کپسول پیچ می‌شود. پیچ شیر $\frac{1}{2}$ یا $\frac{3}{4}$ از نوع دنده لوله می‌باشد و معمولاً اغلب شیرها از پیچ $\frac{3}{4}$ درست شده‌اند.

در شیر کپسول یک وسیله ایمنی به صورت پولک تعبیه شده که اگر فشار کپسول به عللی زیاد شود قبل از انفجار کپسول این پولک پاره شده و اکسیژن به بیرون هدایت می‌شود. برای کار کردن سوپاپ کپسول یک فلکه دستی در انتهای آن تعبیه شده که می‌توان اکسیژن را به وسیله آن به خارج هدایت کرده یا راه خروجی اکسیژن را بست.

یک کلاهدک فولادی برای محافظت سوپاپ کپسول بر روی قسمت بالای کپسول پیچ می‌شود که در موقع حمل و نقل کپسول آن را از برخورد با اجسام دیگر مصون و محفوظ می‌نماید. قطر دهانه کلاهدک $79/4$ mm یا $\frac{3}{8}$ است که تعداد دندانه‌های آن ۷ یا ۱۱ دنده در اینچ است.

چنانچه به عللی سوپاپ کپسول اکسیژن بشکند اکسیژن با فشار زیادی از آن خارج شده و کپسول مانند یک راکت عمل می‌کند و اکسیژن خارج شده به سوختن اجسامی که دارای حرارت می‌باشند، کمک می‌کند.

برای ایمنی کپسول اکسیژن باید به نکات زیر توجه نمود:
۱- برای حمل و نقل آن باید از چرخ‌های مخصوص استفاده کرد.

۲- هنگامی که کپسول در انبار نگهداری می‌شود یا اینکه برای جوشکاری از آن استفاده می‌گردد باید آن را بطور قائم نگهداشت و به وسیله زنجیر مهار نمود.

۳- در موقع حمل و نقل کپسول به وسیله دست باید ابتدا کلاهدک آن را روی سوپاپ با دست پیچانده و محکم نمود.

الف - سر کپسول را تا حدودی کج کرده تا نسبت به حالت قائم تحت زاویه قرار گیرد.

ب - یک دست را به قسمت سر کپسول و دست دیگر را به بدنه کپسول تکیه داده تا اولاً از افتادن آن جلوگیری شود در ثانی همان طوری که تحت زاویه قرار دارد آن را به آرامی در کف

کارگاه چرخانده و به پای دستگاه هدایت نمود.

۱-۷-۲- مشخصات کپسول اکسیژن: کپسول پر شده مانند ماده منفجره است و به همین دلیل باید در نگهداری آن نکات زیر را رعایت کرد:

الف - روی کپسول باید مشخصات زیر نوشته شده باشد:

۱- نام صاحب آن یا کارخانه

۲- شماره کپسول

۳- مشخصات گاز پر شده در آن

۴- وزن خالص کپسول

۵- فشار آزمایش کپسول به psi یا kPa

۶- مهر کارشناس مأمور آزمایش کپسول

۷- تاریخ آزمایش

۸- گنجایش کپسول به لیتر

۹- حداکثر فشار مجاز کپسول به یکی از سیستم‌های اینچ

یا متریک

به علاوه روی هر کپسول نو باید نام یا علامت کارخانه سازنده و شماره ساخت حک شده باشد.

ب - کپسول باید سوپاپ داشته باشد و این سوپاپ به وسیله کلاهدک سوراخ‌داری محافظت شود.

ج - رنگ کپسول باید آبی (اروپا) یا سبز (امریکا) باشد.

د - کپسول باید قبل از استفاده و سپس هر ۵ سال یک مرتبه آزمایش شود.

ه - کپسول باید با احتیاط نگهداری شود. هرگز نباید کپسول را بدون کلاهدک محافظ حمل کرد و باید آن را از زمین خوردن و از صدمات دیگر محافظت نمود. کپسول را نباید در معرض نور آفتاب یا در مجاورت گرمای شدید قرار داد. همیشه کپسول پر شده را باید بطور قائم نگهداشت. کپسول خالی را می‌توان در روی سطح خواباند ولی باید دقت کرد که سر آن به جانب بالا باشد تا از ورود آب و گرد و غبار به داخل سوپاپ جلوگیری شود.

کپسول اکسیژن در اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شود جنس آنها از فولاد یا آلومینیوم است که در زیر پوشش مقررات و استاندارد خاصی تولید می‌گردد (از کپسول‌های آلومینیومی

برای فشارهای کم استفاده می‌شود و در ایران رایج نشده).
اندازه‌های معمولی کپسول اکسیژن عبارتند از:

۵۵ ft^۳ (۱۵۵۷ L)

۸۰ ft^۳ (۲۲۶۵ L)


۱۲۵ ft^۳ (۳۵۴۰ L)

۱۵۰ ft^۳ (۴۲۴۸ L)

۲۵۰ ft^۳ (۷۰۷۹ L)

شکل ۱-۲ اندازه‌های مختلف کپسول اکسیژن را نشان

می‌دهد.

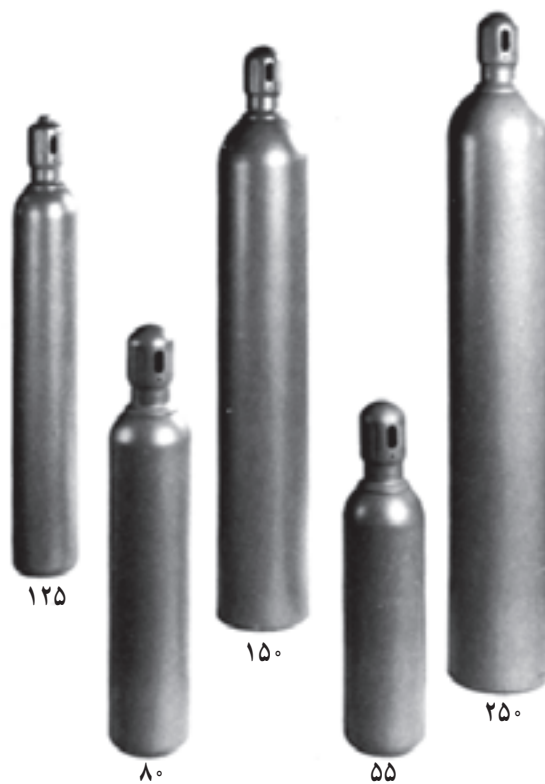

شکل ۱-۲- چند کپسول اکسیژن در اندازه‌های مختلف

۱-۲- رگلاتور

معمولاً گازها را در کپسول با فشار خیلی بالاتر از فشار کاری یا فشار شعله ذخیره می‌نمایند. اغلب مشعل‌های جوشکاری در فشار بین ۷kPa - ۲۰kPa (۳°psig - ۳°psig) کار می‌کنند بنابراین لازم است که به وسیله مکانیزم یک دستگاه یا سیستم فشار

را بطور دلخواه کاهش دهند. این مکانیزم رگلاتور نامیده می‌شود. هر سیستمی که بتوان با آن فشار گاز را کنترل کرد باید دو ویژگی داشته باشد:

۱- فشار زیاد داخل کپسول را تقلیل داده و به فشار کاری برساند.

۲- قادر باشد فشار کاری ثابتی را در مشعل ایجاد کند ولو اینکه فشار داخل کپسول تغییر کند. دو مکانیزم متفاوت برای رگلاتورها طراحی شده است:

۱- تقلیل دهنده (رگلاتور) پستانکی

۲- تقلیل دهنده (رگلاتور) سوپایی

اغلب رگلاتورها دارای دو صفحه فشارسنج است که یکی از آنها فشار داخل کپسول را نشان می‌دهد و دیگری فشار کاری را نشان می‌دهد.

رگلاتورها از لحاظ تعداد دفعات کاهش فشار به دو نوع تقسیم می‌شود:


الف - رگلاتور یک مرحله‌ای که در آن فشار کپسول در یک مرحله به فشار مطلوب تبدیل می‌شود.

ب - رگلاتور دو مرحله‌ای که در آن فشار کپسول در دو مرحله به فشار مطلوب می‌رسد.

مرحله اول معمولاً مرحله ثابت است یعنی فشار در محفظه رگلاتور به وسیله دیافراگم غیرقابل تنظیم به مقدار ثابت و معینی کاهش می‌یابد، این فشار ثابت برای اکسیژن ۱۵ اتمسفر و برای استیلن ۳ اتمسفر است. در رگلاتورهای دو مرحله‌ای نوسان فشار کار به کلی از بین می‌رود.

برای مثال در رگلاتورهای یک مرحله‌ای فشار ۲۰۰°psig داخل کپسول در یک مرحله به فشار کاری ۵°psig می‌رسد در شکل ۱۱-۲ الف ساختمان داخلی یک رگلاتور یک مرحله‌ای نشان داده شده است. در شکل ۱۱-۲ ب نمای یک رگلاتور یک مرحله‌ای را مشاهده می‌نمایید.

در رگلاتورهای دو مرحله‌ای فشار داخل کپسول را که ۲۰۰°psig است در یک مرحله فشار را به ۲۰°psig می‌رسد و در مرحله دیگری فشار را از ۲۰°psig به فشار کاری ۵°psig می‌رساند، در شکل ۱۲-۲ ساختمان داخلی یک رگلاتور دو مرحله‌ای نشان داده شده است.

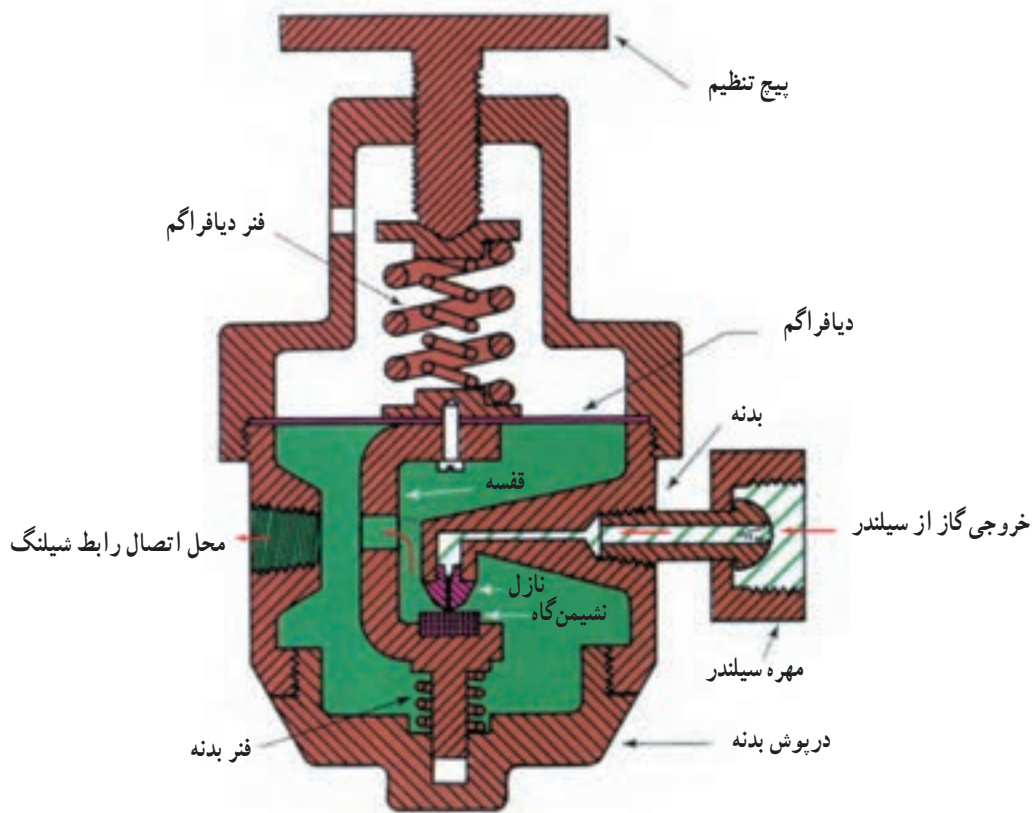


شکل ۱۱-۲- الف - سطح برش خورده رگلاتور یک مرحله ای (پستانکی)

(آلومینیوم برنز) و یا اینکه از فولاد زنگ نزن (stainless steel) ساخته می شود.

بدنه رگلاتورها را یا به طریق آهنگری یا به صورت ریختگی درست می کنند. جنس آنها از آلیاژ مس و آلومینیوم است



شکل ۱۱-۲- ب - نمای رگلاتور یک مرحله ای

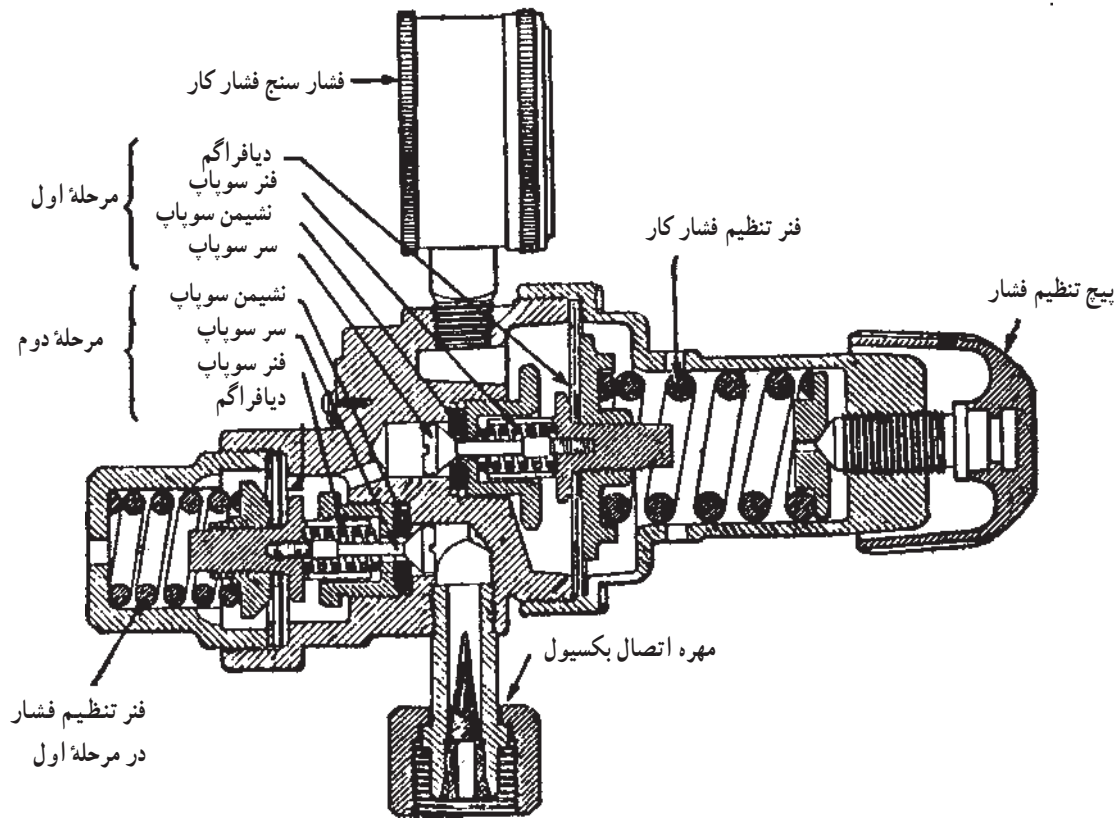

شکل ۱۳-۲- قسمت‌های داخلی یک رگلاتور دو مرحله‌ای

(*Pressure type*): در این نوع مشعل‌ها گاز سوختنی و اکسیژن با هم مخلوط شده و در انتهای نازل می‌سوزد، این مشعل‌ها از ۴ قسمت مختلف ساخته شده است:

۱- بدنه

۲- شیر یا سوپاپ دستی

۳- محفظه اختلاط

۴- سربک یا نازل

کاربرد مشعل جوشکاری فشار مثبت در مواقعی است که بخواهیم از گازهای ذخیره‌شده در کپسول استفاده نماییم. چون فشار گاز به حد کافی است بنابراین با فشار وارد محفظه اختلاط می‌گردد. در شکل ۱۳-۲ مقطع برش خورده این نوع مشعل با محفظه اختلاط و مسیر عبور گاز نشان داده شده است. برای ایجاد شعله‌های مختلف لوله اختلاط و پستانک مشعل

۹-۲- مشعل‌ها و سایر ملزومات جوشکاری

۱-۹-۲- مشعل‌های جوشکاری: مشعل جوشکاری

(torch or blowpipe) و مشعل برشکاری (Cutting torch) هر کدام را برای مقاصد معینی طراحی می‌کنند. گاهی اوقات ساختمان آنها یکسان است اما در مشعل‌های برشکاری یک سوپاپ مجزا برای دمیدن اکسیژن خالص وجود دارد. مشعل‌ها را در اندازه‌های متفاوت با طرح‌های مختلف می‌سازند.

دو نوع مشعل جوشکاری و برشکاری برای کارهای

معمولی و متداول وجود دارد:

الف- مشعل فشار مثبت که گاهی اوقات آن را به نام مشعل



فشار مساوی هم می‌نامند.

ب- مشعل انژکتوری


الف- مشعل جوشکاری فشار مثبت (*Positive*)

به ضخامت ۳/۰ تا ۳۰ میلی متر در جعبه جوشکاری موجود است
(شکل ۱۴-۲).

را عوض می کنند. معمولاً هفت یا نه لوله اختلاط (سربک) با
پستانک مربوط به آنها برای جوش دادن ورق های فولادی

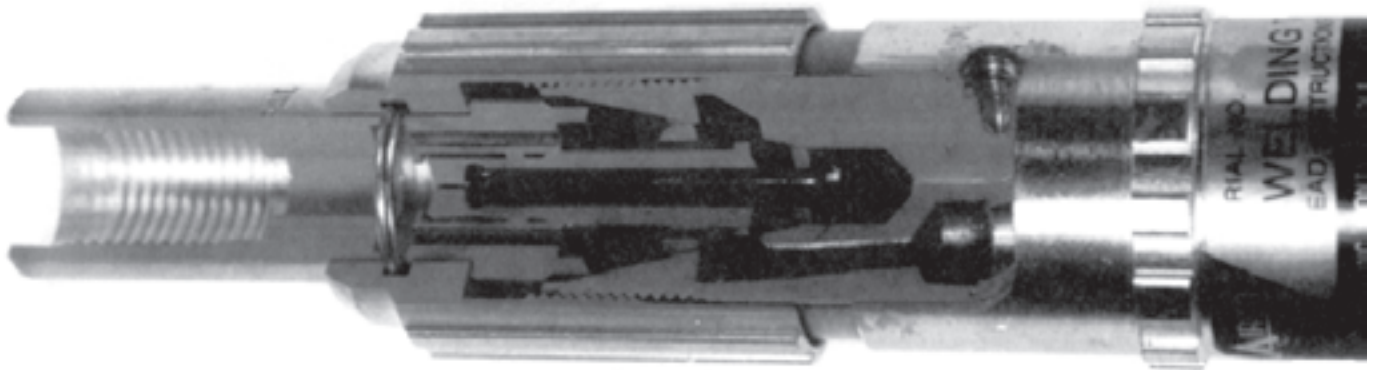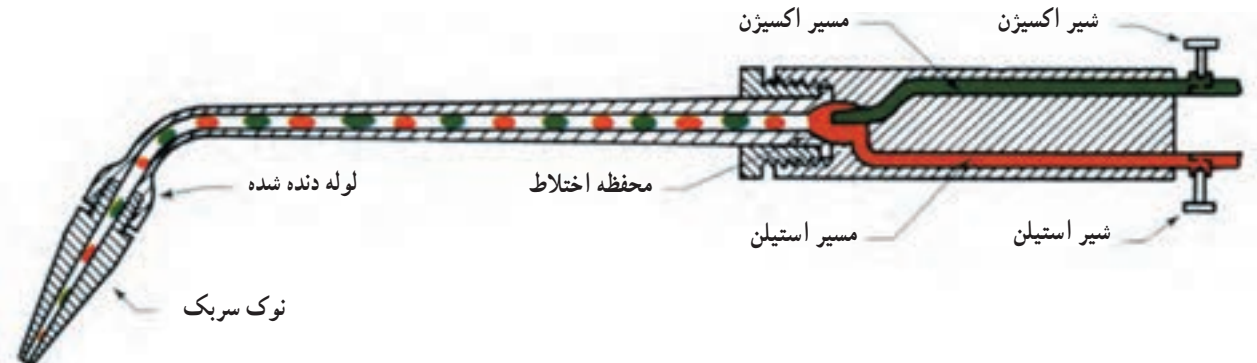

شکل ۱۳-۲- برش یک مشعل جوشکاری فشار مثبت

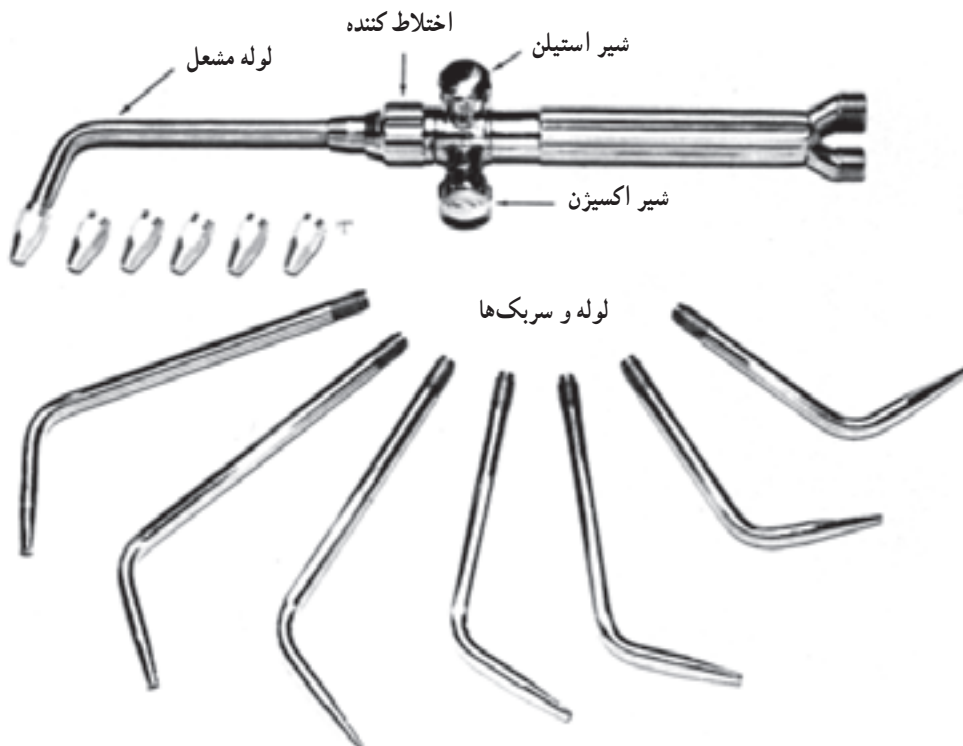

شکل ۱۴-۲- یک مشعل جوشکاری با چند نمونه سربک مربوطه

برای مثال اگر بخواهیم ورقى به ضخامت ۱۴ میلی‌متر را جوش دهیم می‌توان سربک ۷ یا ۸ را انتخاب کرد. در حالت‌های قائم - افقى و بالای سر بهتر است شماره ۷ و در حالت سطحى شماره ۸ را انتخاب نمود.

روى هر لوله اختلاط ضخامت ورق فولادى که به وسیله آن می‌توان جوش داد بر حسب میلی‌متر و فشار اکسیژن لازم برای جوش دادن آن حک شده است، قدرت جوشکاری لوله‌های اختلاط را معمولاً به شرح جدول ۱-۲ انتخاب می‌نمایند.

جدول ۱-۲- شماره سربک بر حسب ضخامت ورق

شماره سربک ضخامت ورق mm	۱ ۰/۳ - ۰/۵	۲ ۰/۵ - ۱	۳ ۱ - ۲	۴ ۲ - ۳	۵ ۴ - ۶
شماره سربک ضخامت ورق mm	۶ ۶ - ۹	۷ ۹ - ۱۴	۸ ۱۴ - ۲۰	۹ ۲۰ - ۳۰	


ب - مشعل نوع انژکتوری (فشار کم): مشعل نوع انژکتوری از نظر ظاهری مشابه نوع فشاری است اما ساختمان داخل آن کاملاً فرق می‌کند. خصوصیات عمده مشعل انژکتوری این است که می‌توان آن را با فشار کم استیلن به کار برد و در این مشعل فشار استیلن ثابت می‌باشد که بستگی به اندازه سرمشعل و ضخامت فلز مورد جوش دارد. کارایی مشعل انژکتوری که در فشارهای کم می‌باشد دارای ویژگی‌های مهمی است. عملاً این مشعل برای فشار استیلن که به وسیله مولدها تهیه می‌شود، طراحی شده است. فشار استیلن در مولدها حدود $\frac{1}{4}$ psig یا $\frac{1}{7}$ vkPa است.

خصوصیت دیگر آن این است که می‌تواند مقدار زیادی گاز استیلن را از مولد برای احتراق به بیرون هدایت کند.

حجم مصرفی استیلن و اکسیژن در جوشکاری متناسب با ضخامت ورقى است که باید به هم جوش داده شود. به طور متوسط برای جوش دادن ورق فولادى به ضخامت یک میلی‌متر در هر ساعت ۱۰۰ لیتر اکسیژن و ۱۰۰ لیتر استیلن مصرف می‌شود به شرط آنکه نسبت حجمی این دو گاز به نسبت یک به یک با هم مخلوط شود. بنابراین می‌توان در دو عددی که روی سربک حک شده است، مقدار مصرف گاز را محاسبه کرد.

برای این منظور آن دو عدد را با هم جمع کرده و بر دو تقسیم و در ۱۰۰ ضرب می‌کنند نتیجه‌ای که بدست می‌آید برابر با مقدار استیلن یا اکسیژن است که در هر ساعت مصرف می‌شود. مثلاً مصرف مشعل جوشکاری ۶-۹ در هر ساعت برابر است با

$$\frac{6+9}{2} \cdot 100 = 750 \text{ Lit}$$

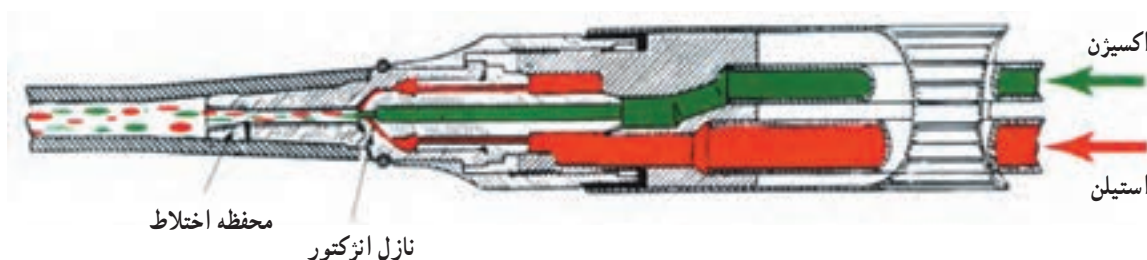



شکل ۱۵-۲- مشعل جوشکاری انژکتوری با سربک‌های یک تکه و دو تکه

شیراستیلین را به اندازه نیم دور باز کنید و هنگام خاموش کردن نخست شیر استیلین و سپس شیر اکسیژن را ببندید.

۷- هرگز مشعل روشن را روی زمین نگذارید.

۸- شیر مشعل را فقط با دست محکم ببندید و هرگز برای بستن آن از انبردست استفاده نکنید.

۹- هرگز به هیچ قسمت مشعل روغن نزنید و برای روانی اجزاء مشعل می‌توان از کف صابون یا گلیسرین استفاده کرد.

۱۰- چنانچه سرعت خروج مخلوط گاز اکسیژن و استیلین از نازل کمتر از سرعت احتراق آن باشد شعله به داخل مشعل پس می‌زند در این صورت باید بی‌درنگ شیرهای استیلین و اکسیژن را بست و سربک را در آب خنک نمود.

۱۱- هرگاه اختلالی در کار مشعل روی داد باید فوراً شعله را خاموش کرده و به جست‌وجوی علل این اختلال پرداخت.

۲-۹-۲- شیلنگ جوشکاری: برای مقاومت بیشتر شیلنگ در برابر فشار، آن را از چند لایه مواد متفاوت می‌سازند. لایه داخلی شیلنگ از جنس لاستیک مرغوب و مناسب درست شده و این لایه نیز با لایه‌های دیگر تقویت می‌شود. لایه بیرونی شیلنگ از لاستیک رنگی یا پلاستیک ساخته می‌شود و آن را به صورت مضرّس درمی‌آورند تا در برابر فرسایش مقاومت داشته باشد. شیلنگ‌ها را معمولاً در سه رنگ می‌سازند: سیاه، سبز و قرمز.

این رنگ‌ها استاندارد نمی‌باشد ولی معمول است که رنگ قرمز را برای استیلین یا گازهای سوختنی دیگر به کار می‌برند و رنگ سبز و سیاه را برای اکسیژن مصرف می‌کنند.

اندازه شیلنگ را براساس قطر داخلی آن (ID) می‌سنجند

در جوشکاری اکسی استیلین شعله در انتهای سربک (TIP) ایجاد می‌شود. جنس سربک از مس تهیه می‌شود. هدایت حرارتی مس زیاد است و به همین علت در نوک مشعل حرارت متمرکز نمی‌گردد. اندازه سربک و فرم آن در جوشکاری اهمیت زیادی دارد و دو نوع سربک یا نازل ساخته می‌شود.

۱- سربک‌های یکپارچه

۲- سربک‌های دو تکه (شکل ۱۵-۲)

سربک‌ها هم مانند سایر قطعات تحت تأثیر مکانیسم خوردگی و فرسایش قرار می‌گیرند؛ از این رو مراقبت از آنها بسیار ضروری است. مشعل جوشکاری ابزار کار بسیار دقیقی است که برای استفاده طولانی از آن باید به نکات زیر توجه نمود:

۱- هرگز پستانک سرد را به مشعل گرم نپیچید.

۲- برای گشودن قسمت‌های مشعل انبردست بکار نبرید بلکه از آجاری به اندازه آن استفاده نمائید.

۳- هرگز پستانک لوله‌های اختلاط را با یکدیگر عوض نکنید.

 
۴- هرگز برای پاک کردن سربک یا نازل روی آن سوهان نکشید، زیرا قطر سوراخ آن بزرگ می‌شود. بهتر است نازل را با تکه‌ای چوب یا قطعه‌ای چرم پاک کنید و اگر نازل را در آب خنک کنید ذرات فلز چسبیده به آن به سهولت جدا می‌شود.

۵- سوراخ پستانک را باید با سوزن‌های مخصوص هر پستانک پاک کرد و هرگز برای این عمل از سیم سخت استفاده نکنید زیرا سوراخ نازل گشاد می‌شود.

۶- باز کردن و بستن شیر مشعل باید آهسته انجام گیرد. در موقع روشن کردن مشعل نخست شیر اکسیژن و سپس


چنانچه لازم باشد که طول شیلنگ بلند باشد قطر داخلی شیلنگ نیز باید افزایش یابد. معمولاً طول شیلنگ نباید از ۵ متر کمتر باشد ولی سازندگان در حال حاضر طول ۷/۶m را پیشنهاد می کنند.

شیلنگ ها باید انعطاف پذیر باشند و سطح داخلی آن در برابر تأثیر گازها فاسد نشود. شیلنگ را باید به وسیله بست مخصوص به پستانک مشعل و یا رگلاتور متصل کرد (شکل ۱۶-۲).



و در چندین اندازه ساخته می شود. اندازه قطر داخلی آنها $\frac{3}{16}$ ، $\frac{1}{4}$ و $\frac{5}{16}$ (۷/۹mm , ۶/۴mm , ۴/۸mm) می باشد. اندازه شیلنگ باید متناسب با مشعل و طول مورد لزوم باشد.

اندازه ۴/۸ میلی متر یا $\frac{3}{16}$ (ID) حالت ارتجاعی زیادی دارد و به علت سبکی وزن کاربرد آن در جوشکاری های سبک است.

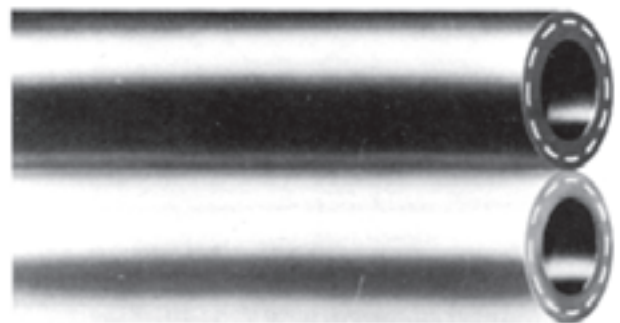


شکل ۱۶-۲- شیلنگ جوشکاری

دیگر با شیلنگ و لگدمال کردن آن خودداری نمود.
۳-۹-۲- آتش زنه (فندک): برای روشن کردن مشعل هرگز نباید از کبریت یا کاغذ استفاده کرد. در هنگام جوشکاری هرگز در جیب های خود مواد قابل احتراق نگه ندارید. استفاده از فندک جوشکاری بهترین روش برای روشن کردن مشعل است. آتش زنه از سنگ چخماق و فولاد درست شده، آتش زنه جرقه شدیدی می دهد. در شکل ۱۷-۲ یک فندک دستی جرقه ای و یک فندک گازی نشان داده شده است.

دنده مهره رابط شیلنگ اکسیژن به رگلاتور راست گرد و دنده مهره رابط لوله هدایت استیلن به رگلاتور چپ گرد است. از تماس شیلنگ ها با شعله آتش و فلز داغ باید جلوگیری کرد. شیلنگ را نباید بیش از اندازه خم کرد زیرا خمیدگی شدید باعث ترکیدن شده، در نتیجه فشار گاز داخل آن خارج یا اینکه مانع جریان گاز می گردد.

در مواقعی که از شیلنگ ها برای جوشکاری استفاده نمی شود باید آنها را دور از اشیایی که ممکن است به آنها صدمه بزند به دیوار آویزان کرد. هنگام جوشکاری باید از اصابت اشیاء

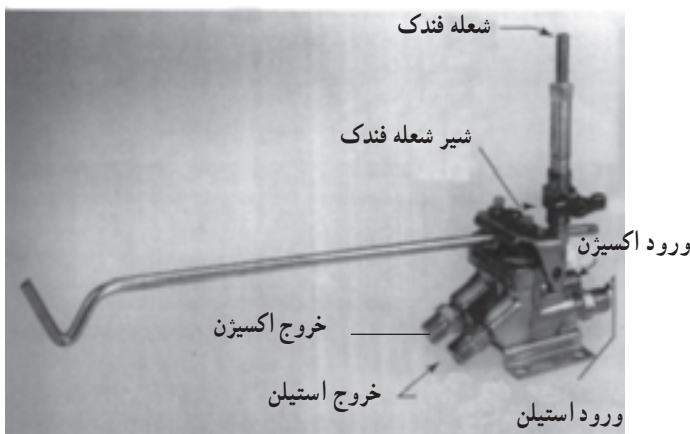

شکل ۱۷-۲- دو نوع فندک

۴-۹-۲- عینک جوشکاری: جوشکار اکسی استیلن

باید درحین کار از عینک مناسب استفاده کند.

شعله و هم چنین حوضچه مذاب دونوع اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش از خود خارج می کنند. چنانچه این دو نوع اشعه از فاصله کم به چشم برسد امکان درد چشم یا سرخ شدن آن می باشد. عینک نیز از برخورد جرقه هایی که پرتاب می شوند و ممکن است به چشم اصابت کند، جلوگیری و در عین حال از نور خیره کننده ممانعت می نماید، از این رو جوشکار قادر به رؤیت منطقه مذاب و حرکت آن می باشد.

عینک های معمولی جوشکاری دارای یک قاب یا فرام ضد جرقه است که شیشه را محکم نگه می دارد و دارای یک نوار است که به راحتی عینک را در روی چشم نگه می دارد.

شیشه های عینک ممکن است مدور یا مستطیل باشد. چنانچه شیشه مدور باشد قطر آن ۵۰mm یا ۲ اینچ است و اگر مستطیل باشد اندازه آن ۱۰۸mm. ۵۰. یا $4\frac{1}{4}$ اینچ است. طرح بعضی از عینک های جوشکاری طوری است که به راحتی بر روی عینک های طبی قرار می گیرد. رنگ شیشه عینک های جوشکاری سبز یا قهوه ای است با درجه تاری متفاوت.

اخیراً نوعی شیشه عینک جوشکاری ساخته شده که انعکاس خطوط نور را طلایی رنگ نشان می دهد و می تواند از زیان رساندن هر نوع اشعه به چشم جلوگیری کند. در شکل ۱۸-۲ دهنده نمونه عینک جوشکاری نشان داده شده است.



شکل ۱۸-۲- دو نمونه عینک جوشکاری

جدول ۲-۲- شماره شیشه عینک بر حسب ضخامت ورق و نوع کاربرد

کاربرد	ضخامت ورق		شماره تطابق
	اینچ (in)	میلی متر (mm)	
جوش گاز	زیر $\frac{1}{8}$ اینچ	کمتر از ۳/۲	۴ یا ۵
	$\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$	۳/۲ - ۱۲/۷	۵ یا ۶
	بیش از $\frac{1}{4}$	بیش از ۱۲/۷	۶ یا ۸
برشکاری	کمتر از ۱	کمتر از ۲۵	۳ یا ۴
	۱ - ۶	۲۵ - ۱۵۰	۴ یا ۵
	بیش از ۶	بیش از ۱۵۰	۵ یا ۶

درجه تاری شیشه بر اساس شماره هایی از ۱ تا ۱۴ است که هرچه شماره زیادتر باشد درجه تاری یا کدوری آن زیادتر می شود. درجه تاری شیشه معمولاً در گوشه آن حک شده است. شیشه عینک جوشکاری باید با قواعد ANSI ۲۸۷/۱^۱ تطابق داشته باشد. جدول ۲-۲ این تطابق را نشان می دهد.

۱- American National Standards Institute requirements for eye protection


۵-۹-۲- تمیز کننده نازل مشعل (سوزن مشعل):

نازل مشعل جوشکاری اغلب در دهانه آن جرم می‌گیرد. برای اینکه شعله مناسبی ایجاد شود لازم است که دهانه نازل صاف و تمیز باشد.

چنانچه جوش خوب مورد نظر باشد باید دهانه نازل از رسوب کربن و سرباره بطور کامل زدوده و پاک شود. در موقع

تمیز کردن نازل باید مراقب بود که سوراخ نازل بزرگ نشود یا از حالت دایره شکل خارج نشود.

وسیله تمیز کننده نازل محتوی یک مجموعه مفتول آج‌دار است که سهولت وارد سوراخ نازل شده و آنرا تمیز می‌کند (شکل ۱۹-۲).

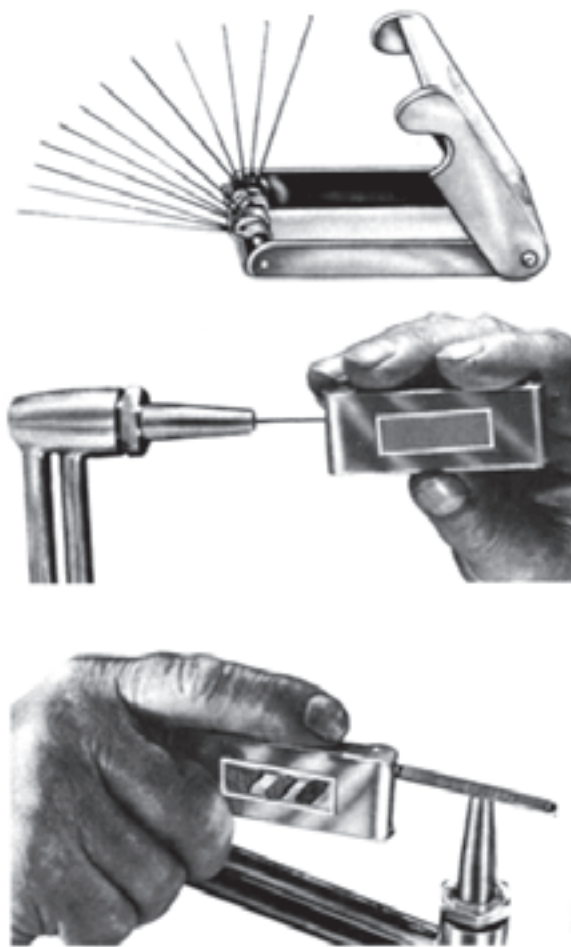

شکل ۱۹-۲- تمیز کننده نازل مشعل و روش کاربرد آن

۶-۹-۲- پوشش‌های محافظتی: در هنگام جوشکاری

لازم است که از پیش‌بند استفاده کرد در غیر این صورت ممکن است جرقه‌هایی که در حین جوشکاری از ناحیه مذاب به اطراف زبانه می‌کشد باعث سوختن و سوراخ نمودن لباس شود. زیرا با همین جرقه‌ها امکان آتش گرفتن شخص جوشکار وجود دارد. نوعی کلاه ایمنی نیز در هنگام جوشکاری ضروری است.

استفاده از دستکش‌های نرم و سبک نیز یکی از ضروریات ایمنی در هنگام جوشکاری است. بخصوص در مواقعی که طول سیم جوش کوتاه می‌شود از سوختن نوک انگشت‌ها جلوگیری می‌نماید یا اینکه ممکن است جوشکار اشتبانه‌اً سیم جوش کوتاهی را بردارد که هنوز نوک آن داغ می‌باشد.

۷-۹-۲- نکات مهم:

- ۱- حمل و نقل کپسول‌های اکسیژن و استیلن را بدقت انجام دهید. هیچگاه آنها را در معرض تابش نور شدید آفتاب و نزدیک به کانون‌های حرارت قرار ندهید. از آغشته شدن کپسول‌ها به گریس و روغن و مواد چربی دیگر احتراز کنید.
- ۲- قبل از اینکه شیر کپسول را بچرخانید مطمئن شوید که پیچ‌های رگلاتور کاملاً باز باشند.
- ۳- همیشه مشعل و شیلنگ‌ها را بعد از اتمام کار به دیوار آویزان کنید تا از لگدمال شدن و آسیب محفوظ بمانند.
- ۴- در مواقعی که مشعل را برای تمیز کردن و تعویض نازل باز می‌کنید از انبردست استفاده نکنید.
- ۵- برای روان شدن پیچ‌های رگلاتور و مشعل و کپسول‌ها از روغن استفاده نکنید و اگر ضرورتی باشد می‌توانید از صابون و گلیسرین استفاده نمایید.
- ۶- در هیچ شرایطی جای شیلنگ‌های اکسیژن و استیلن را با یکدیگر عوض نکنید و از آلوده شدن آنها به روغن یا گریس اجتناب کنید.
- ۷- همیشه در هنگام جوشکاری از عینک مناسب و دستکش و پیش‌بند استفاده کنید.
- ۸- هرگز مشعل را با کبریت یا به وسیله آتش‌زای دیگری روشن نکنید.
- ۹- برای تمیز کردن لباس از گرد و خاک، از اکسیژن و یا استیلن استفاده نکنید.
- ۱۰- برای پاک کردن سوراخ نازل فقط از سوزن‌های

مخصوص پاک کردن استفاده کنید.

۸- ۹-۲- سیم جوش (Filler Metal): براساس قواعد AWS سیم جوش به مفتولی گفته می‌شود که در عمل جوشکاری در یک مدار الکتریکی قرار نگیرد و به عبارت دیگر در ضمن جوشکاری شدت جریان الکتریکی از آن عبور نکند در غیر این صورت به آن الکتروود گفته می‌شود. بعضی از سیم جوش‌های متداول عبارتند از:

۱- فولاد کم کربن (Mild steel)

۲- چدن (Cast iron)

۳- فولاد زنگ نزن (Stainless steel)

۴- آلیاژهای مس (Copper alloys)

۵- آلیاژهای آلومینیوم (Aluminum alloys)

سیم جوش‌های فولاد - برنج - فولاد ضدزنگ و بعضی از سیم جوش‌های آلومینیوم در طول‌های ۳۶ اینچ یا ۹۱۴/۰ با قطرهای متفاوت در اندازه‌های $\frac{1}{16}$ (۱/۶mm) - $\frac{3}{32}$ (۲/۳۸mm) - $\frac{1}{8}$ (۳/۱۸mm) - $\frac{5}{32}$ (۷/۹۴mm) و $\frac{3}{8}$ (۹/۵۳mm) ساخته می‌شوند.

سیم جوش‌های فولادی را با مس پوشش می‌دهند تا از زنگ‌زدگی آنها جلوگیری شود.

بعضی از سیم جوش‌های آلومینیوم یا آلیاژهای مس را مانند الکتروودها با مواد شیمیایی پوشش می‌دهند. مشخصات سیم جوش‌های فولاد از حالت گذشته خارج شده و در زیر یک قاعده درآمده است که در جداول ۲-۳ و ۲-۴ نشان داده شده است.

جدول ۲-۳- سیم جوش‌های فولادی

شماره	نوع جنس سیم جوش	مقاومت کششی
RG ۴۵	فولاد کم کربن	۳۱۰MPa(۴۵۰۰۰psi)
RG ۶۰	آلیاژهای فولاد با درصد کم آلیاژ	۴۴۸MPa(۶۵۰۰۰psi)
RG ۶۵	آلیاژهای فولادی درصد کم با مقاومت بالا	۷۲۴MPa(۱۰۵۰۰۰psi)

جدول ۲-۴- خصوصیات سیم جوش‌های RG 45

مقاومت کششی		ماکزیمم درصد کربن	ماکزیمم درصد منگاز	ماکزیمم درصد سولفور	ماکزیمم درصد فسفر	ماکزیمم درصد سلیکون
psi	MPa					
۴۵۰۰۰	۳۱۰	۰/۰۶	۰/۲۵	۰/۰۳۵	۰/۰۲۵	۰/۰۳

سیم جوشکاری برای پر کردن درز دو قطعه فلزی که باید به هم جوش داده شود، استفاده می‌شود.

سیم جوشکاری باید دارای دو خاصیت زیر باشد:
الف - از جنس همان قطعات فلزی باشد که باید به هم جوش داده شود.

ب - هرچه ممکن است خالص باشد.

۱-۲- ایمنی در جوشکاری با روش اکسی استیلین
۱-۱-۲- نگهداری کپسول‌های محتوی گاز:

۱- کپسول باید در جایی انبار شود که جریان هوای آزاد وجود داشته باشد و انبار ضدحریق و صد شعله باشد.

۲- اگر لباس یا دست‌های شما آغشته به روغن است از تماس با کپسول محتوی گاز بخصوص اکسیژن پرهیز نمایید.

۳- کپسول‌ها را از تماس با یخ و برف دور نگه دارید و آنها را در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار ندهید.

۴- انبار کپسول باید دور از کانون‌های آتش و روغن یا گریس باشد، مانند بشکه روغن.

۵- کپسول استیلین را در هر شرایطی که باشد باید بطور قائم نگه داشت.

۶- کپسول‌های محتوی گازهای مختلف را در کنار هم انبار نکنید و کپسول‌های پر و خالی را جداگانه نگهداری نمایید.

۷- کپسول باید از دستگاه‌های الکتریکی یا سیم‌های حامل جریان الکتریسیته دور باشد و نیز در معرض جرقه‌های پرتاب شده از جوشکاری قرار نگیرد.

۸- نوع رگلاتورهای گاز باید از نوع کاهنده فشار باشد و سعی کنید شیرهای مربوطه را به آهستگی باز نمایید.

۹- همیشه مطمئن شوید که شیر بدنه کپسول اکسیژن‌کاری از روغن - آب و اجسام خارجی باشد.

۱۰- برای حمل و نقل کپسول از جرفیل‌هایی که قلاب مغناطیسی دارند، استفاده نکنید.

۱۱- در مواقعی که از کپسول استفاده نمی‌کنید شیر آن را ببندید هرچند برای زمان کوتاهی باشد.

۱۲- برای تشخیص نشت گاز از کپسول و متعلقات آن فقط از آب صابون استفاده کنید و هیچگاه مواد دیگر را بکار

نبرید.

۱۳- از کاربرد فتینگ‌های مسی و آلیاژهای مس که بیش

از ۷۰ درصد مس داشته باشند در مسیر گاز استیلین پرهیز نمایید، زیرا در اثر تماس آنها با گاز استیلین احتمال احتراق وجود دارد.

۱۴- به هر عللی اگر کپسول استیلین داغ شد بلافاصله آن را به هوای آزاد منتقل کرده و در آب غوطه‌ور کنید و اگر چنین موقعیتی نبود با آب آن را اسپری کرده شیر آن را باز کنید و تا زمانی که از گاز تخلیه کامل نشده باشد، آن را با آب اسپری نمایید.

۲-۱-۲- نکات ایمنی در جوشکاری با اکسی استیلین:
اگر از دستگاه و متعلقات جوش گاز به درستی استفاده شود این سیستم بدون خطر و ایمن می‌باشد در غیر این صورت بروز خطر سریع و دامنه آن وسیع خواهد بود. از این رو توجه به نکات ایمنی و آگاهی از پتانسیل تخریب برای همه جوشکاران ضروری است. جوشکار علاوه بر دانستن مسائل ایمنی الزاماً باید آنها را بکار ببرد زیرا آگاه شدن تنها شرط ایمنی نیست و در موقع کار کردن باید این نکات را بکار برد.

الف - استفاده از لباس کار و عینک جوشکاری

۱- هر چند که استفاده از لباس مخصوص جوشکاری الزامی است ولی متأسفانه در کارگاه‌ها کمتر یا اصلاً به آن توجه نمی‌شود. استفاده از عینک با درجه تاری مشخص ضروری است و در موقع جوشکاری یا برشکاری فلزات ضخیم درجه تاری عینک باید افزایش یابد.

۲- در هنگام جوشکاری باید از دستکش بلند و مخصوص استفاده کرد.

۳- در جوش بالای سر استفاده از کلاه ایمنی - پیش‌بند چرمی یا ژاکت چرمی ضروری است.

۴- وجود هر شیء قابل احتراق بخصوص کبریت در جیب لباس خطرناک است.

۵- از پوشیدن بلوز و پیراهنی که سردست آستین آن دوپل داشته باشد باید اجتناب کرد و هم چنین در موقع کار کردن نباید آستین پیراهن را تا و کوتاه نمود زیرا امکان ورود جرقه به داخل آن زیاد است.

۶- از پوشیدن لباس‌های آغشته به روغن و گریس در

هنگام جوشکاری پرهیز نمائید.

ب - جوشکاری یا برشکاری مخازن

- هرگز اقدام به جوشکاری یا برشکاری مخزن‌ها نکنید مگر اینکه مطمئن شوید که مخزن آلوده به مواد اشتعال‌زا مانند روغن - بنزین و ... نباشد.
- به‌خاطر داشته باشید که بعضی مواد اشتعال‌زا نیستند ولی هنگامی که بخار می‌شوند اشتعال‌زا می‌شوند.

ج - استفاده از کپسول‌ها

- تمام متعلقات دستگاه جوش اکسی‌استیلن مانند کپسول - رگلاتور - مشعل - سرمشعل - پستانک - شیلنگ و غیره نباید به روغن - گریس یا هر موادی که در آن هیدروژن وجود دارد، آغشته گردند.
- برای آزمایش نشت اکسیژن فقط می‌توان از کف صابون استفاده کرد.

۳- از وسایلی که اکسیژن از آن نشت می‌کند قبل از برطرف کردن عیب استفاده نکنید.

۴- همیشه و همه‌وقت شیرهای کپسول اکسیژن - کپسول گاز سوختنی را آهسته باز کنید و شیر کپسول اکسیژن باید تا آخر باز شود.

۵- هرگاه جسمی مانند لباس - دستکش از اکسیژن اشباع شود خاصیت اشتعال‌زائی پیدا می‌کند و تا مدت ۳۰ دقیقه نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.

۶- همیشه در موقع باز نمودن شیر کپسول اکسیژن روپروی رگلاتور قرار نگیرید. باید در یک‌طرف آن ایستاد و شیر را باز کرد.

۷- با مشاهده نشت گاز اکسیژن از اطراف شیر یا نشت استیلن از شیر و پلاک‌های محافظ، آنها را به هوای آزاد برده و از گاز بطور کامل تخلیه نمائید و به کارخانه تولید اکسیژن یا استیلن عودت دهید.

۸- کپسول‌های پر و خالی باید مجزا از هم نگهداری شوند و محل نگهداری آنها باید به سیستم تهویه هوا مجهز باشد. کپسول‌های خالی را با علامت «خ» یا «MT» مشخص کنید.

۹- در مواقعی که از کپسول استفاده نمی‌شود باید کلاهک به‌روی آن بسته باشید.

د - شعله

۱- هنگامی که از شعله استفاده نمی‌شود لازم است که آن را خاموش کرد.

۲- قبل از روشن کردن مشعل مطمئن شوید که در مجاورت شما مواد اشتعال‌زا وجود نداشته و شخص دیگری در نزدیکی شما نباشد.

ه - استفاده از دستگاه اکسی‌استیلن

۱- قبل از بستن رگلاتور به کپسول، شیر کپسول را کمی باز کنید تا گاز از آن خارج شود و سپس رگلاتور را وصل نمایید. در مورد کپسول استیلن مطمئن شوید که در اطراف شعله‌ای روشن نباشد.

۲- برای نصب رگلاتورها به کپسول از آچاری استفاده کنید که به مهره‌ها کاملاً جفت گردد و از آچار فرانسه استفاده نکنید.

۳- قبل از بستن مشعل به شیلنگ گاز، داخل شیلنگ را تخلیه کنید و برای این منظور لازم است که سر دیگر شیلنگ را از پستانک رگلاتور باز کرده یا کمی آن‌را باز کنید تا گاز داخل آن خارج شود.

۴- برای روشن کردن شعله همیشه از فندک جوشکاری استفاده کنید و از روش‌های دیگر پرهیز نمائید.

۵- تمام متعلقات دستگاه را از آلوده شدن به روغن و گریس حفظ کنید.

۶- ضروریست قبل از شروع به کار شیلنگ‌ها، رگلاتورها و شیرهای کپسول از نظر نشت گاز بازرسی شوند، زیرا امکان حریق در اثر نشت گاز زیاد است.

چنانچه شیلنگ‌ها سوخته یا سوراخ شده و یا ترک داشته باشند آنها را تعویض کنید.

۷- قبل از اینکه شیر کپسول‌ها را باز کنید پیچ تنظیم‌کننده فشار رگلاتورها را به‌طرف بیرون یا عکس عقربه‌های ساعت بپیچانید تا راه ورودی آن بسته شود سپس شیر کپسول را به آرامی باز کنید. برای کپسول استیلن فقط $\frac{1}{4}$ و حداکثر $\frac{1}{2}$ دور باز کردن کافی است تا اگر حادثه‌ای بروز کرد بتوان به‌سرعت آن‌را بست.

۸- آچار کپسول استیلین همیشه باید بر روی مغزی شیر قرار داشته باشد.

۹- هیچ وقت اکسیژن را با فشار بیش از ۱۵psig یا ۱۰۳۴kPa مورد استفاده قرار ندهید.

۱۰- به محض مشاهده و تشخیص پس زدن شعله در ابتداء شیر اکسیژن مشعل و پس از آن شیر استیلین مشعل و نیز بستن شیرهای کپسول اکسیژن و استیلین به ترتیبی که ذکر شد باید بلافاصله بسته شوند.

بعد از بستن شیرها علت را بررسی و متعلقات دستگاه را آزمایش کنید و در صورت سالم بودن، استفاده مجدد از آنها بلامانع است.

و- بخار فلزات و آلیاژها: تعدادی از فلزات و آلیاژهای وابسته به آنها در موقع حرارت دیدن، بخاری از آنها متصاعد می گردد که مسموم کننده می باشد.

این فلزات عبارتند از:

۱- کادمیوم

۲- روی

۳- سرب

۴- برلیوم

برای محافظت بعضی از فولادها از پوشش کادمیوم استفاده می کنند. بنابراین جوشکاری- برشکاری یا عمل برزینگ این نوع فلزات خطرناک است. در صورتی که جوشکاری یا برشکاری این نوع فلزات ضروری باشد لازم است که محیط کار و میز کار بطور صحیح و اصولی تهویه گردد.

از فلز روی در قالب ها و در پوشش آهن گالوانیزه استفاده می شود. روی در درجه حرارت C ۴۲۰ ذوب می شود و در

موقعی که به عنوان عنصر آلیاژی به کار می رود ممکن است نقطه ذوب آن افزایش یا کاهش یابد. به هر صورت در موقع جوشکاری فلزاتی که حاوی عنصر روی هستند، لازم است از ماسک دهنی استفاده شود و عمل تهویه میز کار و محیط بخوبی انجام شود.

ز- ایمنی در استفاده از مشعل ها: نکاتی که در زیر به آنها اشاره می شود علاوه بر اینکه ایمنی را در کاربرد مشعل و ملزومات جوشکاری بیان می کنند در مورد محافظت شخص جوشکار در برابر خطرات احتمالی نیز کاربرد دارد.

۱- هیچگاه سر مشعل سرد را به مشعل گرم و داغ وصل نکنید زیرا در اثر انتقال، حرارت مشعل باعث می شود که روزنه سر مشعل منقبض گردد.

۲- برای تمیز کردن نوک سر مشعل همیشه از یک قطعه چوب یا چرم استفاده کنید. در هنگام تمیز کردن شیر اکسیژن را باز نکنید و این عمل را پس از تمیز کردن کامل سر مشعل انجام دهید.

۳- در موقع تمیز کردن سوراخ سر مشعل از سوزن های با قطر بزرگ تر استفاده نکنید زیرا باعث می شود اولاً سوراخ از حالت استوانه ای که دارد خارج شود و در ثانی اندازه سر مشعل بزرگ می شود.

۴- قبل از اینکه مشعل را از دست خود خارج کنید آن را خاموش کرده و مطمئن شوید که گاز از آن خارج نمی شود.

۵- شیرهای مشعل همیشه باید با نوک انگشتان باز و بسته شود از ابزار دیگری مانند انبردست استفاده نکنید. چنانچه عمل برگشت شعله شکل گرفت از مشعل استفاده نکنید مگر اینکه علت برگشت شعله معلوم شود و معایب مشعل یا دستگاه برطرف گردد.

روش جوشکاری اکسی استیلن

پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- نحوه روشن کردن مشعل را توضیح دهد.
- ۲- خصوصیات انواع شعله را شرح دهد.
- ۳- کاربرد شعله‌ها را بیان کند.
- ۴- روش آزمایش شعله را توضیح دهد.
- ۵- روش کنترل شعله را توضیح دهد.
- ۶- پس زدن شعله را توضیح دهد.
- ۷- خاموش کردن مشعل را توضیح دهد.
- ۸- عوامل مؤثر در جوش را توضیح دهد.

۳- روش جوشکاری اکسی استیلن



شکل ۳-۱- موقعیت قرارگرفتن شخص نسبت به کپسول درموقع باز کردن شیر.

۳-۱- روشن کردن مشعل

- ۱- نازل یا سربکی انتخاب کنید که مناسب با ضخامت فلز جوش دادنی باشد.
- ۲- سوپاپ یا شیر کپسول اکسیژن و استیلن را باز کنید و فشار گازی را متناسب با اندازه سر مشعلی که با آن کار می‌کنید تنظیم نمایید. درموقع باز کردن شیر کپسول اکسیژن نزدیک به رگلاتور نایستید زیرا احتمال دارد به علت نقص در رگلاتور فشار گاز ناگهانی به شما برخورد کند و به چشم یا عینک شما آسیب برساند و بهتر است در یک طرف رگلاتور مطابق شکل ۳-۱ قرار گیرید و شیر کپسول را به آهستگی شروع به باز کردن نمایید.

۳- شیر کپسول استیلن را فقط به اندازه یک دور و شیر کپسول اکسیژن را بطور کامل باز کنید.

۴- شیرهای رگلاتور اکسیژن و استیلن را برای فشار کاری مورد لزوم تنظیم نمایید.

۵- شیر استیلن روی مشعل را به اندازه $\frac{3}{4}$ دور باز کنید

و با آتش زنه که به اندازه ۳۰ میلی متر با نوک مشعل فاصله داشته باشد، آن را روشن کنید (شکل ۲-۳).



شکل ۲-۳- طریقه روشن نمودن مشعل

این عمل را با سرعت انجام دهید تا از هدر رفتن بیهوده گاز جلوگیری شود.

چنانچه شیر به اندازه ذکر شده باز نشود گاز استیلنی که می سوزد دوده ایجاد می کند. در این حالت فوری شیر استیلن روی مشعل را بیشتر باز کنید تا حدی که شعله نسبت به سر مشعل کمی فاصله پیدا کند.

برای روشن کردن مشعل هرگز از کبریت استفاده نکنید.

این روش باعث می شود که نوک انگشتان بسوزد زیرا سرعت احتراق استیلن زیاد است. برای روشن کردن مشعل، نوک سر مشعل را به طرف پایین بگیرید و ترجیحاً به طرف رویه میز کار باشد. برای روشن نمودن مشعل هیچگاه آن را به طرف بالا یا چپ و راست نگیرید زیرا امکان دارد افرادی در نزدیکی و مجاورت شما باشند و آسیب ببینند.

در صورتی که فرد دیگری در نزدیکی شما جوشکاری می کند هرگز برای روشن کردن مشعل از مشعل روشن او استفاده

نکنید و نیز برای روشن نمودن مشعل از فلزات داغ استفاده ننمایید. موقعی که گاز استیلن - مطابق آنچه گفته شد - شروع به سوختن کرد شیر اکسیژن را به اندازه باز کنید تا یک مخروط سفید رنگ در نزدیک سر مشعل که با مخروط آبی رنگ دیگری احاطه شده است شکل بگیرد.

۲-۳- شعله

از دیدگاه علوم جوشکاری، یکی از خصوصیات عمده شعله که اهمیت زیادی دارد درجه حرارت آن است و اگر این درجه حرارت کافی باشد می توان در جوشکاری از آن استفاده کرد. انتقال انرژی حرارتی از شعله به فلز جوش دانی از طریق فشار جابه جایی (Convection) و تشعشع انجام می شود (radiation).

انتقال به صورت جابه جایی متناسب است با مقدار عبور جریان گاز و اختلافی که بین درجه حرارت شعله و قطعه کار موجود است. انتقال به فرم تشعشع بر مبنای اصل استفان بولتزمن مساویست با توان چهارم درجه حرارت مطلق. توجیه این قانون در جوشکاری این است که اگر درجه حرارت را جزئی افزایش دهیم می توان سرعت جوشکاری را بطور قابل توجهی زیاد کرد. آزمایش نشان داده که فقط ۱۵ درصد از کل حرارت شعله از طریق تشعشع به قطعه کار می رسد از این رو درجه حرارت شعله نمی تواند تنها ملاک و میزان قطعی برای گاز سوختنی باشد.

پارامتری که باید برای انرژی شعله و نوع گاز به آن توجه شود شدت احتراق است که مقدار آن با شتاب سوختن و سرعت اختلاط گازهای به کار رفته و توان حرارتی ارتباط دارد. دیمانسیون شدت احتراق $\frac{Cal}{S.m}$ یا $\frac{Btu}{S.ft}$ است یعنی مقدار انرژی حرارتی را که می توان در واحد زمان از واحد سطح مخروط شعله به دست آورد.


محاسبه شدت احتراق کل شعله یا فقط مخروط شعله به شرح جدول ۱-۳ ارائه می گردد.

جدول ۱-۳- شدت احتراق شعله

شدت احتراق Btu / Sft ^۳	درجه حرارت شعله C	نسبت اکسیژن به گاز سوختنی	نسبت احتراق	حرارت مخصوص Cal / m ^۳	حرارت مخصوص B. t. u / ft ^۳	گاز سوختنی
۱۲۷۰۰	۳۲۵۰ C	۱ به ۱	۲/۵	۱۲۷۵۲	۱۴۳۳	استیلن
۵۵۰۰	۳۱۰۰	۳/۲۵ به ۱	۵	۲۰۵۴۰	۲۳۰۹	پروپان
۷۵۰۰	۲۸۰۰	۰/۵ به ۱	۰/۵	۲۴۴۷	۲۷۵	هیدروژن

۳-۳- شعله اکسی استیلن

 شعله جوشکاری به نسبت یک حجم اکسیژن با یک حجم مساوی استیلن بهترین شرایط احتراق را بدست می آورد. احتراق در سطح خارجی مخروط اولیه شکل می گیرد و واکنش آن به صورت زیر است:



ماکزیم درجه حرارت در خارج از محیط احتراق اولیه بدست می آید، یعنی در جایی که آنالیز حجمی گازها به صورت زیر است:

۶۰- CO

۲۰- H_۲

۲۰- H


حاصل واکنش اولیه ایجاد یک هاله آبی رنگ است که آن را ناحیه کاهش درجه حرارت می نامند. به محض اینکه گازهایی که می سوزند خارج می شوند هوای مجاور را به طرف سطح خارجی

بیشترین درصد درجه حرارت بستگی به ظرفیت حرارتی گاز سوختنی و حجم آن و گرمای ویژه و شدت احتراق دارد. برای کامل شدن احتراق، اکسیژن نقش بسیار عمده ای دارد.

نسبت حجم اکسیژن که برای کامل شدن احتراق یک حجم از گاز سوختنی به کار می رود، نسبت احتراق نام دارد. از طرفی اکسیژن مقداری از حرارت بدست آمده از واکنش گازها را جذب کرده در نتیجه باعث کاهش دمای شعله می گردد. وجود گاز دیگر مانند نیتروژن که داغ می شود ولی وارد واکنش نمی گردد نیز باعث کاهش دمای شعله می شود چنانچه شعله در اکسیژن بسوزد درجه حرارتش خیلی بیش از زمانی است که در هوا بسوزد زیرا در هوا، مقداری ازت وجود دارد.


دمای شعله در اثر ازدیاد یکی از گازها، اکسیژن یا استیلن نیز کاهش می یابد.

نقش عمده مشعل جوشکاری این است که می تواند حجم صحیح و درست اکسیژن و گاز سوختنی را مخلوط کند.

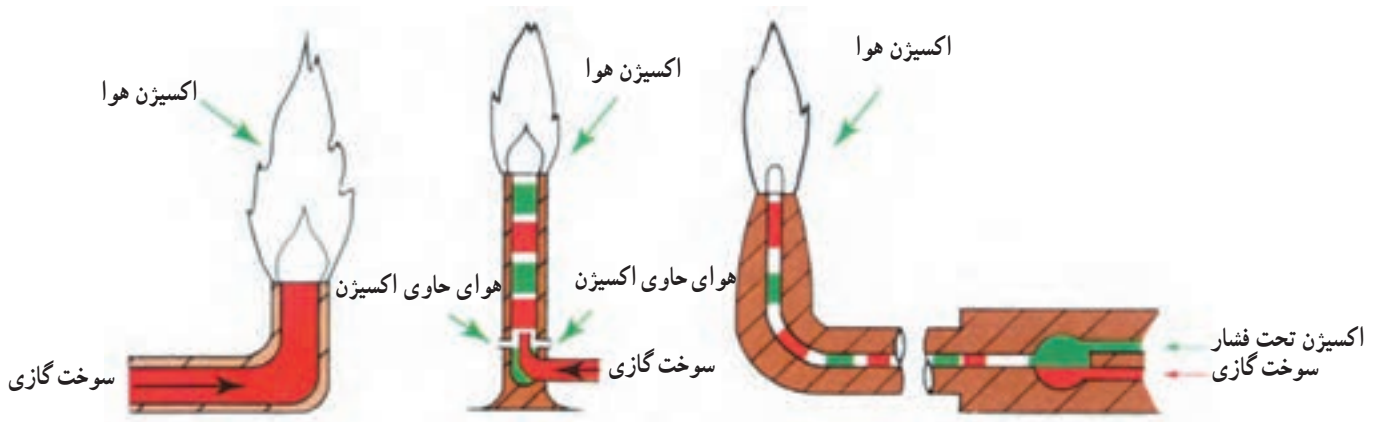

شکل ۳-۳- روش های ترکیب اکسیژن و سوخت برای ایجاد شعله

 شعله می‌کشند و هوا با احتراق اولیه وارد فعل و انفعال می‌شود، مانند رابطه زیر:



تنظیم صحیح شعله، اصل مهمی است که در موقع جوشکاری ورق‌های فلزی باید رعایت شود.

اگرچه در اینجا فقط شعله خنثی برای تمرین‌های مختلفی که بر روی ورق‌های فولادی به کار می‌رود، ذکر شده است ولی شناختن سه نوع شعله و اطلاع از اینکه چگونه باید وضعیت مشعل را تنظیم کرد تا این سه شعله مختلف را بدست آورد در جوشکاری صحیح حائز اهمیت است.

شعله جوشکاری وقتی می‌تواند لبه‌های دو قطعه فلز را بدون آسیب رساندن به آنها ذوب نموده به یکدیگر جوش بدهد که دارای خواص زیر باشد:

 
 
الف - شعله باید به قدر کافی حرارت داشته باشد تا بتواند لبه دو قطعه فلز را ذوب کند.
ب - حرارت شعله نباید فلز را بسوزاند، یعنی آن را اکسیده کند.

ج - شعله نباید مواد خارجی به فلز اضافه کند.

د - شعله نباید به ورق فولادی کربن اضافه کند.


مقدار حرارت شعله متناسب با مقدار گازی است که سوخته می‌شود. برای ایجاد حرارت بیشتر باید پستانک گشادتر بکار برد. اما درجه حرارت شعله ارتباطی به بزرگی و کوچکی سوراخ پستانک ندارد. عمل احتراق استیلن و اکسیژن در دو مرحله انجام می‌گیرد:

در مرحله اول اکسیژن و استیلن با هم ترکیب شده اکسید کربن و هیدروژن بدست می‌آید.



در مرحله دوم از ترکیب اکسید کربن با هیدروژن و اکسیژن هوا بی‌اکسید کربن و بخار آب تولید می‌شود.

 بخار آب + بی‌اکسید کربن \longrightarrow اکسیژن هوا + هیدروژن اکسید کربن




شعله از چهار قسمت زیر تشکیل می‌شود (شکل ۴-۳)

۱- هسته آبی رنگ

۲- مخروط سفید

۳- ناحیه جوشکاری که به رنگ سبز مایل به آبی است.

۴- هاله بنفش رنگ و لرزان شعله

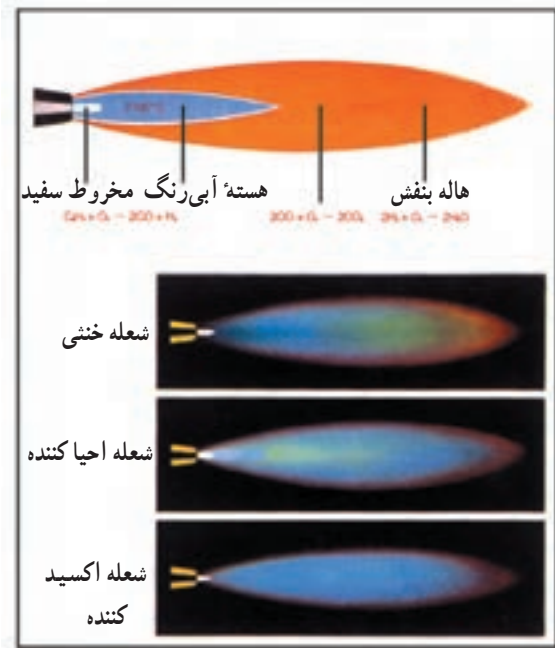

شکل ۴-۳- شعله اکسی استیلن و قسمت‌های مختلف آن

حداکثر حرارت شعله در حدود 3200°C است که به فاصله ۱ تا ۳ میلی‌متر از مخروط سفید شعله موجود است و ناحیه جوشکاری در همین ناحیه قرار دارد.

حرارت شعله در دهانه پستانک 300°C تا 400°C می‌باشد.

۴-۳- انواع شعله

۱-۴-۳- شعله خنثی: شعله‌ای که از احتراق مخلوط

اکسیژن و استیلن به نسبت یک به یک ایجاد می‌شود، شعله خنثی می‌نامند. نسبت یک به یک یعنی یک حجم اکسیژن با یک حجم استیلن مخلوط گردد.

چنانچه این نسبت رعایت شود اما مقدار حجم مخلوطی که در واحد زمان خارج می‌گردد کم یا زیاد باشد، شعله ملایم یا قوی را شکل می‌دهد.

مخروط شعله خنثی کاملاً آشکار است و از خطوط پیرامون آن بخوبی قابل تشخیص است. کاربرد این نوع شعله در جوشکاری ورق‌های فولادی است. طول مخروط اولیه شعله خنثی می‌تواند بین ۱/۵ mm تا ۱۹ mm باشد که بستگی به اندازه سر مشعل دارد (شکل ۵-۳-ج).

۲-۴-۳ شعله احیاکننده: اگر مصرف استیلن زیادتر از اکسیژن باشد یا به عبارت دیگر نسبت حجمی استیلن بیش از اکسیژن گردد نوع شعله احیاکننده است (شکل ۵-۳-ب). چنین شعله‌ای محتوی مقداری کربن نسوخته و آزاد است که وارد ماده مذاب جوش شده آن را سخت و شکننده می‌سازد، به همین علت این شعله در جوش فولاد کاربردی ندارد. کاربرد شعله


احیاکننده در جوشکاری آلومینیوم و لحیم سخت است. در جوشکاری آلومینیوم کربن اضافی در شعله احیاکننده از اکسیداسیون آلومینیوم جلوگیری می‌کند یا در جوشکاری مولن از آن استفاده می‌شود.

۳-۴-۳ شعله اکسید کننده: در صورتی که هنگام احتراق حجم اکسیژن بیش از استیلن باشد مخروط شعله کوتاه‌تر شده و درخشندگی خود را از دست می‌دهد و صدای آن نسبت به شعله‌های دیگر زیادتر است (شکل ۵-۳-د).


در موقع جوشکاری با شعله اکسید کننده، سیم جوش با اکسیژن اضافی شعله ترکیب شده می‌سوزد و جرقه‌هایی به اطراف می‌پراکند. کاربرد این نوع شعله در فولادها باعث می‌شود که سرباره نازکی در روی سطح جوش پدیدار شود و از طرفی استحکام و مقاومت جوش را بطور فاحشی کاهش می‌دهد. کاربرد این نوع شعله در جوشکاری برنج، برنز و بعضی آلیاژهای دیگر است.




الف سوختن استیلن در آتمسفر شیر گاز را باز کنید تا شعله دود کند.

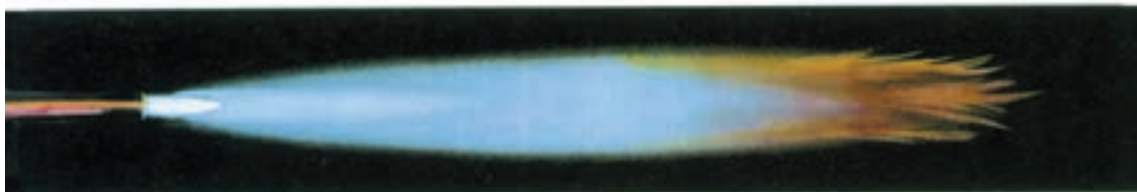

ب شعله احیاکننده (استیلن زیاد با اکسیژن) برای سختی سطحی و جوش فلزات سفید

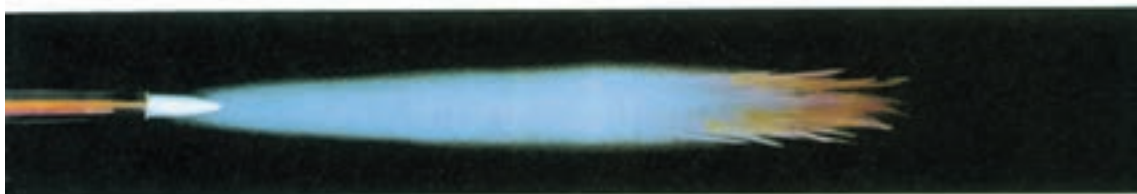

ج شعله خنثی (استیلن و اکسیژن) دما ۵۵۸۹ F (۳۰۸۷ C) برای جوش ذوبی فولاد و چدن

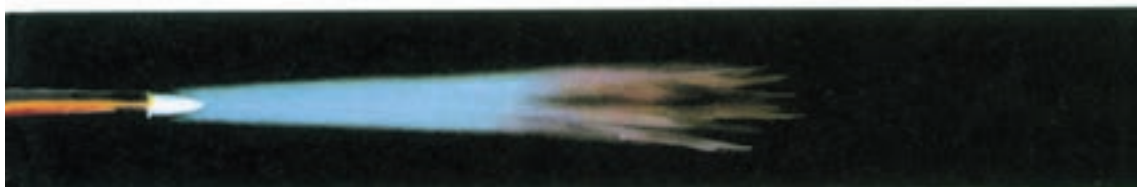

د شعله اکسید کننده (استیلن و اکسیژن زیاد) برای لحیم سخت با سیم جوش برنز
شکل ۵-۳-رنگ و نمای شعله‌های اکسی استیلن

۵-۳- مشخصات شعله

هر کدام از این سه شعله ممکن است قوی یا ملایم باشند و از اثر مختلفی که بر روی ناحیه مذاب دارند شناخته می‌شوند. شعله قوی بطور قابل ملاحظه‌ای روی ناحیه مذاب فشار می‌آورد و باعث می‌گردد که فلز مذاب به اطراف حرکت کند. از این رو وسعت حوضچه مذاب گسترده‌تر شده و ناحیه مذاب را نمی‌توان به اندازه کافی آرام نگاهداشت. بنابراین کنترل لازم را برای جوش خوب نمی‌توان برقرار کرد. از طرف دیگر شعله ملایم به سطح ناحیه مذاب کمتر فشار می‌آورد و جوشکار می‌تواند کنترل لازم را در تمام اوقات داشته باشد. شعله ملایم خنثی بهترین وضعیت را برای جوشکاری ورق‌های فولادی ایجاد می‌کند.

۶-۳- آزمایش شعله

برای تشخیص شعله احیاکننده می‌توانید از یک قطعه فولاد قراضه استفاده نمایید. شعله احیاکننده را نزدیک و در یک نقطه بر روی سطح فولاد نگه دارید تا شروع به مذاب شدن کند، در نتیجه خواهید دید به محض اینکه مذاب شکل گرفت سیال گرایش به جوشیدن دارد که در اثر وارد شدن کربن، زیادی شعله به ناحیه مذاب است. پس از اینکه فلز سرد شد خواهید دید که حوضچه مذاب چاله‌چاله شده و شکننده می‌گردد.

شعله خنثی را به نسبت یک حجم اکسیژن و یک حجم استیلن تنظیم کنید. شعله را نزدیک سطح فلز گرفته تا حوضچه مذاب شکل بگیرد. سپس مذاب مانند شیره غلیظ شروع به حرکت می‌کند و تعداد جرقه‌ها بسیار کم خواهد شد.

شعله اکسیدکننده را با افزایش کمی اکسیژن تنظیم کنید و مانند آزمایش‌های قبل آن را نزدیک به سطح فولاد بگیرید. به محض اینکه حوضچه مذاب شکل گرفت مشاهده می‌کنید که مذاب کف می‌کند. از طرفی تعداد جرقه‌ها زیاد می‌گردد. پس از سرد شدن قطعه یک سطح سفید گرد مانند در اطراف مذاب مشاهده می‌گردد.

۷-۳- کنترل شعله

پس از اینکه شعله تنظیم شد باید بدانیم که در تمام طول زمان جوشکاری شعله همان وضعیت را نخواهد داشت.

همان طوری که عمل جوشکاری اجرا می‌شود باید در زمان‌های متفاوت مراقب شعله باشید تا اگر از تنظیم خارج شد آن را دومرتبه تنظیم کنیم.

خارج شدن شعله از حالت تنظیم بودن به این علت است که جریان گازها از رگلاتور نوسان پیدا می‌کند و با گرداندن یکی از شیرهای مشعل می‌توان شعله را به سرعت به حالت اولیه برگرداند. در زمان جوشکاری ممکن است شعله صدای پوپ (pop) بدهد و این نشان دهنده این است که مقدار عبور جریان گاز به سر مشعل می‌رسد، کم است و با باز کردن بیشتر شیرهای استیلن و اکسیژن می‌توان این حالت را از بین برد. علت دیگر این صدا در ارتباط با نگهداری زیاد شعله در یک نقطه می‌باشد که فلز بیش از حد داغ شده و مقدار کافی از سیم جوش در ناحیه مذاب ذوب نمی‌گردد.

۸-۳- پس زدن شعله (Flash back)

هنگامی که شعله با صدای پوپ (pop) همراه است آن را تو کشیدن شعله (back fire) می‌نامند و گاهی اوقات بعد از صدای پوپ در داخل مشعل صدای سوت کشیدن شنیده می‌شود، که بسیار خطرناک است. علل پس زدن شعله به صورت زیر است:

- ۱- تماس نوک مشعل به سطح کار
- ۲- کم بودن فشارکاری گازها نسبت به اندازه سر مشعل
- ۳- گرم شدن بیش از حد سر مشعل یا مشعل
- ۴- مسدود شدن دهانه خروجی مشعل
- ۵- زمین خوردن مشعل و در نتیجه ایجاد عیب در داخل

آن


نکات مهم

- ۱- شیر گاز کپسول یا ژنراتور استیلن را ببندید.
- ۲- شیر گاز استیلن مشعل را ببندید تا شعله خاموش شده و با عبور گاز اکسیژن از داخل شیلنگ و پس از آن از داخل مشعل اطمینان حاصل نمایید که گاز سوختنی خاموش شده است.
- ۳- پس از بستن شیرهای گاز سوختنی شیرهای گاز اکسیژن را ببندید.
- ۴- سر مشعل را با آب خنک کنید.

نوع گازها مانند استیلن، پروپان، هیدروژن، گاز زغال و اکسیژن می‌باشد.

سیستم فلاش بک معمولاً به قسمت خروجی رگلاتور بسته می‌شود و از تماس شعله به منابع گازهای نامبرده جلوگیری می‌کند. به علت حساس بودن آن لازم است که همیشه از رگلاتورها بطور صحیح استفاده شده و از برخورد اشیاء به آنها جلوگیری و نیز از زمین خوردن آنها باید اجتناب کرد.

در مولدهای استیلن این سیستم به نام محافظه اطمینان نامیده می‌شود که در صفحات قبل درباره آنها توضیح داده شد. در شکل ۳-۶ سیستم فلاش بک نشان داده شده است.

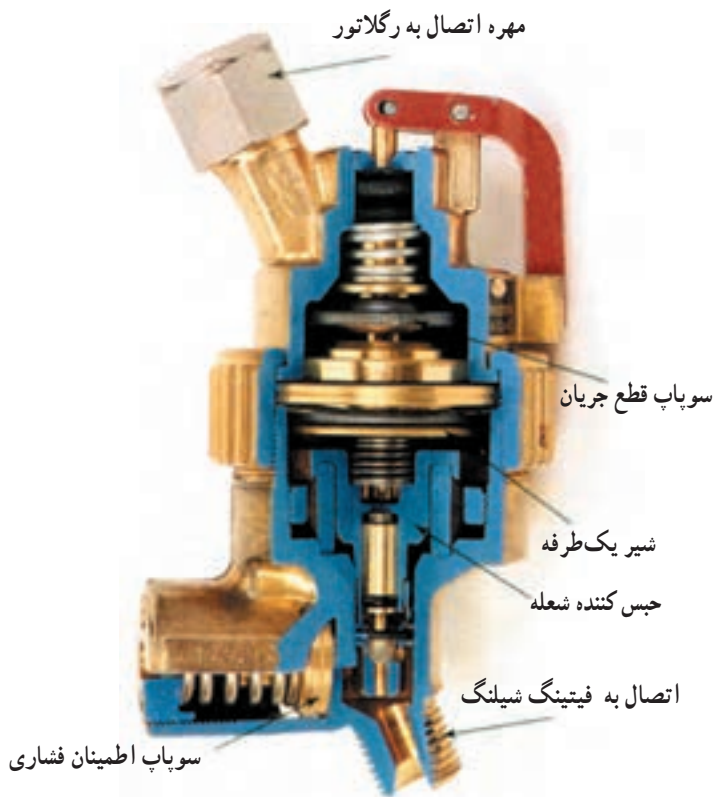

شکل ۳-۶ سیستم فلاش بک

شد که گاز سوختنی خاموش شده است.

۲- پس از بستن شیر گاز استیلن، شیر اکسیژن مشعل را ببندید.

۳- فشار گاز اکسیژن و استیلن را با بستن شیرهای کپسول از روی رگلاتور بردارید.

۵- باقیمانده گاز داخل رگلاتورها را خارج کنید و فشار استیلن و اکسیژن را به صفر برسانید.

۶- توجه کنید که نوک سر مشعل مسدود نشده باشد.

۷- پیچ سر مشعل را که به وسیله بدنه مشعل بسته می‌گردد آزمایش کنید که شل نشده باشد.

۸- شیلنگ‌ها را بررسی کنید که سوراخ نشده یا ترک برداشته باشند.

۳-۹- دستگاه فلاش بک

دستگاه فلاش بک سیستم بسیار دقیقی است که برای فشارهای متفاوت ساخته شده و شرایط ساختاری آن متناسب با



۳-۱۰- روش خاموش کردن شعله

موارد زیر را باید در موقع اتمام عمل جوشکاری رعایت کرد:

۱- ابتدا شیر گاز استیلن مشعل را ببندید؛ در این هنگام شعله خاموش شده و با عبور گاز اکسیژن از مشعل مطمئن خواهید

۴- هر دو شیر اکسیژن و استیلن مشعل را باز کرده و باقیمانده فشار گاز رگلاتور را به صفر برسانید.

۵- شیرهای مشعل را آهسته ببندید و مشعل را به جایگاه مخصوص خود بیاویزید.

۱۱-۳- عوامل مؤثر در جوش

هرچند که نکات ذکر شده زیر ساده به نظر می‌رسند اما رعایت آنها می‌تواند عوامل مؤثری در اجرای صحیح جوشکاری باشد.

۱-۱۱-۳- وضعیت شیلنگ‌ها: گاهی جوشکاران

شیلنگ‌ها را روی شانه خود می‌اندازند. در این صورت چون وزن مشعل روی لوله‌های لاستیکی می‌افتد جوشکار سنگینی آنرا احساس نمی‌کند و کفایت فقط با انگشت، حرکت مخصوصی را که بعداً شرح داده خواهد شد به مشعل بدهد. اما معمولاً باید از این شیوه کار اجتناب کرد زیرا از حرکت آزاد گاز و در نتیجه شعله جلوگیری می‌کند. تنها در هنگام جوشکاری مداوم و طولانی که موجب خستگی می‌چ و بازوان جوشکار می‌شود می‌توان شیلنگ‌ها را روی شانه انداخت.

بهترین روش این است که شیلنگ‌ها را یک دور به اطراف ساعد دست پیچید و با این کار سنگینی آنرا کم کرد.

۲-۱۱-۳- وضعیت مشعل: دسته مشعل را پس از

روشن کردن و تنظیم شعله باید به دست راست گرفت. مشعل


طوری ساخته شده که اگر دسته آن بدست گرفته شود کاملاً متعادل خواهد بود. از گرفتن مشعل با انگشت‌ها باید پرهیز کرد زیرا در این صورت استفاده صحیح و منظم از شعله و کنترل آن امکان‌پذیر نیست و جوش کار هنگام جوش دادن قطعات بزرگ و سنگین خسته خواهد شد.

۳-۱۱-۳- زاویه مشعل: زاویه مشعل نسبت به سطحی

که جوش داده می‌شود باید بین ۱۵ تا ۷۵ باشد (پیش‌دستی) اندازه زاویه بستگی به اندازه سر مشعل و نیز در ارتباط با ضخامت ورق است ولی در حالت معمولی این زاویه می‌تواند بین ۳۰-۶۰ باشد (شکل ۷-۳).

اگر زاویه مشعل کمتر از این مقدار باشد از یک طرف مقدار زیادی از انرژی حرارتی تلف شده و از طرف دیگر فشار شعله فلز مذاب را از منطقه جوش کنار زده به قسمت نسبتاً سردتر درز جوش می‌چسباند برعکس چنانچه زاویه تمایل مشعل نزدیک به قائمه باشد مذاب حوضچه مذاب در اثر فشار شعله به اطراف کشیده می‌شود.

معمولاً مشعل را نسبت به امتداد درز جوش به اندازه‌ای متمایل نگه می‌دارند که اولاً از انرژی حرارتی شعله برای گرم کردن درز جوش حداکثر استفاده بشود درثانی فشار شعله، ذرات فلز مذاب را از حوضچه مذاب خارج نکند.

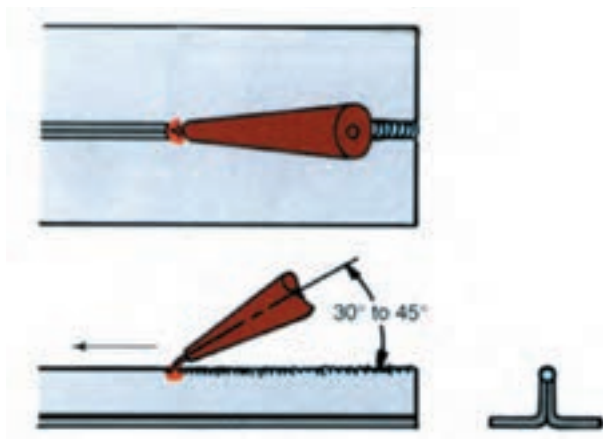

شکل ۷-۳- زاویه مشعل

تمرینات عملی جوشکاری اکسی استیلن

- پس از پایان این فصل، هنرجو باید بتواند :
- ۱- انواع اتصالات اصلی و جوشکاری را توضیح دهد.
 - ۲- حوضچه مذاب را تشکیل و هدایت کند.
 - ۳- جوشکاری بدون سیم جوش را طبق دستور کار شماره ۱ انجام دهد.
 - ۴- جوشکاری با سیم جوش در حالت تخت را طبق دستور کار شماره ۲ انجام دهد.
 - ۵- اتصالات سر به سر را طبق دستور کار شماره ۳ انجام دهد.
 - ۶- اتصالات لبه روی هم را طبق دستور کار شماره ۳ انجام دهد.
 - ۷- جوشکاری زاویه داخلی را طبق دستور کار شماره ۴ انجام دهد.
 - ۸- جوشکاری در وضعیت قائم را طبق دستور کار شماره ۵ انجام دهد.
 - ۹- پلیت‌ها را برای انجام جوشکاری آماده نماید.
 - ۱۰- جوشکاری لوله به روش گردان را طبق دستور کار شماره ۵ توضیح دهد.
 - ۱۱- جوشکاری لوله به روش ثابت را طبق دستور کار شماره ۵ توضیح دهد.
 - ۱۲- جوشکاری لوله به صورت گردان را طبق دستور کار شماره ۶ انجام دهد.
 - ۱۳- جوشکاری لوله به صورت ثابت را طبق دستور کار شماره ۷ انجام دهد.
 - ۱۴- انشعاب‌گیری از لوله را انجام دهد.
 - ۱۵- علائم بکار رفته در روی نقشه‌های جوشکاری را تشخیص دهد.

۴- تمرینات عملی جوشکاری اکسی استیلن

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> ۲- اتصال گوشه‌ای^۲ ۳- اتصال سپری^۳ یا جوش T شکل ۴- اتصال لبه^۴ روی هم ۵- اتصال لبه‌ای^۵ | <ol style="list-style-type: none"> ۴-۱- اتصالات اصلی در جوشکاری <p>پنج نوع اتصال اصلی جوش مطابق شکل ۴-۱ وجود دارد و عبارتند از :</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- اتصال سر به سر^۱ |
|--|---|


۱- Butt Joint

۲- Corner Joint

۳- Tee Joint

۴- Lap Joint

۵- Edge Joint

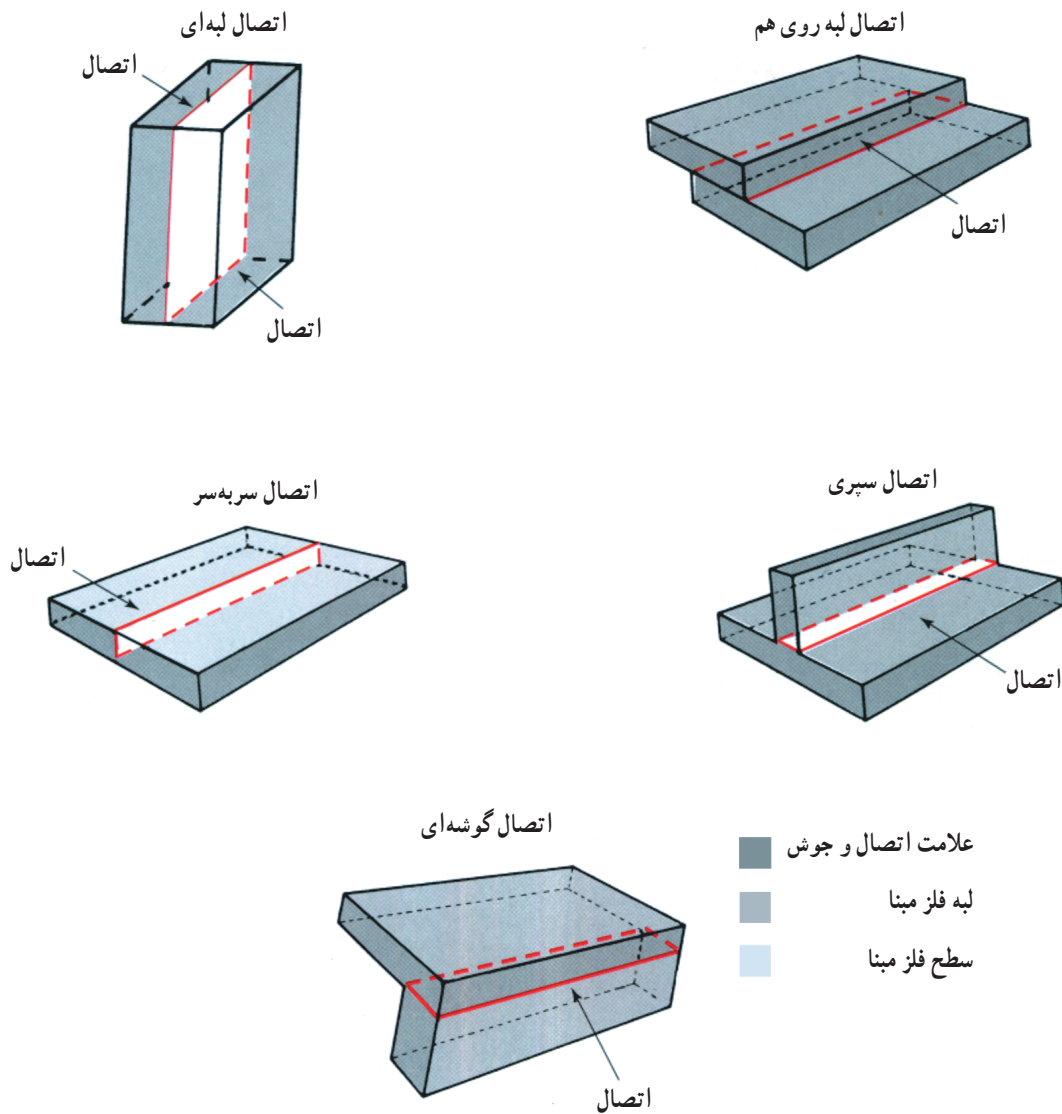

شکل ۴-۱- پنج نوع اتصالات اصلی جوش مطابق ANSI/AWS


شیار مخصوص به این دلیل است که جوش تا انتهای قطعه نفوذ کند و از طرف دیگر وجود شیار فضای مانور سیم جوش یا الکتروود را زیاد می‌کند.

جوش سر به سر را می‌توان از بالا یا از زیر یا از هر دو طرف جوش داد. جوش‌های سر به سر را می‌توان مطابق شکل ۳-۴ با شیارهای متفاوت از لحاظ شکل هندسی جوشکاری کرد، مانند شیار مربع - شیار یک طرف پخ - شیار V شکل، U شکل، J شکل، پخ زبانه‌ای، شیار فلانچ سر به سر و ...


پنج نوع اتصالات جوش را می‌توان در چهار حالت مختلف جوش سطحی، جوش قائم یا از پایین به بالا، جوش افقی و جوش بالای سر مطابق شکل ۲-۴ جوشکاری کرد.

هریک از انواع اتصالات اصلی را می‌توان به فرم‌های متفاوت پخ‌زده تا شیارهای مختلفی شکل بگیرد. نوع اتصالات و پخ و نیز اسامی شیارهای متفاوت باید جزء فرهنگ جوشکاران باشد.

پخ‌زدن قطعات فلزی را یا به وسیله برشکاری یا ماشین‌کاری و یا سنگ‌زدن انجام می‌دهند. هدف از پخ‌زدن فلز و ایجاد یک

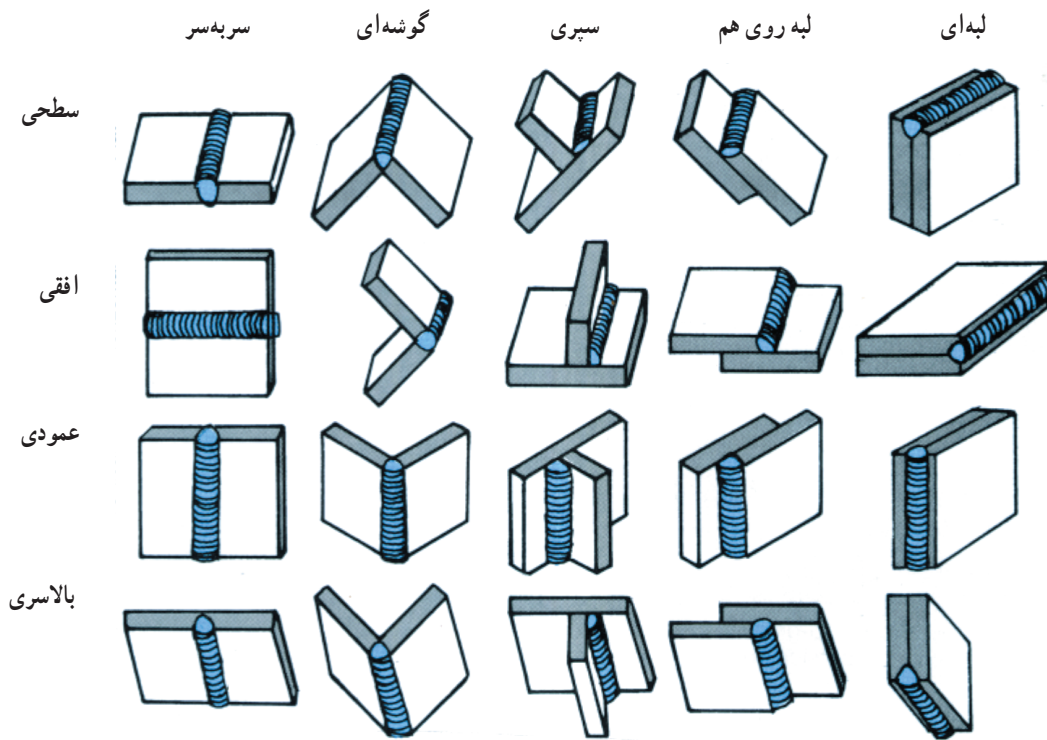

شکل ۲-۴- اتصالات اصلی و حالت‌های مختلف جوش

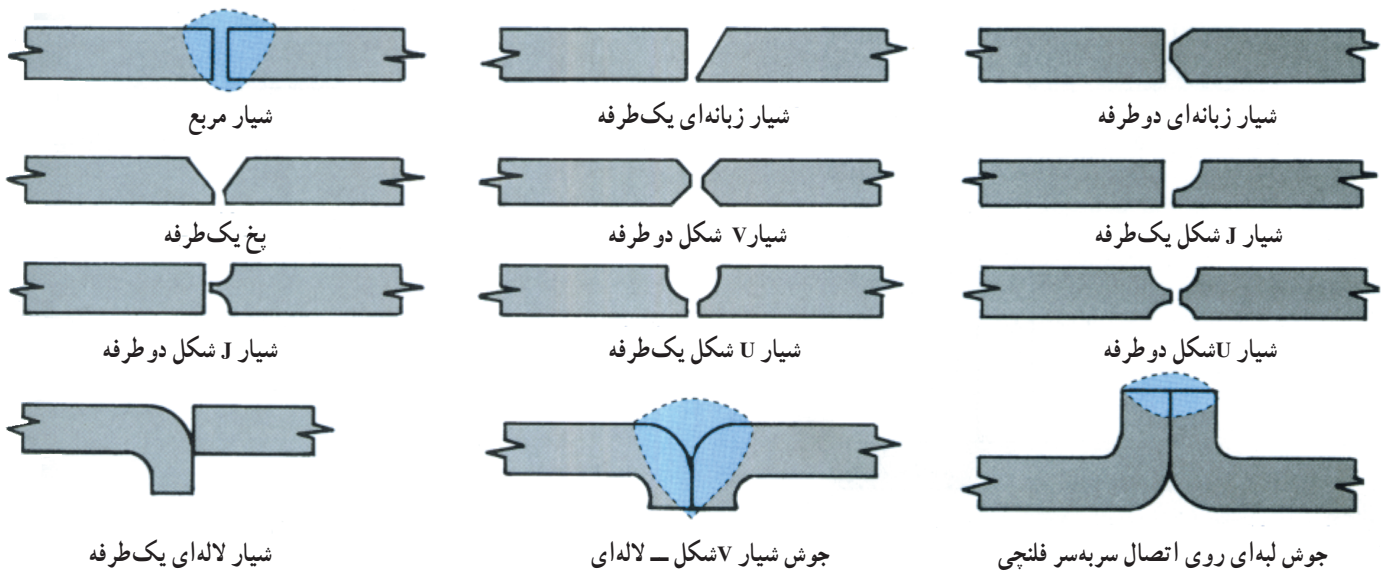

شکل ۳-۴- شیارهای مختلف جوش سربه سر

شیارهای دو طرفه اغلب روی فلزات ضخیم ایجاد می‌شود و از دو طرف جوش داده می‌شوند. در اتصالات سربه سر با شیار لاله ای فلز خمیده می‌شود.

۴-۲- هدایت حوضچه مذاب

قبل از اینکه اقدام به جوش دادن شود پیشنهاد می‌گردد که در ابتدای آموزش جوشکاری هدایت مذاب را تمرین کرد. در این روش مذاب را می‌توان در طول یک قطعه فلز هدایت و آن را کنترل کرد.

یک مدرس با دیدن جوش می‌تواند نکات زیر را گوشزد

نماید:

۱- مقدار نفوذ جوش

۲- نگهداری صحیح مشعل و توزیع حرارت صحیح

۳- چگونه و چه وقت باید مشعل را حرکت داد.

۴- چگونه و چه وقت لازم است که سیم جوش اضافه

شود.

- تناسب اندازه حوضچه مذاب (قطر) نسبت به نفوذ جوش.

در ورق‌های خیلی نازک نفوذ یا عمق حوضچه مذاب بیشتر از عرض یا قطر آن است و در ورق‌های ضخیم برعکس است.

ظاهر و نمای سطح حوضچه معرف حرکت، زاویه مشعل و

نوع شعله انتخابی است.

شعله خنثی موج‌های منظم و ظریفی را بوجود می‌آورد.

در لبه حوضچه که دور از شعله می‌باشد یک نقطه روشن و شفاف دیده می‌شود و این نقطه شروع به حرکت در اطراف مذاب می‌کند (شکل ۴-۴).

چنانچه اندازه این نقطه بزرگ یا محو شود نشان می‌دهد

که شعله خنثی نمی‌باشد.

اگر در حوضچه حباب مشاهده گردد و تعداد جرقه‌ها زیاد

شود نشان می‌دهد که شعله اکسیدکننده است.

جنس نامرغوب فلز و هم‌چنین وجود جرم و کثافت نیز


ایجاد جرقه می‌کند.

۱-۲-۴- دستور کار تمرین شماره ۱- هدایت

حوضچه مذاب

۱- یک قطعه ورق فولادی سیاه به ضخامت ۱/۵ میلی‌متر

و به ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر انتخاب نمایید (شکل ۴-۴).

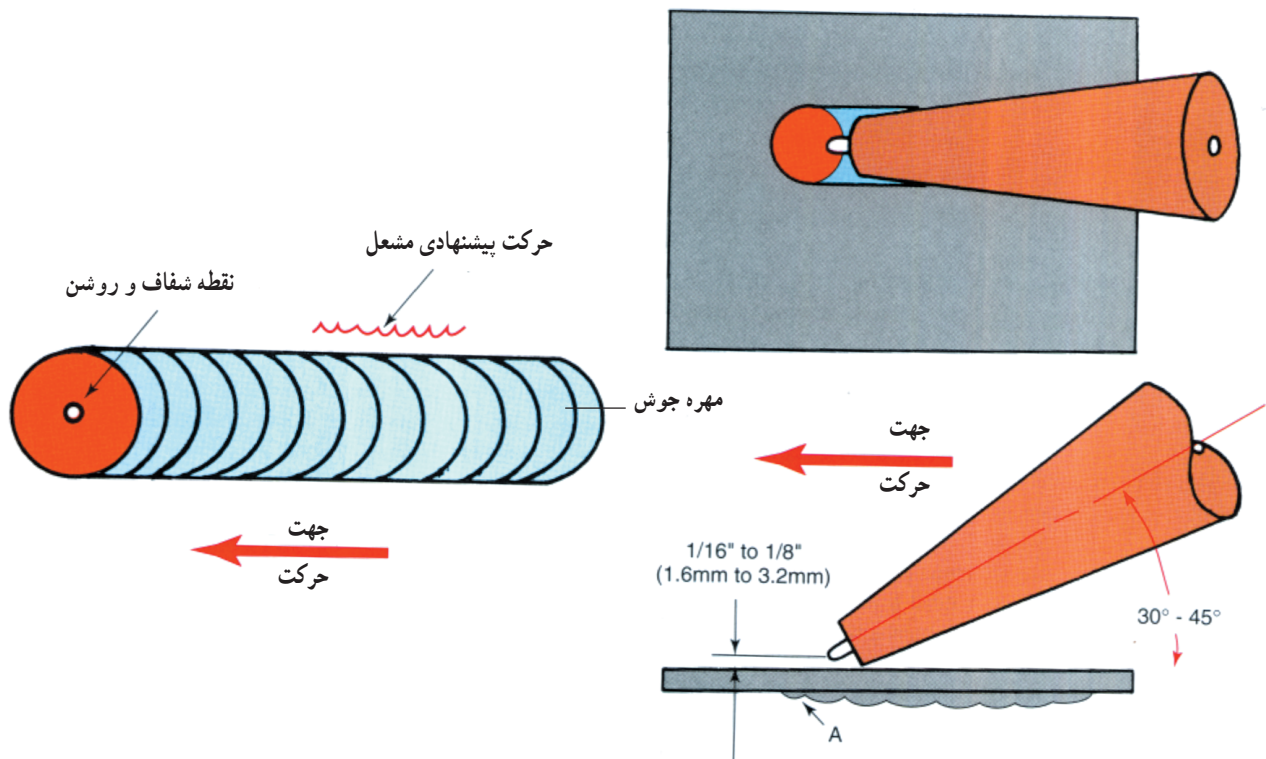

شکل ۴-۴- هدایت حوضچه مذاب

شکل و وضعیت صحیح مشعل نسبت به قطعه کار و قسمت A نفوذ مذاب را نشان می‌دهد.

- ۲- سطح فلز را با برس سیمی بخوبی پاک و تمیز کنید به طوری که آثار جرم و زنگ و غیره مشاهده نگردد.
- ۳- شیر کپسول اکسیژن را بطور آهسته شروع به باز کردن نمایید و آن را تا آخر باز کنید.
- ۴- شیر کپسول استیلن را به اندازه نیم دور باز کنید و آچار مغزی کپسول را در روی مغزی باقی بگذارید.
- ۵- اندازه سر مشعل یا سربک را نگاه کنید. اگر اندازه آن مناسب نیست آن را تعویض کنید در این مورد نازل شماره ۲ یا ۳ پیشنهاد می گردد.
- ۶- فشار کاری اکسیژن را روی ۳psig یا ۲۱kPa تنظیم کنید.
- ۷- فشار کاری استیلن را نیز روی ۳psig یا ۲۱MPa تنظیم نمایید.
- ۸- ابتدا شیر استیلن مشعل را نیم دور باز کنید و سپس آن را با فندک روشن کنید. چنانچه شعله محتوای دود باشد کمی شیر را بیشتر باز کنید.
- ۹- شیر اکسیژن مشعل را آهسته باز کنید و شعله خنثی را تنظیم کنید.
- ۱۰- نوک شعله را در یک نقطه روی سطح فلز متمرکز کنید و توجه داشته باشید که زاویه مشعل نسبت به کار 45° باشد.
- ۱۱- با ملاحظه شروع مذاب، یک حرکت دورانی کوچک به مشعل بدهید و سپس حرکت دورانی را کمی بزرگ تر کنید.
- ۱۲- با کامل شدن مذاب و فشار مشعل آن را در امتداد یک خط مستقیم به جلو برانید.
- ۱۳- سعی کنید که سرعت دست در تمام طول خط تغییر



نکند.

- ۱۴- پس از سرد شدن قطعه ظرافت مهره‌ها و یکنواخت بودن آنها را بررسی کنید.
- ۱۵- خطوط دیگری را در همان فلز مطابق با آنچه گفته شد تکرار کنید.
- ۱۶- مشعل را خاموش کنید و کار انجام شده را به مدرس کارگاه تحویل دهید.

۳-۴- جوشکاری بدون سیم جوش

جوشکاری زاویه خارجی با داشتن زبانه: در این نوع تمرین عمل جوشکاری بدون سیم جوش صورت می گیرد و یکی از انواع تمرین‌ها است که بهترین شرایط را برای جوشکار ایجاد می کند. این تمرین به شخص جوشکار یاد می دهد که چگونه می توان از قطعه کار به جای سیم جوش استفاده کرد (شکل ۴-۵).

در این تمرین جوش باید نفوذ خوبی داشته باشد اما از طرف داخل، زاویه مذاب بیش از حد بیرون نزده باشد. جوشکار متوجه می گردد که در این تمرین نیاز به حرکت زیاد مشعل نیست و نوک مشعل را باید اندکی کج کرد تا شعله بیشتر متوجه سطح صاف ورق افقی گردد، به طوری که تقریباً تمام جوش روی سطح افقی شکل بگیرد. مذاب کناره یا لبه جوش نباید روی لبه ورق قائم کشیده شود چون که در خیلی موارد در پرداخت کاری قطعات وجود جوش در سطح قائم عمل سنگ زدن را موجب می شود. بعد از بررسی جوش می توان نفوذ جوش را آزمایش کرد (به دستور کار شماره ۲ مراجعه شود)

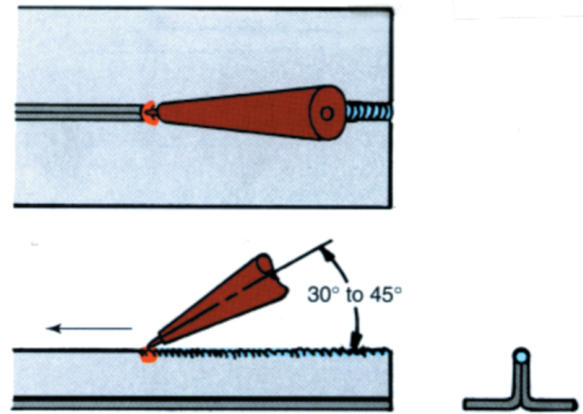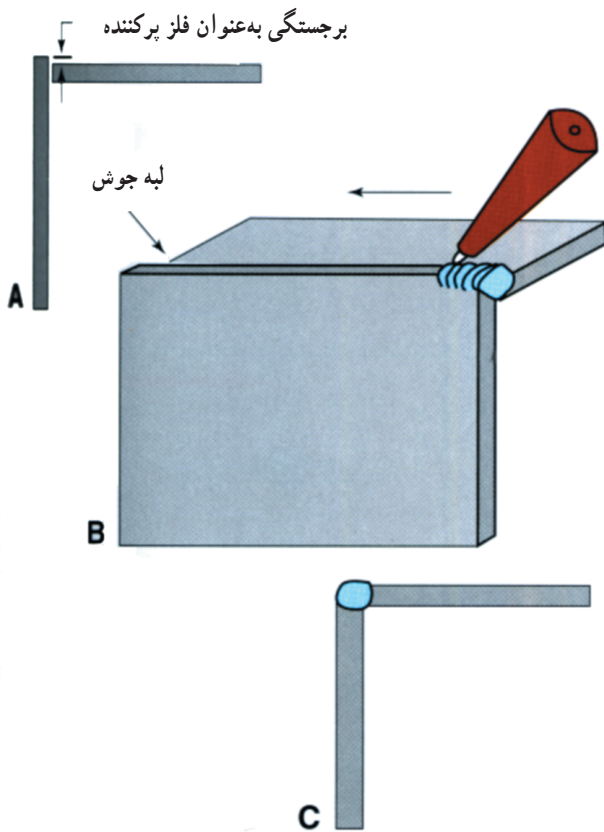

شکل ۴-۵- جوشکاری بدون سیم جوش

- ۷- لبه ورق قائم را نسبت به ورق افقی طوری نگه دارید که لبه یا زبانه‌ای بین $1/8$ تا $1/5$ میلی متر ایجاد شود.
 - ۸- شعله خنثی را تنظیم کنید.
 - ۹- هر دو ورق را در انتها و ابتدا با ذوب کردن زبانه، خال جوش بزنید.
 - ۱۰- بعد از خال جوش زدن تمام درز را با برس سیمی بخوبی پاک و تمیز کنید.
 - ۱۱- جوشکاری را در امتداد درز با ذوب کردن زبانه که به جای سیم جوش است، ادامه دهید.
 - ۱۲- بعد از اتمام جوشکاری تمام درز ظرافت و یکنواختی مهره‌ها را بررسی نمایید.
 - ۱۳- جوش را آزمایش کنید.
- برای آزمایش نفوذ جوش می‌توان از گیره رومی‌زی (در صورت نبودن دستگاه تست) استفاده کرد و اتصال را مابین گیره قرار داد، با فشار گیره آن را مانند باز کردن کتاب باز کنید تا از حالت نبشی یا گونیایی به صورت یک ورق صاف درآید. اگر

- ۱-۳-۴- دستور کار شماره ۲:
- ۱- دو قطعه فولادی به ضخامت $1/5$ میلی متر را مطابق شکل ۴-۵ به ابعاد 100×50 میلی متر انتخاب کنید.
- ۲- شیر کپسول اکسیژن را با کمک هر دو دست بطور آهسته تا آخر باز کنید.
- ۳- رگلاتور اکسیژن را برای فشار کاری 3 Psi یا 21 kPa تنظیم کنید.
- ۴- شیر کپسول استیلن را نیم دور باز کنید و آچار مغزی کپسول را از روی مغزی بردارید و بگذارید در جای خودش باشد تا در صورت بروز حادثه بتوانید با سرعت، شیر کپسول استیلن را ببندید.
- ۵- رگلاتور استیلن را برای فشار کاری 3 sig یا 21 KPa تنظیم کنید.
- ۶- هر دو ورق فولادی را نسبت به هم با زاویه 90° نگه دارید. برای نگهداری ورق‌ها می‌توان از یک قطعه نبشی $30 \times 30 \times 3$ میلی متر استفاده کرد.

ترک یا شکستگی مشاهده نمودید علت آن عدم نفوذ کافی جوش است.

۴-۴- جوشکاری با استفاده از سیم جوش و ساخت مهره

زمانی از سیم جوش استفاده می‌شود که نیاز به فلز اضافی برای پرکردن درز و شکل صحیح جوش و مقاومت آن باشد. در ورق‌های ضخیم اگر بخواهیم بدون سیم جوش و با استفاده از حوضچه مذاب جوشکاری کنیم باعث نازک شدن ورق در ناحیه جوشکاری می‌شود.

برای برطرف کردن این نقص و استحکام بیشتر، فلز افزودنی یا سیم جوش را درون حوضچه مذاب فرو می‌برند، این عمل باعث می‌شود که عمق حوضچه کمتر شده و ضخامت فلز در ناحیه جوش افزایش یابد. مهره‌های جوش صحیح باید اندکی محدب باشد.

هرکدام از اتصال‌های نامبرده شده را باید در حالت‌های متفاوت تمرین کرد. در ابتدا تمرین‌ها باید در روی ورق‌های فولادی تا ۱/۵ میلی‌متر اجرا شود سپس در روی ورق‌های ضخیم با حداقل ضخامت ۳ میلی‌متر.

برای استفاده کردن از سیم جوش به نکات زیر توجه شود: مشعل را در قسمتی از اتصال که نقطه شروع جوشکاری است نگهدارید تا یک حوضچه مذاب کوچک در روی لبه‌های دو ورق شکل گیرد. در همین موقع با دست دیگر سیم جوش را نزدیک به شعله مشعل نگهدارید به طوری که در حدود ۱۰ میلی‌متر با نوک شعله فاصله داشته باشد و فاصله آن نسبت به ورق روی حوضچه مذاب در حدود ۳-۱/۵ میلی‌متر باشد. این روش فرصت می‌دهد که سیم جوش پیش‌گرم شود و در موقعی که وارد حوضچه مذاب می‌شود سرعت مذاب شدن آن افزایش می‌یابد و جوشکار در موقعی که احساس کرد مذاب نیاز به سیم جوش دارد باید آن را وارد حوضچه نماید. در این حالت مذاب سیم جوش یا مذاب ورق در هم آمیخته شده و تشکیل گرده‌های جوش را می‌دهند.


جدول ۴-۱- رابطه ضخامت ورق و فشار اکسیژن و استیلن و شماره مشعل را نشان می‌دهد.

۴-۵- اتصال سربه‌سر

اتصال سربه‌سر مطابق شکل ۴-۶ یکی از متداول‌ترین روش‌های جوشکاری اکسی‌استیلن می‌باشد که افراد مبتدی باید به دقت دستورات و نحوه عمل را اجرا کنند.

جدول ۱-۴- رابطه ضخامت ورق و فشار اکسیژن و فشار استیلن

فشار استیلن		فشار اکسیژن		ضخامت ورق		شماره سر مشعل
psi	kPa	psi	kPa	in	mm	
۱	۷	۱	۷	$\frac{1}{64}$	$\frac{0}{4}-\frac{0}{5}$	۰۰
۱	۷	۱	۷	$\frac{1}{32}$	$\frac{0}{5}-\frac{0}{8}$	۰
۱	۷	۱	۷	$\frac{1}{16}$	$\frac{0}{8}-\frac{1}{5}$	۱
۲	۱۴	۲	۱۴	$\frac{3}{32}$	$\frac{2}{5}$	۲
۳	۲۱	۳	۲۱	$\frac{1}{8}$	۳	۳
۴	۲۸	۴	۲۸	$\frac{3}{16}$	۵	۴
۵	۳۵	۵	۳۵	$\frac{1}{4}$	$\frac{6}{5}$	۵
۶	۴۲	۶	۴۲	$\frac{5}{16}$	۸	۶
۷	۴۹	۷	۴۹	$\frac{3}{8}$	$\frac{9}{5}$	۷
۷	۴۹	۷	۴۹	$\frac{1}{2}$	۱۲	۸
۷/۵	۵۲	۷/۵	۵۲	$\frac{5}{8}$	۱۶	۹
۹	۶۳	۹	۶۳	بیش از $\frac{3}{4}$	بیش از ۱۶	۱۰

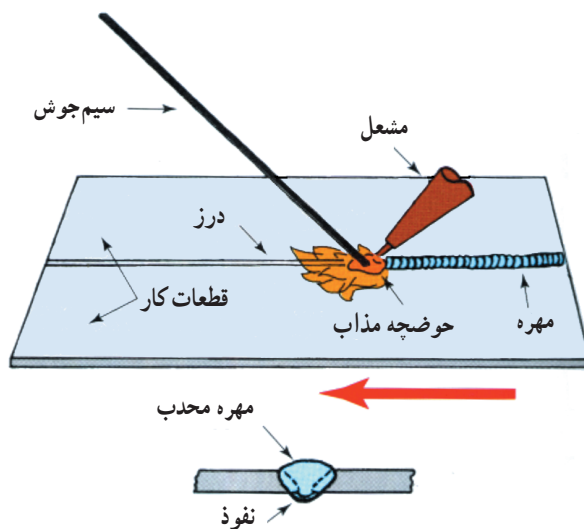

شکل ۶-۴- اتصال سربه سر. جوشکاری با سیم جوش

برای جلوگیری کردن از جمع شدن لبه‌ها بر روی هم می‌توان یکی از روش‌های زیر را به کار برد :


الف - لبه ورق‌ها را مطابق شکل ۴-۷- الف قبل از جوشکاری خال جوش بزنید. این روش باعث ایجاد تغییر فرم داخلی (کرنش) فلز شده اما لبه‌ها در اثر خال جوش در امتداد یکدیگر خواهند بود و به جوشکار فرصت می‌دهد تا یک جوش خوب بدهد. فاصله بین خال جوش‌ها باید در حدود 5° میلی‌متر باشد.

ب - فاصله دو ورق را در انتها از هم دور کنید تا یک شیار V شکل طویل در امتداد درز ایجاد شود. این شیار برای انقباض و انبساط ورق‌ها می‌باشد (شکل


۴-۷- ب).

اندازه فاصله بین 1° میلی‌متر تا 2° میلی‌متر برای یک متر می‌باشد. هرچه اندازه حوضچه مذاب بزرگ‌تر باشد عمل انقباض و انبساط ورق‌ها افزایش می‌یابد. برای ابعاد داده شده تمرین شماره ۳ مقدار افزایش فاصله را به اندازه ۳ میلی‌متر زیادتر کنید. برای مثال اگر فاصله بین دو ورق را در ابتدا ۱ میلی‌متر در نظر می‌گیرید اندازه فاصله در انتها باید $4 = 3 + 1$ mm باشد.


ج - استفاده از یک ابزار نگهدارنده فاصله (گوه) که مابین دو درز ورق قرار می‌گیرد و این وسیله از جمع شدن لبه ورق‌ها جلوگیری می‌نماید. معمولاً از این وسیله در جوشکاری‌هایی که طول زیاد دارند استفاده می‌شود (شکل ۴-۷- ج).

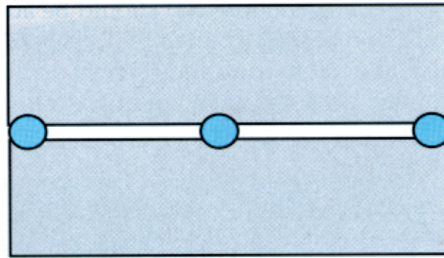

الف - استفاده از خال جوش

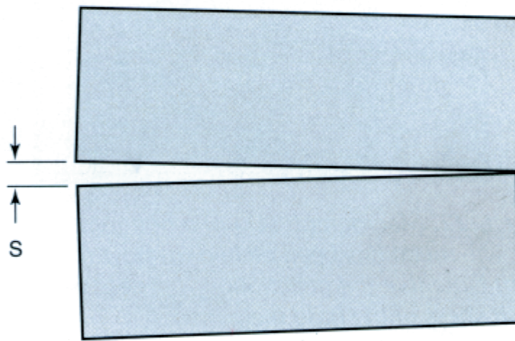

ب - ایجاد شیار V شکل

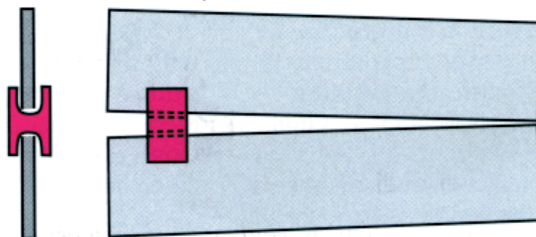

ج - استفاده از ابزار نگهدارنده

شکل ۴-۷- روش‌های جلوگیری از تاب برداشتن

به طوری که فاصله آن تا شعله 10° میلی متر و نسبت به ورق در حدود $1/5$ تا 3 میلی متر باشد.

شعله لبه های دو ورق را ذوب می کند و ناحیه مذاب در هر دو ورق باید یکسان باشد. سیم جوش را در ناحیه مذاب فرو برده بطوری که اندازه مذاب نسبت به قبل گسترش یابد. مشعل را باید در امتداد درز نوسان داد. این نوسان ها می تواند به صورت دایره ممتدی باشد و دو مرتبه سیم جوش را به ناحیه مذاب فرو برده تا نوک آن ذوب شود عمل حرکت مشعل و نوسان آن با وارد کردن سیم جوش در حوضچه مذاب باید هماهنگ و یکنواخت باشد (شکل ۸-۴).



۹- بعد از اینکه ورق ها به یکی از سه روش در روی میز قرار گرفت مشعل را برای شعله خنثی تنظیم نمایید و مطابق با دستورات زیر عمل کنید:

الف- شعله را در مجاورت نقطه شروع جوشکاری، قرار دهید.

ب- زاویه مشعل را بین 30° تا 45° نسبت به سطح ورق انتخاب کنید بطوری که نوک آن به طرف امتداد درز باشد.

ج- مخروط داخلی شعله را به فاصله $1/5$ تا 3 میلی متر نسبت به سطح ورق دورتر بگیرید.

د- با دست دیگر سیم جوش را نزدیک به شعله بگیرید

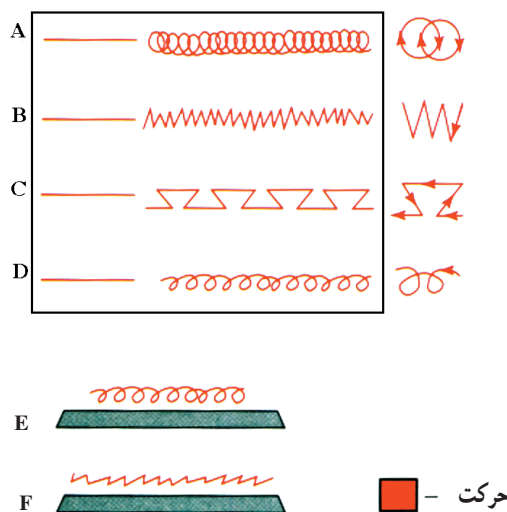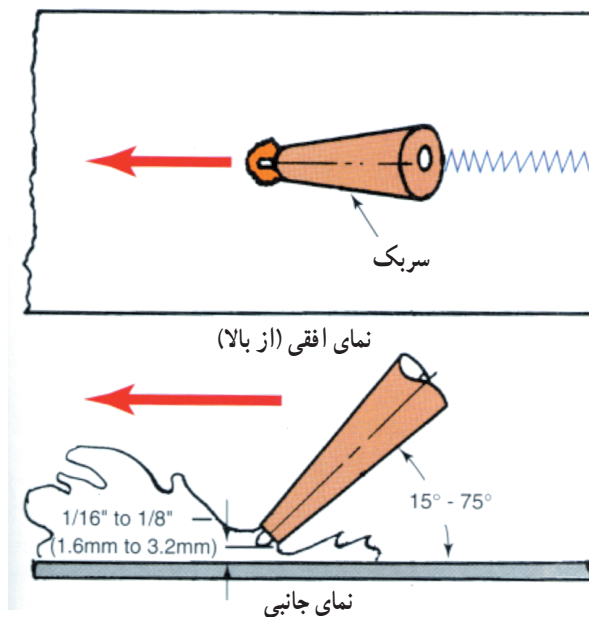

شکل ۸-۴- زاویه و حرکات مختلف مشعل


۴-۶- اتصال لبه روی هم^۱

اتصال لبه روی هم یکی از پنج گروه اتصالات اصلی است. در این اتصال لبه یکی از ورق‌ها بر روی لبه ورق دیگری می‌نشینند و یک درز گلوبی ایجاد می‌کند که باید آن را جوش داد. این نوع جوش را از نظر شکل هندسی جوش ماهیچه‌ای^۲ می‌نامند (شکل ۴-۹ و ۴-۱۰).

جوش لبه روی هم را در ابتدا باید در حالت سطحی جوش داد و برای یک جوش رضایت بخش باید به نکات زیر توجه نمود: الف- تجربه نشان داده است که طول زمان مذاب شدن ورق زیرین خیلی بیش از ورقی است که در رو قرار می‌گیرد،

بنابراین لبه ورق رویی خیلی زودتر از ورق زیر به نقطه ذوب می‌رسد و اکثر جوشکاران مبتدی در همین زمان سیم جوش را ذوب کرده و در درز ورق‌ها می‌ریزند به طوری که مذاب سیم جوش با مذاب ورق رویی مخلوط شده و به ورق زیری فقط می‌چسبد از این رو نمی‌توان به یک جوش مقاوم و خوب دسترسی پیدا کرد.

برای جلوگیری از این عیب باید نوک شعله را بر روی ورق زیرین متمرکز کرد تا نقطه ذوب آن با ورق رویی همزمان انجام شود. ورق زیرین به $\frac{2}{3}$ کل حرارت برای مذاب شدن و ورق رویی فقط به $\frac{1}{3}$ کل حرارت برای مذاب شدن نیاز دارد.

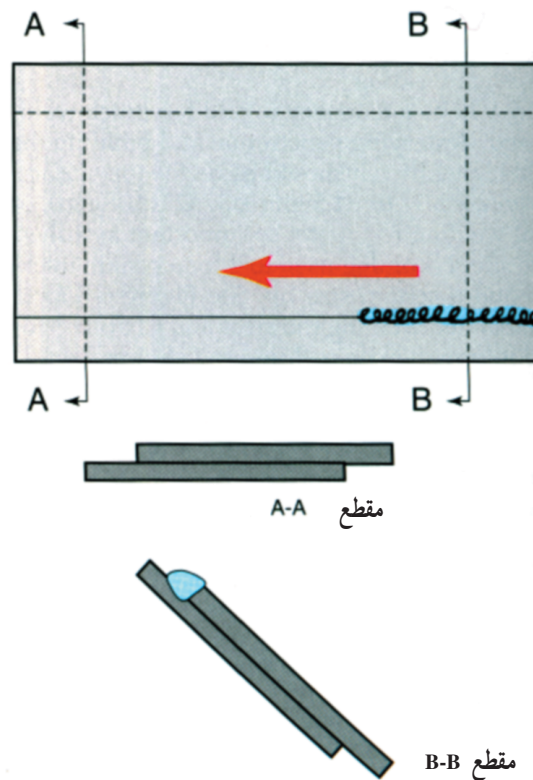

شکل ۴-۹- اتصال به روش لبه روی هم

محدب باشد. با آزمایش مخرب DT^۳ به سرعت می‌توان نواقص را در این نوع اتصال نشان داد. برای آزمایش کردن باید اتصال را در وسط گیره رومیزی

ب- در ورق‌های نازک ارتفاع جوش حداقل باید مساوی ضخامت دو ورق باشد. برای این منظور باید برای پرشدن درز ورق، مذاب سیم جوش بیشتری را مصرف کرد و شکل مهره‌ها


۱- Lap joint

۲- Fillet Weld

۳- Destructive Test

مشاهده نمود. چنانچه اختلاط بخوبی انجام شده و جوش رضایت بخش باشد در موقع جدا شدن ورق‌ها از یک‌دیگر تعدادی از مواد ورق زیرین همراه جوش جدا می‌شود و در سطح ورق زیری چاله‌های کوچک مشاهده خواهد شد.

قرار داده به طوری که لبه ورق رویی مساوی لبه گیره قرار گیرد و سپس آنرا محکم نموده و ورق رویی را به وسیله آچار فرانسه گرفته و خم کرد به محض خم کردن، دو ورق از هم جدا شده و عدم اختلاط مذاب سیم جوش و ورق زیرین را بخوبی می‌توان

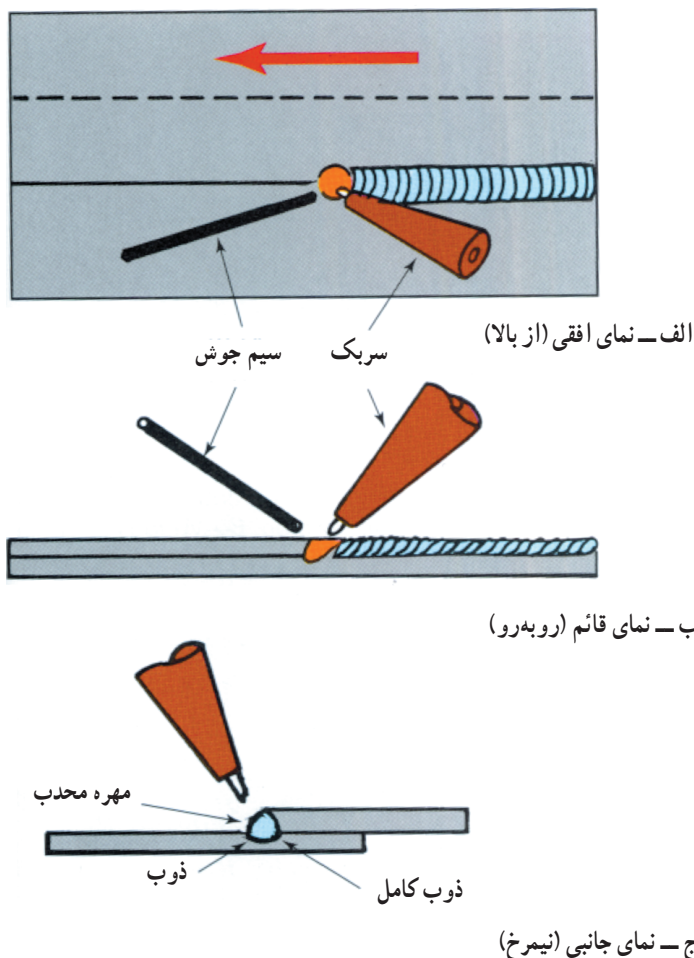

شکل ۱۰-۴- اتصال به روش لبه روی هم

دور باز کنید و اگر از کپسول استیلن استفاده می‌شود آچار را در روی پیچ کپسول باقی بگذارید.

۴- رگلاتور اکسیژن را برای فشار ۱ psig یا ۷ kPa تنظیم کنید.

۵- رگلاتور استیلن را نیز برای فشار ۱ psig یا ۷ kPa تنظیم نمایید.

۶- لبه‌های دو ورق را به اندازه ۲۰ mm بر روی هم قرار دهید و برای اینکه ورق رویی صاف باشد از یک ورق اضافی

۱-۶-۴- دستور کار شماره ۴- جوشکاری لبه روی


هم:

۱- دو قطعه ورق به ضخامت ۱/۵ mm و به عرض ۴۰ mm و طول ۱۲۰ mm انتخاب کنید و اگر لبه‌های آنها صاف باشد آنها را صاف کنید.

۲- شیر کپسول اکسیژن را با کمک هر دو دست به آرامی تا آخر باز کنید.

۳- شیر کپسول استیلن یا ژنراتور استیلن را در حدود نیم

مطابق شکل ۴-۱۱ استفاده کنید و دو ورق اصلی را با خال جوش محکم نمایید.

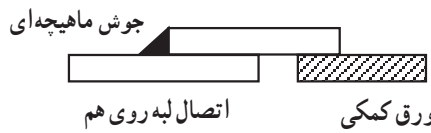

شکل ۴-۱۱- نحوه قرارگیری دو قطعه کار


در جوش اتصال زاویه داخلی یا اتصال T شکل به علت اینکه نوک مشعل یا مخروط شعله داخلی در زاویه قرار می‌گیرد بدین لحاظ بسیار مشکل است که بتوان اکسیژن اضافی را برای احتراق کامل استیلین از محیط مجاور گرفت. بنابراین لازم است که گاهی اوقات شیر اکسیژن مشعل را کمی بازتر کرد، که خواه ناخواه شعله در خارج از محیط زاویه اتصال یک شعله اکسیدکننده خواهد بود اما شعله هنگامی که در زاویه قرار می‌گیرد خنثی خواهد بود و اکسیژن اضافی صرف کامل شدن احتراق می‌گردد. تمرین جوشکاری زاویه داخلی و اتصال T شکل را می‌توان به دو طریق متفاوت انجام داد:

الف - بعد از اینکه دو قطعه به صورت 90° خال جوش زده شد، می‌توان کل اتصال را در یک زاویه 45° قرار داد (شکل ۴-۱۲ - الف)


۷- دو ورق را به هم جوش دهید و مشعل را به صورت نیم‌دایره نوسان دهید و سعی کنید که نوک مشعل متوجه ورق زیری باشد. عمل جوشکاری را از راست به چپ شروع کنید. افرادی که دست چپ هستند جوشکاری را از چپ به راست آغاز نمایند. یک طرف را جوشکاری نمایید و آنرا مطابق آنچه گفته شد آزمایش کنید. پس از آزمایش ورق را صاف کرده و سمت دیگر آنرا جوش دهید.

۴-۷- جوش زاویه داخلی و اتصال T شکل^۱

در جوش زاویه داخلی و اتصال T شکل یکی از نکات عمده، مسئله نفوذ جوش است. در این روش می‌توان از دو قطعه ورق استفاده کرد و آنها را به صورت گونیایی یا L شکل یا T شکل به یکدیگر جوش داد.

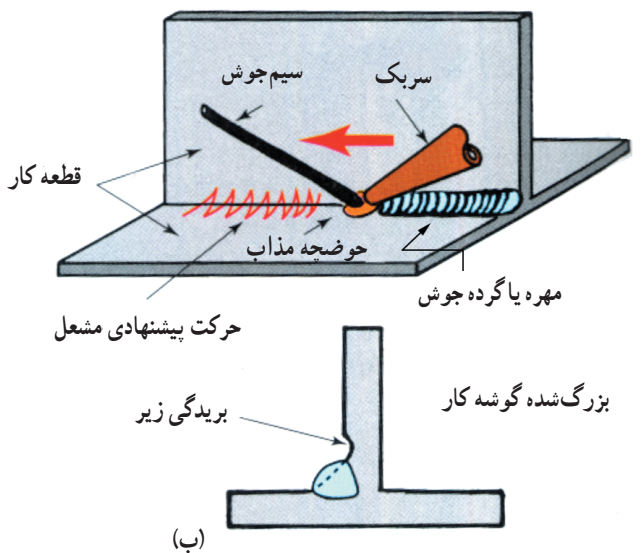



شکل ۴-۱۲- جوش زاویه داخلی

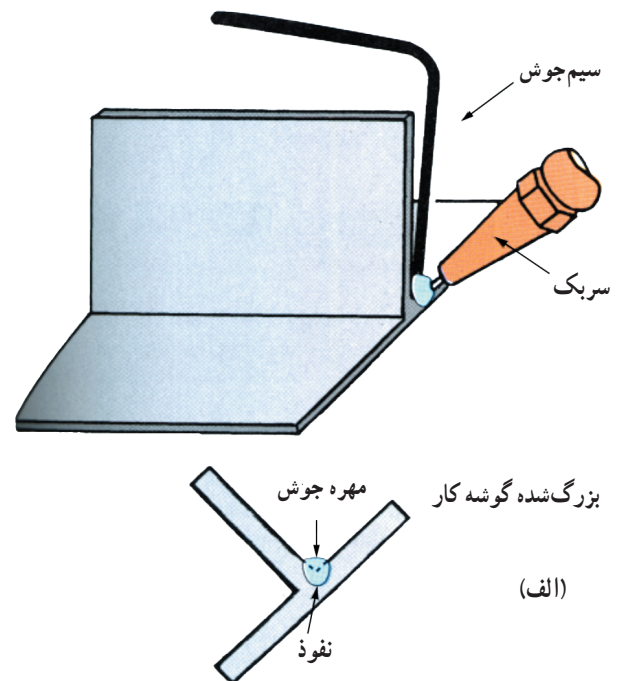

(الف)

برای نفوذ کافی لازم است حتی الامکان شعله را نزدیک به درز جوش گرفت درحالی که مخروط اولیه شعله با ورق‌ها تماس نداشته باشد. هنگامی که حوضچه شکل گرفت مشعل را کمی به عقب برده و در همین موقع باید سیم جوش اضافه شود. سطوح ورق‌ها موقعی ذوب می‌شوند که لبه مذاب حرکت کند و یک قوس «C» شکل را نمایان کند سیم جوش را باید موقعی در مذاب فرو برد که حوضچه «C» شکل ظاهر شده باشد (شکل ۴-۱۳).

ب- در روش دوم مطابق شکل ۴-۱۲- ب یکی از ورق‌ها در حالت قائم و دیگری در حالت افقی قرار می‌گیرد و جوش در این روش حالت افقی دارد. برای انقباض و انقباض ورق‌ها، تغییر اندازه زاویه لازم نیست زیرا یکی از آنها برخلاف دیگری منبسط و منقبض می‌گردد. روش جوشکاری در این اتصال همانند جوش لبه روی هم است. در این روش ایجاد یک حوضچه مذاب و صحیح قبل از افزایش سیم جوش بسیار مهم است و در غیر این صورت عدم نفوذ کافی صورت می‌گیرد.

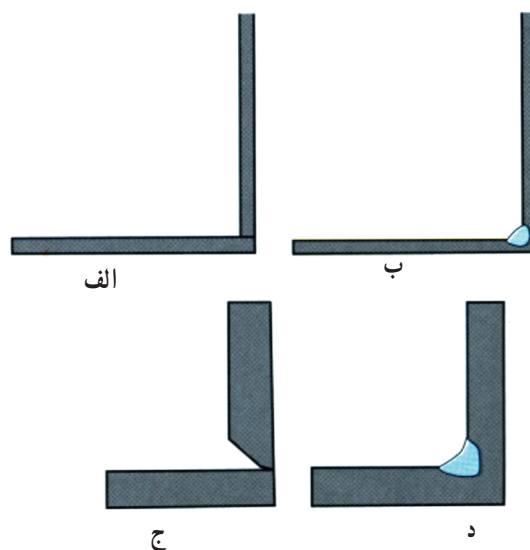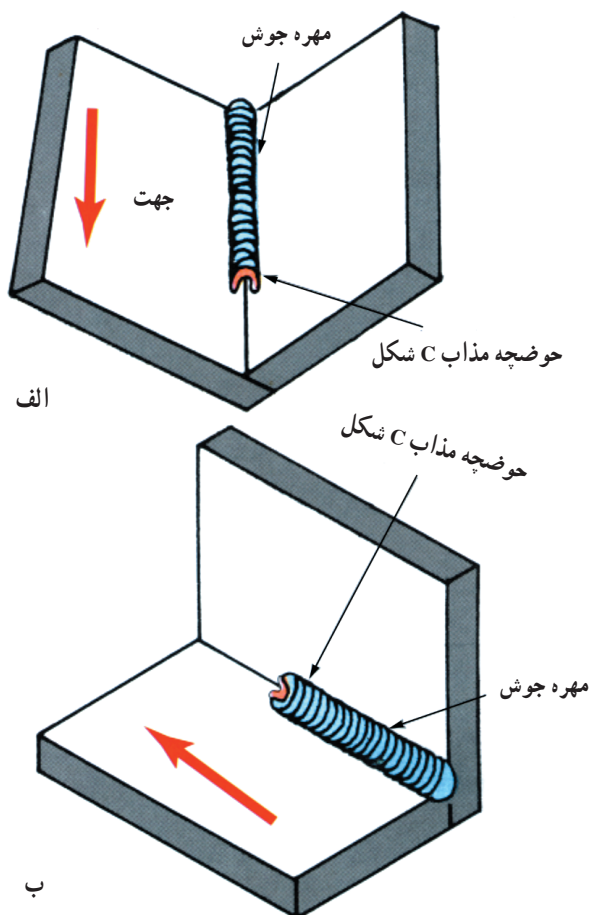

شکل ۴-۱۳- سطوح ورق‌ها موقعی ذوب می‌شوند که لبه مذاب حرکت کند و یک قوس C شکل داشته باشد.

الف - $۱۲۰ \times ۳۰ \times ۱/۵$

ب - $۱۲۰ \times ۶۰ \times ۱/۵$

۲- هر دو ورق را با برس سیمی بخوبی پاک کنید.

۳- ورق ب را بطور افقی در روی میز کار قرار دهید.

۱-۲-۴- دستور کار شماره ۵- جوش زاویه داخلی

یا «T» شکل:

۱- دو قطعه ورق $۱/۵$ میلی متری را به ابعاد داده شده در

زیر تهیه نمایید.

- ۴- ورق الف را در وسط ورق ب بطور قائم نگهدارید (با کمک دو قطعه نبشی کوتاه).
- ۵- شیر کپسول اکسیژن را با کمک هر دو دست بطور آهسته تا آخر باز کنید.
- ۶- شیر کپسول استیلن را نیم دور باز کنید و آچار را بر روی مغزی کپسول بگذارید.
- ۷- چنانچه از مولد استیلن استفاده می شود شیر مولد استیلن را یک دور باز کنید.
- ۸- رگلاتور اکسیژن را برای 1 psig یا 7 kPa تنظیم کنید.
- ۹- رگلاتور استیلن را برای 1 psig یا 7 kPa تنظیم نمایید.
- ۱۰- شعله خنثی را که کمی گرایش به اکسید کنندگی داشته باشد، ایجاد کنید.
- ۱۱- ورق ها را که در روی میز نگه داشته اید وسط آن را خال جوش بزنید.
- ۱۲- با کاهش دما نیز ابتدا و انتهای ورق ها را خال جوش کنید.
- ۱۳- دو مرتبه اتصال را با برس سیمی به خوبی تمیز نمایید.
- ۱۴- جوشکاری را از طرفی شروع کنید که خال جوش نشده باشد.
- ۱۵- در موقع شروع مذاب توجه نمایید که شکل «C» ایجاد شده باشد و سپس سیم جوش را اضافه کنید.
- ۱۶- دقت نمایید که حرکت مشعل زیگزاگ مانند باشد (شکل ۱۲-۴).
- ۱۷- این نوع جوش را که جوش ماهیچه ای می نامند باید سطح آن قوس دار و 45° باشد، یعنی نیمی از ماهیچه جوش در روی ورق قائم و نیمی دیگر آن روی ورق افقی باشد.
- ۱۸- زاویه سیم جوش و شعله هر دو 45° باشد.
- ۴-۸- جوشکاری در وضع قائم
 قطعاتی را که می خواهند به یکدیگر جوش دهند حتی الامکان باید در حالت سطحی قرار گیرد. زیرا عمل جوشکاری در این وضع بهتر و سریع تر انجام می گیرد. اما گاهی موقعیت و محل دو قطعه کار طوری است که ناگزیر باید آنها را در

- وضع قائم جوش داد.
- جوشکاری در وضع قائم نیاز به مهارت بیشتری دارد و در اجرای آن باید از شیوه خاصی پیروی کرد. فلز مایع ناحیه مذاب در نتیجه تأثیر قوه جاذبه فرو می چکد اما چهار عامل زیر می تواند از فروچکیدن آن جلوگیری کند.
- ۱- نیروی کشش سطحی بین ذرات فلز ناحیه مذاب
- ۲- قسمت سرد و منجمد درز جوش خورده که مانند تکیه گاهی برای فلز مذاب است ریزش نکند.
- ۳- فشار شعله بر انتهای ناحیه مذاب
- ۴- حرکت نوک سیم جوش در ناحیه مذاب
- درجه حرارت زیاد درجه سیلان فلز مذاب را بالا برده آن را رقیق تر می کند و بدین ترتیب تمایل به چکیدن دارد.
- بدیهی است که درجه روانی یا سیلان فلز مذاب را به وسیله شعله می توان کنترل کرد. اگر شعله مدت زیادی به طرف یک نقطه باشد فلز مذاب بیش از حد رقیق شده فرو خواهد چکید.
- برای جلوگیری از فروریختن فلز مذاب باید به محض آنکه بیش از حد رقیق شد، شعله را اندکی از روی آن دور کرد. این عمل یعنی کنترل مواد مذاب به وسیله تغییر فاصله میان شعله و فلز که یکی از شیوه های مهم جوشکاری در وضع قائم است.
- ۵- برای جلوگیری از فروریختن مواد مذاب عمل جوشکاری را طوری انجام دهید که آن قسمت از درز جوش خورده که سرد و منجمد شده مانند تکیه گاهی زیر ناحیه مذاب قرار گیرد.
- ۶- جوشکاری در وضع قائم را با شعله خنثی انجام دهید و اندازه نازل یا سر مشعل را چنان انتخاب کنید که کمی کوچک تر از نازلی باشد که برای جوشکاری فولاد به همان ضخامت در وضع سطحی لازم است.
- شیوه جوشکاری: درز قطعاتی که در حالت قائم قرار گرفته ممکن است افقی یا قائم باشد (ورق قائم جوش قائم، ورق قائم جوش افقی)
- ۱- قبل از جوشکاری دو قطعه فلز را با خال جوش به صورت سربه سر محکم کنید.
- ۲- جوشکاری را از پایین به طرف بالا انجام دهید (شکل

۱۵-۴).

دارد مشعل را کمی از ناحیه مذاب دور کنید.

۷- سیم جوش را همیشه در قسمت بالای حوضچه مذاب فرو برید.

۸- پس از اتمام جوشکاری وضعیت نفوذ جوش و ظرافت مهره‌ها را بازرسی کنید.

 
۹- هرچه ضخامت فلز بیشتر شود می‌توان زاویه مشعل را نیز زیادتر کرد.

۳- زاویه مشعل نسبت به سطح فلز در حدود 15° تا 30° باشد به طوری که نوک نازل به طرف بالا باشد (شکل ۱۴-۴).


۴- نوسان مشعل کم و دامنه نوسان آن باید کوتاه باشد.

۵- از بزرگ شدن ناحیه مذاب پرهیز کنید و این عمل با دور کردن مشعل انجام می‌گیرد.


۶- مواقعی که احساس می‌کنید مواد مذاب تمایل به ریزش



شکل ۱۴-۴- زاویه مناسب مشعل و سیم جوش در جوشکاری قائم

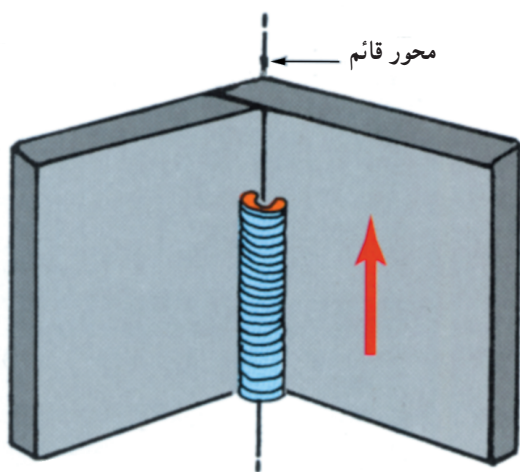

ب- اتصال سپری

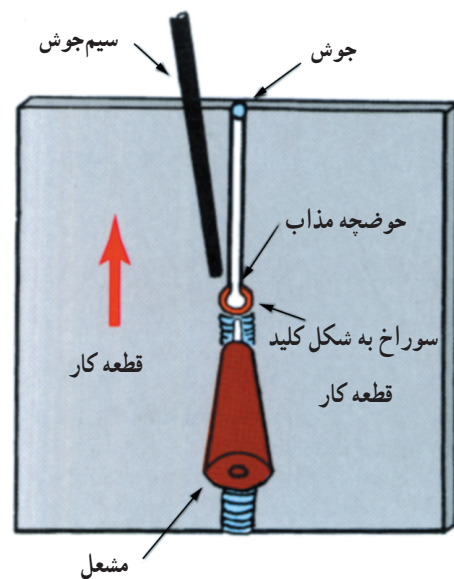

الف- اتصال سر به سر

شکل ۱۵-۴- جوشکاری در حالت قائم

۹-۴- محدودیت‌های جوشکاری در ورق‌های ضخیم

در جوش گاز هر چه ضخامت فلز افزایش یابد محدودیت‌هایی نیز ایجاد می‌شود:

۱- هرچه ضخامت فلز افزایش یابد الزاماً از سر مشعل بزرگ‌تر باید استفاده کرد.

۲- استفاده از سر مشعل بزرگ کنترل مواد مذاب را مشکل می‌کند.


۳- حجم مواد مذاب در شیارهای V شکل زیاد می‌شود.

۴- استفاده از سر مشعل بزرگ برای ضخامت زیاد تجربی است و در این مورد قاعده‌ای وجود ندارد و به همین علت سرعت عمل کاهش می‌یابد.

۵- استفاده از نوسان مشعل به صورت زیگزاگ (پهلوی به پهلوی) در شیارهای V شکل میسر نیست زیرا برای مذاب شدن لبه‌های شیار و عمق آن زمان بسیار طولانی خواهد بود.

۶- در ضخامت‌های زیاد حجم مواد مذاب بیشتر است از این رو کنترل آن مشکل می‌گردد زیرا حجم مذاب افزایش می‌یابد، برای برطرف شدن این محدودیت‌ها بهتر است که در ضخامت‌های زیاد از دو پاس جوش یا بیشتر استفاده کرد.

در روش پیش‌دستی بهتر است که در ضخامت بیش از ۴/۵mm از دو پاس جوش استفاده شود و در بیش از ۶/۵ میلی‌متر ضخامت بهتر است که از روش پیش‌دستی استفاده نشود. جدول ۲-۴ را ملاحظه نمایید.

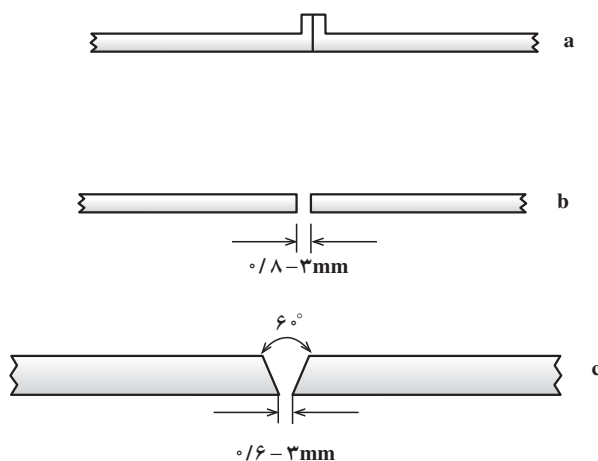

جدول ۲-۴- اندازه نازل، فشار اکسیژن و استیلن، نوع اتصال، مصرف اکسیژن نسبت به ضخامت فلز در روش پیش‌دستی

نوع اتصال	ضخامت فلز mm	اندازه نازل mm	فشار اکسیژن و استیلن	مصرف گاز اکسیژن و استیلن L/h
a	۰/۹-۱/۶	۰/۹-۱	۰/۱۴bar	۲۸
		۱/۲-۲	۰/۱۴bar	۵۷
b	۲/۴-۳	۲-۳	۰/۱۴bar	۸۶
		۲/۶-۵	۰/۱۴bar	۱۴۰
c	۳-۴	۳/۲-۷	۰/۱۴bar	۲۰۰
		۴-۱۰	۰/۲۱bar	۲۸۰

۱۰-۴- جوشکاری لوله با شعله اکسی استیلن

هرچند که استفاده از روش جوشکاری با قوس الکتریکی در مورد لوله‌ها بیشتر کاربرد دارد اما مواردی وجود دارد که باید از جوش اکسی استیلن استفاده کرد.

برای جوشکاری لوله‌ها با جوش گاز نیز قواعد و استانداردهایی وجود دارد که باید اجرای کار مطابق با آن باشد، که در این قسمت به کلیات آن اشاره می‌گردد.

۱-۱۰-۴- شناسایی لوله و تیوب: مصارف لوله‌ها و تیوب برای عبور سیال‌های گازی شکل، مایعات، محلول‌های شیمیایی و نیز جامداتی که به صورت پودر یا ذرات ریز می‌باشند استفاده می‌شود که در ساخت شبکه فلزی ستون و غیره نیز به کار می‌رود.

در صنایع سنگین مانند کشتی‌سازی، هواپیما، اتومبیل، ماشین‌های کشاورزی، پالایشگاه‌ها و غیره از لوله یا تیوب استفاده می‌شود. بنابراین اختلاف بین لوله و تیوب را باید تشخیص داد.

چون لوله و تیوب بیشتر برای عبور مایعات مختلف یا گازها است بنابراین جنس و ضخامت جداره باید متناسب با شرایط فیزیکی- شیمیایی سیال باشد. از طرفی باید بدانیم که چرا مقطع لوله یا تیوب دایره است؟ برای درک بیشتر به موارد زیر توجه شود:

۱- در مقاطع دایره فشار سیال بر جداره داخل لوله یا خارج آن در همه جا بطور یکسان پخش می‌شود، در صورتی که در مقاطع دیگر چنین حالتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

۲- پرس کردن یا کشیدن (اکستروژن) که برای ساختن لوله به کار می‌رود برای مقاطع دایره ساده‌تر است.

۳- متعلقات لوله مانند سهراهی، زانو، تبدیل‌ها و غیره نیز با مقطع دایره ساده‌تر ساخته می‌شوند.

۴- امروزه بیشتر اتصالات لوله از طریق جوشکاری انجام می‌شود و مزیت آن نسبت به سایر روش‌های اتصال دهنده براساس زیر است:

۱- استحکام و مقاومت بیشتر

۲- جلوگیری از حالت‌های گردابی در حین عبور سیال

۳- تعمیرات ساده‌تر و اقتصادی‌تر

۴- سبکی وزن نسبت به سایر اتصالات

۵- ظریف‌تر و نمای بهتر داشتن

۶- ساده بودن عایق‌کاری و سرعت عمل آن

اختلاف بین تیوب و لوله^۱: تفسیر کلی تفاوت بین لوله و

تیوب چندان ساده نیست زیرا دامنه اختلاف در مورد مسائل زیادی است مانند عملیات تولید، تولرانس‌ها، نحوه جوش یا کشیدن، قیمت، جنس و غیره. اما در زیر به چند نکته اشاره می‌گردد:

اختلافاتی بین لوله و تیوب وجود دارد که باید به آن توجه شود:

۱- نوع ساخت: بطور کلی تیوب‌ها بدون درز ساخته می‌شوند در صورتی که لوله هم درزدار و هم بدون درز ساخته می‌شود.

۲- تیوب ممکن است به اندازه دلخواه برای سفارش دهنده ساخته شود در صورتی که ساختن لوله در چهارچوب استاندارد می‌باشد.

۳- اصولاً اندازه کمتر از $\frac{1}{4}$ اینچ به پایین را در هر حالتی که باشد، تیوب می‌نامند.

۴- تیوب از لحاظ جدار داخلی و خارجی دارای سطح صاف می‌باشد در صورتی که جدار داخلی لوله نسبت به تیوب ناهموارتر است.

۵- واژه TUBE در برخی استانداردها به لوله‌هایی گفته می‌شود که برای خم کردن مناسبند (مثلاً لوله‌های بی‌درز که در ساختن مبدل‌ها و دیگ‌ها به کار می‌رود).

ضخامت جداره لوله یا دیواره آن: ضخامت جداره لوله متناسب است با فشار داخلی آن. برای مثال یک لوله ۶ اینچ می‌تواند با ضخامت جداره متفاوت ساخته شود، در جدول ۴-۳ مشخصات لوله‌های مختلف در رده‌های گوناگون براساس استاندارد ANSI داده شده است.

۲-۱-۴- پخ زدن لوله‌ها: در اغلب لوله‌های جداره ضخیم، طبق قواعد و استانداردها، دو سر لوله پخ‌دار می‌باشد ولی در بعضی لوله‌ها باید این پخ را ایجاد کرد. اقتصادی‌ترین و ساده‌ترین روش پخ زدن لوله‌ها به‌طریقه برش زدن با مشعل اکسی استیلن است.

۳-۱-۴- انبساط و هم‌محور کردن لوله‌ها در موقع جوشکاری: در جوشکاری اتصالات متفاوت مشاهده می‌گردد. انبساط و انقباض می‌تواند تغییر شکل زیادی را در اتصال ایجاد کند.


نیروهای انبساط و انقباض نیز در مورد لوله‌ها صادق است و اگر توجه نشود دو لوله‌ای که به هم جوش می‌خورند از حالت هم‌محور بودن و صاف بودن خارج می‌شوند. برای جلوگیری از پیچیدگی و تاب برداشتن باید به نکات زیر توجه داشت:

۱- فاصله بین دو لوله: در لوله‌های با قطر کم تا «۲ اینچ»، حجم فلزاتی که باید به یکدیگر جوش بخورند کم است و علاوه بر آن ضخامت جداره آنها نازک می‌باشد، به همین علت پخ زدن ضروری نیست. ولی ایجاد یک فاصله بین دو لوله ضروری است. فاصله باید به حدی باشد که مطمئن شویم مواد مذاب

می‌تواند سطح داخلی لوله را پوشش دهد (نفوذ کافی).
 ۲- طریقه خال جوش زدن لوله: در لوله‌های کوچک سه خال جوش محکم برای جوشکاری آن کفایت می‌کند در هنگام جوشکاری خال جوش‌ها باید دو مرتبه ذوب شوند و پاس جوش را از روی آن گذرانند.

۴-۱-۴- روش جوشکاری لوله: دو روش متفاوت جوشکاری به‌وسیله مشعل اکسی استیلن را می‌توان اجرا کرد.

۱- روش گردان جوشکاری لوله: در روش گردان، لوله را روی دستگاهی قرار می‌دهند که به‌وسیله تعدادی چرخ‌دنده و موتور الکتریکی غلتک‌های دستگاه با دور آرام شروع به چرخیدن می‌کنند و وقتی لوله بر روی غلتک‌ها قرار بگیرد با دور کم شروع به دور زدن می‌کنند و جوشکاری در حدود $\frac{1}{4}$ محیط پایین‌تر از نقطه بالای لوله شروع می‌شود. نوک شعله را باید به طرف بالا نگه داشت، مانند هنگامی که جوش قائم و از پایین به بالا اجرا می‌شود. حرکت لوله موافق با عقربه ساعت و شکل گرفتن مهره‌های جوش برخلاف گردش عقربه ساعت می‌باشد (شکل ۱۶-۴).

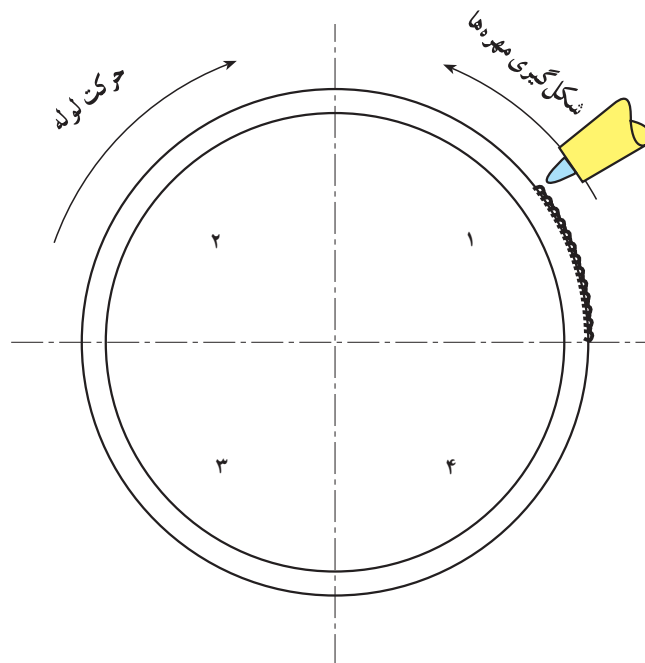


جوشکاری در حالت گردان

شکل ۱۶-۴- جوش کاری لوله به روش گردان

دو مرتبه از قسمت زیر باید شروع به جوشکاری کرد تا نیمه دیگر لوله کامل شود (شکل ۱۷-۴).

۲- روش ثابت جوش لوله: در روش ثابت جوشکاری، اجرای جوشکاری باید از قسمت زیر یا پایین لوله شروع و به طرف بالای لوله ادامه یابد، به طوری که نصف محیط لوله جوش بخورد.

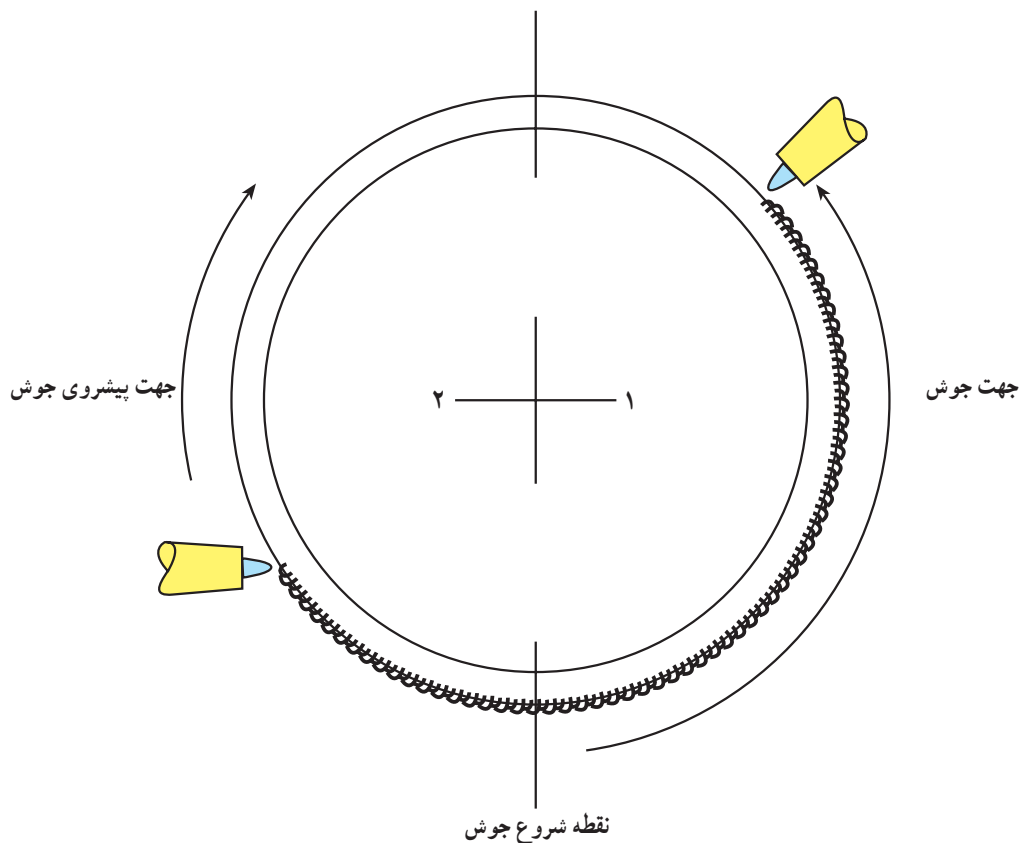

شکل ۱۷-۴- جوشکاری لوله به روش ثابت

- کنید تا برای جوش دادن به یکدیگر کاملاً آماده باشد.
- ۴- شیر کپسول اکسیژن را با کمک هردو دست و بطور آهسته تا آخر باز کنید.
 - ۵- شیر کپسول استیلن را به اندازه نیم دور و اگر از مولد استفاده می‌شود شیر آن را به اندازه $\frac{3}{4}$ دور باز کنید.
 - ۶- از سر مشعل شماره ۳ استفاده کنید و آن را محکم به مشعل متصل کنید.
 - ۷- رگلاتور اکسیژن را برای فشار کاری ۳psig یا ۲۱kPa تنظیم کنید.
 - ۸- رگلاتور استیلن را برای فشار کاری ۳psig یا ۲۱kPa تنظیم نمایید.
 - ۹- لوله‌ها را در یک راستا قرار دهید و اولین خال جوش

جوشکاری لوله‌ها بستگی به نوع جنس لوله، اندازه و محل جوش دارد. انواع اتصالات در جوشکاری لوله‌ها مانند جوش سر به سر بدون پخ یا پخ‌دار در تمام حالات جوش زانویی با زوایای متفاوت و نیز جوشکاری متعلقات لوله در حالت‌های مختلف مورد نظر است.

۵-۱۰-۴- دستور کار شماره ۵- جوش لوله به صورت گردان:

- ۱- یک لوله ۲ اینچ سیاه به طول ۲۰۰ میلی‌متر انتخاب کنید.
- ۲- از یک سر آن به اندازه ۴۰ میلی‌متر صاف و گونیا ببرید.
- ۳- قسمت بریده شده را از طرف داخل و خارج کاملاً تمیز کرده و اگر در لبه آنها پلیسه وجود داشته باشد آن را تمیز

را با شعله خنثی در قسمت بالای لوله بزنید. بطوری که طول خال جوش دو برابر ضخامت جدار لوله باشد.

۱۰- اندکی صبر کنید تا دمای قسمت جوش خورده به حدود 60°C یا کمتر برسد. هرچه دما کمتر باشد پیچیدگی در قطعه کار کمتر می‌گردد.

۱۱- لوله را با استفاده از دستکش جوشکاری بردارید و دقت کنید که فاصله بین دو لوله تغییر نکرده باشد (فاصله در حدود $2\text{mm} - 1/5$). چنانچه فاصله کمی تغییر کرده باشد با کمک چکش سبک و ضربات آهسته فاصله را تنظیم نمایید.

۱۲- لوله را برای خال جوش دوم آماده کنید، بطوری که زاویه بین خال جوش اول و دوم 120° باشد و محل خال جوش دوم نیز باید در بالا قرار گیرد.


۱۳- خال جوش دوم را به اندازه دو برابر ضخامت لوله بزنید و صبر کنید تا دمای قسمت جوش خورده کاهش یابد.

۱۴- لوله را با استفاده از دستکش از روی میز کار بردارید و با دقت فاصله آن را بازرسی کنید و اگر فاصله تغییر کرده باشد باز با کمک چکش آن را درست کنید.

۱۵- لوله را در روی میز کار قرار دهید و خال جوش سوم را با زاویه 120° نسبت به دیگری جوش دهید.

۱۶- لوله را بردارید دو مرتبه با برس سیمی دور تا دور آن را کاملاً تمیز کنید به طوری که هیچگونه آثار ناخالصی مشاهده نگردد.


۱۷- لوله را مطابق شکل ۱۸-۴ الف برای جوشکاری در روی میز کار قرار دهید به طوری که حرکت دست‌ها برای جوشکاری آزاد باشد و به شیء یا وسیله دیگری برخورد نکند. توجه کنید که یکی از خال جوش‌ها کاملاً در بالا قرار گیرد و خال جوش دوم به اندازه 30° زیر نقطه شروع مطابق شکل ۱۸-۴ ب باشد.

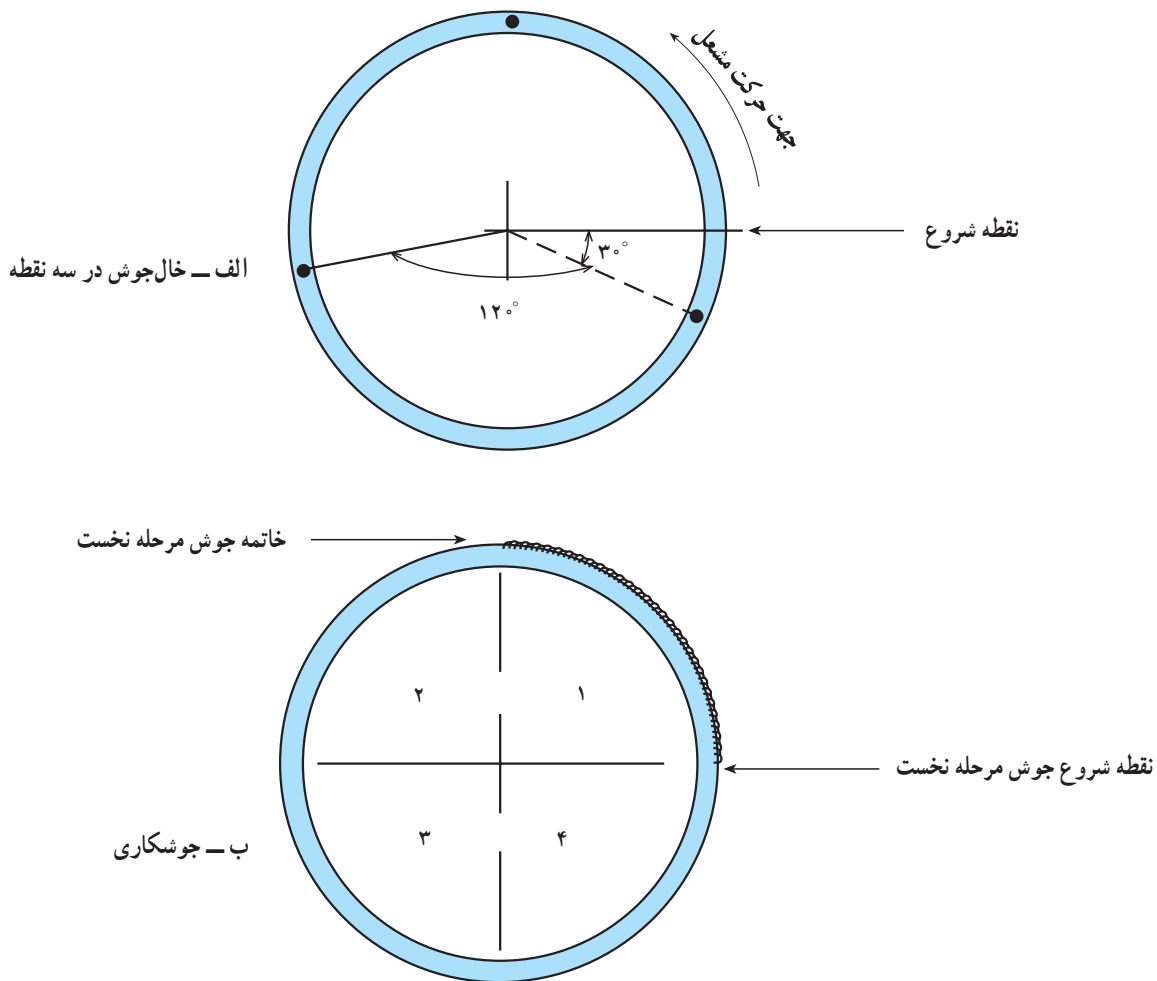

شکل ۱۸-۴ مراحل جوشکاری لوله

۱۸- جوشکاری را زمانی شروع کنید که اولاً مخروط شعله نسبت به درز جوش عمود نباشد و طول شعله با یک زاویه

تقریبی 1° - 2° در امتداد درز حرکت کند (شکل ۱۹-۴).

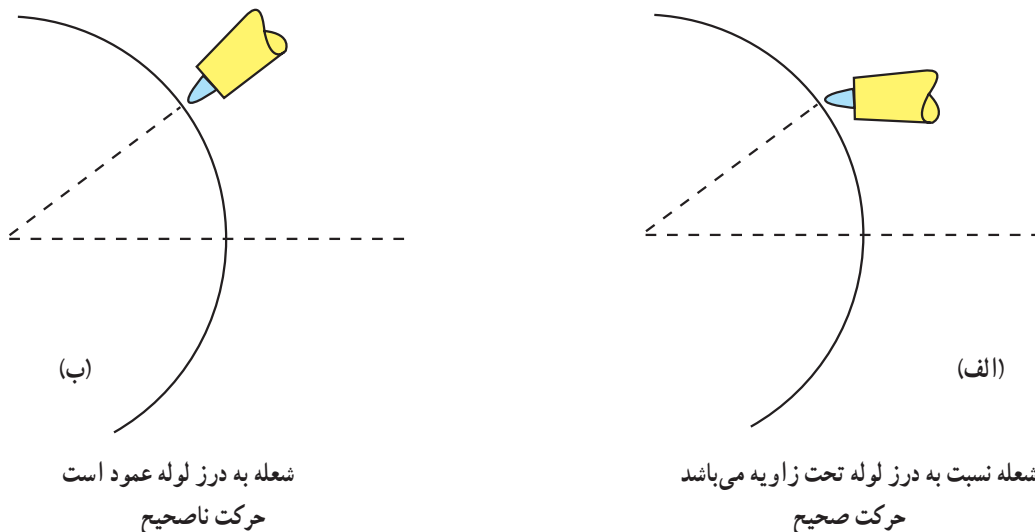

شکل ۱۹-۴- حرکت شعله نسبت به درز جوش

۱۹- زاویه تقریبی 1° - 2° یک زاویه تجربی است و در لوله‌ها اندازه آن تغییر می‌کند که این تغییرات با ضخامت جداره لوله، فشار کاری اکسیژن، استیلن و اندازه سرمشعل متناسب است. در هر حالت هیچگاه نباید مخروط شعله نسبت به درز عمود باشد. معایبی که از عمود بودن شعله نسبت به درز مشاهده می‌شود به صورت زیر است:

۲۱- با همان شرایط قبل، جوشکاری را در خلاف جهت عقربه ساعت ادامه دهید تا نیمی از محیط لوله جوشکاری شود. با تمام موارد قبل باز لوله را به اندازه 9° بچرخانید و مرحله سوم و پس از آن مرحله چهارم را به اتمام برسانید. شکل ۲۰-۴ مراحل جوش لوله به صورت گردان را نشان می‌دهد.

۲۲- بازرسی چشمی را به صورت زیر آغاز کنید:


الف - چون فاصله جوش تا یک طرف لوله 40 mm است نفوذ جوش را از طرف داخل بخوبی می‌توان مشاهده کرد.
ب - اولاً نفوذ باید در تمام جداره یکنواخت باشد و بیش از حد بیرون زده باشد.

ج - ناهموار بودن نفوذ جوش در ارتباط با زاویه مشعل، نوسان مشعل و عدم سرعت یکنواخت جوش است.

د - در محل بندهای جوش کاملاً دقت کنید که نفوذ در این قسمت با سایر قسمت‌ها تفاوت نداشته باشد.
پس از آگاهی از معایب جوش قسمت دیگر را مطابق با شرایط قبل بریده و اقدام به تمرین مجدد نمایید.

الف - حرکت پیشروی کندتر می‌شود.
ب - نفوذ جوش از حد متعادل زیادتر می‌شود.
ج - پیش گرم شدن سیم جوش کم می‌شود.
د - نفوذ جوش در داخل ناهموار و غیر یکنواخت است.
ه - عمل احتراق کامل نخواهد بود و شعله گرایش به خاموش شدن دارد.

و - مقاومت جوش نسبت به سطح مقطع لوله کاهش می‌یابد.
۲۰- پس از این که دمای لوله کمی کاهش پیدا کرد، انتهای جوش را دو مرتبه با برس سیمی بخوبی تمیز کنید و لوله را به اندازه 9° به طرف پایین و در جهت عقربه ساعت بگردانید بطوری که انتهای جوش قبلی نقطه شروع مرحله دوم جوش باشد.

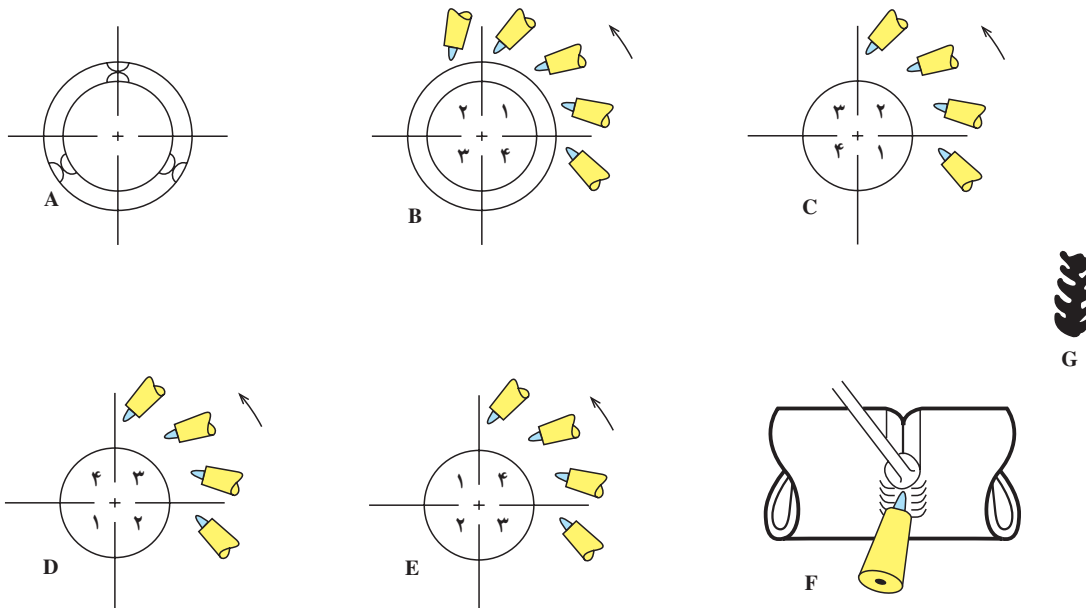

شکل A خال جوش ها را که نسبت به هم زاویه 120° دارند، نشان می دهد.
 در شکل B شروع جوشکاری، جهت و زاویه نازل مشعل نسبت به لوله نشان داده شده است.
 در شکل C قسمت جوش داده شده در جهت عقربه های ساعت می چرخد و ربع دوم جوش داده می شود.
 در شکل D بخش دیگر لوله جوش داده شده است.
 شکل E ربع چهارم را در حال جوشکاری نشان می دهد.
 نوسان مشعل، زاویه سیم جوش و نازل مشعل در شکل های F و G نشان داده شده است.

شکل ۲۰-۴- مراحل جوش لوله به صورت گردان

- تنظیم کنید.
- ۸- رگلاتور استیلن را برای فشار کاری ۳ psig یا ۲۱ kPa به صورت ثابت
- تنظیم کنید.
- ۹- لوله را در یک راستا در روی میز قرار دهید و اولین خال جوش را با شعله خنثی روی قسمت بالا ایجاد کنید. (اولین خال جوش اگر در قسمت های دیگر لوله زده شود تاب برداشتن لوله بیش از حد می شود).
- ۱۰- اندکی صبر کنید تا دمای لوله کاهش یابد و سپس لوله را با استفاده از دستکش بردارید سپس فاصله را نگاه کنید که تغییر نکرده باشد (اگر نفوذ جوش در تمرین شماره ۶ کم بوده باشد می توانید در این تمرین فاصله را اندکی زیادتیر در نظر بگیرید مشروط بر اینکه پارامترهای دیگر صحیح بوده باشند).
- ۱۱- چنانچه فاصله تغییر یافته باشد، با کمک ضربات ملایم فاصله را درست کنید.
- ۱۲- لوله را برای خال جوش دوم، که زاویه آن نسبت
- ۶-۱۰-۴- دستور کار شماره ۷- جوش لوله
- ۱- یک لوله ۲ اینچ سیاه به طول ۲۰۰ mm انتخاب کنید.
- ۲- از یک طرف آن به اندازه ۴۰ mm به طور گونیا و صاف ببرید.
- ۳- قسمت بریده شده ها را از طرف داخل و خارج لوله با برس سیمی - سوهان و غیره کاملاً تمیز کنید.
- ۴- شیر کپسول اکسیژن را با کمک هر دو دست به طور ملایم تا آخر باز کنید.
- ۵- شیر کپسول استیلن را به اندازه نیم دور با آچار باز کنید و آچار را در سر جای خود روی مغزی کپسول بگذارید.
- ۶- چنانچه از مولد استفاده می کنید، شیر استیلن را به اندازه $\frac{3}{4}$ دور باز کنید و دقت کنید هیچگاه فشار از ۱۵ psi بیشتر نشود.
- ۷- رگلاتور اکسیژن را برای فشار کاری ۳ psig یا ۲۱ kPa


به‌خال جوش اول 12° باشد، آماده کنید و باز محل خال جوش در بالا قرار گیرد.

۱۳- خال جوش دوم را به اندازه دو برابر ضخامت جداره بزنید و باز صبر کنید تا دمای لوله کاهش یابد.

۱۴- مراقب باشید فاصله لوله تغییر نکند و لوله در یک راستا باشد. در صورت تغییر یافتن با کمک چکش و ضربات ملایم فاصله را درست کنید.

۱۵- خال جوش سوم را نیز با زاویه 12° نسبت به

خال جوش قبل بزنید در این مورد هم باز خال جوش در بالا باشد.
۱۶- لوله را در روی میز ثابت و محکم کنید سپس با شعله خنثی از قسمت پایین شروع به جوش نمایید و پس از رسیدن به بالای لوله، که نصف محیط است، شعله را خاموش نمایید سپس کمی صبر کنید تا دمای لوله کاهش یابد. دوباره از پایین شروع به جوشکاری و نیمه دیگر را نیز کامل کنید (شکل ۲۱-۴).
۱۷- دقت نمایید همیشه و در هر مورد برای جوشکاری سر بندها مقداری از جوش قبلی را دو مرتبه ذوب کنید.

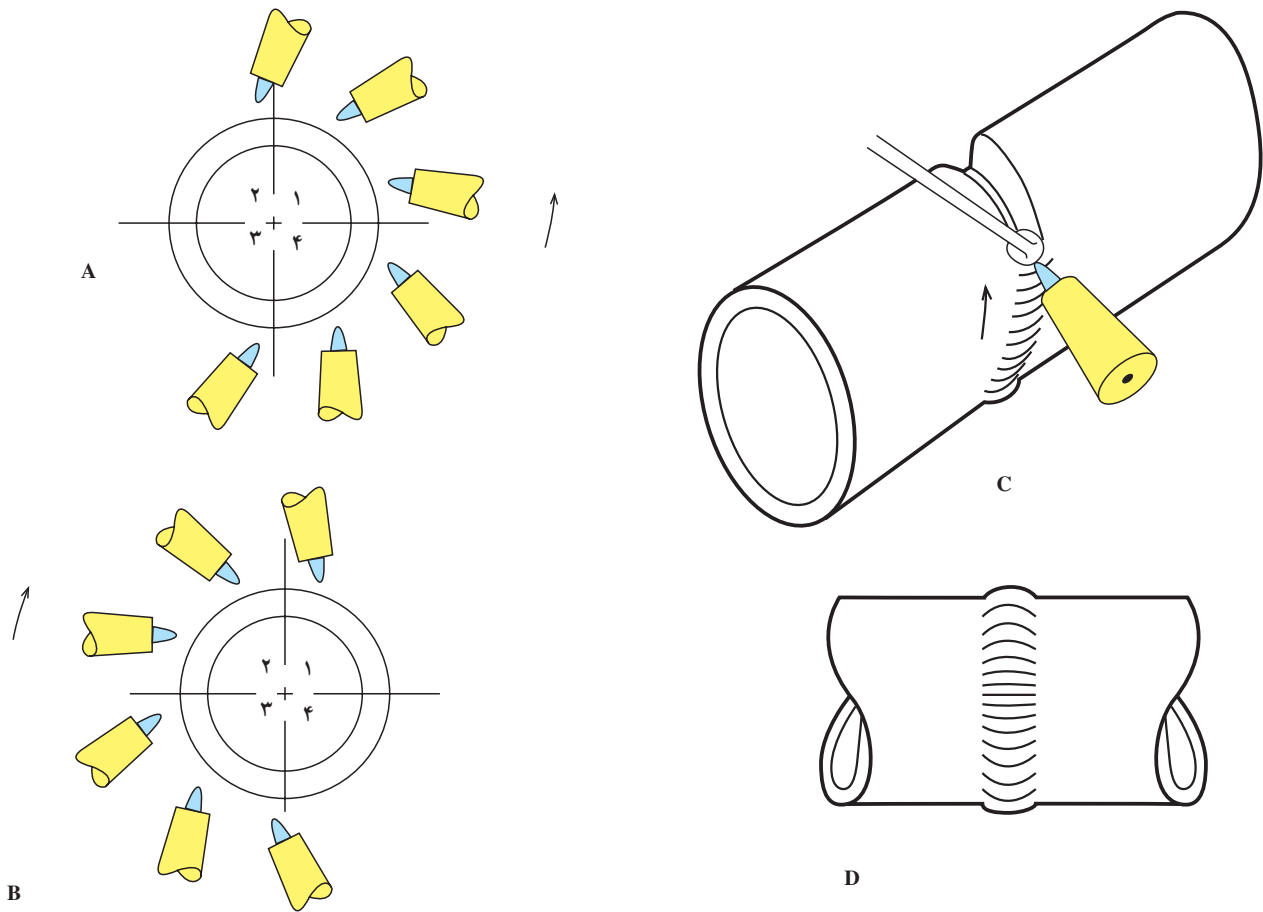

شکل ۲۱-۴- مراحل جوش لوله به صورت ثابت


اینکه الگو یا وسیله‌های ترسیم وجود داشته باشد. روش برش لوله به صورت زیر است:

۱- دو قطعه لوله را در حالتی مانند زاویه 45° در شکل

۲۲-۴ قرار دهید.

۷-۱۰-۴- دستور کار شماره ۸- ساخت انشعاب

لوله بدون ترسیم و الگو در مورد لوله‌های فولادی: غالباً در کارهای لوله‌کشی یا در خطوط لوله بدون اینکه وسیله‌ای در اختیار باشد انشعاب گرفتن از لوله دیگری الزاماً به وجود می‌آید بدون

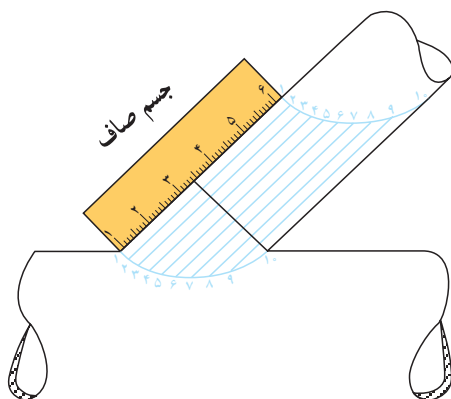

شکل ۲۲-۴- انشعاب‌گیری از لوله





۷- قسمت بریده شده دو لوله را بر یکدیگر منطبق نمایید به طوری که زاویه انشعابی به دست آید. اگر ضخامت لوله بیش از ۴mm باشد، آن را پخ بزنید.
۸- در اطراف انشعاب به تعداد زیادی خال جوش بزنید که زاویه انشعاب تغییر نکند.
۹- از سر مشعل مناسب برای ضخامت جداره لوله برای جوش دادن استفاده کنید.

۴-۱۱- کاربرد علائم جوشکاری




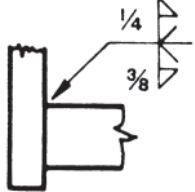
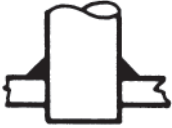
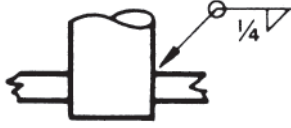
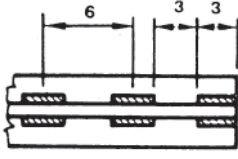
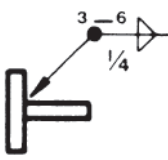
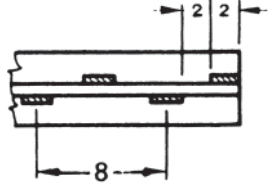
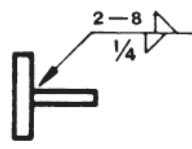



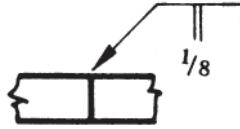
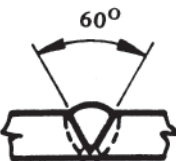
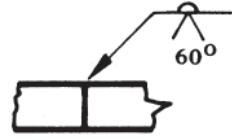
برای مشخص نمودن چگونگی جوش دادن قطعات کار به یکدیگر از علائم مخصوصی استفاده می‌شود (جدول ۴-۴).

۲- یک شیء صاف و مستقیم مانند خط‌کش را به موازی لوله انشعاب، که یکسر آن روی لوله اصلی تکیه کند، قرار دهید.
۳- در نقاط ۱ و ۱ مانند شکل ۲۲-۴ علامت بگذارید.
۴- خط‌کش را به دور انشعاب آهسته بگردانید بطوریکه درست موازی لوله انشعاب باشد و نوک آن به لوله اصلی مماس شود و در هر چرخش نقاطی مانند ... و ۳ و ۲ و ۱ را هم برای لوله اصلی و هم برای انشعاب علامت‌گذاری کنید.
۵- وقتی که خط‌کش یک دور کامل به اطراف لوله چرخید از نقاط علامت گذاشته با سنگ صابون، منحنی را ترسیم کنید.
۶- هر دو لوله انشعابی و اصلی را از روی منحنی ترسیم شده برید.

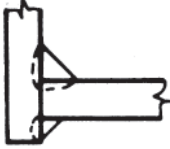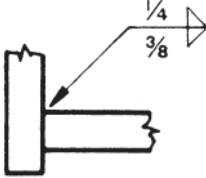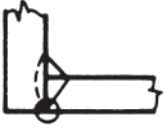
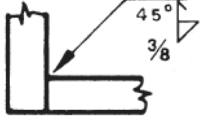





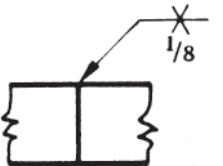
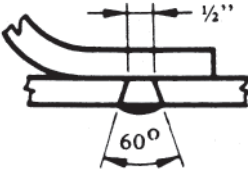
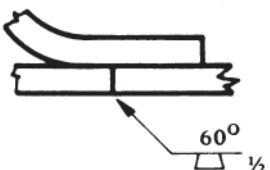

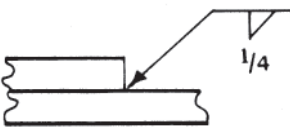
جدول ۴-۴- کاربرد علائم جوشکاری

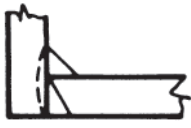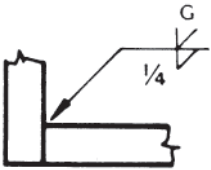جوش	علامت	معنی علائم جوشکاری
		علامت نشان می‌دهد که در جهت پیکان جوش ماهیچه‌ای $\frac{3}{8}$ " و در سمت دیگر جوش ماهیچه‌ای $\frac{1}{4}$ " داده شود.
		علامت نشان می‌دهد که در جهت پیکان پخ خبایی با زاویه 45° با جوش ماهیچه‌ای $\frac{3}{8}$ " و در پشت جوش مهره‌ای داده شود.

ادامه جدول ۴-۴- کاربرد علائم جوشکاری

		<p>علامت نشان می‌دهد که $\frac{1}{4}$" جوش ماهیچه‌ای در جهت پیکان و در سمت دیگر جوش درز جناقی داده شود.</p>
		<p>علامت نشان می‌دهد که در جهت پیکان درز جناقی و $\frac{3}{8}$" جوش ماهیچه‌ای و در سمت دیگر درز جناقی با $\frac{1}{4}$" جوش ماهیچه‌ای داده شود.</p>
		<p>علامت نشان می‌دهد که $\frac{1}{4}$" جوش ماهیچه‌ای دور تا دور لوله داده شود.</p>
		<p>علامت نشان می‌دهد که جوش ماهیچه‌ای $\frac{1}{4}$" به صورت تناوبی داده شود طول هر تناوب ۳" و فاصله بین دو جوش مجاور ۶" از هر دو طرف به موازات هم باشد.</p>
		<p>علامت نشان می‌دهد که جوش ماهیچه‌ای تناوبی به طول ۲" از هر طرف و فاصله بین دو جوش مجاور ۸" است جوش‌ها به صورت زیگزاگ می‌باشند.</p>
		<p>علامت نشان می‌دهد که در جهت پیکان $\frac{1}{4}$" جوش ماهیچه‌ای و در سمت دیگر $\frac{3}{8}$" جوش ماهیچه‌ای داده شود.</p>
		<p>علامت نشان می‌دهد که شیار بدون پخ است و در جهت پیکان جوش داده شود. فاصله روت $\frac{1}{8}$" اینچ (Root)</p>
		<p>علامت نشان می‌دهد که شیار باید پخ 60° شکل 60° بخورد و در جهت پیکان جوش داده شود.</p>

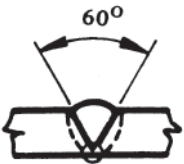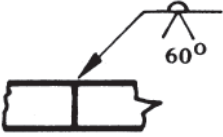ادامه جدول ۴-۴- کاربرد علائم جوشکاری

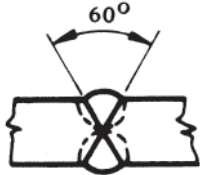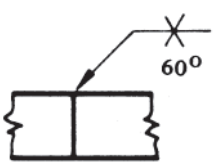		<p>علامت نشان می‌دهد که شیار باید پخ 60° شکل 60° بخورد. در جهت پیکان و در پشت یک پاس مهره‌ای جوش داده شود.</p>
		<p>علامت نشان می‌دهد که ضخامت پخ 60° شکل بخورد و در جهت پیکان جوش داده شود.</p>
		<p>علامت نشان می‌دهد که شیار باید پخ 60° شکل دو طرفه 60° بخورد و هر دو طرف جوش داده شود.</p>
		<p>علامت نشان می‌دهد که شیار باید پخ 60° شکل دو طرفه بخورد. اندازه روت $\frac{1}{8}$" و هر دو طرف جوش داده شود.</p>
		<p>علامت نشان می‌دهد که نوع جوش تویی شکل با قطر $\frac{1}{4}$" و زاویه 60° می‌باشد.</p>
		<p>علامت نشان می‌دهد که نوع جوش ماهیچه‌ای است و اندازه آن $\frac{1}{4}$ اینچ می‌باشد.</p>

لحیم کاری

- پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :
- ۱- مفهوم لحیم کاری سخت و نرم را بیان کند.
 - ۲- مشخصات مربوط به مواد کمکی ذوب یا روانسازها را توضیح دهد.
 - ۳- انواع آلیاژهای لحیم را بیان کند.
 - ۴- روش‌های اجرای لحیم کاری نرم را توضیح دهد.
 - ۵- نحوه آزمایش اتصالات لحیم شده را توضیح دهد.
 - ۶- جوش برزینگ (لحیم سخت) و برنج جوش را توصیف کند.
 - ۷- روش جوشکاری برزینگ و برنج جوش را توضیح دهد.
 - ۸- روش اجرا، نوع سیم جوش و نوع روانساز (فلاکس) را برای انجام جوشکاری برزینگ تعیین کند.
 - ۹- نقطه جوش با لحیم سخت را طبق دستور کار شماره ۱ انجام دهد.
 - ۱۰- اتصال ورقه‌های فلزی به روش لحیم سخت بر طبق دستور کار شماره ۲ انجام دهد.
 - ۱۱- اتصال لوله‌های مسی به روش لحیم سخت را بر طبق دستور کار شماره ۳ انجام دهد.

۵- لحیم کاری

آلیاژ تشکیل می‌دهد. فلز لحیم را گرم می‌کنند تا به نقطه ذوب برسد. سپس مذاب فلز لحیم در درز و فضای مشترک بین دو قطعه جاری می‌شود. معمولاً نقطه ذوب سیم لحیم کمتر از 450°C است و اگر دمای ذوب سیم بیش از 450°C باشد آن را لحیم سخت^۱ می‌نامند. هدف از لحیم کاری اتصال دو قطعه و گاهی برای جلوگیری از نشت سیال است. مقاومت الکتریکی آلیاژ لحیم کم است و به همین دلیل کاربرد آن در مدارهای الکتریکی زیاد است. باید توجه داشت که استحکام لحیم از برزینگ و جوش کمتر است.

۱-۵- لحیم کاری نرم

لحیم واژه‌ای است که در اتصال فلزات نازک به کار می‌رود.

دو قطعه‌ای که با هم لحیم می‌شوند ممکن است از یک جنس یا از جنس متفاوت باشند. دو یا چند قطعه فلز را می‌توان با لحیم کردن به یکدیگر متصل کرد بدون اینکه این فلزات به نقطه ذوب برسند. تئوری لحیم کردن بدین صورت است که مولکول‌های فلز لحیم به اطراف مولکول‌های قطعه کار می‌پیچند و یک باند قوی تشکیل می‌دهند و گاهی اوقات لحیم با سطح قطعه کار یک

۱- brazing

اغلب سیم لحیمی که بکار می‌رود آلیاژی است از :

tin	قلع
antimony	آنتیموان
silver	نقره
cadmium	کادمیوم
indium	ایندیوم
aluminum	آلمینیوم
lead	سرب

آلیاژ لحیم و نیز درصد عناصر آن همیشه یکسان نیست و برای انجام کارهای متفاوت فرق می‌کند. برای مثال آلیاژ لحیم برای مس - برنج - آلومینیوم - برنز - فولاد نازک - آهن و غیره متفاوت است.

۱-۱-۵- روش تمیز کردن در هنگام لحیم کاری:

در لحیم کاری عمده‌ترین عملی که باید انجام شود تمیز کردن ناحیه مورد نظر لحیم کاری است. علاوه بر این که سطح فلز قبل از لحیم کاری باید کاملاً تمیز شود در حین اجرای عمل هم تمیز کردن قطعه کار ضروری است.

عمل تمیز کردن یا به صورت مکانیکی است یا از محلول‌های شیمیایی استفاده می‌کنند. مانند ماشین کاری - سند بلاست - استفاده از برس سیمی و در بعضی آلیاژها سیم برس باید از جنس

فولاد ضد زنگ باشد.

برای فلزات و آلیاژها محلول شیمیایی یکسان به کار نمی‌رود و برای هر آلیاژ محلول مناسب آن آلیاژ را باید بکار برد.

۲-۱-۵- آلیاژهای لحیم: یک آلیاژ اختلاط دو یا

چند عنصر فلزی یا غیر فلزی است. خصوصیات یک آلیاژ فلزی با فلز وابسته‌شان متفاوت است.

برای مثال نقطه ذوب سرب C ۳۲۷ و نقطه ذوب

قلع C ۲۳۲ است. اگر این دو فلز را به نسبت ۵۰/۵۰ آلیاژ کنیم نقطه ذوب آلیاژ C ۲۱۷ - C ۱۸۳ است. مشاهده می‌گردد که نقطه ذوب آلیاژ این دو فلز از نقطه ذوب فلز وابسته به آن کمتر است. بنابراین سختی آلیاژ - نقطه ذوب مقاومت - نرمی و خواص دیگر تغییر می‌کند. آلیاژ قلع و سرب به ازاء ۶۰ درصد قلع و ۴۰ درصد سرب دارای نقطه ذوب و انجماد یکسان (آتکتیک) (eutectic) است.

در جدول ۱-۵ درصد آلیاژ قلع و سرب و نقطه ذوب و انجماد آن نشان داده شده است.

با توجه به جدول ۱-۵ آلیاژ قلع و سرب به استثنای ۶۲

درصد وزنی قلع و ۳۸ درصد وزنی سرب در یک رنج حرارتی ذوب و انجماد می‌گردد.

۱- آتکتیک = به ازاء یک درجه حرارت معین و یک درصد مشخص نقطه ذوب و انجماد آلیاژ یکی است.

جدول ۱-۵- درصد آلیاژ قلع و سرب و نقطه ذوب و انجماد آن

استاندارد ASTM* برای آلیاژ قلع و سرب	درصد آلیاژ برحسب وزن		شروع مذاب		خاتمه مذاب	
	قلع	سرب	C	F	C	F
۵	۵	۹۵	۳۱۴	۵۹۶	۳۰۰	۵۷۲
۱۰	۱۰	۹۰	۳۰۱	۵۷۳	۲۶۸	۵۱۴
۱۵	۱۵	۸۵	۲۹۰	۵۵۳	۲۲۵	۴۳۷
۲۰	۲۰	۸۰	۲۸۰	۵۳۵	۱۸۳	۳۶۱
۲۵	۲۵	۷۵	۲۶۷	۵۱۱	۱۸۳	۳۶۱
۳۰	۳۰	۷۰	۲۵۵	۴۹۱	۱۸۳	۳۶۱
۳۵	۳۵	۶۵	۲۴۷	۴۷۷	۱۸۳	۳۶۱
۴۰	۴۰	۶۰	۲۳۵	۴۵۵	۱۸۳	۳۶۱
۴۵	۴۵	۵۵	۲۲۸	۴۴۱	۱۸۳	۳۶۱
۵۰	۵۰	۵۰	۲۱۷	۴۲۱	۱۸۳	۳۶۱
۶۰	۶۰	۴۰	۱۹۰	۳۷۴	۱۸۳	۳۶۱
eutectic	۰	۶۲	۱۸۳	۳۶۱	۱۸۳	۳۶۱
	۷۰	۳۰	۱۹۲	۳۷۸	۱۸۳	۳۶۱

- برسد.
- ۵- بکار بردن فلاکس^۱ صحیح و تازه که از نظر شیمیایی حتی المقدور خالص باشد.
 - ۶- مفتول لحیم فقط به وسیله حرارت ذوب شود.
 - ۷- عملیات لحیم کاری را تا حد ممکن باید با سرعت انجام داد.
 - ۸- بکار بردن مفتول لحیم بیش از حد غیر اقتصادی و از لحاظ عمل نادرست است.
 - ۹- بعد از اتمام عمل لحیم کاری قطعه یا قطعات را باید با آب نیم گرم شسته تا فلاکس های باقی مانده از بین بروند.
 - ۱۰- اگر از محلول های شیمیایی استفاده گردد بعد از تمیز شدن قطعه باید آنها را شست و کاملاً خشک کرد.

۳-۱-۵- روش اجرای لحیم کاری: روش های زیادی

را می توان برای لحیم کردن یک یا چند قطعه بکار برد. برای حصول به یک نتیجه خوب لحیم کاری باید به نکات زیر توجه کرد:

- ۱- قطعاتی را که می خواهیم با یکدیگر لحیم کنیم باید به طریقه شیمیایی یا مکانیکی کاملاً تمیز کنیم.
- ۲- پوشش های اکسیدی - گریس - ناخالصی ها و غیره باید به وسیله تمیز کردن از بین رفته باشند.
- ۳- قطعات مورد نظر متناسب با شرایط لحیم باید گرم شوند.
- ۴- قطعات را باید کاملاً جفت و جور کرده و به وسیله گیره دستی و غیره آنها را بست تا زمانی که عمل لحیم کاری به اتمام

* American Society for Testing and Materials

باريوم	مس	سلنیوم
برلیوم	سرب	نقره
کادمیوم	منگنز	وانادیوم
	اُزن	

آلیاژ لحیم یا فلاکس ها ممکن است محتوی یکی از عناصر فوق باشد که برای سلامتی زیان آورند و در این مورد محیط کار یا کارگاه باید از یک سیستم تهویه هوای خوب برخوردار باشد.

۲-۵- بریزینگ (لحیم سخت) و برنج جوش

دو روش جوشکاری یکسان وجود دارد که عملیات آنها مشابه هم می باشد، و عبارتند از:

۱- بریزینگ یا لحیم سخت

۲- برنج جوش (مس جوش)

بریزینگ و برنج جوش روشی است برای اتصال قطعات فلزی که سیم جوش در آنها در دمای بیش از 450°C می شوند.

انجمن AWS این دو روش را به صورت زیر تعریف می کند. بریزینگ - یک روش جوشکاری است که در هم آمیختگی فلز به وسیله حرارت مناسب انجام می شود و نقطه ذوب سیم جوش آن بیش از 450°C و کمتر از شروع نقطه ذوب فلز قطعه کار است مذاب سیم جوش اثر فیزیکی موینگی دارد که در لابلای درز و شکاف اتصال جاری می گردد.

برنج جوش - یک روش جوشکاری است مانند بریزینگ که نقطه ذوب سیم جوش آن بیش از 450°C و کمتر از شروع نقطه ذوب فلز قطعه کار است با این اختلاف که سیم جوش در این روش از خاصیت فیزیکی موینگی برخوردار نمی باشد.

بریزینگ و برنج جوش از قرن ها پیش در آهنگری - جواهرسازی و غیره بکار می رفته و این روش بطور یکنواخت در دو جهت پیشرفت نموده است:

۱- کاربرد وسیع یا حجم زیاد ساخته ها و عمومی شدن این

۱۱- اگر از وسایل مکانیکی استفاده می شود (سوهان - برس سیمی - پشم فلزی - پشم فولاد ضد زنگ) این وسایل باید کاملاً تمیز باشند.

۱۲- چنانچه پس از اتمام لحیم کاری مشاهده کردید که قطعات جابجا شده اند (در صورتیکه از قید و بند استفاده شده باشد) باید بدانید که در ناحیه لحیم شده ترک ایجاد شده است.

۱۳- بعضی اوقات لازم است که برای جابجا نشدن قطعات از فیکسچر استفاده کرد و باید مطمئن شد که در حین اجرای لحیم کاری قطعات جابجا نمی شوند.

۱۴- برای تمیز نگه داشتن فلاکس باید مطمئن شویم که در قوطی محتوای فلاکس در مواقعی که از آن استفاده نمی گردد بسته باشد و به مقداری که برای لحیم کاری نیاز دارید از آن برداشته و دومرتبه در آن را محکم ببندید.

۱۵- برس سیمی یا پشم فلزی یا قاشق فلزی، که با آن فلاکس را برمی دارید، بعد از انجام هر کار آنها را شسته و کاملاً خشک کنید.

۱۶- درزهای موجود بین قطعات باید بسیار کم باشد تا اثر موینگی^۱ را حفظ کند این فواصل در حدود 0.76mm است.

۱۷- در استفاده از تولرانس یا درزهای بزرگ امکان متوقف شدن اثر موینگی در بین راه زیاد است.

۱۸- اگر درز یا لقی زیاد باشد و ما آن را از لحیم پر کنیم برخلاف انتظار استحکام و مقاومت اتصال کم می گردد.

۴-۱-۵- نکات ایمنی در لحیم کاری: در آلیاژهای لحیم و فلاکس هایی که محتوی بعضی از مواد سمی است، باید مسائل ایمنی را بطور کامل رعایت کرد. کتابچه ایمنی که انجمن AWS تحت عنوان Z49/1-94 منتشر کرده کار کردن با این مواد را محدود کرده است یعنی این که یک کارگر بطور مداوم نباید با این مواد کار کند (PEL)^۲.

آنتیموان	گرم	جیوه
ارسنیک	کبالت	نیکل

تکنیک در اکثر رشته‌های صنعت.

۲- با پیشرفت علوم شیمی - فیزیک و متالورژی برزینگ نیز علمی تر و کاربردی تر شد. برای اجرای برزینگ و برنج جوش می توان از شعله اکسی استیلن و اکسیژن و گاز مایع (LP)^۱ استفاده کرد. اصطلاح برزینگ نیز به معنای استفاده کردن از فلزات رنگین در جوشکاری است.

آلیاژهای غیر آهنی یا رنگین محتوی مس - قلع - روی - آلومینیوم - برلیوم - منگنز - نقره - طلا و ... می باشند. برنج - برنج آلیاژی است که از ترکیب کردن مس و روی به دست می آید. بُرنز - برنز آلیاژی است که از ترکیب مس و قلع به دست می آید.

جنس اغلب سیم جوش ها برزینگ و برنج جوش برای فولادها برنج است.

۱-۲-۵- روش جوشکاری برزینگ و برنج جوش: برزینگ یک پیوستگی است که بین دو قطعه فلز ایجاد می شود. این پیوستگی به وسیله حرارت بیش از $450^{\circ}C$ و جذب

مولکول های سیم جوش به وسیله مولکول های فلز قطعه کار صورت می پذیرد اتصالی که از طریق برزینگ انجام می شود مقاوم تر از اتصال های لحیم کاری است و در شرایط خاصی مقاومت کششی آن برابر مقاومت کششی یک اتصال جوش خورده می گردد. برزینگ در چند مورد نسبت به جوش از مزایای بهتری برخوردار است:

۱- پیچیدگی و تاب برداشتن اتصال نسبت به جوش کمتر است.

۲- دوفلز غیر هم جنس را می توان با این روش به هم متصل کرد مانند فولاد و چدن - فولاد و مس فولاد ابزار به فولاد کم کربن و غیره.

۳- سهولت اجراء

برزینگ در قطعاتی انجام می شود که کاملاً با یکدیگر جفت (fit) گردند تا بتواند مذاب سیم جوش در اثر خاصیت موینگی به لابلای شکاف و درز روان شود.

در جدول ۱-۵ میزان لقی دو قطعه کار نسبت به هم داده شده است.

۱- LP = Liquefied Petroleum

جدول ۲-۵- میزان لقی، نوع سیم جوش و فلاکس مورد نیاز

نوع سیم جوش - استاندارد AWS	اندازه لقی بر حسب mm	
BAISi گروه	۰/۱۵ - ۰/۲۵ ۰/۲۵ - ۰/۶۱	در اتصال لب روی هم که طول درز کمتر از ۶/۵ میلی متر باشد. در اتصال لب روی هم که طول درز بیش از ۶/۵ میلی متر است.
BCuP گروه	۰/۰۳ - ۰/۱۲	از فلاکس های معدنی استفاده شود. از فلاکس گازی می توان استفاده کرد.
BAG گروه	۰/۰۵ - ۰/۱۲ ۰/۰۳ - ۰/۰۵	از فلاکس های معدنی استفاده شود. از فلاکس گازی می توان استفاده کرد.
BAu گروه	۰/۰۵ - ۰/۱۲ ۰/۰۰ - ۰/۰۵	فلاکس گازی
BCu گروه	۰/۰۰ - ۰/۰۵	فلاکس های معدنی
BCuZn گروه	۰/۰۵ - ۰/۱۲	فلاکس های معدنی
BMg گروه	۰/۱۰ - ۰/۲۵	فلاکس معدنی و فلاکس گازی
BNi گروه	۰/۰۵ - ۰/۱۲ ۰/۰۰ - ۰/۰۵	فلاکس گازی

B = Brazing

BAISi = فقط آلومینیوم و سیلیکون

BCuP = فقط آلیاژ مس و فسفر

BAG = عنصر اصلی نقره است

BAu = عنصر اولیه طلا است

BCu = عنصر اولیه آلیاژ مس است

BCuZn = آلیاژ مس و روی

BMg = عنصر اولیه منگنز است

BNi = عنصر اولیه نیکل است

۲-۲-۵- فلاکس (روانساز) لحیم سخت: انجمن AWS فلاکس را بدین صورت تعریف می کند: موادی که بتوانند از اکسیده شدن جلوگیری کنند و ناخالصی های مضر را از مذاب و سطوح خارج یا اینکه آنها را در خود حل نمایند. فلاکس برزینگ یا برنج جوش باید چنان ترکیبی باشد که بتواند سیم جوش و فلز مینا را در حین عمل جوشکاری تمیز کند و از نظر شیمیایی تمیز باشد. اکثر سازندگان در روی قوطی

محتوای فلاکس مارک C.P. را حک می کنند. ذرات فلاکس معمولاً محتوی کلریدها - فلوریدها - براکس - فلوئوریت - بوریت - اسیدبوریکی و آب می باشد. درصد مواد فلاکس ها برای کارهای متفاوت متغیر است و انجمن AWS فلاکس ها را در ۵ گروه تقسیم بندی کرده است (جدول ۳-۵).

جدول ۳-۵- فلاکس های مختلف مورد استفاده در لحیم سخت

جنس قطعه کار	نوع سیم جوش	درجه حرارت برای برزینگ C	نوع فلاکس	نوع ترکیب فلاکس
آلیاژهای آلومینیوم	BAISi	۵۳۸ - ۶۱۵	FB۱ - A	کلریدها - فلوریدها
	BAISi		FB۱ - B	
	BAISi		FB۱ - C	
آلیاژ منیزیم	BMg	۴۸۲ - ۶۲۱	FB۲ - A	کلریدها - فلوریدها
آلومینیوم برنز آلومینیوم برنج آهن یا نیکل همراه با آلومینیوم یا تیتانیوم	BAG,BCuP	۵۶۵ - ۹۲۷	FB۳ - A FB۳ - C	کلرید - فلورید - بوریت
بقیه آلیاژها بجز آلیاژهای فوق	BCu	۷۳۲ - ۱۲۰۳	FB۳ - D	اسید بوریکی - فلئوبوریت - بوریت
	BAG		FB۳ - H	
	BNi		FB۳ - I	
	BAu		FB۳ - J	اسید بوریکی - فلئوبوریت - بوریت
	RBCuZn		FB۳ - K	
	BCuP		FB۳ - E	
			FB۳ - F	
	FB۳ - G			
	FB۴ - A			

۳-۲-۵- روش اجرای برزینگ:

۱- برای این که خاصیت موینگی به خوبی انجام شود باید اولاً لقی بین قطعات بسیار کم باشد و در ثانی محل برزینگ عاری از جرم - روغن و غیره باشد.

۲- عمل تمیز کردن نیز در حین انجام برزینگ باید صورت پذیرد.
۳- تمیز نمودن قطعات را می توان هم با عملیات مکانیکی و هم با استفاده از محلول شیمیایی انجام داد.


۴- در سطوحی که آثار روغن یا گریس باشد هرگز از روش مکانیکی برای تمیز کردن استفاده نکنید زیرا روغن و گریس در عمق خلل و فرج‌های ریز سطح فرو می‌رود. برای تمیز کردن این نوع سطوح از محلول‌های شیمیایی استفاده کنید.

۵- اگر از روش‌های مکانیکی استفاده می‌کنید پس از

تمیز شدن فلز آن را با آب شسته و کاملاً خشک نمایید.

۶- برای انتخاب سیم جوش، اندازه و لقی و غیره به جدول ۵-۲ مراجعه نمایید.

در شکل ۵-۱ روش اجرای بریزینگ نشان داده شده است.

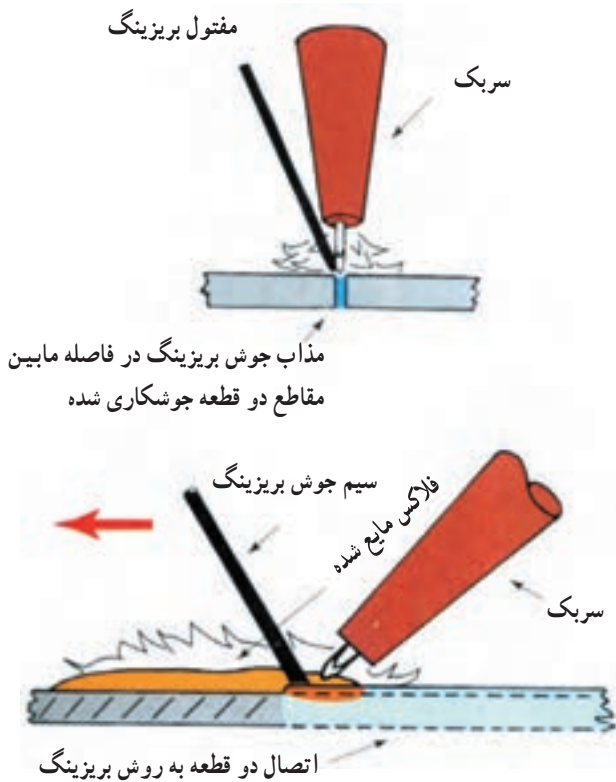

شکل ۵-۱- روش اجرای بریزینگ

نقش دیگر سلیکون این است که به صورت یک قشر نازک در روی سطح مذاب قرار می‌گیرد و از تجزیه شدن روی جلوگیری می‌کند. جلوگیری از تجزیه یا بخار شدن روی دو فاکتور اساسی را دربر دارد:

- ۱- چنانچه تعدادی از درصد روی که در آلیاژ است تجزیه شود رنگ برنج تغییر کرده و به سرخی گرایش پیدا می‌کند.
 - ۲- بخار روی برای انسان مضر است و به همین دلیل در هنگام جوشکاری باید از ماسک‌های دهنی استفاده کرد.
- فلاکس برنج جوش:** برای جوش برنج، به کار بردن پودر روانساز ضروری است، زیرا از اکسیداسیون و تجزیه روی جلوگیری می‌کند و در جدن‌ها نقش برطرف کردن گرافیت را

۴-۲-۵- سیم جوش برنج: اتصالاتی که از طریق سیم جوش برنج جوش داده می‌شوند اولاً خاصیت چکش‌خواری آن‌ها زیاد است و در ثانی از مقاومت کششی خوبی برخوردارند (350 MPa).

همان طوری که اشاره شد برنج، آلیاژیست از مس و روی ولی در سیم جوش برنج در حدود ۱ درصد سلیکون وجود دارد که نقش اکسیدزدایی را به عهده دارد.

در سیم جوش‌های برنج علاوه بر مس و روی ممکن است عناصری مانند آهن - منگنز - قلع وجود داشته باشد. هرچند که درصد این عناصر بسیار کم است ولی در جوش تولید اکسید می‌کند و سلیکون از اکسیدهای این عناصر جلوگیری می‌نماید.

دارد.

فلاکس می‌باشند.

در جدول ۴-۵ درصد آلیاژ سیم جوش‌های برنج و نقره برای لحیم سخت فلزات و در جدول ۵-۵ نوع سیم جوش مناسب برحسب فلز قطعه کار نشان داده شده است.

مواد فلاکس به‌طور نسبی عبارتند از: بُراکس - تترابوریت سدیم - اسید بوریک. نقطه ذوب فلاکس در حدود C ۷۳۰ است. فلاکس برنج جوش هم به‌صورت پودر - خمیر - و گاز وجود دارد. بعضی از سیم جوش‌ها مانند الکتروود دارای پوشش

جدول ۴-۵ - انواع لحیم‌های سخت، مواد تشکیل دهنده، دمای کار و موارد مصرف آن‌ها

نام لحیم	علامت اختصاری	مقدار درصد فلز	حرارت کار درجه سانتی‌گراد	موارد مصرف لحیم (بهترین مورد مصرف)
لحیم فسفر	LCuP۸	فسفر ۸ درصد مس ۹۲ درصد	۷۱۰	برای کارهای مس و کارهایی که فشار و کشش کم باشد.
لحیم برنج - نقره	LMsAg	مس ۵۰ درصد نقره ۴ تا ۶ درصد روی ۴۰ درصد سرب ۴ تا ۶ درصد	۸۱۰	برای قطعات فولادی دیواره نازک تا یک میلی‌متر از قبیل: چدن، آهن.
برنج ۴۲	LMs۴۲	مس ۴۱ تا ۴۹ درصد روی حداقل ۵۶ درصد	۸۵۴	برای کارهای مس و آلیاژهای آن نیکل و آلیاژهای آن و کارهای برنج
لحیم برنج ۴۸	LMs۴۸	مس ۴۷ تا ۴۹ درصد روی حداقل ۵۰ درصد	۸۷۰	برای برنج با بیش از ۶۰ درصد مس، مس و آلیاژهای آن، فولاد و چدن سیاه
لحیم برنج ۵۴	LMs۵۴	مس ۵۵ درصد روی ۴۴ درصد سیلیس ۰/۴ درصد	۸۹۰	برای مس و آلیاژهای آن - فولاد و چدن سیاه.
لحیم برنج ۶۰	LMs۶۰	مس ۶۰ درصد روی ۳۸ درصد سیلیس ۰/۴ درصد	۹۰۰	برای مس و آلیاژهای آن - فولاد و چدن سیاه.
لحیم برنج ۸۵	LMs۸۵	مس ۸۶ درصد روی ۱۳ درصد سیلیس ۰/۴ درصد	۱۰۲۰	مس و آلیاژهای آن - فولاد و چدن سیاه.
لحیم مس	Cu	مس الکتروولیت	۱۱۰۰ ۱۱۵۰	قطعات فولادی که تحت فشار زیاد باشند. قطعات فلزات سخت (روی فولاد چسباندن)

ادامه جدول ۴-۵- منتخبی از مواد لحیم سخت، طبق استاندارد "DIN 8513"

گروه	علامت اختصاری	ترکیب اجزاء آلیاژ به درصد وزن	حرارت کار به C	کاربرد
مواد لحیمی سخت Ag - Cu - Cd	L - Ag ₆₇ Cd	Ag ≈ 67, Cu ≈ 11 بقیه ≈ 10, Zn	710	فلزات اصیل
	L - Ag ₅₀ Cd	Ag ≈ 50, Cu ≈ 15 بقیه ≈ 17, Zn	640	فلزات اصیل، آلیاژهای مس، فولاد مخصوص (زنگ زن)
	L - Ag ₄₅ Cd	Ag ≈ 45, Cu ≈ 17 بقیه ≈ 20, Zn	620	فلزات اصیل، پوشش طلا، روی آلیاژهای مس، آلیاژهای مس، فولاد مخصوص
مواد لحیمی سخت Ag - Cu - Zn	L - Ag ₃₀ Cd	Ag ≈ 30, Cu ≈ 28 بقیه ≈ 21, Zn	680	فولاد، چدن سخت، مس، آلیاژهای مس، نیکل، آلیاژهای مس
	L - Ag ₈₃	Ag ≈ 83, Zn ≈ 2 بقیه Cd	830	فلزات اصیل
	L - Ag ₆₇	Ag ≈ 67, Cu ≈ 23 بقیه Zn	730	
	L - Ag ₆₀ Sn	Ag ≈ 60, Cu ≈ 23 بقیه ≈ 3, Zn	680	
مواد لحیمی سخت ویژه Ag	L - Ag ₂₅	Ag ≈ 25, Cu ≈ 41 بقیه Zn	780	فولاد، چدن سخت، مس، آلیاژهای مس، نیکل، آلیاژهای نیکل
	L - Ag ₈₅	Ag ≈ 85 بقیه Mn	960	فولاد، نیکل، آلیاژهای نیکل
	L - Ag ₇₂	Ag ≈ 72 بقیه Cu	780	مس، آلیاژهای مس و نیکل
	L - Ag ₂₇	Ag ≈ 27, Cu ≈ 38 Mn ≈ 10, Zn حداکثر ≈ 22	840	فلز سخت روی فولاد، مواد خام تنگستن و مولیبدن


جدول ۵-۵ - مشخصات سیم جوش بر حسب فلز قطعه کار

آلیاژهای Ni&Ni	فولادزنگ نزن	چدن	فولادهای کربنی و کم آلیاژ	آلیاژهای Cu & Cu	آلیاژهای Mg & Mg	آلیاژهای Al & Al
					BAISi	آلیاژهای Al & Al
					BMg	X آلیاژهای Mg & Mg
				BAG, BAu, BCuP, RBCuZn	X	X آلیاژهای Cu & Cu
			BAG, BAu, BCu, RBCuZn, BNi	BAG, BAu, RBCuZn	X	BAISi فولادهای کربنی و کم آلیاژ
		BAG, RBCuZn, BNi	BAG, RBCuZn	BAG, BAu, RBCuZn	X	X چدن Cast iron
	BAG, BAu, BCu, BNi	BAG, BAu BCu, BNi	BAG, BAu, BCu, BNi	BAG, BAu, RBCuZn	X	BAISi فولاد زنگ نزن Stainless Steel
BAG, BAu, BCu, BNi	BAG, BAu, BCu, BNi	BAG, BCu, RBCuZn	BAG, BAu, BCu, RBCuZn, BNi	BAG, BAu, RBCuZn	X	X آلیاژهای Ni & Ni
	BAG	BAG	BAG	BAG	X	BAISi آلیاژهای Ti & Ti
BAG, BNi	BAG, BNi	BAG, BNi	BAG, BNi	BAG	X	X آلیاژها (فلزات واکنش دار) Be , Zr BAISi (Be)
BAG, BCu, BNi	BAG, BCu, BNi	BAG, BCu, BNi	BAG, BCu BNi	BAG	X	X آلیاژها (فلزات مقاوم) W , Mo , TaCd
BAG, BAu, BCu, RBCuZn, BNi	BAG, BAu, BCu, BNi	BAG, BAu, BCuZn, BNi	BAG, BAu, BCu, RBCuZn, BNi	BAG, BAu, RBCuZn, BNi	X	X فولادهای ابزار Tool Steels


Fillers metals فلزات پر کننده
 BAISi آلومینیم سیلیکون
 BAG پایه نقره
 BAu پایه طلا
 BCu مس
 BCuP مس فسفری
 RBCuZn روی مس
 BMg پایه منیزیم
 Nickel base پایه نیکل

سخت می‌توان استفاده کرد. در شکل ۲-۵ تعدادی از این اتصالات نشان داده شده است.


۵-۲-۵ اتصالات در لحیم سخت: برای اتصال قطعات مختلفی نظیر فولاد، برنج، مس و ... به یکدیگر از لحیم

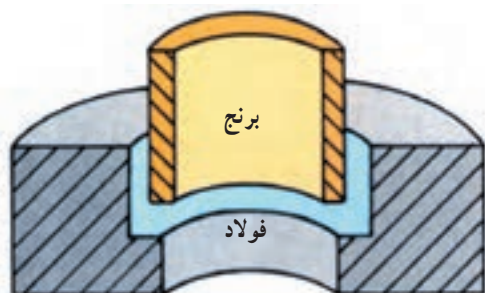


در دمای اتاق فاصله‌ای وجود دارد.

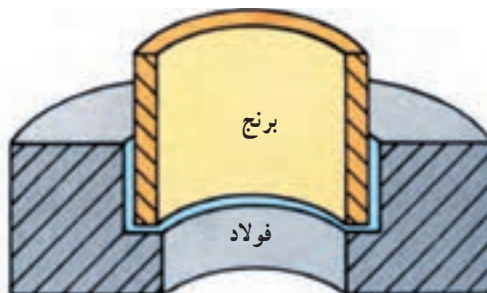


در دمای بریزینگ فاصله عادی می‌شود.

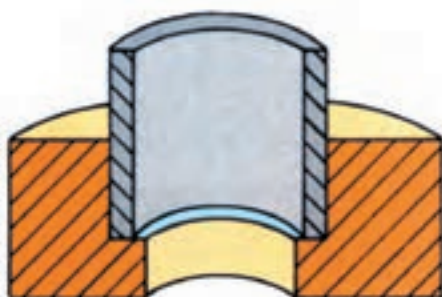

در دمای اتاق چسبیده به هم هستند.

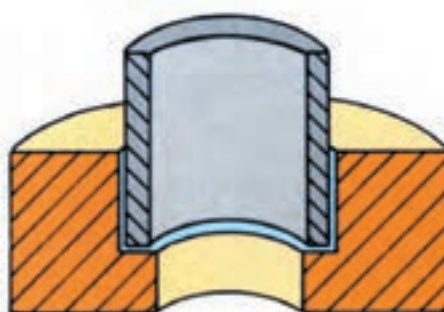

در دمای بریزینگ فاصله عادی می‌شود.

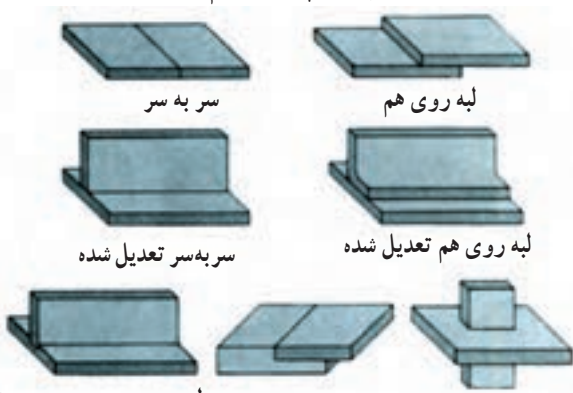


لبه روی هم - سر به سر
سر به سر - لبه روی هم تعدیل شده



سطوح جفت شده در تمام سطح اتصال موازی نگه داشته شوند تا آلیاژ به طور یکنواخت جریان یافته و مقاومت حداکثر شود.

اتصالات جفت شده باعث اتلاف آلیاژ لحیم سخت شده و ممکن است مقاومت را کاهش دهد.

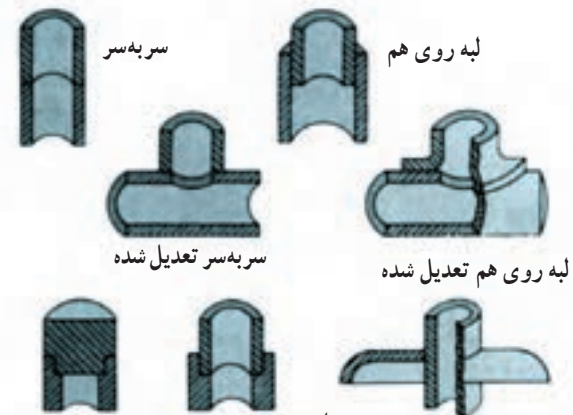

لبه روی هم - سر به سر
سر به سر - لبه روی هم



هم راستایی صحیح در اتصالات لوله‌ای باعث اطمینان از مقاومت بالا می‌شود.




نداشتن راستای صحیح باعث اخلاص در عمل مویبگی شده مقاومت را کاهش می‌دهد و آب‌بندی را مشکل می‌کند.

۶-۲-۵- دستور کار شماره ۱- نقطه جوش:

- ۱- برای تمرین عملی یک قطعه ورق فولاد کم کربن 100×100 میلی متر انتخاب کنید (شکل ۳-۵).
- ۲- سطح ورق را با برس سیمی بخوبی پاک و تمیز کنید.
- ۳- سرمشعلی را انتخاب کنید که اندازه آن یک شماره کوچک تر از اندازه ای باشد که در جوشکاری بکار می برید.
- ۴- مقداری از پودر برنج را که در قوطی است در ظرف فلزی کوچکی بریزید و در قوطی را محکم ببندید.
- ۵- شعله خنثی را تنظیم کنید و سپس کمی شیر اکسیژن را بیشتر باز کنید تا شعله کمی گرایش به اکسید کنندگی داشته باشد.
- ۶- نوک سیم جوش را کمی با شعله حرارت دهید و در پودر (فلاکس) فرو ببرید تا پودر به اطراف سیم جوش بچسبند.
- ۷- با شعله سطح ورق را کمی حرارت دهید.

۸- در امتداد یک خط مستقیم نقطه‌هایی را مطابق


- شکل ۳-۵ جوش دهید.
- ۹- به رنگ فلز مینا در هنگام جوش دادن توجه کنید.
 - ۱۰- در نقطه‌ای که می خواهید جوش دهید رنگ آن قسمت باید قرمز تیره شود (حدود $700^{\circ}C$).
 - ۱۱- اگر درجه حرارت فولاد بیشتر شود رنگ قرمز آن روشن تر می شود که باعث تجزیه سیم جوش می گردد.
 - ۱۲- نوک سیم جوش را در محل سرخ تیره شده قرار دهید و با مشعل کمی از آن را ذوب کنید.
 - ۱۳- سعی کنید قطر هر نقطه جوش برنج در حدود ۵ میلی متر باشد.
 - ۱۴- چنانچه در اطراف نقطه جوش ها گرد سفیدی مشاهده کردید علت آن درجه حرارت بیش از اندازه می باشد.

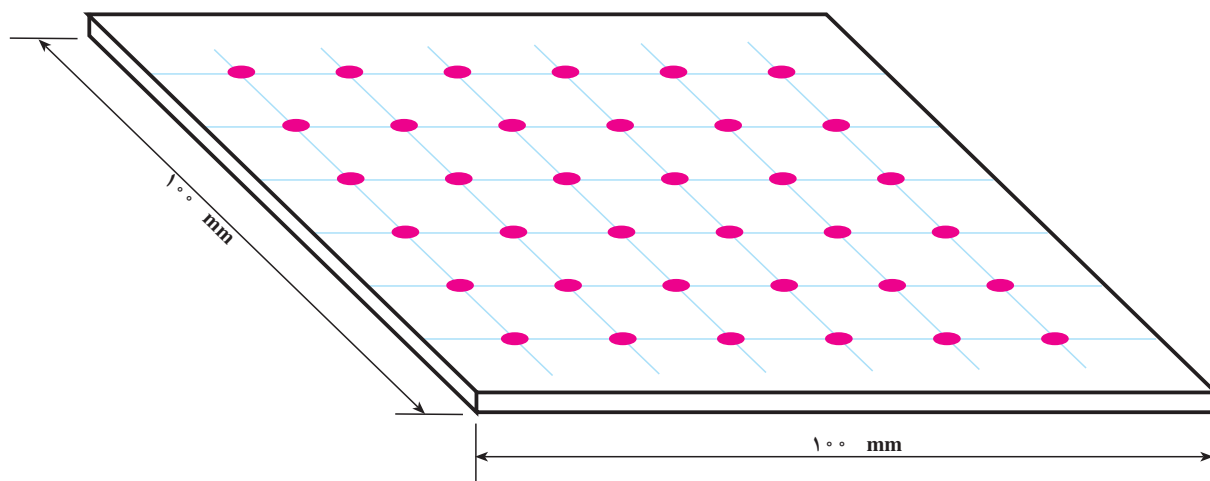

شکل ۳-۵- نقشه کار شماره ۱

فضای مشترک بین دو قطعه بزرگ تراز فضای مشترک در اتصال جوشکاری می‌باشد.

۷-۲-۵- مقایسه اتصالات در جوش و بریزینگ یا برنج جوش: همان‌طور که در شکل ۴-۵ مشاهده می‌شود نوع اتصال در جوش و بریزینگ کمی با هم اختلاف دارد. در بریزینگ

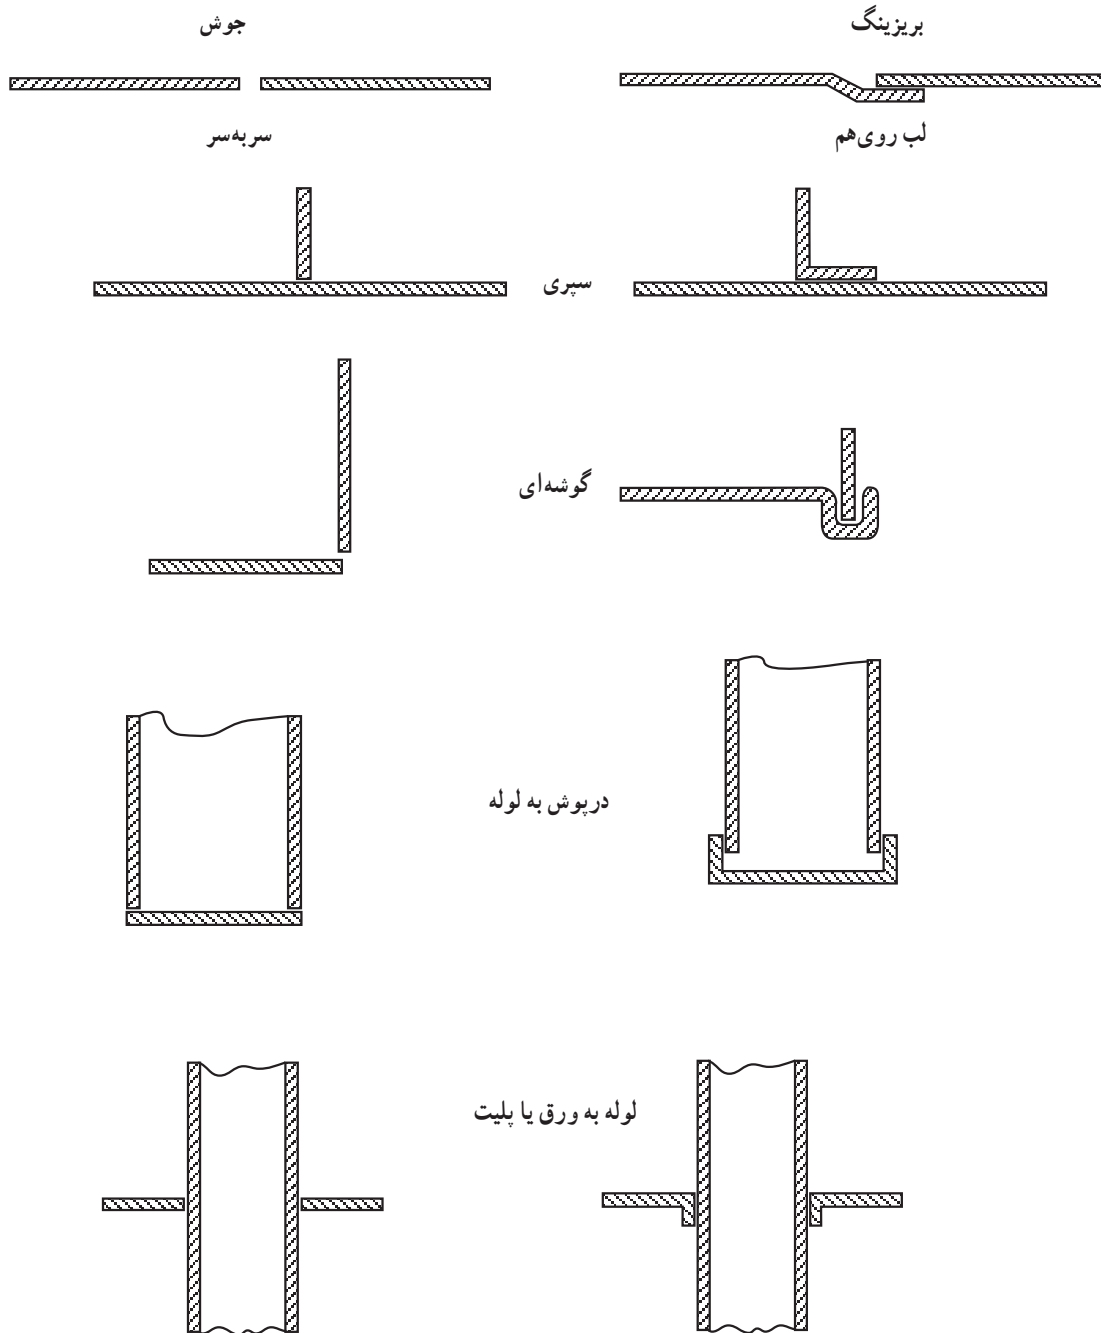

شکل ۴-۵- مقایسه روش اتصال در بریزینگ و جوش

۲- سطح ورقه‌ها را اول با برس سیمی و سپس با کاغذ سمباده یا سوهان نرم تمیز کنید.
۳- ورق‌ها را بعد از تمیز کردن شسته و بلافاصله خشک

۸-۲-۵- دستور کار شماره ۲ - برنج جوش:
۱- ۵ قطعه ورق ۱/۵ میلی‌متر به ابعاد ۱۰۰×۵۰mm
انتخاب کنید.

کنید.

۴- سر مشعلی را انتخاب کنید که شماره آن کوچک تر از اندازه ای باشد که در جوشکاری ورق ۱/۵ میلی متر از آن استفاده می کردید.

۵- مطابق با روش جوشکاری فشار کاری اکسیژن و استیلن را تنظیم کنید.

۶- ورق ها را مطابق شکل ۵-۵ روی هم قرار دهید.

۷- با استفاده از دو ورق اضافی با کمک گیره دستی آن ها را محکم کنید و اطمینان حاصل نمائید که در حین انجام برنج جوش ورق ها حرکت نکنند.

۸- شعله خنثی را تنظیم کنید و سپس کمی شیر اکسیژن را بیشتر باز کنید تا شعله گرایش به اکسیدکنندگی داشته باشد.

۹- نوک سیم جوش را کمی حرارت داده و در پودر برنج جوش فرو برید تا پودر به سیم جوش بچسبد.

۱۰- درز سر تا سر ورق را کمی حرارت دهید.


۱۱- مقداری از سیم جوش را در ابتدای درز ذوب کنید و توجه داشته باشید که رنگ فلز مبنا از حالت قرمز تیره رنگ روشن تر نشود.

۱۲- سیم جوش را کنار برده و با مشعل از فاصله حدود ۲۰ میلی متر سعی کنید مذاب سیم جوش را در امتداد درز جاری سازید.

۱۳- بعد از این که احساس کردید مذاب جاری نمی شود به همان ترتیب، قبل دوباره سیم جوش را اضافه کنید و با مشعل آن را در امتداد درز روان کنید.

۱۴- توجه کنید که جاری شدن مذاب سیم جوش به وسیله حرارت و فشار شعله انجام می شود در حالی که در بریزینگ روان شدن مذاب در اثر حرارت و خاصیت موینگی می باشد.

۱۵- اگر بعد از اتمام کار گردهای سفید رنگی را در اطراف جوش مشاهده کردید بدانید که علت آن استفاده از حرارت زیاد است.

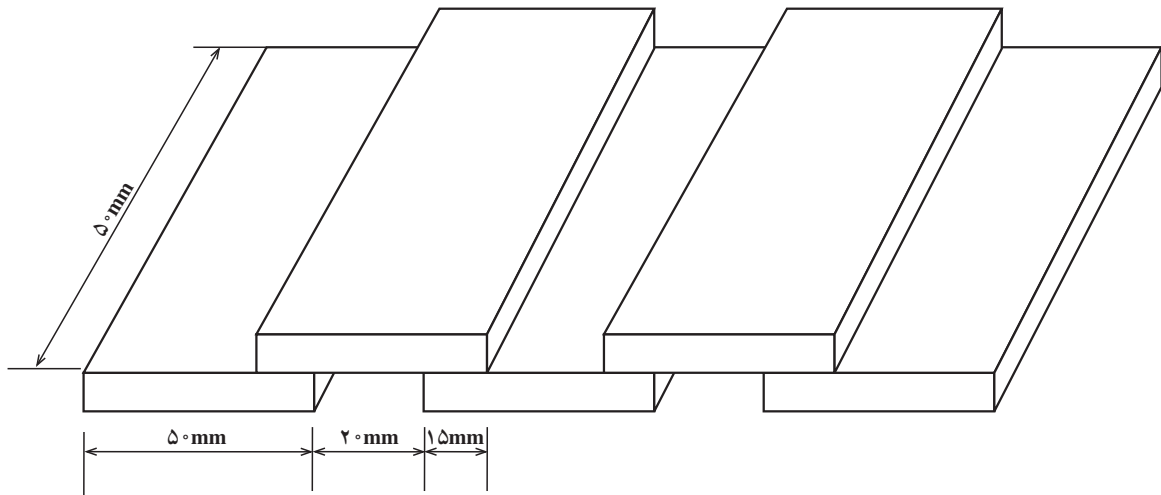

شکل ۵-۵- طریقه قرار دادن قطعات کار

در مورد زاویه و پخ آن را به حداقل رسانید و اگر احیاناً ترک شکل بگیرد باید بدانیم که علت آن ناشی از تغییرات متالورژیکی نیست و فقط معلول اندازه زاویه یا پخ می باشد. از این رو آنچه در مورد جوشکاری لوله های غیر آهنی مطرح می شود دقت عمل در اندازه لقی، فاصله و پخ بین دو لوله می باشد.

نکاتی چند درباره لوله های مسی: آلیاژهای متنوع مس

۹-۲-۵- قابلیت جوشکاری لوله ها: قابلیت

جوشکاری یعنی این که بتوان فلزی را جوش داده بدون این که در جوش یا نواحی مجاور آن ترک ایجاد شود.

در مورد لوله های فولادی اندازه زاویه و پخ می تواند در اندازه تنش ها بسیار مؤثر باشد اما در مورد لوله های غیر آهنی فقط مقدار تنش باقیمانده مطرح می باشد که می توان با دقت عمل

و هدایت حرارتی و الکتریکی زیاد و نیز روانی مذاب آن می تواند در قابلیت جوشکاری یا بریزینگ آنها مؤثر باشد. یک نوع مس به نام «تاف پیچ» در دمای حدود 700°C و در محیطی که دارای هیدروژن باشد حباب های گازی شکل در دماهای بالا تولید می کند که قابلیت جوشکاری مناسبی ندارد اما بقیه آلیاژها قابلیت جوشکاری دارند بخصوص اتصال آنها از طریق بریزینگ بسیار متداول می باشد زیرا نسبت به جوشکاری از مزایای بیشتری برخوردار است.

۱- در جوشکاری مشکلات عدیده ای از جمله مسائل متالورژیکی بوجود می آید در حالی که این مشکلات در بریزینگ تقریباً وجود ندارد.

۲- در بریزینگ رقیق شدن ناحیه جوش بسیار کم است (تغییرات بافت آلیاژی).

۳- در بریزینگ فلز جوش هیچ گاه به دمای بحرانی نمی رسد.

۴- پیچیدگی و تاب برداشتن اتصال نسبت به جوش بسیار کم است.

۵- در بریزینگ از سیم جوش های متفاوتی می توان استفاده کرد. از این رو عمل بریزینگ با هر درجه حرارتی انجام می گیرد.

۶- دامنه تنش های انبساطی و انقباضی نسبت به جوش بسیار کم تر می باشد.

۷- بریزینگ را می توان در تولیدهای انبوه به کار برد.

۸- در فلزات غیر هم جنس می توان از بریزینگ استفاده

کرد.

۹- در جاهایی که ناحیه اتصال می تواند قابل رؤیت نباشد.

۱۰- ۲- ۵- دستور کار شماره ۳- اتصال دو لوله

مسی به طریقه بریزینگ: برای انجام بریزینگ دو قطعه لوله مسی نکات زیر را انجام دهید.

۱- دو لوله مسی به قطر داخلی ۲۵ و ضخامت جداره

۱/۵ میلی متر و طول ۱۰۰ میلی متر انتخاب کنید.

۲- دهانه یکی از لوله ها را با استفاده از گشاد کننده ی

لوله به اندازه ای باز کنید تا لبه لوله دیگر در آن جا گرفته کاملاً با هم جفت شوند.

۳- لبه لوله بزرگ شده را با سوهان صاف کنید.

۴- قسمت داخل و خارج لبه ها را با کاغذ سمباده کاملاً

تمیز کنید.

۵- لبه های تمیز شده را با آب نیم گرم و صابون بشوید و

خشک کنید.

۶- لوله ها را در داخل هم قرار داده و آنها را در حالت

قائم بر روی میز کار نگه دارید به طوری که لوله بزرگ تر در پایین قرار گیرد.

۷- از سرمشعل مخصوص بریزینگ استفاده کنید.

توجه - سرمشعل هایی که در بریزینگ بکار می روند با سرمشعلی که در جوشکاری استفاده می شود، متفاوت است. سرمشعل های جوشکاری در مواقعی که شعله خنثی را با آن می سازند نوک شعله تیز است در حالی که در سرمشعل های بریزینگ نوک شعله خنثی تیز نیست و قطور می باشد.

۸- از سرمشعلی استفاده کنید که اندازه آن کمی بزرگ تر

از سرمشعلی باشد که در جوشکاری بکار می رود.

۹- مطمئن شوید که در موقع حرارت دادن، لوله بالا در

جای خود کج نشود.

۱۰- سیم جوش را انتخاب و فلاکس مخصوص را مطابق

با سیم جوش آماده سازید.

۱۱- دور تا دور محل اتصال را به خوبی گرم کنید.

۱۲- کمی از نوک سیم جوش را حرارت داده و در پودر

فرو برید تا پودر به نوک سیم جوش بچسبند.


۱۳- نوک سیم جوش را در یک نقطه از اتصال قرار دهید و با کمک شعله آنرا ذوب نمایید.

۱۴- پس از ذوب شدن نوک سیم جوش آنرا از محل اتصال دور کنید.

۱۵- با کمک شعله سعی کنید که سیم جوش ذوب شده در تمام طول شکاف یا شیار حرکت کند و هرگاه احساس کردید که

مقدار سیم جوش ذوب شده برای بقیه شکاف کافی نیست دوباره سیم جوش را در محل درز قرار داده و مطابق آنچه قبلاً گفته شد آنرا ذوب کنید و با کمک شعله بقیه درز را از سیم جوش مذاب پر کنید.

۱۶- این تمرین را با سیم جوش نقره و سیم جوش برنج انجام دهید.

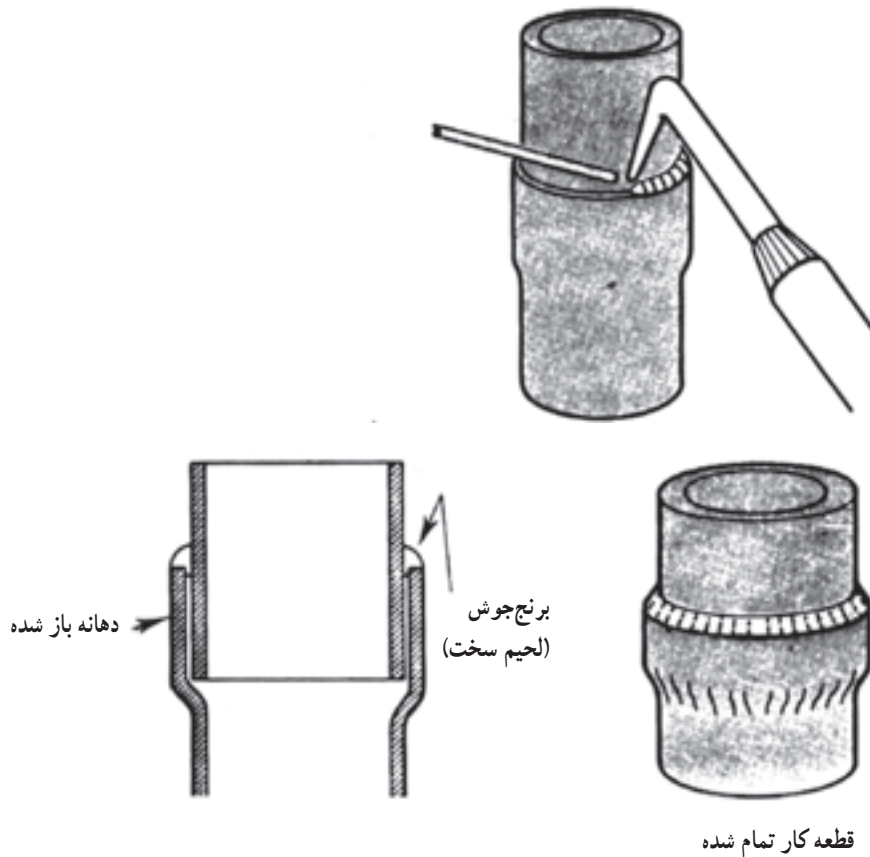

شکل ۶-۵- جوشکاری دو قطعه لوله مسی

برشکاری، گاز

- پس از پایان این فصل، هنرجو باید بتواند :
- ۱- اصول برشکاری با گاز را توضیح دهد.
 - ۲- روش و نحوه برشکاری با گاز را توضیح دهد.
 - ۳- انواع گازهای سوختنی مورد استفاده در برشکاری را نام ببرد.
 - ۴- ساختمان مشعل برشکاری و سربک‌های آن را توضیح دهد.
 - ۵- ورقه‌های فلزی را طبق تکنیک (دستور کار شماره ۱) برشکاری نماید.

۶- برشکاری با شعله گاز

در حال حاضر دستگاه‌هایی ساخته شده که با آن می‌توان ضخامت حدود ۸۰۰ میلی‌متر و بیشتر (نزدیک به ۱ متر) را برش زد به طوری که مقدار خطا در این دستگاه‌ها نیز به حداقل می‌رسد.

۱-۶- روش برشکاری با اکسیژن

برشکاری با گاز اکسیژن یک روش شیمیایی است که می‌تواند تأثیرات متفاوتی در فولاد داشته باشد. برای عمل برشکاری باید دمای فولاد تا سرعت حدود C ۸۰۰ و یا بیشتر برسد. از این رو طرح مشعل و نحوه عمل آن مؤثر می‌باشد.

۱-۶-۱- نحوه عمل برشکاری: همه فلزات نقطه ذوب

اکسیدشان خیلی بیش‌تر از فلز وابسته به آن‌ها است. برای مثال نقطه ذوب آلومینیوم در حدود C ۶۸۰ است. در حالی که نقطه ذوب اکسید آلومینیوم بیش از C ۳۰۴۰ می‌باشد (در حدود ۵ برابر) از این رو با روش اکسی استیلن نمی‌توان فلز آلومینیوم را برش داد.

در بین تمام فلزات تنها آهن است که اختلاف نقطه ذوب

در حدود ۸۰ سال قبل برای اولین بار برشکاری با مشعل گازی انجام شد و به علت سهولت در کار و برش ضخامت‌های زیاد در فلزات و نیز برش انواع منحنی‌ها این روش بسرعت پیشرفت کرد. از طرفی پایین بودن هزینه کار و فضای کم برای استفاده از دستگاه برش با گاز در مقایسه با ماشین‌های برش تکنیک‌های متعددی را برای برش‌کاری با شعله گاز فراهم می‌نماید.

یکی از پارامترهای مهم در این روش نسبت به انواع دیگر ماشین‌های برشکاری وجود دارد برش‌زدن ضخامت‌های زیاد فلز است. برای مثال می‌توان حدود ۲۰ متر فولاد کم‌کربن با ضخامت ۲/۵ سانتی‌متر را در یک ساعت با مشعل دستی برید یا طول ۱۰ متر و ضخامت ۱۰۰ میلی‌متر را در یک ساعت با مشعل دستی برید. در حالی که اگر بخواهند ضخامت ۱۰۰ میلی‌متر با گیوتین برش بزنند حجم ماشین باید بسیار بزرگ باشد از این رو فضای استفاده از دستگاه‌های برشکاری با مشعل، در مقایسه با دستگاه‌های مکانیکی خیلی کوچک‌تر است. از طرفی برش انواع و اقسام اشکال هندسی با این روش مقدور و میسر می‌باشد.

اکسید آهن و خود آهن در حدود 10°C است و به همین دلیل و به سهولت می‌توان فولادها را از طریق اکسیژن و یک گاز سوختنی دیگر برید.

برای برشکاری فولادها در ابتدا با استفاده از مخلوط اکسیژن و یک گاز سوختنی دیگر نقطه‌ای را در روی سطح فولاد به دمای حدود 900°C می‌رسانند تا به رنگ قرمز روشن درآید و جرقه‌های کوچکی شروع به بلند شدن از روی سطح گذاخته شده کند. در این هنگام اکسیژن خالص را به نقطه حرارت دیده می‌دهند تا آهن با اکسیژن ترکیب شده و تولید اکسید آهن نماید. عمل اکسیداسیون به سرعت انجام می‌شود و در اثر فشار اکسیژن خالص که دمیده می‌شود ذرات اکسید آهن از جا بلند شده و بیرون ریخته می‌شود. به همین دلیل با حرکت دادن مشعل خط برش شکل می‌گیرد که شکل این برش ناشی از تصویر حرکت مشعل می‌باشد. دو نوع عملیات در برشکاری با گاز مورد نظر می‌باشد:

الف - تابیدن شعله حرارت زا بر روی سطح فلز تا رسیدن به رنگ قرمز درخشان (دمای اشتعال)

ب - دمیدن گاز اکسیژن فشار قوی بر روی سطح داغ شده تا تولید اکسید آهن مغناطیسی نماید (Fe_3O_4). چون نقطه ذوب اکسید آهن کمی کمتر از نقطه ذوب آهن است، اکسید ذوب شده با فشار اکسیژن خالص از درون شکاف ایجاد شده بیرون می‌ریزد.

۲-۱-۶- گازهای سوختنی برای برشکاری: از همه گازهای سوختنی می‌توان در برشکاری با اکسیژن استفاده کرد ولی دو فاکتور در استفاده کردن از گازها موثر می‌باشد:

۱- هزینه برشکاری

۲- سهولت و ساده بودن تولید مشعل‌های مخصوص برشکاری و نازل یا سرمشعل آن‌ها.

در حال حاضر از گازهای سوختنی زیر برای برشکاری با گاز اکسیژن استفاده می‌شود.

الف - استیلن

ب - گاز زغال

ج - پروپان

د - هیدروژن

شعله‌ای که برای پیش گرم کردن به کار می‌رود باید دارای دو ویژگی مخصوص باشد:

۱- تهیه مقدار کافی انرژی حرارتی که بتواند یک سطح کوچک از فولاد را به سرعت به دمای حدود 800°C بیشتر برساند.

۲- مشعل بتواند مقدار کافی انرژی حرارتی برای پیش گرم کردن را به سطح فولاد برساند. به اضافه مقداری انرژی حرارتی که صرف انتقال یا هدایت در فلز می‌گردد (انتقال حرارتی به صورت هدایت) و تعادلی بین این دو در یک زمان کوتاه انجام شود.

۲-۶- مشعل برش

درون مشعل برشکاری لوله گاز سوختنی و اکسیژن از یکدیگر جدا هستند و موقعی که به لوله اختلاط می‌رسند در آنجا با هم مخلوط شده به نازل یا سرمشعل برای پیش گرمایی هدایت می‌شود تمام این قسمت‌ها به وسیله لچیم نقره به هم وصل می‌گردند.

مشعل علاوه بر لوله اختلاط باید اکسیژن خالص را برای عمل اکسیداسیون از یک لوله جداگانه به سرمشعل برساند.

معمولاً تنه مشعل از برنج زرد و لوله‌ها را از فولاد ضدزنگ می‌سازند. نازل یا سرمشعل را به وسیله یک مهره دنده‌دار به بدنه مشعل محکم می‌نمایند. در مشعل‌ها سه شیر تعبیه شده است:







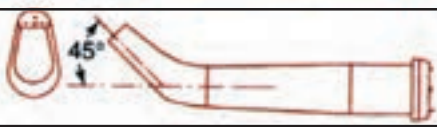

۱- شیر گاز سوختنی مانند مشعل جوش

۲- شیر گاز اکسیژن مانند مشعل جوش

۳- شیر اکسیژن خالص که به وسیله یک فنر اتومات بسته می‌شود.

مشعل برشکاری طوری طراحی می‌شود که غالباً می‌توان آن را به دسته مشعل جوشکاری وصل کرد و از آن برای برشکاری استفاده کرد. در شکل ۱-۶ یک مشعل برشکاری کامل و در شکل ۲-۶ مقطع سربک برشکاری و در جدول ۱-۶ کاربرد چند نوع سربک برش نشان داده شده است.

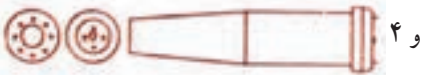جدول ۱-۶- چند نوع سربک برش و کاربردها

کاربرد	درجه پیش گرم	علامت اختصاری	تعداد منفذهای پیش گرم
برای برش مستقیم الخط و دایره ای صفحات تمیز	متوسط	۲	
برای برش با زاویه آهن و برش ورق ها	سبک	۲	
برای برش دستی سرمیخ پرچ ها و برش مورب ۳۰ ماشینی	سبک	۲	
برای برش مستقیم الخط و شکل دار صفحات تمیز	سبک	۴	
برای صفحات رنگی و گردو خاکی	متوسط	۴ و ۶ و ۸	
برای برش چدن و آماده نمودن جوشکاری Vs	سنگین	۶	
برای برش عمومی، هم چنین برای برش چدن و فولاد زنگ نزن	خیلی سنگین	۶	
برای درآوردن شیار ماشین کاری با شعله، کندن و برداشتن جوش های ناقص	متوسط	۶	
برای ایجاد شیار کندن و برداشتن جوش های ناقص	متوسط	۶	
برای برش ماشینی مورب ۴۵ و برش دستی سرهای پرچی	متوسط	۳	
سوراخ های برش خزینه ای برای تأمین جریان اکسیژن زیاد در سرعت کم برای برداشتن سرمیخ پرچ	سنگین	۶	

این فاصله بین ۳ تا ۵ میلی متر برای ضخامت هایی تا ۵۰ میلی متر است و ۶ میلی متر برای ضخامت های ۵۰ تا ۱۵۰ میلی می باشد.

۴- برای حصول یک برش تمیز و خوب باید ذرات اکسید به سرعت زدوده شوند از این رو فشار اکسیژن - فاصله اندازه سر مشعل و قطر سوراخ سرمشعل را باید به درستی انتخاب کنید (جدول ۲-۶).

۱-۲-۶- دستور کار شماره ۱ - برشکاری: یک

صفحه آهنی به ابعاد ۴/۱۵۰. ۲۰ سانتی متر را انتخاب کرده، و براساس نکات گفته شده زیر آن را برشکاری کنید.

۱- سطوح آن را از گریس و روغن تمیز نمایید.

۲- شعله پیش گرم کن را به طور قائم بالای لبه ورق


نگهدارید.

۳- فاصله نوک نازل تا سطح قطعه کار را متناسب با


ضخامت فلز قرار دهید.

جدول ۲-۶- مقادیر مصرف اکسیژن گاز استیلن و قطر سوراخ سر مشعل بر حسب ضخامت قطعه کار

مصرف گاز استیلن	مصرف گاز اکسیژن	سرعت برش	قطر سوراخ سر مشعل	ضخامت فلز بر حسب	
				In	mm
۲-۴	۷-۲۱	۶/۸-۱۳/۵	۰/۵۱-۱/۰۲	۱/۸	۳/۲
۲-۴	۱۴-۲۶	۶/۸-۱۱	۰/۷۶-۱/۵۲	۱/۴	۶/۴
۳-۵	۱۹-۳۲	۶/۴-۱۰	۰/۷۶-۱/۵۲	۳/۸	۹/۵
۳-۵	۲۶-۴۰	۵-۱۰	۱/۰۲-۱/۵۲	۱/۲	۱۲/۷
۳-۶	۴۷-۷۱	۵-۹	۱/۱۴-۱/۵۲	۳/۴	۱۹/۱
۴-۷	۵۲-۷۶	۴-۸	۱/۱۴-۱/۵۲	۱	۲۵/۴
۴-۸	۵۲-۸۳	۲/۵-۶	۱/۵۲-۲/۰۳	۱/۵	۳۸/۱
۴-۸	۶۱-۹۰	۲/۵-۵/۵	۱/۵۲-۲/۰۳	۲	۵۰/۸

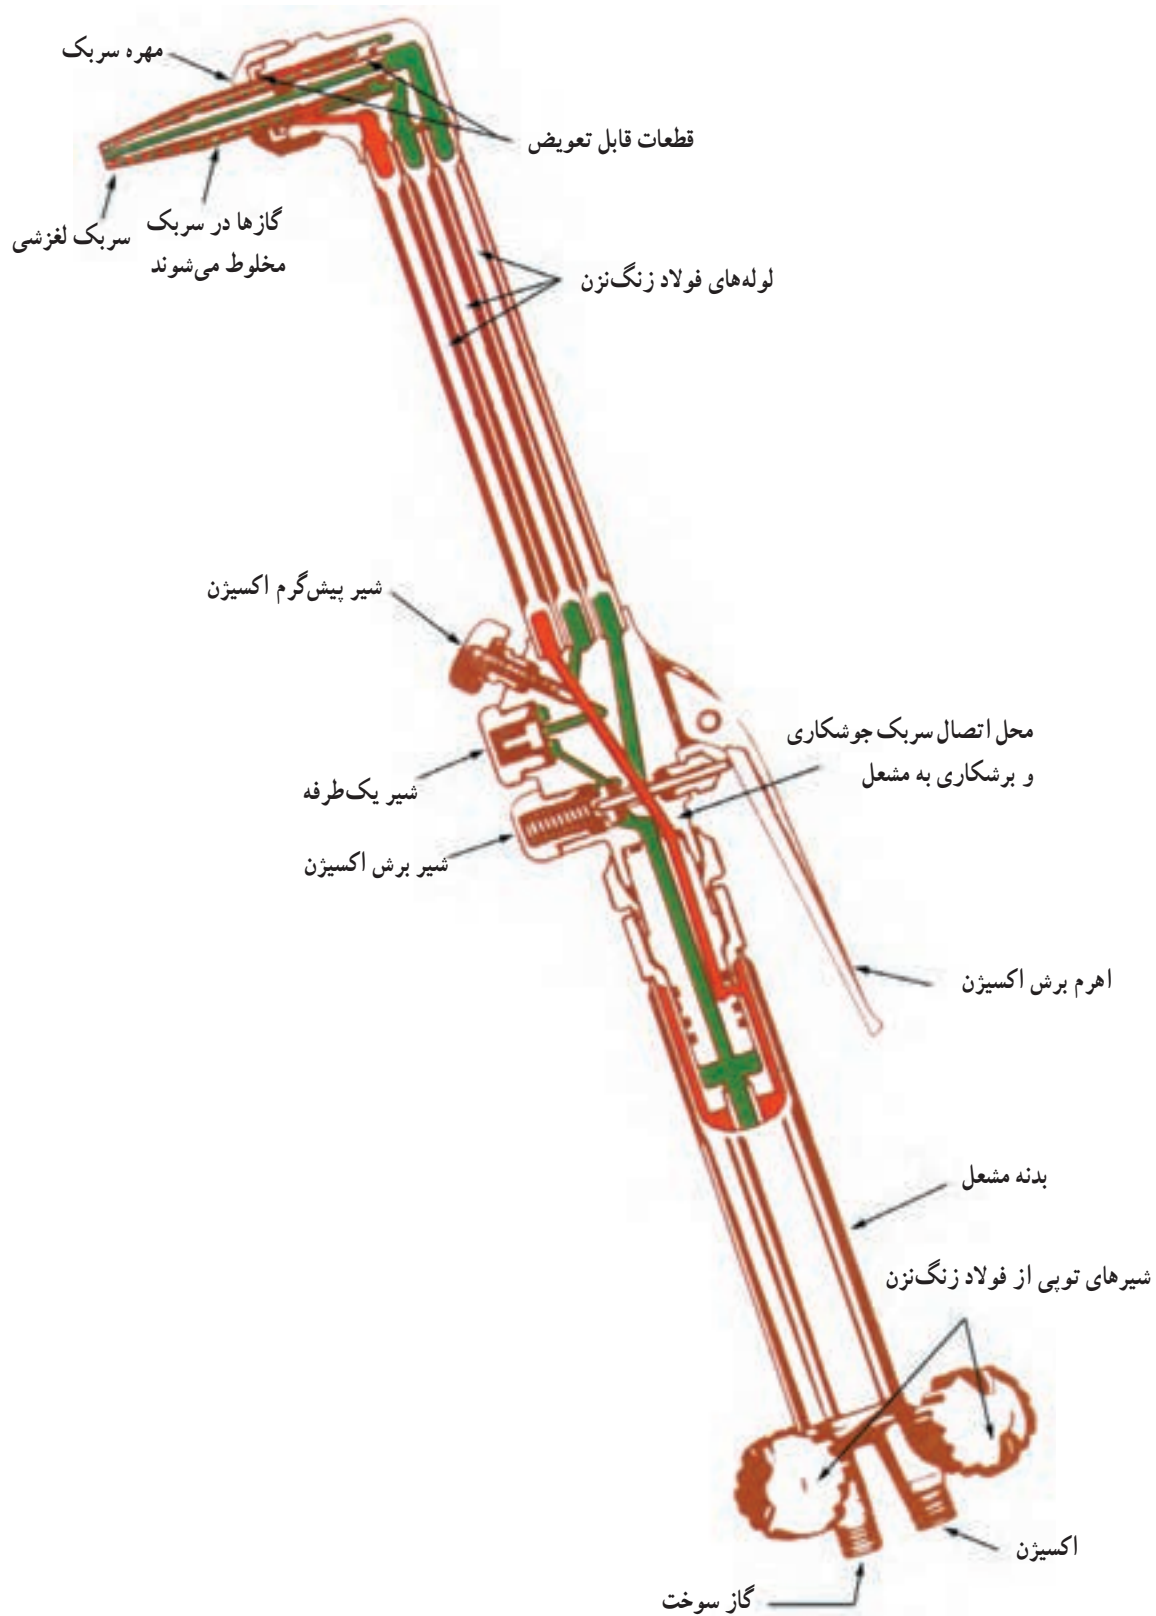

شکل ۱-۶- مشعل برش که به بدنه مشعل جوشکاری وصل می‌گردد.

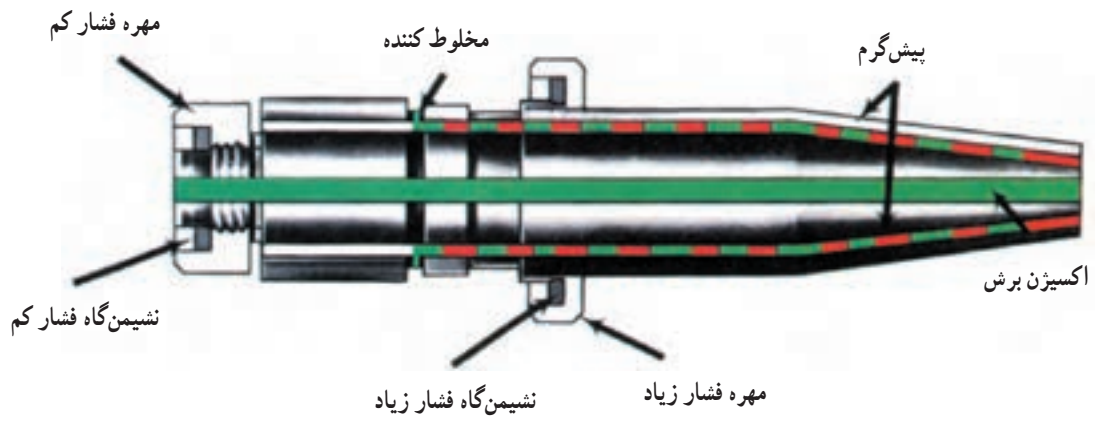

شکل ۲-۶- مقطع سربک برشکاری

فهرست منابع

- 1) Modern Welding Althouse The Goodheart - will cox company.
- 2) The science and practice of welding A.C. Davies . Cambridge University Press.
- 3) Welding skills and practices J. W. Gi A Chino American Technical society.

