

## ضمیمه‌ی (۲)


### اتصالات فنی

## اتصالات

**أنواع اتصالات:** مخصوصات اولیه فلزی که در اختیار متخصصان در معدن و کارخانه‌ی فرآوری مواد معدنی قرار می‌گیرد و از آن‌ها فراورده‌ی صنعتی تولید می‌کنند، به صورت فلزات ریخته‌گری شده و یا آهن‌گری شده (نورد) است. برای ساختن یک محصول صنعتی در معدن، پس از بریدن قطعات و اجزای آن، لازم است این اجزا به یک دیگر پیوند خورده، به هم متصل گرددند تا ساختار موردنظر بوجود آید. برای رسیدن به این هدف، روش‌های مختلف اتصالات مورد بحث قرار می‌گیرد. و از خدمات فنی این بخش، عموماً در قسمت‌های مختلف معدن و دستگاه‌های استخراجی و کارخانه‌ی فرآوری مواد معدنی به وفور استفاده می‌شود؛ لذا دانستن این مطالب برای داشت آموزان الزامی است. مهم‌ترین روش اتصالات فلزات عبارت‌اند از :

**الف - اتصالات دائم:** وقتی بخواهیم دو یا چند قطعه را به صورت دائم به یک دیگر متصل کنیم؛ از روش جوش‌کاری، لحیم‌کاری سخت و یا چسباندن استفاده می‌کنیم جوش‌کاری به علت سرعت عمل زیاد و استحکام قابل توجه، بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.


**ب - اتصالات نیمه موقت:** وقتی قطعات یک سازه را نتوان به سهولت جوش‌کاری نمود (مانند ورق‌های نازک، قطعات آلومینیمی و غیره) و یا قطعات از نوع تعویضی باشند، (مانند اتصال ورق‌هایی که به عنوان پوشش، قسمتی از دستگاه را محافظت می‌کنند) در این گونه موارد از اتصال نیمه موقت استفاده می‌شود. مهم‌ترین اتصالات نیمه موقت پرج‌کاری و لحیم‌کاری نرم است. پرج‌کاری به علت گرانی قیمت و کندی سرعت عمل، کم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل (۱) یک قیف (بونکر) برای ریختن سنگ معدن از نقاله به بارکش دیده می‌شود که از پرج بعنوان اتصال دهنده استفاده می‌شود.

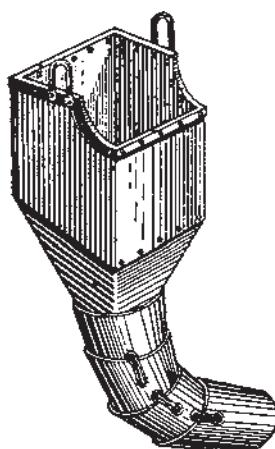


شکل ۱ - کاربرد پرج

**ج - اتصالات موقت:** برای متصل نمودن قطعاتی از ماشین و قسمت‌هایی از دستگاه‌های استخراجی که به طور مکرر باز و بسته می‌شوند از اجزای اتصال دهنده موقت مانند: پیچ و مهره، خار و پین و پیچ خودکار استفاده می‌شود.

با کاربرد اتصالات موقت، عمل مونتاژ و جداسازی قطعات و اجزای ماشین‌آلات به سهولت با سرعت انجام پذیرفته، معایب اتصالات دیگر نیز، مانند افزایش درجهٔ حرارت و تغییر شکل در قطعات جوش‌کاری شده، صرف وقت زیاد در قطعات پرچ کاری شده و غیره را هم در پی ندارد؛ بنابراین روش اتصال موقت، استفاده‌ی گسترده‌تری داشته و در ساختمان ماشین‌آلات استخراجی و دستگاه‌های صنعتی از این روش استفاده می‌شود شکل‌های (۲) و (۳).

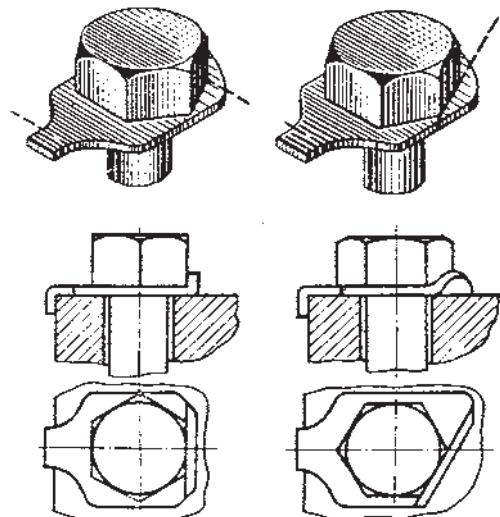

شکل ۲ - استفاده از واشر مخصوص برای افزایش تماس سرپیچ روی قطعه

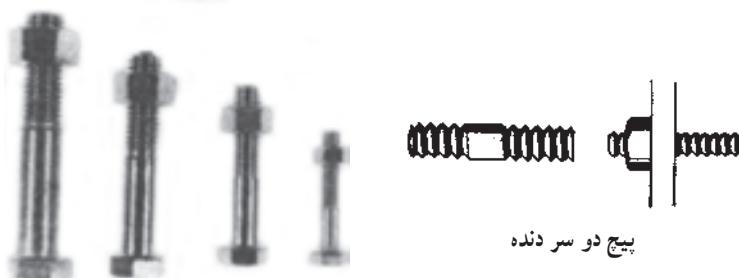

پیچ‌های نیم دنده

شکل ۳ - چند نوع پیچ و مهره

**تعريف جوش کاری:** هرگاه برای اتصال دادن قطعات فلزات از انرژی حرارتی استفاده شود و محل اتصالات در اثر حرارت ذوب گردنده و مولکول‌های فلزات درهم تداخل نمایند، این نوع اتصال را جوش کاری گویند.

**أنواع جوش:** انواع روش‌های جوش کاری در صنعت بسیار زیاد است و از آن میان به پنج روش که رایج‌تر است می‌پردازیم.

**الف – جوش کاری گاز (فوتبی):** در این روش از سوزاندن نوعی گاز با اکسیژن، حرارت زیادی تولید می‌شود که حرارت حاصل شده، لبه‌های فلزات مورد اتصال را ذوب کرده، باعث اتصال آن دو به هم می‌شود (مستقیم) یا ممکن است فلزات دیگری ذوب شده و در درز دو قطعه‌ی مورد اتصال ریخته شود و فلزات مذاب سه قطعه، درهم تداخل نماید (غیرمستقیم)، قدرت و استحکام جوش به شدت حرارت شعله‌ی گاز، فشار گاز و قدرت تشبع شعله، بستگی دارد گازهای مورد استفاده، «استیلن»، «پروپان» و «هیدروژن» هستند از این سه نوع گاز، استیلن حرارت بیشتری تولید می‌کند و چون با اکسیژن مصرف می‌شود، به این جهت به آن جوش کاری اکسی استیلن گویند (Oxy Acetylene).

وسایل و تجهیزات مورد نیاز در جوش اکسی استیلن عبارت‌اند از :

– سیلندر اکسیژن ؛


– کپسول گاز استیلن یا

مولد گاز استیلن ؛


– رگلاتور تنظیم

فشار گاز ؛

– مشعل .

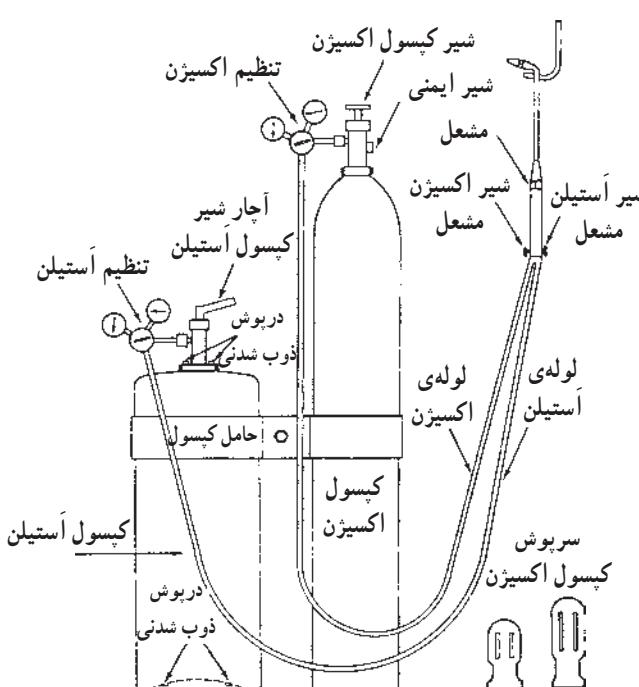

شکل ۴ – اجزای جوش کاری با شعله‌ی اکسی – استیلن .

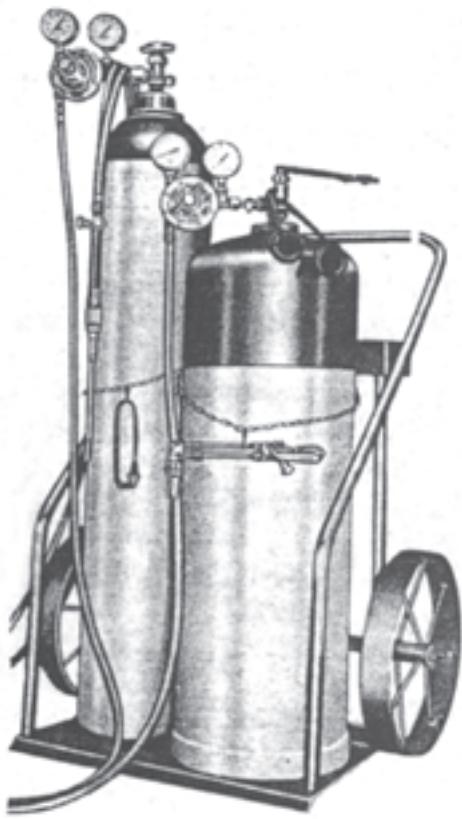

شکل ۵—تجهیزات جوش اکسی—آستین سوار شده روی ارابه مطمئن از لحاظ حمل و نقل.


**مشعل جوش کاری:** مشعل دارای شیر تنظیم گاز، لوله‌ی اختلاط و افشارنک است شکل(۴). شما نمونه‌ی این جوش کاری را که سوار بر یک چرخ دستی است در کارگاه‌های مختلف دیده‌اید شکل(۵). کاربرد جوش کاری گاز: گرم کردن، خم کردن، بریدن و جوش کاری از کاربردهای جوش کاری گاز با شعله است.

**ب—جوش کاری برق:** در این روش از حرارت قوس الکتریکی برای ذوب کردن دو فلزی که جوش کاری می‌شوند، استفاده می‌شود. برای جلوگیری از نفوذ هوا به محل جوش از پوشش روی الکترود (فلالکس) کمک می‌گیرند شکل(۸). این پوشش در هنگام ذوب شدن فلز یک فضای گازی شکل ایجاد نموده، هوپیچه‌ی مذاب بین دو قطعه را که در حال جوشیدن است از نفوذ هوا محافظت می‌کند. پوشش الکترود مانند سرباره روی سطح جوش قرار گرفته، در آخر، وقتی قطعه کمی خنک شد، با چکش پرانده می‌شود.


در شکل‌های (۶ و ۷) مراحل تهیه و اتصال دادن قطعات یک تکیه‌گاه با روش جوش برق، دیده می‌شود.



شكل ۸— انواع الکترودها

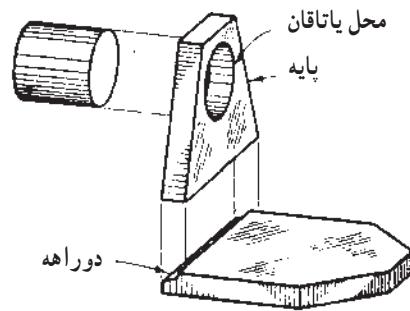

شكل ۶— قطعات جدا از هم

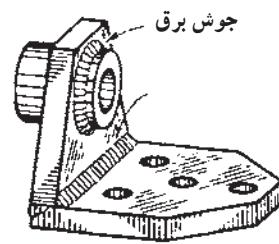

شكل ۷— قطعات جوش کاری شده و متصل به هم



شكل ۹— دستگاه جوش با استفاده از برق شهر، همراه با کلید انتخاب آمپر

منبع قدرت در جوشکاری برق: منبع قدرت ترانسفورماتور، جریان متناوب است (AC) که از برق شهر شکل (۹) یا موتور جوش تأمین می‌شود.

**انتخاب آمپر مناسب برای جوشکاری:** در هنگام جوش دادن با قدرت برق، جریان الکتریکی از الکترود به صورت قوس در فضا پرش نموده، به قطعه‌ی آهن که دارای بار مخالف است برخورد می‌کند. در محل اصابت قوس الکتریکی با محل درز جوش، حرارت زیادی تولید می‌شود که باعث ذوب شدن فلز درز جوش و اتصال آن‌ها به یک دیگر می‌شود. چنان‌چه طول قوس زیادتر باشد، ولتاژ زیادتری برای پرش الکترون‌ها مورد نیاز است. چون قدرت دستگاه ترانس ثابت است، پس جریان برق کاهش یافته، عمل ذوب قطعات به خوبی انجام نمی‌شود. مقدار شدت جریان انتخابی به ضخامت قطعه‌ی کار و قطر الکترود بستگی دارد. جدول زیر مقدار آمپر دستگاه را بر حسب قطر الکترود و ضخامت قطعه‌ی کار نشان می‌دهد.

ضخامت قطعه به میلی‌متر							
شدت جریان				جوش سطحی			
بر حسب آمپر				جوش پخ‌دار			
قطر الکترود به میلی‌متر							
۱۰	بیش از ۱۰	۸-۴	۴-۲	۲-۱/۵	۱/۵-۰/۸		
۲۶۰	۲۱۰	۱۱۵	۷۰	۵۰	-	جوش سطحی	شدت جریان
۲۹۰	۲۳۰	۱۳۰	۸۰	۶۰	۲۵	جوش پخ‌دار	بر حسب آمپر
۶	۵	۳/۲۵	۲/۵	۲	۱/۵		


**ج - نقطه‌ی جوش:** به وسیله‌ی دستگاه نقطه‌ی جوش، درجه‌ی حرارت زیادی بین دو الکترود دستگاه به وجود می‌آید و دو قطعه را به طور موضعی ذوب نموده، ذرات مذاب آن‌ها درهم فرو می‌رود و عمل اتصال انجام می‌شود شکل‌های (۱۰) و (۱۱).

امروزه نقطه‌ی جوش، با سرعت عمل و دقت کار، در صنایع مختلف کاربرد زیادی پیدا کرده است. اکثر قطعاتی که از ورق تشکیل شده‌اند، به روش نقطه‌ی جوش به یک دیگر متصل می‌شوند.


**د - اتصال با روش چسباندن یا فشاری:** این روش بیشتر برای اتصال فلزات نرم مانند آلومینیم یا مس به کار می‌رود. با فشار آوردن به قطعات گرم، مولکول‌های آن‌ها درهم فرو رفته، به هم جوش می‌خورند.

در روش چسباندن، گرمای محل اتصال تا حد نقطه‌ی ذوب بالا رفته، به صورت نرم در می‌آید. سپس آن‌ها در کنار هم گذارده، با فشار به هم اتصال می‌دهند.


هـ—جوش کاری حرارتی شیمیایی یا ترمیت: مخلوط اکسید آهن  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  و پودر آلومینیم Al دیر گداز بوده، در اثر خاصیت احیا شدن اکسید آهن در مجاورت پودر آلومینیم، حرارت بسیار زیادی تولید شده، موجب ذوب آهن و فولاد می‌شود. به مخلوط اکسید آهن و پودر آلومینیم «ترمیت» می‌گویند. برای عمل کردن ترمیت، ابتدا آن را در کوره‌ی پیش گرم کن با مواد محترقه آتش می‌زنند و در حرارت  $1200^\circ\text{C}$  ذوب شده، واکنش شروع می‌شود در حالت مذاب ترمیت حدود  $3000^\circ\text{C}$  حرارت تولید کرده، می‌تواند فولادی را که در مجاورت آن است، ذوب نماید.

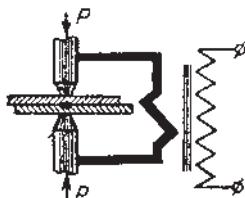

شکل ۱۱— نقطه‌ی جوش

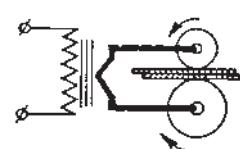

شکل ۱۰— نقطه‌ی جوش غلتکی

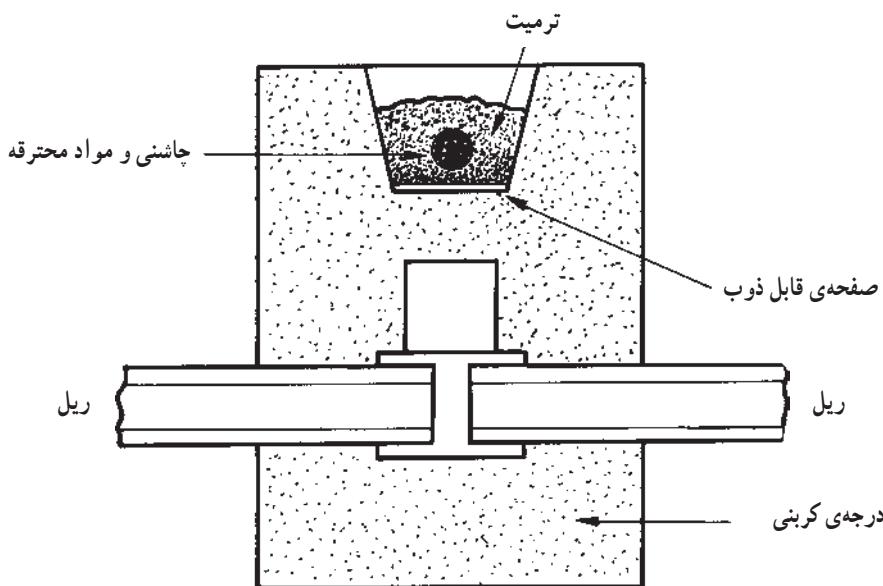

شکل ۱۲— اجزای جوش‌کاری انفجاری


از این روش برای اتصال قطعات فولادی سنگین نظیر وصله کردن ریل‌های راه‌آهن در معادن و تأسیسات کارخانه‌های فرآوری و ماشین‌آلات صنعتی و معدنی استفاده می‌کنند. در شکل (۱۲) پس از آتش‌زدن مواد محترقه، ترمیت شروع به ذوب شدن نموده، درجه‌ی حرارت آن به  $3000^\circ\text{C}$  می‌رسد. وقتی درجه‌ی حرارت مذاب افزایش پیدا کرد، ابتدا صفحه‌ی زیر مذاب را ذوب نموده، وارد

محفظه‌ای می‌شود که فلزات مورد اتصال در آن قالب گیری شده‌اند. ترمیت مذاب با درجه‌ی حرارت زیاد، لبه‌های فلز مورد اتصال را ذوب نموده، مولکول‌های آن‌ها را در هم داخل می‌نماید. ممکن است قطعات کوچک‌تر را که امکان حرکت دادن آن‌ها وجود دارد در حالت مذاب به هم فشار دهنده و در حالت مذاب عمل فشاری هم انجام پذیرد.

### لحیم کاری

لحیم کاری نوعی دیگر از جوش‌کاری است که در آن فلز لحیم در بین درز داغ شده‌ی قطعات قرار گرفته، اتصال دائم بین آن‌ها ایجاد می‌کند.

**أنواع لحيم کاري:** لحيم کاري به صورت‌های : ۱- سخت و ۲- نرم متداول است.

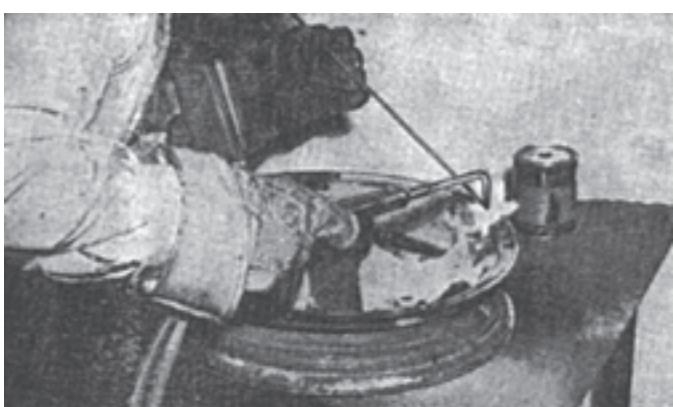

شكل ۱۳- جوش یک رینگ شکسته‌ی چرخ به روش لحیم سخت

**۱- لحیم کاری سخت:** در لحیم کاری سخت، پس از تمیز کردن سطح درز جوش، آن را از مواد روان‌ساز (تنه کار) می‌پوشانند. روان‌ساز خاصیت حلال اکسیدهای فلزی باقی‌مانده در سطوح فلزات را داشته، در هنگام گرم شدن، لایه‌ای در سطح فلز ایجاد می‌کند. که از اکسیدشدن محل داغ شده جلوگیری می‌نماید. لحیم سخت در درجه‌ی حرارت بالاتر از  $45^{\circ}\text{C}$  ذوب شده، روان‌ساز روی سطوح را عقب زده و با چسبندگی زیاد، به درز جوش چسبیده و اتصال محکمی ایجاد می‌کند شکل (۱۳).

**۲- لحیم کاری نرم:** در لحیم کاری نرم، دو یا چند قطعه، به وسیله‌ی آلیاژ لحیم نرم در درجه‌ی حرارت پایین‌تر از  $45^{\circ}\text{C}$  به یک دیگر متصل می‌شوند. لحیم، آلیاژی است که از فلزات قلع و سرب با درصدهای مختلف تشکیل می‌شود. مثلاً هرگاه گفته شود لحیم  $40/60$  به معنی  $40\%$  قلع و  $60\%$  سرب است.

مثال: لحیم ۹۵/۵ دارای نقطه‌ی ذوب  $314^{\circ}\text{C}$  و لحیم ۵۰/۵ دارای نقطه‌ی ذوب  $217^{\circ}\text{C}$  و لحیم ۳۰/۷ دارای نقطه‌ی ذوب  $192^{\circ}\text{C}$  است.  
لحیم‌های ۳۵/۶۵، ۴۰/۶۰، ۵۰/۵۰ استحکام خوبی دارند و قیمت آن‌ها نیز مناسب‌تر است.

## روش چسباندن اجسام با چسب

چسب‌ها موادی هستند که برای چسباندن و اتصال اجسام به کار می‌روند.  
چسب‌ها به صورت مایع، خمیر یا پودر در اختیار مصرف کنندگان قرار دارند.  
چسب‌ها را برحسب استحکام، قدرت چسبندگی، سرعت چسبیدن، مقاومت در برابر حرارت  
و غیره دسته‌بندی می‌کنند.

ماده‌ی اولیه‌ی چسب‌ها: چسب‌ها را از مواد حیوانی (بوست، استخوان، شیر) مواد گیاهی  
(سویا، غلات، ذرت و سیب زمینی) و مواد ترکیبی شیمیایی (فورمالدئیدهای اوره، فنول، ملامین و  
غیره) به دست می‌آورند.

### أنواع چسب‌های متداول:

۱— سریشم‌ها: جنس سریشم‌ها از محلول‌های ژلاتین حیوانی به صورت پولک‌های خشک  
تهیه می‌شود.

۲— چسب‌های کائوچو: از محلول‌های ساده‌ی کائوچو در یک حلال شیمیایی به دست  
می‌آید. چسب‌های کائوچویی قوی را از ترکیب کردن کائوچو با صمغ به دست می‌آورند که این نوع  
چسب در برابر آب مقاوم است.

با چسب‌های کائوچویی قوی، می‌توان فلزات را به هم بیوند و اتصال داد. چسب‌های کائوچویی  
با نام‌های «تئوبون» (برای چسباندن لاستیک) - «استیرن بوتاپین» (چسب فوری) برای چسباندن صفحات  
لاستیکی و چرم‌ها مشهور است این نوع چسب‌ها دارای استحکام ۷ گرم به هر میلی‌متر مربع است.


۳— چسب رزین اپوکسی Resin epoxy: این نوع چسب برای چسباندن همه‌ی اجسام  
مناسب است و در درجه‌ی حرارت  $200^{\circ}\text{C}$  به خوبی مقاومت می‌کند. در اتصال فولاد به فولاد  
مقاومت اتصال،  $2/2$  و در اتصال آلومینیم با آلومینیم،  $2/6$  کیلوگرم بر میلی‌متر مربع است.

۴— چسب‌های ماوراء بنفش: این نوع چسب برای اتصال قطعات شیشه‌ای و به صورت مایع  
به کار می‌رود. پس از مصرف چسب در شیشه، اشعه‌ی ماوراء بنفش در نور خورشید باعث خشک  
کردن و سفت شدن اتصال می‌شود.

۵—چسب‌های سرامیکی: این نوع چسب برای اتصال قطعات فولادی ضد زنگ مناسب است. این چسب از لعل چینی (فریت) اکسید آهن و گرد فولاد ضد زنگ ساخته شده است. هنگام استفاده در روی کار در حرارت  $95^{\circ}\text{C}$  پخته شده، در نتیجه اتصال به خوبی حرارت  $80^{\circ}\text{C}$  را تحمل می‌کند.

## پرج‌کاری


پرج‌کاری جزو اتصالات نیمه دائم است که به وسیله‌ی میخ پرج، دو یا چند قطعه به یکدیگر متصل می‌شوند شکل (۱۴).

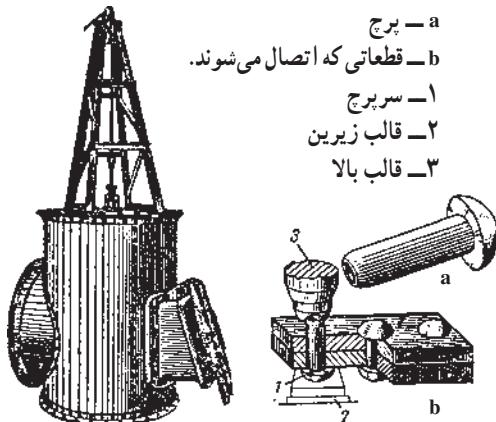

شکل ۱۴—کاربرد میخ پرج در یک کوره‌ی زغالی برای حرارت دادن فلزات

هر چند که اتصال قطعات با روش جوش کاری سرعت عمل و استحکام بیشتری دارد؛ ولی در موارد زیر روشن پرج‌کاری تنها راه اتصال قطعات است:

- ۱—نازک بودن ورق‌ها؛
  - ۲—غیرقابل جوش کاری بودن بعضی ورق‌ها و یا سخت بودن عمل جوش کاری در آن‌ها؛
  - ۳—پیچیدگی قطعات بزرگ در اثر تنش حرارتی گرمای جوش.
- انواع میخ پرج: میخ پرج قطعه‌ای است فلزی با ساق استوانه‌ای و سری با شکل مخصوص. سر میخ پرج‌ها نسبت به نوع کار در انواع مختلف ساخته می‌شود شکل‌های (۱۵) و (۱۶).

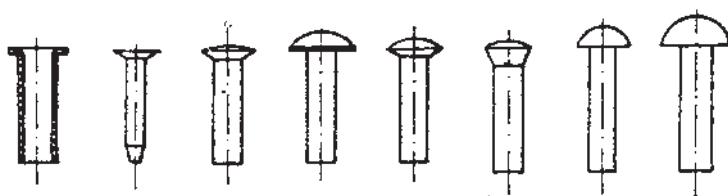


شکل ۱۵—انواع میخ پرج‌ها


نام و فرم	عدسی هر دو طرف	یک طرف تخت و یک طرف عدسی		دو طرف نیم گرد		دو طرف یکسان			
		داخل تخت	خارج تخت	دو طرف تخت	دو طرف یکسان	دو طرف متفاوت	دو طرف یکسان		
شکل میخ برج									

شکل ۱۶—جدول روش اتصال میخ برج ها


روش پرج کاری: برای پرج کاری قطعات، ابتدا آنها را با مته، طبق اندازه‌ی دقیق، سوراخ کرده، پس از عبور دادن میخ برج از سوراخ قطعه، قالب را زیر سر میخ پرج گذارده، قالب پرج دیگری را روی ساق آن قرار می‌دهند و با ضربه‌ی چکش روی قالب، نیرو وارد می‌کنند تا ساق استوانه‌ای آن مانند فرم قالب پرج شود. اشکال (۱۷، ۱۸ و ۱۹) مراحل پرج کاری را نشان می‌دهند.

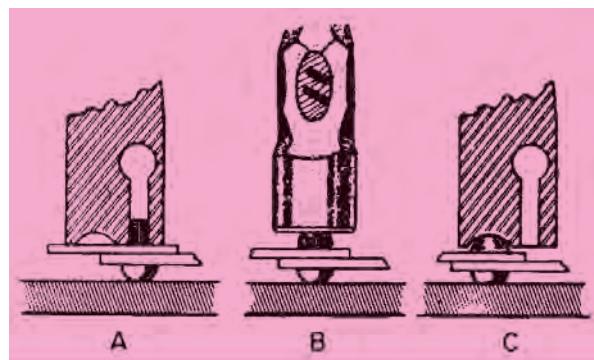

شکل ۱۷—مراحل مختلف پرج کاری قالبی

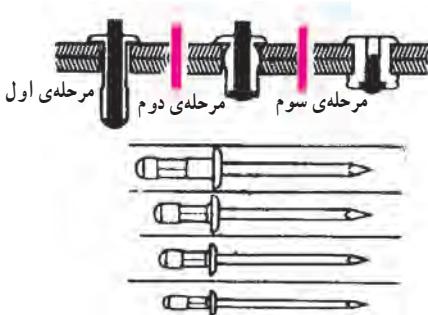

شکل ۱۹—انواع میخ برج و مراحل پرج کاری با دستگاه برج

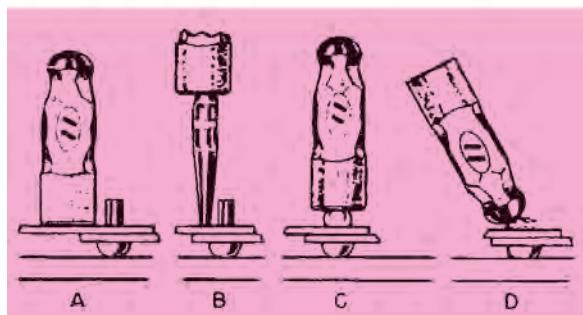

شکل ۱۸—مراحل مختلف پرج کاری چکشی

روش کار مراحل پرج کاری با دستگاه پرج به شرح زیر است :

۱ - ایجاد سوراخ مناسب با قطر سرپرج در قطعه :

۲ - قراردادن ساق بلند پرج داخل انبر :


۳ - گذاردن قسمت ضخیم پرج داخل سوراخ قطعه‌ی کار :

۴ - فشردن دسته‌ی انبر پرج و چیدن و پرج کردن میخ پرج در قطعه‌ی کار.


شکل (۲۳) یک نوع انبر پرج معمولی را نشان می‌دهد.

پرج کاری انفجاری: وقتی یک طرف محل پرج کاری بسته باشد و دسترسی به آن طرف غیرممکن باشد، از پرج انفجاری استفاده می‌شود. در این گونه پرج‌ها، مقداری مواد منفجره در داخل محفظه‌ی ساقه قرار داده شده، پس از عبور دادن ساقه‌ی پرج از سوراخ قطعه‌ی کار، سر آن را به وسیله‌ی گرم کن الکتریکی گرم می‌کنند در درجه‌ی حرارت  $13^{\circ}\text{C}$  ماده‌ی منفجره منفجر شده، دهانه‌ی پرج انساط پیدا می‌کند. پرج انفجاری برای مخازن نگهداری مایعات و آب‌بندی بودن درزها و نیز در بدنه‌ی دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولاً جنس پرج انفجاری آلومینیمی است

شکل (۲۰).

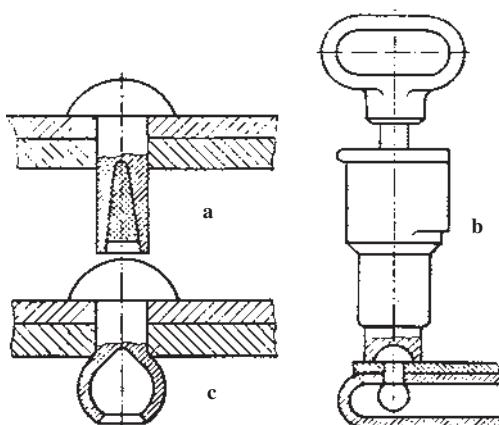

شکل ۲۰ - مراحل پرج انفجاری a - نصب پرج b - گرم کردن c - پرج شدن

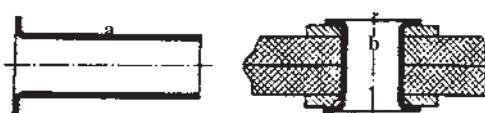

شکل ۲۱ - پرج لوله‌ای a - پرج آزاد b - پرج در حالت اتصال

پرج کاری لوله: پرج لوله‌ای برای پرج کاری در فلزات نرم مانند مس، برنج، آلومینیم وآلیاژهای


آن‌ها به کار می‌رود. سر پرج‌های لوله‌ای به اشکال مختلف ساخته می‌شود شکل (۲۱).

پرچ‌های لوله‌ای وقتی برای اجسام خیلی نرم مانند مقوا، پارچه، پلاستیک و غیره به کار برد شوند، همراه و اشر نصب می‌شوند تا پرچ از قطعه خارج نشود.

**أنواع اتصالات پرچ:** پرچ در ساختمان و اجزای ماشین آلات کاربرد زیادی دارد و نسبت به نوع اتصال به پرچ کاری روی هم و کنار هم دسته‌بندی می‌شود شکل (۲۲).

۱—**پرچ کاری روی هم:** در این روش، دو قطعه‌ی کار روی هم گذارده شده، میخ پرچ‌ها مستقیماً آن‌ها را به یک دیگر متصل می‌کنند.

۲—**پرچ کاری کنار هم:** در این روش، دو قطعه‌ی کار در کنار هم گذارده شده، با گذاردن یک قطعه‌ی وصله روی آن‌ها، قطعات به یک دیگر متصل می‌شوند.

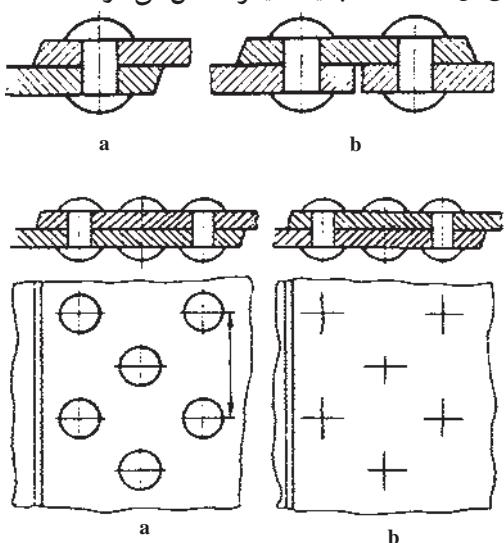

شکل ۲۲—انواع پرچ a—پرچ روی هم b—پرچ کنار هم



شکل ۲۳—دستگاه انبرپرچ معمولی و آچار مربوطه