

## فصل ۳

# محاسبات فنی و برآورد مواد



## مقیاس

مقیاس ارتباط بین اندازه‌های ترسیمی با اندازه‌های حقیقی، در دنیای واقعی را مشخص می‌کند. انتخاب مقیاس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقیاس در حقیقت توصیف یک نسبت است. به عبارتی نسبت اندازه ترسیمی به اندازه حقیقی را مقیاس می‌نامند.

$$\text{مقیاس (SC.)} = \frac{\text{اندازه ترسیمی}}{\text{اندازه حقیقی}}$$

در نقشه‌کشی قطعات صنعتی همیشه نمی‌توان آنها را با ابعاد حقیقی روی کاغذ ترسیم کرد. برای ابعاد بزرگ‌تر از اندازه کاغذ، آنها را با مقیاس کاهنده ترسیم می‌کنند (کوچک‌تر از مقیاس ۱:۱) و برای ابعاد خیلی کوچک آنها را با مقیاس افزایشنده (بزرگ‌تر از ۱:۱) ترسیم می‌کنند (جدول ۳-۱).

جدول ۳-۱

مقیاس < ۱	مقیاس ۱:۱	مقیاس > ۱
طول ترسیمی بزرگ‌تر از طول حقیقی	طول ترسیمی برابر با طول حقیقی	طول ترسیمی کوچک‌تر از طول حقیقی

نقشه قطعه کار با هر مقیاسی که ترسیم شود اندازه‌گذاری آن برحسب ابعاد حقیقی قطعه انجام می‌شود. در صنعت مکانیک معمولاً نقشه به اندازه واقعی یا مقیاس ۱:۱ ترسیم می‌شود، و در صنعت الکترونیک نقشه معمولاً بزرگ‌تر از اندازه واقعی ترسیم می‌شود (مثلاً ۱۰ برابر بزرگ‌تر) که در این صورت مقیاس نقشه ۱۰:۱ خواهد بود. در نقشه‌های ساختمانی نقشه کوچک‌تر از اندازه واقعی است که اکثراً مقیاس نقشه، عددی کسری است که صورت آن یک و مخرج آن عددی صحیح است و نشان می‌دهد که نقشه به همان نسبت کوچک شده است. به طور مثال مقیاس ۱:۱۰۰ نشان می‌دهد هر یک سانتی‌متر از نقشه معادل ۱۰۰ سانتی‌متر در اندازه واقعی است. مقیاس‌های افزایشنده و کاهنده استاندارد شده برابر نمودار زیر است:

نکته





شکل ۳-۱

تابلو راهنما به طول ۴/۲ متر با مقیاس ۱:۱۰ ترسیم شده است. اندازه ترسیمی آن در نقشه چند میلی‌متر خواهد بود؟ (شکل ۳-۱)

تمرین



$$\text{اندازه ترسیمی} = \frac{\text{اندازه واقعی}}{\text{مقیاس (SC.)}}$$

$$\text{مقیاس} \times \text{اندازه واقعی} = \text{اندازه ترسیمی}$$

$$\text{اندازه ترسیمی} = 4200 \text{ mm} \times \frac{1}{20} = 210 \text{ mm}$$

مقدار ترسیمی اندازه‌های حقیقی جدول ۲-۳ را به دست آورید.

تمرین



جدول ۲-۳

اندازه‌های حقیقی	مقیاس	مقیاس $\times$ اندازه حقیقی = اندازه ترسیمی
۳۴۵	۱:۵	$345 \times \frac{1}{5} = 69$
۲۲/۴	۲:۱	$22/4 \times \frac{2}{1} = 44/8$
۱۸۵	۱:۲/۵	$185 \times \frac{1}{2/5} = 74$
۶۶/۷۵	۵:۱	$66/75 \times \frac{5}{1} = 333/75$
۳	۱۰:۱	$3 \times \frac{10}{1} = 30$
۸۴	۱:۱۰	$84 \times \frac{1}{10} = 8/4$

برای طراحی اجزای سازنده یک ساعت مچی عقربه‌های، از یک نقشه با مقیاس ۱:۵۰ استفاده شده است. در صورتی که اندازه حقیقی قطر بیرونی یک چرخ دنده آن که با فناوری مدرن ساخته می‌شود ۴ میلی‌متر باشد برای ترسیم آن از چه اندازه‌هایی باید استفاده کرد؟ (شکل ۳-۲)

تمرین



$$\text{اندازه ترسیمی} = \frac{\text{اندازه واقعی}}{\text{مقیاس (S.C.)}}$$

$$\text{اندازه ترسیمی} = 4 \times 50 = 200 \text{ mm}$$


$$\frac{\text{اندازه ترسیمی}}{1} = \frac{200}{4}$$



شکل ۲-۳

## ارزشیابی پایانی

۱- در شکل زیر مقادیر مورد نظر را با مقیاس ۳:۱ به دست آورید.

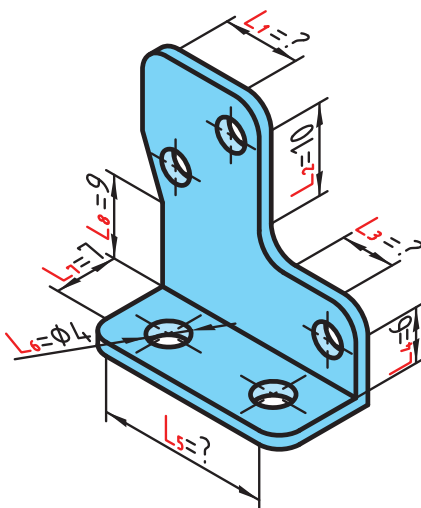

	اندازه واقعی	اندازه ترسیمی
L <sub>۱</sub>	؟	۲۵/۵
L <sub>۲</sub>	۱۰	؟
L <sub>۳</sub>	؟	۱۶/۵
L <sub>۴</sub>	۶	؟
L <sub>۵</sub>	؟	۶۳
L <sub>۶</sub>	۴	؟
L <sub>۷</sub>	۷	؟
L <sub>۸</sub>	۹	؟

۲- اندازه ترسیمی، برای اندازه‌های واقعی زیر را با مقیاس ۱:۴ به دست آورید.


اندازه واقعی	اندازه ترسیمی
۱۲/۶cm	.....
۰/۰۴۵m	.....
۸/۵mm	.....
۲۴/۳mm	.....

۳- جدول زیر را با توجه به مقیاس ۱:۲/۵ کامل کنید.

اندازه واقعی	اندازه ترسیمی
.....	۱۱/۲cm
۲۳۲cm	.....
.....	۰/۱۳۶cm
۱۱۵mm	.....

۴- جدول زیر را کامل کنید.



مقیاس	اندازه واقعی	اندازه ترسیمی
۱:۸	؟	۱۴/۵mm
؟	۲/۵cm	۱۰cm
۳:۱	۶/۳mm	؟

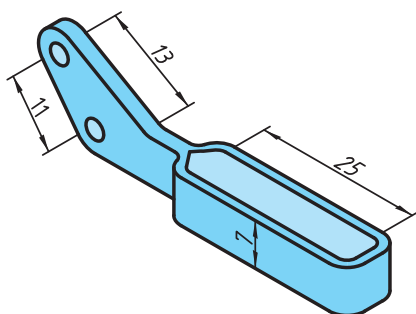

۵- اندازه‌های داده شده برای شکل زیر مقادیر واقعی آنهاست. در صورتی که بخواهیم این نقشه را با مقیاس ۵:۱ ترسیم کنیم، مقادیر اندازه‌های ترسیمی را به دست آورید.

## تولرانس (رواداری)

در تولید قطعات صنعتی به دست آوردن اندازه دقیق اسمی به دلیل وجود خطاهای ابزارهای تولید، امری کاملاً محال است. تولیدکنندگان سعی می‌کنند که اندازه‌های تولیدی به اندازه‌های اسمی برسد، از این رو طراح مقدار خطای مجاز اندازه را در نقشه ذکر می‌کند که به آن تولرانس می‌گویند (شکل ۳-۳). این خطاها را در نقشه به صورت عدد کنار اندازه اسمی می‌نویسند، طوری که انحراف بالایی را بدون نماد در بالا و انحراف پایینی را بدون نماد در پایین اندازه اسمی می‌نویسند. مقدار تولرانس تفاوت میان انحراف بالایی و انحراف پایینی است و با نماد T نمایش داده می‌شود.

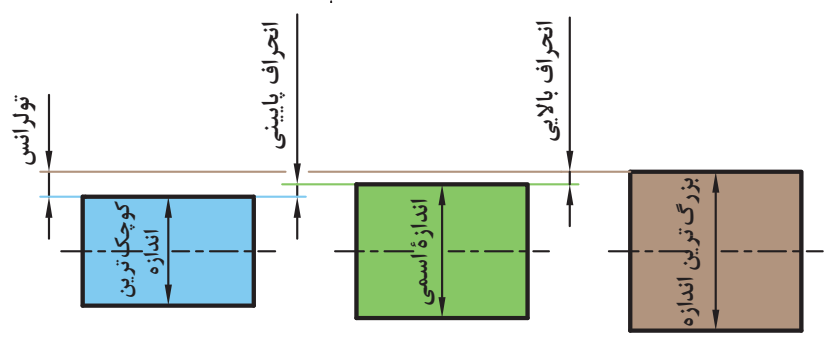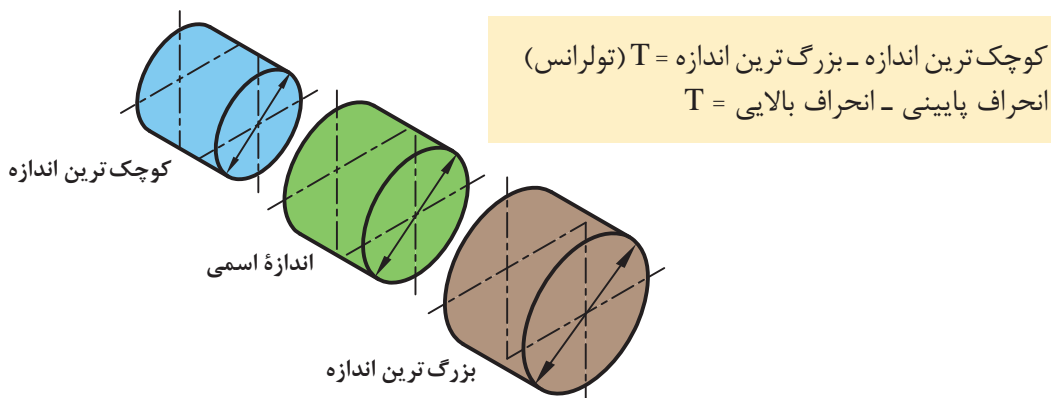

شکل ۳-۳

اندازه اسمی: اندازه‌هایی است که مورد نظر طراح است مانند  $\varnothing 22$  یا  $\varnothing 16/5$   
 انحراف بالایی + اندازه اسمی = بزرگ ترین اندازه  
 انحراف پایینی + اندازه اسمی = کوچک ترین اندازه

به طور نمونه در  $25^{+0/3}_{-0/2}$  مقدار  $0/3$  را انحراف بالایی،  $0/2$  را انحراف پایینی می گویند و مقدار تولرانس از روابط زیر به دست می آید.

$$T = \text{کوچک ترین اندازه} - \text{بزرگ ترین اندازه} = 24/8 - 25/3 = 0/5$$

$$T = \text{انحراف بالایی} - \text{انحراف پایینی} = +0/3 - (-0/2) = 0/5$$

نکته  
!

در یک کارخانه تعدادی پایه میز ساخته شده است. برای این پایه‌ها باید لوله مونتاژی به منظور تنظیم ارتفاع میز ساخته شود تا با جابه‌جایی آن در پایه مقدار ارتفاع میز تغییر کند. اگر طراح قطر لوله تغییر ارتفاع را در نظر بگیرد مقادیر بزرگ‌ترین اندازه، کوچک‌ترین اندازه و تولرانس را به دست آورید (شکل ۳-۴).

تمرین  
!


انحراف  $18^{+0/5}_{-0/2}$  اندازه اسمی  
 انحراف پایینی

بزرگ ترین اندازه  $18\text{mm} + (+0/5\text{mm}) = 18/5\text{mm}$   
 کوچک ترین اندازه  $18\text{mm} + (-0/2\text{mm}) = 17/8\text{mm}$

کوچک‌ترین اندازه - بزرگ‌ترین اندازه = تولرانس  $18/5 - 17/8 = 0/7$

راه حل دیگر:

انحراف پایینی - انحراف بالایی = تولرانس  $+0/5 - (-0/2) = 0/7$

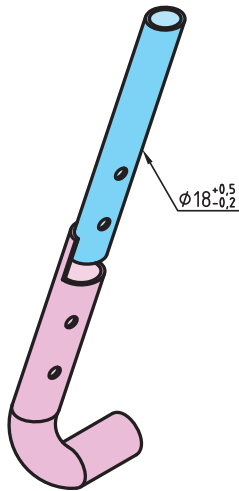

شکل ۳-۴

### محاسبه محیط

تمامی شکل‌های هندسی دارای محیط‌اند که دانستن آن برای انجام طراحی و تولید دقیق ضروری است.

به طول پیرامون اشکال هندسی محیط گفته می‌شود.

هر قطعه صنعتی می‌تواند از یک یا چند شکل هندسی تشکیل شده باشد. برای محاسبه محیط قطعه ابتدا باید آن را به اجزای ساده‌تر که دارای روش‌های محاسبه ساده‌تری هستند تقسیم کرد. در پایان با جمع کردن محیط اجزای تقسیم شده می‌توان محیط کل قطعه را به دست آورد.

در محاسبه اندازه محیط شکل‌های دوبعدی، کافی است طول بیرونی پیرامون شکل را به دست آورد.

در شکل‌های چندضلعی مجموع طول اضلاع مقدار محیط است.


محاسبه محیط دایره، طول قوس دایره (شکل ۳-۵)

$L_B =$  طول قوس قطاع یا قطعه دایره


$\alpha =$  زاویه مرکزی مقابل به کمان (درجه)

$d =$  قطر دایره

$L =$  طول وتر دایره (محاسبه این طول در صفحه ۸۹ گفته خواهد شد)

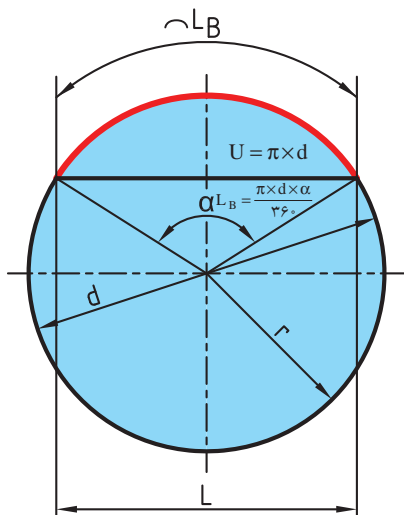

شکل ۳-۵

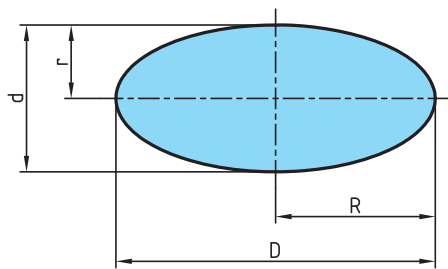

شکل ۳-۶

محاسبه محیط بیضی (شکل ۳-۶)

$$U = \text{محیط}$$

$$D = \text{قطر بزرگ بیضی}$$


$$R = \text{شعاع بزرگ بیضی}$$

$$d = \text{قطر کوچک بیضی}$$

$$r = \text{شعاع کوچک بیضی}$$


### محیط اشکال هندسی

$U = \text{محیط}$   $l = \text{طول ضلع}$   $b = \text{عرض}$   $n = \text{تعداد اضلاع}$

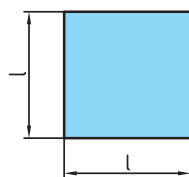


$$U = 4 \times l$$

مربع

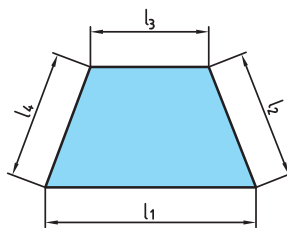


$$U = l_1 + l_2 + l_3 + l_4$$

ذوزنقه

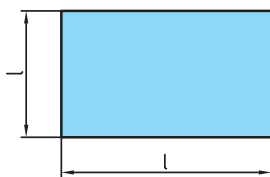


$$U = 2 \times (l + b)$$

مستطیل

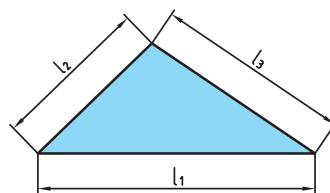


$$U = l_1 + l_2 + l_3$$

مثلث

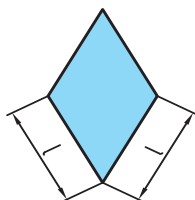


$$U = 4 \times l$$

لوزی

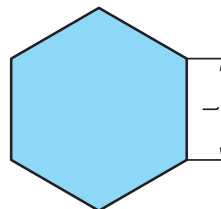


$$U = n \times l$$

چند ضلعی منتظم

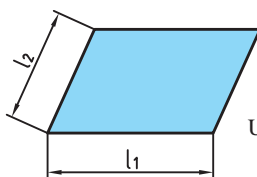

$$U = 2 \times (l_1 + l_2)$$

متوازی الاضلاع

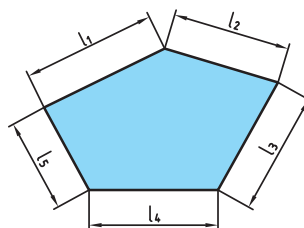

$$U = l_1 + l_2 + l_3 + l_4 + l_5$$


چند ضلعی غیر منتظم





به طور کلی در اشکال هندسی محیط برابر مجموع اندازه ضلع‌های پیرامون آن شکل است.

برای ساخت باله‌های هواپیمای شکل ۳-۷ از ورقه آلومینیومی استفاده شده است. طول محیط باله‌های افقی انتهایی هواپیما توسط یک ربات با لیزر بریده می‌شود، طول مسیر برش کاری را به دست آورید. (اندازه‌های نقشه برحسب سانتی‌متر است)

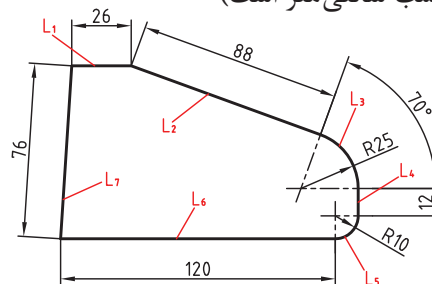

شکل ۳-۷


$$L_3 = \frac{\pi \times d \times \alpha}{360} = \frac{3/14 \times 50 \times 70}{360} = 30/52 \text{ cm}$$

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7$$

$$L = 26 + 88 + 30/52 + 12 + 15/7 + 120 + 76$$

$$L = 368/22 \text{ cm}$$

برای ساختن میز شکل ۳-۸، از شیشه برش داده شده زیر استفاده شده است. طول مسیر برش (محیط) را به دست آورید. (اندازه‌های نقشه برحسب سانتی‌متر است)

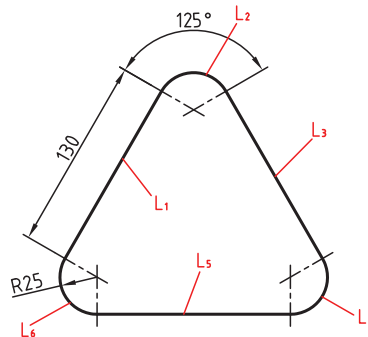


شکل ۳-۸

$$L_1 = L_3 = L_5 = 130 \text{ cm}$$

$$L_2 = L_4 = L_6 = L_B \frac{\pi \times d \times \alpha}{360} = \frac{3/14 \times 50 \times 125}{360} = 54/51 \text{ cm}$$

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 = 3 \times L_1 + 3 \times L_2 = (3 \times 130) + (3 \times 54/51) = 553/51 \text{ cm}$$

## تقسیمات طولی

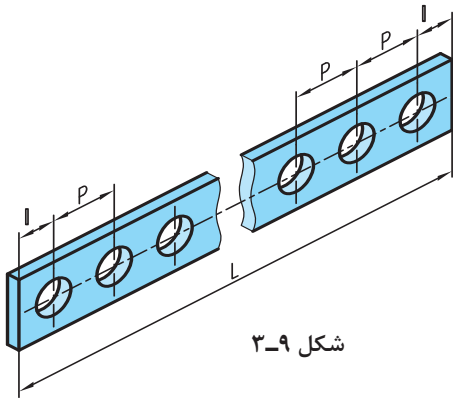

در تولید قطعات صنعتی فاصله‌های بین اجزای یک قطعه از اهمیت بالایی برخوردار است و دقت تولید قطعات را در هنگام ساخت بالا می‌برد. از این جهت محاسبه طول مساوی بین اجزای مشابه و یا تقسیم یک قطعه به اجزای مساوی برای انجام عملیات خاص مورد توجه است. برای محاسبه طول تقسیمات مساوی از رابطه زیر استفاده می‌شود (شکل ۳-۹).

$$L = \text{طول قطعه کار}$$

$$l = \text{طول لبه قطعه کار تا مرکز اولین سوراخ}$$

$$P = \text{فاصله بین مرکز دو سوراخ متوالی (گام)}$$

$$n = \text{تعداد سوراخ}$$

 
۱ همان طور که مشاهده می‌شود تعداد سوراخ‌ها از تعداد فاصله بین سوراخ‌ها، یکی بیشتر است.

۲ در تولید قطعه بالا حتماً باید  $r < \frac{P}{2}$  (شعاع سوراخ) باشد.

نکته



در روی تسمه‌ای مطابق شکل ۳-۱۰ در صورتی که ۷ سوراخ ایجاد شود و  $L=1400$  و  $l=10$  میلی‌متر باشد فاصله بین مرکز سوراخ‌ها را به دست آورید.



شکل ۳-۱۰

$$P = \frac{L - 2l}{n - 1}$$

$$P = \frac{1400 - (2 \times 10)}{7 - 1} = \frac{1380}{6} = 230 \text{ mm}$$

در صورتی که فاصله مرکز سوراخ‌های ابتدایی و انتهایی از لبه قطعه کار با هم مساوی نباشند رابطه ذکر شده به صورت زیر است:


$$P = \frac{L - (l_1 + l_2)}{n - 1}$$

تذکر






در شکل ۳-۱۱ فاصله برابر بین سوراخ‌ها چقدر خواهد بود؟

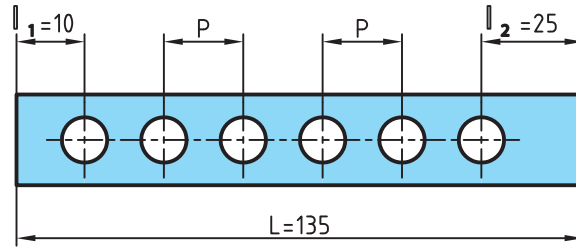

شکل ۳-۱۱

$$P = \frac{L - (l_1 + l_2)}{n - 1} \rightarrow P = \frac{135 - (10 + 25)}{6 - 1} = \frac{100}{5} = 20 \text{ mm}$$

### یکای اندازه‌گیری زاویه

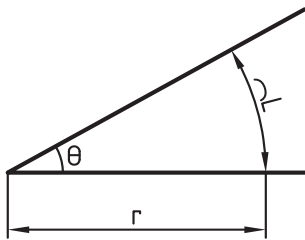

شکل ۳-۱۲

زاویه یا گوشه یکی از مفاهیم هندسی است و به ناحیه‌ای از صفحه گفته می‌شود که بین دو نیم خط که سر مشترک دارند محصور شده است. به سر مشترک این دو نیم خط رأس زاویه یا گوشه می‌گویند (شکل ۳-۱۲).  
یکاهای اصلی برای اندازه‌گیری زاویه: درجه، رادیان و گراد است.


برای نمایش درجه از علامت (°) استفاده می‌شود.

نکته



درجه: اگر محیط یک دایره دلخواه را به ۳۶۰ قسمت مساوی تقسیم کنیم و هر قسمت را به مرکز دایره وصل کنیم، اندازه زاویه حاصل را یک درجه می‌نامند (شکل ۳-۱۳).

یک درجه = زاویه مقابل به  $\frac{\text{محیط دایره}}{360}$

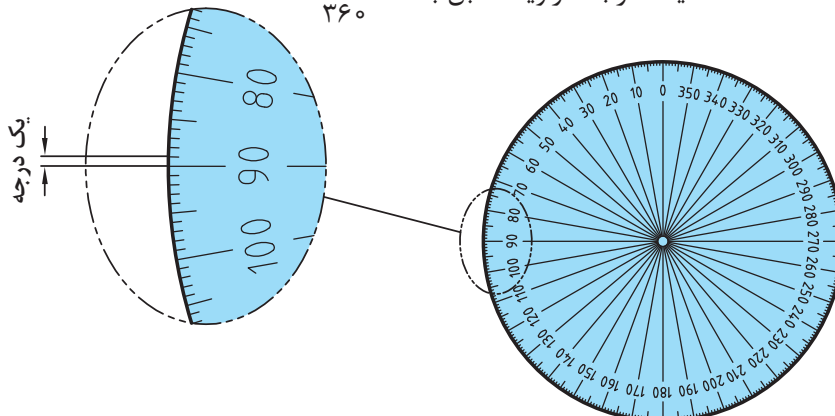

شکل ۳-۱۳


همان گونه که می دانید معمولاً هر یکا دارای اجزایی است. درجه نیز به عنوان یکای اندازه گیری دارای اجزایی مانند (دقیقه و ثانیه) است.

$$1 \text{ دقیقه} = 1' = \frac{1}{60} \times 1^\circ$$

هر دقیقه برابر  $\frac{1}{60}$  درجه است.

$$1 \text{ ثانیه} = 1'' = \frac{1}{60} \times 1' = \frac{1}{3600} \times 1^\circ \quad 1^\circ = 60' = 3600''$$

هر ثانیه برابر  $\frac{1}{60}$  دقیقه یا  $\frac{1}{3600}$  درجه است.

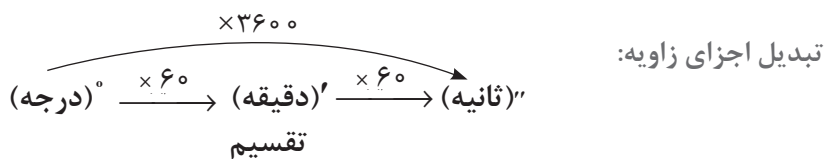

در نمودار بالا برای تبدیل یکای کوچک تر به بزرگ تر، از عمل تقسیم و در جهت عکس نمودار استفاده می شود.

نکته



تمرین



مقدار زاویه  $2^\circ$  و  $42'$  و  $35''$  را بر حسب (الف درجه، ب دقیقه و ج ثانیه) حساب کنید.

**ج**

$$\begin{array}{r}
 2^\circ = 2 \times 3600 = 7200'' \\
 + \\
 42' = 42 \times 60 = 2520'' \\
 \hline
 35'' = \\
 9755''
 \end{array}$$

**ب**

$$\begin{array}{r}
 2^\circ = 2 \times 60 = 120' \\
 42' + \\
 + \\
 35'' = 35 \div 60 = 0/583' = \\
 162/583'
 \end{array}$$

**الف**

$$\begin{array}{r}
 2^\circ \\
 42' = 42 \div 60 = 0/7^\circ \\
 35'' = 35 \div 3600 = 0/0097^\circ = \\
 2/7097^\circ
 \end{array}$$


## محاسبه طول گسترده

در تولید اکثر قطعات صنعتی استفاده از خم و قوس امری اجتناب ناپذیر است. در صورتی که از خم کردن قطعه برای تولید استفاده شود دانستن طول اولیه آن ضروری است. پیش از خم کاری طول قطعه در تمام لایه های جسم برابر است. در صورتی که قطعه ای خم کاری شود لایه بیرونی قطعه کشیده شده و طول آن افزایش می یابد و لایه های درونی قطعه فشرده شده و طول آن کاهش می یابد. بین لایه های بیرونی و درونی قطعه، لایه ای وجود دارد که در آن کشیدگی و فشردگی اتفاق نمی افتد و طول قطعه بدون تغییر می ماند. این طول را طول گسترده یا طول لایه خنثی ( $L_{N,\alpha}$ ) می نامند.

$$\text{طول لایه خنثی} = \text{طول گسترده}$$

تهیه قطعه اولیه نیاز به دانستن طول گسترده قطعه است. اگر طول قطعه اولیه از لایه بیرونی محاسبه شود قطعه پس از تولید اضافه اندازه خواهد داشت. برعکس اگر طول قطعه اولیه از لایه درونی فشرده شده، تهیه

شود طول قطعه پس از خم کاری کاهش اندازه خواهد داشت. به همین منظور محاسبه طول گسترده از روی لایه خنثی ضروری است تا تولید نهایی درست و بی خطا باشد (شکل ۳-۱۴).

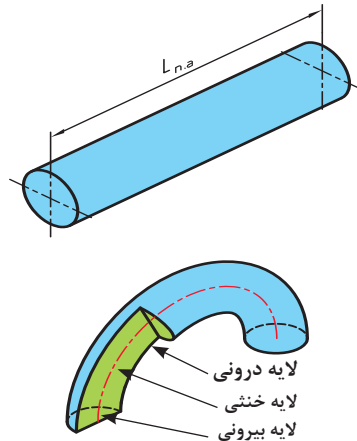


شکل ۳-۱۴

در قطعاتی که سطح مقطع آنها متقارن است این لایه خنثی بر روی محور تقارن است.

همان طور که در شکل دیده می شود سطح بیرونی قطعه پس از خم شدن دارای شعاع بیشتری نسبت به مرکز قطعه است و در نتیجه طولش بزرگ تر از سایر لایه ها و سطح درونی قطعه دارای شعاع کوچک تر و در نتیجه طولش کوچک تر از سایر لایه ها می شود.

برای محاسبه طول لایه خنثی در قطععات قوس دار ابتدا قطر لایه خنثی ( $d_{N.A}$ ) محاسبه می شود.

برای ساخت یک چراغ مطالعه، مطابق شکل ۳-۱۵، لوله ای را خم کاری می کنیم. چه مقدار لوله خام لازم است تا پس از خم کاری طبق نقشه شکل زیر به دست آید؟

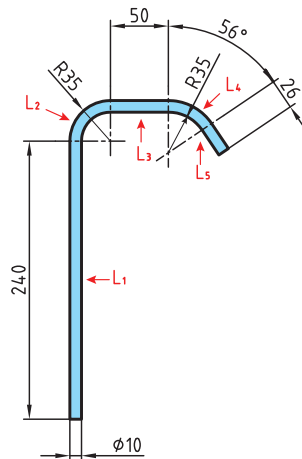

شکل ۳-۱۵

نکته



نکته



تمرین



$$L_1 = 240 \text{ mm}$$

$$d_{N.A} = r \left( R - \frac{d}{r} \right) = r \left( 35 - \frac{10}{r} \right) = 60 \text{ mm}$$

$$L_r = \frac{\pi \cdot d_{N.A}}{4} = \frac{3/14 \times 60}{4} = 47/1 \text{ mm}$$

$$L_r = 50 \text{ mm} \rightarrow d_{N.A} = r \left( R + \frac{d}{r} \right) = r \left( 35 + \frac{10}{r} \right) = 80 \text{ mm}$$


$$L_f = \frac{\pi \cdot d_{N.A} \times \alpha}{360} = \frac{3/14 \times 80 \times 56}{360} = 39$$

$$L_\delta = 56 \text{ mm}$$

$$L_{N.A} = L_1 + L_r + L_r + L_f + L_\delta \rightarrow L_{N.A} = 240 + 47/1 + 50 + 39 + 26 = 402/1 \text{ mm}$$

در یک دستگاه بدن سازی برای تقویت عضله های سر شانه از میله ای مطابق شکل ۳-۱۶ استفاده شده است. طول گسترده اولیه آن را پیش از خم کاری محاسبه کنید.

تمرین

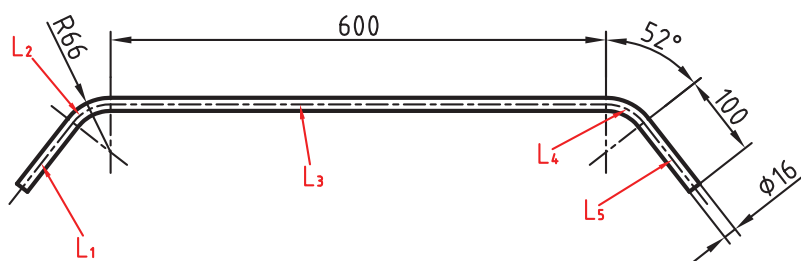

شکل ۳-۱۶

$$L_1 = L_\delta = 100 \text{ mm}$$

$$d_{N.A} = r \left( R - \frac{d}{r} \right) = r \left( 66 - \frac{16}{r} \right) = 116 \text{ mm}$$

$$L_r = 600 \text{ mm}$$

$$d_{N.A} = r \left( R - \frac{d}{r} \right) = r \left( 66 - \frac{16}{r} \right) = 116 \text{ mm}$$

$$L_r = L_f = \frac{\pi \times d \times \alpha}{360} = \frac{3/14 \times 116 \times 52}{360} = 52/61 \text{ mm}$$

$$L_{N.A} = L_1 + L_r + L_r + L_f + L_\delta \rightarrow L_{N.A} = 100 + 52/61 + 600 + 52/61 + 100 = 905/22 \text{ mm}$$









## محاسبه سطوح اشکال گوشه‌دار

برای محاسبه سطوح اشکال گوشه‌دار از علائم اختصاری جدول ۳-۳ استفاده می‌شود و روابط آنها در جدول ۳-۴ ارائه شده است.

جدول ۳-۳- علائم اختصاری

A	مساحت	c	قطر	b	عرض
l	طول	D	قطر دایره محیطی در چند ضلعی منتظم	d	قطر دایره محاطی در چندضلعی منتظم
l <sub>m</sub>	طول متوسط	n	تعداد اضلاع	α	زاویه مرکزی

جدول ۳-۴

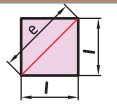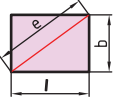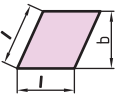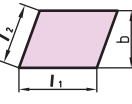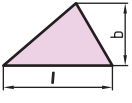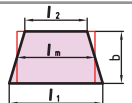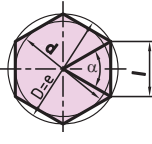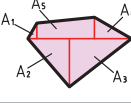مساحت			
مربع		$A = l \times l = l^2$	$e = \sqrt{l^2 + l^2} = \sqrt{2} \times l = 1/4141$
مستطیل		$A = l \times b$	$e = \sqrt{l^2 + b^2}$
لوزی		$A = l \times b$	
متوازی‌الاضلاع		$A = l_1 \times b$	
مثلث		$A = \frac{l \times b}{2}$	در مثلث متساوی‌الاضلاع $b = \sqrt{3} \times \frac{l}{2} \approx 0.866 \times l$
دوزنقه		$A = \frac{l_1 + l_2}{2} \times b$ $A = l_m \times b$	$l_m = \frac{l_1 + l_2}{2}$
چندضلعی منتظم		$A = n \times A_1 = \frac{n \times l \times d}{4}$	$l = D \times \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$ $d = \sqrt{D^2 - l^2}$
سطوح مرکب		$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5$	





در یک سکوی فلزی مطابق شکل ۳-۱۷ مساحت کف سکو را حساب کنید.

$$A_1 = l \times b = 3/5 \times 1/8 = 6/3 \text{ m}^2$$


$$A_2 = \frac{n \times l \times d}{4} = \frac{8 \times 1/8 \times 4/34}{4} = 15/624 \text{ m}^2$$

$$A = A_1 + A_2 = 6/3 + 15/624 = 21/924 \text{ m}^2$$

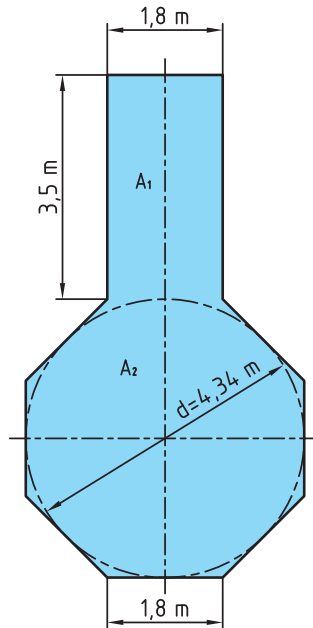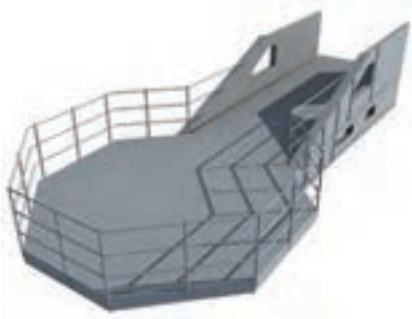

شکل ۳-۱۷

برای سقف ساختمانی مطابق شکل ۳-۱۸ چند متر مربع ایزوگام لازم است؟

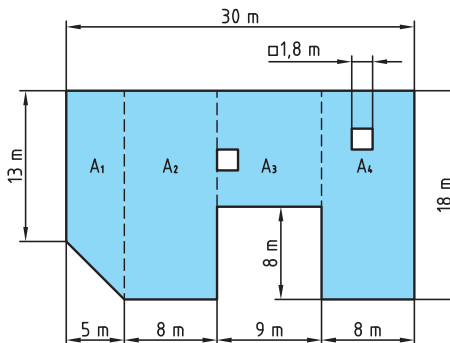

شکل ۳-۱۸

$$A_1 = \frac{l_1 + l_2}{2} \times b = \frac{5 + 8}{2} \times 13 = 77/5 \text{ m}^2$$

$$A_2 = A_3 = l \times b = 8 \times 13 = 104 \text{ m}^2$$

$$A_4 = l \times b = 10 \times 9 = 90 \text{ m}^2$$

$$A_5 = l \times l = 1/8 \times 1/8 = 3/24 \text{ m}^2$$

$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 - 2A_5 = 77/5 + 104 + 90 + 104 - 2 \times 3/24 = 449/02 \text{ m}^2$$
 مساحت ایزوگام شده








## محاسبه سطوح اشکال قوس دار


برای محاسبه سطوح اشکال قوس دار از علائم اختصاری مطابق جدول ۳-۵ استفاده می‌شود و روابط آن در جدول ۳-۶ ارائه شده است.

جدول ۳-۵

D	قطر بزرگ	l	طول وتر
d	قطر کوچک	$l_e$	طول قوس
R	شعاع بزرگ	$d_m$	قطر متوسط در تاج دایره
r	شعاع کوچک	s	عرض تاج دایره

جدول ۳-۶

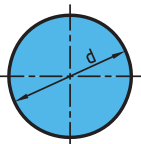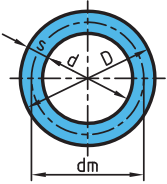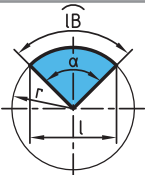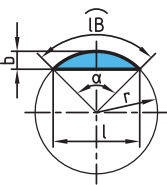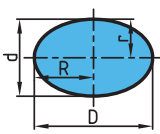مساحت			
دایره		$A = \frac{\pi \times d^2}{4}$ $A = \pi \times r^2$	$d = \sqrt{\frac{4 \times A}{\pi}}$
تاج دایره		$A = \frac{\pi \times D^2}{4} - \frac{\pi \times d^2}{4}$ $A = \frac{\pi}{4} \times (D^2 - d^2)$ $A = \pi \times d_m \times s$	$d_m = \frac{D + d}{2}$ $S = \frac{D - d}{2}$
قطاع دایره		$A = \frac{l_B \times r}{2}$ $A = \frac{\pi \times r^2 \times \alpha}{360^\circ}$	$l_B = \frac{\pi \times r \times \alpha}{180^\circ}$
قطعه دایره		$A = \frac{l_B \times r - l \times (r - b)}{2}$ $A = \frac{\pi \times r^2 \times \alpha}{360^\circ} - \frac{l \times (r - b)}{2}$ $A \approx \frac{2}{3} \times l \times b$	$b = r \left(1 - \cos \frac{\alpha}{2}\right)$ $l = 2 \times r \times \sin \frac{\alpha}{2}$
بیضی		$A = \frac{\pi \times D \times d}{4}$	

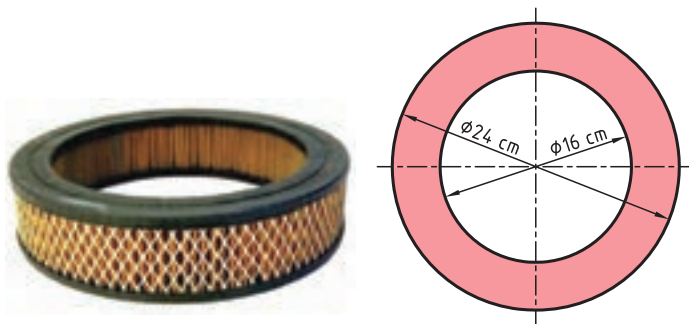

شکل ۳-۱۹


فیلتر هوای یک خودرو مطابق شکل ۳-۱۹ است. مساحت مقطع این فیلتر هوا را برای طراحی محفظه آن به دست آورید.

$$D = 24 \text{ cm}$$

$$d = 16 \text{ cm}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} \times (24^2 - 16^2) = 251.2 \text{ cm}^2$$

مساحت ورق به کار رفته در قطعه مطابق شکل ۳-۲۰ را به دست آورید.

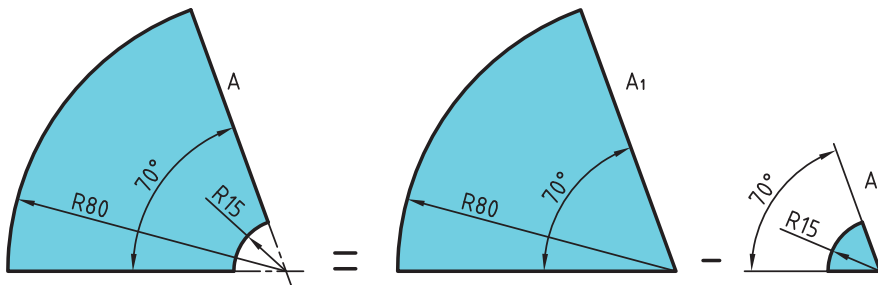

شکل ۳-۲۰

$$r_1 = 80 \text{ mm}$$

$$r_2 = 15 \text{ mm}$$

$$\alpha = 70^\circ$$

$$A = A_1 - A_2 = \frac{\pi \times r_1^2 \times \alpha}{360^\circ} - \frac{\pi \times r_2^2 \times \alpha}{360^\circ} =$$

$$A = \frac{\pi \times 80^2 \times 70}{360} - \frac{\pi \times 15^2 \times 70}{360} = 3907/5 - 137/4 = 3770/1 \text{ mm}^2$$


## محاسبه مساحت اشکال مرکب

سطوحی که از چندین شکل هندسی مشخص تشکیل شده‌اند را سطوح مرکب می‌نامند. برای محاسبه مساحت اشکال مرکب به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:  
الف) سطح شکل مرکب را به اشکال هندسی معین تجزیه می‌کنیم.

ب) مساحت هر یک از اشکال هندسی را به دست می‌آوریم.  
 ج) با جمع مساحت اشکال هندسی تجزیه شده مساحت شکل مرکب را به دست می‌آوریم (در این جمع، سطوح سوراخ شده را از مساحت کل کم می‌کنیم)

برای تولید صفحه جلویی ۸۰۰ بلندگو مطابق شکل ۳-۲۱ چند  $m^2$  ورق لازم است؟

تمرین

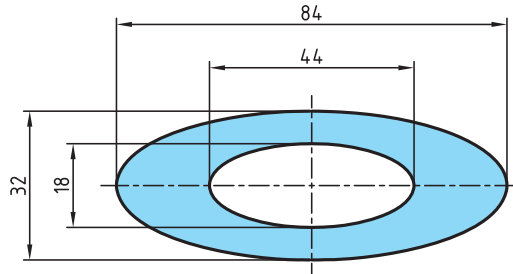

شکل ۳-۲۱

شکل بالا مثال یک سطح مرکب است که در آن از مساحت یک ورق بیضی شکل سه دایره با قطرهای مختلف بریده شده است.

$$A = \frac{\pi \times D \times d}{4} = \frac{3/14 \times 38 \times 24}{4} = 715/92 \text{ cm}^2$$

$$A_1 = \frac{\pi \times d^2}{4} = \frac{3/14 \times 17^2}{4} = 226/86 \text{ cm}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi \times d^2}{4} = \frac{3/14 \times 4^2}{4} = 12/56 \text{ cm}^2$$


$$\text{مساحت} = A - A_1 - A_2 - A_3 = A - A_1 - 2A_2 = 715/92 - 226/86 - 2 \times 12/56 = 463/94 \text{ cm}^2$$

قطعه

$$\text{مساحت قطعه} = 463/94 \text{ cm}^2 \times 10^{-4} = 0/046394 \text{ m}^2$$

$$0/046394 \times 800 = 37/1152 \text{ m}^2 \text{ بلندگو } 800$$

### محاسبه دورریز سطوح

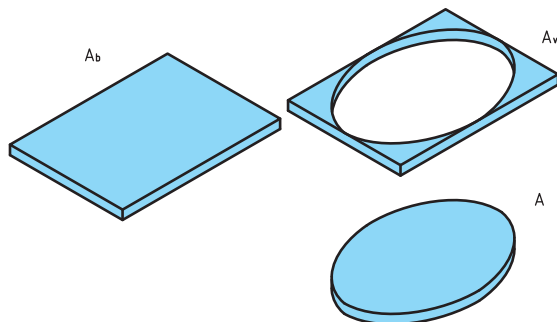

برای محاسبه دورریز سطوح کافی است سطح قطعه ساخته شده را از سطح ورق اولیه کم کنیم (شکل ۳-۲۲)

شکل ۳-۲۲



سطح دور ریز + سطح قطعه ساخته شده = سطح اولیه

$$A_b = A + A_v$$

مقدار درصد دورریز سطحی ( $\%A_v$ ) را می توان در دو حالت محاسبه کرد:


الف) درصد دورریز ( $\%A_v$ ) بر اساس سطح ورق اولیه:

$$\text{درصد دورریز بر حسب قطعه اولیه} = \frac{A_v}{A_b} \times 100$$

ب) درصد دورریز ( $\%A_v$ ) بر اساس سطح قطعه ساخته شده:

$$\text{درصد دورریز بر حسب قطعه اولیه} = \frac{A_v}{A} \times 100$$

در شکل ۳-۲۳ برای ساخت یک جعبه در باز فلزی نیاز است، ورق فلزی به ابعاد زیر را برش داده و از محل مورد نظر خم کنیم. درصد دورریز را در دو حالت زیر به دست آورید.  
الف) بر حسب قطعه اولیه      ب) بر حسب قطعه ساخته شده

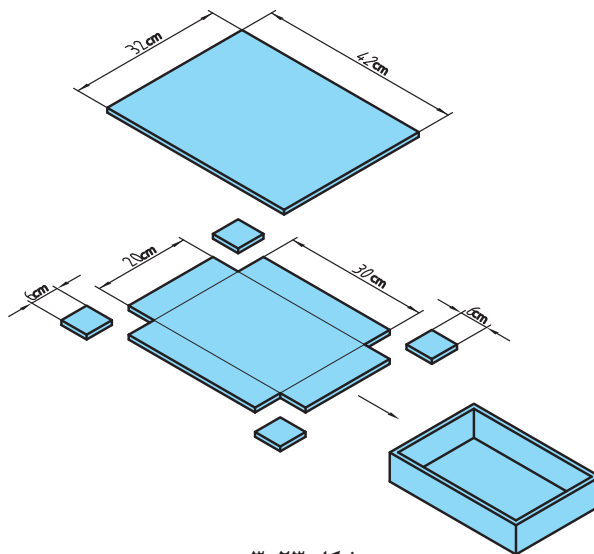

شکل ۳-۲۳

$$A_b = b \times l = 42 \times 32 = 1344 \text{ cm}^2$$

۴ ورق  $6 \times 6$  از گوشه های ورق اولیه دورریز است و بعد از برش از ورق اولیه جدا می شود

$$A_v = 4 \times (6 \times 6) = 144 \text{ cm}^2$$



$$A_b = A + A_v \rightarrow A = A_b - A_v = 1344 - 144 = 1200 \text{ cm}^2$$

درصد دورریز بر حسب قطعه اولیه

$$\%A_v = \frac{A_v}{A_b} \times 100 = \frac{144}{1344} \times 100 = \%10.7 A_b$$

درصد دورریز بر حسب قطعه ساخته شده

$$\%A_v = \frac{A_v}{A} \times 100 = \frac{144}{1200} \times 100 = \%12 A$$

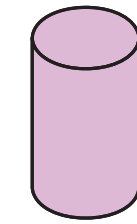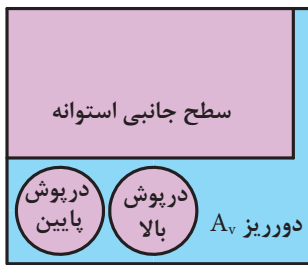

شکل ۳-۲۴

اگر سطح استوانه‌ای مطابق شکل  $۶۱/۲۳ \text{ cm}^2$  باشد (مجموع مساحت‌های درپوش بالا، درپوش پایین و سطح جانبی) مقدار سطح ورق اولیه برای ساخت آن را در حالت‌های زیر به دست آورید (شکل ۳-۲۴) الف) دورریز ۲۵٪ سطح قطعه ساخته شده باشد. ب) دورریز ۱۸٪ سطح ورق اولیه باشد.



(ب)

$$A_b = A + A_v$$

$$A_b = A + 0.18 \times A_b$$

$$A = A_b - \frac{18}{100} \times A_b$$

$$A = 0.82 A_b \rightarrow A_b = \frac{A}{0.82} = \frac{61/23}{0.82} = 74/67 \text{ cm}^2 \quad A_b = A + A_v = 61/23 + 15/3 = 76/53 \text{ cm}^2$$

(الف)

$$A_v = 0.25 \times A$$

$$A_v = \frac{25}{100} \times 61/23 = 15/3$$

## محاسبه حجم و وزن ورق به کار برده شده در مخازن

### انتخاب ورق مناسب برای مخازن

وزن ورق‌های فلزی با توجه به ضخامت آنها معین می‌شود.

برای تعیین ضخامت ورق لازم برای مخازن اگر فشار مایع و یا فشار گاز داخل مخزن را داشته باشیم با مراجعه به نمودار یک می‌توانیم ضخامت ورق فولادی مناسب را به دست آوریم.

**شرح نمودار یک-** این نمودار برای مخازن استوانه‌ای جدار نازک تهیه شده که نسبت ضخامت جدار آنها به قطر داخلی مخزن از  $\frac{1}{10}$  کمتر باشد.


قطر داخلی مخزن روی محور افقی بر حسب متر داده شده و ضخامت ورق روی محور عمودی بر حسب میلی‌متر است. خطوط شعاعی نشان‌دهنده فشار داخلی مخزن می‌باشند.

واحد فشار در این نمودار اتمسفر یا کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. عملاً می‌توان یک کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع را برابر ده متر ارتفاع آب در نظر گرفت. لذا خطی که فشار  $0.2$  اتمسفر را نشان می‌دهد معادل فشار دو متر ارتفاع آب است.

مقاومت مجاز کششی برای ورق‌های فولادی در این نمودار در حدود  $1400$  کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع در نظر گرفته شده که با توجه به مقاومت کششی مجاز ورق‌های فولادی دارای ضریب اطمینان خوبی است. ولی با این وجود برای اطمینان بیشتر از اتصالات، بهتر است ضخامت ورق به دست آمده را در عمل یک شماره بالاتر انتخاب کنیم. در مورد ورق‌های گالوانیزه ضخامت به دست آمده از نمودار فقط ضخامت ورق اصلی است. (ضخامت پوشش روی محاسبه نشده است)

مخازن کروی شکل استقامت بیشتری در مقابل فشار داخلی دارند و این استقامت حدود دو برابر مخازن استوانه‌ای می‌باشد. بنابراین اگر مخزن به شکل کره باشد ضخامت به دست آمده از نمودار را تقسیم بر دو می‌کنیم تا ضخامت لازم به دست آید.

متذکر می‌گردد که برای مخازن استوانه‌ای که دارای سر و ته کروی شکل می‌باشند ضخامت ورق را همان ضخامتی که برای مخازن استوانه‌ای محاسبه می‌شود انتخاب می‌کنند.

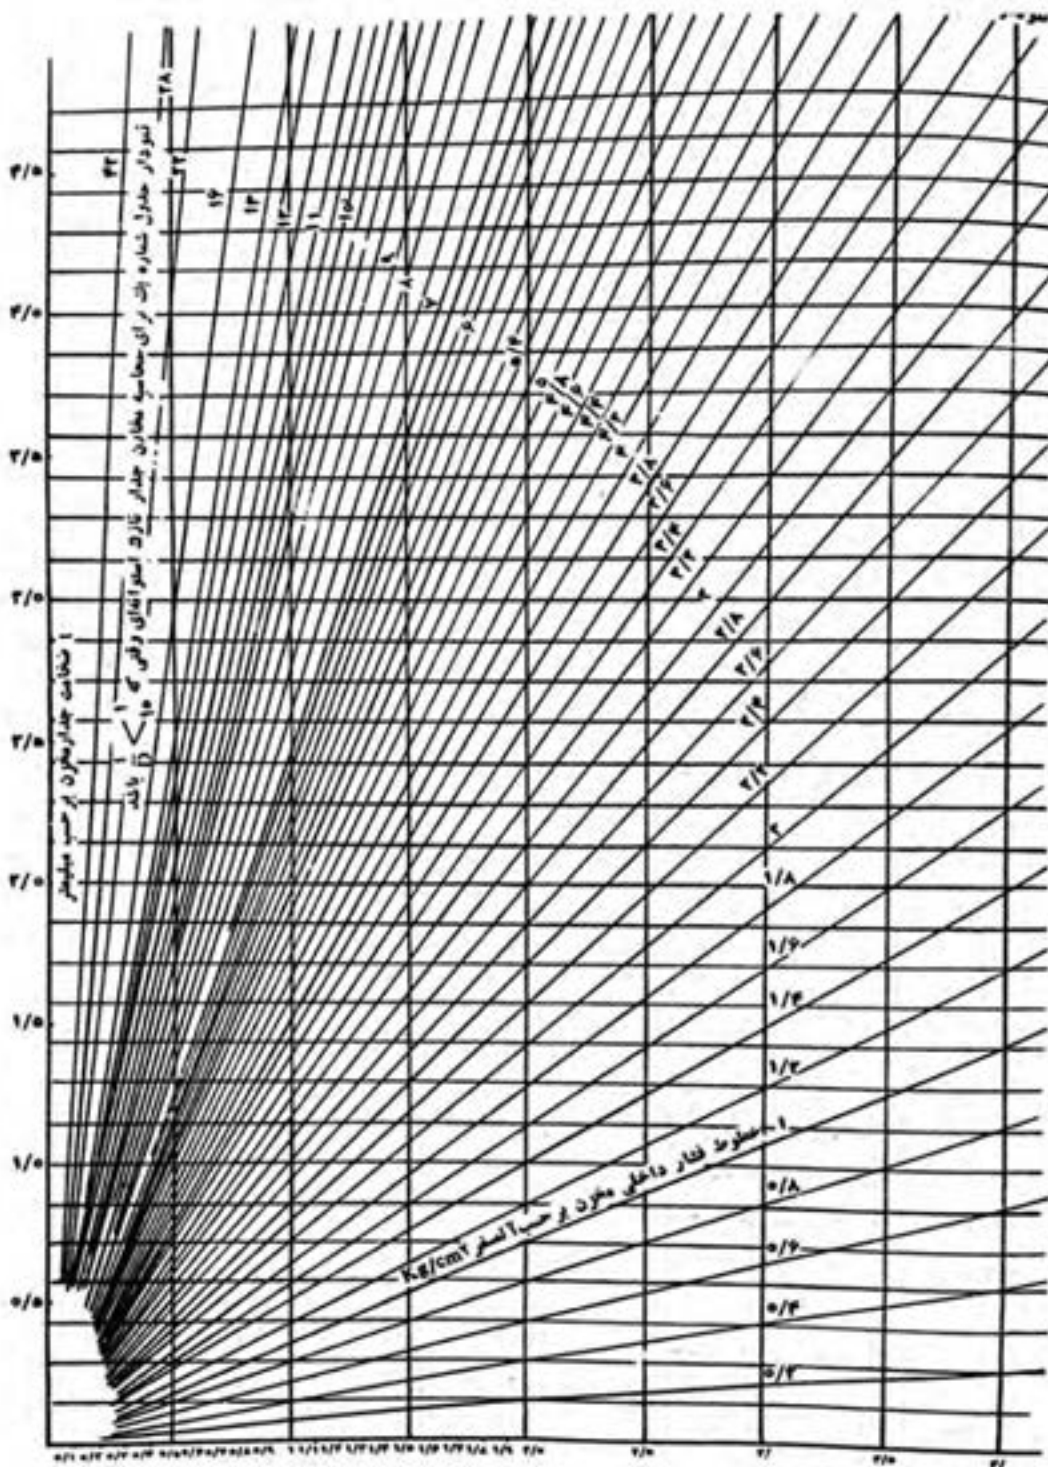

**مثال ۱-** برای ساخت مخزن آبگرمکنی به قطر ۵۰ سانتی‌متر ورق فولادی با چه ضخامتی به کار ببریم اگر بخواهیم فشار تا ده اتمسفر را تحمل کند.

**حل:** با مراجعه به نمودار یک برای قطر ۵/۰ متر روی خطر فشار مربوط به ده اتمسفر حرکت می‌کنیم تا به خط ۵/۰ متر برسیم در مقابل آن عدد ۱/۸ را روی محور عمودی می‌خوانیم که تعیین کننده ضخامت جدار مخزن است و برای اطمینان ورق ۲ میلی‌متری را برای ساخت مخزن انتخاب می‌کنیم.

**مثال ۲-** کره به قطر ۱۶۰ سانتی‌متر برای نگهداری گاز هلیوم تحت فشار ۷ اتمسفر لازم است. اگر اتصالات کره ۸۰ درصد ورق به کار رفته ظرفیت تحمل نیرو داشته باشند، ورق به چه ضخامت لازم است؟

**حل:** با مراجعه به نمودار یک برای قطر ۱/۶ متر روی خط فشار مربوط به ۷ اتمسفر حرکت می‌کنیم تا به خط ۱/۱ متر برسیم در مقابل آن عدد ۳/۹ میلی‌متر را برای ضخامت ورق می‌خوانیم که این عدد برای مخزن استوانه‌ای شکل است.

برای مخزن کروی ضخامت لازم برابر است با:

$$3/9 \div 2 = 1/95 \text{ mm}$$

و چون اتصالات ۸۰ درصد ورق تحمل دارد بنابراین:

$$1/95 \div 0/8 = 2/43 \text{ mm}$$

برای اطمینان بیشتر ورق استاندارد موجود در بازار ۲/۸ میلی‌متری را انتخاب می‌کنیم.

## تعیین وزن و حجم اجسام ساخته شده از ورق

برای تعیین وزن یک قطعه صنعتی باید ابتدا وزن موادی را که در ساختن آن قطعه به کار رفته به دست آورده تا بتوان وزن کل قطعه را محاسبه نمود.

در صنایع فلزی معمولاً تولیدات از جنس قطعات پیش ساخته مانند ورق‌ها و انواع پروفیل‌ها و لوله‌ها ساخته می‌شوند و برای تعیین وزن یک قطعه ساخته شده کافی است که وزن مقدار ورق و پروفیل و احیاناً بعضی مواد دیگر که در ساخت قطعه به کار رفته‌اند را محاسبه نمائیم.

یکی از روش‌هایی که برای محاسبه وزن می‌توان به کار برد استفاده از وزن مخصوص مواد است. با توجه به اینکه وزن مخصوص در کتاب‌های فیزیک مشخص است (مثلاً وزن مخصوص فولاد برابر ۷/۸۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب است) لذا می‌توان وزن مخصوص هر جنسی را در حجم آن ضرب نموده و وزن آن را محاسبه نمود.

$$\text{وزن} = \text{وزن مخصوص} \times \text{حجم}$$

محاسبه حجم با توجه به شکل قطعه و فرمول‌های حجم انجام می‌گیرد.

**مثال ۳-** وزن قطعه فولادی مطابق شکل را محاسبه کنید.


**حل:** با توجه به شکل ابتدا حجم قطعه که یک مکعب مستطیل است را محاسبه کنیم:

$$V = 1000 \times 600 \times 20 = 12000000 \text{ mm}^3$$

$$12000000 \div 1000 = 12000 \text{ cm}^3$$

$$\text{گرم} \quad 7/85 \times 12000 = 94200$$

$$94200 \div 1000 = 94/2 \text{ کیلوگرم}$$

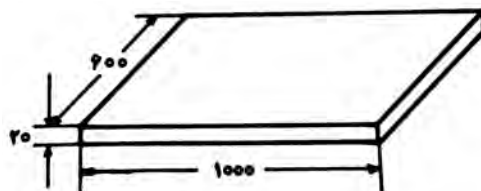



اکثر قطعات صنعتی شکل منظم هندسی ندارند لذا محاسبه وزن آنها به روش مذکور مشکل و وقت گیر است. آیا می‌توانید حجم ورق به کار رفته در ساخت یک کمد فلزی و یا آهن‌آلات به کار رفته در اسکلت فلزی یک ساختمان چند طبقه را محاسبه کنید؟ برای تعیین وزن ورق‌های فولادی سیاه (بدون روکش) با توجه به ضخامت ورق محاسبات مطابق روشی که در زیر شرح داده شده انجام می‌گیرد.

فرمول روش محاسبه	محاسبه مورد نیاز
وزن یک متر مربع به ضخامت یک میلی‌متر ۷/۸۵ کیلوگرم	وزن استاندارد $\text{Kg/mm.m}^2$
ضخامت ورق به میلی‌متر $\times$ وزن استاندارد $\text{Kg/mm.m}^2$	وزن واحد سطح ورق $\text{Kg/m}^2$
طول ورق به متر $m \times$ پهنای ورق به متر $m$	سطح ورق $\text{m}^2$
سطح به متر مربع $\text{m}^2 \times$ وزن واحد سطح $\text{Kg/m}^2$	وزن یک قطعه ورق $\text{Kg}$
تعداد ورق‌های یک بسته $\times$ وزن یک قطعه ورق $\text{Kg}$	وزن یک بسته ورق $\text{Kg}$
حاصل جمع وزن‌های بسته‌ها	وزن کل $\text{Kg}$

عدد ۷/۸۵ مبنای محاسبات می‌باشد.

با توجه به اینکه وزن مخصوص فولاد ۸۵/۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب است ثابت کنید که چرا وزن یک متر مربع ورق فولادی به ضخامت یک میلی‌متر برابر ۷/۸۵ کیلوگرم است؟  
**مثال ۴-** وزن مخزن مکعب مستطیل شکل بدون سر به ابعاد  $۱ \times ۰/۸ \times ۰/۶$  متر که از ورق فولادی به ضخامت ۱/۵ میلی‌متر ساخته شده را حساب کنید:

**حل:**

$$\text{وزن استاندارد} = \frac{\text{kg}}{\text{mm.m}^2} = 7/85$$

$$\begin{aligned} \text{وزن واحد سطح} &= 7/85 \times 1/5 = 11/775 \text{ kg/m}^2 \\ \text{سطح ورق به کار رفته} &= (0/6 \times 0/8) + 2[(0/6 + 0/8) \times 1] = 3/28 \text{ m}^2 \\ \text{وزن قطعه} &= 11/775 \times 3/28 = 38/622 \text{ kg} \end{aligned}$$

## روش استفاده از جدول‌های اوراق فلزی

در کتابچه‌های استاندارد می‌توان مستقیماً وزن ورق‌ها و تسمه‌هایی که دارای ابعاد استاندارد باشند بر حسب واحد سطح ورق یا واحد طول تسمه از جداول مربوط به دست آورد.

این جداول اگر در سیستم متریک تهیه شده در جدول شماره ۷-۳ ملاحظه می‌شود.

**مثال ۵-** برای تقویت مخزن استوانه‌ای شکل به قطر ۱/۵ متر از سه تسمه فولادی که به شکل حلقه ساخته شده مطابق شکل استفاده می‌شود. اگر عرض و ضخامت تسمه به ترتیب ۵۰ و ۶۰ میلی‌متر باشد وزن حلقه‌های به کار رفته را حساب کنید.

$$D_m = D + e = 1/5 + 0/006$$



فصل ۳: محاسبات فنی و برآورد مواد


$$D_m = 1/506 \text{ متر}$$

$$\text{طول یکی از حلقه‌ها} = \pi \times D_m$$

$$\text{طول یکی از حلقه‌ها} = 3/14 \times 1/506 = 4/72 \text{ متر}$$

$$\text{طول سه حلقه روی هم} = 4/72 \times 3 = 14/16$$

طبق جدول ۲ وزن یکی متر تسمه ۵۰×۶۰ برابر

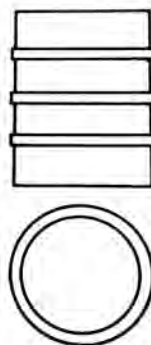

است با ۲/۳۶ کیلوگرم

e ضخامت تسمه

$D_m$  قطر متوسط حلقه

D قطر خارجی مخزن

بنابراین

کیلوگرم  $۱۴/۱۶ \times ۲/۳۶ = ۳۳/۴۱۷۶$  وزن تسمه‌های به کار رفته جمعاً

جدول ۷-۳ - استاندارد وزن تسمه‌ها

ابعاد استاندارد		سطح مقطع $cm^2$	وزن یک متر $Kg/m$	ابعاد استاندارد		سطح مقطع $cm^2$	وزن یک متر $Kg/m$	ابعاد استاندارد		سطح مقطع $cm^2$	وزن یک متر $Kg/m$	ابعاد استاندارد		سطح مقطع $cm^2$	وزن یک متر $Kg/m$
ضخامت mm	پهنا mm			ضخامت mm	پهنا mm			ضخامت mm	پهنا mm			ضخامت mm	پهنا mm		
۴/۵	۲۵	۱/۱۲۵	۰/۸۸	۸	۳۲	۲/۶۵	۲/۰۱	۹	۹۰	۸/۱	۶/۳۶	۱۶	۹۰	۱۴/۴	۱۱/۳
۴/۵	۳۲	۱/۴۴	۱/۱۳	۸	۳۸	۳/۰۴	۲/۳۹	۱۲	۲۵	۳	۲/۳۶	۱۶	۱۰۰	۱۶	۱۲/۶
۴/۵	۳۸	۱/۷۱	۱/۳۴	۸	۴۴	۳/۵۲	۲/۷۶	۱۲	۳۲	۳/۸۴	۳/۰۱	۱۶	۱۲۵	۲۰	۱۵/۷
۴/۵	۴۴	۱/۹۸	۱/۵۵	۸	۵۰	۴	۳/۱۴	۱۲	۳۸	۴/۵۶	۳/۵۸	۱۹	۳۸	۷/۲۲	۵/۶۷
۴/۵	۵۰	۲/۲۵	۱/۷۷	۸	۶۵	۵/۲	۴/۰۸	۱۲	۴۴	۵/۲۸	۴/۱۴	۱۹	۴۴	۸/۳۶	۶/۵۶
۶	۲۵	۱/۵	۱/۱۸	۸	۷۵	۶	۴/۷۱	۱۲	۵۰	۶	۴/۷۱	۱۹	۵۰	۹/۵	۷/۴۶
۶	۳۲	۱/۹۲	۱/۵۱	۸	۹۰	۷/۲	۵/۶۵	۱۲	۶۵	۷/۸	۶/۱۲	۱۹	۶۵	۱۲/۳۵	۹/۶۵
۶	۳۸	۲/۲۸	۱/۷۹	۸	۱۰۰	۸	۶/۲۸	۱۲	۷۵	۹	۷/۰۶	۱۹	۷۵	۱۴/۲۵	۱۱/۲
۶	۴۴	۲/۶۴	۲/۰۷	۸	۱۲۵	۱۰	۷/۸۵	۱۲	۹۰	۱۰/۸	۸/۴۸	۱۹	۹۰	۱۷/۱۰	۱۳/۴
۶	۵۰	۳	۲/۳۶	۹	۲۵	۲/۲۵	۱/۷۷	۱۲	۱۰۰	۱۲	۹/۴۲	۱۹	۱۰۰	۱۹	۱۴/۹
۶	۶۵	۳/۹	۳/۰۶	۹	۳۲	۲/۸۸	۲/۲۶	۱۶	۳۲	۵/۱۲	۴/۰۲	۱۹	۱۲۵	۲۳/۷۵	۱۸/۶
۶	۷۵	۴/۵	۳/۵۳	۹	۳۸	۳/۴۲	۲/۶۸	۱۶	۳۸	۶/۰۸	۴/۷۷	۱۹	۱۵۰	۲۸/۵	۲۲/۴
۶	۹۰	۵/۴	۴/۲۴	۹	۴۴	۳/۹۶	۳/۱۱	۱۶	۴۴	۷/۰۴	۵/۵۳	۲۲	۵۰	۱۱	۸/۶۴
۶	۱۰۰	۶	۴/۷۱	۹	۵۰	۴/۵	۳/۵۳	۱۶	۵۰	۸	۶/۲۸	۲۲	۶۵	۱۴/۳	۱۱/۲
۶	۱۲۵	۷/۵	۵/۸۹	۹	۶۵	۵/۸۵	۴/۵۹	۱۶	۶۵	۱۰/۴	۸/۱۶	۲۲	۷۵	۱۶/۵	۱۳
۸	۲۵	۲	۱/۵۷	۹	۷۵	۶/۷۵	۵/۳	۱۶	۷۵	۱۲	۹/۴۲	۲۲	۹۰	۱۹/۸	۱۵/۵

## برآورد قیمت کارهای ساخته شده

در قیمت تمام شده کارهای ساخته شده عوامل زیادی مؤثر هستند که در زیر به طور خلاصه تعدادی از این عوامل معرفی می‌گردند.

**۱ مواد مصرفی:** در بررسی تهیه مواد لازم است کلیه شرایط ساخت از قبیل ماشین‌آلات و روش‌های تولید دستی و ابزارهای موجود در نظر گرفته شود و با توجه به امکانات ساخت در کارگاه است که می‌توان مواد مناسب را با در نظر گرفتن قیمت آنها از نظر اقتصادی انتخاب نمود.

**۲ هزینه ساخت:** شامل دستمزد ساخت و هزینه اتصالات و مخارجی از این قبیل می‌باشد.

**۳ هزینه کارگاه:** شامل قیمت برق مصرفی روستایی و ماشین‌آلات و مصرف آب و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات، کرایه کارگاه، بیمه، مالیات و نظایر آنهاست.

**۴ استهلاک ماشین‌آلات و ابزار**

**۵ هزینه‌های حمل و نقل:** شامل هزینه حمل مواد به کارگاه و حمل کارهای ساخته شده از کارگاه به محل فروش یا مصرف و هزینه رفت و آمد کارکنان می‌باشد.


**۶ هزینه‌های انبار:** هزینه نگهداری و انبارداری مواد اولیه و کارهای ساخته شده.

**۷ هزینه مدیریت و اداره کارگاه**

**۸ هزینه طراحی و نقشه کشی**

**۹ هزینه پیش بینی نشده**

**مثال ۹:** هزینه ساخت جعبه‌ای مطابق شکل را حساب کنید:

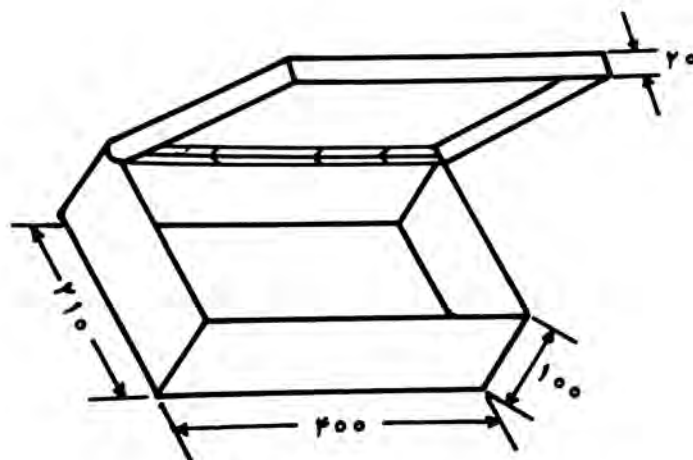

**۱** نوع ورق مصرفی فولادی سیاه به ضخامت یک میلی‌متر کیلویی ۱۱۰ ریال.

**۲** لولای پیش ساخته متری ۶۰ ریال.

**۳** روش ساخت به وسیله دست و به مدت یک ساعت و نیم، دستمزد کارگر ساعتی ۳۰۰ ریال.

**۴** اتصالات به وسیله جوش اکسی استیلن قیمت هر متر جوشکاری ۴۵۰ ریال.

۵ اتصالات لولا با ده عدد پرچ پوپ انجام می شود قیمت هر پرچ با هزینه اتصال جمعاً ۱۰ ریال.  
 ۶ هزینه کارگاه و استهلاک، هر کدام ده درصد قیمت تمام شده.

حل:

$$۲۰۰ \times ۲۱۰ = ۸۴۰۰۰ \text{ mm}^2 \text{ سطح کف}$$

$$۲۱۰ \times ۱۰۰ = ۲۱۰۰۰ \text{ mm}^2 \text{ بغل کوچک}$$

$$۴۰۰ \times ۱۰۰ = ۴۰۰۰۰ \text{ mm}^2 \text{ بغل بزرگ تر}$$

$$۲۰ \times ۴۰۰ = ۸۰۰۰ \text{ mm}^2 \text{ لبه سر}$$

$$\text{مقدار ورق مصرفی: } ۲ \times ۸۴۰۰۰ + ۲ \times ۲۱۰۰۰ + ۲ \times ۴۰۰۰۰ + ۸۰۰۰ + ۲ \times ۴۲۰۰۰$$

$$۳۰۶۴۰۰ \text{ mm}^2 \text{ مقدار ورق مصرفی}$$

$$۰/۳۰۶۴ \text{ m}^2 \text{ مقدار ورق مصرفی}$$

$$۰/۳۰۶۴ \times ۷/۸۵ = ۲/۳۹ \text{ kg} \text{ وزن ورق مصرفی}$$

$$۲/۳۹ \times ۱۱۰ = ۲۶۴/۹ \text{ ریال قیمت ورق مصرفی}$$

$$۰/۴ \times ۶۰ = ۲۴ \text{ ریال قیمت لولای مصرفی}$$

$$۱/۵ \times ۳۰۰ = ۴۵۰ \text{ ریال دستمزد ساخت}$$

$$۰/۴۴ \times ۲۰۰ = ۸۸ \text{ ریال هزینه جوش}$$

$$۱۰ \times ۱۰ = ۱۰۰ \text{ ریال هزینه پرچ}$$

$$۲۶۴/۹ + ۲۴ + ۴۵۰ + ۸۸ + ۱۰۰ = ۸۳۴/۹ \text{ ریال قیمت تمام شده قطعه}$$

$$۸۳۴/۹ \times ۰/۱ = ۸۳/۴۹ \text{ ریال هزینه کارگاه}$$

$$۸۳۴/۹ \times ۰/۱ = ۸۳/۴۹ \text{ ریال استهلاک}$$

$$۸۳۴/۹ + ۸۳/۴۹ + ۸۳/۴۹ = ۱۰۰۱/۸۸ \text{ ریال جمع کل هزینه ساخت}$$