

پودمان ۵

پیچ تراشی



واحد یادگیری ۱

پیچ تراشی

مقدمه

همانگونه که به کمک ابزار حدیده و قلاویز می‌توان پیچ و مهره ساخت، روی دستگاه تراش هم این کار امکان‌پذیر است.

با این روش می‌توان انواع دیگر دندانه مانند ذوزنقه‌ای، گرد، اره‌ای و ...

استاندارد عملکرد

تراشیدن انواع پیچ و مهره روی دستگاه تراش مطابق تولرانس خواسته شده نقشه

پیش نیاز

- پیشانی تراشی
- روتراشی
- متهم رگکزنی
- سوراخ کاری
- اندازه گیری
- نقشه خوانی
- تراش کاری قطعات بلند
- آج زنی

پیج تراشی

مقدمه

انسان از دیرباز کاربرد سطح شیبدار را کشف کرده و از مزیت‌های آن در تمامی ابعاد زندگی همواره بهره می‌برد.



شكل ۲



شكل ۱



شكل ۳

در صورتی که سطح شیبدار بر روی استوانه‌ای پیچانده شود، شکل مارپیچ به وجود می‌آید. خالق طبیعت به وفور از شکل مارپیچ در آفریده‌هایش استفاده کرده است که این خود دلیلی بر کارآمد بودن این شکل در سامانه‌های مختلف می‌باشد. (DNA - ویروس - گیاهان)



شكل ۵



شكل ۴

انسان نیز با پیبردن به مزایای مارپیچ در زمینه‌های گوناگون از آن بهره می‌برد.




شكل ۷



شكل ۶

تعریف پیچ

اگر شیار یا برجستگی (با شکل و زوایای معین) را به صورت مارپیچ حول محوری استوانه‌ای یا مخروطی ایجاد کنیم در صورتی که روی سطح خارجی قطعه باشد یک پیچ و در صورتی که در سطح داخلی قطعه باشد یک مهره تولید می‌شود.

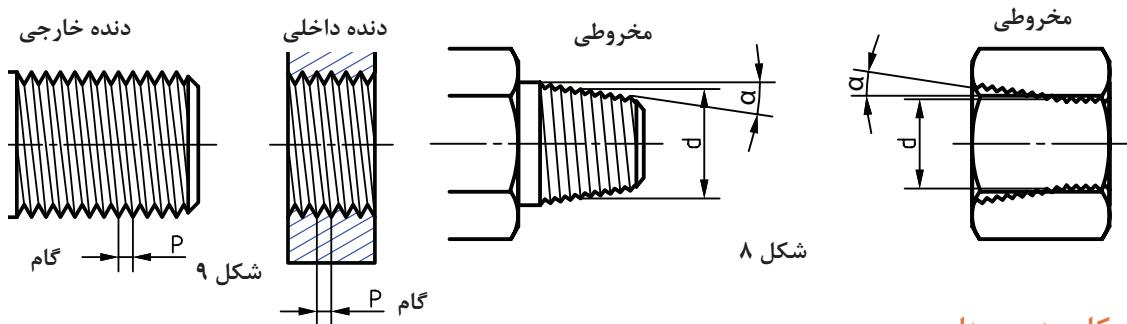

کاربرد پیچ‌ها

پیچ‌ها کاربردهای مختلفی دارند که دو مورد زیر کاربرد اصلی آنها است.


- ۱ انتقال نیرو و حرکت
- ۲ بستن و اتصال موقت قطعات



شکل ۱۲



شکل ۱۱

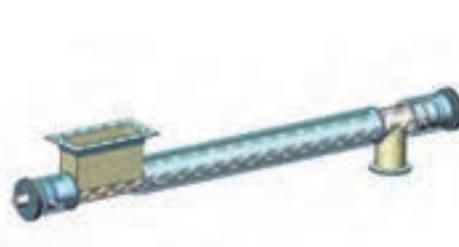

شکل ۱۰

فعالیت




پیچ‌های به کار رفته در دستگاه تراش را به طور کامل بررسی نمایید و جدول زیر را کامل کنید.

نام و محل قرارگیری پیچ	نوع پیچ	وظیفه پیچ


قسمت‌های مختلف پیچ

فعالیت

با استفاده از منابع مختلف قسمت‌های مشخص شده در شکل را ترجمه کنید.

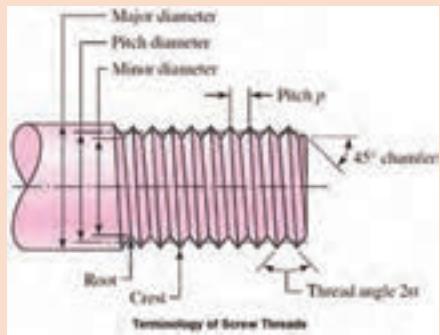

شکل ۱۴

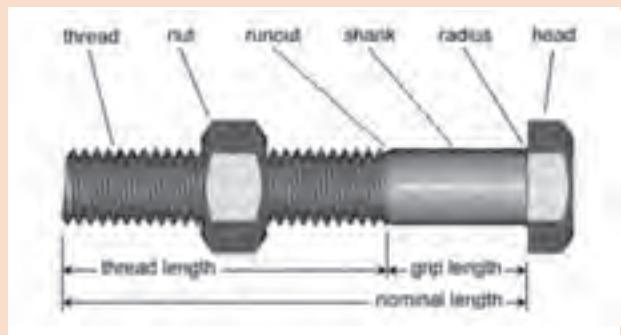


شکل ۱۳

طبقه‌بندی انواع پیچ

پیچ‌ها را با توجه به نوع کاربرد و نحوه بسته شدن، راست‌گرد و یا چپ‌گرد بودن، تعداد راه، شکل و اندازه رزووه، شکل آچارخور، کلاس انطباقی و موارد دیگری طبقه‌بندی می‌کنند.

فعالیت

با توجه به شکل، نحوه بسته شدن و کاربرد هر پیچ را توضیح دهید.

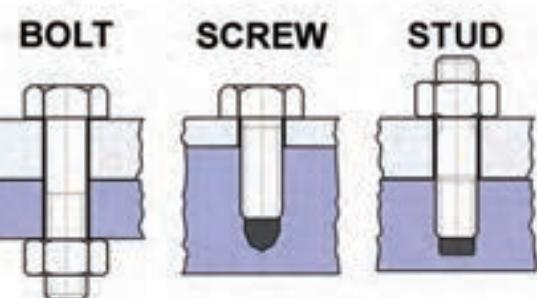

شکل ۱۵

پرسش

با توجه به شکل مقابل به سؤالات زیر پاسخ دهید.

■ کدام پیچ چپ‌گرد است؟

■ چپ‌گرد بودن پیچ را با چه علامتی در نقشه مشخص می‌کنید؟

■ نمونه‌هایی از کاربرد پیچ چپ‌گرد را نام ببرید.

■ چرا در این مثال‌ها از پیچ چپ‌گرد استفاده شده است؟




شکل ۱۶

فعالیت




با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید.

- تعداد راه پیچ‌ها را مشخص کنید؟
- گام ظاهری و واقعی را نشان دهید؟
- مزیت‌های پیچ‌های چندراهه چیست؟

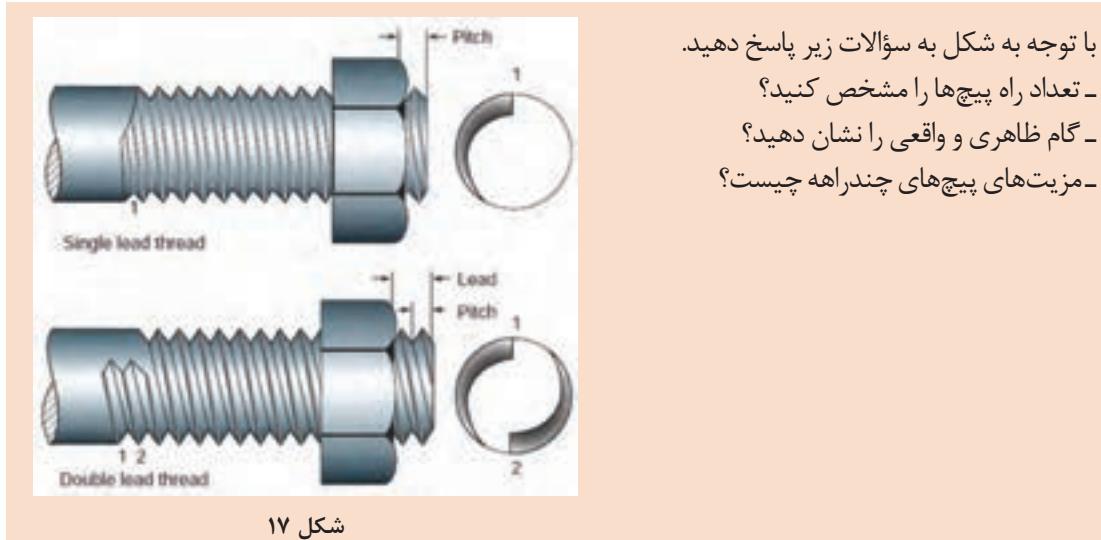

شکل ۱۷

پیچ‌ها از نظر نوع دندانه (شکل رزو) و با توجه به کاربردشان دارای انواع مختلفی هستند.

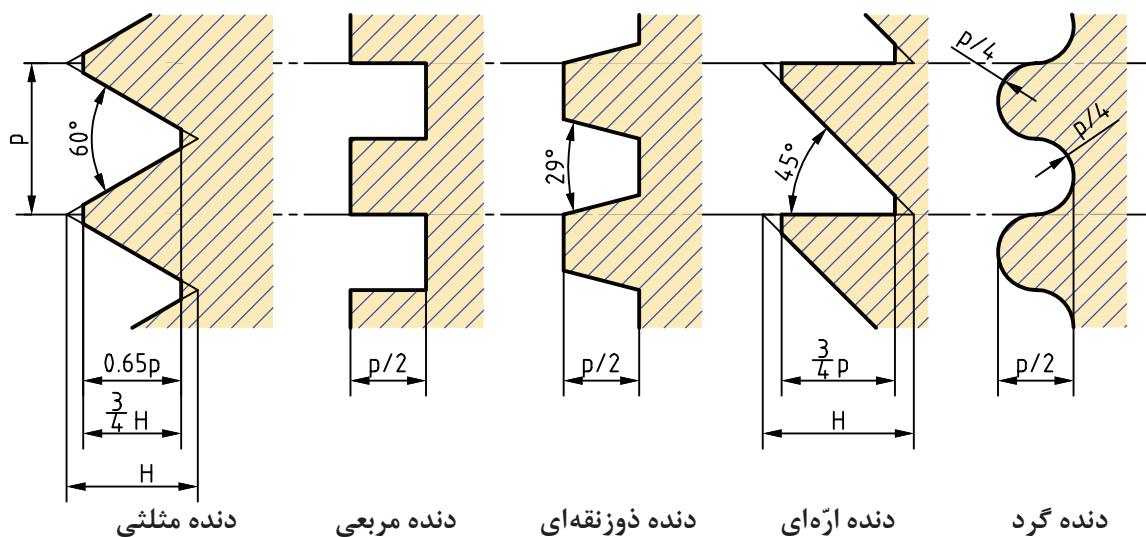

شکل ۱۸


نمایش پیچ در نقشه

در کتاب نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای با شیوه نمایش دندانه پیچ در نقشه آشنا شدید. برای خواندن نقشه‌های تخصصی نیاز به مطالعه بیشتری است.


به نقشه صفحه بعد نگاه کنید. آیا می‌توانید منظور از نوشتن $Tr16 \times 3$ را بیان کنید؟

در نقشه‌ها علاوه بر نمایش شکل پیچ، مشخصات فنی آنها هم نمایش داده می‌شود.

علامت Tr معرف پیچ دنده ذوزنقه است و عدد ۱۶ بیان کننده اندازه قطر پیچ بر حسب میلی‌متر و عدد ۳ اندازه گام پیچ را مشخص می‌کند.

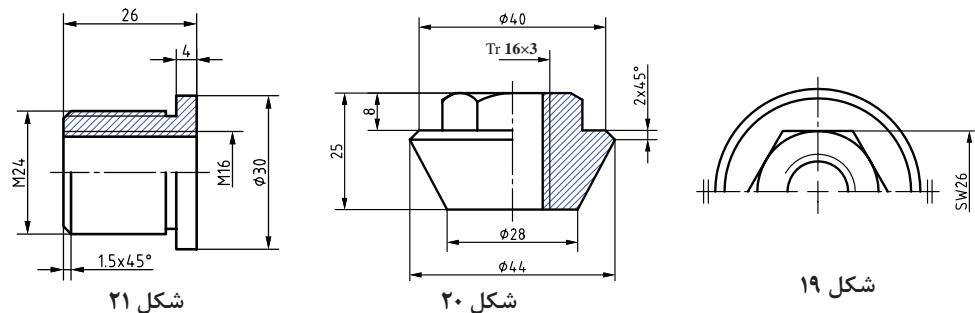

شکل ۱۹

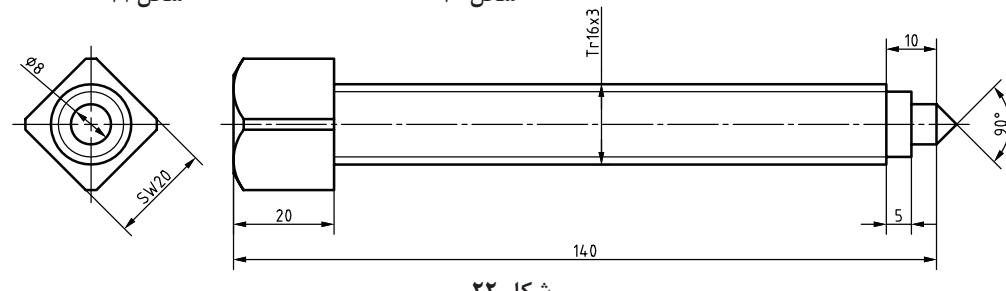

شکل ۲۲

با استفاده از جدول زیر می‌توان علائم به کار رفته در نقشه برای پیچ‌ها را توضیح داد.

پروفیل دنده	نوع پیچ	مشخصات				
		علامت	قطر بزرگ mm بزرگ یا in اندازه اسمی	×	گام	- ردیف تولرانسی - جهت
	متريک دنده درشت «خشن»	M	12			- Δg
	متريک ظريف	M	12	×	$\text{+} / \text{-} 75$	- ∇h
	پیچ لوله «استوانه‌ای»	G	$1\frac{1}{2}$			- A
	پیچ لوله «مخروطی»	R خارجی R _c داخلی	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$			
	ذوزنقه‌ای درجه	Tr	32	×	6	- Δh
	اره‌ای	S	50	×	8	LH - Δe
Tr24x9-3-LH						
علامت پیچ قطر خارجی قطر حقيقی گام حقيقی تعداد راه چپ گرد						

نکته




فعالیت



برای پیچهای راستگرد نیاز به نوشتن علامت آن (RH) نیست.


از نقشه زیر نوع و مشخصات پیچهای به کار رفته را استخراج کنید و جدول زیر را کامل نمایید.

جهت پیچ	تعداد راه	mm به گام	mm به قطر	نوع دندۀ پیچ

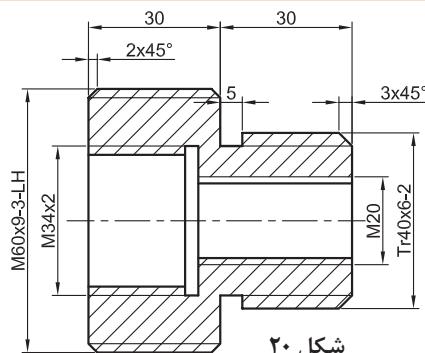

برای تمام پیچهای استاندارد، جداولی وجود دارد که در کتاب همراه هنر جو (قسمت اجزای ماشین) آمده است. با استفاده از این جداول، مشخصات لازم جهت تراشیدن قسمت‌های رزووه شده نقشه زیر را استخراج کنید.

فعالیت

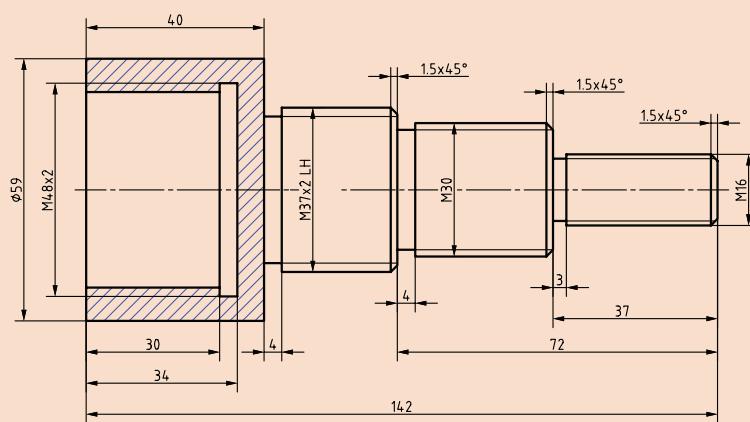

استانداردهای رزوه‌ها

برای مشخص کردن ابعاد در پیچ‌های دندانه مثلثی استانداردهای مختلفی وجود دارد که پرکاربردترین آنها عبارت‌اند از:

استاندارد متریک ISO metric screw thread

استاندارد اینچی یا بریتانیایی ویتورث British Standard Whitworth

استاندارد ملی آمریکا American National Standard Thread


استاندارد یونیفاید Unified Thread Standard

استاندارد آلمانی DIN

در حال حاضر استاندارد ISO نسبت به دیگر سیستم‌های قدیمی ترجیح داده شده است و بیشتر از آن استفاده می‌شود.

رزوه استاندارد متریک ISO

این نوع رزوه دارای زاویه رأس ۶۰ درجه است. سر دندانه به صورت تخت و ته دندنه گرد است. تمام اندازه‌ها در این نوع رزوه بر حسب میلی‌متر است. در روابط زیر P گام پیچ و h عمق دندانه است.

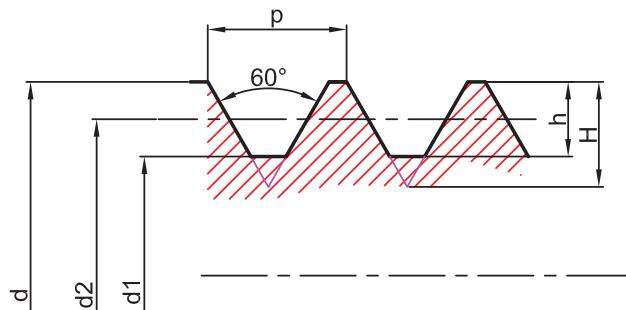

شکل ۲۲

عمق دندانه پیچ

برای محاسبه عمق پیچ h از فرمول زیر استفاده می‌شود.

$$h = 0.6134 \times P$$

عمق دندانه مهره

برای محاسبه عمق دندانه مهره و قطر متنه یا سوراخ اولیه مهره از فرمول‌های زیر استفاده می‌شود.

$$t = 0.5613 \times P$$

$$D_1 = d - (1.0825 \times P)$$

در این فرمول‌ها t عمق دندانه مهره و D_1 قطر سوراخ مهره یا قطر متنه و d قطر اسمی پیچ است.

فعالیت



توجه



عمق دندانه و اندازه سطح تخت سر و ته دندانه پیچ و مهره M10 را محاسبه کنید.


در جدول کتاب همراه هنرجو مشخصات رزوه‌های استاندارد متریک ISO آورده شده است.

رزوهه اینچی ویتورث:

این نوع رزوهه دارای زاویه رأس ۵۵ درجه است و سر دندانه و ته دندنه گرد است. این نوع رزوهه دارای کاربردی مشابه با رزوهه ISO است و به دلیل گرد بودن سر و ته دندانه‌ها آب‌بندی خوبی نیز دارد و به عنوان رزوهه لوله نیز استفاده می‌شود. تمام اندازه‌ها در این نوع رزوهه بر حسب اینچ است. (اندازه اینچی با علامت "مشخص می‌شود".)

در این سیستم عمق دندانه از فرمول زیر به دست می‌آید:

$$h = 0.6403 \times P$$

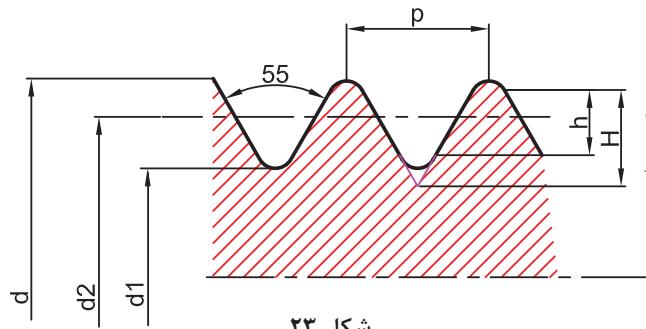

$$P = \frac{25/4}{N}$$

در این فرمول N تعداد دندانه در یک اینچ است.

نکته



فعالیت



نکته



فعالیت



در استاندارد ISO پیچ و مهره‌ها در ۲ نوع دنده‌درشت و دنده‌ریز ساخته می‌شوند که در این استاندارد پیچ و مهره‌ها را با حرف M و پس از آن قطر خارجی (اندازه اسمی) نمایش می‌دهند. چنانچه پیچ دنده‌ریز باشد بعد از اندازه قطر مقدار گام نوشته می‌شود. مانند M14×1.5

روی برخی از پیچ‌ها عبارت‌های UNEF و UNF و UNC حک شده است. با استفاده از منابع مختلف جدول زیر را کامل کنید.

کاربرد	استاندارد	مفهوم	علامت
			UNC
			UNF
			UNEF

پیچ‌های زیر در نقشه چگونه نشان داده می‌شوند؟

- پیچ متریک با قطر ۸ میلی‌متر و طول ۳۰ میلی‌متر با گام ۱/۲۵ میلی‌متر چپ‌گرد.
- پیچ متریک با قطر ۸ میلی‌متر و طول ۳۰ میلی‌متر با گام ۱ میلی‌متر.



پیچ‌های دندانه ذوزنقه‌ای

پیچ‌های دندانه ذوزنقه‌ای نیز دارای انواع مختلفی هستند که پرکاربردترین آنها عبارت‌اند از:

■ پیچ دندانه ذوزنقه‌ای متریک ISO metric screw thread

■ پیچ‌های دندانه ذوزنقه‌ای متریک دارای زاویه رأس


۳۰ درجه هستند. سر دندانه و ته دندانه این پیچ‌ها

تخت است که مقدار آن $360/36 = 10$ برابر گام پیچ است.


عمق دندانه رزوه نیز برابر با نصف مقدار گام آن است.



شکل ۲۴

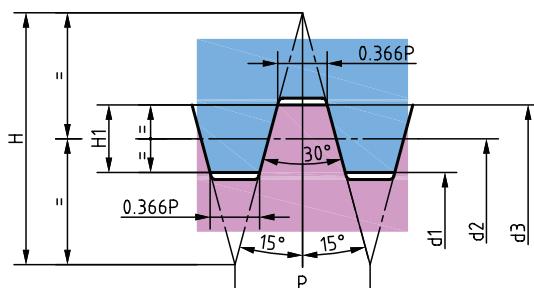

شکل ۲۶

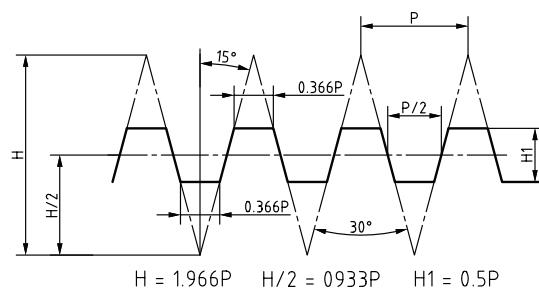


شکل ۲۵

■ پیچ دندانه ذوزنقه‌ای American National Acme Thread

پیچ‌های دندانه ذوزنقه‌ای ACME دارای زاویه رأس ۲۹ درجه هستند. سر دندانه و ته دندانه این پیچ‌ها تخت

است که مقدار آن $370/7 = 52.857$ برابر گام پیچ است و عمق دندانه رزوه برابر با نصف مقدار گام آن است.

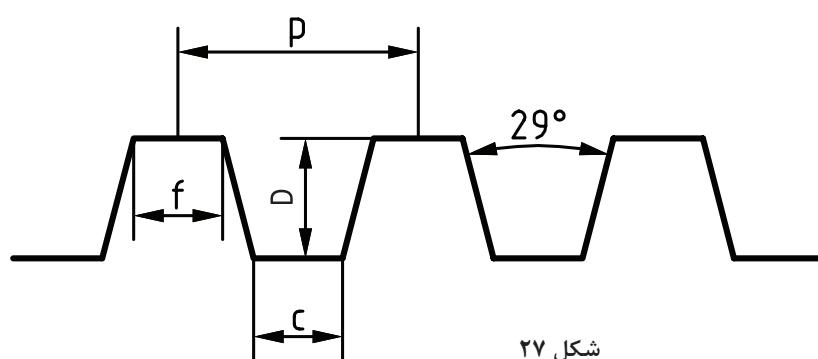

شکل ۲۷

پیچ‌های دندانه ذوزنقه‌ای ISO و ACME جایگزین پیچ‌های دندانه مربعی شده است و در پیچ‌های انتقال حرکت و جک‌ها و گیره‌ها استفاده می‌شود.



شکل ۲۸

■ پیچ دندانه ذوزنقه‌ای پیچ حلزون در جعبه‌دنده‌های حلقه‌ای Brown & Sharpe Worm Thread Standard استفاده می‌شود.

پیچ‌های دندانه ذوزنقه‌ای Brown & Sharpe دارای زاویه رأس ۲۹ درجه هستند و سر دندانه آنها تخت است که مقدار آن $\frac{355}{310}$ برابر گام پیچ است. ته دندانه این پیچ‌ها نیز تخت است که مقدار آن $\frac{310}{355}$ برابر گام پیچ است و عمق دندانه رزوه برابر 68.66 mm برابر گام آن می‌باشد.


فعالیت



مشخصات لازم جهت تراشیدن پیچ متریک $M2 \times 6$ را محاسبه کنید.

طبقه‌بندی پیچ‌ها از نظر شکل آچار خور (گل پیچ)

سر پیچ‌ها از نظر ظاهری نیز با هم متفاوت هستند. برخی پیچ‌ها دوسو، برخی چهارسو، برخی آلن خور، برخی آچار خور، برخی پنج پر و غیره هستند. هریک از اینها کاربردهای خاصی دارند. چند نمونه از انواع پیچ را در شکل زیر مشاهده می‌کنید:

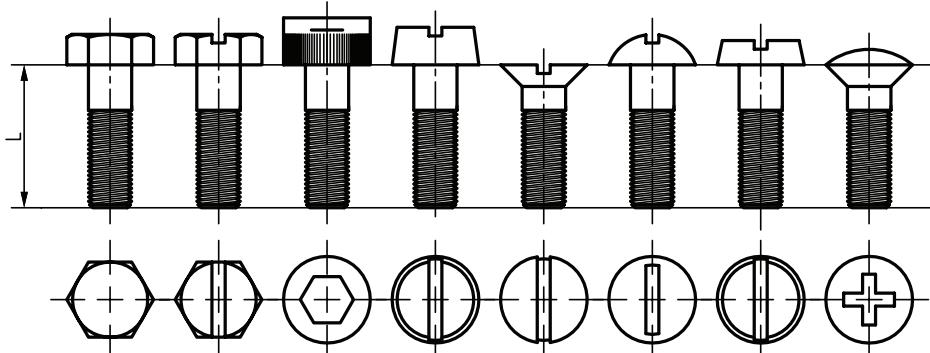

شکل ۲۹


اندازه آچارخور در پیچ و مهره شش گوش ISO

یکی از مواردی که باعث اشتباه و اتلاف زمان هنگام باز و یا بستن پیچ و مهره‌ها می‌شود، تشخیص ندادن شماره آچار مورد نیاز است. جدول زیر کمک می‌کند تا بتوانیم با دانستن قطر پیچ، اندازه آچارخور آن را تعیین کنیم و یا بر عکس، با دانستن اندازه آچارخور قطر پیچ را مشخص کنیم.
در ردیف آخر جدول پیچ‌ها و آچارهای کمتر استفاده شده در استاندارد ISO نشان داده شده است.


M ₁₆	M ₁₂	M ₁₀	M ₈	M ₆	M ₅	M ₄	M ₃	M _{2/5}	M ₂	M _{1/6}	قطر پیچ
۲۴	۱۹	۱۷	۱۳	۱۰	۸	۷	۵/۵	۵	۴	۳/۲	شماره آچار
			M ₆₄	M ₅₆	M ₄₈	M ₄₂	M ₃₆	M ₃₀	M ₂₄	M ₂₀	قطر پیچ
			۹۵	۸۵	۷۵	۶۵	۵۵	۴۶	۳۶	۳۰	شماره آچار
M ₆₈	M ₆₀	M ₅₂	M ₄₅	M ₃₉	M ₃₃	M ₂₇	M ₂₂	M ₁₈	M ₁₄	M ₇	قطر پیچ نامتعارف
۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۱	۳۲	۲۷	۲۲	۱۱	شماره آچار

روش‌های تولید پیچ

در صنعت دو روش برای تولید پیچ‌ها به کار می‌رود؛ روش براده‌برداری و روش بدون براده‌برداری. در روش براده‌برداری شیار دندانه پیچ با تراشیدن یا کاهش ماده ایجاد می‌شود؛ مانند تولید پیچ حدیده و قلاویز و دستگاه تراش و غیره.

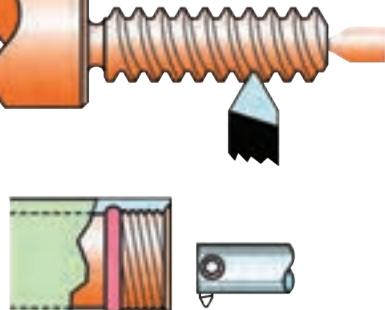

شکل ۳۰

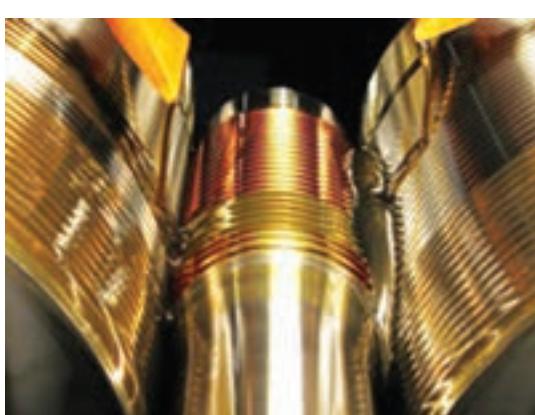

شکل ۳۱

در روش بدون براده‌برداری، شیار دندانه پیچ به وسیله نیروی فشاری ابزار روی سطح قطعه ایجاد می‌شود؛ مانند روش غلتکی. در تمام این روش‌ها ابزار با حرکت بر روی قطعه باعث ایجاد شیار پیچ می‌گردد. در این مبحث به چگونگی و نحوه استفاده از ابزار برای تراشیدن پیچ با استفاده از دستگاه تراش پرداخته می‌شود.

ابزارهای پیچ تراشی


ابزار پیچ تراشی با دستگاه تراش همان رنده تراش کاری است که برای پیچ تراشی تیز می شود. در شکل زیر نمونه ای از رندها را مشاهده می کنید.



شکل ۳۲



شکل ۳۵

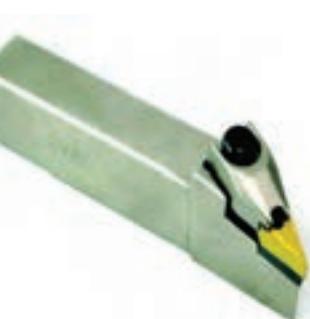


شکل ۳۴




شکل ۳۳

همان طوری که در شکل مشاهده می کنید، رندهای پیچ تراشی در دو نوع داخل تراش و رو تراشی وجود دارد.

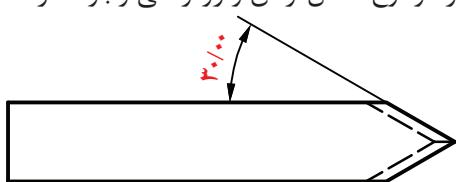

شكل و زوایای رأس رنده پیچ تراشی با توجه به نوع و استاندارد رزوه تعیین می گردد.

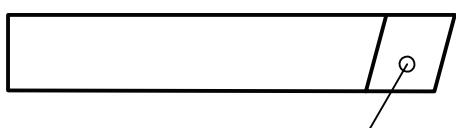

این رندها جزء قلم های فرم تراشی هستند و معمولاً دارای زاویه براوه صفر درجه و زاویه آزاد تا ۸ درجه با توجه به جنس قطعه کار ساخته و تیز کاری می شوند.

Clearance angle 8°

شکل ۳۶



شکل ۳۷

تیز کاری رندهای پیچ تراشی

تیز کردن رندهای پیچ تراشی همانند رندهای رو تراشی است، فقط با این تفاوت که در این فرایند باید رنده مطابق شابلون تیز شود.

برای تیز کردن رندهای پیچ تراشی شابلون استاندارد همان نوع پیچ را استفاده کنید.

نکته



فعالیت



رنده HSS را برای تراشیدن پیچ‌های متریک تیز نمایید.



شکل ۳۸


زاویه رأس رنده را از هر دو طرف با زاویه و طول مساوی سنگ‌زنی کنید.

زاویه آزاد جانبی را هم می‌توان در این مرحله با زاویه دادن پایین قلم ایجاد کرد.

نکته



شما می‌توانید ابتدا راهنمایی مطابق شکل برای سنگ تعییه کنید، سپس اقدام به تیزکردن رنده نمایید.

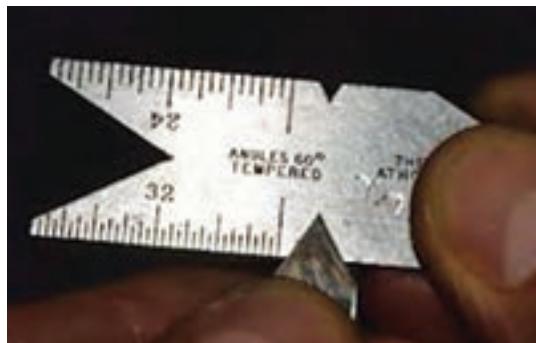


شکل ۳۹


۱ با استفاده از شابلون رنده پیچبری 60° درجه، زاویه رأس رنده را کنترل کنید.

۲ زاویه آزاد نوک رنده پیچ تراشی و سطح تحت نوک رنده (برای ایجاد تختی ته دندانه) سنگ‌زنی شود.

۳ رنده را با شابلون رنده پیچبری و شابلون رزوہ متریک، کنترل کنید.

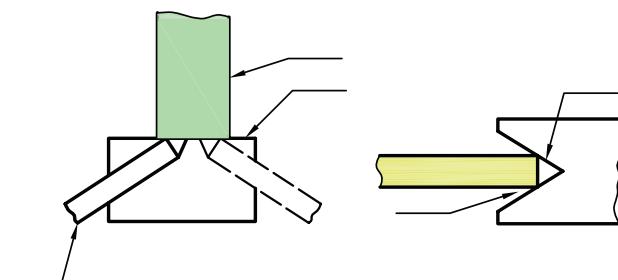

شکل ۴۱

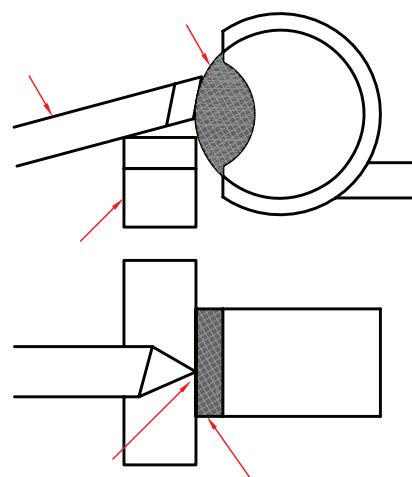

شکل ۴۰

نکات ایمنی



- ۱ در عملیات سنگزنی از عینک و لباس کار مناسب استفاده شود.
- ۲ ماسک زده شود تا از ورود غبار و ذرات برآده به مجاری تنفسی جلوگیری شود.
- ۳ ساعت و انگشت در هنگام کار در دست نباشد.
- ۴ فاصله تکیه‌گاه تا سنگ نباید بیشتر از ۳ میلی‌متر باشد.
- ۵ از سنگ سالم با اندازه و جنس مناسب استفاده شود.



شکل ۴۲



شکل ۴۳



شکل ۴۴



شکل ۴۵

نکته


- رنده نباید بیش از حد گرم شود که دست را بسوزاند و با صبر و حوصله اجراه داده شود که توسط هوای اطراف خنک گردد. بهتر است از مایع خنک کاری استفاده نشود. (مایع خنک کاری مناسب در تیزکاری ابزارها محلول سود است).
- رنده با دست مهار شود. درصورتی که انگشت اشاره مابین رنده و تکیه‌گاه سنگ قرار داده شود، علاوه بر افزایش دقت باعث کمتر شدن لرزش ابزار می‌شود.
- توجه شود که سطح سنگ کاملاً صاف باشد و درصورتی که سنگ دارای ناصافی و نوسان باشد، با قرققه سنگ صاف کن سطح سنگ کاملاً صاف شود.
- با حرکت دادن رنده هنگام تیزکاری در جهت محور سنگ (به چپ و راست) سطوح یکنواخت در قلم به وجود می‌آید.

آماده‌سازی قطعه کار برای پیچ تراشی

- قبل از شروع عملیات رزوه تراشی باید عملیات‌های زیر بر روی قطعه کار انجام گیرد.
- روتراشی برای پیچ و داخل تراشی برای مهره تا اندازه محاسبه شده ایجاد پخ در ابتدای پیچ و مهره به دلیل زیر است:
 - ۱ علاوه بر حذف تیزی گوشه‌ها باعث زیبایی آن می‌شود.
 - ۲ ورود ابزار پیچ تراشی به قطعه کار را آسان‌تر و تدریجی می‌کند.
 - ۳ رزوه در ابتدا به صورت شیبدار تشکیل شده و پیچ و مهره‌ها پس از تولید راحت‌تر بسته می‌شوند.

زاویهٔ پیچ در پیچ‌های رزوه مثلثی ۴۵ درجه و اندازه آن بیش از ارتفاع دنده و در حدود گام رزوه باشد.


نکته

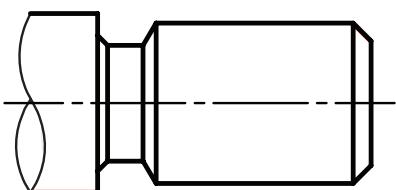

در تولید پیچ‌های چپ‌گرد توسط دستگاه تراش بهتر است پیچ در انتهای پیچ نیز ایجاد گردد، چون که محل ورود نوک ابزار از آن سمت است.



شکل ۴۶

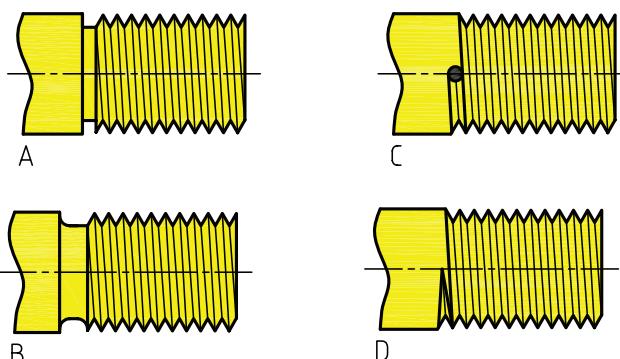

شکل ۴۷

ایجاد گاه (گلویی)

برای اینکه ابزار پیچ تراشی بتواند پس از زدن رزوه بدون خطر از قطعه کار جدا شود، محل پایان رزوه معمولاً به یکی از روش‌های زیر ایجاد می‌شود.

A. شیار تخت

B. شیار فرم دار

C. سوراخ کم عمق انتهای دنده

D. بدون شیار

آمده‌سازی دستگاه تراش برای پیچ تراشی
دستگاه تراش تبریز TN50 طوری طراحی شده است که بتواند با استفاده از مکانیزم پیچ هادی و مهره دوتکه (برای انتقال دقیق حرکت از گیربکس پیشروی به سوپرت اصلی) مسیر حرکت انواع گام‌ها را ایجاد کند.



شکل ۴۹



شکل ۴۸

پیچ هادی (میله پیچبری) از گیربکس پیشروی دستگاه خارج می‌شود و پس از عبور از داخل حامل سوپرت اصلی در انتهای بستر دستگاه تراش یاتاقان‌بندی می‌شود. این پیچ از نوع دندانه ذوزنقه‌ای ۳۰ درجه استاندارد است و گام آن ۶ میلی‌متر است.

فعالیت



اندازه قطر خارجی و تعداد راه پیچ هادی را مشخص کنید.

پرسش



به چه دلیلی پیچ هادی از نوع دندانه ذوزنقه‌ای است؟

پیچ هادی توسط آخرین اهرم روی گیربکس پیشروی که دارای سه حالت زیر است، با حرکت اهرم به حالت راست با گیربکس پیشروی در گیر می‌شود و به کار می‌افتد.

■ پیچ تراشی انواع پیچ‌ها (اهرم در حالت راست)

■ پیشروی خودکار روتراشی (اهرم در حالت وسط)

■ پیچ تراشی پیچ اینچی " (اهرم در حالت چپ)

اهرم در این حالت، فقط برای پیچ بری پیچ ویتورث ۱۹ دندانه در اینچ کاربرد دارد.



شکل ۵۰

توجه



پس از قراردادن اهرم در حالت سمت راست و تنظیم گام توسط اهرم‌ها بر اساس جدول پیشروی و پیچ تراشی، زمانی پیچ هادی با گیربکس پیشروی در گیر خواهد بود که با به کار افتادن دستگاه تراش توسط اهرم راهانداز، میله هادی شروع به دوران کند. در صورتی که میله هادی دوران نکند، پس از خاموش کردن دستگاه و در حالت خلاص کلاچ دستگاه، با یک دست پیچ هادی را دوران دهید و با دست دیگر اهرمی را که در گیر نشده است پیدا کنید و جاییندازید. پس از در گیر شدن پیچ هادی با دست دوران نخواهد کرد و این علامت در گیر شدن پیچ هادی با گیربکس پیشروی است.

قوطی حامل سوپرت توسط اهرم درگیری مهره دوپارچه که در روی آن قرار دارد با پیچ هادی درگیر می شود. این اهرم دارای ۲ وضعیت است و زمانی که در وضعیت بالا قرار دارد، حرکت را از میله کشش و زمانی که در وضعیت پایین قرار دارد، از پیچ هادی به قوطی حامل سوپرت انتقال می دهد.



شکل ۵۲



شکل ۵۱

هنگامی که اهرم در وضعیت پایین قرار دارد، توسط یک بادامک مهره دو تکه را به پیچ هادی فشرده می کند و حرکت پیچ به سوپرت منتقل می شود.



شکل ۵۴



شکل ۵۳

با استفاده از جدول و اهرم های روی دستگاه می توان آن را به ۵ حالت و مقادیر مختلف تنظیم کرد.


■ پیشروی بر حسب میلی متر بر دور

■ پیچ تراشی سیستم اینچی بر حسب تعداد دندانه در اینچ (W)

■ پیچ تراشی سیستم متریک بر حسب میلی متر (M)

■ پیچ تراشی دیامترال در سیستم اینچی

■ پیچ تراشی مدولی در سیستم متریک

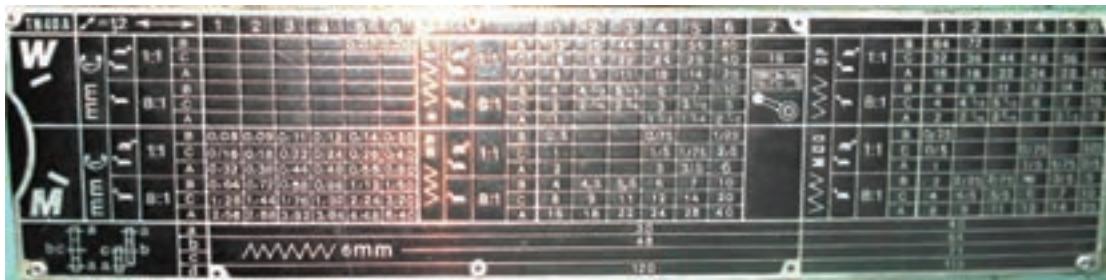

پیچ تراشی با ماشین تراش

با توجه به نقشه، برای پیچ تراشی، موارد زیر باید انجام گیرد:

■ آماده سازی قطعه کار (پخ، روتراشی، گاه) انجام شود.

■ محاسبات مربوط انجام شود.

✓ ارتفاع دندانه (عمق بار) و اندازه سطح تخت سر و ته دندانه محاسبه شود.

✓ سرعت برش با توجه به جنس قطعه کار و ابزار و دیگر شرایط از جدول انتخاب شود.

✓ تعداد دور دستگاه با توجه به سرعت برش انتخاب شده محاسبه شود.



شکل ۵۹

■ رنده پیچ تراشی مناسب برای نوع و اندازه رزوه انتخاب شود.

✓ در صورت لزوم با توجه به زوایا و اندازه سطح تخت رزوه، ابزار تیزکاری شود.

✓ رنده با شابلون رنده پیچ بری و شابلون رزوه مناسب کنترل گردد.

■ گام پیچ با توجه به جدول، توسط اهرم های جعبه دنده پیشروی تنظیم شود.

✓ دقیق شود که اهرم جهت برآورده داری در حالت از راست به چپ (راست گرد) باشد.

✓ در گیر بودن پیچ هادی با جعبه دنده پیشروی کنترل شود.

✓ ترتیب قرار گیری چرخ دنده های تعویضی دستگاه کنترل شود.

■ رنده پیچ تراشی به قلم گیر بسته شود.

✓ مرکز بودن نوک رنده با نوک مرغک حتماً انجام گیرد.

با توجه به اینکه این رنده جزء قلم های فرم تراشی است، در صورت بالا یا پایین بسته شدن، شکل دندانه به صورت صحیح تراشیده نخواهد شد.

✓ توسط شابلون پیچ تراشی ابزار تنظیم شود.



شکل ۶۱



شکل ۶۰

پس از مرکز کردن و بستن رنده پیچبری، پیچ وسط قلم گیر، محکم نشود تا قلم بتواند آزادانه چرخش کند. سپس توسط ورنیه سوپرت عرضی، رنده به قطعه کار نزدیک شود و نوک رنده در شیار جانبی شابلون پیچ تراشی قرار گیرد و به قطعه کار مماس شود. (شابلون به صورت افقی و بدون کمک، در جای خود باقی می‌ماند). با این کار قلم گیر کمی جابه‌جا می‌گردد و نوک رنده به قطعه کار کاملاً عمود می‌شود. بعد از آن پیچ وسط قلم گیر را محکم کرده و شابلون برداشته شود.

نکته

زمانی که امکان مماس کردن شابلون پیچ تراشی به قطعه کار وجود نداشته باشد، می‌توان تنظیم ابزار را با گلویی دستگاه مرغک انجام داد.



■ تعداد دور دستگاه تنظیم شود.

تعداد دور تنظیم شده بر روی دستگاه باید نصف و یا کمتر از نصف مقدار محاسبه شده باشد.

■ با حرکت دادن اهرم راه انداز به سمت پایین، دستگاه شروع به کار می‌کند و نوک ابزار را به سطح قطعه کار مماس می‌گرداند و ورنیه سوپرت عرضی صفر می‌شود.

■ توسط فلکه ورنیه سوپرت طولی (اصلی) با حرکت ابزار به سمت راست، نوک رنده از روی قطعه کار خارج شود و در ابتدای آن قرار گیرد.

■ مهره دوپارچه پس از حرکت دادن اهرم راه انداز به حالت وسط و توقف دستگاه در گیر شود.



شکل ۶۲

■ مقدار بار مرحله اول پیچ تراشی توسط فلکه ورنیه سوپرت عرضی به مقدار حدود ۰/۰۵ میلی‌متر داده شود. اولین مرحله برآده برداری پیچ تراشی انجام شود.

✓ با حرکت دادن اهرم راه انداز به سمت پایین، دستگاه شروع به کار می‌کند و قوطی حامل سوپرت اصلی با مقدار پیش روی به مقدار گام پیچ تنظیم می‌شود و به سمت قطعه کار حرکت می‌کند.



شکل ۶۳

✓ پس از اینکه نوک رنده پیچ تراشی تمام طول قطعه را طی کرد، با حرکت دادن اهرم راهانداز به حالت وسط دستگاه متوقف گردد.

✓ نوک رنده به مقدار مشخصی (مثلاً ۲ میلی‌متر) توسط سوپرت عرضی از قطعه کار دور شود تا در هنگام برگشت ابزار به ابتدای قطعه کار با آن برخورد نکند و رزووه‌ها و نوک رنده آسیب نبیند.

✓ با حرکت دادن اهرم راهانداز به سمت بالا، سه‌نظام سوپرت اصلی تا رسیدن به ابتدای قطعه کار، به سمت راست حرکت کند.

✓ با حرکت دادن اهرم راهانداز به حالت وسط دستگاه متوقف شود.

✓ در تمام مراحل پیچ تراشی، مهره دوتکه از حالت درگیری خارج نشود.


■ گام پیچ پس از اولین مرحله برآورده برداری کنترل شود.



شکل ۶۴




شکل ۶۶

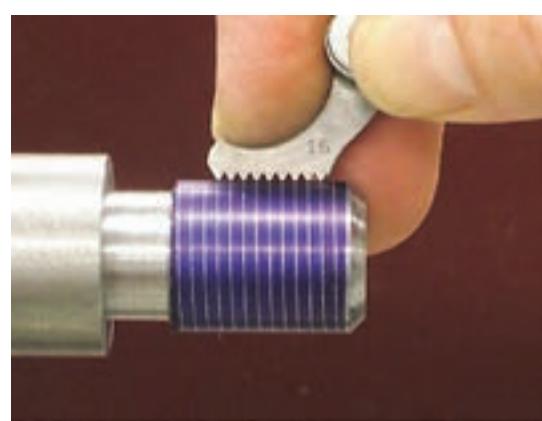

شکل ۶۵


برای کنترل گام پیچ از شابلون رزووه و یا شابلون پیچ تراشی (قسمت خطکش شابلون پیچ تراشی) استفاده شود. در صورتی که گام ایجاد شده صحیح نباشد، تنظیمات جعبه‌دنده پیشروی برای گام مورد نظر کنترل گردد و مرحله قبل، بار دیگر انجام شود.

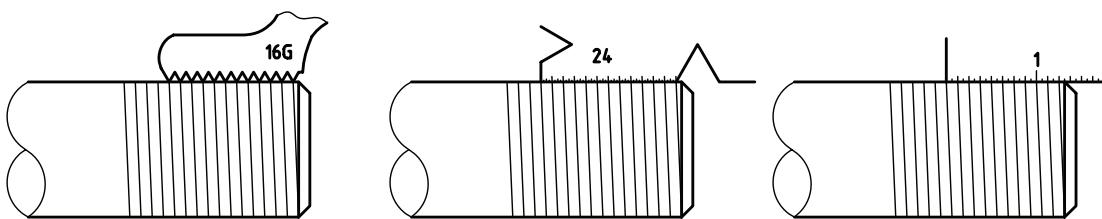

شکل ۶۷

نکته

بهتر است قبل از پیچ تراشی سطح قطعه کار توسط مازیک رنگ شود تا اولین مرحله براده برداری به صورت واضح دیده شود.

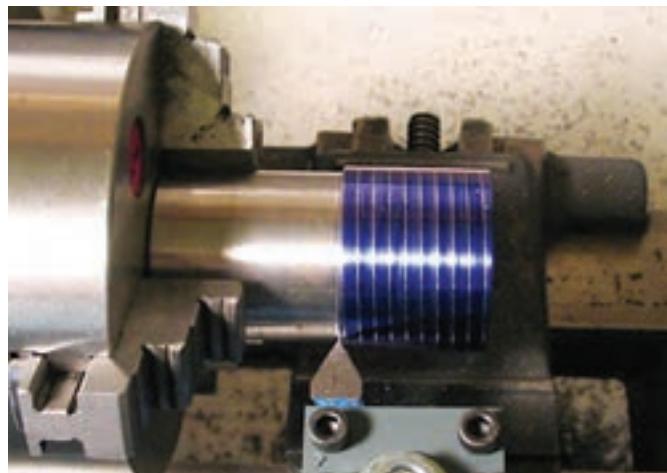

شکل ۶۸

■ مراحل بعدی براده برداری پیچ تراشی انجام گیرد.

پرسش

در دستگاه تراش تبریز TN50 باید کل مقدار باردهی برای پیچ تراشی ۲ برابر مقدار عمق دندانه محاسبه شده باشد. چرا؟



✓ کل مقدار باردهی برای پیچ تراشی به مقادیر کوچک‌تر برای هر مرحله تقسیم گردد؛ به صورتی که این مقدار در مراحل ابتدایی بیشتر از مراحل پایانی باشد.
مقدار باردهی هر مرحله به عوامل مختلفی مانند: گام پیچ، قطر قطعه کار، جنس قطعه کار، نوع ابزار و استحکام دستگاه بستگی دارد.


- ✓ باردهی هر مرحله انجام شود و مانند اولین مرحله، پیچ تراشی انجام گیرد.
- ✓ پس از هر مرحله توسط گام‌سنجد، مقدار ارتفاع دندانه و گام رزوه ایجاد شده کنترل شود.

نکته

استفاده از مایع خنک کاری مناسب با جنس قطعه کار در پیچ تراشی علاوه بر آسیب ندیدن ابزار و قطعه کار، باعث کیفیت و صافی سطح دندانه های پیچ می گردد.



- پس از انجام مراحل پیچ تراشی، رزو و پیچ با ابزار کنترلی مناسب کنترل شود.
- اهرم مهρه دوتکه از حالت درگیری خارج گردد و دستگاه خاموش شود.

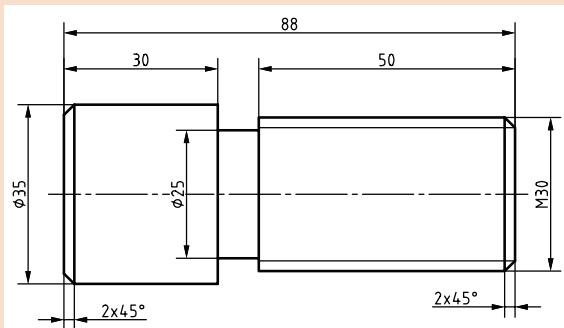

شکل ۶۹

پس از آماده سازی، عملیات پیچ تراشی قطعات زیر را انجام دهید. (گام استاندارد از جدول مربوطه استخراج شود).

فعالیت
کارگاهی

شکل ۷۰

پیچ تراشی پیچ دندانه ذوزنقه‌ای

مراحل محاسبه، آماده سازی قطعه کار، آماده سازی دستگاه، آماده سازی و تنظیم ابزار برای پیچ تراشی پیچ دندانه ذوزنقه‌ای مشابه با پیچ تراشی پیچ دندانه مثلثی است که دارای اختلافهای جزئی زیر است.

■ نوک رنده پیچ تراشی پیچ دندانه ذوزنقه‌ای دارای سطح تخت است که باید با استفاده از شابلون رنده مناسب تیز کاری شود.



شکل ۷۲



شکل ۷۱

ابتدا زاویه 30° درجه رأس قلم تیز کاری شود و با شابلون کنترل گردد. سپس مقدار تختی نوک قلم با توجه به گام پیچ و محاسبات انجام شده تیز شود.

نکته





شکل ۷۴



شکل ۷۳




شکل ۷۶



شکل ۷۵

■ پیچ‌های دندانه ذوزنقه‌ای با گام کمتر از ۵ میلی‌متر را معمولاً در دو مرحله می‌تراشند. در مرحله اول با استفاده از ابزار باریک‌تر و در مرحله دوم با ابزار اصلی.

■ پیچ‌های دندانه ذوزنقه‌ای با گام بیشتر از ۵ میلی‌متر را معمولاً در سه مرحله می‌تراشند. در مرحله اول با استفاده از ابزار شیارتراشی که عرض لبه برنده آن باید کمتر از سطح تخت ته دندانه پیچ باشد و در مرحله دوم با استفاده از ابزار باریک‌تر و در مرحله سوم با ابزار اصلی.

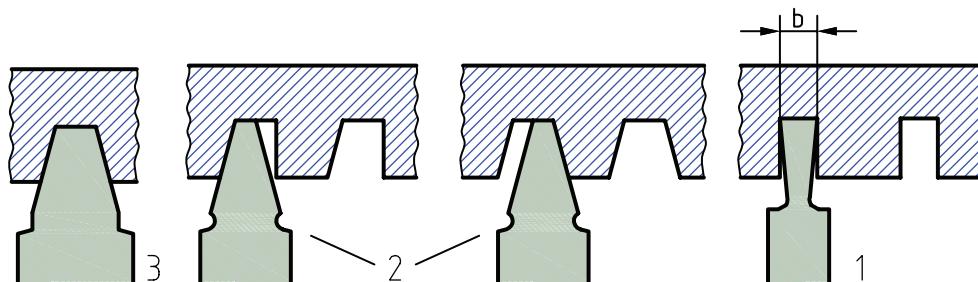

شکل ۷۷




شکل ۷۸

■ کنترل رزوه نیز با استفاده از شابلون رزوه مناسب انجام گیرد.



پس از آماده‌سازی عملیات پیچ تراشی قطعات زیر را انجام دهید. (گام استاندارد از جدول مربوطه استخراج شود).

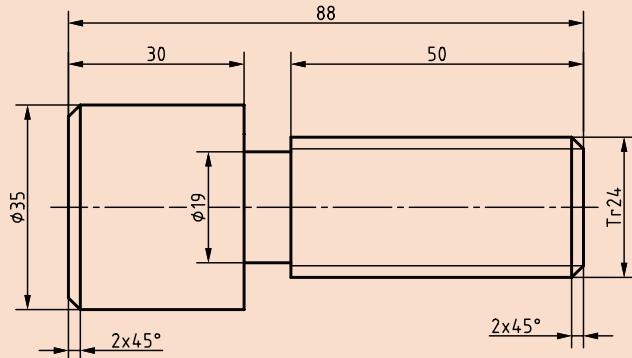

شکل ۷۹

پیچ تراشی پیچ چپ‌گرد

مراحل محاسبه، آماده‌سازی قطعه کار، آماده‌سازی دستگاه، آماده‌سازی و تنظیم ابزار برای پیچ تراشی پیچ چپ‌گرد مشابه با پیچ تراشی پیچ راست‌گرد است و دارای اختلاف‌های جزئی زیر است.

- دقیت شود که اهرم برای براده‌برداری در حالت از چپ به راست (چپ‌گرد) باشد. در این حالت پیچ هادی در خلاف جهت دوران خواهد کرد و با درگیری مهره دو تکه، قوطی حامل سوپرت از سمت سه‌نظام به سمت موغک حرکت خواهد کرد.




شکل ۸۰

- پس از مماس کردن ابزار به روی قطعه کار، توسط فلکه ورنیه سوپرت طولی (اصلی) با حرکت ابزار به سمت چپ، نوک رنده از روی قطعه کار خارج شود و در انتهای آن (سمت چپ محل پیچ تراشی) قرار گیرد.
- اولین مرحله براده‌برداری پیچ تراشی از سمت چپ قطعه شروع شود. مانند پیچ تراشی راست‌گرد پس از خروج رنده از روی قطعه کار و دور کردن از قطعه با سوپرت عرضی، با حرکت دادن اهرم راهانداز به سمت بالا، سه نظام دستگاه شروع به چرخش بر عکس کند و قوطی حامل سوپرت اصلی تا رسیدن به ابتدای قطعه کار، به سمت چپ حرکت کند.
- مراحل بعد نیز مشابه پیچ تراشی راست‌گرد و از چپ به راست انجام گیرد.



پس از آماده سازی عملیات پیچ تراشی قطعه زیر را انجام دهید. (گام استاندارد از جدول مربوط است خراج شود.)

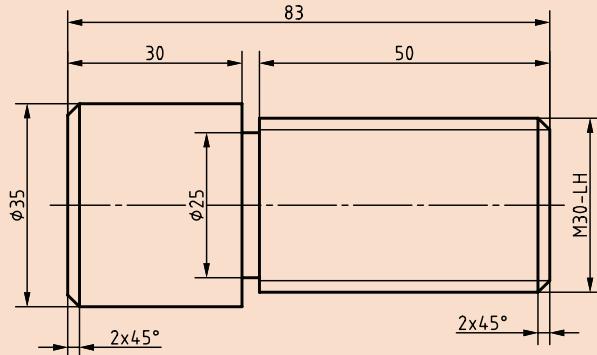

شکل ۸۱

پیچ تراشی چندراهه

مراحل تراشیدن پیچ چندراهه مشابه پیچ یک راهه است ولی موارد زیر باید رعایت گردد.
■ گام تنظیمی در این نوع پیچ، گام حقیقی آن است نه گام ظاهری آن.

گام ظاهری توسط شابلون رزوه قبل اندازه گیری است و گام حقیقی، گام یک راه پیچ را مشخص می کند.
■ در پیچ چندراهه به تعداد راه های پیچ، عمل پیچ تراشی را انجام می دهیم.

✓ راه اول پیچ با گام حقیقی و ارتفاع دنده مربوط به گام ظاهری ایجاد شود.
✓ ایجاد راه های بعدی با روش های مختلفی انجام می گیرد که راحت ترین آنها حرکت دادن رنده پیچ تراشی توسط ورنیه سوپرت فوقانی به مقدار گام ظاهری در جهت چپ یا راست است.

مثلًا اگر پیچ ۳ راهه دارای گام ظاهری ۲ و گام حقیقی ۶ باشد، پس از تراشیدن راه اول با گام ۶ میلی متر، باید سوپرت فوقانی به اندازه ۲ میلی متر به سمت چپ حرکت کند و راه دوم با گام ۶ میلی متر تراشیده شود و بار دیگر به اندازه ۲ میلی متر به سمت چپ حرکت کند و راه سوم با گام ۶ میلی متر تراشیده شود.


نکته



جهت حرکت سوپرت فوقانی در تمام مراحل پیچ تراشی چندراهه باید به یک سمت باشد.



پس از آماده سازی عملیات پیچ تراشی قطعه زیر را انجام دهید.

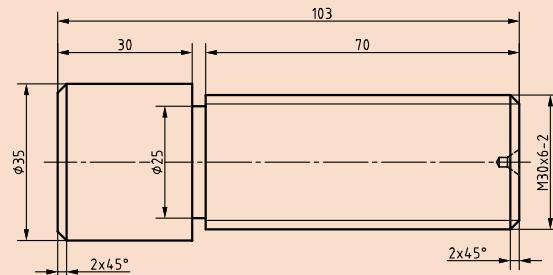

شکل ۸۲

پیچ تراشی پیچ راست گرد داخلی (مهره)

با توجه به نقشه و پس از آماده سازی قطعه کار و دستگاه تراش برای پیچ تراشی داخلی، تمامی موارد مشابه پیچ تراشی انجام می گیرد و اختلاف های جزئی زیر باید در نظر گرفته شود:



شکل ۸۳



شکل ۸۴

محاسبات مربوط را انجام دهید.

آماده سازی قطعه کار (پیچ، داخل تراشی، گاه) را انجام دهید.

رنده پیچ تراشی داخلی برای نوع و اندازه رزوه را انتخاب کنید. این رنده دارای سر خم شده است.
گام پیچ و تعداد دور دستگاه تنظیم کنید.

رنده پیچ تراشی به قلم گیر بیندید.

✓ نوک رنده را با نوک مرغک هم مرکز کنید

✓ موازی بودن قلم را مطابق شکل توسط شابلون پیچ تراشی ابزار کنترل کنید و در صورت نیاز اصلاح کنید.
با حرکت دادن اهرم راه انداز به سمت پایین، دستگاه شروع به کار می کند، سپس نوک رنده را به سطح داخل قطعه کار مماس کنید و ورنیه سوپرت عرضی صفر را تنظیم کنید.

توجه شود که برای مماس کردن حرکت سوپرت به سمت اپراتور خواهد بود.


■ توسط فلکه ورنیه سوپرت طولی (اصلی) با حرکت ابزار به سمت راست، نوک رنده از داخل قطعه کار خارج شده و در ابتدای آن قرار گیرد.

■ مقدار بار مرحله اول پیچ تراشی توسط فلکه ورنیه سوپرت عرضی به مقدار حدود ۰/۵ میلی متر داده شود.
■ مهره دوپارچه در گیر شود.

■ اولین مرحله برآده برداری پیچ تراشی انجام گیرد.

✓ با حرکت دادن اهرم راه انداز به سمت پایین، دستگاه شروع به کار می کند و قوطی حامل سوپرت اصلی با مقدار پیش روی به مقدار گام پیچ تنظیم می شود و به سمت قطعه کار حرکت می کند.
✓ پس از اینکه نوک رنده پیچ تراشی تمام طول قطعه را طی کرد، با حرکت دادن اهرم راه انداز به حالت وسط دستگاه متوقف گردد.

- ✓ نوک رنده به مقدار مشخصی (مثلاً ۲ میلی‌متر) توسط حرکت سوپرت عرضی به جلو از سطح داخل قطعه کار دور شود تا در هنگام برگشت ابزار به ابتدای قطعه کار با آن برخورد نکند و رزووهای نوک رنده آسیب نبیند.
- ✓ با حرکت دادن اهرم راهانداز به سمت بالا، سه نظام دستگاه شروع به چرخش برعکس کرده و قوطی حامل سوپرت اصلی تا رسیدن به ابتدای قطعه کار، به سمت راست حرکت کند.
- ✓ با حرکت دادن اهرم راهانداز به حالت وسط دستگاه متوقف شود.
- ✓ در تمام مراحل پیچ‌تراشی، مهره دوتکه از حالت درگیری خارج نشود.
- گام پیچ پس از اولین مرحله براده‌برداری کنترل شود.
- مراحل بعدی براده‌برداری پیچ‌تراشی انجام گیرد.
- پس از انجام مراحل پیچ‌تراشی، رزووه و مهره با ابزار کنترل مناسب کنترل شود.
- اهرم مهره دوتکه از حالت درگیری خارج گردد و دستگاه خاموش شود.

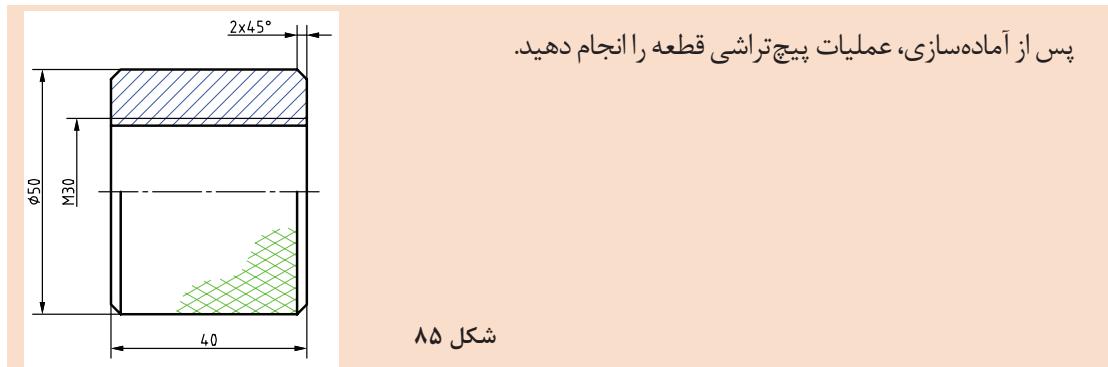

فعالیت
کارگاهی



ابزارهای اندازه‌گیری و کنترل

برای اندازه‌گیری و کنترل پیچ و مهره‌ها و رزووهای آنها، روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها در زیر آمده است:

استفاده از گام‌سنچ برای تشخیص استاندارد و مقدار گام پیچ و مهره‌ها
گام‌سنچ برای انواع شکل رزووهای ساخته شده است و برای پیچ‌های دندانه‌مثلثی دو نوع متريک و ويتوثر وجود دارد.
روش کنترل با اين ابزار به صورت چشمی است و باید دندانه‌های پیچ و گام‌سنچ کاملاً با هم جفت شوند.
از شابلون پیچ‌تراشی برای کنترل زاویه رزووه در رنده و اندازه گام (از قسمت خط‌کش) استفاده می‌شود.



شکل ۸۸



شکل ۸۷



شکل ۸۶

استفاده از گیج‌های برو-نرو، برای کنترل گام و اندازه پیچ و مهره‌ها این ابزارها به صورت استاندارد و یا به صورت سفارشی برای یک پیچ خاص ساخته می‌شوند و در دو نوع داخلی و خارجی موجود هستند. معمولاً طرف «برو» دارای رنگ سبز است و طول بیشتری دارد و با GO مشخص شده است و طرف «نرو» به رنگ قرمز و دارای طول کمتر است و با NO GO مشخص می‌شود.



شکل ۹۱



شکل ۹۰

در صورتی طرف «برو» در قطعه بسته می‌شود که شکل و اندازه و تلرانس و گام رزو و اندازه قطر پیچ و یا مهره صحیح باشد و طرف «نرو» در قطعه کار با پیچ و یا مهره صحیح بسته نمی‌شود.




شکل ۹۳




شکل ۹۲



عملیات پیچ تراشی قطعات مربوط به پروژه را انجام دهید.

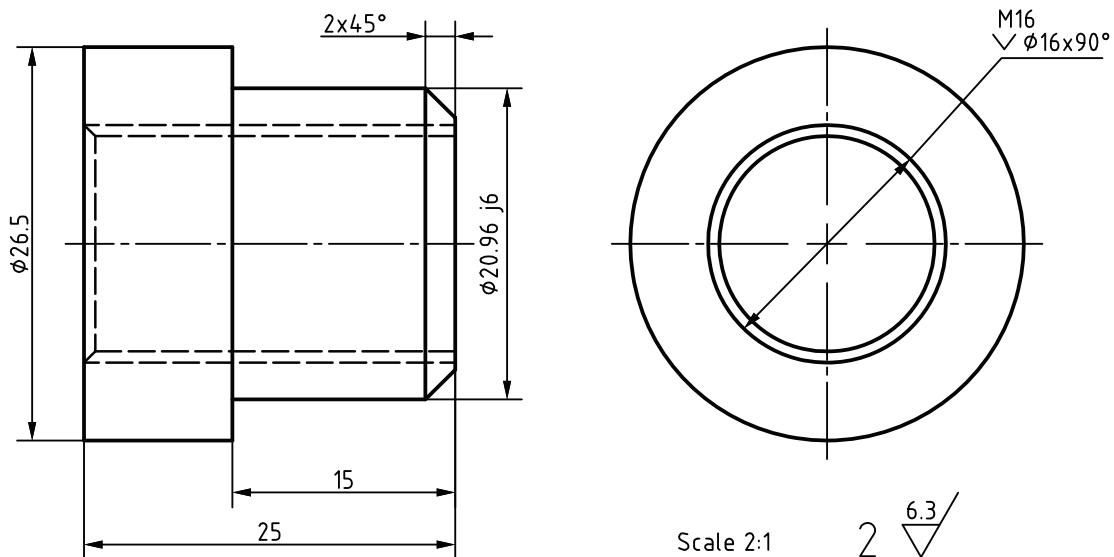


شکل ۹۴


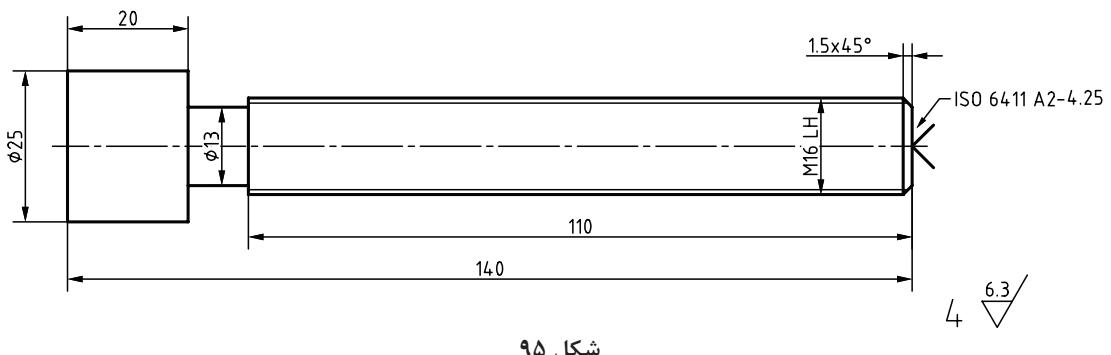


شکل ۹۵

پس از تراشکاری قطعات دو پرده بارفیکس و جک قطعات آن را مطابق نقشه‌ها مونتاژ کنید.

فعالیت
پایانی

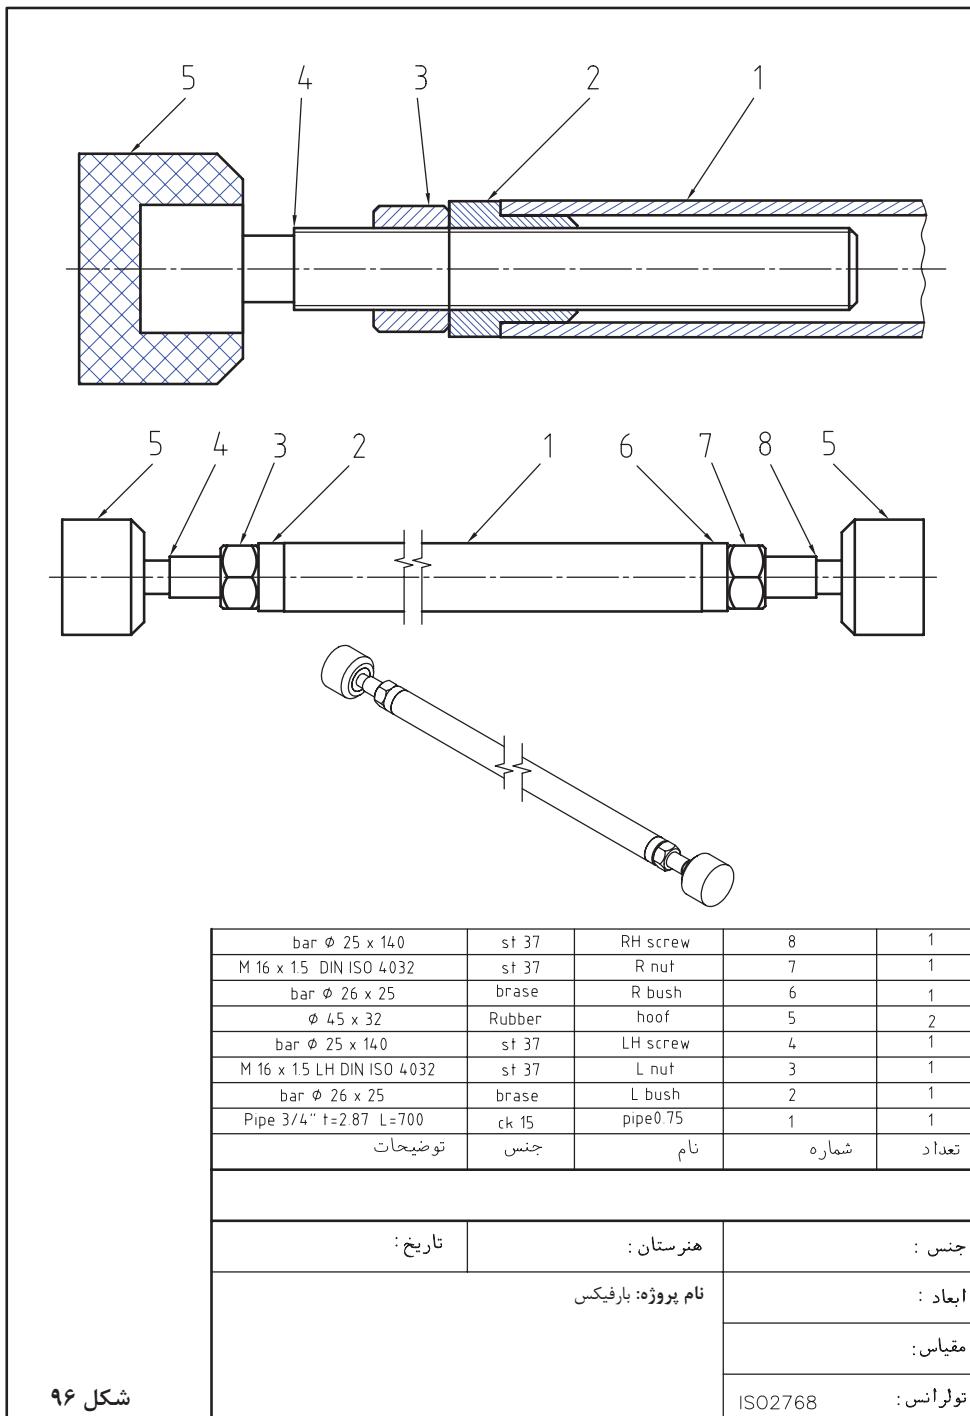


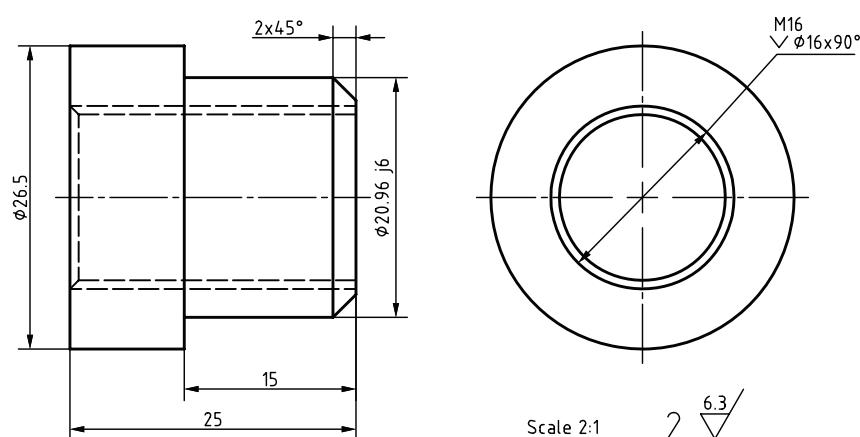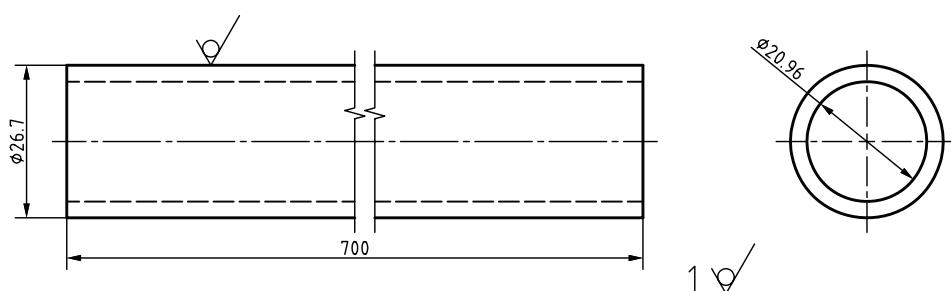


Scale 2:1


2 6.3/



تاریخ:	هنرستان:	جنس:
	نام قطعه:	ابعاد:
شكل ٩٧		مقیاس:
		تولر انس:
	ISO2768	

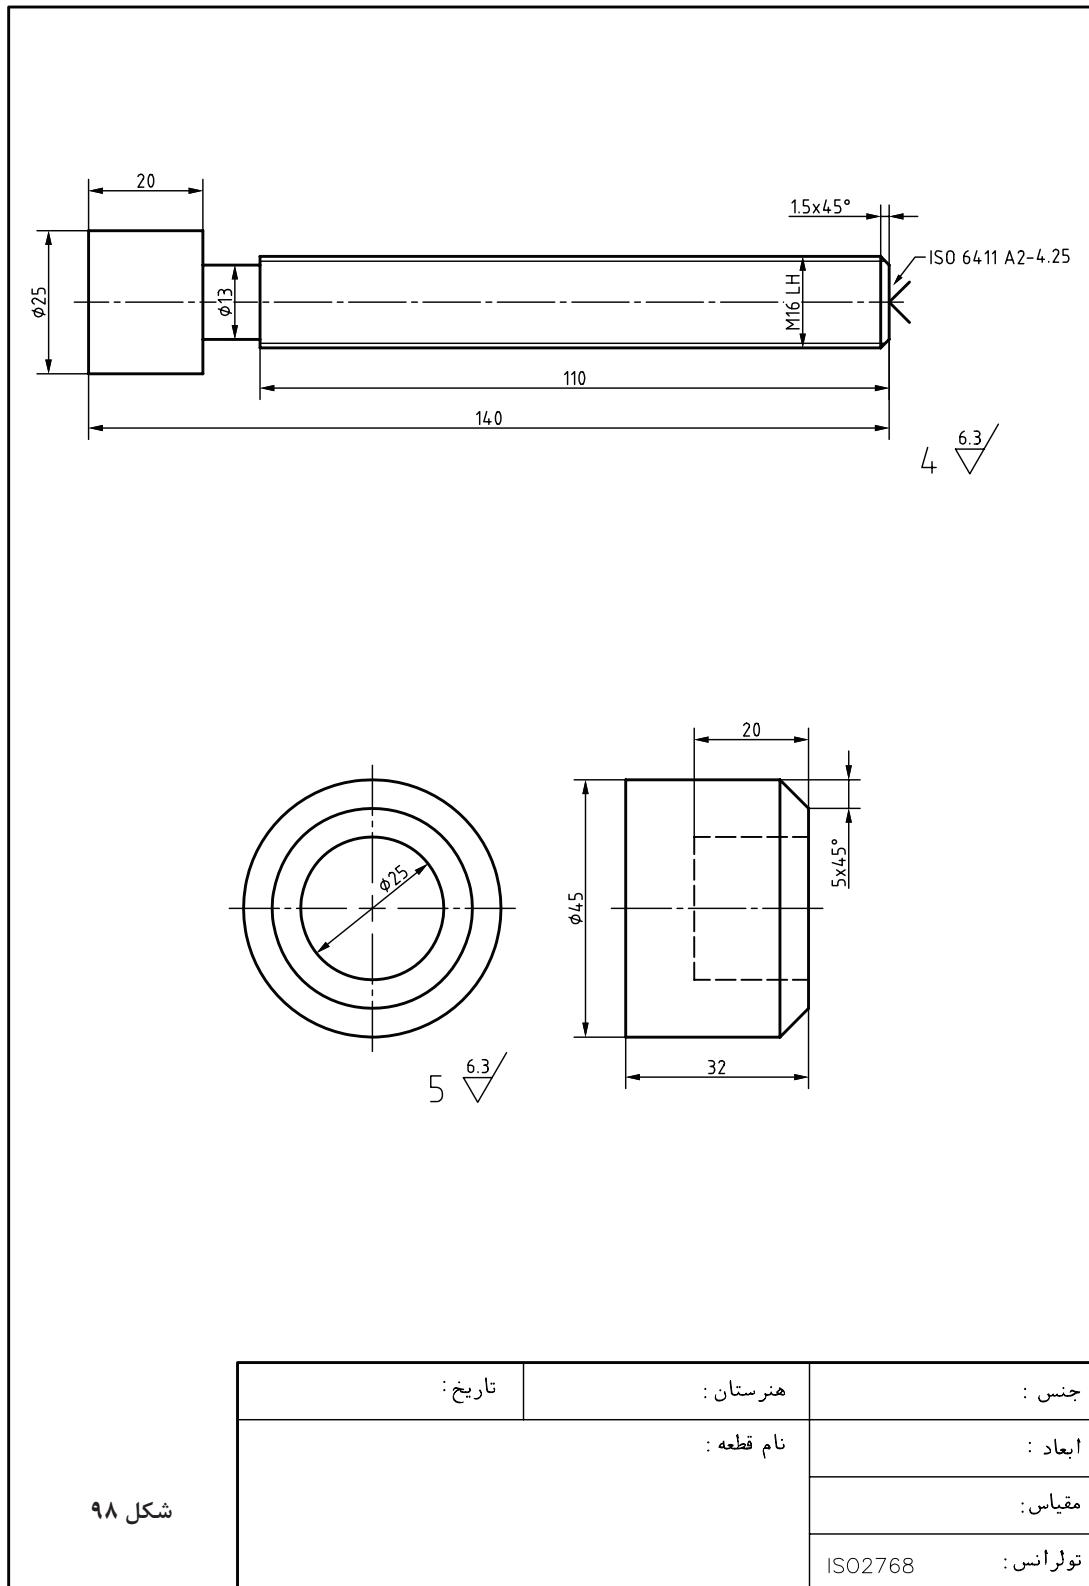

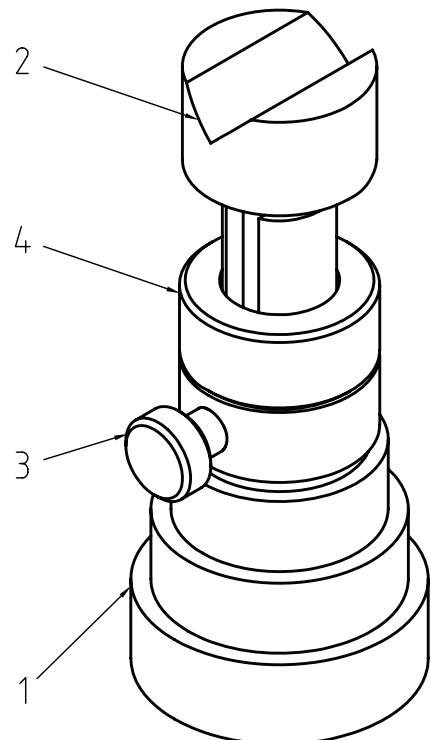

st 37	مهره	۴	۱
st 37	پیچ ثبیت	۳	۱
st 37	محور	۲	۱
st 37	بدنه (پایه)	۱	۱
توضیحات	جنس	نام	شماره
			تعداد
	تاریخ:	هنرستان:	جنس:
		نام پژوه: جک پیچی	ابعاد:
			مقیاس:
۹۹		ISO2768	تولرانس:

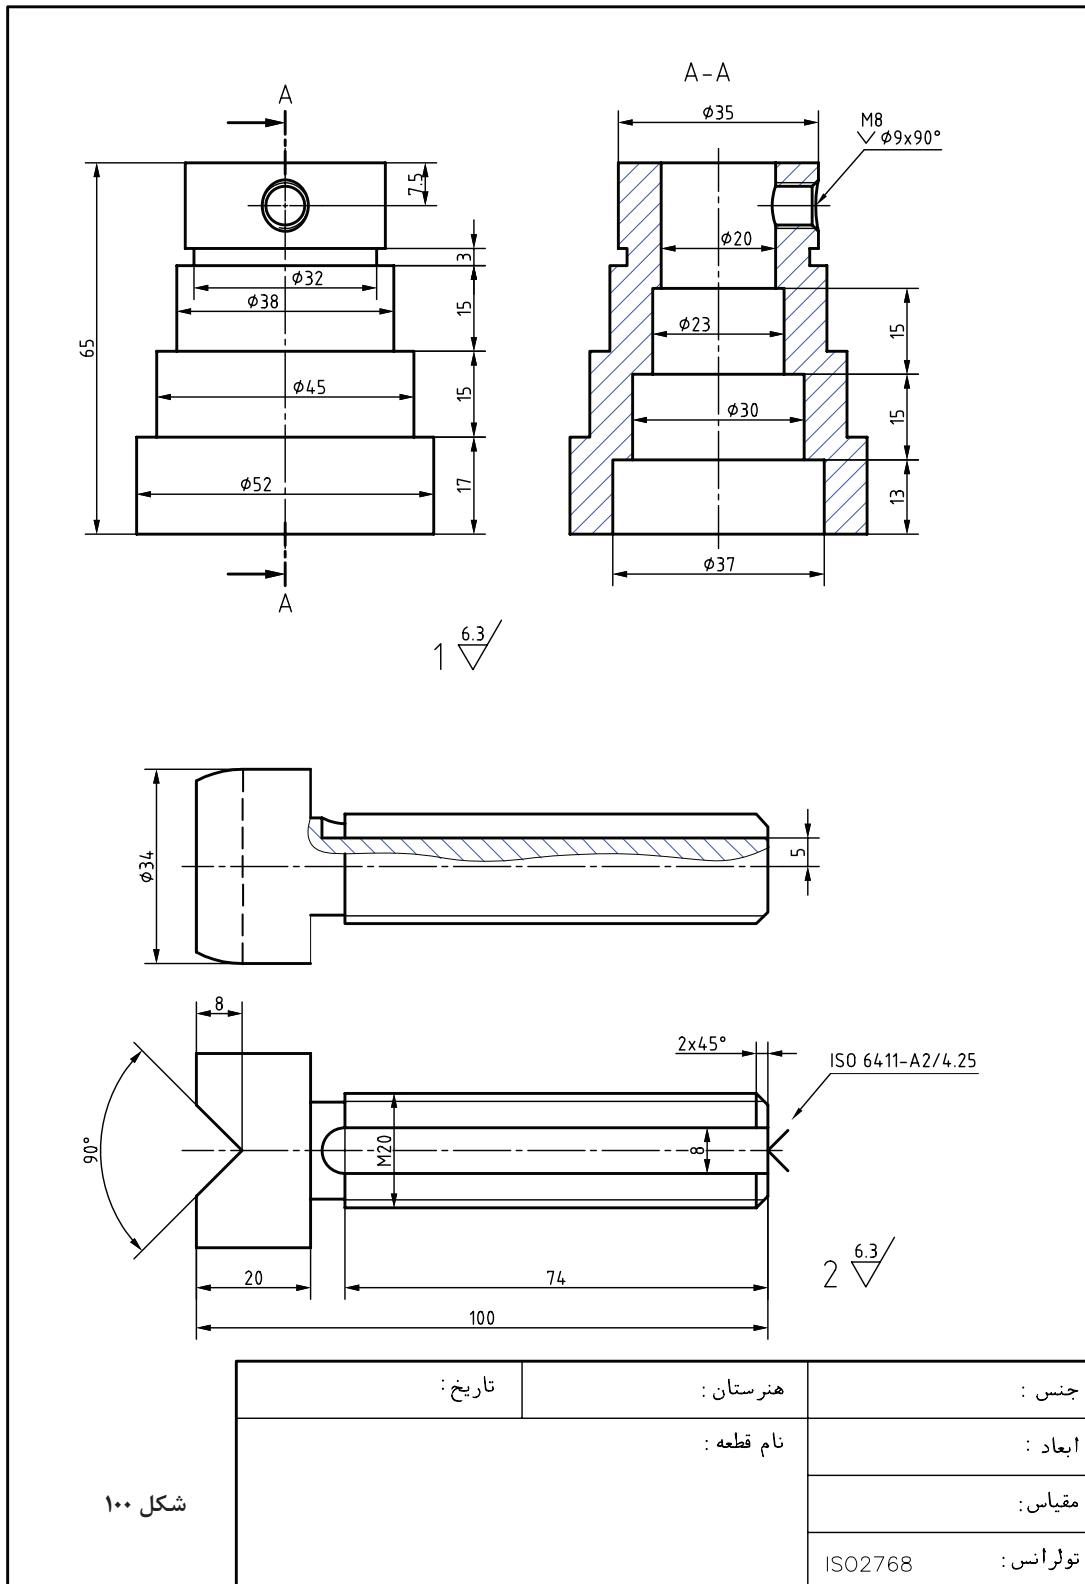


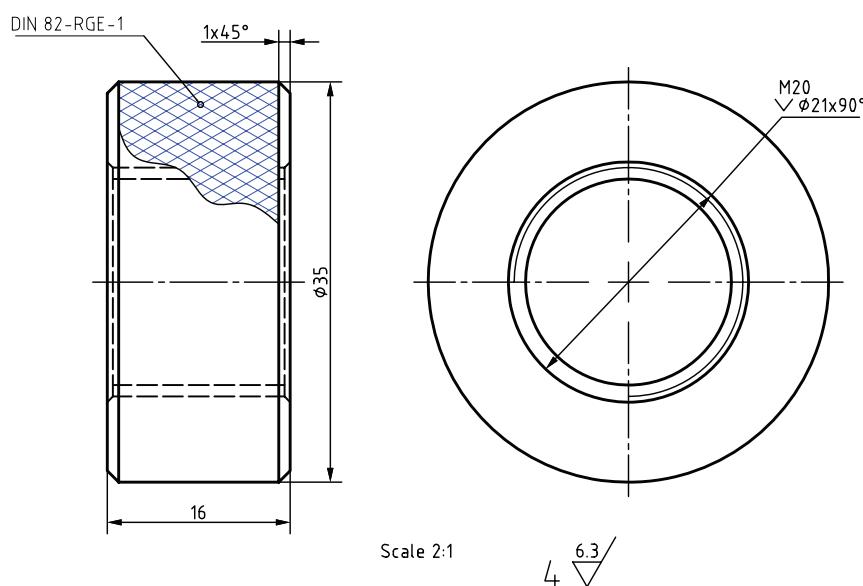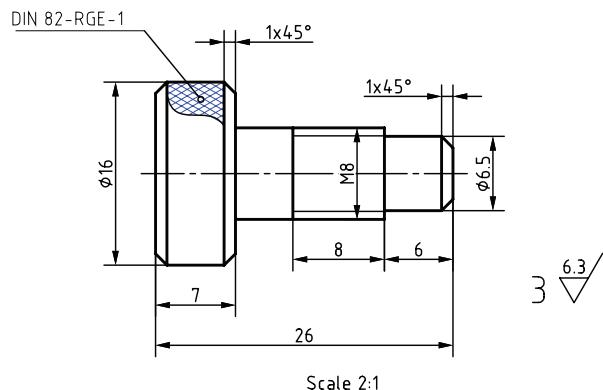

تاریخ :	هنرستان :	جنس :
	نام قطعه :	ابعاد :
شكل ۱۰۱		مقیاس:
	ISO2768	تولرانس:

ارزشیابی پیچ تراشی

- نمونه و نقشه کار:

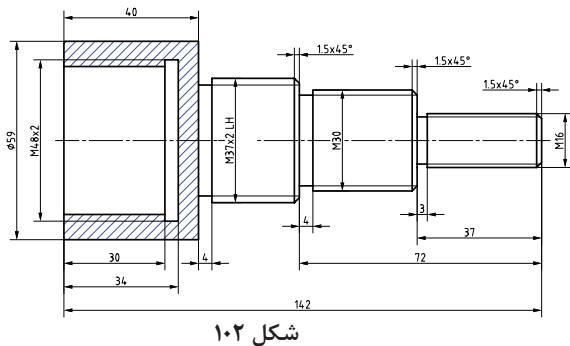

تولرانس ISO 2768-m
مواد اولیه St37 Ø60X145

نقشه کار: پیچ تراشی

شیار تراشی قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه.

شاخص عملکرد: ۱- انطباق رزووهای فرمان

۲- پرداخت سطح $Ra = 1.6$

شرایط انجام کار:

۱- انجام کار در محیط کارگاه

۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس

۳- تهیه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3$

۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار

۵- وسائل ایمنی استاندارد

۶- زمان $2/5$ ساعت

ابزار و تجهیزات:

دستگاه تراش یک متري با متعلقات -

رنده پیچ بری خارجی - رنده پیچ بری داخلی - شابلن رنده

- شابلن - فرمان پیچ و مهره - نقشه - سه نظام متنه با

آچار - قطعه کار - کولیس $0/0.5$ - عینک محافظ و کفش

ایمنی - زیرپایی - وسائل تمیز کاری - وسائل روغن کاری

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره هنرجو از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۱	
۵	انجام عملیات پیچ تراشی	۲	
شاخص های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مسئولیت پذیری L2 N72 L2 ۲- مدیریت مواد و تجهیزات L2 N66 L2 ۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ ۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۵- پایبندی به الزامات نقشه			
میانگین نمرات *			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

منابع فارسی:

۱. واکر جان، ۱۳۸۳، در پیرامون ماشین کاری و ماشین های ابزار، اکبر شیرخورشیدیان، ۱۳۸۳، تهران، طراح اوروپل لاسکو، ۱۳۸۲، ماشین های افزار، ابراهیم صادقی، ۱۳۸۲، تهران، دانشگاه علم و صنعت
۲. میلر رکس، ۱۳۸۰، دانشنامه ماشین کاری، احمد حجتی، ۱۳۷۷، تهران، سعید نو
۳. دگارمو ای.بل، ۱۳۸۵، مواد و فرآیندهای تولید (جلد سوم)، علی حائریان اردکانی، ۱۳۸۵، مشهد، جهان فردا
۴. گرلینگ هنریش، ۱۳۶۴، در پیرامون ماشین های افزار، علی اکبر جوانفکر، ۱۳۶۴، تهران، افکار
۵. آر.کیت موبایل و لری چافتان، ۱۳۸۵، اصول نگهداری و تعمیرات نت، حسین قلیزاده، ۱۳۸۵، تهران، طراح
۶. دفترچه نصب و نگهداری دستگاه تراش TN50 گروه ماشین سازی تبریز
۷. شیدلون علیرضا و جعفرزاده مجتبی، ۱۳۸۲، آموزش تراشکاری به زبان ساده، اول، تهران، مهر
۸. خادمی اقدم صمد و نصیری زنوز بهروز، ۱۳۸۸، محاسبات فنی (۲)، کد ۴۶۱/۸، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
۹. اکبری محسن و خادمی اقدم صمد، ۱۳۶۷، حساب فنی سال سوم، ماشین ابزار، کد ۶۰۴، شرکت افست
۱۰. اعتمادی محمد و غیوری رسول، ۱۳۸۲، کتاب درسی تراشکاری استانداردهای درجه ۲ و ۱، تهران، پورنگ
۱۱. غلامرضايی، حمیدرضا، ۱۳۹۴، رسم فنی تخصصی، کد ۴۸۸/۶، شرکت چاپ و نشر کتب درسی ایران

منابع لاتین

۱۳. Peter J. Hoffman, 2015, Precision Machining Technology, cambridge university

۱۴. Kurt L. Strand, 2014, Machining and CNC Technology, 'mcgraw hill



بسمه تعالی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتواه آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با رائے نظرات خود سازمان را در بهبود محتواه این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

تولید قطعات به روش تراشکاری با کد ۲۱۱۴۱۹

ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	نام و نام خانوادگی	ردیف	استان محل خدمت	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	عباس یعقوب زاده	۱۴	ایلام	خراسان رضوی	سید هاشم رمضانزاده سکه	۱۵	مرکزی	سعید رجبی	یزد
۲	علی رضا رحیمی خوی	۱۶	چهارمحال وبختیاری	همدان	علی شیر افکن	۱۷	شهر تهران	حسین نوروزی	فارس
۳	سیدعلی هاشم آبادی	۱۸	خراسان جنوبی	لرستان	مهران صاحبی	۱۹	آذربایجان شرقی	اسماعیل مصطفی زاده	کرمان
۴	غلامرضا رحیمی نژاد	۲۰	شهرستان‌های تهران	یزد	محسن دوروباف	۲۱	کرمانشاه	سهراب آزموده	کرمان
۵	صدیف اکبری	۲۲	اردبیل	گلستان	بهرام فیضی	۲۳	خراسان شمالی	سعید زعفرانلو	خوزستان
۶	برات محمد تلبا	۲۴	هرمزگان	گیلان	محمد ربیعی	۲۵	مازندران	محسن مهرعلی تبار	سیستان و بلوچستان
۷	بشار آذرگ	۲۶	آذربایجان غربی	کردستان	حسن مرادی				