

پودمان ۴

چرخ دنده تراشی



واحد یادگیری ۱

فرزکاری چند ضلعی‌ها

استاندارد عملکرد

فرزکاری چند ضلعی‌ها مطابق نقشه

پیش‌نیاز

نقشه خوانی
کار با ابزارهای اندازه‌گیری
فرزکاری سطوح تخت
فرزکاری سطوح شیبدار
فرزکاری شیارها


فرز کاری چند ضلعی

مقدمه

در صنعت با قطعات زیادی برخورد می‌کنیم که محیط آنها به فواصل مساوی تقسیم شده‌اند. کاربرد و اهمیت این گونه قطعات در مکانیزم‌ها و ماشین‌آلات کاملاً مشهود است و کمتر ماشینی را می‌توان یافت که به این گونه قطعات متکی نباشد. از جمله ماشین‌های ابزاری که قابلیت انجام چنین کارهایی را بر روی قطعات فراهم می‌کند ماشین فرز است که با اضافه کردن دستگاه تقسیم و متعلقات به دستگاه فرز، تقسیم‌بندی و تراش قطعات چند ضلعی امکان‌پذیر می‌گردد.

محاسبات لازم برای چند ضلعی کردن قطعات

قبل از پرداختن به محاسبات چند ضلعی‌ها روابط مثلثاتی لازم برای محاسبات ضروری می‌باشد یادآوری می‌شود:

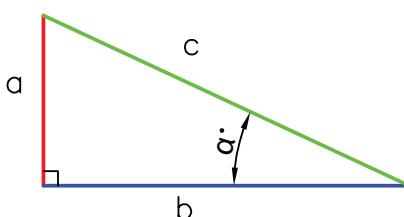

a = ضلع مقابل به زاویه α و مجاور به زاویه β

b = ضلع مقابل به زاویه β و مجاور به زاویه α

c = وتر یا ضلع مقابل به زاویه قائم

اکنون با مقایسه زاویه و اضلاع مثلث‌های نشان داده شده در زیر می‌توان نتیجه گرفت:

روابط مثلثاتی مهم	
ضلع مقابل به زاویه آلفا وتر	$\sin \alpha = \frac{a}{c}$ = سینوس آلفا
ضلع مقابل به زاویه آلفا ضلع مقابل به زاویه آلفا	$\cos \alpha = \frac{b}{c}$ = کسینوس آلفا
$\tan \alpha = \frac{a}{b}$	ضلع مقابل به زاویه آلفا ضلع مقابل به زاویه آلفا
$\cot \alpha = \frac{b}{a}$	کتانژانت آلفا

در هر مثلث قائم‌الزاویه با داشتن اضلاع می‌توان زاویه و با داشتن مقدار زاویه می‌توان نسبت اضلاع را به دست

آورد. مثلاً برای زاویه 30° درجه نسبت سینوس $\frac{1}{2}$ وجود دارد، که با داشتن نسبت اضلاع و مراجعه به جدول مثلثاتی زیرمی‌توان مقدار زاویه را به دست آورد.



نکته



درجه	دقتیه							درجه
	45° 90° سینوس							
25	0.4226	0.4253	0.4279	0.4305	0.4331	0.4358	0.4384	64
26	0.4384	0.4410	0.4436	0.4462	0.4488	0.4514	0.4540	63
27	0.4540	0.4566	0.4592	0.4617	0.4643	0.4669	0.4695	62
28	0.4695	0.4720	0.4746	0.4772	0.4797	0.4823	0.4848	61
29	0.4848	0.4874	0.4899	0.4924	0.4950	0.4975	0.5000	60
30	0.5000	0.5025	0.5050	0.5075	0.5100	0.5125	0.5150	59
	60	50	40	30	20	10	0	
	45° 90° کسینوس							درجه



باتوجه به جدول صفحه قبل مقدار زاویه α را حساب کنید.

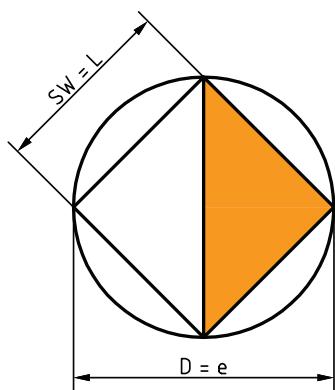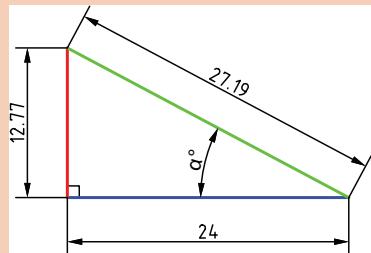

محاسبه چهار ضلعی منتظم:
هدف از محاسبه چهارضلعی منتظم به دست آوردن رابطه‌ای بین گوش تا گوش و آچار خور آن است.

= قطر دایره محیطی D

= اندازه گوش تا گوش e

= طول ضلع L

= اندازه آچارخور SW

= تعداد اضلاع n

در مثلث قائم الزاویه مشخص شده با استفاده از قضیه فیثاغورث می‌توان نوشت:

$$e^2 = (SW)^2 + (SW)^2 = 2(SW)^2$$

$$e = \sqrt{2(SW)^2} = \sqrt{2} \times SW \rightarrow e = 1/\sqrt{2} \times SW$$

و از رابطه زیر آچارخور به دست می‌آید:

$$e = 1/\sqrt{2} \times SW \rightarrow SW = \sqrt{2} \times e$$

طول هر ضلع در چند ضلعی منتظم از رابطه زیر به دست می‌آید. بنابراین داریم:


$$L = \sin\left(\frac{180}{n}\right) \times D$$

محاسبه شش ضلعی منتظم:

= قطر دایره محیطی D

= اندازه گوش تا گوش e

= اندازه آچارخور SW

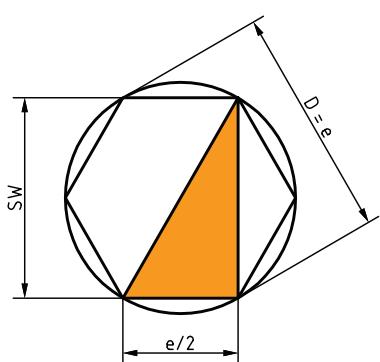

طول ضلع شش ضلعی منتظم برابر با $\frac{e}{2}$ است چون که بر اساس قضایای هندسی داریم: ضلع روبرو به زاویه 30° درجه، نصف وتر است، بنابراین چون وتر برابر با گوش تا گوش (e) می‌باشد، پس مقدار ضلع روبرو به

وتر $\frac{e}{2}$ است.

چرخ دندنه تراشی

$$e' = (SW)' + \left(\frac{e}{\gamma}\right)'$$

$$(SW)' = e' - \frac{e'}{\gamma} \rightarrow SW = \frac{\gamma}{\gamma - 1} e'$$

اکنون از طرفین جذر می‌گیریم:

$$SW = \frac{\sqrt{\gamma}}{\gamma - 1} \times e = \frac{1/732}{\gamma - 1} e \rightarrow SW = 0.0766 \times e$$

و بنابراین گوش تا گوش شش ضلعی به دست می‌آید:

$$SW = 0.0766 \times e \rightarrow e = \frac{SW}{0.0766} \rightarrow e = 1/515 \times SW$$

و طول ضلع


$$L = \sin\left(\frac{18^\circ}{n}\right) \times D \rightarrow L = \sin\left(\frac{18^\circ}{6}\right) \times D \rightarrow L = 0.5 \times D$$

و به طور کلی مقدار عمق براده برداری در فرزکاری چند ضلعی منتظم از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$t = \frac{D}{2} \left(1 - \cos \frac{\alpha}{2}\right)$$

مثال ۵:


از میله گردی به قطر $d = 50 \text{ mm}$ قطعه مطابق شکل ساخته خواهد شد. اندازه آچارخور (SW) و عمق بار (t) را حساب کنید.

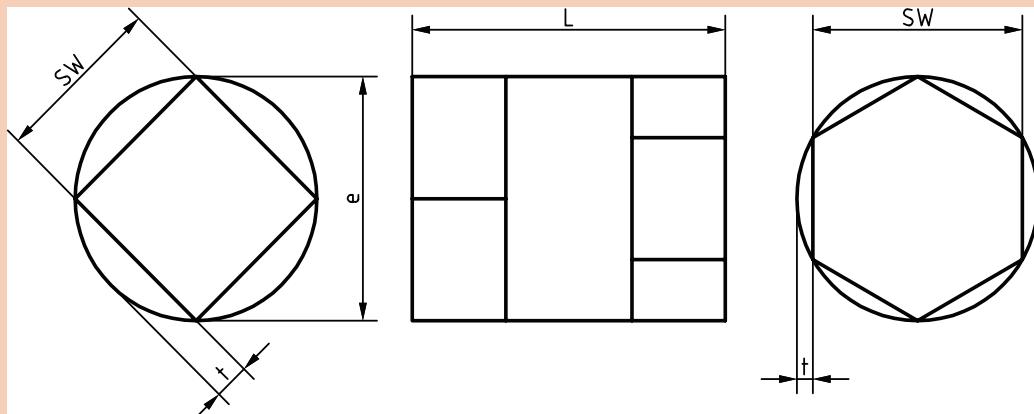

قسمت شش گوش:

$$SW = \frac{e}{866} \times e \rightarrow SW = \frac{50}{866} \times 50 = 43/3 \text{ mm}$$

$$t = \frac{e - SW}{2} = \frac{50 - 43/3}{2} = 3/35 \text{ mm}$$

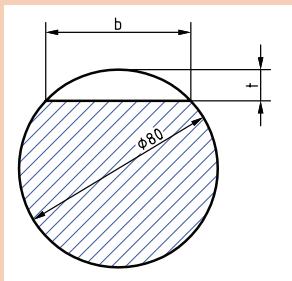

قسمت چهارگوش:

$$SW = \frac{e}{\sqrt{2}} \times e \rightarrow SW = \frac{\sqrt{2} \times 50}{\sqrt{2}} = 35/35 \text{ mm}$$



$$t = \frac{e - SW}{2} = \frac{50 - 35/35}{2} = 7/325 \text{ mm}$$

- ۱ قطعه‌ای به شکل شش ضلعی از میله گردی به قطر $d = 100 \text{ mm}$ ساخته خواهد شد، اندازه عمق بار (t) را حساب کنید.

فعالیت‌کلاسی



- ۲ قطعه نشان داده شده در شکل زیر از میله‌های گرد ساخته خواهد شد. حساب کنید:
 (الف) قطر میله لازم برای ساختن هر یک از آنها
 (ب) اندازه عمق بار در هر یک از آنها را.

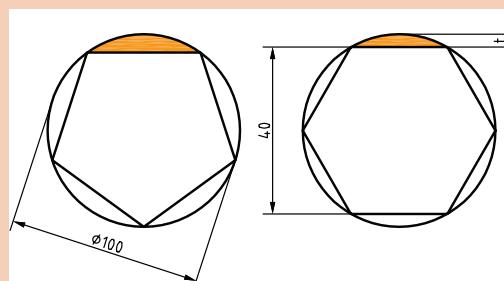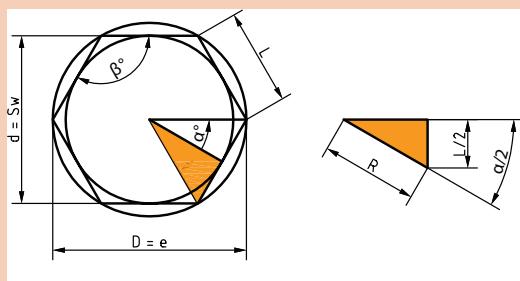

محاسبه چند ضلعی‌های منتظم به کمک روابط مثلثاتی:

- ۱ محاسبه طول ضلع n ضلعی: در مثلث قائم الزاویه OAB شکل بالا می‌توان رابطه سینوس را نوشت:

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\frac{L}{2}}{R} = \frac{L}{D} \rightarrow$$

$$L = D \times \sin \frac{\alpha}{2}$$

- ۲ محاسبه قطر دایره محاطی (d): در مثلث قائم الزاویه می‌توان رابطه کسینوس را نوشت:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\frac{d}{2}}{R} = \frac{d}{D} \rightarrow$$

$$d = D \times \cos \frac{\alpha}{2}$$




چرخ دندن تراشی

با توجه به آموخته ها جدول زیر را تکمیل کنید:

اندازه قطر محیطی واحد(یک) در نظر گرفته شده است							علام اختصاری
۱۲	۱۰	۸	۶	۵	۴	۳	=تعداد اضلاع =n
۳۰ درجه	۳۶ درجه	۴۵ درجه	۶۰ درجه	۷۲ درجه	۹۰ درجه	۱۲۰ درجه	=زاویه مرکزی مقابل به ضلع =a
۰/۳۰۹			۰/۵۸۸		۰/۸۶۶		= طول ضلع =l
	۰/۹۲۴	۰/۸۶۶		۰/۷۰۷			= قطر دایره محاطی =d
							= آچار خور =SW
							= عمق براده =t

تقسیم محیط کار

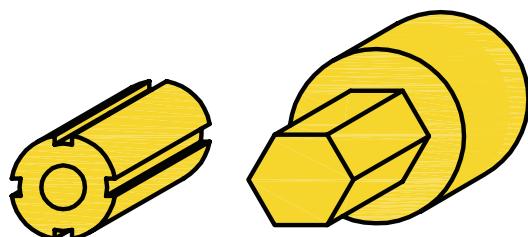


شکل ۱

شما به چه روشی قطعات شکل ۱ را به طور مساوی تقسیم بندی می کنید؟

برای تقسیم محیط داخلی و یا خارجی قطعه کاری به تقسیمات دلخواه و دقیق، بدون نیاز به خط کشی از دستگاه تقسیم استفاده می شود. دستگاه تقسیم به ما این امکان را می دهد که قطعه کار را تحت زاویه معین دوران دهیم. برخی از عملیات و کارهایی که به کمک این دستگاه انجام می شود به قرار زیر است:

	فرز کاری سطوح روی قطعات (چند وجهی) مثل فرز کاری روی مهره ها و پیچ ها	الف
	فرز کاری شیارهای قطعات مثل شیار تیغه فرز، متنه، قلاویز، برقو و هزارخار	ب
	فرز کاری شکاف روی سطوح مثل: کلاچ، پلوس و شکاف مهره ها	ج

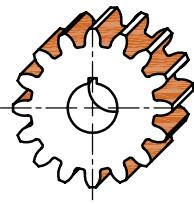	تراشیدن چرخ دندنهای د
---	--------------------------

برای تقسیم کردن محیط قطعات سه روش در صنعت متداول است:


۱ تقسیم مستقیم (بدون واسطه)

۲ تقسیم غیرمستقیم (با واسطه)

۳ تقسیم اختلافی (دیفرانسیل)

– تقسیم مستقیم با دستگاه تقسیم:

در تقسیم مستقیم از دستگاه تقسیمی که محور آن در امتداد محور قطعه کار بوده و بدون واسطه حرکت خود را به کار منتقل می‌کند استفاده می‌شود. این دستگاه دارای صفحات تقسیم شیاردار یا سوراخ داری است که اغلب، تعداد شیار یا سوراخ آن ۲۴ و در بعضی موارد ۳۶ و ۴۶ و ۶۰ می‌باشد. از این دستگاه بهدلیل سرعت عمل در کارهای سری استفاده می‌شود. با این روش تقسیماتی را می‌توان انجام داد که تعداد شیار یا سوراخ صفحه سوراخ بر تعداد تقسیمات قطعه کار، قابل قسمت باشد. مثلًا با صفحه تقسیم ۲۴، تقسیمات ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۲، ۲۴، ۴۶ و ۶۰ می‌باشد. نحوه کار به این طریق است که بعد از بستن قطعه و ثابت کردن ضامن صفحه سوراخ دار، اولین قسمت فرزکاری شده و سپس برای فرزکاری مرحله بعدی ضامن آزاد شده و قطعه به تعداد مشخص شیار یا سوراخ صفحه سوراخ دار چرخانده می‌شود و ضامن در محل خود قرار می‌گیرد و عملیات تا پایان ادامه می‌یابد.

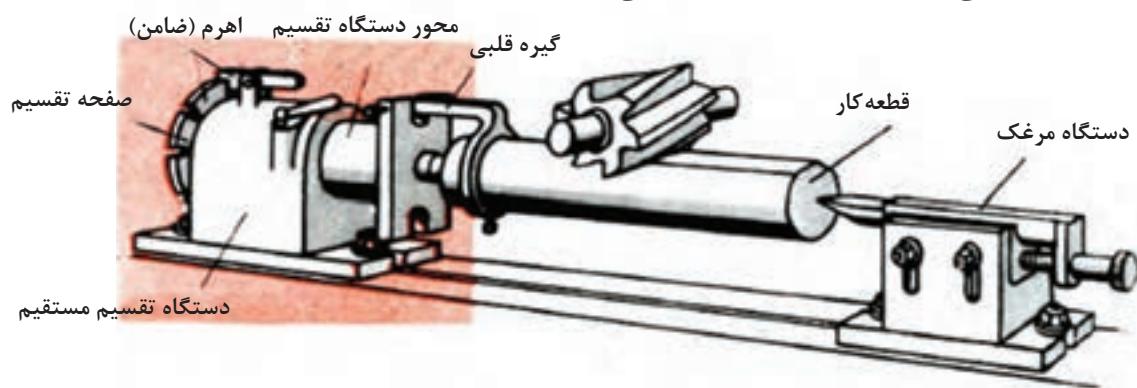

شکل ۲ دستگاه تقسیم مستقیم

برای محاسبه تعداد شیار و یا سوراخ جایی برای هر تقسیم، از رابطه زیر استفاده می‌گردد.
علائم اختصاری:

$$n_i = \frac{n_L}{T}$$

T = تعداد تقسیمات کار

n_L = تعداد شیار یا سوراخ صفحه تقسیم

n_i = تعداد شیار یا سوراخ لازم برای جایی هر تقسیم قطعه کار

مثال ۱ - می خواهیم میل گردی را روی ماشین فرز مجهز به دستگاه تقسیم با صفحه شیاردار ۲۴ تایی به فرم شش ضلعی منتظم فرز کاری کنیم. تعداد تقسیماتی که در هر مرحله فرز کاری باید صفحه سوراخ دار جابه جا شود را به دست آورید.


$$n_i = \frac{n_L}{T} = \frac{24}{6} = 4$$

تعداد شیار

فعالیت
کلاسی



برای فرز کاری قطعه مطابق شکل زیر: الف) از چه صفحه شیارداری می توان کمک گرفت؟ ب) مقدار گردش دسته تقسیم را حساب کنید.

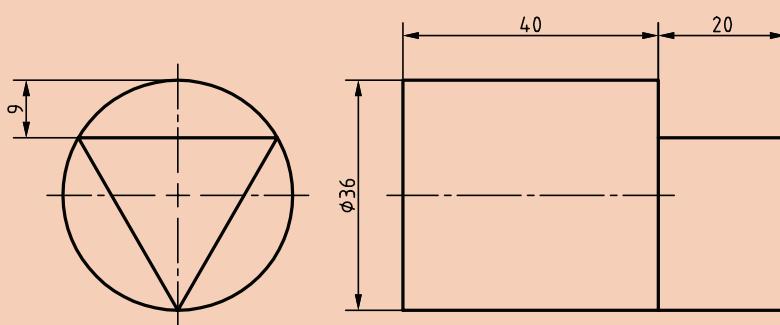

پرسش




آیا تقسیم قطعه کاری به ۱۳ قسمت با روش اول امکان پذیر است؟

در پاسخ سؤال قبلی متذکر می شویم که در مواردی مثل تقسیم ۱۳ تایی قطعه کار، عدد ۱۳ مضربی از صفحات سوراخ دار موجود روی دستگاه مستقیم نیست و باید این گونه قطعات را با تقسیم اختلافی ایجاد کرد.

- تقسیم غیرمستقیم (با واسطه):

در مواردی که تقسیم با روش مستقیم امکان پذیر نیست (مثل ۱۳ قسمت و موارد مشابه) از روش تقسیم غیرمستقیم استفاده می شود. در این روش از دستگاه تقسیمی که مکانیزم اصلی آن از یک پیچ حلزون و یک چرخ دندن حلزون تشکیل شده است استفاده می گردد. نسبت حرکت بین پیچ حلزون و چرخ دندن حلزون اغلب $i = 40 : 1$ و در بعضی موارد $i = 60 : 1$ و یا $i = 80 : 1$ می باشد (شکل ۳).

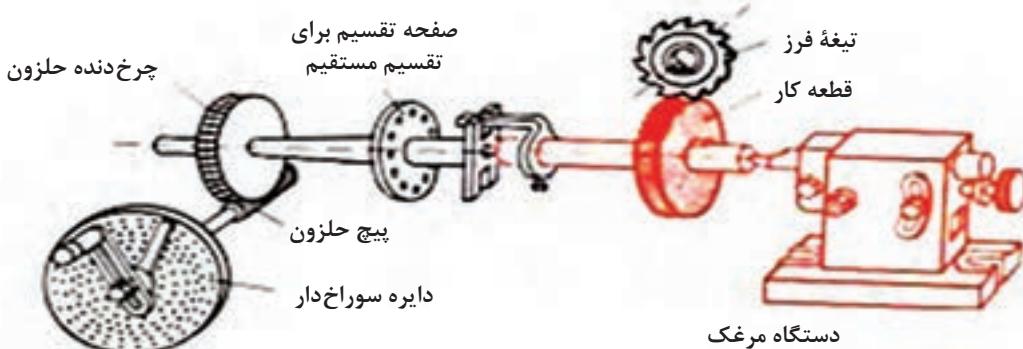

شکل ۳ شماتیک دستگاه تقسیم غیرمستقیم

در این روش چون بین محور کار (محور سه‌نظام) و محور تقسیم (دسته دستگاه تقسیم)، پیج حلزون و چرخ حلزون قرار گرفته است بنابراین حرکت به طور غیرمستقیم از محور تقسیم به محور کار منتقل شده و نسبت بین پیج حلزون و چرخ دنده حلزون ($i = 40:1$) در محاسبات دخالت داده می‌شود. شکل ۴ دستگاه تقسیم غیرمستقیم را نشان می‌دهد.



شکل ۴ دستگاه تقسیم غیرمستقیم

اگر نسبت حرکت بین پیج حلزون و چرخ دنده حلزون $i = 40:1$ باشد به ازاء گردش یک دور کامل پیج حلزون (دسته تقسیم) محیط کار به اندازه یک دنده چرخ حلزون (دور) می‌گردد و اگر بخواهیم محیط کار یک دور کامل دوران کند دسته تقسیم باید 40 دور بگردد. با توجه به مطالب ذکر شده و مثال‌های پایین، فرمول لازم برای تقسیم غیرمستقیم به شرح زیر حاصل خواهد شد:

برای تقسیم محیط کار به 40 قسمت مساوی، تعداد گردش دسته تقسیم برای هر تقسیم ($i = \frac{4}{1}$) یک دور کامل خواهد بود.

برای تقسیم محیط کار به 20 قسمت مساوی، تعداد گردش دسته تقسیم برای هر تقسیم ($i = \frac{2}{1}$) دو دور کامل خواهد بود.

سؤال ۲-

به نظر شما برای تقسیم محیط به 10 قسمت، تعداد گردش دسته دستگاه تقسیم چقدر باید باشد؟

$$\text{بنابراین با توجه به تقسیم‌بندی‌های بالا نتیجه می‌گیریم:} \\ \frac{\text{نسبت دستگاه}}{\text{تعداد تقسیمات کار}} = \frac{\text{مقدار گردش دسته}}{\text{مقدار گردش کار}}$$

علائم اختصاری:

$$n_k = \frac{i}{Z} \quad \text{یا} \quad n_k = \frac{i}{T}$$

n_k = مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای هر تقسیم

$i =$ نسبت حرکت بین حلقه و چرخ حلقه

$T =$ تعداد تقسیمات قطعه کار

مثال ۲- برای تقسیم محیط کار به ۵ قسمت مساوی، مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را حساب کنید، در صورتی که نسبت دستگاه تقسیم $1 : 40 = i$ باشد.

$$n_k = \frac{i}{Z} = \frac{40}{5} = 8$$

دور کامل

یعنی پس از انجام هر تقسیم، دسته به اندازه ۸ دور کامل باید بگردد.

فعالیت
کلاسی



مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای ساخت گل پیچ ۶ و ۴ گوش را به دست آورید.



فعالیت
تحقیقی



از منابع مختلف تحقیق کنید که دستگاه تقسیم با چه نسبت‌هایی وجود دارد؟

فعالیت
کارگاهی



دستور کار نصب دستگاه تقسیم (شکل ۵)

پس از پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و سایل مورد نیاز را تحويل بگیرید و ضمن رعایت نکات ایمنی مراحل انجام کار را به ترتیب بعد از توضیحات هنرآموز و با نظرارت او انجام دهید.



۱ قبل از نصب، زیر دستگاه تقسیم را به وسیله یک پارچه تمیز کنید و سپس زبانه آن را داخل شیار T شکل میز قرار دهید.



شکل ۵ - الف



شکل ۵ - ب



شکل ۵ - ج



شکل ۵ - د

۲ دستگاه تقسیم را به کمک چهارپایه چرخ دار حمل کرده و سپس با کمک جرثقیل و یا اهرم مناسب روی میز دستگاه قرار دهید.

۳ از محکم بودن پیچ قفل کننده مطمئن شوید.

۴ در صورتی که از جرثقیل برای حمل استفاده می‌گردد از قلاط تعییه شده روی دستگاه تقسیم استفاده گردد.
- پیچ‌های اتصال به میز را محکم کنید.

۵ با کنترل شاخص مدرج دستگاه تقسیم، از نداشتن انحراف محور کار (سنه‌نظام) مطمئن شوید و در صورت لزوم آن را با نوک نیم مرغک و یا ساعت اندازه‌گیری کنترل نمایید. (شکل ۵ - ب)

۶ صفحه سوراخ دار را بررسی کرده و در صورت لزوم برای تعویض آن دسته و سپس پیچ‌های روی صفحه را باز کنید.

۷ صفحه مناسب را انتخاب و تعویض کرده و پیچ‌های آن را سفت کنید.

۸ به نصب خار روی محور دسته دستگاه تقسیم توجه داشته باشید.

۹ قیچی و زبانه دسته دستگاه تقسیم را به فاصله مناسب تنظیم نمایید. (شکل ۵ - د)

چرخ دندنه تراشی

نکات ایمنی



- ۱ با توجه به اینکه دستگاه تقسیم دارای وزن زیادی است از چگونگی حمل ایمن (حمل با چهار پایه چرخ دار) و نصب صحیح اطلاع کافی کسب نمایید (شکل ۶).



شکل ۶

- ۲ برای حمل و جابه جایی دستگاه تقسیم بهتر است که به صورت ۲ نفری و البته با هماهنگی یکدیگر به این کار اقدام نمایید.

۳ در زمان حمل و نصب دستگاه تقسیم از کفشهای ایمنی استفاده شود.

۴ برای فرز کاری قطعات با طول بلند حتی از نیم مرغک استفاده شود.

۵ محیط و اطراف دستگاه را حتی امکان خلوت نگه دارید.


- ۶ برای کم کردن اثر لقی محور دستگاه تقسیم، قبل از شروع به کار دسته دستگاه تقسیم را چند دور در یک جهت معین دوران بدهید و سپس شروع به کار کنید و سعی نمایید که تا انتهای این مراحل فرز کاری

نکته



در مراحل مختلف کار با دستگاه تقسیم، لقی دستگاه تقسیم را مد نظر داشته باشد.

فعالیت
کارگاهی

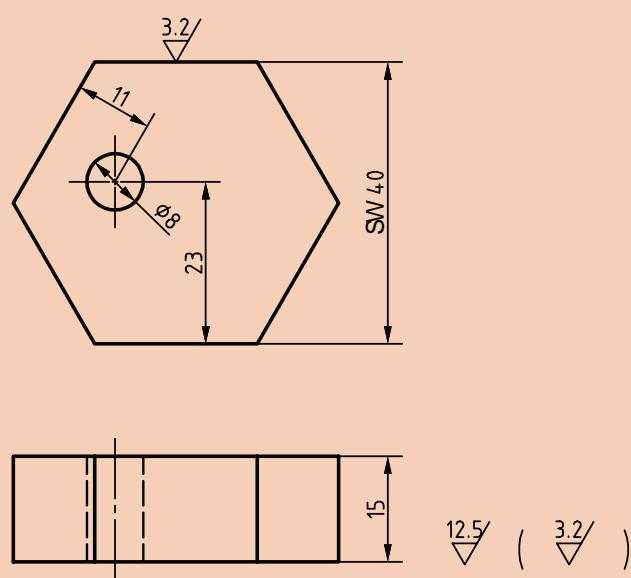

قطعه مطابق شکل را فرز کاری نمایید.

روندهای تراش چندضلعی را بنویسید.

عمق براده $t = 3/16 \text{ mm}$

مواد اولیه:

۱ $\varnothing 48 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$

۲ جنس Al یا St37

۳ تولرانس: f ISO 2768 - f

وسایل لازم

۱ دستگاه فرز

۲ دستگاه تقسیم

۳ آچارتخت مناسب

۴ تیغه فرز مناسب

۵ لباس کار و کفشهای ایمنی



با توجه به این که نمی‌توان از ذُرن استفاده کرد، برای قطعه دنباله در نظر بگیرید و بعد از اتمام فرزکاری قطعه آن را روی دستگاه تراشکاری کنید تا حذف شود.

مراحل انجام کار

- ۱ دنباله قطعه (نافی) را در سه نظام دستگاه تقسیم بسته و صفحه سوراخ دار و قیچی را با توجه به محاسبات انجام شده تنظیم کنید.
- ۲ لقی دستگاه تقسیم را بگیرید، سپس عده دوران و سرعت پیشروی را تنظیم کنید و با رعایت نکات ایمنی دستگاه را روشن نمایید.
- ۳ سطوح مورد نظر را تا اتمام کار، فرزکاری نمائید.
- ۴ پس از پایان فرزکاری قسمت دنباله قطعه (نافی) را کف تراشی کنید.
- ۵ قطعه کار را جهت ارزیابی به هنرآموز تحويل دهید.
- ۶ دستگاه را تمیز کرده و براده‌ها را در محل پیش‌بینی شده بربزید.

صفحه سوراخ دار:

مقدار گرددش دسته تقسیم همیشه عدد صحیحی نبوده بلکه در موارد مختلف می‌تواند به صورت کسری، کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از واحد باشد. در این موارد برای گرددش دقیق دسته تقسیم به اندازه کسر دلخواه، از صفحه سوراخ داری که روی دستگاه تقسیم سورامی شود استفاده می‌کنیم (شکل ۷). تعداد سوراخ موجود در هر ردیف روی صفحه سوراخ دار حک شده است. مثلاً اگر برای تقسیم محیط کاری لازم باشد که دسته تقسیم دور بزند باید روی دایره صفحه سوراخ دار ۱۵ سوراخه ۵ فاصله یا روی دایره صفحه سوراخ دار ۱۸ سوراخه ۶ فاصله، دسته تقسیم جایه‌جا شود. البته باید موقع ساده کردن کسر توجه داشته باشیم که عددی که در مخرج ایجاد می‌گردد باید مضرب صحیحی از تعداد سوراخ صفحه سوراخ دار باشد.



شکل ۷ صفحه سوراخ دار

دستگاه‌های تقسیم، معمولاً دارای سه صفحه سوراخ‌دار به شرح زیر می‌باشند:

صفحات سوراخ‌دار دستگاه تقسیم	
صفحه سوراخ یک طرفه (نرمال)	
تعداد ردیف سوراخ موجود در هر صفحه	صفحه سوراخ
۲۰_۱۹_۱۸_۱۷_۱۶_۱۵ سوراخه	شماره ۱
۳۳_۳۱_۲۹_۲۷_۲۳_۲۱ سوراخه	شماره ۲
۴۹_۴۷_۴۳_۴۱_۳۹_۳۷ سوراخه	شماره ۳
صفحه سوراخ دو طرفه	
۴۷_۴۱_۳۷_۳۱_۲۴_۲۰_۱۸_۱۶ سوراخه	طرف اول صفحه I
۴۹_۴۳_۳۹_۳۳_۲۹_۲۱_۱۹_۱۷ سوراخه	طرف اول صفحه II

گاهی به صفحه سوراخ‌دارهایی برخورد می‌کنیم که دارای سوراخ‌های متفاوتی نسبت به آنچه گفته شد می‌باشند، که باید محاسبات را بر مبنای صفحه سوراخ‌دار در دسترس انجام داد.

نکته



مثال ۳ – برای تقسیم محیط کاری به ۶ قسمت مساوی توسط دستگاه تقسیم غیرمستقیم با نسبت $1:40$ حساب کنید:

الف) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را.

ب) صفحه سوراخ‌دار مناسب برای این تقسیم را.

ج) فاصله دو بازوی قیچی را به اندازه چند سوراخ باید تنظیم کرد؟

حل:

$$n_k = \frac{i}{T} = \frac{40}{6} = 6 \frac{4}{6} = 6 \frac{2}{3}$$

مفهوم عدد $\frac{2}{3}$ این است که برای هر تقسیم لازم است دسته تقسیم ۶ دور کامل و $\frac{2}{3}$ دور بگردد.

الف) چون عدد حاصل در مخرج در صفحه سوراخ‌دار وجود ندارد، صورت و مخرج را در یک عدد دلخواه ضرب کرده تا عدد حاصل در مخرج در صفحه سوراخ‌دار وجود داشته باشد.


ب) برای گردش $\frac{2}{3}$ دور باید صفحه سوراخ‌داری که تعداد سوراخ‌های آن به عدد مخرج (۳) قابل تقسیم باشد

انتخاب گردد. مثلاً صفحه سوراخ‌دار ۱۵ سوراخه. بنابراین باید صورت و مخرج کسر $\frac{2}{3}$ را در عدد ۵ ضرب

پرسش



با توجه به کسر $\frac{2}{3}$ و با استفاده از جدول صفحه سوراخها، غیر از ردیف ۱۸ از چه ردیف‌های دیگری می‌توان استفاده کرد؟

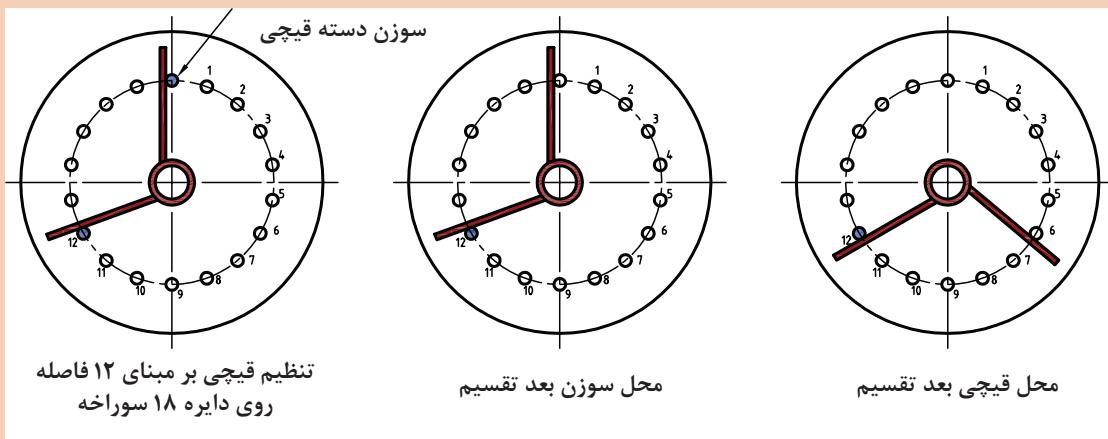

شکل ۸

نکته



در صورت امکان استفاده از چند صفحه سورخ دار از صفحه‌ای که دارای تعداد سوراخ بیشتری است استفاده کنید.

دوران قطعه تحت زاویه مشخص

پرسش



برای گرداندن قطعه کار تحت زوایای معین نیز می‌توان از دستگاه تقسیم استفاده کرد. بدین طریق که اگر نسبت دستگاه تقسیم $i = 40 : 40$ باشد به ازای گردش 45° دور دسته دستگاه تقسیم، قطعه کار یک دور کامل (360° درجه)

جابه جا می شود. پس برای یک درجه جابه جایی قطعه کار، دسته تقسیم باید به اندازه $\frac{40}{360}^\circ$ دور بگردد، و اگر لازم

باشد به اندازه درجه جابه جا شود باید دسته تقسیم به اندازه $\frac{40 \times \alpha}{360}^\circ$ حرکت نماید.

بنابراین فرمول لازم برای گرداندن قطعه کار تحت زاویه α به شرح زیر است:

$$n_k = \frac{i \times \alpha}{360}$$

= نسبت دستگاه


α = زاویه جابه جایی بر حسب درجه

α' = زاویه جابه جایی بر حسب دقیقه

n_k = مقدار گردش دسته تقسیم

در رابطه فوق اگر نسبت دستگاه تقسیم $i = 40 : 1$ باشد مقدار گردش دسته تقسیم از رابطه زیر به دست می آید:

$$n_k = \frac{i \times \alpha}{360} = \frac{40 \times \alpha}{360} \rightarrow n_k = \frac{\alpha}{9} \quad \text{یا} \quad n_k = \frac{\alpha'}{540}$$

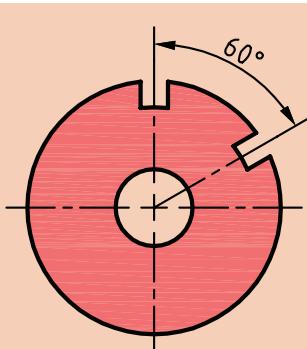

مثال ۴ - برای تقسیم زاویه صفحه شیارداری مطابق شکل مطلوبست محاسبه:

الف) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم اگر نسبت دستگاه تقسیم $i = 40 : 1$ باشد.

ب) ردیف سوراخ های انتخابی در صورتی که صفحه سوراخ دار شماره ۲ روی دستگاه سوار باشد.

ج) تعداد فاصله تنظیمی بین دو بازوی قیچی.

حل:

$$n_k = \frac{\alpha}{9} = \frac{60}{9} = 6\frac{2}{3}$$

ب) در صفحه شماره ۲ تنها ردیفی که بر ۹ بخش پذیر است ردیف ۲۷ می باشد که برای تعیین ضریب کافی است

۲۷ را بر ۹ تقسیم کنیم $\frac{27}{9} = 3$ پس عدد ۳ عددی است که صورت و مخرج کسر را مطابق زیر باید در آن ضرب کنیم.

$$6\frac{2}{3} = 6\frac{6(3)}{9(3)} = 6\frac{18}{27}$$

حل ج) سوراخ موجود بین دو بازوی قیچی ۱۹ سوراخ و یا ۱۸ فاصله خواهد بود.


برای کنترل حل مسئله با توجه به فرمول اصلی می توان مقدار α را محاسبه کرد، در صورتی که α حاصل همان



زاویه صورت مسئله باشد، حل مسئله صحیح بوده و در غیر این صورت غلط خواهد بود.

$$n_k = \frac{\alpha}{9} \rightarrow \alpha = n_k \times 9^\circ = 6 \frac{18}{27} \times 9^\circ = \frac{18}{27} \times 9^\circ = \frac{162}{27} = 6^\circ$$

بنابراین حل مسئله درست بوده است.

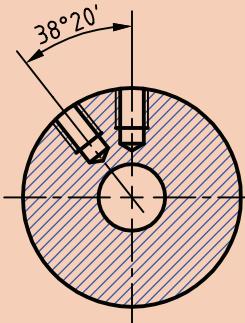


روی صفحه‌ای فاصله دوسراخ $20'$ و 38° مطابق شکل، به وسیله دستگاه تقسیم غیرمستقیم باید تنظیم شود.

الف) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم اگر نسبت دستگاه تقسیم $i = 40:1$ باشد.

ب) ردیف سوراخ‌های انتخابی در صورتی که صفحه سوراخ‌دار شماره ۲ روی دستگاه سوار باشد.

ج) تعداد سوراخ تنظیمی بین دو بازوی قیچی.

د) امتحان حل مسئله.

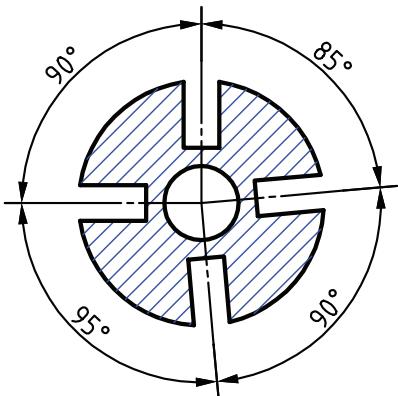

تقسیمات نامساوی محیط قطعه کار

تاکنون با ذکر مثال‌هایی کاربرد صفحه تقسیم‌های اونیورسال جهت تقسیم کردن محیط قطعات به قسمت‌های مساوی را مورد بررسی قرار دادیم. لیکن در هنگام فرزکاری قطعه کار به مواردی برخورد می‌کنیم که لازم است محیط را به قسمت‌های نامساوی تقسیم کنیم. فرق عمده فرزکاری آنها با قطعاتی که دارای زاویه مرکزی مساوی هستند، این است که در این گونه موارد به خاطر متفاوت بودن زاویه مرکزی هر شیار، باید مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را برای هر زاویه داده شده جداگانه محاسبه شود.

مثال ۵- قطعه مطابق شکل ۹ به وسیله فرزانگشتی فرزکاری می‌شود.

ابتدا مقدار گردش دستگاه تقسیم برای هر یک از زوايا را محاسبه کنید و سپس آن را فرزکاری نمایید.
تعیین دور دسته دستگاه تقسیم:

$$\alpha_1 = 85^\circ \rightarrow n_k = \frac{\alpha}{9} = \frac{85}{9} = 9 \frac{4(2)}{9(2)} = 9 \frac{8}{18} \text{ یا } 9 \frac{4(3)}{9(3)} = 9 \frac{12}{27}$$

$$\alpha_2 = 90^\circ \rightarrow n_k = \frac{\alpha}{9} = \frac{90}{9} = 10$$

$$\alpha_3 = 95^\circ \rightarrow n_k = \frac{\alpha}{9} = \frac{95}{9} = 10 \frac{5(2)}{9(2)} = 10 \frac{10}{18} \text{ یا } 10 \frac{5(3)}{9(3)} = 10 \frac{15}{27}$$

$$\alpha_4 = 90^\circ \rightarrow n_k = \frac{\alpha}{9} = \frac{90}{9} = 10$$

از مقادیر به دست آمده و صفحه سوراخ‌های موجود در می‌یابیم که صفحه مناسب ۲۷ سوراخه می‌باشد بنابراین بعد از سوار کردن آن روی دستگاه تقسیم به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:
ابتدا شیار اول را به طور دلخواه فرزکاری می‌کنیم، سپس برای فرزکاری شیار دوم، دسته دستگاه تقسیم را به اندازه $\frac{12}{27}$ دوران می‌دهیم. یعنی دسته دستگاه تقسیم را به اندازه ۹ دور کامل و ۱۲ فاصله از ردیف ۲۷ سوراخه دوران می‌دهیم. پس از اینکه شیار دوم فرزکاری شد، عملیات را برای بقیه شیارها نیز تکرار می‌کنیم.

با توجه به لقی قطعات دستگاه تقسیم قبل از شروع به کار وهمچنین در حین کار لقی آن را در یک جهت (مثالاً ساعت گرد) بگیرید.

نکته




- ۱ در دستگاه تقسیم مستقیم که دارای ردیف‌های ۱۶-۳۶-۴۲-۶۰ سوراخ می‌باشد، تعیین کنید:
الف) تعداد دوران دسته دستگاه تقسیم را برای تقسیمات ۷ و ۱۲ و ۱۵.

فعالیت
کلاسی


۶۰	۴۲	۳۶	۱۶	دایره سوراخ دار	تقسیمات
				۷	
				۱۲	
				۱۵	

- ب) برای تقسیمات ۲ و ۱۸ قسمتی از کدام یک از صفحه سوراخ‌دارهای فوق می‌توان استفاده کرد؟
- ۲ با دستگاه تقسیم مستقیم می‌خواهیم محیط کاری را به ۴ و ۶ و ۸ قسمت مساوی تقسیم کنیم. اگر صفحه تقسیم موجود دارای ردیف سوراخ‌های ۱۶-۳۶-۴۸-۶۰ باشد حساب کنید:
الف) ردیف سوراخ‌های مناسب برای تقسیمات فوق را.
ب) مقدار جابه‌جایی لازم (n_L) برای هر یک از تقسیمات را.
- ۳ برای بخش طراحی کارخانه‌ای تقسیمات ۹۰ تا ۹۹ قسمت مطرح است، کدام یک از تقسیمات مذکور بوسیله دستگاه تقسیم غیرمستقیمی که دارای صفحات سوراخ‌دار نرمال (سه صفحه سوراخ‌دار) و نسبت $i=40:1$ باشد امکان پذیر می‌باشد؟
- ۴ محیط قطعه کاری بوسیله یک دستگاه تقسیم غیرمستقیم باستی به ۲۸ قسمت مساوی تقسیم شود. حساب کنید مقدار گردش دسته تقسیم را اگر از صفحات سوراخ‌دار نرمال استفاده شود.
- ۵ تیغه فرزهایی با تعداد دندانه‌های ۱۶ و ۱۴ و ۱۳ و ۱۶ و ۱۸ با دستگاه تقسیمی که نسبت آن $i=40:1$ می‌باشد، باید تقسیم و به وسیله ماشین فرز تراشیده شوند. مطلوب است محاسبه مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای هر یک از تقسیمات.

۶ پولک‌های جفجغه‌ای مطابق شکل روی دستگاه تقسیمی که نسبت آن $i = 40:1$ باشد باید تقسیم و فرز شوند. مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را حساب کنید.

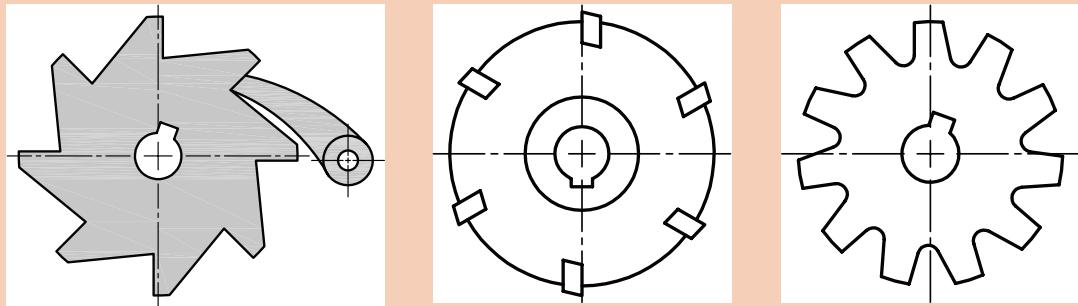


۷ صفحه شیاردار مطابق شکل را می‌خواهیم به کمک دستگاه تقسیمی که نسبت آن $i = 40:1$ است تقسیم کنیم. حساب کنید مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را برای هر یک از زوایای نشان داده شده در شکل در صورتی که صفحه سوراخ‌دار موجود $15-16-17-18-19-20-27$ باشد.

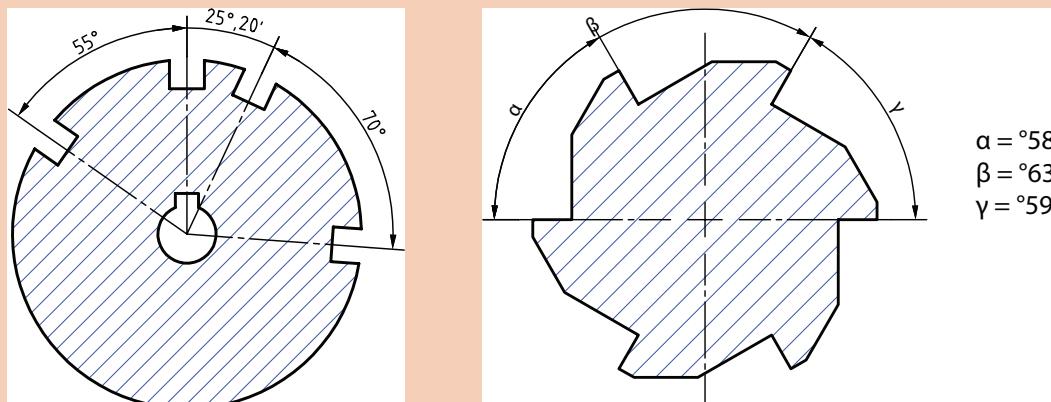

۸ اهرم دنده‌ای مطابق شکل که در حد فاصل 135° آن ۱۸ دنده وجود دارد بایستی به کمک دستگاه تقسیم $i = 60:1$ تقسیم شود.

(الف) تعداد دنده موجود در 360° درجه آن را محاسبه کنید.
 (ب) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای فرز کردن هر دنده را محاسبه کنید.

۹ نمونه‌هایی از تقسیمات محیطی، که در محیط زندگی مشاهده می‌کنید و در کارگاه قابل انجام دادن است را به هنرآموز معرفی کنید.

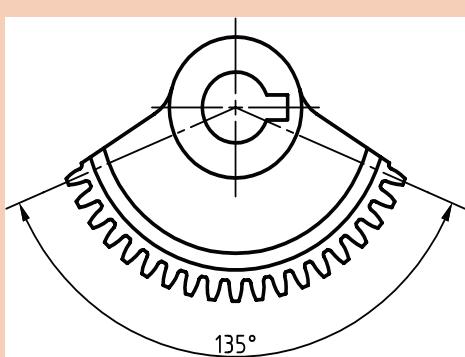



فرز کاری دسته تنظیم گیره

رونده نما و مراحل انجام کار را طراحی کرده و بنویسید

مشخصات قطعه کار

لازم به توضیح است که به تشخیص هنرآموز محترم از آلومینیوم نیز می‌توان استفاده کرد. شیوه انجام کار مناسب با امکانات کارگاه و به تشخیص هنرآموز صورت می‌گیرد.

جنس قطعه: Al St37 یا

مواد اولیه: Ø 38mm × 30 mm

تولرانس: مطابق ISO 2768 - f

وسایل مورد نیاز:

۱ دستگاه فرز

۲ تیغه فرز مناسب


۳ آچار تخت مناسب

۴ دستگاه تقسیم

۵ کولیس

۶ پارچه تنظیف

۷ لباس کار و عینک ایمنی

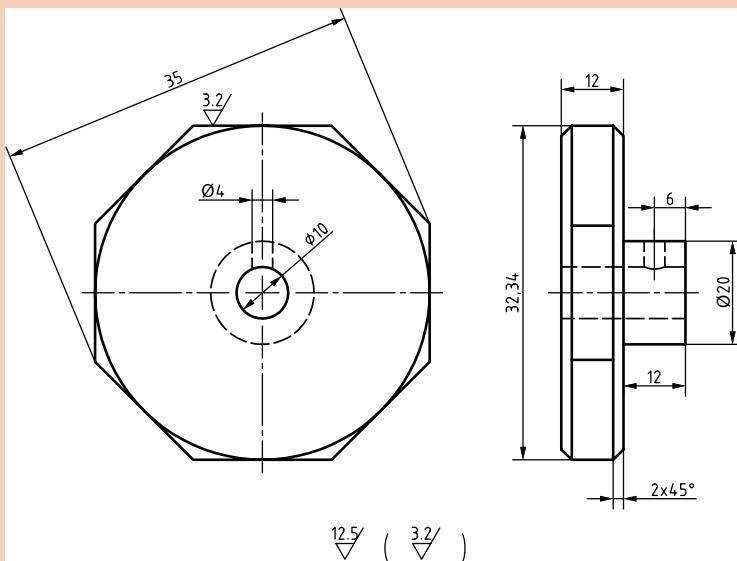


به نظر شما بهترین پیشنهاد در روش تولید این قطعه چیست؟ آن را با هنرآموز محترم در میان بگذارید.



ارزشیابی واحد یادگیری: چندضلعی تراشی

- نمونه و نقشه کار:

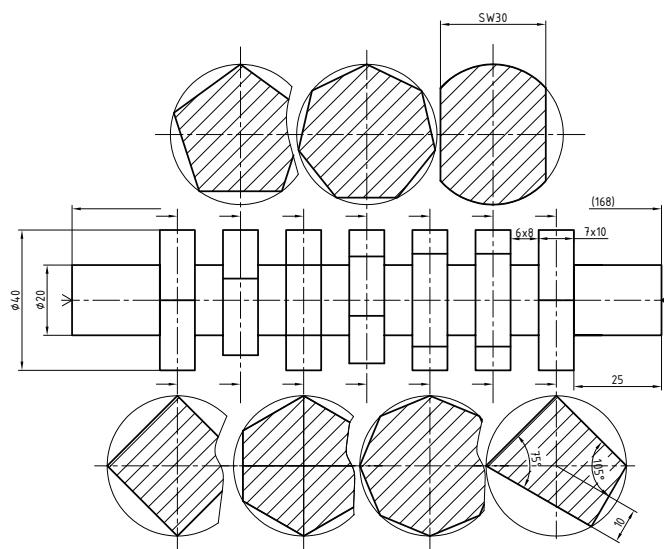

نقشه کار: چندضلعی تراشی

فرزکاری چندضلعی ها مطابق نقشه. جنس قطعه از آلمینیوم و به قطر آمده ۴۰ به همراه جای دقیق مرغکها است.

شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-m ۲- پرداخت سطح Ra = ۱/۶

شرایط انجام کار: ۱- انجام کار در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3$ ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آمده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت

مواد مصرفی: جنس قطعه از آلمینیوم و به قطر آمده ۴۰ به همراه جای دقیق مرغکها.

ابزار و تجهیزات: ماشین فرز انیورسال با متعلقات- دستگاه تقسیم با متعلقات - ساعت اندازه گیری - کولیس ۵۰/۰۵- آچار تخت- برس موبی- تیغه فرز انگشتی با فشنگی و فرزگیر به همراه آچار مربوطه - وسایل روغن کاری- پیچ گوشتی- زیرپایی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و بستن ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	فرزکاری چندضلعی ها	۲	
شاخصی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مسئولیت پذیری ۲- مدیریت مواد و تجهیزات ۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ ۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۵- پایبندی به الزامات نقشه			
میانگین نمرات *			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۲

تراشیدن چرخ‌دنده ساده

مقدمه

چرخ‌دنده‌ها قطعاتی هستند که می‌توانند نیرو و عده دوران را منتقل نمایند امروزه کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که از چرخ‌دنده استفاده نشده باشد.

استاندارد عملکرد

فرزکاری چرخ‌دنده ساده مطابق نقشه

پیش‌نیاز

نقشه خوانی
کار با ابزارهای اندازه‌گیری
فرزکاری سطوح تخت
فرزکاری سطوح شیبدار
فرزکاری شیارها

چرخ دندنه‌ها (Gears) و اجزای آنها



به نظر شما شکل مقابل چه قسمتی از دستگاه را نشان می‌دهد؟ به چه روش‌های دیگری می‌توان بین محورهای نشان داده شده ارتباط برقرار کرد؟ (شکل ۸)


معمولًاً برای انتقال حرکت و نیرو از یک محور به محور دیگر (معمولًاً در فواصل کوتاه) از چرخ دندنه استفاده می‌گردد. چرخ دندنه‌ها نسبت به وسائل انتقال حرکت دیگر مانند (چرخ زنجیر و چرخ تسمه) وسیله انتقال حرکت دقیق‌تر و به صرفه‌تری به شمار می‌روند و در ماشین‌های ابزار، جعبه‌دنده و ... به کار می‌روند (شکل ۹).

شکل ۸




شکل ۹

بعضی از انواع چرخ دندنه‌ها به شرح زیر هستند:

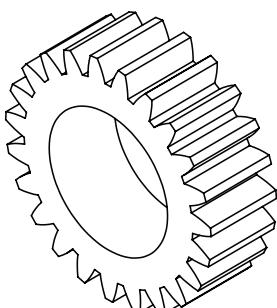

شکل ۱۰

الف) چرخ دندنه‌ای استوانه‌ای: دندنه‌ها روی سطح جانبی مدور (محیط قطعه) قرار دارند (شکل ۱۰).

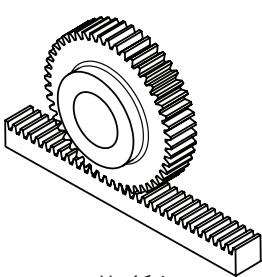

شکل ۱۱


ب) چرخ دندنه‌ای شانه‌ای: دندانه‌ها معمولًاً روی یک سطح مکعب مستطیل ایجاد می‌گردد (شکل ۱۱).

چرخ دندۀ تراشی



شکل ۱۲

ج) چرخ دندۀ‌هایی مخروطی: دندۀ‌های آن روی سطح یک مخروط ناقص قرار دارند که می‌توانند به صورت مستقیم یا مارپیچ باشند (شکل ۱۲).

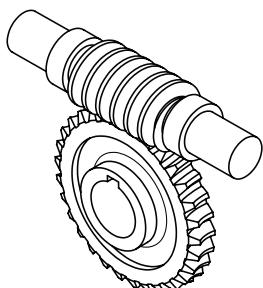


شکل ۱۳

د) چرخ دندۀ‌هایی حلزونی (ماردن): دندانه‌ها روی سطح استوانه واقع گردیده است (شکل ۱۳).

چرخ دندۀ‌های استوانه‌ای از نظر فرم دندانه به فرم دندۀ مستقیم، مارپیچ، جناقی و حلزونی تقسیم می‌شوند.


۱- چرخ دندۀ‌های استوانه‌ای با دندۀ مستقیم (ساده) به صورت داخلی و خارجی (شکل ۱۴)

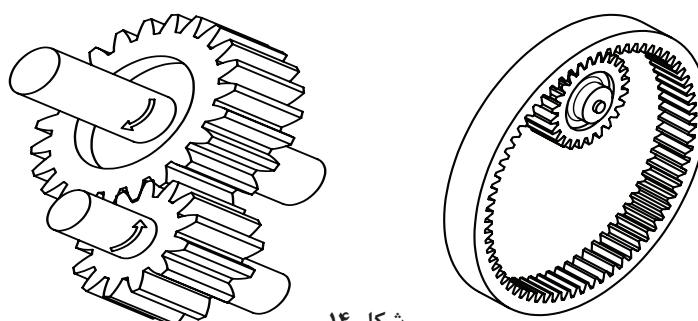

شکل ۱۴

وضعیت قرار گرفتن محور چرخدندۀ به سه حالت هندسی زیر تقسیم شده‌اند:

تصویر	شرح	وضعیت
	در تمام طول محور فاصله آنها یکسان باشد. مانند محور در چرخدندۀ‌های ساده	محور موازی
	امتداد محورها همدیگر را قطع می‌کنند مثل چرخدندۀ‌های مخروطی	محور متقطع

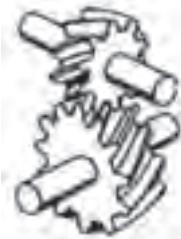	<p>محورها نه موازی و نه متقاطع مانند چرخ دنده های حلزون و یا نوعی چرخ دنده مارپیچ</p>	<p>محور متناfar</p>
---	---	---------------------

فعالیت
کلاسی



با توجه به آموخته های قبل و مطالب گفته شده جدول ۱ را پر کنید:

ردیف	نام چرخ دنده	کاربرد	تصویر
۱			
۲			
۳			

روش‌های تولید چرخ دندنه



شکل ۱۵

برای تولید چرخ دندنه روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بعضی از آنها عبارت اند از:

- (الف) پرسکاری (برای چرخ دندنه‌های ریز و کوچک)
- (ب) ریخته‌گری با قالب فولادی
- (ج) آهنگری (Forging) و همچنین متالورژی پودر
- (د) براده‌برداری

در این پومنان فقط به روش تولید چرخ دندنه از طریق براده‌برداری اشاره شده است

چرخ دندنه تراشی از طریق براده‌برداری



به طور کلی چرخ دندنه تراشی به سه روش اصلی زیر انجام می‌گیرد:

(الف) **روش معمولی (کپی):** روشی است که در آن دندانه‌ها به طور تک تک به وسیله صفحه تقسیم و توسط تیغه فرز مدولی روی ماشین‌هایی فرز افقی و یا عمودی ساخته می‌شود. این روش به علت اینکه فرم و شکل تیغه فرز مدولی عیناً بر روی چرخ دندنه منعکس می‌شود را روش کپی گویند.

در این روش شیارها به وسیله تیغه فرز مخصوص دندانه تراش که با فرم دندانه نسبت دقیقی دارد ماشین‌کاری می‌شود. پس از تراش اولین شیار، لازم است که شمش به مقدار گام چرخ دندنه چرخانده شود. این عمل تا تراشیدن تمام دندانه تکرار می‌شود (شکل ۱۶).



شکل ۱۶

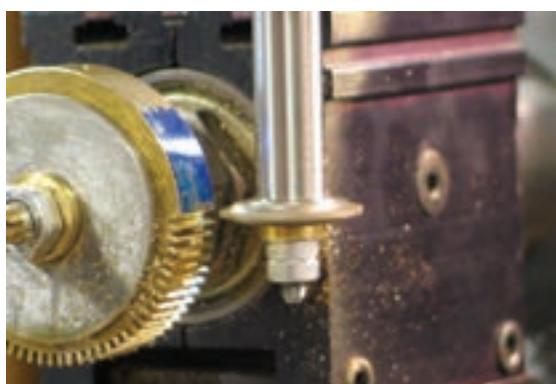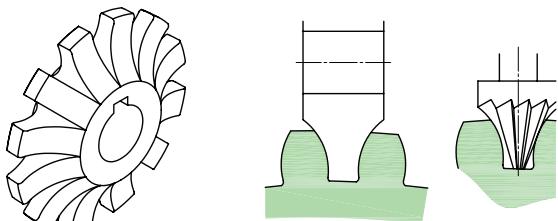


(شکل ۱۷)


در شکل مقابل یک روش برای تراشیدن چرخ دندنه به کمک دستگاه فرز عمودی و دُرن متوسط را نمایش می‌دهد (شکل ۱۷)

ب) روش کله‌زنی

ماشین کاری هم‌زمان دنده‌ها را می‌توان روی ماشین فرز کله‌زنی انجام داد. چرخ دنده‌تراسی روی چنین ماشین‌هایی با دنده‌های فرم که متناسب با چرخ دنده است، انجام می‌گیرد. این روش نسبت به فرز کاری با ماشین افقی و عمودی از راندمان بالاتری برخوردار می‌باشد اما تنظیم ماشین نسبتاً مشکل‌تر از فرز معمولی است، بنابراین از این روش برای تولید در مقیاس زیاد استفاده می‌شود (شکل ۱۸).

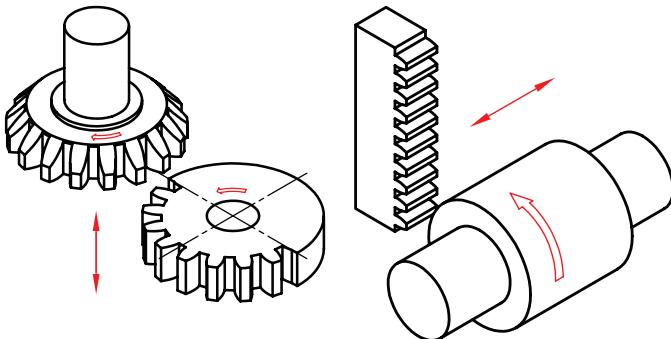


شکل ۱۸

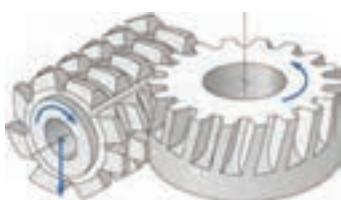

شکل ۱۹

مشخصات کلی چرخ دنده

چرخ دنده از فلكه یا استوانه‌ای که ضخامت آن نسبت به قطرش کمتر می‌باشد ساخته شده است که در محیط آن برآمدگی‌هایی به فرم معین به نام دندانه و فرورفتگی‌هایی مخصوص به نام شیار دنده که مابین دنده‌ها واقع می‌شوند قرار دارند.

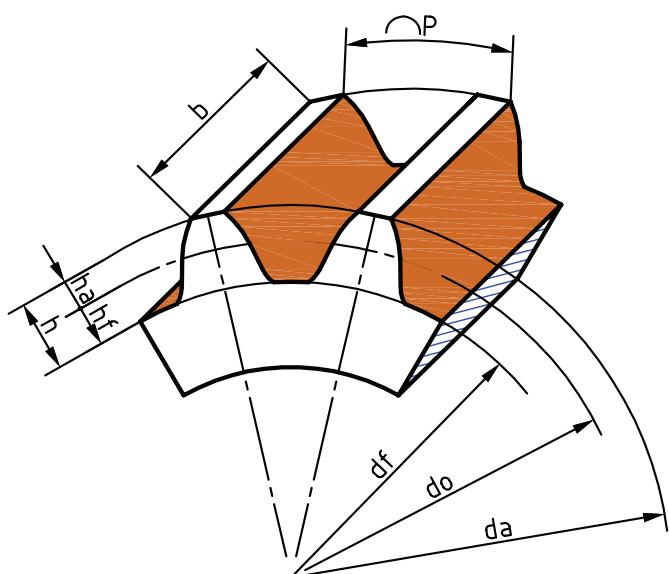

مدول: مدول از تقسیم گام (p) بر عدد π و یا از تقسیم قطر دایره گام بر تعداد دندانه به دست می‌آید.

$$\cdot \quad (m = \frac{p}{\pi} = \frac{d_o}{z})$$


مقدار لقی (C): این مقدار را در ماشین سازی معمولاً $C = \frac{1}{6} m = 0.167 m$ در نظر می‌گیرند.

نکته

مدول نشان دهنده بزرگی یا کوچکی دندانه می‌باشد. ضمناً یکی از شرایط درگیری دو چرخ دندنه با یکدیگر، داشتن مدول مساوی است.



جدول ۲ اجزا مهم یک چرخ دندنه

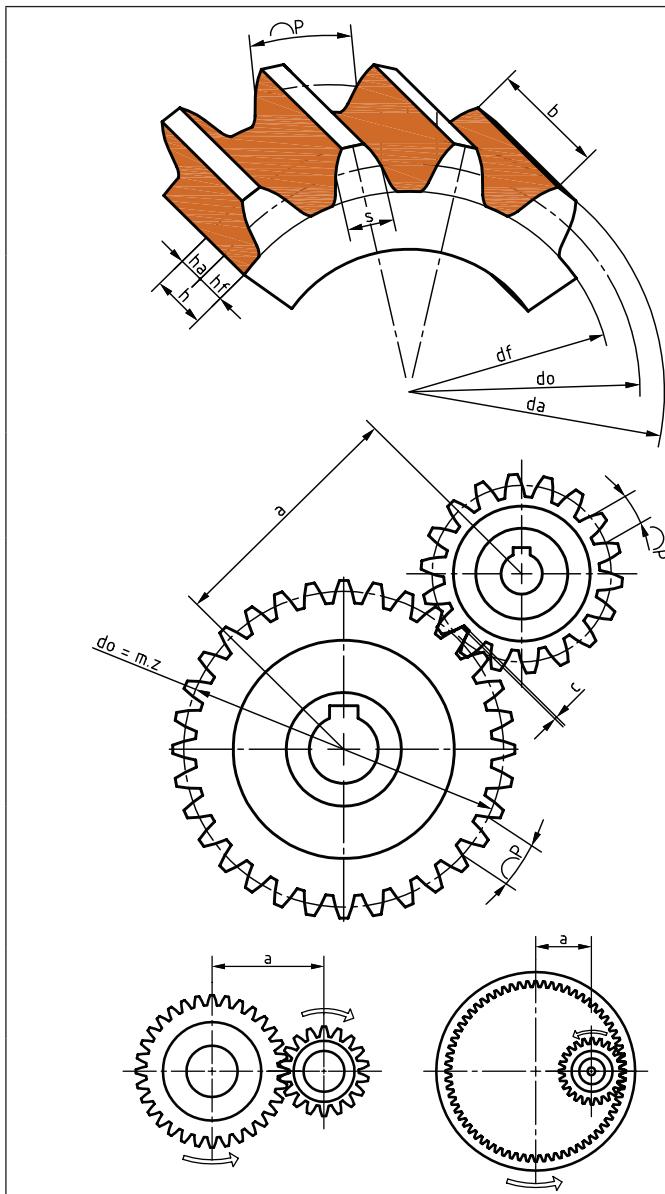

نام	فرمول
گام	$p = m \times \pi$
مدول	$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d_o}{z + 2}$
قطر دایره گام	$d_o = m \times z = d_a - 2m$
قطر سردنده	$d_a = d_o + 2m$ $d_a = m(z + 2)$
قطر پای دندنه	$d_f = d_o - 2/334 m$ $d_f = m(z - 2/334)$
ارتفاع سردنده	$h_a = m$
ارتفاع پای دندنه	$h_f = m + c = 0.167 m$
ارتفاع دندنه	$h = h_a + h_f$ $h = m + m + c = 2/167 m$
لقی	$c = \frac{1}{6} m = 0.167 m$
تعداد دندنه	$N \text{ یا } Z = \frac{d_o}{m} = \frac{d_a - 2m}{m}$
پهنای دندنه	$b \approx 10 m$
ضخامت دندنه	$s = \frac{19}{40} p$
فاصله شیار دندنه	$I = \frac{21}{40} p$
فاصله بین دو محور	$a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}$ $a = \frac{m(z_r - z_1)}{2}$



با توجه به روابط چرخ دنده ساده جدول ۳ را پر کنید:

	قطر تراش mm	قطر دایره گام mm	قطر دنده mm	قطر پای دنده mm	مدول mm	تعداد دنده	عمق دنده mm	گام mm	فاصله محوری
الف	۱۲۰					۲۸			
ب					۴	۳۰			
ج	۱۲۶							۹/۴۲	
د		۱۱۲			۴				
۵									محاسبه فاصله محوری برای دو چرخ دنده خارجی قسمت «د» و «ب»
و									محاسبه فاصله محوری برای دو چرخ دنده داخلی قسمت «د» و «ب»



- در چرخ دنده شکسته‌ای تعداد دنده موجود در فاصله ۱۳۵ درجه برابر ۱۸ دنده می‌باشد اگر مدول آن برابر ۵ میلی‌متر باشد، مطلوب است محاسبه:

(الف) تعداد کل دنده‌ها

(ب) قطر دایره سر دنده

(ج) ارتفاع دنده

جنس چرخ دنده

معمولًاً فلزاتی در ساخت چرخ دنده باید مورد استفاده قرار گیرند که به سادگی با ماشین‌های افزار قابل تراش بوده و از طرفی باید قدرت و استقامت کافی در برابر نیروهای واردہ را داشته باشند. چرخ دنده برای داشتن عملکرد بهتر باید سختکاری (Hardning) و سپس سنگ‌زنی شود، به همین دلیل باید جنس چرخ دنده را به گونه‌ای انتخاب کرد که در زمان آبکاری کمتر تغییر شکل بدene.

برای دستگاه‌هایی که باید نیرو و فشار زیادی را تحمل می‌کنند جنس آنها را ممکن است از فولاد و چدن انتخاب نمایند. نوع فولادی که مورد استفاده قرار می‌گیرد با توجه به شرایط کاری می‌تواند از فولاد معمولی، فولاد ریخته‌گری، فولاد آلیاژی و فولاد نیکل کروم‌دار انتخاب شود.

- چدن خاکستری یکی از فلزاتی است که برای ساخت چرخ دنده معمولی استفاده می‌شود و در صورت نیاز به استحکام و مقاومت بیشتر می‌توان از چدن‌هایی که دارای مقادیر معینی کربن، سیلیسیم، منگنز، نیکل کروم، وانادیم، مولیبدن و مس استفاده کرد.

بورنز - یکی دیگر از فلزاتی که برای ساختن چرخ دنده‌هایی با مقاومت به خورگی و فرسایش بالا به کار می‌رود

برنز است. بروز با توجه به ضریب اصطکاک کمتر در مقایسه با سایر مواد فلزی اغلب در ساخت چرخ دندۀ های حلقه ای به کار می رود (چرخ دندۀ های فسفر بروز).
آلومینیوم نیز با ترکیب معینی از مس (۴٪) و منگنز (۶٪) و سیلیسیم (۳٪) برای ساخت چرخ دندۀ هایی که باید آبکاری و سخت گردن، مورد استفاده قرار می گیرد.
مواد غیر فلزی - گاهی اوقات به سبب آرام و بی صدا کار کردن، جنس چرخ دندۀ را از مواد پلاستیکی و یا فیبر انتخاب می کنند. معمولاً این چرخ دندۀ برای فشار کم مورد استفاده قرار می گیرد.

گاهی به جای عبارت سخت کاری از کلمه «آبدھی و یا آبکاری» نیز استفاده می شود.

با استفاده از روش های جمع آوری اطلاعات (کتب مرجع، اینترنت و ...) در مورد جنس مورد استفاده در چرخ دندۀ ها تحقیق انجام دهید و در کلاس ارائه نمایید.

فعالیت
تحقیقی



نحوه انتخاب شماره (NO) تیغه فرز مناسب با توجه به منحنی تشکیل دهنده چرخ دندۀ هر چه تعداد دندانه های چرخ دندۀ کمتر باشد انحنای دندنه ها زیاد است و هر چه تعداد دندنه ها بیشتر باشد شکل دندنه ها به حالت ذوزنقه نزدیک تر می شود. بنابراین لازم است که برای تراشیدن چرخ دندۀ ای با تعداد دندانه مشخص از تیغه فرز مدولی با شکل دنده مناسب (Nr مناسب) استفاده شود (شکل ۲۰). بر طبق استاندارد برای هر مدول دو سری تیغه فرز پولکی موجود است:



- (الف) سری هشت تایی (۸ تایی)
- (ب) سری پانزده تایی (۱۵ تایی)

شکل ۲۰ تیغه فرز مدولی

برای تراشیدن هر چرخ دندۀ در سری ۸ تایی فقط هشت شکل دندانه موجود ایجاد می شود ولی در سری ۱۵ تایی ۱۵ شکل دنده ایجاد می شود. بنابراین سری ۱۵ تایی امکان انتخاب شکل دقیق تری را برای پروفیل دندانه (قطع) به ما می دهد. ولی تهیه آن از نظر هزینه، گران قیمت تر از سری ۸ تایی می باشد.
در جدول زیر (۴) شکل پروفیل دندانه (منحنی بغل دندانه) و تعداد و شماره مربوط به آنها داده شده است.

جدول ۴

سری ۸ تایی تیغه‌فرزهای مدولی								
شماره تیغه فرز	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
تعداد دندنه	۱۲-۱۳	۱۴-۱۶	۱۷-۲۰	۲۱-۲۵	۲۶-۳۴	۳۵-۵۴	۵۵-۱۳۴	۱۳۵-∞
فرم دندنه تراسیده شده								

سری ۱۵ تایی تیغه‌فرزهای مدولی								
شماره تیغه فرز	۱	۱/۵	۲	۲/۵	۳	۳/۵	۴	۴/۵
تعداد دندنه	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵-۱۶	۱۷-۱۸	۱۹-۲۰	۲۱-۲۲	۲۳-۲۵
شماره تیغه فرز	۵	۵/۵	۶	۶/۵	۷	۷/۵	۸	-
تعداد دندنه	۲۶-۲۹	۳۰-۳۴	۳۵-۴۱	۴۲-۵۴	۵۵-۷۹	۸۰-۱۳۴	۱۳۵-∞	-

جدول ۵ مربوط به مدولهای میلی‌متری استاندارد

مدولهایی استاندارد	
مدول بر حسب میلی‌متر	اندازه تغییرات
۱ - ۰/۹ - ۰/۸ - ۰/۷ - ۰/۶ - ۰/۵ - ۰/۴ - ۰/۳	۰/۱
۴ - ۳/۷۵ - ۳/۵ - ۳/۲۵ - ۳ - ۲/۷۵ - ۲/۵ - ۲/۲۵ - ۲ - ۱/۷۵ - ۱/۵ - ۱/۲۵	۰/۲۵
۷ - ۶/۵ - ۶ - ۵/۵ - ۵ - ۴/۵	۰/۵
۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸	۱
۲۴ - ۲۲ - ۲۰ - ۱۸	۲
۴۵ - ۴۲ - ۳۹ - ۳۶ - ۳۳ - ۳۰ - ۲۷	۳
۷۵ - ۷۰ - ۶۵ - ۶۰ - ۵۵ - ۵۰	۵

چرخ دندنه تراشی

فعالیت
کلاسی




۱۴۰	۱۷	۶۴	۳۵	تعداد دندانه
۳	۴	۱/۵	۲	مدول
.....	شماره تیغه فرز No

■ حرکت الکتروموتوری که در هر دقیقه ۱۲۰۰ دور می‌گردد بهوسیله دو چرخ دندنه ساده به محور متحرکی که دارای ۲۴۰ دور در دقیقه می‌چرخد، منتقل می‌شود. در صورتی که فاصله بین دو محور $a = 300\text{ mm}$ و مدول چرخ دندنه‌ها $m = 2/5 \text{ mm}$ و نسبت دستگاه تقسیم $i = 40:1$ باشد حساب کنید:
 الف) تعداد دندانه - قطر دایره تقسیم - قطر خارجی - پهنای چرخ دندنه - ارتفاع کل دندنه و شماره تیغه فرز را
 ب) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را برای هر یک از چرخ دندنه‌ها

فعالیت
کارگاهی



روند نمای انجام کار

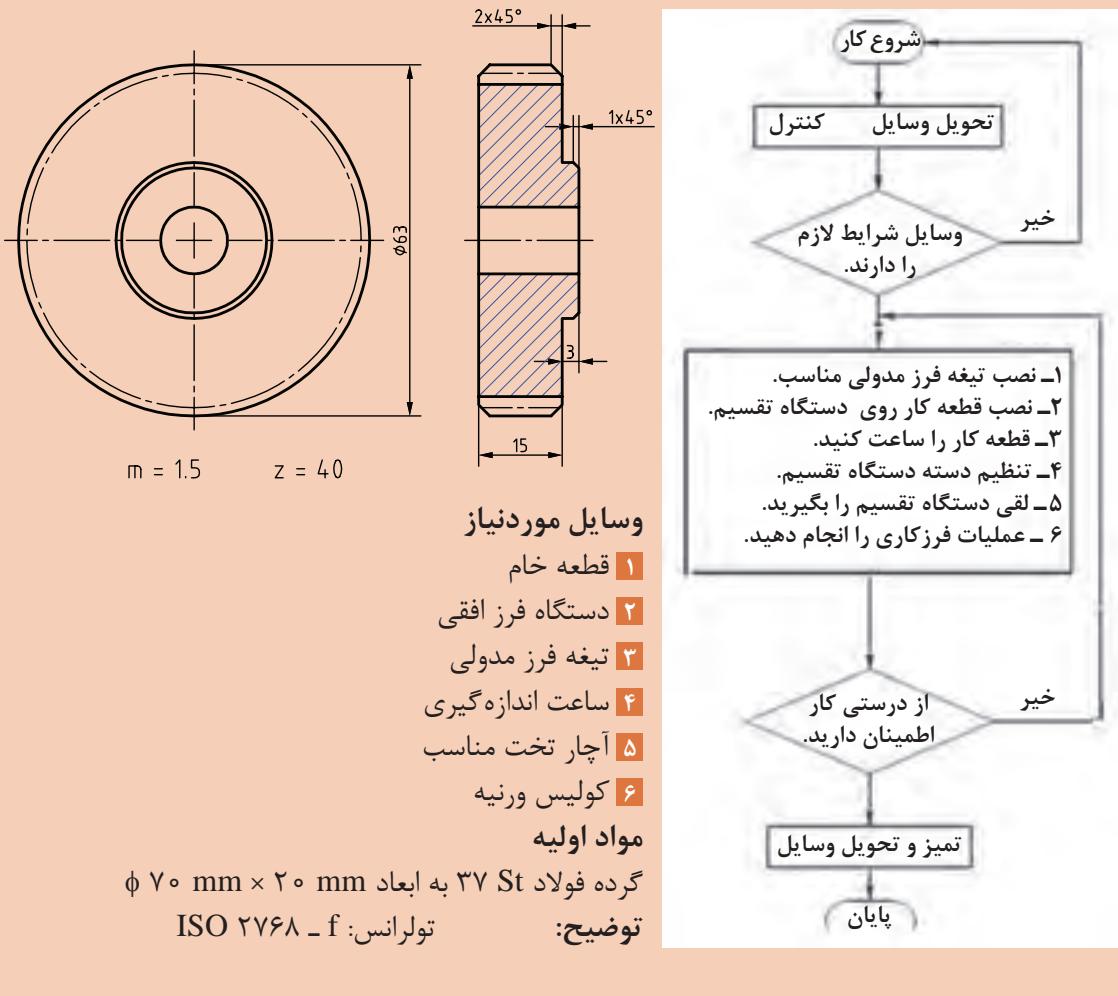

به تشخیص هنرآموز محترم جنس چرخدنده و مدول قابل تغییر است.
ضمناً این چرخدنده می‌تواند در پروژه دوم پیوست مورد استفاده قرار گیرد.

مراحل تراش چرخدنده ساده

مراحل تراش چرخدنده ساده

۱ قطر تراش را محاسبه کنید.

$$d_a = m(z+2)$$
$$d_a = 1/5 \times (40+2) = 63 \text{ mm}$$

۲ قطعه را سوراخ کاری کرده و روی دُرن سوار کنید.

۳ قطعه کار را تراش داده تا به قطر محاسبه شده برسد.

۴ با توجه به مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم، صفحه سوراخ دار مناسب را انتخاب و روی دستگاه نصب نمایید.



۵ قیچی دستگاه تقسیم را تنظیم کنید.

۶ با توجه به تعداد دندانه و مدول مورد نیاز، تیغه فرز را انتخاب کرده و روی محور سوار کنید.



۷ تیغه فرز را با نوک نیم مرغک تنظیم کرده و حرکت عرضی میز را قفل نمایید.

۸ با رعایت نکات ایمنی دستگاه را روشن کرده و تیغه فرز را به کار نزدیک کنید.

۹ تعداد دوران و سرعت پیشروی را با توجه به شرایط کارگاهی محاسبه و تنظیم نمایید.

$$n = \frac{v \times 1000}{d \times \pi}$$

۱۰ مناسب با جنس قطعه کار، عمق براده مناسب برای هر مرحله براده‌برداری را انتخاب نمایید.

تیغه فرز را به‌طور صحیح با قطعه کار مماس کنید (با استفاده از چسب کاغذی و یا نوار کاغذ نازک)

۱۱ جهت گردش تیغه فرز را کنترل کرده و در صورت لزوم جهت آن را عوض کنید.

۱۲ به آرامی شروع به براده‌برداری کرده تا عمق دندانه تکمیل گردد.

۱۳ بعد از اتمام شیار و خارج شدن تیغه فرز از داخل دنده، دسته دستگاه تقسیم را به اندازه لازم دوران دهید.

$$n_k = \frac{i}{t} = \frac{40}{40} = 1$$

۱۴ عملیات را تا پایان فرزکاری دنده‌ها و با دقت تکرار کنید.

در اجرای عملیات فرزکاری دقت گردد تا حتی‌الامکان از اشتباهات و ایجاد هزینه جلوگیری گردد.

۱۵ دستگاه فرز را خاموش کرده و چرخ‌دنده را از روی دستگاه باز نمایید.

۱۶ دستگاه فرز و ابزار را تمیز کرده و به انبار کارگاه تحويل دهید.

۱۷ براده‌ها و ضایعات را تفکیک کرده و در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.

از وسایل سالم استفاده کنید و در برابر اشتباهات احتمالی مسئولیت‌پذیر باشید




- ۱ قبل از شروع به کار جهت گردش درست تیغه فرز را مد نظر قرار داده و کنترل نمایید.
- ۲ تعداد دوران و سرعت پیشروی را مناسب انتخاب کنید.
- ۳ از مایع خنک کاری استفاده نمایید.
- ۴ با توجه به اینکه محور دستگاه تقسیم دارای لقی است، قبل از شروع به کار لقی آن را بگیرید.
- ۵ اگر به اشتباه دسته بیش از اندازه چرخانده شد باید در موقع برگرداندن دسته، مقدار لقی دستگاه لحاظ شود.



- ۱ از لباس و کفش و عینک ایمنی استفاده کنید.
- ۲ در هنگام روشن بودن دستگاه به هیچ وجه اقدام به کنترل و یا اندازه‌گیری چرخدنده نکنید.
- ۳ قبل از شروع به کار تیغه فرز را به اندازه کافی از قطعه کار دور نمایید.

دنده شانه‌ای

از این نوع دنده‌ها برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی و یا بالعکس استفاده می‌گردد، مانند حرکت سوپرت طولی ماشین تراش یا حرکت عمودی میز ماشین متنه ستونی.

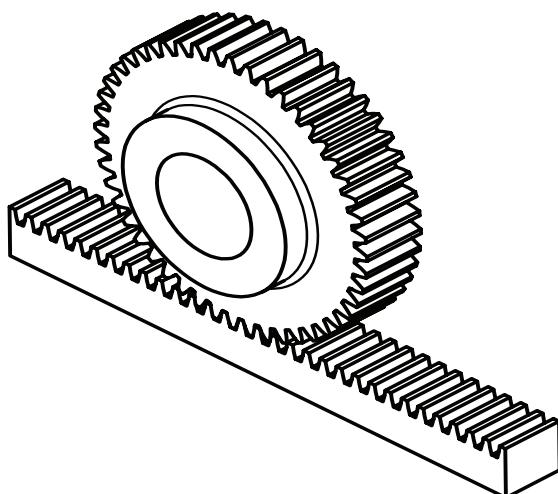


شکل ۲۱

دنده شانه معمولاً با یک چرخدنده ساده و یا چرخدنده مارپیچ درگیر می‌شود. برای ساخت این نوع دنده معمولاً از یک قطعه آهن و یا فولاد مکعب مستطیل (شمش) استفاده می‌گردد. البته دنده شانه‌ای را روی استوانه نیز می‌توان ایجاد کرد.

محاسبات مربوط به دنده شانه‌ای مانند چرخدنده معمولی است با این تفاوت که قطر آن را بی‌نهایت در نظر

می‌گیریم، بنابراین در سیستم متریک شماره تیغه فرز برای تراشیدن آنها در سری ۸ تا یی شماره ۸ و در سری ۱۵ تا یی شماره ۱۵ انتخاب می‌شود و البته در سیستم اینچی برعکس سیستم متریک شماره یک را در نظر می‌گیریم.

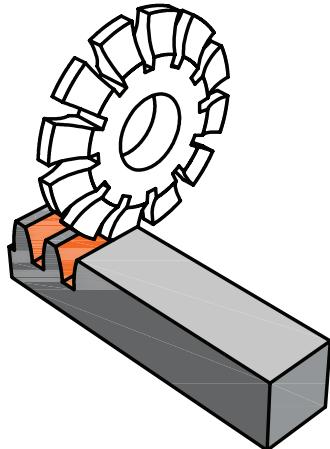

شکل ۲۲

طریقه تراشیدن دندۀ شانه‌ای

برای تراشیدن دندۀ شانه‌ای معمولاً از به روش زیر عمل می‌کنند:
ابتدا شمش مورد نظر را که قبلاً اندازه‌های آن طبق نقشه آماده شده است را بین دو فک گیره قرار داده و گیره را به همراه قطعه کار، طوری روی میز دستگاه فرز افقی قرار می‌دهیم که شمش از جهت طولی موازی با محور فرز باشد. آنگاه تیغه فرز مدولی مناسب را انتخاب کرده و روی سوار می‌کنیم. سپس گام دندۀ محاسبه می‌شود. برای تنظیم فاصله تقسیم (گام) پس از تراشیدن هر دندانه از یکی از دو روش زیر می‌توان استفاده کرد:

الف) با استفاده از حلقه تنظیم پیچ هادی میز دستگاه: در این روش پس از تراشیدن اولین دنده میز را به اندازه یک گام چرخ دندۀ جابه‌جا کرده و دندۀ بعدی تراشیده می‌شود. این عمل تا اتمام دندۀ شانه‌ای ادامه می‌یابد. در موقع جابه‌جایی میز، لقی پیچ دستگاه را بگیرید.

ب) با استفاده از دستگاه تقسیم: در این موارد از دستگاه تقسیم به این ترتیب استفاده می‌کنیم که، محور کار دستگاه تقسیم (محور سه نظام) را به وسیله چرخ دندۀ هایی با نسبت معین به پیچ هادی میز ماشین متصل می‌کنیم و بدین ترتیب با چرخاندن دسته دستگاه تقسیم حرکت از محور کار دستگاه تقسیم و چرخ دندۀ های تعویضی به پیچ هادی میز دستگاه فرز می‌رسد و میز را در جهت طولی حرکت می‌دهد. در دستگاه‌های تقسیم که نسبت آنها $I = 40:1$ باشد با گردش یک دوره کامل دسته دستگاه تقسیم محور کار دستگاه تقسیم $\frac{1}{40}$ دور خواهد گشت و اگر نسبت چرخ دندۀ های تعویضی $I = 1:4$ باشد پیچ هادی میز ماشین نیز $\frac{1}{4}$ دور می‌گردد و اگر گام میله هادی میز ماشین $p_t = 4\text{ mm}$ باشد به ازای یک دور کامل دسته دستگاه تقسیم، میز به اندازه $1/40 \times 4 = 0.1\text{ m}$ حرکت خواهد کرد.

به طور کلی بر حسب اینکه گام دندۀ شانه‌ای چه اندازه باشد مقدار گردش دسته تقسیم از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$n_k = \frac{i \times i_r \times p}{p_t}$$

n_k = مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای مدرج کردن هر فاصله

i = نسبت بین حلقون و چرخ حلقون

i_r = نسبت چرخ دندۀ های تعویضی بین محور کار دستگاه تقسیم و محور پیچ هادی میز ماشین فرز

p = فواصل تقسیمات بر حسب میلی‌متر یا اینچ

P_t = گام پیچ میز ماشین بر حسب میلی‌متر و یا اینچ
 ۲- تراشیدن دنده شانه‌ای به وسیله ماشین‌های صفحه تراش و یا کله‌زنی امکان‌پذیر است. در این حالت از رنده ذوزنقه با زاویه 40° درجه استفاده می‌شود.

جدول ۶- روابط چرخ دنده شانه‌ای	
	گام
	$p = m \times \pi$
ارتفاع دنده	$h = h_a + h_f = m + 1/167 m = 2/167 m$
پهنای دنده	$b \approx 10 m$
ضخامت دنده	$s = \frac{p}{2}$
شماره تیغه فرز	در سری ۱۵ تایی $N_r = 8$ در سری ۸ تایی $N_r = 15$
زاویه تیغه فرز	40°

توجه



- محاسبات مربوط به چرخ دنده شانه مانند چرخ دنده ساده می‌باشد.
- شماره تیغه فرز مناسب برای تراش دنده شانه در سری ۸ تایی شماره ۸ و در سری ۱۵ تایی شماره ۱۵ می‌باشد.

مثال ۱

دنده شانه‌ای با مدول $m = 3 mm$ با ماشین فرزی که گام پیچ هادی آن $Pt = 6 mm$ است به کمک فرز مدولی تراشیده خواهد شد تعیین کنید:

(الف) گام - ارتفاع سردنده - ارتفاع پای دنده - ارتفاع دنده - پهنای دنده و شماره تیغه فرز را.

(ب) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را اگر نسبت آن $1:1 = 40^\circ$ بوده و از چرخ دنده‌های تعویضی با نسبت $1:2$ استفاده گردد.

$$p = m \times \pi = 3 \times 3/14 = 9/42 mm$$

$$h_a = m = 3 mm$$

$$h_f = 1/167 m = 1/167 \times 3 = 3/5 mm$$

$$h = h_a + h_f = 3 + 3/5 = 6/5 mm$$

$$b = 10 \times m = 10 \times 3 = 30 mm$$

$$N_r = 8$$

$$n_k = \frac{i \times i_r \times p}{p_t} = \frac{40 \times \frac{1}{2} \times 9 / 42}{6} = 31 / 4 = 31 \frac{4}{10} = 31 \frac{8}{20}$$

يعني برای تراشیدن هر شیار دنده لازم است که دسته دستگاه تقسیم را به اندازه ۳۱ دور کامل و ۸ فاصله از صفحه سوراخ دار ۲۰ سوراخه بچرخانیم. چون در شمردن ۳۱ دور احتمال اشتباه وجود دارد در این قبیل موارد از دستگاه تقسیم مخصوصی که همراه بعضی از دستگاه‌های فرز موجود است استفاده می‌شود. مکانیزم داخلی این دستگاه به گونه‌ای است که یا دارای نسبت $i=1:1$ بوده و یا به ترتیبی است که مستقیماً به پیچ هادی میز ماشین فرز متصل می‌شود که در هر دو صورت محاسبه به شرح زیر انجام می‌شود:

$$n_k = \frac{p}{p_t}$$

اکنون مسئله نمونه حل شده بالا را به شرط داشتن دستگاه تقسیم مخصوص حل می‌کنیم: (توجه داشته باشید در اینجا به جای عدد π از معادل آن یعنی $\frac{22}{7}$ استفاده کردیم)

$$p = m \times \pi = 3 \times \frac{22}{7} = \frac{66}{7} \text{ mm}$$

$$n_k = \frac{p}{p_t} = \frac{\frac{66}{7}}{6} = \frac{66}{7 \times 6} = \frac{11}{7} = 1\frac{4}{7} = 1\frac{12}{21}$$

يعني برای هر تقسیم کافی است دسته تقسیم را یک دور کامل و روی دایره سوراخ دار ۲۱ سوراخه به اندازه ۱۲ فاصله جابه‌جا کنیم.

پرسش



برای تراشیدن دنده شانه‌ای که مدول آن ۵ mm است توسط ماشین فرزی به کمک فرز انگشتی مدولی محاسبات زیر را انجام دهید:

الف) گام دنده - ارتفاع کل دنده - شماره تیغه فرز مدولی.

ب) اگر برای تغییر مکان دقیق میز ماشین فرز از دستگاه تقسیم با نسبت $i=40:1$ استفاده شود مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را حساب کنید در صورتی که برای انتقال حرکت از محور کار به محور میله هادی میز ماشین فرز، از چرخ دنده‌هایی با نسبت $i=1:1$ استفاده شود و گام پیچ هادی میز ماشین $p_i=6$ mm باشد.

ج) اگر برای تقسیم دنده شانه‌ای، دستگاه تقسیم با نسبت $i=1:1$ در اختیار باشد، مقدار گردش دسته تقسیم چقدر خواهد بود.

فعالیت
کارگاهی

تراش دنده شانه‌ای ساده با مدول ۵ mm (مطابق با فعالیت کارگاهی ۱)

۱- روند نمای تراش دنده شانه‌ای رارسم کنید و محاسبات لازم به آن را انجام دهید.
مراحل انجام کار را یاداشت کرده و سپس نسبت به تراش دنده شانه اقدام کنید.

مواد لازم

۱ شمش St ۳۷ و یا آلومینیوم به ابعاد $100 \times 20 \times 20$ mm

۲ تیغه فرز مدولی

۳ گیره

۴ آچار تخت مناسب

۵ عینک و لباس ایمنی و کفش ایمنی

هنرآموزان محترم با توجه به شرایط می‌توانند پارامترهای نقشه را تغییر دهند.
رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در تمام مراحل کار الزامی است

کنترل چرخ دنده

برای کنترل چرخ دنده‌ها روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از:

۱ استفاده از کولیس چرخ دنده


۲ استفاده از ریزسنج (میکرومتر) فک

بشقابی


۳ استفاده از میله‌های استاندارد

کولیس چرخ دنده:

این نوع کولیس داری یک فک ثابت و دو فک متحرک مطابق شکل می‌باشد (شکل ۲۳).

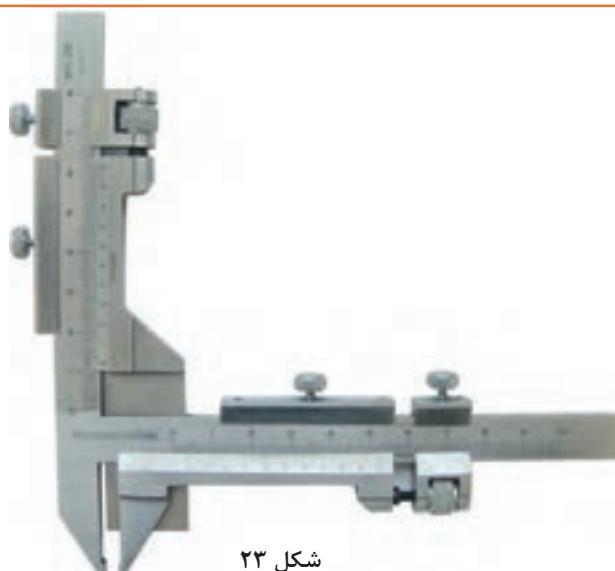

شکل ۲۳

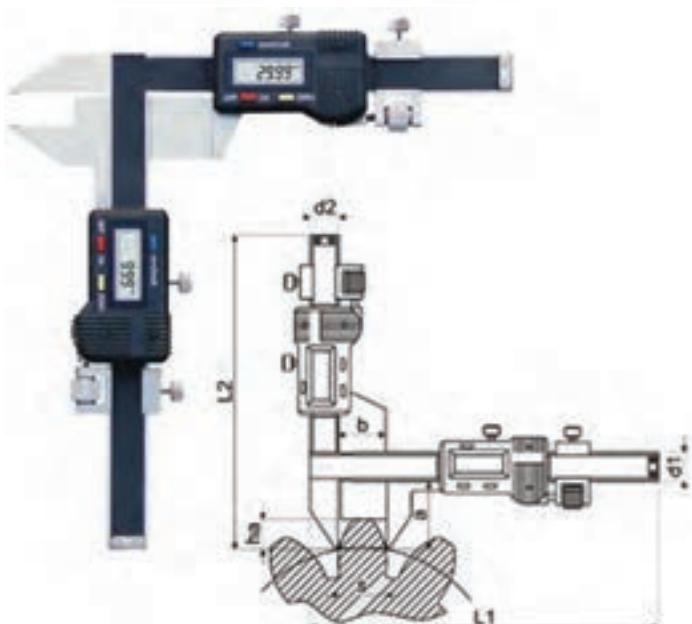

شکل ۲۴

از فک متحرک افقی برای کنترل وتر ضخامت دنده (s') و از فک متحرک عمودی برای تنظیم عمق کولیس (q) استفاده می‌شود. شکل (۲۴)

علام اختصاری:

q = عمق اندازه‌گیری بر حسب میلی‌متر
 s' = وتر ضخامت دنده بر حسب میلی‌متر

δ = زاویه گام بر حسب درجه


$\frac{1}{4} \delta = \theta$ = زاویه گام بر حسب درجه

d_0 = قطر دایره گام چرخ دنده بر حسب

درجه

d_a = قطر خارجی چرخ دنده بر حسب

درجه

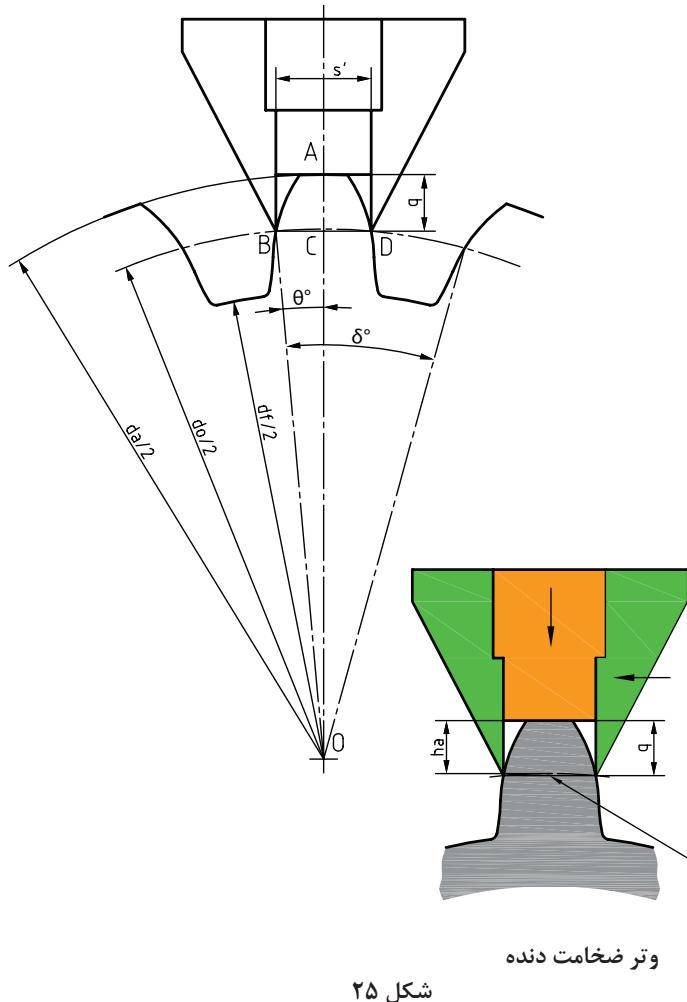

$m = \text{مدول چرخ دندنه بر حسب میلی متر}$

$Z = \text{تعداد دندنه چرخ دندنه}$

در این روش پس از تنظیم عمق اندازه گیری، آن را روی یکی از دندنهای چرخ دندنه قرار می‌دهیم و فک افقی را به بغل دندنه نزدیک می‌کنیم و ضخامت دندنه را از روی کولیس خوانده و آن را با مقدار محاسبه شده مقایسه می‌کنیم و در نتیجه درستی آن چرخ دندنه را کنترل می‌کنیم (شکل ۲۵).

$$(1) \quad \theta = \frac{90}{Z}$$

$$(2) \quad q = m(1 + z \frac{1 - \cos \theta}{2})$$

$$(3) \quad S' = m \times z \times \sin \theta$$

برای سهولت کار در کارگاه مقادیر S' و q برای مدول ۱ میلی متر و تعداد دندنهای مختلف در جدول (۵) داده شده و برای مدول‌های بزرگ‌تر و یا کوچک‌تر از ۱ میلی متر، عدد حاصل از جدول را در مدول چرخ دندنه مورد نظر ضرب می‌کنیم.

مثال ۲

برای کنترل چرخ دندنه‌ای که تعداد دندنه آن $Z = 25$ می‌باشد، اندازه عمق تنظیم وسیله اندازه گیر (q) و وتر ضخامت دندنه (s') را حساب کنید و آن را با مقادیر به دست آمده از جدول شماره ۷ مقایسه کنید.

$$\theta = \frac{90}{Z} = \frac{90}{25} = 3/6^\circ$$

$$\sin 3/6^\circ = 0/0628 \quad \cos 3/6^\circ = 0/9980 \quad \text{از جدول}$$


$$q = m(1 + z \frac{1 - \cos \theta}{2}) = 2(1 + 25 \frac{1 - 0/9980}{2}) = 2/05 \text{ mm}$$

$$S' = m \times z \times \sin \theta = 2 \times 25 \times 0/0628 = 3/14 \text{ mm}$$



چرخ دندایی با مدول $m = 1/5 \text{ mm}$ و تعداد دنده $Z = 40$ را با کولیس چرخدنده کنترل کرده و با مقادیر به دست آمده از جدول ۵ نیز مقایسه کنید.

جدول ۷- مقادیر q و S' جهت کنترل چرخدنده

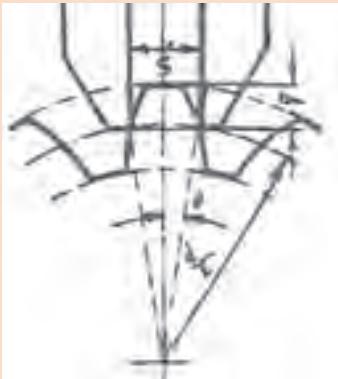

$$q = m(1 + z \frac{1 - \cos \theta}{2})$$

$$S' = m \cdot Z \cdot \sin \theta$$

مدول بر حسب میلی متر =

تعداد دندانه =

مدول = ۱ میلی متر

$$\theta = \frac{90^\circ}{Z}$$

Z	q	S'		Z	q	S'
۱۰	۱/۰۶۱۵۵	۱/۵۶۴۳		۳۰	۱/۰۲۰۶	۱/۵۷۰۰
۱۱	۱/۰۵۵۹۹	۱/۵۶۵۴		۳۲	۱/۰۱۹۲	۱/۵۷۰۱
۱۲	۱/۰۵۱۳۶	۱/۵۶۶۳		۳۴	۱/۰۱۸۲	۱/۵۷۰۲
۱۳	۱/۰۴۷۳۹	۱/۵۶۶۹		۳۵	۱/۰۱۷۶	۱/۵۷۰۲
۱۴	۱/۰۴۱۱۰	۱/۵۶۷۴		۳۶	۱/۰۱۷۱	۱/۵۷۰۳
۱۵	۱/۰۴۱۱۰	۱/۵۶۷۹		۳۸	۱/۰۱۶۲	۱/۵۷۰۳
۱۶	۱/۰۳۸۵۶	۱/۵۶۸۲		۴۰	۱/۰۱۵۴	۱/۵۷۰۴
۱۷	۱/۰۳۶۳۰	۱/۵۶۸۵		۴۲	۱/۰۱۴۶	۱/۵۷۰۴
۱۸	۱/۰۳۴۲۹	۱/۵۶۸۸		۴۴	۱/۰۱۴۱	۱/۵۷۰۴
۱۹	۱/۰۳۲۱۹	۱/۵۶۹۰		۴۵	۱/۰۱۳۷	۱/۵۷۰۴
۲۰	۱/۰۳۰۸	۱/۵۶۹۲		۴۶	۱/۰۱۳۴	۱/۵۷۰۵
۲۱	۱/۰۲۹۳	۱/۵۶۹۳		۴۸	۱/۰۱۲۸	۱/۵۷۰۶
۲۲	۱/۰۲۸۱	۱/۵۶۹۴		۵۰	۱/۰۱۲۳	۱/۵۷۰۷
۲۳	۱/۰۰۲۶۸	۱/۵۶۹۵		۵۵	۱/۰۱۱۲	۱/۵۷۰۷
۲۴	۱/۰۲۵۷	۱/۵۶۹۶		۶۰	۱/۰۱۰۲۹	۱/۵۷۰۸
۲۵	۱/۰۲۱۶	۱/۵۶۹۷		۷۰	۱/۰۰۸۸	۱/۵۷۰۸
۲۶	۱/۰۲۳۷	۱/۵۶۹۷		۸۰	۱/۰۰۷۷	۱/۵۷۰۸
۲۷	۱/۰۲۲۸	۱/۵۶۹۸		۹۷	۱/۰۰۶۴	۱/۵۷۰۸
۲۸	۱/۰۲۲۱	۱/۵۶۹۹		۱۲۷	۱/۰۰۴۹	۱/۵۷۰۸
۲۹	۱/۰۲۱۲	۱/۵۷۰۰		۱۳۵	۱/۰۰۱۵	۱/۵۷۰۸
				۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۵۷۰۸




نحوه کار با کولیس چرخ‌دنده
روند نمای اجرای فعالیت را کامل کنید.

وسایل لازم

۱ کولیس چرخ‌دنده

۲ چرخ‌دنده

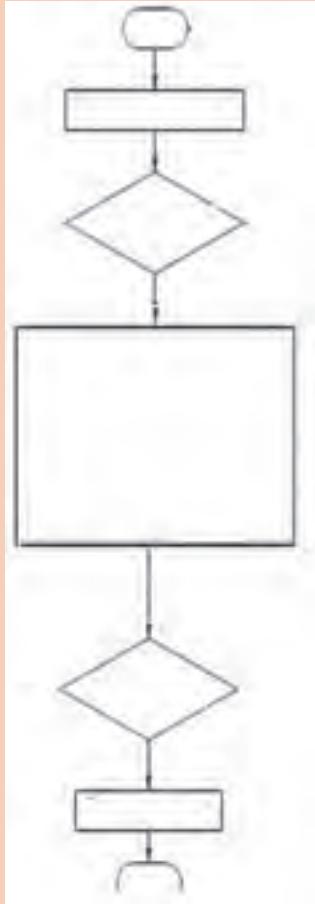


- ۱ با توجه به حساسیت کولیس در نگهداری آن کوشایشید.
- ۲ در پایان کار آن را تمیز کرده و در جعبه قرار دهید.

چرخ‌دنده تراشیده شده در فعالیت قبلی را به کمک کولیس چرخ‌دنده کنترل نمایید.

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: چرخ دندنه تراشی

- نمونه و نقشه کار:

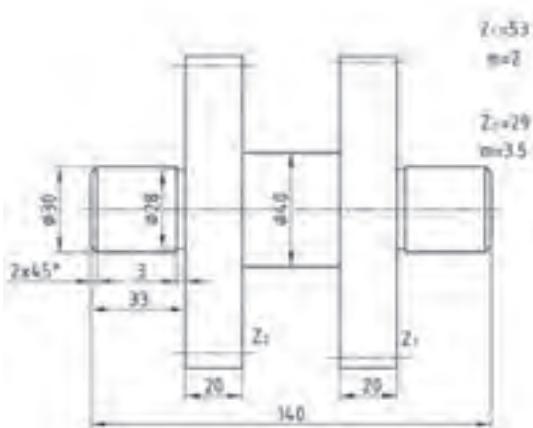

نقشه کار: چرخ دندنه تراشی
تراشیدن چرخ دندنه ساده مطابق نقشه و جنس قطعه از آلومینیوم و هر دو پولی خام به قطر ۱۱۲ خواهد بود.

شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی براساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-۲ - پرداخت سطح $Ra = 1/6$ m

شرایط انجام کار:

- ۱- انجام کار در محیط کارگاه
- ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس
- ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$
- ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار
- ۵- وسایل ایمنی استاندارد
- ۶- زمان ۸ ساعت

مواد مصرفی: جنس قطعه از آلومینیوم و هر دو پولی خام به قطر ۱۱۲ میلی متر

ابزار و تجهیزات: ماشین فرز اونیورسال با متعلقات - دستگاه تقسیم با متعلقات ساعت اندازه گیری - کولیس $0/05^{\circ}$ - آچار تخت - کولیس چرخ دندنه برس مویی - تیغه فرز مدولی - وسایل روغن کاری - پیچ گوشتی - زیرپایی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و بستن ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	فرز کاری چرخ دندنه ساده	۲	

شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

- ۱- مسئولیت پذیری
- ۲- مدیریت مواد و تجهیزات
- ۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ
- ۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار
- ۵- پایبندی به الزامات نقشه

* میانگین نمرات *

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.