

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# راهنمای هنر آموز

دانش فنی تخصصی

رشته صنایع فلزی

گروه مکانیک

شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه



## وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی (رشته صنایع فلزی) - ۲۱۲۸۶۶

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نصرالله بنی‌مصطفی عرب، بهرام زارعی، حمید تقی‌پور ارمکی، محمدرضا سلطان محمدی،

حسن ضیغمی، حمیدرضا شادی و علی رجایی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

حمید تقی‌پور ارمکی، محمدرضا زارعی سنآبادی، محمدرضا سلطان محمدی، علی رجایی،

المیرا نورا نوار و مجتبی بدیع صنایع (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - خدیجه محمدی و الهه یعقوبی‌نیا (صفحه‌آرا)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی) تلفن:

۹-۱۱۶۱۳۱۸۸۸، دورنگار: ۰۹۲۶۶۸۸۳، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir) و [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir)

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱

(دارو پخش) تلفن: ۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰ / صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ اول ۱۳۹۷

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند.

امام خمینی «قُدِّسَ سِرُّهُ»

فصل ۱: کسب اطلاعات فنی..... ۱

فصل ۲: طراحی با نرم افزار..... ۲۳

فصل ۳: انتخاب مواد مهندسی..... ۷۹

فصل ۴: محاسبه در تولید..... ۲۰۹

فصل ۵: فناوری در تولید..... ۲۵۱

از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می‌باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش‌های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش معلم از آموزش‌دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل‌کننده یادگیری و نقش دانش‌آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت‌جو و مشارکت‌پذیر و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری (آموزشی) نام برد. بسته یادگیری شامل رسانه‌های متنوعی از جمله کتاب درسی دانش‌آموز، کتاب همراه دانش‌آموز/ هنرجو، کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم‌افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی و پوستر و .... می‌باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می‌کنند. کتاب راهنمای هنرآموز جهت ایفای نقش تسهیل‌گری، انتقال‌دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی برای هر کتاب درسی طراحی و تدوین شده است. در این رسانه سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمنی و بهداشت فردی و محیطی آورده شود. همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی‌های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کلاس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها، بیان شاخص‌های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکلات رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره‌دهی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت و ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیری، بودجه‌بندی زمانی و صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.

امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صدر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که با کوشش و تلاش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

**دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش**



# فصل ۱

## کسب اطلاعات فنی



## مقدمه (Introduction)

### هنرآموز گرامی

همان‌گونه که آگاه می‌باشید نقش دانش زبان فنی در ارتقاء سطح علمی و مهارت یک تکنسین فنی بسیار تأثیرگذار می‌باشد. آینده شغلی، نقش زبان در تحقیق، و مطالعه منابع خارجی و به‌ویژه استانداردها و کاتالوگ دستگاه‌ها می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. لذا بایستی ابتدا با روش‌های مناسب در فراگیران زبان ایجاد انگیزه (motivation) نماییم.

هیچ اشکالی ندارد که با اصطلاحات ساده شروع کنیم و با عدم سختگیری و تشویق و دادن امتیاز شوق و انگیزه فراگیری زبان را در هنرجویان ایجاد نماییم. سعی کنید از شروع کلاس یک فضای شاد و دلپذیر ایجاد کنید.

When students are having a good time, they'll be more engaged in learning.

از مزایای دانستن زبان در آینده کاری آنان بگویید و اینکه چقدر لذت بخش خواهد بود که آنان روزی مقالات تخصصی رشته خود را تحقیق و مطالعه نمایند و یا بتوانند فیلم‌های تخصصی را به زبان اصلی مشاهده نمایند. از افراد موفق ذکر کنید که پایه‌های پیشرفت و موفقیت آنها مرهون دانستن زبان فنی بوده است.

این کتاب براساس تمرکز بر تمرین و یادگیری پایه‌ریزی و تهیه شده است.

### Course learning outcomes

After completing of this course, students should be able to:

Read simple texts about book contents.

Answer questions of the book content.

Translate the key vocabulary of the book

Translate the simple related technical texts

Use and explain the technical language points of the book

## ارائه درس (performance)

### مطالعه در خانه Pre reading

از هنرجویان درخواست کنید که قبل از شروع هر درس قسمت Pre reading آن را در خانه مطالعه و معانی کلمات را فرا گیرند. لذا در شروع درس از آنها بخواهید که چنانچه در پیدا کردن لغتی مشکل داشتند آنها را در شروع کلاس مطرح کنند.

: If there was any word that you didn't understand?

عنوان درس را در شروع کلاس روی تخته بنویسید (با ذکر صفحه مربوطه).



### شروع کلاس

از هنرجویان بخواهید راجع به عکس‌ها با هم بحث و گفت‌وگو کنند و پاسخ سؤالات را از هنرجویان به صورت داوطلبانه و سپس با گفتن نام هنرجو بپرسید.  
سؤال‌های مرتبط با عکس‌ها را مطرح و روی آن بحث کنید. می‌توانید از زبان فارسی و انگلیسی استفاده کنید.  
چنانچه جمله‌های شما به صورت کلیشه‌ای و تکراری باشند هنرجویان آنها را فرا خواهند گرفت.  
جملاتی شبیه

Look at the pictures....

Discuss with your classmates....

Reza now you answer the question....

What is the meaning of the word....

Please read the text .... Mr. Ahmadi

### واژگان (vocabulary)

اهمیت فراگیری واژگان فنی را در خواندن متون فنی توضیح دهید و از شاگردان بخواهید معنی لغات هر درس را قبل از هر درس مطالعه نمایند. در آموزش لغات سعی کنید آنها را به صورت DRAMATIZE آموزش دهید (به گونه‌ای که معنی لغت در ذهن هنرجویان تجسم و نقش بندد). می‌توانید از شکل یا اشیاء واقعی استفاده کنید. لغات را در جملات ساده استفاده کنید و از هنرجویان بخواهید آنها هم جملات ساده‌ای با لغت ارائه دهند.  
لذا در طرح درس سعی کنید از کتاب، عکس و اشیای واقعی استفاده کنید.

Elements of lesson plan:

■ Book

■ pictures

■ Real objects

Engage students in class activities درگیر کنیم

علی حالا تو از حسن بپرس

Ali Now you ask from Hasan

### خواندن متن درس

بخشی از متن اصلی درس را بخوانید و ترجمه کنید سپس چند دقیقه به هنرجویان وقت دهید تا مثلاً پاراگراف بعدی را مطالعه نمایند سپس از روی لیست نفراتی را انتخاب تا ادامه متن را خوانده و ترجمه نمایند. سعی کنید ابتدا از شاگردان سعی بهره ببرید اما به مرور سایر هنرجویان را درگیر نمایید.

Read the text sentence by sentence.... Explain new words.translate the sentence after reading. Sometimes ask students to read and translate.

### انجام تمرین ها

سؤالات را از هنرجویان ابتدا به صورت داوطلبانه و سپس با بردن نام آنها پرسید. هنرجویان سعی را تشویق و در دفتر خود به آنها امتیاز دهید و به هنرجویان ضعیف یادآوری کنید که مجدداً در دروس بعدی از آنها خواهید پرسید.

Ask one question to each student. Make sure all students read and answer.

در بحث ترجمه باید در کلاس ترجمه توسط هنرجویان مختلف خوانده و با دقت نکات ریز با هنرجویان بحث و بررسی شود.

می توانید پس از پایان هر درس یک QUIZ از مجموعه تمرین ها تهیه و آن را اجرا نمایید. در پایان درس را خلاصه کرده و بگویید چه چیز یاد گرفته اند و اینکه چگونه این مطالب در کار آینده آنها نقش خواهد داشت.

Tell them what they have learned in the reading and how it may apply to their own job and lives.

اهمیت تلفظ: سعی کنید تلفظ کلمات به طور صحیح ادا شود. در توضیح اهمیت تلفظ صحیح به مثال های زیر توجه کنید.

<u>whole</u>	<u>site</u>	<u>to</u>	<u>whether,</u>	<u>their</u>
<u>hole</u>	<u>sight</u>	<u>too</u>	<u>weather</u>	<u>there</u>
		<u>two</u>		<u>they're</u>

### نکات مهم دیگر

#### GIVE FEEDBACK.

بازخورد اطلاعات مفیدی درباره اثربخشی آموزشی فراهم می کند و فرد می تواند از کیفیت یادگیری خود و موارد اصلاحی آگاهی یابد و درصدد رفع نارسایی ها برآید.

Control the process of learning. Always consider feedback carefully. The right quantity and quality of feedback is important for forging the right relationships with your students. It's also great to celebrate achievements on a regular basis.

The main way we increase our technical vocabulary is by reading a lot of natural English texts.with a bigger vocabulary you will be able to read and talk about more things. Of course knowing the grammar

helps you to talk and read more accurately.

Make Class Communicative.

جنبه ارتباطی زبان را مد نظر قرار دهید. از فواید دانستن زبان در ارتباط با تحقیق و مطالعه کاتالوگ‌ها، استانداردها و غیره بگویید.

For some students, their goal is communication in business. For others, their goal is to communicate during their advanced studies at an English - language university or college. Still others want to explore the world and will use English to travel and connect with people all over the globe.

بر روی جنبه‌های واقعی و صنعتی تمرکز کنید. از فواید زبان در آینده شغلی بگویید.

Make English Practical

It is a great way to keep things focused on reality

**MAKE CLASS FUN.**

**FORGE RELATIONSHIP.** You can let your students know that you care about them.

یک ارتباط صمیمی با هنرجویان داشته باشید و نشان دهید که به پیشرفت آنها اهمیت می‌دهید.

## درس اول

### Lesson 1 Engineering Material

در این درس واژگان مربوط به مواد مهندسی و برخی خواص آنها توضیح و تمرین داده می‌شود. در این درس هنرجویان باید با اصطلاحات مرتبط با انواع مواد مانند شیشه، فلز، لاستیک و برخی خواص آنها مانند رسانایی، چقرمگی، وزن و یا سختی آنها آشنا شوند.

تمرین ۱: در این تمرین از هنرجویان بخواهید که اسامی داده شده را در زیر عکس مربوطه بنویسند.

هدف بررسی و یادگیری واژگان مرتبط با جنس نمونه‌ها و شروع درس می‌باشد.

**Practice 1.** Look at the pictures. What are they made of? Put the following words to label the pictures: Metals Instructures, Glass Aquarium, Plastic in Nature, Ceramic Cups, Wire and Insulators.

## پاسخ تمرین ۱

a - Metals Instructures b - Glass Aquarium c - Plastic in Nature  
d - Ceramic Cups e - Wire and Insulators f - Metals Instructures

**Practice2.** Match the words (1-20) with their meanings. Put 1~20 in front of related meanings.

هدف از انجام تمرین شماره ۲ بررسی و یادگیری لغات کلیدی و تخصصی درس می باشد. هنرجویان می بایستی در خانه پاسخها را آماده کرده باشند. ابتدا خود چند نمونه را پاسخ سپس از هنرجویان سؤال نمایید.

## پاسخ تمرین ۲

۱۵	خشن	۱۳	خاصیت	۱۱	فلز	۱۷	فولاد	۱۲	دانه
۱۶	ابزار	۶	ترکیب	۲	پیچ	۴	ریختگی	۲۰	کشسانی
۱۸	سخت	۷	رسانا	۳	ترد	۵	آهن	۸	جرتقیل
۱۹	چغرمگی	۹	قلاب	۱۴	رها کردن	۱	آلیاژ	۱۰	فلز آهنرباشونده

**خواندن:** این درس مطالبی در ارتباط با انواع مواد و خاصیت آنها را ارائه می دهد. می توانید از اشیای واقعی در کلاس استفاده کنید. درس را ابتدا خود بخوانید و شروع به توضیح و ترجمه نمایید. در مرحله بعد از هنرجویان بخواهید خواندن و ترجمه را ادامه دهند.

پاک کن از لاستیک ساخته شده است. لاستیک یک ماده مهندسی است. اگر آن را بین انگشتان خم کنید، شکل آن تغییر می کند. هنگامی که شما آن را آزاد نمایید، به شکل اولیه خود بازمی گردد. لاستیک بسیار انعطاف پذیر است. انعطاف پذیری یکی از خواص مواد مهندسی است. اگر شما به یک قطعه شیشه ای ضربه وارد کنید، شیشه می شکند. شیشه بسیار شکننده است. شکنندگی یک ویژگی از شیشه است. شما نمی توانید به راحتی شیشه را بخرائید. با این حال، اگر یک ظرف آلومینیومی را با یک ناخن بخرائید، روی آن اثر خراشیدگی باقی می ماند. شیشه یک ماده سخت است اما آلومینیوم نرم است. سیم برق با یک پوشش پلاستیکی پوشانده شده است. پلاستیک رسانای ضعیف جریان الکتریکی (عایق) است. اگر پلاستیک را لمس کنید، شوک الکتریکی دریافت نمی کنید. سیمها از مس ساخته می شوند، زیرا مس رسانای خوب جریان الکتریکی است. ناخنها از مواد سخت ساخته شده اند. اگر شما یک ضربه با چکش به آنها بزنید نمی شکنند. سختی یکی از خواص فلزات است.

آلیاژ فلزی است که با مخلوط کردن دو یا چند نوع فلز با هم ساخته می‌شود. به‌عنوان مثال برنز آلیاژ مس و قلع است. فلزات در دو دسته «فلزات آهنی» و «غیر آهنی» طبقه‌بندی می‌شوند. فلزات آهنی دسته‌ای از فلزات هستند که آهن به‌عنوان عنصر اصلی آنها است. چدن و فولاد نمونه‌هایی از فلزات آهنی هستند. فلزات غیر آهنی شامل تعداد زیادی فلزات هستند که عمدتاً به‌عنوان عناصر آلیاژی استفاده می‌شوند. برخی از فلزات غیر آهنی قلع، روی، نقره و طلا هستند. به یاد داشته باشید که فلزات آهنی آهن‌ربا را جذب می‌کنند، اما فلزات غیر آهنی این کار را نمی‌کنند. ترکیب شیمیایی به‌عنوان درصد دقیق هر عنصر موجود در فلز اشاره دارد و اغلب به‌عنوان آنالیز شیمیایی به کار می‌رود. ترکیب شیمیایی و ساختار دانه یک فلز، خواص قابل‌دستیابی آن را تعیین می‌کنند.

### پاسخ تمرین ۳

Answer the following questions.

- 1\_ Engineering material
- 2\_ Yes
- 3\_ No

### پاسخ تمرین ۴

**Practice4.** Do the following statements agree with the information given in Reading passage.

- 1\_ False
- 2\_ True
- 3\_ False
- 4\_ True
- 5\_ False

### پاسخ تمرین ۵

**Practice5.** Complete the sentences using a word from the box.

- 1\_ Property
- 2\_ Brittleness
- 3\_ Conductor
- 4\_ Alloy

### پاسخ تمرین ۶

**Practice6.** Study the table below, and then complete the following sentences.

- 1\_ Lighter
- 2\_ Conductor
- 3\_ Heavy
- 4\_ Conductive
- 5\_ Aluminum

### پاسخ تمرین ۷

**Practice7.** Tools: Complete the sentences using a words from the box:

- 1\_ 2.5 gr = Two point five gram.
- 2\_ 20psi = Twenty pound square inch.
- 3\_ 50cm = Fifty centimeters.
- 4\_ 10" =Ten inches.

## Lesson 2 Methods of Joining

در درس دوم واژگان مربوط به روش های اتصال مواد به یکدیگر توضیح و تمرین داده می شود. در این درس هنرجویان باید با اصطلاحات مرتبط با روش های اتصال رایج که در درس آمده مانند پرچ کاری، لحیم کاری نرم و سخت، جوشکاری وغیره آشنا شوند. چنانچه مقدور می باشد هنرآموز گرامی از ابزار مربوطه در کلاس استفاده نماید. تمرین ۱: در این تمرین از هنرجویان بخواهید که اسامی داده شده را در زیر عکس مربوطه بنویسند.

هدف بررسی و یادگیری واژگان مرتبط با روش ها و شروع درس می باشد.

### پاسخ تمرین ۱

**Practice 1.** Look at the pictures. Use the following items to label the pictures.

- a) Welding b) Bolt & Nut connection c) Soldering d) Brazing  
e) Riveting f) Seam connection

### پاسخ تمرین ۲

Thermal methods: 1\_ welding 2\_ brazing 3\_ soldering

Non thermal Methods: 1\_ bolt and nut connection 2\_ wood nailing  
3\_ riveting

### پاسخ تمرین ۳

هدف از انجام تمرین شماره ۲ بررسی و یادگیری لغات کلیدی و تخصصی درس می باشد. هنرجویان می بایستی در خانه پاسخ ها را آماده کرده باشند. ابتدا خود چند نمونه را پاسخ سپس از هنرجویان سؤال نمایید:

۵	مشترک	۱۲	میله	۱۶	لحیم کاری نرم	۶	مس
۸	نگهداری	۱۸	فرنگی پیچ	۱۴	اتصال دادن	۱۳	روی
۹	مهره	۳	لحیم کاری سخت	۱۷	حرارت - دما	۴	مدار
۱۰	دایم	۱۵	محافظت شده	۷	امتزاج - نفوذ		—
۱	تنظیم	۲	مونتاز	۱۱	پرچ کاری		—

**خواندن:** این درس مطالبی در ارتباط با اتصال را ارائه می‌دهد. می‌توانید از اشیاء واقعی در کلاس استفاده کنید. درس را ابتدا خود بخوانید و شروع به توضیح و ترجمه نمایید. در مرحله بعد از هنرجویان بخواهید خواندن و ترجمه را ادامه دهند. جوشکاری معمول‌ترین روش برای اتصال فلزات به یکدیگر است. یک جوش خوب، یک محصول دائمی و مستحکم خواهد بود. هدف اصلی فرایند جوشکاری این است که یک اتصال قوی ایجاد کند که برای مدت زمان بسیار طولانی دوام داشته باشد. روش‌های مختلف جوشکاری به شرح زیر است:

جوشکاری قوسی با الکتروود روکش دار (SMAW)

جوشکاری قوسی با گاز محافظ و سیم جوش مصرفی (GMAW)

جوشکاری قوسی با گاز محافظ و الکتروود غیر مصرفی تنگستنی (GTAW)

**جوشکاری اکسی استیلن:** لحیم‌کاری سخت فرایندی است که در آن از یک میله فلزی داغ، برای اتصال موادی مانند فولاد و مس استفاده می‌شود. میله فلزی از جنس آلیاژ مس و روی است. میله به‌عنوان فلز پرکننده عمل می‌کند تا فلزات را به یکدیگر متصل نماید.

میله معمولاً تا دمای بالای گرم می‌شود، این دما اغلب بین ۸۷۰ تا ۸۸۰ درجه فارنهایت می‌باشد.

لحیم‌کاری نرم تقریباً مشابه همان لحیم‌کاری سخت است، اما دمای حرارت در آن زیر ۸۰۰ درجه است. این فرایند عمدتاً برای ایجاد اتصالات الکتریکی، مانند الکترونیک و مدارهای مجتمع استفاده می‌شود. در اتصال مکانیکی پیچ‌ها، مهره‌ها و پرچ‌ها برای اتصال قطعات استفاده می‌شود. پرچ‌ها اتصال دهنده‌های دائمی هستند، اما پیچ و مهره‌ها به‌راحتی می‌توانند برداشته شوند. پرچ‌ها می‌توانند مانند جوشکاری یک اتصال دائمی و قوی به ما بدهند (شکل ۴).

#### پاسخ تمرین ۴

**Practice 4.** Are these statements true or false?

1\_ False 2\_ True 3\_ False 4\_ True

#### پاسخ تمرین ۵

**Practice 5.** Complete the sentences using a word from the box.

1\_ Assemble 2\_ Adjustment 3\_ Permanent 4\_ Brazing 5\_ Fuse

#### پاسخ تمرین ۶

**Practice 6.** Study the statements of the box, and then try to do the practice



1Hz = 1 hertz per second

K= Kilo=1000

M= Mega=1000,000

KHz = Kilo hertz


MHz= Mega hertz

Put the given words in front of directions:

*forward, backward, upward, downward*

3 KHz = 3000 Hz.

2MHz = 2000, 000 Hz.

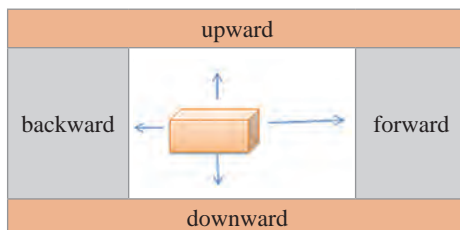

## درس سوم

### Lesson 3 Weld testing

از هنرجویان بخواهید عبارات زیر را در قسمت پایین تصویر مناسب بنویسند. عکس‌ها در ارتباط با بازرسی طراحی شده‌اند.

#### پاسخ تمرین ۱

**Practice 1.** Look at the pictures. Use the following items to label the pictures

- a) Weld inspection b) Crack c) Magnetic testing d) Welding gauge  
e) Bending test f) Penetrant testing

#### پاسخ تمرین ۲

**Practice 2.** Match the words (1~18) with their meanings. Put 1~18 in front of words.

هدف از انجام تمرین شماره ۲ بررسی و یادگیری لغات کلیدی و تخصصی درس می‌باشد. هنرجویان می‌بایستی در خانه پاسخ‌ها را آماده کرده باشند.

۱۴	حفره (تخلخل)	۱۱	مخرب	۷	نافذ (مایع)	۱۰	شناسایی
۱	کیفیت	۱۳	ترک	۱۶	تست خمش	۹	مغناطیسی
۳	چشمی - مرئی	۸	آشکارساز	۴	دستگاه	۲	مرحله
۵	سطح - سطحی	۶	به کار گرفتن - اعمال	۱۵	فلز آهنی آهنربا شونده	۱۲	نقص

**خواندن:** این درس مطالبی در ارتباط با آزمون جوش را ارائه می‌دهد. می‌توانید از اشیای واقعی در کلاس استفاده کنید. درس را ابتدا خود بخوانید و شروع به توضیح و ترجمه نمایید. در مرحله بعد از هنرجویان بخواهید خواندن و ترجمه را ادامه دهند.

آزمون‌های جوش در دو دسته آزمون‌های مخرب (DT) و آزمون‌های غیرمخرب (N.D.T) طبقه‌بندی می‌شوند. در آزمون‌های غیرمخرب، قطعه جوش داده شده بدون آسیب بازرسی می‌شود و می‌توان دوباره از آن قطعه استفاده کرد، در حالی که در آزمون‌های مخرب قطعه جوش داده شده نابود می‌شود؛ آزمایش خمش و سختی نمونه‌هایی از آزمایش‌های مخرب هستند. آزمون چشمی (V.T) یکی از رایج‌ترین روش‌های آزمون غیرمخرب است. در آزمون چشمی، ما نیاز به نور به اندازه کافی و یک آزمایش‌کننده (بازرس) با قدرت بینایی خوب داریم. در آزمون چشمی ما ممکن است از طیف وسیعی از تجهیزات و ابزار استفاده کنیم. یک گیج جوشکاری برای بازرسی جوش مورد نیاز است. این روش فقط برای یافتن عیوب سطحی استفاده می‌شود.

آزمون مایع نافذ (PT) یک روش برای تشخیص ناپیوستگی‌های بسیار کوچک در اتصالات است. تست نفوذپذیری برای یافتن عیوبی که به سطح راه دارند استفاده می‌شود.

### مراحل تست نفوذپذیری:

- مایع نافذ بر روی سطح تمیز جوش اعمال می‌شود.
  - مایع نافذ وارد نقص‌ها می‌شود.
  - پس از یک زمان کوتاه، مایع نافذ از سطح زدوده می‌شود.
  - آشکارساز به سطح اعمال می‌شود و فرصت داده می‌شود تا خشک شود.
  - مایع نافذ به سطح برمی‌گردد و باعث می‌شود که عیب به‌راحتی مشاهده شود.
- آزمون ذرات مغناطیسی (MT) یک روش تشخیص نقص‌های سطحی و زیر سطح مانند ترک‌ها یا عدم هم‌جوشی است. این روش تنها در مواد فرو مغناطیسی استفاده می‌شود.

### مراحل آزمایش مغناطیسی:

- قطعه جوشکاری شده مغناطیسی است.
- ذرات آهن به سطح قطعه اعمال می‌شود.
- ذرات در ناحیه معیوب در سطح جمع می‌شوند.
- سطح توسط بازرس بررسی می‌شود.

### پاسخ تمرین ۳

**Practice 3.** Read the texts above then answer the following questions

- 1\_ False 2\_ False 3\_ True 4\_ False

### پاسخ تمرین ۴

**Practice 4.** Fill in the blanks. Use the following words:

- 1\_ Step 2\_ Surface 3\_ Defect 4\_ Again

### پاسخ تمرین ۵

**Practice 5.** Complete the following table. Use the names given below:

Shape	Name	Shape
1_ Meter	2 _ Welding gauge	3_ Magnifier
4_ Penetrant can	5- Caliper	6- Inspection mirror

## درس چهارم

### Lesson 4 Manuals and guides

از هنرجویان بخواهید عبارات زیر را در قسمت پایین تصویر مربوطه بنویسند.

### پاسخ تمرین ۱

**practice 1.** Use the following names to label the pictures.

- 1\_ Operational manual 2\_ Owner's manual 3\_ Training manual  
4\_ Service manual

### پاسخ تمرین ۲

هدف از انجام تمرین شماره ۲ بررسی و یادگیری لغات کلیدی و تخصصی درس می باشد. هنرجویان می بایستی در خانه پاسخ ها را آماده کرده باشند. ابتدا خود چند نمونه را پاسخ سپس از هنرجویان سؤال نمایید.

**practice 2.** Match the words (1~18) with their meanings. Put 1~20 in front of words.

۵	مناسب - صحیح	۲	کتاب راهنما	۱	تهویه	۴	صاحب و دارنده
۶	دود	۸	دوره کاری	۱۷	ضمانت	۹	نصب
۱۶	زمین	۱۱	برجستگی - ویژگی	۱۰	کلید خودکار	۱۲	ورودی
۲۰	اطفاییه	۱۲	ورودی	۱۴	نمونه	۱۳	عیب یابی
۱۵	متعلقات	۱۹	ایمنی	۱۸	محل اتصال کابل جوشکاری	۷	حفظ و مراقبت

خواندن: این درس مطالبی در ارتباط با کتابچه‌های راهنمای راه‌اندازی، نگهداری، تعمیر، ایمنی و... را ارائه می‌دهد. می‌توانید از اشیای واقعی در کلاس استفاده کنید. درس را ابتدا خود بخوانید و شروع به توضیح و ترجمه نمایید. در مرحله بعد از هنرجویان بخواهید خواندن و ترجمه را ادامه دهند.

کتاب یا کتابچه‌ای که دستورالعمل‌هایی در مورد چگونگی انجام کاری می‌دهد، مخصوصاً نحوه استفاده از یک ماشین، کتابچه راهنما نام دارد. کتابچه راهنمای یک ماشین جوشکاری به‌طور کلی محتوای زیر را شامل می‌شود:

■ عملیات نصب و راه‌اندازی

■ ایمنی

■ تعمیر و نگهداری







■ عیب‌یابی

### ایمنی

تجهیزات جوشکاری و برشکاری قوسی با رعایت نکات ایمنی طراحی و ساخته شده‌اند. با این وجود، ایمنی کلی شما می‌تواند با نصب و راه‌اندازی و به‌کارگیری مناسب دستگاه افزایش یابد. در جدول زیر می‌توانید برخی از هشدارهای ایمنی را که از کتابچه راهنمای یک دستگاه جوشکاری انتخاب شده‌اند را ببینید:

### پاسخ تمرین ۳

**Practice 3.** Write correct numbers in front of warning statements.

(6) Have firefighting for use. (1) Use enough ventilation. (2) Electric shock can kill. (3) Wear correct body protection. (5) Arc rays can burn. (4) Fumes can be dangerous			
	1	2	3
			
	4	5	6

## نصب و راه اندازی

ماشین باید در یک محل تمیز و خشک با گردش آزاد هوای تمیز قرار گیرد.

### مراحل نصب

کلید جریان الکتریکی را خاموش کنید.

درپوش دسترسی پنل عقب را بردارید.

کابل ورودی جریان الکتریکی را به پایانه‌ها وصل کنید.

کابل اتصال به زمین را متصل کنید.

کابل‌های خروجی را به پایانه‌های خروجی که با علامت «-» و «+» مشخص شده‌اند متصل کنید.

### بهره‌برداری

کلید خاموش - روشن در پنل کنترل برای شروع فرآیند جوشکاری استفاده می‌شود. «کنترل جریان» در جلوی دستگاه به وسیله نشانگر جریان خروجی است. یک کلید در پانل کنترل امکان انتخاب مقدار جریان را فراهم می‌کند. مقدار جریان خروجی را می‌توانید در حین جوشکاری نیز با استفاده از این کلید تنظیم کنید. در صورتی که مقدار جریان خروجی بیش از حد بالا باشد پاشش قوس رخ می‌دهد. می‌توانید نمونه‌ای از مشخصات یک دستگاه جوش و کنترل پانل آن را در شکل ۱ و جدول ۱ ببینید.

### تعمیر و نگهداری و عیب‌یابی

در مواقع ضروری دستگاه جوش را از جهت وجود مشکلات بررسی کنید. برای برطرف کردن مشکل، بخش مربوط را در کتابچه راهنمای عیب‌یابی مطالعه کنید. به یاد داشته باشید لازم است یک برقکار تجهیزات را نصب و سرویس کند. قبل از کار بر روی تجهیزات، برق ورودی را خاموش کنید. در اینجا شما می‌توانید بخشی از یک کتابچه راهنمای عیب‌یابی را ببینید (جدول ۲).

مشکلات	دلیل احتمالی	راهکار پیشنهادی
قوس آغاز نمی‌شود.	فیوز آسیب دیده	تعویض
	کابل آسیب دیده	تعمیر
فیوز آسیب می‌بیند. (به صورت مکرر)	انتخاب فیوز نامناسب	تغییر فیوز و انتخاب مورد مناسب
پاشش بیش از حد	انتخاب جریان بیش از حد	بررسی مقدار جریان به کمک آمپر متر

پاسخ تمرین ۴

**Practice 4.** Are these statements true or false?

- 1\_ True 2\_ False 3\_ False

پاسخ تمرین ۵

**Practice 5.** Complete the sentence with the correct answer:

- 1\_ (210 amps) 2\_ (3years).

پاسخ تمرین ۶

**Practice 6.** Fill in the blanks. Use the words below:

- 1\_ manual 2\_ accessories 3\_ warranty 4\_ duty cycle

پاسخ تمرین ۷

**practice 7.** Fill the empty sections. Use the following items:

60% , 500\*350\*700 , Net weight , Current (Amps), Phase

MODLE	PROCESS	OUTPUT			Input		Features			
		Polarity	Current (Amps)	Duty cycle	Phase	Hertz	portable	volt	Net weight	Dimension H*W*D-mm
WELDER X_500	SMAW	DC/ DC	20~50	60%	3	50_60	√	115/ 220	50Kg	500*350*700

پاسخ تمرین ۸

**Practice 8.** Now complete the sentences.use the words:

- If it rains ,the grass gets wet.
- If you heat water to 100 degrees, it boils.
- Wood doesn't burn, if there is no air.
- Iron rusts if it gets wet.

Word	meaning	Part of speech	Phonetic
acceptable	قابل قبول	adjective	/ək'septəbəl/
Accessories	متعلقات	noun	/ək'sesəri/
Across	از این سو به آن سوی چیزی	adverb	/ə'krɒs /
Adjustment	تنظیم	noun	/ə'dʒʌstmənt/
Adopted	منطبق بر	adjective	/ə'dɒptɪd/
Alloy	آلیاژ	noun	/ælɔɪ /
alternating current (AC)	جریان متناوب	Adj+noun	/ɔ:l'tɜ:nət/
Ammeter	آمپرسنج	noun	
Arc	قوس	noun	/ɑ:rk/
Assembly	مونتاژ	noun	/ə'sembli/
Attach	وصل کردن	verb	/ə'tætʃ/
Bolt	پیچ	noun	/bəʊlt/
Brazing	لحیم کاری سخت	noun	/breɪzɪŋ/
Brittle	ترد	adjective	/brɪtəl/
Cable	کابل	noun	/'keɪbəl/
cast iron	چدن	noun	/kæst /
Certified	دارای مدرک - تأیید شده	verb	/'sɜ:tɪfaɪd _/
Circuit	مدار	noun	/'sɜ:kɪt \$ /
Circulation	گردش (هوا)	Noun_verb	/,sɜ:kjə'leɪʃən/
Clamp	گیره - بست	noun	/klæmp/
Classify	گروه بندی	verb	/'klæsɪfaɪ/
Coated	پوشش داده شده	adjective	/kəʊtɪd/
Code	آیین نامه - قانون	noun	/kəʊd /
Combine	ترکیب کردن	verb	/kəmbeɪn/
Common	مشترک	adjective	/'kɒmən /
Compare	مقایسه کردن	verb	/kəm'peə \$ _'per/
Component	دستگاه	noun	/kəm'pəʊnənt



فصل ۱: کسب اطلاعات فنی

Word	meaning	Part of speech	Phonetic
Conductor	رسانای الکتریک	noun	/kən'dʌktə r/
Constant	ثابت	adjective	/'kɒnstənt/
construction	ساخت	noun	/kən'strʌkʃən/ /kən'strʌkʃən/
Contact	کلید خودکار	noun	/'kɒntæktə/
contamination	آلودگی	noun	/kən,tæmə'neɪʃən/
contract	قرارداد	noun	/'kɒntrækt \$ 'kɑ:n_
Copper	مس	noun	/'kɑ:pə/
Corrosion	خوردگی	noun	/kə'rɒʒən/
Cost	ارزش	noun	/kɒst \$ kɒ:st/
Crack	ترک	Noun/verb	/kræk/
crane hook	قلاب	noun	/kreɪn/
Current	جریان	noun	/'kʌ:.ənt/ /'kɜ:.ənt/
Defect	نقص	noun	/dɪ'fekt/
Deposit	رسوب کردن	verb	/dɪ'pɒzɪt \$ dɪ'pɑ:..
Designation	انتخاب - گزینه	noun	/.deziɡ'neɪʃən/
Detect	شناسایی	verb	/dɪ'tekt/
Developer	آشکار ساز	noun	/dɪ'veləpə/
device	دستگاه	noun	/dɪ'vaɪs/
diagram	دیاگرام	Noun	/'daɪəgræm/
direct current (DC)	جریان مستقیم	Adj+noun	/dɪ'rekt/
Discontinuity	ناپیوستگی	noun	/.dɪskɒntə'nju:əti/
document	نوشته رسمی	noun	/'dɒkjəmənt \$ 'dɑ:k_
duty cycle	دوره کاری	noun	/'saɪkəl/
elasticity	کشسانی	noun	/i:læstɪsɪti /
equipment	دستگاه	noun	/'kwɪpmənt/
Equipment	دستگاه	noun	/'kwɪpmənt/
Essential	ضروری	adjective	/ɪ'senʃəl/

Word	meaning	Part of speech	Phonetic
establish	وضع و مقرر کردن - تدوین	verb	/ɪ'stæblɪʃ/
fastener	بست	noun	/'fɑ:sənə \$ 'fæsənər/
Ferrous metal	فلز آهنی	adjective	/'ferəs/
filler metal	فلز پرکننده	noun	/'fɪlə r/
flow	جاری شدن	verb	/fləʊ/
Flux	روان ساز	noun	/flʌks/
fume	دود	adjective	/'fju:m/
fusion	امتزاج - نفوذ	noun	/'fju:zən/
gap	فاصله کوچک	noun	/gæp/
government	دولت	noun	/'gʌvəmənt/
grain	دانه	noun	/'greɪn/
Hardness	سختی	noun	/'hɑ:d \$ 'hɑ:rd/
holder	نگهدارنده	noun	/'həʊldə/
include	شامل شدن	verb	/'ɪn'klu:d/
input	ورودی	noun	/'ɪnpʊt/
installation	نصب	noun	/'ɪnstə'leɪʃən/
insulate	عایق کردن	verb	
international	بین المللی	adjective	/'ɪntə'næʃənəl \$ 'tər-/
Interrupt	قطع کردن	verb	/'ɪntə'rʌpt/
interval	وقفه، فاصله زمانی	Noun	/'ɪntəvəl /
irreparable	غیر قابل تعمیر	adjective	/'ɪrɪpərəbəl/
join	اتصال دادن	verb	/'dʒɔɪn/
law	قانون	noun	/'lɔ: \$ 'lɒ:/
Magnetic	مغناطیسی	adjective	/'mæɡ'nɛtɪk/
maintenance	نگهداری	noun	/'meɪntənəns/
Maintenance	نگهداری	noun	/'meɪntənəns/
manual	کتاب راهنما		/'mænjʊəl/

فصل ۱: کسب اطلاعات فنی

Word	meaning	Part of speech	Phonetic
manufacturer	تولید کننده	noun	/,mænʃə'fæktʃərə \$ _ər/
national	ملی	adjective	/'næʃənəl/
nut	مه‌ره	noun	/nʌt/
Organization	سازمان	noun	/,ɔ:ɡənəɪ'zeɪʃən/
outer	قسمت بیرونی	adjective	/'aʊt ər/
Output	خروجی	noun	/'aʊtpʊt/
Owner	صاحب و دارنده	noun	/'əʊnə \$ 'əʊnər/
Particle	ذره	noun	/'pɑ:ətɪkəl/
Penetrant	نافذ (مایع)	Noun	/.penə'treɪnt/
Perform	اجرا	verb	/pə'fɔ:m \$ pər'fɔ:rm/
permanent	دائم	adjective	/'pɜ:mənənt/
Porosity	حفره (تخلخل)	noun	/'pɔ:əsɪti/
Porous	اسفنجی	adjective	/'pɔ:rəs/
position	موقعیت	noun	/pə'zɪʃ.ən/ /pə'zɪʃ.ən/
Power (source)	منبع نیروی برق	noun	/'paʊə \$ paʊr/
power plants	نیروگاه	Noun	/'paʊə/
pressure vessel	مخزن تحت فشار	noun	/'preʃə \$ _ər/vesel
Procedure	مرحله	noun	/prə'si:dʒə \$ _ər/
process	فرایند	noun	/'prəʊses/
Proper	مناسب - صحیح	noun	/'prɒpə \$ 'pra:pər/
property	خاصیت	noun	
Protection	حفظ و مراقبت	noun	/prə'tekʃən/
Quality	کیفیت	noun	/'kwɒləti/
reference	ملاک - مرجع	noun	/'refərəns/
release	رها کردن	verb	/rɪli:s/
Repair	تعمیر کردن	Verb	/rɪ'peə/
replace	جایگزین کردن	verb	/rɪ'pleɪs/

Word	meaning	Part of speech	Phonetic
Require	نیاز داشتن	verb	/rɪ'kwajə/
requirement	درخواست		/rɪ'kwaɪəmənt/
resistance	مقاومت	noun	/rɪ'zɪstəns/
rivet	پرچ کردن	verb	/'rɪvɪt/
rod	میله	noun	/rɒd \$ rɑ:d/
root opening	باز شدگی ریشه جوش	noun	/'ru:t/
Sample	نمونه	noun	/'sɑ:mpəl /
scratch	خش	verb	/skrætʃ/
screw	پیچ	noun	/skru:/
separation	جدایش	noun	/,sepə'reɪʃən/
sheet metal	صفحه فلز- ورق فلز	noun	/ʃi:t/
shield	پوشش	noun	/ʃi:ld/
shielded	محافظت شده	noun	/ʃi:lded/
Slag	سرباره	noun	/slæg/
Society	جامعه	noun	/sə'saɪəti/
soldering	لحیم کاری	noun	/'sɔldərɪŋ/
Specification	ویژگی	noun	/,spesɪfɪ'keɪʃən/
specify	مشخص کردن	verb	/'spesɪfaɪ/
standard	معیار - ملاک	noun	/'stændərd/
standardize	استانداردسازی- یکسان سازی	verb	/'stændədəɪz/
stick	عصا- دستی	adjective	/stɪk/
structure	سازه	noun	/'strʌktʃə \$ _ər/
systematically	به طور منظم - بر روال قانده	adverb	/,sɪstə'mætɪk_lɪ/
temperature	حرارت	noun	/'tempərətʃə \$ _ər/
Tensile	کشش	adjective	/'tensəl/
thickness	ضخامت	noun	/'θɪknəs/

فصل ۱: کسب اطلاعات فنی

Word	meaning	Part of speech	Phonetic
tool steel	ابزار فولادی	noun	/tu:l/
tough	سخت	adjective	/tʌf/
toughness	چغرمگی	noun	/'tʌfnɪs/
troubleshooting	عیب‌یابی	noun	/'trʌbəl_ʃu:tɪŋ/
ventilation	تهویه	noun	/,ventə'leɪʃən/
Visual	چشمی (مرئی)	noun	/'vɪʒuəl/
warranty	ضمانت	noun	/'wɒrənti/
wire	سیم	noun	
work piece	قطعه کار	noun	/wɜ:kpi:s/ /wɜ:k/
zinc	روی	noun	/zɪŋk/

## ارزشیابی نهایی: کسب اطلاعات فنی

شاخص	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد	شایستگی
<ul style="list-style-type: none"> <li>- روایی مطلوب در خواندن متن</li> <li>- درک واژه‌های کلیدی متن</li> <li>- استخراج اطلاعات فنی</li> <li>- تحلیل اطلاعات فنی متن</li> </ul>	۳	خواندن، درک کردن و استخراج اطلاعات فنی از روی متون انگلیسی با به‌کارگیری فرهنگ لغت عمومی و فنی	خواندن و درک کردن متون انگلیسی (کاتالوگ‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای رشته صنایع فلزی و جوشکاری)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- درک واژه‌های کلیدی متن</li> <li>- استخراج اطلاعات فنی</li> <li>- توانایی و سرعت عمل در استفاده از فرهنگ لغت</li> </ul>	۲		استخراج اطلاعات فنی از روی متون انگلیسی (کاتالوگ‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای رشته صنایع فلزی و جوشکاری)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- درک واژه‌های کلیدی متن</li> <li>- توانایی و سرعت عمل در استفاده از فرهنگ لغت</li> </ul>	۱		
توضیحات: در طول فرایند ارزشیابی هنرجویان می‌توانند از کتاب همراه هنرجو و فرهنگ لغت استفاده کنند.			

## فصل ۲

### طراحی با نرم افزار



## لزوم کمک گرفتن از رایانه در صنعت


هنرجویان در این بخش می‌بایست به لزوم به‌کارگیری نرم‌افزار در صنعت آشنا شوند. بدانند که امروزه بسیاری از کارها در صنعت به کمک دستگاه‌های CNC انجام می‌گردد و این دستگاه‌ها نیاز به فایل رایانه‌ای برای تولید قطعات دارند. برای مثال به آنها کیس رایانه را نشان دهید و از آنها در مورد روش ایجاد سوراخ‌های گردش هوا سؤال بپرسید. سپس آنها را گروه‌بندی کرده و از آنها بخواهید فیلم‌هایی را در اینترنت در مورد برش لیز و پانچ و خم CNC پیدا کنند. روش دیگر اینکه با آنها در مورد روش تولید رقابتی و تیراژ بالا بحث کنید. هزینه‌های ثابت هزینه‌هایی می‌باشند که با تغییر حجم تولید تا سطح مشخصی از تولید تغییر نخواهند کرد. مانند هزینه ماشین‌آلات و ساختمان که در صورت تولید در تیراژ بالا هزینه تمام شده قطعه بسیار پایین می‌آید. تولید در حجم زیاد نیازمند به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته همانند CNC می‌باشد. همچنین امروزه ممکن است تمام قطعات یک محصول در یک کارگاه و یا حتی یک کشور ساخته نشوند. در صورت عدم ساخت دقیق در مرحله مونتاژ دچار مشکل خواهند شد. سپس از هنرجویان بخواهید به صورت گروهی جدول مقایسه روش دستی و رایانه‌ای که در کتاب آمده را تکمیل کنند. و در مورد آن با سایر گروه‌ها بحث کنند.

نکته


هنرجویان می‌بایست بدانند که رایانه فقط ابزاری است در دست طراحان تا بتوانند قبل از تولید یک محصول مشکلات آن را بررسی کرده و در زمان تولید خطاهای انسانی را به حداقل رسانند. بررسی و تحلیل اطلاعات خروجی نرم‌افزارها نیاز به دانش فنی دارد و تنها با یادگیری یک نرم‌افزار نمی‌توان یک طراح خوب بود. و همواره نیاز به یادگیری اصول علمی و محاسبات دستی را خواهیم داشت.

## کاربرد نرم‌افزارهای طراحی در رشته صنایع فلزی

از هنرجویان بخواهید تا کاربردهایی را از رایانه در رشته صنایع فلزی پیدا کنند. سؤالاتی در مورد روش گسترش اشکال پیچیده مانند برخورد حجم‌ها مطرح کنید و از آنها بخواهید چند حجم را با کاغذ درست و گسترش آن را به دست آورند. همچنین از آنها بخواهید که در مورد نیروهای وارد بر جوش بحث کنند. و یا با جست‌وجوی عبارت شبیه‌سازی جوش در اینترنت عکس‌ها و فیلم‌هایی از نیروهای وارد بر جوش پیدا کنند. سپس به هر گروه از دانش‌آموزان قسمتی از تحقیق آمده در کتاب را محول نموده و در مورد نتایج بحث کنید.

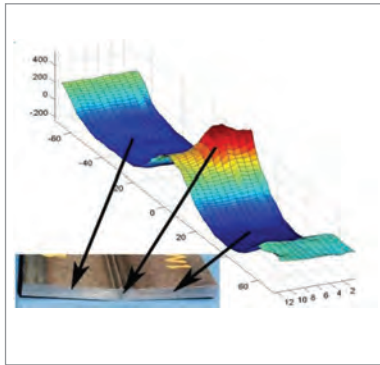

تنش پسماند در جوشکاری

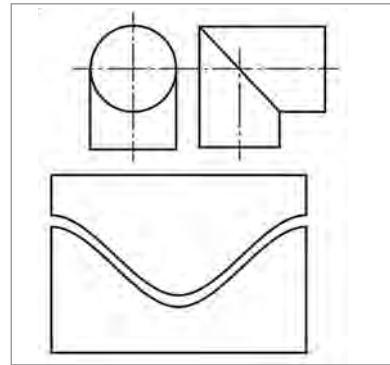

گسترش برخورد استوانه

## از کدام نرم افزار استفاده کنیم؟

امروزه در دنیا از نرم افزارهای زیادی جهت طراحی های مهندسی استفاده می شود. این نرم افزارها با توجه به قابلیت ها و نیازها و قیمت نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرند. در کشور ما نیز برخی از این نرم افزارها مورد استفاده قرار می گیرند (البته در اکثر موارد بدون در نظر گرفتن قانون کپی رایت). معروف ترین این نرم افزارها توسط دو شرکت بزرگ نرم افزاری دنیا به نام های Autodesk (اتودسک) و Dassault Systèmes (داسو سیستمز) تولید می شوند. اتودسک یک شرکت آمریکایی است و نرم افزارهایی مانند اتوکد، مکانیکال دسکتاپ، اینونتور و پارمیل را تولید می کند. و شرکت فرانسوی داسو سیستمز نرم افزارهایی مانند سالیدورکس و کتیا را تولید می کنند.



■ **نرم افزار اتوکد (AutoCad):** یک نرم افزار پایه در رشته های عمران، مکانیک و برق می باشد. این نرم افزار قابلیت ترسیم دو بعدی و سه بعدی را دارد. این نرم افزار قابلیت تحلیل و ماشین کاری ندارد.

■ **مکانیکال دسکتاپ (Mechanical Desktop):** این نرم افزار به صورت تخصصی در صنعت کاربرد دارد. در این نرم افزار می توان قطعات را به صورت سه بعدی مدل کرده و از آنها نقشه تهیه کرد. همچنین این نرم افزار کتابخانه ای از قطعات استاندارد مانند

پیچ و مهره و بلبرینگ‌ها را در خود دارد. آخرین نسخه این نرم‌افزار در سال ۲۰۰۹ تولید و اینونتور جایگزین آن گردید.

■ **اینونتور (Inventor):** نرم‌افزاری است با محیط گرافیکی زیبا و با توانایی‌هایی شامل ترسیم انواع قطعات صنعتی، استفاده از محیط‌های تخصصی از جمله ورق کاری و جوشکاری و کتابخانه‌ای کامل از قطعات استاندارد. این نرم‌افزار در مقایسه با سایر نرم‌افزارهای طراحی امکان تولید به کمک رایانه (CAM) را ندارد.

■ **پاورمیل (PowerMILL):** یک نرم‌افزاری بسیار قوی در زمینه تولید به کمک رایانه (CAM) است. این نرم‌افزار در سال‌های اخیر توسط شرکت اتودسک از شرکت دلکم خریداری شده است.

■ **سالیدورکس (SOLIDWORKS):** نرم‌افزاری بسیار قوی در زمینه طراحی و ساخت می‌باشد. مهم‌ترین ویژگی این نرم‌افزار کاربری بسیار ساده و روان با وجود توانایی بسیار زیاد می‌باشد.

■ **کتیا (CATIA):** این نرم‌افزار یک نمونه کامل از نرم‌افزار طراحی و ساخت مهندسی می‌باشد. در این نرم‌افزار محیط‌های تخصصی مختلفی برای طراحی در نظر گرفته شده است. هم‌اکنون از این نرم‌افزار در شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی و خودروسازی استفاده می‌شود.

در این قسمت از هنرجویان بخواهید تا به صورت گروهی در مورد تاریخچه و توانایی‌های هر نرم‌افزار تحقیق کنند و در قالب یک فایل پاورپوینت به سایر گروه‌ها ارائه دهند. در این کتاب با توجه به قابلیت‌های زیر نرم‌افزار اینونتور انتخاب گردیده است.

■ محیط ورق کاری و جوشکاری

■ هم خانواده بودن با اتوکد

■ آرشيو نقشه‌های اتوکد شرکت‌های قدیمی

■ آشنایی هنرجویان با اتوکد هم خانواده.

البته نرم‌افزار سالیدورکس نیز نرم‌افزاری بسیار قوی در قسمت ورق کاری و جوشکاری می‌باشد که روز به روز به دلیل کاربری ساده آن به کاربرانش اضافه می‌گردد.

## نسخه نرم‌افزار


شرکت اتودسک هر سال یک نسخه از نرم‌افزار را به بازار ارائه می‌نماید. در هر نسخه تغییرات کوچکی در راستای کاربری آسان‌تر نرم‌افزار به نرم‌افزار اضافه می‌گردد که با نسخه‌های قبلی معمولاً می‌توان همان کارها را انجام داد. برای مثال در نسخه مختلف نرم‌افزار ورود امکان تایپ کردن وجود دارد و تغییرات به وجود آمده در جزئیات برنامه می‌باشد و اکثر کاربران به راحتی می‌توانند با نسخه‌های مختلف کار کنند. با توجه به اینکه این هنرجویانی که امسال نرم‌افزار را آموزش می‌بینند در چند سال آینده

وارد بازار کار می‌شوند باید این توانایی را داشته باشند تا با نسخه‌های مختلف برنامه کار کنند.


برای درک بهتر این موضوع همانند تحقیقی که در کتاب آمده از هنرجویان بخواهید در مورد تفاوت نسخه‌های مختلف برنامه تحقیق کنند.

## شروع کار با نرم افزار


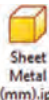



برای آموزش نرم افزار بهتر است در صورت امکان، هنرجویان به صورت انفرادی و یا گروه‌های دو نفره تقسیم‌بندی شوند و اگر شناختی از سال‌های قبل از هنرجویان دارید، بهتر است هنرجویان هر گروه در یک سطح علمی باشند و در زمان کار هر کدام فایل خود را با نام مشخصی ذخیره کنند. تا همه کار عملی را انجام داده باشند.

برای اجرای برنامه از آیکون برنامه روی دسکتاپ  و یا از مسیر زیر باز می‌کنیم.  
Start >> All Programs >> Autodesk >> Autodesk inventor ۲۰۱۵ >> Autodesk Inventor Professional ۲۰۱۵

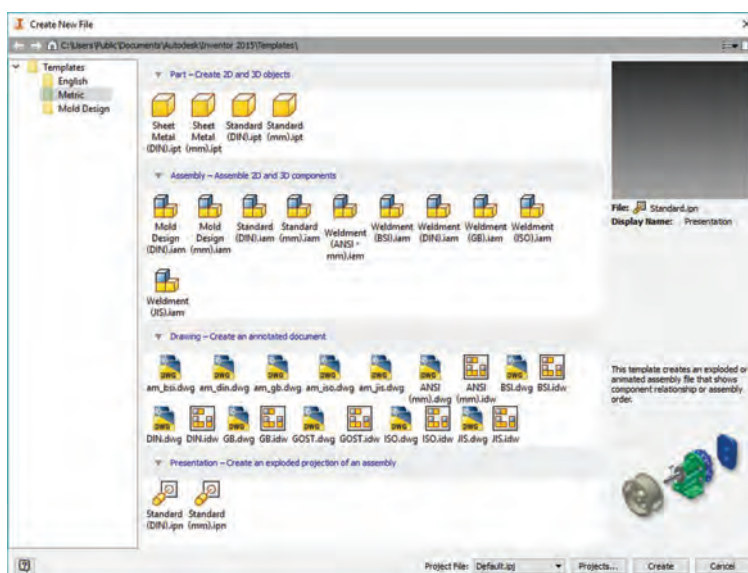برای شروع یک فایل New انتخاب می‌کنیم. پنجره‌ای مانند شکل زیر باز می‌شود، که در سمت چپ امکان انتخاب استاندارد کاری وجود دارد. در ادامه نیز به قسمت‌های اصلی Part (قطعه)، Assembly (مونتاژ)، Drawing (ترسیم نقشه) و Presentation (نمایش) تقسیم می‌شود.




کاربرد برخی از فایل‌ها در جدول زیر آورده شده است. هنرجویان می‌بایست با مطالعه قسمت‌های قبلی جدولی مشابه به جدول زیر را تکمیل نمایند.

نمایه	کاربرد	نوع فایل و پسوند	محیط
 Standard (mm).ipt	برای ترسیم قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر قطعه می‌بایست در یک فایل مجزا ذخیره گردد.	Standard.ipt	قطعه (Part)
 Sheet Metal (mm).ipt	جهت ترسیم قطعات ورق کاری و صفحات گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.	Sheet Metal.ipt	ورق کاری
 Standard (mm).iam	قطعات ترسیمی و قطعات استاندارد مانند پیچ و مهره را در این محیط می‌توان بر روی یکدیگر مونتاژ کرد.	Standard.iam	مونتاژ
 Weldment (ISO).iam	در این قسمت می‌توان قطعات ترسیمی را با به کمک انواع جوش به یکدیگر متصل و محاسبات جوش را انجام داد.	Weldment.iam	جوشکاری
 Mold Design (mm).iam	محیط طراحی قالب تزریق پلاستیک	Mold Design.iam	قالب سازی
 ISO.idw	در این محیط قادر خواهید بود از قطعات و مونتاژهای انجام شده نماگیری و سپس اندازه‌گذاری نمایید.	ISO.idw	ترسیم
 Standard (mm).ipn	محیط ساخت انیمیشن مونتاژ و دمونتاز دستگاه‌ها	Standard.ipn	ارائه و نمایش

### ایجاد پروژه

در نرم‌افزار Inventor فایل‌های قطعه و فلزکاری با پسوند ipt و نقشه‌ها با پسوند idw ذخیره می‌شوند. و سایر فایل‌ها نیز طبق جدول بالا پسوندهای متفاوتی دارند. در نرم‌افزار وظیفه ارتباط بین فایل‌ها و مدیریت نگهداری این اطلاعات به عهده فایل پروژه با پسوند ipj می‌باشد. بنابراین بهتر است برای نگهداری از اطلاعات برای هر موضوع کاری یک پروژه تعریف کرد.

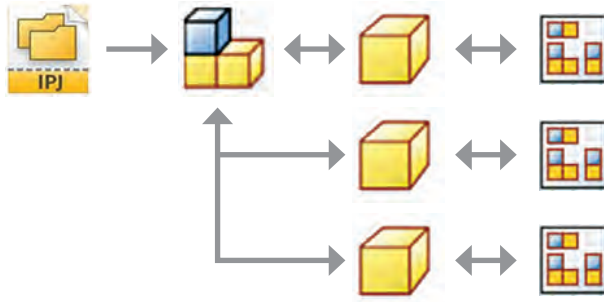


## معرفی قسمت های اصلی نرم افزار

برای شروع یک فایل از نوع شیت متال انتخاب می کنیم. از هنرجویان بخواهید که قسمت های مختلف نرم افزار که در کتاب تعریف شده است را در شکلی مانند شکل زیر پیدا کرده و آن را تکمیل نمایند.




## ابزارهای پیمایش

از هنرجویان بخواهید فایل زیر را به کمک دستور Open باز کنند. سپس به کمک ابزارهای پیمایشی و جدول زیر قسمت های مختلف قطعه را ببینند. در هنگام باز کردن فایل ممکن است با دو پیغام مبنی بر ذخیره نشدن فایل و فعال نبودن پروژه نمایش داده شود که با Ok و Yes کار را ادامه می دهیم.

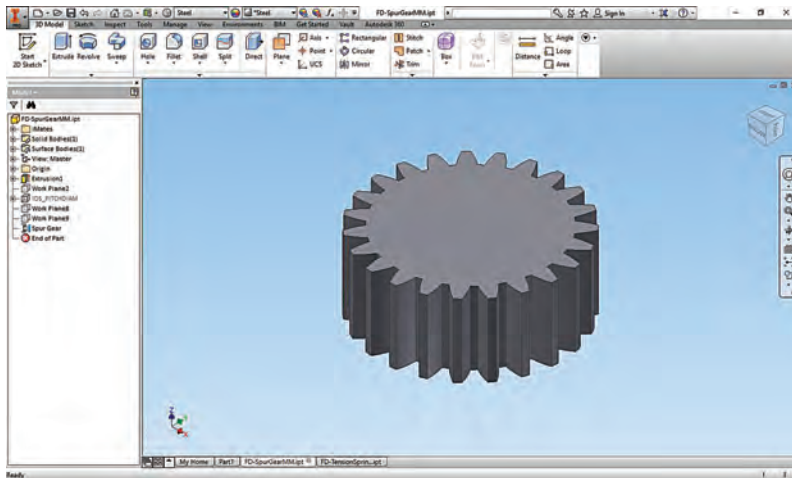

C:\Program Files\Autodesk\Inventor ۲۰۱۵\Design Accelerator\models\FD\_SpurGearMM.ipt

	<p>درگ کردن با اسکرول (پایین نگه داشتن کلید چرخشی موس و جابه جایی)</p>	<p>جابه جایی صفحه نمایش</p>	<p>Pan</p>	
	<p>چرخش اسکرول موس</p>	<p>اندازه نمایی</p>	<p>Zoom</p>	
	<p>دابل کلیک با اسکرول</p>	<p>نمایش همه موضوعات ترسیم شده</p>	<p>Zoom All</p>	
	<p>فشردن کلید Shift همراه با درگ اسکرول موس</p>	<p>چرخش فضای دید</p>	<p>Free Orbit</p>	

در صورتی که در باز کردن فایل با مشکل مواجه شدید کافیست در فایل شیت متال باز شده روی آیکون  کلیک کرده تا صفحه‌های ترسیمه به نمایش درآیند. در این مرحله بدون کلیک روی صفحه‌ها اعمال پیمایشی را انجام دهید. علاوه بر روش‌های بالا می‌توان از نوار پیمایش نیز استفاده کرد. **نوار پیمایش!** ابزارهایی مانند بزرگ‌نمایی، جابه‌جایی تصویر، چرخش تصویر و نوع نمایش برای دسترسی سریع در آن قرار گرفته است. در زمان اجرا تمام دستورات در کنار دست کاربر قرار دارد.



نوار پیمایش

**Pan**: جهت جابه‌جایی صفحه نمایش از این ابزار استفاده می‌شود.

### ابزار Zoom

از این ابزار برای اندازه‌نمایی صفحه نمایش استفاده می‌شود. با کلیک کردن بر روی مثلث کوچک زیر این ابزار مجموعه‌ای از دستورات اندازه‌نمایی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. **Zoom**: با اجرای این دستور نشانگر موس به یک فلش تبدیل می‌شود که با درگ کردن صفحه نمایش بزرگ و کوچک می‌گردد. روش ساده‌تر برای انجام این کار چرخش اسکرول موس می‌باشد

**Zoom All**: به کمک این دستور همه موضعات ترسیم شده در صفحه، نمایش داده می‌شوند. این عمل را می‌توان با دابل کلیک اسکرول موس نیز انجام داد.

**Zoom Window**: پس از اجرای این دستور با درگ کردن و ترسیم یک مستطیل عمل بزرگ‌نمایی انجام می‌شود.

**Zoom Selection**: با انتخاب این دستور و سپس انتخاب هر موضوع دیگر شامل قطعه، سطح، لبه، خط و یا نقطه شیء مورد نظر بزرگ‌نمایی شده و در وسط صفحه




نمایش قرار خواهد گرفت.

**Free Orbit**: برای چرخش نمای دید از این دستور استفاده می‌گردد.


**Look At**: با اجرای این دستور و انتخاب یک سطح نمای دید عمود بر صفحه خواهد شد.

**Visual Styles**: سبک دیدهای مختلف را می‌توان با کلیک کردن بر روی مثلث کوچک زیر این دستور انتخاب کرد.

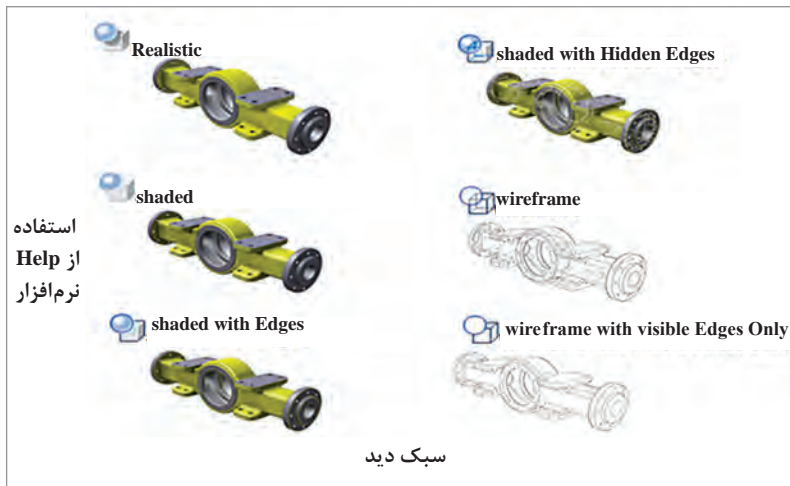


هنرجویان با یادگیری استفاده از راهنمای نرم‌افزار می‌توانند به‌صورت خودآموز از نرم‌افزار استفاده نمایند. در حال حاضر راهنمای اصلی نرم‌افزار آنلاین است و این سرویس در ایران فعال نیست. البته می‌توان با برخی از فیلترشکن‌ها به آن دسترسی پیدا کرد. ولی خوشبختانه نرم‌افزار یک راهنمایی سریع نیز دارد که دسترسی به آن بسیار ساده است. به این ترتیب که با نگه داشتن چند ثانیه‌ای موس روی هر یک از آیکون‌ها پنجره کوچکی باز می‌شود. که شامل یک راهنمای تصویری و در بعضی موارد یک فیلم آموزشی کوتاه می‌باشد. که می‌تواند قدم بزرگی در راستای یادگیری باشد.

از هنرجویان بخواهید تا موس را روی آیکون‌های مختلف نوار پیمایش نگه دارند و نتیجه را با اطلاعات قبلی خود مقایسه کنند. سپس در انتهای نوار پیمایش قسمت سبک دید (Visual Styles) ابتدا روی مثلث کوچک کنار کلیک و حالت‌های مختلف دید را انتخاب کنند. سپس موس را روی آن نگه دارند و جدولی که در کتاب برای حالت دید آمده است را تکمیل نمایند.

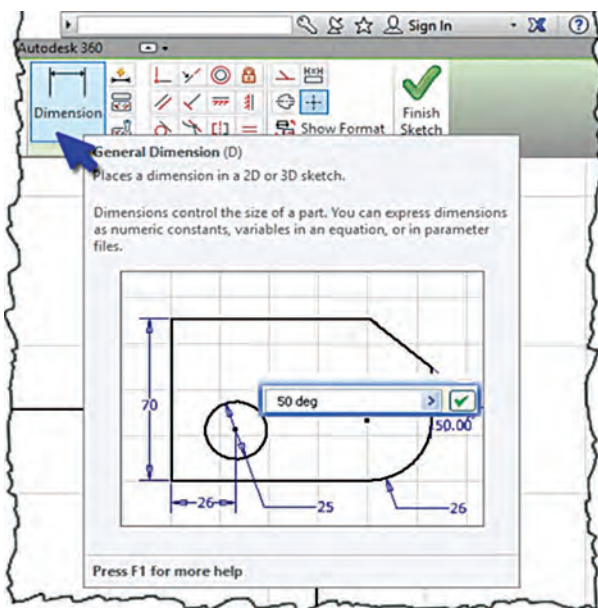

## محیط ترسیمه: Sketch

برای ترسیم یک مدل سه بعدی ابتدا نیاز است طرحی دو بعدی از سطح اولیه قطعه ترسیم کرده سپس به آن حجم دهیم، یا آن را تبدیل به یک سطح ورق کنیم. نکته بسیار مهم در این بخش این است که خطوط می بایست به یکدیگر مقید باشند. این محیط شامل قسمت های زیر می باشد.

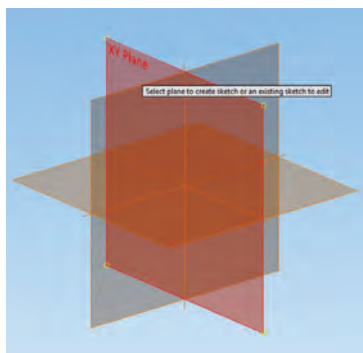

انتخاب صفحه کاری


۱ ترسیم


۲ ویرایش

۳ تکثیر براساس الگو

۴ اندازه گذاری و قیدها

۵ قالب بندی

برای ورود به محیط ترسیمه (Sketch) ابتدا یک فایل شیت متال باز کنید و روی آیکون  کلیک کنید. سپس صفحه XY را مانند شکل انتخاب کنید.

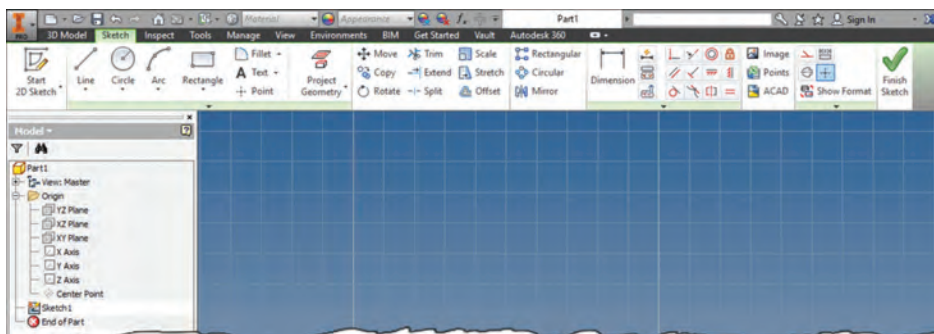


محیط ترسیمه یا Sketch


در ادامه تمامی ابزارهای محیط Sketch آورده شده است. در کتاب اصلی دستورات به صورت پروژه محور و کاربردی استفاده شده است. و نیازی به آموزش همه دستورات به ترتیب نیست. پیشنهاد می گردد هر یک از دستورات در صورت لزوم به هنرجویان آموزش داده شود.

### ۱- ترسیم:

 
در این قسمت ابزارهایی مانند خط، دایره، کمان، غیره قرار گرفته اند که برای ترسیم های دو بعدی از آنها استفاده خواهیم کرد. در کنار هر ابزار یک مثلث کوچک قرار گرفته که با کلیک روی آنها ابزارهای هم خانواده آنها و یا روش های مختلف ترسیم آنها نمایش داده می شود.



**Line (خط):** برای ترسیم خطوط راست از این ابزار استفاده می شود.

- ۱ با کلیک بر روی صفحه نقطه ابتدا خط را انتخاب می کنیم.
- ۲ با کلیک بعدی نقطه انتهای خط را انتخاب می کنیم. با کلیک های بعدی می توان خطوط را پشت سر هم ترسیم کرد.
- ۳ برای ترسیم خط جدید از نقطه ای دیگر، بدون خروج از فرمان کافیسست دابل کلیک کنیم.
- ۴ برای خروج از دستور کلید ESC را می زنیم و یا فرمان جدیدی را انتخاب می کنیم. در هنگام ترسیم خطوط ممکن است خط چین و یا علامت هایی ظاهر شوند که خط را مقید خواهند ساخت. برای مثال  علامت افقی بودن خط می باشد. در قسمت های بعدی بیشتر در مور قیدها بحث خواهیم کرد. برای مشخص کردن طول

و زاویه خطوط نیز می توان هنگام ترسیم با تایپ در کادر شناور<sup>۱</sup> باز شده مقدار طول خط و با زدن کلید Tab زاویه خط را مشخص نمود و یا اینکه شکل را بدون ابعاد و حدودی ترسیم کرده و در مرحله قیدگذاری طول و زاویه را مشخص کنیم. در زمان ترسیم خط جدید از ابتدا یا انتهای شکل دیگر علامت<sup>۲</sup> در کنار اشاره گر موس ظاهر می گردد. و علامت<sup>۳</sup> نشان دهنده وسط خط می باشد. همچنین در هنگام نزدیک شدن به این نقاط اشاره گر موس به یک دایره سبز رنگ تبدیل می گردد که این نشان دهنده متصل شدن به آن نقطه می باشد.

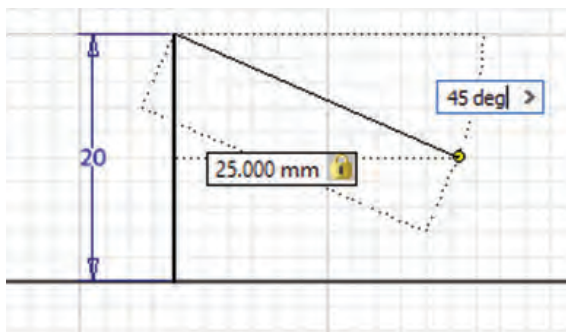


ورودی شناور

### Circle (Center Point) سه نقطه به روش نقطه مرکز:

- ۱ پس از انتخاب ابزار، نقطه‌ای را به عنوان مرکز مشخص می کنیم.
- ۲ با حرکت موس و کلیک ویا با وارد کردن اندازه در کادر شناور قطر دایره را مشخص می کنیم.
- ۳ برای خروج از فرمان کلید Esc را زده و یا دستور جدیدی را انتخاب می کنیم.


### Arc (Three Point) سه نقطه:

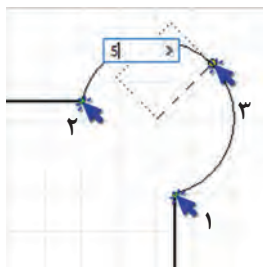

ترسیم کمان به روش سه نما

- ۱ ابتدا ابزار را انتخاب نموده و نقطه‌ای را برای شروع کمان مشخص می کنیم.
- ۲ نقطه انتهایی کمان را انتخاب می نماییم.
- ۳ نقطه دیگری را روی کمان انتخاب کرده و یا عدد شعاع کمان را وارد می کنیم.


### Arc (Center Point) ترسیم کمان به روش مرکز:

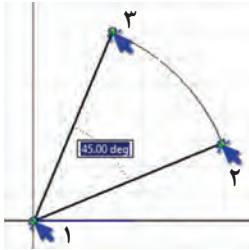

ترسیم کمان به روش مرکز

- ۱ با انتخاب ابزار و نقطه مرکز شروع می‌کنیم.
- ۲ شعاع و زاویه نقطه اول را وارد کرده و یا روی نقطه شروع کمان کلیک می‌کنیم.
- ۳ زاویه کمان را وارد کرده و یا نقطه پایان کمان را انتخاب می‌نماییم.


### Rectangle (Tow Point) ترسیم مستطیل به روش دو نقطه:

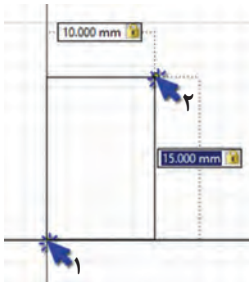

ترسیم مستطیل به روش دو نقطه


- ۱ پس از انتخاب ابزار گوشه اول را انتخاب می‌کنیم.
- ۲ با کلیک گوشه دوم را انتخاب می‌کنیم. و یا در کادر شناور طول مستطیل را وارد کرده و با زدن کلید Tab وارد کادر دوم شده و عرض مستطیل را وارد می‌کنیم.
- ۳ برای خروج کلید Esc را زده و یا فرمان جدیدی را انتخاب می‌نماییم.

### Rectangle (Tow Point Center) ترسیم مستطیل به روش دو نقطه از مرکز:

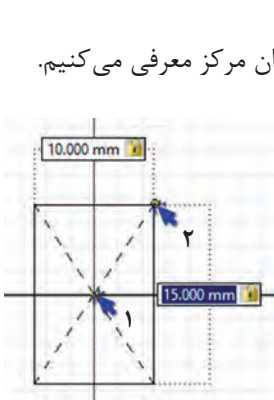

ترسیم مستطیل به روش دو نقطه از مرکز

- ۱ ابتدا ابزار را انتخاب کرده و سپس نقطه‌ای را به عنوان مرکز معرفی می‌کنیم.
  - ۲ با کلیک گوشه مستطیل را مشخص می‌کنیم و یا در کادرهای شناور طول و عرض مستطیل را وارد می‌کنیم.
  - ۳ برای خروج کلید Esc را زده و یا فرمان جدیدی را انتخاب می‌نماییم.
- در این روش شکل نسبت به نقطه مرکز تقارن خواهد داشت.
- روش‌های دیگری هم برای ترسیم مستطیل زاویه‌دار وجود دارد که در شکل زیر به آنها اشاره شده است.

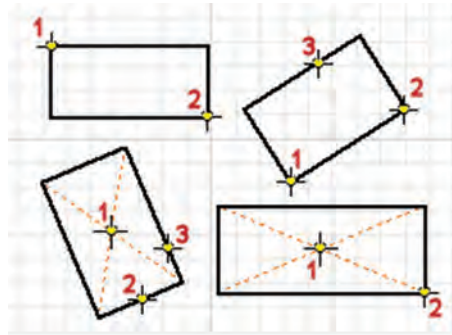


روش های ترسیم مستطیل

### Polygon ترسیم چند ضلعی منتظم:

برای ترسیم چند ضلعی منتظم از دو روش دایره محیطی و دایره محاطی می توان استفاده کرد. در روش محیطی دایره های درون چند ضلعی مماس به تمام اضلاع قرار می گیرد. و در روش محاطی چند ضلعی درون یک دایره قرار می گیرد و تمام گوشه ها بر روی محیط دایره قرار می گیرند. روش محیطی و محاطی در مواردی کاربرد دارد که بخواهیم با کلیک کردن بر نقطه ای خاص چند ضلعی را ترسیم کنیم و اگر بخواهیم با روش اندازه گذاری شکل را ترسیم کنیم با توجه به قید الگوی<sup>۱</sup> در نظر گرفته شده در فرمان تفاوتی بین دو روش وجود ندارد. به کمک این ابزار می توان حداقل یک سه ضلعی و حداکثر ۱۲۰ ضلعی منتظم ترسیم نمود.

- ۱ ابزار چند ضلعی را انتخاب کرده تا پنجره مقابل باز گردد. سپس روش محیطی یا محاطی بودن و همچنین تعداد اضلاع را وارد کرده و روی دکمه Done کلیک می کنیم.
- ۲ نقطه ای را برای مرکز چند ضلعی انتخاب می کنیم.
- ۳ نقطه ای را به عنوان گوشه (در روش محاطی) و یا وسط ضلع (در روش محیطی) انتخاب می کنیم.

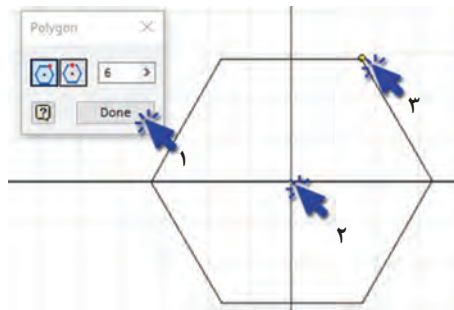

ترسیم چند ضلعی


## ۲D Fillet گرد کردن گوشه‌ها:

۱ پس از انتخاب ابزار شعاع را در پنجره وارد می‌کنیم.

۲ موضوع اول را انتخاب می‌کنیم.

۳ روی موضوع دوم کلیک می‌کنیم. در صورتی که هر دو موضوع خط راست باشند با کلیک بر روی گوشه فرمان اجرا می‌گردد و نیاز به انتخاب دوم نمی‌باشد.

علامت مساوی  $=$  در این فرمان به معنای تساوی گردی گوشه‌ها می‌باشد. و پس از تکمیل با تغییر یک شعاع تمام گوشه‌ها تغییر خواهند کرد. که با هر بار کلیک می‌توان آن را فعال یا غیر فعال نمود.

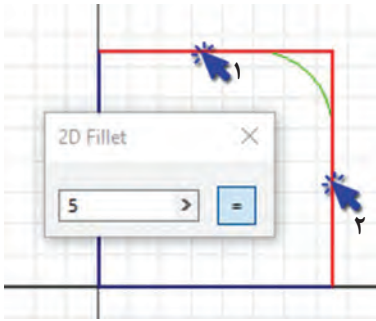


گرد کردن گوشه‌ها

## ۲D Chamfer پخ زدن گوشه‌ها:

۱ ابتدا ابزار را انتخاب نموده و مقادیر مورد نیاز را وارد می‌کنیم.

۲ خط اول را انتخاب می‌کنیم.

۳ خط دوم را انتخاب می‌کنیم. در این فرمان نیز می‌توان با انتخاب گوشه دستور را اجرا کرده و نیاز به انتخاب دوم نمی‌باشد. در این فرمان می‌توان انواع پخ‌های زیر را اعمال نمود.

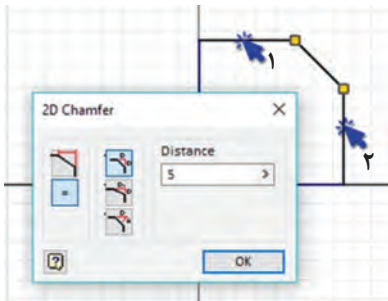

پخ زدن گوشه‌ها

پخ با فاصله مساوی از گوشه و زاویه  $45^\circ$

پخ با دو فاصله متفاوت از گوشه

پخ با یک فاصله و یک زاویه

اعمال قید اندازه روی پخ ترسیم شده


رسم کردن چندین پخ با یک اندازه که پس از ترسیم با تغییر در یک پخ در کلیه پخ‌ها اعمال می‌گردد.

**Text** متن: به کمک این ابزار می‌توان متنی را نوشت و در محیط Part به آنها حجم داد. برای مثال نوشتن یک متن روی قالب قطعه و یا علامت سمبهای



عدد و متن روی قطعه که از این دستور می توان برای آن استفاده کرد.

**Point** نقطه: برای مشخص کردن محل سوراخ ها و یا سمبه های پانچ در محیط ورق کاری از این ابزار استفاده می گردد.

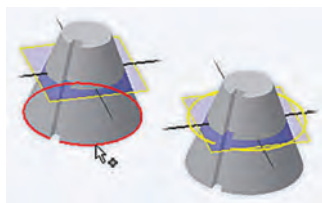


### Project Geometry تصویرسازی هندسی:

در بسیاری از موارد برای ترسیم یک شکل نیاز است از لبه ها، گوشه ها و یا طرح های قطعات استفاده نمود. این ابزار به ما کمک می کند تصویری از لبه های یک جسم به دست آورده و از آن در مقیدسازی،


اندازه گذاری و ساخت سطوح جدید استفاده نمود. همچنین از این ابزار می توان در محیط مونتاژ برای ساخت قطعات جدید از لبه های قطعات دیگر کمک گرفت. اندازه و موقعیت تصویر ساخته شده از این دستور ثابت و وابسته به شکل اصلی است و با تغییر در شکل اولیه ابعاد تصویر شده از آن نیز به صورت خودکار تغییر می کند.

### ۲- ویرایش:

در هنگام ترسیم یک طرح نیاز به ابزارهای ویرایشی وجود دارد تا بتوان طرح را به سرعت تکمیل نمود. ابزارهایی مانند بریدن، امتداد دادن، کپی کردن، قرینه کردن، جابه جا کردن و چرخاندن، مجموعه ای از این ابزارها در نوار ابزارهای Modify قرار گرفته تا ویرایش ترسیم را برای ما ساده تر نمایند.

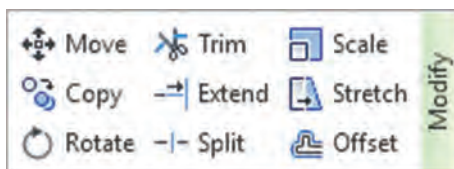


**Delete** حذف کردن: برای حذف کردن یک یا چند شیء می بایست ابتدا آنها را انتخاب نموده و سپس با زدن کلید Delete از صفحه کلید و یا کلیک راست و انتخاب گزینه Delete آنها را حذف نمود.

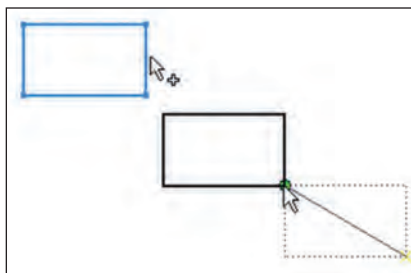

**Move** جابه جایی: به کمک این ابزار یک شکل را می توان از یک نقطه به نقطه ای دیگر جابه جا نمود. البته باید به این نکته توجه نمود اشکالی که مقید هستند پس از جابه جایی از حالت مقید بودن خارج می گردند که در حالت پیش



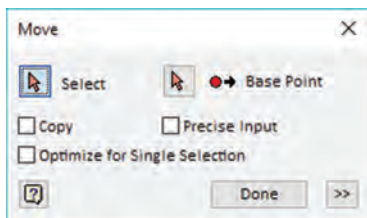

فرض به کاربر اعلام می‌گردد.

۱ ابتدا موضوعات مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.

۲ با کلیک روی آیکن Base point نقطه پایه را انتخاب می‌کنیم. در این مرحله ممکن است. سؤالی مبنی بر شکسته قیدها نمایان گردد.

۳ با کلیک کردن در نقطه جدید، نقطه پایه به آنجا منتقل خواهد شد. در صورتی که نیاز به جابه‌جایی مجدد باشد. کلید Backspace را فشار دهید. تا یک مرحله به عقب باز گردد.


۴ برای خروج روی Down کلیک کرده یا کلید Esc را می‌زنیم.

در این فرمان با علامت‌زدن گزینه‌ها برخی از عملگرها تغییر خواهند کرد.

**Copy:** عمل کپی کردن را انجام می‌دهد.

**Optimize for Single Selection:** پس از اولین انتخاب به صورت خودکار وارد مرحله انتخاب نقطه پایه می‌گردد.

**Precise Input:** پنجره را باز می‌کند، که می‌توان با وارد کردن مقدار مختصات شکل را جابه‌جا نمود.

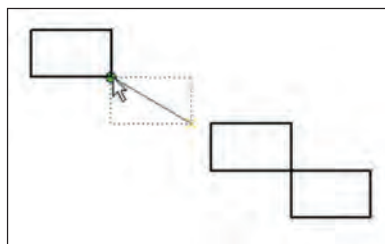


**Copy کپی:** این ابزار برای کپی کردن یک شیء در یک یا چندین محل دیگر استفاده می‌گردد.

۱ موضوعات مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.


۲ دکمه Base Point را زده و نقطه‌ای را به عنوان نقطه پایه انتخاب می‌نماییم.

۳ با هر کلیک روی صفحه یک کپی از شکل ساخته می‌شود. و با کلید Backspace یک مرحله به عقب باز می‌گردد.


۴ برای خروج از Done و یا کلید Esc استفاده می‌نماییم.

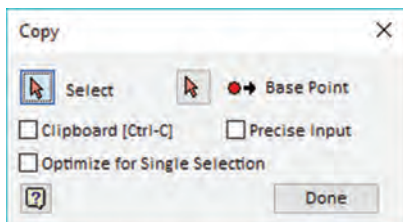


گزینه Clipboard نیز شکل را به حافظه موقت ویندوز منتقل می‌کند. که با خروج از دستور و کلیک راست کردن و سپس انتخاب گزینه Paste و یا استفاده از کلید ترکیبی

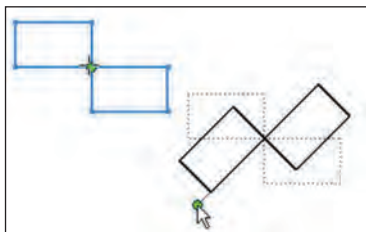

Ctrl+V یک کپی از شکل به صفحه اضافه می‌گردد.

**Rotate**  چرخش: برای چرخش یک شیء حول یک نقطه این فرمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

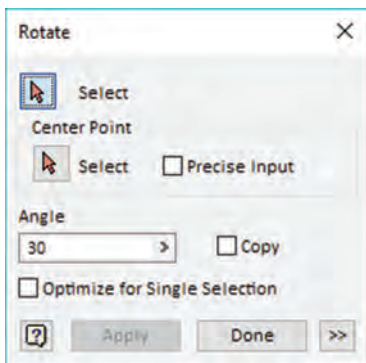



۱ موضوعاتی که قصد چرخش آنها را داریم انتخاب می‌کنیم.

۲ از قسمت Center Point با انتخاب کلید Select نقطه دوران را مشخص می‌نماییم. با انتخاب گزینه Precise Input می‌توان مختصات نقطه دوران را وارد نمود. در این مرحله نیز ممکن است سؤالی برای شکستن قیدها ظاهر شود.

۳ در قسمت Angle نیز زاویه چرخش را وارد می‌کنیم. در حالت پیش فرض زاویه به صورت مثلثاتی یا پادساعت گرد در نظر گرفته شده است.

۴ برای اجرا بدون بستن پنجره Apply را زده و برای خروج از Done و یا کلید Esc استفاده می‌نماییم.

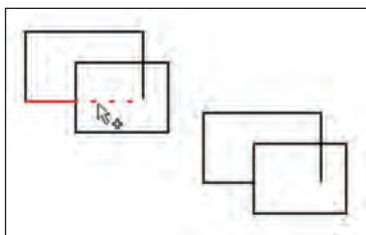


**Trim**  برش: وقتی که نیاز باشد یک شیء مانند یک خط، دایره، کمان و سایر اشکال پیوسته از محلی خاص بریده شوند از این ابزار استفاده می‌کنیم.


۱ ابزار Trim را انتخاب می‌کنیم.

۲ با حرکت موس روی خطوط، محل‌های برش به صورت پیش نمایش (خط چین) ظاهر خواهند شد.


۳ با کلیک روی هر قسمت آن بخش حذف خواهد شد.

۴ برای محدود کردن موضوعات در زمان برش می‌بایست هنگام انتخاب کلید Ctrl را پایین نگه داشت.

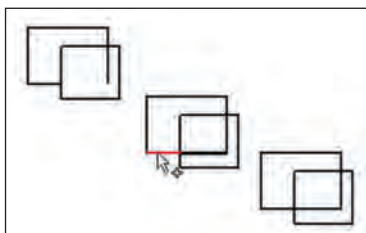

**Extend**  امتداد دادن: در صورتی که بخواهیم خط یا کمانی را امتداد دهیم تا به یک موضوع دیگر برسد از فرمان امتداد دادن استفاده می‌کنیم.

- ۱ ابتدا ابزار Extend را انتخاب می‌کنیم.
- ۲ با نگه داشتن موس روی خطوط، امتداد خطوط به صورت ضخیم‌تر به نمایش در خواهد آمد.
- ۳ با کلیک کردن روی خط مورد نظر تا موضوع بعدی امتداد پیدا خواهد کرد.
- ۴ برای محدود کردن و انتخاب امتداد تا موضوعی خاص ابتدا کلید Ctrl را پایین نگه داشته موضوعی را به عنوان مرز انتخاب می‌کنیم. سپس Ctrl را رها کرده، روی خطی که قرار است امتداد پیدا کند کلیک می‌کنیم.
- ۵ با گرفتن کلید Shift در زمان اجرای فرمان‌های Trim و Extent این دستورات به یکدیگر تبدیل می‌شوند.

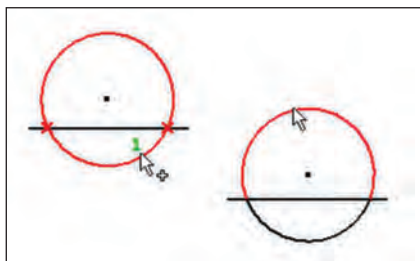

### Split - از هم جدا کردن: برای

بریدن یک خط و تبدیل آن به دو قسمت از این دستور استفاده می‌کنیم.


- ۱ نخست ابزار Split را از ریبون ویرایش انتخاب می‌کنیم.

۲ با حرکت دادن موس روی خطوط

یک یا دو ضریب قرمز رنگ به عنوان پیش نمایش محل برش موضعات ظاهر می‌گردد.

- ۳ روی خط مورد نظر کلیک کرده تا خط به دو قسمت تقسیم گردد.


**Scale** مقیاس: اگر بخواهیم یک یا چند موضوع را با ضریبی کوچک‌تر یا بزرگ‌تر نمایش می‌دهیم می‌توانیم از این فرمان استفاده نماییم.

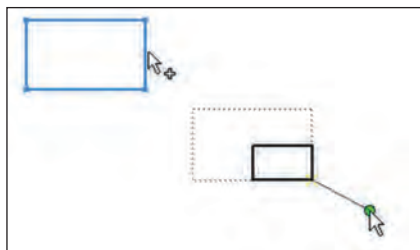

- ۱ موضوعات مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.


- ۲ روی Base Point کلیک کرده و نقطه‌ای را به عنوان نقطه مبدأ انتخاب می‌نماییم. با علامت زدن در قسمت Precise Input می‌توان مختصات نقطه مبدأ را وارد نمود. در این مرحله ممکن است سؤالی برای شکستن قیدها ظاهر شود.

- ۳ با حرکت دادن موس و یا وارد کردن ضریب مقیاس در کادر Scale Factor شکل را کوچک‌تر یا بزرگ‌تر می‌کنیم. برای بزرگ‌تر شدن ضریبی بزرگ‌تر از یک و برای کوچک‌تر شدن ضریبی

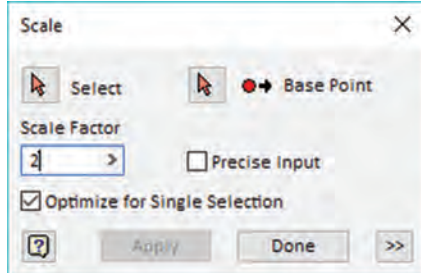

کوچک تر از یک را وارد می کنیم.

۴ برای اجرا بدون بستن پنجره Apply را زده و برای خروج از Done و یا کلید Esc استفاده می نماییم.

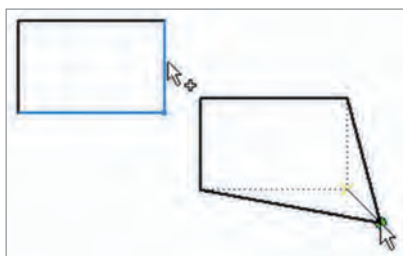



**Stretch** کشیدن: به کمک این ابزار می توان یک جسم را در جهتی خاص تغییر اندازه داد.

۱ موضوعات مورد نظر را انتخاب می کنیم.

۲ دکمه Base Point را زده و نقطه ای را به عنوان نقطه پایه انتخاب می نماییم. در اینجا نیز با توجه به قیده های شکل ممکن است سوآلی برای شکستن قیدها پرسیده شود.

۳ با کلیک کردن در نقطه ای جدید نقطه پایه به آنجا منتقل می شود و خطوط بدون شکست تغییر می کنند.

۴ برای خروج از Done و یا کلید Esc استفاده می نماییم.

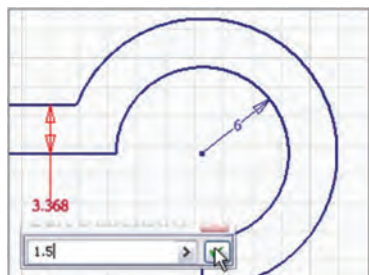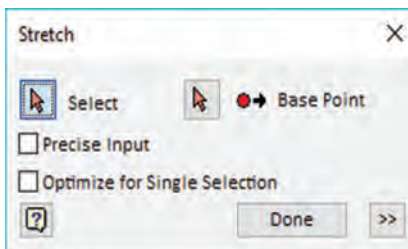


**Offset** کپی موازی: از این ابزار برای ترسیم یک شیء جدید به موازات اشیاء موجود در فاصله ای خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

۱ ابتدا ابزار Offset را انتخاب می کنیم.

۲ سپس روی Sketch مورد نظر کلیک می کنیم.


۳ با حرکت دادن موس و انتخاب محل جدید یک کپی به موازات شکل قبلی ترسیم خواهد شد.

۴ به کمک ابزار Dimension فاصله دو خط را تعیین می کنیم.

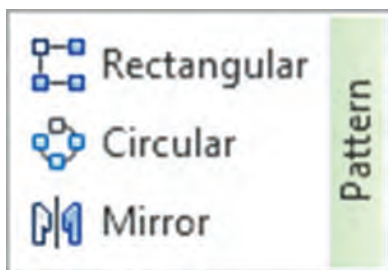

### ۳- تکثیر بر اساس الگو:


برای تکثیر چندین شکل تکراری که از الگوی خاصی پیروی می کنند، از ابزار Pattern می توان استفاده نمود. تکثیر به صورت آرایش سطری، ستونی، دایره ای و به صورت قرینه می باشد. که پس از ترسیم نیز قابل ویرایش می باشد.

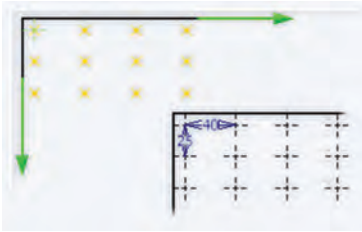


## Rectangular Pattern آرایش

مستطیلی: برای تکثیر اشیاء در فاصله‌های مساوی و در دو جهت از این ابزار استفاده می‌گردد.

- ۱ موضوعات مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
- ۲ با کلیک روی Direction ۱ و انتخاب یک خط راستای اول را مشخص می‌کنیم.
- ۳ در کادرهای بعدی به ترتیب تعداد و فاصله شکل‌ها را از یکدیگر وارد می‌کنیم.
- ۴ همین کار را برای Direction ۲ یا امتداد دوم نیز انجام می‌دهیم.

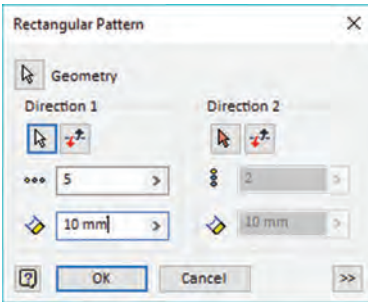


- ۵ برای تغییر جهت در یک راستا از  استفاده می‌کنیم.

با کلیک روی علامت بیشتر می‌توان تنظیمات زیر را نیز وارد کرد.

- **Associative**: با علامت داشتن این گزینه فاصله‌ها مقید شده و قابلیت به روز شدن در محیط قطعه را خواهد داشت. (در حالت پیش فرض علامت دارد).
- **Fitted**: با انتخاب این گزینه تعداد شیء وارد شده در فاصله وارد شده گنجانده خواهد شد.


- **Suppress**: می‌توان تعدادی از شکل‌ها را از الگو خارج کرد.

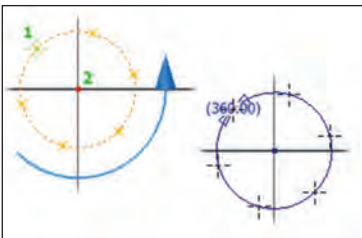



## Circular Pattern آرایش

دایره‌ای: برای تکثیر اشیاء حول یک نقطه یا محور از این ابزار استفاده می‌گردد.

- ۱ موضوعات مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
- ۲ با کلیک روی Axis و انتخاب یک نقطه یا محور مرکز چرخش را مشخص می‌کنیم.
- ۳ در کادرهای بعدی به ترتیب تعداد و زاویه کل را وارد می‌کنیم.

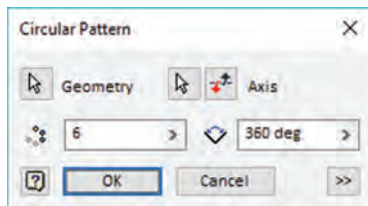

در این قسمت بر خلاف آرایش مستطیلی گزینه Fitted در حالت پیش فرض انتخاب شده و در صورت نیاز به وارد کردن زاویه بین شکل‌ها آن را از انتخاب خارج می‌نماییم.

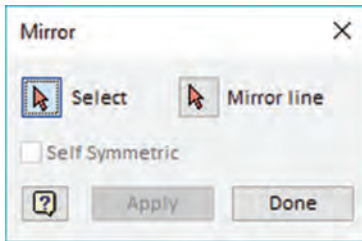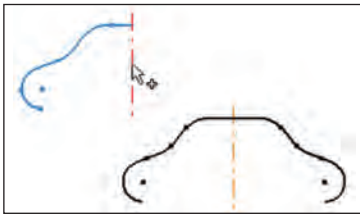

**Mirror** قرینه: به کمک این ابزار می توان قرینه‌ای از یک شکل نسبت به یک محور یا خط ترسیم نمود. این تصویر آینه‌ای مقید بوده و با تغییر در شکل قرینه آن نیز به روز می شود.

۱ اشیا یا که قصد قرینه کردن آنها را داریم انتخاب می کنیم.

۲ با کلیک روی Mirror Line و انتخاب یک خط یا محور، خط تقارن را مشخص می کنیم.


۳ برای اجرا بدون بستن پنجره Apply را زده و برای خروج از Done و یا کلید Esc استفاده می نمایم.

#### ۴- قید:




یکی از مهم ترین اصولی که در نرم افزارهای جدید در نظر گرفته شده است مقید بودن شکل ها است که خود شامل دو قسمت قیدهای ابعادی و قیدهای هندسی می شود. همان طور که می دانید هر جسم در صورت مشخص بودن ابعاد خود در صفحه دو درجه آزادی در

راستای افقی و عمودی و یک درجه آزادی چرخش حول محور عمود بر صفحه دارد. برای اینکه شکل پس از ترسیم تغییری نکند. باید درجات آزادی آن به صفر برسد. هنگام ترسیم در پایین صفحه سمت چپ تعداد درجات آزادی آن نوشته شده است (شکل الف). در صورتی که شکل کاملاً مقید شود و درجات آزادی آن به صفر برسد تغییر رنگ داده و در نوار وضعیت عبارت fully constrained به نمایش در خواهد آمد (شکل ب).

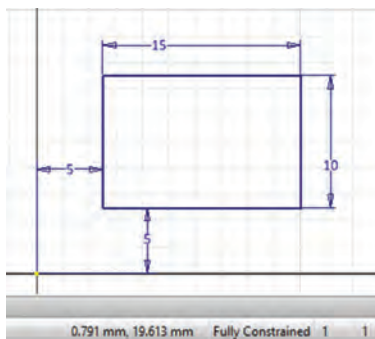


ب

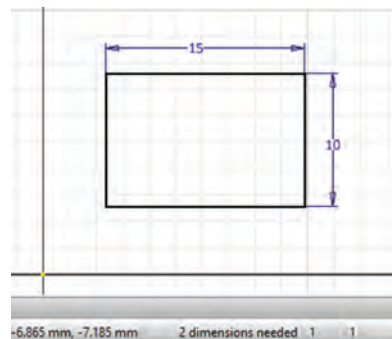

الف

- ۱- Constrain
- ۲- Degrees of Freedom

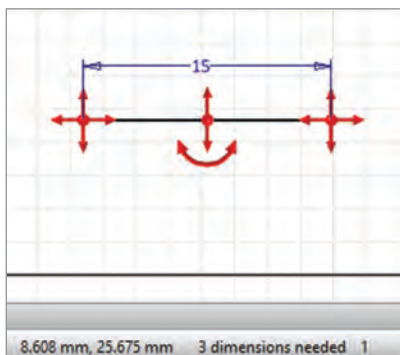

همچنین می‌توان جهت‌های آزادی شکل را نیز مشاهده نمود. برای نمایش و یا عدم نمایش درجات آزادی می‌توان روی آیکن‌ها یا در نوار وضعیت کلیک کرد. در این حالت با فلش‌هایی جهت‌های قابل جابه‌جایی برای هر نقطه یا خط نمایش داده می‌شود. در این وضعیت در صورت ترسیم شکل جدید برای نمایش درجات آزادی می‌بایست ابزار را یک بار خاموش و روشن نمود.

### انواع قیدها



















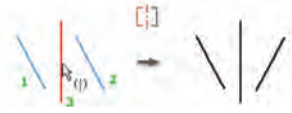



**Dimension** قید اندازه: به کمک این ابزار می‌توان کلیه خطوط، زوایا، دایره‌ها، کمان‌ها و فاصله‌ها را اندازه‌گذاری نمود. با نگه داشتن نشانگر موس روی ابزار روش استفاده از آن به صورت انیمیشن به نمایش در خواهد آمد. ابزار دیگری که به ما در اندازه‌گذاری کمک می‌کند، استفاده از ابزار اندازه‌گذاری خودکار می‌باشد که با آن می‌توان ابعاد و زوایای مشخص نشده را به صورت خودکار مقید نمود.

قیدهای هندسی: قیدهایی مانند تعامد، توازی، افقی و عمود بودن خطوط و منحنی‌ها به طراح کمک می‌کند تا شرایط هندسی مورد نظر خود را اجرا نموده و نیز درجات آزادی شکل را کمتر کند و از جابه‌جایی ناخواسته خطوط جلوگیری نماید. در کتاب جدولی مانند شکل زیر آمده از هنرجویان بخواهید وارد محیط Sketch شده و خطوطی را مانند شماتیک ترسیم و قیدگذاری نمایند. سپس به کمک موس خطوط مقید را درگ کرده و جابه‌جا نمایند و با توجه به نتایج به دست آمده جدول را تکمیل کنند.



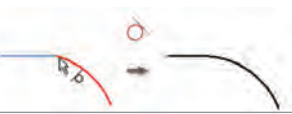

نمابه	name	نام	کاربرد	شماتیک
	Coincident	انطباقی	منطبق کردن یک نقطه روی یک شیء مانند نقطه، خط و یا منحنی	




فصل ۲: طراحی با نرم افزار

	هم راستایی هم راستا کردن دو خط یا محور دو بیضی	هم راستایی	Collinear	
	هم مرکز کردن دایره، کمان و بیضی	هم مرکزی	Concentric	
	ثابت کردن نقاط و خطوط در محل خود نسبت به دستگاه مختصات	ثابت	Fix	
	توازی بین خطوط	موازی	Parallel	
	عمود کردن خطوط بر یکدیگر	تعامد	Perpendicular	
	همراستا کردن خطوط یا نقاط با محور X ها	افقی	Horizontal	
	همراستا کردن خطوط یا نقاط با محور Y ها	عمودی	Vertical	
	مماس کردن خطوط و منحنی ها بر یکدیگر	مماسی	Tangent	
	هموار کردن و منطبق کردن یک Spline به یک خط یا منحنی	هموار	Smooth ( $G^2$ )	
	تقارن خطوط و منحنی ها نسبت به یک خط	تقارن	Symmetric	
	برابر کردن طول خطوط یا شعاع دایره ها و کمان ها	تساوی	Equal	



**ویرایش قیدها:** در تنظیمات پیش فرض برنامه هنگام ترسیم یک شیء قیدها هندسی به صورت خودکار ظاهر می‌شوند. اما برای ویرایش قیدها نیاز است آنها را به نمایش در آوریم. برای نمایش یا عدم نمایش تمام قیدهای فعال در یک Sketch می‌توان بر روی آیکون  /  در نوار وضعیت کلیک کرد. یا از کلیدهای F۸ و F۹ استفاده نماییم (شکل). همچنین برای نمایش قیدهای یک شیء خاص می‌توان از ابزار  در پنل قیدها روی ریبون استفاده نمود. که به کمک آن و انتخاب هر شیء قیدهای آن نمایش داده می‌شوند. پس از نمایش قیدها امکان ویرایش برای آنها نیز وجود دارد. به این صورت که با کلیک راست روی هر قید می‌توان آن را حذف کرده و یا دوباره مخفی نمود. ابزار دیگری که در برخی موارد می‌تواند کارگشا باشد. حالت آزاد<sup>۱</sup> می‌باشد. که با فعال کردن آن تمامی قیدها آزاد شده و با درک کردن می‌توان آنها را تغییر داد. و یا با اعمال قید جدید قبلی را حذف نمود. برای فعال کردن حالت آزاد در نوار وضعیت از ابزار  استفاده کرده و یا با کلید F۱۱ این حالت را فعال یا غیر فعال می‌نماییم.

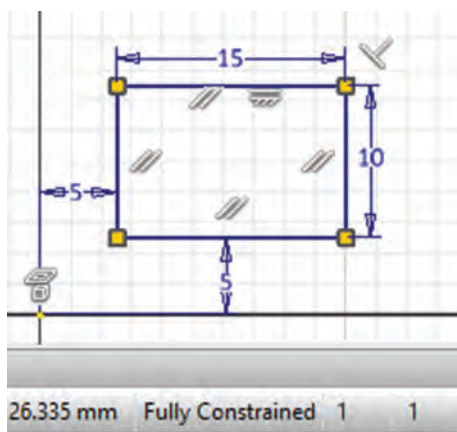

## ۵- قالب بندی<sup>۲</sup>:

این بخش شامل ابزارهای زیر می‌باشد.

- خطوط کمکی
- اندازه کمکی
- خط تقارن
- نقطه مرکز
- تغییر رنگ، نوع و ضخامت خط

۱- Relax mode

۲- Format




خارج شدن از محیط ترسیمه (Sketch):  
برای خارج شدن از این محیط و بازگشت به محیط قطعه ✓ Finish Sketch را انتخاب کرده و یا از کلید ترکیبی Ctrl + Enter استفاده می کنیم.


از هنرجویان بخواهید تا کار در کلاس را انجام داده و جدول قیدها را به کمک شکل های

شماتیک و همچنین نگه داشتن موس روی آیکن ها تکمیل نمایند. و سپس از آنها بخواهید به صورت گروهی و مشورتی تمرین های ترسیمه را انجام دهند.

**Sheet Metal Defaults** (پیش فرض های ورق کاری): قطعات ورق کاری دارای پارامترهایی هستند که ویژگی ها و نحوه تولید قطعه را مشخص می کند. به این پارامترها قوانین ورق کاری می گویند. در صفحه پیش فرض می توان قوانین ورق کاری، جنس، ضخامت و قوانین گسترش را انتخاب کرد.

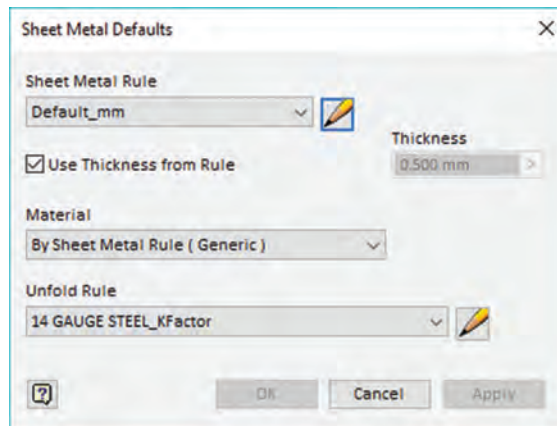


با کلیک روی مداد وارد قسمت ویرایشگر می شود در این قسمت می توان قوانین ورق کاری را تغییر داد. تغییرات در این قسمت به صورت پیش فرض برای همه خم ها استفاده می شود. ولی به صورت دستی در هر یک از دستورات نیز می توان آن را تغییر داد. به عنوان مثال در سر برگ Bend (خم کاری) شعاع خم برابر با ضخامت ورق در نظر گرفته شده که می توان آن را به صورت ثابت یا ضریبی از ضخامت برای همه خم های پروژه جاری تغییر داد.

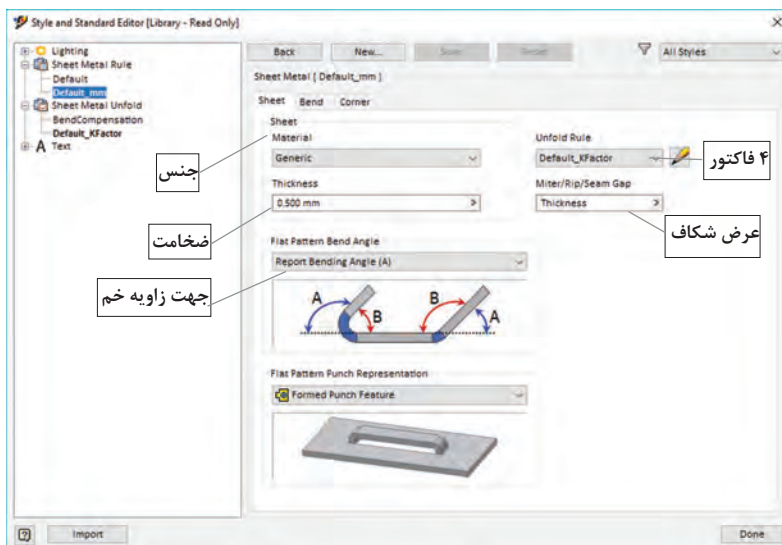


### نوار ابزار Create (ساختن)

 این نوار ابزار شامل دستوراتی برای ایجاد.....




- Face ■
- Flange ■
- Contour Flange ■
- Lofted Flange ■
- Contour Roll ■
- Hem ■
- Bend ■
- Fold ■

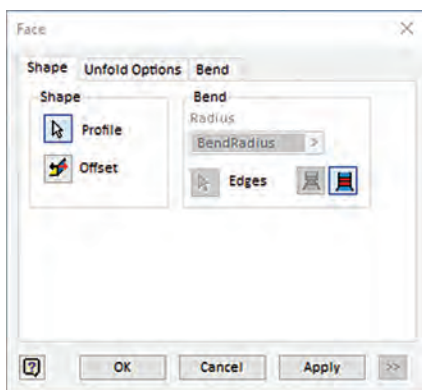

**دستور Face:** از دستور Face برای ایجاد سطح استفاده می‌شود. این دستور اسکچ ترسیم شده را به ضخامت تعیین شده در قسمت پیش فرض ضخامت می‌دهد. در این دستور به کمک دستور Offset جهت ضخامت دادن به ورق را می‌توان تغییر داد. سایر گزینه‌های این پنجره در صورت استفاده از چند اسکچ و اتصال اسکچ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اکثر موارد به جای ایجاد

چند اسکچ و اتصال آنها می توان از دستورات دیگر مانند لبه دار کردن (Flange) استفاده نمود.

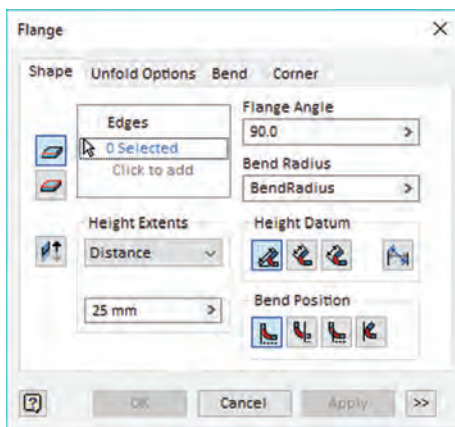

**دستور Flange:** به کمک این دستور می توان برای سطوح ایجاد شده لبه ایجاد کرد. این پنجره شامل قسمت های زیر می باشد. **Edges:** انتخاب لبه یا لبه های مورد نظر برای لبه دار کردن. در این دستور ورق در جهت لبه انتخاب شده خم می شود. **نکته:** در صورت انتخاب اشتباه یک لبه کلید Shift را گرفته و لبه را دوباره انتخاب می کنیم. **Height Extents:** ارتفاع لبه که شامل دو حالت Distance (فاصله) و To (تا لبه) می باشد، در حالت فاصله با انتخاب Flip Direction جهت خم معکوس می شود.



 
**Flange Angle:** شعاع خم بر حسب درجه  
**Bend Radius:** شعاع خم را تعیین می کند. که به صورت پیش فرض برابر با ضخامت ورق می باشد.

پیشنهاد می گردد ارتفاع و موقعیت لبه ها فقط به صورت عملی و چند مثال مانند جعبه های زیر آموزش داده شود.


**Height Datum:** در این قسمت روش محاسبه ارتفاع انتخاب می شود. ارتفاع از امتداد دو سطح خارجی



از ارتفاع از امتداد دو سطح داخلی



از ارتفاع به موازات ورق و مماس به خم

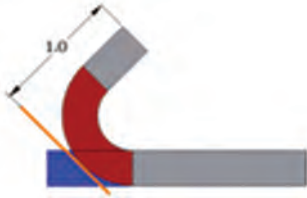


هم راستا یا قائم: اندازه‌ها هم راستا با لبه ورق و یا به صورت قائم اندازه‌گیری می‌شود.



**Bend Position:** محل خم را در این قسمت می‌توان مشخص کرد و عرض قطعه نهایی را تعیین کرد.

خم کردن از درون سطح اولیه: در این حالت ابعاد خارجی شکل ثابت می‌ماند. (از امتداد سطوح خارجی)

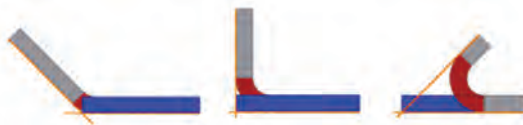

خم کردن از انتهای سطح: در این حالت خم به انتهای سطح انتخابی اضافه می‌گردد.




خم کردن از بیرون سطح پایه: در این حالت ابعاد داخلی شکل ثابت می‌مانند.



فصل ۲: طراحی با نرم افزار



خم کردن مماس به سطح جانبی: در این حالت ابعاد خارجی شکل ثابت می ماند. (مماس به سطح انتخابی)

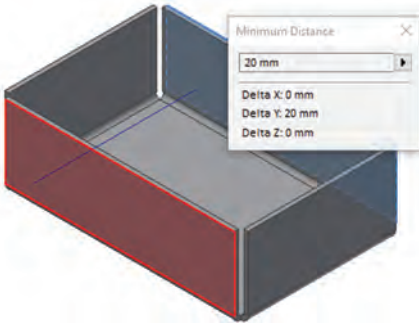



در این مرحله از هنرجویان بخواهید دو جعبه با ابعاد داخلی و خارجی مشخص ترسیم کنند.

نکته  
!


برای اندازه گیری در محیط سه بعدی از ابزار Distance از منوی Tools استفاده کنید و یا از کلید میانبر M استفاده نمایید. سپس دو سطح یا لبه مورد نظر را انتخاب کنید.

مثال: دو جعبه با مشخصات زیر ترسیم کنید.  
۱- ابعاد خارجی ۳۰۰×۲۰۰ ارتفاع ۱۰۰ میلی متر و شعاع خم ۲


<p>2 Face</p>	<p>1 ترسیم مستطیل</p>
<p>4</p>	<p>3 Flange</p>

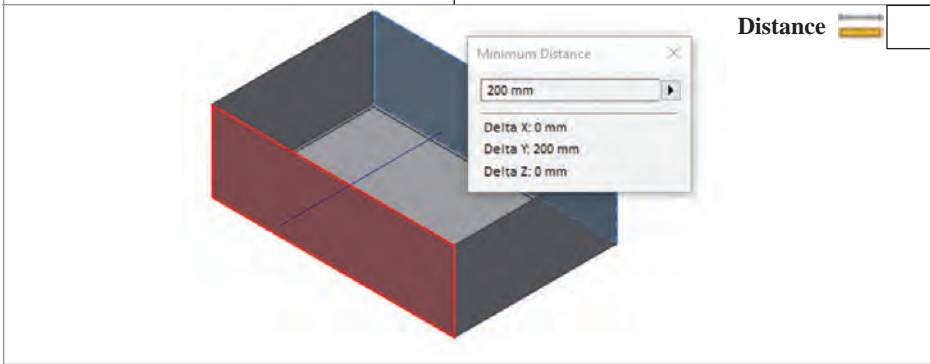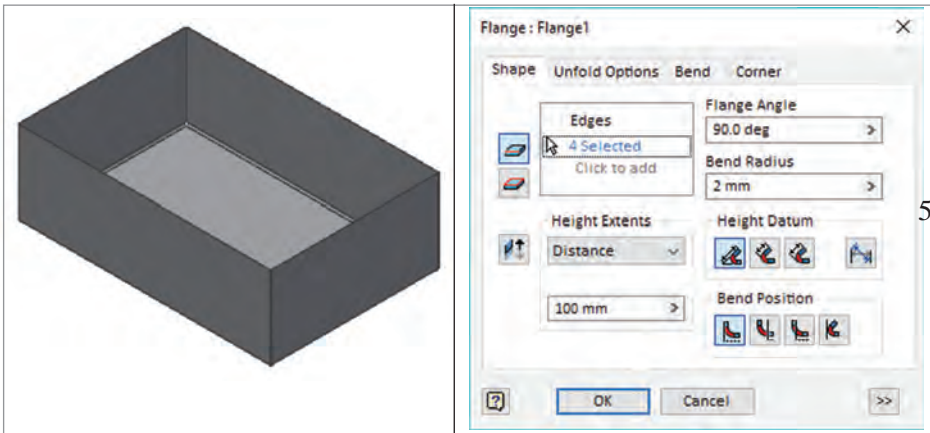

۲- ابعاد داخلی ۲۵۰×۲۵۰ ارتفاع ۵۰ میلی‌متر و شعاع خم ۱

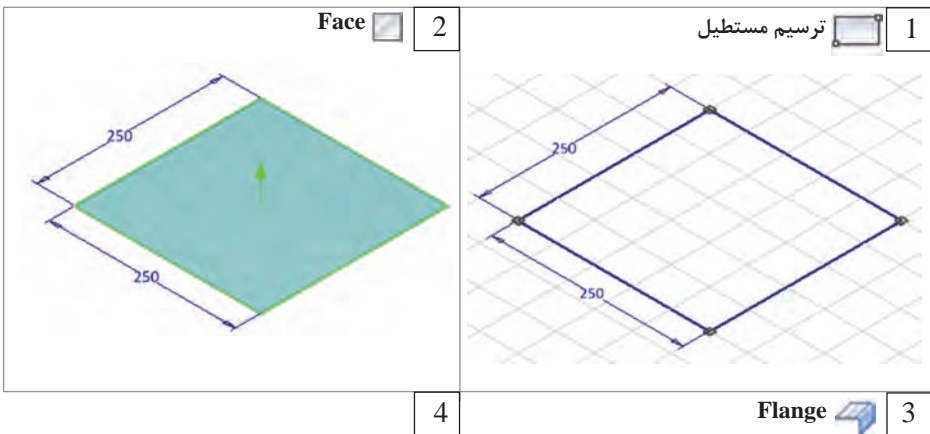



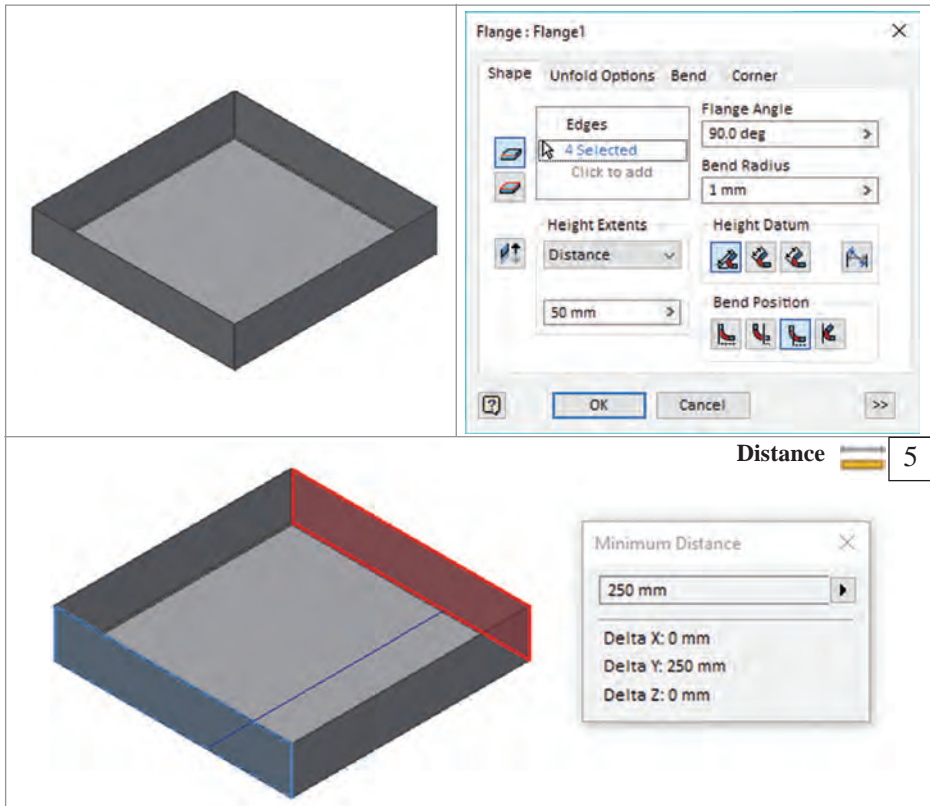


پس از ترسیم شکل‌های ساده مانند جعبه‌های بالا از هنرجویان بخواهید که کار کلاسی مربوط به درب تابلو برق را انجام دهند. در این شکل علاوه بر دستور Flange از دستور Cut نیز استفاده شده که در ادامه توضیح کامل‌تری از دستور Cut آورده شده است.

در ادامه توضیحات تکمیلی از دستور Flange آورده شده است. که در صورت نیاز می‌توان به هنرجویان آموزش داد. در کتاب اصلی فعالیتی در مورد Corner (گوشه) وجود دارد که هنرجویان می‌توانند هر یک از حالت‌ها را انتخاب کرده و نتیجه را در حالت گسترش ببینند.

### تنظیمات بیشتر

با کلیک روی تنظیمات بیشتر قسمتی به پنجره اضافه می‌گردد که در آن می‌توان لبه‌های با عرض کمتر یا بیشتر از لبه اصلی ایجاد نمود.



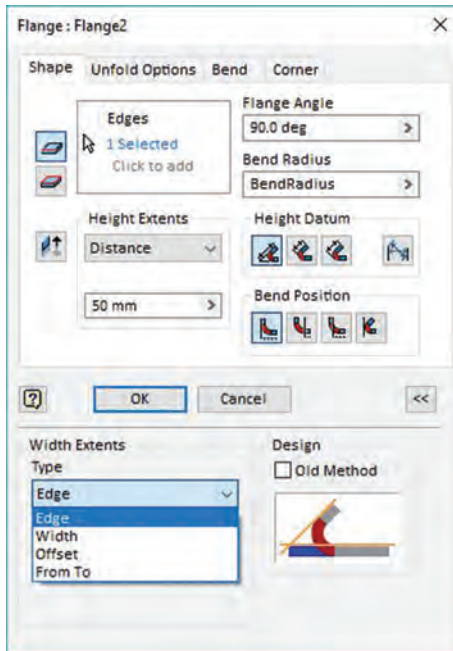

	یک لبه به اندازه طول کل لبه انتخاب شده ایجاد می‌کند.	Edge
	لبه‌ای با عرض وارد شده ایجاد خواهد کرد.	Width
	لبه با فاصله مشخص از صفحه‌های انتخابی ایجاد می‌کند.	Offset
	لبه‌ای مقابل گوشه‌های انتخابی ایجاد می‌کند.	From to



ایجاد لبه با عرض معین فقط در حالت انتخاب یک لبه فعال می‌باشد و با انتخاب چند لبه نمی‌توان عرض را تغییر داد.

نکته



همچنین در این قسمت با انتخاب حالت Old Method تنظیمات برنامه را به حالت نسخه قبل از ۲۰۰۹ برگردانده و تنظیم ارتفاع و موقعیت خم غیر فعال می‌شود. در هنگام ایجاد خم برای مثال لبه با عرض کمتر را از صفحه اصلی می‌بایست برای جبران لبه‌های خم حالتی را انتخاب کرد این تنظیمات در سربرگ Bend قرار گرفته است این سربرگ در دستورات دیگر هم به صورت مشابه قابل استفاده می‌باشد.


فصل ۲: طراحی با نرم افزار

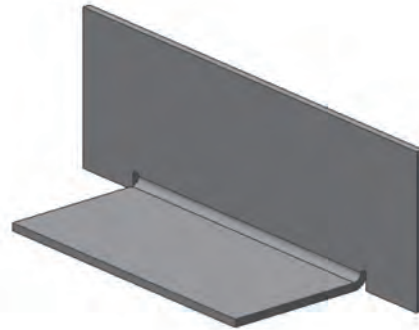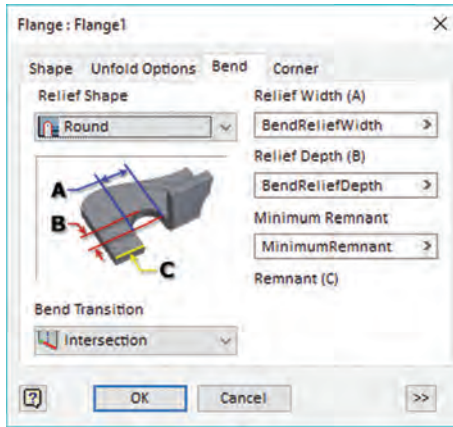


در قسمت Relief Shape می توان حالت های زیر را انتخاب کرد.

	<p>Straight برش مستقیم</p>	
	<p>Tear چاک زدن</p>	
	<p>Round برش گرد</p>	

در زمان ایجاد برخی از خم‌ها انتقال خم در لبه‌ها باید کنترل شده باشد. این تنظیمات در قسمت Bend Transition قرار دارد.

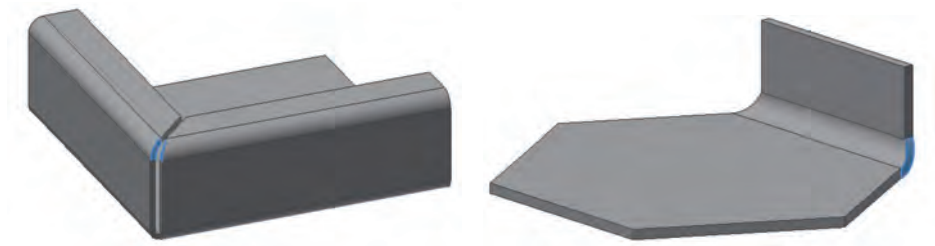

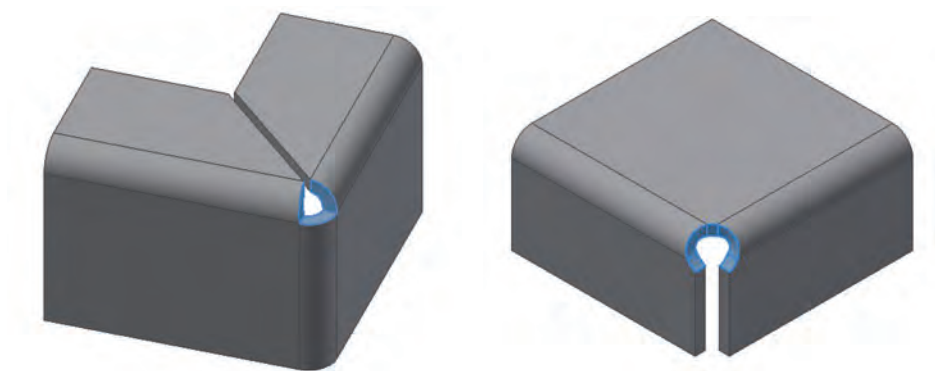


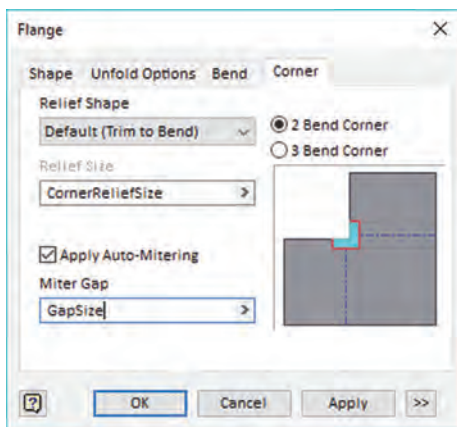
حالت ایجاد گوشه را نیز می‌توان در سربرگ Corner انتخاب کرد. در این سربرگ دو حالت برخورد دو و سه گوشه در نظر گرفته شده است. که در شکل گسترش یافته قابل مشاهده می‌باشد.






**3 Bend Corner**

**2 Bend Corner**

2 Bend Corner		
	یک برش دایره‌ای به مرکز محل برخورد خطوط خم	Round
	یک برش مربعی به مرکز محل برخورد خطوط خم	Square
	برخورد امتداد لبه‌ها	Tear
	یک برش چند وجهی به مرکز خطوط انتهایی خم	Trim to Bend
	یک برش به شکل هفت از گوشه خطوط خم داخلی به محل برخورد خطوط خارجی خم و لبه‌ها که مناسب برای جوش و آبندی می‌باشد.	Linear Weld
	در حالت خم شده شیاری یکنواخت به موازات لبه‌ها ایجاد می‌کند که برای جوش مناسب می‌باشد.	Arc Weld
3 Bend Corner		
	بدون تغییر در طول لبه‌های خم	No Replacement
	امتداد لبه‌های خم شده	Intersection
	امتداد لبه و دایره‌ای مماس به خط خم	Full Round
	امتداد لبه‌ها و دایره‌ای مماس به خط انتهایی خم	Round with Radius



در این سربرگ با انتخاب گزینه Apply Auto - Mitering ورق‌ها به صورت خودکار لب به لب می‌شوند و فاصله‌ای به اندازه Miter Gap بین دو ورق ایجاد می‌گردد که در حالت پیش فرض برابر ضخامت ورق می‌باشد. زاویه بین دو صفحه نیز در این حالت به صورت متقارن و برابر خواهد بود که در ویرایش‌های بعدی می‌توان آن را تغییر داد.

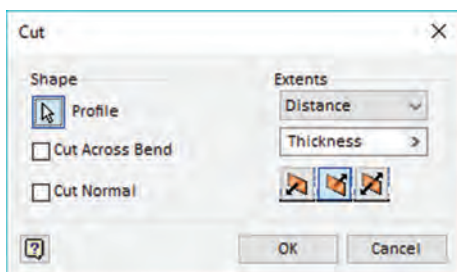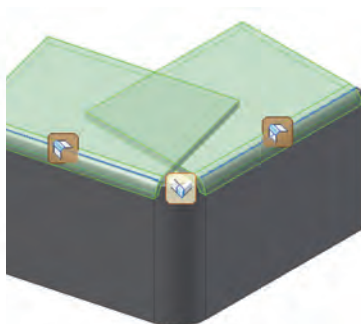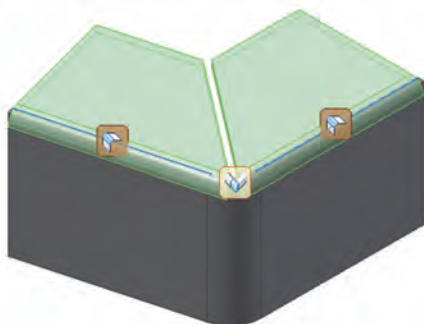

### دستور Cut

به کمک این دستور می‌توان قسمتی از ورق را برش زده و در آن سوراخ‌هایی ایجاد نمود. در حالت پیش فرض ضخامت برش برابر با ضخامت ورق می‌باشد که در پنجره برش می‌توان آن را تنظیم کرد. این پنجره شامل تنظیمات زیر می‌باشد.

**Profile**: در این قسمت می‌بایست حداقل یک اسکچ برای برش وجود داشته باشد.

اگر فقط یک اسکچ ترسیم شده باشد به صورت پیش فرض انتخاب خواهد شد.  
**Cut Across Bend**: اسکچ را روی سطح ورق پهن می کند. برای مثال دایره ای که بر روی خم برش زده شود در حالت گسترش یافته یک دایره کامل ایجاد می کند.  
**Cut Normal**: اسکچ را در ضخامت تعریف شده روی ورق خم شده تصویر کرده و عمود بر آن ورق را برش می زند.

**Extents**: در این قسمت می توان محدوده عمق سوراخ را مشخص نمود. که شامل گزینه های **All** و **Distance, To Next, To From, To** می باشد. فلش ها نیز جهت برش را نشان می دهند.





### تعیین جهت ایجاد

**سوراخ**: برای تمرین این قسمت می توانید از هنر جویان بخواهید. سوراخ های گردش هوا که روی کیس کامپیوتر وجود دارد را شناسایی و شکل هایی مشابه به آن را ترسیم نمایند.

### دستور Corner Seam

از این دستور برای به هم رساندن گوشه ها استفاده می شود در بسیاری از موارد این دستور به صورت خودکار زیر مجموعه دستور **Flange** اجرا می گردد مانند مثال درب تابلو برق ولی در مواردی که نیاز به استفاده از آن نیز باشد، می توان گوشه ها را در حالت های مختلف به یکدیگر رساند و یا لبه های ایجاد شده را به صورت خودکار ویرایش نمود.

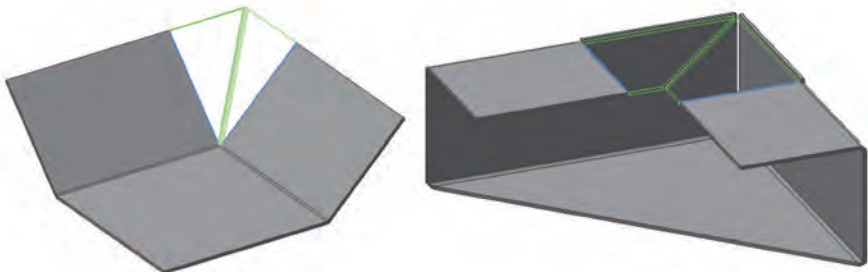

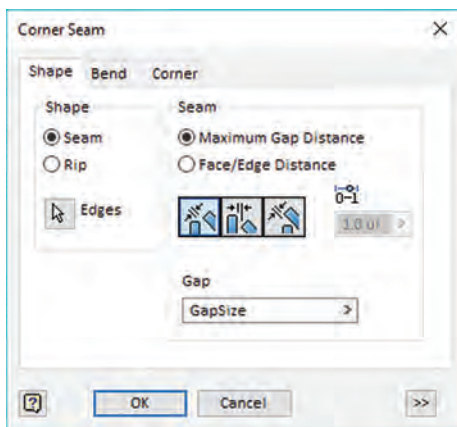

**Seam**: ایجاد گوشه بین لبه‌های

ورق

**Rip**: ایجاد شکاف در مدل های

تبدیل شده به شیت متال

**Maximum Gap Distance**:

حداکثر فاصله شیار

**Face/Edge Distance**: فاصله

عمود بین ورق و لبه

**Gap**: فاصله شیار که به صورت

پیش فرض برابر با ضخامت ورق



می‌باشد.

حالت برخورد لبه‌ها که در انتخاب‌های مختلف تغییر می‌کند.




برای ویرایش محل برخوردهایی که به صورت خودکار ایجاد شده‌اند نیز می‌توانید از

مرورگر گوشه مورد نظر را انتخاب و ویرایش نمایید.

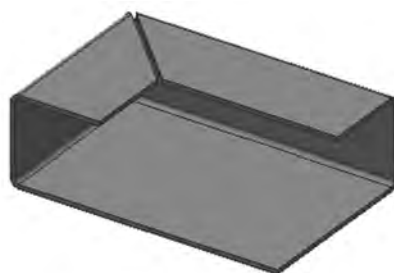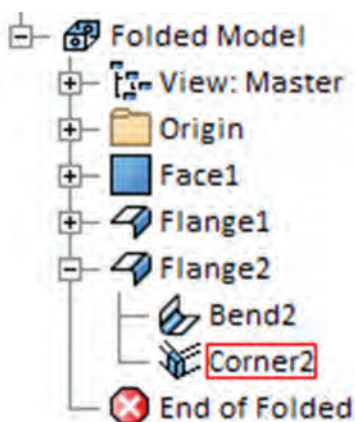



امروزه برای تولید بسیاری از قطعات از دستگاه‌های پانچ CNC، لیزر، واتر جت و پرس برک استفاده می‌شود. در این مورد می‌توان از هنرجویان خواست به صورت گروهی تحقیقی در مورد کاربرد و انواع دستگاه‌های CNC در ورق کاری، کلیپ‌هایی از کارکردن دستگاه‌ها، قیمت برش و خم هر کدام از دستگاه‌ها و نوع فایل مورد نیاز برای این دستگاه‌ها انجام دهند. برای راهنمایی از آنها بخواهید لیستی از شماره تماس شرکت‌هایی که این عملیات‌ها را انجام می‌دهند را از اینترنت پیدا کرده و با تماس با آنها از قیمت و نوع فایل مورد استفاده اطلاع پیدا کنند.

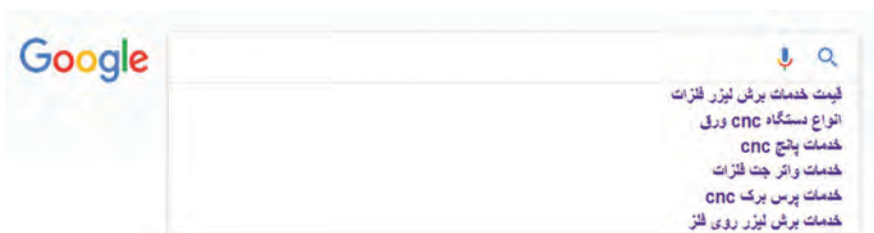

در فعالیتی که در کتاب درسی آورده شده روش ایجاد فایل dwg یا dxf مربوط به پروژه درب تابلو برق توضیح داده شده است. که هنرجویان می‌توانند فایل مربوط به هر یک از تمرینات بعدی را نیز برای تولید آماده کنند. برای تمرین بیشتر در این قسمت یک کار کلاسی برای ترسیم قسمتی از کابین جوش کاری آماده شده که هنرجویان به کمک کتاب و اطلاعات قبلی خود می‌توانند آن را




ترسیم نمایند. تمرین‌هایی نیز در آخر این قسمت آورده شده که به دو قسمت تقسیم می‌شود قسمت اول مدل‌سازی مشابه شکل و سپس ایجاد گسترش که این تمرینات را می‌توان قبل از ایجاد کابین جوشکاری نیز انجام داد. در قسمت دوم شکل گسترش داده آورده شده که هنرجویان می‌بایست شکل خم شده را در ذهن خود تصور کرده و آن را مدل‌سازی کنند و گسترش به‌دست آمده را با نقشه اولیه مقایسه نمایند.

### دستور Contour Roll

به کمک این دستور می‌توان سطوح مدوری مانند استوانه و مخروط را ایجاد کرد و سپس سطح گسترش آن را به‌دست آورد. که در صورت برخورد با سطوح دیگر ترسیم آن به کمک دست بسیار پیچیده خواهد بود. در این دستور یک یا چند خط به دور یک محور چرخش داده می‌شود. ضخامت ورق هم در این دستور برابر با ضخامت پیش فرض خواهد بود. بهتر است مانند واقعیت شکل به‌صورت  $360^\circ$  درجه دوران داده نشود.



**Profile** : انتخاب پروفیل برای چرخش

**Axis** : انتخاب محور دوران. این محور می‌بایست با پروفیل چرخش در یک

اسکچ باشند.

تعیین جهت ضخامت ورق نسبت به اسکچ اولیه به سمت داخل،   


خارج و یا به صورت دوطرفه

**Rolled Angle**: زاویه چرخش، در صورتی که پروفیل چرخش فقط یک خط باشد

می‌توان زاویه را تا  $360^\circ$  درجه وارد نمود و برای گسترش به کمک دستور Rip ورق را برش زد. ولی اگر پروفیل چرخش شامل چند خط باشد زاویه باید کمتر از  $360^\circ$  درجه تعیین گردد.

تعیین جهت چرخش نسبت به پروفیل اولیه   


سایر گزینه‌ها مربوط به پروفیل‌های چند خطی می‌باشد.

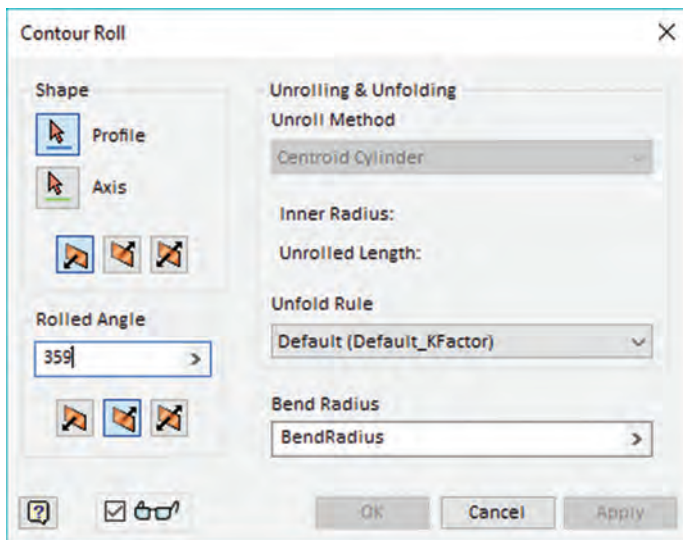


دستور Contour Roll ورق را به صورت رول فرمینگ تغییر شکل می دهد. به همین دلیل در اشکال از چند خط برای اسکچ استفاده می شود. گسترش به صورت یک ورق مستطیل خواهد بود که در عملیات فرمینگ تحت کشش قرار خواهد گرفت.





پس از آموزش دستور Contour Roll از هنرجویان بخواهید تا اشکالی مانند تمرین های آخر بخش را ترسیم و آنها را گسترش دهند. در ترسیم می توان به جای خط برش شکل را کمتر از ۳۶۰ درجه دوران داد. مثال گسترش استوانه زیر را به دست آورید.


**Line**  2




1

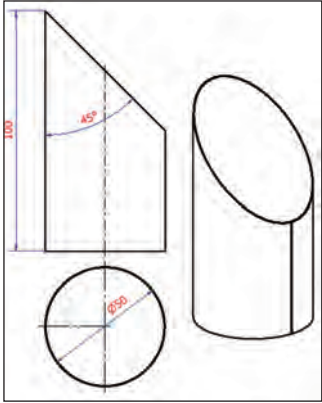


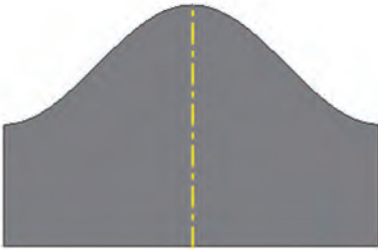
**Rectangle (three points)**  4

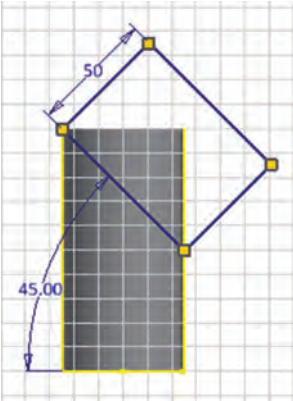


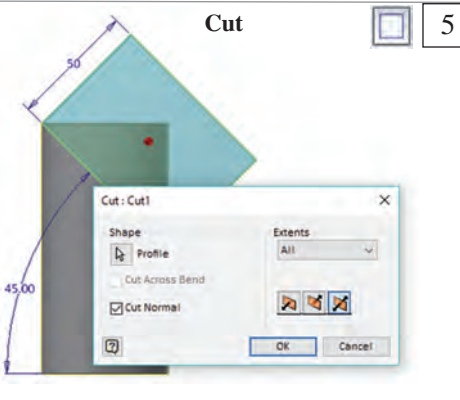
**Contour Roll**  3

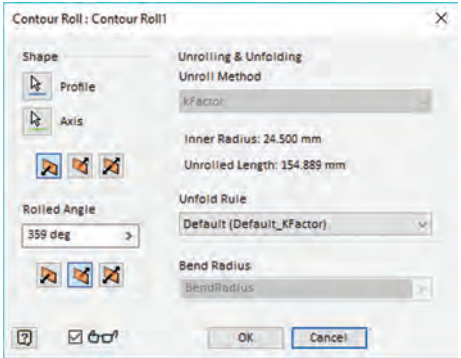


**Go to Flat Pattern**  6



**Cut**  5



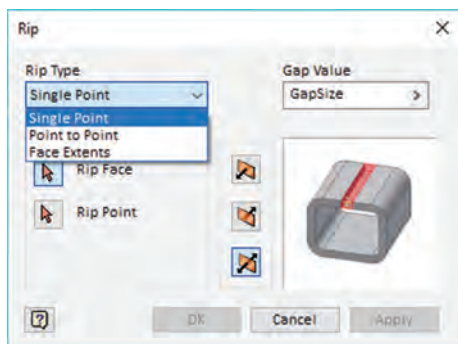


## دستور Rip

در شکل‌های پیوسته برای ایجاد خط برش از دستور Rip استفاده می‌شود. انواع Rip با خط برش عبارتند از:

**Single Point**: با معرفی یک سطح و یک نقطه خط برشی عمود بر سطح ایجاد می‌کند که در شکل پایین مسیر برش و گسترش آمده است.

**Point to Point**: بین دو نقطه انتخاب شده روی سطح مسیری عبور می‌دهد که در گسترش یک خط مورب ایجاد گردد.

**Face Extents**: یک سطح از شکل را حذف می‌کند.

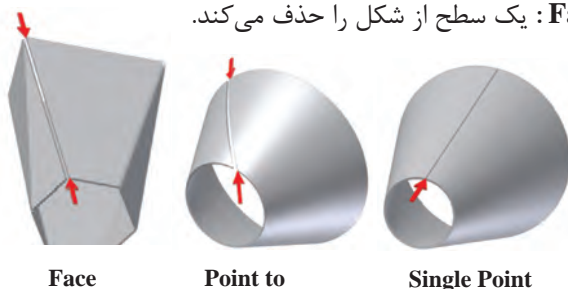

**Rip Face**: انتخاب سطح برای ایجاد خط برش یا سطح برش


**Rip Point**: در حالت یک نقطه (Single Point) موقعیت خط برش را مشخص می‌کند.

**Start Point**: در حالت نقطه به نقطه (Point to Point) موقعیت نقطه شروع خط برش را مشخص می‌نماید.

**End Point**: در حالت نقطه به نقطه (Point to Point) موقعیت نقطه پایان خط برش را مشخص می‌کند.

**Gap Vale**: عرض شکاف را مشخص می‌کند. در حالت پیش فرض برابر با ضخامت ورق می‌باشد.

تعیین جهت شکاف نسبت به خط برش

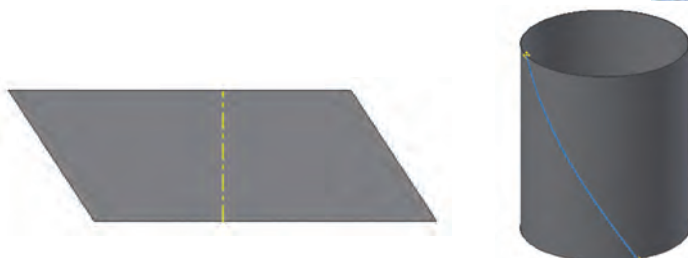


## دستور work plane Offset from Plane

در موارد زیادی نیاز است که صفحه جدیدی برای ترسیم شکل ایجاد شود. برای مثال صفحه‌ای مماس به استوانه، صفحه‌ای عمود بر صفحه دیگر و یا صفحه‌ای به موازات صفحه دیگر که در دستور Lofted Flange کاربرد دارد. روش‌های زیادی برای تعریف صفحه کاری در اینونتور وجود دارد که با کلیک روی فلش کوچک زیر دستور Plane می‌توانید آنها را مشاهده کنید. در این قسمت قصد داریم تا با روش ترسیم Offset from Plane یا صفحه موازی با فاصله مشخص آشنا شویم. برای مثال قصد داریم صفحه‌ای به موازات صفحه xy با فاصله ۱۰۰ میلی‌متر ترسیم کنیم.

۱ در نوار ریبون روی فلش کوچک زیر دستور Plane کلیک کنید.

۲ دستور Offset from Plane را انتخاب کنید.


۳ در نوار مرورگر روی صفحه xy کلیک کنید.

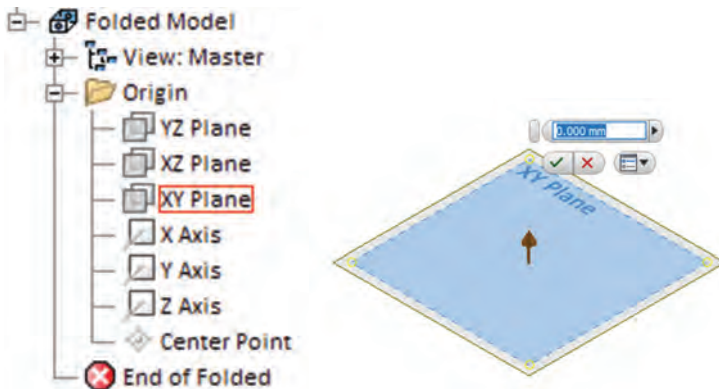

۴ صفحه جدید را با درگ کردن موس به جهت مورد نظر خود جابه‌جا کنید.

۵ در کادر شناور عدد ۱۰۰ را وارد کنید.

همچنین می‌توان در هنگام تعریف صفحه اسکیچ با درگ کردن از روی یکی از صفحات یک صفحه کاری جدید تعریف نمود.

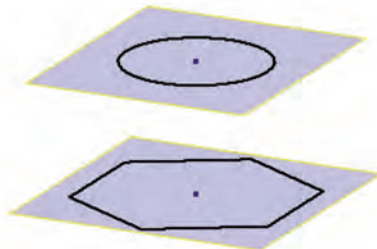


### دستور Lofted Flange

این دستور برای ایجاد یک سطح با دو مقطع غیر یکسان کاربرد دارد. این مقاطع می توانند به شکل بسته یا باز باشند و همچنین می توانند به موازات یکدیگر هم نباشند. این سطوح کاربرد زیادی در ایجاد سطوح کانالها تبدیل و طراحی ظروف نگهداری مواد که معمولاً بدنه‌ای مکعبی به دلیل اشغال فضای کمتر و درب‌های گرد برای استفاده راحت تر دارند مورد استفاده قرار می گیرد.



برای ایجاد سطوح به این شکل از دو روش فرمینگ و خمکاری می توان استفاده نمود. در روش فرمینگ سطوح هموار و یکنواخت می باشد و برای تولید انبوه نیاز به ساخت قالب با هزینه های زیاد دارد. ولی در روش خمکاری از پرس برک می توان برای ایجاد خطوط خم استفاده نمود.

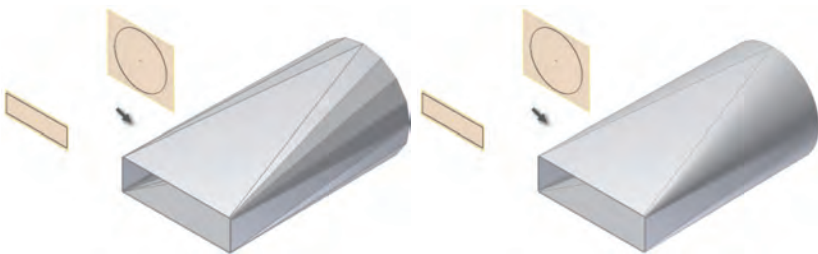


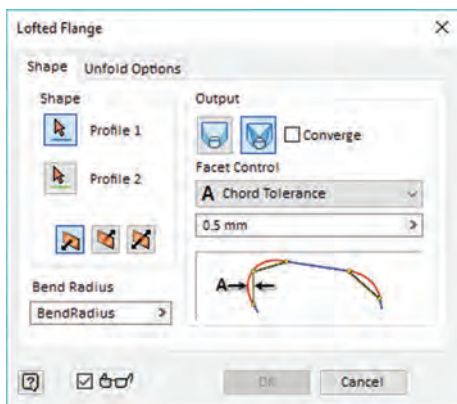
روش خمکاری

روش فرمینگ

برای استفاده از این دستور ابتدا باید دو اسکچ در دو صفحه متفاوت رسم کرده و سپس دستور را اجرا نمود.

**Profile 1** : انتخاب اسکچ اول برای ترسیم سطح 

**Profile 2** : انتخاب اسکچ دوم برای ترسیم سطح 



تعیین جهت:

ضخامت ورق نسبت به اسکچ اولیه به سمت داخل، خارج و یا به صورت دوطرفه

**Bend Radius**: شعاع خم مه به صورت پیش فرض در قوانین ورق کاری تعریف شده.

ایجاد سطوح به صورت فرمینگ و قالب فرم

ایجاد سطوح به روش خم کار با پرس برک

**Converge**: خطوط خم در حالت گسترش تقریباً به یک نقطه همگرا می شوند. (فقط در حالت خمکاری فعال می باشد.)

**Face Control**: کنترل سطح که می توان یکی از سه حالت زیر را انتخاب کرد (این قسمت در حالت خمکاری فعال می باشد.)



**A Chord Tolerance**: در این حالت حداکثر فاصله بین قوس و خط وتر تعیین می شود.



**B Facet angle**: در این حالت حداکثر زاویه بین وتر و خط مماس به سطح تعیین می شود.


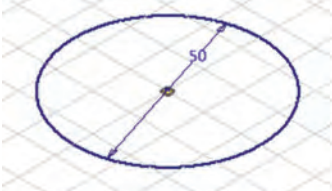
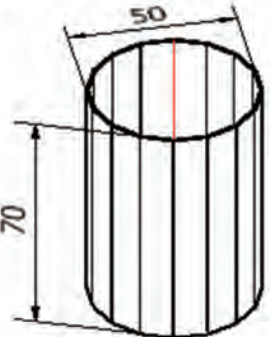

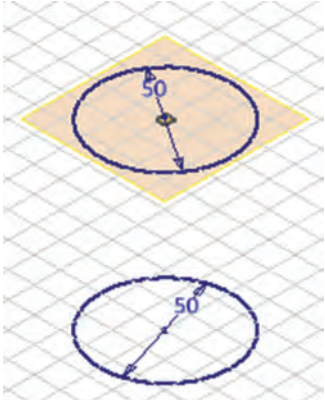

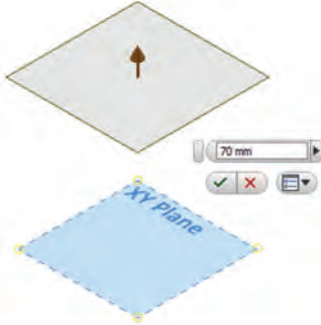

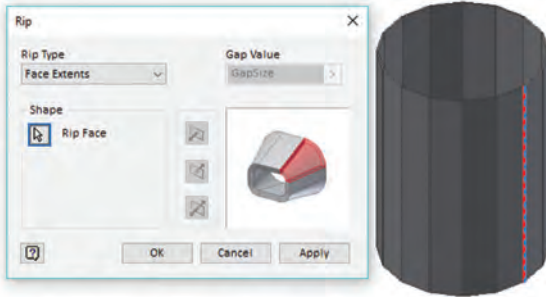

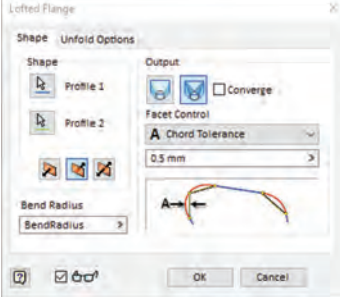


**C Facet Distance**: در این حالت حداکثر طول وتر تعیین می شود.

از این دستور هم می توان برای اشکال با مقاطع متفاوت استفاده نمود که تمرین هایی از آن در آخر بخش آمده است. همچنین می توان حجم هایی مانند استوانه که نیاز باشد به روش خم کاری (بدون رولینگ) تولید شود، استفاده نمود. در این دستور نیز می توان به جای استفاده از دستور خط برش (Rip) مقاطع را به صورت باز ترسیم نمود.




مثال استوانه‌ای ترسیم کنید که بتوان به کمک دستگاه پرس برک آن را تولید کرد.

<p>Circle  2</p> 	<p>1</p> 
<p>Circle  4</p> 	<p>Offset from Plane  3</p> 
<p>Rip  6</p> 	<p>Lofted Flange  5</p> 

برای تولید ساده‌تر می‌توان از دو نیم استوانه نیز استفاده نمود.



ترسیم نقشه: در نقشه کشی فایل های شیت متال دو گزینه برای ترسیم وجود دارد. نقشه گرفتن از قطعه خم شده و نقشه گرفتن از قطعه گسترش یافته که همان طور که در کتاب درسی آمده می توان آن را از ابزار  Base انتخاب نمود.

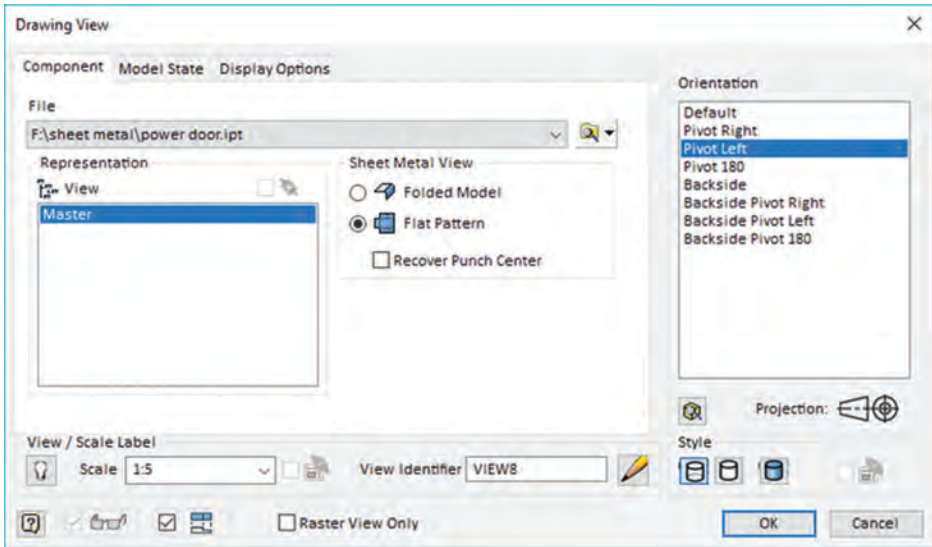


### دستور Bend Notes

این دستور قادر است جهت، زاویه، شعاع خم و ضریب k را برای هر خم جداگانه در نقشه یادداشت نماید. این ابزار در منو Annotate قرار گرفته است. برای تغییر در نمایش با عدم نمایش متغیرها و یا تغییر در تعداد رقم اعشار روی یکی از یادداشت ها دابل کلیک کرده تا پنجره زیر باز شود و تنظیمات در آن انجام گردد.

 اضافه کردن جهت خم به متن یادداشت.

 اضافه کردن زاویه خم متن


به یادداشت.

 اضافه کردن شعاع گوشه خم


به متن یادداشت.

 اضافه کردن ضریب K به متن

یادداشت.

وارد کردن علامت های 

ویژه در متن.

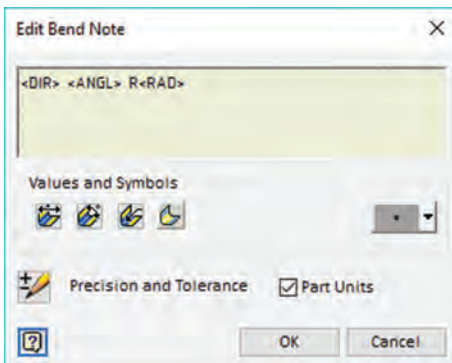



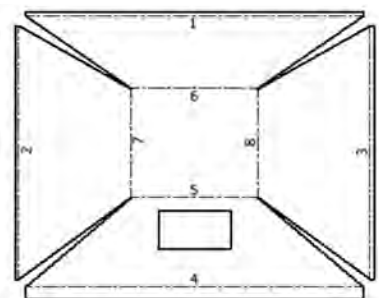


TABLE			
BEND ID	BEND DIRECTION	BEND ANGLE	BEND RADIUS
1	DOWN	60	0,8 mm
2	DOWN	71	0,8 mm
3	DOWN	71	0,8 mm
4	DOWN	66	0,8 mm
5	DOWN	24	0,8 mm
6	DOWN	30	0,8 mm
7	DOWN	19	0,8 mm
8	DOWN	19	0,8 mm

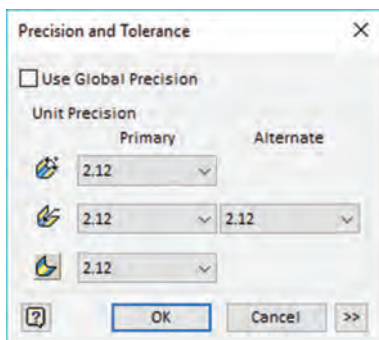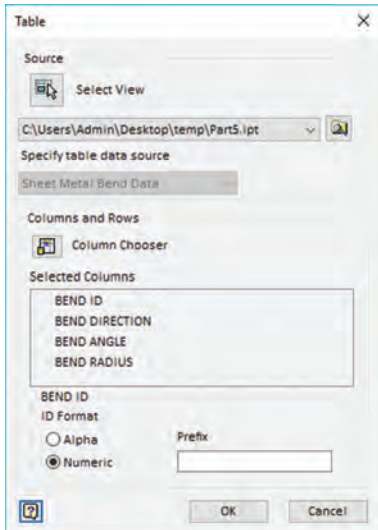

## Precision and Tolerance: برای اضافه کردن

تلرانس و تعداد رقم اعشار استفاده می شود که پس از برداشتن علامت در قسمت Use Global Precision می توان تعداد رقم اعشار هر گزینه را جداگانه تنظیم نمود.

در این مرحله از هنرجویان بخواهید تا جعبه های ساده ای را مدل سازی کنند و گسترش داده و یادداشت خم را روی آن اجرا کنند. و کار در کلاسی مربوطه را انجام دهند.

در صورتی که تعداد خم ها زیاد باشد از جدول خم کاری می توان استفاده نمود. این جدول شامل اطلاعات تمام خم ها می باشد. در این روش هریک از خم ها با یک شماره یا حرف نام گذاری شده و سپس در جدولی شماره خم، جهت خم، زاویه خم، شعاع خم و ضریب K برای هر خم مشخص می شود.

برای اجرای این دستور در ریبون از سربرگ Annotate گزینه General را انتخاب می نماییم.

## Bend Table

**Select View**: انتخاب نمای گسترش یافته

**Column Chooser**: انتخاب ستون های مورد نظر

**BEND ID**: شناسه خم

**BEND DIRECTION**: جهت خم

**BEND ANGLE**: زاویه خم

**BEND RADIUS**: شعاع خم


در قسمت BEND ID نحوه شماره گذاری مشخص می شود.

**Alpha**: استفاده از حروف الفبا برای نام گذاری


**Numeric**: استفاده از اعداد برای نام گذاری

**Pre fix**: انتخاب پیشوند برای نام خم ها برای مثال B1,B2, ...


برای تغییر در قالب‌بندی جدول پس از ترسیم روی یکی از نوشته‌های جدول دابل کلیک کنید.

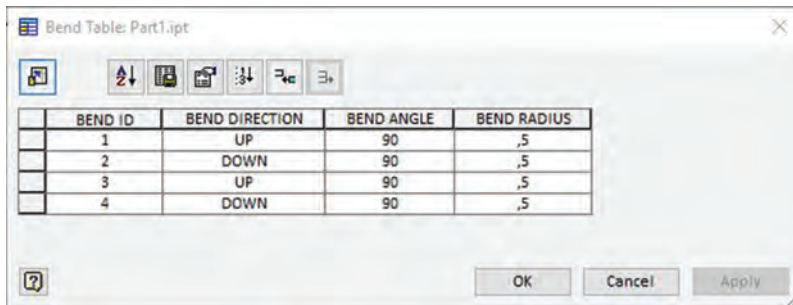

سپس روی سر ستون مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Format Column را انتخاب می‌کنیم. برای خارج شدن از حالت پیش فرض گزینه Apply Units Formatting را انتخاب می‌کنیم و در صورت نیاز تنظیمات زیر را انجام می‌دهیم.  
**Precision:** دقت نمایش اعداد بعد از ممیز : **0.10** **0.10**  
 نمایش یا عدم نمایش صفر قبل و بعد از ممیز

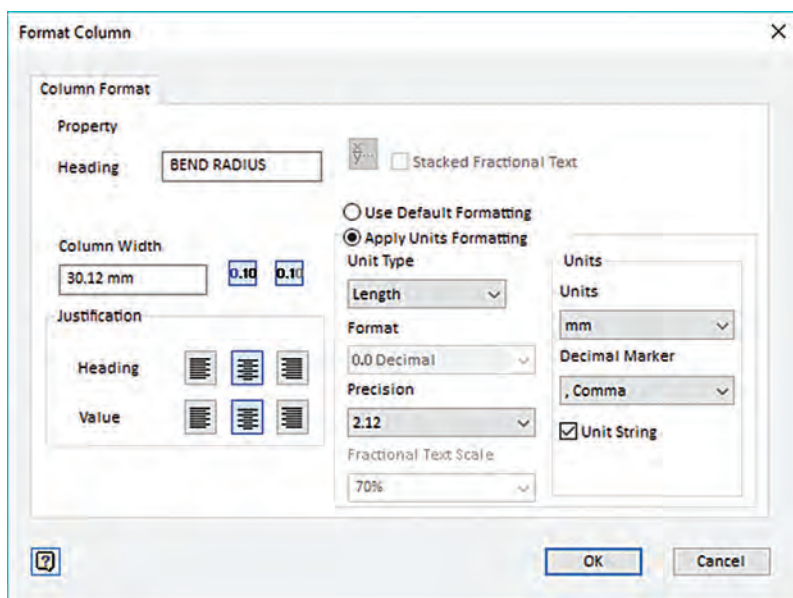






فصل ۲: طراحی با نرم افزار

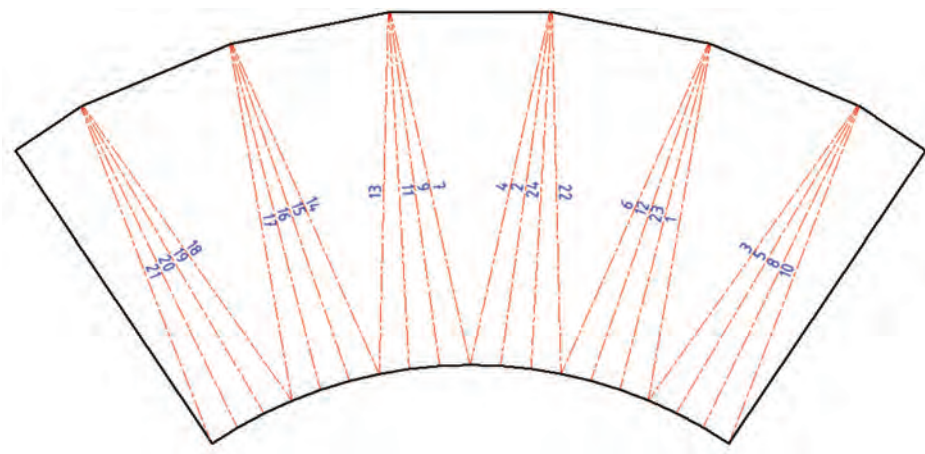

BEND ID	BEND DIRECTION	BEND ANGLE	BEND RADIUS	BEND ID	BEND DIRECTION	BEND ANGLE	BEND RADIUS
1	DOWN	10,1	0,5 mm	13	DOWN	10,1	0,5 mm
2	DOWN	19,7	0,5 mm	14	DOWN	10,1	0,5 mm
3	DOWN	10,1	0,5 mm	15	DOWN	19,7	0,5 mm
4	DOWN	10,1	0,5 mm	16	DOWN	19,7	0,5 mm
5	DOWN	19,7	0,5 mm	17	DOWN	10,1	0,5 mm
6	DOWN	10,1	0,5 mm	18	DOWN	10,1	0,5 mm
7	DOWN	10,1	0,5 mm	19	DOWN	19,7	0,5 mm
8	DOWN	19,7	0,5 mm	20	DOWN	19,7	0,5 mm
9	DOWN	19,7	0,5 mm	21	DOWN	10,1	0,5 mm
10	DOWN	10,1	0,5 mm	22	DOWN	10,1	0,5 mm
11	DOWN	19,7	0,5 mm	23	DOWN	19,7	0,5 mm
12	DOWN	19,7	0,5 mm	24	DOWN	19,7	0,5 mm

## مثال

گسترش شکل زیر را بدست آورده و جدول خم را ترسیم نمایید.

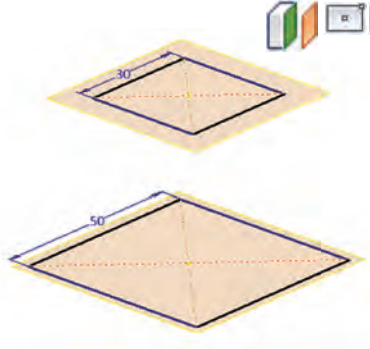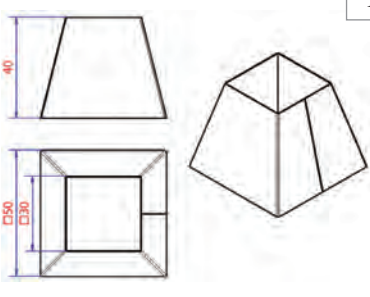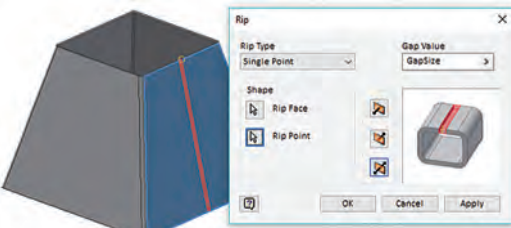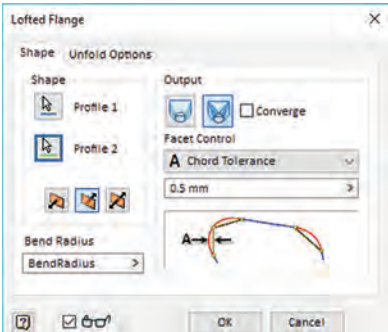	<p>1</p> 																				
<p>Rip</p> 	<p>Lofted Flange</p> 																				
<p>General Bend Table</p> <table border="1" data-bbox="178 1206 659 1432"> <thead> <tr> <th>BEND ID</th> <th>BEND DIRECTION</th> <th>BEND ANGLE</th> <th>BEND RADIUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DOWN</td> <td>86,8</td> <td>0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DOWN</td> <td>86,8</td> <td>0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DOWN</td> <td>86,8</td> <td>0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DOWN</td> <td>86,8</td> <td>0,5 mm</td> </tr> </tbody> </table>	BEND ID	BEND DIRECTION	BEND ANGLE	BEND RADIUS	1	DOWN	86,8	0,5 mm	2	DOWN	86,8	0,5 mm	3	DOWN	86,8	0,5 mm	4	DOWN	86,8	0,5 mm	<p>Go to Flat Pattern</p> 
BEND ID	BEND DIRECTION	BEND ANGLE	BEND RADIUS																		
1	DOWN	86,8	0,5 mm																		
2	DOWN	86,8	0,5 mm																		
3	DOWN	86,8	0,5 mm																		
4	DOWN	86,8	0,5 mm																		

در کتاب نیز کار کلاسی با این هدف آورده شده و همچنین از هنرجویان بخواهید به صورت گروهی مدلی را طراحی کنند که تعداد خم زیاد با اندازه‌ها و جهت‌های متفاوت داشته باشد.

## ارزشیابی نهایی: واحد یادگیری طراحی با نرم افزار

شاخص	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد	شایستگی
ترسیم مدل های جوشکاری شده برابر نقشه ترسیم سوراخ داخل مقاطع مخروطی برابر نقشه ترسیم فرنگی پیچ برابر نقشه ترسیم گسترش برابر نقشه	۳	ترسیم و گسترش یک مدل فلزی با نرم افزار اینونتور (Inventor)	طراحی با نرم افزار
ترسیم گسترش مدل برابر نقشه ترسیم sketch برابر نقشه ترسیم دو بعدی با fillet برابر نقشه ترسیم دو بعدی برابر نقشه	۲		
ترسیم دو بعدی برابر نقشه	۱		
			توضیحات:



## فصل ۳

### انتخاب مواد مهندسی



جلسه	موضوع	مباحث قابل ارائه
اول	مفهوم مواد مهندسی	۱- تعریف ماده مهندسی ۲- خصوصیات ماده مهندسی
دوم و سوم	خواص سه گانه مواد مهندسی	۱- معرفی خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مواد و کاربرد آنها
چهارم	آلیاژهای مهندسی	۱- تعریف آلیاژ ۲- معرفی اجمالی مشهورترین آلیاژهای مهندسی و کاربرد آنها
پنجم	آهن و آلیاژهای آن	۱- تاریخچه آهن ۲- تعریف فولاد و انواع آن ۳- انواع فولاد از نظر کربن
ششم	فولاد ساده کربنی	۱- معرفی فولاد ساده کربنی ۲- استانداردهای دسته‌بندی و نامگذاری فولادهای ساده کربنی
هفتم	کاربردهای فولاد ساده کربنی (۱)	معرفی فولاد ساده کربنی و مصادیق آن (جدول ۶)
هشتم	کاربردهای فولاد ساده کربنی (۲)	بررسی کاربرد فولادهای ساده کربنی (تمرین پس از جدول ۶)
نهم	فولادهای آلیاژی	۱- تعریف فولاد ۲- اثر عناصر آلیاژی در خواص فولاد ۳- محدوده عناصر آلیاژی در فولاد
دهم	فولادهای زنگ نزن	۱- مفهوم فولادهای زنگ نزن ۲- نامگذاری فولاد زنگ نزن
یازدهم	آلومینیم و آلیاژهای آن	۱- معرفی آلومینیم و کاربرد آن ۲- نامگذاری آلیاژهای آلومینیم
دوازدهم	مس و آلیاژهای آن	۱- معرفی مس و کاربرد آن ۲- نامگذاری آلیاژهای مس
سیزدهم	معرفی شکل‌های گوناگون محصولات فلزی	
چهاردهم	معرفی ورق و نحوه سفارش‌گذاری و خرید آن	
پانزدهم	امتحان پایان دوره	

همان گونه که در زندگی خود مشاهده می کنید فناوری‌ها بسیار در زندگی ما اثرگذار است. از صنعت نساجی، صنایع غذایی، ساختمان و خودرو گرفته تا الکترونیک و مخابرات و... عینیت یافتن فناوری در سایه استفاده از مواد مهندسی امکان پذیر است. در همه این مواد پیشرفت فناوری و پیشرفت مواد وابسته به یکدیگرند. به عنوان مثال حدود دهه ۵۰ میلادی ظروف بسته بندی نوشابه از جنس شیشه بود، علت این انتخاب مقاومت شیشه به خوردگی و واکنش ندادن با نوشابه که حاوی مواد خورنده شیمیایی است می باشد. با پیشرفت تکنولوژی پلیمرها کم کم شیشه های نوشابه با ظروف پلیمری که بسیار ارزان تر، سبک تر با قابلیت بازیافت و مقاوم به شکست بودند جایگزین شدند. علاوه بر آن پیشرفت تکنولوژی های شکل دهی فلزات باعث شد قوطی های آلومینیمی نیز بتوانند در این جایگزینی شرکت نمایند. که مزایایی از جمله ماندگاری طولانی تر نوشابه و مقاومت به شکست و سبکی را نسبت به شیشه دارا می باشند.

همان طور که می بینید پیشرفت تکنولوژی سبب تغییرات در مواد مهندسی در ساخت یک محصول می شوند.

در کلیه رشته های فنی و حرفه ای مواد مورد استفاده در تکمیل فن و حرفه انکارناشدنی است. در میان کلیه رشته های تحصیلی فنی، تنها دو رشته است که نامشان برگرفته از ماده اولیه مورد استفاده در آن رشته است این دو رشته عبارتند از: صنایع فلزی و سرامیک، همین مسئله سبب می شود در این دو رشته در کنار آموزش فناوری های مورد استفاده در ساخت مصنوعات، شناخت مواد اولیه نیز جایگاه و اهمیت ویژه داشته باشد.

مصنوعات زیر را در نظر بگیرید:

- ۱ سیخ کباب آلومینیمی
- ۲ ظروف یکبار مصرف آلومینیمی برای نگهداری مواد غذایی مانند برنج
- ۳ سه نظام چدنی دستگاه تراش
- ۴ ورق کانال کولر ورق گالوانیزه
- ۵ لوله ساخت دوچرخه فولادی
- ۶ سینک ظرفشویی فولاد زنگ نزن

به نظر شما علت انتخاب مواد نام برده شده در هر کاربرد چیست؟

در سؤال قبل فرض کنید مواد مورد استفاده جابه جا می شد، چه مشکلی پیش می آمد؟ به عنوان مثال:

- سیخ، ورق گالوانیزه
- کانال کولر، فولاد زنگ نزن
- دوچرخه، چدنی
- سینک ظرفشویی، آلومینیمی

همان‌گونه که می‌بینید انتخاب صحیح یک ماده برای ساخت یک مصنوع در مقبولیت و موفقیت فروش یک محصول به شدت مؤثر خواهد بود.

علاوه بر این شناخت ماده با کیفیت از ماده بی‌کیفیت نیز در ساخت یک محصول مناسب مؤثر است. مثلاً زمانی که حین خمکاری ورقی ترک می‌خورد یا پیچی در اثر وارد شدن بار می‌شکند می‌تواند به دلیل نامرغوب بودن و یا نامناسب بودن ماده مورد استفاده در ساخت مصنوعات فلزی باشد. در این پودمان تلاش بر آن است نگاهی کاربردی، هر چند مقدماتی نسبت به مواد در ذهن هنرجو ایجاد شود تا در آینده کاری بتواند با تکیه بر آن نسبت به انتخاب و تهیه ماده مناسب برای ساخت محصول موفق عمل نماید.

## جلسه اول موضوع: مفهوم ماده مهندسی

هدف: آشنایی با مفهوم ماده مهندسی و شناخت تفاوت آن با سایر مواد

### مفاهیم

مواد مهندسی نیازمند خواص مشخص و غیرقابل تغییر می‌باشند تا بر اساس آن بتوان کاربردی را طراحی نمود. همچنین باید غیرجاندار باشند، جانداران با گذشت زمان دائماً در حال تغییر خواص و ابعاد می‌باشند. از این رو اولین شرط یک ماده مهندسی غیرجاندار بودن آن است. مثلاً تا مادامی که چرم به عنوان پوست گاو بر روی بدن گاو باشد خواص ارتجاعی آن در حال تغییر است اما از زمانی که از بدن گاو جدا شود به دلیل عدم تغییر به عنوان ماده سخت، که به نام چرم شناخته می‌شود استفاده می‌گردد. به سختی که چرم دارد در لغت فارسی اصطلاحاً چقرمگی گفته می‌شود. از این رو پوست گاو از زمانی که می‌میرد ماده مهندسی محسوب می‌شود. همانند این مثال را برای تنه درخت و چوب، پيله کرم ابریشم و نخ ابریشم و نظایر آن می‌توان به کار برد.

نکته دیگری که قابل ذکر است آن که ماده مهندسی، ماده‌ای است که بتوان با آن مصنوعی را تولید نمود. از آنجایی که مصنوعات دارای شکل و ابعاد مشخصی هستند از این رو در دمایی که مصنوع استفاده می‌شود ماده اولیه مورد استفاده باید جامد باشد. به عنوان مثال یخ یک ماده مهندسی است زیرا با آن می‌توان مجسمه یا کلبه ساخت ولی زمانی که یخ ذوب شود و تبدیل به آب شود دیگر نمی‌توان با آن مصنوعی ساخت، بنابراین آب ماده مهندسی محسوب نمی‌شود.

## روش تدریس

برای بیان مفاهیم این جلسه توجه داشته باشید هنرجو شناخت حسی دقیقی از مواد دارد زیرا آنها را لمس کرده است. بنابراین سعی کنید مفهوم ماده مهندسی را با ذکر مثال‌های موجود در زندگی عادی انسان به هنرجو بیاموزید. مثلاً با ذکر مثال از موادی که زمانی زنده بوده‌اند و الان در زندگی بشر به عنوان مصنوع استفاده می‌شوند مفهوم غیرجاندار بودن ماده مهندسی را باز نمایید. لازم به ذکر است که مواد مهندسی لزوماً از بدو آفرینش جاندار نبوده‌اند مانند فلزات و سرامیک‌ها.

از هنرجویان بخواهید مثال‌های گوناگونی از مواد کاربردی در زندگی خودشان نام ببرند. هدف از تمرین صفحه ۱۰۲ آن است تا ذهن هنرآموز با این نکته آشنا شود که در ساخت یک مصنوع مواد مختلف با خواص متفاوتی می‌توانند استفاده شوند که بعضاً به جای هم قابل استفاده نیستند مثلاً تیردروازه باید فلزی و مستحکم باشد. در صورتی که توپ باید چرم یا پلاستیک با قابلیت ارتجاعی مطلوب باشد. اگر توپ فلزی باشد علاوه بر سنگینی در اثر شوت کردن توپ فر می‌شود یا اگر تیر دروازه با چرم ساخته شود استحکام و پایداری خود را نمی‌تواند حفظ کند.

در تمرین صفحه ۱۰۳ کتاب درسی هدف آن است که هنرجو متوجه شود اولاً کلیه مواد مهندسی غیرجاندارند و البته برخی از مواد جاندار ساخته شده‌اند، مثلاً پارچه پشمی از پشم گوسفند و مقوا از درخت که هر دو زمانی موجود زنده بوده‌اند ساخته شده است. در تمرین صفحه ۱۰۴ کتاب درسی هدف آن است تا هنرجو متوجه شود تا ماده‌ای که برای ساخت یک محصول به کار می‌رود باید جامد و غیرجاندار باشد. بنابراین برگ درخت و آب اولی به دلیل جاندار بودن و تغییر خواص و دومی به دلیل مایع بودن قابل استفاده نمی‌باشند.

پس از حل این سه تمرین، تمرین صفحه ۱۰۵ کتاب درسی باید به این نتیجه منجر شود که ماده مهندسی دارای دو ویژگی است:

الف) غیرجاندار

ب) جامد

## دانش افزایی

زمانی که صحبت از مواد مهندسی می‌شود، کلمه «مواد» به همه انواع مواد در جهان اشاره نمی‌کند. اگر این چنین بود، تمام علوم فیزیکی و علوم زیستی از نجوم تا جانورشناسی را شامل خواهد شد! با تعریف کلمه بی‌جان<sup>۱</sup>، ما می‌توانیم علوم مربوط به موجودات زنده را از حوزه تعریف خود حذف کنیم. علاوه بر این، می‌توان تعریف را تنها به مواد مهم و کاربردی برای بشر محدود نمود. حتی در این حالت هم محدوده مواد برای مهندسان بسیار وسیع خواهد بود. برای مثال، می‌توانیم تعداد زیادی از

۱- Inanimate

چیزهایی را که برای انسان مفید است، مانند غذا، دارو، مواد منفجره، مواد شیمیایی، آب، فولاد، پلاستیک و بتن و... لیست کنیم که فقط چند مورد از آنها به عنوان مواد مهندسی شناخته شده‌اند. پس لازم است که به طور مشخص تر اصطلاح مواد را به عنوان بخشی از مواد غیرزنده تعریف کنیم که برای اهداف مهندسی کاربردی است. نکته دیگری که قابل ذکر است این است که اصطلاح مواد مهندسی، با وجود نمونه‌هایی از مواد مایع و گاز مانند اسید سولفوریک و بخار، که در مهندسی کاربرد دارد، فقط به مواد جامد اشاره می‌کند.

### طبقه‌بندی مواد مهندسی


مواد مهندسی را با ویژگی‌هایی که تعریف شد در سه گروه گسترده مطابق زیر طبقه‌بندی می‌کنیم:

(i) فلزات و آلیاژها؛

(ii) سرامیک‌ها و شیشه‌ها؛

(iii) پلیمرهای آلی.

فلزات اشیا آشنا با ظاهر مشخص هستند، توانایی تغییر شکل دائمی و هدایت گرمایی و الکتریکی خوب خواص مشترک آنهاست. آلیاژ ترکیبی از بیش از یک فلز است. سرامیک و شیشه‌ها مواد معدنی غیرفلزی هستند که شکننده هستند و خواص حرارتی و الکتریکی عایق دارند. پلیمرهای آلی نسبتاً بی‌اثر و سبک هستند و به طور کلی دارای درجه بالایی از پلاستیسیته هستند. شکل زیر نمونه‌هایی از هر یک از این سه گروه مواد را نشان می‌دهد. علاوه بر این، تعدادی از مواد که از دو گروه مختلف تشکیل شده‌اند و کامپوزیت نامیده می‌شود، نیز نشان داده شده است.

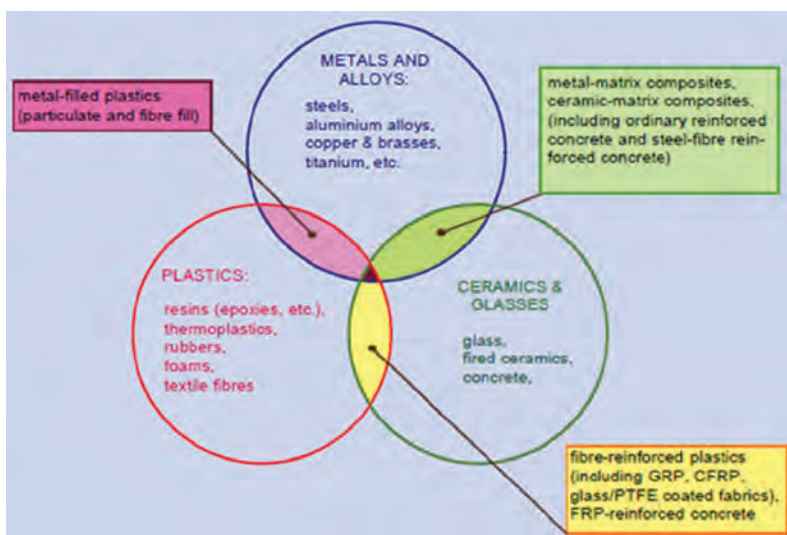

تقسیم‌بندی مواد مهندسی

مواد را می‌توان به روش دیگری با توجه به زمینه اصلی کاربرد آنها طبقه‌بندی کرد. این زمینه‌ها عبارت‌اند از:

(i) سازه‌ها

(ii) ماشین‌آلات، و...

(iii) دستگاه‌ها

سازه‌ها به اجسامی بدون قطعات متحرک گفته می‌شود، مانند سد بتونی، کوره ذوب فولاد، پل معلق و برج پالایش نفت. ماشین‌آلات شامل تیغه‌ها، توربین بخار و گاز، موتور، موتور الکتریکی و ژنراتور است. دستگاه‌ها اخیراً بر مواد مهندسی افزوده شده‌اند و به نوآوری‌هایی مانند ترانزیستور، سلول‌های فوتوالکتریک، فشارسنج پیزوالکتریک، آهنرباهای سرامیکی و لیزرها اشاره دارد.

برای ساخت یک محصول ممکن است، از هر سه گروه بالا استفاده شود. برای نمونه، سازه هواپیما از آلیاژهای آلومینیم و پلاستیک ساخته شده است؛ یک کوره ذوب فولاد از مواد دیرگداز و فولاد سازه‌ای ساخته شده است. کلاه ایمنی از پلاستیک تقویت شده توسط رشته‌های شیشه‌ای ساخته شده است.

### شناسایی و انتخاب مواد

کمیت و گستردگی کیفیت نیازهای بشر به انواع مواد و مصالح صنعتی فلزی و غیرفلزی، بسیار بدیهی و روشن است. با کمی تأمل می‌توانیم مثال‌های زیادی در این زمینه از زندگی روزمره خود بزنیم. بخش بزرگی از این مصالح صنعتی را فلزات و آلیاژ آنها تشکیل می‌دهند که در تمام فعالیت‌های صنعتی نقش کاربردی خود را یافته‌اند؛ به عنوان مثال در ساخت یک اتومبیل انواع مواد فولادی، چدنی، آلیاژهای آلومینیمی، شیشه و مواد سرامیکی لاستیکی، پلاستیکی و... به کار رفته است. با توجه به اینکه برای هر یک از این مواد، می‌توان هزاران نوع محصول در نظر گرفت، همگی بر اهمیت و ضرورت نیازهای بشر به مواد مختلف دلالت می‌کند؛ بنابراین، لزوم شناخت مواد و ویژگی‌های آنها به منظور انتخاب و گزینش صحیح و به کارگیری درست آنها بدیهی و روشن است امروزه مهندسان ما باید وسایل و قطعاتی طراحی کنند که بتوان از آنها در طیف وسیعی از وضعیت‌های محیطی استفاده کرد، به عنوان نمونه، بعضی از قطعاتی که در زیردریایی‌ها به کار می‌روند می‌باید بتوانند، فشار بسیار زیاد اعماق اقیانوس‌ها را تحمل کنند، یا قطعاتی که در سفینه‌های فضایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در فشار بسیار اندک خارج از جو زمین باید کارایی خود را حفظ نمایند یک مهندس پیش از کاربرد یک ماده لازم است ویژگی‌های آن را از قبیل حرارتی، استحکام، مغناطیسی، ساختاری، مقاوم بودن به خوردگی و همچنین روش‌های حفظ این خصوصیات را بداند.

## عوامل مؤثر در انتخاب مواد

در انتخاب مواد، عوامل متعددی می‌تواند نقش داشته باشد که علاوه بر جنبه اقتصادی از دیدگاه‌های فنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... نیز اهمیت دارد. عامل قیمت تمام شده یکی از مؤثرترین عوامل در گزینش ماده است. اصولاً تمامی تلاش‌های علمی و تکنولوژی در جهت کم کردن قیمت اقتصادی مواد به عمل می‌آید. البته عامل اقتصادی را نباید با از بین بردن کیفیت و از دست دادن ویژگی‌های کاربردی مورد انتظار، به حد مطلوب رسانید؛ یعنی ارزانی به تنهایی مطلوب نیست بلکه باید با بهینه کردن فرایندهای ساخت و تولید، مواد جایگزین، و کاهش مراحل تولید در جهت کاهش قیمت آنها تلاش نمود.

## معیارهای انتخاب مواد

هنر مهندسان این است که انتخابی صحیح از به کارگیری مواد داشته باشند. اگر طراحان بخواهند با طرح وسایل یا سیستم‌های جدید به حل مسائل کمک کنند و به مواد جدید و راه‌حلهایی تازه دست یابند، لازم است به دانش مناسبی در زمینه خواص و رفتار مواد مورد استفاده دست یابند این دانش با کمک علمی همچون شیمی، فیزیک، متالورژی، مکانیک، دیگر علوم و دانش تجربی، فن، تکنولوژی و اطلاعات وسیع ثبت شده در زمینه رفتار مواد فراهم می‌شود؛ برای مثال انتخاب مواد برای هواپیما و صنایع فضایی بر اساس ملاحظات وزنی صورت می‌گیرد. البته دسته‌بندی کردن معیارهای انتخاب مواد، کاری دشوار است و باید در هر مورد با توجه به اصل بهینه نمودن به بررسی عوامل مؤثر پرداخت. صرفه‌جویی اقتصادی به دست آوردن خواص مورد نظر، به کارگیری فرایندها و روش‌های مناسب برای تولید در این مقوله اهمیت بسیاری دارد.

## جلسه دوم و سوم موضوع: خواص سه گانه مواد مهندسی

### هدف: آشنایی با مفهوم و انواع خواص مواد مهندسی

#### مفاهیم

مواد مهندسی دارای ویژگی‌های گوناگونی می‌باشند و کاربردهایشان به واسطه این ویژگی‌ها تعیین می‌شود.

مثلاً فلز سرب دارای کاربردهای گوناگونی است به عنوان مثال:

- ۱ منگوله‌های سندهای دفترچه‌ای
- ۲ صفحات باتری‌های سرب - اسیدی
- ۳ صفحات ثقل در ماشین‌های مرتفع (اتوبوس دو طبقه) یا ماشین‌های مسابقه
- ۴ دیوارهای محافظ پرتوهای پر انرژی مثل پرتو ایکس و گاما
- ۵ آلیاژ لچیم

در کاربرد اول علت به کارگیری سرب انعطاف‌پذیری و نرمی بسیار زیاد می‌باشد. در کاربرد دوم علت استفاده از سرب مقاومت عالی به خوردگی خصوصاً در برابر اسیدسولفوریک می‌باشد.

در کاربرد سوم علت استفاده از سرب چگالی بالای آن است. در کاربرد چهارم علت استفاده از سرب عدد اتمی بالا که باعث جذب پرتوهای پرنرژی می‌شود.

در کاربرد پنجم علت استفاده از سرب نقطه ذوب پایین آن است. همان‌گونه که ملاحظه شد سرب در ۵ کاربرد مختلف به دلیل ۵ ویژگی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همه مواد داری خواص متنوعی هستند و در نتیجه کاربردهای گوناگون خواهند داشت. از این‌رو شناخت خواص مواد گوناگون در انتخاب و استفاده از یک ماده مهندسی مناسب نقش مهم خواهد داشت عبارت‌اند از:

**۱- فیزیکی:** خواص ذاتی ماده که تابع ساختار بلوری، الکترونی مواد است مثلاً:

۱-۱- هدایت الکتریکی تابع تعداد الکترون‌های آزاد ماده است.

۱-۲- چگالی تابع عدد اتمی و فشردگی ساختار بلوری است مثلاً اغلب آلیاژها یا ساختار FCC به دلیل فشردگی بالا معمولاً دارای چگالی بیشتری هستند.

**۱-۳ نقطه ذوب:** تابع پیوند بین اتم‌های ماده است. هر اندازه پیوندهای بین اتم‌ها و مولکول‌ها قوی‌تر باشد برای جدا کردن اتم‌ها نیاز به انرژی حرارتی و پیرو آن دمای بیشتری می‌باشد.

شما می‌توانید با جست‌وجو در مراجع سایر خواص فیزیکی را استخراج نمایید.

**۲- مکانیکی:** خواصی هستند که حاصل عکس‌العمل ماده تحت اثر بارگذاری معنی پیدا می‌کنند و البته بیشتر تابع ساختار میکروسکوپی و تا حدی ساختار بلوری می‌باشند.

**۳- خواص شیمیایی:** حاصل عکس‌العمل (رد و بدل الکترونی) ماده با یون‌های موجود در سرویس کاری ماده می‌باشند.

## روشن تدریس

از هنرجو بخواهید پس از آشنایی با خواص سه گانه مواد انبوهی از مواد مورد استفاده حول و حوش خود را مورد تأمل قرار دهد تا بتواند نسبت به خاصیت کاربردی ماده در هر کاربرد نظر بدهد. در جدول ۱ سعی شده است تا دید نسبتاً جامعی نسبت به کاربرد هر خاصیت به هنرجو منتقل شود.

در جدول ۱ برای هر خاصیت کاربردهای دیگری علاوه بر جدول ۱ صفحه ۱۰۶ بیان شده است.



جدول ۱- مثال‌هایی از کاربرد مواد بر اساس خواص آنها


توضیح	سطح کیفیت	مثال	خاصیت
<p>آجر: به دلیل کیفیت ساختاری و وجود خلل و فرج ساختاری نمی‌تواند منعکس‌کننده نور باشد.</p> <p>آلومینیم: به دلیل اکسید تشکیل شده که دارای پستی و بلندی سطحی است. نور را متفرق می‌سازد و بازتابش معمولی دارد.</p> <p>طلا: به دلیل عدم وجود هر گونه لایه اکسیدی پس از پرداخت نور را به دلیل سطح خالص فلزی باز می‌گرداند.</p>	<p>بسیار کم</p> <p>متوسط</p> <p>عالی</p>	<p>آجر</p> <p>آلومینیم</p> <p>طلا</p>	<p>براقیت</p> <p>Brightness</p>
<p>فلزات: به دلیل الکترون‌های آزاد که حامل انرژی و الکتریسیته می‌باشند به راحتی حرارت و الکتریسیته را انتقال می‌دهند.</p> <p>حال هر اندازه تعداد این الکترون‌های آزاد بیشتر باشد هدایت مناسب‌تر است از این رو هر اندازه شماره گروه یک فلز در جدول تناوبی بیشتر باشد معمولاً هدایت حرارتی مناسب‌تری دارند.</p> <p>سرامیک‌ها: به دلیل پیوند کووالانسی یا یونی الکترون آزاد ندارند و از انتقال ضعیفی برخوردارند.</p>	<p>عالی</p> <p>خوب</p> <p>متوسط</p> <p>بسیار ضعیف</p>	<p>مس</p> <p>چدن</p> <p>گرافیت</p> <p>سرامیک</p>	<p>هدایت حرارتی</p> <p>Thermal Conductivity</p> <p>هدایت الکتریکی</p> <p>Electrical Conductivity</p>
<p>انبساط حرارتی تابع آزادی حرکت اتم‌ها و البته فشردگی آنها می‌باشد. فلزات به دلیل ساختار پیوند فلزی از آزادی حرکت الکترون‌ها و اتم‌ها برخوردارند به این دلیل در اثر افزایش یا کاهش دما، حرکت آزادانه اتم‌ها سبب انبساط یا انقباض شدید در ماده می‌شود. در میان فلزات، ساختارهای FCC به دلیل فشردگی بالاتر ضریب انبساط بیشتری دارند. در میان BCCها چدن از همه کمتر است علت آن نیز به دلیل وجود گرافیت در ساختار است که مانند آخال عمل می‌کند. در اثر انبساط فضای خالی بین گرافیت و زمینه پر شده و در نتیجه باعث کنترل انبساط طولی چدن می‌شود.</p> <p>سرامیک‌ها و پلیمرها: به دلیل پیوند کووالانسی و یونی مستحکم که در ساختار آنها حاکم است جلوی حرکت آزادانه اتم‌ها را در اثر افزایش یا کاهش دما می‌گیرند و نتیجه آن ضریب انبساط حرارتی اندک سرامیک‌ها می‌باشد. در این بین چون شیشه ساختار آمورف دارد نسبت به آجر یا آجر نسوز که دارای ساختار کووالانسی است دارای ضریب انبساط بیشتری است.</p>	<p>عالی</p> <p>عالی</p> <p>خوب</p> <p>متوسط</p> <p>کم</p> <p>خیلی کم</p> <p>ناچیز</p>	<p>آلومینیم</p> <p>مس</p> <p>فولاد</p> <p>چدن</p> <p>شیشه</p> <p>آجر معمولی</p> <p>آجر نسوز</p>	<p>انبساط حرارتی</p> <p>Thermal Expansion</p>
<p>هر اندازه پیوند اتمی بین اتم‌های ماده مستحکم‌تر باشد انرژی لازم برای افزایش نوسان حرارتی اتم‌ها افزایش می‌یابد. از این رو انرژی لازم برای افزایش دمای ماده بیشتر خواهد شد.</p>	<p>عالی</p> <p>عالی</p> <p>خوب</p> <p>متوسط</p>	<p>آجر نسوز</p> <p>شیشه</p> <p>آلومینیم</p> <p>فولاد</p>	<p>ظرفیت گرمایی ویژه</p>

استحکام	فولاد آلومینیم سرب	بالا کم کم	تابع ساختار میکروسکوپی و پیوند اتمی است.
سختی	سرامیک فلزات پلیمر	زیاد کم تا زیاد کم	مشابه استحکام
چقرمگی	فلزات سرامیک	بالا - متوسط ناچیز	هر اندازه ساختار منعطف تر باشد انرژی اعمال شده به ماده بیشتر صرف تغییر شکل شده و بنابراین مقدار انرژی کمتری برای گسست مواد باقی می ماند. البته عوامل ممانعت کننده رشد ترک مانند اندازه دانه نیز بر این مسئله مؤثرند.

## دانش افزایی

### علم پایه مواد

اتم‌ها را می‌توان به عنوان کوچک‌ترین ذرات سازنده ماده در نظر گرفت که دربرگیرنده همه خواص شیمیایی آن ماده است. یک اتم از نظر الکتریکی خنثی است چون در اتم تعداد الکترون‌های با بار منفی با پروتون‌های دارای بار مثبت برابر است. شکل (الف) یک اتم گاز هیدروژن (ساده‌ترین اتم) و شکل (ب) یک اتم از فلز مس را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

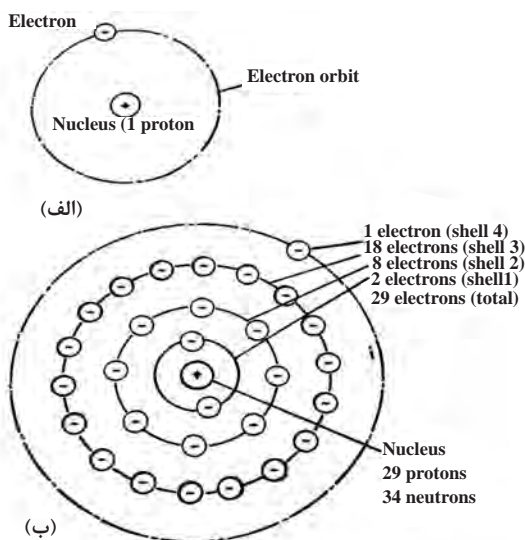

شماتیک آرایش الکترونی اتم‌های الف) گاز هیدروژن ب) فلز مس

همان‌طور که مشاهده می‌کنید هر دو اتم در شکل ۲ از یک هسته تشکیل شده‌اند که یک یا چند الکترون در اطراف آن در حال چرخش هستند. اگر چه الکترون‌ها غالباً در مدار خود در حال گردش‌اند، اما الکترون‌ها آن‌گونه که در شکل ۲ (ب) نشان داده شده است در مدار خود به صورت صلب حرکت نمی‌کنند و به این اندازه ثابت نیستند اکنون فرض می‌شود که الکترون‌های اطراف هسته اتم آزادانه به شکل «ابر الکترونی» حرکت می‌کنند. ساختار اصلی اتم به شرح زیر است:

■ **هسته:** این هسته مرکز اصلی اتم است که شامل پروتون‌ها و نوترون‌ها است.  
■ **پروتون‌ها:** این ذرات دارای بار مثبت و جرمی بسیار بزرگ‌تر از الکترون‌ها دارند.  
■ **نوترون‌ها:** این ذرات جرمی مشابه پروتون دارند اما هیچ بار الکتریکی ندارند. جرم اتم به طور کلی مجموع جرم پروتون‌ها و نوترون‌های موجود در هسته است زیرا جرم الکترون‌ها در مقایسه با آنها ناچیز است.

■ **الکترون‌ها:** این ذرات دارای بار منفی هستند و مانند سیاره‌های اطراف خورشید به دور هسته اتم می‌گردند. اگرچه الکترون‌ها بسیار کوچک هستند و فقط  $1/1836$  جرم یک پروتون یا یک نوترون دارند، آنها بسیار مهم هستند زیرا با توجه به آنها چگونگی اتصال اتم‌ها به یکدیگر جهت تشکیل مولکول‌ها تعیین می‌شود. خواص شیمیایی یک اتم، این است که چگونه آن اتم‌ها با اتم‌های دیگر ترکیب می‌شوند و این خواص به وسیله تعداد الکترون‌های آن تعیین می‌شود. الکترون‌ها همچنین خواص الکتریکی و مغناطیسی یک ماده را تعیین می‌کنند.

■ **یون‌ها:** یون‌ها اتم‌هایی هستند که یک یا چند الکترون را از دست داده‌اند یا گرفته‌اند. با از دست دادن الکترون، اتم دارای بار الکتریکی مثبت می‌شود، زیرا در هسته اتم پروتون بدون بار منفی خنثی‌کننده باقی می‌ماند. چنین یونی یون مثبت نامیده می‌شود، به دست آوردن الکترون باعث می‌شود که اتم دارای بار الکتریکی منفی شود زیرا در هسته اتم پروتون اضافی خنثی‌کننده بار منفی الکترون وجود ندارد. چنین یونی یون منفی نامیده می‌شود.

■ **ایزوتوپ‌ها:** از آنجایی که الکترون در مقایسه با پروتون خیلی کوچک است، می‌توان گفت جرم اتم در هسته آن متمرکز شده است. همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، نوترون ذره‌ای است که جرمی برابر پروتون دارد اما بار الکتریکی ندارد. بنابراین، اگر تعداد نوترون‌ها در هسته اتم تغییر کند، جرم آن تغییر خواهد کرد اما خواص شیمیایی آن تغییر نمی‌کند، زیرا هیچ تغییری در تعداد الکترون‌های آن رخ نداده است. اتم‌هایی که دارای خواص شیمیایی مشابهی هستند اما جرم آنها با هم متفاوت است، به عنوان ایزوتوپ‌های یک ماده در نظر گرفته می‌شوند.

■ **مولکول‌ها و شبکه‌های کریستالی:** تاکنون، اتم به عنوان یک ذره آزاد در نظر گرفته شده است. با این حال، جدا از گازهای نجیب مانند نئون (که در لوله‌های تخلیه الکتریکی استفاده می‌شود) و آرگون (که به عنوان یک گاز محافظ برای بعضی


از فرایندهای جوشکاری استفاده می‌شود، اتم‌ها به ندرت به صورت ذرات مجزا آرایش پیدا می‌کنند. معمولاً به شکل گروه‌های کوچک یا بزرگ همراه با دیگر اتم‌ها هستند و بسته به اینکه چگونه این اتم‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، مولکول‌ها یا شبکه‌های کریستالی را می‌سازند. معمولاً دو راه برای اتصال اتم‌ها به یکدیگر وجود دارد:

### پیوند کووالانسی

شکل ۳ مولکول بسیار ساده‌ای که متشکل از دو اتم هیدروژن است را نشان می‌دهد. مشاهده می‌کنید که اتم‌ها با به اشتراک گذاشتن الکترون‌هایشان پیوند ایجاد می‌کنند. الکترون‌هایی که توسط اتم‌ها به اشتراک گذاشته می‌شوند الکترون‌های لایه بیرونی هستند که به آنها الکترون لایه ظرفیت گفته می‌شود. از آنجا که پیوند با به اشتراک گذاشتن الکترون‌ها ایجاد شده است، به عنوان یک پیوند کووالانسی نامیده می‌شود.

#### Nonpolar covalent bonding

#### Hydrogen (H<sub>2</sub> or H-H)

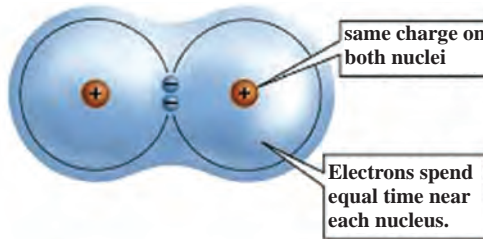


شما تیک پیوند کووالانسی

### پیوند یونی (پیوند فلزی)

این پیوند توسط انتقال کامل یک الکترون از یک اتم به اتم دیگر تشکیل شده است. ترکیبات تولید شده توسط پیوند یونی مولکول‌ها را تشکیل نمی‌دهند، بلکه شبکه‌های کریستالی هستند، مانند جامدات بلورین، از جمله فلزات. به عنوان مثال، در نمک خوراکی (سدیم کلرید)، یک اتم سدیم تنها یک الکترون در لایه بیرونی (valency) دارد، اما در لایه قبلی خود هشت الکترون دارد. یک اتم کلر دارای ۷ الکترون در لایه بیرونی (valency) است.

برای تبدیل شدن به یک ترکیب پایدار هر دو اتم باید در لایه بیرونی خود هشت الکترون (لایه الکترونی کامل) داشته باشند. برای رسیدن به این هدف، اتم سدیم تنها یک الکترون لایه بیرونی خود را از دست می‌دهد و به یون مثبت (کاتیون) تبدیل می‌شود. اتم کلر این الکترون را می‌گیرد و لایه بیرونی آن تکمیل می‌شود و به یون منفی (آنیون) تبدیل می‌شود.

از آنجا که ذرات با بار الکتریکی متفاوت یکدیگر را جذب می‌کنند، یون سدیم به اتم کلر جذب می‌شود و پیوند یونی تشکیل می‌شود. در عین حال، هر دو اتم به لایه بیرونی کامل (هشت الکترون) می‌رسند. این پیوند در شکل زیر نشان داده شده است. همان‌طور که اتم‌ها توسط پیوندهای اولیه قدرتمند برای تشکیل مولکول‌ها به هم متصل می‌شوند، بنابراین مولکول‌ها نیز می‌توانند توسط نیروهای ضعیف‌تر الکترواستاتیک به هم متصل شوند. این نیروها پس از فیزیکدان هلندی، یوهانس دیبریک ون در وال، نیروهای وندروالس نامیده می‌شوند. این نیروهای الکترواستاتیک ثانویه با اتصال مولکول‌ها به یکدیگر بر خواصی مانند نقطه ذوب، حلالیت و استحکام کششی مواد (به ویژه پلیمرها) تأثیر می‌گذارد. گرچه نیروی جاذبه بین هر جفت مولکول نسبتاً ضعیف است، اما برآیند آنها قدرت زیادی را نشان می‌دهند.

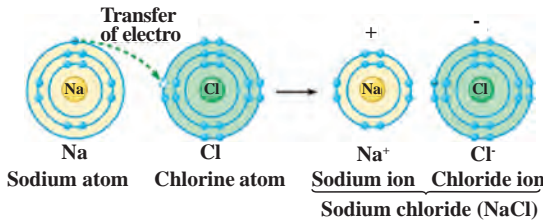

شما تیک پیوند فلزی

■ **عناصر:** عنصر ماده‌ای است متشکل از یک نوع اتم (همه با همان تعداد الکترون‌ها). عناصر مواد خالصی هستند که امکان تجزیه به جز کوچک‌تری ندارند و می‌توانند متشکل از مولکول‌هایی باشند که به طور کامل از یک نوع اتم تشکیل شده است، به عنوان مثال، آهن، کربن، سدیم، کلر و مس. فولاد عنصر نیست، زیرا شامل اتم‌های آهن و کربن است. نمک خوراکی عنصر نیست، زیرا حاوی اتم‌های سدیم و کلر است. ۱۰۳ عنصر شناخته شده در حال حاضر وجود دارد.

## دانش افزایی

### انتخاب مواد مهندسی

با توجه به اینکه قطعات به کار گرفته شده در صنایع باید در وضعیت‌های متفاوتی مورد استفاده قرار گیرند لذا انتخاب جنس قطعه نقش عمده‌ای دارد که در ذیل، مواد مناسب برای کارهای مختلف ذکر شده است:

## معیار استحکام

استحکام اولین خاصیت هر ماده مهندسی است که برای کاربردهای ساختمانی در نظر گرفته می‌شود.

### الف) فلزات

خاصیت‌هایی از قبیل استحکام، هنگامی برای فلزات در نظر گرفته می‌شود که استحکام کششی و استحکام تسلیم آنها به هنگام کار بردشان مد نظر باشد، به این دلیل که نسبت میان این دو نوع استحکام به‌طور متوسط، برای هر گروه از فلزات ثابت است. گاهی فقط یک و یا دیگر مشخصات این دو نوع استحکام ذکر می‌شود. استحکام در فلزات معمولاً به جهت اندازه‌گیری تنش و درجه ناهمگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به‌طور بسیار زیادی به تاریخچه تولید قطعه بستگی دارد. فلزات از نظر استحکام به ۴ گروه تقسیم می‌شوند. (جدول ۲)

جدول ۲- استحکام تسلیم برخی مواد

فلز یا آلیاژ	استحکام تسلیم	M Pa ( $\times 10^3$ Psi)
* استحکام بسیار زیاد		
کبالت و آلیاژهای آن		۱۸۰-۲۰۰۰ (۲۶-۲۹۰)
فولادهای کم آلیاژ سخت شده		۵۲۵-۱۹۸۵ (۷۶-۲۸۸)
فولادهای زنگ‌نزن مارتنزیت		۴۱۵-۱۸۹۵ (۶۰-۲۷۵)
فولادهای با استحکام زیاد		۱۱۷۰-۱۸۶۰ (۱۷۰-۲۷۰)
نیکل و آلیاژهایش		۷۰-۱۵۸۵ (۱۰-۲۳۰)
* با استحکام زیاد		
تنگستن		۱۵۱۵ (۲۲۰)
مولیبدن و آلیاژهای آن		۵۶۵-۱۴۵۰ (۸۲-۲۱۰)
تیتانیوم و آلیاژهای آن		۱۸۵-۱۳۱۵ (۲۷-۱۹۱)
فولاد کربنی		۴۰۰-۱۲۹۵ (۵۸-۱۸۸)
سوپر آلیاژهای پایه نیکلی		۲۷۵-۱۱۸۵ (۴۰-۱۷۲)
فولادهای آلیاژی ریختگی		۷۷۰-۱۱۷۰ (۱۱۲-۱۷۰)
(Ta) تانتالم و آلیاژهای آن		۲۳۰-۱۰۹۰ (۴۸-۱۶۸)
فولادهای زنگ‌نزن ریختگی		۲۱۵-۰۱۱۴۰ (۳۱-۱۶۵)

۶۰-۹۶۵ (۹-۱۴۰)  
۲۴۰-۹۲۵ (۴۰-۱۲۵)  
۲۷۵-۹۲۵ (۴۰-۱۳۴)  
۲۴۰-۸۰۰ (۳۵-۱۱۶)  
۹۵-۷۸۵ (۱۴-۱۱۴)  
۶۲۰-۷۶۰ (۹۰-۱۱۰)  
۶۰-۷۶۰ (۹-۱۱۰)  
۵۲۰-۱۲۴۰ (۷۵-۱۸۰)  
  
۵۱۵-۶۹۰ (۷۵-۱۰۰)  
۲۲۰-۶۶۰ (۳۲-۹۶)  
۲۰۷-۶۵۵ (۳۰-۹۵)  
۷۰-۶۴۰۰ (۱۰-۹۲/۵)  
۹۵-۶۲۵ (۱۴-۹۱)  
۱۲۵-۶۲۰ (۱۸-۹۰)  
۹۰-۵۸۵ (۱۳-۸۵)  
۳۱۰-۵۵۰ (۴۵-۸۰)  
۲۹۰-۵۵۰ (۴۲-۸۰)  
۳۱۵-۵۳۰ (۴۶-۷۷)  
۷۰-۴۹۵ (۱۰-۷۲)  
۷۰-۴۵۵ (۱۰-۶۶)  
۱۹۵-۴۵۰ (۲۸-۶۵)  
۱۷۰-۴۵۰ (۲۵-۶۵)  
۴۰-۴۰۵ (۶-۵۹)  
۳۳۰-۳۸۰ (۴۸-۵۵)  
۵۰-۳۸۰ (۷-۵۵)  
۲۷۵-۱۰۳۵ (۴۰-۱۵۰)  
۱۰۵-۳۶۵ (۱۵-۵۳)

آلیاژهای ریختگی مس  
نیوبیم و آلیاژهای آن  
سوپر آلیاژهای پایه آهن، ریختگی  
سوپر آلیاژهای پایه کبالت  
برنزها  
فولادهای ساختمانی کم آلیاژ  
آلیاژهای فنی از مس  
بریلیم برنزها (نوردی و پیرشده)  
\* استحکام متوسط  
سوپر آلیاژهای ریختگی پایه کبالت  
هافتیم  
فولادهای زنگ‌زن آستینیتی  
برنج‌ها  
آلیاژهای آلومینیم سری ۷ xxx  
آلیاژ (مس - نیکل - روی)  
آلیاژهای مس - نیکل  
فولادهای زنگ‌زن فریتی  
فولادهای HSLA  
فولادهای کربنی، کربونیترووره شده  
مس‌های نوردی  
آلیاژهای آلومینیم، سری ۲ xxx  
چدن‌های داکتیل آستینیتی ریختگی  
آلیاژهای غنی از بریلیم  
آلیاژهای آلومینیم سری ۵ xxx  
فولادهای کربنی ریختگی  
آلیاژهای آلومینیم سری ۶ xxx  
چدن داکتیل ریختگی  
(Zr) زیرکنیم و آلیاژهای آن

۳۶۰ (۵۲)	آلیاژهای روی دایکاست شده
۲۴۰-۳۴۵ (۳۵-۵۰)	اورانیوم استخراج شده
۳۱۵ (۴۶)	آلیاژهای آلومینیم سری ۴xxx
۹۰-۳۰۵ (۱۲-۴۴)	آلیاژهای منیزیم
۵۵-۳۰۳ (۸-۴۴)	نقره
۲۶۰-۲۹۰ (۳۸-۴۲)	فولادهای کربنی ریختگی
۴۰-۲۵۰ (۶-۳۶)	آلیاژهای آلومینیم سری ۳xxx * استحکام کم
۲۰۵ (۳۰)	طلا
۸۵-۲۰۵ (۱۲-۳۰)	آلیاژهای منیزیم ریختگی
۱۵-۱۸۵ (۲-۲۷)	پلاتین
۳۰-۱۶۵ (۴-۲۴)	آلیاژهای آلومینیم سری ۱xxx
۱۰-۵۵ (۱/۶-۸)	سرب و آلیاژهای آن
۵-۴۵ (۱/۳-۶/۶)	قلع و آلیاژهای آن

۱- فلزات با استحکام کم ( $\sigma_y < 250 \text{ Mpa}$ ): استحکام بیشتر فلزات خالص کم است و کاملاً به خلوص آنها بستگی دارد؛ برای مثال آلومینیم خالص ۹۹/۹۹٪ دارای استحکام کشش تسلیمی تنها برابر ۱۲ Mpa ( $1700 \text{ Psi}$ ) است اما آلومینیم خالص ۹۹٪ دارای استحکام کشش تسلیمی برابر با ۳۹ Mpa ( $5700 \text{ Psi}$ ) است.

۲- فلزات با استحکام متوسط ( $250 < \sigma_y < 750 \text{ MPa}$ ): بیشتر فلزات برای رسیدن به محدوده استحکام متوسط باید به صورت آلیاژ درآیند. مس کار سخت شده و تیتانیوم تجاری آنیل شده جزء استثنائات است. آلومینیم خالص کار سخت شده و آلیاژهای محلول جامد آلومینیم در محدوده فلزات با استحکام متوسط قرار نمی‌گیرند. اما آلیاژهای آلومینیم سری ۲xxx و ۷xxx که قابلیت عملیات حرارتی شدن دارند در میانه محدوده آلیاژهای با استحکام متوسط قرار می‌گیرند. آلیاژهای سری ۷xxx (AL - Mg - Cu - Zn) بیشترین استحکام را در میان آلیاژهای آلومینیم دارا هستند.

۳- فلزات با استحکام زیاد ( $750 < \sigma_y < 1500 \text{ MPa}$ ): از آلیاژهای غیر آهنی، فقط آلیاژهای مس با سختی رسوبی شونده و حاوی ۲٪ بریلیم و بیشتر آلیاژهای تیتانیوم در زمره آلیاژهای استحکام زیاد قرار می‌گیرند. بیشتر آلیاژهای تیتانیوم می‌توانند استحکامی بیش از ۷۹۵ MPa ( $115 \times 10^3 \text{ Psi}$ ) به دست آورند. اساساً آلیاژهای



تیتانیم مزیتی بر فولادهای با استحکام زیاد دارند؛ بدین علت که نسبت به فولاد دارای دانسیته پایین‌تری هستند (حدود ۶۰٪ دانسیته فولاد). در محدوده پایینی فلزات با استحکام زیاد، بسیاری از فولادهای کربن متوسط کم آلیاژ که «کوینچ» و «تمپر» شده‌اند وجود دارد.

۴- استحکام بسیار زیاد ( $\sigma_y > 1500 \text{ MPa}$ ): شاید گسترده‌ترین استفاده فلزات با استحکام بسیار زیاد، استفاده از فولاد ASTM ۵۷۹ با شماره ۳۲ (UNS ۴۴۲۲۰) که حاوی Ni - Cr - Mo - V و شامل ۱/۶٪ سیلیسیم است. لازم است این نوع فولاد دوبار ذوب و دو بار «تمپر» شود تا استحکام تسلیمی برابر با ۱۵۵۰ Mpa یا  $(110 \times 10^3 \text{ Psi})$  به دست آورد.

محدودیت اصلی این نوع فولادها قابلیت ماشین‌کاری ضعیف بعد از عملیات حرارتی است. اگر چه فولادهای «ماربجینگ» می‌توانند بعد از ماشین‌کاری نهایی مورد عملیات حرارتی واقع شوند. در عین حال می‌توانند استحکامی بیشتر از فولادهای دیگر که در بالا ذکر شد، به دست آورند (تا ۳۵۰۰ Mpa یا  $500 \times 10^3 \text{ Psi}$ ).

#### ب) مواد مرکب با زمینه فلزی

فلزات ریختگی تقویت شده با الیاف از نظر استحکام بهبود می‌یابند، اما از نظر داکتیلیتی مقداری کاهش می‌یابند؛ برای مثال اضافه نمودن ۱۰٪ حجمی کاربید سیلیسیم به آلیاژ  $\text{Cu } 4/5\% - \text{AL}$  استحکام تسلیم را به میزان ۷۲٪ یعنی تا ۱۸۴ Mpa ( $10^3 \text{ Psi} \times 26/4$ ) بالا می‌برد ضمن این که افزایش طول را از ۱۷٪ به ۵/۳٪ کاهش می‌دهد.

مواد مرکب با زمینه فلزی (MMC) از ترکیب‌های بسیار مختلفی در زمینه‌های فلزی و الیاف تقویت‌کننده ساخته می‌شوند که هر دسته از آنها برای به دست آوردن خواص مورد نظر و برای کاربردی معین ساخته می‌شوند. (جدول ۳)

جدول ۳- مواد مرکب با زمینه‌های متفاوت

کاربرد	الیاف	زمینه
ساختمان هلیکوپتر، موشک، شاتل‌های فضایی، صفحات باتری‌های انباره‌ای، اتصالات الکتریکی و یا یاتاقان‌ها	گرافیت	آلومینیم، مس، منیزیم، سرب
پرده‌های کمپرسورها، نگهدارنده‌های ساختمانی، ساختمان آنتن‌ها و پره‌های موتور جت	بور	آلومینیم، منیزیم، تیتانیم
پره‌های موتور جت، پره‌های ملخ، دستگاه‌های با دمای زیاد	بور، کاربیدسیلیسیم	آلومینیم، تیتانیم

### فصل ۳: انتخاب مواد مهندسی

آلومینیم، سرب، منیزیم	آلومینا	فوق نارساها در کوره راکتورها، صفحات باتری‌های انبارهای
آلومینیم، تیتانیوم سوپر آلیاژ (پایه کبالت)	کاربید سیلیسیم	ساختارهای درجه حرارت زیاد، اجزای موتورهای در دمای زیاد
سوپر آلیاژ	مولیبدن	اجزای موتورهای در شرایط دمای زیاد
سوپر آلیاژ	تنگستن	اجزای موتورهای در شرایط دمای زیاد

### ج) پلیمرها

رزین‌های پلیمری به منظور کاربردهای ساختمانی به کار برده می‌شوند، در ابتدا با مواد مرکب دیگری نظیر نرم‌کننده‌های پلاستیک، پرکننده‌ها، کلرانت‌ها و دیگر پلیمرها برای به وجود آوردن پلاستیک‌های مهندسی ترکیب می‌شوند. به دلیل ویژگی ویسکوالاستیک پلاستیک‌ها رفتار آنها تحت تنش، مشخصاً متفاوت و پیچیده‌تر از فلزات است؛ به عنوان مثال دما و زمان به‌طور قابل توجهی بر خواص پلیمرها تأثیر می‌گذارند.

■ **مقاومت پلاستیک‌ها:** عموماً ترموپلاستیک‌های مهندسی تقویت نشده استحکام کششی در محدوده ۵۵ تا ۱۰۳ مگاپاسکال ( $8 \times 10^6 \text{ Psi}$ ) تا ( $15 \times 10^6 \text{ Psi}$ ) دارا هستند. پلاستیک‌های مهندسی مقاوم و نایابون تقویت نشده دارای استحکام کششی در حدود  $83 \text{ Mpa}$  ( $10^6 \text{ Psi}$ ) و مدول کششی آنها در حدود  $34 \text{ Gpa}$  ( $5 \times 10^6 \text{ Psi}$ ) است. جدول ۴ خواص مکانیکی برخی از رزین‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۴- خواص مکانیکی برخی از رزین‌های پلیمری

ماده	استحکام کششی MPa	استحکام کششی $\times 10^6 \text{ Psi}$	مدول کششی GPa	مدول کششی $\times 10^6 \text{ Psi}$	استحکام خمشی MPa	استحکام خمشی $\times 10^6 \text{ Psi}$
اکریلونیتریل، بوتادی‌ان، استیرن (ABS)	۴۱	۶	۲/۳	۰/۳۳	۷۲/۴	۱۰/۵
پلی کریبات ABS	۵۹	۸/۵	۲/۶	۰/۳۸	۸۹/۶	۱۳
دی‌الیل فتالات (DAP)	۴۸	۷	۱۰/۳	۱/۵	۱۱۷	۱۷
پلیمر کریستال، مایع (LCP)	۱۱۰	۱۶	۱۱	۱/۶	۱۲۴	۱۸
ملامین فرم‌آلدئید (MF)	۵۲	۷/۵	۹/۶۵	۱/۴	۹۳/۱	۱۳/۵

۱۶/۴	۱۱۳	۰/۴	۲/۷۶	۱۱/۸	۸۱/۴	نایلون ۶ (پلی آمید)
۱۶	۱۱۰	۰/۴۱	۲/۸۳	۱۲	۸۲/۷	نایلون ۶/۶ (پلی آمید)
۱۶/۴	۱۱۳	۰/۳۴	۲/۳	۱۱/۸	۸۱/۴	نایلون ۱۲ (پلی آمید)
۱۴/۳	۹۸/۶	۰/۴۷	۳/۲	۱۰	۶۹	پلی استابال (POM)
۲۰	۱۳۸	۱/۳	۸/۹۶	۱۷/۶	۱۲۱	پلی آری لترکتون (PAEK)
۱۲	۸۲/۷	۰/۳	۲/۱	۹/۹	۶۸	پلی آریلات (PAR)
۱۲	۸۲/۷	۰/۳۴	۲/۳	۷/۵	۵۲	پلی بوتیلن تری فتالات (PBT)
۱۲/۵	۸۶/۲	۰/۳۲	۲/۲	۸	۵۵	PBT پلی کربنات، (PBT-PC)
۱۴	۹۶/۵	۰/۳۴	۲/۳	۱۰	۶۹	پلی کربنات (PC)
۱۶	۱۱۰	۰/۵۱	۳/۵	۱۳/۶	۹۳/۸	پلی اتاراتستون (PEEK)
۲۲	۱۵۲	۰/۴۳	۳	۱۵/۲	۱۰۵	پلی اتری ماید (PEI)
۱۸/۷	۱۲۹	۰/۳۸	۲/۶	۱۲/۲	۸۴/۱	پلی اتر سولفون (PESV)
۳۵/۵	۲۴۵	۱/۳	۸/۹۶	۲۳	۵۹	پلی اتیلن ترفتالات (PET)
۹	۶۲	۰/۸۵	۵/۹	۶	۴۱	فنل فرم آلدئید (PF)
۱۶	۱۱۰	۰/۴۳	۳	۱۰/۵	۷۲/۴	پلی متیل متاکریلات (PMMA)
۱۲/۸	۸۸/۳	۰/۳۶	۲/۵	۷/۸	۵۴	پلی فنیلین اصلاح شده (PPO'Mod)
۲۶	۱۷۹	۱/۷	۱۱/۷	۲۰	۱۳۸	پلی فنیلین سولفاید (PPS)
۱۰/۴	۱۰۶	۰/۳۶	۲/۵	۱۰/۷	۷۳/۸	پلی سولفون (PSO)
۸	۵۵	۰/۲۷	۱/۹	۴/۵	۳۱	استیرن مالنیک ان هیدرید (SMA)
۱۲	۸۲/۷	۰/۸	۵/۵	۶	۴۱	پلی استرهای اشباع نشده

#### د) سرامیک‌ها

استحکام سرامیک‌ها به روش آماده‌سازی نمونه عملیات سطحی و ماشینی و شرایط آزمایش آنها بستگی دارد. سرامیک‌ها در تنش‌های کششی ضعیف، اما در تنش‌های فشاری مقاوم هستند؛ در صورتی که در فلزات، استحکام فشاری در حدود استحکام کششی است. استحکام فشاری سرامیک‌ها ممکن است در حدود ۱۰ برابر بیشتر از استحکام کششی باشد. مثلاً آلومینا استحکام کششی در حدود ۱۳۸ Mpa ( $10^3 \text{Psi}$ ) دارد و استحکام فشاری آن در حدود ۲۴۰۰ Mpa ( $10^3 \text{Psi}$ ) است. این اختلاف میان استحکام‌های کششی و فشاری در سرامیک‌ها به دلیل شکننده بودن سرامیک‌ها است. همچنین اندازه دانه‌ها بر استحکام سرامیک‌ها مؤثر است. افزایش اندازه متوسط دانه‌ها سرامیک را ضعیف می‌نماید. این ضعیف شدن ممکن است بدان علت باشد که ترک‌های مویی بزرگ‌تری به وجود می‌آید. (جدول ۵).

جدول ۵- استحکام میانگین برخی از سرامیک‌های مهندسی

ماده	استحکام فشاری $\times 10^3 \text{Psi}$	استحکام کششی $\times 10^3 \text{Psi}$	استحکام خمشی $\times 10^3 \text{Psi}$
آلومینا ۸۵٪	۲۳۵	۱۸	۴۲/۵
” ۹۰٪	۳۵	۲۰	۴۶
” ۹۵٪	۳۵۰	۲۸	۴۹
” ۹۹٪	۳۷۵	۳۰	۵۰
سیلیکات آلومینیم	۴۰	۲/۵	۹
ZrO <sub>2</sub> - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	۳۵۰	-	-
۳٪ Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> PSZ *	۴۳۰	-	۱۷۰
زیرکونیم استحاله یافته، چقرمه شده	۲۵۵	۵۱	۹۲
۹٪ MgO PSZ	۲۷۰	-	۱۰۰
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ریخته‌گری لغزشی شده	۲۰	۳/۵	۱۰
Bonded - Reaction Sic	۱۰۰	۲۰	۳۷

۸۰	۲۵	۵۶۰	SiC زینتر شده پرس نشده
۴۷	۲۴	۱۵۰	SiC زینتر شده + سیلیسیم آزاد
۸	۵	۶۰	SiC زینتر شده + گرافیت
۳۰	-	۱۱۲	Bonded - Reaction Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
۱۲۵	-	۵۰۰	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> پرس گرم شده

\* PSZ: زکونیم که به طور جزئی تثبیت شده است.

چنانچه مواد از قبل مورد تنش قرار بگیرند، می توانند خواص انعطاف پذیری و کششی بعدی سرامیک ها را بهبود بخشند. سریع سرد کردن آلومینا در روغن سیلیکون برای به دست آوردن تنش های فشاری سطحی، استحکام خمشی را افزایش می دهد. استحکام متوسط بعد از «کوینچ» کردن ۸۸۰ Mpa (۱۲۸×۱۰<sup>۳</sup> Psi) است که برای مقایسه در ماده «کوینچ» نشده این خاصیت ۵۹۰ Mpa (۸۵×۱۰<sup>۳</sup> Psi) است.

## معیار حرارت

فلزات و آلیاژها می توانند در شرایط دمایی از دماهای بسیار کم تا بالای ۱۰۰۰°C به کار برده شوند. برخی از سرامیک های مهندسی می توانند تا دمای ۱۶۵۰°C استفاده شوند پلاستیک ها بیشترین دمایی که عموماً می توانند در آن عمل نمایند، ۲۹۰°C است.

### الف) فلزات

ساختمان یاتاقان های بارگذاری شده برای ارائه سرویس در دمای محیط بر اساس خواص استحکام یا تسلیم ماده طراحی می شود که این خواص در دمای اتاق آزمایش استحکام، اندازه گیری شده اند. خواص کششی بیشتر فلزات مهندسی در دمای اتاق به زمان بستگی دارد؛ استحکام در درجه حرارت های زیاد به دو عامل آهنگ کرنش و زمان بستگی دارد.

فلزی که زیر بار ثابت زیاد قرار می گیرد موضوع بحث خزش مطرح است. خزش به دو عامل زمان و افزایش طول در شرایط معین بستگی دارد تا اینکه در قطعه گسیختگی ایجاد شود. موضوعاتی که در بحث خزش اهمیت دارند عبارتند از: تنش، درجه حرارت و زمان. عموماً هنگامی که درجه حرارت و میزان بارگذاری افزایش می یابد، زمان گسیختگی کوتاه تر و آهنگ خزش افزایش می یابد. منحنی مهندسی خزش

فلزات برای یک بار ثابت و درجه حرارت ثابت، که نمونه تحت کشش در این شرایط قرار می‌گیرد، رسم می‌شود و کرنش نمونه به صورت تابعی از زمان اندازه‌گیری می‌گردد. مدت زمان این آزمایش می‌تواند از چند ماه تا ده سال متغیر باشد.

■ **آلیاژهای مقاوم در برابر خزش:** روش‌های به کار رفته برای افزایش مقاومت در برابر خزش، مشابه همان‌هایی است که برای بهبود استحکام در دمای اتاق مورد استفاده قرار می‌گیرد. سخت شدن در اثر ایجاد محلول و استخدام‌دهی رسوبی از روش‌های ذکر شده است.

۱- فلزاتی که تا دمای زیر  $150^{\circ}\text{C}$  به کار برده می‌شوند: سرب تنها فلز صنعتی است که نمی‌تواند در دمایی بیش از دمای اتاق مورد استفاده قرار گیرد؛ حتی در دمای اتاق نیز می‌تواند مورد خزش قرار گیرد.

اگر مقاومت در برابر نرم شدن مورد نظر باشد، مس الکترولیتی آنیل شده با مقادیر کمی از کادمیم می‌تواند تا دمایی برابر  $200^{\circ}\text{C}$  مورد استفاده قرار گیرد.

۲- فلزاتی که از  $150^{\circ}\text{C}$  تا  $400^{\circ}\text{C}$  به کار برده می‌شوند: آلیاژهای منیزیم شامل (منیزیم - عناصر نادر خاکی - زیرکونیم)، (منیزیم - عناصر نادر خاکی، روی و زیرکونیم)، (منیزیم - تانتالیم - زیرکونیم)، (منیزیم - آلومینیم - روی) می‌توانند تا دمای  $315^{\circ}\text{C}$  مورد استفاده قرار گیرند. آلیاژهای شامل توریم بیشترین مقاومت را به خزش دارند در صورتی که آلیاژهای منیزیم - روی کمترین مقاومت را به خزش دارند. آلومینیم برنزه می‌تواند تا دمای  $400^{\circ}\text{C}$  برای مدت زمان کوتاهی بدون کاهش چشمگیری در استحکامشان به کار برده شوند.

۳- فلزات  $400^{\circ}\text{C}$  تا  $600^{\circ}\text{C}$ : فولادهایی که با مولیبدن آلیاژ شده باشند در دمای بیشتر از  $400^{\circ}\text{C}$  دارای مقاومت به خزش مناسبی هستند. برای دماهای حدود  $500^{\circ}\text{C}$  از آلیاژهای کروم - مولیبدن و کروم - مولیبدن - وانادیم استفاده می‌شوند.

آلیاژهای تیتانیوم (۴۷٪ - ۶۱٪ Ti) می‌توانند برای دماهای تا  $600^{\circ}\text{C}$  به کار برده شوند ولی در بیش از این دما این آلیاژ ترد شده و به‌طور سطحی اکسیده می‌شوند.

۴- فلزات مورد استفاده در فاصله دمایی  $650^{\circ}\text{C}$  -  $600^{\circ}\text{C}$ : در این محدوده هم مقاومت به خزش و هم مقاومت در برابر اکسیداسیون مهم است. برای افزایش مقاومت در برابر پوسته شدن به آهن، کرم اضافه می‌شود که برای شرایط کاربردی تا  $650^{\circ}\text{C}$  مقدار کرم کمتر از ۸٪ است.

۵- فلزات مورد استفاده در فاصله دمایی  $1000^{\circ}\text{C}$  -  $6500^{\circ}\text{C}$ : فولادهای زنگ نزن آستنیتی و آلیاژهای آهن - نیکل و سوپر آلیاژهای با پایه نیکل و کبالت چهار دسته از آلیاژهایی هستند که در این محدوده دمایی به کار برده می‌شوند.

۶- فلزات مورد استفاده از  $1000^{\circ}\text{C}$  به بالا: فلزات نسوز نظیر تنگستن، تانتالیم، نایبیوم و مولیبدن و آلیاژهای آنها می‌توانند تا دمای  $1500^{\circ}\text{C}$  به کار برده شود؛

پوشش‌های محافظی برای ارائه سرویس در محیط‌های اکسیدکننده با درجه حرارت‌های بسیار بالا باید به کار برده شوند که نوع پوشش بستگی به ماده دارد. کاربردهای ویژه فلزات نسوز عبارت است از: نازل‌های راکت، پوسته‌های تشعشعی، اجزای تیوب الکترونی و رشته‌های لامپ‌های حبابی. در جدول (۶) ماکزیمم جریان استفاده شده دما در برخی از فلزات آورده شده است.

جدول ۶- ماکزیمم جریان استفاده شده دما در برخی از فلزات

فلز	نقطه ذوب Tm K	نقطه ذوب °C	ماکزیمم دما در شرایط کار °K $T = \frac{2}{3} T_m$	ماکزیمم دما در شرایط کار °C	ماکزیمم $\frac{T}{T_m}$ واقعی قابل دسترس
آلومینیم	۹۳۳	۶۶۰	۶۲۰	۳۵۰	۰/۵۶ (RR ۵۸) در ۲۵۰ °C
مس	۱۳۵۶	۱۰۸۳	۹۰۰	۶۳۰	-
نیکل	۱۷۲۶	۱۴۵۳	۱۱۵۰	۸۰۸	۰/۷۴ (نیمونیک ۱۱۵ در ۹۸۰ °C)
آهن	۱۸۰۹	۱۵۳۶	۱۲۰۰	۹۳۰	۰/۴۷ (فولاد فریتی در ۵۷۵ °C)
تیتانیوم	۱۹۴۱	۱۶۶۸	۱۲۹۰	۱۰۲۰	~ ۰/۴
زیرکیم	۲۱۲۵	۱۸۵۲	۱۴۲۰	۱۱۵۰	-
کرم	۲۱۷۳	۱۹۰۰	۱۴۵۰	۱۱۸۰	۰/۶، اگر بتوان کرم را به اندازه کافی داکتیل تهیه نمود
هافنیم	۲۴۹۵	۲۲۲۲	۱۶۴۰	۱۳۷۰	-
نیویوم	۲۷۴۱	۲۴۶۸	۱۸۳۰	۱۵۵۰	۰/۵۴، اگر پوشش مناسبی روی آن ایجاد شود
مولیبدن	۲۸۸۳	۲۶۱۰	۱۹۲۳	۱۶۵۰	-
تالیم	۳۲۶۹	۲۹۹۶	۲۱۸۰	۱۹۱۰	-
تنگستن	۳۶۸۳	۳۴۱۰	۲۴۳۳	۲۱۶۰	۰/۷۶ (رشته‌های لامپ‌های الکترونیکی در ۲۵۰۰ °C)

**(ب) پلیمرها**

پلاستیک‌ها و مواد باید تحت طیف وسیعی از نظر دما کاربرد داشته باشند. تقریباً تمام خواص مکانیکی، فیزیکی، الکتریکی و شیمیایی همگی به درجه حرارت بستگی دارند. در نتیجه درجه حرارت اغلب به عنوان یک عامل در طراحی پلیمرها به کار برده می‌شود. (جدول ۷)

■ **قابلیت‌های حرارتی:** ترموستها معمولاً نسبت به ترموپلاستها در برابر حرارت مقاوم‌تر هستند. (شکل ۵)


پلیمرهای مایع - کریستال تقویت نشده (LCPS) که بر اساس استرهای آروماتیک هستند، خواص مکانیکی خوبی در درجه حرارت‌های بالاتر از  $30^{\circ}\text{C}$  دارند. LCPهایی که با روش تزریق و اکستروژن تهیه می‌شوند؛ در ابزارهایی که در فرایندهای شیمیایی با دمای بالا کار می‌کنند، به کار می‌روند. همچنین در اجزای الکتریکی، الکتریکی نظیر اتصال دهنده‌ها و پریزها به کار برده می‌شوند.

جدول ۷ - محدوده مجاز دمایی برای استفاده از پلیمرها در شرایط بدون بارگذاری

		Temperature, 0C			
		0	100	200	300
<b>Thermoplastic</b>	ABS				
	Acetal				
	Acrylics				
	Cellulosics				
	Fluorocarbons				
	Nulons				
	Polysilomer				
	Polyarylether				
	Polyarylsulfone				
	Polycarbonate (PC)				
	Polyethylenes (PEs)				
	Polyimide				
	Polyphenylene sulfide (PPS)				



	Polypropylene (PP)				
	Polystyrene (PS)				
	Polyurethane (PUR)				
	Polyvinyl chlorides (PVCs)				
	Styrene-acrylonitrile				
	Polyphenylene oxide (PPO)				
	Polysulfone (PSO)				
	Polyethersulfone (PES)				
<b>Thermoset</b>	Alkyds				
	Aminos				
	Polyesters				
	Epoxies				
	Phenolics				
	Silicones				

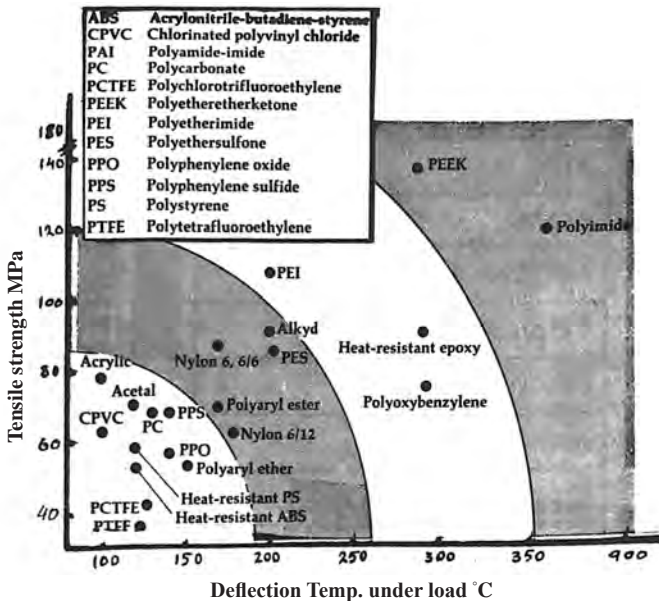

استحکام کششی پلیمرهای زیر در دمای انحراف

### ج) سرامیک‌ها

یکی از مزایای سرامیک‌های مهندسی نسبت به فلزات، توانایی و پایداری آنها در دماهایی تا  $1650^{\circ}\text{C}$  است.

پایداری حرارتی سرامیک‌ها با چند خاصیت حرارتی نظیر مقاومت به خزش، انبساط حرارتی، هدایت حرارتی و مقاومت در برابر شوک حرارتی مشخص می‌گردد. شکل ۶ استحکام سرامیک‌ها را نسبت به دما نشان می‌دهد.


سرامیک‌های چند بلوری عموماً انرژی اکتیواسیون زیادی دارند که به دلیل خزش یا حرکات نابجایی‌ها است. از سوی دیگر شیشه‌ها و سرامیک‌های شیشه‌ای انرژی اکتیواسیون کمی دارند که علت این امر وجود فاز آمورفی (بی شکل) در این نوع سرامیک‌ها است. در نتیجه، نرخ خزش شیشه‌ای با «مورفولوژی» و ترکیب شیمیایی فاز کریستالی تعیین می‌شود. فازهای نسوز، تغییر شکل یا خزش را کاهش می‌دهند. اغلب فازهای شیشه‌ای در سرامیک‌های شیشه‌ای با عملیات حرارتی بیشتر و مواد جایگزین شونده بسیار شبیه به یک سرامیک پلی کریستالی عمل می‌کنند.

■ **انبساط حرارتی:** در مقایسه با اکسیدها سرامیک‌های با پایه سیلیکون، ضریب انبساط حرارتی کمتری دارند. این امر به مقاومت آنها در برابر شوک حرارتی کمک می‌کند. شبیه به مقاومت در برابر خزش، انبساط حرارتی برای سرامیک‌های بر مبنای سیلیکون تابعی از فاز جامد است و با تخلخل و ناخالصی‌های جزئی تحت تأثیر واقع نمی‌شود؛ به عنوان مثال کاربید سیلیسیم دارای انبساط حرارتی معادل با ۵۰٪ بیشتر از نیتريد سیلیسیم است.

ظرفیت حرارتی و هدایت حرارتی نیز برای کاربردهای با درجه حرارت بالا باید در نظر گرفته شود. در حالی که هر دو خاصیت ذکر شده در مورد مقاومت در برابر تنش حرارتی نیز صدق می‌کند.

هدایت حرارتی شیشه‌ها با کاهش درجه حرارت کاهش می‌یابد، این در صورتی است که با سرامیک‌های کریستالی و سرامیک‌های شیشه‌ای، هدایت حرارتی افزایش می‌یابد. مقادیر هدایت حرارتی برای سرامیک‌های شیشه‌ای از سرامیک‌های اکسیدی کمتر و از شیشه‌ها بیشتر است. هدایت حرارتی سرامیک‌های تک فاز از ساختمان و ترکیب شیمیایی آنها الهام گرفته است. مقاومت در برابر شوک حرارتی ناشی از توانایی و پایداری سرامیک در برابر تنش‌های حرارتی است که به واسطه شیب حرارتی زیاد به وجود آمده است.

مقاومت در برابر شوک حرارتی معمولاً به وسیله «کوینچ» کردن نمونه گرم شده در آب اندازه‌گیری می‌شوند و برای سرامیک‌های ساختمانی مقاومت در برابر شوک حرارتی به نوع ماده و فرایند تولید قطعه بستگی دارد.

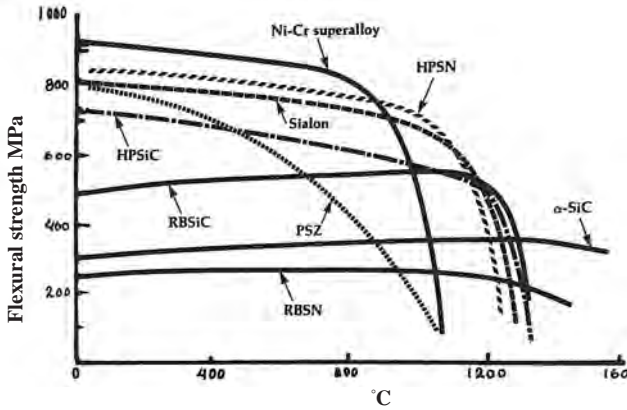


استحکام سرامیک‌های مهندسی در دماهای مختلف

## معیار خستگی

گفته می‌شود که تقریباً ۸۰٪ گسیختگی‌ها در اجزای مهندسی ناشی از شکست خستگی است. صرف نظر از موادی خاص، شکست خستگی می‌تواند با طراحی دقیق و عملیات تولید کاهش یابد.


### الف) فلزات

خستگی، شکل خطرناکی از شکست است که در مواد رخ می‌دهد به‌ویژه هنگامی که مواد زیر بارهای متناوب قرار می‌گیرند، خستگی با توسعه و پیشرفت رشد یک ترک در مراحل مختلف رخ می‌دهد (شکل زیر). شکست خستگی می‌تواند زیر بارهایی به مراتب کمتر از بارهای لازم برای شکست در شرایط ایستایی رخ دهد و ممکن است که نشانه خارجی قابل مشاهده‌ای نداشته باشد که دلالت بر ایجاد شکست در مدت زمان اعمال بار تا هنگام شکستن قطعه بکند.

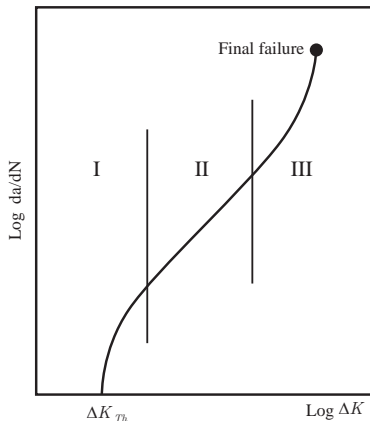

سرعت رشد ترک خستگی در سه مرحله شکست خستگی

- آلیاژهای فلزی و طراحی‌های مناسب برای افزایش مقاومت در برابر خستگی عبارت‌اند از:
- ۱ تأثیر آلیاژسازها در لغزش متقاطع دو قلوپی‌ها یا خواص کار سختی است، که مقاومت در برابر جوانه‌زنی ترک را افزایش می‌دهند.
  - ۲ استحکام کششی از طریق آلیاژی کردن یا عملیات حرارتی برای به‌دست آوردن نسبت تنش بالا به تعداد سیکل‌ها افزایش می‌یابد.
  - ۳ به‌حداقل رسانیدن سطوح برش خورده روی قطعه کار
  - ۴ پولیش نمودن سطح قطعه کار به‌جای ماشین‌کاری و خشن کردن آن.
  - ۵ استفاده از تنش‌های کمتر از حد خستگی استاندارد ماده.
  - ۶ استفاده از قطعه‌ای که دانه‌بندی ریز دارد.
  - ۷ عدم حضور ناپیوستگی‌های متالورژیکی نظیر تخلخل، آخال یا جدایش عناصر آلیاژی برای به‌حداقل رساندن محل‌های مناسب برای جوانه‌زنی ترک.
  - ۸ حضور تنش باقیمانده فشاری در سطح که می‌تواند با فرایندهایی نظیر پرسکاری، نورد سطحی یا عمل ساچمه‌زنی صورت پذیرد.
  - ۹ شرایط محیطی و طراحی مناسب برای به‌حداقل رساندن عواملی که به خستگی حرارتی و خستگی خوردگی منجر می‌شوند.
  - ۱۰ خودداری از به‌کارگیری پوشش‌های فلزی نظیر کروم کاری، نیکل کاری یا پوشش‌های کادیم که می‌توانند عمر خستگی را در اثر ایجاد ترک‌های ریزی که در پوشش وجود دارند، کم کنند.
- شکل ۸ رفتار خستگی آلیاژهای آهنی و غیرآهنی را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید آلیاژهای آهنی حد خستگی دارند.

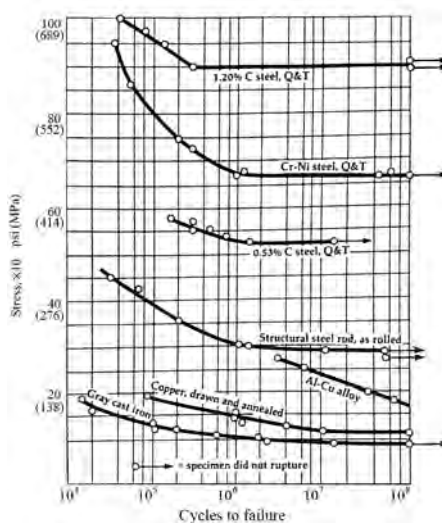

رفتار خستگی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی

## ب) پلیمرها

خستگی از دلایل اصلی شکست فلزات شناخته شده است. همچنین به طور مشابه در مورد پلاستیک‌ها نیز نقش مهمی را در شکست آنها دارد. خستگی در پلاستیک‌ها ظاهراً شبیه خستگی در فلزات است اما به خوبی خستگی در فلزات شناخته نشده است، بنابراین تئوری خستگی آن چنان که در مورد فلزات پیشرفت کرده، توسعه نیافته است؛ به این دلیل که عواملی که در خستگی فلزات مهم در نظر گرفته نمی‌شوند در اینجا باید بررسی گردند. برخی از این عوامل عبارت‌اند از: وزن مولکولی، تأثیرات انتقالی و تأثیرات حرارتی و ....

خستگی در پلاستیک‌ها نسبت به فرکانس بارگذاری متناوب خیلی حساس است. علت این امر میرایی شدید و هدایت حرارتی کم پلاستیک‌هاست که در این صورت در طول هر دوره اعمال تنش حرارتی در ماده ایجاد می‌شود. این امر باعث می‌شود که مدول الاستیسیته کاهش یابد. سرانجام ماده نمی‌تواند بار اعمال شده را تحمل کند و شکست زود هنگام رخ می‌دهد. کمترین نرخ رشد ترک خستگی در پلاستیک‌های کریستالی نظیر نایلون و پلی استال رخ می‌دهد.

■ **تقویت با الیاف پیوسته:** عواملی که در مقاومت در برابر خستگی پلاستیک‌های تقویت شده مؤثر است شامل: نسبتی که الیاف در تقویت ماده مؤثر است، چگونگی قرار گرفتن الیاف (مثلاً الیاف به صورت اتفاقی یا همسو در یک جهت و یا به صورت پیچشی و متقاطع ممکن است در زمینه پخش شده باشند) و زمینه رزین است. (جدول ۸)

جدول ۸- استحکام خستگی ترموپلاستیک‌های تقویت شده (آزمایش در شرایط ۱۸۰۰ سیکل در دقیقه)

ماده	درصد الیاف شیشه	درصد الیاف کربن	استحکام $10^2$ Psi برای $10^4$ سیکل	استحکام $10^3$ Psi برای $10^7$ سیکل
استال کوپلیمر	۳۰	-	۹	۷
نایلون *۶	۳۰	-	۷	۵/۷
نایلون $\frac{۶}{۶}$	-	-	۶	۵
نایلون * $\frac{۶}{۶}$	-	-	۳/۲	۳
نایلون * $\frac{۶}{۶}$	۳۰	-	۸	۶
نایلون * $\frac{۶}{۶}$	۴۰	-	۹	۷
نایلون $\frac{۶}{۶}$	۴۰	-	۱۰/۵	۹

### فصل ۳: انتخاب مواد مهندسی

۸	۱۳	۳۰	-	نایلون $\frac{۶}{۶}$ *
۸/۵	۱۵	۴۰	-	نایلون $\frac{۶}{۶}$ *
۵/۵	۷	-	۳۰	نایلون $\frac{۶}{۱۰}$ *
۷	۸	-	۴۰	نایلون $\frac{۶}{۱۰}$ *
۵	۹	-	۲۰	پلی کربنات
۶	۱۴/۵	-	۲۰	پلی کربنات
۵	۱۱	-	۳۰	پلی استر PBT
۶/۵	۱۳	۳۰	-	پلی استر PBT
۱۷/۵	۱۸	۳۰	-	پلی اترانزستون
۵	۱۶	-	۳۰	پلی اترسولفون
۶	۱۹	-	۴۰	پلی اترسولفون
۶/۷	۲۲	۳۰	-	پلی اترسولفون
۲/۷	-	-	۳۰	پلی اتیلن اکساید اصلاح شده
۹/۵	۱۴	۳۰	-	پلی فنیلین سولفید
۴/۵	۱۴	-	۳۰	پلی سولفون
۵/۵	۱۶	-	۲۰	پلی سولفون

\* شرایط مرطوب، ۵۰ RH %

### ج) سرامیک‌ها

خستگی در سرامیک‌ها آن گونه که در فلزات بررسی می‌شود، مورد بحث قرار نمی‌گیرد. گسیختگی در اثر گذشت زمان در مواد سرامیکی ترد رخ می‌دهد با وجود اینکه ترک‌های نوک تیز وجود ندارد ولی به دلیل پلاستیسیته ذاتی که در این مواد وجود دارد، شکست خستگی در سرامیک‌ها مشاهده شده است که در واقع ترک برداشتن در اثر خوردگی تحت تنش است و با وجود رطوبت تقویت می‌شود.


## معیار چقرمگی

وقتی استحکام، خاصیت کنترل‌کننده داشته باشد و در صورتی که باید در برابر یک بار مشخص پایداری نماید، خاصیت چقرمگی محدودیت ایجاد می‌کند و این در صورتی است که آن قطعه باید قابلیت جذب مقدار مشخصی از انرژی مکانیکی را بدون شکست داشته باشد.

### الف) فلزات

اگرچه استحکام اساساً عاملی اصلی برای طراحی است ولی عموماً یک ویژگی به تنهایی نمی‌تواند ماده مشخصی را برای کاربردی معین، مشخص کند، برای مثال در ساختار مهندسی اغلب استحکام و چقرمگی باید باهم در نظر گرفته شوند. چقرمگی یک فلز، توانایی جذب انرژی و تغییر فرم پلاستیکی قبل از شکستن قطعه است و مقدار انرژی جذب شده در طی تغییر شکل و شکست، میزانی از چقرمگی است. فولادها در محدوده کم استحکام، دارای یک انتقال در چقرمگی هستند که این انتقال از رفتار «داکتیل» در دماهای بالا تا رفتار «ترد» در دماهای کم ادامه می‌یابد. بنابراین برای جلوگیری از شکست ترد دمای کاری اجزای ساختمان باید بیشتر از دمایی باشد که در آن دما شکست ماده از داکتیل به ترد تبدیل می‌شود. (شکل زیر)


ترکیب شیمیایی یک فولاد به همان اندازه که ریزساختار و تاریخچه تولید بر روی  $T_c$  (دمای بحرانی) و انرژی جذب شده در طی شکست تأثیر می‌گذارد، مؤثر است. فولادهایی که دارای کربن کمتر و دانه‌بندی ریزتر هستند به‌طور طبیعی دارای  $T_c$  پایین‌تری نیز هستند.

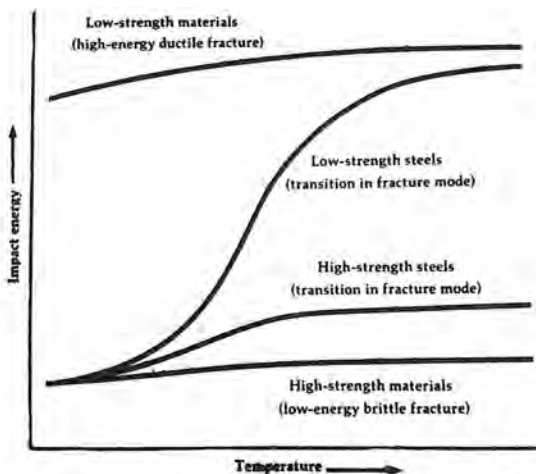

تغییرات انرژی جذب شده در هنگام ضربه برای چند آلیاژ نمونه نسبت به دما

### ب) پلیمرها

رفتار شکست پلاستیک‌ها عموماً با استفاده از آزمایش‌های تجربی نظیر آزمایش‌های ضربه «شارپی» و «آیزود» تعیین شده‌اند که اصولاً برای مواد مختلف به کار برده می‌شود. استحکام ضربه‌ای مشخص توسط عواملی نظیر درجه حرارت، عوامل محیطی مثل رطوبت جذب شده و عواملی نظیر روش به کار رفته برای تهیه نمونه، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. عوامل مختلف ذکر شده باعث می‌شوند که در آزمایش‌های مختلف از یک نمونه مقادیر عددی متفاوتی به دست آید لذا عوامل طراحی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به دست آوردن چقرمگی بیشتر در پلاستیک‌ها: اگر چه پلاستیک‌های تقویت نشده استحکام ضربه‌ای کمتری نسبت به بیشتر مواد فلزی دارند، ولی از روش‌های متفاوتی برای بهبود چقرمگی آنها استفاده می‌شود. که عبارت‌اند از: آلیاژی کردن با یک فاز کائوچویی یا فاز دیگری که مقاومت در برابر ضربه بیشتری داشته باشد، کوپلیمر یزاسیون برای ایجاد ساختار شیمیایی چقرمه تر و همچنین شرکت دادن الیافی که دارای مقاومت در برابر ضربه بیشتری هستند. وجود زمینه ترموپلاستیکی در مواد مرکب باعث افزایش چقرمگی نسبت به همان مواد با زمینه ترموست شده است. اصلاح زمینه پلاستیک‌ها و مواد مرکب با یک فاز کائوچویی احتمالاً بهترین روش برای افزایش مقاومت در برابر ضربه است. مواد کائوچویی به پلاستیک اجازه می‌دهد که انرژی بیشتری را جذب کند. مشابه آلیاژسازی یا مخلوط کردن یک پلیمر با پلیمر دیگری است که مقاومت به ضربه بیشتری داشته باشد که در نتیجه مقاومت در برابر ضربه مجموعه بهبود می‌یابد؛ به عنوان مثال چقرمه کردن نایلون‌ها با استفاده از یک پلی‌اولفن یا دیگر پلیمرهای اصلاح‌کننده، شکل زیر تغییرات استحکام ضربه‌ای از ترموپلاستیک‌ها نسبت به دما را نشان می‌دهد.

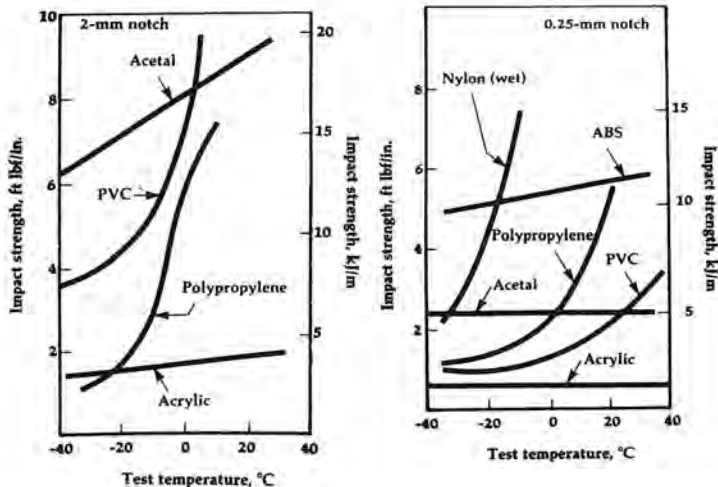

تغییرات استحکام ضربه‌ای از ترموپلاستیک‌ها نسبت به دما



## ج) سرامیک‌ها

در گذشته اندازه‌گیری مقدارهای چقرمگی دقیق برای سرامیک‌ها مشکل بود؛ نه تنها به خاطر بی‌ثباتی مواد بلکه ابزار اندازه‌گیری برای آزمایش‌ها نیز دقت کافی را نداشت. امروزه بیشتر این مشکلات برطرف شده آن هم به علت درک بهتر شرایط ایجاد ترک اولیه و تکثیر آن در سرامیک‌ها است. اگر چه افزایش استحکام مفید است ولی هدف اصلی توسعه سرامیک‌های تقویت شده با الیاف، افزایش چقرمگی شکست برای جلوگیری از گسیختگی ترد که ناگهانی، و در سرامیک‌های معمولی مرسوم است، می‌باشد.

شکست سرامیک‌ها به اندازه ترک بحرانی بستگی دارد که تابعی از چقرمگی شکست است. یک ترک در اندازه‌های بزرگ‌تر از اندازه بحرانی ترک کافی است تا باعث شکست شود. یک روش مهم استفاده شده برای بهبود چقرمگی سرامیک {نظیر زیر کونیا ( $ZrO_2$ )، آلومینا ( $Al_2O_3$ ) و نیتريد سیلیسیم ( $Si_3N_4$ )} غالب کردن استحاله یک فاز در نواحی تنش‌های به کار رفته در ماده است.

نشان داده شده است که تنش ایجاد شده استحاله مارتنزیتی به‌طور ذاتی چقرمگی شکست را در این مواد افزایش می‌دهد.

تکنیک‌های دیگر استفاده شده برای افزایش چقرمگی استفاده از الیاف جهت تولید محصولات باند شده با الیاف، انحراف ترک یا بیرون آوردن الیاف به محض ایجاد ترک است. تنش‌های داخلی که در اثر اختلالات انبساط حرارتی مابین الیاف و زمینه به وجود می‌آیند، همچنین می‌توانند بر چقرمگی تأثیر بگذارند.

## معيار سایش

مواد مقاوم در برابر سایش در محدوده‌ای مشخص و متعارفی به کار می‌روند، اگر چه پلاستیک‌های خود روانکار جایگزین فلزات در مواردی نظیر یاتاقان‌ها، بادامک و چرخ‌دنده‌ها شده‌اند، بیشترین توجه به عملیات سطحی و پوشش‌کاری سطوح در تماس با هم، معطوف می‌شود. متغیرهای زیر در معیار سایش مواد مؤثرند:

- ۱ متغیرهای متالورژیکی. (سختی، چقرمگی، ریزساختار و ترکیب شیمیایی)
- ۲ شرایط کارکرد (مواد در حال تماس، فشار، سرعت، دما، پرداخت سطح، روانکاری و خوردگی)

فصل ۳: انتخاب مواد مهندسی

جدول ۹ استحکام و چقرمگی برخی از مواد مهندسی را نشان می‌دهد.  
جدول ۹- استحکام و چقرمگی برخی از مواد مهندسی

KIC/YS		KIC		استحکام تسلیم		ماده	
۱/۳	۰/۲۱	۲۹	۵۲	۳۷/۷	۲۶۰	فولادهای کربن متوسط	فولادها
۲/۵۱	۰/۴	۱۸۲	۲۰۰	۷۲/۵	۵۰۰	T ASTMAS333BQ	
۰/۱۹	۰/۰۳	۲۵/۸	۵۰	۲۳۸	۱۶۲۰	AISI 4340(T260°C)	
۰/۳۹	۰/۰۶	۸۰	۸۷/۴	۲۰۶	۱۲۲۰	AISI 4340(T225°C)	
۰/۳۳	۰/۰۵	۸۲	۹۰	۲۵۰	۱۷۳۰	ماریچینگ ۳۰۰	
۰/۳۳	۰/۰۵	۲۲	۲۲	۶۶	۲۵۵	2024-T6S1	آلیاژهای آلومینیم
۰/۸	۰/۱۲	۲۰	۲۲	۵۰	۳۲۵	2024-T3	
۰/۳۱	۰/۰۵	۲۲	۲۲	۷۲	۲۹۵	7075-T6S1	
۰/۶۲	۰/۱	۲۳	۲۷	۶۷	۲۶۲	7075-T6S1	
۰/۲۹	۰/۰۲	۲۲	۲۳	۷۵	۵۱۷	7178-T6S1	
۰/۲۲	۰/۰۶	۵۰	۵۵	۱۲۰	۸۳۰	Ti-6AL-4V	آلیاژهای تیتانیوم
۰/۲۶	۰/۰۳	۴۰	۲۲	۱۵۵	۱۰۸۵	Ti-6AL-4V-2Sn	
۰/۲۹	۰/۰۵	۴۰	۲۵	۱۳۹	۹۶۰	Ti-4Al-4MO-2Sn-0/5Si	
۰/۲۲	۰/۰۳	۰/۹	۱	۳	۳۰	PMMA	پلاستیک‌ها
۰/۳۶	۰/۰۵	۳	۳/۳	۸/۴	۶۳	پلی کربنات	
-	-	۱/۸	۲	-	-	ورقه‌های اکریلیک	
۰/۰۷	۰/۰۱	۲/۶	۵	۶۳/۳	۲۵۰	Reaction Bonded Si3N2	سرامیک‌ها
۰/۱۱	۰/۰۲	۲/۱	۲/۵	۳۶/۹	۲۶۲	AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	
۰/۱۷	۰/۰۳	۳/۲	۳/۷	۱۹/۷	۱۲۰	SiC خود پیوندی	

مقاومت در برابر سایش همیشه نمی‌تواند تنها با بهبود یک خاصیت حاصل شود؛ اگر چه استحکام، سختی، داکتیلیتی و چقرمگی از عوامل مهم هستند.

■ **کاهش دادن سایش:** یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش سایش، روانکاری است. روانکاری مقدار انرژی لازم برای غلبه بر اصطکاک را کاهش می‌دهد و همچنین سطوح در تماس با یکدیگر را محافظت می‌کند.

راه‌های دیگر برای کاهش سایش عبارت‌اند از عملیات سطحی که خود شامل پوشش کاری، آلیاژی کردن در سطح و برخی از عملیات حرارتی معین است. یک روش دیگر برای روانکاری، استفاده از مواد جامد نظیر گرافیت و سرب است.

### برخی از مواد مقاوم در برابر سایش

**الف) فلزات:** زواید و فرورفتگی‌های میکروسکوپی حتی در سطوح فلزی کاملاً پرداخت شده نیز وجود دارند. هنگامی که در فلز برای تماس با یکدیگر زیر یک بار طبیعی به هم نزدیک می‌شوند، سطوح خشن با یکدیگر برخورد کرده و به‌طور الاستیکی یا پلاستیکی تغییر شکل می‌دهند. وقتی محل تماس نتواند بار اعمال شده را تحمل کند، پیوندی میان سطوح ایجاد می‌شود. در اثر حرکت نسبی میان سطوح، فلز ضعیف‌تر از سطح تماس جدا شده، جابجا می‌شود. این فرایند با عنوان سایش چسبنده شناخته شده است. فولادهایی که برای کاربردهای مقاوم در برابر سایش مناسب هستند، عبارت‌اند از:

۱ فولادهای کم کربن

۲ فولادهای با کربن زیاد

۳ فولادهای مستقیم سخت شده یا کم آلیاژ (که به‌طور شعله‌ای یا القایی سطح‌شان سخت شده است).

۴ فولادهای با کربن متوسط کرم‌دار یا آلومینیم کرم‌دار که به‌وسیله نیتروژن کردن سخت شده‌اند.

۵ فولادهای پرآلیاژ مستقیماً سخت شده نظیر AISI2 که یک فولاد ابزار پرکربن و پرکرم (کربن ۱/۵٪ و ۱۲٪ کرم) با کاربیدهای آزاد می‌باشد.

۶ فولادهای زنگ نزن رسوب سختی شونده

۷ فولادهای مخصوص که به‌روش متالورژی پودر یا به‌طور مکانیکی آلیاژی شده‌اند.

۸ کاربیدهایی که به وسیله زمینه فولادی به هم متصل شده‌اند.

در مقایسه با بسیاری از آلیاژهای آهنی مقاوم در برابر سایش فولادهای منگنزدار از چقرمگی بیشتری برخوردار هستند. این نوع فولادها معمولاً مقاومت در برابر سایش کمتری نسبت به چدن‌های سفید مارتنزیتی و فولادهای پرکربن مارتنزیتی دارا هستند اما مقاومت به سایش آنها از چدن‌های سفید پرلیتی و فولادهای پرلیتی بیشتر است.

■ **چدن‌ها:** چدن خاکستری ریختگی برای کاربرد در قسمت‌هایی از ماشین‌ها که روی هم می‌لغزند، مقاومت به سایش مناسبی دارند. چدن‌ها سخت شده در جاهایی که مقاومت در برابر سایش بیشتری مورد نیاز باشد نظیر سیلندر موتورهای دیزل، به کار برده می‌شوند. ساختار و سختی چدن‌های مالیبیل پرلیتی و مارتنزیتی مقاومت به سایش بسیار خوبی ارائه می‌دهند. چدن‌های سفید آلیاژی نشده معمولاً از چدن‌های آلیاژی ارزان‌تر است و همچنین مقاومت به سایش کمتری دارد.

■ **آلیاژهای غیر آهنی:** آلومینیم برنرها (با روغن کاری کافی) برای استفاده در قسمت‌هایی به کار می‌رود که شامل بارگذاری‌های زیاد و سرعت‌های متوسط تا کم است. مقاومت به سایش این آلیاژها عموماً از سایر آلیاژهای مس بهتر است در صورتی که به‌طور صحیح و مناسب عمل روغن کاری انجام شده باشد، مقاومت به سایش آلومینیم برنرها از آلیاژهای مس و خیلی از آلیاژهای آهنی بهتر است.

### (ب) پلیمرها

وقتی ترکیبات پلیمری در برابر فلزات قرار می‌گیرند، رفتار اولیه آنها به‌وسیله سایش، مشخص می‌شود که این مسئله به چگونگی اتصال دو ماده ذکر شده به‌هم بستگی دارد. سایش در مورد سیستم‌های پلیمر - پلیمر از سیستم‌های پلیمر - فلزی شدیدتر است. ضریب اصطکاک، فاکتور سایش، نرخ حجمی سایش و نرخ (فشار، سرعت) برای توضیح مقاومت به سایش پلیمرها استفاده شده‌اند.

ضریب اصطکاک فلزات به سطح تماس سرعت و دما تا حدود  $200^{\circ}\text{C}$  بستگی داشته، و در مقایسه، خواص اصطکاکی پلیمرها به‌میزان بار، سرعت، درجه حرارت و پرداخت سطح بستگی دارد. عوامل سایش می‌توانند آهنگ سایش را پیشگویی نمایند، اگر شرایط ارائه سرویس قطعه که متغیر است در آزمایش به‌خوبی شبیه‌سازی شده باشد. فاکتور سایش (K) با معادله زیر اندازه‌گیری می‌شود.

$$K = \frac{W}{t} \cdot V \cdot t$$

به‌طوری که W حجم ساییده شده برحسب اینچ مکعب، l بار نیروی استفاده شده برحسب پوند نیرو و V سرعت برحسب فوت بر دقیقه و t زمان آزمایش برحسب ساعت است. فاکتور سایش کوچک‌تر بیانگر مقاومت به سایش بهتر است. انواع پوشش‌های مورد استفاده برای افزایش مقاومت سایشی در قطعات مورد استفاده در صنایع:

۱ کرم کاری سخت

۲ آبکاری شیمیایی نیکل

۳ سخت کاری سطحی کبالت و فولاد

۴  $\text{Al}_2\text{O}_3$  و سایر سرامیک‌ها

- ۵ کاربیدها و کاربیدهای متصل شده به فلز
- ۶ فیلم‌های واکنش اکسیدی
- ۷ نیتروزه کردن
- ۸ کربوره کردن
- ۹ بریزاسیون
- ۱۰ سولفیده کردن
- ۱۱ کرم کاری
- ۱۲  $MoS_2$  و پوشش‌های باند شده با گرافیت
- ۱۳ فلوتور و پلیمر، نایلون و پوشش‌های پلی اتیلنی
- ۱۴ الکترولیز فلزات نجیب

انواع تکنیک‌ها و فرایندهای کاربردی مورد استفاده در صنعت برای ایجاد پوشش به شرح زیر است:

- ۱ آبکاری الکتریکی
  - ۲ آبکاری شیمیایی
  - ۳ سخت کاری سطح
  - ۴ اسپری کردن شعله‌ای
  - ۵ اسپری کردن پلاسمایی
  - ۶ اسپری کردن با تفنگ انفجاری
  - ۷ نفوذ
  - ۸ واکنش‌های سطحی
  - ۹ عملیات مالشی (انتقالی)
  - ۱۰ ذوب کردن
  - ۱۱ انحلال بخار
  - ۱۲ انحلال پیرولیتی
  - ۱۳ رسوب بخار شیمیایی
  - ۱۴ آبکاری یونی
  - ۱۵ رسوب دادن بخار
  - ۱۶ یون پرانی (اتم پاشی)
- در جدول ۱۰ خواص برخی از پوشش‌ها ذکر شده است.

جدول ۱۰- خواص برخی از پوشش کاری ها

خواص	پوشش کاری
کاهش سایش	نیتريد و کاربید تیتانیوم
کاهش اصطکاک	فلوئور و پلیمر، MoS <sub>2</sub>
افزایش اصطکاک	ساینده‌های پیوند شده تیتانیوم
بهبود روغنکاری	مس، سرب
افزایش دما یا ظرفیت اعمال بار	آبکاری شیمیایی نیکل
جلوگیری از چسبندگی	آبکاری نقره - طلا
جذب کننده ذرات	ایندیوم، سرب
کاهش خوردگی سایشی	آبکاری یا نفوذ کروم
نگهداشتن مایعات روان کننده	فسفاته کردن، نایلون
ساخت مجدد سطح	سخت کاری سطحی فولاد
کاهش زبری سطح	آبکاری نقره
جلوگیری از سایش قطره‌ای	پلی اتان، نئوپرن
جلوگیری از سایش ذرات	آلیاژ کبالت، مولیبدن

آهنگ PV یا محدوده PV (سرعت سطح × فشار) روش دیگری برای اندازه‌گیری مقاومت به سایش ظاهری است.

PV به نرخ سایش بستگی دارد و بیان می‌کند که برای خواصی که یک یاتاقان باید داشته باشد، چه ترکیبی از فشار و سرعت، قابل قبول و بهینه است. PV را معمولاً تحت یک سرعت مشخص بیان می‌کنند.

پلاستیک‌های خودروان‌کار: پلاستیک‌هایی شامل استال‌ها، فلوئور و پلاستیک‌ها با وزن مولکولی زیاد، پلی‌اتیلن‌های پر دانسته، نایلون‌ها و پلی‌آمیدها روانکاری ذاتی را با ضرایب اصطکاک کمتر ترکیب کرده‌اند.

اضافه کردن عوامل روغن کاری به پلاستیک های دیگر می تواند آنها را به ترکیباتی مناسب برای کاربرد در یاتاقان ها تبدیل کند. برای به دست آوردن مقاومت به سایش بهینه، اغلب پلاستیک ها با اضافات روان کننده و الیاف ها ترکیب می شوند.

### ج) سرامیک ها

سایش سرامیک ها با نیروهای پیوندی، که در یک سیستم سرامیک - سرامیک یا سرامیک - فلز به وجود آمده است، اندازه گیری می شود. پیوندهای اتمی قوی به وسیله تغییرات توده و خواص سطحی تحت تأثیر قرار می گیرند. فلزات عموماً به طور پلاستیکی تغییر شکل می دهند در صورتی که سرامیک ها ترد هستند و شکست در آنها با مقدار کمی تغییر فرم پلاستیکی یا هیچ گونه تغییر فرم پلاستیک رخ می دهد. جدول ۱۱ چقرمگی شکست سرامیک ها را نشان می دهد.

جدول ۱۱- چقرمگی شکست سرامیک ها

ماده	توضیحات	چقرمگی شکست $KIc, MPa\sqrt{m}$
فولاد با استحکام متوسط		۵۰/۰
NaCl	تک بلور	۰/۴
شیشه سودالایم	بی شکل	۰/۷۴ DCB
شیشه آلومینوسیلیکات	بی شکل	۰/۹۱ DCB
ZnSe	رسوب داده شده از حالت بخار	۰/۹
WC	Cobonded	۱۳
ZnS	رسوب داده شده از حالت بخار	۱
$Si_3N_4$	به صورت گرم پرس شده	۵
$Al_2O_3$	تقویت شده با MgO	۴
$Al_2O_3$ (یا قوت کبود)	تک بلور	۲/۱
SiC	به صورت گرم پرس شده	۴

۵	به صورت گرم پرس شده	SiC-ZrO <sub>2</sub>
۵/۹	به صورت گرم پرس شده	MgF <sub>2</sub>
۱/۲	به صورت گرم پرس شده	MgO
۶	به صورت گرم پرس شده	B <sub>4</sub> C
۵/۶	تک بلور	Si
۷/۶ BCD	با کلسیم تثبیت شده	ZrO <sub>2</sub>

DCB: Doble Cantilever Beam.

بر خلاف فلزات، در سرامیک‌ها شکست ناخالص و تغییر فرم پلاستیکی هنگامی می‌تواند رخ دهد که تغییر فرم الاستیکی سرامیک محدود باشد. جریان ماده در پلاستیک‌ها الهام گرفته شده از ریزساختار، نابیایی‌ها، جاهای خالی و ... است، در صورتی که در سرامیک‌ها جریان ماده، تابعی از چسبندگی، اصطکاک و رفتارهای سطح سرامیک است. در سیستم‌های سرامیک - فلز اختلافات بزرگ در تغییر شکل‌های الاستیک و پلاستیک می‌تواند سبب مخلوط شدن مواد، و باعث افزایش ساییش شود.

## معیار خوردگی

خوردگی نتیجه یک سری فعالیت‌های شیمیایی یا الکتروشیمیایی میان یک ماده و محیط اطرافش است. شکل خوردگی می‌تواند به گونه وسیعی تغییر یابد که البته به ماده و شرایط تماس بستگی دارد.

### الف) فلزات

خوردگی اغلب در نتیجه تشکیل محصولات خوردگی به وجود می‌آید؛ به عنوان مثال ایجاد زنگ بر روی آهن، اما لزومی ندارد که محصولات خوردگی قابل رؤیت باشد و همچنین کاهش وزن فلز مادر نیز لازم نیست. محسوس باشد. خوردگی همچنین می‌تواند به شکل‌های مختلف دیگری نظیر ترک خوردن، کاهش استحکام یا کاهش داکتیلیتی ظاهر شود. پنج شکل اصلی خوردگی وجود دارد که طبقه‌بندی براساس ظاهر خارجی یا مکانیزم خوردگی انجام گرفته است.

**خوردگی عمومی:** خوردگی عمومی به وسیله نازک شدن یکنواخت به وجود می‌آید و می‌تواند شامل زنگ زدن آهن، تیره شدن نقره، کدر شدن نیکل و اکسیداسیون فلزات در دمای زیاد باشد.



خوردگی یکنواخت به وسیله رسوب یا از دست دادن وزن فلز در واحد زمان اندازه گیری می شود. واحدهای معمول برای اندازه گیری نرخ خوردگی یکنواخت براساس واحدهای

$$\frac{\text{in}}{\text{yr}} \text{ یا } \frac{\text{mm}}{\text{yr}} \text{ تنظیم شده اند.}$$

**خوردگی موضعی:** تخریبی که به وسیله این نوع از خوردگی رخ می دهد، ترجیحاً در نواحی موضعی به وجود می آید تا اینکه در سطح روباز به طور یکنواخت خورده شود. دو نوع اساسی خوردگی موضعی عبارتند از: خوردگی شکافی و خوردگی حفره دار شدن. **خوردگی شکافی:** هنگامی رخ می دهد که قسمتی از سطح فلز پوشش داده شده، یا در مقایسه با سطح باقیمانده محدود شده، و همچنین در معرض حجم زیادی از الکترولیت قرار گرفته باشد.

**خوردگی حفره دار شدن:** حفره دار شدن، محل هایی از خوردگی را تولید می کند که سطح قابل رؤیت آنها در مقایسه با سطوح داخلی آنها، که از سطح به طرف داخل قطعه پیشرفت کرده است، بسیار کوچک است. این دو نوع خوردگی موضعی با روش های مشابهی به وجود می آید.

خوردگی شکافی به وسیله تشکیل یک سلول غلظتی شروع می شود در صورتی که خوردگی حفره دار به عنوان نتیجه ای از ناپیوستگی متالورژیکی آغاز می گردد. **خوردگی گالوانیکی:** خوردگی گالوانیکی همچنین با عنوان خوردگی دو فلزی شناخته می شود و هنگامی رخ می دهد که یک فلز یا آلیاژ به طور الکتریکی با فلز یا آلیاژ دیگر در حضور یک الکترولیت کوپل می شود.

فلزی که مقاومت به خوردگی کمتری دارد، آند سلول خوردگی واقع شده، و با شتاب زیاد مورد حمله قرار می گیرد در صورتی که فلز مقاوم تر محافظت می شود. خوردگی های گالوانیکی می تواند مزایایی داشته باشد که از آن جمله می توان به سیستم های محافظت کاتدیک اشاره نمود که از یک آند مناسب برای جلوگیری یا کاهش خوردگی ساختار که باید محافظت شود، استفاده می شود.

**فلززدایی:** فلززدایی نوعی از خوردگی است و هنگامی رخ می دهد که آلیاژ متشکل از چند جزء باشد و یا با چند جزء از عناصر آلیاژی به طور ترجیحی خورده می شوند در نتیجه یک قطعه متخلخل از شکل اولیه بر جای می ماند که استحکام مکانیکی واقعی را ندارد. فلززدایی به سبب اختلاف پتانسیل های خوردگی عناصر در یک آلیاژ به وجود می آید.

عناصر نجیب تر در یک سلول گالوانیکی به عنوان کاتد عمل کرده در صورتی که عناصر فعال تر آند شده، به سرعت خورده می شوند. رایج ترین نوع فلززدایی، روی زدایی برنج است به عنوان مثال عمل روی زدایی در لوله های برنجی رخ می دهد.

**خوردگی بین دانه ای:** خوردگی بین دانه ای هنگامی رخ می دهد که مرزهای دانه ها

به‌طور ترجیحی مورد حمله واقع می‌شوند. این مسئله به دلیل وجود رسوب‌ها یا جدایش‌ها در این مناطق است. رسوبات مرزدانه‌ای در برابر سطوح گسترده دانه‌ها، آند واقع می‌شوند در نتیجه مرزهای دانه‌ها به‌سرعت مورد حمله قرار می‌گیرند و باعث ایجاد شکست ناگهانی می‌گردد. یکی از رایج‌ترین مثال‌ها برای خوردگی بین دانه‌ای در مورد فولادهای زنگ نزن آستنیتی رخ می‌دهد به‌طوری که یا جوشکاری شده، و یا به‌طور نامناسب عملیات حرارتی شده باشند.

■ **ترک برداشتن به علت تنش‌های محیطی:** ترک برداشتن در اثر تنش‌های محیطی، گسیختگی فلز در اثر قرار گرفتن آن در برابر ترکیبی از تنش و یک محیط خورنده است. هنگامی که تنش به‌طور تناوبی وارد شود ترک برداشتن در اثر خوردگی خستگی رخ می‌دهد. چنانچه ترک برداشتن در اثر تنش کششی به وجود آید، این نوع خوردگی با عنوان خوردگی تحت تنش نامیده می‌شوند. خوردگی تحت تنش پدیده‌ای پیچیده است که تقریباً تمامی فلزات در بعضی محیط‌ها دچار آن می‌شوند. ترک برداشتن می‌تواند به دو صورت «درون دانه‌ای» و یا «مرزدانه‌ای» باشد.

تنش کششی اولیه مورد نیاز برای گسترش خوردگی تحت تنش می‌تواند کوچک باشد و این تنش می‌تواند از طریق عوامل خارجی یا تنش‌های داخلی باقیمانده تأمین شود.

■ **قابلیت خوردگی:** به این دلیل که بسیاری از فلزات می‌توانند مقاصد استحکام، وزن، عمر خستگی و دیگر موارد مورد نیاز را تأمین کنند، برای یک محیط مشخص انتخاب نهایی فلز یا آلیاژ را مقاومت در برابر خوردگی تعیین می‌نماید. هنگامی که هیچ فلزی از نظر خواص مکانیکی و مقاومت در برابر خوردگی از نظر اقتصادی مناسب شناخته نشود، از یک فلز کم ارزش که تحت تدابیری محافظت می‌شود، استفاده می‌گردد.

روش‌های محافظت از خوردگی شامل بازدارنده‌های اضافه شده برای خوردگی‌های متوسط، پوشش‌های ارگانیکی آلی، پوشش‌های قربانی شونده، محافظت‌های کاتدیک یا آندیک و پوشش‌های ممانعت‌کننده (برای مثال پوشش‌هایی که در اثر اسپری کردن به‌وجود می‌آید یا نشاندن کرم روی فلز با روش الکترولیز) است.

مواد روکش شده همچنین می‌توانند از یک فلز مبنای کم ارزش، فلز مقاومی ایجاد کنند. جدول ۱۲ مقاومت در برابر خوردگی فلزات بدون پوشش را نشان می‌دهد.

جدول ۱۲- مقاومت در برابر خوردگی فلزات بدون پوشش

ماده	اتمسفر صنعتی	آب خالص	آب دریا	اسیدسولفوریک ۱۵-۱۰٪	محیط‌های قلیایی ۸٪
فولاد کم کربن	۱	۱	۱	۱	۱
فولاد گالوانیزه	۴	۲	۴	۱	۱
فولاد ۴ تا ۶٪ گرم	۳	۳	۳	۱	۴
فولاد زنگ نزن ۱۸-۸	۵	۵	۴	۲	۵
فولاد زنگ نزن ۱۸-۳۵	۵	۵	۴	۴	۴
مونل (۷۰ Ni - ۳۰ Cu)٪	۴	۵	۵	۴	۵
برنج قرمز (۸۵ Cu - ۱۵ Zn)٪	۴	۳	۴	۳	۱
آلومینیم برنز	۴	۴	۴	۳	۳
نیکل نقره (۶۵ Cu - ۱۸ Ni - ۱۷ ZnO)٪	۴	۴	۴	۴	۴
آلومینیم	۴	۲	۱	۳	۱
آلیاژهای Al-Cu دور آلومین	۳	۳	۱	۲	۱

راهنما: ۱- ضعیف ۲- استفاده زودگذر ۳- سرویس‌دهنده خوب ۴- سرویس‌دهنده قابل اعتماد ۵- سرویس‌دهنده عالی به‌طور نامحدود

ب) پلیمرها: پلاستیک‌ها و مواد مرکب با زمینه پلیمری (PMC) عموماً مقاومت خوبی به خوردگی دارند بعضی از پلاستیک‌ها نظیر PTFE (پلی تترافلوئورواتیلن) می‌توانند در محیط‌های شیمیایی بسیار خورنده، که فلزات به‌شدت مورد هجوم واقع می‌شوند، به‌خوبی کار کنند. همچنین پلاستیک‌هایی نظیر پلیمرهای کریستالی - مایع، پلی‌استن‌ها و سولفیدپلی‌فنیلین (PDS) در محیط‌های شیمیایی با درجه حرارت‌های زیاد، مقاومت بسیار خوبی دارند.

■ پلاستیک‌های برجسته: عموماً به این دلیل که پلاستیک‌ها موادی آلی هستند، می‌توانند به وسیله برخی از مواد شیمیایی یا حلال‌ها مورد هجوم قرار گرفته یا حل شوند، به‌ویژه در حلال‌های آلی.

ترموپلاستیک‌های مهندسی پلی کریستالی نظیر PTFE و نایلون، اغلب اوقات مقاومت شیمیایی بهتری نسبت به انواع بی شکل نظیر پلی کربنات‌ها دارند. با توجه به هر دو عامل طبیعت شیمیایی و نوع پلیمر، یک پلاستیک می‌تواند به وسیله یک واکنش شیمیایی، یا جذب عوامل شیمیایی حل شود. در حضور برخی مواد شیمیایی و تحت تأثیر تنش، پلاستیک‌ها می‌توانند تدریجاً ترک برداشته، شکسته شوند. این پدیده در حالتی که تنش وارد نمی‌شود رخ نمی‌دهد. پاک‌کننده‌ها و روغن‌ها می‌توانند سبب این نوع شکست در پلی اتیلن‌ها شوند.

**ج) سرامیک‌ها:** سرامیک‌ها نظیر پلاستیک‌ها و فلزات با محیط شان وارد واکنش می‌شوند. مقاومت در برابر حمله شیمیایی یک سرامیک به استحکام پیوندهای اتمی آن بستگی دارد. در این صورت سرامیک‌هایی با پیوند ضعیف مقاومت شیمیایی نسبتاً کمی دارند، در صورتی که سرامیک‌های یونی و دارای پیوند کووالانس نظیر آنهایی که برای مقاصد مهندسی به کار می‌روند، مقاومت خوبی دارند.

اکسیدکرم مثالی از یک سرامیک مقاوم در برابر خوردگی است. اکسیدکرم می‌تواند به شیشه متصل شوند که این ترکیب برای تعمیر جداره شیشه‌ای داخلی تانک‌های مواد شیمیایی بسیار مناسب است. همچنین مقاومت در برابر خوردگی و سایش اکسیدکرم مناسب است.

اکسیدهای مقاوم در برابر خوردگی دیگری، نظیر آلومینا و زیرکونیا نیز وجود دارد که این اکسیدها در محدوده‌های شیمیایی متفاوتی مقاومت می‌کنند اما برای کارکردن طی مدت‌های طولانی در برابر اسیدها یا بازهای قوی توصیه نمی‌شود. نمونه‌های دیگری از سرامیک‌های مقاوم در برابر خوردگی در جدول ۱۳ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. جدول ۱۳ تأثیر محلول‌های شیمیایی پلیمرها (بررسی شده در دو دمای  $25^{\circ}\text{C}$  و  $95^{\circ}\text{C}$ ) را نشان می‌دهد.

جدول ۱۳- تأثیر محلول‌های شیمیایی پلیمرها (بررسی شده در دو دمای  $25^{\circ}\text{C}$  و  $95^{\circ}\text{C}$ )

ماده	هیدروکربن‌های آروماتیک		هیدروکربن‌های آلیفاتیک		حلال‌های هالوژنه		استرها و ستون‌ها		الکل‌ها		آمین‌ها		بازهای ضعیف و نمک‌ها		بازهای قوی		اسیدهای قوی		اکسیدان‌های قوی	
	۹۵	۲۵	۹۵	۲۵	۹۵	۲۵	۹۵	۲۵	۹۵	۲۵	۹۵	۲۵	۹۵	۲۵	۹۵	۲۵	۹۵	۲۵	۹۵	۲۵
نایلون (پلی‌امید)	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۳	۵	۵	۵	۵
پلی کربنات (PC)	۵	۵	۱	۱	۵	۵	۵	۵	-	-	-	-	۱	۵	۵	۵	۱	۱	۱	۱
پلی‌استر	۲	۵	۱	۱	۳-۵	۳	۵	۲	-	-	-	-	۱	۳-۴	۲	۵	۳	۴-۵	۲	۳-۵
پلی ترفلئورو اتیلن (PTFE)	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱

۵	۲	۴	۳	۵	۴	۳	۲	-	-	-	-	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	پلی میدها	
۲	۱	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۵	-	۲/۵	-	۳	۲	۵	۴	۳	۲	۵	۴	اکسید پلی فنیلین (PPO)
۳	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱-۳	-	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۱	۲	۱	سولفید پلی فنیلین (PPS)
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۵	-	۱	۱	۴	۳	۵	۵	۱	۱	۴	۴	پلی سولفون (PSO)
۴	۲	۲-۳	۱-۲	۴	۲	۳	۲	-	-	-	-	۴-۵	۳-۴	۴	۲	۳	۲	۲-۴	۱-۲	فتالات دیالیل (DAP)
۵	۴	۱	۱	۵	۳	۳	۲	-	-	۱	۱	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	فنولیک ها

راهنما: ۱- بی تأثیر- خنثی ۲- کم تأثیر ۳- تأثیر متوسط ۴- نرم یا برجسته کننده ۵- احتیاط شدید

جدول ۱۴ سرعت خوردگی سرامیک‌ها در محلول‌های شیمیایی مختلف را نشان می‌دهد.

جدول ۱۴- سرعت خوردگی سرامیک‌ها در محلول‌های شیمیایی

آزمایش در محیط % وزنی	دمای آزمایش °C(F)	Si/SiC%۱۲Si	کاربید تنگستن	آلومینا ۹۹%	کاربید سیلیکون (با سیلیس غیر آزاد)
اسیدسولفوریک ۹۸%	۱۰۰(۲۱۲)	۵۵	>۱۰۰۰	۶۵	۱/۸
سود ۵۰%	۱۰۰(۲۱۲)	>۱۰۰۰	۵	۷۵	۲/۵
اسیدفلوئوریدیک ۵۳%	۲۵(۷۷)	۷۱	۸	۲۰	< ۰/۲
اسیدفسفریک ۸۵%	۱۰۰(۲۱۲)	۸/۸	۵۵	>۱۰۰۰	< ۰/۲
پتاس ۴۵%	۱۰۰(۲۱۲)	>۱۰۰۰	۳	۶۰	< ۰/۲
اسیدکلریدریک ۲۵%	۷۰(۱۵۸)	۰/۸	۸۵	۷۲	< ۰/۲
آمونیاک ۷۰%	۱۰۰(۲۱۲)	۰/۵	>۱۰۰۰	۷	< ۰/۲
اسید فلئوریدریک ۱۰% آمونیاک ۷۵%	۲۵(۷۷)	>۱۰۰۰	>۱۰۰۰	۱۶	< ۰/۲

زمان آزمایش: ۱۲۵ تا ۲۰۰ ساعت، آزمایش غوطه‌وری و محلول به‌طور مداوم به هم زده شده است.

سرعت نرخ	توضیحات
$> 1000 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2} \text{ yr}$	در مدت چند روز کاملاً از بین می‌رود.
$> 1000 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2} \text{ yr}$	برای ارائه سرویس بیش از یک ماه توصیه نمی‌شود.
$> 1000 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2} \text{ yr}$	برای ارائه سرویس بیش از یک سال توصیه نمی‌شود.
$> 1000 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2} \text{ yr}$	برای کاربرد موارد خاص، با در نظر گرفتن شرط احتیاط توصیه می‌شود.
$> 1000 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2} \text{ yr}$	برای دوره‌های طولانی ارائه خدمت توصیه می‌شود.
$< 0.2 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2} \text{ yr}$	برای دوره‌های طولانی ارائه خدمت بدون خوردگی توصیه می‌شود.

## جلسه چهارم موضوع: آلیاژهای مهندسی

هدف: آشنایی با مفهوم آلیاژ و بررسی اجمالی مهم‌ترین آلیاژهای مهندسی

### مفاهیم

همان‌گونه که می‌دانید آلیاژ به مخلوط چند عنصری با خواص نهایی فلزی گفته می‌شود. مثلاً مخلوط آهن و کربن به نام فولاد یا چدن محسوب می‌شود لیکن اکسید آهن که مخلوط آهن و اکسیژن می‌باشد آلیاژ نیست. هدف از آلیاژسازی بهبود برخی از خواص یا نقاط ضعف یک فلز پایه است. مثلاً: افزودن کروم به آهن سبب بهبود مقاومت به خوردگی فولاد می‌شود. افزودن روی به مس سبب بهبود مقاومت به خوردگی و افزایش استحکام مس می‌شود. افزودن مس به آلومینیم سبب بهبود استحکام و سختی آلومینیم می‌شود.

## روش تدریس

با ارائه مثال‌های کاربردی از آلیاژهای مهندسی موجود در اطراف خود ذهن هنرجویان را با مفهوم آلیاژهای گوناگون و کاربردهایشان آشنا نمایید.  
مثلاً:

- ۱ قابلمه - دیگ و ظروف مسی (شکل پذیری - مقاومت به خوردگی - هدایت حرارتی)
  - ۲ سازه ساختمان، مخازن ذخیره آب، قطعات انتقال قدرت خودرو فولادی
  - ۳ درب و پنجره آلومینیمی (مقاومت به خوردگی - چگالی کم - شکل پذیری)
- از هنرجو بخواهید مثال‌های دیگری از محیط اطراف خود در هنرستان یا منزل بیان کنند.

## دانش افزایی

### تاریخچه متالورژی

اسناد مربوط به استفاده‌های اولیه بشر از فلزات به این واقعیت اشاره دارد که انسان ابتدایی آنها را برای اهداف خود متناسب کرده است. به عنوان مثال، اسنادی مربوط به اوایل عصر آهن وجود دارد، که نگاهی اجمالی به اولین قدم انسان در دنیای مرموز سنگ‌های معدنی و آتش شامل اکتشاف و به کارگیری آنها فراهم می‌کند. انسان اولیه به سنگ معدن از زیرزمین و آتش از اقدامات هوشمندانه خویش دست پیدا کرد.  
این اسناد شامل موارد زیر است:

آهن از زمین خارج می‌شود و مس با ذوب سنگ آن به دست می‌آید. انسان پایانی برای عدم آگاهی خویش می‌یابد و دورترین مرزهای تاریکی عمیق را برای یافتن سنگ‌های معدنی جستجو کرد.

در مورد زمین: از لایه بیرونی آن نان می‌آید، اما زیر آن همچون آتش شعله ور است. با رفتن به زمان‌های دورتر، نوشته‌ها و مصنوعات روزهای ماقبل تاریخ نشان می‌دهد که غارنشینان ۲۰,۰۰۰ سال پیش با سنگ و استخوان برای ساخت ابزار و سلاح خود کار می‌کردند. بدون شک، انسان تا ۵۵۰۰ سال پیش به طور محدودی در خصوص استفاده از فلزات آموخته بود پس از آن از زمانی که مصریان دانه‌های مس را ساختند و در زیورآلات‌شان از آن استفاده کردند و حاکمان‌شان در آب انتقال یافته توسط لوله‌های مسی از رودخانه نیل در استخرهای خصوصی خود حمام کردند، دانش بشر در خصوص استفاده از فلزات افزایش یافت و قطعات مس و آهن شهاب سنگ، و همچنین طلا و نقره، مورد استفاده قرار گرفت. طلا، به شکل قطعاتی یافت می‌شد که در کف رودخانه‌ها قرار گرفته‌اند و به وسیله چکش سنگی به زیورآلات تبدیل می‌شدند. برخلاف مس، طلا با چکش کاری به طور قابل ملاحظه‌ای سخت نمی‌شود و بنابراین امکان استفاده از آن برای ساخت ابزار توسط انسان وجود نداشت. نقره خام نیز در حلقه‌ها، دستبند و سایر زیورآلات استفاده شده است، اما نه به میزان طلا.

امروزه می‌دانیم که طلاسازان از جمله اولین فلزکاران بودند، بعضی از قدیمی‌ترین کاوش‌های باستان‌شناسی مصر، ایران، عراق و یونان این موضوع را نشان داده‌اند.



چرخ گاو آهن برنزی تزئینی مربوط به قرن دوم قبل از میلاد



گلدان طلا پیدا شده در مارلیک ایران مربوط به ۱۰۰۰ سال قبل میلاد



شیر برنزی مربوط به قرن ۱۲ دوره سلجوقیان

انسان هنر استخراج سنگ‌های معدن برای تولید فلزات را در پایان عصر حجر آموخته و آنچه ما می‌دانیم این است که، این اکتشافات اولیه انسان در مورد مس، اولین فلز صنعتی، فقط مس را شامل نبوده و در واقع انسان را درگیر شیمی کرده است، که به او وجود نقره، سرب، قلع و احتمالاً آهن را نشان داده است. ما متوجه شدیم که پس از مطالعات طولانی و بدون شک غیرمعقول با ناخالصی‌هایی مانند آنتیموان و آرسنیک، قلع خود را به‌عنوان افزودنی ایده‌آل به برنز نشان داد.

به نظر می‌رسد کشف واقعی فلزات در هزاره ششم از زمانی که استفاده انسان از فلزات و ثبت اسناد آن پیشرفت کرد تا ۲۰۰ سال قبل میلاد آغاز شده است. این فقط در یک منطقه رخ نداده است، بلکه در ناحیه‌ای کشیده شده از آناتولی غربی و مرکزی (ترکیه) در امتداد رشته کوه‌های تاروس و زاگرس، تا بیابان مرکزی ایران.



## متالورژی و آتش کاری

وقتی به فعالیت‌های اولیه انسان از نظر متالورژی و آتش کاری نگاه می‌کنیم، به آهنگران هزاره چهارم قبل از میلاد می‌رسیم. آنها بدون شک اثرات چکش کاری، حرارت دادن یا پختن، اکسیداسیون، ذوب و آلیاژ کردن را بر روی فلزات می‌دانستند و همچنین از پدیده تجزیه ساده سنگ‌های معدن، کاهش، تجزیه دوگانه و تصفیه آنها آگاه بوده است. بدون شک درخصوص انحلال پذیری و عدم انحلال پذیری محلول‌ها نیز اطلاعاتی داشته‌اند. مطالعه تاریخ اولیه متالورژی در قرن بیستم توجه ما را به دمای آتش کاری در آن زمان به‌عنوان کلید ظهور فلزات جلب می‌کند. بنابراین، با توجه به این نکته، عصر مس حدود ۴۰۰۰ یا ۵۰۰۰ سال قبل از عصر آهن است، زیرا مس تنها در ۱۰۸۳ درجه سانتی‌گراد ذوب می‌شود درحالی که نقطه ذوب آهن ۱۵۳۵ درجه سانتی‌گراد است. با این حال، آهنگران اولیه، یک عنصر را در یک درجه حرارت خاص استخراج نمی‌کردند، بلکه کل ماده را در دمای متغیر صعودی قرار می‌دادند.

## تبدیل متالورژی از هنر به دانش

اگرچه انسان اولیه توانست مهارت‌های پیچیده‌ای از عملیات آتش کاری را مدیریت کند، اما درس‌های علمی آن برای هزاران سال سر بسته باقی ماند. ممکن است گفته شود که صنعت گران فلزات و فرایندهای متالورژی را به روش عملی کشف کرده‌اند، اما آنها را به صورت علمی درک نکرده‌اند. شبه علمی به نام کیمیاگری نتیجه طبیعی اولین موفقیت‌های خیره‌کننده در انتقال عناصر پایه به فلزات بود. حتی کارگران ساده هم اعتقاد داشتن که قلع، آنتیموان و آرسنیک ارتباطی با سرب دارند. لذا تا زمان Agricola (۱۴۹۴ تا ۱۵۵۵) از اسامی لاتینی به‌عنوان *plumbum candidum* (قلع) و *plumbum cinereum* (آنتیموان) استفاده می‌کردند.

فولاد در آن زمان شناخته نشده بود. کلمه *kassiteros* در ابتدا به معنی سنگ معدن حاوی قلع و همچنین سنگ معدن قلع بود.

اواخر قرن هجدهم میلادی، انسان به این نتیجه رسید تصورات غلط خود را کنار بگذارد و از شیمی پیچیده متالورژی بهره‌برد. حتی در آن زمان، بسیاری از محققان به نام همچنان به این موضوع که آهن و مس قابل تبدیل به یکدیگرند ادامه دادند. امروزه می‌دانیم که دانش ما در مورد خواص ساختاری و فیزیکی فلزات به آرامی در گذر زمان به‌دست آمده است.

عمر فرایند متالوگرافی تنها یک قرن است، و عمر پراش اشعه ایکس، که ساختار اتمی فلزات را برای ما روشن کرد، تنها پنجاه سال است.

اعتقاد بر این است که شروع واقعی عصر آهن در حدود ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح با ذوب اولین سنگ آهن است. در طول این دوره، آهن ساخته شده به طور عمده برای سکه‌ها، ظروف پخت و پز و وسایل نظامی مورد استفاده قرار گرفت. بدون شک در سال‌های اولیه عصر آهن، متالورژها فرایندهای سمانتاسیون برای ساخت فولاد و هنر سریع سرد کردن فولاد برای سخت کردن و بازپخت آنرا برای ساخت سلاح کشف کرده‌اند.

پیشرفت متالورژی تا حدود سال ۱۳۰۰ بعد از میلاد مسیح آهسته بود، توسعه آهنگری کاتالان در اسپانیا نقطه عطفی در پیشرفت متالورژی است زیرا پیشگام کوره‌های باز امروزی ما بود و برای اولین بار در تاریخ، انسان توان تولید یک مقدار قابل توجه آهن در یک گرم را داشت.

پیشگام کوره‌های دمشی که امروزه آنها را می‌شناسیم، کوره مداوم عمودی بود که در حدود سال ۱۳۲۳ میلادی در آلمان توسعه یافت. محصول این کوره با محتوای کربن بالا، به عنوان «چدن» شناخته شد و استفاده از ریخته‌گری آهن را به میزان قابل توجهی گسترش داد.

اوایل قرن شانزدهم، کنجکاوای طبیعی انسان، علم مدرن متالورژی را به وجود آورد. با این حال، انتقال متالورژی از هنر به علم هنگامی که آن را با پیشرفت تکنولوژی در زمینه‌های دیگر در طول سال‌ها مقایسه می‌کنیم بسیار کند است. تحولات در معدن و فراوری سنگ‌های معدنی، با مانع وجود منابع معدنی را در مکان‌ها و عمق‌هایی که قبلاً برای انسان ناشناخته و غیر قابل دسترسی بودند، مواجه بود. اما اختراع موتور بخار توسط جیمز وات در سال ۱۷۸۰ به خروج آب معادن کمک کرد. به کمک پیشرفت ماشین بخار جیمز وات عصر قدرت و انقلاب صنعتی آغاز شد.

با آغاز عصر قدرت تقاضا برای فلزات بسیار بیشتر شد و در عین حال امکان ایجاد قدرت بیشتری برای تولید مقادیر بالاتر فراهم شد. مردی به نام هنری کورت، که قصد داشت انگلستان را از کشورهای خارجی برای تأمین آهن مستقل کند، در سال ۱۷۰۰ در سن ۳۹ سالگی یک آهنگری در Hampshire Gosport، ساخت، کورت فرایندهای خود را برای خرد کردن و نورد آهن بهبود بخشید. این آغاز تولید فرایند نورد بود و گامی بزرگ در تولید آهن و فولاد در میله‌ها، اشکال و ورق‌ها بود. از آنجا که روند سمانته سازی فولادها بسیار پرهزینه بود برای مصارف در مقیاس بزرگ، فلز غالب در آن روزها از آهن بود و تا زمان اختراع مبدل بسمر در سال ۱۸۵۵ توسط یکی دیگر از دانشمندان انگلیسی، هنری بسمر، نیز رایج بود. هنری بسمر در طول جستجوی خود برای بهبود مواد برای ساخت اسلحه فرایند خود را توسعه داد.

قبلاً فولاد کمیاب و گران بود و عمدتاً برای اهداف خاص از طریق فرایند بوتنه ساخته شده بود. درحالی که آهن، چدن و برنز برای سازه‌ها، موتور و سلاح گرم استفاده می‌شد. بسمر مقاله مهم خود را در انجمن بریتانیا در چلدن نام در ۱۳ اوت ۱۸۵۶ به عنوان «تولید چدن و فولاد بدون سوخت» خواند. فرایند او یک فرایند جدید و ارزان بود که با سرعت

زیادی از آهن خام به وسیله دمیدن هوا روی آن در حالت مذاب برای پاک کردن آن از کربن، و سپس اضافه کردن مقدار لازم کربن، فولاد تولید می‌نماید. در نتیجه این و سایر اختراعاتش، او به‌عنوان شوالیه دست پیدا کرد. درخواست بسمر برای ثبت اختراع فرایند او این مطلب را که ویلیام کلی، آمریکایی نیز از سال ۱۸۴۷ با روش مشابهی کار کرده است؛ را افشا کرد. پس از آن یک حق ثبت اختراع در سال ۱۸۵۷ نیز به کلی داده شد.

## جلسه پنجم موضوع: آهن و آلیاژهای آن

### هدف: آشنایی با آهن و فولاد (تاریخچه و کاربرد)

در این درس هدف آن است تا مهم‌ترین آلیاژ مهندسی یعنی فولاد به هنرجو معرفی شود.

### روش تدریس

از هنرجو بخواهید (در جلسه قبل) با جست‌وجو در اینترنت راجع به تاریخچه آهن و تأثیر آن در زندگی بشر اطلاعاتی استخراج و در کلاس مطرح نمایند.

### توضیح جدول ۳:

کربن تعیین‌کننده کاربرد فولاد است. علت این مسئله اثر کربن بر افزایش استحکام و سختی و کاهش شکل‌پذیری و چقرمگی است. از این رو اگر هدف از استفاده از فولاد شکل‌پذیری است باید کربن فولاد کم و اگر هدف از استفاده از فولاد استحکام و سختی است باید کربن فولاد زیاد باشد.

از این منظر فولادها دارای ۴ کلاس می‌باشند.

الف) فولادهای کم کربن  $C < 0.1\%$

این فولادها بیشتر برای بحث شکل‌پذیری استفاده می‌شوند. ورق‌هایی از این جنس معمولاً از ۲ میلی‌متر هستند و به روش نورد سرد پرداخت می‌شوند.

مثال‌هایی مانند:

■ بدنه لوازم خانگی (یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کانال کولر، بدنه کولر)

■ مفتول جوشکاری

■ سیم خاردار

■ ورق کف پل‌های عابر پیاده

■ بدنه خودرو

استحکام این فولادها کم و شکل‌پذیری، جوش‌پذیری و چقرمگی مطلوب دارند. کدهایی مانند

ST۱۲، ST۱۳، ST۱۴

از مشهورترین کدهای بازاری فولادهای کم کربن هستند.

(ب) فولادهای ساختمانی  $0.01 \leq C < 0.25\%$

به دلیل افزایش کربن در این فولادها استحکام افزایش می‌یابد ولی با توجه به آنکه فولادهای ساختمانی نیازمند جوشکاری می‌باشند، سقف کربن این فولادها بسته است. مثال‌هایی نظیر:

■ پروفیل‌های سنگین (نیسی، ناودانی، تیرآهن، میلگرد، H-beam، I-beam)

■ لوله‌ها و اتصالات واحدهای نیروگاهی، نفت و گاز، سیالات و انرژی

■ پروفیل‌های سبک (قوطی‌ها)

■ ورق‌های نورد گرم برای ساخت بدنه مخازن، کشتی، تیر ورق، قاب ماشین‌آلات از جمله فولادهای ساختمانی می‌باشند که هم‌زمان دو خاصیت استحکام و جوش‌پذیری را دارند.

مشهورترین کدهای این فولادها عبارت‌اند از:

DIN ۱۷۱۰۰: ST۳۷، ST۵۲، ST۴۴ فولادهای ساختمانی

EN ۱۰۰۲۵: S۲۳۵، S۳۵۵، S۲۷۵ فولادهای ساختمانی

EN ۱۰۰۲۸ -۳: P۲۵۵، P۲۷۵، P۳۵۵، P۴۶۰ فولادهای تحت فشار

ASTM: A۲۳۴ (اتصالات) - A۱۰۵ (فلنج) - A۱۰۶، A۳۳۳ (لوله) - A۲۸۳، A۲۸۵، A۵۱۵، A۵۱۶ (ورق) - A۳۶ (پروفیل)

API ۵L: grade B، X۵۰، X۶۰، X۷۰ لوله‌های انتقال نفت و گاز

(ج) فولادهای کربن متوسط (ماشین‌سازی)  $0.06 \leq C < 0.25\%$

این فولادها عملیات حرارتی‌پذیرند بدان معنا که با تغییر در سیکل عملیات حرارتی خواص این فولادها قابل تغییر است.

این فولادها معمولاً در دو حالت آنیل شده (مناسب برای ماشین‌کاری) و سخت‌کاری شده (مناسب برای انتقال بار) استفاده می‌شوند.

مهم‌ترین ویژگی این فولادها استحکام و چقرمگی بالا است از این رو در ساخت قطعات انتقال قدرت ماشین‌آلات به کار می‌رود مانند:

■ میل‌لنگ، میل‌محور، شاتون، گاردان، چرخ‌دنده، پینیون، فنر  
■ چکش

■ هوک جرثقیل

■ غلطک و قالب خم‌کاری، قالب کشش

مشهورترین فولادهای این گروه عبارت‌اند از:

EN ۱۰۰۸۳: CK۳۵، CK۴۵، ۴۲CrMo۶، ۳۶NiCrMo۶، ۵۸CrV۴

AISI: ۱۰۴۵، ۱۰۳۵، ۴۱۴۰، ۴۳۴۰، ۹۲۶۰

(د) فولادهای پر کربن  $C \geq 0.06\%$

این فولادها در کاربردهای ابزاری استفاده می‌شوند، جوش‌پذیری نداشته و از چقرمگی

پایینی برخوردارند. این فولادها دارای دو دسته اصلی اند:

$$\%0.19 \leq C \leq \%0.16$$

در اولویت اول استحکام و در اولویت بعدی سختی اهمیت دارد، مانند:

ابزار دستی (آچارها، انبردست، پیچ‌گوشتی و ..)

فنر

سیم در سازه‌های زهی (به دلیل نیاز به تغییر پیش تنیدگی در کوک کردن ساز)

$$\%2 < C < \%0.19$$

ابزار برشی (تیغه، اره، مته، سوهان و...)

بلبرینگ

مشهورترین فولادهای این گروه عبارت‌اند از:

EN: CK60U, CK75, CK100, X210Cr12

AISI: 1060, 1075, H13, D2, D3, O1, W2

## دانش افزایی

### فلزات آهنی

در این جلسه فلزات و آلیاژهای عمده آهنی (پایه آهن) که به صورت ترسیمی در شکل ۱۴ به طور خلاصه فهرست شده‌اند، معرفی می‌شوند. این مواد حکم ستون فقرات صنعت را در تمدن بشر داشته و تحولات صنعتی را ممکن می‌کنند. آنها را در هر جای زندگیمان می‌بینیم؛ در خودرویی که می‌رانیم، خانه‌ای که زندگی می‌کنیم، کنسروی که باز می‌کنیم و خانه‌ای که استاندارد زندگی ما را بالا برده‌اند، تنوع زیادی در سال‌های اخیر ایجاد شده است تا نیاز صنایع مختلف برآورده شود. ابداعات و اصلاح‌ها ادامه دارند و در دهه‌های اخیر تعدادی از انواع و حتی کلاس‌های جدید فلزات آهنی نیز مطرح شده‌اند. براساس گزارش مؤسسه آهن و فولاد آمریکا، بیش از ۷۰ درصد فولادهای مورد استفاده در تولید خودرو از این دسته‌اند. جدیدترین فولادها محکم‌تر، شکل‌پذیرتر و مقاوم به خوردگی‌تر از قبل هستند.



جدول ۱۴- طبقه بندی فلزات و آلیاژهای آهنی

به علاوه همه فولادها تمایل به بازیابی هستند و این بازیابی منجر به هیچ کاهش کیفیتی نمی‌گردد. در حقیقت سالانه فولاد بیش از سایر مواد از جمله آلومینیم، شیشه و کاغذ بازیابی می‌شود. از آنجا که فولاد مغناطیسی است به راحتی ساختمان‌های تخریبی از خودروهای اسقاطی و لوازم خانگی مستعمل، جدا و بازیابی می‌گردد. در سال ۲۰۰۳ حدود ۷۰ میلیون تن فولاد در ایالت متحده با نرخ بازیابی کلی نزدیک به ۷۱ درصد بازیابی شد. نرخ بازیابی قوطی‌های فولادی ۶۰/۲ درصد، لوازم خانگی بزرگ ۸۹/۷ درصد و خودرو ۱۰۲/۹ بود. صحیح است - فولاد بازیافتی از اتومبیل قراضه، بیشتر از فولاد استفاده شده در ساخت یک خودروی جدید بوده است. هر تن فولاد بازیافتی بیش از ۴۰۰۰ پوند، ماده خام و ۷۴ درصد انرژی برای تولید یک تن فولاد جدید را صرفه جویی می‌کند.

آهن: آهن قرن‌ها به‌عنوان مهم‌ترین فلز مهندسی به‌شمار می‌آمده است. با وجود اینکه آهن از نقطه نظر فراوانی چهارمین عنصر موجود در قشر زمین است اما به ندرت به حالت فلزیش در طبیعت یافت می‌شود؛ شکل طبیعی آن انواع ترکیب‌های معدنی یا کانه است. مطلوب‌ترین این کانه‌ها اکسیدهای آهن با ناخالصی‌های همراه آنها است. ابتدا بر این کانه‌ها نوعی عملیات احیای شیمیایی اعمال می‌شود تا پیوند آهن - اکسیژن شکسته شده و آهن فلزی به‌دست آید. کانه، سنگ آهک، کک و هوا به‌طور پیوسته وارد کوره مخصوص می‌شود و فلزات مذاب هر از گاهی از آن خارج می‌گردد.

اکسیدهای ناخالص دیگر (که به عنوان ناخالصی در کانه اولیه موجود بوده‌اند). نیز در کوره احیا می‌شوند تمام فسفر و بخشی از منگنز وارد آهن مذاب می‌شوند. بخشی از اکسیدهای سیلیسیم و گوگرد احیا می‌گردند و این عناصر نیز در فلز نهایی ظاهر می‌شوند. دیگر عناصر آلوده‌کننده چون کلسیم، منیزیم و آلومینیم در سرباره پایه آهنکی جمع‌آوری و از سیستم خارج می‌شوند. بنابراین آهن خام به دست آمده دارای ترکیب تقریبی زیر است:

سیلیسیم ۱ تا ۳ درصد،

فسفر ۰/۱ تا ۲ درصد،

کربن ۳ تا ۴/۵ درصد،

گوگرد ۰/۰۵ تا ۰/۱

منگنز ۰/۱۵ تا ۲/۵ درصد

بخش کمی از آهن خام مستقیماً به شکل نهایی ریخته‌گری می‌شود. ماده حاصل چدن نام دارد. البته، غالباً چدن‌های تجارتي از ذوب مجدد آهن قراضه و فولاد و احتمالاً مقداری آهن خام تولید می‌شوند.

## جلسه ششم موضوع: فولاد ساده کربنی

### هدف: آشنایی با فولاد ساده کربنی و اصول نام‌گذاری آن

فولاد ساده کربنی از نظر تناژ تولیدی بیشتر از مجموع الباقی فلزات (فولادهای آلیاژی و آلیاژهای غیرآهنی) در صنعت مورد استفاده واقع می‌شود. علت آن هم قیمت پایین این آلیاژ در قیاس با سایر آلیاژهای مهندسی است. در جدول ۱۵ قیمت آلیاژها در مقایسه با فولاد ساده کربنی نشان داده شده است.

جدول ۱۵- قیمت آلیاژها در مقایسه با فولاد ساده کربنی

آلیاژ	فولاد ساده کربنی	فولاد کرم - مولیبدن دار	فولاد زنگ نزن مارتنزیتی	فولاد زنگ نزن آستنیتی	آلومینیم
نسبت قیمت به فولاد ساده کربنی	۱	۲/۲	۵ - ۵/۴	۱۰ - ۶	۱۲ - ۵
آلیاژ	آلیاژهای مس	تیتانیم خالص	تیتانیم آلیاژی	مونل	اینکونل
نسبت قیمت به فولاد ساده کربنی	۳۰ - ۱۵	۵۰ - ۴۰	۶۰ - ۴۵	۴۰ - ۳۵	۶۰ - ۳۰

این اختلاف قیمت در کنار خواص بسیار مطلوبی که فولادهای ساده کربنی با کربن‌های مختلف دارا می‌باشد سبب شده که استفاده از آن مورد اقبال مصرف‌کنندگان باشد. فولاد ساده کربنی (Plain Carbon Steel) علاوه بر آهن و کربن مقداری عناصر همراه نیز در آنالیز خود دارد. در جدول ۱۶ به حداکثر مقدار آنها اشاره شده است.

جدول ۱۶- آنالیز عناصر همراه در فولادهای ساده کربنی

Mo	Mn	La	Cu	Cr	Co	Bi	B	Al	عنصر	
۰/۰۸	۱/۶۵	۰/۱۰	۰/۴۰	۰/۳۰	۰/۳۰	۰/۱۰	۰/۰۰۰۰۸	۰/۳۰	مقدار (درصد وزنی)	
W	V	Ti	Te	Si	Se	Pb	Ni	Nb	عنصر	
۰/۳۰	۰/۱۰	۰/۰۵	۰/۱۰	۰/۶۰	۰/۱۰	۰/۴۰	۰/۳۰	۰/۰۶	مقدار (درصد وزنی)	
سایر عناصر (به جز کربن، فسفر، گوگرد و نیتروژن)									Zr	عنصر
۰/۱۰									۰/۰۵	مقدار (درصد وزنی)

با توجه به آنکه در تولید فولاد نسبت قراضه به آهن احیا شده چه میزان باشد و نیز نوع سنگ معدن، مقدار عناصر همراه تعیین می‌شود. عناصر همراه می‌توانند مفید (Si\_Mn) یا مضر (S\_P) باشند. به عناصر همراه مضر اصطلاحاً ناخالصی (Impurity) گفته می‌شود.

## روش تدریس

بیان این درس بیشتر به صورت ارائه مطلب می‌باشد. البته با توجه به اینکه هنرجویان فولاد ساده کربنی را در زندگی روزمره خود مشاهده می‌نمایند می‌توانید با یادآوری کاربردهای آن ذهن مخاطب را با مطالب انس دهید.

در بخش نام‌گذاری و استاندارد دینی فولاد با توجه به کمبود وقت و البته نوع نیاز هنرجویان فقط به بیان استاندارد DIN ۱۷۱۰۰ و DIN ۱۶۱۴ بسنده شده است.

قوانین نام‌گذاری فولادها در استاندارد DIN ۱۷۰۰۷ که پس از تشکیل اتحادیه اروپا به EN ۱۰۰۲۷ تغییر نام داد به تفصیل بیان شده است که پیشنهاد می‌شود برای آشنایی بیشتر به آخرین ویرایش (۲۰۱۷) این استاندارد مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است فولادهای کم کربن نورد سرد اخیراً با نام‌های دیگری که بیانگر سطح شکل‌پذیری است (DC) نشان داده می‌شوند.



→	ST۱۲	Dco۲
→	ST۱۳	Dco۳
→	ST۱۴	Dco۴

فولادهای ماشین‌سازی و پرکربن در استاندارد EN۱۰۰۸۳ معرفی شده‌اند. که پیشنهاد می‌شود با مراجعه به آن مفاهیم و قوانین حاکم را بیشتر مطالعه فرمایید.

## جلسه هفتم و هشتم موضوع: کاربرد فولادهای ساده کربنی

هدف: آشنایی با کاربردهای فولادهای ساده کربنی

### روش تدریس

جدای بحث کاربرد فولادهای ساده کربنی در جدول ۶ کتاب درسی برای هر نوع از فولاد کاربردی ذکر شده است. در جدول ۱۷ مثال‌های بیشتری برای هر کاربرد بیان شده است.

جدول ۱۷- کاربردهای فولاد ساده کربنی

کد فولاد DIN	معادل ASTM یا AISI	ویژگی	کاربرد
ST۱۲	۱۰۱۰	قابلیت خم‌پذیری	ساخت بدنه لوازم خانگی - ورق‌های گالوانیزه - مفتول جوشکاری - سیم خاردار - فنس - واشر فلزی
ST۱۳	۱۰۰۸	قابلیت کشش	مشابه ST۱۲
ST۱۴	۱۰۰۶	قابلیت کشش عمیق	بدنه خودرو
ST۳۷	A۲۸۳ Gr - C A۲۸۵ A۱۰۶ GR - B A۳۶ AS۱۶ GR - SS	استحکام مطلوب جوش‌پذیری مطلوب	ساخت کلیه قاب‌های ماشین‌آلات سبک - ساخت سازه‌های گوناگون - پروفیل‌های میز و صندلی - بدنه مخازن ذخیره - درب و پنجره‌های فولادی - لوله‌های انتقال آب
ST۴۴	A۱۰۶-C A۵۱۶-۶ A۳۶	استحکام مطلوب جوش‌پذیری مطلوب	مشابه ST۳۷
ST۵۲	A۵۱۶-۷۰ A۲۱۶ - WCC A۱۰۵ - GrB	استحکام بالا جوش‌پذیری مطلوب	قاب ماشین‌آلات سنگین - سازه‌های مرتفع - بدنه مخازن تحت فشار و کشتی - لوله‌های انتقال آب - پیچ و مهره

### فصل ۳: انتخاب مواد مهندسی

قطعات انتقال قدرت و ماشین‌های کوچک - زنجیر - پیچ و مهره	استحکام خوب جوش پذیری مطلوب	۱۰۲۰	CK۲۲
کلیه قطعات انتقال قدرت، مانند محورها، شاتون، گاردان، میل لنگ، زنجیر، پیچ و مهره، پینیون و چرخ دنده‌ها	استحکام بالا جوش پذیری ضعیف	۱۰۳۵	CK۳۵
مشابه CK۴۵ در موارد با بارگذاری سنگین تر	استحکام بالا جوش پذیری ضعیف	۱۰۴۵	CK۴۵
فنرها ابزار دستی (آچار، پیچ‌گوشی، انبرها) - قالب‌ها غلتک‌های خمکاری	فنریت خوب مقاومت به سایش مطلوب عدم جوش پذیری	۱۰۶۰	CK۶۰
مشابه CK۶۰ به مقاومت به سایش بالاتر ابزار برشی	مشابه CK۶۰	۱۰۷۵	CK۷۵

### حل تمرین صفحه ۱۲۰

فولاد پیشنهادی	ویژگی	تصویر
ST۳۷	استحکام و جوش پذیری	پایه نیمکت
CK۴۵	استحکام و تافنس	چرخ دنده بزرگ
ST۳۷	استحکام و جوش پذیری	پایه تابلو
ST۱۲	شکل پذیری	ورق آجدار
ST۵۲- CK۲۲- CK۳۵	استحکام و تافنس	پدال دوچرخه
CK۴۵-CK۶۰	استحکام و مقاومت به سایش	غلتک خمکاری
ST۱۴- ST۱۳- ST۱۲	شکل پذیری بالا	واشر
ST۱۲	خم پذیری	کیس کامپیوتر
ST۳۷	استحکام و جوش پذیری و شکل پذیری	درب

خطوط لوله	استحکام و جوش پذیری	ST۳۷-ST۴۴-ST۵۲ و معادل های ASTM آنها مانند A۱۰۶
چکش	استحکام و مقاومت به سایش	CK۴۵-CK۶۰-CK۷۵
قیچی	مقاومت به سایش	CK۶۰-CK۷۵

پیشنهاد می شود در هر گروه از کاربردهای جدول مثال های بیشتری را از اطراف خود بیابید و مثال بزیند.

## دانش افزایی

### فولاد

فولاد یک ماده مهندسی بی نهایت مفید است. فولاد دارای استحکام، صلبیت و دوام است. از دیدگاه تولیدی، قابلیت شکل پذیری، اتصال دهی و رنگ پذیری همچنین قابلیت تعمیر آن همگی قابل توجه و جذاب هستند. در بیست سال گذشته حدود ۵۵ درصد وزن یک خودروی سواری معمولی را شامل می شده است و انتظار می رود این روند ادامه داشته باشد. در حالی که صنایع خودرو و ساختمان عمده مشتریان فولاد هستند، این ماده در ساخت مخازن، لوازم خانگی و ماشینینی و همچنین زیرساخت صناعی مانند نفت و گاز نیز کاربرد گسترده ای دارد.


تولید فولاد اساساً یک فرایند اکسایش است که موجب کاهش مقداری کربن، سیلیسیم، منگنز، فسفر و گوگرد در مخلوط آهن خام مذاب و قراضه فولاد شود. در سال ۱۸۵۱ میلادی فرایند کلی بسمر با به وجود آوردن امکان تولید فولاد در مقیاس تجارتي درهای این صنعت را گشود. فرایند کوره باز از ظرفیت فرایند بسمر در سال ۱۹۰۸ پیشی گرفت و در سال ۱۹۶۰ بیش از ۹۰ درصد فولاد جهان را تولید می کرد. در حال حاضر انواع کوره های اکسیژن و کوره های قوس الکتریکی بخش عمده فولادهای تجارتي را تأمین می کنند.

در غالب این فرایند هوا یا اکسیژن از درون فلز مذاب یا از روی آن عبور داده می شود تا چندین واکنش پالایش گرمازا صورت گیرد. کربن اکسیده می شود و گازهای CO یا CO<sub>۲</sub> به وجود می آیند و سپس از مذاب جدا می شوند. عناصر دیگر مانند سیلیسیم و فسفر نیز به روش مشابه اکسید می شوند و سبک تر از فلز شده در سرباره قابل جمع آوری وارد می گردند. در همین حال، اکسیژن و دیگر عناصر حاصله از واکنش های گازی در فلز مذاب حل می شوند و ممکن است موجب بروز اشکال در محصول نهایی گردند.


ملاحظات مربوط به انجماد فولاد: صرف نظر از روش تهیه، فولاد پیش از آنکه به صورت محصول نهایی درآید از حالت مایع به حالت جامد تبدیل می‌شود. مایع را می‌توان مستقیماً به شکل قطعه ریخته شده فولادی، یا به شکل مناسبی که برای فرایندهای بعدی قابل استفاده باشد منجمد کرد. در غالب موارد برخی از روش‌های ریخته‌گری پیوسته قطعه خام برای انجام آهنگری و نورد را آماده می‌کنند.

پیش از انجماد فولاد، می‌خواهیم آلودگی‌ها را تا اندازه ممکن کاهش دهیم. فولاد مذاب از کوره ذوب به درون ظروف ویژه‌ای به نام چمچه (پاتیل) ریخته می‌شود. با اینکه در گذشته از این وسیله فقط برای حمل و نقل مذاب و ظرفی برای ریختن استفاده می‌شده است، امروزه چمچه به‌عنوان مکانی برای انجام فرایندهای اضافی روی فولاد درآمده است. اصطلاح متالورژی چمچه‌ای به انواع فرایندهایی گفته می‌شود که برای پالایش نهایی و تنظیم دقیق ترکیب شیمیایی و دمای مذاب طراحی می‌شوند. در اینجا می‌توان مواد آلیاژی را به مذاب افزود، کربن را باز هم بیشتر احیا کرد، گازهای حل شده را کاهش داده یا کاملاً جدا ساخت و اقداماتی برای کنترل اندازه دانه، محدود کردن مقدار آخال‌ها، احیای گوگرد و کنترل شکل هرگونه سولفید موجود در ماده انجام داد. هم زدن، گاززدایی، گرم کردن مجدد، تزریق آلیاژهای پودری و رشته‌های هسته‌دار برای افزایش درجه پاکیزگی و کنترل دقیق‌تر ترکیب شیمیایی و خواص فولاد انجام می‌شوند.

سپس مذاب فراور شده طی فرایند ریختن از زیر، از چمچه به قالب شمش یا واحد ریخته‌گری پیوسته منتقل می‌شود. ریخته‌گری معمولاً از طریق فرایند ریختن از کف مانند شکل زیر انجام می‌گیرد. هنگامی که فلز از قعر چمچه خارج می‌شود، سرباره و مواد شناور به عملیات بعدی منتقل نمی‌شود و محصول پاکیزه‌تر است.

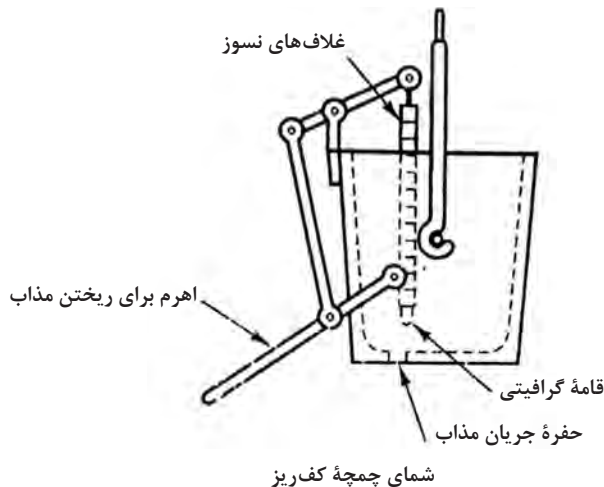

فرایندهای ریخته‌گری پیوسته برای غلبه بر مشکلات مربوط به شمش، تشکیل لوله، حبس سرباره و تغییرات ساختاری در طول قطعه به کار می‌آیند. یکی از روش‌های متداول ریخته‌گری پیوسته در شکل زیر نشان داده شده است. در این روش، فلز مذاب از چمچه به قیف و سپس به قالب (معمولاً مسی) بدون کف و خنک‌شونده با آب جریان پیدا می‌کند. عمل تبرید به گونه‌ای کنترل می‌شود که قسمت خارجی پیش از آنکه فلز در قالب راه یابد منجمد می‌شود. سپس ماده توسط پاشیدن مستقیم آب خنک می‌گردد تا از انجماد کامل اطمینان حاصل شود قطعه جامد را می‌توان به طول‌های دلخواه برید یا چون قطعه هنوز گرم است، آن را خم کرد، و به صورت افقی در کوره کوچک گرمایش مجدد قرار داد و یا مستقیماً نورد کرد.

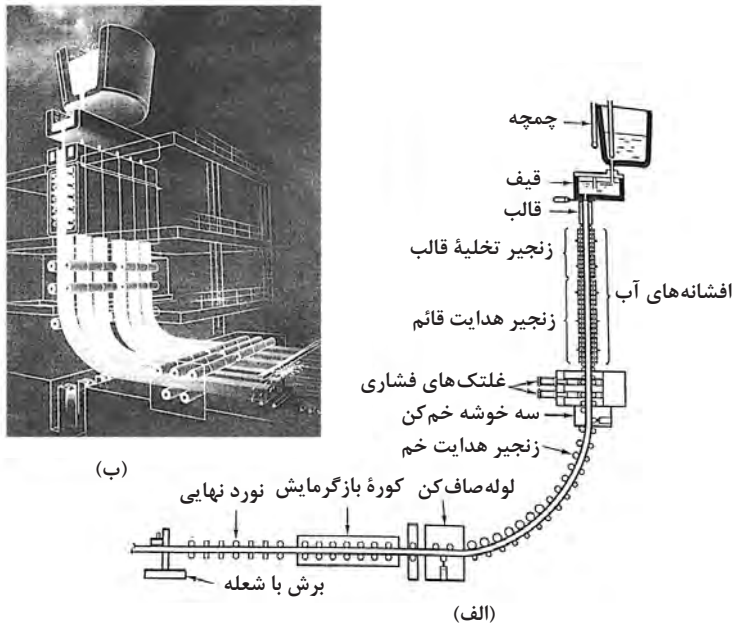


الف) شمای فرایند ریخته‌گری پیوسته برای تولید شمش میله و تختال ب) ریخته‌گری پیوسته قائم چندردیفه

### گاززدایی و اکسیژن زدایی

در نتیجه فرایند فولادسازی مقادیر چشمگیری اکسیژن در فلز مذاب حل می‌شود در حین سرد شدن و انجماد بعدی، سطح حلالیت، تا حد زیادی کاهش می‌یابد (شکل صفحه بعد) و اکسیژن و گازهای دیگر از جامد دفع می‌شوند. غالباً اکسیژن دفع شده به کربن اتمی متصل شده و گاز منوکسید کربن تولید می‌کند. فرار از مایع پذیر است، اما معمولاً حباب‌ها به دام می‌افتند و در نتیجه ساختاری متخلخل به وجود


می‌آید، و تخلخل حاصل از وجود گاز یا حباب به شکل منافذ کوچک و مجزا و یا حفره‌های بزرگ است. با وجود اینکه اغلب منافذ داخلی در حین فرایندهای شکل دادن گرم بعدی، به یکدیگر جوش می‌خورند (اگر تغییر شکل کافی باشد)؛ بعضی از فضاها کاملاً پر نمی‌شوند و تعدادی دیگر ممکن است به هم جوش نخورند و ترک‌ها و عیوب داخلی ممکن است در محصول نهایی باقی بمانند.

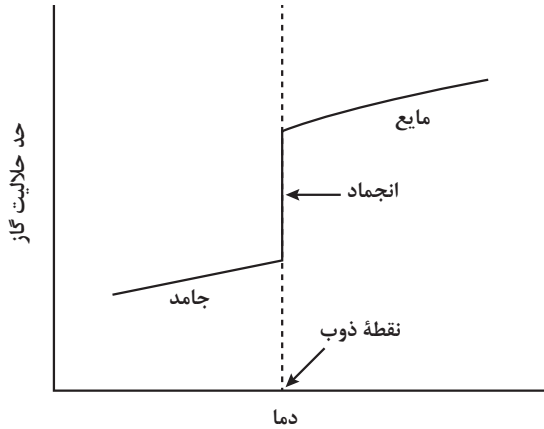

حلالیت گاز در فلز برحسب تابعی از درجه حرارت که در حین انجماد کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.

در غالب موارد با اکسیژن‌زدایی پیش از انجماد یا کسب اطمینان از عدم ورود مجدد اکسیژن به درون ماده، از بروز مشکل تخلخل جلوگیری به عمل می‌آید. فلزاتی چون آلومینیم، فرومنگنز، یا فروسیلیسیم در چمچمه به فولاد اضافه می‌شود تا ماده میل ترکیبی بیشتری با اکسیژن نسبت به کربن پیدا کند. اکسیژن دفع شده به بالا با این اکسیژن‌زداها واکنش داده و به اکسیدهای جامد فلزی تبدیل و در سرتاسر ساختار جامد پخش می‌شود.

درحالی‌که افزودن اکسیژن‌زداها به نحو مؤثری اکسیژن را جذب می‌کنند، وجود مقدار ناچیزی از گازهای حل شده دیگر (مانند هیدروژن و نیتروژن) می‌تواند آثار زیان‌آوری بر عملکرد فولادها داشته باشد. این امر به ویژه در مورد فولادهای آلیاژی حایز اهمیت فراوان است، زیرا چندین عنصر اصلی آلیاژی مانند وانادیم و کرم، میل به حلالیت این گازها را بالا می‌برند. فرایندهای گاززدایی متنوعی برای کاهش همگی گازهای حل شده ابداع شده‌اند. در شکل ۱۸ یک روش گاززدایی در خلأ برای تولید شمش‌های گاززدایی شده نشان داده شده است. قالب شمش در محفظه خلأ قرار می‌گیرد و جریان فلز در حین ریختن از خلأ عبور می‌کند. با ایجاد سطح آزاد زیاد در حین ریختن، خلأ قادر به خارج کردن مقدار زیادی از گازهای حل شده است.

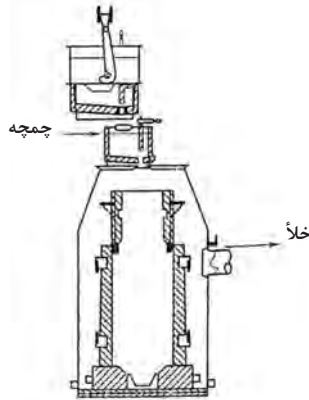


روش گاززدایی فولاد به وسیله ریختن از طریق خلأ

به عنوان جانشین برای گاززدایی در خلأ از فرایند ذوب مجدد الکتروود منصرف شدنی استفاده می شود. در اینجا الکتروود فلزی از پیش جامد شده جایگزین چمچه فلز گداخته می شود. هنگامی که این الکتروود دوباره با قوس الکتریکی ذوب می گردد، قطرات ذوب شده از داخل خلأ می گذرند و ایجاد این مساحت فوق العاده زیاد، راه مؤثری برای دفع گاز است. هنگامی که عمل ذوب با قوس الکتریکی صورت گیرد، فرایند ذوب مجدد به وسیله قوس در خلأ (VAR) نامیده می شود و اگر حرارت القایی جانشین قوس الکتریکی شود، فرایند ذوب در خلأ به کمک القا (VIM) خوانده می شود. هر دو فرایند در دفع گازهای حل شده بسیار مؤثرند اما در این فرایندها ناخالصی های غیرفلزی دفع نمی شوند. در صورت به کارگیری فرایند ذوب مجدد به کمک سرباره (ESR) فلز کاملاً تمیز و عاری از گاز خواهد بود. (شکل زیر)



(الف)

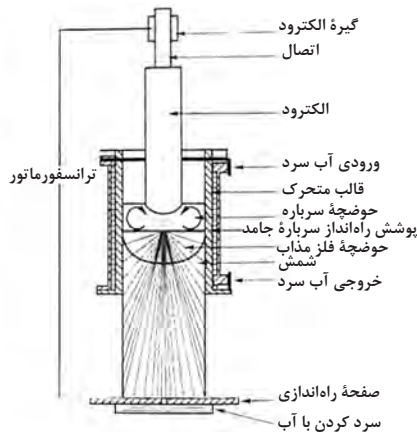

(ب)

الف) تولید شمش به کمک فرایند ذوب مجدد به کمک سرباره، ب) نمایش شمایی از این فرایند که الکتروودهای شروع کننده، قوس ذوب و شمش انجماد مجدد یافته را نشان می دهد.

الکتروود جامد توسط جریان برق مجدداً ذوب و ریخته می‌شود، در حالی که سطح فلز مذاب به وسیله پوشش سرباره مذاب پوشیده شده است، ناخالصی‌های غیر فلزی شناور مانده و جمع‌آوری می‌شوند و از قطعه جامد با کیفیت بسیار بالا جدا می‌گردند. از آنجا که ماده مذاب زیر پوشش سرباره مذاب قرار دارد خلأ مورد نیاز نیست و انجماد تدریجی امکان فرار کردن گاز دفع شده را فراهم می‌سازد. این فرایند مشابه فرایند جوشکاری الکتریکی سرباره در مقیاس بزرگی است.

### فولاد کربنی ساده

فولاد تجارتي از نظر تئوری آلیاژی از آهن و کربن است، اما در واقع حاوی منگنز، فسفر، گوگرد و سیلیسیم به میزان چشمگیر و قابل اندازه‌گیری است. هنگامی که چهار عنصر یاد شده به میزان معمولی در فولاد موجود باشند و هیچ حداقل مقداری برای عناصر دیگر مشخص نشده است فولاد کربنی ساده نامیده می‌شود. استحکام این فولادها در درجه اول تابع مقدار کربن است و با افزایش میزان کربن استحکام افزایش می‌یابد (جدول ۱۸). متأسفانه نرمی، چقرمگی و قابلیت جوشکاری فولاد کربنی ساده با افزایش محتوای کربن کاهش می‌یابد و قابلیت سخت‌شوندگی آن نیز بسیار پایین است. به علاوه فولادهای کربنی ساده در دماهای بالا و پایین دارای خواص نامطلوب (به ترتیب از دست دادن استحکام و شکنندگی) هستند و در بیشتر محیط‌ها خوردگی در آنها رخ می‌دهد.

جدول ۱۸- تأثیر کربن بر استحکام فولادهای کربنی ساده تابکاری شده

نوع فولاد	محتوای کربن (درصد)	مگاپاسکال	حداقل استحکام کششی (هزار پوند بر اینچ مربع)
۱۰۲۰	۰/۲	۲۱	۶۰
۱۰۳۰	۰/۳	۴۴۸	۶۵
۱۰۴۰	۰/۴	۵۱۷	۷۵
۱۰۵۰	۰/۵	۶۲	۹۰


### ارقام از مشخصه A۳۷۲ مؤسسه ASTM

به‌طور کلی فولادهای کربنی ساده بر اساس مقدار کربنشان به سه دسته تقسیم می‌شوند: **۱** فولادهای کم کربن که حاوی کمتر از ۰/۲ درصد کربن هستند و دارای قابلیت شکل‌پذیری (با کار سرد) می‌توان استحکامشان را بالا برد، و جوشکاری مناسب هستند. ساختار آنها غالباً فریتی و پرلیتیست و معمولاً پس از نوعی فرایند شکل‌دهی گرم یا سرد استفاده می‌شوند.



۲ فولادهای میان کربن حاوی ۰/۲ تا ۰/۵ درصد کربن هستند و در صورت تبرید سریع در آب، یا آب نمک به شرط آنکه ابعاد مقطع کوچک باشد به شکل مارتنزیتی یا باینیتی درمی آیند. مناسب ترین تعادل خواص در این سطح از کربن حاصل می شود و ترکیب مقاومت زیاد در مقابل خستگی و چقرمگی ماده کم کربن همراه با استحکام و سختی فولادهایی با محتوای کربن بالاتر به نحو مطلوبی در این دسته فولادها وجود دارد. این نوع فولاد در بازار بسیار متداول است و کاربردهای مکانیکی فراوان پیدا کرده است.

۳ فولادهای پرکربن حاوی بیش از ۰/۵ درصد کربن هستند. چقرمگی و شکل پذیری این نوع فولادها بسیار پایین ولی مقاومت در برابر سایش شان بسیار بالاست این نوع فولادها در اثر تبرید سریع به مارتنزیت تبدیل می شوند، اما قابلیت سخت شوندگی شان همچنان پایین است در شرایط حدی، ترک تبرید مسئله ساز است. در شکل زیر خواص متعارف فولادهای کم کربن، میان کربن و پرکربن به صورت تعادل خواص شان آمده است.

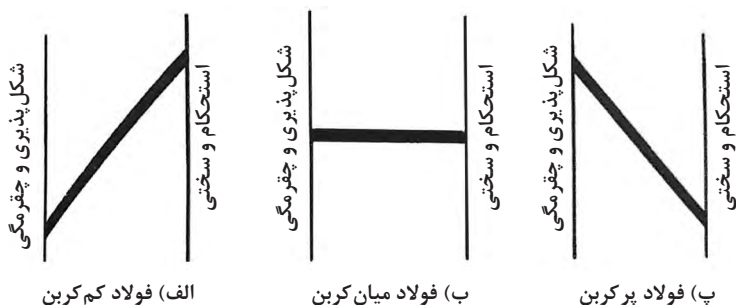

مقایسه فولادهای کم کربن، میان کربن و پرکربن بر مبنای تعادل خواصشان: الف) فولادهای کم کربن شکل پذیری مقاومت به شکست عالی دارند، اما استحکامشان پایین است؛ ب) فولادهای میان کربن خواص متعادلی دارند؛ پ) فولادهای پرکربن استحکام و سختی بالا و در عوض شکل پذیری و چقرمگی پایین دارند.

در مقایسه با دیگر مواد مهندسی، فولادهای کربنی استحکام و سختی بالایی همراه با چقرمگی قابل قبول دارند. متأسفانه این فولادها زنگ می زنند و معمولاً به نوعی سطح محافظ مانند رنگ، روی آندودکاری یا نوع دیگری از پوشش نیاز دارند. فولادهای کربنی ساده، ارزان ترین نوع فولاد هستند و در بسیاری از کاربردها می توانند به عنوان گزینه اول مطرح باشند. غالباً محدودیت هایی در کاربردشان وجود دارد. در مواردی که به ماده مرغوب تری نیاز است، کیفیت فولاد را با افزودن یک یا چند عنصر آلیاژی بالا می برند.

## جلسه نهم موضوع: مفهوم فولاد آلیاژی

هدف: توصیف فولاد آلیاژی و کاربردهای آن

### مفاهیم

عنصر آلیاژی به عنصری گویند که به عمد و برای افزایش خواص مکانیکی یا شیمیایی فلز به آن اضافه می‌شود. فولادهای آلیاژی دارای کاربردهای مختلفی می‌باشند که عنصر آلیاژی تعیین‌کننده نوع کاربرد خواهد بود.

### روشی تدریس

در جدول شماره ۸ کتاب درسی عناصر آلیاژی متداول در فولاد فهرست شده است. اعداد بیان شده در جدول مرز آلیاژی بودن یا نبودن هر عنصر آلیاژی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال اگر میزان کرم یک فولاد ۰/۱۵٪ وزنی باشد، این مقدار کرم عنصر آلیاژی نیست و فولاد به واسطه این میزان کرم آلیاژ محسوب نمی‌شود. ولی اگر مقدار کرم مثلاً به ۰/۷٪ وزنی برسد فولاد آلیاژی کرم‌دار محسوب می‌شود. این مسئله را یادآور شوید که عناصر در مقادیر ناچیز هم بر فولاد اثرگذار هستند. لیکن اگر اثر آنها سبب شود کاربرد فولاد تغییر یابد عنصر آلیاژی محسوب می‌شوند. عناصر آلیاژی اگر کمتر از مقادیر ذکر شده در جدول باشد به عنوان عنصر همراه شناخته می‌شوند. در جدول ۷ کتاب درسی اثر آلیاژی در فولادها بررسی شده است. در جدول ۱۹ کاربردها و تأثیرات عناصر آلیاژی در فولادها برای استفاده در کلاس بیان شده است.

جدول ۱۹- کاربرد و تأثیر عناصر آلیاژی در فولادها

عنصر	تأثیر بر خواص فولاد	کاربرد
Mn	افزایش استحکام و چقرمگی به دلیل ریزدانه کردن فولاد جلوگیری از ترک گرم به واسطه جذب گوگرد افزایش سختی پذیری فولاد	اصلی‌ترین عنصر افزایش‌دهنده استحکام در فولادهای ساختمانی غیرآلیاژی است. مثلاً یکی از تفاوت‌های St۳۷ با St۵۲ در مقدار بالاتر منگنز در St۵۲ می‌باشد.
Si و Cu	افزایش مقاومت به اکسیداسیون در فولادهای کم کربن و ساختمانی افزایش فریت در فولادهای پر کربن (فقط برای سیلیسیم)	در کاربردهای فولاد در دمای بالا در جایی که اقتصاد اجازه استفاده از فولادهای پر آلیاژی را نمی‌دهد. معمولاً به فولادهای ساده کربنی مقداری سیلیسیم یا مس اضافه می‌کنند تا در دمای بالا که رنگ یا پوشش سطح آسیب می‌بیند و فولاد اجباراً بدون پوشش استفاده می‌شود سرعت اکسید شدن سطح فولاد آهسته شود. مانند آگزوز توربین‌ها - داکت‌های انتقال غبار-لوله‌های انتقال غبار

<p>فولادهای زنگ نزن - بویلرها - سوپر هیترها - مبدل‌های حرارتی دما بالا - برج‌های تقطیر - تجهیزات صنایع غذایی و دارویی</p>	<p>افزایش مقاومت به خوردگی بالای ۱۲ درصد افزایش مقاومت به اکسیداسیون در فولادهای کم کربن و ساختمانی افزایش استحکام در فولادهای ماشین‌سازی به دلیل ایجاد کاربیدهای ظریف افزایش شدید سختی به دلیل تشکیل کاربیدهای درشت در فولادهای ابزار</p>	<p>Cr</p>
<p>در فولادهای حمال بار مانند شفت‌های انتقال قدرت یا چرخ دنده‌های عظیم و نظایر آن به‌عنوان عنصر آلیاژی فولاد استفاده می‌شود. در فولادهای زنگ نزن به‌عنوان عنصر افزاینده مقاومت به خوردگی به کروم اضافه می‌شود. صنایع شیمیایی و دارویی عمده‌ترین مصرف‌کنندگان فولادهای زنگ‌نزن نیکل‌دار هستند.</p>	<p>کمک به ریز دانگی فولاد و افزایش چقرمگی و استحکام بهبود مقاومت به خوردگی فولاد</p>	<p>Ni</p>
<p>کلیه فولادهای فوق مستحکم و چقرمه دارای مولیبدن نیز می‌باشند. مانند جنگ افزارهای نظامی و شفت‌های انتقال قدرت عظیم در فولادهای دما بالا ۴۰۰ تا ۷۵۰ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان تأمین‌کننده مقاومت به خزش مصرف می‌شوند. در فولادهای زنگ‌نزن در آب شور یا آب تصفیه شده مانند آب شهری کار می‌کنند و آب کلردار بر روی سطح باقی می‌ماند و مصرف می‌شود. مانند سینک ظرفشویی - لوله‌ها و مخازن صنایع غذایی - پمپ‌های آب دریا</p>	<p>افزایش چقرمگی با ریز کردن دانه افزایش مقاومت به خزش با ایجاد کاربیدهای دیرگداز افزایش مقاومت به خوردگی حفره‌ای در حضور یون کلر</p>	<p>Mo</p>
<p>مشابه Mo</p>	<p>ایجاد ریزدانگی و افزایش چقرمگی ایجاد مقاومت به خزش</p>	<p>V</p>
<p>قطعات سایش دما بالا مانند مته‌ها و تیغه‌ها که برای برش و سوراخ‌کاری فلزات استفاده می‌شوند و حین کار دمایشان بالا می‌رود</p>	<p>ایجاد کاربیدهای دیرگداز WC و W<sub>۲</sub>C</p>	<p>W</p>
<p>زمانی که به اجبار برای ایجاد رزوه از فرایند رزوه‌تراشی استفاده می‌شود نیاز است براده‌ها ظریف شوند تا آسیبی به سطح پیچ وارد نشود.</p>	<p>به دلیل ایجاد آخال MnS ساختار فولاد به دلیل غیریکنواخت کردن ساختار میکروسکوپی طول براده‌های فلزی کاهش می‌یابد.</p>	<p>S</p>

## دانش افزایی

### فولادهای آلیاژی

تعیین مرز بین فولاد کربنی ساده و فولاد آلیاژی تا اندازه‌ای به دلخواه است. هر دو نوع حاوی کربن، منگنز و غالباً سیلیسیم هستند. برخی اوقات مس و بُرن نیز به این دو گروه اضافه می‌شود. فولادهایی که حاوی بیش از ۱/۶۵ درصد منگنز، ۰/۶ درصد سیلیسیم، یا ۰/۶ درصد مس هستند، معمولاً فولادهای آلیاژی نامیده می‌شوند. به علاوه اگر مقدار حداقل یا مشخصی از دیگر عناصر آلیاژی ذکر شده باشد، فولاد آلیاژیست. متداول‌ترین عناصر آلیاژی عبارت‌اند از کرم، نیکل، مولیبدن، وانادیم، تنگستن، کبالت، بُرن، مس و هم‌چنین منگنز، فسفر، سیلیسیم و گوگرد به میزان بیشتر از مقادیر عادی. اگر مجموع مواد آلیاژی کمتر از ۸ درصد باشد فولاد کم آلیاژ خوانده می‌شود. فولادهای حاوی بیش از ۸ درصد عناصر آلیاژی، فولادهای پر آلیاژ هستند.

غالباً عناصر آلیاژی به مقدار کم (کمتر از ۵ درصد) برای بالا بردن استحکام یا قابلیت سخت‌شوندگی، یا در مقیاس‌های بیشتر (غالباً تا ۲۰ درصد) به منظور ایجاد خواص ویژه‌ای چون مقاومت در برابر خوردگی یا پایداری در دماهای بالا یا پایین در فولاد به آن اضافه می‌شوند.

برای از بین بردن اکسیژن محلول در فولاد می‌توان عناصر خاصی را هنگام فرایند فولادسازی به آن اضافه کرد. معمولاً از عناصری مانند منگنز، سیلیسیم و آلومینیم برای این منظور استفاده می‌شود. منگنز، سیلیسیم، نیکل و مس، با تشکیل محلول‌های جامد در فریت موجب افزایش استحکام فولاد می‌شوند. کرم، وانادیم، مولیبدن، تنگستن و دیگر عناصر با تشکیل کاربیدهای فاز دوم مجزا استحکام را بالا می‌برند. نیکل و مس به مقدار کم موجب افزایش مقاومت در برابر خوردگی می‌شوند. نیکل چقرمگی و مقاومت به ضربه را افزایش می‌دهد و مولیبدن به جلوگیری از ترد شدن کمک می‌کند. زیرکنیم، سریم و کلسیم نیز از طریق کنترل شکل آخال‌ها، چقرمگی را افزایش می‌دهند. قابلیت ماشین‌کاری با تشکیل سولفیدهای منگنز یا افزودن سرب، بیسموت، سلنیم یا تلوریم بالا می‌رود. علاوه بر اینها با افزودن مواد دیگر می‌توان اندازه‌دانه‌های فریت یا آستنیت را کنترل کرد.

انتخاب یک فولاد آلیاژی هنوز با مشخص کردن مقدار کربن مناسب آغاز می‌شود. تأثیر کربن روی استحکام فولادهای آلیاژی تبریدی و بازپخت شده در جدول ۲۰ مشاهده می‌شود. در مجموع، فولاد ۴۱۳۰ در حدود ۱/۲ درصد عناصر آلیاژی دارد، در حالی که فولادهای ۴۳۴۰ و ۸۹۳۰ به ترتیب حاوی ۳ درصد و ۱/۳ درصد عناصر آلیاژی هستند. ولی حداقل استحکام کششی هر سه به یک اندازه است. اساساً استحکام و قابلیت سخت‌شوندگی به مقدار کربن وابسته‌اند.

جدول ۲۰- اثر کربن بر استحکام فولادهای آلیاژی تبریدی و بازپخت شده

حداکثر استحکام کششی		میزان کربن (درصد)	نوع فولاد
MPa	ksi		
۱۰۳۰	۱۵۰	۰/۳	۴۱۳۰
۱۰۳۰	۱۵۰	۰/۳	۴۳۳۰
۱۰۳۰	۱۵۰	۰/۳	۸۶۳۰
۱۲۴۱	۱۸۰	۰/۴	۴۱۴۰
۱۲۴۱	۱۸۰	۰/۴	۴۳۴۰

نقش اصلی عناصر آلیاژی در فولادهای آلیاژی ساختمانی بالا بردن قابلیت سخت شونده‌گی آنهاست اما اثرات دیگری مانند بهبود چقرمگی یا قابلیت ماشین کاری امکان پذیر است. متداول ترین عناصر مورد استفاده به ترتیب کاهش میزان تأثیرشان منگنز، مولیبدن، کرم، سیلیسیم و نیکل هستند. برن عامل فوق العاده قوی افزایش قابلیت سخت شونده‌گیست. افزودن فقط چند هزارم درصد این عنصر برای ایجاد سخت شونده‌گی چشمگیر در فولاد کربنی کافیست، ولی تأثیر آن با افزایش مقدار کربن رو به کاهش می‌گذارد. از آنجا که افزودن برن باعث تشکیل کاربید یا تقویت فریت نمی‌شود، استفاده از آن به جای دیگر عناصر افزایش دهنده قابلیت سخت شونده‌گی، برای بهبود قابلیت ماشینکاری و ویژگی‌های شکل دادن سرد ارجحیت دارد.

افزودن وانادیم به مقدار کم نیز بسیار مؤثر است، اما شدت تأثیرش در مقادیر بیشتر کاهش می‌یابد.

در جدول ۲۱ خلاصه‌ای از اثرات اساسی عناصر آلیاژی متداول روی فولاد ارائه شده است. دانش عملی گنجانده شده در این جدول به مهندس طراح کمک می‌نماید تا آلیاژی با ویژگی‌های لازم را برگزیند. البته عناصر آلیاژی به صورت مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین تعداد انواع فولادهای آلیاژی تجارتي بسیار زیاد است. خوشبختانه برای ساده‌سازی این مشکل، سیستم دسته‌بندی ویژه‌ای ارائه شده و مقبولیت مناسبی در شاخه‌های گوناگون صنعت پیدا کرده است.

جدول ۲۱- اثرات مهم عناصر آلیاژی روی فولاد

عنصر	درصد	ویژگی اصلی
آلومینیم	۰/۹۵ - ۱/۳۰	عناصر آلیاژی در فولادهای نیتريدشونده
بُرُن	۰/۰۰۱ - ۰/۰۰۳	عامل مهم در بالا بردن قابلیت سخت شوندگی
بیسموت	-	بهبود قابلیت ماشین کاری
تنگستن	-	سختی در دمای زیاد
تیتانیوم	-	تثبیت کننده کربن در ذرات خنثی
	-	کاهش سختی مارتنزیتی در فولادهای گرم دار
سرب	-	بهبود قابلیت ماشین کاری
سیلیسیم	۰/۲ - ۰/۷	افزاینده استحکام
	۲	فولاد فنر
	درصدهای زیاد	بهبود خواص مغناطیسی
کرم	۰/۵ - ۲	افزاینده قابلیت سخت شوندگی
	۴ - ۱۸	مقاوم در برابر خوردگی
گوگرد	۰/۰۸ - ۰/۱۵	خواص خوش تراشی
مس	۰/۱ - ۰/۴	مقاوم در برابر خوردگی
منگنز	۰/۲۵ - ۰/۴۰	با گوگرد ترکیب شده و از تردی فلز جلوگیری می کند.
	۱	با کاهش نقاط تبدیل و کند کردن فرایند تبدیل موجب افزایش سخت شوندگی می شود.
مولیبدن	۰/۲ - ۵	کاربیدهای پایدار، از رشد دانه جلوگیری می کند.
نیکل	۲ - ۵	چقرمه کننده
	۱۲ - ۲۰	مقاوم در برابر خوردگی
وانادیم	۰/۱۵	کاربیدهای پایدار، افزاینده استحکام بدون کاهش نرمی، کمک به ایجاد ساختار ریزدانه

## سیستم دسته‌بندی ASI - SAE

متداول‌ترین روش دسته‌بندی فولادهای آلیاژی سیستم تقسیم‌بندی AISI است. این سیستم که در آن فولادها بر اساس ساختار و ترکیب شیمیایی تقسیم می‌شوند، نخستین بار توسط انجمن مهندسان اتومبیل (SAE) برای استاندارد نمودن فولادهای مورد استفاده در صنعت اتومبیل‌سازی، مطرح شد. در سال‌های بعد انستیتو آهن و فولاد آمریکا (AISI) سیستم را تکمیل کرد تا در سیستم جهانی شماره‌گذاری برای شمول تمام مواد مهندسی قرار گیرد. فولادهای کربنی ساده و آلیاژی هر یک توسط یک عدد چهار رقمی مشخص می‌شوند. نخستین رقم نشانگر عنصر آلیاژی و دومین رقم نشانگر زیرگروه سیستم اصلی آلیاژیست. معنی دو رقم اول به صورت خلاصه شده و فهرست‌وار در جدول ۲۲ آمده است. دو رقم آخر بیانگر مقدار تقریبی کربن برحسب صدم درصد است. مثلاً فولاد ۱۰۸۰ فولاد کربنی ساده حاوی ۰/۸ درصد کربن است و یا فولاد ۴۳۴۰ فولاد آلیاژی Cr و Mo دارای ۰/۴ درصد کربن است. به دلیل دسته‌بندی رقمی، این دو فولاد به ترتیب ده - هشتاد و چهل و سه - چهل خوانده می‌شوند.

حروف نیز می‌توانند در این نمایش وجود داشته باشند. حرف پیشوند مشخص‌کننده نوع فرایند تولید فولاد، مثلاً کوره الکتریکی (E) است. حرف B بین رقم دوم و سوم بدین معناست که فلز پایه توسط برن تکمیل شده است. حرف L در این محل به معنای بهبود قابلیت ماشین‌کاری فولاد با افزودن سرب است.

فولادهای AISI سری H نیز توسط حرف پسوند H به این دسته‌بندی افزوده می‌شوند. این دسته در مواردی که قابلیت سخت‌شوندگی از درجه اول اهمیت برخوردار می‌باشد، به کار می‌آیند. در این مورد خواص شیمیایی کمتر مورد تأکید هستند اما فولاد باید از استاندارد سخت‌شوندگی پیروی کند. برای این نوع خاص فولاد مقادیر سختی در فواصل مشخص از سر قطعه در آزمایش جیمینی تبرید شده باید در محدوده پیش‌بینی شده قرار گیرد.

دیگر سیستم‌های دسته‌بندی مانند سیستم انجمن آزمایش و مواد آمریکا (ASTM) و سیستم فدرال ایالات متحده (MIL) بر کاربردهای ویژه پایه‌ریزی شده‌اند. معیارهای استاندارد بیشتر براساس ویژگی‌های فیزیکی - مکانیکی هستند، تا ترکیب شیمیایی فلز. غالباً فولادهای کم کربن سازه‌ای توسط استاندارد ASTM مشخص می‌شوند.

جدول ۲۲- نام گذاری استاندارد فولاد طبق قرارداد AISI - SAE

شماره AISI	نوع	درصد عناصر آلیاژی				
		منگنز	نیکل	کرم	مولیبدن	وانادیم
۱XXX	کربن دار					
۱۰XX	کربن دار ساده					
۱۱XX	خوش تراش					
۱۲XX	خوش تراش					
۱۵XX	پرمنگنز					
۱۲XX	پرمنگنز	۱/۶-۱/۹				
۲XXX	فولادهای نیکل دار		۳/۵-۵/۰			
۳XXX	نیکل - کرم		۱/۰-۲/۵	۰/۵-۱/۷۵		
۴XXX	مولیبدن					
۴۰XX	Mo			۰/۱۵-۰/۳۰		
۴۱XX	Mo,Cr	۰/۲-۰/۳	۰/۴-۰/۹	۱/۶۵-۲/۰۰		
۴۲XX	Mo,Cr,Ni		۰/۲-۰/۳	۰/۴-۰/۹	۱/۶۵-۲/۰۰	
۴۴XX	Mo		۰/۳۵-۰/۶			
۴۶XX	Mo,Ni (کم)	۰/۱۵-۰/۳		۰/۷۰-۲/۰۰		
۴۷XX	Mo,Cr,Ni		۰/۱۵-۰/۳	۰/۳۵-۰/۵۵	۰/۹-۰/۱۲۰	
۴۸XX	Mo,Ni (زیاد)		۰/۲-۰/۳		۳/۲۵-۳/۷۵	
۵XXX	کرم					
۵۰XX			۰/۲۰-۰/۶۰			
۵۱XX			۰/۷۰-۱/۱۵			
۶XXX	کرم - وانادیم					
۶۱XXX			۰/۵۰-۱/۱۰	۰/۱۰-۰/۱۵		
۸XXX	Ni,Cr,Mo					
۸۱XXX			۰/۲۰-۰/۴۰	۰/۳۰-۰/۵۵	۰/۰۸-۰/۱۵	
۸۶XX	۰/۴۰-۰/۷۰	۰/۴۰-۰/۶۰	۰/۱۵-۰/۲۵			
۸۷XX	۰/۴۰-۰/۷۰	۰/۴۰-۰/۹۰	۰/۲۰-۰/۳۰			
۸۸XX	۰/۴۰-۰/۷۰	۰/۴۰-۰/۶۰	۰/۳۰-۰/۴۰			
۹XXX	عناصر دیگر					
۹۲XX	پرسیلیسیم				۱/۲۰-۲/۲۰	سیلیسیم
۹۳XX	Ni,Cr,Mo		۳/۰-۳/۵۰	۱/۰۰-۱/۴۰	۰/۰۸-۰/۱۵	
۹۴XX	Ni,Cr,Mo	۰/۳۰-۰/۶۰	۰/۳۰-۰/۵۰	۰/۰۸-۰/۱۵		



## انتخاب فولادهای آلیاژی

همان گونه که در بحث‌های گذشته مشاهده شد، دو یا چند عنصر آلیاژی می‌توانند اثرات مشابهی در فولاد به وجود آورند. بنابراین ممکن است فولادهایی با ترکیب شیمیایی کاملاً متفاوت دارای خواص مکانیکی یکسان باشند. اهمیت این مسئله هنگامی بیشتر مشخص می‌شود که توجه شود که عناصر آلیاژی ممکن است بسیار گران‌قیمت بوده یا به دلیل محدودیت‌های اضطراری و یا سیاسی به سادگی در دسترس نباشند، در غالب موارد مشخصات را بالاتر از حد مورد نیاز تعیین می‌کنند تا به فرض وقوع بی‌دقتی در تولید و عملیات حرارتی، موفقیت نهایی تضمین شود. البته انتخاب درست برای هر کار ارزان‌ترین فولاد نیست که بتواند طی عملیات یکنواخت و قابل تکرار تولید خواص مطلوب را ارائه دهد. غالباً تحصیل خواص مطلوب مستلزم بهره‌گیری از امتیازات کلیدی عناصر آلیاژیست.

برای انتخاب فولادهای آلیاژی مناسب، توجه به کاربرد و نحوه تولید حایز اهمیت است. برای افزایش استحکام یک محصول مشخص می‌توان مقدار کربن آن را افزایش داد. در کاربردهای متفاوت شامل مونتاژ یا جوش کاری، بهترین راه، پایین نگه داشتن میزان کربن و استفاده از مقدار متعادل عناصر آلیاژی برای حصول استحکام مطلوب است. تعیین بهترین ریزساختار برای تأمین خواص لازم استحکام را می‌توان از طریق آلیاژی‌سازی، کار سرد، عملیات حرارتی و همچنین ترکیب آنها به دست آورد، تعیین روش تولید قطعه (ریخته‌گری، ماشین‌کاری، شکل‌دهی فلز و غیره...)، و در نهایت انتخاب فولادی با بهترین محتوای کربن و خواص سخت‌شوندگی برای رسیدن به هدف مطلوب است.

## فولادهای ساختمانی کم آلیاژ محکم

فولادهای آلیاژی به دو دسته عمومی تقسیم می‌شوند: ۱- فولادهای آلیاژی سازه‌ای که خواص مطلوب آنها به نحوه عملیات حرارتی بستگی دارد و آلیاژها معمولاً با توجه به تأثیرشان بر روی قابلیت سخت‌شوندگی انتخاب می‌شوند و ۲- فولادهای کم آلیاژ محکم (HSLA) یا نوع بسیار کم آلیاژ که خواص مکانیکی مطلوب در آنها در وضعیت عادی یا نورد تابع ترکیب شیمیایی آنهاست.

دامنه خواص مورد نیاز برای این کاربرد استحکام تسلیم بالا، قابلیت جوشکاری خوب و مقاومت به خوردگی قابل قبول است. البته شکل‌پذیری و قابلیت سخت شدنشان محدود است. افزایش استحکام همراه با مقاومت در برابر تشکیل مارتنزیت در ناحیه جوش، نتیجه کنترل مقدار کربن، منگنز و سیلیسیم و افزایش مقدار کمی وانادیم، نیوبیم و تیتانیم یا دیگر عناصر آلیاژیست. غالباً حدود ۰/۲ درصد مس برای بهبود مقاومت در برابر خوردگی به فولاد افزوده می‌شوند.

فولادهای ساختمانی کم‌آلیاژ محکم به خاطر استحکام تسلیم بالایشان ۲۰ تا ۳۰

درصد صرفه‌جویی در وزن را بدون هرگونه کاهش استحکام یا ایمنی به وجود می‌آورند. فولادهای ساختمانی کم آلیاژ محکم به‌صورت نورد شده یا جوش خورده هم‌اکنون در خودروها، قطارها، پل‌ها و ساختمان‌ها به‌کار می‌روند. به‌خاطر کم آلیاژ بودن و حجم وسیع کاربردشان معمولاً قیمت آنها فقط کمی بیشتر از فولادهای معمول کربنی ساده است. ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی انواع متداول تر این فولادها در جدول ۲۳ آمده است.

جدول ۲۳- ترکیبات و خواص استحکامی متعارف چند گروه فولاد ساختمانی کم آلیاژ با استحکام بالا

خواص استحکامی									
از دیاد طول نمونه ۲	کشش		تسلیم		ترکیب شیمیایی، درصد				گروه
	ksi	MPa	ksi	MPa	V	Cb	Mn	C	
۲۰	۷۰	۴۸۳	۵۵	۳۷۹	۰/۰۰۱	۰/۳۰	۱/۲۵	۰/۲۰	کلسیم یا وانادیم
۳۵	۶۰	۴۱۴	۴۰	۲۷۶	۰/۰۲	۰/۱۰	۰/۵۰	۰/۱۰	وانادیم - کم منگنز
۲۰	۷۵	۵۱۷	۵۰	۳۴۵		۰/۳۰	۱/۲۰	۰/۲۵	منگنز - مس
۲۲	۷۰	۴۸۳	۵۰	۳۴۵	۰/۰۲	۰/۳۰	۱/۲۵	۰/۲۲	منگنز - وانادیم - مس

همهٔ این آلیاژها حاوی ۰/۰۴ درصد فسفر، ۰/۰۵ درصد گوگرد و ۰/۲۰ درصد مس هستند.

### فولادهای بسیار کم آلیاژ در محصولات فرآورش شده

هم از لحاظ عملکرد و هم از نظر قیمت فولادهای بسیار کم آلیاژ (ریز آلیاژ) جایگاهی بین فولادهای کربنی ساده و فولادهای آلیاژی دارند و به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان جایگزین فولادهای عملیات حرارتی شده در تولید قطعات کوچک و اندازهٔ متوسط استفاده می‌شوند. این فولادها حاوی مقادیر کمی (۰/۰۵ تا ۰/۱۵ درصد) عناصر آلیاژی شامل نیوبیم، وانادیم، تیتانیم، زیرکنیم، برن، عناصر نادر زمینی، یا مخلوطی از این مواد هستند. اثر عمدهٔ عناصر آلیاژی پالایش دانه‌ها و یا ایجاد استحکام رسوبیست. استحکام تسلیم بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ مگاپاسکال (۷۰ تا ۱۱۰ هزار پوند بر اینچ مربع) بدون عملیات حرارتی به‌دست می‌آید. با کاهش میزان کربن قابلیت جوش‌پذیری حفظ می‌شود و حتی بهبود نیز می‌یابد و هدف از تولید این ماده در اصل کسب بیشترین استحکام یا کمترین درصد کربن، همراه با بهترین درجهٔ جوش‌پذیری، قابلیت سخت‌شوندگی و شکل‌پذیریست. در مقایسه با فولادهای تبریدی و بازپخت شده، عموماً شکل‌پذیری و چقرمگی‌شان پایین‌تر است.

فولادهای بسیار کم آلیاژ شکل یافته سرد نیاز به کار سرد کمتری برای کسب استحکام مطلوب دارند. و به همین دلیل شکل پذیری (نرمی) جامانده در آنها بیشتر است. قطعاتی که طی فرایندهای شکل دادن گرم مانند آهنگری تولید می‌شوند. معمولاً در حالت تبرید در هوا قابل استفاده‌اند. در صورتی که دما و آهنگ سرد شدنشان به خوبی کنترل شود خواص مکانیکی آنها مشابه با مواد تبرید و باز پخت شده است به دلیل سختی یکنواخت ترشان و این واقعیت که قابلیت ماشینکاری ساختار فریتی - پرلیتی آنها بسیار بهتر از ساختار فریت - کاربیدی فولادهای تبرید و باز پخت شده است غالباً قابلیت ماشین کاری بهبود می‌یابد. عمر خستگی و مقاومت به سایش نیز از مواد مشابه عملیات حرارتی شده بهتر است.

فولادهای بسیار کم آلیاژ در مواردی خواص کافی دارند. از لحاظ هزینه‌ها غالباً مقرون به صرفه‌اند. صرفه‌جویی در انرژی مصرفی قابل توجه است. راست کردن یا تنش‌زدایی پس از انجام عملیات حرارتی ضروری نیست و مشکل ترک برداشتن در اثر تبرید حذف می‌شود. به دلیل افزایش استحکام ماده، ابعاد و وزن قطعه تمام شده کاهش می‌یابد. بدین ترتیب هزینه قطعه آهنگری تمام شده حدود ۵ تا ۲۵ درصد کاهش می‌یابد. اگر رسیدن به خواص بهینه این مواد مدنظر باشد، اقدامات احتیاطی را باید لحاظ نمود. در قسمت‌هایی از عملیات که درجه حرارت بالاست، ماده باید چنان گرم شود که تمام آلیاژ به صورت محلول درآید. محصول باید پس از شکل گرفتن با هوا تا دمای ۶۰۰-۵۴۰ درجه سانتی‌گراد (۱۱۰۰-۱۰۰۰ درجه فارنهایت) خنک و سپس در ظرف تبرید پرداخته شود. به علاوه فولادهای بسیار کم آلیاژ قابلیت سخت شدن در تمام جسم قطعه را طی تبرید با هوا دارند، بنابراین در این محصولات غالباً استحکام کمتر و چقرمگی بیشتر قسمت‌های داخلی که ویژگی مواد تبرید و بازپخت شده است، در این آلیاژها دیده نمی‌شود.

### ورقه‌های فولادی سخت‌شونده در اثر پختن

ورقه‌های سخت‌شونده در اثر پختن در صنایع ورقکاری خودرو نقش چشمگیری پیدا کرده است. این فولادهای کم کربن به صورتی فراوری می‌شوند که در شرایط نگهداری طبیعی در برابر کهنه شدن مقاوم باشند اما در حین تغییر شکل کهنه شوند. گرمای بعدی در حین پختن با رنگ، عملیات کهنه کردن را تکمیل می‌کند و ۳۵ تا ۷۰ مگاپاسکال (۵ تا ۱۰ هزار پوند بر اینچ مربع) به استحکام تسلیم افزوده می‌شود و به حدود ۲۷۵ مگاپاسکال (۴۰ هزار پوند بر اینچ مربع) می‌رسد. از آنجا که افزایش استحکام پس از شکل دادن اتفاق می‌افتد، ماده قابلیت شکل پذیری خوب و مقاومت زیادی در برابر فرورفتگی و خراش در محصول نهایی دارد. به علاوه پختن باعث کاهش وزن (با صرفه‌جویی در وزن)، بدون از بین رفتن سایر خواص ورق فولادی می‌شود. این خواص شامل نقطه جوش‌پذیری، جذب انرژی، قیمت پایین و بازیابی کامل می‌باشد.

### فولادهای پیشرفته با استحکام بالا (AHSS)

از سال ۲۰۰۰ با جایگزین شدن فولادهای پیشرفته با استحکام بالا (AHSS) به جای فولادهای کم کربن و HSLA، تحول چشمگیری در صنایع اتومبیل سازی واقع شد. در فولادهای AHSS فریت فاز اصلی است که دارای مقادیر متفاوتی از فازهای مارتنزیت، بینایت و آستنیت باقی مانده نیز هستند و از استحکام بالایی در کنار چقرمگی قابل توجهی بهره می‌برند، در حالی که مواد استحکام بالای پیشین نظیر فولادهای HSLA همیشه دچار مشکل کم بودن قابلیت شکل پذیری بودند، فولادهای AHSS امکان مهرش یا شکل دهی هیدرولیکی را برای تولید اکثر قطعات پیچیده به دست می‌دهند. در این حالت در اغلب موارد می‌توان قطعات را به صورت یک تکه ساخت و به این روش هزینه‌ها و زمان مربوط به مونتاژ را حذف کرد و از جانب دیگر استحکام بالاتر این مواد مقاومت خستگی و آمادگی در برابر تصادم را افزایش می‌دهد و هم‌زمان امکان کاهش وزن را نیز فراهم می‌آورد.


فولادهای دو فازی با استفاده از تبرید در دماهای بالاتر از  $A_1$  ولی زیر  $A_3$  تهیه می‌شوند تا ساختار فریت و مارتنزیت پر کربن در فولادهایی که از بقیه جهات همانند فولادهای کم کربن و میان کربن هستند، ایجاد شود. امروزه فولاد کم کربن یا میان کربن ریزساختاری مختلط از فریت نرم و ضعیف به همراه مارتنزیت پر کربن محکم با سختی بالا دارد.

این فولادها از نظر استحکام با مواد کم آلیاژ محکم قابل مقایسه‌اند. و در عین حال، بدون کاهش کیفیت جوش پذیری، قابلیت شکل دادن بهتری دارند. نرخ کار سختی بالا و ازدیاد طول عالی منجر به استحکام کششی نهایی بالا به همراه استحکام تسلیم ابتدایی کم می‌گردد. حساسیت بالا به آهنگ کرنش به این معناست که هرچه فولاد سریع‌تر تغییر شکل داده شود، انرژی بیشتری جذب می‌کند. این ویژگی برای تولید شاسی و بدنه اتومبیل بسیار مطلوب است. در حالی که فولادهای دو فازی دارای ساختاری از فریت و مارتنزیت هستند، فولادهای موم سانی تحریک شده توسط استحاله (TRIP) شامل فریت و مخلوطی از مارتنزیت، بینایت و آستنیت نگه داشته شده هستند. از آنجا که آستنیت به تدریج و با تغییر شکل فولاد به مارتنزیت تبدیل می‌شود، نرخ‌های بالای کار سختی فولادهای TRIP که تا کرنش‌های بالا باقی می‌مانند، مزیت بسیار قابل توجهی را در عملیات‌هایی نظیر شکل دهی کششی و کشش عمیق به دست می‌دهند به نوبه خود استحاله به مارتنزیت و نرخ بالای کار سختی می‌تواند در تأمین قابلیت جذب انرژی عالی در هنگام تصادف بسیار سودمند و مؤثر باشد.

فولادهای مجموعه فاز (CP) و مارتنزیتی (Mart) می‌توانند حتی دارای استحکام‌های بالاتری همراه با ظرفیت مناسب و مفید برای تغییر شکل و جذب انرژی باشند. فولادهای CP که دارای ریز ساختاری از فریت و کسر حجمی فازهای سخت (مارتنزیت و بینایت) هستند، با اضافه شدن کاربیدها یا نیتrideهای نیوبیم، تیتانیوم و

یا وانادیم به استحکام بالا هم می‌رسند. فولادهای مارتنزیتی تقریباً به‌طور کامل از مارتنزیت بوده و بعضاً دارای استحکام کششی تا حد ۱۷۰۰ مگاپاسکال (۲۴۵ هزار پوند بر اینچ مربع) هستند.

شکل زیر استحکام و شکل‌پذیری (ازدیاد طول) نسبی فولادهای متداول از جمله فولادهای آرام و فولادهای سختی‌پذیر، فولادهای پر استحکام کم آلیاژ (HSLA) و فولادهای جدیدتر پر استحکام پیشرفته (AHSS) را نشان می‌دهد. فولادهای کربن-منگنز می‌تواند پلی بین فاصله فولادهای آرام و سختی‌پذیر با فولادهای HSLA باشد. همچنین برخی از شاخصه‌های متمایز مفید بین فولادهای کم استحکام (استحکام نهایی زیر ۲۷۰ مگاپاسکال یا ۴۰ هزار پوند بر اینچ)، فولادهای پر استحکام و فولادهای فوق مستحکم (استحکام کششی نهایی بیش از ۷۰۰ مگاپاسکال یا ۱۰۰ هزار پوند بر اینچ مربع) در شکل ۲۱ آمده است.

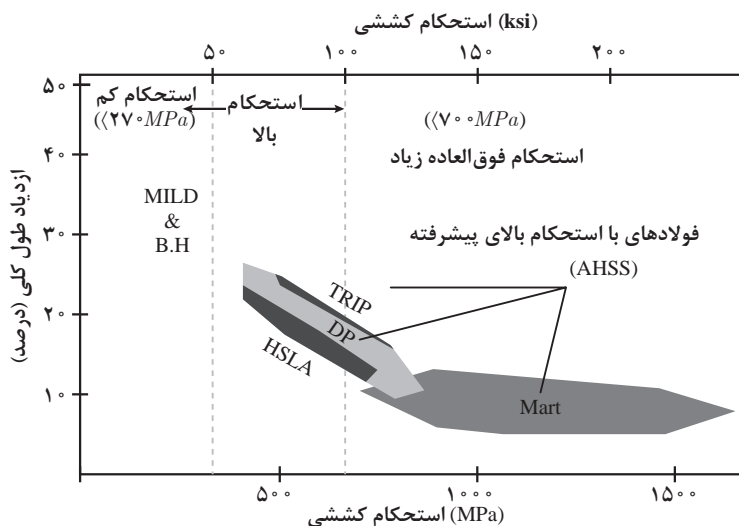

استحکام نسبی و شکل‌پذیری فولادهای معمولی، کم آلیاژ با استحکام بالا و فولادهای پیشرفته با استحکام بالا: دو فاز DP: مارتنزیت، Mart: سخت‌شونده در اثر پختن، BH

### فولادهای خوش تراش

کاربرد روزافزون ماشین‌کاری با سرعت‌های بالا (به ویژه با ماشین‌های ابزار خودکار) تأثیر فراوانی بر توسعه و مصرف انواع فولادهای خوش تراش گذاشته است. این مواد به راحتی ماشین‌کاری می‌شوند و هنگام بریدن براده‌های کوچکی تولید می‌کنند. براده‌های کوچک‌تر طول تماس بین براده و ابزار برش را کم می‌کنند و در نتیجه اصطکاک و به دنبال آن حرارت تولید شده بر روی ابزار برش کاهش می‌یابد. به علاوه

تشکیل براده‌های کوچک موجب کاهش احتمال پیچ خوردگی آنها بر روی ماشین می‌شود که به تسریع عملیات برداشتن‌شان کمک می‌کند. در حالی که فولادهای خوش تراش ممکن است ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر از فولادهای معمولی باشند، این هزینه اضافی به آسانی از طریق سرعت‌های تراش بالاتر، عمق‌های تراش بیشتر و عمر طولانی‌تر ابزار جبران می‌شود.

فولادهای خوش تراش اساساً فولادهای کربنی هستند که توسط عناصر آلیاژی برای بهبود قابلیت ماشین‌کاری اصلاح شده‌اند. گوگرد، سرب، بیسموت، سلنیم، تلوریم و فسفر به همراه گوگرد این خاصیت را در فولاد ایجاد می‌کنند. گوگرد با منگنز ترکیب شده و به سولفید منگنز نرم مبدل می‌شود. این ترکیبات به نوبه خود به صورت ناپیوستگی‌هایی در ساختمان ماده ظاهر می‌شوند و علت شکستن براده‌ها هستند. به علاوه، این ماده خاصیت خود روان‌سازی دارد و از چسبیدن تراشه روی ابزار جلوگیری می‌کند و شکل تراش را بهبود می‌دهد. ذرات حل‌نشده سرب نیز دارای ویژگی مشابهی هستند.

اخیراً فولادهای خوش تراش بیسموتی‌جان‌شین فولادهای خوش تراش قبلی شده‌اند. بیسموت در مقایسه با سرب عامل ماشین‌کاری مناسب‌تری است. بیسموت از نظر زیست‌محیطی قابل قبول‌تر است، تمایل کمتری به تشکیل براده پیوسته از خود دارد و در آهن توزیع می‌شود زیرا چگالی آن تقریباً با چگالی آهن برابر است. قابلیت ماشین‌کاری به این دلیل بهبود می‌یابد که گرمای تولید شده در فرایند برش لایه نازکی از بیسموت مایع به وجود می‌آورد که تنها در بخشی از یک میلیونیم ثانیه دوام می‌آورد. عمر ابزار تراش به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد و ماده همچنان جوش‌پذیر است. در عین حال، ایجاد خاصیت مطلوب خوش تراش بودن در انواع فولادها بدون از دست دادن خواص دیگر مقدور نیست. شکل‌پذیری و ضربه‌پذیری آنها تا حدودی نسبت به فولادهای اصلاح‌نشده کاهش می‌یابد. اتصال‌های لحیم‌کاری سخت شده با آلیاژهای پایه مس هنگامی که برای اتصال فولادهای خوش تراش بیسموت دار به کار می‌رود، شکننده هستند. مواد افزودنی با ماشین‌کاری، استحکام اتصال‌های انقباضی را کاهش می‌دهند. در صورتی که میزان این کاهش‌ها چشمگیر باشد، روش‌های دیگری برای بهبود قابلیت ماشین‌کاری استفاده می‌شود. به عنوان نمونه قابلیت ماشین‌کاری فولاد را می‌توان با انجام کار سرد افزایش داد. بر اثر افزایش استحکام و سختی فلز، قابلیت شکل‌پذیری کاهش می‌یابد و ماشین‌کاری بعدی براده‌هایی ایجاد می‌کند که به راحتی جدا و به قطعات کوچک‌تر تبدیل می‌شوند.

## ورقه‌های فولادی پوشش‌دار

تولید ورقه‌های فلزی به روش‌های سنتی شامل تولید قطعات از فولاد لخت (بدون پوشش) و سپس پرداخت آنها به صورت یک به یک است. در این سیستم فرایندهای پرداخت سطح می‌تواند گران‌قیمت‌ترین و وقت‌گیرترین مرحله تولید باشد، زیرا شامل حمل‌ونقل، دست‌کاری، عمل آوردن و خشک‌کردن و همچنین رعایت شرایط مختلف EPA (محیطی) OSHA (ایمنی و سلامت) است.

راه دیگر، خرید ماده ورق‌های پوشش داده شده هنگام نورد است که به صورت نوار بلند و پیوسته‌ای می‌باشد که توسط تولیدکننده فولاد روکش شده است. تمیزکاری، پیش‌عملیات، پوشش‌دهی و پختن را می‌توان به صورت پیوسته انجام داد، پوشش‌های مختلفی را می‌توان بر شمرد، از جمله طیف کامل فلزات روکش‌دانی به روش آب‌کاری یا فروبردنی (شامل آلومینیم، روی و کرم) و نینل‌ها، رنگ‌ها و مواد دیگر. بسیاری از این ورقه‌ها طوری ترکیب‌بندی می‌شوند که قابلیت تحمل عملیات سخت بعدی شکل‌دادن یا خمش را داشته باشند. این ورقه‌های پیوسته را می‌توان برای بهبود شکل ظاهری‌شان رنگ کرد یا نقش زد. در حین تولید و جابه‌جایی باید دقت کافی برای حفاظت کامل پوشش از هرگونه آسیب به عمل آید زیرا غالباً هزینه اضافی بسیار کمتر از هزینه پرداخت قطعات به صورت تک به تک است.

## فولاد برای مصارف مغناطیسی و الکتریکی

مواد مغناطیسی نرم را می‌توان به کمک میدان‌های مغناطیسی نسبتاً ضعیف، مغناطیسی کرد؛ ولی پس از برداشتن میدان تقریباً تمامی مغناطیس خود را از دست می‌دهند. این مواد به مقیاس وسیعی در فرآورده‌هایی مانند ترانسفورمرها، سلونوئیدها، موتورها و ژنراتورها به کار می‌روند. متداول‌ترین مواد مغناطیسی نرم شامل آهن (خلوص زیاد)، فولادهای کم کربن، فولادهای برقی آهن - سیلیسیم، آلیاژهای فرو مغناطیسی بی‌شکل، آلیاژهای آهن - نیکل و فریت‌های نرم (مواد سرامیکی) هستند.

اخیراً فلزات بی‌شکل چشم‌انداز جالب توجهی در زمینه خواص الکتریکی - مغناطیسی نشان داده‌اند. از آنجایی که این نوع ماده فاقد دانه و مرز دانه است: (۱) میدان‌های مغناطیسی آزادانه در پاسخ به میدان‌های خارجی حرکت می‌کنند، (۲) خواص در کلیه جهات یکسان هستند و (۳) مقاومت در برابر خوردگی قابل توجه است. استحکام مغناطیسی زیاد و افت پس‌ماند کم امکان تولید آهن رباهای کوچک‌تر و سبک‌تر را به وجود می‌آورند.

هنگامی که این ماده جایگزین فولاد سیلیسیم‌دار در هسته ترانسفورمر می‌شود، افت هسته به میزان ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

برای داشتن مغناطیس دائمی، ماده باید پس از حذف میدان اعمالی نیز مغناطیس باقی بماند. در حالی که مغناطیس‌های دائمی مواد سرامیکی یا آلیاژهای فلزی

پیچیده هستند، می‌توان فولادهای آلیاژی کبالت و با حداکثر ۳۶ درصد کبالت را در جایی که چگالی مغناطیسی بالا مورد نیاز باشد، در تجهیزات الکتریکی به کار برد.

### فولادهای مارتنزیتی پیر شونده

هنگامی که فولاد با استحکام خیلی بالا مورد نیاز باشد، یک جایگزین قابل توجه انواع مختلف فولادهای مارتنزیتی کهنه شونده است. این آلیاژها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد نیکل به علاوه مقادیر قابل توجهی کبالت، مولیبدن و تیتانیوم دارند که به فولاد بسیار کم کربن افزوده شده است.

این نوع فولاد را می‌توان در دماهای بالا ماشین کاری کرد و یا در شرایط تبریدی در هوا تحت کار سرد قرار داد و سپس تا استحکام تسلیم بیش از ۱۷۲۵ مگاپاسکال (۲۵۰ هزار پوند بر اینچ مربع) به همراه افزایش طول باقی‌مانده مناسب پیرسازی نمود.

آلیاژهای مارتنزیتی کهنه شونده در جاهایی که استحکام بسیار بالا و چقرمگی خوب مهم باشد، کاربرد دارند. اگر پس از جوش کاری، حل کردن و کهنه کردن کامل صورت گیرد می‌توانند جوش کاری شوند. همان‌گونه که از مقادیر زیاد افزوده‌های آلیاژی (بیش از ۳۰ درصد) و عملیات حرارتی چند مرحله‌ای انتظار می‌رود، فولادهای مارتنزیتی کهنه شونده بسیار گران هستند و باید فقط وقتی که خواص ممتازی مورد نیاز است، به کار روند.

### فولاد برای کاربردهای دمای بالا

با یک حساب سرانگشتی، فولادهای کربنی ساده را نباید در دماهای بالاتر از ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد (۵۰۰ درجه فارنهایت) به کار برد. فولادهای آلیاژی معمولی حد بالای کاربرد را به ۳۵۰ درجه سانتی‌گراد (۶۵۰ درجه فارنهایت) رسانده‌اند. پیش‌رفت مداوم در صنایع موشک و هواپیمایی جت نیاز به فلزاتی را که خواص استحکامی مناسب، مقاومت در برابر خوردگی و به ویژه مقاومت خزشی در درجه حرارت‌های بالاتر از ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد (۱۰۰۰ درجه فارنهایت) داشته باشند، روزافزون کرده است.

آلیاژهای آهنی مورد مصرف در دمای بالا، مواد کم کربن با محتوای کربن کمتر از ۰/۱ درصد هستند. تنش پارگی هزار ساعته این مواد در دمای حداکثرشان بسیار پایین و در حدود ۵۰ مگاپاسکال (۷ هزار پوند بر اینچ مربع) است. با اینکه آهن عنصر اصلی آلیاژهای مورد مصرف در دمای زیاد است، اما هنگامی که مقدار آن از ۵۰ درصد کمتر باشد، نمی‌توان آن آلیاژ را در دسته فلزات آهنی قرار داد. استحکام زیاد در دماهای بالا، مستلزم استفاده از مواد غیر آهنی گران قیمت‌تر است.



## فولادهای ابزار

فولادهای ابزار آلیاژهای آهنی پرکربن با استحکام بالایی هستند که با افزودنی‌های آلیاژی ترکیب شیمیایی‌شان تعادل مطلوب بین چقرمگی و مقاومت به سایش را با عملیات حرارتی مناسب به وجود آورده است. چند سیستم دسته‌بندی برای فولادهای ابزار ارائه شده‌اند که برخی برحسب ترکیب شیمیایی و برخی دیگر برحسب روش سخت‌شوندگی و خواص مکانیکی اصلی پایه‌ریزی شده‌اند. در سیستم دسته‌بندی AISI روش تبرید، کاربردهای عمده، ویژگی اصلی، با کاربرد صنعتی اصلی با حروف مشخص می‌شوند. در جدول ۲۴ هفت خانواده اصلی فولادهای ابزار و معیارهای AISI مربوطه ارائه شده‌اند، درون هر خانواده، آلیاژها به صورت عددی مرتب شده‌اند تا سیستم به صورت حرفی - عددی کامل شود.

جدول ۲۴- انواع اساسی فولادهای ابزار و ترازهای معادل AISI - SAE

ویژگی‌های عمده	تراز	نوع
	W	۱- سخت‌شونده در آب
سخت‌شونده در روغن	O	۲- کار سرد
آلیاژ میانه، سخت‌شونده در آب	A	
پرکربن - پرکرم	D	
	S	۳- مقاوم در مقابل ضربه
با پایه تنگستن	T	۴- تندبر
با پایه مولیبدن	M	
$H_1$ تا $H_{19}$ با پایه کرم	H	۵- کارگرم
$H_{20}$ تا $H_{29}$ با پایه تنگستن		
$H_{30}$ تا $H_{39}$ با پایه مولیبدن		
	P	۶- قالب پلاستیک
کم آلیاژ	L	۷- کاربرد ویژه
کربن - تنگستن	F	

فولادهای ابزار سخت‌شونده با آب (تراز W) فولادهایی ساده با کربن بالا هستند. این نوع فولادها ارزان‌ترین نوع فولاد هستند و برای انواع قطعاتی که غالباً کوچک‌اند و تحت کار سنگین و یا دمای زیاد قرار ندارند، مورد استفاده واقع می‌شوند. از آنجا که استحکام و سختی، هر دو تابع محتوای کربن هستند، با تغییر در ترکیب شیمیایی این مواد می‌توان طیف وسیعی از خواص را به دست آورد. این فولادها در اثر تبرید در آب سخت می‌شوند و به دلیل پایین بودن قابلیت سخت‌شوندگی، در صورتی که سختی در تمام مقطع موردنظر باشد، تنها می‌توان در شکل‌های یا مقاطع نسبتاً نازک از آنها استفاده کرد. این مواد، خصوصاً در سختی‌های بالاتر نسبتاً ترد هستند.

کاربردهای متعارف فولاد کربن‌دار ساده برحسب مقدار کربن به شرح زیر است:

۰/۶۰ تا ۰/۷۵ درصد کربن: قطعات ماشین، قلم برش، پیچ و قطعات مشابه که باید دارای سختی متوسط و چقرمگی و مقاومت به ضربه قابل توجه باشند.

۰/۷۵ تا ۰/۹۰ درصد کربن: حدیده‌های آهنگری، چکش و پتک.

۰/۹۰ تا ۱/۱ درصد کربن: ابزارهای عمومی که باید دارای خواص مقاومت در مقابل سایش و چقرمگی خوب باشند مانند مته، ابزارهای برش، تیغه‌های قیچی و دیگر لبه‌های برنده قطعات ضخیم.

۱/۱ تا ۱/۳ درصد کربن: مته‌های کوچک، ابزارهای ماشین تراش، تیغ و دیگر قطعات برنده قطعات نازک که در آنها سختی فوق‌العاده مورد نیاز است ولی چقرمگی زیاد چندان اهمیتی ندارد.

در مواردی که چقرمگی بهتر مورد نیاز باشد، معمولاً مقادیر مختصری منگنز، سیلیسیم و مولیبدن به فولاد اضافه می‌شود. افزودن حدود ۰/۲ درصد وانادیم برای تشکیل کاربیدهای سخت و پایدار که موجب می‌شود در حین عملیات حرارتی دانه‌ها ریز بمانند، مفید است. یکی از نقاط ضعف فولادهای ابزار کربنی از دست رفتن سختی آنها در دماهای بالاست. اگر این ابزارها به مدت طولانی در معرض دماهای بالاتر از ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد (۳۰۰ درجه فارنهایت) باشند، تا حد نامطلوبی نرم می‌شوند. در مواردی که لازم باشد قطعات بزرگ‌تر سخت شوند، یا تغییر شکل حین عملیات حرارتی به حداقل برسد، معمولاً فولادهای ابزار سردکار پیشنهاد می‌شوند. فولادهای سخت‌شونده در روغن (تراز O) یا سخت‌شونده در هوا (تراز A) به دلیل افزوده‌های آلیاژی و قابلیت سخت‌شوندگی بیشترشان نیاز به تبرید چندان سریع ندارند و در نتیجه دقت ابعادشان بهتر حفظ می‌شود و تمایل به ترک برداشتن کاهش می‌یابد.

فولادهای ابزار پرکرم با حرف (D) مشخص می‌شوند و بین ۱۰ تا ۱۸ درصد کرم دارند. این آلیاژها سخت‌شونده در هوا نیز هستند و مقاومت به سایش عالی در سخت‌شوندگی عمیق دارند. قالب‌های آهنگری، ریخته‌گری حدیده‌ای و کشیدن معمولاً از فولادهای ابزار پرکرم ساخته می‌شوند. چون این آلیاژها، عنصر آلیاژی لازم برای مقاومت به نرم‌شدگی در دمای بالا را ندارند، لذا نباید از آنها در دماهای بیش از

۲۵۰ درجه سانتی گراد (۵۰۰ درجه فارنهایت) به مدت زیاد استفاده نمود. فولادهای ابزار مقاوم در مقابل ضربه (مشخصه S) برای هر دو کاربرد ضربه‌ای گرم و سرد در نظر گرفته شده‌اند. کم بودن مقدار کربن (حدود ۰/۵ درصد) تأمین‌کننده چقرمگیست، و افزودن عناصر آلیاژی کاربرد ساز دیرسای، قابلیت سخت‌شوندگی و ویژگی‌های کار گرم را تأمین می‌کند. کاربرد این فولادها در ابزارهای هوایی، قلم‌تراش، منگنه و تیغه‌های برش است.

فولادهای ابزار تندبر در درجه اول برای ابزارهای تراش فلزات و کاربردهای دیگری که مستلزم حفظ سختی تا دمای سرخ و بالاتر از آن (۱۴۰۰ درجه فارنهایت یا ۷۶۰ درجه سانتی‌گراد) است، به کار می‌روند. یک نوع متداول فولاد تندبر تنگستن‌دار آلیاژ T<sub>۱</sub> است که حاوی ۰/۷ درصد کربن، ۱۸ درصد تنگستن، ۴ درصد کرم و ۱ درصد وانادیم است. این آلیاژ ترکیب متعادلی از دو خاصیت مقاومت در مقابل ضربه و مقاومت به سایش را دارد و برای کاربردهای متعددی از برش در دماهای بالا به کار می‌رود. فولادهای تندبر مولیبدن‌دار (مشخصه M) برای کاستن مصرف تنگستن و کرم مورد نیاز برای ایجاد خواص برش تند به بازار آمده‌اند.

فولادهای ابزار گرم کار (مشخصه H) برای کار در دمای بالا به مدت طولانی طراحی شده‌اند. در کلیه انواع این فولادها از عناصر افزودنی کاربیدساز استفاده می‌شود. انواع H<sub>۱</sub> تا H<sub>۱۹</sub> آلیاژهای با پایه کرم، حاوی حدود ۰/۵ درصد کرم هستند. انواع H<sub>۲</sub> تا H<sub>۳</sub> پایه تنگستن دارند و دارای ۹ تا ۱۸ درصد تنگستن همراه با ۳ تا ۴ درصد کرم هستند. انواع H<sub>۴</sub> تا H<sub>۵۹</sub> آلیاژهای با پایه مولیبدن هستند. انواع کرم‌دار ارزان‌تر از آلیاژهای مولیبدن یا تنگستن‌دار می‌باشند. دیگر فولادهای ابزار شامل انواع زیر هستند:

(۱) فولادهای قالب پلاستیک (مشخصه P) صرفاً برای رفع نیاز قالب‌گیری آلیاژهای ریختنی روی و تزریق پلاستیک طراحی شده‌اند؛ (۲) فولادهای ابزار خاص کم آلیاژ (مشخصه L) مانند نوع L<sub>۱</sub> از چقرمگی فوق‌العاده برخوردارند و (۳) فولادهای ابزار خاص نوع کربن - تنگستن‌دار (مشخصه F) که در آب سخت می‌شوند اما مقاومت به سایش بسیار کمتری نسبت به فولادهای ابزار کربنی ساده دارند.

### فولادها و چدن‌های آلیاژی

تأثیر عناصر آلیاژی، بدون توجه به فرایند مورد استفاده برای رسیدن به شکل نهایی یکسان است. اگر قرار باشد شکل نهایی با ریخته‌گری تهیه شود، بعضی آلیاژها می‌توانند ویژگی‌های خاص فرایند مانند سیالیت و خواص قطعه ریخته‌گری را افزایش دهند. اگر ماده کمتر از ۲ درصد کربن داشته باشد، فولاد ریختنی خوانده می‌شود و اگر مقدار کربن از ۲ درصد بیشتر باشد چدن نام دارد.

چدن‌های آلیاژی غالباً به همان صورت ریخته شده به کار می‌روند و تنها برای تنش‌زدایی یا تابکاری عملیات حرارتی می‌شوند. برای این کاربردها عناصر آلیاژی

برحسب توانایی‌شان در تغییر خواص از طریق: (۱) تغییر شکل گرافیت یا سمنتیت (۲) اصلاح شکل ساختاری فاز پرکربن، (۳) تقویت زمینه و (۴) افزایش مقاومت در برابر سایش با تشکیل کاربیدهای عناصر آلیاژی به کار گرفته می‌شوند. مثلاً نیکل به تشکیل گرافیت کمک می‌کند؛ گرافیت حاصل معمولاً ریزدانه است. از طرف دیگر کرم تشکیل گرافیت را به تعویق می‌اندازد و به پایداری سمنتیت کمک می‌کند. بدین سبب غالباً نیکل و کرم توأمأ به نسبت دو تا سه بخش نیکل به یک بخش کرم، به چدن افزوده می‌شوند. بین ۵/۰ تا ۱ درصد مولیبدن معمولاً برای استحکام اضافی و تشکیل کاربیدهای آلیاژی به چدن خاکستری اضافه می‌شود. به علاوه از مولیبدن برای کنترل اندازه ورقه‌های گرافیت نیز استفاده می‌کنند.

چدن‌های پر آلیاژ برای ایجاد مقاومت زیاد در برابر خوردگی به ویژه در دماهای بالا طراحی شده‌اند. در این خانواده چدن خاکستری آستنیتی، متداول‌ترین چدن است که حاوی ۱۴ درصد نیکل، ۵ درصد مس و ۲/۵ درصد کرم می‌باشد. مقاومت به خوردگی این چدن در مقابل انواع اسیدها و قلیاها در محدوده دمایی تا سقف ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد (۱۵۰۰ درجه فارنهایت) مناسب است.

چدن‌های آلیاژی و فولادهای ریختگی معمولاً با نام‌گذاری عددی ASTM شناخته می‌شوند که در آن مواد به خواص مکانیکی و کاربرد مورد انتظار از آنها مرتبط می‌شوند. جامعه مهندسیین خودرو نیز مشخصه‌هایی برای فولادهای ریختگی مورد استفاده در صنعت خودرو دارد.

معمولاً فولادهای ریختگی در جایی به کار می‌روند که چدن در آنجا مناسب نباشد. در مقایسه با چدن‌ها، فولادهای ریختگی از سخت‌پایی، چقرمگی و نرمی بیشتری در بازه دمایی کاری برخوردارند و به راحتی جوش کاری می‌شوند. آنها معمولاً برای تولید سازه نهایی تبرید و بازپخت شده مورد عملیات حرارتی قرار می‌گیرند، و افزودنی‌های آلیاژی نیز برای ایجاد سختی پذیری مطلوب و توازن خواص انتخاب می‌شوند. البته افزایش خواص با هزینه همراه است زیرا فولادهای ریختگی دمای ذوب بالاتر (یعنی انرژی بیشتر برای ذوب و نسوزهای گران قیمت‌تری مورد نیاز است)، سیالیت کمتر (که منجر به افزایش احتمال پر نشدن قالب می‌گردد) و انقباض بیشتری (چون گرافیت در حین انجماد تشکیل نمی‌گردد) دارند. به سایت کاربردهای دیگر از مزایای استحکام سازه‌ای ماده و توانایی‌اش در تحمل فشار، مقاومت به ضربه و تحمل دماهای بالا و مقاومت به سایش استفاده می‌کنند.

## جلسه دهم موضوع: مفهوم فولاد زنگ نزن

### هدف: توصیف فولاد زنگ نزن و کاربردهای آن

#### مفاهیم

فولاد زنگ نزن به فولادهایی با مقدار عناصر آلیاژی بالا گفته می‌شود که توانایی مقاومت به خوردگی در اتمسفرهای خورنده و دماهای بالا را داشته باشند. فولادهای ضد زنگ معمولی حاوی آهن و کربن به علاوه حداقل ۱۲ درصد کرم هستند که عامل اصلی مقاومت به خوردگی آنهاست.

آلیاژهای فولاد زنگ نزن به علت داشتن مقاومت بالا نسبت به خوردگی عالی یکی از پر کاربردترین مواد در مهندسی است. اضافه کردن نیکل به فولادهای زنگ نزن مقاومت به خوردگی را در محیط‌های خنثی یا اکسیدکننده ضعیف افزایش می‌بخشد اما قیمت آنها را نیز افزایش می‌دهد. همچنین مقدار کافی نیکل قابلیت انعطاف پذیری و شکل پذیری فولادها را افزایش می‌دهد. افزایش مولیبدن به فولادهای زنگ نزن مقاومت به خوردگی را در حضور یون‌های کلر افزایش می‌دهد، حال آنکه افزودن آلومینیم مقاومت به پوسته شدن را در دماهای بالا بهبود می‌بخشد.

فولادهای زنگ نزن براساس ساختار متالورژیکی به صورت زیر تقسیم می‌شوند:

۱ فولاد زنگ نزن فریتی

۲ فولاد زنگ نزن مارتنزیتی

۳ فولاد زنگ نزن آستنیتی

۴ فولاد زنگ نزن آستنیتی - فریتی (دوفازی)

۵ فولاد زنگ نزن رسوب سختی

#### استیل‌های سری ۳۰۰

رایج‌ترین نوع فولاد ضد زنگ استیل‌های سری ۳۰۰ هستند که خود به انواع مختلفی مثل ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۱۶، ۳۲۱ و ۳۴۷ تقسیم می‌شوند و در بین آنها استیل ۳۰۴ که یک فولاد آستنیتی است با اختلاف قابل توجهی از بقیه پر کاربردتر و رایج‌تر است. استیل ۳۰۴ و تعداد دیگری از استیل‌های این سری مثل ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۸۴ شامل ۱۸ درصد کروم و ۸ درصد نیکل هستند و به همین دلیل به نام استیل ۱۸-۸ هم شناخته می‌شوند. البته نام استیل ۱۸-۸ اشاره به نوع خاصی از استیل ندارد چون فقط درصد دو آلیاژ نیکل و کرم را نشان می‌دهد. علاوه بر این کربن این استیل‌ها کمتر از ۰/۰۸ درصد است و خاصیت آهنربایی ندارند.




استیل ۳۱۶ پس از استیل ۳۰۴ دومین استیل رایج در بین استیل‌های آستنیتی است. این استیل که به «استیل ضد زنگ گرید دریایی» هم معروف است و معمولاً شامل ۱۶ درصد کروم، ۱۰ درصد نیکل و ۲ درصد مولیبدن است و به همین دلیل به استیل

۱۸-۱۰ هم معروف است. در محیط‌هایی که نیازمند مقاومت به خوردگی بیشتر از گرید ۳۰۴ هستند از گرید ۳۱۶ استفاده می‌شود. این گرید همانند ۳۰۴ آستنیتی و نگیر است، و با عملیات حرارتی قابل سخت شدن نیست. عنصر کربن حداکثر ۰/۰۸ درصد باید باشد و نیکل مقداری بیشتر از ۳۰۴ است. تفاوت شاخص میان ۳۰۴ و ۳۱۶ عنصر مولیبدن است که حداکثر ۳٪ به ۳۱۶ افزوده می‌شود.

## روش تدریس

علاوه بر مطالب کتاب درسی مفاهیم فوق را نیز در کلاس مطرح نموده و کاربردهای دیگری از فولادهای زنگ نزن مطابق جدول ۲۵ علاوه بر جدول موجود در کتاب درسی مطرح نمایید.

جدول ۲۵- برخی از کاربردهای فولاد زنگ نزن

تصویر	کاربرد	کد فولاد زنگ نزن
	نمای ساختمان‌ها در معماری	۳۰۴/۳۰۴L ۳۱۶/۳۱۶L
	کف یخچال در وسایل نقلیه دارای یخچال	S۸۲۰۱۳
	بدنه خودرو	۳۰۴/۳۰۴L

	<p>خشک کن صنعتی</p>	<p>۳۰۴/۳۰۴L ۳۱۶/۳۱۶L</p>
	<p>مبلمان شهری</p>	<p>۳۰۴/۳۰۴L</p>
	<p>یخچال، ماشین لباس شویی، ماشین ظرف شویی</p>	<p>۳۰۴/۳۰۴L</p>

## دانش افزایی

### فولادهای زنگ نزن

فولادهای کم کربن حاوی ۴ تا ۶ درصد کرم مقاومت خوبی در محیط‌های خورنده صنایع شیمیایی دارند. خاصیت مقاومت در مقابل خوردگی در اثر تشکیل لایه کاملاً چسبنده اکسید کرم روی سطح فلز به وجود می‌آید. هرگاه زیبایی ظاهر و مقاومت در برابر خوردگی مهم‌ترین خواسته‌ها باشند، باید از ترکیبات اکسید کرم قوی‌تری استفاده شود که حداقل ۱۲ درصد کرم اتمی داشته باشند (اما نه کاربدهای کرم و نه دیگر ترکیب‌های آن، کرم لازم برای انجام واکنش با اکسیژن را ندارند). این لایه مقاوم به خوردگی چسبنده و چقرمه با ضخامت فقط ۱ تا ۲ نانومتر در صورت آسیب دیدن خود را ترمیم می‌کند، به شرط آنکه اکسیژن در محیط وجود داشته

باشد، حتی به مقدار اندک. این دسته به نام فولادهای زنگ نزن حقیقی موسوم‌اند. چندین سیستم مختلف برای دسته‌بندی این آلیاژها طراحی و ارائه شده‌اند. انستیتو آهن و فولاد آمریکا (AISI) فلزات را برحسب ترکیب شیمیایی دسته‌بندی کرده و آنها را با کمک یک عدد سه رقمی (که بیانگر دسته اصلی و آلیاژ ویژه در آن دسته است) مشخص می‌کند. لیکن این آلیاژها برحسب خانواده‌های ریزساختاری‌شان تقسیم می‌شوند، زیرا شبکه بلورین، تعیین‌کننده خواص مهندسی آنهاست. در جدول ۲۶ تقسیم‌بندی AISI برای فولادهای زنگ نزن و ارتباط آن با خانواده ریزساختاری ارائه شده است.

جدول ۲۶- تقسیم‌بندی AISI برای فولادهای زنگ نزن

ریز ساختار	کد سه رقمی
آستنیتی	۲۰۰ و ۳۰۰
فریتی یا مارتنزیتی	۴۰۰
مارتنزیتی	۵۰۰

کرم، عامل پایدارکننده فریت است، بدین صورت که افزودن آن موجب افزایش دمای پایداری ساختار فریتی می‌شود. اگر کرم به مقدار کافی به آهن افزوده شده و میزان کربن پایین نگاه داشته شود، می‌توان آلیاژ با ساختار فریتی در دماهای زیر دمای انجماد داشت. این آلیاژها به نام فولادهای زنگ نزن فریتی موسوم‌اند. نرمی و شکل‌پذیری آنها ضعیف است، اما به خوبی جوش پذیر هستند. در ناحیه جوش مارتنزیت تشکیل نمی‌شود زیرا امکان تشکیل آستنیت با ساختار مکعبی با وجوه مرکز دار (FCC) برای تبدیل به مارتنزیت در حین تبرید وجود ندارد. این آلیاژها را نمی‌توان عملیات حرارتی نمود و نرمی کم‌شان میزان استحکام‌دهی با کار سرد را محدود می‌کند. منشأ اصلی استحکام بخشی، ساختار مکعبی مرکز پر (BCC) به همراه اثرات استحکام بخشی محلول جامد است. به دلیل ویژگی فلزات BCC فولاد زنگ‌نزن فریتی با کاهش دما، انتقال نرمی به تدری از خود نشان می‌دهد. از آنجا که آلیاژهای فریتی ارزان‌ترین نوع فولادهای زنگ نزن هستند باید ابتدا آنها را مورد توجه قرار داد. اگر استحکام زیادتری مورد نیاز باشد، فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی انتخاب مناسبی هستند. برای این نوع آلیاژها کربن افزوده شده و کرم تا حدی کاهش می‌یابد که ماده بتواند در دمای بالا آستنیتی و در دمای پایین فریتی باشد. همان‌طور که در فولادهای استاندارد بیان شد، کربن در آستنیت با ساختار مکعبی با وجوه مرکزدار حل و سپس بار دیگر سرد و به ساختار مارتنزیتی مرکزدار تبدیل



می‌شود. آلیاژی با مقادیر مختلف کربن تا ۱/۲ درصد وجود دارند که دارای انواع سختی‌ها و استحکام‌ها می‌باشند. فقط باید احتیاط کرد که میزان کرم در محلول بیش از ۱۲ درصد نگاه داشته شود، کربن و کرم در اثر تبرید آهسته، واکنش انجام می‌دهند و به کاربدهای کرم مبدل می‌شوند. در این صورت کرم برای تشکیل لایه محافظ اکسید در دسترس نخواهد بود. بنابراین فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی تنها در حالت مارتنزیتی (که کرم به شکل اتمی در محلول حبس می‌شود) زنگ نزن هستند ولی ممکن است در برابر زنگ قرمز هنگامی که برای ماشین‌کاری یا تولید، تابکاری یا طبیعی‌سازی می‌شوند، آسیب‌پذیر باشند. قیمت فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی به دلیل انجام عملیات حرارتی اضافی (شامل آستنیتی کردن، تبرید، تنش‌زدایی و باز پخت) حدود ۱/۵ برابر آلیاژهای فریتیست. این فولادها مقاومت به خوردگی کم‌تری نسبت به انواع دیگر داشته و هنگامی که کار می‌روند که استحکام و سختی خواص غالب مورد نظر باشند.

نیکل عامل پایداری آستنیت است و در صورت وجود کرم و نیکل به میزان کافی فولاد زنگ نزن در دمای اتاق دارای آستنیت پایدار خواهد بود. بهای این آلیاژها که به نام فولادهای زنگ نزن آستنیتی موسومند، حدود ۲ تا ۳ برابر آلیاژهای فریتیست و دلیل آن گرانی عناصر آلیاژی کرم و نیکل است. برخی اوقات از منگنز و نیتروژن به عنوان عامل پایداری آستنیت استفاده می‌شود و بدین ترتیب فولاد زنگ نزن آستنیتی با کیفیت و قیمت پایین‌تر به دست می‌آید (سری ۲۰۰ AISI).

فولادهای آستنیتی به دلیل غیرمغناطیس بودنشان به راحتی قابل تشخیص‌اند (فولادهای زنگ نزن فریتی و مارتنزیتی جذب آهن‌ربا می‌شوند) و تقریباً در کلیه محیط‌ها به جز اسیدکلریدریک و دیگر اسیدهای هالوژنه و نمک‌هایشان، کامل؛ در برابر خوردگی مقاوم‌اند. به علاوه در اثر پرداخت، مانند آینه صیقلی می‌شوند و ظاهر مناسبی دارند. شکل‌پذیری آنها فوق‌العاده است (ویژگی ساختار بلورین مکعب با وجوه مرکزدار)، در اثر کار سرد به خوبی سخت می‌شوند. پاسخ فولاد ۳۰۴ (یا با نام دیگر فولاد ۱۸-۸ به دلیل وجود ۱۸ درصد کرم و ۸ درصد نیکل) به مقادیر کار سرد کم به قرار زیر است:

افزایش طول نمونه تبرید با آب نورد سرد شده (۱۵ درصد)	استحکام کششی	استحکام تسلیم
۲ اینچی (درصد)	(ksi) MPa	(ksi) MPa
۶۸	۹۰۶۲۰	۳۸۲۶۰
۱۱	۹۶۵ (۱۴۰)	۸۰۵ (۱۱۷)

غالباً این مواد در حالت تبرید شده با آب مورد استفاده قرار می‌گیرند. تبرید با آب موجب می‌شود که آلیاژها در حالت محلول جامد باقی بمانند. هیچ‌گونه تغییر فازی در حین تبرید صورت نمی‌گیرد زیرا فاز آستنیت در بازه دمایی مربوطه پایدار است. فولادهای زنگ نزن آستنیتی بهترین ترکیب مقاومت به خوردگی و چقرمگی را در بین انواع فولاد زنگ نزن از خود نشان می‌دهند.

فولادهای زنگ نزن آستنیتی موادی گران قیمت‌اند و نباید در مواردی که فولادهای ارزان‌تر فریتی و مارتنزیتی برای کاربرد موردنظر مناسب هستند و یا موادی که فولاد زنگ‌نزن حقیقی مورد نیاز نباشد، به کار گرفته شوند. شکل زیر فهرست چند آلیاژ از این سه دسته اصلی تقسیم‌بندی و ویژگی‌های اصلی آنها را نشان می‌دهد. جدول ۲۷ انواع اصلی فولاد زنگ نزن و سازوکارهای اساسی استحکام بخشی در آنها را نشان می‌دهد.

کاربرد	نوع	
کاربردهای عمومی	۴۱۰	مارتنزیتی
	۴۲۰	(سخت‌شونده با عملیات حرارتی)
سخت‌شونده با عملیات حرارتی	۴۴۰C	
	۴۰۵	فریتی
	۴۳۰	(مقاوم‌تر از نوع مارتنزیتی در برابر خوردگی
سخت‌شونده با کار سرد	۴۴۶	ولی غیرقابل سخت شدن با عملیات حرارتی)
	۲۰۱	آستنیتی
کاربرد در دمای زیاد	۲۰۲	(بیشترین مقاومت در برابر خوردگی، سخت‌شونده
	۳۰۱	تنها با کار سرد)
	۳۰۲	
	۳۰۲B	
اصلاح شده برای جوش کاری	۳۰۴L	
	۳۱۰	
مقاومت عالی در برابر خوردگی	۳۱۶	
	۳۲۱	

آلیاژهای رایج و خواص عمده سه نوع مهم از فولادهای زنگ نزن

چهارمین دسته، و طبقه خاصی از فولادهای زنگ نزن، فولادهای سخت شونده رسوبی هستند. این نوع آلیاژها اساساً مارتنزیتی یا آستنیتی هستند و با افزودن عناصر آلیاژی که موجب سخت شدن زمانی آلیاژ در دمای نسبتاً کم باشند، اصلاح می‌شوند. با افزودن سخت شدن زمانی به ساز و کارهای موجود، استحکام تسلیم آلیاژ به حدود ۱۷۹۰ مگا پاسکال (۲۶۰ هزار پوند بر اینچ مربع) و استحکام کششی آن به ۱۸۲۵ مگا پاسکال (۲۶۵ هزار پوند بر اینچ مربع) همراه با ۲ درصد افزایش طول می‌رسد. البته آلیاژهای سخت شونده رسوبی به دلیل عناصر آلیاژی اضافی و فراروش بیشتر از گران قیمت‌ترین انواع فولادهای زنگ نزن به شمار می‌آیند و تنها در مواردی بسیار ضروری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اگرچه چهار دسته اشاره شده در بالا چارچوب فولادهای زنگ نزن را تشکیل می‌دهند، اما انواع دیگری نیز وجود دارند. فولادهای زنگ نزن دو جزیی بین ۱۸ تا ۲۵ درصد کرم و ۴ تا ۷ درصد نیکل و تا ۴ درصد مولیبدن دارند و در دمای کار گرم با آب تبرید می‌شوند تا ریزساختاری که شامل تقریباً نیمی فریت و نیمی آستنیت است، تولید شود. این ساختار مختلط استحکام تسلیم بالاتر و مقاومت بیشتری در برابر ترک برداشتن در اثر خوردگی و فشار در مقایسه با هر دو دسته تمام آستنیتی و تمام فریتی دارد. فولادهای زنگ نزن معمولی به علت سخت شدن در اثر کار مکانیکی و تمایل به مقاومت در برابر برش، برای ماشین کاری مناسب نیستند. آلیاژهای خوش تراش مخصوصی در هر دسته (خانواده) به وجود آمده‌اند که مقادیر اضافه‌تری گوگرد و سولفیم دارند که قابلیت ماشین کاری‌شان تقریباً مانند فولادهای میان کربن است. مشکلات متعدد منحصر به فردی در مورد خانواده فولادهای زنگ نزن وجود دارد. از آنجا که اکسید محافظ، مقاومت به خوردگی خوبی ایجاد می‌کند، این خاصیت در صورت پایین آمدن میزان کرم در محلول به زیر ۱۲ درصد از بین می‌رود.

جدول ۲۷- مهم‌ترین سازوکار استحکام بخشی برای انواع فولادهای زنگ نزن

نوع فولاد زنگ نزن	مهم‌ترین سازوکار استحکام بخشی
فریتی	استحکام دهی محلول جامد
مارتنزیتی	استحکام دهی تبدیل فازی (مارتنزیت)
آستنیتی	کار سرد استحکام دهی تغییرشکل

کاهش مقدار کرم آزاد، تشکیل کاربیدهای کرم در مرز دانه‌ها (حساس شدن) در دماهای بالاست.

راه‌های مختلفی برای جلوگیری از این پدیده ایجاد شده است. یک راه این است که

میزان کربن در فولاد زنگ نزن حتی الامکان پایین نگاه داشته شود (معمولاً کمتر از ۰/۱ درصد) راه دیگر جذب کربن به وسیله مقدار کمی از عناصر تست تیتانیوم یا نیوبیم است که در مقایسه با کرم، میل ترکیبی بیشتری با کربن دارند. همچنین تبرید سریع در بازه دمایی ۴۸۰ تا ۸۲۰ درجه سانتی گراد (۹۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه فارنهایت) که محدوده دمای تشکیل کاربید است نیز موجب تأخیر در تشکیل کاربیدها می‌شود. مشکل دیگر در رابطه با فولادهای زنگ نزن پرکرم، ترد شدن پس از ماندن به مدت زمان طولانی در دمای زیاد است. فاز زیگما با ساختاری ترد در دماهای بالا بر روی مرزخانه‌ها تشکیل می‌شود. آنها را می‌پوشاند و در نتیجه مسیر ترک تردی را در سرتاسر فلز به وجود می‌آورد. بدین سبب فولادهای زنگ نزن مورد استفاده در دمای زیاد دائماً از نظر تشکیل فاز زیگما مورد کنترل و بررسی قرار می‌گیرند.

## جلسه یازدهم موضوع: معرفی آلومینیم و آلیاژهای آن

هدف: نام‌گذاری آلیاژهای آلومینیم و کاربردهای آنها

### دانش افزایی

#### فلزات غیر آهنی

آشنایی: فلزات و آلیاژهای غیر آهنی نقش مهم و روز افزونی در فناوری پیشرفته ایفا می‌کنند. آنها به دلیل تعداد، انواع و نیز ویژگی‌های طبیعی گوناگونی که خاص هر نوعشان است، می‌توانند در گستره بسیار وسیعی پاسخ‌گوی انواع نیازهای مهندسان طراح باشند. فلزات غیر آهنی با وجود آنکه گران قیمت‌تر از فولاد هستند، در برخی موارد دارای خواص یا ترکیبی از خواص منحصر به فردی هستند که در هیچ یک از فلزات و آلیاژهای آهنی به چشم نمی‌خورد، از جمله:

۱ مقاومت در برابر خوردگی ۲ راحتی تولید ۳ هدایت الکتریکی و حرارتی زیاد ۴ سبک وزنی ۵ استحکام در دماهای بالا ۶ رنگ

تقریباً همه آلیاژهای غیر آهنی دارای حداقل دو ویژگی از فهرست فوق و برخی از آنها نیز دربرگیرنده تمام این خواص هستند. در بسیاری از موارد، ترکیب متناسبی از این خاصیت‌ها مورد نیاز است. هر سال به‌طور میانگین هر آمریکایی نیاز به ۶۵ پوند آلومینیم، ۲۱ پوند مس، ۱۲ پوند سرب، ۱۱ پوند روی و ۲۵ پوند انواع دیگر فلزات غیر آهنی دارد. شکل نمودار صفحه بعد برخی از فلزات غیر آهنی را برحسب خواص مفید مهندسی‌شان دسته‌بندی کرده است و جدول ۲۸، افزایش نقش فلزات غیر آهنی در یک خودرو خانواده معمولی را نشان می‌دهد، جدول ۲۸.

### آلیاژهای فلزات غیر آهنی



فلزات و آلیاژهای متداول غیر آهنی طبقه بندی شده بر اساس خواص

جدول ۲۸- میزان مواد مختلف در یک خودروی معمولی خانوادگی بر حسب پوند

ماده	۱۹۷۸	۱۹۹۰	۲۰۰۲
آلومینیم	۱۱۲/۵	۱۵۸/۵	۲۷۹/۵
پلاستیک‌ها	۱۸۰	۲۲۹	۲۵۵
پودر فلز	۱۵/۵	۲۴	۴۰/۵
چدن	۵۱۲	۴۵۴	۳۲۸
روی	۳۱	۱۸/۵	۸/۵
فولاد	۲۱۰۳	۱۶۸۲/۵	۱۷۵۷
فولاد زنگ نزن	۲۶	۳۴	۵۶/۵
مس	۳۷	۴۸/۵	۵۰
منیزیم	۱	۳	۹/۵
مواد دیگر	۵۵۱/۵	۴۸۸/۵	۵۷۳
جمع	۳۵۶۹/۵	۳۱۴۰/۵	۳۳۵۷/۵

به طور کلی استحکام آلیاژهای غیرآهنی کمتر از فولاد است. به علاوه ضریب کشسانی‌شان به میزان قابل توجهی کمتر است و هر جا که صلابت (سخت‌پایی) ماده موردنظر باشد، آلیاژهای آهنی ممتازند. سهولت ساخت این دسته از فلزات غالباً مورد توجه قرار می‌گیرد. قابلیت ریخته‌گری آلیاژهای با نقطه ذوب پایین در انواع قالب‌های ماسه‌ای، دائمی و حدیده‌ای زیاد است. بسیاری از آلیاژها دارای ویژگی شکل‌پذیری زیاد و تنش تسلیم پایین، یعنی ترکیب ایده‌آل برای کار سرد هستند. غالب آلیاژهای غیرآهنی دارای قابلیت ماشین‌کاری مناسب نیز می‌باشند. در بسیاری از موارد صرفه‌جویی در تولید بر هزینه مواد غیرآهنی غلبه کرده و استفاده از این مواد را به جای فولاد مقرون به صرفه‌تر می‌سازد. از دیدگاه تولید، جوش‌پذیری آلیاژهای غیرآهنی قدری کمتر از فولاد است. البته در اثر پیشرفت‌های اخیر امکان تولید جوش‌های قابل قبول در تمامی فلزات غیرآهنی به وجود آمده است.

## دانش افزایی

### آلومینیم و آلیاژهای آن

با آنکه آلومینیم تنها حدود ۱۲۰ سال به عنوان یک فلز تجارتي مورد استفاده قرار گرفته ولی پس از فولاد بیشترین مقدار تولید را دارد و بدون شک مهم‌ترین فلز غیرآهنی می‌باشد. اهمیت این فلز در کلیه مسائل اقتصادی جهان مطرح است و در مصارفی چون حمل‌ونقل، سازه، مصارف برقی، ظروف، لوازم مصرفی و تجهیزات مکانیکی کاربرد فراوان پیدا کرده است. همگی با کاربردهایی مانند ظروف پخت و پز، قاب در و پنجره و قوطی‌های نوشیدنی آلومینیم آشنا هستیم. آلومینیم دارای چند ویژگی منحصر به فرد و قابل توجه در میان فلزات مهندسی است. کارپذیری، سبک وزنی، مقاومت در برابر خوردگی و هدایت حرارتی و الکتریکی انعکاس نور و تقریباً عدم محدودیت شکل قطعات نهایی جرم ویژه آلومینیم ۲/۷ است (در مقایسه با عدد ۷/۸۵ برای فولاد) و بنابراین وزن آلومینیم حدود یک سوم وزن فولاد به ازای حجم یکسان آن است. مقایسه‌های قیمتی معمولاً بر مبنای قیمت هر کیلوگرم ماده است که در این صورت آلومینیم چهار تا پنج برابر گران‌تر از فولاد کربنی خواهد بود. اما در بعضی کاربردها مقایسه قیمتی مناسب‌تری بر مبنای واحد حجم وجود دارد و از آنجا که هر کیلوگرم آلومینیم سه برابر هر کیلوگرم فولاد حجم دارد، تفاوت قیمت بسیار کمتر می‌شود.

آلومینیم را می‌توان بارها بدون کاهش کیفیت بازیافت نمود. بازیافت ۹۵ درصد انرژی لازم برای تولید آلومینیم از کانه آن را صرفه‌جویی می‌کند. از دهه ۸۰ میلادی، بازیابی کلی آلومینیم بیش از ۵۰ درصد بوده است. قوطی‌های آلومینیمی بیش از

هر نوع دیگر قوطی در آمریکای شمالی بازیافت می‌شوند و بیش از ۸۵ درصد تمام آلومینیم مورد استفاده در خودرو در پایان چرخه عمر مفیدش بازیابی می‌گردد. احتمالاً مهم‌ترین نقطه ضعف آلومینیم از دیدگاه مهندسی پایین بودن نسبی ضریب کشسانی آن است، که مقدارش تقریباً یک سوم ضریب کشسانی فولاد می‌باشد. در دو طرح مشابه با بارگذاری یکسان میزان خیز قطعه آلومینیمی سه برابر قطعه فولادی است. از آنجا که ضریب کشسانی با آلیاژ کردن و عملیات حرارتی تغییر چندانی نمی‌کند، معمولاً لازم است که سفتی سازه در طراحی با عملیاتی مانند چین دادن یا برجسته کردن، تأمین شود. این عملیات به راحتی صورت می‌گیرند، زیرا آلومینیم برای انواع فرایندهای ساخت کاملاً آماده است.

### آلومینیم خالص تجارتي


آلومینیم خالص شکل‌پذیر نرم است ولی استحکام آن نسبتاً کم می‌باشد. استحکام آلومینیم تابکاری شده حدود یک پنجم استحکام فولاد ساختمانی نورد گرم شده است. از این قرار آلومینیم خالص تجارتي در درجه اول براساس خواص فیزیکی (نه خواص مکانیکی) اش مورد استفاده قرار می‌گیرد. آلومینیم نوع هادی الکتریکی اهمیت فراوانی دارد و در بسیاری از موارد مانند خطوط انتقال جریان جانشین مس شده است. این مواد که غالباً با حروف EC نمایش داده می‌شوند، حاوی حداقل ۹۹/۴۵ درصد آلومینیم هستند. هدایت الکتریکی آنها به ازای اندازه یکسان سیم حدود ۱۲ درصد هدایت الکتریکی مس، و به ازای وزن یکسان حدود ۲۰۰ درصد هدایت الکتریکی مس است.

### کاربردهای مکانیکی آلومینیم

آلومینیم غالباً در مصارف غیر الکتریکی به صورت آلیاژ استفاده می‌شود. استحکام این آلیاژها به مراتب بیشتر از آلومینیم است و در عین حال دارای مزایای سبک وزنی، هدایت الکتریکی و مقاومت در برابر خوردگی نیز هستند. با اینکه اغلب آنها ضعیف‌تر از فولادند، در مواردی خواص کششی برخی آلیاژها (به جز شکل‌پذیری) بهتر از فولادهای کم آلیاژ ساختمانی با استحکام بالا (HSLA) است. از آنجا که آلیاژها می‌توانند تا سی برابر محکم‌تر از آلومینیم خالص باشند، طراحان ابتدا طرح خود را بهینه کرده و سپس ماده‌ای با خواص مطلوب تهیه می‌کنند. برخی آلیاژهای مشخص برای ریخته‌گری طراحی شده‌اند و برخی دیگر برای محصولات کارشده مناسب‌اند. بیشتر آلیاژهای آلومینیم از نظر نسبت استحکام به وزن از فولاد مناسب‌تر، اما از نظر سایش، خزش، و خستگی ضعیف‌تر از آن هستند. از آنجا که آلیاژهای آلومینیم غالباً حد تحمل پایینی دارند، معمولاً در اثر خستگی حتی در تنش‌های کم دچار شکست می‌شوند. به دلیل نقطه ذوب پایین، آلیاژهای آلومینیم با بالا رفتن دما به سرعت

استحکام خود را از دست می‌دهند و نباید آنها را برای کاربردهایی در دماهای بالاتر از ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد (۳۰۰ درجه فارنهایت) در نظر گرفت. البته در دماهای زیر صفر، آلومینیم عملاً محکم‌تر از دمای اتاق و بدون کاهش شکل‌پذیری است. هر دو نوع سایش چسبنده و ساینده می‌توانند برای آلیاژهای آلومینیم فوق‌العاده آسیب‌زنده باشند.

انتخاب فولاد یا آلومینیم برای مورد مصرف مشخص معمولاً به هزینه بستگی دارد. البته در بسیاری از موارد مزایایی چون سبک وزنی و یا مقاومت در برابر خوردگی هزینه نگهداری کم و هدایت الکتریکی و حرارتی بالا مشکل هزینه‌افزایی را جبران می‌کنند. با انگیزه تولید خودروهای سبک‌تر با مصرف سوخت کمتر، کسر وزنی آلومینیم مورد هدف در کاربردهای حمل‌ونقل از ۱۹/۴ درصد در سال ۱۹۹۲ به ۳۱/۸ درصد در سال ۲۰۰۲ رسیده است. استفاده از آلومینیم در خودرو دو برابر و در وسایل ورزشی سه برابر شده است. آلومینیم در قاب‌ها، موتور خودروها، چندراهه‌ها و چرخ‌ها به کار گرفته می‌شود. یک قاب سه بعدی آلومینیمی (شکل این صفحه و صفحه بعد) برای فورد GT سال ۲۰۰۵ و کورت Z۰۶ سال ۲۰۰۶ می‌تواند وزن کلی سازه را کاهش، بازیابی را افزایش و تعداد قطعات لازم برای سازه اولیه بدنه را کاهش دهد. قاب فضایی تمام آلومینیمی کوروت Z۰۶ مدل ۲۰۰۶ به کاهش ۳۰ درصدی وزن نسبت به طراحی تمام فولادی مدل پیشین انجامید. در سال ۲۰۰۱، ۲۰ درصد آلومینیم نسبت به پلاستیک در خودرو پیشی گرفت و اکنون تنها پس از فولاد و چدن در رده دوم است. امروزه یک خودروی متوسط آمریکایی بیش از ۱۲۵ کیلوگرم (۲۸۰ پوند) آلومینیم دارد.

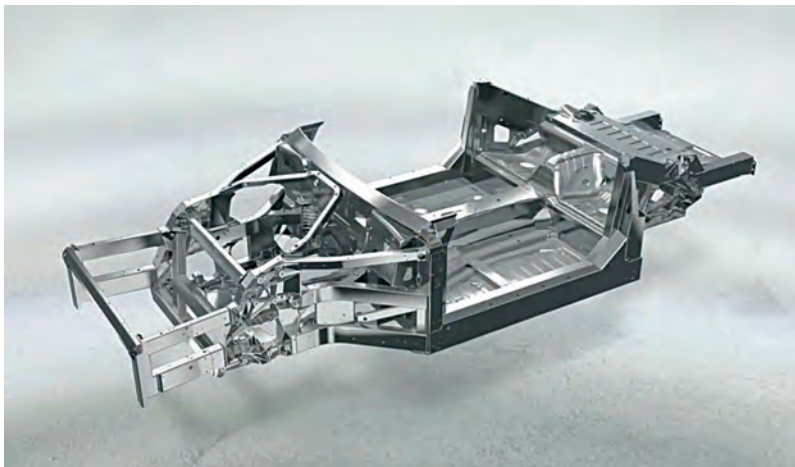

قاب آلومینیمی برای فورد GT سال ۲۰۰۵





قاب آلومینیومی کورت Z۰۶ سال ۲۰۰۶

### مقاومت آلومینیوم و آلیاژهای آن در برابر خوردگی

آلومینیوم خالص بسیار فعال است و بلافاصله پس از قرار گرفتن در معرض هوا یک پوشش چسبنده و فشرده اکسید روی آن تشکیل می‌شود. لایه اکسید نسبت به بسیاری از محیط‌ها مقاوم است و مانند سدی مقاوم در برابر خوردگی از فلز زیر پوشش خود محافظت می‌کند. بنابراین مقاومت فلز در برابر خوردگی، همانند فولادهای زنگ نزن ویژگی اکسید سطحی است. در صورت افزودن عناصر آلیاژی به آلومینیوم تشکیل اکسید به تعویق می‌افتد، لذا غالباً مقاومت آلیاژهای آلومینیوم در برابر خوردگی کمتر از آلومینیوم خالص است.

پوشش اکسیدی روی سطح آلیاژهای آلومینیوم موجب بروز مشکلاتی در جوش کاری آن نیز می‌شود. برای آنکه جوش مقاوم و با استحکام باشد، پوشش اکسیدی باید پیش از جوش کاری پاک شود. آلومینیوم در فرایندهای جوش ذوبی به سرعت اکسید می‌شود و به این دلیل استفاده از گداز آورهای ویژه یا گازهای بی اثر محافظ ضروری است. با اینکه جوش کاری آلومینیوم دشوارتر از جوش کاری فولاد است، فناوری‌های جدید ابداع شده امکان ایجاد جوش‌هایی با کیفیت بالا و مقرون به صرفه را ایجاد کرده‌اند.

### سیستم طبقه بندی

آلومینیوم براساس روش ساخت به دو گروه اصلی آلیاژهای ریختنی و غیرریختنی تقسیم می‌شوند. آلیاژهای کار شده که با تغییر شکل موم‌سان شکل داده می‌شوند و به صورتی طراحی شده‌اند که ویژگی‌های جالبی از جمله استحکام، شکل‌پذیری بالا، مقاومت خوب در برابر شکست و سخت شدن کرنشی خوب دارند. از طرف دیگر،

ویژگی‌های جالب آلیاژهای ریختنی شامل نقطه ذوب پایین، روانی بالا و ساختار خواص مناسب است. آشکار است که این ویژگی‌ها کاملاً متفاوت هستند و آلیاژی که برای این خاصیت‌ها طراحی شده‌اند هم متفاوت‌اند. در نتیجه، سیستم‌های طبقه‌بندی جداگانه‌ای برای آلیاژهای ریختنی و کارشده آلومینیم وجود دارد.

### آلیاژهای کارشده آلومینیم

آلیاژهای کارشده آلومینیم عموماً با استفاده از سیستم استاندارد چهار رقمی آلومینیم مشخص می‌شوند. نخستین رقم نمایانگر عنصر یا عناصر اصلی آلیاژی به شرح جدول ۲۹ است.

جدول ۲۹ - سیستم استاندارد چهار رقمی نام‌گذاری آلیاژهای کار شده آلومینیم

عنصر آلیاژی اصلی	
۱XXX	آلومینیم، ۹۹/۰۰٪ و بالاتر
۲XXX	مس
۳XXX	منگنز
۴XXX	سیلیسیم
۵XXX	منیزیم
۶XXX	منیزیم و سیلیسیم
۷XXX	روی
۸XXX	عنصر دیگر

رقم دوم معمولاً صفر است. ارقام غیر صفر بعضی تغییرات آلیاژ پایه را نشان می‌دهند. دو رقم آخر صرفاً نمایانگر هر آلیاژ خاص در هر خانواده است. مثلاً ۲۰۲۴ به معنی آلیاژ شماره ۲۴ در گروه ۲XXX است. که گروه آلیاژهای مس - آلومینیم می‌باشد. برای سری ۱XXX سه رقم آخر درجه خلوص آلومینیم را نشان می‌دهند. چهار رقم اول نشانه یک آلیاژ آلومینیم کار شده ترکیب شیمیایی آلیاژ را مشخص می‌کنند. اطلاعات اضافی در مورد وضع آلیاژ با استفاده از سیستم زیر توسط شاخص بازپخت (پسوند حرفی - رقمی) معلوم می‌شود:

F: بدون انجام عملیات بعدی

H: سخت کردن کرنشی

H<sub>1</sub>: سخت کردن کرنشی با انجام کار تا رسیدن به ابعاد مطلوب؛ رقم دوم (۱ تا ۹) درجه سختی را مشخص می‌کند. ۸ به معنای کاملاً سخت تجارتي و ۹ به معنای فوق سخت است.

H<sub>2</sub>: سخت کردن کرنشی با کار سرد و به دنبال آن تابکاری جزئی،

H: سخت کردن کرنشی و پایدار کردن

O: تابکاری

T: انجام عملیات حرارتی

T<sub>1</sub>: سرد کردن از حالت کار گرم و پیر کردن طبیعی

T<sub>2</sub>: سرد کردن از حالت کار گرم، کار سرد، پیر کردن طبیعی

T<sub>3</sub>: عملیات حرارتی همراه با حل کردن، کار سرد و پیر کردن طبیعی

T<sub>4</sub>: سرد کردن از حالت کار گرم و پیر کردن مصنوعی

T<sub>6</sub>: عملیات حرارتی همراه با حل کردن و پایدار کردن

T<sub>8</sub>: عملیات حرارتی همراه با حل کردن کار سرد و پیر کردن مصنوعی

T<sub>9</sub>: عملیات حرارتی همراه با حل کردن، پیر کردن مصنوعی و کار سرد

T<sub>10</sub>: سرد کردن از حالت کار گرم، کار سرد، و پیر کردن مصنوعی

W: تنها عملیات حرارتی حل کردن

آلیاژهای کار شده غالباً به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. آنهایی که استحکام را از طریق محلول جامد و کارسرد به دست می‌آورند و آنهایی که با عملیات حرارتی (پیرسازی) استحکام بخشی می‌شوند. جدول ۳۰ برخی از آلیاژهای کارشده متداول در هر خانواده را فهرست می‌کند. همان‌گونه که در جدول ۳۰ ملاحظه می‌شود آلیاژهای سخت شونده در اثر کار (نه با سخت کردن زمانی) در سری‌های ۱XXX (آلومینیم خام)، ۲XXX (آلومینیم - منگنز) و ۵XXX (آلومینیم - منیزیم) جای دارند. مقایسه شرایط تابکاری و (پسوند O) و کار سرد شده (پسوند H) مقدار استحکام بخشی قابل حصول از طریق سخت شدن کرنشی را می‌رساند.

آلیاژهای سخت شونده رسوبی بیشتر در دسته‌های ۲XXX، ۳XXX و ۶XXX یافت می‌شوند. با مقایسه خواص در حالت عملیات حرارتی شده و آلیاژهای سخت شده کرنشی، مشاهده می‌شود که عملیات حرارتی به نحو بارزی استحکام بالاتری را به دست می‌دهد. آلیاژ ۲۰۱۷ یا دورالومین اصلی، احتمالاً قدیمی‌ترین آلیاژ آلومینیم پیر سخت شونده است. ویژگی جالب آلیاژهای سری ۳XXX در این است که شکل پذیری‌شان در حین عملیات حرارتی استحکام بخشی چندان کاهش نمی‌یابد استحکام برخی آلیاژهای سری ۷XXX مساوی یا بیشتر از فولادهای ساختمانی با استحکام بالاست. در عین حال شکل پذیری آنها کمتر از فولاد و تولیدشان نیز دشوارتر از آلیاژهای ۲XXX است. آلیاژهای ۷XXX مصارف فراوانی در هواپیماسازی

نیز پیدا کرده‌اند. آلیاژهای پیرسخت شونده نباید در شرایط سخت شدن زمانی خود در دماهای بالاتر از ۱۷۵ درجه سانتی‌گراد (۳۵۰ درجه فارنهایت) به کار روند. مقاومت آلیاژهای سخت‌شونده در اثر عملیات حرارتی در برابر خوردگی به دلیل وجود ساختار دو فازی کمتر از آلومینیم خالص یا آلیاژهای کارسخت شونده تک فازی است. بنابراین در مواردی که استحکام و مقاومت در برابر خوردگی در درجه اول اهمیت هستند، آلومینیم کار شده به صورت ورق پوشش شده با آلومینیم خالص تولید می‌شود. برای این منظور قشر نازکی از آلومینیم مقاوم در برابر خوردگی (در حین نورد) به یک یا هر دو سطح آلیاژ با استحکام چسبانده می‌شود و سپس ماده حاصله به صورت مرکب مورد عملیات بعدی قرار می‌گیرد.

انجام فرایندهایی چون حدیده کاری و آهنگری بر روی آلیاژهای آلومینیم نسبتاً آسان است و امروزه قطعات زیادی از آلومینیم به روش‌های فوق ساخته می‌شوند، زیرا برای کاهش استحکام این مواد دمای متعادل و متوسطی مورد نیاز است. عملیاتی چون کشیدن عمیق و سایر فرایندهای شکل دادن ورق به راحتی انجام پذیر هستند. به طور کلی شکل پذیری زیاد و استحکام تسلیم پایین امکان استفاده مناسب از این آلیاژها را در کلیه فرایندهای شکل دادن به وجود می‌آورند. با انجام عملیات نسبتاً ساده می‌توان خورنده‌ای مناسب و شکل‌های پیچیده‌ای از این قطعات را تولید کرد. قابلیت ماشین کاری آلیاژهای مختلف آلومینیم بسیار متفاوت است و اگر ماشین کاری زیاد مورد نیاز باشد ابزارها و روش‌های مخصوص ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. آلیاژهای خوش تراش مانند ۲۰۱۱ برای تولید با ماشین‌های پیچ تراش ساخته شده‌اند. این آلیاژها در سرعت‌های بسیار زیاد قابل ماشین کاری‌اند و در بسیاری از موارد جانشین همتای برنجی خود شده‌اند.

آندیزه کردن رنگی وسیله‌ای ارزان و جالب توجه در پرداخت سطح فراهم می‌آورد. یک لایه ضخیم اکسید آلومینیم بر روی سطح تشکیل و سپس رنگ دانه‌ها بر روی سطح متخلخل قرار گرفته و با غوطه‌وری در آب داغ درزبندی می‌شوند. نتیجه پرداخت فلزی رنگین است که معمولاً بر روی محصولات می‌ماند بدنه دوچرخه‌ها و چوب سافت بال دیده می‌شود.

جدول ۳۰- برخی از آلیاژهای کارشده متداول در هر خانواده از آلیاژهای آلومینیم

کاربردها و ویژگی ها	سختی	از دیاد طول	استحکام تسلیم		استحکام کششی		شکل نمونه	ترکیب شیمیایی (درصد)	آلیاژ(a)				
			MPa	ksi	MPa	ksi				Mg	Mn	Si	Cu
سختی	نمونه ۲	اینچی (/)	MPa <td>ksi <td>MPa <td>ksi <td>آزمایش (b)</td> <td>دیگر</td> <td></td> </td></td></td>	ksi <td>MPa <td>ksi <td>آزمایش (b)</td> <td>دیگر</td> <td></td> </td></td>	MPa <td>ksi <td>آزمایش (b)</td> <td>دیگر</td> <td></td> </td>	ksi <td>آزمایش (b)</td> <td>دیگر</td> <td></td>	آزمایش (b)	دیگر					
برینل													
آلیاژهای سخت شونده رسوبی بدون قابلیت عملیات حرارتی													
الومینیم تجاری، مناسب برای شکل دادن	۲۳	۳۵	۳۴	۵	۹۰	۱۳	الف	۹۹AL	۰/۱۲	۱۱۰۰-O			
مقاومت در مقابل خوردگی، مقاومت تسلیم کم	۳۲	۹	۹۷	۱۴	۱۱۰	۱۶	الف			۱۱۰۰-H۱۴			
لوله و ورق، وسایل آشپزخانه	۴۴	۵	۱۴۵	۲۱	۱۶۵	۲۴	الف			۱۱۰۰-H۱۸			
مثل ۱۱۰۰	۲۸	۳۰	۴۱	۶	۱۱۰	۱۶	الف		۰/۱۲	۳۰۰۳-O			
کمی محکم تر و با شکل پذیری کمتر	۴۰	۸	۱۴۵	۲۱	۱۵۲	۲۲	الف			۳۰۰۳-H۱۴			
وسایل آشپزخانه، ورق	۵۵	۴	۱۸۶	۲۷	۲۰۰	۲۹	الف		۰/۲۵C۲	۳۰۰۳-H۱۸			
محکم ترین آلیاژ قابل سخت شدن کرنشی	۴۵	۲۵	۹۰	۱۳	۱۹۳	۲۸	الف			۵۰۵۲-O			
مقاومت تسلیم و حد تحمل زیاد	۶۰	۱۲	۱۹۳	۲۸	۲۲۸	۳۳	الف			۵۰۵۲-H۳۲			
فراورده های ورق	۷۳	۸	۲۴۱	۳۵	۲۷۶	۴۰	الف			۵۰۵۲-H۳۶			
آلیاژهای سخت شونده رسوبی با قابلیت عملیات حرارتی													
دور آلومین، آلیاژ محکم	۴۵	۲۰	۶۹	۱۰	۱۷۹	۲۶	الف		۰/۶	۰/۱۷	۰/۱۵	۴/۰	۲۰۱۷-O
قابل سخت شدن به وسیله تیرید و کتهید کردن	۱۰۵	۲۰	۳۷۶	۴۰	۴۲۸	۶۲	الف						۲۰۱۷-T۴
محکم تر از آلیاژ ۲۰۱۷	۴۲	۲۰	۷۶	۱۱	۱۸۶	۲۷	الف		۱/۵	۰/۶			۲۰۲۴-O
مورد مصرف در ساخت هواپیما	۱۲۰	۱۹	۲۹۰	۴۵	۴۴۱	۶۴	الف						۲۰۳۴-T۴
آلیاژ محکم برای حديدكاري	۴۵	۱۲	۹۷	۱۴	۱۸۶	۲۷	ب		۰/۵	۰/۸	۰/۸	۴/۲	۲۰۱۴-O
آلیاژ محکم برای آهنگری	۱۲۵	۱۰	۳۷۹	۵۵	۴۴۸	۶۵	ب						۲۰۱۴-T۶
نقطه تسلیم بالاتر از آلیاژ ۲۰۲۴ پوشش شده		۸	۴۱۳	۶۰	۴۸۳	۷۰	الف						۲۰۱۴-T۶

### جدول ۳-۳۰ برخی از آلیاژهای کارشده متداول در خانواده آلیاژهای آلومینیم

آلیاژ (a)	ترکیب شیمیایی (درصد)	شکل	استحکام تسلیم از دیاد طول		شکل نمونه	استحکام کششی		دیگر	Mg	Mn	Si	Cu
			ksi	MPa		ksi	MPa					
Alclad												
۲۰۱۴-T۶	۴/۵	الف	۶۳	۴۴۴	۷	۳۸۶	۵۶	۴۴۴	۰/۴	۰/۸	۱/۰	
۷۰۷۵-T۶	۱/۶	الف	۳۳	۲۲۸	۱۷	۱۰۳	۱۵	۲۲۸	۲/۵	۰/۳		
۷۰۷۵-T۶		الف	۷۶	۵۲۴	۱۱	۴۶۲	۶۷	۵۲۴	۵/۶Zn			
Alclad												
۷۰۷۵-T۶		الف	۷۶	۵۲۴	۱۱	۴۶۲	۶۷	۵۲۴				
۷۰۷۵-T۶		ب	۸۰	۵۵۲	۶	۴۸۳	۷۰	۵۵۲				
۶۰۶۱-T۶	۰/۲۸	ب	۴۲	۲۹۰	۱۴	۲۷۶	۴۰	۲۹۰	۰/۲Cr	۱/۰	۰/۶	۰/۲۸
۶۰۶۳-T۶	۰/۴	ت	۳۵	۲۴۱	۱۲	۲۱۴	۳۱	۲۴۱	۰/۷	۰/۴		
۶۱۵۱-T۶	۰/۹	پ	۴۸	۳۳۱	۱۷	۲۹۷	۴۳	۳۳۱	۰/۶	۰/۹		
۲۰۲۵-T۶	۴/۵	پ	۵۵	۳۷۹	۱۰	۲۷۶	۴۰	۳۷۹		۰/۸	۰/۸	۴/۵
۲۰۱۸-T۶	۴	پ	۵۵	۳۷۹	۱۰	۲۷۶	۴۰	۳۷۹	۰/۷			
۴۰۳۲-T۶	۰/۹	پ	۵۵	۳۷۹	۹	۳۱۷	۴۶	۳۷۹	۱/۱	۱۲/۲		
۲۰۱۱-T۳	۵/۵	ت	۴۳	۳۷۹	۱۵	۲۹۷	۴۳	۳۷۹	۰/۵Pb			

(A) تاکیاری شده، T: تیرید و پیرشده، H: نورد سرد تا بازیخت شدید.

(B) الف و ورقه ۱/۶ اینچی، ب) شکل‌های جدیدی که شده ۱/۲ اینچی، پ) آهنگری، ت) میله ۱/۲ اینچی جدیدی که شده.

(C) استحکام تسلیم ۰/۲ درصد کرنش.

(D) آلیاژ روکش: ۰/۵ Mn و ۰/۱ Si، ۰/۱ Mg

## آلیاژهای ریختنی آلومینیم

با اینکه آلومینیم خالص به دلیل پایین بودن نقطه ذوب برای انجام عملیات ریخته‌گری مناسب به نظر می‌رسد، اما به ندرت ریخته‌گری می‌شود. انقباض زیاد (حدود ۷ درصد) و در نتیجه حساسیت نسبت به ترک برداشتن ترک گرم موجب بروز مشکلات قابل توجه و افزایش قراضه می‌شود. در عین حال با افزودن مقدار کمی از عناصر آلیاژی می‌توان مشخصات ریخته‌گری را اصلاح کرد و استحکام را نیز افزایش داد. آلیاژهای آلومینیم به مقدار قابل توجهی به روش‌های مختلف ریخته می‌شوند. بسیاری از آلیاژهای رایج دارای مقدار کافی سیلیسیم برای تولید واکنش اوتکتیک هستند که ماده‌ای با نقطه ذوب پایین و استحکام ریختگی بالاست. سیلیسیم سیالیت فلز را افزایش می‌دهد، و در نتیجه ریخته‌گری شکل‌های پیچیده و مقاطع نازک را آسان‌تر می‌سازد. لیکن سیلیسیم زیاد موجب تولید ماده ساینده‌ای می‌شود که ماشین‌کاری آن دشوار است. مس، روی و منیزیم دیگر افزوده‌های رایج آلیاژی هستند که باعث تشکیل رسوب‌های کهنگی (پیر سختی) هم می‌شوند.

در جدول ۳۱ چند آلیاژ آلومینیم ریختنی تجارتي به همراه سیستم علامت‌گذاری انجمن آلومینیم ارائه شده است. نخستین رقم بیانگر گروه آلیاژی به صورت جدول زیر است. فقط اعداد به صورت ۳XXX ارقام دوم و سوم مشخص‌کننده یک آلیاژ به خصوص و با درجه خلوص آلومینیم و رقم آخر که به وسیله ممیز از ارقام دیگر جدا می‌شود، بیانگر شکل محصول (مثلاً ریختگی یا شمش) است. مشخصه اصلاح آلیاژ اولیه به صورت حرف و قبل از ارقام دیگر نوشته می‌شود.

جدول ۳۱- آلیاژهای مهم ریختنی آلومینیم و سیستم علامت‌گذاری آنها

عنصر آلیاژی اصلی	
1XX.X	آلومینیم، ۹۹/۰۰٪ و بالاتر
2XX.X	مس
3XX.X	منگنز
4XX.X	سیلیسیم
5XX.X	منیزیم
6XX.X	منیزیم و سیلیسیم
7XX.X	روی
8XX.X	عنصر دیگر

و آلومینیم آلیاژهای ریختنی آلومینیم از هر دو دیدگاه خواص و تولید طراحی می‌شوند. در مواردی که استحکام بالا مورد نیاز نیست، خواص پس از ریخته‌گری کافی خواهد بود. آلیاژهایی ریختگی با استحکام زیاد نیازمند عملیات حرارتی بعدی هستند. قطعات ریخته شده در ماسه کمترین محدودیت فرایند را دارند. آلیاژهای آلومینیم ریختنی در قالب دائمی برای داشتن ثابت‌های کمتر انبساط حرارتی یا انقباض طراحی می‌شوند، زیرا قالب از تغییرات ابعادی حین سرد شدن جلوگیری می‌کند. بسیاری از آلیاژهای ریخته‌گری حدیده‌ای برای استحکام ریختگی بدون عملیات حرارتی و با استفاده از شرایط تبرید سریع ریخته‌گری حدیده‌ای طراحی می‌شوند که باعث ایجاد ساختار ریز دانه اوتکتیک ظریف می‌شود. آلیاژهای تولید شده در قالب‌های دائمی و ریخته‌گری حدیده‌ای دارای استحکام کششی بیش از ۲۷۵ مگاپاسکال (۴۰ هزار پوند بر اینچ مربع) هستند. در جدول ۳۲ ترکیب و خواص برخی از آلیاژهای ریختنی آلومینیم را مشاهده می‌کنید.



جدول ۳۲- ترکیب و خواص برخی از آلیاژهای ریختنی آلومینیم

کاربردها و ویژگی ها	ازدیاد طول		استحکام کششی		بازریخت		درصد عناصر عمده (بیش از ۱ درصد)					شناسه آلیاژ فرایند	
	اینچی (%)	MPa	ksi	کششی	کششی	دیگر	Fe	Zn	Mg	Si	Cu		(a)
کاربردهای عمومی ریخته‌گری در قالب مسه‌ای، قابل عملیات حرارتی	۱/۵	۱۳۱	۱۹	F	F		۱/۲	۱/۵	۳/۵	۴/۵		S	۲۰۸
مقاوم در دمای بالا	-	۲۷۶	۴۰	T۶۱	T۶۱	۲/۵Mo	۱/۵		۱/۶			S,P	۲۴۲
ریخته‌گری ساده، قابل عملیات حرارتی	۳/۵	۲۲۱	۳۲	T۶	T۶		۱/۵		۱/۵	۴/۵		S	۲۹۵
مانند ۲۹۵ اما با قالب دائمی	۲/۵	۲۴۱	۳۵	T۶	T۶		۱/۲		۲/۵	۴/۵		P	۲۹۶
کاربردهای عمومی قالب دائمی	-	۱۶۶	۲۴	F	F		۱/۵	۱/۵	۵/۵	۴/۵		P	۳۰۸
مشخصات ریخته‌گری بهتر	۱/۵	۲۱۴	۳۱	T۶	T۶		۱/۵	۱/۵	۶/۵	۳/۵		S,P	۳۱۹
محکم، هواپیماسازی	-	-	-	-	-				۹/۵	۱/۸		P	۳۵۴
محکم و قابلیت آب‌بندی	۲/۵	۲۲۱	۳۲	T۶	T۶				۵/۵	۱/۳		S,P	۳۵۵
محکم‌تر و شکل‌پذیرتر از ۳۳۵	۳/۵	۲۷۶	۴۰	T۶۱	T۶۱				۵/۵	۱/۳		S,P	C۳۳۵
قابلیت ریخته‌گری بسیار خوب و استحکام در برابر ضربه	۳/۵	۲۵۷	۳۰	T۶	T۶				۷/۵			S,P	۳۵۶
محکم‌تر و بسیار شکل‌پذیرتر از ۲۵۶	۵/۵	۲۵۵	۳۷	T۶۱	T۶۱				۷/۵			S,P	A۳۵۶
نسبت استحکام - وزن زیاد	۲/۵	۳۱۰	۴۵	T۶	T۶				۹/۵			S,P	۳۵۷
محکم، هواپیماسازی	-	-	-	-	-				۹/۵			S,P	۳۵۹
مقاومت در برابر خوردگی و استحکام خوب	۲/۵ <sup>(۱)</sup>	۳۰۳	۴۴ <sup>(۱)</sup>	F	F		۲/۵		۹/۵			D	۳۶۰
مشابه ۳۶۰	۳/۵ <sup>(۱)</sup>	۳۱۷	۴۶ <sup>(۱)</sup>	F	F		۲/۵		۹/۵			D	۳۶۰
استحکام و سختی بالا	۲/۵	۳۱۷ <sup>(۱)</sup>	۴۶ <sup>(۱)</sup>	F	F		۲/۵	۳/۵	۸/۵	۳/۵		D	A۳۸۰

## ادامه جدول ۳۲

کاربردها و ویژگی‌ها	ازدیناد طول نمونه ۲ اینچی	استحکام کششی MPa	بازریخت ksi	شناسه آلیاژ فرایند درصد عناصر عمده (بیش از ۱ درصد)							(a)	
				دیگر	Fe	Zn	Mg	Si	Cu	(b)		
مشابه ۳۸۰	۳/۵ <sup>(d)</sup>	۳۲۴	۴۷ <sup>(d)</sup>	F	۱/۳	۳/۰	۸/۵	۳/۵			D	A۳۸۰
استحکام و سختی بالا	۳/۵ <sup>(d)</sup>	۳۱۰	۴۵ <sup>(d)</sup>	F	۱/۳	۳/۰	۱۰/۵	۱/۵			D	۳۸۳
استحکام و سختی بالا	۲/۵	۳۳۱	۴۸ <sup>(d)</sup>	F	۱/۳	۱/۰	۱۱/۳	۳/۷۵			D	۳۸۴
کاربردهای عمومی، قابلیت ریخته‌گری خوب	۲/۵ <sup>(d)</sup>	۲۹۰	۴۳ <sup>(d)</sup>	F	۲/۰		۱۲/۰	۱/۰			D	۴۱۳
مشابه ۴۱۳			۲/۵ <sup>(d)</sup>	۲۹۰		۱/۳	F	۱۲/۰	۱/۰		D	A۴۱۳
کاربردهای عمومی، قابلیت ریخته‌گری خوب			۹/۰ <sup>(d)</sup>	۲۲۸	F	۲/۰		۵/۲۵			D	۴۴۳
آلیاژهای ریخته‌گری برای کاربردهای عمومی			۳/۰	۱۱۷	F	۲/۰	۱۷	۵/۲۵			S,P	B۴۴۳
مقاومت در برابر خوردگی بسیار بالا	۶/۰	۱۵۲	۲۲	F			۴۰/				S	۵۱۴
مقاومت در برابر خوردگی، استحکام و چقرمگی مناسب				۵۰ <sup>(d)</sup>		۴۵ <sup>(d)</sup>	F	۱/۸	۸۰۰		D	۵۱۸
استحکام زیاد و شکل‌پذیری مناسب	۱۲/۰	۲۹۰	۴۲	T۴			۱۰/۰				S	۵۲۰
مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت ماشین‌کاری مناسب			۹/۰	۲۴۱	F	۳۵	۶/۹				S	۵۳۵
خواص مناسب بدون عملیات حرارتی			۴/۰	۲۳۴	F	۳۴	۵/۸				S	۷۱۲
مشابه ۷۱۲			۳/۰	۲۲۱	F	۳۲	۱/۱	۷/۵			S,P	۷۱۳
قطعات هواپیما و رایانه			۵/۰	۲۹۰	T۶	۷/۰					S	۷۷۱
آلیاژ یاتاقان	۵/۰	۱۱۰	۱۶	T۵	۶/۳Sn ۱/۰Ni	T۵			۱/۰		S,P	۸۵۰

(a) انجمن آلومینیوم (b) ریخته‌گری در ماسه، P= قالب دائمی و D= ریخته‌گری جدیدی، (c) حداقل مقدار مگر آنکه اشاره شده باشد. (d) مقادیر معمول

## آلیاژهای آلومینیم - لیتیم

لیتیم سبک‌ترین فلز است و در جست‌وجو برای یافتن آلیاژهای آلومینیم با خواص استحکامی بالاتر، سخت پایی (سفتی) بیشتر و وزن کمتر، آلیاژهای آلومینیم - لیتیم به‌عنوان ماده مطلوب برای کاربردهای مهندسی هوا - فضا ظهور کرده‌اند. افزودن هر یک درصد لیتیم (تا مرز ۴ درصد) موجب کاهش وزن به میزان ۳ درصد و افزایش سخت پایی به میزان ۶ درصد می‌شود. تاکنون آلیاژهایی با ۸ تا ۱۰ درصد چگالی کمتر، ۱۵ تا ۲۰ درصد سخت پایی بیشتر و استحکامی برابر با استحکام آلیاژهای موجود و مقاومت مناسب در برابر پیش‌رفت ترک خستگی ساخته شده‌اند. اما چقرمگی شکست، شکل‌پذیری و مقاومت در برابر تنش خوردگی آنها معمولاً ضعیف‌تر از آلیاژهای مرسوم است.

در سال‌های اخیر، آلیاژهای آلومینیم مرسوم ۸۰ درصد وزن هواپیماهای تجاری را تشکیل می‌دهند. حتی درصد کمی کاهش وزن می‌تواند قابل توجه باشد. بهبود استحکام و سخت پایی می‌تواند کاهش وزن را تسهیل نماید. کاهش مصرف سوخت بر عمر هواپیما می‌تواند هرگونه هزینه اضافی را جبران کند.

## کف آلومینیم (اسفنج آلومینیمی)

ماده‌ای را که با نام «کف پایداری شده آلومینیم» شناخته می‌شود می‌توان از طریق اختلاط ذرات سرامیکی با آلومینیم مذاب و دمش گاز در این مخلوط تولید کرد. حباب‌ها در حین انجماد باقی می‌مانند و ساختاری حاصل می‌گردد که شبیه استیروفوم فلزیست. پس از تولید اولیه این ماده در سال ۲۰۰۰ برای کاربردهای خودرو، هوافضا و نظامی، اکنون کاربردهای دیگری در معماری و طراحی پیدا کرده است. نسبت استحکام به وزن آن قابل ملاحظه است و جذب انرژی عالی از خود نشان می‌دهد. پیل‌های سوختی خودروهای مسابقه با کف آلومینیم پوشانده شده و کف پرکننده بین جلو و اتاقک راننده قرار می‌گیرد. سازه‌های لوله‌ای را می‌توان با کف پر نمود تا استحکام و جذب انرژی افزایش یابد و مقاومت به شکست فراهم گردد. کاربردهای دیگری نیز بر عایق حرارتی بودن عالی، جذب ارتعاش و صدا که از تعداد زیاد بسته‌های هوای گیر افتاده ناشی می‌شود تکیه دارند.

## جلسه دوازدهم موضوع: معرفی مس و آلیاژهای آن

هدف: نام گذاری آلیاژهای مس و کاربردهای آنها

### دانش افزایی

#### مس و آلیاژهای آن

**خواص و مشخصات کلی:** مس یکی از مهم ترین فلزات مهندسی است و بیش از ۱۰۰۰ سال است که مورد استفاده بشر قرار گرفته است. مس به عنوان ستون فقرات صنعت برق محسوب می شود. به علاوه، عنصر اصلی در چند آلیاژ فوق العاده مهم مهندسی مانند برنج ها و برنژها نیز به شمار می آید. در مقایسه با سایر مواد مهندسی، مس و آلیاژهای آن سه ویژگی مهم زیر را دارا هستند. (۱) هدایت الکتریکی و حرارتی بالا، (۲) استحکام مفید با شکل پذیری زیاد، و (۳) مقاومت در برابر خوردگی در مقابل اکثر محیط ها. مسلماً هدایت عالی دلیل کاربرد آن در صنایع برقی است و در حدود  $\frac{1}{3}$  مس تولید شده به مصارف الکتریکی می رسد، مانند جابه جاگر (کمو تانور) هایی که در شکل ۲ نشان داده شده است. دیگر حوزه های وسیع کاربرد عبارت اند از لوله کشی، گرمایش و تهویه مطبوع.

مس خالص در حالت تابکاری شده دارای استحکام کششی حدود ۲۰۰ مگاپاسکال (۳۰ هزار پوند بر اینچ مربع) و افزایش طول تقریبی ۹۰ درصد است. در عین حال در اثر انجام کار سرد استحکام کششی فلز تا ۴۵۰ مگاپاسکال (۹۵ هزار پوند بر اینچ مربع) افزایش یافته، و افزایش طول آن تا حد ۵ درصد کاهش می یابد. مس به دلیل پایین بودن نسبی استحکام و بالا بودن شکل پذیری اش، مناسب ترین فلز برای شکل دادن است. به علاوه، اثرات سخت شوندگی در اثر کار سرد به راحتی قابل حذف است، زیرا دمای تبلور مجدد مس کمتر از ۵۰۰ درجه فارنهایت (۲۳۰ درجه سانتی گراد) است. گستره عملیات ساخت، شامل ریخته گری، ماشین کاری و جوشکاری روی مس و آلیاژهای مس به راحتی انجام می شود.

متأسفانه مس سنگین تر از آهن است. علی رغم استحکام بالا، نسبت استحکام به وزن برای آلیاژهای مس معمولاً کمتر از آلیاژهای ضعیف تر آلومینیم و منیزیم است. به علاوه، مشکلات چندی به هنگام استفاده از مس در دماهای بالا به وجود می آید. آلیاژهای مس با گرم کردن در دمای ورای ۲۲۰ درجه سانتی گراد (۴۰۰ درجه فارنهایت) نرم می شوند و اگر مس برای مدت طولانی در دمای بالا در حالت تنش قرار گیرد، شکست درون بلوری در تنشی در حدود نصف میزان استحکامش در دمای اتاق رخ می دهد. با وجود اینکه مس و آلیاژهای آن مقاومت خوبی نسبت به سایش چسبندگی دارند اما از لحاظ ویژگی های سایشی در اثر ذرات ساینده ضعیف هستند.



مس و آلیاژهای مس مصارف الکتریکی فراوانی دارند مانند کاربرد آنها در کموتاتورهای الکتریکی

البته خواص مس در دمای پایین کاملاً قابل توجه است. استحکام با کاهش دما افزایش می‌یابد و ماده ترد نمی‌شود و در نتیجه حتی در شرایط دمای خیلی پایین (دمای نیتروژن مایع) نیز نرمی قابل توجهی را حفظ می‌کند. هدایت نیز با پایین آمدن دما بالا می‌رود. مس و آلیاژهای مس به خوبی تحت تأثیر روش‌های استحکام بخشی قرار می‌گیرند به طوری که قوی‌ترین آلیاژهای آن ۱۵ تا ۲۰ برابر از ضعیف‌ترین آنها مستحکم‌ترند. به دلیل بازه وسیع خواص می‌توان اغلب آن را در نیازهای طراحی جفت‌وجور کرد. سخت‌پایی کش‌سان آن بین ۵۰ تا ۶۰ درصد فولاد است. ویژگی‌های دیگر آن عبارت‌اند از: غیر مغناطیسی بودن، غیر آتش‌گیر بودن و عدم تعفن زیستی (جلوگیری از رشد، ارگانسیم‌های دریایی)، همچنین بازه وسیع رنگ از جمله زرد، قرمز، قهوه‌ای و نقره‌ای.

### مس خالص تجارتي

اگر مس تصفیه شده حاوی ۰/۰۲ تا ۰/۰۵ درصد اکسیژن (ناخالصی اصلی در مس) باشد مس چقرمه الکترولیتی نام دارد غالباً این فلز به‌عنوان مبنای آلیاژهای مس و یا در مصارف برقی مانند سیم و کابل، در مواردی که بالاترین هدایت الکتریکی مورد نیاز نیست، به کار می‌رود. با تصفیه بیشتر مس از طریق کاهش مقدار اکسیژن، مس بدون اکسیژن با هدایت الکتریکی بالا (OFFIC) تولید می‌شود. مس‌های هادی ترازهای بهتر امروزی قابلیت هدایت ۱۰۲ درصد استاندارد IACS را دارند که بیانگر پیشرفت‌های متالورژیکی حاصل از سال ۱۹۱۳ است که استاندارد مس تابکاری شده بین‌المللی (IACS) تدوین شده و هدایت مس خالص صد در صد IACS تعیین شد.

## آلیاژهای پایه مس

مس به عنوان یک فلز خالص، به جز در مصارف الکتریکی کاربرد گسترده‌ای در محصولات فراوری شده ندارد و حتی در اینجا نیز افزوده‌های آلیاژی مانند نقره آرسنیک، کادمیم و زیرکنیم برای افزایش خواص مختلف بدون لطمه قابل توجه به هدایت آن به کار می‌روند. مس در بیشتر موارد فلز پایه برای بعضی از آلیاژهاست، که به آنها شکل‌پذیری، مقاومت در برابر خوردگی و هدایت گرمایی و الکتریکی می‌دهد. انواع متنوع خواص مکانیکی در گستره‌ای از مس خالص که نرم و شکل‌پذیر است تا آلیاژهایی که خواص آنها در حد فولادهای تبرید و باز پخت شده‌اند، مشاهده می‌شود. آلیاژهای پایه مس عموماً توسط اعداد استاندارد مؤسسه توسعه مس (CDA) مشخص می‌شوند. جدول ۳۳ جزئیات این سیستم را که توسط انجمن آمریکایی آزمایش و مواد (ASTM) انجمن مهندسان اتومبیل (SAE) و دولت ایالت متحده استفاده می‌شود، آلیاژهای با شماره ۱۰۰ تا ۱۹۹ دارای کمتر از ۲ درصد مواد آلیاژی هستند. اعداد ۲۰۰ تا ۷۹۹ آلیاژهای کار شده‌اند. (عبارت کار شده به معنای شکل یافته یا ساخته شده در حالت جامد است.) خواص کلیدی ماده کار شده به طور کلی به شکل‌پذیری آن مربوط است. آلیاژهای ریختگی در حالت مایع شکل داده می‌شوند که در این حالت مشخصه‌های مورد علاقه دمای ذوب کم، سیالیت بالا و استحکام ریختگی مناسب است. اعداد از ۸۰۰ تا ۹۰۰ همگی آلیاژهای ریختنی هستند. هنگامی که این اعداد به اعداد سیستم یکسان شده برای فلزات و آلیاژها تبدیل شوند، اعداد سه رقمی دو صفر در سمت راستشان به اعداد پنج رقمی تغییر پیدا می‌کنند و حرف C که در ابتدا اضافه می‌شود، نشانه پایه مس است.

## آلیاژهای مس - روی

بی‌شک روی، متداول‌ترین عنصر آلیاژی مس است. آلیاژهای مس و روی به طور کلی به نام برنج مشهورند. در صورتی که مقدار روی برنج از ۳۹ درصد تجاوز نکند، محلول جامد تک فاز است. این آلیاژها غالباً به نام برنج‌های آلفا موسومند، زیرا ساختار آنها با فاز آلفا مشخص می‌شود. نرمی و شکل‌پذیری از خواص این آلیاژهاست که با افزایش مقدار روی تا حدود ۳۹ درصد افزایش می‌یابند. به دلیل شکل‌پذیری خوب ساختار مکعب مرکزدار، برنج آلفا را می‌توان با کار سرد سخت کرد. برنج‌ها با انواع درجه سختی به صورت تجارتي در بازار یافت می‌شوند. برنج پوک که آلیاژی حاوی ۷۰ درصد مس و ۳۰ درصد روی است، بهترین ترکیب کلی استحکام و تردی را دارد و برای عملیات ورقه‌سازی مانند کشیدن عمیق کاملاً مناسب است.

بیشتر کاربردهای برنج، مربوط به خواص هدایت الکتریکی و حرارتی همراه با استحکام مهندسی خوب آن است. گستره وسیع رنگ‌ها شامل قرمز، نارنجی، زرد، نقره‌ای و سفید را که می‌توان با افزایش عنصر آلیاژی سوم به دست آورد، در کاربردهای تزئینی

مورد توجه قرار می‌گیرد. قابلیت آبرکاری برنج فوق‌العاده خوب است و به‌عنوان مبنای قطعات تزئینی با کرم یا پوشش‌های مشابه محسوب می‌شود. ویژگی منحصر به فرد برنج آلفا این است که بدون هیچ‌گونه عملیات اضافی (به جز پاک کردن) می‌تواند به لاستیک بچسبد و آن را در خود ولگانیزه کند. در نتیجه برنج مصارف زیادی در محصولات مکانیکی پلاستیکی پیدا کرده است.

### جدول ۳۳- استانداردهای مس و آلیاژهای آن (سیستم CDA)

آلیاژهای ریختنی	آلیاژهای غیر ریختنی
برنج‌های قرمز و قرمز سرب‌دار ۸۳۳-۸۳۸	مس‌های تجارتي ۱۰۰-۱۵۵
برنج‌های نیمه قرمز و نیمه قرمز سرب‌دار ۸۴۲-۸۴۸	آلیاژهای پرمس ۱۶۲-۱۹۹
برنج‌های زرد و زرد سرب‌دار ۸۵۲-۸۵۸	آلیاژهای مس - روی (برنج‌ها) ۲۰۰-۲۹۹
برنزه‌های منگنز و منگنزی سرب‌دار ۸۶۱-۸۶۸	آلیاژهای مس - روی - سرب ۳۰۰-۳۹۹
برنزه‌های سیلیسیم‌دار و برنج‌های سیلیسیم‌دار ۸۷۲-۸۷۹	(برنج‌های سرب‌دار)
برنزه‌های قلع‌دار ۹۰۲-۹۱۷	آلیاژهای مس - روی - قلع (برنج‌های قلع) ۴۰۰-۴۹۹
برنزه‌های قلع‌دار و سرب‌دار ۹۲۲-۹۲۹	آلیاژهای مس - قلع (برنزه‌های فسفر) ۵۰۰-۵۲۹
برنزه‌های قلع - نیکل ۹۳۲-۹۴۹	آلیاژهای مس - قلع - سرب ۵۳۲-۵۴۸
برنزه‌های قلع - نیکل ۹۴۷-۹۴۹	(برنزه‌های فسفر و سرب‌دار)
برنزه‌های آلومینیم ۹۵۲-۹۵۸	آلیاژهای مس-آلومینیم (برنزه‌های آلومینیم) ۶۰۰-۶۴۲
	آلیاژهای مس - روی ۶۶۷-۶۹۹
برنزه‌های نیکلی سرب‌دار ۹۷۳-۹۷۸	آلیاژهای مس - نیکل ۷۰۰-۷۲۵
	آلیاژهای مس - نیکل - روی (ورشوها) ۷۳۲-۷۹۹

مقاومت غالب برنج‌ها در برابر خوردگی مناسب است. افزودن مقدار کمی قلع به آلیاژ حاوی صفر تا ۴۰ درصد روی مقاومت آن را در برابر آب دریا به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. با افزودن قلع، برنج پوک‌ه به برنج دریاداری، و فلز مونتر به برنج دریایی مبدل می‌شود. البته هنگامی که برنج‌هایی با مقدار روی ۲۰ تا ۳۶ درصد در محلول اسیدی یا نمک قرار می‌گیرند، تحت تأثیر خوردگی ویژه‌ای به نام روی‌زدایی واقع می‌شوند. مشکل دیگر در مورد برنج‌هایی با بیش از ۱۵ درصد روی، ترک خوردگی فصلی یا ترک خوردگی در اثر خوردگی تحت تنش است. وجود تنش و محیط خورنده عوامل اصلی این پدیده به‌شمار می‌آیند. (تنش‌های پس ماند و رطوبت جوی نیز ممکن است برای این کار کافی باشند). در نتیجه، غالب برنج‌ها پیش از آنکه مورد مصرف قرار گیرند تحت فرایند تنش‌زدایی واقع می‌شوند تا تنش‌های پس ماند تولید شده در اثر کار سرد قبل از قرار گرفتن در شرایط کار از بین بروند.

در مواردی مانند قطعه خام مورد مصرف در ماشین پیچ تراش خودکار که قابلیت ماشین‌کاری بالا مورد نیاز است، افزودن ۲ تا ۳ درصد سرب به برنج موجب تولید براده‌های کوچک می‌شود. آلیاژهای ریختنی برنج برای تولید اتصالات لوله‌کشی شیرهای فشار پایین و انواع لوازم تزئینی به کار می‌روند. آلیاژ حاوی ۵۰ تا ۵۵ درصد مس و ۴۵ تا ۵۰ درصد روی به‌عنوان فلز پرکننده در زردجوشکاری (لحیم‌کاری سخت) مورد استفاده قرار می‌گیرند. این آلیاژ عامل مهمی برای اتصال فولاد، چدن، برنج و مس به‌شمار می‌آید و اتصال به‌وجود آمده از نظر استحکام مشابه با اتصال جوش است.

جدول ۳۴ چند آلیاژ متداول مس - روی را به همراه ترکیب شیمیایی، خواص و مصارف متعارف آنها نشان می‌دهد.

### آلیاژهای مس - قلع

از آنجا که قلع گران‌تر از روی است، آلیاژهای مس و قلع که عموماً به نام برنز قلع موسومند، معمولاً هنگامی که خواص ویژه‌ای از خود نشان می‌دهند، به کار گرفته می‌شوند. واژه برنز کمی نارسا به‌نظر می‌رسد، زیرا در مورد تمام آلیاژهای مسی که افزودنی اصلی آنها نه روی و نه نیکل است، به کار می‌رود. برای روشن‌تر شدن موضوع، افزوده آلیاژی اصلی همراه نام برنز می‌آید.

برنزهای قلع حقیقی حاوی کمتر از ۱۲ درصد قلع هستند (با افزودن قلع تا حدود ۲۰ درصد استحکام آلیاژ افزایش می‌یابد و اگر مقدار قلع بیشتر از آن باشد، آلیاژ ترد می‌شود). استحکام، چقرمگی، دیرسایی و مقاومت در برابر خوردگی مشخصات اصلی آلیاژهای مس - قلع است. این آلیاژها در مصارفی چون یاتاقان‌ها، چرخ‌دهنده‌ها و اتصالاتی که تحت تأثیر بار فشاری زیاد قرار دارند به کار می‌روند. آلیاژ مس - قلع مورد استفاده در یاتاقان معمولاً حاوی ۱۰ درصد سرب است.



برنز فسفر دار معمول ترین برنز غیر ریختنی و معمولاً حاوی ۱ تا ۱۱ درصد قلع است آلیاژ ۵۲۱ (CDA) نمونه بارز این دسته است و حاوی ۸ درصد قلع می باشد. ورقه سخت این آلیاژ دارای استحکام کششی ۷۶۰ مگاپاسکال (۱۱۰ هزار پوند بر اینچ مربع) و افزایش طول ۳ درصد است، در حالی که استحکام کششی و افزایش طول ورقه نرم به ترتیب ۳۸۰ مگاپاسکال (۵۵ هزار پوند بر اینچ مربع) و ۶۵ درصد می باشد. از این آلیاژ در پمپ ها، چرخ دنده ها، فنرها و یاتاقان ها استفاده می شود.

جدول ۳۴- ترکیب شیمیایی، خواص و مصارف چند آلیاژ متداول مس - روی

کاربرد متعارف	افزایش طول نمونه		استحکام کششی		حالت	ترکیب، درصد			نام تجاری	عدد CDA
	۱۲ اینچی درصد	MPa	Ksi	سرب		قلع	روی	مس		
فنرها، پیچ	۶۴	۳۱۷	۴۶	۴۶	ورق تابنده	۳۵	۶۵	۲۷۰	برنج زرد	۲۷۰
	۷	۵۲۴	۷۶	۷۶	سخت					
لوله	۵۴	۳۶۵	۵۳	۵۳	ورق تابنده	۳۰	۷۰	۲۶۰	برنج پوک	۲۶۰
	۷	۵۲۴	۷۶	۷۶	سخت					
لوله های داخل رادیاتور	۳	۶۳۴	۹۲	۹۲	فتر					
فرایند شکل دادن سرد										
قطعات پیچ و مهره ماشین آلات	۶۰	۳۲۴	۴۷	۴۷	نرم	۳	۲۵/۵	۶۱/۵	برنج پیچ	۳۶۰
پیچ، برقی آلات، توهای سمی	۲۰	۴۲۷	۶۲	۶۲	سخت					
	۴۵	۲۶۲	۳۸	۳۸	ورق نرم	۱۰	۹۰	۲۲۰	برنز تجاری	۲۲۰
زبور آلات	۴	۴۴۱	۶۴	۶۴	ورق سخت					
	۳	۵۰۳	۷۳	۷۳	فتر					
فرایندهای کسیندن، کارهای ساختمانی	۴۷	۳۲۴	۴۷	۴۷	ورق تابنده	۲۰	۸۰	۲۴۰	برنج کم روی	۲۴۰
	۷	۵۱۷	۷۵	۷۵	سخت					
زبور آلات	۳	۶۲۷	۹۱	۹۱	فتر					
	۳۳	۴۴۸	۶۵	۶۵	نرم	۱	۳۹	۵۸/۵	برنز مگنیز	۶۷۵
پوکه فشنگ، خشاب، آلات موسیقی	۱۹	۵۷۹	۸۴	۸۴	میله نیمه سخت					
برولنه های محکم، میله شیر	۶۰	۳۱۰	۴۵	۴۵	نرم	۱	۲۸	۷۱	فلز درپاداری	۴۴۵-۴۴۳
صفحه کلاچ، محور پمپ	۵	۶۵۵	۹۵	۹۵	سخت					
لوله های کندانسور	۴۵	۳۷۲	۵۴	۵۴	نورد گرم	۴۰	۶۰	۲۸۰	فلز مونتر	۲۸۰
مبادله کن های حرارتی										
کارهای ساختمانی	۵	۵۵۱	۸۰	۸۰	نورد سرد					
لوله های کندانسور										

آلیاژ ۹۰۵، ۱۰ درصد قلع و ۲ درصد روی دارد. استحکام کششی و افزایش طول آن در شرایط ریختنی به ترتیب ۳۱۰ مگاپاسکال (۴۵ هزار پوند بر اینچ مربع) و ۴۵ درصد است. مقاومت این آلیاژ در برابر خوردگی آب دریا بسیار خوب است و در کشتی‌ها برای اتصال لوله‌ها، چرخ‌دنده‌ها، قطعات پمپ، بوش‌ها و یاتاقان‌ها استفاده می‌شود. برنزه‌ها می‌توانند با مخلوط کردن پودر مس و روی و عمل آوردن از طریق گرد فلزکاری هم به دست آیند. محصول متخلخل نهایی در صافی‌هایی که در دمای بالا به کار می‌رود یا در محیط خورنده می‌تواند به کار رود، و یا می‌توان برای تولید یاتاقان‌های خود روان کار در آن روغن رسوخ داد.

### آلیاژهای مس - نیکل

مس و نیکل در حالت جامد حلالیت کامل دارند و آلیاژهای متنوعی از آنها تهیه شده است. ویژگی‌های کلیدی شامل هدایت گرمایی و استحکام در دمای بالا همراه با مقاومت به خوردگی در برابر مواد مختلفی از جمله آب دریاست. خواص دیگری مثل مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی تنشی و غیره، امکان استفاده مطلوب از این مواد را در مبادله‌کن‌های حرارتی، لوازم آشپزی و دیگر مصارف انتقال حرارت به وجود می‌آورد. کوپرنیکل‌ها حاوی ۲ تا ۳۰ درصد نیکل هستند. ورشوها ۱۰ تا ۳۰ درصد نیکل و حداقل ۵ درصد روی دارند. جلای نقره‌ای آنها باعث کاربردشان در مصارف تزئینی شده و برای ابزار موسیقی هم به کار می‌روند. کنستانتان و مونل به ترتیب آلیاژهایی با محتوای ۴۵ و ۶۷ درصد نیکل هستند. مونل بعد به‌عنوان آلیاژ نیکل مورد بحث قرار می‌گیرد.

### دیگر آلیاژهای پایه مس

آلیاژهای نام برده در قسمت‌های گذشته استحکام خود را در درجه اول از طریق سخت شوندگی با محلول جامد و کار سرد به دست می‌آورند. سه عنصر آلیاژی در خانواده آلیاژهای مس موجب ایجاد خاصیت سخت شوندگی رسوبی می‌شوند: آلومینیم، سلیسیم و بریلیم.

آلیاژهای برنز آلومینیم بیشتر به علت دو خاصیت استحکام بالا و مقاومت مناسب در برابر خوردگی‌شان شناخته شده‌اند و معمولاً از نظر قیمت جایگزین مؤثری برای فولاد زنگ نزن و آلیاژهای پایه نیکل هستند. آلیاژهای کار شده می‌توانند در اثر محلول جامد یا به وسیله کار سرد و رسوب آهن یا فازهای پرنیکل استحکام یابند. اگر مقدار آلومینیم کمتر از ۸ درصد باشد، آلیاژها بسیار شکل‌پذیر می‌شوند. وقتی مقدار آلومینیم از ۹ درصد بیشتر شود از شکل‌پذیری کاسته شده و مقدار سختی به سختی فولاد نزدیک می‌گردد. افزودن مقدار آلومینیم بیشتر، موادی ترد اما با مقاومت سایشی بسیار خوب نتیجه می‌دهد. با تغییر مقدار آلومینیم و عملیات حرارتی، استحکام کششی بین ۴۱۵ تا ۱۰۰۰ مگاپاسکال (۶۰ تا ۱۴۵ هزار پوند بر اینچ مربع) تغییر می‌کند. کاربردهای

نمونه وار شامل ابزارهای دریایی، میل گاردان کشتی، یاتاقان‌ها، پمپ و اجرای سوپاپ برای شرایط کار با آب دریا، آب ترش معدن و مایعات مختلف صنعتی است. آلیاژهای ریختنی برای کاربردهایی که ریخته‌گری روش تولید برتر است به کار می‌روند. از آنجا که برنزه‌های آلومینیم مقدار زیادی انجماد انقباضی دارند، در ریخته‌گری باید به این مطلب توجه نمود.

برنزه‌های سیلیسیم حاوی تا ۴ درصد سیلیسیم و ۱/۵ درصد روی هستند (مقدار روی در مورد قطعات ریختگی بیشتر است). استحکام شکل‌پذیری قابلیت ماشین‌کاری و مقاومت در برابر خوردگی از ویژگی‌های این آلیاژها هستند. استحکام کششی بین شرایط نرم در حدود ۳۸۰ مگا پاسکال (۵۵ هزار پوند بر اینچ مربع) تا مقدار بیشینه ۹۰۰ مگا پاسکال (۱۳۰ هزار پوند بر اینچ مربع) تغییر می‌کند. از این آلیاژ در مصارفی چون دیگ‌های بخار، مخازن و اجاق‌ها که در آن ترکیبی از خواص استحکام زیاد و مقاومت در برابر خوردگی مورد نیاز است، استفاده می‌شود.

## دانش افزایی برای مطالعه بیشتر

### منیزیم و آلیاژهای آن

**خواص و مشخصات کلی:** منیزیم با جرم ویژه ۱/۷۴ (دو سوم جرم ویژه آلومینیم و یک چهارم جرم ویژه فولاد و فقط کمی سنگین‌تر از پلاستیک‌های تقویت شده) سبک‌ترین فلز مهم تجارتي است، منیزیم مانند آلومینیم در حالت خالص نسبتاً ضعیف است و بیشتر به شکل آلیاژ استفاده می‌شود. در عین حال در حالت آلیاژی نیز دارای خواص ضعیف، سایشی، خزشی و خستگی است. منیزیم بیشترین انبساط حرارتی را در بین فلزات مهندسی دارد. هنگامی که دما به بیش از ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد (۲۰۰ درجه فارنهایت) می‌رسد، استحکامش کاهش می‌یابد، بنابراین نباید منیزیم را برای کاربردهای دمای بالا در نظر گرفت. ضریب کش‌سانی منیزیم از آلومینیم نیز کمتر و بین یک چهارم تا یک پنجم ضریب کش‌سانی فولاد است. سخت پایی قطعه متناسب با ضخامت آن است. اما آلیاژ چنان سبک وزن است که امکان استفاده از مقاطع ضخیم برای کسب صلبیت (سخت پایی) لازم وجود دارد و در عین حال وزن سازه از وزن سازه‌های مشابه با فلزات دیگر کمتر است. هزینه واحد حجم کم است. بنابراین استفاده از مقاطع ضخیم مشکلی به وجود نخواهد آورد. به علاوه از آنجا که بسیاری از قطعات منیزیمی ریخته‌گری می‌شوند مقاطع ضخیم‌تر، خود نوعی ویژگی مطلوب است. شکل‌پذیری آلیاژهای منیزیم به دلیل ساختار hcp پایین است، لیکن در برخی آلیاژها به ۱۰ درصد می‌رسد.

از طرف دیگر آلیاژهای منیزیم دارای نسبت استحکام به وزن تقریباً بالایی هستند. آلیاژهای تجارتي استحکامی برابر با ۳۸۰ مگا پاسکال (۵۵ هزار پوند بر اینچ مربع)

دارند. قابلیت جذب انرژی بالا به مفهوم توانایی میراندن ارتعاشات صداست. در حالی که بسیاری از آلیاژهای منیزیم برای مقاومت در برابر خوردگی نیاز به لاک الکل و لعاب دارند، این خاصیت با ایجاد آلیاژهای با درجه خلوص بالا پیشرفت کرده است. در غیاب زوج‌های گالوانیکی نامناسب، این مواد در برابر خوردگی بهتر از فولاد و آلومینیم مقاومت می‌کنند و راه را برای کاربرد در جاهای دیگری، از جمله در بازار خودرو، هواپیما، ابزار نیرو، وسایل ورزشی و محصولات الکترونیکی (که ترکیبی از سپر الکترومغناطیس، سبکی و دوام بیشتر از پلاستیک و فلزات جایگزین دارند) هموار می‌کنند. محدودیت‌های متعدد، کاربرد منیزیم را به مصارفی که سبک وزنی حائز اهمیت فراوان است محدود ساخته است. در حالی که آلیاژهای آلومینیم معمولاً در ساخت اعضای باربر در سازه‌های مکانیکی فراوانی به کار می‌روند، آلیاژهای منیزیم برای چنین کاربردهایی در شرایطی که سبکی در درجه اول اهمیت و استحکام نگرانی بعدی باشد، کاربرد فراوان دارند.

### آلیاژهای منیزیم و طرز ساخت آنها

سیستم نمایش آلیاژهای منیزیم توسط ASTM ابداع شده و نشانگر ترکیب و شرایط است و در مشخصه B۹۳ بیان گردیده است. این سیستم شامل یک یا دو حرف پیشوند، دو یا سه رقم و یک حرف پسوند است. حروف پیشوند معرف دو فلز آلیاژی اصلی بر طبق فهرست زیر هستند:

A آلومینیم E خاکی کمیاب B بیسموت L بریلیم F آهن P سرب S سیلیسیم  
M منگنز D کادمیم N نیکل K زیرکنیم C مس H توریم Q نقره  
T قلع Z روی R کرم

آلومینیم معمول‌ترین عنصر آلیاژی است و به همراه روی، زیرکنیم و توریم ویژگی سخت شدن رسوبی را بالا می‌برد؛ منگنز مقاومت در برابر خوردگی را تقویت می‌کند و قلع قابلیت ریخته‌گری را افزایش می‌دهد. دو حرف با دو یا سه عدد و یک حرف پسوند احتمالی پشت سر هم قرار می‌گیرند. حرف پسوند تغییرات آلیاژهای پایه یکسان را نشان می‌دهد. مثل AZ ۹۱ دارای تقریباً ۹ درصد آلومینیم و ۱ درصد روی است. روش نمایش پسوند باز پخت هم بسیار مشابه سیستم به کار رفته در آلیاژهای آلومینیم است. جدول ۶ فهرستی از آلیاژهای رایج منیزیم را همراه با خواص و استفاده‌های آنها نشان می‌دهد. فرایندهای ریخته‌گری در قالب ماسه‌ای، قالب دائمی و حدیده‌ای را می‌توان به خوبی بر روی آلیاژهای منیزیم انجام داد و نقطه ذوب پایین و سیالیت بالای آن آلیاژها برای این منظور مفید واقع می‌شود. ریخته‌گری حدیده‌ای متداول‌ترین آنهاست و بیشتر از ۷۰ درصد تولید را تشکیل می‌دهد. با اینکه قیمت منیزیم حدوداً دو برابر آلومینیم است، فرایند ریخته‌گری حدیده‌ای با مخزن گرم روی منیزیم ساده‌تر، اقتصادی‌تر و ۴۰ تا ۵۰ درصد، سریع‌تر از فرایند ریخته‌گری

حدیده‌ای مخزن سرد مورد نیاز برای آلومینیم می‌باشد. ضخامت دیواره، زاویه شیب و خوردنها همگی کوچک‌تر از مقادیر ریخته‌گری حدیده‌ای آلومینیم هستند و چرخه تولید کوتاه‌تر، عمر قالب را افزایش می‌دهد. بنابراین قطعات ریخته‌گری حدیده‌ای منیزیم به خوبی با آلومینیم رقابت خواهند کرد. هنگامی که سخت پایی بالا و پایداری ابعاد یا هدایت برقی و گرمایی مورد نیاز است، محصولات قالب‌گیری حدیده‌ای منیزیم غالباً جایگزین قطعات قالب‌گیری تزریقی پلاستیکی می‌شوند.

خواص شکل‌پذیری فلز در دمای معمولی اتاق ضعیف است. اما هنگامی که ماده تا دمای ۲۵۰-۵۰۰ درجه سانتی‌گراد (۷۷۵-۴۸۰ درجه فارنهایت) گرم می‌شود، معمول‌ترین فرایندهای شکل دادن مورد استفاده قرار می‌گیرند. رسیدن به چنین درجه حرارت‌هایی ساده است و نیازی به محیط محافظ نیست، بدین سبب قطعات به میزان قابل توجهی به روش‌های کشیدن و شکل دادن تولید می‌شوند. محصولات ورقه‌ای و حدیده‌کاری منیزیم، ویژگی‌هایی مشابه با آلیاژهای آلومینیم کارشده متداول‌تر دارند و در عین سبک‌تر بودن نسبت به پلاستیک‌ها، ده برابر و بیشتر سخت‌پایی یا صلیبت دارند.

قابلیت ماشین‌کاری آلیاژهای منیزیم در میان فلزات تجارتي بی‌نظیر است، و در بسیاری از موارد صرفه‌جویی در هزینه ماشین‌کاری بسیار بیشتر از جبران هزینه ماده اضافی تمام شده می‌باشد. در عین حال نوک ابزار باید همواره تیز باشد و سرمای کافی نیز برای براده فراهم شود.

جوشکاری نقطه‌ای آلیاژهای منیزیم تقریباً به سادگی آلومینیم است، اما تمیزکاری با برس یا پاک کردن شیمیایی پیش از شکل‌گرفتن جوش لازم است. برای رسیدن به کیفیت بهتر جوشکاری در حضور گاز بی‌اثر محافظ چون آرگون یا هلیوم انجام می‌شود. اطلاعات نادرست فراوانی در مورد خطر آتش‌سوزی هنگام کار با آلیاژهای منیزیم منتشر شده است. البته این واقعیت وجود دارد که آلیاژهای منیزیم به صورت پودر یا براده، قابلیت اشتعال بسیار زیادی دارند و این خطر همواره باید در نظر گرفته شود. در عین حال آلیاژهای منیزیم در شکل‌های ورقه، لوحه، حدیده شده و یا ریختگی خطر چندانی به وجود نمی‌آورند. در دمای بیش از ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد (۹۵۰ درجه فارنهایت) وجود گاز غیر قابل اشتعال و عاری از اکسیژن بروز آتش که در حدود ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد (۱۱۰۰ درجه فارنهایت) آغاز خواهد شد، جلوگیری می‌کند. هنگام عملیات ریخته‌گری به دلیل واکنش منیزیم با ماسه و آب، رعایت دقت بیش‌تر ضروری است.

جدول ۳-۵ ترکیب خواص و کاربردهای آلیاژهای منیزیم

آلیاژ	ترکیب شیمیایی (درصد)						بازپخت	آلیاژ
	Al	Cu	Mn	Ti	Zn	Mg		
ریخته‌گری حدیدهای	۶/۰	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	F	AM۶۰A
ریخته‌گری در قالب‌های ماسه‌ای و دائمی	۱۰/۰	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱	T۴	AM۱۰۰A
ورق، صفحه، آهنگری، حدیده‌کاری	۳/۰	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	F	AZ۳۱B
ورق، صفحه، آهنگری، حدیده‌کاری	۶/۵	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	F	AZ۶۱A
ریخته‌گری در قالب‌های ماسه‌ای و دائمی	۶/۰	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	F	AZ۶۲A
قطعات آهنگری حدیده‌کاری محکم	۸/۵	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳		AZ۸۰A
ریخته‌گری حدیدهای	۷/۶	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳		AZ۸۱A
قطعات محکم ریخته‌گری	۹/۰	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	F۲	AZ۹۱A
و دائمی	۹/۰	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	F۵	AZ۹۲A
ریخته‌گری در قالب‌های ماسه‌ای و دائمی	۲/۲	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳		EZ۳۳A
ورق و صفحه، ریخته‌گری (با بازپخت ۶)	۲/۲	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۲۴	HK۳۱A
ورق و صفحه، آهنگری در دمای بالای (۸۰)	۲/۰	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳		HM۲۱A
ریخته‌گری در قالب‌های ماسه‌ای و دائمی	۳/۲	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳		HZ۲۲A
ریخته‌گری در قالب‌های ماسه‌ای و دائمی	۱/۸	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳		ZH۶۲A
ریخته‌گری در قالب‌های ماسه‌ای و دائمی	۴/۶	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳		ZK۵۱A
حدیده‌کاری، آهنگری	۵/۵	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳	۰/۱۳		ZK۶۰A

## آلیاژهای پایه روی

بیش از ۵۰ درصد روی به صورت فلز خالص در روی اندود کاری آهن یا فولاد استفاده می‌شود. در این فرایند ماده پایه آهنی با لایه‌ای از روی پوشانده می‌شود. این عمل به روش‌های مختلفی از جمله غوطه‌ور کردن مستقیم در حمام فلز مذاب و آبکاری الکترولیتی امکان‌پذیر است. این پوشش دارای ویژگی مقاومت در برابر خوردگی بسیار عالی (حتی در صورت ایجاد خراش و ترک‌های بسیار شدید) است. به‌علاوه این ویژگی تا هنگامی که روی به‌طور کامل مصرف شود بر جای خود باقی است.

روی همچنین به‌عنوان فلز پایه برای آلیاژهای مورد استفاده در قطعات ریخته‌گری حدیده‌ای به کار می‌رود. فلز روی فلز ارزان قیمت و دارای نقطه ذوب پایین ۳۸۰ درجه سانتی‌گراد (۷۱۵ درجه فارنهایت) است. به‌علاوه، در اثر تماس مذاب با قالب فولادی مشکلی به‌وجود نمی‌آید. متأسفانه روی خالص به سنگینی فولاد است و ضعیف و شکننده نیز می‌باشد. به این دلایل در طراحی ریخته‌گری حدیده‌ای عناصر آلیاژی به‌گونه‌ای انتخاب می‌شوند که نقطه ذوب فلز را حفظ کنند، و چقرمگی و استحکام آن را در شرایط ریخته‌گری شده افزایش دهند.

در جدول ۳۶ مشخصات دو آلیاژ ریخته‌گری حدیده‌ای متداول روی ارائه شده است. آلیاژ AG۴۰A (آلیاژ ۹۰۳ یا زاماک ۳) به دلیل پایداری ابعادی فوق‌العاده مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. آلیاژ A۱AG۴ (آلیاژ ۹۰۵ یا زاماک ۵) از نظر استحکام و مقاومت در برابر خوردگی مناسب‌تر است. به‌طور کلی آلیاژهای ریخته‌گری حدیده‌ای روی استحکام و مقاومت به خوردگی بالا دارند و می‌توان آنها را در مقاطع فوق‌العاده نازک با ابعاد بسیار کوچک ریخت. از این گذشته، این با حداقل هزینه قابل ماشین‌کاری می‌باشند. مقاومت در برابر خوردگی سطحی در برخی کاربردها مناسب است و می‌توان برای انواع کاربردها به سادگی پرداخت آبکاری، کرماته و آندیزه کرد. در حالی که سخت‌پایی آن از دیگر فلزات پایین‌تر است، از پلاستیک‌های مهندسی بسیار بهتر بوده و در بیشتر موارد رقیب قطعات قالب‌گیری تزریقی شده است.

اهمیت ریخته‌گری حدیده‌ای روی با تولید چندین آلیاژ ریختنی آلومینیم - روی با محتوای آلومینیم بیشتر (ZA۸، ZA۱۲ و ZA۲۷) که به ترتیب دارای ۸، ۱۲ و ۲۷ درصد آلومینیم هستند افزایش یافته است. این آلیاژها برای ریخته‌گری در قالب ماسه‌ای، قالب دائمی و قالب گرافیتی در نظر گرفته شده بودند، برای ریخته‌گری حدیده‌ای و کسب مشخصات عملکردی مانند استحکام بالاتر (تا ۶۰ هزار پوند بر اینچ مربع یا ۴۱۵ مگاپاسکال) سختی (تا ۱۲۵ برینل) و دیرسایی نیز بهتر از هر آلیاژ معمولی دیگر هستند. از دیدگاه نقطه ذوب و هزینه ریخته‌گری پایین‌تر، آلیاژهای فوق‌جانشین مناسبی برای آلیاژهای ریختنی معمولی آلومینیم، برنج، برنز و همچنین چدن محسوب می‌شوند.

جدول ۳۶- مشخصات دو آلیاژ ریختنی جدیدی روی

ZA-27		ZA-12		ZA-8		#7	#5	#3	آلیاژ		
D	P	S	D	P	S	P	S	P	ASTMAG-408	ASTMAG-40A	SAE903
۲۵/۰-۲۸/۰	۱۰/۵-۱۱/۵	۱۰/۵-۱۱/۵	۲۶۹	۲۶۹	۲۶۹	۶/۳	۳/۵-۴/۳	۳/۵-۴/۳	تولیمینیم		
۲/۰-۲/۵	۰/۵-۱/۲	۰/۵-۱/۲	۲۱۴	۲۱۴	۲۰۶	۲۲۱	۰/۷۵-۱/۲۵	۰/۷۵-۱/۲۵	مس		
									روی		
									خواص		
۵/۰	۶/۰	۶/۰	۶/۳	۶/۳	۶/۳	۶/۶	۶/۶	۶/۶	چگالی (g/cc)		
۳۷۹	۳۷۲	۳۱۷	۲۹۰	۲۹۰	۲۰۰	۲۲۱	۲۲۸	۲۲۱	استحکام تسلیم (MPa)		
۵۵	۵۴	۴۶	۴۲	۴۰	۲۹	۳۲	۳۳	۳۲	(ksi)		
۴۲۱	۴۴۱	۴۰۰	۳۷۴	۳۵۵	۲۶۳	۲۸۳	۳۲۸	۲۸۳	استحکام کششی (MPa)		
۶۱	۶۴	۵۸	۵۴	۳۷	۳۸	۴۱	۴۸	۴۱	(ksi)		
۳	۶	۷	۱۰	۲	۲	۱۳	۷	۱۰	ازدیاد طول (درصد در اینچ)		
									استحکام ضربه (J)		
									ضریب کشسانی (GPa)		
									قابلیت ماشین کاری		
									فوق العاده		
									فوق العاده		
									فوق العاده		
									فوق العاده		

\* حاوی مقادیر مختصری Ni, Sn, Cd, Pd, Fe  
 \*\*S=ریخته‌گری در ماسه؛ P=ریخته‌گری در قالب دائمی؛ D=ریخته‌گری جدیدی




## تیتانیوم و آلیاژهای آن

تیتانیوم فلزی محکم، سبک وزن، مقاوم در برابر خوردگی است، و اهمیت اقتصادی آن تنها از حدود سال ۱۹۵۰ مطرح شده است. چون بیشتر خواص این فلز بین خواص فولاد و آلومینیم هستند، روز به روز به اهمیت آن اضافه می‌شود. استحکام تسلیم تیتانیوم خالص تجاری حدود ۲۱۰ مگاپاسکال (۳۰ هزار پوند بر اینچ مربع) است و می‌توان با آلیاژ کردن و انجام عملیات حرارتی آن را به ۱۳۰۰ مگاپاسکال (۱۹۰ هزار پوند بر اینچ مربع) رسانید. این مقدار با استحکام اغلب با فولادهای عملیات حرارتی شده قابل مقایسه است. از طرف دیگر چگالی تیتانیوم تنها ۵۶ درصد فولاد (نسبت استحکام به وزن قابل توجه) و ضریب کشسانی آن نیز حدود نصف ضریب کشسانی فولاد می‌باشد. چون این فلز خواص مکانیکی خود را تا ۵۳۵ درجه سانتی‌گراد (۱۰۰۰ درجه فارنهایت) حفظ می‌کند، تیتانیوم ماده مهندسی مقاوم در دمای زیاد محسوب می‌شود. از سوی دیگر تیتانیوم و آلیاژهای آن دارای مسائل هزینه زیاد، مشکلات تولید، محتوای انرژی زیاد (انرژی لازم برای تولید آنها ۱۰ برابر انرژی تولیدی فولاد است) و فعالیت شیمیایی زیاد در دمای بالا (بالای ۵۳۵ درجه سانتی‌گراد) هستند.

آلیاژهای تیتانیوم بر اساس نوع عنصر آلیاژی اصلی و مقدار آن (مشخصه B-۲۶۵ از ASTM) به‌طور کلی از نظر ریز ساختار به سه دسته تقسیم می‌شوند. این دسته‌ها به نام‌های آلیاژهای تیتانیوم آلفا، بتا، و آلفا - بتا موسوم‌اند. این حروف معرف فاز یا فازهای پایدار در دمای اتاق هستند. عناصر آلیاژی را می‌توان برای پایداری فاز آلفای منشور تنگ بسته یا فاز بتای مکعبی مرکز پر به کار برد و از عملیات حرارتی برای تغییر ساختار و بهبود خواص استفاده نمود. آلیاژهای تیتانیوم به روش‌های ریخته‌گری، آهنگری، نورد، حدیده‌کاری با جوشکاری تولید می‌شوند، مشروط بر آنکه تغییرات خاصی در فرایندها و کنترل شان داده شود. روش‌های عملیاتی پیش رفته شامل گرد فلزکاری، آلیاژسازی مکانیکی، عملیات انجماد سریع (RSP)، شکل دادن ابرموم سان، اتصال نفوذی و فشردن ایزواستاتیک گرم (HIP) است.

با وجود اینکه تیتانیوم در طبیعت فراوان است، اما استخراج آن از کانه، فرآوری و تولید آن دشوار است. این دشواری‌ها موجب افزایش قیمت آن نسبت به فولاد و آلومینیم می‌شود. از این رو مصارف تیتانیوم در درجه اول در مواردی است که ویژگی‌های سبکی (نسبت استحکام - وزن زیاد)، سخت پایی مناسب، استحکام خستگی و چقرمگی شکست خوب مقاومت در برابر خوردگی (به خاطر لایه نازک اکسید چسبنده) و حفظ خواص مکانیکی در دمای زیاد ضروری است. آلومینیم، منیزیم و برلییم تنها فلزات پایه‌ای هستند که از تیتانیوم سبک‌ترند، و هیچ کدام از آنها از لحاظ کارایی مکانیکی با خواص در دمای بالا با آن برابری نمی‌کنند. کاربرد عمده تیتانیوم در صنایع هوا - فضاست، اما آلیاژهای تیتانیوم در تجهیزات فرآوری شیمیایی، صنایع غذایی،

صنایع الکتروشیمیایی، تجهیزات دریایی، اجزای ترمیمی داخل بدن و وسایل ورزشی نیز استفاده می‌شوند. این آلیاژها در مواردی که صرفه جویی در وزن حائز اهمیت است جانشین فولاد و در مواردی که عملکرد در دمای زیاد مورد نظر است، جانشین آلیاژهای آلومینیم می‌شوند. در برخی کاربردهای اتصالی، خاصیت منحصر به فرد تیتانیوم در تردکنندگی شیشه و برخی از سرامیک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. آلیاژ تیتانیوم با ۶ درصد آلومینیم و ۴ درصد وانادیم، رایج‌ترین آلیاژ تیتانیوم است. که برای ۵۰ درصد از مصارف تیتانیوم جهان به کار می‌رود. شکل زیر پایداری و استحکام در دمای بالای چند آلیاژ تیتانیوم را نشان می‌دهد.

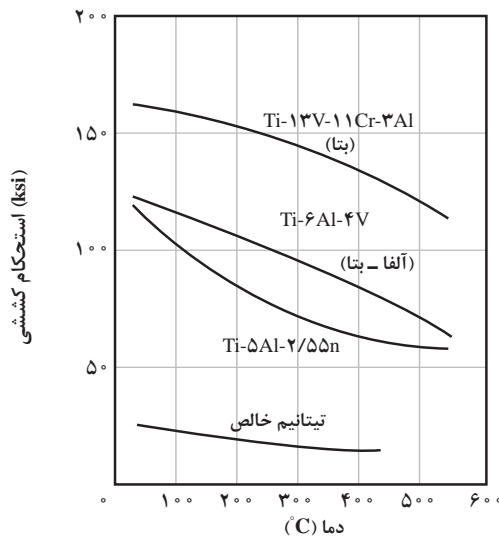

استحکام تسلیم چند آلیاژ تیتانیوم در دماهای مختلف

### آلیاژهای پایه نیکل

آلیاژهای پایه نیکل به دلیل استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگی استثنایی (به ویژه در دمای زیاد) حائز اهمیت فراوان هستند. این آلیاژها در بازه گسترده‌ای از انواع کار شده و ریختگی در دسترس هستند. آلیاژهای کار شده عموماً با نام‌های تجاری مانند دونل، هستالوی، اینکونل و... شناخته می‌شوند. آلیاژهای ریختگی معمولاً توسط شاخص‌های ASTM یا موسسه آلیاژهای ریختگی مشخص می‌گردند. مشخصه‌های عمومی شامل شکل پذیری خوب (ساختار مکعبی با وجوه مرکز پر)، مقاومت به خزش خوب و نگه داشتن استحکام و شکل پذیری در سرما یا حتی دماهای بسیار پایین (دمای گازهای مایع شده) است.

فلز مونل که حاوی ۱۷ درصد نیکل و ۳۰ درصد مس است، به دلیل خصوصیات خوردگی عالی آن سال‌های متمادی در صنایع حفاظت غذایی و شیمیایی به کار رفته

است. در حقیقت، مونل از مقاومت خوردگی بهتری در اکثر محیطها نسبت به هر آلیاژ تجاری دیگری برخوردار است. این فلز به ویژه نسبت به محیطهای آب نمک، اسید سولفوریک و حتی بخار آب جاری با سرعت زیاد و درجه حرارت بالا مقاوم است. به این دلیل آخری مونل کاربرد فراوانی در پره توربینهای بخار پیدا کرده است. سطح فلز در اثر جلا دادن کاملاً براق خواهد شد (همانند فولاد زنگ نزن) و غالباً در لوازم زینتی و ابزار خانگی مصرف می شود. مونل در شکل معمولی دارای استحکام کششی ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاپاسکال (۷۰ تا ۱۷۰ هزار پوند بر اینچ مربع) همراه با افزایش طولی بین ۲ تا ۵۰ درصد است.

آلیاژهای نیکل در مقاومت های الکتریکی و فلزات حرارتی نیز به کار می روند. این مواد آلیاژهای نیکل - کرم هستند و به نام تجارتی نیکرم موسوم اند. هنگامی که آلیاژهای پایه نیکل برای خواص مکانیکی خوب در دماهای بالا طراحی شوند، به عنوان ابر آلیاژها طبقه بندی می شوند.



شکل ۲۸- برای تحمل دماهای بالای گازهای خروجی موتور جت به ابر آلیاژها و مواد دیرگداز نیاز است

### ابر آلیاژها و دیگر فلزات غیر آهنی مورد مصرف در دمای بالا

چنانکه گفته شد، تیتانیوم و آلیاژهای آن دارای استحکام مناسب در دمای بالا هستند، اما حداکثر مقدار این دما حدوداً ۵۳۵ درجه سانتی گراد (۱۰۰۰ درجه فارنهایت) است. ماده مورد استفاده در مصارفی چون موتور جت، توربین گاز، موشک و مصارف هسته ای باید دارای استحکام، مقاومت در برابر خزش و مقاومت در برابر خوردگی بسیار زیاد در دمای حد ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد (۲۰۰۰ درجه فارنهایت) باشد.

ابر آلیاژها گروهی از مواد هستند که نیازهای فوق را برآورده می‌کنند و اولین بار به‌طور وسیع برای کاربرد در قسمت دما بالای هواپیمای توربو جت در سال‌های ۱۹۴۰ ظاهر شدند. نیکل، آهن و نیکل یا کبالت فلزات پایه ابر آلیاژها محسوب می‌شوند، و توانایی حفظ استحکام در دمای بالا به مدت طولانی را دارند. استحکام آنها ناشی از استحکام بخشی محلول‌سازی، رسوب سختی و کار بیدها یا اکسیدهای آلیاژی پراکنده است. آلیاژهای نیکل دارای استحکام بیشتری در دمای اتاق هستند؛ استحکام تسلیم آنها حدود ۱۲۰۰ مگاپاسکال (۱۷۵ هزار پوند بر اینچ مربع) و استحکام کششی نهایی شان ۱۴۵۰ مگاپاسکال (۲۱۰ هزار پوند بر اینچ مربع) و بالاتر از آلیاژهای کبالت است. استحکام گسستگی هزار ساعته آلیاژهای نیکل در دمای ۸۱۵ درجه سانتی‌گراد (۱۵۰۰ درجه فارنهایت) نیز بیشتر از آلیاژهای پایه کبالت است. متأسفانه چگالی ابر آلیاژها بسیار بزرگ‌تر از آهن است، بنابراین استفاده از آنها به علت وزن زیاد هزینه بیشتری در بردارد.

شکل‌دهی و ماشین‌کاری غالب ابر آلیاژها مشکل است. بدین جهت از روش‌هایی چون ماشین‌کاری با تخلیه الکتریکی، ماشین‌کاری الکتروشیمیایی، و یا ماشین‌کاری مافوق صوت استفاده می‌شود، و یا قطعه به روش ریخته‌گری در قالب با مدل ذوب شدنی (ریخته‌گری دقیق) به شکل نهایی تولید می‌شود. روش گرد فلزکاری نیز به میزان قابل توجهی برای تولید ابر آلیاژها به کار می‌رود. ابر آلیاژها به دلیل وجود محتویات خاص، گران قیمت هستند؛ این هزینه اضافی مصرف آنها را به قطعات کوچک یا حساس برای مواردی که هزینه عامل تعیین‌کننده نیست، محدود می‌کند. برخی کاربردهای مهندسی به موادی نیاز دارد که محدوده دمای کاربردی آنها بیش از ابر آلیاژ باشد. شکل ۲۸ اگزوز دمای بالای یک موتور جت را نشان می‌دهد. مطابق با گزارش یکی از منابع علمی، درجه حرارت موتورهای جت در آینده بیش از ۱۴۲۵ درجه سانتی‌گراد (۲۹۰۰ درجه فارنهایت) خواهد بود. افشانک موشک از این نقطه هم فراتر خواهد رفت. موادی چون نیکل TD (آلیاژی از نیکل حاوی ۲ درصد اکسید توریم پراکنده) برای کار در درجه حرارت ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد (۲۰۰۰ درجه فارنهایت) مناسب به نظر می‌رسند.

با بالا رفتن دما به فلزات دیرگداز می‌رسیم که شامل نیوبیم، مولیبدن، تانتالیم، رنیوم و تنگستن می‌باشند. همه آنها دمای ذوبی نزدیک به بیش از ۲۵۰۰ درجه سانتی‌گراد (۴۵۰۰ درجه فارنهایت) دارند. و سهم قابل توجهی از استحکامشان را در دماهای بالا نگه می‌دارند و می‌توان از آنها در دماهایی به بزرگی ۱۶۵۰ درجه سانتی‌گراد (۳۰۰۰ درجه فارنهایت) استفاده نمود به شرط اینکه پوشش‌های سرامیکی محافظ به‌طور مؤثر آنها را از گازها در محیط کاریشان عایق‌بندی کند. البته فناوری پوشش‌دهی کاملاً چالش‌زاست زیرا پوشش‌های سرامیکی باید (۱) دمای ذوب بالا داشته باشد، (۲) با فلزی که محافظت می‌کنند واکنش ندهند، (۳) مانع نفوذی در برابر اکسیژن و سایر گازها


فراهم کنند و (۴) مشخصه‌های انبساط حرارتی متناسب با فلز زیرین داشته باشند. در حالی که می‌توان از فلزات دیرگداز در دماهای بالاتر استفاده نمود، اما بالاترین دمای متداول مورد استفاده توسط محدودیت‌ها و موانع اعمالی توسط پوشش تعیین می‌گردد. جدول ۳۷ ویژگی‌های کلیدی چند فاز دیرگداز را نشان می‌دهد. متأسفانه همه آنها سنگین‌تر از فولاد هستند و برخی بسیار سنگین‌ترند. در حقیقت، تنگستن با چگالی حدود ۱/۷ برابر سرب اغلب به‌عنوان چرخ توازن، چرخ طیار فشرده، وزنه‌ها، قطب نماها، گلوله‌های نظامی و چوب گلف به کار می‌رود.

جدول ۳۷- خواص برخی از فلزات دیر گداز

فلز	نقطه ذوب [°F(°C)]	چگالی (g/cm <sup>3</sup> )	دمای اتاق		افزایش طول (درصد)	دمای بالا ۱۰۰۰°C (۱۸۳۳°F)	
			استحکام کششی (ksi)	استحکام تسلیم (ksi)		استحکام کششی (ksi)	استحکام تسلیم (ksi)
تانتالم	۵۴۳۰ (۳۰۰۰)	۱۶/۶	۳۵	۵۰	۳۵	۲۴	۲۷
تنگستن	۶۱۷۰ (۳۴۱۰)	۱۹/۲۵	۲۲۰	۳۰۰	۳	۱۵	۶۶
مولیبدن	۴۷۳۰ (۲۶۱۰)	۱۰/۲۲	۸۰	۱۲۰	۱۰	۳۰	۵۰
نیوبیم	۴۴۸۰ (۲۴۷۰)	۸/۵۷	۲۰	۴۵	۲۵	۸	۱۷

سایر مواد و فناوری‌هایی که در شرایط کاری دمای بالا مطلوب هستند شامل ترکیب‌های بین فلزی خواصی را فراهم می‌کنند که بین فلزات و سرامیک‌ها قرار دارند و گزینه‌های عالی‌ای برای کاربردهای دمای بالا هستند. این مواد سخت، سفت، مقاوم به خزش و مقاوم به اکسایش می‌باشند و استحکام خوبی در دمای بالا دارند که اغلب با دما افزایش می‌یابد. آلومینادهای تیتانیوم و نیکل از مزیت اضافی سبکی قابل توجه نسبت به ابر آلیاژها برخوردارند. متأسفانه مشخصه غالب ترکیب‌های بین فلزی نیز شکل‌پذیری ضعیف، چقرمگی شکست کم و مقاومت به خستگی ضعیف است. ساخت آنها با روش‌های معمول مانند شکل‌دهی مکانیکی و جوشکاری دشوار است. از نگاه مثبت، تحقیقات و پیشرفت‌هایی برای غلبه بر برخی از این محدودیت‌ها آغاز شده است و اکنون ترکیب‌های بین فلزی در زمره محصولات صنعتی ظاهر شده‌اند. در شکل ۲۹ حد بالایی خواص مکانیکی تعدادی از فلزات مهندسی مشاهده می‌شود.

سایر مواد و فناوری‌های نویدبخش برای کار در دماهای بالا مانند او تکتیک‌های منجمد شده جهتی، تک بلورها، ترکیبات بین فلزی، سرامیک‌های مهندسی ویژه و سیستم‌های پوششی پیش رفته، ویژگی‌های کارکردی در درجه حرارت‌های بالا را تأمین می‌کنند.

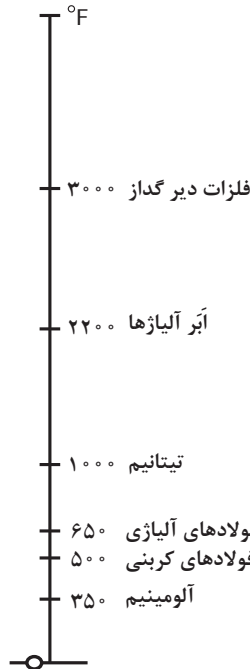

شکل ۲۹- شاخص دمایی حد بالایی خواص مکانیکی فلزات مهندسی مختلف

### سرب، قلع و آلیاژهای آنها

خواص عمده سرب و آلیاژهای آن، چگالی زیاد به همراه کمترین استحکام و سخت پایی در بین فلزات مهندسی است. کاربردهای اصلی سرب به‌عنوان فلز خالص در باتری‌ها، پوشش کابل‌ها و سپرهای صوتی و لرزشی است. باتری‌های اسید - سرب به‌طور مشخصی مهم‌ترین مصرف‌کننده سرب است، و بیش از ۹۰ درصد سرب مورد مصرف در ایالات متحده از بازیابی باتری‌ها به‌دست می‌آید. در دیگر کاربردها از خواص مقاومت به خوردگی و دمای ذوب پایین آن بهره‌گیری می‌شود. قلع در درجه اول به‌عنوان پوششی برای فولاد به منظور جلوگیری از خوردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنگامی که سرب و قلع به شکل آلیاژ هستند تقریباً همیشه به صورت توأم استفاده می‌شوند. مواد یاتاقانی و لحیم مهم‌ترین مصارف این دو فلز هستند. آلیاژ بابیت قلع یا بابیت حقیقی حاوی ۸۴ درصد قلع، ۸ درصد مس و ۸ درصد آنتیموان است. به

دلیل هزینة سنگین قلع، از آلیاژی با ترکیب ۸۵ درصد سرب و ۵ درصد قلع، ۱۰ درصد آنتیموان و ۵/۰ درصد مس به عنوان ماده عمومی تر یا تاقانی استفاده می شود. آنتیموان با قلع ترکیب و به ذرات سخت در میان زمينه نرم تر سرب مبدل می شود. محور با اصطکاک کمی روی ذرات سخت تر دوران می کند و زمينه نرم مانند بالشتک نرمی نا هم راستایی را جبران و فاصله لازم بین سطوح را تأمین می کند. برای سرعت های پایین و بارهای متوسط، بابت های پایه سرب کاملاً جوابگو هستند. لحیم های نرم در اصل آلیاژهایی از سرب و قلع با ترکیب شیمیایی شبیه به ترکیب اوتکتیکی از ۶۱/۹ درصد قلع هستند. آلیاژهای اوتکتیک دارای کمترین نقطه ذوب هستند، اما هزینة گزاف قلع، بسیاری را واداشته است تا مقدار قلع را از حالت بهینه کاهش دهند. نگرانی های محیطی و قوانین جدید، حرکت به سمت استفاده از لحیم های بدون سرب در کاربردهای درگیر با تهیه و توزیع آب را ترغیب می کنند.

### فلزات و آلیاژهای غیر متداول

تعدادی از آلیاژها و فلزات غیر عادی به دلیل وجود خواص منحصر به فرد فیزیکی و مکانیکی شان اهمیت فراوانی در فناوری جدید پیدا کرده اند. برلیم ترکیب وزنی کمتر از آلومینیم و سخت پایی بالاتر از فولاد دارد و نسبت به اشعه ایکس شفاف است. هافنیم، توریم و برلیم به دلیل تمایل جزئی به جذب نوترون در رآکتورهای اتمی مورد استفاده قرار می گیرند اورانیم مصرف شده به دلیل بالا بودن چگال (۱۹/۱ گرم در هر سانتی متر مکعب) در مصارف ویژه ای که حداکثر وزن در فضای محدود قرار می گیرد، مانند وزنه های تعادل یا چرخ لنگرها، به کار می آید کبالت علاوه بر مصرف به عنوان فلز پایه در ابر آلیاژها به عنوان ماده چسباننده در قطعات متالورژی پودر و کاربردهای تف جوشی شده استفاده می شود که باعث استحکام خوب در دمای بالا می گردد. زیر کنیم دارای مشخصه مقاومت در برابر خوردگی استثنایی در برابر بیشتر اسیدها، کلریدها و اسیدهای آلی است. به علاوه دارای استحکام زیاد، جوش پذیری، مقاومت به خستگی مناسب و مشخصه جذب نوترون است. که در ساخت آهنربا با فلزات خاکی کمیاب اضافه می شوند که در مقایسه با نوع استاندارد فریتی استحکام بالاتری دارند. آلیاژهای نیودیم - آهن - برن و ساماریم - کبالت دو نوع متداول هستند.

### شیشه های فلزی

شیشه های فلزی یا فلزات نابلور به شکل نوارهای نازک و پودرهای ظریف از دهه ۶۰ میلادی به وجود آمده اند. با سرد کردن مایع در سرعتی بیش از ۱۰<sup>۵</sup> تا ۱۰<sup>۶</sup> درجه سانتی گراد بر ثانیه، جامد صلبی تولید می شود که فاقد ساختار بلوری است. از آنجا که این ساختار فاقد «عیوب» بلوری مرز دانه و نابه جایی نیز هست، این ماده خواص مکانیکی فوق العاده (استحکام بالا، کرنش کشسان زیاد، چقرمگی خوب و مقاومت به سایش)، رفتار مغناطیسی غیر معمول و مقاومت به خوردگی بالا از خود نشان می دهد.

پیشرفت‌های اخیر تولید فلز نا بلور (بی‌شکل) با سرعت سرد کردن تنها ۱ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد بر ثانیه را ممکن ساخته است. امروزه قطعات پیچیده‌ای از ماده‌ای مشهور به شیشه فلزی توده‌ای (BMG) را با ضخامت تا چندین سانتی‌متر می‌توان توسط روش‌های معمول ریخته‌گری از جمله ریخته‌گری حدیبه‌ای تولید کرد. چون این ماده از مایع به سمت شیشه می‌رود و نه از مایع به شکل بلوری، محصولات دقیق را می‌توان با انقباض کلی اغلب کمتر از ۵/۰ درصد ساخت. ساچمه‌ها یا پودرهای شیشه‌ای فلزی توده‌ای را نیز می‌توان تولید کرد و چون بسیاری از آلیاژها دمای ذوب پایینی دارند می‌توان محصولات را با گرمایش مجدد به شرایط نرم و شکل‌دهی با فرایندهایی که معمولاً در شکل‌دهی پلیمرهای گرم‌نرم به کار می‌روند (قالب‌گیری فشاری، حدیده‌کاری، قالب‌گیری دمشی و تزریقی) تولید نمود. کاربردهایی که اکنون ظهور کرده‌اند در حوزه‌های متنوعی مانند سازه‌های باربر، پوسته‌های الکترونیکی، اتصالات جایگزین و کالاهای ورزشی قرار دارند. به‌علاوه شیشه‌های فلزی نیز ابداع شده‌اند که ساختار شیشه‌ای خود را در دمای تا ۸۷۰ درجه سانتی‌گراد (۱۶۰۰ درجه فارنهایت) حفظ می‌کنند.

### گرافیت

گرافیت از نظر فنی یک فلز نیست، اما یکی از مواد مهم و پر قابلیت مهندسی محسوب می‌شود. ویژگی‌های فلز و غیر فلز را از خود نشان می‌دهد. از جمله هدایت الکتریکی و حرارتی خوب، خنثی بودن، توانایی تحمل دماهای بالا و روان‌سازی به‌علاوه، ویژگی منحصر به فرد گرافیت استحکام فزاینده در دماهای بالاتر است. گرافیت چند بلوره تبلور مجدد یافته دارای استحکام مکانیکی تا ۷۰ مگاپاسکال (۱۰ هزار پوند بر اینچ مربع) در دمای اتاق است که در دمای ۲۵۰۰ سانتی‌متر (۴۵۰۰F) دو برابر می‌شود. گرافیت به میزان قابل توجهی در کوره‌های قوس الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصارف دیگر آن نیز روزبه‌روز افزایش می‌یابند. افزودن مقدار کمی از بوریدها، کاربیدها، نیتريدها و سیلیسیدها به گرافیت منجر به کاهش چشمگیر میزان اکسایش در دمای زیاد و افزایش استحکام مکانیکی آن می‌شود. بدین ترتیب این ماده برای مصارفی چون شیبوره راکت و قالب‌های دائمی ریخته‌گری فلزات گوناگون به دلیل قیمت کمتر از فولاد ابزار و عدم نیاز به عملیات حرارتی و انبساط حرارتی پایین، کاملاً مناسب است. پرداخت سطح گرافیت در اثر ماشین‌کاری بسیار صاف و یکنواخت است. الیاف گرافیتی کاربرد فراوانی در مواد مرکب پیدا کرده‌اند.



## ارزشیابی نهایی: واحد یادگیری انتخاب مواد مهندسی

شاخص	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد	شایستگی
۱- انتخاب ماده براساس هزینه تمام شده و اقتصاد تولید ۲- جایگزین مناسب مواد براساس موجودی بازار و سهولت دسترسی	۳	مشخص نمودن خواص مورد نیاز مواد انتخاب شده برای ساخت مصنوعات فلزی	تشخیص علل استفاده از مواد مهندسی در ساخت مصنوعات فلزی
۱- تعیین خصوصیات اصلی ماده مورد نیاز در ساخت یک مصنوع ۲- تعیین خصوصیات فرعی ماده مورد نیاز در ساخت یک مصنوع ۳- دسته بندی مواد مهندسی از نظر خاصیت‌های اصلی مشخص شده ۴- انتخاب ماده مهندسی مناسب	۲		انتخاب ماده مهندسی برای ساخت مصنوعات فلزی
عدم رعایت شاخص‌های ۲ و ۴ از دسته شاخص‌های نمره ۲	۱		
توضیحات: در نمره ۲، شاخص شماره ۲ جز شاخص‌های اصلی نیست و اگر به آن اشاره نشد، نمره کامل قابل احراز است.			

## فصل ۴

### محاسبه در تولید

### جدول بودجه‌بندی

ردیف	موضوع جلسه	شماره جلسه	زمان جلسه
۱	اهمیت محاسبات هزینه در تولید	جلسه اول	۲ ساعت
۲	تأثیر استفاده از تکنولوژی‌های نوین در کاهش هزینه‌های تولید	جلسه دوم	۲ ساعت
۳	عوامل تعیین‌کننده در هزینه ساخت	جلسه سوم	۲ ساعت
۴	برآورد مواد اولیه (ورق‌ها)	جلسه چهارم	۲ ساعت
۵	برآورد مواد اولیه (پروفیل‌ها)	جلسه پنجم	۲ ساعت
۶	نحوه سفارش‌گذاری و استعلام خرید	جلسه ششم	۲ ساعت
۷	برآورد مواد مصرفی جوش	جلسه هفتم	۲ ساعت
۸	پارامترهای مؤثر در فرایند SMAW و تأثیر انتخاب فرایند در هزینه مواد مصرفی	جلسه هشتم جلسه نهم	۲ ساعت ۲ ساعت
۹	تعیین هزینه جوشکاری	جلسه دهم	۲ ساعت
۱۰	هزینه‌های انرژی و راندمان فرایندها	جلسه یازدهم	۲ ساعت
۱۱	شناسایی مراحل و فرایندهای مورد نیاز برای تولید محصول	جلسه دوازدهم	۲ ساعت
۱۲	هزینه‌های نیروی انسانی و هزینه سربار	جلسه سیزدهم	۲ ساعت
۱۳	روش‌های محاسبه هزینه تولید	جلسه چهاردهم	۲ ساعت
۱۴	عوامل تأثیرگذار در تعیین سود برای یک محصول	جلسه پانزدهم	۲ ساعت

## مقدمه

هدف از طرح سؤالات ابتدای فصل ایجاد انگیزه و دادن یک دید کلی می‌باشد در مورد آنچه که قرار است تا پایان پودمان آموزش داده شود و لزوماً یک جواب مشخص برای هر سؤال مد نظر نیست؛ مثلاً ممکن است شخصی هدف از ایجاد یک مجموعه تولیدی را کسب سود و شخص دیگری هدف را اشتغال‌زایی یا رشد و تعالی جامعه بیان کنند؛ ولی تا پایان این پودمان هر هنرجو باید با توجه به دیدگاه‌های خود جواب مشخصی برای این سؤالات داشته باشد و تأثیر کلیه متغیرات و پارامترهای مطرح شده در این پودمان را در کسب و کار آینده خود بشناسد.

## جلسه اول: اهمیت محاسبات هزینه در تولید

در بخش ابتدایی پیشنهاد می‌شود اهمیت محاسبات و دانش فنی تخصصی در تولید یک محصول بیان شود و هنرآموز به این درک برسد که قبل از شروع هر فرایند تولیدی حتماً باید سود و زیان مربوط به آن را بررسی کند و شناخت درستی از پارامترهای تأثیرگذار در هزینه تولید و بازارهای رقابتی داشته باشد تا پس از انجام آن فعالیت تولیدی دچار ضرر و زیان نشود.

علاوه بر موارد فوق، برای تحقق این امر نیاز است هنرجویان با برخی از مفاهیم اولیه مانند هزینه<sup>۱</sup>، سرمایه<sup>۲</sup>، درآمد<sup>۳</sup> و سود<sup>۴</sup> آشنا شوند و اهمیت آنها را در محاسبات تولید بیاموزند تا بتوانند در کارهای تولیدی و آینده شغلی خود هزینه‌های تمام شده یک محصول و متغیرات تأثیرگذار در آنها را بشناسند و در بازارهای رقابتی با استفاده از فناوری‌های نوین و آموخته‌های خود، هزینه‌های تمام شده یک محصول را بهینه نموده و سود مناسبی در آن کسب نمایند.


### هزینه

دارایی مصرف شده برای کسب درآمد را هزینه گویند؛ مثل هزینه حقوق و دستمزد و هزینه اجاره.

### درآمد

منابع کسب‌شده ناشی از فروش کالا و ارائه خدمات به مشتریان را درآمد گویند.

- ۱- Cost
- ۲- Fund
- ۳- Income
- ۴- Profit

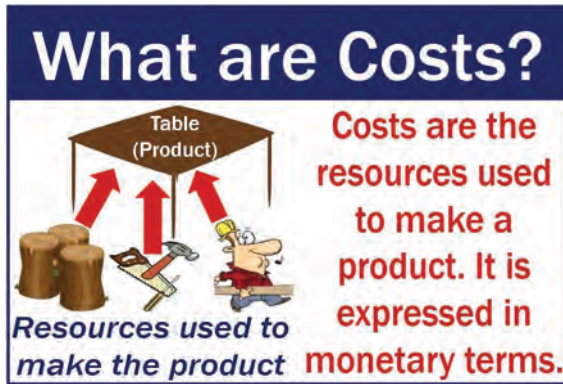

### سرمایه

به هر نوع دارایی‌های مالی یا ارزش دارایی‌های مالی نظیر وجه نقد موجود در حساب‌های بانکی، کارخانه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای تولید در اختیار شرکت‌هاست، سرمایه گفته می‌شود.


سرمایه می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد، معنی دقیق آن به مفهومی که واژه سرمایه در آن استفاده شده است، بستگی دارد. معمولاً به منابع مالی که مورد استفاده قرار می‌گیرند سرمایه گفته می‌شود. شرکت‌ها و جوامعی که سرمایه بیشتری دارند از سایر رقبای خود با سرمایه کمتر، عملکرد بهتری خواهند داشت.

### سود

یک نوع فایده مالی است و وقتی اتفاق می‌افتد که مجموع درآمدها از مجموع هزینه‌هایی که برای کسب آن درآمدها صرف شده است، بیشتر شود و با فرمول زیر قابل محاسبه است:

$$\text{سود} = \text{هزینه} - \text{درآمد}$$

## COST BENEFIT ANALYSIS POWERPOINT DIAGRAM

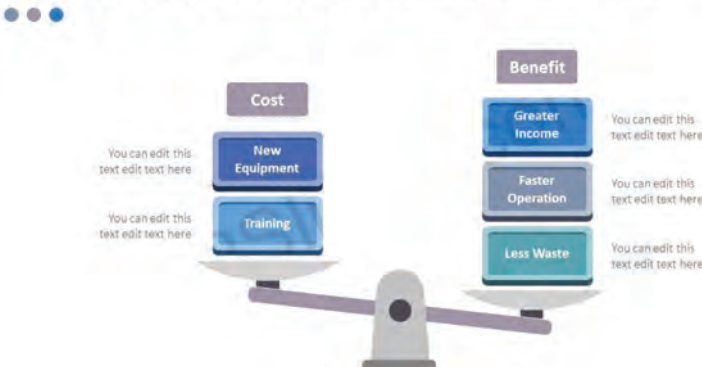

اگر هزینه‌ها بیشتر از درآمدها باشد زیان کرده‌ایم، در نتیجه باید بدانیم که سود، سرمایه را افزایش و برعکس زیان، سرمایه را کاهش خواهد داد.



نکته

درآمدها افزایش‌دهنده سرمایه و هزینه‌ها کاهش‌دهنده سرمایه هستند.

### کاربرد محاسبات هزینه در تولید

معمولاً این امر به دو منظور انجام می‌شود:

۱ قبل از ساخت محصول

برای تصمیم‌گیری‌های اولیه قبل از تولید یک محصول و نحوه تولید آن به ما کمک می‌کند تا بتوانیم روش‌های مناسبی برای تولید و نحوه ارائه یک محصول در بازار داشته باشیم.

۲ پس از ساخت محصول

می‌تواند در نحوه تعیین سود و میزان آن و رقابت در بازار بسیار مفید باشد.

### اهمیت محاسبات هزینه در تولید

به طور کلی شناخت پارامترها و هزینه‌های تأثیرگذار در تولید محصول می‌تواند در نحوه تعیین قیمت در بازار رقابتی و تعیین میزان سود و همچنین تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مجموعه بسیار مفید باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده می‌توان با داشتن این اطلاعات برای بهینه کردن فرایندهای تولید و استفاده از تکنولوژی‌های نوین و تأثیر آن در کاهش هزینه‌های تولید و نهایتاً افزایش سود مجموعه تصمیم‌گیری نمود.

دانش فنی و تخصصی در رابطه با نحوه طراحی<sup>۱</sup>، خرید<sup>۲</sup> و ساخت<sup>۳</sup> محصول می‌تواند مزیت بسیار خوبی برای هنرجویان این رشته نسبت به سایر استادکارانی باشد که به صورت تجربی در این رشته مشغول به فعالیت می‌باشند.

۱- Engineering

۲- Procurement

۳- Construction

## جلسه دوم: تأثیر استفاده از تکنولوژی‌های نوین در کاهش

### هزینه‌های تولید

حرکت سیستم تولیدی از تولید سنتی به صنعتی و استفاده از تکنولوژی در تولید، باعث افزایش قابلیت شرکت در ارائه محصولات با قیمت پایین‌تر، کیفیت و انعطاف بالاتر و سود بیشتر می‌شود.

تکنولوژی تولید به مجموعه سخت‌افزار و نرم‌افزارهای تولیدی اطلاق می‌گردد که در توسعه و تکمیل فرایندهای تولید به کار گرفته می‌شوند. تکنولوژی‌های نوین تولیدی به طرق مختلف بر قابلیت‌های رقابتی تولید تأثیر می‌گذارند. مثلاً در گذشته برای تولید محصولی از روش سنتی آهنگری استفاده می‌شده است، ولی حالا با پیشرفت تکنولوژی و تجهیزات می‌توان همان محصول را با روش‌های فرجینگ یا پرس کاری یا سایر روش‌ها، با سرعت بسیار بالا و هزینه به نسبت پایین‌تر از آنچه در گذشته تولید می‌شده و همچنین کیفیتی به مراتب بالاتر تولید کرد، پس در دنیای امروز اگر برای تولید یک محصول از تکنولوژی‌های قدیمی استفاده کنیم هزینه تمام شده ما بسیار بالاتر از رقبا خواهد بود و در نتیجه امکان فروش محصول و یا کسب سود امکان‌پذیر نمی‌باشد.

این نکات باید قبل از شروع تولید بررسی شود.





### جلسه سوم: عوامل تعیین کننده در هزینه تولید

علاوه بر موارد ذکر شده در کتاب، پارامترهای دیگری نیز می‌تواند در این امر تأثیر داشته باشد که در زیر به آنها اشاره شده است.

هزینه مواد اولیه

هزینه مواد مصرفی

هزینه نیروی انسانی

هزینه‌های مربوط به حمل و نقل

هزینه سرمایه مورد نیاز برای تأمین محل تولید، تجهیزات و ماشین آلات

هزینه سرمایه مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه مصرفی مورد نیاز تا فروش محصول (سرمایه در گردش)

هزینه‌های بالاسری سربار و هزینه‌های قانونی مانند بیمه، دارایی، ارزش افزوده

به طور مثال یکی از منابع و یا عوامل مورد نیاز تولید، سوخت و یا انرژی است. نسبت میزان تولید به انرژی مصرفی در یک دوره، کارایی تولید را تشکیل می‌دهد که به آن بهره‌وری انرژی نیز گفته می‌شود.

انرژی به این علت مورد استفاده قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن، کاری انجام و یا





تولید و بازدهی به دست آورده شود. هر قدر میزان کار و یا بازده به دست آورده شده، با مصرف انرژی کمتری امکان پذیر گردد بهره‌وری افزایش می‌یابد، مثلاً جایگزینی یک لامپ کم مصرف به جای لامپ پرمصرف در طول عمر خود موجب کاهش مصرفی معادل با یک بشکه نفت خام می‌شود.

با توجه به جدول ۱ بحث کنید که برای محاسبه هزینه‌های تولید یک محصول فلزی نیاز به چه دانش و مهارتی می‌باشد؟  
 هدف سؤال این است که هنرجو به این درک برسد که پیش زمینه محاسبه هزینه، داشتن اطلاعات فنی و تخصصی کافی در حوزه‌های مختلف تولید محصول می‌باشد و اینکه بداند هر چه در این زمینه مهارت بیشتری کسب کند، می‌تواند محاسبات خود را با دقت و صحت بیشتری انجام دهد.  
 لازم به توضیح است مطابق جدول، صرف داشتن اطلاعات کافی در یک حوزه مثلاً شناخت مواد و خواص آنها نمی‌تواند در محاسبه هزینه تولید مفید باشد بلکه باید یک مجموعه‌ای از اطلاعات در حوزه‌های مختلف مرتبط با تولید داشت تا بتوانیم تصمیم‌گیری درستی در نحوه تولید و استفاده از متغیرات مختلف در تولید یک محصول و محاسبه هزینه تمام شده آن داشت.

در مورد سایر موارد در ادامه توضیح داده خواهد شد.

## دانش افزایی

برای محاسبه بهای تمام شده نیاز می‌باشد برخی مفاهیم توضیح داده شود.

### منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟

هزینه‌یابی عبارت است از تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت و منظور از دایره هزینه‌یابی دایره‌ای است که مسئولیت نگهداری اسناد و مدارک مرتبط با حسابداری عملیات تولیدی و غیرتولیدی را به عهده داشته و در ضمن وظیفه تجزیه و تحلیل کلیه هزینه‌های تولیدی، توزیع و فروش جهت ارائه و استفاده مدیریت را به عهده دارد. فعالیت‌های دایره هزینه‌یابی در ارتباط با گذشته، حال و آینده واحد اقتصادی می‌باشد.

### کالای ساخته شده چیست؟

کالایی که با گذراندن مراحل تولید به شکل کامل ساخته شده است و در واقع فرایند تولید را به شکل کامل طی نموده است را کالای ساخته شده می‌گویند.

### کالای در جریان ساخت چیست؟

کالاهایی که در جریان مراحل تولید قرار گرفته‌اند ولیکن کامل نشده‌اند و بخشی از فرایند تولید را طی نموده‌اند ولی ساخت آنها تمام نشده است را کالای در جریان ساخت گویند.

### منظور از تولید چیست؟

هرگاه مواد اولیه با عبور از یک فرایند ساخت تغییر شکل دهد و به یک کالای ساخته‌شده تبدیل شود اصطلاحاً می‌گویند تولید صورت پذیرفته است. به عنوان مثال اگر یک تکه چوب با گذشت از فرایند برش و اتصال به میز و صندلی تبدیل شود این عمل تولید محسوب می‌گردد و یا فرایند تبدیل چند ماده شیمیایی به رنگ، تولید محسوب می‌شود.

البته باید توجه داشت ممکن است کالای ساخته شده یک فرایند تولید، مواد اولیه تولید دیگر محسوب گردد و در فرایندی دیگر به یک کالای ساخته شده دیگر تبدیل شود.

به‌عنوان مثال سنگ آهن که مواد اولیه ذوب آهن می‌باشد با طی مراحل تولید به ورق آهن و نبشی و اشکال مختلف تبدیل می‌شود و این کالای ساخته شده یعنی همان ورق آهن مواد اولیه ساخت و تولید میز فلزی، اجاق گاز و سایر موارد قرار خواهد گرفت.

### توضیحات در خصوص مثال هزینه تمام شده جوشکاری:

هدف از طرح مثال این بوده است که هنرجویان بدانند یک کار مشترک که خواسته ما از آن معلوم است اگر در نحوه اجرا و ساخت آن دقت کافی نشود، تا چه حد ممکن است هزینه‌های متفاوتی داشته باشد.

روش‌های مختلفی برای اجرای یک کار مشخص استفاده می‌شود که با توجه به دانش و تجربه فرد اجراکننده و کنترل یا عدم کنترل آن، ممکن است هزینه‌های بسیار متفاوتی داشته باشند و همان‌طور که در مثال عنوان شده است برای جوشکاری یک اتصال توسط نفرات مختلف، هزینه تمام شده حتی می‌تواند بیش از ۲ برابر متفاوت باشد. پس باید نیازهای خود را در زمان طراحی دقیق مشخص نموده و در زمان اجرا نیز کنترل‌های لازم در خصوص اجرای دقیق آن را هدف داشته باشیم.

نکته



در مثال مطرح شده میزان فلز پرکننده مصرف شده (الکتروود) توسط جوشکار دوم ۸ کیلوگرم و توسط جوشکار سوم ۱۲ کیلوگرم از حالت استاندارد (جوشکار اول) بیشتر می‌باشد.

## جلسه چهارم و پنجم: بر آورد مواد اولیه (ورق و پروفیل)

علاوه بر موارد ذکر شده در کتاب در خصوص محاسبه این بخش ذکر این نکته حائز اهمیت می‌باشد که صرفاً معیار محاسبه وزن برای تمام مصنوعات فلزی کار درستی نمی‌باشد.

حتماً قبل از شروع محاسبه باید به واحد رایج بازار در فروش آن قسمت توجه شود؛ مثلاً برخی مواقع ممکن است ورق‌های نازک یا گالوانیزه یا زنگ نزن یا فلزات غیر آهنی علاوه بر کیلویی، به صورت مترمربعی یا رول یا شیت ورق فروخته شود پس اگر محاسبات ما وزنی باشد، در هنگام سفارش گذاری برای خرید کالا دچار مشکل می‌شویم.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود در خصوص نحوه سفارش گذاری می‌باشد. باید به این نکته توجه داشت که برای سفارش گذاری صرفاً میزان مواد اولیه قید شده در نقشه ملاک سفارش گذاری قرار نگیرد زیرا ممکن است بخشی از ماده اولیه دورریز شود.

علاوه بر مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول باید قبل از سفارش گذاری به ابعاد استاندارد و رایج موجود در بازار نیز توجه شود چه بسا در تیراژهای بالا ممکن است ابعاد استاندارد موجود در بازار روی اندازه نقشه هم تأثیر گذار باشد یعنی با توجه به اینکه حجم کار زیاد است نیاز باشد ابعاد و اندازه‌ها به صورتی تعیین شود که با ابعاد استاندارد رایج در بازار مطابقت داشته باشد تا دورریز نداشته باشیم، یا بعضاً ممکن است عکس این مطلب اتفاق بیافتد؛ مثلاً میزان نیاز ما از یک نوع یا ابعاد به قدری زیاد باشد که بدون توجه به موارد رایج بازار، مستقیم به کارخانه‌های سازنده سفارش تولید دهیم.

در خصوص پروفیل‌ها نیز در برخی مواقع علاوه بر واحد کیلوگرم، از شاخه یا مترطول یا عدد نیز استفاده می‌شود؛ مثلاً در مورد تیر آهن‌ها معمولاً به صورت شاخه‌ای فاکتور صادر می‌شود.

لازم به توضیح است در صورت استفاده از نرم‌افزارهایی مانند Inventor, solid, Tekla و... برای طراحی مصنوعات و سازه‌ها، دیگر نیازی به محاسبه این موارد به صورت دستی نمی‌باشد و می‌توان با استفاده از نرم‌افزار وزن و مساحت سطح ورق و طول پروفیل مورد نیاز را به دست آورد.

در صفحه بعد نمونه‌ای از خروجی این نرم‌افزارها آورده شده است.

جدول وزنی نرم افزار Tekla Structure

GENERAL NOTES:						
MATERIAL LIST FOR ASSEMBLY MK'D				1C1/12	1	No. Required
Mark	Profile	Material	No.	Length	Area	Weight
c/145	PL15*400	ST37	4	6000	5.0	282.6
c/146	PL15*400	ST37	4	4100	3.4	193.1
bpl/106	PL30*750	ST37	1	750	1.2	132.5
c/187	PL30*390	ST37	6	380	0.3	34.9
c/152	PL15*250	ST37	2	700	0.4	20.3
c/116	PL10*410	ST37	1	410	0.4	13.2
c/115	PL10*100	ST37	4	700	0.2	5.5
c/118	PL10*200	ST37	1	350	0.2	5.5
c/154	PL15*130	ST37	2	200	0.1	2.9
c/117	PL10*200	ST37	2	180	0.1	2.8
c/153	PL15*120	ST37	6	200	0.1	2.7
spl/106	PL12*100	ST37	3	260	0.1	2.4
spl/105	PL12*100	ST37	3	200	0.0	1.9
u/101	UNP60	ST37	32	300	0.1	1.5
1BK4/4		ST37	3		3.0	196.7
Total					50.8	3005.5

خروجی نرم افزار Inventor



به نظر شما برای محاسبه مواد اولیه محصول بالا، صرفاً به دست آوردن جرم خام محصول کافی می‌باشد؟

هدف از عنوان کردن این بحث درک صحیح از نحوه سفارش مواد اولیه برای ساخت محصول می‌باشد.

مثلاً برای ساخت مثال ذکر شده باید قسمت مثلثی که از روی قطعه C برش داده شده نیز در سفارش در نظر گرفته شود، یعنی یک مکعب مستطیل خریداری شود و با فرایندهای مختلف مانند برش کاری، ماشین کاری یا سایر روش‌ها، بخش اضافی آن حذف و به عنوان ضایعات فروخته شود.



در انتخاب فرایند برای حذف بخش فوقانی اجازه دهید هنرجویان با هم بحث کنند و بیاموزند که مثلاً اگر از روش اره کاری برای بریدن استفاده کنند ممکن است ضایعات حاصله در جای دیگری قابل استفاده باشد یا به قیمت بالاتری فروخته شود تا اینکه از روش‌های براده برداری کامل مانند تراشکاری برای حذف آن بخش استفاده شود.

پس همیشه نباید به بخش‌هایی که در تولید یک محصول قابل استفاده نمی‌باشند به عنوان ضایعات نگاه کرد، بلکه باید به این نکته توجه داشت که ممکن است این بخش که در تولید این محصول استفاده نمی‌شود، در جای دیگری استفاده داشته باشد.



پژوهش کنید آیا معیار جرمی برای تمامی مواد اولیه، ملاک مناسبی برای ارزیابی می‌باشد؟

هدف این پژوهش ایجاد چالش بین هنرجویان در این خصوص می‌باشد که برخی ممکن است به این مسئله برخورد داشته باشند که برای خرید برخی از اقلام غیر از وزن، طول، مساحت یا تعداد یک ماده اولیه برایشان مهم بوده است و این امر سبب می‌شود که هنرجویان بیاموزند که ممکن است صرفاً برای برآورد و خرید مواد اولیه، محاسبه وزن کافی نباشد.

## جلسه ششم: نحوه سفارش گذاری و اعلام خرید

برای سفارش گذاری نیاز به طراحی و نقشه محصول و همچنین شناخت کافی از مواد مهندسی و نحوه محاسبه آنها می باشد. چارت زیر نشان دهنده مراحل سفارش گذاری است.



همان طور که در پودمان انتخاب مواد مهندسی اشاره شده است برای سفارش گذاری باید به موارد زیر دقت نمود:

برای خرید ورق فلزی ویژگی های زیر باید هنگام خرید در نظر گرفته شود:

- ۱ طول، عرض و ضخامت (معمولاً بر حسب میلی متر)
- ۲ جنس ورق (سیاه، رنگی، گالوانیزه، عاج دار، روغنی، قلع اندود، آلومینیوم، استنلس استیل و...)

۳ کیفیت سطحی (معمولی، بدون خش، براق)

۴ وزن ورق

۵ تعداد برگه ها

برای خرید نیمرخ های نورد شده فلزی مانند تیر آهن، قوطی، نبشی، ناودانی و... نیز باید به موارد صفحه بعد توجه داشت.

- ۱ نوع محصول (IPE,IPB,INP,UNP,BOX,L و...):
- ۲ ابعاد (با توجه به نوع محصول باید به ابعاد آن توجه شود)؛
- ۳ وزن محصول (معمولاً پروفیل‌ها با ضخامت متفاوت در بازار وجود دارند که به صورت سبک و سنگین یا نیمه سنگین سفارش داده می‌شوند).  
پس از استخراج لیست مواد و مصالح مورد نیاز از روی نقشه‌های مهندسی، آنها را در یک جدول مشابه جدول زیر ثبت نموده و طی مذاکرات با فروشنده‌ها و کارخانجات تولیدکننده از آنها درخواست پیش فاکتور می‌کنیم.  
مثال ۱: در جدول زیر نمونه فرم درخواست خرید ورق نشان داده شده است.

ردیف	نوع ورق	کد ورق	ابعاد	تعداد
۱	سیاه <sup>۱</sup>	ST۳۷	۱۲۰۰×۱۵۰۰×۱۵	۵
۲	سیاه	ST۳۷	۶۰۰۰×۱۲×۱۰۰۰	۴
۳	سیاه	ST۵۲	۱۲۰۰۰×۲۰×۲۰۰۰	۳
۴	گالوانیزه		۲۰۰۰×۱۰۰۰×۳	۱۰
۵	استیل	۳۰۴L	۱۰۰۰×۵۰۰×۲	۳
۶	روغنی <sup>۲</sup>	ST۱۲	۲۰۰۰×۱۰۰۰×۰/۸	۱۰

نکته



هنگام آماده کردن اطلاعات و جدول مواد مورد نیاز برای استعلام خرید، حتماً باید به این موضوع توجه شود که لزوماً نباید تمامی مواد و مصالح استخراج شده از نقشه در یک جدول آورده شود بلکه با توجه به نوع مواد و تأمین کنندگان می‌توان جداول را تفکیک نمود، مثلاً برای تهیه مواد مورد نیاز برای ساخت یک صندلی، مواد فلزی در یک جدول، موارد چوبی در یک جدول، پیچ و مهره در یک جدول و... به صورت مجزا آورده شود، زیرا لزوماً یک فروشنده تأمین کننده تمام این مواد و مصالح نیست.

۱- به ورق سیاه، ورق نورد گرم نیز گفته می‌شود.  
۲- به ورق روغنی، ورق سفید یا ورق نورد سرد نیز گفته می‌شود.

فصل ۴: محاسبه در تولید

در زیر نمونه‌ای از پیش فاکتور مرتبط با مصنوعات فلزی و اطلاعات مورد نیاز در یک پیش فاکتور ارائه شده است.

شماره پیش فاکتور: ۹۷۷۲۷۱۲۴۸		تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷	
مبلغ قابل پرداخت: ۹,۵۷۷,۳۷۱,۲۴۸ ریال		مبلغ قابل پرداخت: ۹,۵۷۷,۳۷۱,۲۴۸ ریال	
شرح			
ردیف	شرح	مقدار	قیمت واحد
۱	PL 30*2000*6000	۹۰۰۱۹۸	۲۰,۹۰۰
۲	PL 25*2000*6000	۳۰۶۲۰	۲۲,۵۸۱
۳	PL 20*2000*6000	۲۲,۵۸۱	۱,۲۰۰
۴	PL 15*1500*6000	۲۲,۵۸۱	۹۰۰
۵	PL 12*1500*6000	۲۲,۵۸۱	۹۰۰
۶	PL 10*1500*6000	۲۲,۵۸۱	۹۰۰
۷	PL 8*1500*6000	۲۲,۵۸۱	۹۰۰
۸	UNP 120*6000	۲۲,۵۸۱	۲۰,۹۰۳
۹	IPE 120*12000	۲۲,۵۸۱	۲۰,۹۰۳
۱۰	IPE 140*12000	۲۲,۵۸۱	۲۰,۹۰۳
۱۱	IPE 160*12000	۲۲,۵۸۱	۲۰,۹۰۳
۱۲	IPE 180*12000	۲۲,۵۸۱	۲۰,۹۰۳
۱۳	IPE 200*12000	۲۲,۵۸۱	۲۰,۹۰۳
۱۴	IPE 220*12000	۲۲,۵۸۱	۲۰,۹۰۳
۱۵	IPE 240*12000	۲۲,۵۸۱	۲۰,۹۰۳
۱۶	هر چه حمل نماند به ازای ۱۳,۶۰۰ کنتونر	۱۳,۶۰۰	۱۰۰
جمع کل:		۲۰۹,۵۲۲	۹۵,۷۷۳,۷۱۲,۴۸۸
شرایط و نحوه فروش: عادی			
کشور: ایران			
اطباء فروشنده:			

نکته



بر حسب نوع مواد و گستردگی تأمین کنندگان و خواسته ما در مورد کیفیت، قیمت و زمان تحویل مواد، می‌توان از چندین منبع مختلف برای خرید یک محصول استعلام کرد.

نکته



پس از دریافت پیش فاکتورها از منابع مختلف می‌توان کلیه شاخص‌های کمی، کیفی، فنی و مالی تأمین کنندگان را مورد ارزیابی قرار داد و بر اساس خواسته‌های مورد نیاز خود، تصمیم‌گیری درستی برای خرید داشته باشیم.

الزاماً قیمت کمتر نمی‌تواند ملاک درستی برای انتخاب فروشنده باشد بلکه باید به مواردی مانند کیفیت، توان انجام حجم سفارش، زمان تحویل، فاصله انبار تا کارخانه، خوش‌نامی فروشنده و... نیز توجه داشت.



نکته

تصمیم‌گیری در مورد حمل مواد اولیه باید قبل از تکمیل فرایند خرید انجام شود و مشخص شود هزینه حمل آن به عهده خریدار است یا فروشنده.



پس از انتخاب فروشنده و خرید مواد باید به این نکته توجه داشت که فاکتور دریافتی باید شامل یک سری اطلاعات شامل مشخصات خریدار و فروشنده، تاریخ، مبلغ، کد یا شناسه اقتصادی، مهر فروشنده و سایر موارد قانونی باشد که در زیر چندین نمونه فاکتور بر حسب متغیرهای مختلف برای آشنایی بیشتر آورده شده است.

### نمونه فاکتور خرید ورق (به صورت کیلویی)

شماره فاکتور:											
۱۳۹۷/۰۲/۲۸	تاریخ:	فاکتور فروش کالا و خدمات									
مشخصات فروشنده											
شماره ثبت / شماره ملی:				شماره اقتصادی:				نام شخص حقیقی / حقوقی:			
				کد پستی ۱۰ رقمی:				شماره تلفن / نامبر:			
								نشانی:			
مشخصات خریدار											
شماره ثبت / شماره ملی:				شماره اقتصادی:				نام شخص حقیقی / حقوقی:			
				کد پستی ۱۰ رقمی:				شماره تلفن / نامبر:			
								نشانی:			
مشخصات کالا با خدمات مورد معامله (کلیه مبلغ به ..... ریال و ..... می‌باشد).											
ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمت	تعداد / مقدار	واحد	مبلغ واحد	مبلغ کل	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از کسر تخفیف	جمع مالیات و عوارض	جمع مبلغ کل به علاوه جمع مالیات و عوارض با احتساب تخفیف	
۱	۰۰۶۰۱۰۴۶	A۵۱۶GRV۰N ۱۰×۶۰۰۰×۲۰۰۰	۹۳۰	کیلو	۵۱۵۰۰	۴۷,۸۹۵,۰۰۰	۰	۴۷,۸۹۵,۰۰۰	۴,۲۱۰,۵۵۰	۵۲,۲۰۵,۵۵۰	
۲	۰۰۶۰۱۱۰۲	A۲۸۳GRC ۱۲×۶۰۰۰×۲۰۰۰	۱۱۶۰	کیلو	۳۶۷۰۰	۴۲,۵۷۲,۰۰۰	۰	۴۲,۵۷۲,۰۰۰	۳,۸۳۱,۴۸۰	۴۶,۴۰۳,۳۸۰	
					جمع کل		۹۰,۴۶۷,۰۰۰		۸,۱۴۲,۰۳۰	۹۸,۶۰۹,۰۳۰	
					شرایط و نحوه فروش: <input type="checkbox"/> نقدی <input checked="" type="checkbox"/> غیرنقدی						
توضیحات:											
					مهر و امضا فروشنده:						
					مهر و امضا خریدار:						

نمونه فاکتور خرید فلنچ (به صورت تعدادی)

شماره سریال: صورت حساب فروش کالا و خدمات  
 تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ (مبلغ به ریال)

نام شخص حقوقی: نشانی کامل: استان: مرکزی شهرستان: نشانی: شماره تلفن: شماره نامبر: شناسه ملی:		شماره قرارداد MSA: تاریخ قرارداد MSA: شناسه ملی:		شماره ثبت: شماره اقتصادی: کد پستی ۱۰ رقمی:		مشخصات فروشنده				
نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت صنعتی کاوه مبدل نشانی کامل: استان: تهران شهرستان: تهران		کد مشتری: شناسه ملی: شماره قرارداد مشتری: تاریخ قرارداد:		شماره اقتصادی: کد پستی ده رقمی: شماره تقاضای مشتری:		مشخصات خریدار				
شماره اطلاعیه حمل: تاریخ اطلاعیه حمل: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸		شماره اطلاعیه ارسال				وسیله حمل کامیون				
ردیف	کد کالا	کد آیتم	شرح کالا یا خدمات	تعداد / واحد	مبلغ واحد	مبلغ کل	مبلغ تخفیف	ماليات ارزش افزوده	عوارض ارزش افزوده	مبلغ کل به علاوه جمع ماليات و عوارض
۱	۰۹۴۱۳۶۴۲۳		فلنچ 04-150-WN-SCH 80 RF	۷ عدد	۱,۱۶۱,۰۰۰	۸,۱۲۷,۰۰۰	۰	۴۸۷,۶۲۰	۲۴۳,۸۱۰	۸,۸۵۸,۴۲۰
۲	۰۹۴۱۸۵۵۲۳		فلنچ 08-150-WN-SCH 80 RF	۱۱ عدد	۴۰,۴۷۰,۰۰۰	۴۴۵,۱۷,۰۰۰	۰	۲,۶۷۱,۰۲۰	۱,۲۲۵,۵۱۰	۴۸,۵۲۲,۵۲۰
۳	۰۹۶۲۱۴۵۲۳		فلنچ 02-150-WN-SCH 80 RF	۹ عدد	۴۲۴,۰۰۰	۳,۸۱۶,۰۰۰	۰	۲۲۸,۹۶۰	۱۱۴,۴۸۰	۴,۱۵۹,۴۴۰
۴	۰۹۶۲۸۸۸۲۳		فلنچ 04-150-WN-SCH 80 RF	۲ عدد	۱,۱۶۱,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	۰	۱۲۹,۲۲۰	۶۹,۶۶۰	۲,۵۳۰,۹۸۰
۵	۰۹۷۰۵۸۲۳۳		فلنچ 06-150-WN-SCH 80 RF	۱ عدد	۲,۴۷۸,۰۰۰	۲,۴۷۸,۰۰۰	۰	۱۴۸,۶۸۰	۷۴,۳۴۰	۲,۷۰۱,۰۲۰
۶	۰۹۷۰۶۶۸۲۳		فلنچ 01-300-LWN L:200 RF	۹۶ عدد	۱,۸۸۲,۰۰۰	۱۸۰,۷۶۸,۰۰۰	۰	۱۰,۸۴۶,۰۸۰	۵,۴۳۲,۰۴۰	۱۹۷,۰۲۷,۱۲۰
۷	۰۹۷۰۶۶۹۲۳		فلنچ 04-300-WN-SCH 160 RF	۹۵ عدد	۱,۸۹۷,۰۰۰	۱۸۰,۲۱۵,۰۰۰	۰	۱۰,۸۱۲,۹۰۰	۵,۴۰۶,۴۵۰	۱۹۶,۴۲۴,۲۵۰
۸	۰۹۷۰۶۷۰۲۳		فلنچ 10-150-WN-SCH XS RF	۱ عدد	۴,۷۰۴,۰۰۰	۴,۷۰۴,۰۰۰	۰	۲۸۲,۲۴۰	۱۴۱,۱۲۰	۵,۱۲۷,۲۶۰
۹	۰۹۷۰۶۷۱۲۳		فلنچ 01-300-BL RF	۹۶ عدد	۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۲۷۲,۰۰۰	۰	۱,۲۲۶,۲۲۰	۶۶۸,۱۶۰	۲۴,۲۷۶,۴۸۰

نمونه فاکتور خام خرید تیر آهن (فاکتور خام تکمیل شده به صورت دستی)

شماره سریال:		صورت حساب فروش کالا و خدمات									
تاریخ: ۹۷/۳/۲۴											
مشخصات فروشنده											
شماره ثبت:			شماره اقتصادی:			شماره ثبت:			شماره ثبت:		
شهر: تهران			کد پستی:			شهرستان:			نشانی:		
نمابر / تلفن:			شناسه ملی:			خیابان:					
مشخصات خریدار											
شماره ثبت / شماره ملی:			شماره اقتصادی:			نام شخص حقیقی / حقوقی:			نام شخص حقیقی / حقوقی:		
شهر: تهران			کد پستی:			شهرستان:			نشانی کامل / استان:		
شماره تلفن / نمابر:			نشانی:								
مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله											
۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
جمع مبلغ کل به علاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل (ریال)	مبلغ واحد (ریال)	واحد اندازه گیری	تعداد / مقدار	شرح کالا یا خدمات	کد کالا	ردیف	
۴۶۹,۲۳۷,۶۷۵	۳۸,۷۴۴,۳۹۵	۴۳۰,۴۹۳,۲۸۰	۶۷۲۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	شاخه	۳۰	تیر آهن ۲۷ طول ۱۲ متر ST۳۷	-	۱	
										۲	
										۳	
										۴	
۴۶۹,۲۳۷,۶۷۵	۳۸,۷۴۴,۳۹۵	۴۳۰,۴۹۳,۲۸۰	۶۷۲۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	جمع کل						
توضیحات:						<input type="checkbox"/> غیر نقدی		<input type="checkbox"/> نقدی		شرایط و نحوه فروش:	
مهر و امضای خریدار						مهر و امضای فروشنده					

نمونه فاکتور خرید تیر آهن

شماره شرکت صورت حساب فروش کالا و خدمات شماره ثبت: تاریخ: ۹۷/۰۳/۲۲

نشانی:		شماره ثبت:		شناسنامه ملی:						
شماره اقتصادی:		شماره تلفن:		پیش شماره:						
مشخصات خریدار										
نام شخص حقیقی / حقوقی:										
نشانی:		شماره ثبت:		شناسه ملی:						
کد اقتصادی:		تلفن خریدار:		نمابر:						
ردیف	شرح کالا یا خدمات	تعداد	واحد	بهای واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	تخفیف (ریال)	مبلغ کل پس از تخفیف	جمع مالیات و عوارض (۹٪)	جمع مبلغ کل به علاوه مالیات و عوارض	ملاحظات
۱	تیر آهن IPE 140	۱۴	شاخه	۵,۷۸۳,۴۰۰	۸۰,۹۶۷,۶۰۰		۸۰,۹۶۷,۶۰۰	۷,۲۸۷,۰۸۴	۸۸,۲۵۴,۶۸۴	
۲	تیر آهن IPE 200	۸	شاخه	۸,۷۴۵,۸۰۰	۶۹,۹۶۶,۴۰۰		۶۹,۹۶۶,۴۰۰	۶,۲۹۶,۹۷۶	۷۶,۲۶۳,۳۷۶	
۳	تیر آهن IPE 220	۲۶	شاخه	۱۱,۲۴۵,۵۰۰	۲۹۲,۳۸۳,۰۰۰		۲۹۲,۳۸۳,۰۰۰	۲۶,۳۱۴,۴۷۰	۳۱۸,۶۹۷,۴۷۰	
۴	تیر آهن IPE 270	۱۲۲	شاخه	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۷۰۲,۲۶۶,۰۰۰		۱,۷۰۲,۲۶۶,۰۰۰	۱۵۳,۲۰۳,۹۴۰	۱,۸۵۵,۴۶۹,۹۴۰	
۵	تیر آهن IPE 300	۵	شاخه	۱۷,۰۹۷,۵۰۰	۸۵,۴۸۷,۵۰۰		۸۵,۴۸۷,۵۰۰	۷,۶۹۳,۸۷۵	۹۳,۱۸۱,۳۷۵	
۶	تیر آهن IPE 360	۳۹۸۰	کیلوگرم	۵۲,۲۰۰	۲۰۷,۷۵۶,۰۰۰		۲۰۷,۷۵۶,۰۰۰	۱۸,۶۹۸,۰۴۰	۲۲۶,۴۵۴,۰۴۰	
۷										
۸										
۹										
۱۰										
جمع:				۲,۴۳۸,۸۲۶,۵۰۰	۲,۴۳۸,۸۲۶,۵۰۰	۰	۲,۴۳۸,۸۲۶,۵۰۰	۲۱۹,۴۹۴,۳۸۵	۲,۶۵۸,۳۲۰,۸۸۵	
جمع کل فاکتور به حروف: دو میلیارد و شصت و پنجاه و هشت میلیون و سیصد و بیست هزار و هشتصد و هشتاد و پنج ریال جمع کل فاکتور ۲,۶۵۸,۳۲۰,۸۸۵										
شرایط و نحوه فروش:				<input checked="" type="checkbox"/> نقدی		<input type="checkbox"/> غیر نقدی		مهر و امضای خریدار		
توضیحات:										

## نمونه فاکتور خرید سبیم جوش

شماره سریال:		شماره حساب فروش کالا									
تاریخ:		صورت حساب فروش کالا									
«مشخصات فروشنده»											
شماره ثبت:		شماره اقتصادی:									
شناسه ملی:		شناسه ملی:									
پست الکترونیکی:		کد پستی:									
شماره:		شماره اقتصادی:									
نام شخصی حقیقی / حقوقی:		کد ملی:									
نشانی کامل:		مرکز مشتری:									
تلفن / شماره:		شماره ثبت:									
شماره جاری:		شماره حواله انبار:									
«مشخصات خریدار»		شماره سفارش / قرارداد:									
نام شخص حقیقی / حقوقی:		کد پستی:									
نشانی کامل:		شماره دفتر مدیریت:									
تلفن / شماره:		شماره سفارش / قرارداد:									
شماره جاری:		تاریخ درخواست مشتری:									
مشخصات کالا											
ردیف	کد کالا ایران کد	شرح کالا	تعداد	مقدار جزء	مقدار کل (کیلوگرم)	بهای واحد	مبلغ تخفیف	بسته بندی	بارگیری	عوارض و مالیات	جمع کل عوارض و مالیات
۱	264016M12N	مقبول BR705-6/40-16M ق ۱۲	کارتن	۳۰	۳۰۰	۷۲۹۱۳				۱۹۷۹۳۵۱	۲۳۹۷۳۳۵۱
					۳۰۰					۱۹۷۹۳۵۱	۲۳۹۷۳۳۵۱
بسته بندی: ۳۰۰ ریال / قوطی ۵۰۰۰ ریال / پلاستیکی ۴۰۰۰ ریال / وکیوم ۱۰۰۰۰ ریال جمع کل:											
شرایط فروش: <input checked="" type="checkbox"/> نقدی <input type="checkbox"/> غیر نقدی											
توضیحات: واحد فروش سنگ عدد می باشد.											
تاریخ نسخ: سفید خریدار، سبز فروش، زرد مالی، صورتی انبار، آبی نگهداری											
تنظیم کننده فاکتور: نام و امضای خریدار											
مدیر فروش											
مدیر مالی											




در مورد دلیل دامنه زیاد قیمت بازیافت مواد اولیه در بازار تحقیق کنید.

هدف از ارائه این تحقیق این بوده که هنرجو به این درک برسد که تمامی ضایعات حاصله از تولید قیمت یکسانی ندارند مثلاً ممکن است بخشی از موادی که در ساخت یک محصول ضایعات می‌شوند، خود به عنوان ماده اولیه برای تولید یک محصول دیگر استفاده شود.

یا قیمت ضایعات براساس نوع و سایز ممکن است متفاوت باشد مثلاً ضایعات حاصل از فرایند سوراخ کاری به عنوان ضایعات ذوبی با حداقل قیمت فروخته می‌شود ولی ضایعات حاصل از لبه گیری ورق‌ها تقریباً قیمتی معادل قیمت مواد اولیه دارند.



ضایعات لبه ورق

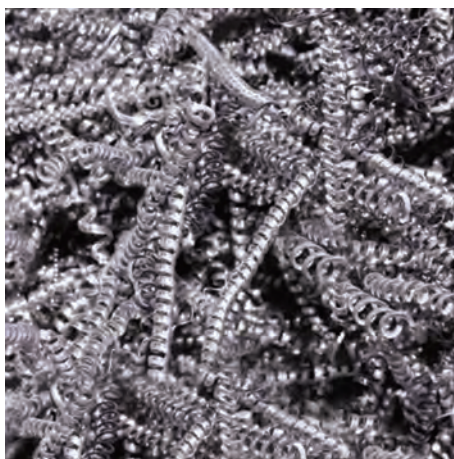

ضایعات حاصل از سوراخ کاری

## جلسه هفتم : بر آورد مواد مصرفی جوش

ابتدا باید براساس هر فرایند پارامترهای مختص به آن را شناسایی و سپس هزینه‌های مربوط به آن را محاسبه نمود.

مثلاً برای فرایند اکسی گاز مواردی مانند میزان مصرف اکسیژن و استیلن و قیمت آنها مهم می‌باشد یا برای فرایند GTAW مواردی مانند میزان مصرف گاز آرگون، هزینه‌های فیلر متال، هزینه الکتروود تنگستن و... یا برای فرایندی مانند GMAW مواردی مانند میزان مصرف سیم جوش، میزان گاز مصرف شده و... اهمیت دارد. علاوه بر مواردی که در مورد پارامترهای هر فرایند توضیح داده شده موارد ثابتی مانند هزینه‌های استهلاک دستگاه، قیمت دستگاه، میزان مصرف انرژی هر دستگاه، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و... نیز به عنوان پارامترهای ثابت در نظر گرفته می‌شود. در جدول زیر بخشی از مواد مصرفی مورد نیاز در هر فرایند قید شده است.

SMAW		الکتروود روکش دار مورد نیاز
OFW		میزان گاز اکسیژن مصرف شده، میزان گاز استیلن مصرف شده، ماده پرکننده در صورت استفاده.
GMAW		میزان سیم جوش مصرفی مورد نیاز، میزان گاز مصرفی
FCAW		میزان سیم جوش مصرفی مورد نیاز، میزان گاز مصرفی در صورت لزوم به استفاده
GTAW		الکتروود تنگستنی، میزان گاز مصرفی، ماده پرکننده در صورت لزوم

باید به این نکته توجه داشت علاوه بر مواد مصرفی و تجهیزات ممکن است برخی ابزارآلات نیز برای جوشکاری نیاز باشد یا برای موقعیت‌دهی ممکن است برای جوشکاری نیاز به فیکسچر یا سایر موارد باشد.



### جلسه هشتم: عوامل مؤثر در جوشکاری با الکترو دستی

پارامترهای مؤثر در فرایند الکترو دستی که می‌توانند بر خواص جوش تأثیر بگذارند، عبارت‌اند از:

۱ جریان (نوع، قطب، مقدار)

۲ ولتاژ

۳ سرعت جوشکاری

۴ الکترو (نوع، اندازه)

۵ طول قوس

۶ زاویه الکترو با قطعه کار

۷ مهارت جوشکار

این پارامترها بر کمیت‌های زیر تأثیر می‌گذارند:

نرخ یا میزان ذوب الکترو: جرم الکترو ذوب شده در واحد زمان می‌باشد که با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$I_1$ : طول اولیه الکترو

$I_2$ : طول الکترو باقی‌مانده پس از جوشکاری

$$M.R. = \frac{(I_1 - I_2)d}{t}$$



d : وزن واحد طول هسته الکتروود

t : زمان روشن بودن قوس

– نرخ رسوب: مقدار فلز رسوب داده شده در واحد زمان. نرخ رسوب معمولاً کمتر از نرخ ذوب است.

$$D.R. = \frac{M_r - M_1}{t}$$

$M_1$  : وزن قطعه قبل از جوشکاری

$M_r$  : وزن قطعه بعد از جوشکاری

– بازدهی الکتروود: درصد وزن فلز رسوب داده شده به وزن فلز ذوب شده از مفتول، بازدهی الکتروود می‌باشد. در الکترودهای پودر آهن دار بازدهی از ۱۰۰٪ تجاوز می‌کند، زیرا مقداری از پودر آهن موجود در پوشش نیز به وزن رسوب اضافه می‌شود. بازیابی طبق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\eta = \frac{D.R.}{M.R.} \times 100$$

– نرخ اتصال: مقدار اتصالی که در واحد زمان تکمیل می‌شود. نرخ اتصال به عمق و طول جوش در واحد زمان بستگی دارد. این کمیت طبق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$J.R. = \frac{x \times y}{t}$$

در رابطه اخیر x عمق جوش، y طول جوش و t زمان جوشکاری است.

– عمق جوش: برای قطعاتی که پخش‌سازی نشده‌اند، عمق جوش برابر فاصله سطح قطعه تا انتهای جوش می‌باشد.

برای قطعات پخش‌سازی شده عمق جوش برابر پایین‌ترین سطح پخ تا پایین‌ترین سطح جوش می‌باشد.

– پهناى جوش: برابر با طول خطی است که نشان‌دهنده فاصله دو پنجه جوش در دو طرف گرده جوش است.

– شکل سطح مقطع جوش (پروفیل جوش): پروفیل جوش شکل سطح مقطع جوش می‌باشد. عمق، برجستگی و پهناى جوش از مشخصات شکل ظاهری جوش می‌باشد.

### اثر پارامترهای متفاوت در ولتاژ قوس فرایند SMAW

پارامترهای شدت جریان و ولتاژ قوس با توجه به نوع پوشش، ضخامت پوشش، جنس فلز الکتروود و طول قوس در ارتباط است.

مطابق قانون اهم شدت جریان و ولتاژ عکس یکدیگرند این موضوع در دستگاه جوشکاری صادق است ولی در قوس الکتریکی ممکن است در شدت جریان‌های پایین بر خلاف قانون اهم اتفاق افتد و طبق رابطه صفحه بعد خواهد بود.

$$ur = k + \frac{L \times d}{10 \times S} \times I$$

K = ضریب ثابت ماده

ur = (ولت) ولتاژ قوس

I = (آمپر) شدت جریان

L = (میلی متر) طول قوس

d = (میلی متر) قطر الکتروود S = (برحسب میلی متر مربع) سطح مقطع الکتروود

ضریب K به جنس الکتروود و میزان افت ولتاژ در کاتد - یا آند + بستگی دارد و برای فولادها در این روش عدد ۱۲ منظور می شود.

در این فرمول چنانچه پارامترها ثابت باشد و فقط جریان افزایش پیدا کند ولتاژ هم افزایش می یابد.

چنانچه فقط قطر الکتروود افزایش یابد ولتاژ قوس کاهش می یابد.

چنانچه طول قوس افزایش یابد ولتاژ قوس هم افزایش می یابد.

مثال: در جوشکاری با الکتروود  $d = 4\text{mm}$  شدت جریان  $150$  آمپر و طول قوس  $3$  میلی متر باشد، مطلوب است:

(الف) ولتاژ قوس را حساب کرده و با ولتاژ حاصل از فرض های ب، ج و د مقایسه کنید.

(ب) شدت جریان را  $200$  آمپر فرض کنید.

(ج) قطر الکتروود  $d = 5\text{mm}$  آمپر فرض شود.

(د) طول قوس را  $4$  میلی متر فرض کنید.

هدف از آوردن این مطالب این بوده است که هنرجو بداند در فرایندهایی مانند SMAW به دلیل وزن روکش الکتروود و مقدار ته الکتروود که از هر الکتروود به عنوان دور ریز در نظر گرفته می شود، در جوش های با حجم زیاد می تواند بسیار پرهزینه باشد و بازدهی کمی داشته باشند ولی در فرایندهایی مانند GMAW به دلیل عدم وجود ته الکتروود و سرعت بالا، راندمان جوش می تواند بسیار بیشتر باشد.

### تأثیر انتخاب فرایند و طرح اتصال در هزینه مواد مصرفی

هنرجو باید به این درک برسد که بتواند در یک برآورد اولیه، قبل از شروع جوشکاری و انتخاب فرایند، میزان مصرف و هزینه های لازم برای هر فرایند را بشناسد و همچنین با مزایا و محدودیت های هر فرایند آشنا باشد و بداند ممکن است با انتخاب فرایندهای مختلف هزینه های جوش را کمتر یا بیشتر کند، پس براساس نوع کار و کیفیت و کمیتی که نیاز است بهترین فرایند را انتخاب کند.

مثلاً در مواقعی که نیاز به جوشکاری گوشه با سرعت بالا و مترائ های زیاد می باشد، استفاده از فرایند GMAW به دلیل عدم نیاز به تعویض سیم و تمیزکاری سطح جوش و سرعت بالای آن بسیار توجیه پذیرتر از فرایند SMAW می باشد و یا برای جوشکاری قطعات ضخیم که نیاز به نرخ رسوب بالا و پرکنندگی می باشد استفاده از

فرایند SAW مناسب‌تر از سایر فرایندها می‌باشد یا در صورت عدم امکان جوشکاری با فرایند SAW، استفاده از الکترودهای پودر آهن دار مانند E۷۰۲۴ یا E۷۰۱۸ می‌تواند بسیار سریع‌تر و باکیفیت‌تر از E۶۰۱۳، در فرایند SMAW باشد. طرح اتصال نیز در میزان مصرفی جوش پارامتر تعیین‌کننده‌ای می‌باشد که باید برای بهینه‌سازی هزینه‌های جوش در نظر گرفت. برای مثال میزان مواد مصرف شده در طرح اتصال U شکل کمتر از V شکل می‌باشد ولی هزینه آماده‌سازی اتصال U بیشتر می‌باشد در نتیجه در صورتی که قیمت مواد اولیه ارزان‌تر از هزینه آماده‌سازی طرح اتصال باشد، از طرح اتصال V استفاده می‌کنیم یا بالعکس. مثلاً برای جوشکاری سوپرآلیاژها ممکن است هزینه الکتروود مصرفی مورد نیاز حتی ۲۰ تا ۳۰ برابر الکترودهای فولادی ساختمانی باشد، پس در این صورت هزینه‌های آماده‌سازی برای رسیدن به اتصالاتی که میزان الکتروود مصرفی را کم می‌کند، توجیه‌پذیر خواهند بود. در جدول زیر به برخی از مزایا و معایب فرایندهای جوشکاری اشاره شده است تا در انتخاب فرایند بتوانیم دید بهتری داشته باشیم.

فرایند	محاسن	معایب
SMAW	<ol style="list-style-type: none"> <li>امکان انجام جوشکاری در محوطه باز</li> <li>امکان جوشکاری بر روی قطعات زنگ زده جزئی.</li> <li>انجام جوشکاری در تمام حالات مانند H-Lo۴۵</li> <li>امکان جوشکاری اکثر فولادهای کربنی و آلیاژی.</li> <li>ارزانی تجهیزات مورد نیاز.</li> <li>ارزانی مواد مصرفی</li> <li>سادگی تنظیمات دستگاه‌های SMAW.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>نرخ رسوب کم (حدود ۳ کیلوگرم در ساعت).</li> <li>نیازمند تعویض الکتروود است که در نتیجه زمان جوشکاری و تعداد محل‌های شروع مجدد Resart بیشتر می‌شود که محل‌های شروع مجدد مستعد بروز عیب می‌باشند.</li> <li>طولانی بودن زمان آموزش جوشکار.</li> <li>نیازمند تمیز کاری گل جوش است.</li> </ol>
Oxy-fuel Welding	<ol style="list-style-type: none"> <li>ارزانی تجهیزات</li> <li>ارزانی مواد مصرفی</li> <li>عدم نیاز به انرژی برق</li> <li>امکان جوشکاری قطعات نازک</li> <li>امکان انجام لحیم‌کاری سخت (جوش برنج)</li> <li>سادگی تنظیمات سیستم جوشکاری</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>اعمال حرارت ورودی بالا به قطعه کار. موجب بروز اعوجاج و تغییر ساختار در قطعه می‌گردد.</li> <li>طولانی بودن زمان آموزش جوشکار.</li> <li>عدم رعایت موارد ایمنی بسیار حادثه ساز است.</li> <li>عدم امکان جوشکاری قطعات آلیاژی.</li> </ol>

<p>۱- گرانی تجهیزات و مواد مصرفی                  ۲- به صرفه نبودن جوشکاری قطعات بیشتر  <math>1.0\text{ mm}</math>                  ۳- نرخ رسوب کم (حدود نیم کیلوگرم در ساعت).                  ۴- سرعت کم جوشکاری <math>\text{Cm/min}</math>.                  ۵- هزینه زیاد تعمیر و نگهداری سیستم نسبت به SMAW.                  ۶- در محیط‌های باز هنگام وزش باد ملایم حفاظت قوس با محدودیت مواجه است.                  ۷- نسبت به کثیفی درز جوش بسیار حساس است.</p>	<p>۱- قابلیت جوشکاری اکثر فلزات مانند Al و Mg.                  ۲- کوتاهی زمان آموزش جوشکار نسبت به SMAW.                  ۳- امکان انجام جوشکاری در تمام حالات.                  ۴- کارایی بالا جهت جوشکاری تعمیراتی.                  ۵- امکان مکانیزه نمودن سیستم جوشکاری.                  ۶- بدون جرقه و گل جوش است.                  ۷- در برخی موارد بدون فیلر نیز می‌توان دو قطعه را متصل نمود.                  ۸- ناحیه HAZ کمتری ایجاد می‌گردد.</p>	<p><b>GTAW</b></p>
<p>۱- گرانی تجهیزات.                  ۲- پیچیده‌تر بودن تنظیمات دستگاه‌های SMAW نسبت به GMAW.                  ۳- در محیط‌های باز حفاظت قوس با محدودیت مواجه است.</p>	<p>۱- نرخ رسوب بالا (۸ تا ۱۲ کیلوگرم در ساعت)                  ۲- کوتاهی زمان آموزش جوشکار نسبت به SMAW.                  ۳- عدم نیاز به تعویض الکتروود (فیلر مصرفی در طول‌های بیش از ۱۰۰۰ متر موجود است).                  ۴- امکان انجام جوشکاری در تمام حالات مانند ۳F                  ۵- امکان مکانیزه نمودن سیستم جوشکاری.                  ۶- امکان جوشکاری قطعات در هر ضخامتی.</p>	<p><b>GMAW</b></p>
<p>۱- تنها قابلیت جوشکاری اتصال لب روی هم دارای ضخامت کمتر از <math>3\text{ mm}</math> را داراست.                  ۲- تنها قابلیت جوشکاری برخی فولادها و آلومینیم‌ها را داراست.</p>	<p>۱- ارزانی تجهیزات و مواد مصرفی.                  ۲- سرعت بالای انجام کار.                  ۳- یکنواختی خصوصیات جوش‌ها در تعداد زیاد.                  ۴- امکان مکانیزه نمودن سیستم جوشکاری.</p>	<p><b>Spot Welding</b></p>
<p>۱- عدم امکان جوشکاری در تمام حالات. (تنها در حالات IF, ۲F, IG انجام‌پذیر است)                  ۲- گرانی تجهیزات مورد نیاز.                  ۳- تنها جهت جوشکاری برخی فولادها به کار می‌رود.                  ۴- پیچیدگی تنظیمات دستگاه مربوطه.                  ۵- عدم امکان جوشکاری قطعات <math>5\text{ mm}</math></p>	<p>۱- ارزانی مواد مصرفی                  ۲- امکان انجام جوشکاری هنگام وزش بادهای ملایم.                  ۳- کوتاهی زمان آموزش اپراتور نسبت به SMAW.                  ۴- ارج رسوب بالا و <math>15</math> تا <math>20</math> کیلوگرم در ساعت.                  ۵- امکان مکانیزه نمودن سیستم جوشکاری.</p>	<p><b>SAW</b></p>

به طور مثال جوشکاری با فرایند تیگ نرخ رسوب پایینی دارد ولی دقت و نفوذ آن بالاست.




Welding With the Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) Process:  
GTAW is typically a low deposition rate process  
و جوشکاری زیرپودری فرایندی با نرخ رسوب بسیار بالاست:



Welding Pipeline Double Joints With Submerged Arc Welding:  
SAW is typically a high deposition rate process

در نمودار زیر نرخ رسوب فرایندهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده است:

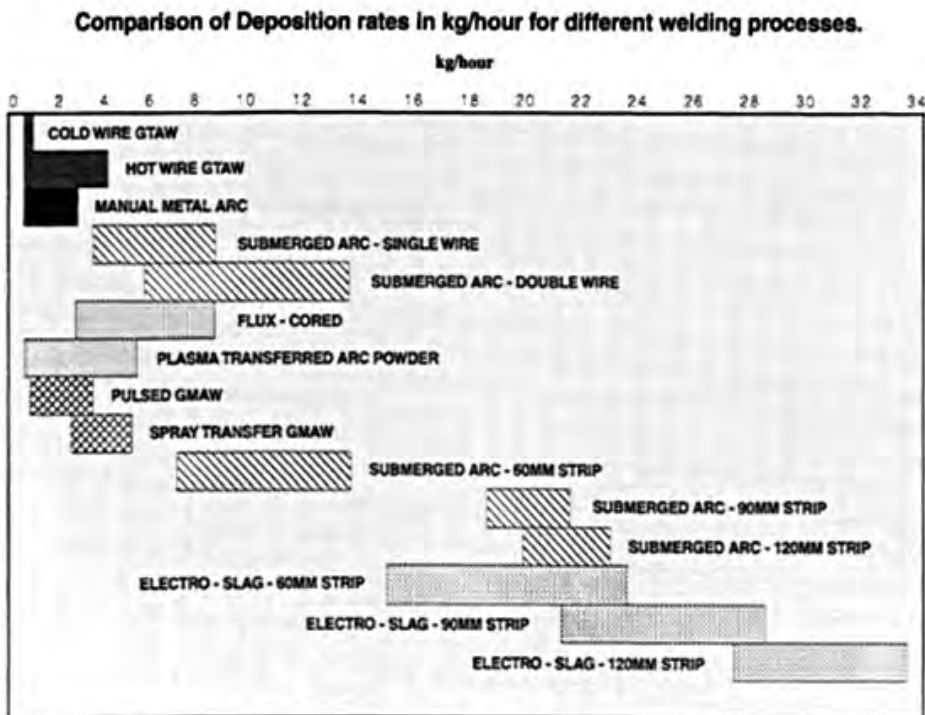

## جلسه نهم: تعیین هزینه جوشکاری

محاسبه هزینه‌های جوش و زمان‌های جوشکاری امری بسیار مهم است، زیرا جوشکاری می‌تواند بخش مهمی از هزینه‌های ساخت سازه‌ها و مصنوعات فلزی باشد. دانستن چگونگی برآورد حجم جوش داده شده و زمان معمول انجام جوش برای تعیین بهای تمام شده و برنامه‌ریزی زمانی امری مهم می‌باشد. عوامل متعددی وجود دارد که باید در هنگام تعیین هزینه کلی جوشکاری مورد توجه قرار گیرد.

باید به این نکته توجه داشت مواد مصرفی تنها بخشی از هزینه جوشکاری را تشکیل می‌دهد و پارامترهای دیگری مانند هزینه نیروی انسانی، هزینه‌های سربار، قیمت تجهیزات مورد استفاده، هزینه‌های انرژی، هزینه، زمان جوشکاری و... نیز در تعیین هزینه تمام شده جوشکاری تأثیر گذارند که اغلب نادیده گرفته می‌شوند.

به عنوان مثال انتخاب یک الکتروود یا سیم جوش ارزان برای پایین آوردن هزینه جوش کار درستی نیست زیرا ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه جوشکاری مربوط به هزینه نیروی انسانی و سربار می باشد، در نتیجه در انتخاب مواد مصرفی علاوه بر قیمت مواد باید به میزان بهره‌وری آن نیز توجه داشت. بنابراین انتخاب الکتروودی که بهره‌وری را بهبود می بخشد (با افزایش میزان رسوب) بسیار مهم تر از انتخاب یک الکتروود با هزینه کمتر است.

پس برای تعیین هزینه کامل جوشکاری باید تمام پارامترهای قید شده مورد توجه قرار گیرد تا در انتخاب فرایند یا بهینه‌سازی کارهای در حال اجرا بتوان تصمیم مناسبی گرفت و در نظر گرفتن یک پارامتر مانند هزینه مواد مصرفی نمی تواند عامل مناسبی برای انتخاب فرایند یا محاسبه هزینه تمام شده باشد چه بسا ممکن است در بسیاری مواقع هزینه نیروی انسانی بیشتر از مواد مصرفی باشد.

باید به این نکته توجه داشت که زمان جوشکاری، صرفاً زمانی که قوس روشن است و جوشکار مشغول جوشکاری است، در نظر گرفته نشود بلکه زمانی که برحسب نوع فرایند یا عملیات مورد نظر مانند تمیزکاری بین پاسی، عملیات حرارتی احتمالی مورد نیاز، تغییر وضعیت قطعه مانند چرخاندن یا سایر موارد نیز باید در نظر گرفته شوند و تأثیر آن در انتخاب فرایند یا هزینه تمام شده محاسبه شود.

## عوامل مؤثر در تعیین هزینه جوشکاری

برآورد هزینه فرایند جوشکاری با تخمین هزینه هر مرحله از جوشکاری امکان پذیر است. هزینه کامل جوشکاری می تواند به بخش های کلی زیر تقسیم شود.

- ۱ هزینه مواد اولیه
- ۲ هزینه آماده سازی
- ۳ هزینه نیروی انسانی
- ۴ هزینه مواد مصرفی (الکتروود، گاز، سنگ و...)
- ۵ هزینه تجهیزات
- ۶ هزینه های انرژی
- ۷ هزینه های بالاسری
- ۸ هزینه های بازرسی
- ۹ هزینه های عملیات تکمیلی

## جلسه یازدهم: هزینه‌های انرژی و تأثیر آن در انتخاب فرایند یا هزینه‌های تمام شده

امروزه کارخانه‌های تولیدی علاوه بر تولید محصول با کیفیت و تحویل به موقع آنها، باید توجه ویژه‌ای به مسئله انرژی داشته باشند. فرایند جوشکاری تقریباً در تمامی صنایع کاربرد دارد و مطابق آمار سازمان جهانی حدود ۹۹ میلیون دلار سالانه هزینه برق فرایندهای جوشکاری در کل دنیا می‌باشد. بنابراین محیط‌های تولیدی امروز نیازمند یک برنامه بهینه برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی فرایندهای جوشکاری می‌باشد که نه تنها تولید جوش‌های با کیفیت، بلکه صرفه‌جویی در هزینه‌های عملیاتی و انرژی نیز در نظر گرفته شود.

**برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های انرژی عملیات جوشکاری مرحله اول:**


کارایی (بازده) تجهیزات موجود خود را ارزیابی کنید.



برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

- ۱- محاسبه قدرت خروجی: ولتاژ خروجی را که با ولت نشان داده شده است در شدت جریان خروجی که با آمپر نشان داده شده است ضرب کنید. حاصل به دست آمده قدرت خروجی می‌باشد.
- ۲- محاسبه قدرت ورودی: قدرت خروجی دستگاه را به بازده دستگاه تقسیم کنید. (این مقدار معمولاً توسط سازنده تجهیزات جوشکاری برای تولید توان ورودی به کیلووات ارائه شده است)



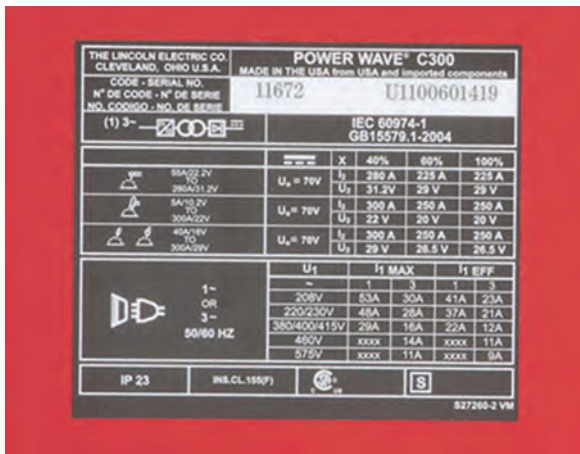

۳- هزینه‌های عملیاتی روزانه را در جوش محاسبه کنید  
 برای محاسبه ساعت KW که در یک روز استفاده می‌شود، قدرت ورودی را در ساعت‌هایی که در هر روز دستگاه جوش فعال است ضرب می‌کنند سپس نتیجه آن را در قیمت هر کیلو وات ساعت ضرب کنید.

۴- هزینه‌های عملیاتی روزانه را در طول دوره‌های خالی محاسبه کنید.  
 برای این کار توان ورودی دستگاه را در هزینه کیلو وات ساعت ضرب کنید.  
 ۵- کل هزینه‌های عملیاتی را محاسبه کنید.

مجموع بخش ۳ و ۴ هزینه‌هایی است که باید بابت انرژی برق پرداخت شود. با مقایسه این هزینه‌ها برای یک منبع قدرت جوشکاری قدیمی با هزینه‌های تخمین زده شده برای دستگاه‌های جدیدتر و کارآمدتر، شما به سادگی می‌توانید بگویید که چه دستگاهی صرفه‌جویی بیشتری در هزینه انرژی و بازده نهایی در سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند، حال آنکه ممکن است از میزان صرفه‌جویی مصرف برق دستگاه‌های جدیدتر در یک دوره زمانی مشخص سرمایه مورد نیاز برای خرید آن دستگاه را تأمین نمود.

## مرحله دوم

تغییر در تکنولوژی اینورتر را در نظر بگیرید.  
 منبع تغذیه مبتنی بر اینورتر به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا قدرت بیشتری را از فناوری الکترونیک جدید به دست آورند، که در نتیجه بازده آنها بیشتر است. در گذشته، منابع قدرت جوشکاری بر مبنای ترانسفورماتورهای معمولی بود و منابع صنعتی قدیمی ساخته شده براساس این تکنولوژی معمولاً سنگین و بزرگ هستند.



فناوری اینورتر، قدرت ورودی ۶۰ هرتز را ابتدا به DC تبدیل می‌کند و سپس به بخش مبدل برق اینورتر تغذیه می‌کند که در آن سوئیچ‌های حالت جامد در فرکانس‌هایی تا ۱۲۰,۰۰۰ هرتز روشن و خاموش می‌شوند.



منابع قدرت جوش بر مبنای اینورتر قابل حمل و سبک هستند و قابلیت‌های دقیق شروع قوس و کنترل خروجی پیشرفته را فراهم می‌کنند که جوشکاران را قادر می‌سازند تا پارامترهای مورد نظر را به راحتی تنظیم کنند.

## جلسه یازدهم: شناسایی مراحل و فرایندهای مورد نیاز برای تولید محصول

برای اینکه بتوانیم این فعالیت را انجام دهیم باید نسبت به روش‌های تولید، مراحل تولید، تقدم و تأخر فعالیت‌ها و زمان مورد نیاز برای هر فعالیت آشنایی داشته باشیم. به نوعی باید به OPC فرایند آشنا باشیم.

### نمودار فرایند عملیات (Operation Process Chart) OPC

با استفاده از OPC، مجموعه عملیات‌های انجام شده یک فرایند را به‌طور ساده و قابل فهم با نمودار نشان می‌دهند.

تهیه نمودارهای فرایند عملیات (OPC) بهترین روش برای مرتب نمودن و نظم بخشیدن به اطلاعات جمع‌آوری شده می‌باشد. بدین صورت که اطلاعات جمع‌آوری شده را در قالب چارت و نمودار به صورت مرتب و مشخص بیان و تجزیه تحلیل می‌کنند، سپس در رابطه با لزوم تغییر یا عدم تغییر آن تصمیم می‌گیرند. در ارزیابی کار و زمان با مفاهیمی نظیر عملیات و بازرسی سر و کار داریم. **عملیات:** عملیات را در نمودار فرایند عملیات با دایره نشان می‌دهند. مجموعه تغییرات فیزیکی و شیمیایی عملیات نام دارد، در مواد اولیه و فرایندهای اولیه شاهد آن هستیم.

**بازرسی:** بازرسی در فرایندهای خدماتی و تولیدی به معنای تطبیق دادن فرایند با استانداردهای مشخص شده است. بازرسی رادر نمودار OPC با علامت مربع نشان می‌دهیم.

بازرسی در فرایندهای خدماتی و تولیدی به دو صورت کیفی و کمی انجام می‌شوند. معمولاً در جدول فرایند عملیات تمامی اطلاعات از جمله مراحل تولید، مواد اولیه، قطعه نهایی، ماشین‌آلات و ابزارها، زمان و لوازم جانبی را مشخص می‌کنند. تمامی مراحل ساخت یک قطعه و محصول از ماده اولیه تا محصول نهایی و بازرسی آن در مراحل مختلف و چگونگی اتصال این قطعات را در نمودار جدول فرایند عملیات ثبت می‌کنند.

نکته

حمل‌ونقل، تأخیر و انبار را در OPC قید نمی‌شود.



OPC را به صورت نمودار درختی نیز می‌توان تهیه کرد. نمودار OPC مشخص می‌کند هر یک از محصولات چه اجزایی دارند و اجزا از چه مواد اولیه و قطعاتی به وجود آمده و مراحل را که پشت سر گذاشته‌اند مطرح می‌کند. معمولاً واحد مهندسی فرایند عملیات OPC را تنظیم می‌کند.

در نمودار فرایند عملیات از خطوط عمودی و افقی استفاده می‌شود. خطوط عمودی نشان‌دهنده جریان عمومی فرایند و خطوط افقی را زمانی استفاده می‌کنیم که قطعه یا مواد جدید بخریم و در جریان تولید اضافه کنیم.

### کاربرد نمودار فرایند عملیات

مسیر تولید و مراحل مونتاژ را به صورت تلفیقی نشان می‌دهد. عملیات ساخت و بازرسی را روی قطعه ساختنی محصول نشان می‌دهد. ترتیب و توالی عملیات را روی هر قطعه نشان می‌دهد. ارتباط بین قطعات مختلف را حین ساخت و مونتاژ نشان می‌دهد.


طول نسبی خطوط مونتاژ و فضای لازم را نشان می‌دهد. تقدم و ترتیب ورود قطعات و مواد اولیه را به خط اصلی تولید و مونتاژ نشان می‌دهد. قطعاتی را که باید تولید و یا خریداری شوند از هم جدا می‌کند. ابزار مفید برای برآورد تعداد ماشین‌آلات، لوازم، تجهیزات و نیروی انسانی است. شمای کلی فرایند را نشان می‌دهد و به کمک آن می‌توان در مورد بهبود چاره‌اندیشی کرد. تفاوت بین قطعاتی را که مستقیماً وارد خط می‌شوند و قطعاتی که قبل از خط مونتاژ چند عملیات و بازرسی روی آنها انجام می‌شود نشان می‌دهد.

### طریقه رسم نمودار فرایند عملیات

برای ساخت این نمودار، در ابتدا محصول به مونتاژهای فرعی تشکیل‌دهنده آن تقسیم شده و یک مونتاژ فرعی با نام زیر مونتاژ اصلی در نظر گرفته می‌شود و بقیه مونتاژهای فرعی به ترتیب اهمیت آنها نسبت به اصلی‌ترین مونتاژ فرعی در کنار آن قرار می‌گیرند. سپس سعی می‌شود با توجه به علائمی که در این نمودار وجود دارد نسبت به ساخت OPC برای هر یک از مونتاژهای فرعی اقدام گردد.

برای این کار ابتدا یک خط افقی کشیده و روی این خط نام ماده اولیه یا مشخصات فنی قطعه مورد نظر نوشته و بعد روی یک خط عمود بر آن عملیات و بازرسی‌های مورد نیاز برای تولید قطعه اصلی نشان داده می‌شود. سپس برای سایر قطعات نیز به ترتیب ورودشان این کار انجام می‌شود و در پایان عملیاتشان یک خط افقی به جایی که به قطعه اصلی متصل می‌شوند می‌کشیم. این کار را برای تمام قطعات ساختنی می‌کشیم. برای قطعات خریدنی با استفاده از یک خط افقی نحوه و ترتیب ورود هر یک از آنها را به خط تولید اصلی تولید نشان می‌دهیم.

### نمونه‌ای از نمودار فرایند عملیات

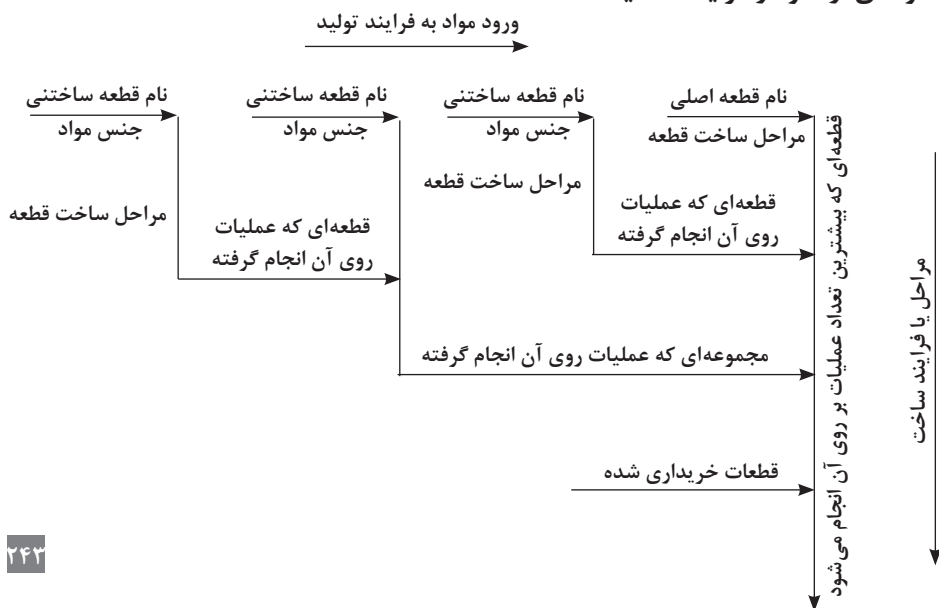

برای محصولاتی که در رشته صنایع فلزی ساخته می‌شود در مثال کتاب سعی شده است تمامی فرایندهای مورد نیاز تفکیک و توضیح داده شود. لطفاً با تغییر بعضی از این فرایندها و استفاده از تکنولوژی‌های جدید، تأثیر استفاده از این تکنولوژی‌ها در هزینه تمام شده محصول را برای هنرجویان توضیح دهید. برای مثال اگر به جای گیوتین از دستگاه‌های برش CNC استفاده شود در تیراژهای بسیار زیاد با توجه به کاهش زمان برشکاری هزینه بسیار کم می‌شود و یا اگر از جوش زیرپودری برای تکمیل جوشکاری استفاده شود، با توجه به کاهش تعداد پاس‌های جوش و کم شدن زمان، کاهش هزینه اپراتوری و مدت زمان جوشکاری به‌طور محسوسی مشاهده می‌شود.

## جلسه دوازدهم: محاسبات هزینه‌های نیروی انسانی و هزینه سربار

**اجزا و عوامل بهای تمام شده کدام است؟**

عوامل اصلی بهای تمام شده به‌طور کلی ۳ دسته زیر می‌باشند.

**۱** مواد اولیه **۲** دستمزد **۳** سربار (سایر هزینه‌های تولید)

### ۱- مواد اولیه

مواد اولیه رکن اصلی تولید کالا و محصول می‌باشد در ضمن می‌دانید که مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می‌شود:

**الف) مواد مستقیم:** آن بخش از مواد مصرفی که از کالای ساخته شده جدایی‌ناپذیر است و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال آرد در ساخت نان مواد مستقیم تولید نان محسوب می‌گردد.

**ب) مواد غیرمستقیم:** آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می‌باشد ولیکن به علت مصرف ناچیز آن نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه‌بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می‌شود مانند مصرف میخ در ساخت میز و کمد چوبی.

### ۲- دستمزد: (کار)

حقوق و حق‌الزحمه‌ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می‌شود را به عنوان دستمزد تولید شناسایی می‌کنند.

دستمزد نیز به دو بخش زیر تقسیم خواهد شد:

**الف) دستمزد مستقیم:** دستمزدی است که بابت کاری پرداخته می‌شود که مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده انجام می‌شود.

**ب) دستمزد غیرمستقیم:** دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می‌شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه و...

### ۳- سایر هزینه‌ها (سربار ساخت)

کلیه هزینه‌هایی که در جریان تولید اتفاق می‌افتد ولیکن نمی‌توان آنها را به‌طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به‌عنوان سربار شناخته می‌شوند.

**هزینه‌های سربار در تولید:** یکی از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده بهای تمام شده، سربار ساخت می‌باشد.

برخی از این هزینه‌های سربار به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱ هزینه استهلاک ساختمان کارخانه
- ۲ هزینه اجاره ساختمان کارخانه
- ۳ هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما
- ۴ هزینه سوخت کارخانه
- ۵ هزینه روشنایی کارگاه و کارخانه
- ۶ هزینه حقوق سرپرستان و...

## جلسه چهاردهم: روش‌های محاسبه هزینه تولید

برای محاسبه هزینه تولید با توجه به دانش فنی متخصصین رشته‌های صنعتی و در حد یک واحد صنعتی کوچک، همان مطالب ذکر شده در کتاب به نظر کافی می‌باشد ولی بدانید محاسبه بهای تمام شده در دنیای امروز با توجه به بزرگ شدن واحدهای صنعتی، بالا رفتن حجم تولید و تنوع تخصص‌های مختلف در تولید یک محصول، به قدری مهم می‌باشد که یک رشته تحصیلی دانشگاهی به‌عنوان حسابداری صنعتی به محاسبه این امر می‌پردازد.

در زیر به نمونه‌ای از اصطلاحات و روش‌های محاسبه بهای تمام شده در رشته حسابداری صنعتی اشاره شده است و در صورت علاقه‌مندی به این بحث می‌توانید به کتاب حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی رشته حسابداری گروه بازرگانی و امور اداری شاخه فنی و حرفه‌ای پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه مراجعه فرمایید.

### روش‌های محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد

- ۱ اولین صادره از اولین وارده (FIFO (First In First Out)
- ۲ اولین صادره از آخرین وارده (LIFO (Last In First Out)
- ۳ میانگین موزون متحرک (Moving weighted average)
- ۴ شناسایی ویژه (Specific identification)

### روش اولین صادره از اولین وارده FIFO

هزینه‌یابی مواد صادره به روش اولین صادره از اولین وارده از این اصل پیروی می‌کند

که مواد مصرفی باید به هزینه واقعی قیمت‌گذاری شود. در این روش، فرض بر آن است که مواد ارسالی برای دواير توليدي از قديمي‌ترين مواد موجود در انبار هستند و هزینه آنها هنگام مصرف در توليد، همان هزینه هنگام خريد است. استفاده از هزینه يابی به روش اولين صادره از اولين وارده، در موارد زير پيشنهاده شده است:

در مواردی که خریده‌های متعددی با قیمت‌های متفاوت انجام گیرد و در هر زمان واحدهایی از خریده‌های مختلف در انبار وجود داشته باشد، هزینه يابی به روش اولين صادره از اولين وارده بسیار پیچیده می‌گردد. در مواردی که مواد به فروشنده یا به انبار برگشت داده می‌شود، پیچیدگی روش بیشتر می‌شود.



### روش میانگین موزون متحرک

در این روش فرض بر آن است که مواد ارسال شده از انبار شامل مقادیر یکسانی از هر محموله موجود در انبار در تاریخ ارسال است. غالباً درج قیمت‌های صورت حساب روی اقلام مواد امکان‌پذیر نیست، بنابراین هزینه يابی مواد طبق قیمت‌های مندرج در صورت حساب، عملاً امکان‌پذیر نیست. ممکن است چنین استدلال شود که صدور مواد از انبار به‌طور تصادفی صورت می‌گیرد و نه با توجه به واحدها و هزینه‌های مشخص، به این ترتیب هزینه میانگین تمامی واحدهای موجود در انبار در زمان صدور، معیار رضایت بخشی برای هزینه مواد خواهد بود.

در صورتی که مواد از اقلام متعددی که هزینه واحد آنها نیز کم است تشکیل شده باشد و قیمت‌ها نیز به‌طور مستمر در حال تغییر باشند، استفاده از روش میانگین موزون، عملی است و توصیه نیز می‌شود.

در این روش، نرخ موادی که تعداد (وزن) بیشتری دارند، تأثیر بیشتری در نرخ میانگین خواهد داشت.

### روش شناسایی ویژه

کاربرد این روش مستلزم پی‌گیری جریان فیزیکی و بهای تمام شده هر قلم از موجودی‌ها از زمان تحصیل تا موقع مصرف است. این روش در مواردی مناسب است که بتوان هر قلم از موجودی را به‌طور جداگانه مشخص کرد و بهای تمام شده مربوط به آن را تخصیص داد. بنابراین، روش شناسایی ویژه در مورد اقلام گران قیمت و منحصر به فرد مانند جواهرات و آثار هنری و مانند آنها کاربرد دارد.



## جلسه پانزدهم: عوامل تأثیر گذار در قیمت گذاری برای یک محصول

معمولاً این کار به صورت تخصصی و در مجموعه‌هایی که تولید انبوه و پیوسته دارند، وظیفه رشته‌های مدیریت می‌باشد.

مطالب زیر برای آشنا شدن با برخی از سیاست‌های مدیران در قیمت گذاری محصولات ارائه شده است.

تقریباً هر مجموعه‌ای با موضوع قیمت گذاری درگیر است؛ چگونه برای محصولات و خدمات خود قیمت گذاری کنیم تا تعداد مشتریان را به مقدار مورد نظر برسانیم و سود خود را حداکثر کنیم؟ افزایش قیمت کاهش تعداد مشتریان را در پی دارد؛ کاهش قیمت و افزایش تعداد مشتریان نیز کاهش سود در هر محصول را در بر دارد. موضوع قیمت گذاری به طور قطع یکی از مهم‌ترین سؤالات مطرح برای هر کسب و کار است.

قیمت گذاری اگر اشتباه انجام شود می‌تواند سیل مشتریان را به سازمان بیاورد بی‌آنکه از آن درآمدی کسب شود یا باعث از دست رفتن مشتریان می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که کسب و کارها مرتکب می‌شوند این است که فکر می‌کنند تنها عامل مؤثر بر میزان فروش قیمت است. توانایی شما در فروش باعث افزایش فروش می‌شود. تنها عامل مؤثر در میزان فروش قیمت نیست. «اولین چیزی که باید بدانید این است که قیمت فروش تابع توانایی شما در فروش است و نه چیز دیگری» مشاور با سابقه فروش «لاورنس استینمنترز» در ادامه بیان می‌کند: «تفاوت بین ساعت ۸۰۰۰ دلاری رولکس و ساعت ۴۰ دلاری سیکو چیست؟ سیکو دقیق‌تر است و دستگاه زمان بهتری است! تفاوت در توانایی شما برای فروش خلاصه

می‌شود.»



تنها عامل مؤثر در میزان فروش قیمت نیست.

### قیمت گذاری پایین

اگر چه برخی صاحبان کسب و کار می‌پندارند در شرایط اقتصادی نامساعد باید پایین‌ترین قیمت بازار را ارائه دهند اما «لارا ویلت» استاد اقتصاد دانشگاه بنتلی می‌گوید: «قیمت گذاری دقیق در هر شرایط اقتصادی مهم است اما اهمیت آن در دوران رکود اقتصادی بیشتر می‌شود» بسیاری از کسب و کارها در تلاش برای متقاعد کردن مشتری در اینکه پایین‌ترین قیمت بازار در اختیار آنهاست قیمت خود را بسیار پایین می‌آورند اما در بسیاری از مواقع محصول آنها با عنوان «مفت» و «ارزان» برداشت می‌شود. به یاد داشته باشید که مشتریان می‌خواهند «ارزش پول» خود را به دست آورند و قصد خرید از فروشنده ارزان را ندارند. او می‌افزاید: «کسب و کارها باید توجه کنند که عرضه محصول در قیمت پایین باید جوابگوی هزینه‌های شرکت باشد. عرضه محصول در قیمتی که شما فقط هزینه‌ها را به دست می‌آورید در بلند مدت به نفع شرکت شما نیست»

### قیمت گذاری بالا

در طرف مقابل افزایش قیمت نیز می‌تواند در زده شدن مشتری تأثیر داشته باشد چون مشتری همواره به قیمت رقبا چشم می‌دوزد. قیمت گذاری بیشتر از تمایل مشتری برای پرداخت نیز می‌تواند باعث کاهش فروش شود. «توفتوی» می‌گوید: خود را به جای مشتری بگذارید: آیا این قیمت عادلانه است؟ آیا شما حاضرید برای این کالا یا سرویس این مقدار پول پرداخت کنید؟ او می‌گوید بهتر است از مشتریان در مورد قیمت خود و عادلانه بودن نظرسنجی کنید.

### اولویت‌هایی غیر از قیمت

گاهی اوقات هدف شما از یک کالا داشتن سهم زیاد در بازار است تا بتوانید محصولات خود و برند خود را به بازار بشناسانید. در برخی موارد یک کالای پر فروش در یک صنعت حاشیه سود کمی دارد و شما قصد دارید با فروش بالا با سود کم و قیمت پایین خریداران و خرده فروشان را به خود متمایل کنید. با کسب تمایل خریداران شما می‌توانید محصولات فرعی که حاشیه سود بالاتر و رقابت کمتری را دارند به مشتری بفروشید. (به‌طور مثال یک تولید کننده ویلچر سود خوبی از تولید ویلچر معمولی نمی‌برد اما با در دست داشتن بازار ویلچر معمولی می‌تواند از فروش ویلچر مخصوص و برقی سود خوبی به دست آورد)

### شناخت هزینه‌ها

اصلی‌ترین مسئله در قیمت گذاری پوشش هزینه‌ها و در مرحله بعدی کسب درآمد است. در بخش حسابداری با محث هزینه‌یابی آشنا شده‌اید. هزینه‌های تولید هر کالا بیشتر از هزینه‌های مستقیم آن است و هزینه‌های غیرمستقیم و بالاسری مثل هزینه‌های اداری و مدیریت و انرژی نیز باید پوشش داده شود. باید پس از محاسبه

هزینه‌های مستقیم تولید و هزینه‌های بالاسری مقدار تولید لازم برای پوشش هزینه‌ها را محاسبه کرد. این محاسبات که نقطه سر به سر نام دارد گام اساسی و ضروری در قیمت‌گذاری است.

پس از محاسبه هزینه‌های کلی برای تقسیم هزینه روی هر محصول باید تعداد تقریبی فروش را نیز محاسبه کنید. این یک سبک سنگین کردن بین قیمت و تعداد تولید است. باید در این مرحله با توجه به سهم بازار در نظر گرفته برای محصول خود و بازه قیمتی مد نظر برای مشتریان هدف یک بازه نسبی برای تعداد تولید در نظر بگیرید.

در نظر داشته باشید که با تولید تعداد بیشتری کالا می‌توانید با سرشکن کردن هزینه‌های بالاسری و کلی تولید به قیمت پایین‌تری دست پیدا کنید. پس باید یک نقطه مناسب از تعادل بین قیمت و تعداد تولید پیدا کنید.

### برخی از عوامل تأثیرگذار در تعیین سود محصول

**تعداد و حجم تولید:** اساسی‌ترین عامل تأثیرگذار در سود هر کسب و کار، تعداد و حجم تولید آن محصول است.

**بهره‌وری سیستم:** افزایش تولید بدون افزایش هزینه‌ها و استفاده از فرایندهای پیشرفته می‌تواند بهره‌وری سیستم را بالا ببرد.

**هزینه‌های مستقیم:** هزینه‌های مستقیم هزینه‌هایی هستند که با تولید درگیر است و توضیح داده شد.

**ارزش هر واحد مواد اولیه:** با توجه به حجم و نوع خرید مواد اولیه می‌توانیم مواد مورد نیاز را با شرایط و قیمت بهتری تهیه کنیم، مثلاً به جای اینکه از فروشگاه بخریم از کارخانه تولیدکننده بخریم.

هیچ کدام موارد ذکر شده به تنهایی به عنوان عوامل تعیین‌کننده در قیمت تمام شده و سود یک محصول نیستند بلکه همه آنها باید با هم در نظر گرفته شود تا سودآوری شما را تعیین کنند.

هر عامل را جداگانه در نظر بگیرید. تمام هزینه‌ها را بررسی کنید سپس با توجه به مطالب گفته شده و شرایط رقابتی بازار و حجم تولید و توجیه اقتصادی ما، یک سود معقول به قیمت تمام شده اضافه نموده و قیمت فروش محصول را تعیین می‌کنیم.

## ارزشیابی نهایی: واحد یادگیری محاسبه در تولید

شاخص	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد	شایستگی
۱- رعایت شاخص‌های نمره ۲ ۲- تشخیص درست از تأثیر تعداد و حجم تولید در قیمت تمام شده	۳	براساس نوع محصول برآورد مقدار مواد مورد نیاز و محاسبه هزینه ساخت آن	برآورد ماده مورد نیاز برای ساخت محصول
۱- محاسبه مواد اولیه و مواد مصرفی مورد نیاز برای ساخت محصول ۲- تفکیک مراحل و فرایندهای مورد نیاز برای ساخت محصول ۳- محاسبه هزینه‌های خام مواد اولیه و هزینه‌های قانونی سربار، بالا سری و محاسبه سود برای تعیین بهای تمام شده محصول	۲		محاسبه هزینه محصول
برآورده نکردن یکی از شاخص‌های سطح ۲	۱		
			توضیحات:

## فصل ۵

# فناوری در تولید

جلسه	موضوع جلسه	نوع آموزش	ساعت آموزش	مکان آموزش	منابع و تجهیزات	توضیحات
۱	دانش: مقدمه فناوری در تولید، تعریف فناوری، به کارگیری فناوری در تولید در گذر زمان و در آینده، نقش فناوری و اهمیت به کارگیری آن	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد	
۲	دانش: شناخت انواع فناوری های به کار رفته در تولید، آشنایی با فناوری های نوین تولید (چشم انداز آینده) شامل چاپگر سه بعدی و اینترنت اشیا	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد	
۳	دانش: آشنایی با فناوری های نوین تولید (چشم انداز آینده) شامل نانوفناوری، رایانش ابری و واقعیت افزوده	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد	
۴	دانش: آشنایی با فناوری های روز در تولید، معرفی کنترل عددی رایانه ای ماشین آلات، آشنایی با مسیر تحول به کارگیری رایانه ها در کنترل ماشین آلات تولید، شناخت اجزای سیستم کنترل عددی و سیستم کنترل عددی رایانه ای و مزایا و معایب آن	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد	
۵	دانش: آشنایی با فناوری های روز در تولید، شناخت دانش کلیدی مورد نیاز برای به کارگیری دستگاه های CNC، شناخت انواع دستگاه های CNC مورد استفاده در صنایع فلزی	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد	
۶	دانش: آشنایی با فناوری های روز در تولید، شناخت برخی از انواع دستگاه های CNC خم کاری، برش کاری و جوشکاری شامل برک پرس	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد	
۷	دانش: آشنایی با فناوری های روز در تولید، شناخت برخی از انواع دستگاه های CNC خم کاری، برش کاری و جوشکاری شامل فناوری لیزر و برش کاری آن	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد	

۸	دانش: آشنایی با فناوری‌های روز در تولید، شناخت برخی از انواع دستگاه‌های CNC خم‌کاری، برش‌کاری و جوشکاری شامل جوشکاری لیزر	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد
۹	دانش: آشنایی با فناوری‌های روز در تولید، شناخت برخی از انواع دستگاه‌های CNC خم‌کاری، برش‌کاری و جوشکاری شامل فناوری پلاسما و برش‌کاری آن	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد
۱۰	دانش: آشنایی با فناوری‌های روز در تولید، شناخت برخی از انواع دستگاه‌های CNC خم‌کاری، برش‌کاری و جوشکاری شامل فناوری جوشکاری پلاسما	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد
۱۱	دانش: آشنایی با فناوری‌های روز در تولید، شناخت فناوری ربات و به‌کارگیری آن در تولید، آشنایی با آناتومی و سیستم حرکتی ربات‌ها	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد
۱۲	دانش: آشنایی با فناوری‌های روز در تولید، شناخت فناوری ربات و به‌کارگیری آن در تولید، آشنایی با انواع ربات‌های جوشکاری	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد
۱۳	دانش: آشنایی با فناوری‌های روز در تولید، شناخت فناوری ربات و به‌کارگیری آن در تولید، آشنایی با ربات‌های نقاشی، مونتاژکاری و بازرسی	نظری	۲	کلاس	کلاس استاندارد ویدئو پروژکتور تخته وایت برد
۱۴	ارزشیابی نهایی				
۱۵	ارزشیابی نهایی				

### تجهیزات آموزشی (کلاسی):

کتاب درسی - تابلوی آموزشی - ویدئو پروژکتور

## جلسه اول: ایجاد انگیزه در هنر جو

آیا تا به حال پی برده‌اید؟

تولید در گذشته به شکل بوده است؟

قطعات پیچیده و حساس در صنایع مختلف مثل هوا فضا چگونه تولید می‌شود؟ خط تولید محصولات با تیراژ بالا چگونه است؟ تولید در آینده به چه شکل خواهد بود؟ از هنرآموزان بخواهید که در مورد سؤالات فوق بیندیشند و با توجه به دانسته‌های خود پاسخ سؤالات را بدهند، سپس پاسخ تعدادی از آنها را در کلاس مطرح کرده با یکدیگر مقایسه کنید و اجازه دهید هنرآموزان با یکدیگر مباحثه نمایند.

پیشنهاد می‌شود با استفاده از مقدمه جلد پودمان موارد زیر را به هنرجویان متذکر شوید:

■ تغییر ماهیت تولید از حالت دستی به ماشینی در سال‌های پس از انقلاب صنعتی اول و دوم با اختراع ماشین بخار و امکان بهره‌گیری از نیروی الکتریسیته که به توسعه تجارت و رشد کسب و کار منجر شد. و ذکر این موضوع که انقلاب صنعتی اول و به دنبال آن دوم نقطه عطفی در تاریخ زندگی بشر است که تقریباً روی هر جنبه از زندگی وی تأثیر گذاشته است زیرا که تغییرات به وجود آمده در این برهه از زمان از جمله ماشین بخار و نیروی الکتریسیته صنایع مختلفی نظیر صنایع نساجی، غذایی، حمل و نقل، فلزی، معادن و... را به طور کل دگرگون کرد و رشد چشمگیری در جمعیت جهان و درآمد متوسط مردم ایجاد کرد و به دنبال آن سطح استاندارد زندگی عموم افزایش یافت.

■ با پیشرفت روز افزون جوامع و نیاز به تولید محصولات با تیراژ بالاتر، کیفیت بیشتر و دقیق تر بخصوص با پیشرفت صنعت هوا - فضا و انقلاب صنعتی سوم با به کارگیری رایانه‌ها در تولید هوشمند آغاز شد و زندگی مدرن برای تولید هر محصولی از پارچه تا فولاد وابسته به ماشین‌آلات پیشرفته شد.

■ با توجه به سیر پیشرفت فناوری در تولید و برهه‌ی زمانی حاضر که عصر دیجیتال شدن می‌باشد انتظار می‌رود در آینده با پیشرفت فناوری‌های جدید در زمینه‌های مختلف از جمله رباتیک، هوش مصنوعی، فناوری نانو، محاسبات کوانتومی، بلاک چین، بیوتکنولوژی، اینترنت اشیا، چاپگر سه بعدی و وسایل نقلیه هوشمند انقلاب صنعتی چهارم با تغییر شگرف در اقتصاد، مشاغل و حتی جوامع رخ دهد.

## دانش افزایی

بیت کوین و فناوری بلاک چین چیست؟

هر کشوری ارز خود را دارد، اکثر کشورهای اروپایی از یورو استفاده می‌کنند، ارز روسیه روبل و ایالات متحده آمریکا دلار آمریکا است. پول‌های معمولی به وسیله

بانک‌های مرکزی ایجاد می‌شوند؛ در واقع بانک‌های مرکزی تصمیم می‌گیرند این پول‌ها وجود داشته باشند تا به وسیله آن از دولت اوراق قرضه خریداری کنند. بانک‌ها و شبکه پرداخت آن را به دقت کنترل می‌کنند تا بتوانند از امتیاز آن بهره‌مند شوند. ما در بانک‌ها یا مبادلات خارجی از ارز مشخصی استفاده می‌کنیم، پول را با استفاده از بانک‌ها و مؤسسات در سراسر جهان انتقال می‌دهیم و یا آن را سرمایه‌گذاری می‌کنیم.



تغییر اقتصاد و ارز با ظهور ارزهای دیجیتال

اما بیت کوین اولین نمونه از ارزهای دیجیتال است که به صورت مجازی ساخته و نگهداری می‌شود. کسی آن را کنترل نمی‌کند، چاپ نمی‌شود و به وسیله نرم‌افزارهای رایانه‌ای که در سراسر جهان مشغول حل مسائل ریاضی هستند، تولید می‌شود. از نظر فنی بیت کوین نخستین پول دیجیتال نامتمرکز است. چرا که بدون بانک مرکزی یا مسئول مرکزی کار می‌کند. پشتوانه ارزهای رایج، طلا و نقره است. از لحاظ تئوری اگر شما یک دلار را به بانک بدهید آنها بایستی به اندازه آن به شما طلا بدهند (هر چند در عمل، این امکان وجود ندارد). اما پشتوانه این ارز دیجیتال طلا نیست بلکه فرمول‌های ریاضی است.

این شبکه هم‌تا به هم‌تا است. (در شبکه هم‌تا به هم‌تا رایانه‌ها همه در یک سطح کار می‌کنند، به این مفهوم که هر رایانه می‌تواند از اطلاعات رایانه دیگر استفاده کرده یا به رایانه دیگر اطلاعات بفرستد.) و تراکنش‌ها، مستقیماً و بدون واسطه بین کاربران انجام می‌شود. هیچ کس مالک شبکه بیت کوین نیست و مانند ایمیل، این کاربران بیت کوین هستند که آن را کنترل می‌کنند. هرکسی روی شبکه، کنترل پول خود را بر عهده دارد و هرکسی می‌تواند با دانلود نرم‌افزار رایگان بیت کوین و اجرای آن روی رایانه شخصی‌اش، روی سیستم مالی بیت کوین تأثیرگذار باشد.



## چه کسی آن را خلق کرده است؟

یک برنامه‌نویس رایانه‌ای به نام ساتوشی ناکاموتو ایده تولید آن را مطرح کرد که یک سیستم پرداخت براساس اصل «اثبات کار» بود. پروتکل اثبات کار یا همان Proof of Work یک سیستم اجرایی در حوزه‌های اقتصادی مختلف است که در آن افراد براساس میزان فعالیتشان در سیستم، پاداش دریافت می‌کنند. ایده اصلی او تولید پول، مستقل از هر نوع مرکز دولتی، قابل انتقال به صورت مجازی، با سرعت انتقال بالا و با هزینه انتقال خیلی کم بود.

## روش‌های کسب بیت کوین

■ بیت کوین‌ها عموماً از طریق فعالیت‌های استخراج (ماینینگ) که همان فرایند پردازش تراکنش‌های بیت کوین است، به دست می‌آیند. این روش مستلزم در اختیار داشتن رایانه‌ها و سخت‌افزارهای قدرتمندی است. در خصوص ماینینگ، این فعالیت به معنای میزان قدرت محاسباتی رایانه کاربران است. در واقع هر چه میزان هش (Hash Rate) مسائل حل شده توسط رایانه بیشتر باشد، میزان پاداش افزایش پیدا می‌کند. در اصل هش (Hash) یک فرمول ریاضی است که به شکل یک عبارت کوتاه شده در فرایند اعتبار بخشی داده‌های تراکنش در شبکه بلاک چین (Block Chain) کاربرد دارد. فرمولی که از طریق هش به دست می‌آید معمولاً تصادفی و بسیار مشکل است و برای حل آن از پلتفرم‌های رایانه‌ای استفاده می‌شود. در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال زمانی که ماینر یا همان استخراج‌کننده، هش شکل گرفته در شبکه را در قالب یک بلاک (Block) محاسبه می‌کند، کوین‌ها و یک درصد از هزینه‌های تراکنش که در آن بلاک تعبیه شده، به عنوان پاداش به آدرس کیف پول او منتقل می‌شود.

## ■ خرید بیت کوین از صرافی‌ها

■ می‌توان با پذیرفتن بیت کوین به عنوان وجه پرداختی در برابر کالا یا خدمات، بیت کوین به دست آورد.

تفاوت اصلی بیت کوین با ارزهای سنتی غیرمتمرکز بودن آن است. بیت کوین روی یک پایگاه داده غیرمتمرکز به اسم بلاک چین فعالیت می‌کند.

## بلاک چین چیست؟

به زبان ساده، در جهان امروز بیش از ۸۰ درصد امور روزمره ما به شرکت‌ها و سازمان‌های واسطه وابسته است. وقتی شما در بانکی حساب باز می‌کنید یا وارد ایمیل شخصی خود می‌شوید، در حقیقت از سازمان‌های واسطه کمک گرفته‌اید. شرکت‌ها و سازمان‌های واسطه بر تمام اطلاعات شما کنترل دارند. مثلاً وقتی به دوست خودتان در شبکه اجتماعی پیام می‌فرستید در حقیقت این پیام را ابتدا برای پایگاه‌های داده آن شبکه ارسال می‌کنید و پایگاه داده آن شبکه آن را برای دوست شما می‌فرستد.

در پایگاه‌های داده بلاک چین، داده‌ها بین میلیون‌ها رایانه توزیع شده‌اند و هیچ‌کس قادر به کنترل داده‌ها نیست و اگر شخصی بخواهد بلاک چین را هک کند باید بیش

از ۵۱ درصد از رایانه‌های شبکه را که با رمزنگاری پیشرفته حفاظت شده‌اند را هک کند که تقریباً غیرممکن است. مثلاً اگر توییت‌ر روی بلاک چین اجرا شود هیچ‌کس به جز شما نمی‌تواند توییت‌های خودتان را پاک کند، حتی مدیران توییت‌ر. بلاک چین برای بسیاری از صنایع و مشاغل قابل استفاده است مانند رأی‌گیری، پرداخت، سیستم‌های اداری، ذخیره قراردادها و ... .

بلاک چین نوعی دیتابیس یا پایگاه داده است که روی یک یا چند سرور خاص قرار ندارد بلکه روی تمام رایانه‌هایی که به شبکه متصل می‌شوند، توزیع شده است. بلاک چین در حقیقت یک دفتر کل برای ثبت رکوردها و گزارشات است و به دلیل نوع رمزنگاری و ثبت آن در همه رایانه‌های شبکه، گزارشات ثبت شده قابل هک یا حذف نیستند.

بیت کوین اولین کاربرد این فناوری بود اما از این سیستم انقلابی برای هر سیستمی که نیاز به ثبت گزارش داشته باشد می‌توان بهره برد.

### فناوری چیست؟

پیشنهاد می‌شود این بخش از کتاب با بیان مثالی عینی از به‌کارگیری فناوری در زندگی و برطرف شدن مشکل پیش روی بشر با به‌کارگیری آن مطرح شود مثلاً:

■ مهارت به‌کارگیری و کنترل آتش توسط بشر برای پخت و پز، گرما، حفاظت و شکار نقطه عطفی در جنبه فرهنگی تکامل انسان بوده و به پراکندگی جغرافیایی انسان، نوآوری‌های فرهنگی و تغییرات در رژیم و رفتار وی منجر شد. علاوه بر این، ایجاد آتش باعث گسترش فعالیت‌های انسانی تا ساعت‌های تاریک و سردتر از شب می‌شود. بشر در گذر زمان روش و ابزار به‌کارگیری آتش را توسعه داده و به‌کارگیری آن را برای خویش آسان کرده است.

■ اختراع چرخ توسط بشر با استفاده از مواد اولیه موجود در طبیعت نظیر سنگ و چوب که باعث سهولت در جابه‌جایی و حمل و نقل برای بشر شد.



سنگ نگاره‌ای متعلق به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد که ارابه‌ای چرخ‌دار در آن به چشم می‌خورد.



چرخ دندانه دار در نمایشگاه موزه ملی ایران متعلق به هزاره دوم قبل از میلاد

## دانش افزایی

فناوری یا تکنولوژی دانش - مهارتی است برای ساختن ابزار (نرم یا سخت). این دانش - مهارت ممکن است پیچیده یا ساده، شخصی یا شایع، جدید یا قدیمی و... باشد. در واقع شگردها و به کار بردن ابزارها، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرایندها به منظور گره‌گشایی از دشواری‌های پیش روی انسان فناوری می‌باشد. فناوری فعالیتی انسانی است و از همین رو، از دانش و از مهندسی دیرینه تر می‌باشد. تکنولوژی به معنای آمیزه هنر و مهارت با دانش است. می‌توان گفت که انسان خردمند در تعامل با طبیعت به قوانین عام آن دست می‌یابد و با بازآفرینی این قوانین توسط علم و دانش در محیط و شرایط دلخواه کاربردهای موردنظر خود را ایجاد می‌نماید.

کارکلاسی



هنرجویان به صورت گروهی فعالیت کلاسی را انجام داده و هر کدام از گروه‌ها یکی از فعالیت‌های روزانه که بشر توانسته به کمک پیشرفت فناوری آن را برای خویش آسان تر نماید شرح دهد.

### روند پیشرفت فناوری از گذشته تا به امروز

شکل ۲ سیر پیشرفت تکنولوژی از گذشته تا به امروز و چشم‌انداز آینده آن را نشان می‌دهد. از هنرجویان بخواهید با دقت در شکل پاسخ سؤال مطرح شده در زیر شکل را بدهند جواب تعدادی از آنها را در کلاس مطرح کنید و در نهایت موارد صفحه بعد را در پاسخ به سؤال مطرح کنید:

در سال‌های ۱۸۶۰-۱۷۸۰ اختراع ماشین بخار تولید دستی را به سمت تولید ماشینی برد. از صنایع بارز که در این برهه دچار تحول شدند می‌توان صنعت نساجی را نام برد. در سال‌های ۱۹۶۰-۱۸۷۰ به‌کارگیری الکتریسیته اولین خطوط مونتاژ را در کارخانه‌ها ایجاد کرد. از صنایع بارز که در این برهه دچار تحول شدند می‌توان صنعت خودروسازی را نام برد.

۲۰۱۰-۱۹۷۰ ساخت میکرو پروسسرها و کوچک شدن مدارهای الکتریکی امکان به‌کارگیری تجهیزات الکترونیکی مثل رایانه‌ها را در تولید فراهم کرد. از صنایع بارز که در این برهه دچار تحول شدند می‌توان صنایع فلزی را نام برد. آینده ۲۰۲۰- به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتالی مختلف و تولید هوشمند که انتظار می‌رود در آینده رخ دهد.

### نقش فناوری:

پیشنهاد می‌شود در این قسمت توضیح دهید که چگونه فناوری به تولید سریع‌تر، ساده‌تر و کارآمدتر منجر می‌شود. با بیان این موضوع که فناوری با ماشینی کردن فرایند تولید سرعت آن را افزایش داده است به‌علاوه کنترل ماشین‌آلات توسط رایانه‌ها تولید را برای بشر ساده‌تر کرده است ضمن اینکه با وجود امکان شبیه‌سازی قبل از مرحله تولید به کمک بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال تولید کارآمدتر شده است.

#### تمرین



از هنرجویان بخواهید فهرستی از ابزار جایگزین شده با دستگاه‌های رایانه‌ای در صناعی نظیر صنایع فلزی، نجاری، خودرو، ساخت‌وساز، غذایی، پوشاک و... تهیه کنند. سپس پاسخ تعدادی از آنها را در کلاس مطرح کنید. مثلاً در صنایع فلزی ابزار برش کاری، خم کاری، جوشکاری، براده برداری و... در صنایع نجاری ابزار برش کاری و منبت کاری در صنایع غذایی بسیاری از محصولات بدون دخالت دست تولید می‌شوند و فرایندهایی نظیر سورتینگ، قالب زدن، خرد کردن، بسته‌بندی و... در صنایع پوشاک کلیه مراحل فرایند تولید شامل بریدن، مونتاژ کردن، دوختن و... و بسیاری از فرایندهای دیگر در صنایع مختلف توسط رایانه‌ها کنترل می‌شوند.

### تجهیزات آموزشی (کلاسی):

کتاب درسی - تابلوی آموزشی - ویدئو پروژکتور

## جلسه دوم: انواع فناوری در تولید

اشاره به تقسیم‌بندی فناوری‌های تولید با توجه به متن کتاب درسی و مطالب ذکر شده در جلسه اول که شامل فناوری‌های نوین و فناوری‌های روز می‌شود.

### فناوری‌های نوین در تولید

چاپگر سه بعدی: علاوه بر توضیحات مطرح شده در متن کتاب درسی نمایش فیلم آموزشی که فرایند تولید به کمک چاپگر سه بعدی را نشان دهد توصیه می‌شود.

## دانش افزایی

نکته جالب در خصوص چاپگرهای سه بعدی این است که بازار چاپگرهای سه بعدی شخصی در حال حاضر بسیار سریع در حال رشد است و بیش از یک میلیون چاپگر شخصی سه بعدی تا سال ۲۰۲۰ فروخته خواهد شد.

هم اکنون برای کاربران این چاپگرها دسترسی ساده و کم هزینه و بعضاً رایگان به تعداد زیادی مدل از طریق مراجعه به سایت‌های ارائه دهنده این خدمات فراهم می‌باشد. در کمال تعجب به راحتی با مراجعه به یک سایت می‌توانید طرح مربوط به یک قسمت جایگزین برای داشبورد خودرو خود یا یک کلاهک لنز جدید برای دوربین خود را دانلود کنید و سپس با کیفیت قابل استفاده در چاپگر سه بعدی خود با هزینه کمتری چاپ کنید. برای تولید کنندگان و تأمین کنندگان قطعات یدکی، این یک فناوری کاملاً هشداردهنده است!

بنابراین به کمک این فناوری هر کسی می‌تواند طرح‌های دیجیتالی خود را تبدیل به واقعیت مادی کند و حتی برای فروش تجاری ارائه دهد که این خود به ایجاد کسب و کارهای جدید و احداث فروشگاه‌های آنلاین منجر می‌شود و این امکان فراهم می‌شود که شخصی بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در سهام و یا ابزار تولید به کسب و کار تولیدی برسد.

### فناوری اینترنت اشیا


علاوه بر توضیحات مطرح شده در متن کتاب درسی و نمایش فیلم آموزشی که نقش این فناوری را در زمینه‌های مختلف نشان دهد توصیه می‌شود.

## دانش افزایی

اینترنت اشیا در واقع مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، وسایل، ابزار، اشیا و ... است که به کمک یک دکمه خاموش و روشن روی یک شبکه مشخص به یکدیگر یا اینترنت متصل می‌شوند و از طریق این شبکه کنترل می‌شوند.

### مثال‌هایی از کاربرد این فناوری:

- شهرهای هوشمند، که به سامانه‌های هوشمند پارکینگ برای یافتن مکان‌های موجود جهت پارک خودرو، نورپردازی جهت تغییر شدت نور متناسب با وضعیت آب‌وهوایی، معدوم‌سازی زباله‌های شهری براساس نوع آنها و خیابان‌ها و بزرگراه‌ها جهت اعلام هشدارهای لازم در شرایط آب و هوایی خاص یا شرایط اضطراری مجهز هستند.
- محیط زیست هوشمند که به سامانه‌های هوشمند پیش‌بینی وقوع آتش در جنگل‌ها از طریق محاسبه میزان گازهای موجود، کنترل میزان بارش برف در ارتفاعات و پیش‌بینی وقوع بلای طبیعی مثل سیل و سونامی مجهز هستند.
- صنعت هوشمند مجهز به سامانه‌های کنترل هوشمند کیفیت هوا داخل سالن نظارت بر میزان گاز سمی و اکسیژن در داخل کارخانه‌های شیمیایی برای اطمینان از ایمنی کارگران و کالاها، نظارت بر دما برای کنترل دمای داخل سردخانه صنعتی و پزشکی با کالای حساس و کنترل ماشین‌آلات تولید
- فروشگاه‌های هوشمند مجهز به سامانه‌های نرم‌افزاری خرید هوشمند برای دریافت راهنمایی در مورد فروش با توجه به عادت‌های مشتری، ترجیحات، واکنش‌های آلرژیک به محصولات خاص و اعلام تاریخ انقضا و مدیریت محصول هوشمند برای کنترل چرخش محصولات در قفسه‌ها و انبارها
- کشاورزی هوشمند مجهز به سامانه هوشمند کنترل کیفیت محصولات از طریق بررسی رطوبت خاک و قطر تنه درختان برای کنترل میزان قند در محصولات و سلامتشان، گلخانه‌ها جهت کنترل شرایط میکرو هواشناسی برای به حداکثر رساندن تولید میوه‌ها و سبزیجات و کیفیت آن، زمین‌های کشاورزی مجهز به آبیاری انتخابی در مناطق خشک برای کاهش منابع آب مورد نیاز، شبکه ایستگاه هواشناسی برای بررسی شرایط آب و هوایی در زمینه‌های پیش‌بینی بارش یخ، بارش باران، خشکسالی، برف یا تغییرات باد.

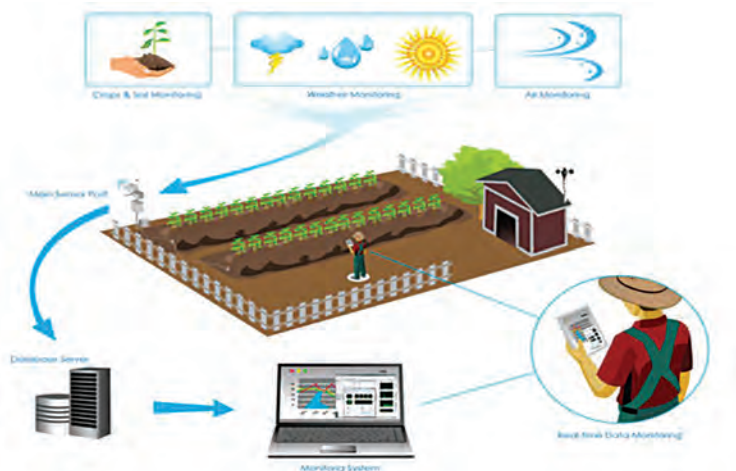

کشاورزی هوشمند با به کارگیری اینترنت اشیا

■ خانه‌های هوشمند مجهز به سامانه‌های هوشمند کنترل مصرف آب و انرژی برای دریافت راهنمایی در مورد چگونگی صرفه‌جویی در هزینه و منابع، لوازم خانگی کنترل از راه دور جهت خاموش و روشن کردن وسایل از راه دور برای جلوگیری از حوادث و صرفه‌جویی در انرژی و سیستم‌های تشخیص ورود افراد غریبه از طریق تشخیص پنجره‌ها و درها و نقاط ضعف برای جلوگیری از مزاحمان.



خانه‌های هوشمند با به‌کارگیری اینترنت اشیا

در انتها می‌توانید تصویر زیر را یا تصویر مشابه دیگری در کلاس به بحث بگذارید و نظر هنرآموزان را جویا شوید.



۱۰ چیزی که با آمدن اینترنت اشیا منسوخ می‌شوند.



## تجهیزات آموزشی (کلاسی):

کتاب درسی - تابلو آموزشی - ویدئو پروژکتور

### جلسه سوم: فناوری نانو

در آغاز جلسه عبارت زیر را روی تخته بنویسید:

**نانو تکنولوژی قابلیت کنترل و دستکاری مواد در مقیاس اتمی و مولکولی است.**  
از هنرجویان بخواهید مواردی از کاربرد فناوری نانو که با آن برخورد داشته‌اند نام ببرند و بگویند نقش فناوری نانو در کاربرد ذکر شده چیست و چه مزیتی به دنبال داشته است.

سپس ضمن تدریس مطالب موجود در کتاب درسی موارد زیر را نیز در کلاس مطرح کنید.

■ نقطه شروع و توسعه اولیه فناوری نانو به‌طور دقیق مشخص نیست. شاید بتوان گفت که اولین نانو تکنولوژیست‌ها شیشه‌گران قرون وسطایی بودند که از قالب‌های قدیمی برای شکل دادن شیشه‌هایشان استفاده می‌کرده‌اند. البته این شیشه‌گران وسطایی نمی‌دانستند که چرا با اضافه کردن طلا به شیشه رنگ آن تغییر می‌کند. در آن زمان برای ساخت شیشه‌های کلیساهای قرون وسطایی از ذرات نانومتری طلا استفاده می‌شده است و با این کار شیشه‌های رنگی بسیار جذابی به دست می‌آمده است. این قبیل شیشه‌ها هم‌اکنون در بین شیشه‌های بسیار قدیمی یافت می‌شوند. رنگ به‌وجودآمده در این شیشه‌ها برپایه این حقیقت استوار است که مواد با ابعاد نانو دارای همان خواص مواد با ابعاد میکرو نمی‌باشند. در واقع یافتن مثال‌هایی برای استفاده از نانو ذرات فلزی چندان سخت نیست. رنگدانه‌های تزئینی جام مشهور لیکرگوس در روم باستان (قرن چهارم بعد از میلاد) نمونه‌ای از آنهاست. این جام هنوز در موزه بریتانیا قرار دارد و بسته به جهت نور تابیده به آن رنگ‌های متفاوتی دارد. نور انعکاس یافته از آن سبز است ولی اگر نوری از درون آن بتابد، به رنگ قرمز دیده می‌شود. آنالیز این شیشه حکایت از وجود مقادیر بسیار اندکی بلورهای فلزی ریز (۷۰۰nm) که حاوی نقره و طلا با نسبت مولی تقریباً ۱۴ به ۱ است دارد. حضور این نانوبلورها باعث رنگ ویژه جام لیکرگوس است. بعد از دهه نود که فناوری اطلاعات هیاهوی بسیاری در جهان به پا نمود در آغاز قرن بیست و یک دانشمندان تمرکز خود را بر روی فناوری نوینی معطوف کرده‌اند که به عقیده عده‌ای نه تنها قسمتی از آینده بشری می‌باشد، بلکه این فناوری تمامی آینده بشر را متحول خواهد ساخت. نانو تکنولوژی دارای سابقه زیادی نمی‌باشد. این موضوع برای اولین بار حدود ۴۰ سال پیش مطرح شد.





جام لیکرگوس متعلق به قرن چهارم پس از میلاد

■ نانو تکنولوژی در ترجمه لفظ به لفظ، به معنی تکنولوژی بسیار کوچک است. نانو تکنولوژی، فناوری تغییر در خواص مولکول‌های تشکیل دهنده مواد است و به همین دلیل مقیاس نانو بهترین تعریف برای این تکنولوژی می‌باشد. ماهیت فناوری نانو توانایی کارکردن در تراز اتمی، مولکولی و فراتر از آن در ابعاد بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر، با هدف ساخت و دخل و تصرف در چگونگی آرایش اتم‌ها یا مولکول‌ها با استفاده از مواد، وسایل و سیستم‌هایی با توانایی‌های جدید و با تغییر این ساختارها و رسیدن به بازدهی بیشتر مواد است. در واقع اگر همه مواد و سیستم‌ها ساختار زیربنایی خود را در مقیاس نانو ترتیب دهند؛ آنگاه تمام واکنش‌ها سریع‌تر و بهینه‌تر صورت می‌گیرد و توسعه پایدار پیش گرفته می‌شود.

■ با توجه به تعریف نانو ذرات، یکی از سؤال‌های مهم در تولید مواد نانو این است که آرایش هندسی و پایداری اتم‌ها با تغییر اندازه ذرات چه تغییری می‌کند؟ در تکنولوژی نانو اولین اثر کاهش اندازه ذرات، افزایش سطح است. افزایش نسبت سطح به حجم نانو ذرات باعث می‌شود که اتم‌های واقع در سطح، اثر بسیار بیشتری نسبت به اتم‌های درون حجم ذرات، بر خواص فیزیکی ذرات داشته باشند. این ویژگی واکنش‌پذیری نانو ذرات را به شدت افزایش می‌دهد علاوه بر این افزایش سطح ذرات فشار سطحی را تغییر داده و منجر به تغییر فاصله بین ذرات یا فاصله بین اتم‌های ذرات می‌شود، تغییر در فاصله بین اتم‌های ذرات و هندسه ذرات روی خواص الکترونیکی ماده هم تأثیرگذار است. وقتی اندازه ذرات کاهش می‌یابد پیوندهای الکترونیکی در فلزات ظریف‌تر می‌شوند. افزایش نسبت سطح به حجم و تغییرات در

هندسه و ساختار الکترونیکی تأثیر شدیدی روی فعل و انفعالات شیمیایی ماده می‌گذارد و برای مثال فعالیت ذرات کوچک با تغییر در تعداد اتم‌ها و در نتیجه اندازه ذرات تغییر می‌کند.

## دانش افزایی

### نانو مواد چیست؟

موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها (طول، عرض یا ضخامت) بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشد، نانومواد نامیده می‌شوند. این مواد براساس ابعاد یا نوع ساختار ظاهری دسته‌بندی می‌گردند.

### طبقه‌بندی نانو مواد براساس ابعاد آنها

نانومواد با توجه به اندازه ابعادشان در راستای محورهای مختصات به سه گروه تقسیم می‌شوند:

۱ نانومواد تک بعدی: این گروه شامل موادی هستند که یک بعد آنها بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. نمونه‌ای از این مواد، نانو لایه‌ها و فیلم‌های نازک هستند که ضخامت آنها در مقیاس نانومتری است.

۲ نانومواد دوبعدی: موادی که دو بعد آنها بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است، نانومواد دوبعدی نامیده می‌شوند. نانولوله‌های کربنی از جمله نانومواد دو بعدی هستند که سطح مقطع آنها در ابعاد نانومتری است.

۳ نانومواد سه بعدی: این مواد در سه بعد، ابعادی بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر دارند. نانوذرات از جمله موادی هستند که در این گروه قرار می‌گیرند.

### طبقه‌بندی نانومواد براساس ساختار ظاهری آنها

این مواد به گروه‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

■ **نانو ذرات:** نانوذرات‌ها از مدت‌ها قبل مورد استفاده بوده‌اند. شاید اولین موارد استفاده از آنها در لعاب ظروف سفالی سلسله‌های اولیه چین باشد. نانو ذرات در واقع ذراتی با قطر بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر هستند که مهم‌ترین آنها شامل نانوذرات نیمه رسانا، نانوذرات سرامیکی، نانوذرات فلزات و غیره می‌باشد. این ذرات در شکل‌هایی مانند کروی - سوزنی، ورقه‌ای - شاخه‌ای، میله‌ای و صفحه‌ای یافت می‌شوند.

■ **نانو الیاف:** الیاف نسبتاً کوتاهی که قطرشان در مقیاس نانومتری است و به گروه‌های بسیار متنوعی تقسیم می‌شوند که به مهم‌ترین آنها، یعنی نانو الیاف کربنی، نانو الیاف پلیمری و نانو الیاف معدنی می‌توان اشاره کرد. نسبت سطح به حجم بالا و مقاومت زیاد در مقابل ساییش از جمله خواص نانو الیاف است. از نانو الیاف‌ها برای تولید لباس‌های محافظ، تولید آینه‌های قابل استفاده در فضا، فیلتر هوا و... استفاده می‌شود.

■ **نانو کپسول‌ها:** نانو کپسول‌ها به نانوذره‌ای گفته می‌شود که دارای یک پوسته و

یک فضای خالی جهت قرار دادن مواد مورد نظر در داخل آن باشد. نانو کپسول‌های پلیمری و نانوامولسیون‌ها از این جمله هستند.

■ **نانو لوله‌ها:** نانولوله‌ها به موادی گفته می‌شود که قطر آنها تا حدود ۱۰۰ نانومتر است. لغت نانولوله در حالت کلی در مورد نانولوله‌های کربنی به کار می‌رود. البته شکل‌های دیگری از نانولوله‌ها همچون نانولوله‌های بورنیتريد نیز ساخته شده‌اند.

■ **نانو سیم‌ها:** نانوسیم یک ساختار دو بعدی است و به دلیل اینکه در این ابعاد آثار کوانتومی مهم هستند، سیم‌های کوانتومی نیز نامیده می‌شوند و انواع نانوسیم‌های فلزی، نانوسیم‌های آلی، نانوسیم‌های پلیمری و نیمه‌هادی را در برمی‌گیرند.

■ **نانو روکش‌ها:** روکش‌ها، لایه‌هایی هستند که روی ماده‌ای دیگر نشانده می‌شوند و ضخامتی کمتر از ماده دوم دارند. روکش‌ها کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف از خودروسازی گرفته تا صنایع لوازم خانگی دارند. دلیل استفاده از این روکش محافظت یا تزئین محصولاتی چون شیشه‌ها، فلزات، پلاستیک‌ها، عینک‌های آفتابی، لوازم ورزشی، مبلمان، وسایل آشپزی، وسایل پزشکی، الکترونیک، خودروها و... است. از این روکش‌ها برای محافظت از سطوح در برابر آسیب‌هایی مانند باران، برف، اشعه ماورای بنفش، نور آفتاب و رطوبت استفاده می‌شود.

نانو روکش‌ها در واقع لایه‌های نانومتری و روکش‌های نانو ساختار هستند. نانو روکش‌ها دارای کاربردهای فراوانی هستند. فناوری نانو از خش برداشتن، تکه تکه شدن و خورده شدن روکش‌ها جلوگیری می‌کند. از جمله نانو روکش‌ها می‌توان به روکش‌های ضد انعکاس در مصارف خودروسازی و روکش‌های محافظ (ضدخش، غیرقابل رنگ‌آمیزی و قابل شست‌وشوی آسان) و روکش‌های زینتی اشاره کرد.

■ **مواد نانو حفره‌ای:** زئولیت ماده‌ای است که به‌عنوان کاتالیزگر استفاده می‌شود. ویژگی قابل توجه زئولیت‌ها حفره‌های بسیار ریز یا نانومتری موجود در آنهاست. نسبت سطح به حجم زیاد این ساختار نانو متخلخل سبب شده است از آن به‌عنوان کاتالیزگر استفاده شود. همچنین، تخلخل‌های موجود در این مواد برای رشد دادن نانو مواد یک بعدی (نانوسیم‌ها و نانولوله‌ها) مناسب است. مواد نانو حفره‌ای به‌طور گسترده در سیستم‌های زیستی موجود است. برای مثال بعضی از غشاهای نانو حفره‌ای موجود در طبیعت مانند دیواره سلول‌ها، قابلیت عبور دادن انتخابی مواد از خود را دارند. این مواد کاربردهای مختلف و فراوانی دارند. از این مواد برای ارسال داروها به قسمت‌های مورد نظر در بدن استفاده می‌شود.

## رایانش ابری

علاوه بر توضیحات مطرح شده در متن کتاب درسی و نمایش فیلم آموزشی که نقش این فناوری را در زمینه‌های مختلف نشان دهد توصیه می‌شود.

پردازش ابری را این گونه در نظر بگیرید که امکان دسترسی به داده‌ها یا برنامه‌های شما از سراسر اینترنت فراهم باشد یا حداقل یک سری داده را با سایر اطلاعات موجود در وب همگام‌سازی کرده باشید. در کسب‌وکارهای بزرگ، شاید نیاز داشته باشید که اطلاعاتی در مورد آن سوی اتصال داشته باشید. به عنوان یک کاربر شخصی، شاید هیچ‌گاه به این موضوع فکر نکنید که در طرف دیگر اتصال، چه فرایندهای عظیم پردازشی در حال انجام هستند. نتیجه نهایی در نهایت یکسان است؛ با یک اتصال آنلاین، امکان انجام پردازش‌های ابری از هر کجا و در هر زمان وجود دارد. یک کلود یا ابر، در حقیقت ردیفی گسترده از رایانه‌هایی است که به یکدیگر متصل شده‌اند و به عنوان یک اکوسیستم واحد به فعالیت می‌پردازند. ابرها به گونه‌ای پیکربندی می‌شوند تا یک یا چند نوع سرویس خاص (نظیر ذخیره داده، تحویل محتوا یا اپلیکیشن‌ها) را به گونه‌ای ارائه کنند که کاربران آن یعنی ما و شما بتوانیم از راه دور به این سرویس‌ها دسترسی داشته باشیم. تصور کنید که یک فضای ذخیره‌سازی روی یک سرور اجاره کرده‌اید. اگر این سرور به صورت واحد و بدون هیچ ارتباطی با سایر سرورها و وظیفه نگهداری و پردازش داده‌های شما را بر عهده داشته باشد، ممکن است بارها و بارها بنا بر دلایل مختلفی از به‌روزرسانی سیستم‌عامل گرفته تا مشکل سخت‌افزاری با نقصان مواجه شود. حال اگر مجموعه وسیعی از رایانه‌ها را به گونه‌ای سازمان‌دهی کنیم که بار پردازشی و ذخیره‌سازی در میان آنها به صورت پویا تقسیم شود، نتیجه چه خواهد شد؟ مسلماً پایداری بی‌نظیر یکی از خصیصه‌های اصلی این اقدام خواهد بود؛ و این همان ابر یا کلود است.

## مزایا

بهره‌گیری از رایانش ابری مزایای فراوانی برای سازمان می‌تواند داشته باشد که برخی از آنها به این شرح‌اند:

**۱ حذف تعمیر و نگهداری:** در ابر عمومی، منابع رایانه‌ای در مراکز داده‌های شرکت خدمات‌دهنده قرار دارند و سازمان درگیر پیاده‌سازی، نگهداری تجهیزات و نرم‌افزارهای زیرساختی نمی‌شود.

**۲ افزایش امنیت:** هر چند که مراکز داده‌های شرکت‌های خدمات‌دهنده رایانش ابری از اهداف مورد علاقه نفوذگران است؛ اما ناگفته پیداست که این شرکت‌ها با بهره‌گیری از متخصصان امنیتی خبره و تجهیزات امنیتی مناسب، حداکثر تلاش خود را در امن نگاه داشتن داده‌های کاربران می‌کنند، همچنین در اکثر مواقع تهیه نسخه پشتیبان از سیستم‌عامل بر عهده شرکت خدمات‌دهنده است. علاوه بر آن، متمرکز کردن داده‌ها در صورتی که با تدابیر صحیحی همراه باشد راهکاری برای کاهش خطر سرقت داده‌های سازمان محسوب می‌شود.

**۳ توسعه پذیری:** پیش‌بینی نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در هنگام

برنامه‌ریزی بودجه سازمان در بسیاری از مواقع با خطا همراه است. حال آنکه در ابر عمومی در مدت زمانی بسیار کوتاه، می‌توان خدمات را افزایش یا کاهش داد. برای مثال، اگر مراجعین وب‌گاه سازمان به‌دلیلی از قبل پیش‌بینی نشده، چند برابر شوند، می‌توان از شرکت خدمات‌دهنده خواست تا منابع اختصاص داده شده به وب‌گاه را افزایش دهد.

**۴ دسترسی از هر جا:** در ابر عمومی، کاربران قادرند در هر زمان با اتصال به اینترنت با هر دستگاهی از منابع اشتراکی ابر استفاده کنند.

**۵ در دسترس بودن همیشگی:** قطع برق، آتش‌سوزی و بلایای طبیعی هر یک می‌توانند خدمات‌دهی سازمان را برای ساعت‌ها و حتی روزها دچار اشکال کنند. در صورتی که شرکت‌های خدمات‌دهنده دارای طرح‌هایی موسوم به Disaster Recovery Plan برای بازگشت به وضعیت عادی در زودترین زمان ممکن هستند.

**۶ کاهش هزینه‌ها:** بارزترین مزیت استفاده از رایانش ابری کاهش هزینه‌های سازمان در بخش فناوری اطلاعات است که از مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، ناشی می‌شود.

### فناوری واقعیت افزوده

علاوه بر توضیحات مطرح شده در متن کتاب درسی نمایش فیلم آموزشی که نقش این فناوری را در زمینه‌های مختلف نشان دهد توصیه می‌شود.

۷ راه که واقعیت افزوده به وسیله آنها در تولید، انقلاب ایجاد می‌کند.

**۱- افزایش سرعت کار کارگران و مهندسان:** مثلاً در مونتاژ هواپیماها با کمک عینک واقعیت افزوده که شامل سنسور حرکتی و دوربین است می‌توان تصاویر و اطلاعات شامل وضعیت مهره و کابل‌ها، شماره اعضا و دستورالعمل نصب آن را به تصاویر واقعی اضافه کرد که باعث سهولت در انجام کار و افزایش سرعت آن می‌شود. با این روش دقت مهندسی تا ۹۶٪ افزایش می‌یابد و آنها قادر به انجام کار تا ۳۰٪ سریع‌تر هستند.

**۲- حل مشکلات روزانه کارگاه شما:** به منظور نشان دادن تمام نقاط ضعف، آسیب‌پذیر و حساس کارگاه خود به تیم تولید خود و یا انتقال این مطالب به تیم مهندسی یا تعمیرات و نگهداری جهت برطرف کردن این موارد یا مراقبت بیشتر می‌توانید از واقعیت افزوده استفاده کنید به‌علاوه که این فناوری این مزیت را دارد که امکان برطرف کردن عیب بدون قطع پروسه تولید وجود دارد و زمان پیش‌بینی رفع عیب به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.

**۳- دسترسی راحت و سریع به اطلاعات:** با بهره‌گیری از فناوری اینترنت اشیا و اختصاص هویت مجازی برای تمامی دستگاه‌ها و تجهیزات به کمک واقعیت افزوده شما می‌توانید به راحتی این اطلاعات را به تصاویر واقعی اضافه کرده و دائم در دسترس داشته باشید.

۴- کاهش زمان‌های نگهداری تجهیزات: استفاده از نرم‌افزارهایی که به کمک واقعیت افزوده اطلاعات مربوط به وضعیت قطعات تجهیزات و دستگاه‌ها را نشان می‌دهد زمان‌های نگهداری را کاهش می‌دهد.

۵- کاهش زمان‌های توقف تولید: واقعیت افزوده با ارائه اطلاعات به روز با قابلیت دسترسی آسان به صورت واقعیت موجود در تصاویر واقعی می‌توان نقاط ضعف خط تولید را پیش از تبدیل آن به عیب و توقف تولید شناسایی و برطرف کرد.

۶- جلوگیری از ایجاد عیوب در محصولات: واقعیت افزوده با نمایش اطلاعات محصولات و میزان انطباق آن با شرایط ایده‌آل می‌تواند مانع تولید محصولات معیوب شود.

۷- آموزش پرسنل و تکنسین‌ها: این فناوری با افزودن المان‌های مجازی به تصاویر واقعی می‌تواند در آموزش پرسنل بسیار مؤثر باشد.

تجهیزات آموزشی (کلاسی):

کتاب درسی - تابلو آموزشی - ویدئو پروژکتور

### جلسه چهارم: فناوری‌های روز در تولید

با اشاره به شکل ۹ و متن کتاب درسی به هنرجویان یادآوری کنید که فناوری‌های روز تولید در صنایع مختلف به وفور به کار می‌روند.

### فناوری کنترل عددی رایانه‌ای ماشین‌آلات

با توجه به شکل ۱۰ کتاب درسی مطالب زیر را علاوه بر کتاب درسی ارائه دهید. کنترل عددی به معنای کنترل ماشین‌آلات با استفاده از اعمال پردازش اعداد، حروف و نشانه‌ها می‌باشد. در واقع اعداد و نشانه‌ها برنامه مورد نظر هستند که منظور انجام کار خاصی نوشته شده است. با تغییر کار مورد نظر برنامه نیز تغییر می‌کند.

#### اجزای اصلی سیستم کنترل عددی

■ **برنامه دستورالعمل‌ها:** برنامه دقیق و گام به گام عملیاتی است که دستگاه باید انجام دهد. این برنامه مجموعه کدهایی به شکل اعداد و نشانه‌هاست که دستگاه قادر به خواندن آنهاست. معمول‌ترین آنها نوارهای پانچ شده است که دستورات لازم را به دستگاه می‌دهد.

■ **واحد کنترل‌کننده دستگاه:** دستگاهی است شامل اجزای الکترونیکی و سخت‌افزاری که وظیفه اصلی آن خواندن و تفسیر دستورالعمل‌ها و تبدیل آن به اقدامات مکانیکی ماشین ابزار نظیر حرکت دستگاه است که معمول‌ترین آنها دستگاه نوارخوان است.

● ماشین ابزار: بخش دیگری از دستگاه NC ماشین ابزار است که فرایند مورد نظر از طریق کنترل عددی توسط آن انجام می شود.

مرحله	عملکرد و توضیحات	شکل
تهیه برنامه دستورالعملها	برنامه دستورالعمل براساس اعداد و نشانه ها برای انجام فرایند مورد نظر نوشته می شود.	
تبدیل برنامه نوشته شده به نوار پانچ شده	برنامه نوشته شده با استفاده از دستگاه پانچ و یا رایانه به نوار مناسب تبدیل می شود.	
خروجی نهایی نوار پانچ شده	نوار تهیه شده از دستگاه خارج شده و به واحد کنترل کننده منتقل می شود.	
قراردادن نوار در دستگاه نوارخوان (واحد کنترل کننده دستگاه)	واحد کنترل کننده دستگاه با خواندن نوار پانچ شده براساس مدارهای الکتریکی و سخت افزاری که دارد حرکت مکانیکی را ایجاد می کند.	
انجام فرایند خوانده شده توسط ماشین ابزار	با حرکت مکانیکی ماشین ابزار براساس نوع آن کار مورد نظر انجام می شود.	

در ادامه در خصوص سیستم‌های کنترل رایانه‌ای عددی موارد زیر در کلاس درس مطرح شوند.

CNC یک سیستم کنترل مبتنی بر ریزپردازنده است که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را در قالب یک برنامه رایانه‌ای می‌پذیرد و پس از پردازش این دستورالعمل‌ها اطلاعات لازم برای کنترل ماشین ابزار را به آن ارسال می‌کند و همچنین بازخورد اطلاعات ارسال شده به ماشین ابزار براساس دستورالعمل مربوطه را نیز جهت کسب اطمینان از حرکت و سرعت مناسب ماشین ابزار را دریافت می‌کند.

## دانش افزایی

ریز پردازنده تراشه کوچکی است که می‌تواند عملیات حسابی و منطقی را انجام دهد. این تراشه‌ها از تعداد بسیار زیادی ترانزیستور ساخته شده‌اند.

ریزپردازنده قلب هر رایانه‌ای است که به‌عنوان واحد پردازشگر مرکزی شناخته شده‌است. یک دستگاه محاسبه‌ای کامل است که روی یک تراشه واحد ساخته می‌شود و مجموع دستورهای دستگاه را اجرا می‌کند. سه کار مهم را انجام می‌دهد یکی اینکه از واحد همبستگی منطقی/حساب، استفاده می‌کند یعنی کارهای وابسته به ریاضی چون جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کردن را انجام می‌دهد، دوم می‌تواند اطلاعات را از مکان یک حافظه به حافظه دیگر انتقال دهد و سوم اینکه می‌تواند تصمیم بگیرد و به یک سری از دستورهای جدید که براساس آن تصمیمات است جهش کند.

میکروپروسور یک پردازنده همه کاره قابل برنامه‌ریزی است که داده‌های دیجیتال را از ورودی می‌خواند و براساس دستورالعمل‌هایی که درحافظه دارد داده‌ها را پردازش می‌کند و نتایج را در خروجی به‌صورت دیجیتال ارائه می‌دهد. ریز پردازنده‌ها در منطق باینری کار می‌کنند و اطلاعات را براساس این منطق دریافت و پردازش می‌کنند. قبل از ارائه ریزپردازنده‌ها، رایانه‌ها برای پردازش از چندین برد الکترونیکی که شامل آی‌سی‌های MSI و SSI بودند بهره می‌بردند اما میکروپروسورها این بردها را به یک یا چند چیپست LSI و VLSI تغییر شکل دادند و از حجم آنها کاستند. به‌علاوه که هزینه تهیه رایانه‌ها را به شدت کاهش دادند و زمینه ورود آنها به ابعاد مختلف زندگی بشر را فراهم کردند. رفته رفته با پیشرفت میکروپروسورها، سایر اشکال پردازنده‌ها به کلی منسوخ گردید. امروزه همه وسایل دیجیتال از ساعت‌های هوشمند گرفته تا سرورها دارای یک یا چند میکروپروسور هستند.

**اجزای مهم ماشین آلات CNC عبارت‌اند از:**

۱- **برنامه قطعه کار:** شامل مجموعه‌ای از اطلاعات هندسی مربوط به قطعه کار و نحوه حرکت ماشین ابزار متناسب با قطعه کار است.

۲- **واحد ورود برنامه:** رایانه‌ای که برنامه مربوط به قطعه کار را شامل دستورالعمل‌هایی



در برگیرنده پارامترهای دستگاه را دریافت می کند. (وسیله ای برای معرفی برنامه قطعه کار به کنترل کننده دستگاه)


**۳- واحد کنترل کننده دستگاه (MCU):** واحد کنترل واحد دستگاه قلب یک سیستم CNC است. برای اجرای توابع زیر استفاده می شود:

- برای خواندن دستورالعمل های کد شده؛
- برای رمزگشایی دستورالعمل های کد شده؛
- برای ایجاد دستورات حرکت محور؛
- برای دریافت سیگنال های بازخورد موقعیت و سرعت؛
- برای اجرای توابع کنترل کمکی مانند خنک کننده یا تغییر ابزار.

**۴- سیستم حرکتی دستگاه:** حرکت کنترل شده دستگاه به منظور انجام دستورالعمل ها توسط این واحد انجام می شود. سیستم حرکت شامل مدار تقویت کننده، موتور و پیچ و مهره است. واحد کنترل کننده دستگاه سیگنال های حرکتی را به تقویت کننده ارسال می کند و سپس با تبدیل سیگنال به حرکت مکانیکی توسط موتور ماشین ابزار حرکت می کند.

**۵- ماشین ابزار:** انواع مختلف ماشین آلات توسط پردازش رایانه ای کنترل می شوند. صرف نظر از نوع ماشین آلات ماشین ابزار شامل یک میز کار و یک اسپیندل برای کنترل موقعیت و سرعت ماشین ابزار است. میز کار در محورهای X و Y کنترل می شود، در حالی که اسپیندل در امتداد محور Z کنترل می شود.

**۶- سیستم ارسال سیگنال بازخورد از دستگاه:** با استفاده از مبدل های موقعیت و سرعت سیگنال لازم جهت کنترل سرعت و حرکت ماشین ابزار به طور مداوم به واحد کنترل کننده دستگاه می فرستد.

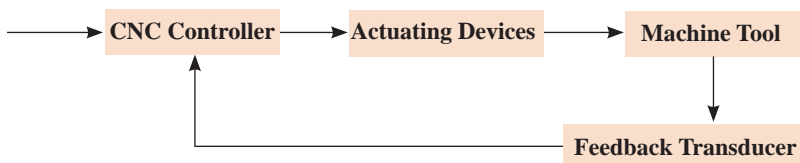

مراحل مختلف پردازش اطلاعات و انجام عملیات در دستگاه های CNC

الف) سیستم کنترل کننده دستگاه در ماشین آلات CNC یک رایانه است که اطلاعات ورودی در قالب برنامه قطعه کار که به زبان برنامه نویسی مناسب نوشته شده را پردازش می کند و سیگنال حاصل را به سیستم حرکتی دستگاه

تمرین



می‌فرستد. اطلاعات می‌تواند از طریق یک رایانه دیگر، دیسک نوری و انواع حافظه‌های خارجی قابل حمل به واحد کنترل‌کننده دستگاه ارائه شود. اما سیستم کنترل‌کننده دستگاه در ماشین ابزار NC براساس نحوه انتقال اطلاعات می‌تواند رایانه‌های اولیه یا نوارخوان‌های مغناطیسی یا پانچ شده باشد و اطلاعات می‌تواند از طریق کارت‌های پانچ شده، نوارهای مغناطیسی یا نوارهای پانچ به آن وارد شده و پس از پردازش به سیگنال حرکتی تبدیل می‌شود.

ب) همان‌طور که گفته شد کنترل‌کننده دستگاه سیستم CNC رایانه‌های مدرن هستند که در آنها اطلاعات به صورت دیجیتال به دستگاه وارد می‌شود و در صورتی که در سیستم‌های NC اطلاعات به صورت آنالوگ به دستگاه وارد می‌شود رایانه‌ها اطلاعاتی که جهت پردازش به آنها وارد می‌شود به وسیله سیستم کدهای دو دویی پردازش می‌کنند. در این سیستم برای فهماندن مفهوم مورد نظر از اعداد صفر و یک استفاده می‌کنیم. من چراغی را روشن و خاموش می‌کنم، می‌خواهم به ماشین بگویم چراغ خاموش یا روشن است، چگونه می‌توانم این مفهوم را به ماشین منتقل کنم؟ ماشین مفهوم روشن را نمی‌داند. برای فهماندن به ماشین مفهوم صفر و یک را تعریف می‌کنیم. می‌گوییم اگر ولتاژ به حد معینی رسید یعنی یک است. یعنی لامپ روشن است و اگر ولتاژ در حد معینی پایین آمد و نزدیک به صفر شد مفهوم آن صفر است یعنی لامپ خاموش است؛ بنابراین یک کد دودویی نشان‌دهنده متن، دستورالعمل‌های پردازنده رایانه است که از سیستم دو نماده استفاده می‌کند، اما غالباً سیستم دودویی از اعداد ۰ و ۱ استفاده می‌کند. این کد باینری یک الگوی رقم‌های دودویی را به هر حرف، دستورالعمل و غیره اختصاص می‌دهد.

سیستم عددی ده دهی متداول، در مبنای ده بوده و از ارقام ۰ تا ۹ استفاده می‌کند. در سیستم‌های دو دویی برای نمایش اعداد بزرگ‌تر از یک به تعداد ارقام بیشتری نسبت به سیستم ده دهی نیاز است. یک عدد در مبنای دو به وسیله تعدادی ۰ و ۱ پشت سر هم نشان داده می‌شود. در رایانه‌ها، اعداد دودویی با دو سطح ولتاژ مختلف نمایش داده می‌شوند.

در نتیجه سیستم باینری چهارچوب کاری را به ما خواهد داد تا بتوانیم اعداد را به صورت رشته‌ای از ۰ها و ۱ها نمایش دهیم. به محض اینکه دریافتیم چگونه اعداد را دستکاری کنیم، می‌توانیم حروف الفبا را نیز مدیریت کنیم. به این ترتیب که به هر حرف کد عددی را نسبت می‌دهیم. رشته‌هایی از حروف، کلمات را تشکیل می‌دهند و رشته‌هایی از کلمات جملات، دستورات و نتیجه‌گیری‌هایی را تشکیل می‌دهند که می‌توانند درست یا غلط باشند. در نتیجه یک سیستم جامع ممکن است با استفاده از آشنایی با این مفهوم، به این فرم باینری نمایش داده شود.

## جلسه پنجم: دانش مورد نیاز در به کارگیری دستگاه‌های CNC

با وجود پیچیدگی مفهوم و عملکرد دستگاه‌های CNC کسب مهارت در به کارگیری آنها موضوع پیچیده‌ای نیست. در واقع CNC گسترش مهارت قبلی موجود است. مثلاً برش کاری دستی و برش کاری CNC. برای به کارگیری CNC نیاز به کسب مهارت در چند زمینه کلیدی زیر است:

### ۱- مهارت رایانه‌ای

مهارت اصلی برای به کارگیری دستگاه‌های CNC در تمام زمینه‌ها، مهارت پایه رایانه است. از آنجایی که تمام مراحل فرایند CNC به وسیله رایانه انجام و کنترل می‌شود نیاز است اپراتور عملکردهایی مثل آغاز و توقف برنامه‌ها، ذخیره کردن، کپی و حذف و کردن فایل‌ها، نصب و به روزرسانی برنامه‌ها و یافتن فایل‌های ذخیره شده روی رایانه را به خوبی فرا گیرد. لذا لازم است اپراتور دانش پایه رایانه‌ها و سیستم عامل‌های آن مثل ویندوز را کسب کند.

### ۲- طراحی و نرم افزارهای آن

برای به کارگیری دستگاه‌های CNC لازم است طرح مورد نظر در رایانه کنترل کننده دستگاه ایجاد شود. برای انتقال طرح مورد نظر نیاز به کارگیری نرم افزار طراحی می‌باشد، لذا لازم است مهارت لازم در این زمینه کسب شود. نرم افزار طراحی این امکان را فراهم می‌کند که، طراحی انجام شده روی کاغذ به دستوراتی تبدیل شود که دستگاه قادر به دنبال کردن آنها باشد.

طراحی به کمک نرم افزار به اختصار CAD (Computer Aided Design) نامیده می‌شود. با رشد روزافزون صنعت رایانه و صنعت مکانیک، نرم افزارهای رایانه‌ای به کمک مهندسان آمده‌اند. مهندسان می‌توانند با استفاده از این نرم افزارها محاسبات خود را با سرعت انجام دهند و همچنین تمام مواردی که نیاز دارند شبیه سازی کنند. طراحی رایانه‌ای (CAD) استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای برای ایجاد، اصلاح، تحلیل یا بهینه سازی یک طرح می‌باشد. نرم افزار CAD برای افزایش بهره‌وری طراح، بهبود کیفیت طراحی، بهبود ارتباطات از طریق مستندات و ایجاد پایگاه داده برای تولید استفاده می‌شود. خروجی نرم افزارهای CAD اغلب به شکل فایل‌های الکترونیکی برای چاپ، ماشین کاری و یا سایر عملیات تولید است. امروزه بسیاری از مراحل طراحی قطعات و اجزای مختلف توسط رایانه‌ها انجام می‌شود. بسیاری از قطعات تحت شرایط مختلف باید آزمایش شوند و اگر بخواهیم تحت آزمایش واقعی قرار

دهیم مستلزم هزینه‌های بسیار زیاد می‌شود. با نرم‌افزارهای بسیار متنوع می‌توان این شبیه‌سازی را انجام داد.

تمام رشته‌های مهندسی برای طراحی از نرم‌افزارهای مناسب خود استفاده می‌کنند. نرم‌افزارهای مورد استفاده در طراحی معماری و طراحی صنعتی اغلب نرم‌افزارهای گرافیکی هستند. از نرم‌افزارهای سه بعدی که بیشتر در طراحی معماری و طراحی صنعتی استفاده می‌شوند می‌توان به اتوکد، سالیدورکس، اینونتور، سالید اج و مکانیکال دستکاپ اشاره کرد. علاوه بر این موارد، نرم‌افزارهای گرافیکی دو بعدی مانند فتوشاپ، کورل دراو و فری‌هند نیز بسیار پرکاربرد هستند. کتیا، یونیگرافیکس و پرو/اینجینیر هم از بهترین نرم‌افزارهای گرافیکی مورد استفاده است که با امکان محاسبات پیچیده مهندسی از قبیل محاسبات تنش‌های محوری و هزاران قابلیت حرفه‌ای دیگر به طراحان کمک کرده‌اند.

PV Elite نرم‌افزار تخصصی برای طراحی مخازن تحت فشار و مبدل‌های حرارتی است. برای طراحی مخازن بدون استفاده از PV Elite شما باید به‌طور مجزا از نرم‌افزارهای طراحی CAD، استانداردهای طراحی مخازن به‌عنوان مثال ASME SEC VIII و نرم‌افزارهای محاسباتی استفاده کنید و در نهایت با شبیه‌سازی و تحلیل المان محدود طراحی خود را اعتبارسنجی کنید.

### ۳- به‌کارگیری و نگهداری دستگاه CNC

شناخت محدودیت‌ها و نحوه به‌کارگیری دستگاه CNC و نگهداری صحیح و اصولی دستگاه در انجام پروژه‌ها و تولید محصولات بسیار مهم است. به‌خاطر داشته باشید که بهترین طراحی ممکن هم در دستگاهی که به‌درستی تنظیم نشده باشد قابل اجرا نیست.

همچنین هنگام تهیه دستگاه‌های CNC با توجه به هزینه‌های بالای تهیه آنها شناخت محدودیت‌ها و توانایی‌های دستگاه و مقایسه آن با موارد مورد انتظار بسیار مهم است زیرا هیچ چیز بدتر از دستگاهی نیست که با هزینه بسیار گزاف تهیه شده و کارایی لازم را ندارد.

از آنجایی که تمام دستگاه‌های CNC به‌وسیله یک نرم‌افزار کنترل می‌شوند در تهیه نرم‌افزار نیز لازم است دقت کافی مبذول شود که شرکت سازنده دارای سایت فعال باشد و خدمات کافی و مناسبی ارائه دهد.

ساخت به کمک رایانه (CAM) معنای لغوی Computer Aided Manufacturing است و به معنی استفاده از نرم‌افزار برای کنترل ماشین‌آلات در تولید قطعات می‌باشد. مرحله‌ای است که در آن روش ساخت مورد بررسی قرار می‌گیرد و توسط نرم‌افزارهای خاص به کمک کدها به دستگاه می‌فهماند که چه مراحل را برای ساخت باید طی کند و چگونه و با چه سرعتی حرکت کند و در واقع نرم‌افزار کنترل‌کننده دستگاه

است. انواع معمول نرم افزارهای ساخت شامل:

۱) **Edge CAM** اولین و مشهورترین نرم افزار ساخت و تولید با رایانه می باشد و بیشتر در زمینه طراحی و عملیات ساخت و تولید با دستگاه های فرز و تراشکاری CNC می باشد.


۲) **Master Cam** از نرم افزارهای پیشکسوت در ایجاد مسیر ماشین کاری برای دستگاه های CNC می باشد که کمپانی سازنده آن. **CNC Software Inc** است.

۳) **اورمیل** از قوی ترین و مشهورترین نرم افزارهای CAM است که بیشتر برای تهیه مسیر حرکت در دستگاه های CNC به کار می رود. این نرم افزار محصول شرکت **Delcam** می باشد.

استفاده از سیستم های رایانه ای در طراحی و تولید، در صنعت نتایج بهینه تری، هم از لحاظ زمانی و هم از نظر دقت نسبت به سیستم های سنتی در پی داشت که این امر باعث مقبولیت آن در صنعت شد. امروزه نرم افزارهایی در حوزه **CAD/CAM** توسط متخصصین تولید شده اند که تمام مراحل تحلیل، طراحی و تولید پروژه های مختلف را به صورت یکپارچه تحت نظارت و کنترل خود دارند.

#### ۴- دانش مواد و ابزار


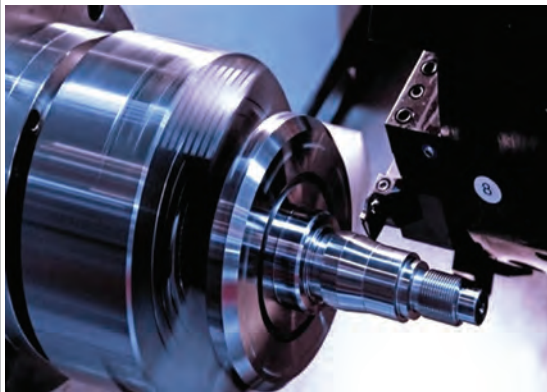
مواد و ابزار نقش کلیدی در موفقیت پروژه های CNC دارند. مواد مورد استفاده روی هر مرحله از تولید تأثیر گذار است. مهم ترین چالش های مواد مورد استفاده انتخاب ابزار مناسب، سرعت انجام فرایند و نرخ انجام آن است.

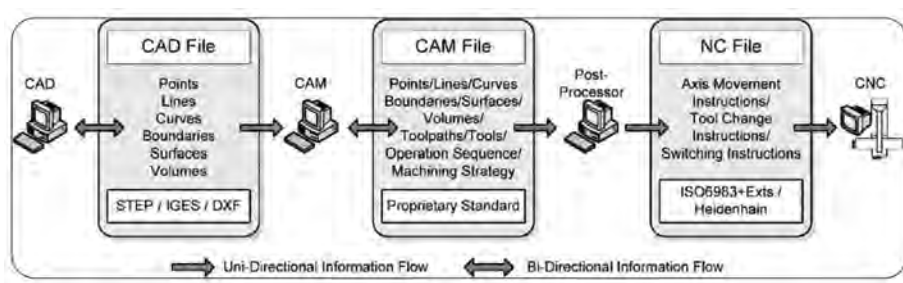




طراحی و تولید به کمک نرم افزار



برای تدریس این بخش و تکمیل جدول ابتدا موارد زیر را در کلاس مطرح کنید و فیلم های مربوطه را در کلاس نمایش دهید و روی تخته کلاس آنها را یادداشت کرده سپس از هنرجویان بخواهید جدول را کامل کنند. ماشین آلاتی که توسط CNC کنترل می شوند را می توان به دسته های زیر طبقه بندی کرد:

- ۱ ماشین‌آلات ماشین‌کاری CNC (ماشین با ابزار عمودی یا افقی)
  - ۲ ماشین‌آلات تراش و تراشکاری CNC
  - ۳ ماشین‌آلات ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی (EDM) (وایر کات EDM و سوراخ‌کاری EDM)
  - ۴ ماشین‌آلات سنگ‌زنی CNC (ماشین سنگ‌زنی نواری، استوانه‌ای، سطح‌ساب و...)
  - ۵ ماشین‌آلات برش‌کاری CNC (لیزر، پلاسما، اشعه الکترون یا شعله)
  - ۶ ماشین‌آلات ساخت CNC (دستگاه‌های پرس، پانچ و خم‌کن و...)
  - ۷ ماشین‌آلات جوشکاری (لیزر، پلاسما، اشعه الکترونی، الکتروود تنگستنی و...)
- تمرین

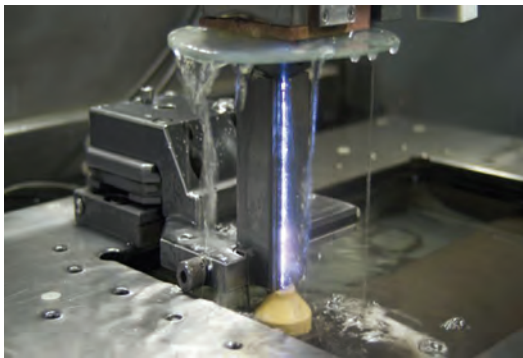شکل	انواع	نوع دستگاه
	ماشین با ابزار عمودی یا افقی	ماشین‌آلات ماشین‌کاری CNC
		ماشین‌آلات تراش و تراشکاری CNC

	<p>واپر کات EDM و سوراخ کاری EDM</p>	<p>ماشین آلات ماشین کاری تخلیه الکتریکی CNC</p>
	<p>ماشین سنگ زنی نواری، استوانه ای، سطح ساب</p>	<p>ماشین آلات سنگ زنی CNC</p>
	<p>لیزر، پلاسما، اشعه الکترون یا شعله</p>	<p>ماشین آلات برش کاری CNC</p>

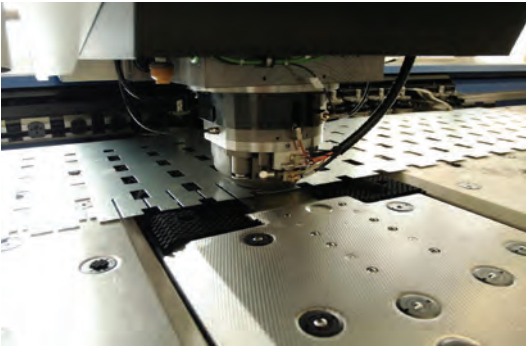

	<p>دستگاه‌های پرس، پانچ و خم‌کن</p>	<p>ماشین‌آلات ساخت CNC</p>
		<p>لیزر، پلاسما، اشعه الکترونی، الکتروود تنگستنی</p>



## جلسه ششم: ماشین آلات CNC پر کاربرد در صنایع فلزی

### برک پرس


دستگاه برک پرس به عنوان یک دستگاه صنعتی پر کاربرد محسوب می شود که در بخش های مختلف صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه به کمک اجزای هیدرولیکی و مکانیکی خود ورقه ای فلزی را به وسیله یک نیروی زیاد خم می کند. کار کردن با این دستگاه نیازمند به کارگیری ملاحظات ایمنی و دقت بالایی است. با ورود رایانه ها به عرصه کنترل ماشین آلات دستگاه برک پرس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و امروزه ماشین ابزارهایی با قابلیت کنترل دقیق فرایند توسط رایانه ها و ایجاد خم ها در قطعات براساس طراحی اولیه فراهم شده است.

**دسته بندی برک پرس:** دستگاه دستی، هیدرولیک و CNC

برای کنترل حرکت قطعه کار حین انجام فرایند از سنسورهای نوری استفاده می شود تا خم کاری دقیقاً در محل مورد نظر انجام شود.

تصاویر موجود در شکل ۱۶ کتاب درسی دستگاه برک پرس هیدرولیکی را نشان می دهد که در آن قطعه کار توسط اپراتور جابه جا می شود تا خم کاری در محل های معین انجام شود. نمایش فیلم آموزشی مرتبط نیز توصیه می شود.

پیشنهاد می شود تصویری مطابق شکل زیر در کلاس نمایش داده شود تا هنرجو با اجزای مختلف این دستگاه آشنا شود.

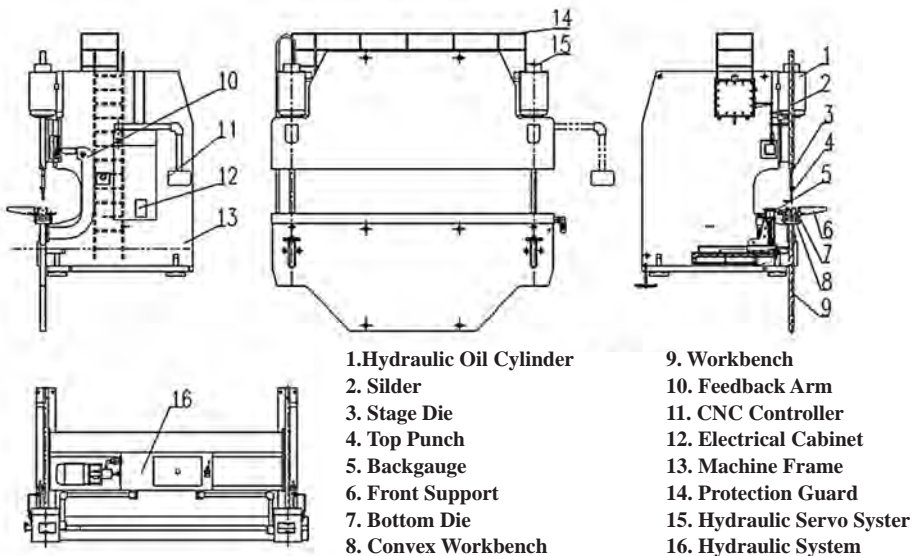



در هر مرحله از انجام فرایند اپراتور با دقت طبق الگوی موجود از قبل قطعه کار را زیر فک دستگاه قرار می‌دهد تا خم کاری در محل مورد نظر انجام شود. فرایند از یک سمت قطعه کار آغاز می‌شود سپس با ایجاد سه خم در یک سمت از سمت مقابل به صورت مشابه عمل می‌شود.


مزیت این فرایند نسبت به فرایند دستی سهولت، سرعت و دقت بسیار بالاتر است که به افزایش کیفیت محصولات منجر می‌شود. به علاوه فرایند تکرار پذیری بالایی دارد.

در خصوص کنترل رایانه‌ای دستگاه پرس برک نمایش فیلم آموزشی در خصوص تولید تیرهای چراغ برق با جابه‌جایی هوشمند پیشنهاد می‌شود. در این دستگاه‌ها حرکت جک‌ها توسط خود نرم‌افزار دستگاه کنترل شده و از این طریق، پایین آمدن فک بالا کاملاً بالانس خواهد بود و در نتیجه زوایا در تمام طول ورق یکسان خواهد بود. در دستگاه برک پرس CNC کافی است قطعه یا قطعات در زیر فک دستگاه قرار گیرند سپس دستگاه مطابق برنامه تعیین شده مرحله به مرحله عملیات خم کاری را انجام می‌دهد.

## مراحل راه‌اندازی دستگاه CNC

- ۱ جریان برق را وصل کنید سپس سوئیچ موجود روی پنل کنترل دستگاه را بچرخانید تا پمپ هیدرولیک شروع به کار کند.
- ۲ دامنه حرکت فک دستگاه را تنظیم کنید و قبل از به‌کارگیری آن حتماً آن را تست کنید. هنگامی که فک بالا کاملاً پایین باشد باید فضای خالی به اندازه ضخامت ورق وجود داشته باشد در غیر این صورت ابزار دستگاه آسیب می‌بیند.

### تنظیم دامنه حرکت فک دستگاه

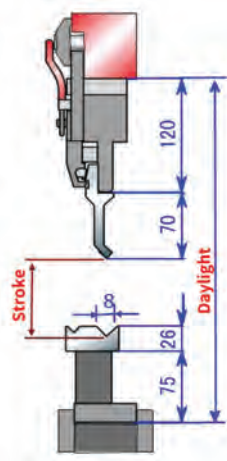

$$\text{Stroke} = \text{Daylight} - \text{Middle Plate Height} - \text{Punch Height} - \text{Die Base Height} - (\text{Die Height} - 0.57 + t)$$

For example:

Daylight: 370mm

Max Stroke: 100mm

$$\text{Stroke} = 370 - 120 - 70 - 75 (26 - 0.5 * 8 + t) = (83 - t) \text{ mm}$$

۳ انتخاب قالب مناسب برای ایجاد خم کاری به این صورت که عرض شیار موجود روی آن باید ۸ برابر ضخامت ورق باشد.

۴ تنظیم پارامترهای عقب سنج و نیروی محرکه موتور و سایر پارامترهای دستی

۵ آغاز کار دستگاه با فشردن دکمه شروع و انجام عملیات خم کاری

## نرم افزار Delem

شرکت Delem یک شرکت هلندی می باشد که بهترین نرم افزارهای دنیا را به صورت اختصاصی برای دستگاه پرس برک تولید می کند. این نرم افزار قابلیت اتصال به اینترنت را دارد و لذا در صورت بروز اشکال امکان رفع عیب از راه دور وجود دارد. همچنین این نرم افزار قابلیت های بسیار زیادی داشته و به کاربر این امکان را می دهد تا به راحتی خم های پیچیده را (نظیر منحنی) انجام دهد.

### تجهیزات آموزشی (کلاسی)



کتاب درسی - تابلو آموزشی - ویدئو پروژکتور

## جلسه هفتم و جلسه هشتم: فناوری لیزر

در آغاز جلسه جمله زیر را روی تخته بنویسید.

لیزر ابزاری است که نور را به صورت پرتوهای موازی و بسیار باریک که طول موج مشخصی دارند ساطع می کند.

از هنرجویان بخواهید برداشت خود را از این جمله بیان کنند سپس ضمن اشاره به مطالب و تصاویر موجود در کتاب درسی در خصوص فناوری لیزر مطالب صفحه بعد را نیز ارائه دهید.
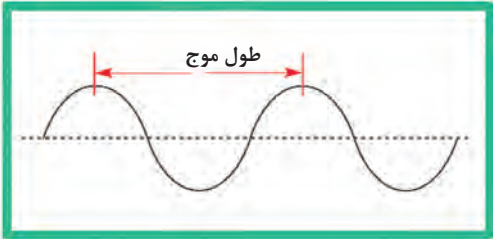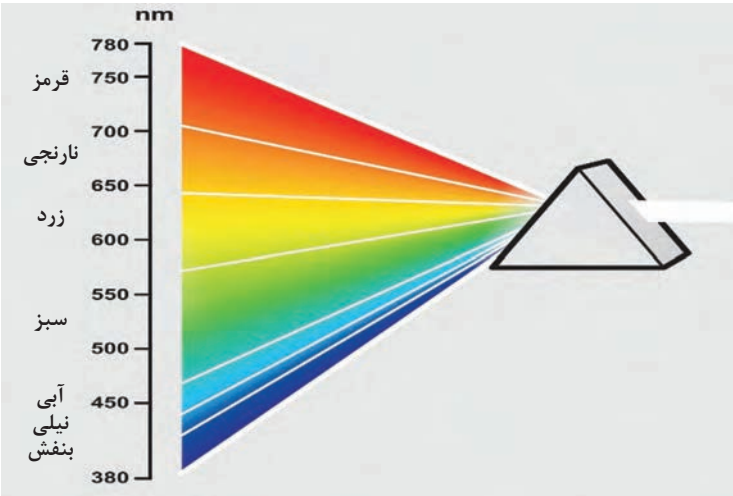
<p>نور در واقع موجی الکترومغناطیس است که چشم انسان و سایر موجودات قابلیت تشخیص آن را دارد. (در مقابل امواج الکترومغناطیس دیگری مثل اشعه ایکس با چشم قابل مشاهده نیستند).</p>	<p>ماهیت نور</p>
<p>ساده ترین تصویری که از موج می توانید داشته باشید به شکل منحنی متناوب است مثل شکل زیر:</p>  <p>با توجه به شکل بالا مفهوم طول موج برای امواج تعریف می شود که بیانگر فاصله بین دو برآمدگی یا فرورفتگی است.</p> <p>برای نور مرئی طول موج عددی بین ۳۸۰ تا حدود ۷۴۰ نانومتر می باشد که در برگزیده یک طیف از امواج است. به این معنی که نور مرئی که ما در اطراف خود مشاهده می کنیم شامل مجموعه ای از امواج است.</p>	<p>طول موج نور</p>
<p>همان طور که در تجربه تجزیه نور توسط منشور یا مشاهده رنگین کمان در آسمان مشاهده کردید طیف نور مرئی که به رنگ سفید قابل مشاهده است شامل مجموعه ای از امواج به رنگ های زیر است:</p> 	<p>طیف رنگ ها</p>
<p>هنگامی که نور توسط یک منبع مثل لامپ تولید می شود در تمامی جهات در محیط منتشر می شود. چنانچه خواهیم پرتو باریکی از نور تولید کنیم باید آن را از یک روزنه عبور دهیم.</p>	<p>انتشار نور</p>

سپس در ادامه در خصوص منابع تولید اشعه لیزر موارد زیر را بیان کنید.

مکانیزم تولید اشعه لیزر:

همان‌طور که گفتیم پرتو لیزر از نظر ماهیت شبیه پرتو نور است با این تفاوت دارای طول موج مشخصی است که به صورت پرتوهای موازی و هم‌دوست منتشر می‌شود.

برای تولید پرتو لیزر ابتدا به یک محیط نیاز است که بتواند انرژی را در خود ذخیره کند مثل بلورهایی مانند یاقوت یا ایتیریم یا گازهایی مثل هلیوم یا کربن دی‌اکسید، با انجام تخلیه الکتریکی در این محیط‌ها مولکول‌های آنها ابتدا انرژی جذب کرده و ناپایدار می‌شوند سپس این انرژی اضافی را به شکل پرتو لیزر آزاد می‌کنند تا مجدد به حالت پایدار درآیند.

خواص فیزیکی اشعه لیزر	توضیحات	تصویر
تک رنگی	تمامی پرتوهای نور لیزر دارای یک طول موج مشخص و مشابه می‌باشد.	تفاوت بین لیزر و نور معمولی لیزر نور معمولی تک رنگی
موازی بودن پرتوها و واگرایی کم	پرتو لیزر به صورت یک باریکه تقریباً موازی و نسبتاً مستقیم در مسیر معین منتشر شده و پراکنده نمی‌شود.	موازی بودن و واگرایی کم هم‌دوسی
هم‌دوسی	در امواج نور لیزر تمامی امواج با هم گام برمی‌دارند، در صورتی که نور معمولی غیرهم‌دوس است.	هم‌دوسی
شدت بالا	تمرکز تمامی پرتو لیزر در یک مقطع کوچک باعث درخشندگی و شدت بالا برای لیزر می‌گردد.	

در ادامه به شکل ۱۹ کتاب درسی اشاره کنید و با توجه با آنچه گفته شد اجزای آن را برای هنرجویان توضیح دهید.



نوع کاربرد	کاربرد	زمینه کاربرد
پرتوهای موازی و باریک	در اسلحه‌ها برای سهولت در هدف‌گیری	صنایع نظامی
پرتوهای موازی و باریک موازی بودن پرتوها و شدت بالا	ابزار جراحی عمل جراحی قرنیه چشم	پزشکی
پرتوهای موازی و باریک	دوربین‌های کنترل سرعت	پلیس راهنمایی و رانندگی
پرتوهای موازی و باریک	متر لیزری	ابزارهای اندازه‌گیری
موازی بودن پرتوها و شدت بالا	برش کاری لیزری هک کاری ماشین کاری	صنایع فلزی، چوب و نساجی
موازی بودن پرتوها	پردازش اطلاعات از روی درایو	رسانه
موازی بودن پرتوها و شدت بالا	تلسکوپ	نجوم
پرتوهای موازی و باریک	خواندن بارکد محصولات	فروشگاه‌ها

## دانش افزایی

لیزرهایی که محیط فعال آنها یک گاز است.

بسیاری از لیزرها محیط فعالشان برپایه گاز است. عناصر وجودی تشکیل دهنده محیط فعال لیزر هم اتم‌ها هستند و هم مولکول‌ها و در برخی اوقات نیز به صورت ترکیب با مواد دیگری استفاده می‌شوند که نقش توابع کمکی را دارند. بیشتر لیزرهای گازی برای عملکرد معمولاً به یک منبع تغذیه با ولتاژ بالا و توان الکتریکی بالا نیازمندند. برخی از لیزرهای گازی توان بالا از یک سیستم برای چرخش سریع گاز استفاده می‌کنند.

### انواع لیزرهای گازی

انواع بسیار متفاوتی از لیزرهای گازی وجود دارند که در رژیم‌های کاملاً متفاوتی از

نظر طول موج و توان خروجی عمل می‌کنند:

■ **لیزر هلیوم- نئون (He-Ne laser):** لیزر هلیوم نئون معمولاً نور قرمز با طول موج  $632/8$  نانومتر گسیل می‌کند ولی می‌تواند برای دیگر طول موج‌ها نظیر  $543/5$  nm سبز،  $594/1$  nm زرد،  $611/9$  nm نارنجی،  $3/39$   $\mu\text{m}$  و  $1/15$   $\mu\text{m}$  نیز ساخته شود. لیزرهای هلیوم- نئون رایج دارای یک سلول گازی با طولی در حدود  $20$  cm هستند و با توان الکتریکی ورودی چندین وات، توان خروجی‌ای در حد چند میلی‌وات با طول موج قرمز  $632/8$  nm در مد کاری پیوسته تولید می‌کنند. لیزرهای هلیوم- نئون اغلب برای کاربردهای تنظیم و تداخل سنجی مورد استفاده قرار می‌گیرند و با لیزر دیودها که فشرده‌تر و پربازده هستند به رقابت می‌پردازند.

■ **لیزرهای یون آرگون:** معمولاً شامل یک لوله بلند (حدود  $1$  متر) حاوی پلاسمای آرگون است که توسط آب خنک‌کاری می‌شود. پلاسمای آرگون توسط تخلیه الکتریکی و با اعمال چگالی جریان بالا برای ایجاد غلظت مناسب یون‌های آرگون به وجود می‌آید. این لیزرها قادر هستند توان خروجی بیش از  $20$  وات در طول موج سبز  $514/5$  nm و طول موج‌های کمتر  $457/9$  nm،  $488$  nm یا  $351$  nm تولید کنند. بازده توان خروجی این لیزرها پایین است، به همین علت چند ده کیلو وات توان الکتریکی ورودی برای تولید چند وات خروجی نور سبز لازم است و سیستم خنک‌کاری آنها نیز حائز اهمیت است. لوله‌های کوچک‌تری نیز برای لیزرهای آرگونی که توسط هوا خنک می‌شوند، وجود دارند که در آنها چند صد وات توان نیاز است تا چند ده میلی‌وات توان خروجی تولید کنند. لیزرهای یون آرگون می‌توانند برای دمش لیزرهای یاقوت-تیتانیوم و لیزرهای رنگی مورد استفاده قرار بگیرند و با لیزرهای حالت جامد فرکانس دابل شده دارای دمش دیودی رقابت می‌کنند.

لیزرهای یون کریپتون: شبیه لیزرهای یون آرگون هستند و می‌توانند توان‌های بالا در طول موج  $647/1$  nm و چند طول موج دیگر تولید کنند.

■ **لیزرهای دی اکسید کربن ( $\text{CO}_2$ ):** از یک گاز شامل مخلوطی از گازهای  $\text{CO}_2$ ، هلیوم، نیتروژن و احتمالاً مقداری هیدروژن، بخار آب و زنون برای ایجاد طول موج  $10/6$   $\mu\text{m}$  استفاده می‌کنند. کیفیت پرتو این لیزرها بالاست و با بازده بالای  $10\%$  برای توان‌های خروجی چندین کیلو وات مناسب هستند. این لیزرها در فرآوری مواد مثل برش، جوشکاری، حکاکی و همچنین در جراحی لیزری کاربرد دارند.

■ **لیزر نیتروژن:** نوع دیگری از لیزرهای پالسی فرابنفش است که بر پایه نیتروژن خالص، ترکیبی از هلیوم- نیتروژن و گاهی اوقات هوا (با کارایی کمتر) عمل می‌کنند. گسیل اغلب در طول موج  $337/1$  nm انجام می‌شود. بازده بالای این لیزرها منجر می‌شود که حتی بدون رزوناتور لیزر بتوانند گسیل سوپرلومینسانس نسبتاً خوبی را انجام دهند. ساخت لیزر نیتروژن به نسبت ساده است و توسط بسیاری از علاقه‌مندان بدون نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی ساخته شده است.

### کاربردهایی از لیزرهای گازی:

یکی از دلایلی که از برخی لیزرهای گازی به جای لیزرهای حالت جامد استفاده می‌شود این است که طول موج‌های خاصی را می‌توانند تولید کنند که از طریق روش‌های دیگر بسیار سخت حاصل می‌شوند. دیگر جنبه جالب توجه لیزرهای گازی قابلیت تولید توان خروجی بالای آنها در مقایسه با لیزرهای حالت جامدی است که دمش دیودی دارند و قیمت آنها نیز کمتر به میزان توان خروجی مورد نیاز بستگی دارد. یک مثال خوب از هر ۲ جنبه ذکر شده لیزر دی‌اکسیدکربن است که یک منبع منحصر به فرد طول موج‌های بلند و توان خروجی بالا است. به‌طور مشابه لیزرهای اگزایمر نیز در محدوده فرابنفش توان‌های بالایی ایجاد می‌کنند.

تاکنون لیزر هلیوم- نئون به‌طور وسیع به‌عنوان چشمه نور قرمز مورد استفاده قرار می‌گرفت، ولی اکنون توسط لیزر دیودهای ارزان‌تر و فشرده‌تر جایگزین شده است. به‌طور مشابه لیزرهای یون آرگون نیز اغلب برای پمپاژ لیزرهای تیتانیوم-یاقوت مورد استفاده قرار می‌گرفتند که اکنون توسط لیزرهای حالت جامد فرکانس-دوبل شده جایگزین شده‌اند.

### برش کاری لیزر

برش لیزری فناوری است که در آن از اشعه لیزر برای برش اجسام استفاده می‌شود؛ و نوعاً از این فناوری در زمینه صنعت استفاده می‌شود. برش لیزری توسط اعمال اشعه لیزر از یک خروجی روی اجسامی که می‌خواهند بریده شوند انجام می‌شود. قسمتی از جسم مورد نظر که بریده می‌شود یا آب می‌شود یا می‌سوزد یا تصعید می‌شود و توسط فشار گاز از روی جسم پاک می‌شود؛ و سرانجام سطح بریده شده با کیفیت خیلی عالی ایجاد می‌شود.

### مراحل انجام برش کاری با توجه به شکل ۲۱ کتاب درسی

- ۱ مطابق شکل ۲۱ اشعه لیزر توسط منبع گسیل‌کننده پرتو تولید می‌شود و وارد قسمت متمرکزکننده دستگاه می‌شود.
- ۲ در قسمتی که لنزها و آینه‌ها قرار گرفته‌اند پرتو لیزر در مسیر مورد نظر قرار می‌گیرد و با عبور از عدسی‌های مختلف متمرکزتر می‌شود.
- ۳ اشعه متمرکز شده از طریق نازل خارج شده و روی قطعه کار تابیده می‌شود و در آن نقطه ذوب موضعی رخ می‌دهد.
- ۴ گاز برش کاری که فشار آن از طریق گیج فشار قابل تنظیم است نیز مذاب ایجاد شده را از ناحیه برش کاری خارج می‌کند.



**عدسی یا لنز** از ابزارهای نوری است که نور در اثر عبور از آن می‌شکند و همگرا یا واگرا می‌شود. عدسی‌ها از ماده‌های شفاف مانند شیشه و پلاستیک ساخته می‌شوند. عینک طبی و ذره‌بین و لنز دوربین‌های عکاسی و دوربین دوچشمی همه از عدسی ساخته شده‌اند. عدسی‌ها از نظر شیوه شکست نور در آنها به دو دسته همگرا (محدب یا کوژ) و واگرا (مقعر یا کاو) تقسیم می‌شوند. یک عدسی ساده تنها از یک عنصر نوری تشکیل شده‌است. یک عدسی مرکب از یک مجموعه عدسی ساده که یک محور مشترک دارند تشکیل شده است. مزیت عدسی مرکب نسبت به عدسی ساده این است که بسیاری از بیراهش‌های نوری در آن قابل رفع هستند در حالی که این کار تنها با یک عدسی ساده امکان‌پذیر نیست. کاربرد عدسی تنها به امواج نوری محدود نمی‌شود، هر ابزاری که سایر امواج الکترومغناطیسی در اثر عبور از آن بشکند نیز عدسی خوانده می‌شود، به‌طور مثال لنز پرافین برای امواج مایکروویو وجود دارد.

**عدسی همگرا:** در عدسی همگرا، پرتوهای تابش، پس از شکست و گذر از عدسی، به هم نزدیک می‌شوند (یعنی همگرا می‌شوند). در عدسی‌های همگرا، لبه‌ها نازک‌تر از وسط آن است و به‌طور معمول برای کاربردهای متفاوت به شکل‌های دو کوژ، کوژ تخت و هلالی همگرا ساخته می‌شوند. این عدسی از اتصال دو منشور که از قاعده به یکدیگر وصل شده‌اند تشبیه شده است. از این نوع عدسی در میکروسکوپ‌ها (تمام قسمت‌ها) تلسکوپ‌ها (برخی قسمت‌ها) و عینک افراد دوربین یا آستیگمات (ترکیب عدسی‌های محدب با چینش مخصوص) استفاده می‌شود.

**عدسی واگرا:** در عدسی‌های واگرا، پرتوهای تابش، پس از شکست و گذر از عدسی، از هم دور می‌شوند (یعنی واگرا می‌شوند). لبه این عدسی‌ها پهن‌تر از وسط آن است و به شکل‌های دو کاو، کاو تخت و هلالی واگرا ساخته می‌شوند. این نوع عدسی را می‌توان به دو منشور که از زاویه مقابل قاعده به یکدیگر وصل شده‌اند تشبیه کرد. از این عدسی می‌توان به عنوان عینک برای افراد نزدیک بین - آستیگمات استفاده نمود.

### جوشکاری لیزر

نمایش فیلم آموزشی که جوشکاری لیزر و دستگاه آن را نشان دهد توصیه می‌شود. سپس در ادامه مطالب کتاب درسی در کلاس مطرح شود.

### تجهیزات آموزشی (کلاسی)

کتاب درسی - تابلو آموزشی - ویدئو پروژکتور

## جلسه نهم و دهم: فناوری پلاسما

در ابتدا جلسه تصویری مطابق شکل زیر نمایش دهید.



حالت‌های مختلف آب


از هنرجویان بخواهید تمام حالت‌های ماده را نام ببرند. برای آنها توضیح دهید که با جذب انرژی تغییر حالت‌های مختلف در ماده انجام می‌شود. ماده ذوب شده و از حالت جامد به مایع تبدیل شده و سپس تبخیر شده و به گاز تبدیل می‌شود. حال اگر این گاز را بیشتر گرم کنیم در دماهای بسیار بالا مثل ۱۲ هزار درجه سانتی‌گراد اتم‌های سازنده گاز تجزیه شده و الکترون‌ها از هسته خود جدا شده و یون بر جای می‌گذارند. بنابراین پلاسما شبیه گازی است که متشکل از ترکیبی از یون‌های مثبت و الکترون با غلظت معین می‌باشد که مقدار الکترون‌ها و یون‌های مثبت در یک محیط پلاسما تقریباً برابر است و حالت پلاسمای مواد، تقریباً حالت شبه خنثایی دارد.

مواد طبیعی در حالت پلاسما عبارت‌اند از انواع شعله، بخش خارجی جو زمین، اتمسفر ستارگان، بسیاری از مواد موجود در فضای سحابی و بخشی از دم ستاره دنباله‌دار و شفق‌های قطبی شمالی که نمایش خیره‌کننده‌ای از حالت پلاسمایی ماده است که در میدان مغناطیسی جریان می‌یابد.

**تفاوت پلاسما با گاز:** پلاسما حالت ماده‌ای مشابه گاز است، اما تفاوت‌های کمی دارد. پلاسما همانند گاز، شکل دقیق و حجمی ندارد. تفاوت پلاسما با گاز این است که، اگرچه در حالت گاز است اما از ذرات بارداری ساخته شده است که این ذرات به شدت بر یکدیگر بر هم کنش دارند و به شدت در حال حرکت‌اند. این بر هم کنش در میان ذرات گازها بسیار کمتر است. پلاسما به شدت تحت تأثیر نیروهای الکتریکی و مغناطیسی قرار می‌گیرد.

گفته می‌شود ۹۹٪ ماده موجود در طبیعت در حالت پلاسماست. این برآورد، تخمین معقولی است از این واقعیت که درون ستارگان و اتمسفر اطراف آنها ابرهای گازی و نیز فضای بین ستارگان اغلب به صورت پلاسماست. در نزدیکی خود ما، هنگامی که جو زمین را ترک می‌کنیم بلافاصله با پلاسمایی مواجه می‌شویم که شامل کمربندهای

تشعشعی وان آلن و بادهای خورشیدی است. با نگاهی به زندگی پیرامونمان می توان نمونه های متنوعی از پلاسما را یافت. جرقه رعد و برق، تابش ملایم شفق قطبی، گازهای داخل یک لامپ فلورسنت یا لامپ نئون و یونش و لامپ مهتابی. همان طور که گفته شد برای تولید پلاسما لازم است انرژی کافی به ذرات سازنده گاز داده شود تا ذرات تجزیه شود یکی از روش های تولید پلاسما تخلیه الکتریکی در گاز است که انرژی لازم را فراهم می کند. مکانیزم تشکیل پلاسما به وسیله تخلیه الکتریکی به صورت زیر است.

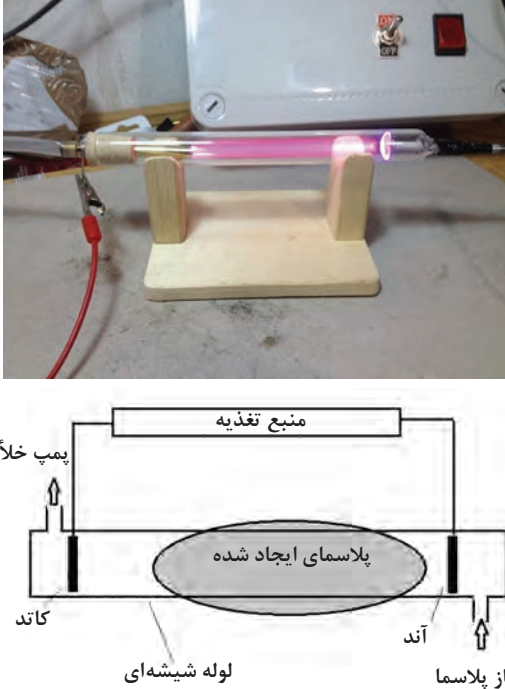تصویر	مکانیزم تولید پلاسما
	<p>برای تولید پلاسما به وسیله تخلیه الکتریکی در دو سر یک لوله حاوی گاز آرگون یا هلیوم، ولتاژ بالایی در حدود چندین هزار ولت برقرار می شود. اختلاف ولتاژ دو سر لوله باعث می شود. اتم های سازنده گاز به ذرات باردار تجزیه شده و باعث ایجاد جریان در لوله می شود حضور جریان نشان می دهد که تعداد قابل توجهی ذره باردار داخل لوله وجود دارد، در اثر برخورد این ذرات باردار به یکدیگر و تغییر سطح انرژی آنها پلاسما در لوله ایجاد می شود.</p>

تمرین جدول ۴:


کاربرد	زمینه کاربرد
انواع لامپ‌های پلاسما، نئون و فلئورسنت	روشنایی
پنل‌های پردازش تصویر در نمایشگرهای پلاسما	رسانه
برش کاری و جوشکاری و پوشش دهی فلزات	صنعت

در ادامه در خصوص به کارگیری پلاسما در جوشکاری و برش کاری و نحوه تشکیل پلاسما به وسیله قوس الکتریکی مطالب کتاب درسی در کلاس تدریس شود و فیلم آموزشی مناسب نمایش داده شود. از آن جایی که پلاسما حاوی ذرات باردار است برای انتقال قوس به سطح قطعه کار نیاز است که آن رسانا باشد لذا برای برش کاری فلزات از آن استفاده می‌شود.

تجهیز	نقش و ویژگی
الکتروود	الکتروود مسی که دربرگیرنده هافنیم یا تنگستن و یا الکتروود تنگستنی بسته به نوع گاز پلاسما است و وظیفه آن برقراری قوس الکتریکی جهت یونیزاسیون گاز پلاسما است.
گاز پلاسما	گاز پلاسما که اطراف الکتروود از نازل خارج می‌شود تا در اثر قوس الکتریکی یونیزه شده تا پلاسما ایجاد شود. گازهای خنثی نظیر آرگون برای الکتروود تنگستنی و گازهای اکسیژن و کربن دی‌اکسید برای الکتروودهای مسی استفاده می‌شود.
منبع قدرت	منبع قدرت در این فرایند منبع جریان ثابت با قطبیت DCEN با ولتاژ مدار باز در آن ۲۵۰-۴۰۰ ولت است و جریان آن با توجه به ضخامت و سرعت برش کاری قابل تنظیم است.
گاز ثانویه	به منظور افزایش تمرکز قوس روی قطعه کار و جلوگیری از اتلاف انرژی به کار می‌رود و امکان استفاده از پلاسما با دما پایین تر را فراهم می‌کند همچنین روی کیفیت لبه برش تأثیرگذار است. اکسیژن، هوا و نیتروژن نمونه‌هایی از آن است.

برای انجام برش کاری پلاسما از تورچ پلاسما استفاده می‌شود. شکل زیر تورچ پلاسما را نشان می‌دهد.

 بدنه تورچ (غیرمصرفی)      سر تورچ (مصرفی)



تورچ پلاسما



تورچ پلاسما شامل یک قسمت غیرمصرفی است که بدنه تورچ می‌باشد که کابل‌های قدرت و شیلنگ‌های گاز از آن عبور می‌کنند و به قسمت سر تورچ که مصرفی می‌باشد، (با استفاده مداوم خورده می‌شوند و نیاز به تعویض دارند) می‌رود. ملحقات مصرفی موجود در سر تورچ شامل موارد موجود در این دو شکل است.


ملحقات مصرفی تورچ پلاسما



بدنه حلقه چرخنده الکتروود نازل کلاهک نگهدارنده محافظ

#### اجزای مصرفی تورچ پلاسما

مجموعه نازل و الکتروود که معمولاً از جنس تنگستن یا مس است در داخل کلاهک نگهدارنده قرار می‌گیرند. نازل دارای یک روزنه کوچک مخروطی شکل است که جریان گاز پلاسما را کنترل و متمرکز می‌کند و با خروج گاز پلاسما از آن قوس پلاسما ابتدا بین الکتروود و نازل تشکیل می‌شود و سپس به قطعه کار منتقل می‌شود. حلقه چرخنده از جنس پلاستیک مقاوم در برابر حرارت می‌باشد که دارای سوراخ در زوایای مختلف می‌باشد که با عبور گاز پلاسما از آن به صورت گردابی می‌چرخد و به کنترل و تمرکز قوس کمک می‌کند. گاز ثانویه نیز که با هدف حفاظت از ناحیه برش کاری و متمرکز کردن قوس اضافه می‌شود از سوراخ‌های محافظ در تورچ خارج شده و به ناحیه برش کاری دمیده می‌شود. شکل صفحه بعد تجهیزات برش کاری پلاسما را نشان می‌دهد.

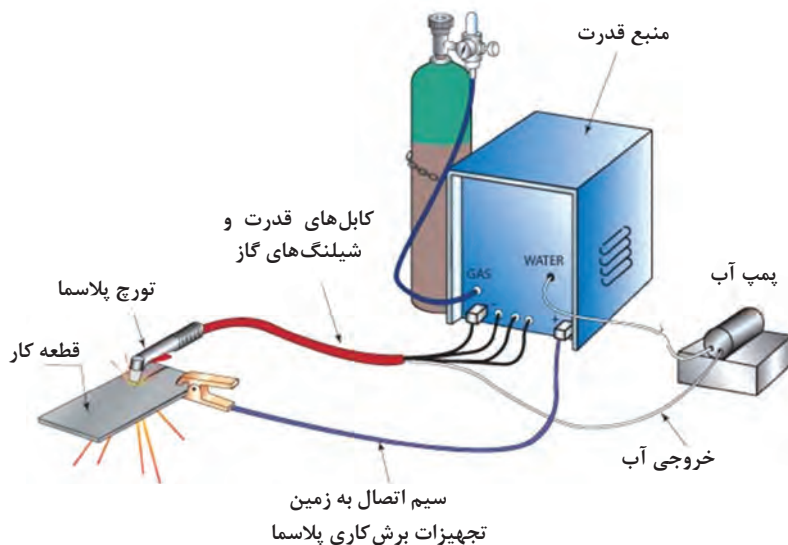

## دانش افزایی

گاهی یک کلاهدک آبگرد نیز به تورچ پلاسما اضافه می‌شود و مطابق شکل ۱۲ یک سیستم آبگرد نیز در تجهیزات برش کاری پلاسما قرار می‌گیرد.

تصویر	توضیحات	فرایند
	<p>در این فرایند به منظور افزایش تمرکز آب به ناحیه قوس تزریق می‌شود و منجر به افزایش کیفیت لبه برش کاری، سرعت برش کاری و کاهش خوردگی نازل می‌شود.</p>	Water Injection
	<p>در این فرایند آب به عنوان یک سپر محافظ در برابر تشعشعات، بخارات و سرو صدای قوس پلاسما است اما تأثیر در کاهش دما، سرعت برش کاری و کیفیت لبه برش ندارد.</p>	Water Shroud

## گاز پلاسما

برای تشکیل پلاسما از هر گاز یا مخلوط گازی می‌توان استفاده کرد اما پرکاربردترین گازهای پلاسما به شرح ذیل است:

توضیحات	گاز
معمول‌ترین گاز پلاسما است که در برش کاری فولادها، فولاد زنگ نزن و آلومینیوم به کار می‌رود و کیفیت برش کاری متوسط و سرعت برش کاری خوبی را فراهم می‌کند، به علاوه هزینه آن نیز چندان بالا نیست. اما ممکن است در لبه‌های برش نیتراسیون و اکسیداسیون رخ دهد لذا در موارد حساس به کار نمی‌رود.	هوای فشرده
اکسیژن در برش کاری فولادهای کربنی بسیار کاربرد دارد زیرا کیفیت نهایی برش کاری با استفاده از آن بسیار خوب است به علاوه سرعت برش کاری نیز بالا است. استفاده از این گاز برای فولاد زنگ نزن و آلومینیوم توصیه نمی‌شود. در برش کاری فولادها اکسیژن با فلز مذاب واکنش داده و آن را اکسید می‌کند لذا مذاب راحت‌تر از ناحیه برش خارج می‌شود، (چرا؟) و سطح نهایی برش کیفیت خوبی دارد. مشکلات استفاده از گاز اکسیژن هزینه‌های مربوط به تهیه گاز و افزایش نرخ خوردگی قسمت‌های مصرفی تورچ است.	اکسیژن
نیترژن بهترین انتخاب برای برش کاری آلومینیوم و فولادهای زنگ نزن است و با استفاده از آن کیفیت نهایی برش کاری خوب است به علاوه عمر تجهیزات مصرفی نیز نسبت به هوا بسیار بیشتر است. اما در ضخامت‌های بالا نمی‌توان از نیترژن استفاده کرد.	نیترژن
ترکیب آرگون و هیدروژن داغ‌ترین گاز پلاسما می‌باشد که برای برش کاری ضخامت‌های بالای آلومینیوم و فولادهای زنگ نزن از آن استفاده می‌شود و کیفیت نهایی سطح با استفاده از آن بسیار عالی می‌باشد و این ترکیب معمولاً به صورت ۶۵ درصد آرگون و ۳۵ درصد هیدروژن به کار می‌رود. تنها مشکل آن نیز هزینه بسیار بالای تهیه گاز است.	آرگون- هیدروژن

## گاز محافظ (ثانویه)

همان‌طور که گفته شد به منظور حفاظت ناحیه برش کاری و افزایش تمرکز قوس پلاسما از یک گاز محافظ بسته به گاز پلاسمای به کار رفته طبق جدول زیر استفاده می‌شود:

گاز پلاسما	گاز محافظ
هوای فشرده	بهترین انتخاب برای گاز محافظ هوای فشرده است.
اکسیژن	معمولاً از هوای فشرده به عنوان گاز محافظ استفاده می‌شود.
نیتروژن	معمولاً از هوای فشرده یا دی‌اکسید کربن استفاده می‌کنیم. هوا هزینه کمتری دارد نسبت به دی‌اکسید کربن اما نرخ خوردگی تجهیزات مصرفی با استفاده از دی‌اکسید کربن کمتر است و کیفیت برش کاری بهتر است. همچنین از آب نیز می‌توان استفاده کرد که نیاز به اضافه کردن تجهیزات دارد اما کیفیت نهایی برش بسیار خوب می‌شود. (به طور کلی با استفاده از این گازها آلومینیم نسبت به فولاد زنگ نزن کیفیت برش کاری بهتری دارد)
آرگون - هیدروژن	معمولاً از نیتروژن به عنوان گاز محافظ استفاده می‌شود.

در ادامه مطالب موجود در کتاب درسی در خصوص انجام برش کاری و مراحل آن در کلاس تدریس شود و فیلم مناسب نمایش داده شود.

#### ایمنی



- ۱- در فرایند برش کاری قوس پلاسما به دلیل استفاده از منبع تغذیه با ولتاژ بالا خطر برق گرفتگی وجود دارد، لذا استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب مثل دستکش و کفش کار عایق بسیار ضروری است.
- ۲- در محل انجام برش کاری پلاسما گازها و بخارات سمی وجود دارد لذا لازم است محل مذکور دارای سیستم تهویه مناسب باشد.
- ۳- در مورد موادی که به وسیله این فرایند برش کاری می‌شوند باید دقت شود که حاوی ترکیبات سمی نباشند.
- ۴- در این فرایند خطر سوختگی در اثر تماس مستقیم با قوس یا تجهیزات داغ فرایند وجود دارد لذا استفاده از تجهیزات ایمنی مقاوم به حرارت مثل دستکش ضروری است.
- ۵- امکان آسیب چشم در اثر نگاه مستقیم به قوس وجود دارد لذا باید از تجهیزات ایمنی مناسب مثل عینک یا ماسک استفاده شود.
- ۶- قوس پلاسما دارای تشعشعات ماورای بنفش است لذا پوشیدن لباس ایمنی برای جلوگیری از آسیب تشعشعات قوس ضروری است.
- ۷- این فرایند آلودگی صوتی شدیدی دارد بخصوص در فرایندهایی با قدرت بالا، لذا استفاده از تجهیزات ایمنی محافظت کننده گوش ضروری است.



## جوشکاری پلاسما

این فرایند شبیه جوشکاری تیگ است با این تفاوت که در این فرایند گاز پلاسما به همراه گاز پوشش مورد استفاده قرار می‌گیرد. طرح کلی این روش شبیه جوش قوس تنگستن - گاز است با این تفاوت که در این نوع دستگاه‌های قوس الکتریکی اولیه در دهانه ورودی نازل گاز بی‌اثر به وجود می‌آید که در نتیجه آن گازهای بی‌اثر هنگام ورود به نازل بر اثر حرارت بالا یونیزه می‌شوند و محیط پلاسمایی پدید می‌آورند. این پلاسما به قوس الکتریکی بین تنگستن و فلزی که جوش داده می‌شود، منتقل شده و به علت دارا بودن حرارت بسیار بالا سرعت و کیفیت جوشکاری به نحوه چشمگیری افزایش می‌یابد.

در جوشکاری با قوس پلاسما قوسی تولید می‌شود که بسیار بلندتر، داغ‌تر و قابل کنترل از قوس ایجاد شده در جوشکاری تیگ است.

تورچ جوشکاری و برش کاری پلاسما و تجهیزات آنها شبیه یکدیگرند.

### مزایای جوشکاری قوسی پلاسما

- نیاز به مهارت کمتر اپراتور به دلیل تلرانس خوب قوس در مقابل نامیزانی
- نرخ جوشکاری بالا
- قابلیت نفوذ بالا یا اثر سوراخ کلید
- دقت بالا
- جوشکاری قطعات کوچک

### ویژگی‌های روش جوشکاری پلاسما

- ۱ حفاظت الکترود که زمان استفاده از آن را طولانی‌تر می‌کند.
- ۲ قابلیت جوشکاری با آمپراژ پایین (پایین‌تر از ۵۰/۰۵ آمپر).
- ۳ پایداری و یکنواختی قوس و شروع آرام آن، جوش‌های مستحکمی تولید می‌کند.
- ۴ پایداری قوس در هنگام شروع و آمپراژ پایین جوشکاری.
- ۵ امکان بالا بردن سرعت جوشکاری و اینکه چگالی انرژی قوس به ۳ برابر چگالی انرژی فرایند GTAW می‌رسد.
- ۶ فرایند جوش در کمتر از ۵/۰۰۵ ثانیه انجام می‌شود.
- ۷ چگالی انرژی از H.A.Z می‌کاهد و کیفیت جوش را افزایش می‌دهد.
- ۸ طول قوس، شکل و حتی توزیع حرارت آن از ویژگی‌های مهم آن است.
- ۹ قطر و ضخامت قوس از طریق سوراخ نازل انتخاب می‌شود.

### کاربرد جوشکاری قوس پلاسما

- جوشکاری قطعات کوچک
- ابزار برش و تعمیر قالب‌ها
- جوشکاری تسمه‌های فلزی

جوشکاری تیوب

در ادامه نمایش فیلم‌های آموزشی در زمینه جوشکاری و برش کاری اتوماتیک پلاسما پیشنهاد می‌شود.

تجهیزات آموزشی (کلاسی)

کتاب درسی - تابلو آموزشی - ویدئو پروژکتور

## جلسه یازدهم تا سیزدهم: ربات صنعتی

صحبت از ربات‌هاست ربات‌هایی که امروزه پیچیده‌ترین کارها را جهت تولید انجام می‌دهند، تا سرعت، کیفیت و دقت را در سالن‌های تولید به چالش بکشند. ربات‌های صنعتی در افزایش بهره‌وری تولید در سراسر جهان حضور دارند و بهبود کیفیت و ایمنی محیط کار را در بردارند. پیشرفت این تکنولوژی در ۳۵ سال گذشته بسیار چشمگیر بوده به طوری که در ابتدا ربات‌ها کارهای نسبتاً ساده و وظایف یکنواخت در محیط‌های خطرناک داشتند. اما امروزه تکامل و پیشرفت نسبت به نیاز در این زمینه باعث شده تا ربات‌های صنعتی تکالیف پیچیده‌تر در تولید را انجام دهند و فضای انعطاف‌پذیرتری نسبت به گذشته ایجاد کنند.

### تاریخچه ربات‌های صنعتی

اولین ربات صنعتی در سال ۱۹۶۱ توسط جوزف انگل پدر ربات‌های صنعتی به صورت هیدرولیکی طراحی و به بازار صنعت ریخته‌گری عرضه شد. در سال ۱۹۷۴ اولین ربات تمام برقی که تنها ظرفیت ۶ کیلوگرم را داشت نه تنها منحصر به فرد بود از پیکربندی انسان استفاده شده و سیستم راه‌اندازی آن به صورت میکروپروسسوری بود که رد پای کوچکی از سرعت حرکت و دقت موقعیت‌یابی در خود داشت. راه‌اندازی برقی ربات‌ها به نوعی بود که کم‌کم هیدرولیک‌ها را از چرخه تولید خارج کرد زیرا برنامه‌های جدید با کاربردهای هیدرولیکی همسو نبود. نسل اولیه این ربات‌های الکتریکی جهت پرداخت فولاد ضدزنگ و خم لوله‌های فولادی برای صنایع غذایی استفاده می‌شد. البته ناگفته نماند ربات نقطه جوش با ظرفیت ۶۰ کیلوگرم در سال ۱۹۷۵ به پایداری عمر ربات‌های هیدرولیکی افزود تا دوباره بازار تازه‌ای در صنعت ایجاد کند.

استفاده از ربات‌ها مزایای زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ربات‌ها خسته نمی‌شوند و بی‌وقفه و ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی می‌توانند کار کنند.
- ربات‌ها وقت ناهار و نماز و شام و ... ندارند.
- ربات‌ها نیاز به بیمه تأمین اجتماعی ندارند و حقوق بازنشستگی و سنوات و عیدی و ... نمی‌خواهند.

- ربات‌ها نه تنها کار را بهتر و با کیفیت‌تر و یکنواخت‌تر انجام می‌دهند بلکه سرعت بالاتری نسبت به انسان دارند
- کمیت تولید را نیز بالا می‌برند.
- با اندکی تغییر می‌توانند وظایف مختلفی را انجام دهند و در قیمت دیگری از خط تولید انجام وظیفه نمایند.
- کاری که به آنها محول شده بدون کم‌کاری انجام می‌دهند و چیزی از کار کم نمی‌گذارند.
- و بسیاری از مزیت‌های دیگری که باعث شده هر روزه کارخانه‌های بیشتری در جهان و کشور عزیزمان ایران از آنها استفاده کنند.

## ۹ دلیل اصلی برای سرمایه‌گذاری در زمینه ربات صنعتی

- ۱- کاهش هزینه‌های اجرایی: استفاده از ربات صنعتی شما را قادر می‌سازد که هزینه‌های اولیه و هزینه‌های پیش‌رو را کاهش دهید. ایجاد یک تغییر چشمگیر در صحنه رقابت و کاهش انرژی از جمله مزایای آن می‌باشند. بدون نیاز به هیچ ابزاری و با کمترین نیاز به روشنایی و حرارت، ربات‌ها موقعیت مناسبی را برای کاهش هزینه‌های انرژی شما ایجاد می‌کنند. برآوردهای جاری نشان می‌دهد که به ازای هر یک درجه سانتی‌گراد کاهش دما، انرژی هشت درصد ذخیره می‌شود و با خاموش کردن وسایل روشنایی غیرضروری تا حدود بیست درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود. ربات‌ها همچنین می‌توانند هزینه‌های مربوط به کارگران را حذف کنند، نه تنها هزینه‌های مربوط به حقوق کارگران بلکه هزینه‌های اضافی مانند آموزش، سلامتی و امنیت و مسایل حقوقی را نیز حذف می‌کنند.
- ۲- بهبود کیفیت و ثبات محصول: توسط یک ربات صنعتی شما همواره می‌توانید محصولاتی با بالاترین کیفیت را تولید نمایید، زیرا که ماشین تحت تأثیر خستگی، حواس پرتی و یا اثرات ناشی از امور تکراری و خسته‌کننده قرار نخواهد گرفت. دقت ذاتی و قابلیت تکرار آنها باعث می‌شود که شما همچنین بتوانید روی کیفیت بالا برای تولید هر محصول حساب کنید. با بهبود کیفیت کار برای کارگران توسط ربات‌ها شما می‌توانید شرایط کار برای کارکنان خویش را بهبود بخشید. آنها دیگر مجبور نخواهند بود در محیط‌های آلوده به گرد و غبار، محیط‌های گرم و یا پر خطر کار کنند. به علاوه با آموزش نحوه کار با ربات‌ها به افراد، آنها می‌توانند مهارت‌های برنامه‌نویسی ارزشمندی را فرا گرفته و کار هیجان‌انگیزتری را انجام دهند.
- ۳- افزایش نرخ تولید محصولات: ربات صنعتی می‌تواند در طول شب و حین تعطیلات با اعمال نظارتی مختصر به کار خود ادامه دهد، بنابراین شما می‌توانید سطح تولید خود را افزایش داده و درخواست‌های ضرب‌الاجل مشتریان را برآورده نمایید. یک سیستم رباتیک باعث هدر رفتن زمان به علت تنفس، بیماری، حواس پرتی

و یا تمرکز نمی‌شود. امروزه ربات‌ها همچنین قابلیت برنامه‌ریزی به صورت off-line را دارند و تجهیزات جدید جهت تولید سریع‌تر در حال عرضه می‌باشند.

**۴- افزایش انعطاف پذیری تولید محصول:** ربات صنعتی می‌تواند قابلیت انعطاف پذیری خط تولید را افزایش دهند. زمانی که پروژه‌های مورد نیاز به کنترلر ربات انتقال پیدا می‌کند، شما به راحتی می‌توانید از یک ربات صنعتی به دیگری سویچ نمایید و با به کارگیری ابزارهای رباتیک برای تولیدات مختلف سرمایه‌گذاری خود را بهینه سازید.

**۵- کاهش ضایعات تولید و افزایش راندمان:** با به کارگیری ربات صنعتی، شما قادر خواهید بود کیفیت تولید خود را افزایش دهید. شما محصولات بیشتری مطابق با استانداردهای مربوطه خواهید داشت و در پی آن، با کاهش مقدار ضایعات ناشی از کیفیت پایین و یا تولید ناقص محصول روبه‌رو خواهید شد. با هر بار تولید محصولات با سطح کیفی بالا، راندمان تولید بالا می‌رود.

**۶- مطابقت با اصول ایمنی و بهبود سلامت و ایمنی محل کار:** ربات صنعتی به سادگی می‌تواند مانع بروز موارد ناخوشایند و دشوار و عوامل تهدیدکننده سلامت که ممکن است توسط کارگران ایجاد شود گردد. شما می‌توانید احتمال حوادث ناشی از تماس شخص با ماشین افزار و یا خطرات بالقوه دیگر فرایندهای مکانیکی را کاهش دهید. همچنین ربات‌ها می‌توانند به حذف آثار درد ناشی از فرایندهای تکراری و شدید مانند لکه‌های ناشی از زخم و لرزش دست کمک کنند.

**۷- کاهش نیاز به کارگر و دشواری‌های استخدام کارگر:** دقت بالای مورد نیاز پروژه‌های صنعتی امروزی در گرو سطحی بالا از مهارت و آموزش است. از آنجا که استخدام نیروی متخصص سخت و هزینه‌بردار است، یک ربات صنعتی می‌تواند گزینه مناسبی به حساب بیاید. پس از برنامه‌ریزی ربات‌ها به منظور انجام پروژه‌ای خاص، آنها آماده شروع به کار بدون هیچ‌گونه هزینه استفاده و یا آموزش می‌باشند. ربات‌ها همچنین می‌توانند قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتری در هر دو زمینه الگوهای کاری و توانایی در اجرای امور فرایندهای مختلف ارائه دهند.

**۸- کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری (موجودی اولیه، کار در حال جریان):** توسط ربات صنعتی هزینه‌های مواد مصرفی و نیز ضایعات کاهش پیدا می‌کند. به وسیله انتقال سریع‌تر تولیدات در صنعت تولید، شرکت‌های تجاری بهتر می‌توانند سرعت تولید را پیش‌بینی نموده و نسبت به یک سرویس سریع و مطمئن تصمیم‌گیری نمایند.

**۹- صرفه جویی در فضا در مناطق صنعتی:** ربات‌ها قادر هستند در سیستم‌های طبقه‌ای، روی دیوارها و یا حتی روی سقف قرار گیرند. آنها همچنین می‌توانند به منظور کار در فضاهای محدود برنامه‌ریزی گردند در نتیجه نقاط ارزشمند فضای کار هدر نمی‌رود.

## آناتومی ربات

بازوی ربات‌های صنعتی کاملاً شبیه بازوی انسان است و عملکردی مشابه بازوی انسان دارند.

پایه ربات همچون بدن انسان است که بازو به آن متصل می‌شود. رابط شماره صفر همچون کتف است که حرکات بازو را حمایت می‌کند. مفصل ۱ همچون شانه است که آزادی حرکت برای بازو فراهم می‌کند. رابط ۱ همچون بازو در بدن انسان است و مفصل ۲ مشابه آرنج است. رابط ۲ نیز همچون ساعد انسان عمل می‌کند. در نهایت عملگر ربات که براساس کاربرد آن به بازو متصل می‌شود همچون مچ دست می‌باشد.

## شاخص‌های فنی

■ **تعداد محور:** جهت دستیابی به هر نقطه دلخواه در یک صفحه، دو محور حرکتی ضروری است. برای دسترسی به هر نقطه دلخواه در فضا به سه محور مورد نیاز می‌باشد. جهت کنترل کامل راستای آخرین بند بازوی ربات به سه محور دیگر نیز احتیاج است. از این رو ربات‌های صنعتی اقلب دارای ۶ محور حرکتی هستند. در برخی کاربردها بنابر محدودیت‌های تجاری، دقت یا سرعت برخی از محورها حذف می‌شوند.

## درجات آزادی

■ **فضای کاری:** محدوده‌ای که ربات قادر به دسترسی به آن نقاط می‌باشد. این فضا در ربات‌های بندبند حدوداً به صورت یک کره می‌باشد که شعاع آن را به عنوان اندازه فضای کاری بیان می‌کنند. در کاتالوگ‌های ربات‌ها نیز مقطع دایره‌ای از این فضا به صورت یک منحنی بسته رسم می‌شود؛

■ **ظرفیت وزنی:** حداکثر وزن ابزار یا قطعاتی که توسط بند انتهایی بازو قابل حمل هستند، بدون آنکه به دقت و سرعت ربات لطمه‌ای وارد شود؛

■ **سرعت:** حداکثر سرعت حرکت هر یک از محورها؛

■ **شتاب:** حداکثر شتاب قابل ارائه به هریک از محورهای ربات با وجود بار مشخص؛ در کاربردهایی نظیر بردار و بگذار؛

■ **تکرارپذیری:** عبارت است از مقدار اختلاف مکانی ربات در چندین بار حرکت به یک نقطه. این پارامتر معمولاً در کاربردهای دقیق اهمیت بسیاری دارد؛

■ **دقت:** میزان اختلاف مابین مختصات عددی یک نقطه در نرم‌افزار ربات و مکانی که ربات در واقعیت به آن حرکت کرده است.

در ادامه در خصوص هریک از کاربردهای ربات‌های صنعتی فیلم آموزشی در کلاس نمایش داده شود.

## ارزشیابی نهایی: واحد یادگیری فناوری در تولید

شاخص	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد	شایستگی
۱- مقایسه کار با روش لیزر در صنایع فلزی با سایر روش‌ها ۲- شرح جوشکاری و برش کاری پلاسما تشریح فناوری لیزر در صنایع فلزی ۳- تشریح کاربرد دستگاه‌های CNC در جوشکاری و برش کاری ۴- بیان فناوری ربات‌ها در صنایع فلزی	۳	تشخیص و مقایسه فناوری‌های نوین با روش‌های دستی در تولید مصنوعات فلزی	فناوری در تولید
۱- تشریح کاربرد دستگاه‌های CNC در جوشکاری و برش کاری ۲- مقایسه روش کار با CNC و روش دستی ۳- بیان عملکرد دستگاه CNC و NC براساس نوع دستگاه	۲		
بیان انواع فناوری‌ها براساس روش تولید	۱		
			توضیحات:

