

مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه قطعه	نام قطعه کار: تمرینی	مقیاس ۱:۱
نبشی از ورق ۲	۱		۷۲×۳۵×۲	St37	۱
ورق ۲	۱		۶۵×۶۵×۲	St37	۱
شماره					
ملاحظات					
شماره نقشه ۳-۶					
مدت: ۳ ساعت					
				هدف‌های آموزشی: تمرین لحیم‌کاری با قلع اندواد	تولرانس

تجهیزات و وسایل ایمنی برای لحیم کاری قلع انودد با هویه

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	مشعل لحیم کاری	پایه دار	یک عدد
۲	هویه‌ی مسی	۳۰ گرمی	دو عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوژن خط کش	فولادی	یک عدد
۵	سوهان تخت نرم	۱۲ اینچی	یک عدد
۶	آجر نسوز	۵۰×۵۰	یک عدد
۷	پشم شیشه	۴۰×۴۰	یک قطعه

نکات ایمنی!

- ۱- موقع لحیم کاری از ماسک تنفسی مناسب استفاده کنید.
- ۲- نکات ایمنی در خصوص آتش‌سوزی را رعایت کنید.
- ۳- با احتیاط کامل از روان‌سازها استفاده کنید.

جدول وسایل ایمنی



ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار مناسب	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	ماسک دهن	استاندارد	یک عدد

جدول مواد لازم


ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	قطعه‌ی تمرینی	۶۵×۶۵×۲	۱	ورق سیاه
۲	قطعه‌ی تمرینی	۳۵×۳۵×۲	۱	ورق سیاه
۳	ماده‌ی لحیم	Lsn60pbcv	۱۰۰ گرم	به صورت میله
۴	روان‌ساز مایع لحیم کاری	کلرور روی Zncl₂	محافظی	در ظرف شیشه‌ای
۵	گاز بوتان در کپسول	با فشار ۵/۰ بار	یک سرمشعل	گرم کاری

مدت: ۳۰ ساعت

۶-۳- دستور العمل لحیم کاری قلع انود با هویه و سایل و ابزار را از انبار تحویل بگیرید و با لباس کار مناسب آماده لحیم کاری شوید.

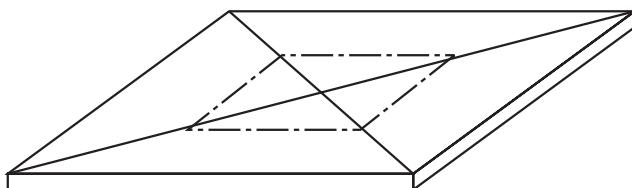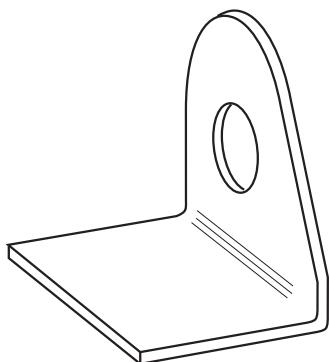

شکل ۳-۲۵

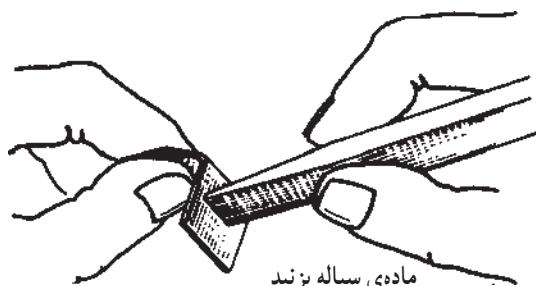

شکل ۳-۲۶

۱- با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام

دهید.


۲- قطعات کار را مطابق نقشه تهیه کنید.

۳- قطرهای قطعه‌ی ورق را رسم کنید و قطعه‌ی نبشی را در محل تقاطع آن‌ها قرار دهید و اطراف آن را با سوزن خط‌کش خط‌کشی کنید(شکل ۳-۲۵).

۴- با برس سیمی محل لحیم کاری هر دو قطعه را کاملاً تمیز کنید. در صورت لزوم از کاغذ سنبلاده استفاده کنید.

۵- به کمک یک قطعه چوب باریک سطوح لحیم کاری

را ماده‌ی سیاله (کلرید روی) بزنید(شکل ۳-۲۶).

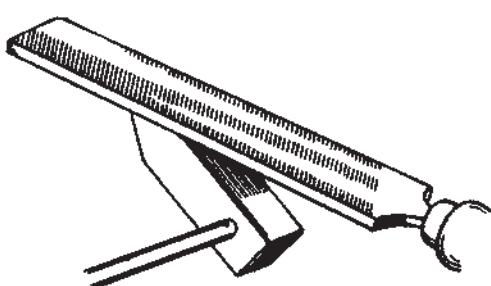


شکل ۳-۲۷

۶- سر هویه‌ی مسی را مطابق شکل با سوهان از اکسیدها

پاک کنید(شکل ۳-۲۷).

۷- با شعله‌ی گاز بوتان هویه را گرم کنید (شکل ۳-۲۸).

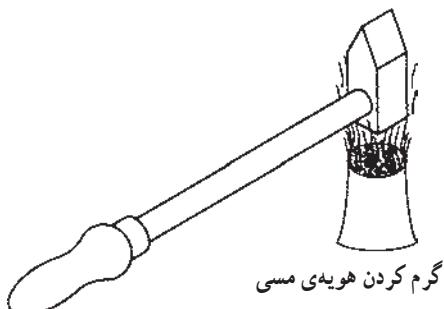


شکل ۳-۲۸

۸- نوک هویه‌ی گرم شده را در نشادر از اکسیدهای سطحی پاک کنید (شکل ۳-۲۹).



شکل ۳-۲۹

۹- محل لحیم را با هویه قلع انود کنید (هر دو قطعه کار) (شکل ۳-۳۰).

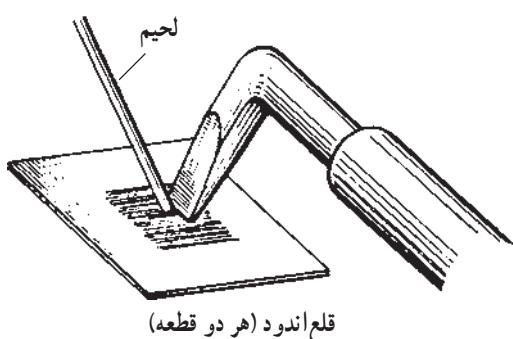

شکل ۳-۳۰


نکته‌ی ایمنی! مراقب باشید که ذرات لحیم داغ روی بدن و لباس شما نریزد.

۱۰- روی محل انود را با ماده‌ی سیاله خیس کنید.

نکته‌ی ایمنی! سیاله نباید با دست شما در تماس باشد.


۱۱- قطعات را روی هم قرار داده و یک قطعه پشم‌شیشه و یک قطعه میله‌ی سنگین روی کار قرار دهید و با استفاده از هویه‌ی داغ ابتدا قطعات را گرم و سپس ماده‌ی لحیم اضافه کنید و اطراف آن را لحیم کاری نمایید (شکل ۳-۳۱).

۱۲- پس از سرد شدن قطعه کار را شست و شو دهید و برای بررسی به هنرآموز خود نشان دهید.

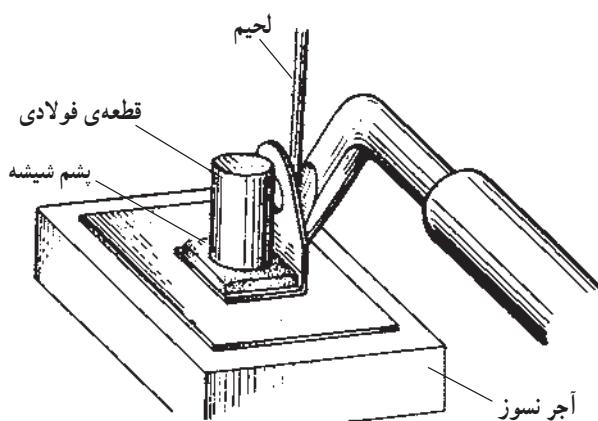

شکل ۳-۳۱

۱۳- برای افزایش مهارت در لحیم کاری از نمونه‌ی کارهای پیشنهادی در شکل ۳-۳۲ استفاده کنید.

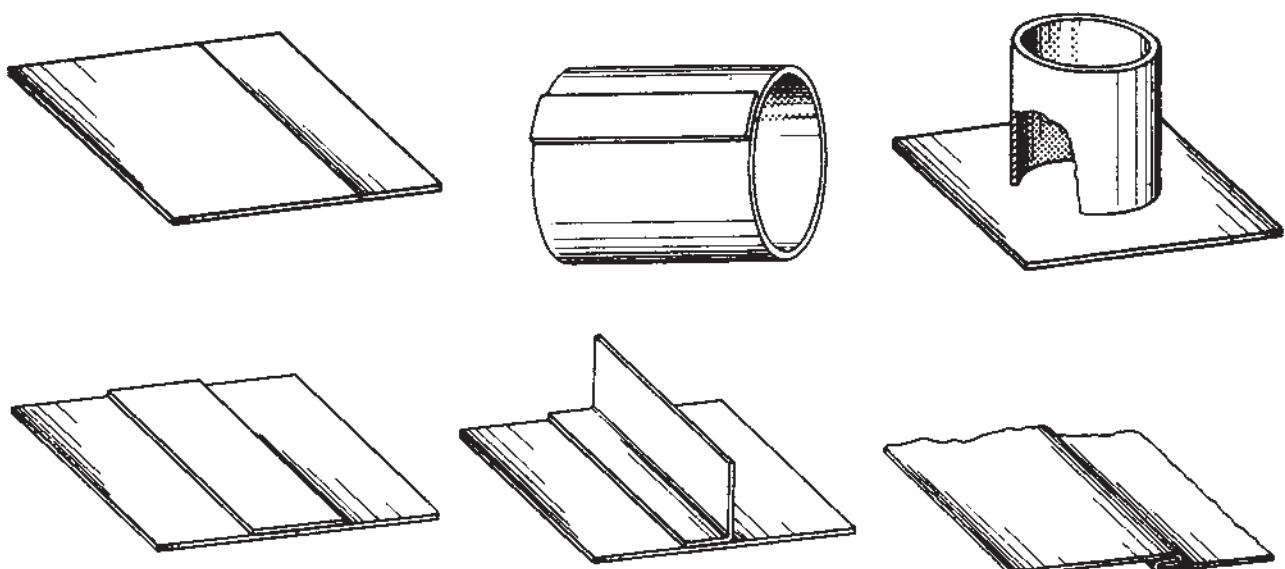

شکل ۳-۳۲

آزمون پایانی (۳)

- ۱- ظرفیت هویه‌های الکتریکی را با می‌سنجند.
- (الف) ولت
(ب) آمپر
(ج) وات
(د) اهم
- ۲- سطوح فلزی که به روغن آگشته شده است باید قبل از لحیم‌کاری با تمیز شود.
- (الف) برس سیمی
(ب) کاغذ سمباده
(ج) پارچه
(د) حلال روغن
- ۳- برای تهیه‌ی روان‌ساز لحیم نرم از کدام ترکیب استفاده می‌شود؟
- (الف) جوهرنمک و روی
(ب) اسید نیتریک با مس
(ج) اسید سولفوریک و آهن
(د) اسید کلریدریک و آلومینیوم
- ۴- فرق لحیم نرم و لحیم سخت در چیست؟
- (الف) جنس لحیم
(ب) درجه‌ی ذوب لحیم
(ج) وسیله‌ی گرم‌کننده لحیم
(د) روان‌ساز مصرفی
- ۵- کم‌ترین درجه‌ی ذوب مربوط به آلیاژ قلع به سرب کدام نسبت است؟
- (الف) $\frac{3}{4}$
(ب) $\frac{3}{2}$
(ج) $\frac{1}{2}$
(د) $\frac{1}{1}$
- ۶- چه نکاتی در لحیم‌کاری نرم باید مورد توجه قرار گیرد؟

جواب در دو سطر :

.....
.....

- ۷- درجه ذوب کدام گزینه از همه بیشتر است؟
- (الف) آلیاژ مس و روی
(ب) آلیاژ قلع و سرب
(ج) آلیاژ مس و نقره
(د) سیم مسوار



۸- ویژگی کلفن در کدام گزینه آمده است؟

- ب) روان ساز به شکل خمیر - مایع و پودر
د) گزینه های الف و ب با هم
- الف) روان ساز غیر فاسد کننده
ج) روان ساز فاسد کننده

۹- جاری شدن مذاب لحیم در درز دو قطعه به دلیل چه خاصیتی است؟

- ب) فلزی
د) هیچکدام
- الف) ذوب
ج) موئینگی

۱۰- طرز تهیه‌ی یک نوع روان ساز لحیم کاری را بنویسید.

جواب در دو سطر :

.....
.....

واحد کار چهارم

توانایی لحیم کاری سخت با شعله‌ی گاز اکسی استیلن

هدف کلی : لحیم کاری سخت قطعات مختلف فلزی با شعله‌ی گاز اکسی استیلن

اهداف رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند :

- ۱- مشخصات لحیم کاری سخت را شرح دهد؛
- ۲- مفتول مناسب لحیم کاری را با استفاده از جداول انتخاب کند؛
- ۳- روش نگهداری مفتول‌های لحیم سخت را بیان کند؛
- ۴- دلایل استفاده از روان‌ساز در لحیم کاری سخت را توضیح دهد؛
- ۵- روش‌های رساندن روان‌ساز به قطعه کار را شرح دهد؛
- ۶- دو قطعه ورق فولاد معمولی را به هم برنج جوش کند؛
- ۷- لوله‌ی مسی را به زانویی و سهراهی مسی لحیم سخت (نقره جوش) کند؛
- ۸- ورق‌های مسی را با لحیم سخت به صورت لب به لب برنج جوش کند؛
- ۹- ورق‌های فولادی را با لحیم سخت به صورت گوشه‌ی داخلی قوسی برنج جوش کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۶	۲۴	۳۰

پیش آزمون (۴)

- ۱- اتصال لوله های جدار نازک مسی به صورت سر به سر با کدام روش دارای استحکام بوده و کاربردی است؟
- (الف) جوشکاری قوس (ب) جوشکاری ذوبی
- (ج) لحیم نرم (د) لحیم سخت
- ۲- اتصال قطعات مسی و برنجی به هم با کدام روش انجام می شود؟
- (الف) جوشکاری مقاومتی (ب) جوشکاری ذوبی با روان ساز
- (ج) لحیم سخت یا روان ساز (د) لحیم نرم با حرارت شعله
- ۳- با استفاده از هویه قطعات فلزی را به هم متصل می کیم، کدام روش زیر اجرا شده است؟
- (الف) لحیم سخت (ب) قلع انود
- (ج) لحیم نرم (د) برنج جوش
- ۴- کدام شرایط مربوط به لحیم کاری سخت است؟
- (الف) درجه‌ی ذوب لحیم بالاتر از 45°C (ب) سختی و استحکام بالا
- (ج) درجه‌ی ذوب لحیم زیر 45°C (د) استفاده از شعله‌ی چراغ کوره
- ۵- در کدام روش لبه های قطعه کار ذوب نمی شود؟
- (الف) جوشکاری با شعله (ب) جوشکاری با قوس الکتریک
- (ج) لحیم کاری سخت (د) گزینه‌ی ب و ج
- ۶- مس جوش و برنج جوش و نقره جوش در ردیف کدام روش است؟
- (الف) لحیم کاری نرم (ب) لحیم کاری سخت
- (ج) جوشکاری گاز (د) جوشکاری با گاز محافظ CO_2
- ۷- آیا می توان بدون این که لبه های فلزات را ذوب کرد آن ها را به هم متصل کرد؟ چگونه؟ سه مورد را نام بیرید.

جواب در سه سطر :

.....
.....
.....

۸- سه روش مختلف گرم کردن قطعات برای لحیم کاری نرم و سخت را نام بیرید.

جواب در سه سطر :

.....
.....
.....

۹- در لحیم کاری نرم و یا لحیم کاری سخت آلیاژ لحیم در اثر حرارت از چه حالت به چه حالت درآمده و درز را پر می کند؟

جواب در سه سطر :


.....
.....
.....

۱۰- آیا ماده‌ی لحیم سخت هادی الکتریسیته و حرارت است؟


بلی خیر

۱-۴- تعریف لحیم کاری سخت

استفاده از آلیازهایی که دارای نقطه ذوب بالاتر از 45°C هستند به عنوان ماده پرکننده درزین دو قطعه فلزی در لحیم کاری به عنوان لحیم سخت معرفی می شوند (شکل ۴-۱).

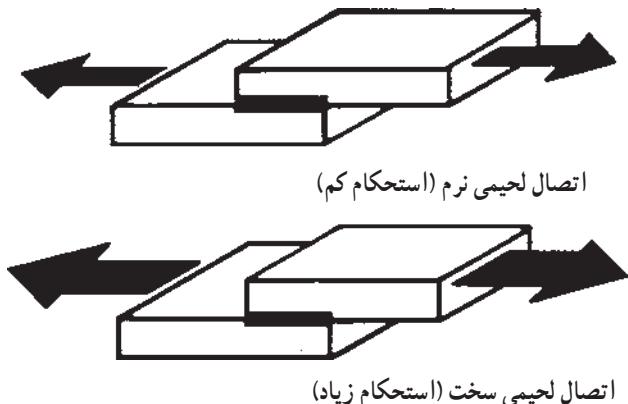


شکل ۴-۱

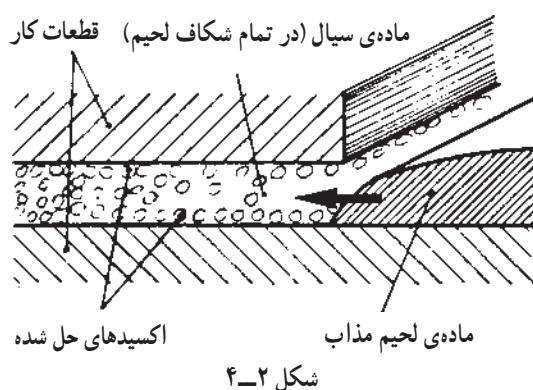

جدول ۱-۴- لحیم های سخت متداول

نام	عناصر آلیاژی	درجه ذوب ($^{\circ}\text{C}$)
برنج جوش	مس - روی و ...	۶۰۰ - ۹۳۵
نقره جوش	نقره - مس و ...	۷۲۰ - ۸۵۵
مس جوش	مس خالص	۱۱۰۰ - ۱۱۵۰

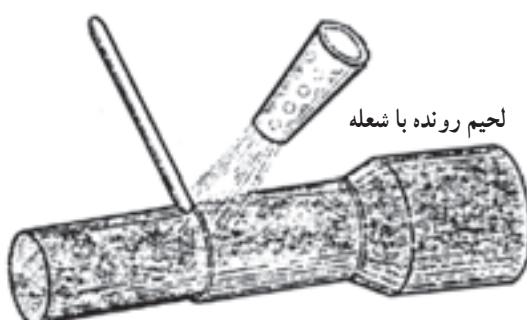

شکل ۴-۳- گرم کردن با مشعل

۲-۴- روش لحیم کاری سخت

در این روش قطعات کار تا درجه حرارتی پایین تر از درجه ذوب یا خمیری شدن با مشعل یا کوره گرم می شوند و ماده لحیم علاوه بر برکردن فاصله دو قطعه در شرایطی که قطعات گرم هستند نفوذ اتمی هم تا حدودی در قطعات صورت گرفته و اتصال با استحکام بیشتر از لحیم نرم (آلیاژ قلع و سرب) را به وجود می آورد (شکل ۴-۲).


زردجوش یا برنج جوش، نقره جوش، مس جوش و ... در ردیف لحیم کاری سخت قرار می گیرند. جدول ۱-۴، آلیاژ این سه نوع لحیم را معرفی می کند.

اصل‌اولاً در لحیم کاری، قطعات و محل اتصال آنها ذوب نمی شود و تنها از طریق حرارت - شعله‌ی مشعل (شکل ۴-۳) و یا کوره - ناشی از مقاومت الکتریکی یا قرار گرفتن در حوزه مغناطیس قوی گرم شده و به درجه حرارت مطلوب می‌رسند.
(این درجه حرارت به جنس فلزات مورد اتصال و جنس آلیاژ لحیم بستگی دارد.)



شکل ۴-۴

در قوطی روانساز را پس از استفاده محکم کنید.

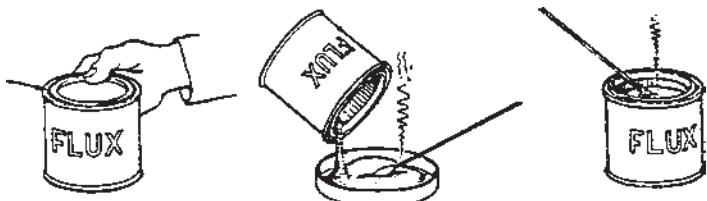

شکل ۴-۵

۳-۴- نقش روانسازها در لحیم کاری سخت
در لحیم کاری به منظور جلوگیری از اکسیدشدن سطوح اتصال و سهولت در جاری شدن مذاب لحیم در درز قطعات از ماده‌ی کمکی به نام فلاکس (تنه کار) نیز استفاده می‌شود. در شکل ۴-۴ چند نوع ماده‌ی فلاکس (روانساز) مشاهده می‌شود. روانسازها ممکن است به صورت پودر یا مایع یا خمیری مورد استفاده واقع شوند (شکل ۵-۴).

نکته‌ی مهم: موقع استفاده از روانسازها به نکات

زیر توجه کنید:

- ۱- سیم‌جوش داغ را داخل روانساز نکنید.
- ۲- روانساز را در ظرف ریخته و از آن استفاده کنید.

- ۳- در قوطی روانساز را پس از استفاده محکم کنید.

۴- آلیاژهای لحیم سخت

فلزات و آلیاژها که به عنوان ماده‌ی اصلی لحیم کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند بسیار متنوع هستند. به طور کلی آلیاژهای (مس - روی - نقره) با درصد کمتر (سرب فسفر - کادمیوم و سیلیس) به صورت مفتول - تسمه - ورق‌های نازک و یا حتی پودر سخت شماره‌ی استاندارد که در طرف چپ صفحه نشان داده شده و به صورت جدول‌ها معرفی می‌شوند.

- ۱- استاندارد آمریکایی
AWS $\left\{ \begin{array}{l} A5 - 2778 \\ A5 - 8 - 92 \end{array} \right.$
- ۲- استاندارد دین آلمان
DIN (8513)

جدول ۲-۴- ترکیب شیمیایی مفتول‌های بریزینگ با روش اکسی استیلن «مشعل» مطابق استاندارد 78-27-52 AWS: A5.27-78

نام تجاری	برنج نیروی دریابی	مفتول لحیم کاری سخت شعله‌ای	باقی مانده	برنج نیکل دار	۴۶-۵۰	باقی مانده	۴۹-۵۰	۰/۱۱-۰/۲۵	۰/۱۱-۰/۲۵	۰/۰۸-۰/۰۸	-	-	سبز	سایر عناصر
RB Cu Zn-A	برنج نیروی دریابی		۵۷-۶۱	۰/۲۵-۱	باقی مانده	۰/۲۵	۰/۹۵	۰/۲۵	۰/۷	۰/۰۸	-	-	-	۰/۰۵
RB Cu Zn-B			۵۸	۰/۹۵	۰/۷	۰/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۵
R Cu Zn-C			۵۸	۰/۹۵	۰/۷	۰/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۵
R Cu Zn-D			۴۶-۵۰	۰/۲۵	۰/۱۱-۰/۲۵	۰/۰۴-۰/۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۵

جدول ۴-۳— ترکیب شیمیایی فلز جوش حاصل از مفتول های بریزینگ نقره ای مطابق استاندارد AWS: A5.8-92

سایر عناصر	منگنز	لیتیم	قلع	نیکل	کادمیم	روی	مس	نقره	UNS عدد	مفتول بریزینگ
٪/۱۵	-	-	-	-	۲۳-۲۵	۱۴-۱۸	۱۴-۱۶	۴۴-۴۶	P07450	BAg-1
٪/۱۵	-	-	-	-	۱۷-۱۹	۱۴/۵-۱۸/۵	۱۴/۵-۱۶/۵	۴۹-۵۱	P07500	BAg-1a
٪/۱۵	-	-	-	-	۱۷-۱۹	۱۹-۲۳	۲۵-۲۷	۳۴-۳۶	P07350	BAg-2
٪/۱۵	-	-	-	-	۱۹-۲۱	۲۱-۲۵	۲۶-۲۸	۲۹-۳۱	P07300	BAg-2a
٪/۱۵	-	-	-	۲/۵-۳/۵	۱۵-۱۷	۱۳/۵-۱۷/۵	۱۴/۵-۱۶/۵	۴۹-۵۱	P07501	BAg-3
٪/۱۵	-	-	-	۱/۵-۲/۵	-	۲۶-۳۰	۲۹-۳۱	۳۹-۴۱	P07400	BAg-4
٪/۱۵	-	-	-	-	-	۲۲-۲۷	۲۹-۳۱	۴۴-۴۶	P07453	BAg-5
٪/۱۵	-	-	-	-	-	۱۴-۱۸	۲۳-۳۵	۴۹-۵۱	P07503	BAg-6
٪/۱۵	-	-	۴/۵-۵/۵	-	-	۱۵-۱۹	۲۱-۲۳	۵۵-۵۷	P07563	BAg-7
٪/۱۵	-	-	-	-	-	-	باقی مانده	۷۱-۷۳	P07720	BAg-8
٪/۱۵	-	٪/۲۵-٪/۵	-	-	-	-	باقی مانده	۷۱-۷۳	P07723	BAg-8a
٪/۱۵	-	-	-	-	-	۱۳-۱۷	۱۹-۲۱	۶۴-۶۶	P07650	BAg-9
٪/۱۵	-	-	-	-	-	۸-۱۲	۱۹-۲۱	۶۹-۷۱	P07700	BAg-10
٪/۱۵	-	-	-	٪/۵-۱/۵	-	۴-۶	باقی مانده	۵۲-۵۵	P07540	BAg-13
٪/۱۵	-	-	-	۱/۵-۲/۵	-	-	باقی مانده	۵۵-۵۷	P07560	BAg-13a
٪/۱۵	-	-	٪/۵-۱٪/۵	-	-	-	باقی مانده	۵۹-۶۱	P07600	BAg-18
٪/۱۵	-	٪/۱۵-٪/۳	-	-	-	-	باقی مانده	۹۲-۹۳	P07925	BAg-19
٪/۱۵	-	-	-	-	-	۳۰-۳۴	۳۷-۳۹	۲۹-۳۱	P07301	BAg-20
٪/۱۵	-	-	۵-۷	۲-۳	-	-	۲۷/۵-۲۹/۵	۶۲-۶۴	P07630	BAg-21
٪/۱۵	٪-٪	-	-	٪-٪	-	۲۱-۲۵	۱۵-۱۷	۴۸-۵٪	P07490	BAg-22
٪/۱۵	باقی مانده	-	-	-	-	-	-	۸۴-۸۶	P07850	BAg-23
٪/۱۵	-	-	-	۱/۵-۲/۵	-	۲۶-۳۰	۱۹-۲۱	۴۹-۵۱	P07505	BAg-24
٪/۱۵	٪/۵-٪/۵	-	-	٪/۵-٪/۵	-	۳۱-۳۵	۳۷-۳۹	۲۴-۲۶	P07250	BAg-26
٪/۱۵	-	-	-	-	۱۲/۵-۱۴/۵	۲۴/۵-۲۸/۵	۳۴-۳۶	۲۴-۲۶	P07251	BAg-27
٪/۱۵	-	-	٪/۵-٪/۵	-	-	۲۶-۳۰	۲۹-۳۱	۳۹-۴۱	P07401	BAg-28
٪/۱۵	-	-	-	-	۱۶/۵-۱۸/۵	۲۶/۵-۲۸/۸	۲۹-۳۱	۲۴-۲۶	P07252	BAg-33
٪/۱۵	-	-	٪/۵-٪/۵	-	-	۲۶-۳۰	۳۱-۳۳	۳۷-۳۹	P07380	BAg-34
٪/۱۵	-	-	-	-	-	۳۱-۳۵	۳۱-۳۳	۳۴-۳۶	P07351	BAg-35
٪/۱۵	-	-	٪/۵-٪/۵	-	-	۲۲-۲۷	۲۶-۲۸	۴۴-۴۶	P07454	BAg-36
٪/۱۵	-	-	٪/۵-٪/۵	-	-	۳۱-۳۵	۳۹-۴۱	۲۴-۲۶	P07353	BAg-37

جدول ۴-۴- منتخبی از مواد لحیم سخت، طبق استاندارد "DIN 8513"

گروه	علامت اختصاری	ترکیب اجزای آلیاز به درصد وزن	حرارت کار °C به	کاربرد
مواد لحیمی سخت Ag-Cu-Dd	L - Ag67Cd	Ag ≈ 67, Cu ≈ 11 Cd ≈ 10, Zn بقیه	710	فلزات اصیل
	L - Ag50Cd	Ag ≈ 50, Cu ≈ 15 Cd ≈ 17, Zn بقیه	640	فلزات اصیل، آلیاژهای مس، فولاد مخصوص (زنگ ترن)
	L - Ag45Cd	Ag ≈ 45, Cu ≈ 17 Cd ≈ 20, Zn بقیه	620	فلزات اصیل، پوشش طلا، روی، آلیاژهای مس، آلیاژهای مس، فولاد مخصوص
	L - Ag30Cd	Ag ≈ 30, Cu ≈ 28 Cd ≈ 21, Zn بقیه	680	فولاد، چدن سخت، مس، آلیاژهای مس، نیکل، آلیاژهای نیکل
	L - Ag83	Ag ≈ 83, Zn ≈ 2 Cd بقیه	830	فلزات اصیل
	L - Ag67	Ag ≈ 67, Cu ≈ 23 Zn بقیه	730	
	L - Ag60Sn	Ag ≈ 60, Cu ≈ 23 Sn ≈ 3, Zn بقیه	680	
	L - Ag25	Ag ≈ 25, Cu ≈ 41 Zn بقیه	780	فولاد، چدن سخت، مس، آلیاژهای مس، نیکل، آلیاژهای نیکل
	L - Ag85	Ag ≈ 85 Mn بقیه	960	فولاد، نیکل، آلیاژهای نیکل
مواد لحیمی سخت Ag و زره	L - Ag72	Ag ≈ 72 Cu بقیه	780	مس، آلیاژهای مس و نیکل
	L - Ag27	Ag ≈ 27, Cu ≈ 38 Mn ≈ 10 و Zn بقیه ≈ 22	840	فلز سخت، روی، فولاد، مواد خام تنگستن و مولیبدن

جدول ۵-۴- انواع لحیم های سخت، مواد تشکیل دهنده، دمای کار و موارد مصرف آن ها

نام لحیم	علامت اختصاری	مقدار درصد فلز	درجة حرارت کار (°C)	موارد مصرف لحیم (بهترین مورد مصرف)
لحیم فسفر	L _{Cu} P8	فسفر ۸ درصد مس ۹۲ درصد	۷۱°	برای کارهای مس و کارهایی که فشار و کشش کم باشد.
لحیم برنج - نقره	LM _S Ag	مس ۵ درصد نقره ۴ تا ۶ درصد روی ۴ درصد سرب ۴ تا ۶ درصد	۸۱°	برای قطعات فولادی دیواره نازک تا یک میلی متر از قبیل : چدن، آهن.
برنج ۴۲	LM _S ۴۲	مس ۴۱ تا ۴۹ درصد روی حداقل ۵۶ درصد	۸۵۴	برای کارهای مس و آلیاژهای آن نیکل و آلیاژهای آن و کارهای برنج
لحیم برنج ۴۸	LM _S ۴۸	مس ۴۷ تا ۴۹ درصد روی حداقل ۵۰ درصد	۸۷°	برای برنج با بیش از ۶۰ درصد مس، مس و آلیاژهای آن، فولاد و چدن سیاه.
لحیم برنج ۵۴	LM _S ۵۴	مس ۵۵ درصد روی ۴۴ درصد سیلیس ۴٪ درصد	۸۹°	برای مس و آلیاژهای آن - فولاد و چدن سیاه.
لحیم برنج ۶۰	LM _S ۶۰	مس ۶ درصد روی ۳۸ درصد سیلیس ۴٪ درصد	۹۰°	برای مس و آلیاژهای آن - فولاد و چدن سیاه.
لحیم برنج ۸۵	LM _S ۸۵	مس ۸۶ درصد روی ۱۳ درصد سیلیس ۴٪ درصد	۱۰۲°	مس و آلیاژهای آن - فولاد و چدن سیاه.
لحیم مس	Cu	مس الکتروولیت	۱۱۰° ۱۱۵°	قطعات فولادی که تحت فشار زیاد باشند. قطعات فلزات سخت (روی فولاد چسباندن)

۵—۴— انتخاب مفتول مناسب لحیم سخت نسبت به قطعه کار در لحیم کاری سخت

سیم یا مفتول لحیم سخت و یا نوارهای فلزی که به عنوان ماده‌ی لحیم سخت در لحیم کاری به کار می‌رود به صورت جدول‌های استاندارد معرفی شده‌اند. با استفاده از این جداول فرم سطح مقطع و موارد کاربرد آن‌ها تعیین می‌شود.

در جدول ۶—۴ فرم مقطع قطر و طول مفتول‌ها و یا کویل‌های لحیم سخت برج و نقره که به بازار عرضه شده آمده است. انتخاب مفتول مناسب در لحیم کاری به وسیله‌ی این جداول انجام می‌شود.

آلیاژهای لحیم سخت که در جدول ۶—۵ به صورت گروه‌های ۸ گانه با مشخصات و موارد کاربرد براساس استاندارد AWS معرفی شده‌اند.


جدول ۶—۴— انواع فرم استاندارد موارد مصرفی بریزینگ طبق استاندارد AWS A5.8

مشخصات ابعادی	فرم عرضه در بازار	نوع آلیاژ	ردیف
$\varnothing = 0.8-1.6-2.4$ $3.2-4-4.8.$ $6-8-9.5$	سیم جوش پیچیده شده به صورت کویل	RCUZnA	۱
		RcuZnB	۲
$L=455-910mm$ $\varnothing = 0.8-1.6-2.4$ $3.2-4-4.8$ $6-8-9.5$	مفتول	RcuZnc	۳
			۴
$t=0.05-0.08-0.13$ $0.25-0.51$	تسمه $0.64 \times 150mm$	RcuZnD	۵
$L=455-910mm$ $\varnothing = 0.8-1.2-1.6$ $2.4-3.2$	مفتول	BAg	

L = طول

\varnothing = قطر


t = ضخامت

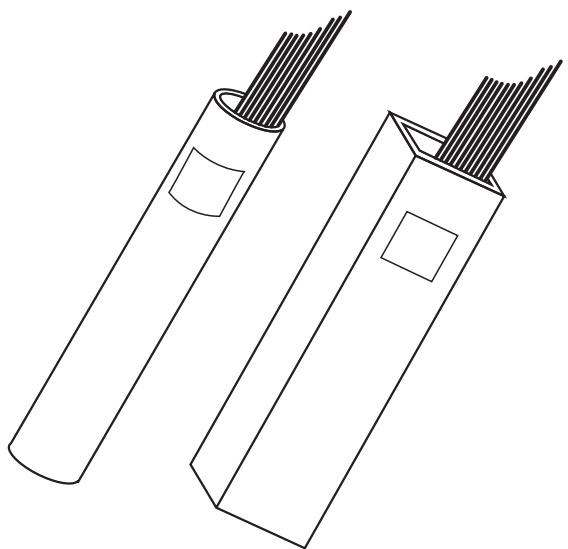

شکل ۴-۶

جدول ۴-۷ نام و مشخصات فلاکس‌ها در لحیم سخت

نام	نام روان‌ساز	فرمول شیمیایی
۱	براکس	Na ₂ B4O ₇ و 10H ₂ O
۲	کلرید سدیم	NaCl
۳	کلرید پتاسیم	KCl
۴	کربنات پتاسیم	K ₂ CO ₃
۵	اسید بوریک	H ₃ BO ₃
۶	کلرید آمونیم	NH ₄ CL

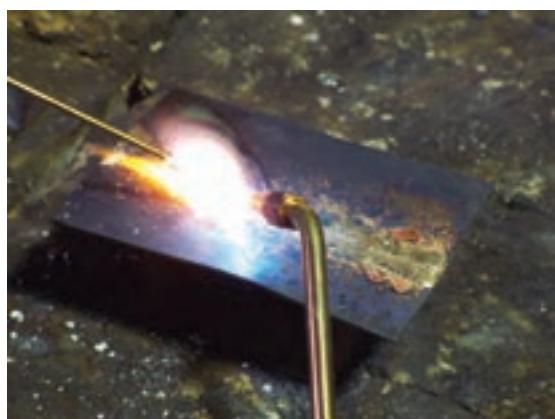

شکل ۴-۷ ایجاد گاز در اطراف محل لحیم کاری

۱-۴-۵- نگهداری و انبار کردن مفتول‌های لحیم سخت: وارد شدن اکسید در مذاب لحیم موجب کاهش کیفیت اتصال شده و در مواردی اشکال به وجود می‌آورد. لذا مفتول‌های لحیم کاری سخت و مفتول‌هایی که فلاکس به آن‌ها چسبیده باید دور از رطوبت نگهداری شده و از وارد شدن ضربه و صدمه‌ی مکانیکی به آن‌ها خودداری شود. معمولاً این مفتول‌ها در ظرف‌های استوانه‌ای (قوطی مانند) غیرقابل نفوذ به بازار عرضه می‌شوند (شکل ۶-۴). و نگهداری آن‌ها در خارج از ظروف خود صحیح نیست.

۶-۴- روان‌ساز یا فلاکس‌های (تنه کار) لحیم سخت فلاکس‌هایی که در لحیم کاری سخت به کار می‌روند معمولاً از ترکیبات کلرید، فلورید، بُراکس، اسیدبوریک و غیره هستند که فرمول شیمیایی چند نوع از آن‌ها در جدول ۶-۴ آمده است.

۱-۶-۴- دلایل استفاده از روان‌سازها (فلاکس‌ها):

- ۱- جلوگیری از اکسید شدن فلز داغ و حل اکسیدهای سطح فلز؛
- ۲- تمیز کردن سطوح اتصال از مواد شیمیایی مثل چربی‌ها (بعد از تمیزکاری، سوهان و سنباده و غیره)؛
- ۳- تسهیل در جاری شدن مذاب لحیم در درز قطعه کار؛
- ۴- کنترل آتمسفر گازی که اطراف محل لحیم کاری را احاطه کرده است (شکل ۶-۷) زیرا فلزات در مقابل بعضی از گازها حساس هستند؛ مثلاً فلز مس در مقابل گاز هیدروژن حساس است.

تنه کارها به صورت پودر – خمیر یا مایع در بازار عرضه می‌شوند.



شکل ۸-۴

۲-۶-۴- روش‌های رساندن روان‌سازبه محل اتصال:

۱- گرم کردن لحیم و آغشته کردن آن به فلاکس در شکل

۴-۸ مشاهده می‌شود.


۲- استفاده از مفتول لحیم که روی آن با تنہ کار پوشیده

شده است.

۳- اضافه کردن پودر یا مایع روان‌ساز بر روی مسیر اتصال.

۴- انتقال تنہ کار به موضع اتصال همراه با گازهای مصرفی


(شکل ۹-۹).

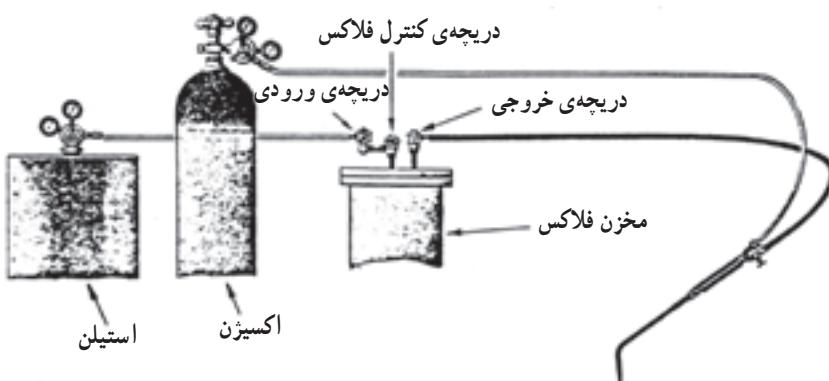

شکل ۹-۹- جوش برنج با اضافه کردن تنہ کار

پاک کردن بقایای تنہ کار از محل اتصال پس از پایان لحیم کاری ضروری است، چون این ترکیبات سمی هستند و ضمناً باعث خوردگی محل اتصال نیز می‌شوند.

نکات ایمنی در لحیم کاری سخت: در لحیم کاری سخت به دلیل استفاده از شلیعه‌ی اکسی استیلن باید تمام نکات ایمنی مربوط به جوشکاری گاز دقیقاً اجرا شود. علاوه بر آن چون در لحیم سخت از روان‌سازهای مختلف که خاصیت اسیدی یا بازی دارند استفاده می‌شود، گازهای ناشی از این روان‌سازها به مخاط تنفسی شدیداً آسیب می‌رسانند، لذا فضای محل کار باید دارای تهویه‌ی مناسب باشد.

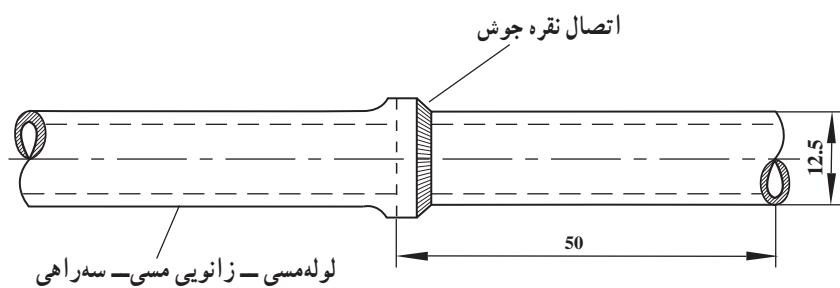

شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه قطعه	لوله	مس	$50 \times 12/5$	
ملاحظات								
شماره نقشه ۷-۴	نام قطعه کار: تمرینی							مقیاس ۱:۱
مدت: ۶ ساعت	هدف های آموزشی: لحیم کاری سخت مس (نقره جوش)							تولرانس خشن