

فصل ۳

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات

روابط کاربردی در ساخت مصنوعات

۱ محاسبه درصد دور ریز ورق

$$100 \times (\text{مساحت کل ورق} / \text{مساحت دور ریز}) = \text{درصد دور ریز ورق}$$

۲ محاسبه طول اولیه ورق در خم کاری با زاویه ۹۰ درجه

$$L = a + b - A \quad A = \frac{R}{2} + t$$

۳ محاسبه طول اولیه ورق در خم کاری با زاویه کمتر از ۹۰ درجه

۴ محاسبه حد مجاز در اتصالات پیچک

θ : زاویه خم
 R : شعاع خم
 t : ضخامت ورق

$$L = a + b + cd \quad cd = 0.0175 \left(R + \frac{t}{2} \right) \theta \quad cd = K\theta$$

حد مجاز	شکل پیچک	نوع پیچک
$G = W + 3T$		پیچک ساده
$C = 2W + 4T$		پیچک کشویی
$k = W + 3T$		پیچک گوشه

روابط کاربردی در جوش کاری مقاومتی

 
۱ رابطه تبدیل شماره الکتروود RWMA به قطر بر حسب میلی متر

$$\text{شماره الکتروود} = 3/175 \times \text{قطر الکتروود}$$


۲ رابطه تبدیل زمان به سیکل در نقطه جوش

$$\frac{\text{نوسان ۱}}{\text{زمان جوش کاری با توجه به ضخامت ورق}} = \frac{1/50 \text{ ثانیه}}{x}$$


۳ رابطه محاسبه قطر متوسط دکمه جوش



 (A) دکمه جوش متقارن



(B) دکمه جوش نامتقارن

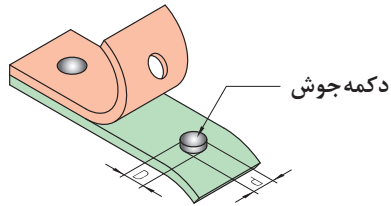

$$\text{قطر متوسط دکمه جوش} = \frac{D + d}{2}$$

۴ رابطه محاسبه حداقل و حداکثر قطر قابل قبول دکمه جوش

$$\text{ضخامت ورق} \sqrt{5} = 5 / 5 \text{ حداکثر قطر قابل قبول}$$

$$\text{ضخامت ورق} \sqrt{4} = 4 \text{ حداقل قطر قابل قبول}$$

$$\text{ضخامت ورق} \sqrt{5} = 5 \text{ قطر مطلوب}$$

۱- وزن مخصوص فلزات

$$W = \gamma \cdot V$$

W: وزن جسم
γ: وزن مخصوص
V: حجم

۲- ظرفیت کپسول استیلن

در کپسول ۴۰ لیتری ۴۱٪ آن را استن اشغال کرده است. هر لیتر استن در فشار ۱۵bar می تواند ۳۷۵ لیتر استیلن در خود حل کند.

حجم داخلی کپسول استیلن لیتر $V = 40$
لیتر $16/4 = 0/41 \times 40 =$ مقدار استن

به طور تقریب ۱۶ لیتر

لیتر $6000 = 16 \times 375 = Q$ ظرفیت کپسول استیلن

$$\frac{6000}{1000} = 6 \text{ مترمکعب}$$

۳- ظرفیت کپسول اکسیژن

$$Q = P \times V$$

حجم × فشار = ظرفیت

$$Q = 150 \times 40 = 6000 \text{ Lit}$$

۴- محاسبات گاز استیلن

حجم گاز حل شده در ۱ لیتر استن × حجم استن کپسول = حجم کپسول

$$V = 16 \times 25 = 400 \text{ لیتر}$$

$$V_{GA} = P \times V$$

حجم گاز حل شده در استن × فشار مانومتر = حجم گاز استیلن

$$V = P \times V \text{ و } V = 15 \times 400 = 6000$$

۸۵۴ لیتر استیلن در فشار اتمسفر برابر یک کیلوگرم وزن دارد.

$1/171 \text{ Kg/m}^3$ = وزن مخصوص گاز استیلین

$$6000 \div 854 = 7.025 \text{ Kg}$$

۶۰۰۰ لیتر استیلین چقدر وزن دارد؟

کاربرد فرمول‌ها

مثال: وزن یک کپسول استیلین قبل از کار ۷۰/۴ کیلوگرم و پس از کار ۶۷ کیلوگرم می‌باشد حجم گاز مصرفی را به دست آورید.

اختلاف وزن به کیلوگرم $70/4 - 67 = 3/4$

حجم گاز به لیتر $3/4 \times 854 = 2903/6$

۵- محاسبات گاز اکسیژن


$$V_{GQ} = V \times P$$

فشار مشخص شده توسط مانومتر \times گنجایش کپسول بر حسب لیتر = حجم گاز اکسیژن

یک کپسول ۴۰ لیتری اکسیژن با فشار ۱۵۰ اتمسفر پر شده محتوی

لیتر گاز $V_{GQ} = 40 \times 150 = 6000$ و $V_{GQ} = V \times P$

شماره‌های مختلف سرمشعل جوشکاری

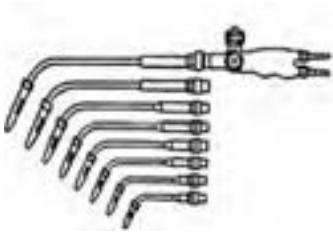

۰/۵ - ۱	۴ - ۶	۱۴ - ۲۰
۱ - ۲	۶ - ۹	۲۰ - ۳۰
۲ - ۴	۹ - ۱۴	

۶- حجم گاز اکسیژن مصرفی

ضریب ثابت $100 \times$ قدرت متوسط سرمشعل = حجم گاز اکسیژن مصرفی بر حسب لیتر در ساعت

$$Q = MB \times 100 \text{ L/h}$$

مثال: برای جوشکاری یک قطعه فولادی اگر از سرمشعل شماره ۴ تا ۶ استفاده شود حجم اکسیژن مصرفی را در یک ساعت حساب کنید.

$$MB = \frac{4+6}{2} = 5$$

$$Q = MB \times 100$$

$$Q = 5 \times 100 = 500 \text{ L/h}$$

$$t = \frac{V \times P}{MB \times 100}$$

در رابطه فوق t = زمان جوشکاری بر حسب ساعت

V = حجم کپسول بر حسب لیتر آب

P مصرفی = تفاضل فشار اولیه و ثانویه (فشار کار شده)

MB = قدرت متوسط سرمشعل

100 = ضریب ثابت می باشد.

P مصرفی = $P_2 - P_1$ (فشار ثانویه - فشار اولیه)

مثال: مانومتر ثابت اکسیژنی فشار 100 اتمسفر را نشان می دهد. با گاز محتوی کپسول به وسیلهٔ یک شماره $4-6$ چند ساعت می توان جوشکاری نمود (حجم کپسول 40 لیتر می باشد).

$t = ?$

$V = 40$ لیتر

$P = 100$ اتمسفر


$$t = \frac{V \times P}{MB \times 100}$$

$$MB = \frac{4+6}{2} = 5$$

$$t = \frac{40 \times 100}{5 \times 100} = 8 \text{ ساعت}$$

اشکال و مقاطع استاندارد مربوط به فلزات

فلزات در شکل‌ها و مقاطع متفاوتی تولید و روانه بازار می‌شوند. شکل زیر انواع اشکال و مقاطع مربوط به فلزات را نشان می‌دهد.

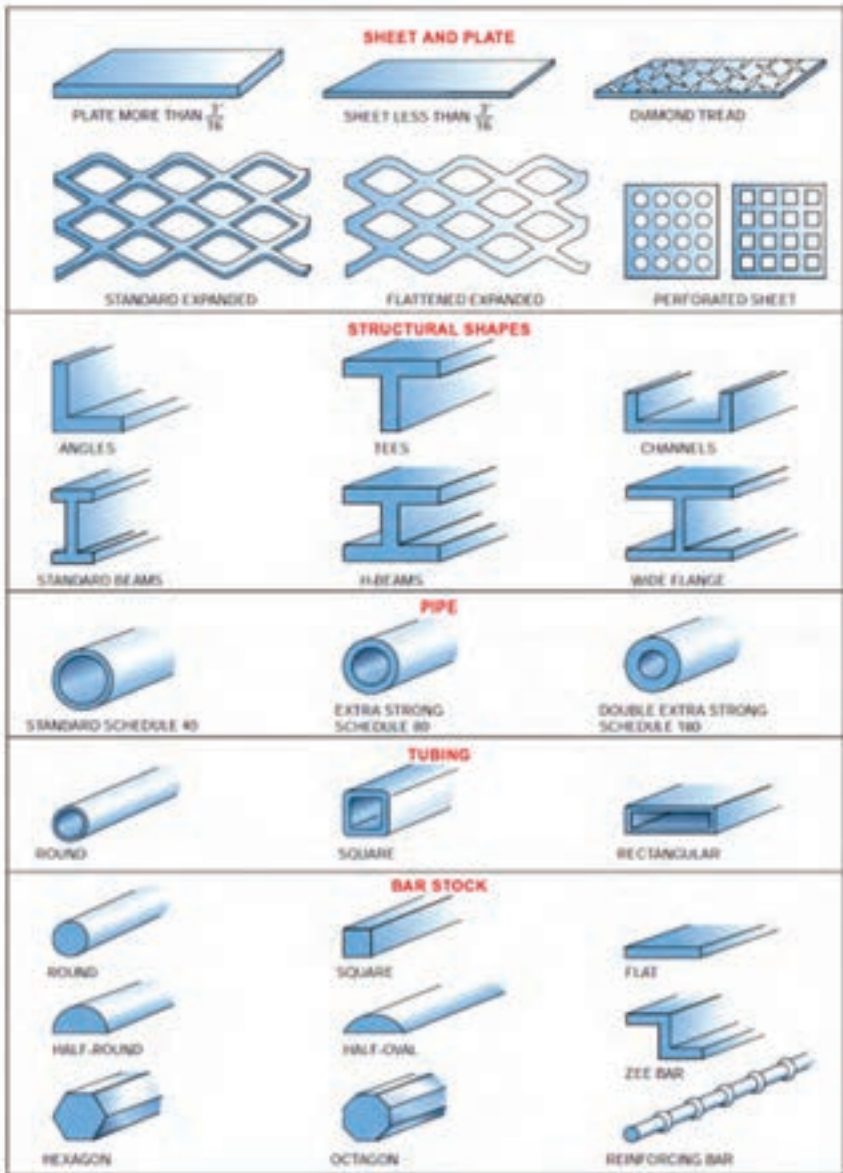






ردیف	نام عیب	تصویر	دلایل عیب	برطرف کردن عیب
۱	گیرکردن تیغه‌ها		کم بودن لقی بین تیغه‌ها	تنظیم لقی بین تیغه‌ها
۲	پلیسه کردن لبه ورق		زیاد بودن لقی بین تیغه‌ها	تنظیم لقی بین تیغه‌ها
۳	خم شدن لبه ورق			
۴	گیرکردن ورق بین تیغه‌ها			
۵	مستهلك شدن سطح شابلن پشتی دستگاه		تماس ورق با سطح شابلن پشتی در حین برش کاری	فعال نمودن کلید برگشت به عقب شابلن در حین برش کاری

توانایی برش قیچی‌های نیبلر

قدرت برش قیچی

ردیف	نوع فلز ۱	مقاومت فلز بر حسب N/m^2	حداکثر ضخامت برش به میلی‌متر
۱	فولاد ساختمانی	۴۰۰	۲/۷
۲	فولاد آلیاژی	۶۰۰	۲/۲
۳	فولاد ضد زنگ	۸۰۰	۱/۶
۴	فلزات غیر آهنی (آلومینیوم و غیره)	۲۵۰	۳/۵

عیوب رایج در خم کاری لوله

شکل عیب	نام عیب	دلیل به وجود آمدن	روش برطرف کردن
	چروکیدگی جدار داخلی	شعاع نامناسب	افزایش شعاع
	Wrinkled bend	کم بودن ضخامت لوله	افزایش ضخامت لوله
	پهن شدن خم	سایز لوله برای دستگاه زیاد است	استفاده از سایز مناسب قالب‌های دستگاه
	Flattened bend	لوله در طول خم دچار لهیدگی شده فشار زیاد قالب در طول عملیات خم کاری	افزایش ضخامت لوله استفاده از خم کن دارای غلتک به جای قالب
	پیچیدن خم	سایز لوله برای دستگاه زیاد است	استفاده از سایز مناسب قالب‌های دستگاه
	Kinked bend	بخش عمودی لوله به شکل صحیح در قالب قرار نگرفته	قرار دادن مناسب لوله در دستگاه
	جا انداختن روی لوله	قالب مورد استفاده برای لوله بزرگ است	استفاده از قالب یا غلتک مناسب با سایز لوله
		قالب یا غلتک دستگاه فرسوده یا خراب است	تعمیر یا تعویض قالب یا غلتک
	Scored tubing	جسم خارجی یا کثیفی روی قالب یا غلتک وجود دارد	تمیز کردن قالب یا غلتک تعمیر یا تعویض غلتک
	تغییر شکل بیش از اندازه لوله	تنظیمات نامناسب دستگاه	هم ترازای مناسب قالب با سایر بخش‌های دستگاه خم
	Excessive tubing deformation	فشار بیش از حد در نگهداشتن لوله (معمولاً در لوله‌های نازک)	کاهش فشار نگهدارنده یا گیره

تأثیر عناصر مختلف روی خواص فولادها

عناصر	افزایش می دهد	کاهش می دهد
سیلیسی	کربن	نقطه ذوب، چقرمگی، قابلیت جوشکاری
	سیلیسیم	قابلیت جوشکاری
	فسفر	انبساط، استحکام در مقابل ضربه
	گوگرد	استحکام در مقابل ضربه
فلزی	منگنز	قابلیت براده برداری، جدایشن گرافیت در چدن خاکستری
	نیکل	چقرمگی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، مقاومت الکتریکی، دوام در حرارت های بالا، قابلیت آبکاری عمقی
	کرم	سختی، استحکام، استحکام در حالت گرم، درجه حرارت آبکاری، دوام برندگی، استحکام در مقابل ساییدگی، مقاومت در مقابل خوردگی
	وانادیم	دوام، سختی، چقرمگی، استحکام در حالت گرم
	مولیبدن	سختی، استحکام در حالت گرم، دوام
	کبالت	سختی، دوام برندگی، استحکام در حالت گرم
	ولفرام (تنگستن)	سختی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، درجه حرارت آبکاری، استحکام در حالت گرم، دوام در حرارت های بالا، دوام برندگی
		انبساط (به مقدار کم)
		حساسیت در مقابل حرارت های بالا
		انبساط (به مقدار کم)

جدول رنگ و فرم جرقه‌ها در سنگ‌زدن قطعات فولادی


انواع فولاد	شکل جرقه
فولاد قابل سخت‌کاری سطحی؛ ck1۵ شعاع‌های مستقیم با دسته‌های جرقه کربن - تأثیر کربن	
فولاد قابل بهسازی؛ ck۴۵ دسته جرقه‌های خاری شکل کربن - تأثیر کربن	
فولاد ابزار؛ ck۱۰۰ دسته جرقه‌های منشعب‌شده زیاد کربن - تأثیر کربن	
فولاد ابزار آلیاژی جرقه‌های متراکم کربن - تأثیر کربن و سیلیسیم	
فولاد فنر اشعه نازک به شکل سر نیزه - تأثیر کربن و مولیبدن	
فولاد ابزار آلیاژی اشعه نازک با انتهای اسپری شکل - تأثیر تنگستن	
فولاد ابزار گرم‌کار با دسته جرقه‌های کم کربن در انتها - تأثیر تنگستن و سیلیسیم	
فولاد ابزار سردکار دسته گندم کوتاه، در حالت سخت‌شده - با دسته جرقه‌های کربن زیاد - تأثیر تنگستن و کربن	
فولاد تندبر اشعه‌های کربن منقطع با جرقه‌های کروی شکل - کم کربن - تأثیر وانادیم و کرم	

فرایندهای جوشکاری

فرایندهای جوشکاری بر اساس نوع اتصال، منبع انرژی، منبع حرارتی، بار مکانیکی و نوع حفاظت در نمودار درختی زیر دسته‌بندی شده‌اند. از این اطلاعات می‌توان برای انتخاب فرایند صحیح برای جوشکاری مواد فلزی استفاده کرد.


Welding Category Energy Source Thermal Source Mechanical Loading Shielding Process

Pressure normal to faying surfaces

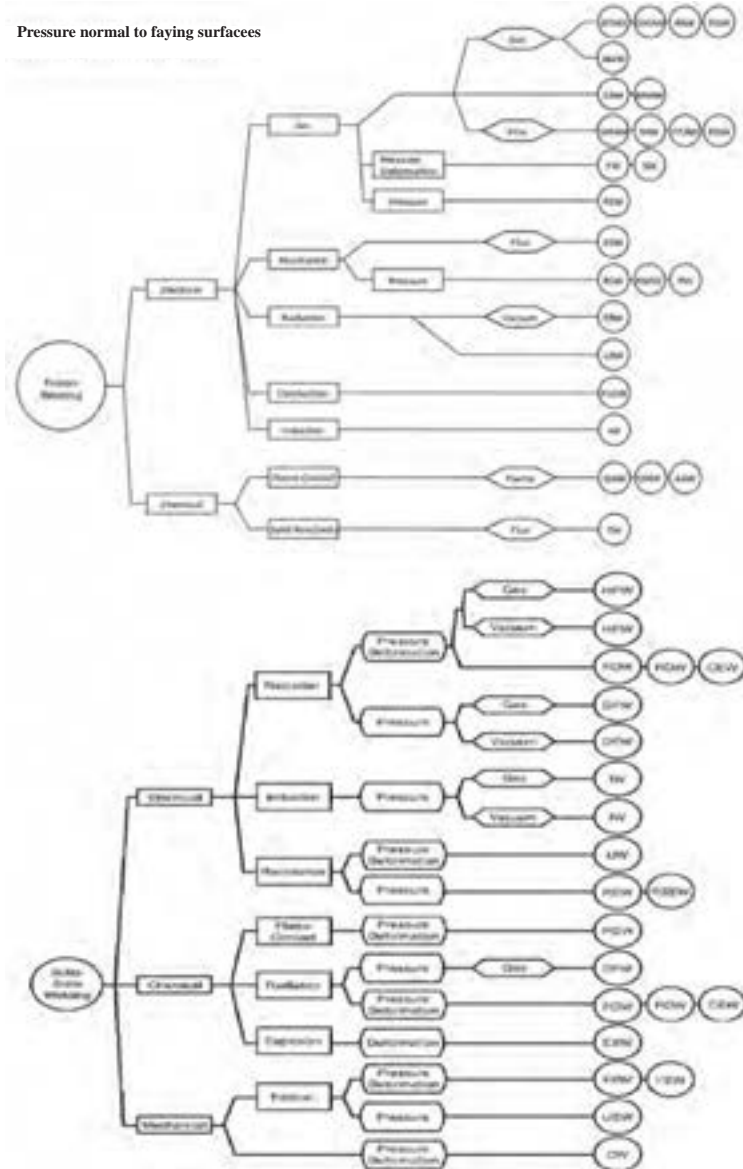

مشخصات جوشکاری با فرایند SMAW, GMAW, FCAW


جدول زیر نواحی مختلف جوش و مشخصه‌های اتصال فرایند SMAW, GMAW, FCAW را نشان می‌دهد.

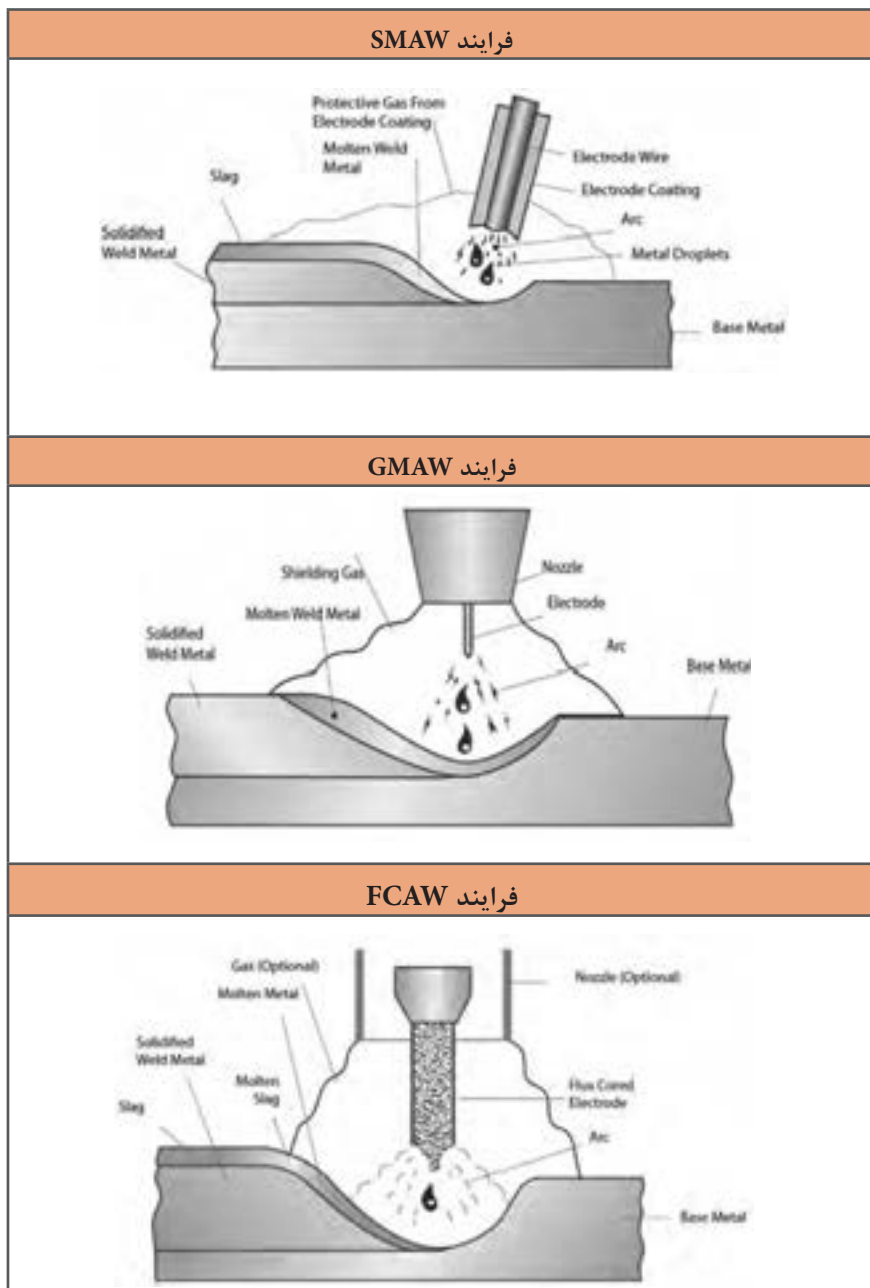


مشخصات جوشکاری با فرایند PAW, GTAW, SAW

جدول زیر نواحی مختلف جوش و مشخصه‌های اتصال فرایند PAW, GTAW, SAW را نشان می‌دهد.


فرایند SAW

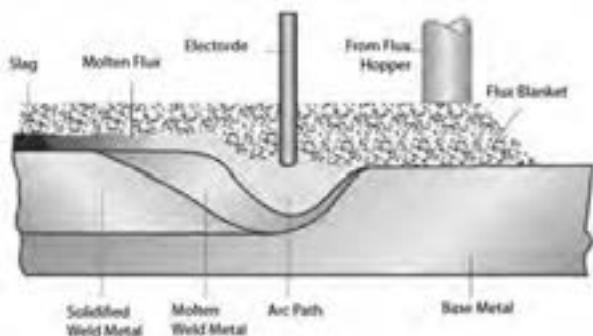

فرایند GTAW

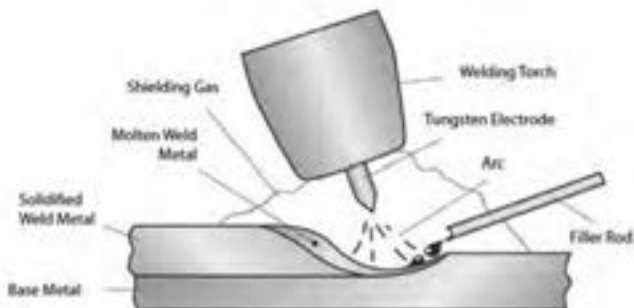


فرایند PAW

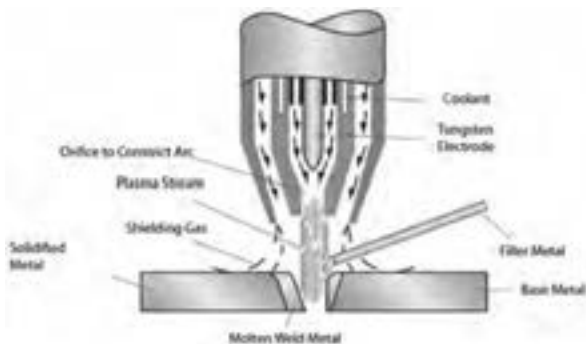


مشخصات جوشکاری با فرایند EGW, ESW, CAW

جدول زیر نواحی مختلف جوش و مشخصه‌های اتصال فرایند EGW, ESW, CAW را نشان می‌دهد.


فرایند CAW

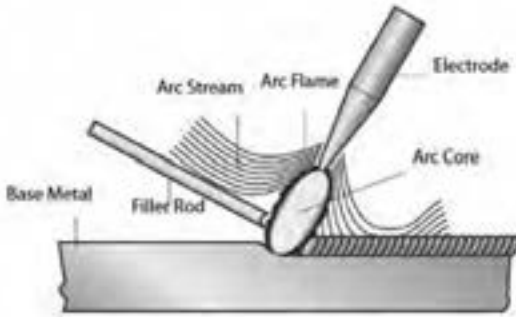

فرایند ESW

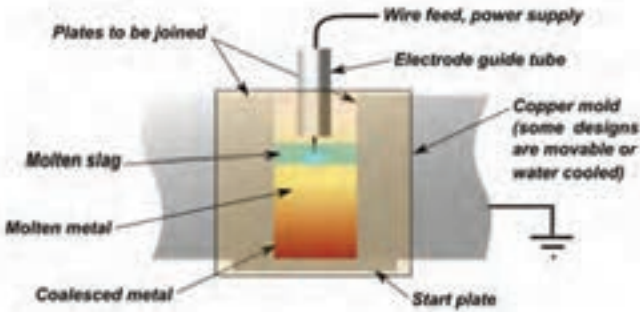


فرایند EGW

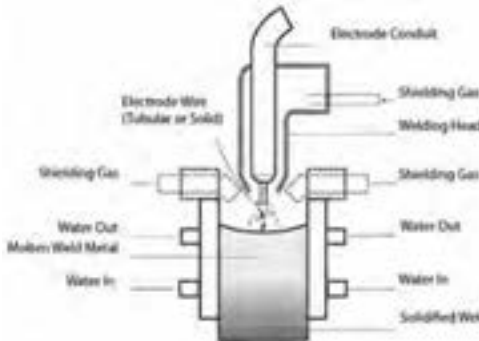

مشخصات جوشکاری با فرایند TB, OFW, SAW


جدول زیر نواحی مختلف جوش و مشخصه‌های اتصال فرایند TB, OFW, SAW را نشان می‌دهد.

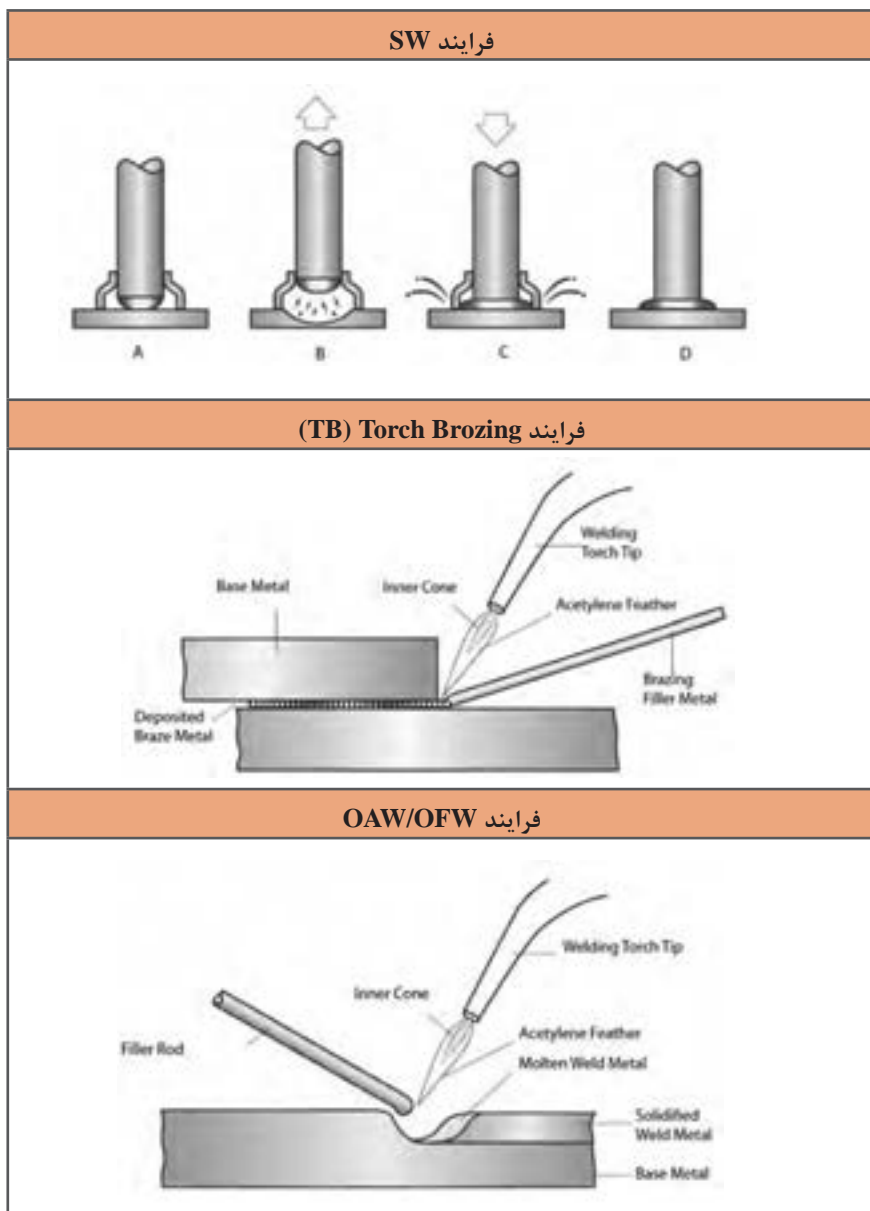


الزامات جوشکاری قابل قبول

در جدول زیر الزامات ضروری برای ایجاد یک جوش قابل قبول بیان شده است.

الزام	توضیحات
قطر الکتروود	برای انتخاب قطر الکتروود نوع اتصال، وضعیت جوشکاری، آماده‌سازی اتصال، توانایی الکتروود در حمل جریان الکتریکی، راندمان اتلاف نرخ رسوب و توانایی در حفظ خواص پایه
جریان	اگر جریان جوشکاری بیش از حد زیاد یا کم باشد، باعث ایجاد عیب در جوش خواهد شد. اگر جریان خیلی زیاد باشد، الکتروود سریع‌تر ذوب می‌شود در نتیجه حوضچه جوش بزرگ و نامنظم می‌شود. اما اگر جریان خیلی کم باشد، گرمای کافی برای ذوب کردن فلز پایه تأمین نخواهد شد، در نتیجه حوضچه جوش کوچک و باریکی تشکیل می‌شود.
طول قوس	اگر طول قوس یا ولتاژ زیاد باشد، گرمای زیاد باعث ذوب شدن الکتروود به صورت گلوله‌ای شده که در اثر آن پاشش زیاد می‌شود، گرده جوش نامنظم با ذوب ناقص بین فلز پایه و فلز رسوب شونده ایجاد می‌شود. اما اگر طول قوس و ولتاژ خیلی کم باشند، حرارت کافی برای ذوب به وجود نمی‌آید، و فلز پایه را به خوبی ذوب نمی‌کند، و اغلب به قطعه کار می‌چسبد. در نهایت یک گرده جوش غیریکنواخت و باریک ایجاد می‌کند.
سرعت پیشروی	هنگامی که سرعت پیشروی بسیار زیاد باشد، حوضچه جوش به مدت طولانی پایدار نمی‌ماند، در نتیجه ناخالصی و گازها در حوضچه باقی می‌مانند. گرده جوش باریک تشکیل می‌شود. اما وقتی سرعت پیشروی خیلی کم باشد، گرده جوش پهن و برجسته و در نتیجه گرما زیاد ایجاد می‌شود.
زاویه الکتروود	زاویه الکتروود به طور ویژه در جوش‌های گوشه و شیاری از اهمیت بالایی برخوردار است. زاویه صحیح الکتروود در شکل زیر آمده است:

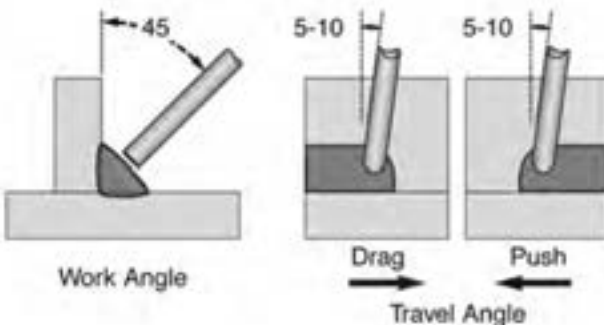

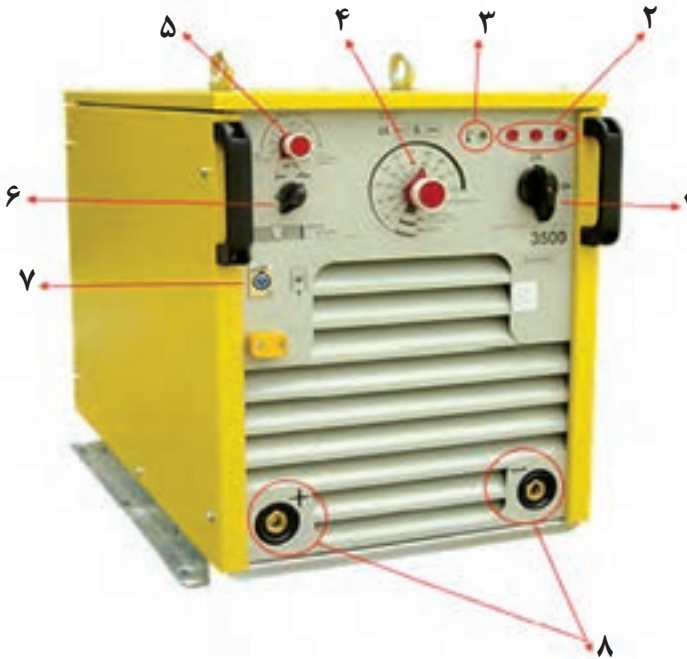

- ۱ کلید روشن - خاموش
- ۲ آلارم سه فاز: نشان دهنده اتصال فازها به برق
- ۳ آلارم ترموستات: هنگام گرم شدن دستگاه این چراغ روشن و دستگاه غیرفعال می‌گردد تا زمانی که دستگاه خنک شده و مجدد آماده کار شود.
- ۴ ولوم تنظیم آمپر
- ۵ Arc Force: تنظیم کننده پایداری قوس (مورد استفاده در الکترودهایی که قوس ناآرامی دارند).
- ۶ کلید انتخاب حالت کاری دستگاه (جوشکاری الکترو دستی یا تیگ)
- ۷ محل اتصال کنترل از راه دور به دستگاه
- ۸ ترمینال های انتخاب قطبیت

نمادهای جوشکاری


در جدول زیر نمادهای جوشکاری مربوط به استاندارد AWS ارائه شده است.

GROOVE							
SQUARE	SCARF	V	BEVEL	U	J	FLARE-V	FLARE-BEVEL




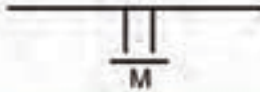

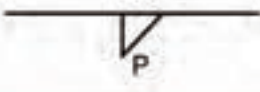
FILLET	PLUG	SLOT	STUD	SPOT OR PROJECTION	SEAM	BACK OR BACKING	SURFACING	EDGE



Note: The reference line is shown as a dashed line for illustrative purposes.

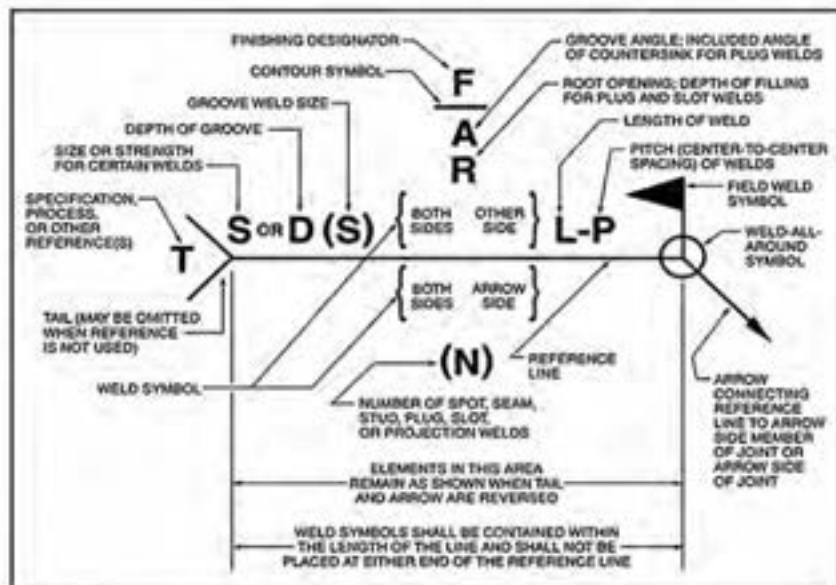WELD-ALL-AROUND	FIELD WELD	MELT-THROUGH	CONSUMABLE INSERT (SQUARE)	BACKING (RECTANGLE)	SPACER (RECTANGLE)	CONTOUR		
						FLUSH OR FLAT	CONVEX	CONCAVE







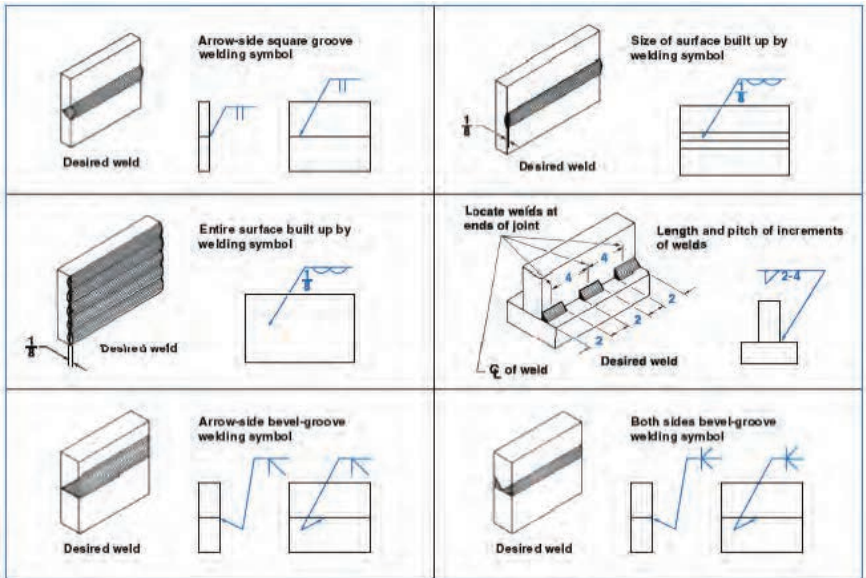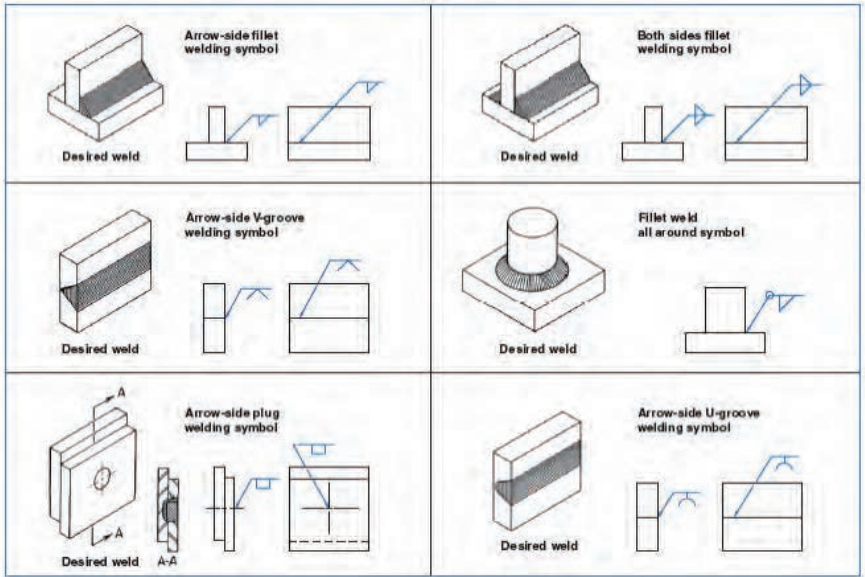



















Note: See D4.3 in Annex D for commentary on Figure 3.

Method	Symbol	Example
Chipping	C	
Grinding	G	
Hammering	H	
Machining	M	
Rolling	R	
Peening	P	























وضعیت‌های جوشکاری

در جدول زیر وضعیت‌های جوشکاری بر اساس استاندارد AWS، ISO و AMSE ذکر شده است.




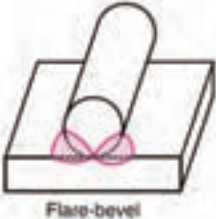
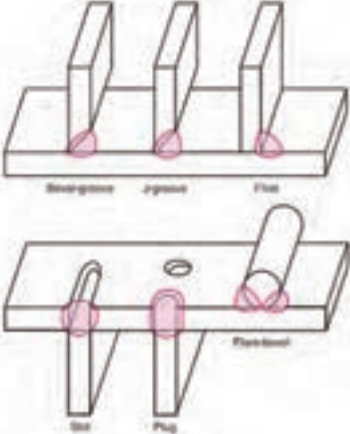
AWS according to ASME section IX EN according to ISO 6947, NEN-EN 287				Welding positions according to EN 26947	
 AWS: 1G EN: PA	 AWS: 1F EN: PA	 AWS: 1E EN: PA	 AWS: 2F EN: PB	 PA	 PB
 AWS: 2G EN: PC	 AWS: 3F EN: PB	 AWS: 2E EN: PC	 AWS: 3F EN: PB	 PC	 PB
 AWS: 3G EN: PG (down) PF (up)	 AWS: 3F EN: PF (down) FF (up)	 AWS: 5G EN: PG (down) FF (up)	 AWS: 3F EN: PG (down) FF (up)	 PF	 PG
 AWS: 4G EN: PE	 AWS: 4F EN: PD	 AWS: 6G EN: H-LRS	 AWS: 4F EN: PD	 PE	 PD









انواع اتصالات جوش

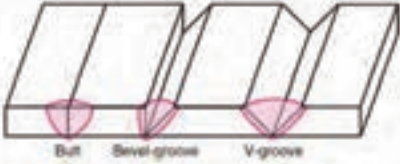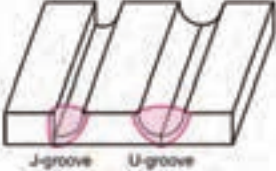جدول زیر انواع اتصالات جوش را همراه با وضعیت جوشکاری نشان می‌دهد.

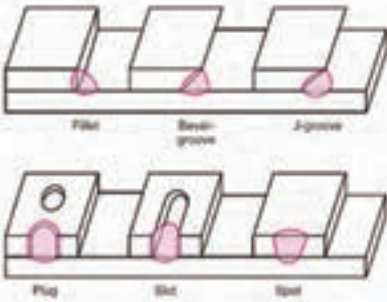Position of Welding	Bead Welds	Groove Welds		Fillet Welds	
	Flat Plate	Butt Joint	Corner Joint	Tea Joint	Lap Joint
A Flat					
B Horizontal					
C Vertical					
D Overhead					


جدول انواع جوش و طرح اتصال


شکل اتصال	نوع جوش	نوع اتصال
 <p>Butt Bevel-groove V-groove</p>	Square - groove butt weld	انصال لب به لب (Butt joint)
	Bevel - groove butt weld	
	V - groove butt weld	
 <p>J-groove U-groove</p>	J - groove butt weld	
	U - groove butt weld	
 <p>Flare-V</p>	Flare -V- groove butt weld	
 <p>Flare-bevel</p>	Flare - bevel - groove butt weld	
 <p>Bevel-groove J-groove Flare-bevel Slot Plug</p>	Fillet weld	انصال سه پری (T - joint)
	Plug weld	
	Slot weld	
	Bevel - groove weld	
	J - groove weld	
	Flare - bevel - groove weld	
	Melt - through weld	

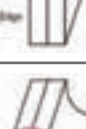	Fillet weld	اتصال لب روی هم (Lap joint)
	Plug weld	
	Slot weld	
	Spot weld	
	Bevel - groove weld	
	J - groove weld	
	Flare - bevel - groove weld	
	Fillet weld	زاویه خارجی (Corner joint)
	Square - groove weld or butt weld	
	V - groove weld	
	J - groove weld	
	Flare_V-groove weld	
	Edge weld	
	Corner - flange weld	

علائم اختصاری جوشکاری

در شکل زیر علائم اختصاری جوشکاری بر اساس استاندارد AWS نشان داده شده است.

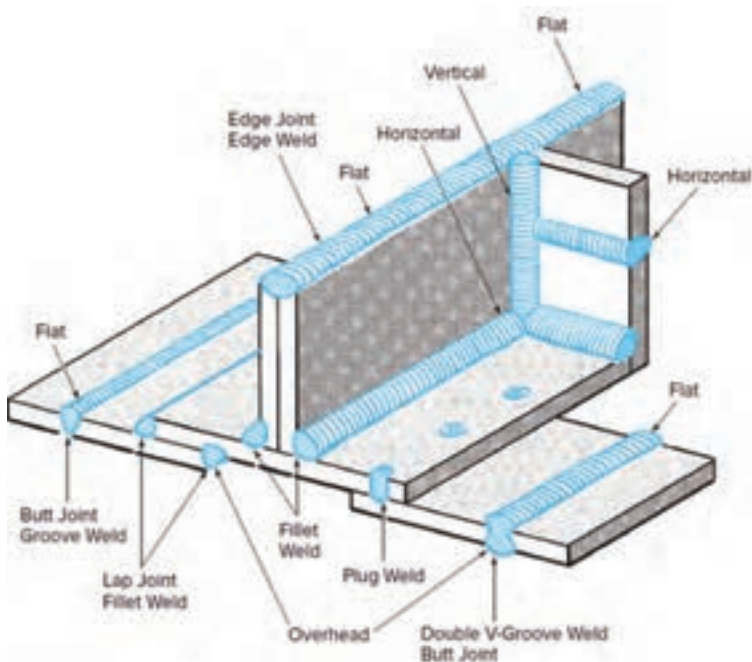

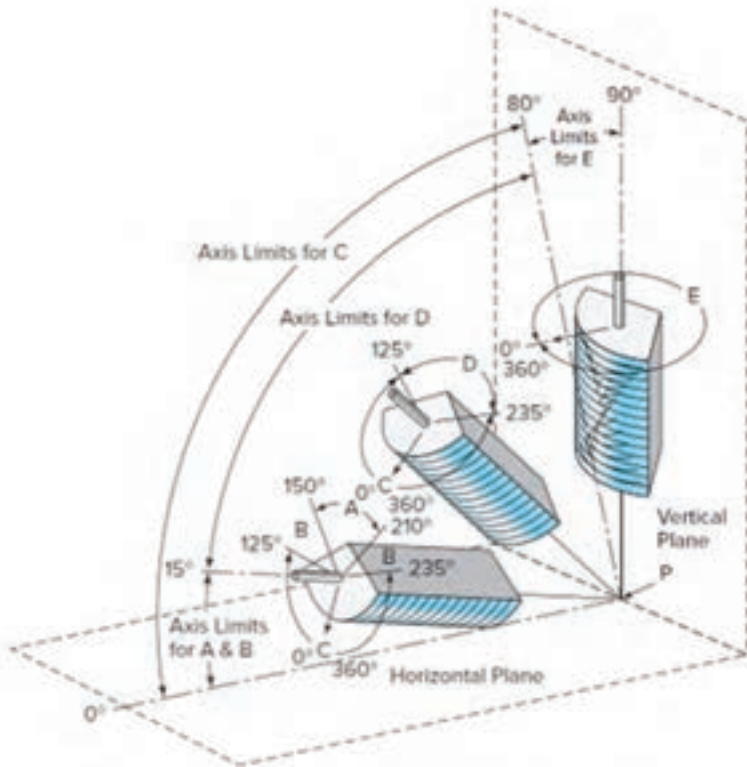
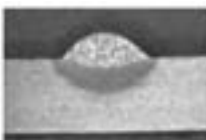



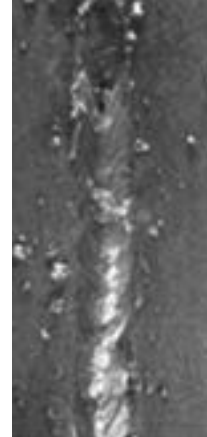



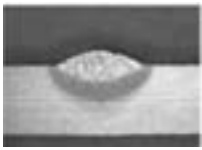




Tabulations of Positions of Fillet Welds







Position	Diagram Reference	Inclination of Axis	Rotation of Face
Flat	A	0-15°	150-210°
Horizontal	B	0-15°	125-150°
			210-235°
Overhead	C	0-80°	0-125°
			235-360°
Vertical	D	15-80°	125-235°
	E	80-90°	0-360°

راهنمای تعیین دلایل جوش معیوب

جدول زیر عیوب ایجاد شده در فرایند جوشکاری SMAW را با الکتروود EY 018 نشان می‌دهد. با توجه به این اطلاعات می‌توان نوع عیب‌ها و دلایل تشکیل آنها را در قطعات واقعی تعیین نمود.






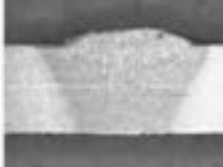



دلیل	جریان، ولتاژ، سرعت پیشروی مناسب	جریان خیلی پایین	جریان خیلی بالا
مقطع جوش			
جوش کامل			
توضیحات	گرده جوش منظم و یکنواخت بدون سوختگی کناره جوش یکنواخت در مقطع عرضی جوش عالی با کمترین هزینه مواد و نیروی کار	گرده جوش بیش از حد پیشروی با سرعت کم هدر دادن مواد مصرفی و زمان	پاشش بیش از حد سوختگی کناره جوش که موجب ضعف در اتصال می‌شود نرخ رسوب نامنظم هدر دادن مواد مصرفی و زمان



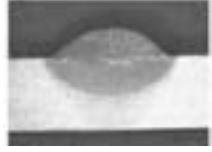

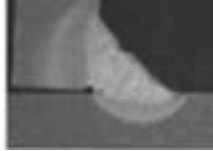
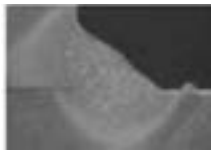



سرعت پیشروی بسیار آهسته	سرعت پیشروی بسیار سریع	طول قوس و ولتاژ بسیار بالا	دلایل
			مقطع جوش
			جوش کامل
<p>گرده جوش بیش از حد (انباشتگی زیاد) زمان مصرف شده بسیار زیاد است هدر دادن مواد مصرفی و زمان تولیدی</p>	<p>گرده جوش بسیار کوچک و نامنظم فلز جوش ناکافی (در تصویر مقطع جوش) اتصال ضعیف هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	<p>گرده جوش بسیار نامنظم با نفوذ کم فلز جوش به خوبی محافظت نشده است جوش ناکارآمد هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	توضیحات

آمپر بسیار بالا	آمپر بسیار کم	جریان، ولتاژ و سرعت مناسب	دلایل
			مقطع جوش
			جوش کامل
<p>پاشش بیش از حد سوختگی کناره جوش و ضعف در اتصال نرخ رسوب نامنظم هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	<p>گرده جوش بیش از حد سرعت پیشروی آهسته هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	<p>گرده جوش منظم و یکنواخت عدم وجود سوختگی کناره جوش، روی هم رفتگی، انباشتگی گرده یکنواختی در مقطع جوش جوش عالی با کمترین هزینه مواد و نیروی کار</p>	توضیحات

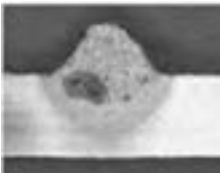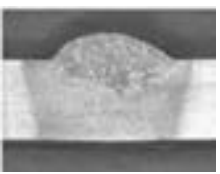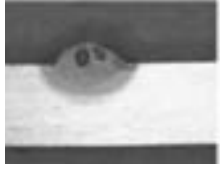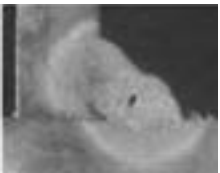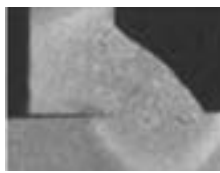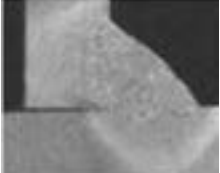راهنمای تعیین دلایل جوش معیوب






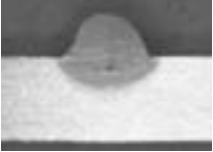



جدول زیر عیوب ایجاد شده در فرایند جوشکاری FCAW بدون گاز محافظ را نشان می‌دهد. با توجه به این اطلاعات می‌توان نوع عیب‌ها و دلایل تشکیل آنها را در قطعات واقعی تعیین نمود.


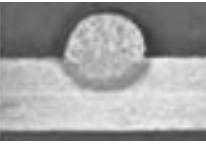

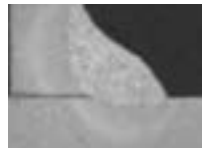


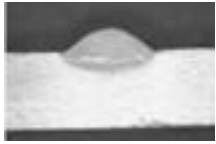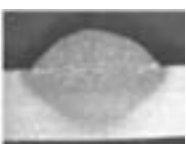
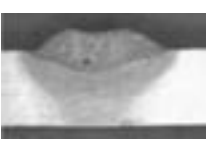

حفاظت ناکافی (گاز محافظ)	سرعت پیشروی بسیار کم	سرعت پیشروی بسیار زیاد	دلایل
			مقطع جوش شیاری
			مقطع جوش گوشه
			جوش کامل
پاشش و تخلخل بیش از حد نفوذ ضعیف حفاظت ناکافی هدر دادن مواد	گرده جوش بیش از حد ساق جوش نابرابر هدر دادن مواد مصرفی	گرده جوش بسیار باریک و نامنظم فلز جوش ناکافی در مقطع عرضی خواص مکانیکی ضعیف سوختگی کناره جوش	توضیحات

ولتاژ بسیار پایین	ولتاژ بسیار بالا	جریان، سرعت و ولتاژ مناسب	دلایل
			مقطع جوش شیری
			مقطع جوش گوشه
			جوش کامل
تحدب زیاد گرده عدم تمیزی سر باره هدر دادن مواد مصرفی	پاشش و تخلخل بیش از حد تحدب بیش از حد گرده سوختگی کناره جوش گرده جوش نامنظم اتصال ضعیف	گرده یکنواخت عدم سوختگی کناره جوش عدم روی هم افتادگی و تحدب زیاد گرده جوش عالی و کمترین هزینه ممکن	توضیحات

راهنمای تعیین دلایل جوش معیوب





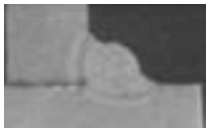

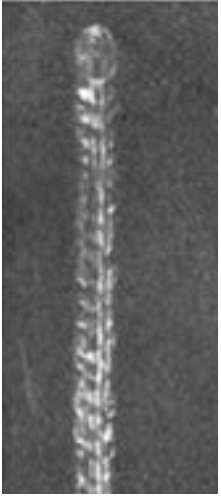


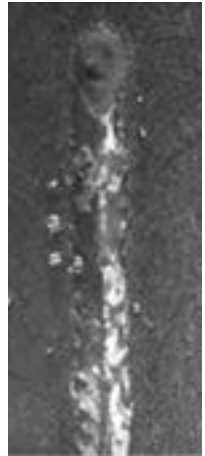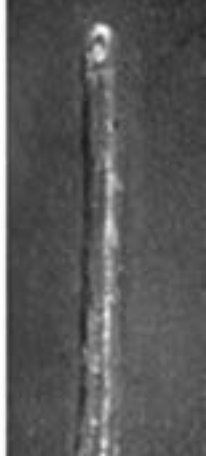جدول زیر عیوب ایجاد شده در فرایند جوشکاری FCAW با گاز محافظ نشان می‌دهد. با توجه به این اطلاعات می‌توان نوع عیب‌ها و دلایل تشکیل آنها را در قطعات واقعی تعیین نمود.


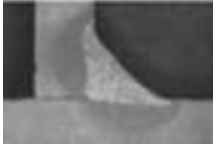



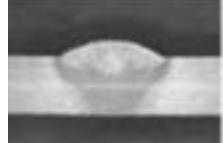
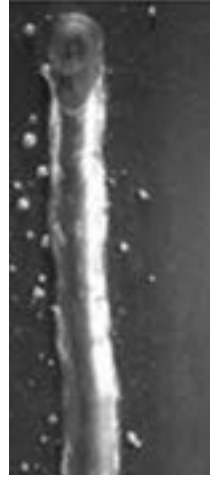


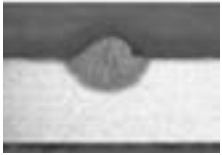دلایل	سرعت پیشروی بسیار زیاد	سرعت پیشروی بسیار کم	حفاظت ناکافی (گاز محافظ)
مقطع جوش شیاری			
مقطع جوش گوشه			
جوش کامل			
توضیحات	گرده جوش بسیار باریک و نامنظم فلز جوش ناکافی در مقطع عرضی خواص مکانیکی ضعیف سوختگی کناره جوش در جوش گوشه	گرده جوش بیش از حد پهن روی هم رفتگی بدون نفوذ در لبه‌ها جوش گوشه با ساق‌های نا برابر هدر دادن مواد مصرفی و زمان	پاشش و تخلخل بیش از حد گرده جوش نا برابر با نفوذ ضعیف فلز جوش با حفاظت ناکافی هدر دادن مواد مصرفی و زمان

ولتاژ بسیار پایین	ولتاژ بسیار بالا	جریان، سرعت و ولتاژ مناسب	دلایل
			مقطع جوش شیاری
			مقطع جوش گوشه
			جوش کامل
<p>گرده جوش بیش از حد پهن و محدب مشکل در تمیز کردن سرباره جوش هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	<p>پاشش و تخلخل بیش از حد انباشتگی بیش از حد گرده جوش سوختگی کناره جوش و ضعیف شدن اتصال گرده جوش نامنظم</p>	<p>گرده جوش یکنواخت، صاف و منظم عدم وجود سوختگی کناره جوش، روی هم رفتگی و انباشتگی جوش عالی با کمترین هزینه مواد و نیروی کار</p>	توضیحات

راهنمای تعیین دلایل جوش معیوب









جدول زیر عیوب ایجاد شده در فرایند جوشکاری GMAW را نشان می‌دهد. با توجه به این اطلاعات می‌توان نوع عیب‌ها و دلایل تشکیل آنها را در قطعات واقعی تعیین نمود.

دلایل	سرعت پیشروی بسیار زیاد	سرعت پیشروی بسیار کم	حفاظت ناکافی گاز محافظ
مقطع جوش شیاری			
مقطع جوش گوشه			
جوش کامل			
توضیحات	گرده جوش بسیار باریک و نامنظم فلز جوش ناکافی در مقطع عرضی خواص مکانیکی ضعیف سوختگی کناره جوش در جوش گوشه	گرده جوش بیش از حد پهن ساق‌های نابرابر جوش گوشه هدر دادن مواد مصرفی و زمان	پاشش و تخلخل بیش از حد گرده جوش بسیار نامنظم با نفوذ ضعیف فلز جوش با حفاظت کم هدر دادن مواد مصرفی و زمان

ولتاژ بسیار پایین	ولتاژ بسیار بالا	جریان، سرعت و ولتاژ مناسب	دلایل
			مقطع جوش شیری
			مقطع جوش گوشه
			جوش کامل
گرده جوش بیش از حد محدب و باریک هدر دادن مواد مصرفی و زمان	پاشش و تخلخل بیش از حد گرده جوش پهن و صاف سوختگی کناره جوش و اتصال ضعیف گرده جوش نامنظم	گرده جوش یکنواخت، صاف و منظم عدم وجود سوختگی کناره جوش، روی هم رفتگی و انباشتگی جوش عالی با کمترین هزینه مواد و نیروی کار	توضیحات

دلایل ایجاد عیوب و راه حل رفع آن

جدول زیر دلایل ایجاد عیوب و راه‌حل‌های رفع آنها را نشان می‌دهد.

Distortion		
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Overheating of joint 2. Welding too slow 3. Rod too small 4. Imprecise sequence 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Allow each bead to cool 2. Work at constant speed—use speed tip 3. Use larger sized or triangular-shaped rod 4. Offset pieces before welding 5. Use double V or bevels with 6. Backlap weld with metal
Poor Appearance		
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Uneven pressure 2. Excessive chalking 3. Uneven heating <p>For bevel welding use only moderate pressure, constant speed, keep slow size of rod(s)</p>		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Practice starting, stopping, and finger manipulation on rod 2. Hold rod at proper angle 3. Use slow uniform forming motion, hold both rod and material
Poor Fusion		
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Faulty preparation 2. Improper welding techniques 3. Wrong speed 4. Improper choice of rod size 5. Wrong temperature 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Clean materials before welding 2. Keep pressure and forming motion constant 3. Take more time by welding at lower temperatures 4. Use small rod at root and large rod at top—practice proper sequence 5. Preheat materials when necessary 6. Clamp parts securely
Poor Penetration		
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Faulty preparation 2. Rod too large 3. Welding too fast 4. Not enough root gap 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Use 60° bevel 2. Use small rod at root 3. Check for fineness while welding 4. Use backing tip or leave 1/16" root gap and clamp pieces
Porosity Weld		
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rough work rod 2. Balance of heat on rod 3. Welding too fast 4. Rod too large 5. Imprecise starts or stops 6. Imprecise moving of beads 7. Slacking rod 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspect rod 2. Use proper forming motion 3. Check welding temperature 4. Weld beads in proper sequence 5. Cut rod at angle, but not before releasing 6. Stagger starts and overlap spaces 1/2"
Spooling		
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Temperature too high 2. Welding too slow 3. Uneven heating 4. Moved too fast 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Increase airflow 2. Hold constant speed 3. Use correct forming motion 4. Preheat material in cool weather
Stress Cracking		
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Improper welding temperature 2. Unfair stress on weld 3. Chemical effects 4. Rod and base material not same composition 5. Oxidation or degradation of weld 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Use recommended welding temperature 2. Allow for expansion and contraction 3. Stay within known chemical resistance and working temperatures of material 4. Use similar materials and inert gas for welding 5. Refer to recommended application
Warping		
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Shrinkage of material 2. Overheating 3. Faulty preparation 4. Faulty clamping of parts 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Preheat material to relieve stress 2. Weld rapidly—use backup weld 3. Too much root gap 4. Clamp parts properly—back to root 5. Fix multiple welds—allow time for each bead to cool


کاربردهای فولادها بر اساس درصد کربن

کاربرد	محدوده درصد کربن (%)	کلاس فولاد
زنجر، ناخن، لوله، پرچ، پیچ، ورق برای پرس و مهرزنی	تا ۰/۱۵	کم کربن
میله‌ها، صفحات، سازه	۰/۱۶ - ۰/۲۹	فولاد نرم (ساختمانی)
محور، میله‌های اتصال، شفت میل‌لنگ	۰/۳۰ - ۰/۵۹	کربن متوسط
میل‌لنگ، کمک فنرهای خودرو، ناخن، اره‌های چوب، قالب فورجینگ مته‌ها، پانچ، ابزار شن و ماسه، چاقو، تیغه برشی، فنر	۰/۶۰ - ۰/۹۹	پرکربن
تیغه‌های فرز، قالب‌های شکل‌دهی، ابزار تراش، ابزار نجاری، مته، قالب‌های کشش سیم، اره‌های فلز	۱-۲	کربن بالا

الکتروده جوشکاری

جدول زیر مشخصات الکتروده جوشکاری SMAW را بر اساس استاندارد نشان می‌دهد.

ابعاد و اندازه الکترودها

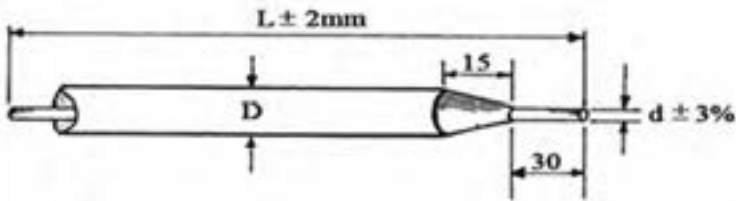

۶/۰	۵/۰	۴/۵	۳/۲	۲/۵	۲/۰	قطر d (mm)
۴۵۰	۴۵۰	۳۵۰/۴۵۰	۳۵۰/۴۵۰	۳۵۰	۲۵۰/۳۰۰	طول l (mm)
۲۲۰-۳۶۰	۱۸۰-۲۷۰	۱۲۰-۲۰۰	۹۰-۱۵۰	۵۰-۱۰۰	۴۰-۸۰	جریان l (A)
۳۰×d	۳۰×d		۲۰×d		min	قانون سرانگشتی برای جریان A
۶۰×d	۵۰×d		۴۰×d		max	

بسته بندی الکترودهای روپوش دار

انواع الکترودها	نوع بسته بندی
الکترودهای روتیلی الکترودهای قلیایی برای مصارف عمومی الکترودهای اسیدی	جعبه مقوایی با روکش پلاستیکی
الکترودهای سلولزی	قوطی حلبی
الکترودهای کم هیدروژن	بسته بندی شده تحت خلأ (VAC-PAC)

عمل آوری الکترودهای روپوش دار

الکترودها سلولزی	مستقیماً از بسته بندی خارج و مصرف می شوند. نیازی به خشک کردن و پختن ندارند.
الکترودها اسیدی	مستقیماً از بسته بندی خارج و مصرف می شوند. نیازی به خشک کردن و پختن ندارند.
الکترودها روتیلی	نیازی به پخت ندارند. در صورت نیاز در دمای حداکثر 120°C خشک می شوند.
الکترودهای قلیایی معمولی	پس از خروج از بسته بندی به مدت ۲ ساعت در دمای متوسط 35°C پخت شود.
الکترودهای قلیایی VAC-PAC	۴ ساعت پس از باز شدن بسته مستقیماً استفاده می شوند و نیازی به پخت ندارند.

کنترل و بازرسی الکترودهای روکش دار

۱- اندازه الکترودها (طول و قطر الکترودها)




۲- وضعیت روکش: چسبندگی پوشش، ترک، پدیدگی، هم محوری هسته و روکش



۳- مشخصه و نام گذاری الکترودها



نحوه نام‌گذاری الکترودها در استاندارد AWS A 5. 1

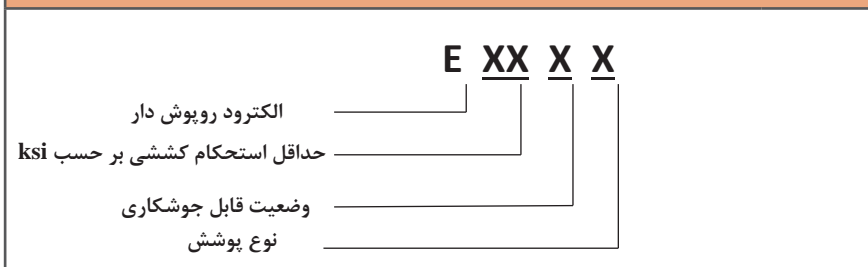

رقم سوم بیانگر وضعیت قابل جوشکاری با الکترودها

وضعیت	رقم
تمام وضعیت‌ها (تخت، عمودی، افقی، بالاسری) (F, V, OH, H)	EXX1X
تخت و فیلت افقی (F, H-fillet)	EXX2X
فقط تخت (F, H-fillet)	EXX3X
تخت، افقی، عمودی سرازیر و بالاسری (F, V- down, OH, H)	EXX4X

رقم چهارم بیانگر نوع پوشش الکترودها


ترکیبات	نوع پوشش	رقم
پوشش سلولزی سدیم‌دار	پوشش سلولزی با جریان مستقیم	EXXX0
پوشش سلولزی پتاسیم‌دار	پوشش سلولزی با جریان مستقیم و متناوب	EXXX1
پوشش اکسید تیتانیوم، سدیم‌دار	پوشش روتیلی با جریان مستقیم	EXXX2
پوشش اکسید تیتانیوم، پتاسیم‌دار	پوشش روتیلی با جریان مستقیم و متناوب	EXXX3
پوشش اکسید تیتانیوم، محتوی پودر آهن	رتیلی	EXXX4
پوشش کم هیدروژن، سدیم‌دار	پوشش قلیایی با جریان مستقیم	EXXX5
پوشش کم هیدروژن، پتاسیم‌دار	پوشش قلیایی با جریان مستقیم و متناوب	EXXX6
پوشش اکسید آهن محتوی پودر آهن	پوشش اسیدی	EXXX7
پوشش کم هیدروژن محتوی پودر آهن	پوشش قلیایی همراه پودر آهن در بعضی موارد پوشش‌های مرکب	EXXX8

الکترودهای استاندارد AWS A5.1

AWS Classification	Type of Covering	Welding Position ^a	Type of Current ^b
E6010	High cellulose sodium	F,VOH,H	deep
E6011	High cellulose potassium	F,VOH,H	ac or deep
E6012	High titania sodium	F,VOH,H	ac or down
E6013	High titania potassium	F,VOH,H	ac, deep or down
E6019	Iron oxide/titania potassium	F,VOH,H	ac, deep or down
E6020	High iron oxide	(H-fillets) F	ac or down ac, deep or down
E6022 ^c	High iron oxide	F,H	ac or down
E6027	High iron oxide, iron powder	(H-fillets) F	ac or down ac, deep or down
E7014	Iron powder, titania	F,VOH,H	ac, deep or down
E7015 ^d	Low hydrogen sodium	F,VOH,H	deep
E7016 ^d	Low hydrogen potassium	F,VOH,H	ac or deep
E7018 ^d	Low hydrogen potassium, iron powder	F,VOH,H	ac or deep
E7018M	Low hydrogen iron powder	F,VOH,H	deep
E7024 ^e	Iron powder, titania	H-fillets,F	ac, deep or down
E7027	High iron oxide, iron powder	(H-fillets) F	ac or down ac, deep or down
E7028 ^d	Low hydrogen potassium, iron powder	H-fillets,F	ac or deep
E7048 ^d	Low hydrogen potassium, iron powder	F,OH,H,V-down	ac or deep


Length of Cable	Amperes		Copper Welding Lead Sizes									
	ft	m	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
	50	15	2	2	2	2	2	1	1/0	1/0	2/0	2/0
75	23	2	2	1	1	1/0	2/0	2/0	3/0	3/0	4/0	
100	30	2	1	1/0	2/0	3/0	3/0	4/0	4/0			
125	38	2	1/0	2/0	3/0	3/0	4/0					
150	46	1	2/0	3/0	4/0							
175	53	1/0	3/0	4/0								
200	61	1/0	3/0	4/0								
250	76	2/0	4/0									
300	91	3/0										
350	107	3/0										
400	122	4/0										

Length of Cable	Amperes		Aluminum Welding Lead Sizes									
	ft	m	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
	50	15	2	2	1/0	2/0	2/0	3/0	4/0			
75	23	2	1/0	2/0	3/0	4/0						
100	30	1/0	2/0	4/0								
125	38	2/0	3/0									
150	46	2/0	3/0									
175	53	3/0										
200	61	4/0										
225	69	4/0										

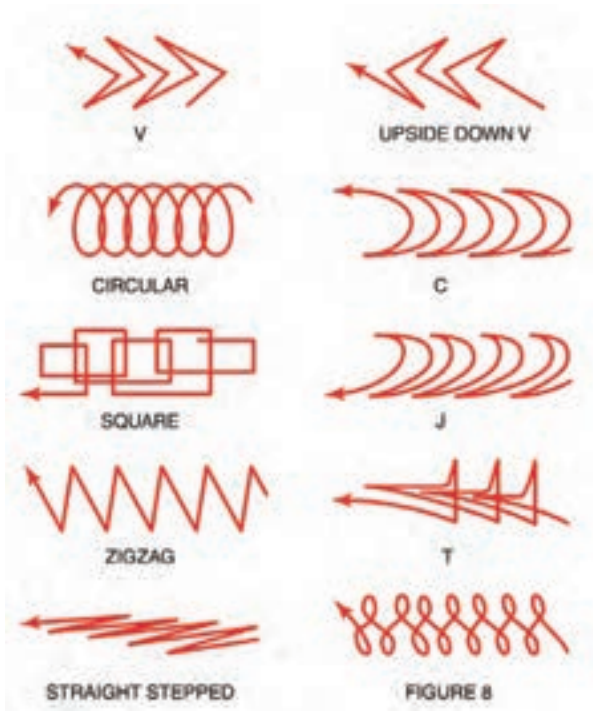

مشخصات جوش گوشه

جدول زیر مشخصات جوش گوشه (Fillet) را نشان می‌دهد.

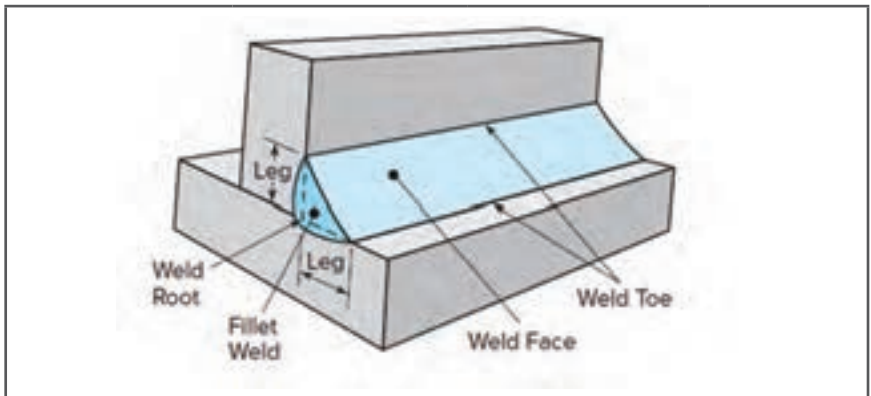

Weld Toe: گلوبی جوش


Weld Face: سطح جوش

Weld Root: ریشه جوش

Leg: ساق جوش

مشخصات جوش شیاری


جدول زیر مشخصات شیاری (Groove) را نشان می‌دهد.

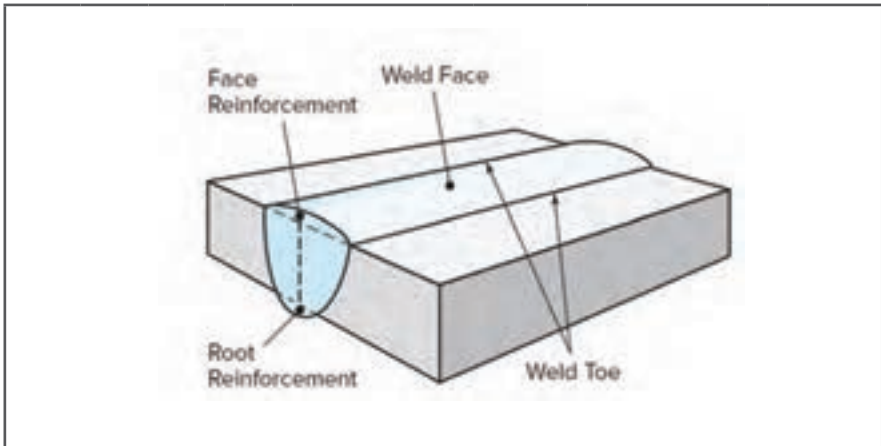

Weld Toe:	گلوبی جوش	Weld Face:	سطح جوش	Face Reinforcement:	تقویت سطح	Root Reinforcement:	تقویت ریشه
-----------	-----------	------------	---------	---------------------	-----------	---------------------	------------


ابعاد و اندازه جوش شیاری

جدول زیر ابعاد و اندازه جوش شیاری را نشان می‌دهد.

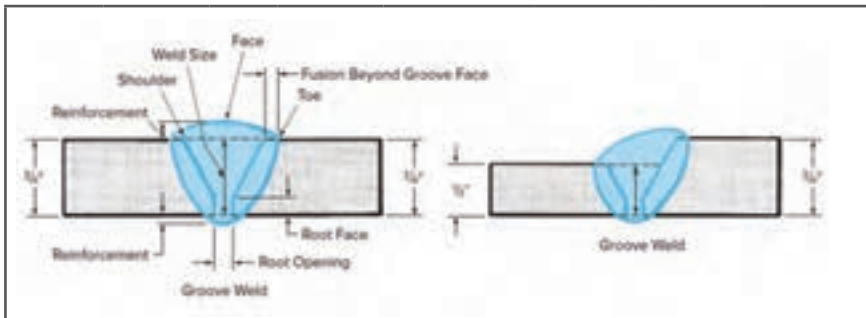


Weld Toe:	گلوبی جوش	Weld Face:	سطح جوش	Reinforcement:	تقویت	Weld Size:	اندازه جوش
Weld shoulder:	شانه جوش	Root Face:	سطح ریشه	Fusion Beyond Groove Face:	فلز پایه ذوب شده	Root Opening:	بازشدگی ریشه

مشخصات جوش فیلت محدب

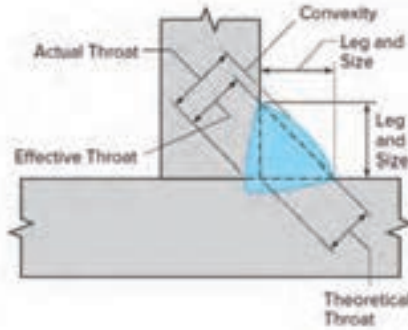


Leg:	ساق جوش	Size:	اندازه جوش	Actual Throat:	گلوئی واقعی جوش
Effective Throat:	گلوئی مؤثر جوش	Theoretical throat:	گلوئی تئوری جوش	Convexity:	تحدب جوش

مشخصات جوش فیلت مقعر

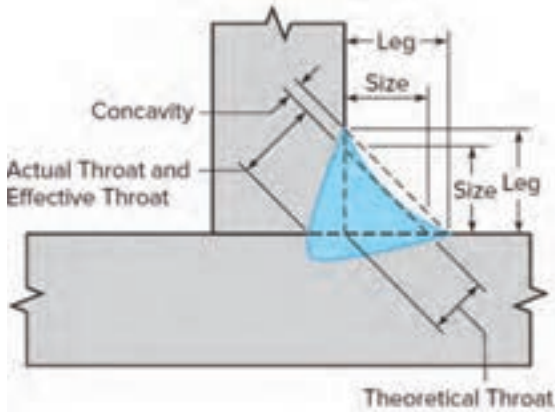

Leg:	پاشنه جوش	Size:	اندازه جوش	Actual Throat:	گلوئی واقعی جوش
Effective Throat:	گلوئی مؤثر جوش	Theoretical throat:	گلوئی تئوری جوش	Concavity:	تعقر جوش

مشخصات جوش فیلت ایده آل

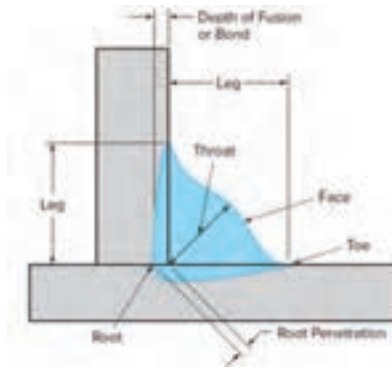


Leg: پاشنه جوش	Toe: گلوبی جوش	Face: سطح جوش	Root: ریشه جوش	Throat: گلوبی جوش
Root Penetration: نفوذ جوش				

نام گذاری الکترودهای تو پودری FCAW طبق استاندارد AWS

How AWS classifies mild steel flux-cored (tubular) wires, FCAW process

E 70 T - 10 M J H8

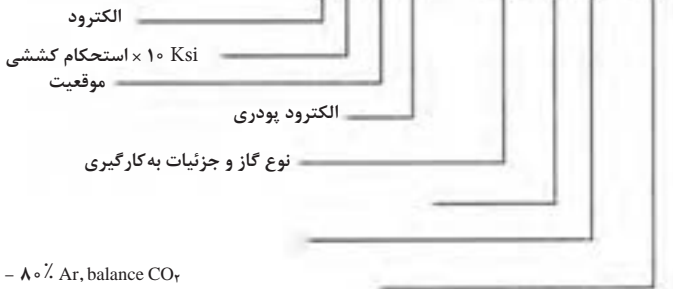

Mixed Gas: ۷۵٪ - ۸۰٪ Ar, balance CO₂

Impacts: -۲۰ ft.lbs. @ -۴۰ °F


Hydrogen: H₄ = less than ۴ ml/۱۰۰ g, H_B =

less than ۸ ml/۱۰۰ g

موقعیت جوشکاری، گاز محافظ، قطبیت وسایر الزامات به کارگیری الکترودهای تو پودری


نمودار مخبرات امواج صوت

نمودار رنج فرکانسی آلودگی صوتی را نشان می دهد.

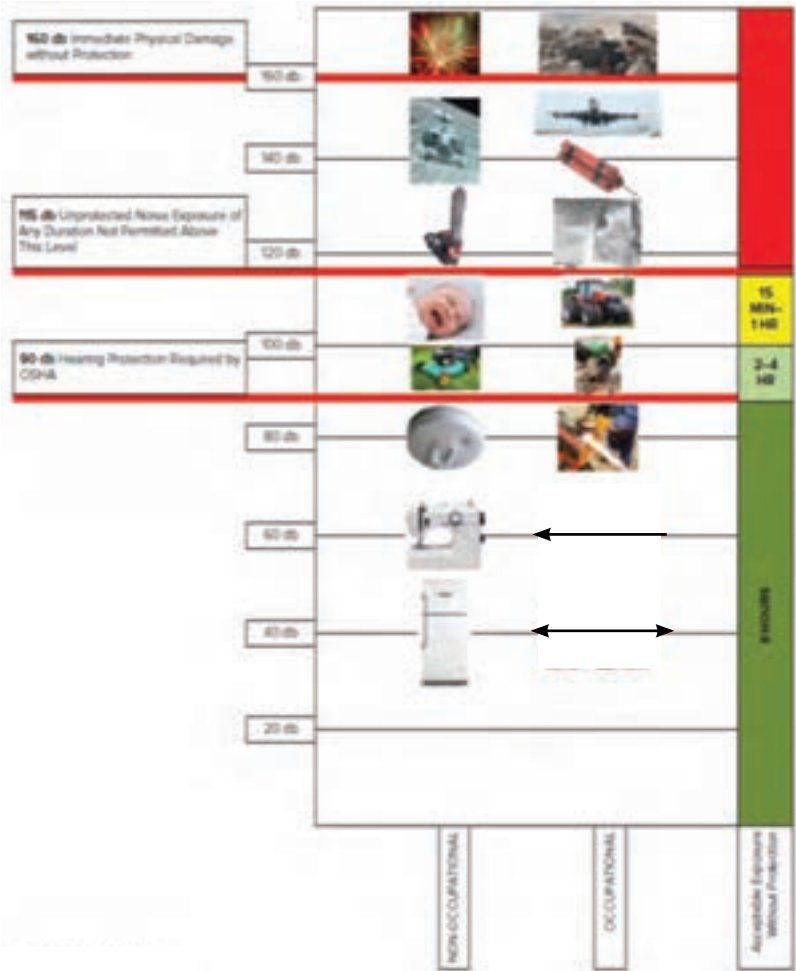


مراحل تولید فولاد

نمودار زیر مراحل تولید فولاد را نشان می‌دهد.

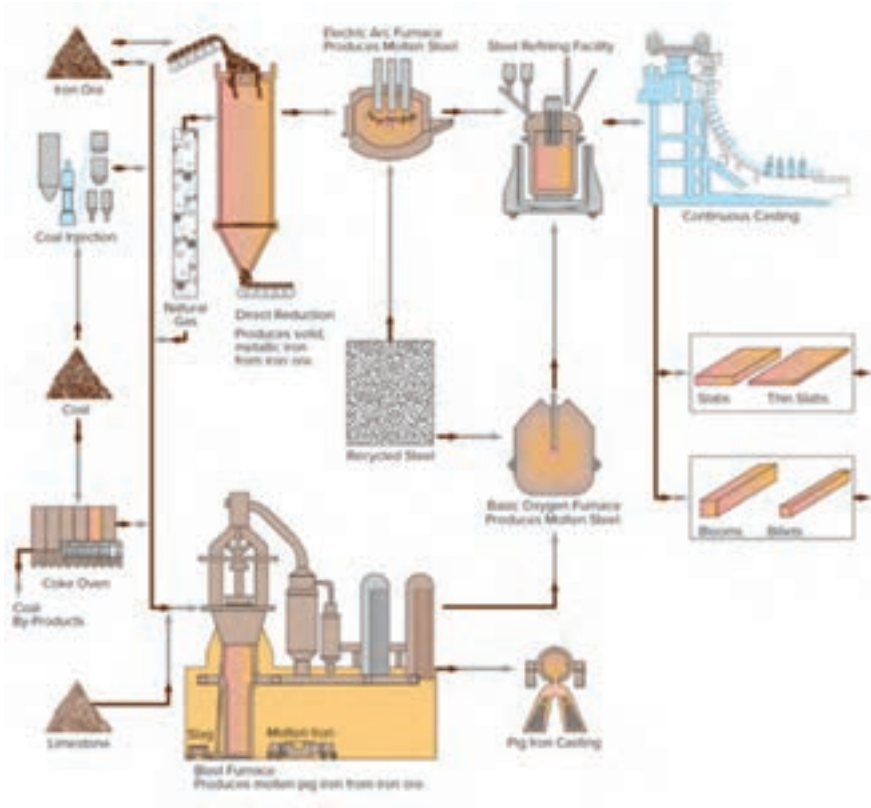

مراحل تولید محصولات نیمه ساخته فولادی


نمودار زیر مراحل تولید پروفیل را نشان می‌دهد.

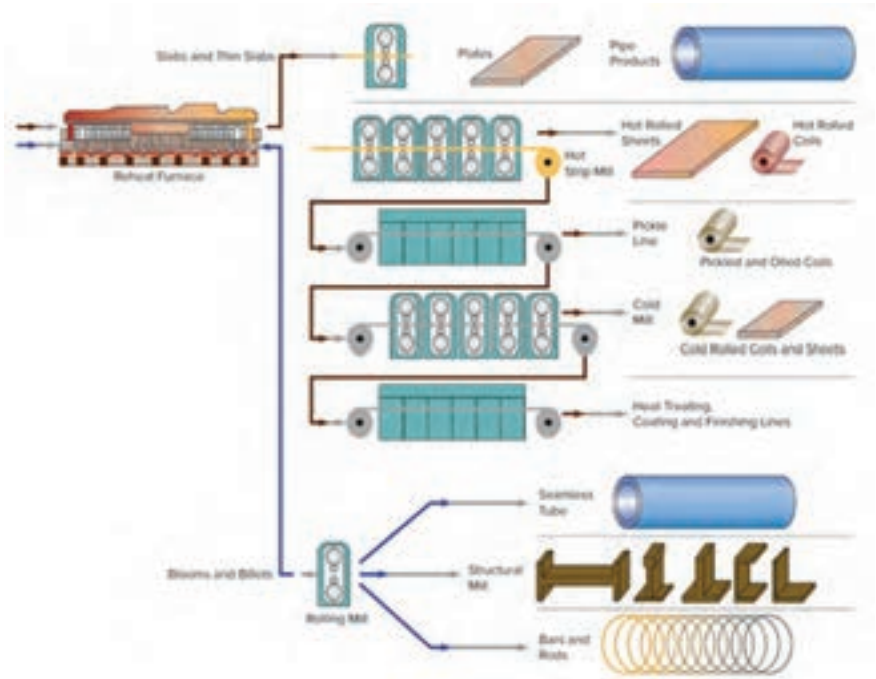


جدول روابط محاسبه مساحت اشکال هندسی

شکل هندسی	مساحت	توضیحات
مربع	$A = l \times l = l^2$	$e = \sqrt{l^2 + l^2} = \sqrt{2} \times l = 1/414l$
مستطیل	$A = l \times b$	$e = \sqrt{l^2 + b^2}$
لوزی	$A = l \times b$	
متوازی الاضلاع	$A = l \times b$	
مثلث	$A = \frac{l \times b}{2}$	در مثلث متساوی الاضلاع $b = \sqrt{3} \times \frac{l}{2} \approx 0.866 \times l$
ذوزنقه	$A = \frac{l_1 + l_2}{2} \times b$ $A = l_m \times b$	$l_m = \frac{l_1 + l_2}{2}$
چندضلعی منتظم	$A = n \times A_1 = \frac{n \times l \times d}{4}$	$l = D \times \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$ $d = \sqrt{D^2 - l^2}$
سطوح مرکب	$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5$	


مربع

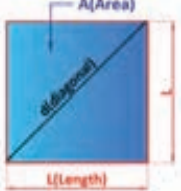	مساحت: A قطر: d طول ضلع: L	پارامترها
	مثال: $L=10\text{ mm} \Rightarrow d=? \quad A=?$ $A = L^2 = (10\text{ mm})^2 = 100\text{ mm}^2$ $d = \sqrt{2} \times L = \sqrt{2} \times 10\text{ mm} = 14/14\text{ mm}$	محاسبات
	مساحت مربع: $A = L^2$ قطر مربع: $d = \sqrt{2} \times L$	


مستطیل

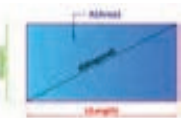	مساحت: A قطر: d طول ضلع: L ارتفاع: h	پارامترها
	مثال: $L=20\text{ mm} \quad , \quad h=15\text{ mm} \Rightarrow d=? \quad A=?$ $A = L \times h = 20\text{ mm} \times 15\text{ mm} = 300\text{ mm}^2$ $d = \sqrt{L^2 + h^2} = \sqrt{(20\text{ mm})^2 + (15\text{ mm})^2}$ $= \sqrt{625\text{ mm}^2} = 25\text{ mm}$	محاسبات
	مساحت مستطیل: $A = L \times h$ قطر مستطیل: $d = \sqrt{L^2 + h^2}$	


لوزی

	مساحت: A قطر: d1 و d2 ارتفاع: h	پارامترها
	مثال: $d1=20\text{ mm} \quad , \quad d2=16\text{ mm} \Rightarrow A=?$ $A = \frac{d1 \times d2}{2} = \frac{20 \times 16}{2} = 160\text{ mm}^2$	محاسبات
	مساحت لوزی: $A = L \times h$ مساحت لوزی: $A = (d1 \times d2)/2$	

متوازی الاضلاع

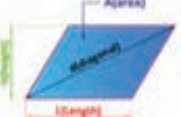	مساحت: A قطر: d طول قاعده: L ارتفاع: h	پارامترها
	مثال: $L=50\text{ mm} \quad , \quad h=30\text{ mm} \Rightarrow A=?$ $A = L \times h = 50\text{ mm} \times 30\text{ mm} = 1500\text{ mm}^2$	محاسبات
	مساحت متوازی الاضلاع: $A = L \times h$	

دوزنقه

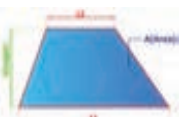	مساحت: A ارتفاع: h طول قاعده بزرگ: L1 طول قاعده کوچک: L2	پارامترها
	مثال: $l1=20\text{ mm} \quad h=25\text{ mm} \quad l2=40\text{ mm} \Rightarrow A=?$ $A = \frac{l1 + l2}{2} \times h = \frac{20\text{ mm} + 40\text{ mm}}{2} \times 25\text{ mm} = 750\text{ mm}^2$	محاسبات
	مساحت دوزنقه: $A = \frac{l1 + l2}{2} \times h$	

مثلث

پارامترها	محاسبات	
	مساحت: A	ارتفاع: h طول قاعده: L
مساحت مثلث:	مثال:	
$A = \frac{L \times h}{2}$	$L = 40 \text{ mm}$, $h = 30 \text{ mm} \Rightarrow A = ?$ $A = \frac{L \times h}{2} = \frac{40 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}}{2} = 600 \text{ mm}^2$	

مثلث قائم الزاویه

پارامترها	محاسبات	
	مساحت: A	ارتفاع: h طول اضلاع مجاور زاویه قائم: a, b طول وتر: c
قضیه فیثاغورس:	مثال:	
$c^2 = a^2 + b^2$	$c = 5 \text{ mm}$, $a = 4 \text{ mm} \Rightarrow b = ?$ $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{(5 \text{ mm})^2 - (4 \text{ mm})^2} = 3 \text{ mm}$	
قضیه اقلیدس:		
$b^2 = c \times q$		
$a^2 = c \times p$		
$h^2 = p \times q$		


مثلث متوازی الاضلاع

پارامترها	محاسبات	
	مساحت: A	ارتفاع: h طول ضلع: l قطر دایره محیطی: D قطر دایره محاطی: d
مساحت مثلث متساوی الاضلاع:	مثال:	
$A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times l^2$	$(\sqrt{3} = 1/73^\circ)$, $l = 100 \text{ mm} \Rightarrow A = ?$	
ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع:		
$h = \frac{\sqrt{3}}{2} \times l$	$A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times l^2 = \frac{1/73^\circ}{4} \times 100^2 = 4325 \text{ mm}^2$	
قطر دایره محیطی مثلث متساوی الاضلاع:		
$D = \frac{2\sqrt{3}}{3} \times l = 2 \times d$		
قطر دایره محاطی مثلث متساوی الاضلاع:		
$d = \frac{\sqrt{3}}{3} \times l = \frac{D}{2}$		


دایره

پارامترها	محاسبات	
	مساحت: A	قطر: d محیط: P
مساحت دایره:	مثال:	
$A = \frac{\pi \times d^2}{4}$	$d = 100 \text{ mm} \Rightarrow A = ?$, $P = ?$ $A = \frac{\pi \times d^2}{4} = \frac{3/14 \times (100 \text{ mm})^2}{4} = 785 \text{ mm}^2$	
محیط دایره:		
$P = \pi \times d$	$P = \pi \times d = \frac{3}{14} \times 100 = 214 \text{ mm}$	


چندضلعی منظم

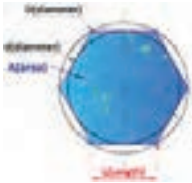	مساحت: A طول ضلع: l ارتفاع: h قطر دایره محیطی: D قطر دایره محاطی: d	پارامترها
	تعداد ضلاع (زاویه‌ها): n زاویه مرکزی: α زاویه محاطی: β	محاسبات
	مثال:	مساحت چندضلعی:
	$n=6, D=100\text{mm} \Rightarrow A=? , d=?, l=?$	$A = \frac{n \times l \times d}{4}$
	$l = D \cdot \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right) = 100\text{mm} \cdot \sin\left(\frac{180^\circ}{6}\right) = 50\text{mm}$	طول ضلع:
	$d = \sqrt{D^2 - l^2} = \sqrt{10000\text{mm}^2 - 2500\text{mm}^2} = 86/6\text{mm}$	$l = D \cdot \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$
	$A = \frac{n \times l \times d}{4} = \frac{6 \times 50\text{mm} \times 86/6\text{mm}}{4} = 6495\text{mm}^2$	زاویه مرکزی:
		$\alpha = \frac{360^\circ}{n}$
		زاویه محاطی:
		$\beta = 180^\circ - \alpha$
		قطر دایره محاطی:
		$d = \sqrt{D^2 - l^2}$
		قطر دایره محیطی:
		$D = \sqrt{d^2 + l^2}$


قطاع دایره

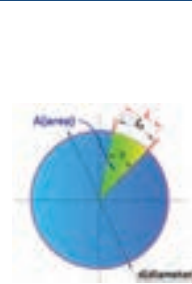	مساحت: A قطر: d طول کمان: l_B طول وتر: l زاویه کمان: α	پارامترها
	مثال:	محاسبات
	$d=200\text{mm}, \alpha=30^\circ \Rightarrow A=? \quad I=B$	مساحت قطاع دایره:
		$A = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{\alpha}{360^\circ}$
	$l_B = \frac{\pi \times d \times \alpha}{360^\circ} = \frac{3/14 \times 200\text{mm} \times 30^\circ}{360^\circ} = 52/22\text{mm}$	$A = \frac{l_B \times d}{4}$
	$A = \frac{l_B \times d}{4} = \frac{52/22\text{mm} \times 200\text{mm}}{4} = 2616/5\text{mm}^2$	طول وتر قطاع دایره:
		$l = 2 \times d \times \sin\frac{\alpha}{2}$
		طول کمان قطاع دایره:
		$l_B = \frac{\pi \times d \times \alpha}{360^\circ}$


حلقه دایروی

	<p>پهنای حلقه: b</p> <p>مساحت: A</p> <p>قطر داخلی: d</p> <p>قطر خارجی: D</p> <p>قطر میانی: d_m</p>	<p>پارامترها</p> <p>محاسبات</p>
	<p>مثال:</p> <p>$D = 140 \text{ mm}$; $d = 120 \text{ mm} \Rightarrow A = ?$</p> <p>$A = \pi \times d_m \times b = \frac{\pi}{4} \times (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} \times (140^2 \text{ mm}^2 - 120^2 \text{ mm}^2) = 4082 \text{ mm}^2$</p>	<p>مساحت حلقه دایروی:</p> <p>$A = \pi \times d_m \times b$</p> <p>$A = \frac{\pi}{4} \times (D^2 - d^2)$</p>


مکعب


	<p>حجم: V</p> <p>طول ضلع: l</p> <p>مساحت: A_0</p>	<p>پارامترها</p> <p>محاسبات</p>
	<p>مثال:</p> <p>$l = 50 \text{ mm} \Rightarrow A_0 = ? , V = ?$</p> <p>$V = l^3 = (50 \text{ mm})^3 = 125000 \text{ mm}^3$</p> <p>$A_0 = 6 \times l^2 = 6 \times (50 \text{ mm})^2 = 15000 \text{ mm}^2$</p>	<p>حجم مکعب:</p> <p>$V = l^3$</p> <p>مساحت مکعب:</p> <p>$A_0 = 6 \times l^2$</p>

مکعب مستطیل

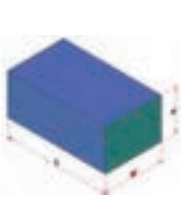
	<p>حجم: V</p> <p>طول ضلع: l</p> <p>عرض: w</p> <p>ارتفاع: h</p> <p>مساحت: A_0</p>	<p>پارامترها</p> <p>محاسبات</p>
	<p>مثال:</p> <p>$l = 100 \text{ mm}$, $w = 40 \text{ mm}$, $h = 30 \text{ mm} \Rightarrow V = ?$</p> <p>$V = l \times w \times h = 100 \times 40 \times 30 = 120000 \text{ mm}^3$</p> <p>مساحت مکعب مستطیل:</p> <p>$A_0 = 2 \times (l \times w + l \times h + w \times h)$</p>	<p>حجم مکعب مستطیل:</p> <p>$V = l \times w \times h$</p>

استوانه


	<p>حجم: V</p> <p>مساحت: A_0</p> <p>طول ضلع: l</p>	<p>پارامترها</p> <p>محاسبات</p>
	<p>مثال:</p> <p>$d = 20 \text{ mm}$, $h = 30 \text{ mm} \Rightarrow A_0 = ? , V = ?$</p> <p>$V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times h = \frac{\pi}{4} \times (20^2) \times 30 = 9420 \text{ mm}^3$</p>	<p>حجم استوانه:</p> <p>$V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times h$</p> <p>مساحت جانبی:</p> <p>$A_M = \pi \times d \times h$</p>
<p>مساحت استوانه:</p> <p>$A_0 = \pi \times d \times h + 2 \times \frac{\pi \times d^2}{4}$</p>		

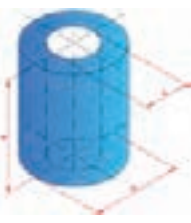	مساحت: A_0 حجم: V طول ضلع: l	پارامترها
	مثال: $D=40\text{ mm}, \quad d=30\text{ mm}, h=50\text{ mm} \Rightarrow V=?$ $V = \frac{\pi \times h}{4} \times (D^2 - d^2) = \frac{3.14 \times 50}{4} \times (40^2 - 30^2) = 21475\text{ mm}^3$	محاسبات حجم استوانه: $V = \frac{\pi \times h}{4} \times (D^2 - d^2)$
$A_0 = \pi \times (D + d) \times \left[\frac{1}{4} \times (D - d) + h \right]$		مساحت استوانه:


هرم

	مساحت: A_0 حجم: V طول ضلع: l ارتفاع: h طول یال: l_e	پارامترها
	مثال: $L=100\text{ mm}, \quad W=30\text{ mm}, \quad h=80\text{ mm} \Rightarrow V=?$ $V = \frac{L \times W \times h}{3} = \frac{100 \times 30 \times 80}{3} = 80000\text{ mm}^3$	محاسبات حجم هرم: $V = \frac{L \times W \times h}{3}$ طول یال هرم: $l_e = \sqrt{h_e^2 + \frac{W^2}{4}}$ ارتفاع وجه هرم: $h_e = \sqrt{h^2 + \frac{L^2}{4}}$

مخروط

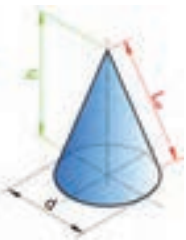
	مساحت جانبی: A_s حجم: V قطر قاعده: d ارتفاع: h طول یال: l_e	پارامترها
	مثال: $d=40\text{ mm}, h=60\text{ mm} \Rightarrow V=?$ $V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{h}{3} = \frac{3.14 \times 40^2}{4} \times \frac{60}{3} = 25120\text{ mm}^3$	محاسبات حجم مخروط: $V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{h}{3}$ مساحت جانبی مخروط: $A_s = (\pi \times d \times l_e) / 2$ طول یال مخروط: $l_e = \sqrt{h^2 + \frac{d^2}{4}}$

کره


	مساحت: A حجم: V قطر: d	پارامترها
	مثال: $d=20\text{ mm} \Rightarrow A=?$ $A = \pi \times d^2 = 3.14 \times 20^2\text{ mm}^2 = 1256\text{ mm}^2$	محاسبات حجم کره: $V = \frac{\pi \times d^3}{6}$ مساحت کره: $A = \pi \times d^2$

محاسبه جرم، جرم طولی و جرم سطحی


جرم

پارامترها	جرم: m	حجم: V جرم مخصوص: ρ
	محاسبات	
جرم مواد: $m = V \times \rho$	 <p>مثال: جرم کره‌ای به قطر 60 mm، از جنس مس (جرم مخصوص 8900 kg/m^3) را حساب کنید.</p> $V = \frac{\pi \times d^3}{6} = \frac{3/14 \times 6^3}{6} = 113.040\text{ mm}^3 = 0.000113040\text{ m}^3$ $m = V \times \rho = 0.000113040\text{ m}^3 \times 8900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1.006\text{ kg}$	

جرم طولی

پارامترها	جرم: m	جرم طولی: m'	طول: l
	محاسبات		
جرم طولی مواد: $m = m' \times l$	 <p>مثال: جرم یک مفتول فولادی به طول 200 mm و قطر 5 mm را حساب کنید. (از جدول جرم طولی 0.154 kg/m)</p> $m = m' \times l = 0.154 \times 0.2 = 0.0308\text{ kg}$		

جرم سطحی

پارامترها	جرم: m	جرم سطحی: m''	سطح: A
	محاسبات		
جرم طولی مواد: $m = m'' \times A$	 <p>مثال: جرم یک ورق فولادی به ضخامت 5 mm و مساحت 2 m^2 را حساب کنید. (از جدول جرم سطحی $3/93\text{ kg/m}^2$)</p> $m = m'' \times A = 3/93 \times 2 = 7/86\text{ kg}$		

مقاومت قطعات در بارگذاری های مختلف

نوع بارگذاری	تنش در قطعه	حداکثر جا به جایی در قطعه
کششی	$= \frac{\text{نیروی کششی}}{\text{سطح مقطع}}$	$= \frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}}$
فشاری	$= \frac{\text{نیروی فشاری}}{\text{سطح مقطع}}$	$= \frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}}$
برشی	$= \frac{\text{نیروی برشی}}{\text{سطح مقطع}}$	---
خمشی	$= \frac{\text{طول} \times \text{نیرو}}{\text{ممان اینرسی}}$	$= \frac{\text{حداکثر جا به جایی در خمش}}{\text{نیرو} \times \frac{\text{طول}^2}{6}}$
پیچشی	$= \frac{\text{ممان اینرسی قطبی}}{\text{ممان اینرسی قطبی} \times \text{ضریب}}$	$= \frac{\text{طول} \times \text{گشتاور پیچشی}}{\text{سفتی برشی جنس} \times \text{ممان اینرسی قطبی}}$
مقایسه استحکام و سفتی مواد مختلف معمولی		
<p style="text-align: center;">استحکام فولاد > استحکام مس > استحکام آلومینیم</p> <p style="text-align: center;">سفتی فولاد > سفتی مس > سفتی آلومینیم</p>		
<p>به چه شرطی مقاومت قطعه بالا می رود:</p> <p>۱- استحکام قطعه زمانی بالا می رود که: استحکام جنس قطعه بیشتر باشد.</p> <p>۲- در برابر نیروی یکسان تنش در قطعه کمتر باشد.</p> <p>۱- سفتی قطعه زمانی بالا می رود که: سفتی جنس قطعه بیشتر باشد.</p> <p>۲- در برابر نیروی یکسان جا به جایی در قطعه کمتر باشد.</p>		
		
<p>ممان اینرسی سطح مقطع حول محور افقی به ترتیب، شکل الف از همه بیشتر است.</p>		