

فصل ۲


استاندارهای نقشه‌کشی و زبان فنی

۱ استاندارد سایر کشورها

DIN	آلمان	AS	استرالیا	ISIRI	ایران
ASA	آمریکا	BS	انگلستان	UNI	ایتالیا
FN	فرانسه	Gost	روسیه	CAS	چین
				CSA	کانادا

ضمانت استانداردهای ISO در مورد نقشه کشی (و نیز در موارد دیگر) با یک شماره منتشر می‌شوند. برای نمونه به چند مورد توجه کنید (که پس از انتشار تا زمانی که منسوبه اعلام نشوند اعتبار خواهد داشت). برای نمونه:

ISO -۱۲۸	اصول نقشه کشی
ISO -۱۲۹	اندازه گذاری
ISO -۲۰۶	تولرانس های ابعادی
ISO -۱۱۰۱	تولرانس های هندسی
ISO -۲۷۶۸	تولرانس های هندسی

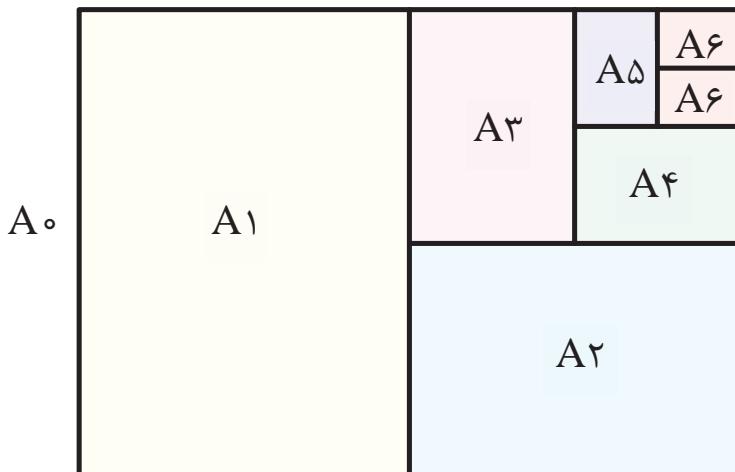

$$A_0 = 1m^2 = 1000000mm^2$$

$$\frac{a}{b} = \sqrt{2}$$

اندازه کاغذهای نقشه کشی بر حسب میلی متر

A _o	۱۱۸۹×۸۴۱	A _r	۴۲۰×۲۹۷
A _۱	۸۴۱×۵۹۴	A _r	۲۹۷×۲۱۰
A _r	۵۹۴×۴۲۰	A _۳	۲۱۰×۱۴۸

این جدول، گروههای خط و کاربرد آنها در کاغذهای گوناگون را نشان می‌دهد.

مناسب برای کاغذ	d'' خط نازک	d' خط متوسط	d خط اصلی	گروه
خیلی بزرگ	۱	۱/۴	۲	۱
A _o	۰/۷	۱	۱/۴	۲
A _۱	۰/۵	۰/۷	۱	۳
A _۱ ، A _۲	۰/۳۵	۰/۵	۰/۷	۴
A _۱ ، A _۲ ، A _r ، A _r	۰/۲۵	۰/۳۵	۰/۵	۵
A _r ، A _r ، A _r	۰/۱۸	۰/۲۵	۰/۳۵	۶
A _r ، A _۳	۰/۱۳	۰/۱۸	۰/۲۵	۷

رسمهای هندسی با کمک جدول


(الف) قطر دایره محیطی چندضلعی منتظم معین است. طبق جدول می‌توان با توجه به تعداد ضلع چندضلعی (n) و قطر دایره محیطی (D), ضریب K مشخص است. پس دهانه پرگار به اندازه باز و دایره تقسیم می‌شود ($L_n = KD$ طول ضلع چندضلعی).

k	n	k	n	k	n	k	n
۰/۰۴۱۳	۷۶	۰/۰۶۱۶	۵۱	۰/۱۲۰۵	۲۶	---	۱
۰/۰۴۰۸	۷۷	۰/۰۶۰۴	۵۲	۰/۱۱۶۱	۲۷	---	۲
۰/۰۴۰۳	۷۸	۰/۰۵۹۲	۵۳	۰/۱۱۲۰	۲۸	۰/۸۶۶۰	۳
۰/۰۳۹۵	۷۹	۰/۰۵۸۱	۵۴	۰/۱۰۸۱	۲۹	۰/۷۰۷۱	۴
۰/۰۳۹۳	۸۰	۰/۰۵۷۱	۵۵	۰/۱۰۴۵	۳۰	۰.۵۸۷۸	۵
۰/۰۳۸۸	۸۱	۰/۰۵۶۱	۵۶	۰/۱۰۱۲	۳۱	۰.۵۰۰۰	۶
۰/۰۳۸۳	۸۲	۰/۰۵۵۱	۵۷	۰/۰۹۸۰	۳۲	۰/۴۳۳۹	۷
۰/۰۳۷۸	۸۳	۰/۰۵۴۱	۵۸	۰/۰۹۵۱	۳۳	۰/۳۸۲۷	۸
۰/۰۳۷۴	۸۴	۰/۰۵۳۲	۵۹	۰/۰۹۲۳	۳۴	۰/۳۴۲۰	۹
۰/۰۳۷۰	۸۵	۰/۰۵۲۳	۶۰	۰/۰۸۹۶	۳۵	۰/۳۰۹۰	۱۰
۰/۰۳۶۵	۸۶	۰/۰۵۱۵	۶۱	۰/۰۸۷۲	۳۶	۰/۲۸۱۷	۱۱
۰/۰۳۶۱	۸۷	۰/۰۵۰۶	۶۲	۰/۰۸۴۸	۳۷	۰/۲۵۸۸	۱۲
۰/۰۳۵۷	۸۸	۰/۰۴۹۸	۶۳	۰/۰۸۲۶	۳۸	۰/۲۳۹۳	۱۳
۰/۰۳۵۳	۸۹	۰/۰۴۹۱	۶۴	۰/۰۸۰۵	۳۹	۰/۲۲۲۵	۱۴
۰/۰۳۴۹	۹۰	۰/۰۴۸۳	۶۵	۰/۰۷۸۵	۴۰	۰/۲۰۷۹	۱۵
۰/۰۳۴۵	۹۱	۰/۰۴۷۶	۶۶	۰/۰۷۶۵	۴۱	۰/۱۹۵۱	۱۶
۰/۰۳۴۱	۹۲	۰/۰۴۶۹	۶۷	۰/۰۷۴۷	۴۲	۰/۱۸۳۷	۱۷
۰/۰۳۳۸	۹۳	۰/۰۴۶۲	۶۸	۰/۰۷۳۰	۴۳	۰/۱۷۳۶	۱۸
۰/۰۳۳۴	۹۴	۰/۰۴۵۵	۶۹	۰/۰۷۱۳	۴۴	۰/۱۶۶۴	۱۹
۰/۰۳۳۱	۹۵	۰/۰۴۴۹	۷۰	۰/۰۶۹۸	۴۵	۰/۱۵۶۴	۲۰
۰/۰۳۲۷	۹۶	۰/۰۴۴۲	۷۱	۰/۰۶۸۲	۴۶	۰/۱۴۹۰	۲۱
۰/۰۳۲۴	۹۷	۰/۰۴۳۶	۷۲	۰/۰۶۶۸	۴۷	۰/۱۴۲۳	۲۲
۰/۰۳۲۱	۹۸	۰/۰۴۳۰	۷۳	۰/۰۶۵۴	۴۸	۰/۱۳۶۲	۲۳
۰/۰۳۱۷	۹۹	۰/۰۴۲۴	۷۴	۰/۰۶۴۱	۴۹	۰/۱۳۰۵	۲۴
۰/۰۳۱۴	۱۰۰	۰,۰۴۱۹	۷۵	۰,۰۶۲۸	۵۰	۰,۱۲۵۳	۲۵

ب) و در صورت داشتن طول چندضلعی می‌توان پس از به دست آوردن قطر دایره محیطی طبق



$$\text{رابطه } D = \frac{L_n}{\sin \frac{180^\circ}{n}} = L_n \times K' \text{ را می‌دهد}$$

K'	n	K'	n	K'	n	K'	n
۲۴/۱۹۸۵	۷۶	۱۶/۸۸۰۳	۵۱	۸/۹۳۱۴	۲۶	---	۱
۲۴/۵۱۶۷	۷۷	۱۷,۱۹۸۴	۵۲	۹/۲۴۹۱	۲۷	---	۲
۲۴/۸۳۴۹	۷۸	۱۷/۵۱۶۶	۵۳	۹/۵۶۶۸	۲۸	۱/۱۵۴۷	۳
۲۵/۱۵۳۱	۷۹	۱۷/۸۳۴۷	۵۴	۹/۸۸۴۵	۲۹	۱/۴۱۴۲	۴
۲۵/۴۷۱۴	۸۰	۱۸/۱۵۲۹	۵۵	۱۰/۲۰۲۳	۳۰	۱/۷۰۱۳	۵
۲۵/۷۸۹۶	۸۱	۱۸/۴۷۱۰	۵۶	۱۰/۵۲۰۱	۳۱	۲/۰۰۰۰	۶
۲۶/۱۰۷۸	۸۲	۱۸/۷۸۹۲	۵۷	۱۰/۸۳۸۰	۳۲	۲/۳۰۴۸	۷
۲۶/۴۲۶۱	۸۳	۱۹/۱۰۷۳	۵۸	۱۱/۱۵۵۸	۳۳	۲/۶۱۳۱	۸
۲۶/۷۴۴۳	۸۴	۱۹/۴۲۵۵	۵۹	۱۱/۴۷۳۷	۳۴	۲/۹۲۳۸	۹
۲۷/۰۶۲۵	۸۵	۱۹/۷۴۳۷	۶۰	۱۱/۷۹۱۶	۳۵	۳/۲۳۶۱	۱۰
۲۷/۳۸۰۸	۸۶	۲۰/۰۶۱۹	۶۱	۱۲/۱۰۹۸	۳۶	۳/۵۴۹۵	۱۱
۲۷/۶۹۹۰	۸۷	۲۰/۳۸۰۰	۶۲	۱۲/۴۲۷۵	۳۷	۳/۸۶۳۷	۱۲
۲۸/۰۱۷۲	۸۸	۲۰/۶۹۸۲	۶۳	۱۲/۷۴۵۵	۳۸	۴/۱۷۸۶	۱۳
۲۸/۳۳۵۵	۸۹	۲۱/۰۱۶۴	۶۴	۱۳/۰۶۳۵	۳۹	۴/۴۹۴۰	۱۴
۲۸/۶۵۳۷	۹۰	۲۱/۳۳۴۶	۶۵	۱۳/۳۸۱۵	۴۰	۴/۸۰۹۷	۱۵
۲۸/۹۷۲۰	۹۱	۲۱/۶۵۲۸	۶۶	۱۳/۶۹۹۵	۴۱	۵/۱۲۵۸	۱۶
۲۹/۲۹۰۲	۹۲	۲۱/۹۷۱۰	۶۷	۱۴/۰۱۷۶	۴۲	۵/۴۴۲۲	۱۷
۲۹/۶۰۸۵	۹۳	۲۲/۲۸۹۲	۶۸	۱۴/۳۳۵۶	۴۳	۵/۷۵۸۸	۱۸
۲۹/۹۲۸۷	۹۴	۲۲/۶۰۷۴	۶۹	۱۴/۶۵۳۷	۴۴	۶/۰۷۵۵	۱۹
۳۰/۲۴۵۰	۹۵	۲۲/۹۲۵۶	۷۰	۱۴/۹۷۱۷	۴۵	۶/۳۹۲۵	۲۰
۳۰/۵۶۳۲	۹۶	۲۳/۲۴۳۸	۷۱	۱۵/۲۸۹۸	۴۶	۶/۷۰۹۵	۲۱
۳۰/۸۸۱۵	۹۷	۲۳/۵۶۲۰	۷۲	۱۵/۶۰۷۹	۴۷	۷/۰۲۸۷	۲۲
۳۱/۱۹۹۷	۹۸	۲۳/۸۸۰۲	۷۳	۱۵/۹۲۶۰	۴۸	۷/۳۴۳۹	۲۳
۳۱/۵۱۸۰	۹۹	۱۶/۸۸۰۳	۷۴	۱۶/۲۴۴۱	۴۹	۷/۶۶۱۳	۲۴
۳۱/۸۳۶۳	۱۰۰	۱۷/۱۹۸۴	۷۵	۱۶/۵۶۲۲	۵۰	۸/۶۱۳۸	۲۵

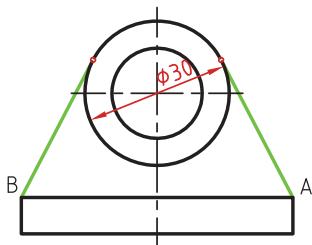


خط مماس بر دایره از نقطه‌ای خارج از دایره

پس از اتصال A به O، و زدن دایره به قطر OA، نقطه N تمسک یعنی N مشخص می‌شود.

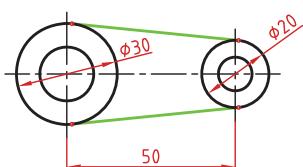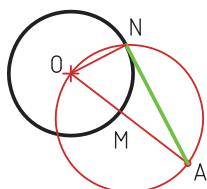

خط مماس بر دو دایره در نقشه‌های معمولی می‌توان، از یک لبه گونیا که با دقت ممکن بر دو دایره مماس می‌شود، استفاده کرد.

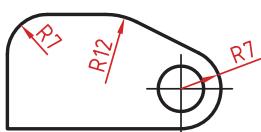



کمان مماس بین دو خط متقطع

۱ ترسیم خط افقی موازی، با فاصله R

۲ ترسیم خط با زاویه، با فاصله R



۳ ترسیم دایره به مرکز تقاطع دو خط به شعاع R

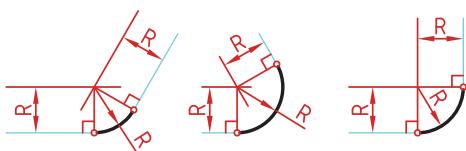

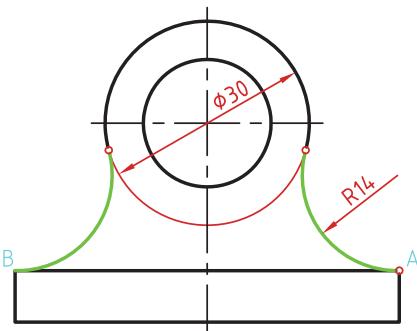


کمان مماس از یک نقطه بر دایره


- ۱ به مرکز A کمانی به شعاع R (شعاع معلوم مماس) رسم کنید.
- ۲ به مرکز دایره کمانی به شعاع $r+R$ (شعاع دایره به علاوه شعاع معلوم مماس) رسم کنید. محل تقاطع این دو کمان (O) مرکز قوس مماس است.
- ۳ از مرکز مماس، خطی به مرکز دایره رسم کنید تا نقطه مماس M به دست آید.

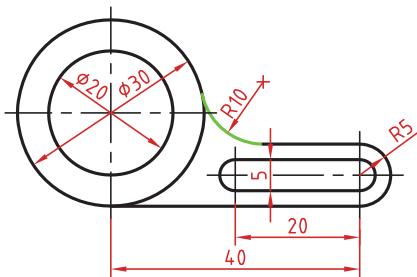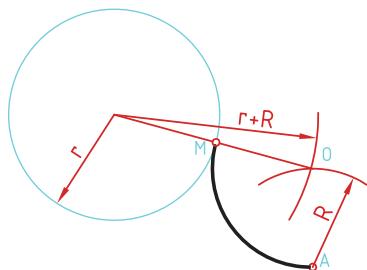


کمان مماس بین خط و دایره

- ۱ خطی موازی خط، به فاصله R رسم کنید (بالای خط).
- ۲ کمانی به شعاع $r+R$ (شعاع دایره به علاوه شعاع معلوم مماس) رسم کنید. محل تقاطع این خط و کمان، مرکز قوس مماس است.
- ۳ از مرکز مماس بر خط عمود کنید تا نقطه مماس روی خط به دست آید.
- ۴ از مرکز مماس خطی به مرکز دایره رسم کنید تا نقطه مماس روی دایره نیز به دست آید.

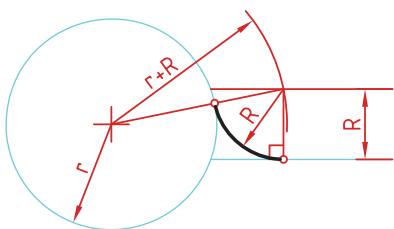

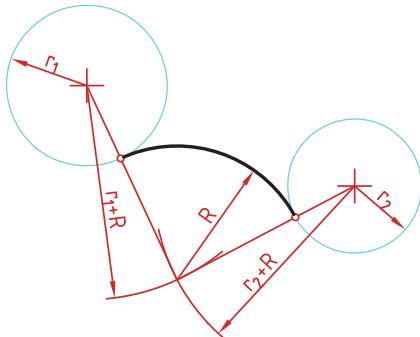


کمان مماس بین دو دایره (مماس خارج)
کمانی به شعاع r_1+R (شعاع دایره اول به علاوه شعاع معلوم مماس) رسم کنید.
کمانی به شعاع r_2+R (شعاع دایره دوم به علاوه شعاع معلوم مماس) رسم کنید.

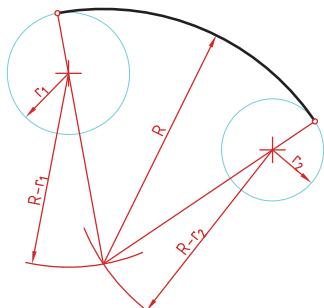

مماس بین دو دایره (مماس داخل)
در این مماس فاصله مرکز قوس مماس با مرکز دایره تفاضل شعاع مماس با شعاع دایره است.
دایره های معلوم را در موقعیت موردنظر ترسیم کنید

از مرکز دایره اول کمانی به شعاع $R - r_1$ (شعاع مماس منهای دایره اول) رسم کنید.
از مرکز دایره دوم کمانی به شعاع $R - r_2$ (شعاع مماس منهای دایره دوم) رسم کنید.
مرکز O مشخص می شود.









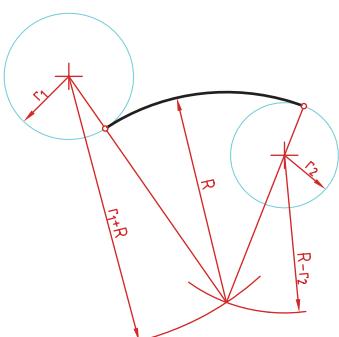


مماس بیرونی و درونی
برای تعیین مرکز O، کافی است یک بار،
دو شعاع جمع و بار دیگر از هم کم شوند
(با توجه به شرایط).


رسم نما (در روش‌های مختلف)

رسم نما از قطعات در دو روش فرجه اول و فرجه سوم انجام می‌شود. فرجه اول را با علامت‌های  یا  مشخص می‌کنند.


E
در فرجه سوم که با A یا  مشخص می‌شود، نمای از بالا در بالای نمای رو به رو و دید از راست در سمت راست نمای رو به رو رسم می‌شود.

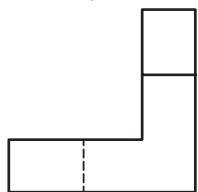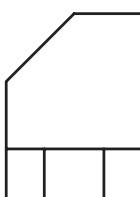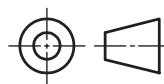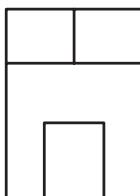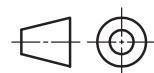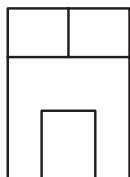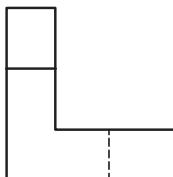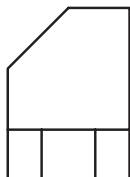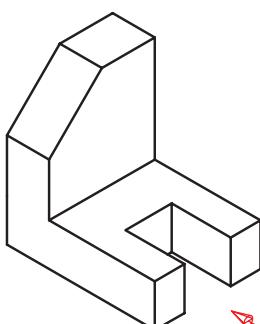


أنواع تصوير مجسم

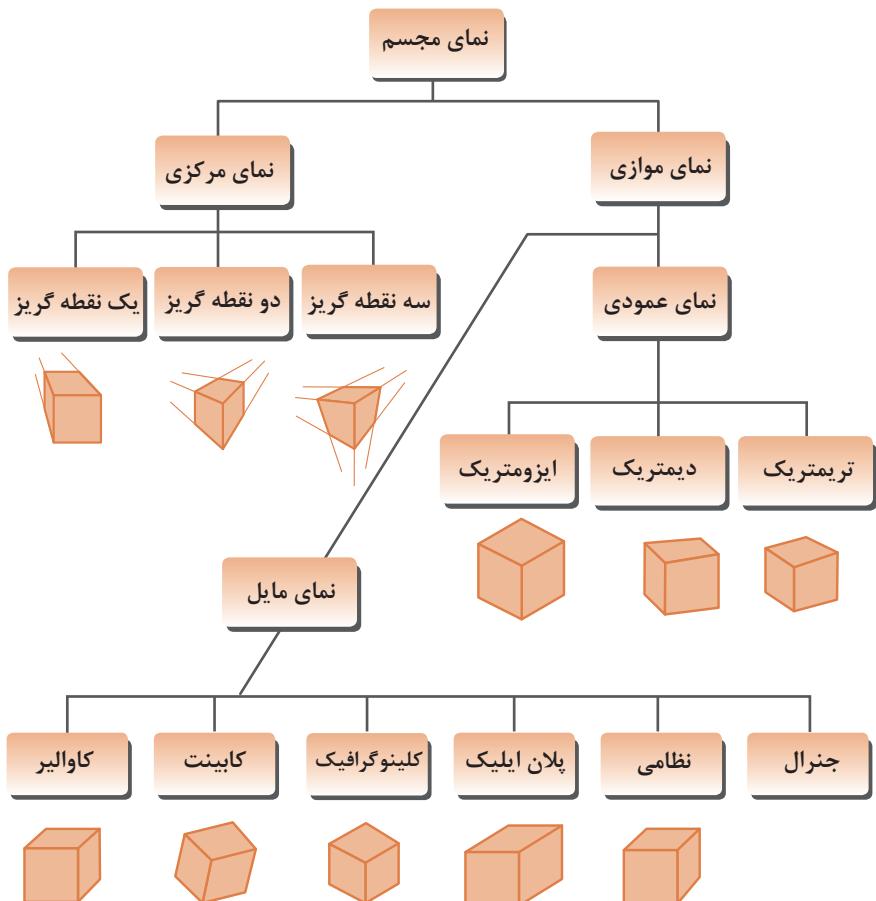


زاويه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی

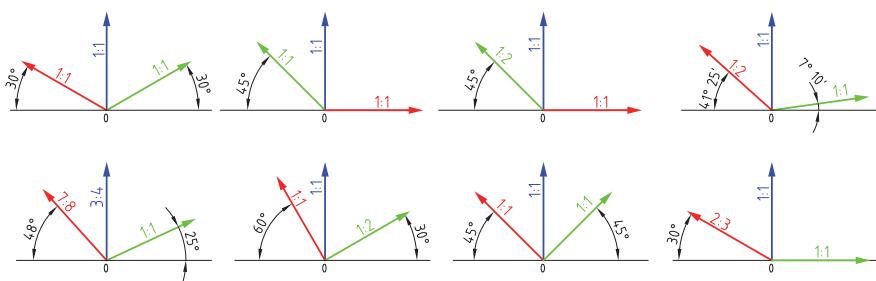

روش ترسیم دایوه در تصویر مجسم ایزومتریک

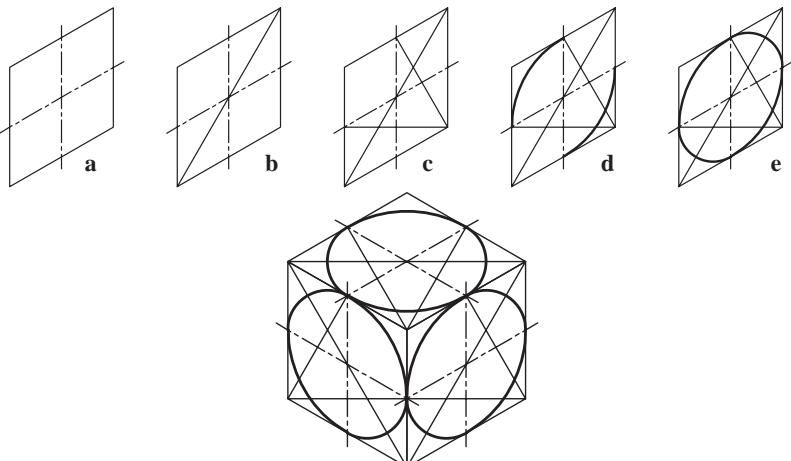

ترسیم منحنی‌های نامنظم
در تصویر مجسم

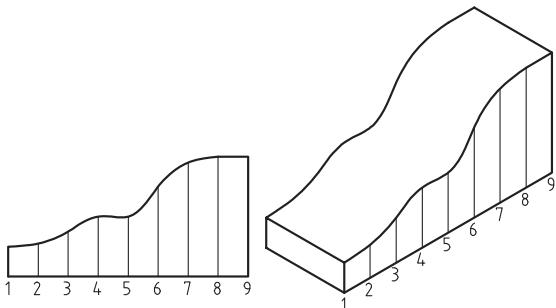

اصول و قواعد برش براساس استاندارد ISO

اصول زیر در مورد هاشور در برش باید رعایت شود:

هاشور با خط نازک رسم می‌شود. فاصله هاشورها بین

۲ تا ۳ میلی‌متر در کاغذهای A4 و A3 مناسب است.

زاویه هاشورها عموماً ۴۵ درجه است. هاشور به

خط چین تکیه نمی‌کند. هاشور می‌تواند گاهی به

خط محور یا خط نازک متکی شود.

هاشور از روی خط اصلی نمی‌گذرد. در داخل هاشور


می‌توان اندازه‌گذاری کرد (در محل نوشتن عدد

انداز، باید خطوط هاشور پاک شود).








هاشور در سطوح بزرگ می‌تواند ناقص باشد. در

قطعات با ضخامت کم می‌توان به جای هاشور

سطح را سیاه کرد.

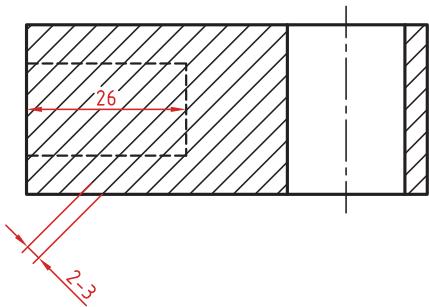


أنواع هاشور برايساس جنس مواد

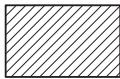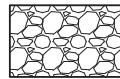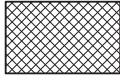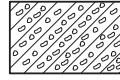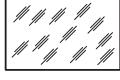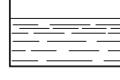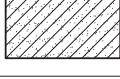	فولاد فلزات سخت چدن		بتن
	غیر فلزات به استثنای آنها که در جدول هست و همچنان برخی فلزات نرم مثل روی و سرب		بتن مسلح
	شیشه و سایر اجسام شفاف		آجر
	چوب در جهت الیاف		مایعات
	چوب در مقطع		آجر نسوز - آجر ضد اسید
	شن و ماسه		خاک

هاشور برای مواد گوناگون


أصول اندازه گذاری مطابق ISO – ۱۲۹

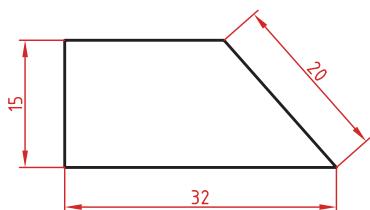


اندازه گذاری طولی

اندازه باید در بالای خط و در وسط آن نوشته شود.


اندازه گذاری طول کمان، طول و تر و زاویه کمان

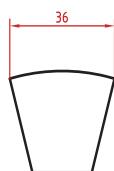

طول و تر

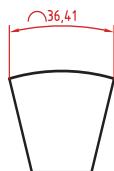


طول کمان

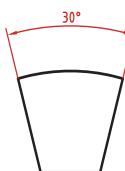

زاویه مرکزی کمان


اندازه‌گذاری پخ‌ها

پخ‌های ۴۵ درجه با یک اندازه طولی مشخص می‌شود.

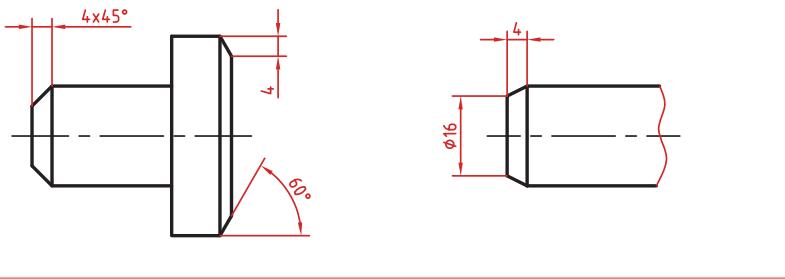


اندازه کوتاه شده

اگر طول قطعه‌ای که دارای شکلی یکنواخت است زیاد باشد می‌توان آن را با خط شکسته کوتاه کرد اما اندازه آن باید کامل نوشته شود.

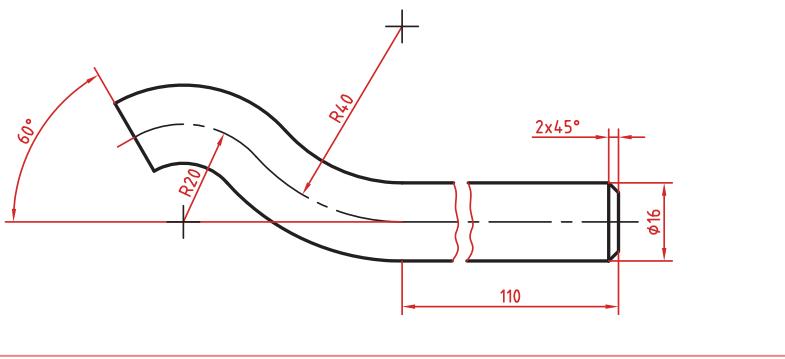



اندازه‌گذاری زنجیره‌ای

در این روش تمام اندازه‌ها به صورت رديفی روی یک خط اندازه مشترک داده می‌شود. انتهای یک اندازه، ابتدای اندازه بعدی است.

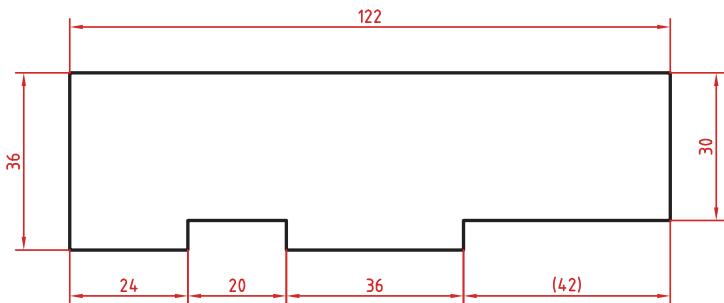


اندازه‌گذاری پله‌ای

در این روش اندازه‌ها نسبت به یک مبدأ گذاشته می‌شوند.

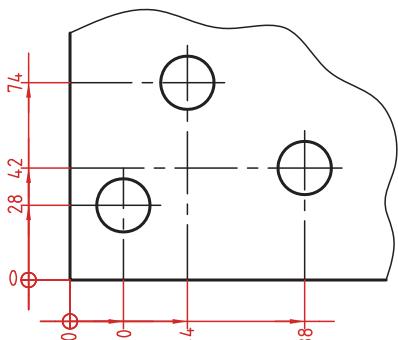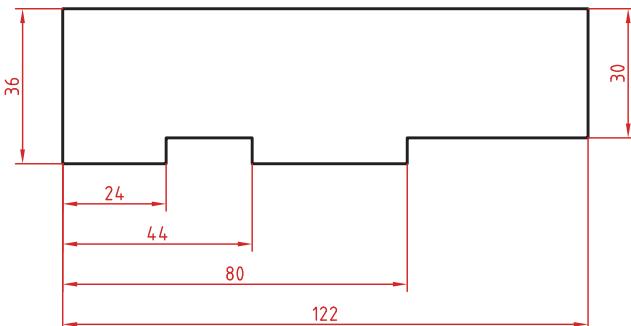

اندازه‌گذاری مختصاتی

در این روش اندازه‌ها نسبت به یک نقطه مشترک (نقطه صفر یا نقطه مبدأ) گذاشته می‌شوند.

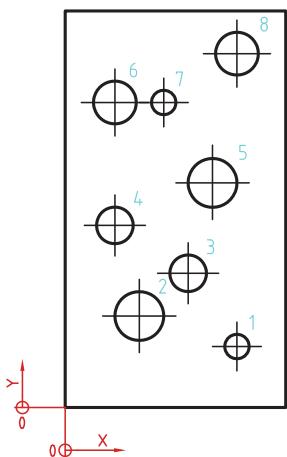

اندازه‌گذاری جدولی

در صورت زیاد بودن سوراخ‌ها، می‌توان از اندازه‌گذاری مختصاتی در قالب جدول استفاده کرد.


	X	Y	Φ
1	56	20	8
2	24	30	16
3	40	44	12
4	16	60	12
5	48	74	16
6	16	100	14
7	24	100	8
8	56	116	14


جدول علائم و نشانه‌ها

نمونه	مفهوم آن در نقشه	نشانه
Ø۴۰	قطر دایره، پیش از قطر آورده می‌شود.	Ø
R۱۶	شعاع دایره، پیش از شعاع درج می‌شود.	R
SØ ۲۴	کره، پیش از اندازه نوشته می‌شود.	S
۲۰°	درجه، بعد از مقدار نوشته می‌شود.	°
۱۵'	دقیقه، بعد از مقدار زاویه درج می‌شود.	'
۲۵° ۱۶' ۲۷"	ثانیه، بعد از مقدار زاویه درج می‌شود.	"
□۱۶	شکل مربعی	□
⌒۶۰	کمان، پیش از اندازه کمان نوشته می‌شود.	⌒
sw۱۷	آچارخور (به صورت W، S هم در نقشه‌ها هست)	sw
(۶۲)	کادر گرد، اندازه با دقیق توسط سفارش‌دهنده بررسی می‌شود	()
t=۵	ضخامت قطعه (مانند ورق)	t
(۷۲)	اندازه کمکی (در حقیقت تکراری است)	()
۱۷/۵	زیر عددی کشیده می‌شود که با مقیاس نقشه نمی‌خواند.	—
[۱۶۰]	اندازه خام (مانند اندازه مواد اولیه)	[]
۶۰	اندازه تئوری (بدون تولرانس یا تولرنس خیلی ناچیز)	□


◀: شب سطوح را به درصد یا به صورت یک نسبت عددی بعد از این علامت که جهت آن باید مطابق با شب سطح باشد نشان می‌دهند.

→: میزان باریک شدن مخروط و هرم به صورت یک نسبت عددی بعد از این علامت نوشته می‌شود. جهت این علامت نیز باید مطابق با باریک شدن قطعه باشد. به نقشه‌های زیر که علائم فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنید.

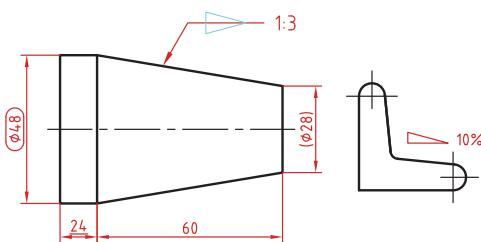


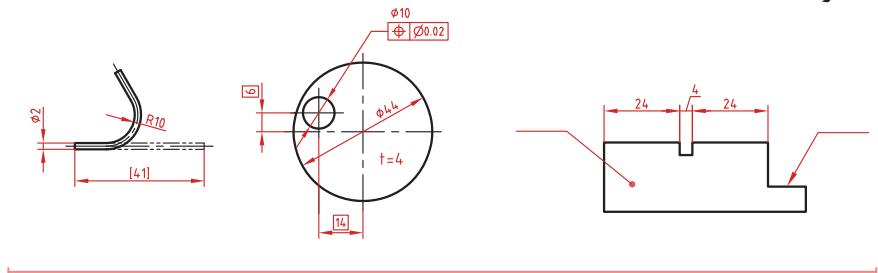


در اندازه‌های مورب عدد اندازه طبق الگوی
روبه رو نوشته می‌شود.

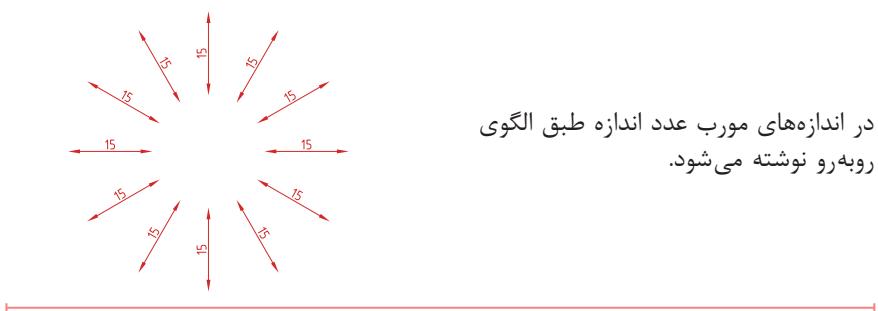


وقتی طول خط اندازه کمتر از ۱۰ میلی‌متر باشد فلش بیرون ترسیم می‌شود. عدد اندازه نیز اگر فضای کافی نداشته باشد می‌تواند در امتداد خط اندازه نوشته شود.

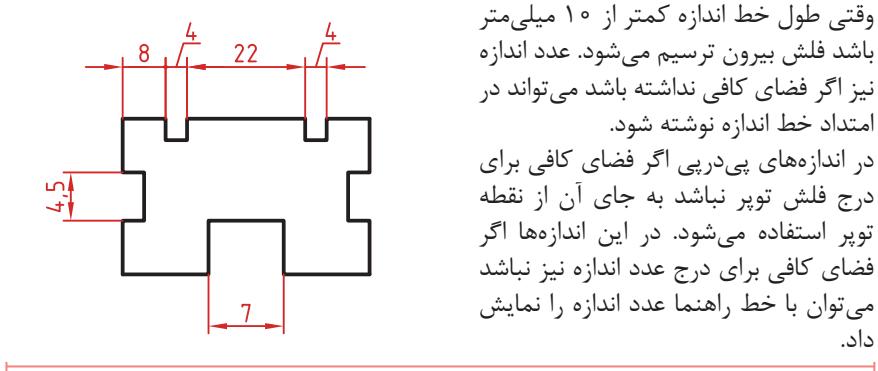


در اندازه‌های پی در پی اگر فضای کافی برای درج فلش توپر نباشد به جای آن از نقطه توپر استفاده می‌شود. در این اندازه‌ها اگر فضای کافی برای درج عدد اندازه نیز نباشد می‌توان با خط راهنما عدد اندازه را نمایش داد.

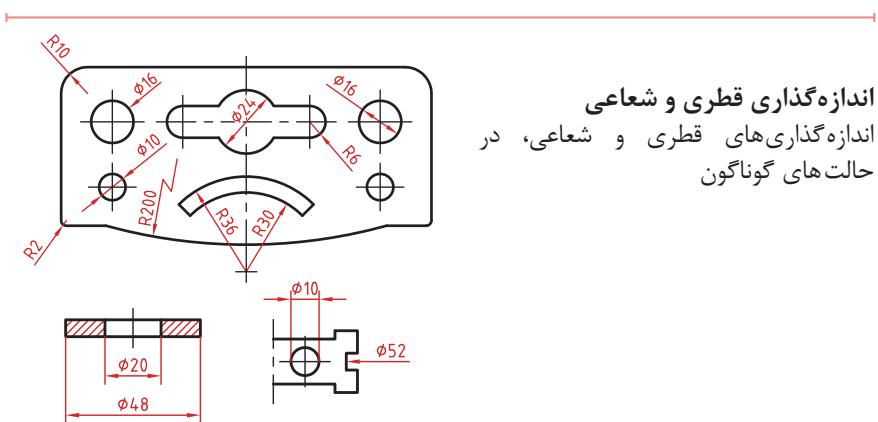


اندازه‌گذاری قطری و شعاعی
اندازه‌گذاری‌های قطری و شعاعی، در
حالات گوناگون

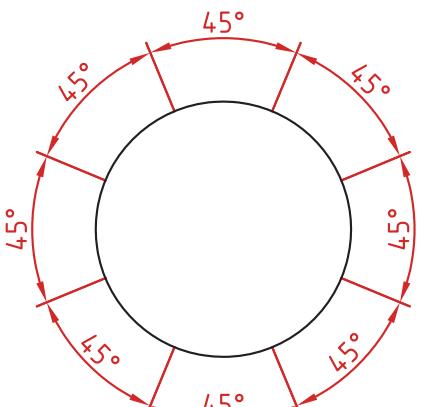


اندازه‌گذاری زاویه‌ای
برای زاویه‌ها، الگوی داده شده را به کار
می‌برند.


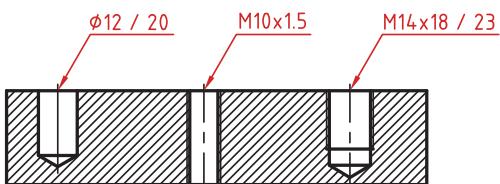


اندازه سوراخ
روش‌های اندازه‌گیری سوراخ ساده و
قلاویز خورده.

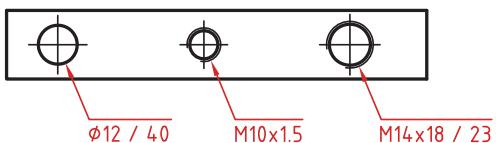


سوراخ‌های پله‌دار زیر هم نوشته می‌شوند. اندازه بزرگ‌تر اول نوشته شده و
عمق پله با حرف U مشخص می‌شود.
 $\begin{cases} \phi 20 \times 7U \\ \phi 12 / 20 \end{cases}$
 در سوراخ‌های خزینه‌دار قطر بزرگ و زاویه خزینه ابتدا نوشته می‌شود.
 $\begin{cases} \phi 20 \times 90^\circ \\ \phi 10 \end{cases}$


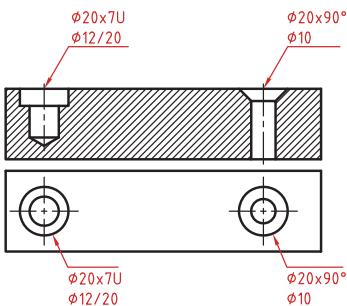









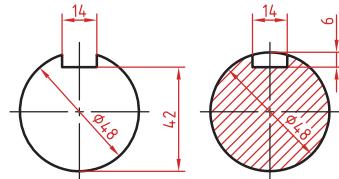
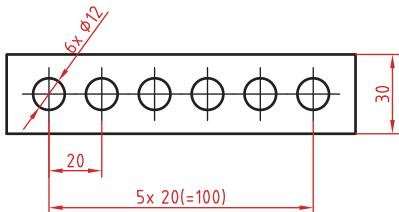










اندازه جای خار
برای اندازه‌گذاری جای خار روی شفت‌ها به
شکل روبرو توجه کنید.




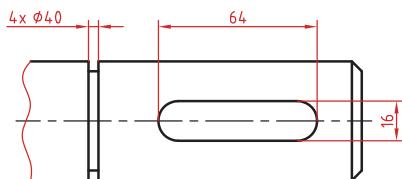



خلاصه دستورات کاربردی در اتوکد

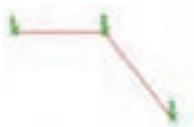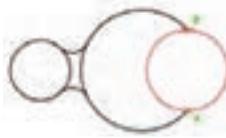Pline pl Home > Polyline 	Line l Home > Draw 
ترسیم چندخطی. یک موضوع یکپارچه مشتمل بر خط و کمان با ضخامت‌های مختلف. 	ترسیم پاره‌خط. هر بخش از خط به صورت مجزا قابل ویرایش است. 
Circle c Home > Circle >  Center, Diameter	Circle c Home > Circle >  Center, Radius
ترسیم دایره با تعیین نقطه مرکز و قطر. 	ترسیم دایره با تعیین نقطه مرکز و شعاع. 
Circle c Home > Circle >  3-Point	Circle c Home > Circle >  2-Point
ترسیم دایره با تعیین نقطه مرکز و قطر. 	ترسیم دایره با تعیین دو نقطه قطري. 
Circle c Home > Circle >  Tan, Tan, Tan	Circle c Home > Circle >  Tan, Tan, Radius
ترسیم دایره مماس بر سه موضوع. 	ترسیم دایره مماس بر دو موضوع با شعاع معین. 
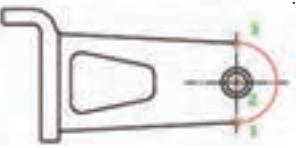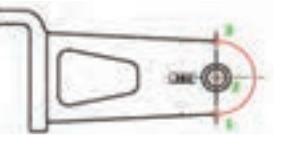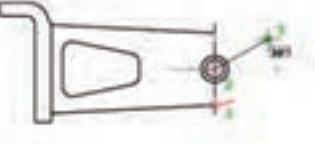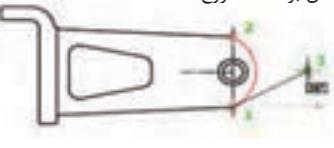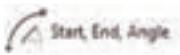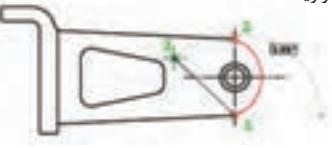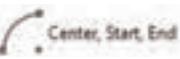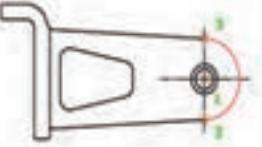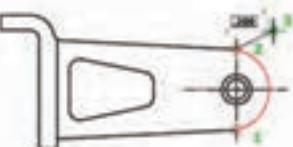
<p>Arc a Home > Arc ></p>  <p>Start, Center, End</p> <p>ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، مرکز و نقطه انتهای کمان.</p> 	<p>Arc a Home >Arc ></p>  <p>3-Point</p> <p>ترسیم کمان با تعیین سه نقطه.</p> 
<p>Arc a Home > Arc ></p>  <p>Start, Center, Length</p> <p>ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، مرکز و طول و تر.</p> 	<p>Arc a Home >Arc ></p>  <p>Start, Center, Angle</p> <p>ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، مرکز و زاویه.</p> 
<p>Arc a Home > Arc ></p>  <p>Start, End, Direction</p> <p>ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، نقطه انتهای و راستای مماس بر نقطه شروع.</p> 	<p>Arc a Home > Arc ></p>  <p>Start, End, Angle</p> <p>ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، نقطه انتهای کمان و زاویه.</p> 
<p>Arc a Home > Arc ></p>  <p>Center, Start, End</p> <p>ترسیم کمان با تعیین مرکز، نقطه شروع و نقطه انتهای کمان.</p> 	<p>Arc a Home > Arc ></p>  <p>Start, End, Radius</p> <p>ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، نقطه انتهای و شعاع.</p> 
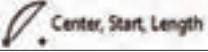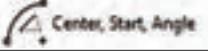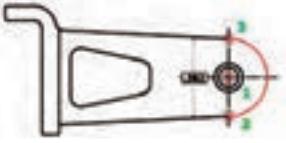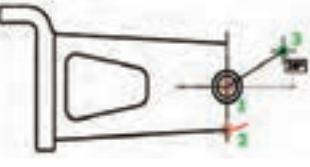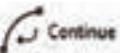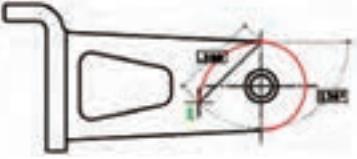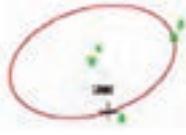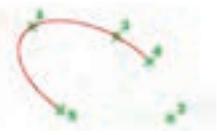
<p>Arc a Home > Arc ></p> 	<p>Arc a Home > Arc ></p> 
<p>ترسیم کمان با تعیین مرکز، نقطه شروع و طول و تر.</p> 	<p>ترسیم کمان با تعیین مرکز، نقطه شروع و زاویه.</p> 
<p>Rectang rec Home > Rectangle</p> 	<p>Arc a Home > Arc ></p> 
<p>ترسیم مستطیل چندخطی با تعیین دو گوشه مقابل هم.</p> 	<p>ترسیم کمان مماس بر آخرين کمان يا خط ترسیم شده.</p> 
<p>Ellipse el Home > Ellipse ></p> 	<p>Polygon pol Home > Polygon</p> 
<p>ترسیم بیضی با تعیین نقطه مرکز و دو نقطه رأسی.</p> 	<p>ترسیم چندضلعی منتظم با تعیین مرکز و شعاع دایره محیطی یا محاطی.</p> 
<p>Ellipse el Home > Ellipse ></p> 	<p>Ellipse el Home > Ellipse ></p> 
<p>ترسیم کمان بیضی.</p> 	<p>ترسیم بیضی با تعیین نقاط رأسی.</p> 
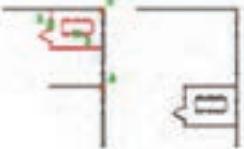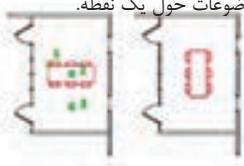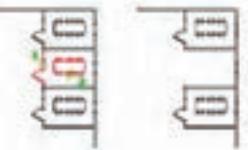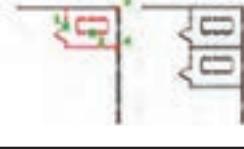
<p>Move m Modify > Move</p> 	<p>Measure me Home > Measure ></p> 
<p>جایه‌جا کردن یک یا چند موضع از یک نقطه به یک نقطه دیگر.</p> 	<p> جدا کردن تقسیمات مساوی روی یک موضع.</p> 
<p>Trim tr Modify > Trim ></p> 	<p>Rotate ro Modify > Rotate ></p> 
<p>حذف بخشی از موضوعات که با موضوعات دیگر برخورد دارد.</p> 	<p>دوران موضوعات حول یک نقطه.</p> 
<p>Erase e Modify >Erase ></p> 	<p>Extend ex Modify > Extend ></p> 
<p>حذف موضوعات انتخاب شده از نقشه.</p> 	<p>امتداد موضوعات تا یک لبه مشخص.</p> 
<p>Mirror mi Modify >Mirror ></p> 	<p>Copy co Modify > Copy ></p> 
<p>ایجاد تصاویر متقاضن موضوعات انتخاب شده.</p> 	<p>تکثیر موضوعات ترسیم شده.</p> 
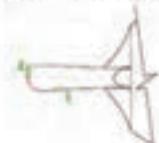
<p>Chamfer <i>cha</i> <i>Modify > Chamfer ></i></p>  <p>بیخ زدن گوشه‌ها با طول و یا زاویه مشخص</p> 	<p>Fillet <i>f</i> <i>Modify > Fillet ></i></p>  <p>گرد کردن گوشه‌ها با شعاع مشخص</p> 
<p>Stretch <i>s</i> <i>Modify > Stretch ></i></p>  <p>کشیدن یا فشردن موضعات در یک راستای مشخص</p> 	<p>Explode <i>x</i> <i>Modify > Explode ></i></p>  <p>تجزیه چندخطنهای و اجسام سلب به اجزای تشکیل دهنده آنها</p> 
<p>Offset <i>o</i> <i>Modify > Offset ></i></p>  <p>ایجاد تصاویر موازی با یک فاصله مشخص</p> 	<p>Scale <i>sc</i> <i>Modify > Scale ></i></p>  <p>کوچک یا بزرگ کردن اندازه موضعهای با ضرب مقیاس مشخص</p> 

Array ar Modify > Polar Array > 	Array ar Modify > Rectangular Array >
ایجاد ارایه با الگوی فلسی (دایره‌ای) از موضعهای 	ایجاد ارایه با الگوی سطونی ستونی از موضعهای
Break br Modify > Break > 	Array ar Modify > Path Array >
بریدن یکشنب از موضعهای 	ایجاد ارایه با الگوی مسیری از موضعهای
Join j Modify > Join > 	Break br Modify > Break at Point >
انصال خطوط و کمان‌های متصل به هم با مر راستی یکدیگر و تبدیل آنها به یک موضع 	بریدن یک موضع و تبدیل آن به دو موضع مجزا
Text dt Annotation > Text > Single Line Text 	MultiText t Annotation > Text > Multiline Text
A نوشتن حروف با متن‌های ساده یک‌سطری 	A ایجاد پادداشت با متن‌های جمله‌سری
Dim Annotation > Dimension > 	Style st > Text Style >
اندازه‌گذاری نوع موضعهای با یک دستور 	ایجاد، ویرایش و انتخاب سیک متن
DimAligned dal Annotation > Aligned > 	DimLinear dli Annotation > Linear >
اندازه‌گذاری هم‌راستا با موضعهای 	اندازه‌گذاری خطی افقی و عمودی

Dimstyle *dst* Home > Annotation >
Dimension Style>




ایجاد، ویرایش و انتخاب سبک اندازه‌گذاری.

Dimedit Annotate > Dimension >
Oblique>



زیب کردن خطوط کمکی اندازه.

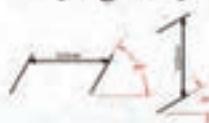

Matchprop ma Home >
Properties > Match Properties >




اعمال خواص عمومی موضوع انتخاب شده به
موضوعات دیگر.


Layer la Home>Layers > Layer
Properties >



لایه‌گذاری، ایجاد، ویرایش و انتخاب لایه.

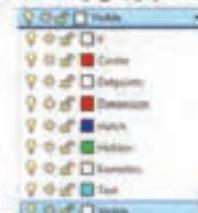


Lweight lw Home > Properties
> Lineweight >

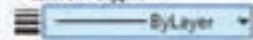


تعیین و تغییر ضخامت خط موضوعات.



Color Home> Properties > Object
Color >

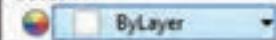

ByLayer

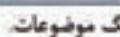

تعیین و تغییر رنگ موضوعات.



توضیح ابزار	نام ابزار	شکل ابزار
بزرگ یا کوچک کردن مدل متناسب با ابعاد صفحه نمایشگر	Zoom to Fit	
بزرگنمایی مدل به اندازه کادری که کاربر ترسیم می‌کند	Zoom to Area	
برگرداندن نمای قبلی	Previous View	
نمایش مدل به صورت برش خورده	Section View	
انتخاب نمایهای مختلف با استفاده از جعبه دید	View Orientation	
انتخاب سیک نمایش مدل	Display Style	
ترسیم خط و کمان مماس	Line	
ترسیم دایره	Circle	
ترسیم مستطیل و متوازی‌الاضلاع	Rectangle	
ترسیم کمان	Arc	
ترسیم شیارهای خطی و قوس‌دار	Slot	
ترسیم چندضلعی منتظم	Polygon	
حذف بخشی از موضوعات ترسیمی	Trim	
امتداد دادن موضوعات ترسیمی تا نزدیک‌ترین مرز	Extend	
تبدیل بخش‌هایی از مدل به صورت خط و کمان در صفحه ترسیم	Convert	
کپی لبه‌های مدل یا موضوعات ترسیمی به صورت موازی با فاصله‌ای معین	Offset	
ایجاد قید تقارن	Symmetric	
ایجاد قید ثابت	Fix	
ایجاد قید ادغام	Merge	

قید تساوی طول کمان	Equal Curve Length	
مدل سازی با استفاده از برجسته کردن اسکچ (اکستروود افزایشی)	Extrude	
مدل سازی با استفاده از فرورفته کردن اسکچ (اکستروود کاهشی)	Extrude Cut	
مدل سازی احجام ادوار (افزایشی)	Revolve	
مدل سازی احجام ادوار (کاهشی)	Revolve Cut	
مدل سازی با استفاده از اکستروود پروفیل در یک مسیر	Sweep	
مدل سازی بین مقاطع	Loft	
ایجاد سوراخ های ساده	Hole	
ایجاد سوراخ های استاندارد	Hole Wizard	
گرد کردن لبه های مدل	Fillet	
پخ زدن لبه های مدل	Chamfer	
تکرار فیچرها به صورت یک الگوی خطی در یک یا دو جهت	Linear Pattern	
تکرار فیچرها به صورت یک الگوی دایره ای	Circular Pattern	
ایجاد تقارن در مدل سازی	Mirror	
ایجاد تیغه های تقوبی	Rib	
ایجاد پوسته و تو خالی کردن مدل	Shell	
شیب دار کردن سطوح مدل	Draft	
ایجاد صفحه مرجع	Plane	
ایجاد محور مرجع	Axis	
ایجاد نقطه مرجع	Point	

ایجاد سه‌نمایی روبرو، جانبی و افقی را به صورت هم‌زمان درج	Standard 3View	
درج نمایی اصلی و نمایهای وابسته به آن	Model View	
درج تمامی نمایهای فایل‌های باز در View Palette با درگ کردن آنها	View Palette	
ایجاد تصویر متقاضن از موضوعات ترسیمی	Mirror	
ایجاد الگوی خطی از موضوعات ترسیمی	Linear Pattern	
ایجاد الگوی دایره‌ای از موضوعات ترسیمی	Circular Pattern	
درج انواع اندازه‌های یک اسکچ	Smart Dimension	
ایجاد قید افقی	Horizontal	
ایجاد قید عمودی	Vertical	
ایجاد قید هم‌راستایی	Collinear	
ایجاد قید تعامد	Prependicular	
ایجاد قید توازی	Parallel	
ایجاد قید مماس	Parallel	
ایجاد قید هم‌منحنی	Coradial	
ایجاد قید هم‌مرکزی	Concentric	
ایجاد قید تساوی	Equal	
قید انطباق نقطه برخورد	Intersection	
ایجاد قید انطباق	Concident	
قید انطباق نقطه میانی	Midpoint	

ردیف	واژه فارسی	واژه لاتین
۱	ریخته‌گری	casting
۲	نوردکاری	Rolling
۳	فشارکاری	Extrusion
۴	پتککاری	Forging
۵	متالوژی پودر	Powder metallurgy
۶	ماندرل میله‌ای است که برای شکل دادن فضای داخلی لوله و پروفیل در فشارکاری به کار می‌رود.	Mandrel
۷	زنیتر	Sintering
۸	آزبست	Asbestos
۹	گرانزوی یا ویسکوزیته مقدار مقاومتی است که یک سیال نسبت به جاری شدن از خود نشان می‌دهد.	Viscosity
۱۰	کوره‌های الکتریکی	Electric Furnace
۱۱	سرباره ترکیبات غیرفلزی است که روی مذاب تشکیل می‌گردد و می‌تواند برای تصفیه مذاب از ناخالصی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.	slag
۱۲	قالب‌های دائمی	Die cavity
۱۳	زیرکن	Zircon
۱۴	کرومیت	Chromite
۱۵	اولیوین	Olivine
۱۶	ماسه مخلط	Compounded sand grains
۱۷	کائولینیت	kaolinite
۱۸	مونت موریلونیت	Montmorillonite
۱۹	ایلیت	Illite
۲۰	قابلیت بادکردگی	Swelling
۲۱	سولفات لای	Sulphite Lye
۲۲	بالابردن «استحکام در درجه حرارت بالا»	Hot strength
۲۳	ماسه پشت بند	Floor sand
۲۴	ماسه سوخته	Burnt sand

dead or Calsined clay	خاک مرده یا کلینه	۲۵
Pneumatic Scrubbing system	سیستم‌های پنوماتیکی	۲۶
Facing Sand	ماسه رویه	۲۷
Classifier	جاداکننده ماسه از ذرات ریز	۲۸
Fire clay	خاک نسوز	۲۹
Batch Muller	آسیای تک باری	۳۰
Continuous Muller	مداوم	۳۱
Core	ماهیچه	۳۲
Core Plate	صفحه ماهیچه	۳۳
Core blowing	ماهیچه سازی به روش دستی	۳۴
Hot-Box cores	جعبه ماهیچه گرم	۳۵
Cold Set	روش سرد	۳۶
Pattern	مدل	۳۷
Pattern Allowances	اضافه‌ها و تغییرهای مجاز	۳۸
Calcium Stearate	استغارات کلسیم	۳۹
Dump Box Molding	روش مخزن جعبه‌ای	۴۰
Molding Blowing	روش دمنشی	۴۱
Investment Casting	روش ریخته‌گری دقیق	۴۲
Shell investment process	روش پوسته‌ای	۴۳
Solid investment process	روش توپر	۴۴
Gravity Die Casting	ریخته‌گری در قالب‌های ویژه (روش ثقلی)	۴۵
Pressure die casting	ریخته‌گری تحت فشار	۴۶
High pressure Die casting	ریخته‌گری تحت فشار زیاد	۴۷
Low pressure Die casting	ریخته‌گری تحت فشار کم	۴۸
Toggle link	سیستم اتصالات زانوئی	۴۹
Hot chamber process	ماشین‌های ریخته‌گری تحت فشار با محفظه گرم	۵۰
Cold chamber process	ماشین‌های ریخته‌گری تحت فشار با محفظه سرد	۵۱
Plunger	پیستون تزریق مذاب	۵۲
Accumulator	مخزن فشار	۵۳

Centrifugal casting	ریخته‌گری گریز از مرکز	۵۴
Refractory Filler	ماده پرکننده دیرگذار	۵۵
Suspension Agent	عامل غوطه‌ورسازی	۵۶
Binder Agent	چسب	۵۷
Carrier Vehicle	ماده حامل یا واسطه (آب ، الکل، روغن)	۵۸
Blows,Blowholes	سوسه و مک	۵۹
Shrinkage cavities	کشیدگی (ناشی از انقباض) به صورت متمرکز یا پراکنده (خرقهای انقباضی)	۶۰
Misruns or cold shuts	نیامد (سرد جوش) «اتصال سرد»	۶۱
Inclusion	آخال	۶۲
Pinhole Gas porosity	تخلخل - مک گازی	۶۳
Drops cuts : Washes Erosion Scabs	ماسه انداختن - ماسه شوری و ماسه ریزی	۶۴
Fusion= sand Burning	ماسه سوزی و ماسه جوشی	۶۵
Fash Fin	پلیسه	۶۶
Rough surface, Metal Penetration	زبری، نفوذ مذاب	۶۷
Shot Metal	ساقمه	۶۸
Hot Tears = Hot cracks	ترک گرم	۶۹
Cold cracks	ترک سرد	۷۰
Hardspots	سخت ریزه	۷۱
Warped casting	پیچیدگی - تاب برداشتی	۷۲
Coarse grain Structure	درشت دانگی	۷۳
Buckles and Expansion scab	طبله یا زخمه	۷۴
Crushes	خردشیدگی	۷۵
Shift	تکان خوردن	۷۶
Core rise	بلند شدن ماهیچه (قالب)	۷۷
Bleeder Run outs	بیرون زدن	۷۸
Cold lip	لب گرد	۷۹
Micro	ریزمک	۸۰
Scab	زخمه	۸۱
Sinter	زنیتر (تف جوشی)	۸۲

ردیف	واژه فارسی	توضیح	معادل لاتین
۱	آنالیز اشعه ایکس	بررسی ساختار شبکه‌ای فلزات با استفاده از اشعه X	X-ray analysis
۲	ارگونومی	علم و تکنولوژی ایمنی، سادگی و راحتی استفاده از وسایل و تجهیزات	Ergonomics
۳	پولیش کردن	صف و صیقلی کردن سطح نمونه	Polishing
۴	توزیع گرافیت	پخش شدن ذرات یا ورقه‌های گرافیت در چدن‌ها	Graphite distribution
۵	چدن چکش خوار	از عملیات حرارتی چدن سفید به دست آمده که کربن از حالت ترکیبی خارج و به شکل آزاد (برفکی) رسوب می‌کند.	Malleable cast iron
۶	چدن خاکستری	نوعی چدن پرکاربرد با گرافیت ورقه‌ای یا لایه‌ای	Gray iron
۷	چدن سفید	نوعی چدن سخت که کربن به صورت ترکیبی می‌باشد.	White cast iron
۸	چدن نشکن	همان چدن نشکن با گرافیت‌های کروی شکل	Ductile iron
۹	ریز ساختار	شامل نوع، اندازه، شکل و کسر حجمی فازها در مقیاس میکرون	microstructure
۱۰	ساختار مکعبی با اتم در وجوده	هشت اتم فلز در رأس مکعب و شش اتم در مرکز وجوده آن قرار می‌گیرد.	Face - centered cubic
۱۱	ساختار هشت‌وجهی هگزاگونال	دوازده اتم فلز در وجوده پایینی و بالایی و سه اتم در بین این وجوده قرار می‌گیرد.	close - packed hexagonal
۱۲	ساختار مکعبی با اتم در مرکز	هشت اتم فلز در رأس مکعب و یک اتم در مرکز آن قرار می‌گیرد.	Body - centered cubic
۱۳	سالیدوس	خط جدایش بین منطقه مذاب - جامد با منطقه جامد در نمودارهای فازی	Solidus
۱۴	سلول واحد	کوچک‌ترین واحد در شبکه فضایی است.	Unit cell

Space Lattice	از تکرار سلول های واحد در تمام جهات به وجود می آید.	شبکه فضایی	۱۵
Phase	ناحیه ای از ماده که دارای خصوصیات فیزیکی همگن و ثابت باشد.	فاز	۱۶
Electro Polish	صف و صیقلی کردن سطوح نمونه با استفاده از حریان الکتریکی	الکتروپولیش	۱۷
Electrolyte	محلولی که در جریان الکتروپولیش نمونه در داخل آن قرار می گیرد.	الکتروولیت	۱۸
Liquidus	خط جداش بین منطقه تک فازی مایع از منطقه دو فازی مایع - جامد	لیکوئیدوس	۱۹
Macroscopy	مشاهده ساختار فلزات با چشم غیر مسلح	ماکروسکوپی	۲۰
Metallography	بررسی ساختار درونی فلزات و آلیاژها	متالوگرافی	۲۱
Etchant solution	محلول حاصل از انواع اسیدها به همراه الكل و یا آب	محلول اچانت	۲۲
Solid solution	آلیاژی تک فاز از دو یا چند عنصر متفاوت	محلول جامد	۲۳
Mounting	مهار کردن نمونه هایی کوچک در داخل مواد رزینی سرد یا گرم	مونتاژ کردن	۲۴
Electron microscope	میکروسکوپی برای مشاهده ساختار درونی فلزات در مقیاس الکترونی	میکروسکوپ الکترونی	۲۵
Optical microscope	وسیله ای برای مشاهده ساختار درونی فلزات تا بزرگ نمایی ۱۵۰۰ برابر	میکروسکوپ نوری	۲۶
Microscopy	مشاهده ساختار فلزات به وسیله میکروسکوپ	میکروسکوپی	۲۷
Phase diagram	ارتباط و مشخصات فازها را در شرایط تعادل نشان می دهد.	نمودار فازی	۲۸
Eutectoid	دگرگونی یک فاز جامد به دو فاز جامد دیگر	یوتکتوئید	۲۹
Eutectic	دگرگونی فاز یک فاز مایع به دو فاز جامد	یوتکتیک	۳۰