



فصل ۴

پیچبری



ساخت پیچ و مهره و ایجاد دندانه روی میله و درون سوراخ برای برقراری اتصال و یا انتقال حرکت به کمک ابزاری به نام حدیده و قلاوینز، تواناتر شدن در ماشین سازی و بالا بردن دقیقیت فرد فنی را به همراه دارد.

واحد یادگیری ۴

شاپیستگی پیچبری

مقدمه

در اتصالات موقت، استفاده از پیچ و مهره یکی از رایج‌ترین روش‌ها است. معمولاً در ساخت اجزای اتصال مانند پیچ و مهره از ابزاری مانند حدیده و قلاویز استفاده می‌شود. روش‌های تولید پیچ و مهره که در این فصل توضیح داده می‌شود روش دستی یعنی استفاده از قلاویز و حدیده دستی است.

استاندارد عملکرد


- ساخت مهره فولادی به وسیله قلاویز دستی مطابق نقشه
- ساخت پیچ فولادی به وسیله حدیده دستی مطابق نقشه

پیش نیاز و یادآوری


برای درک بهتر این واحد یادگیری هنرجو باید توانایی اندازه‌گیری با کولیس ورنیه، خط کشی و علامت‌گذاری، سنبه‌نشان کاری، سوهان کاری و نقشه‌خوانی را داشته و همچنین شاپیستگی‌های غیرفنی مانند انضباط کاری، مسئولیت‌پذیری، استفاده درست از مواد و تجهیزات، رعایت مسائل زیست‌محیطی و نکات عمومی ایمنی و حفاظتی را کسب کرده باشد.

قلاویز کاری

به شکل های زیر دقت کنید، روش هایی برای اتصال جداشدنی دو قطعه دیده می شود.

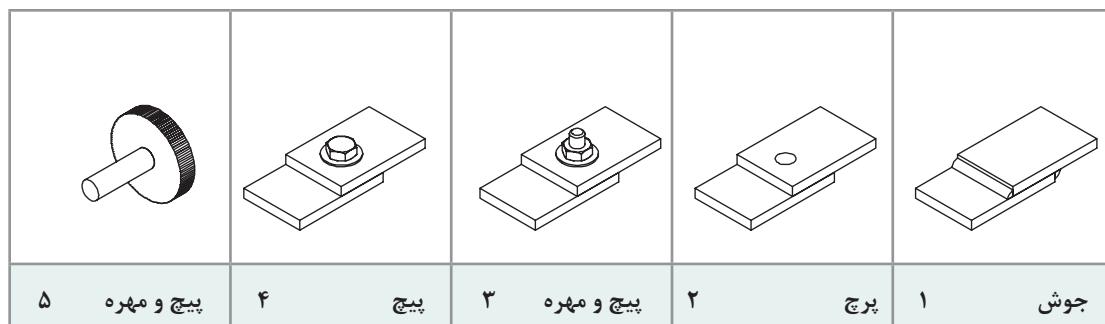


شماره های ۳، ۴ و ۵ را با دقت بیشتری بررسی می کنیم.

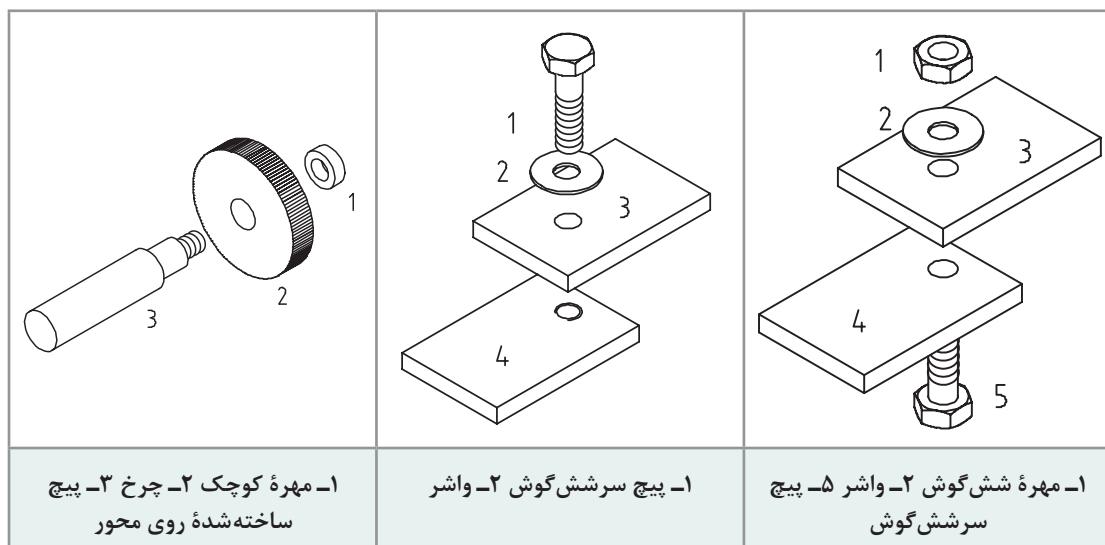

همان گونه که در شکل های بالا دیده می شود، در هر مورد سوراخ دندانه شده ای وجود دارد که به آن مهره می گویند.

مهره

مهره سوراخی استوانه ای است که در آن دندانه برای بستن پیچ ایجاد شده است. مهره ممکن است به صورت مجزا (مانند مهره شش گوش) یا در بدنه دستگاه ساخته شود.

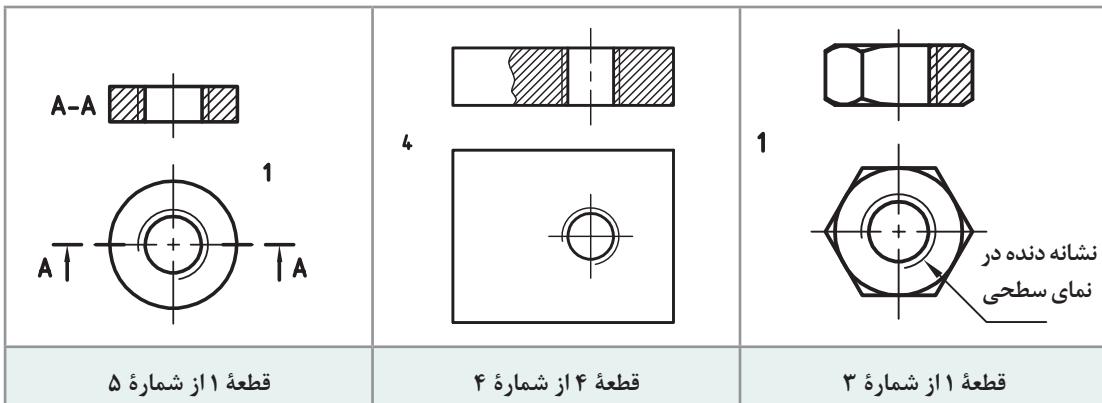


در نقشه برش مهره را با خط ضخیم (دیواره سوراخی که با متنه ایجاد می‌شود) و یک خط نازک، که نشانه دندانه است، نمایش می‌دهیم. در نمای سطحی (افقی) نیز طبق استاندارد، علامت دندانه به صورت $\frac{3}{4}$ رسم می‌شود.

اگر مهره را بدون علامت برش در نظر بگیریم، هم سوراخ متنه (قطر داخلی مهره) و هم علامت دندنه با خطچین، به طور معمول نمایش داده می‌شود.

دندانه در مهره

بنابر کاربردهایی که مهره‌ها دارند، فرم دندانه آنها متفاوت است. مهره‌هایی که برای اتصال به کار می‌روند، دارای دندانه مثلثی هستند و زاویه آنها 60° درجه است.

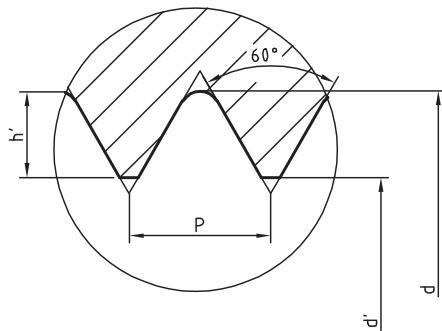

شکل ۴-۱


گام

گام مقدار پیشروی مهره در یک دور گردش یا فاصله دنده یا عمق آن (h) را می‌توان از رابطه $P = h \cdot \pi / 5413$ بدست آورد.

مehrه‌ها برای اتصال در استاندارد ایزو (ISO) با حرف M مشخص می‌شوند. در کنار این حرف اندازه نامی $M8$ معمولاً در جهت عقریه ساعت محکم می‌کنند. روشن است که مهره هر چه کوچک‌تر باشد، گام آن هم کمتر خواهد بود. گام را می‌توان با P نشان داد.

گودی دندانه: بلندی دندانه یا گودی آن با توجه به متریک خشن با اندازه نامی 8 میلی‌متر، دندانه مثلثی گام، اندازه‌گیری می‌شود. برای پیچ‌های اتصال، گودی و با زاویه 60° است. استاندارد برای یک پیچ

یا مهره با هر اندازه نامی، گام‌های گوناگونی در نظر گرفته است. در هر مورد بزرگ‌ترین گام استاندارد را گام خشن یا دندۀ خشن و از آن کمتر را دندانه ظریف می‌گویند. عموماً گام خشن نوشته نمی‌شود اما گام ظریف نوشته می‌شود.

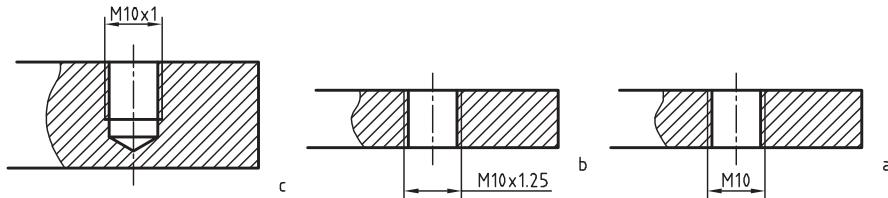


شکل ۲-۴

در شکل a، مهره با دندانه خشن یعنی گام ۱/۵ است. در شکل های b و c مهره با دندانه های ظریف یعنی گام ۱/۲۵ و ۱ است. برای نمونه مهره های M1۰ استاندارد متیریک در گام های ۱ و ۱/۲۵ به عنوان ظریف و در گام ۱/۵ به عنوان خشن ساخته می شود.

فعالیت ۱: با بررسی و جستجو در محیط خود (کارگاه یا بیرون از آن) نمونه‌هایی از اتصال به کمک پیچ و مهره را شناسایی کنید و با تهیه گزارشی آن را به هنرآموز تحویل دهید (حداقل ۱۰ مورد).

فعالیت ۲: نقشه‌یک قطعه در شکل ۳-۴ داده شده است. پس از بررسی دقیق آن، معین کنید که چه تعداد سوراخ رزوه‌شده در آن موجود است و اندازه‌های نامی آنها چیست؟ آیا می‌توانید بگویید اندازه نامی پیچی که در آنها بسته می‌شود چیست؟ این مهره‌ها خشن هستند یا ظریف؟ چگونه به این نتیجه می‌رسید؟ مهره‌های موجود را به در هستند یا بن‌بست؟

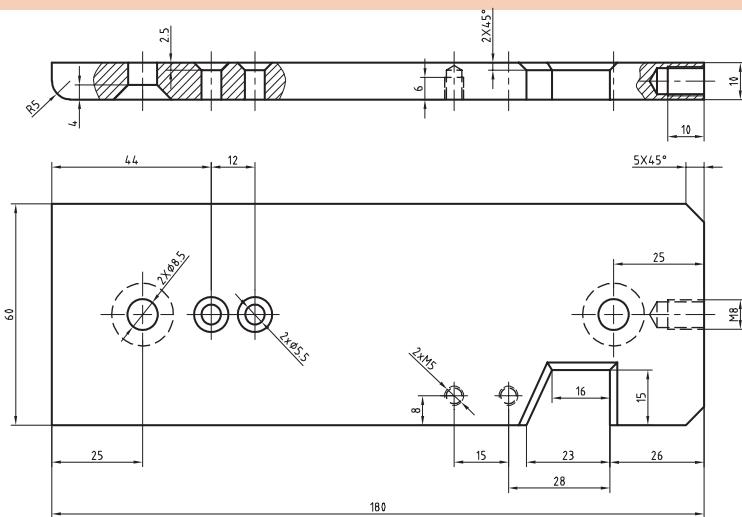

شکل ۳-۴

عملیات قلاویزکاری

برای ساخت مهره باید ابتدا سوراخی در کار ایجاد کرد. آن‌گاه با ابزاری به نام قلاویز، این سوراخ را دندانه‌دار نمود. مسئله: قطر متنه برای مهره‌های M۶ M۵ M۸ و M۲۰ را محاسبه کنید. درصورتی که گامها به ترتیب $d = 2 \times 0.5413 p$ (زیرا $d' = d - 2 \times 0.5413 p$) باشد.

قطر متنه را با d و قطر نامی مهره را با d' نمایش می‌دهیم.

طبق استاندارد قطر متنه را می‌توان دقیقاً $d = 1/10.826 p$ نتایج برای همه موارد در جدول زیر مرتب شده است.

M۲۰	M۱۰	M۸	M۶	M۵	مهره
۲/۵	۱/۵	۱/۲۵	۱	۰/۸	گام
۱۷/۲۹۳۵	۸/۳۷۶۱	۶/۶۴۶۷	۴/۹۱۷۴	۴/۱۳۳۹	قطر دقیق
۱۷/۵	۸/۵	۶/۷	۵	۴/۲	قطر متنه پیشنهادی

قلاویز

ساده‌ترین و عمده‌ترین راه ساخت مهره‌های کوچک، به کاربردن ابزاری به نام "قلاویز" است. با این روش می‌توان هم با دست و هم با ماشین، مهره ساخت. قلاویز در حقیقت پیچی است شامل شیارهای براده و لبه‌های برنده. قلاویزهای دستی را بیشتر در گروههای سه‌تایی و گاهی دو‌تایی یا تکی می‌سازند. گروه سه‌تایی معمولاً عمومی هستند. از گروه دو‌تایی برای مهره‌های راه‌به‌در کوتاه و از تکی برای ورق‌ها استفاده می‌شود. در گروه سه‌تایی، قلاویز پیشرو وظیفه ساخت مقدماتی مهره را تا حدود ۵۵ درصد و قلاویز میان‌رو حدود

۳۰ درصد را انجام می‌دهد. باقی‌مانده قلاویز (حدود ۱۵ درصد) نیز توسط قلاویز پیشرو انجام می‌شود. این قلاویز که مهره را تکمیل می‌کند و ظایف دیگری از قبیل به اندازه دقیق رساندن و پرداخت کاری را نیز بر عهده دارد.

برای شناسایی قلاویزها، علاوه بر شکل دندانه، روی دنباله خطوطی دووار یا مستقیم موجود است.

برای استفاده از قلاویز، باید از دسته قلاویز استفاده کرد. این دسته متناسب با اندازه قلاویز طراحی شده است.

c	b (راجح‌تر)	a	
			پیشرو
			میان‌رو
			پیشرو

وسایل زیر را آماده کنید.



یک سری سه تایی قلاویز M8 - یک مهره شش گوش M8 - رزوه سنج.

اکنون به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- ۱ روی قلاویز شما نوشته شده است M8. گام آن از چه نوعی (ظریف یا خشن) است؟
- ۲ به کمک رزوه سنج، گام دندانه قلاویز را روی قلاویز پسرو مشخص کنید.
- ۳ قلاویز پیشرو، میان رو و پسرو در سری موجود چگونه مشخص شده است؟
- ۴ قلاویزها را به ترتیب در مهره (با دست) بچرخانید و از نظر لقی آنها را مقایسه کنید.
- ۵ کلیه دریافت‌های خود را به صورت گزارش تحويل هنرآموز دهید.

فنون قلاویزکاری

عمل ساخت مهره را به کمک قلاویز، قلاویزکاری می‌گویند. برای قلاویزکاری قطعات کوچک:

آن را به صورت کاملاً افقی به گیره می‌بندید.

قلاویز پیشرو را داخل آن بگذارید. ابتدا با دست و سپس با دسته قلاویز، از جا افتادن قلاویز مطمئن شوید (اکنون با وارد کردن نیروی عمودی متعادل، قلاویز را درگیر کنید اما بعد از آن به هیچ عنوان نیروی عمودی وارد نکنید. چه در این مرحله و چه در حین کار اصلی).

به کمک گونیا و کنترل از هر طرف، از جا افتادن عمودی قلاویز مطمئن شوید.

قلاویز را به آرامی و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا کار تمام شود.

قلاویز را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید تا از سوراخ خارج شود.

قلاویز میان رو را بدون فشار عمودی وارد سوراخ کرده و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید پس از رسیدن به انتهای آن را از قطعه خارج کنید.

قلاویزکاری را با قلاویز پسرو همانند دو قلاویز دیگر انجام دهید تا سوراخ به طور کامل رزوه شود.



در تمام مراحل کار از مواد خنک کننده، مانند آب صابون (برای فولاد) و روغن استفاده شود.

قلاویز را فقط در جهت عقربه ساعت بچرخانید.

پیش از قلاویزکاری باید لبه‌های تیز سوراخ با متنه خزینه از بین برده شود.

دسته قلاویز باید متناسب با اندازه قلاویز باشد.

به هیچ وجه روی قلاویز فشار عمودی وارد نکنید.

در ابتدای کار قلاویز را به صورت عمودی در سوراخ قرار دهید.



فعالیت ۳: با توجه به دریافت‌هایتان از سخنان هنرآموز و بررسی همه جانبه فیلم، چگونگی قلاویزکاری را شرح دهید. در این گزارش باید تمامی شکل‌ها توسط خودتان ترسیم شود. گزارش، شامل انتخاب قلاویز M10 و اجرای محاسبات لازم برای رسیدن به قطر مته و آن‌گاه مته پیشنهادی خواهد بود.

فعالیت ۴: یک قطعه 50×50 به ضخامت ۱۰ را انتخاب و مطابق شکل، در چهار مورد سنبه‌نشان بزنید. به ترتیب سوراخ‌هایی به قطر $8/5$, $6/7$, 5 و $4/2$ بزنید (در تمام مراحل کار، استفاده از خنک‌کننده و روان‌ساز، الزامی است).



با قلاویزهای M10, M8, M6 و M5 مهره بسازید.

دققت شود که در شروع کار با قلاویز، فشار دست بر دسته قلاویز بسیار کم و کاملاً متعادل (در هر دو طرف یکسان) باشد. فشار با انگشتان خواهد بود. برای قلاویز M5 و M6 طول دسته قلاویز حداقل شش اینچ و برای قلاویزهای M8 و M10 حداقل شرط ده اینچ انتخاب شود.

مهره‌های ساخته شده را با پیچ‌های M10, M8, M6 و M5 کنترل کنید. در زمان انجام کار به نکات زیر توجه کنید:

هنگام استفاده از قلاویز پیش رو به محض آنکه حس کردید قلاویز بیش از اندازه سفت شده است آن را خارج کنید و قلاویز میان رو بزنید. به محض سفت شدن قلاویز میان رو آن را خارج کنید و دوباره قلاویز پیش رو بزنید. این کار را ادامه دهید تا کار قلاویز میان رو تمام شود.

اکنون می‌توانید قلاویز پسرو را بزنید. در تمام مراحل از روغن به مقدار زیاد استفاده کنید. ارتفاع کلی قطعه کار، از کف مبنا باید با قد شما سازگار باشد تا کار به نحو بهتری انجام شود.

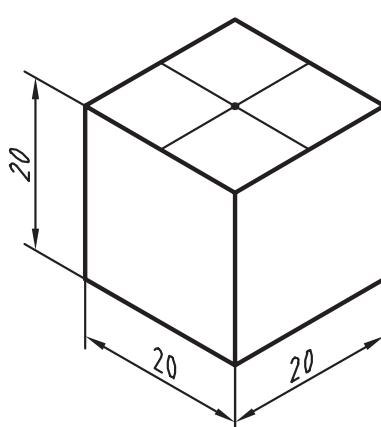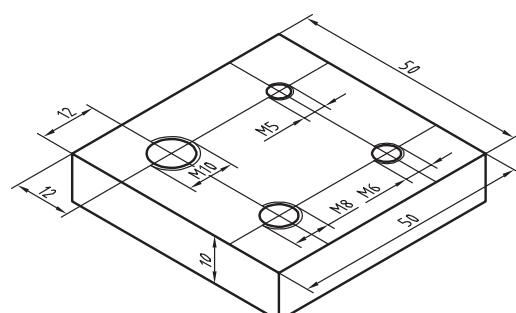


فعالیت ۵: یک قطعه مانند شکل آماده کنید و آن را سنبه‌نشان بزنید. سوراخی به عمق ۱۶ و با مته $6/7$ در وسط آن ایجاد کنید. سپس مهره M8 و با گودی ۱۲ میلی‌متر بسازید. دقیقاً مهره ساخته شده را با یک پیچ M8 کنترل کنید. نکتهٔ یاد شده در فعالیت قبل را دقیقاً در نظر داشته باشید.

هشدار: قلاویز ممکن است به دلیل رعایت نکردن اصول، (فشار زیاد، کج بودن در داخل سوراخ، کوچکی سوراخ و...) بشکند. در صورت بروز چنین اتفاقی موضوع را بی‌درنگ به هنرآموز اطلاع دهید.




فعالیت ۶: میل‌گردی به قطر ۲۰ را آماده کنید. در یک پیشانی آن پس از خط‌کشی و تعیین مرکز، سنبه‌نشان بزنید. آن را به کمک دو قطعه V شکل در گیره ببندید و سوراخ $8/5$ به عمق ۲۰ بزنید. سپس آن را به عمق ۱۵ میلی‌متر با قلاویز M10 دندانه‌دار کنید. کار، به دلیل بسته شدن در گیره، نباید صدمه ببیند. به همین جهت، چه در هنگام سوراخ‌کاری و چه در هنگام قلاویزکاری، باید آن را در میان دو قطعه V شکل در گیره بست.

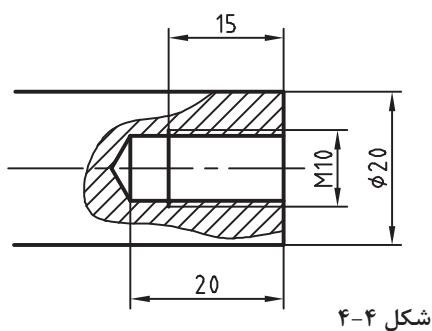

شکل ۴-۴

کار روی مواد دیگر

ساخت مهره در مواد دیگر مانند برنز، آلومینیوم، چدن، مواد مصنوعی نرم یا سخت و ... نیز انجام می‌شود؛ اما همان‌گونه که همه مواد با یک نوع مته قابل سوراخ‌کاری نیستند، قلاویزها نیز، می‌توانند متنوع باشند. در شکل، زاویه‌های گوه β ، آزاد α و براده γ برای دو نوع قلاویز دیده می‌شود. در شکل ۴-۵ (الف)، زاویه آزاد برابر است با صفر. در نتیجه این قلاویز برای مواد نسبتاً سخت مناسب‌تر است (مثلًا برای فولاد ساختمانی). در قلاویز ۴-۵ (ب) زاویه آزاد وجود دارد. این قلاویز برای مواد نرم مناسب‌تر است. وجود زاویه آزاد به دلیل اصطکاک کمتر به حرکت سریع تر قلاویز کمک می‌کند.

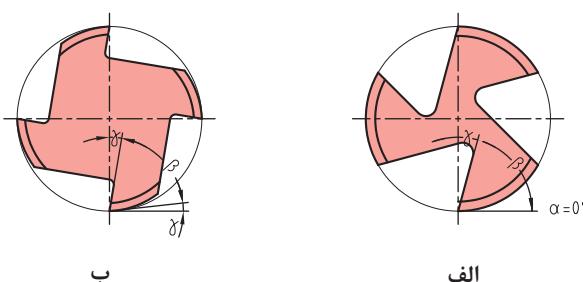

شکل ۴-۵

قلاویزهای ماشینی

قلاویزهای ماشینی نیز وجود دارد که اغلب مارپیچ و یک عددی هستند. جنس قلاویزها از فولاد تندری یا HSS است.



شکل ۴-۶

پیچ‌های دیگر

به کمک قلاویز می‌توان انواع دیگر دندانه را برای اتصال ساخت. از آن جمله است مهره‌های چپ‌گرد و مهره‌های اینچی (که با قلاویز چپ‌گرد و قلاویزهای اینچی ساخته می‌شوند).

برای استفاده از قلاویزهای کوچک، مانند M³ و M⁴ از دسته قلاویز کوچک که با یک دست می‌گردند استفاده کنید.


قلاویزهای مربوط به پیچ‌های اتصال در تمام موارد متریک یا اینچی، هم برای گام‌های خشن و هم برای گام‌های ظریف در بازار موجود است.

حدیده‌کاری

حدیده‌کاری یکی از فنون فلزکاری مقدماتی است که در آن میله‌های استوانه‌ای یا مخروطی را با ابزاری به نام حدیده، به صورت پیچ در می‌آورند.

پیچ: پیچ میله‌ای است استوانه‌ای یا مخروطی که روی آن شیارهایی به نام دندانه، به صورت مارپیچ و با فاصله مساوی ایجاد شده است. تعریف دیگری نیز برای پیچ وجود دارد: متحرک M با سرعت یکنواخت در خط مستقیم حرکت می‌کند و استوانه D با سرعت یکنواخت می‌چرخد. اثر M روی D یک پیچ است.

پیچ در حقیقت شیاری است که به شکل‌های متفاوت و هدفهای گوناگونی از قبیل ایجاد اتصال یا انتقال حرکت ساخته می‌شود. در شکل زیر یک پیچ اتصال را می‌بینید که برای چرخاندن آن از پیچ‌گوشی استفاده می‌شود.

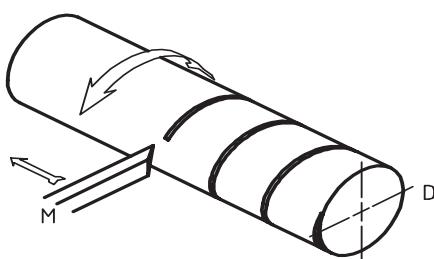


شکل ۴-۷

فصل چهارم: پیچ بری

جزئیات دندانه را در شکل ۴-۸ می‌بینید.

گام (P): گام، میزان پیشروی در هر دور است.


نظر به اینکه پیچ قطعه‌ای آشناست، در نمایش نقشه‌ای آن از خط نازک ممتد برای معرفی دندانه استفاده

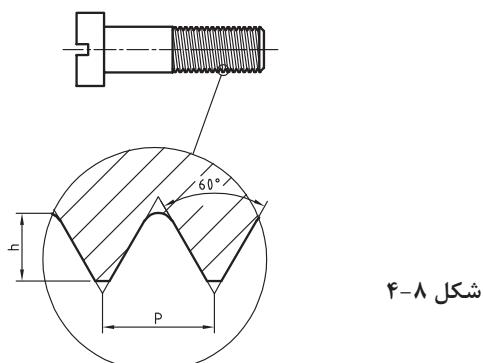

شکل ۴-۸


می‌شود. پس می‌توان پیچ را به صورت زیر و بسیار ساده نمایش داد. مطابق شکل، d اندازه نامی پیچ، a طول دندانه شده و b طول نامی پیچ است.

گودی دندانه: برای پیچ اتصال، گودی (عمق) دندانه را از رابطه $h = 0.6134p$ به دست می‌آوریم.

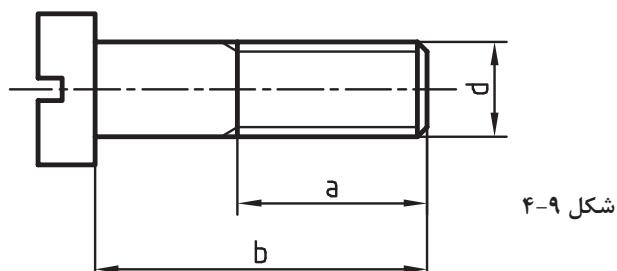

شکل ۴-۹

اگر پیچ در جهت عقربه‌های ساعت بسته شود به آن راست‌گرد و اگر در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بسته شود به آن چپ‌گرد می‌گویند. پیچ چپ‌گرد را با علامت L مشخص می‌کنند؛ مانند M10-LH برای نمونه پیچ داده شده در شکل را می‌توان با M10-35 معرفی کرد که به مفهوم پیچ متريک با زاویه ۶۰ درجه و دندانه خشن با اندازه نامی ۱۰ و طول ۳۵ می‌باشد.

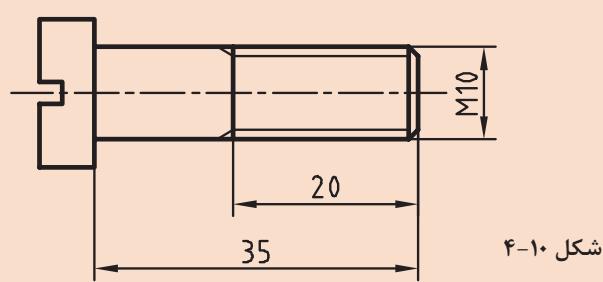

شکل ۴-۱۰




می‌توان با نگاه کردن به دندانه‌ها، چپ‌گرد و راست‌گرد بودن آنها را تشخیص داد. به این ترتیب که اگر دندانه به سمت راست و بالا برود، راست‌گرد و اگر به سمت چپ و بالا برود، چپ‌گرد است.

در شکل، انواع پیچ و کاربرد آن را می‌بینید.




پیچ در نقشه

در اینجا به نمونه‌هایی از نقشهٔ پیچ نگاه کنید:

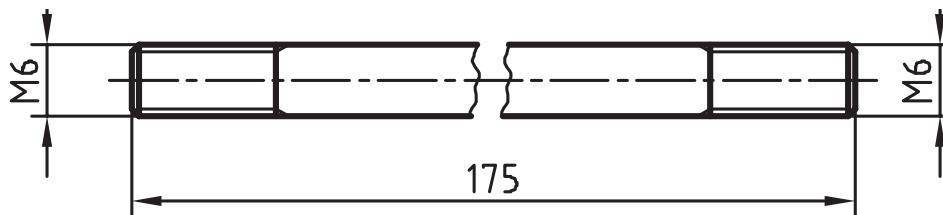


این قطعه معرف میله‌ای است با قطر ۶ که در دوسر دندانه شده است. پیچ ساخته شده در هر دو سر یکنواخت رایج است. راست‌گرد است. شکستگی در وسط میله، به‌منظور

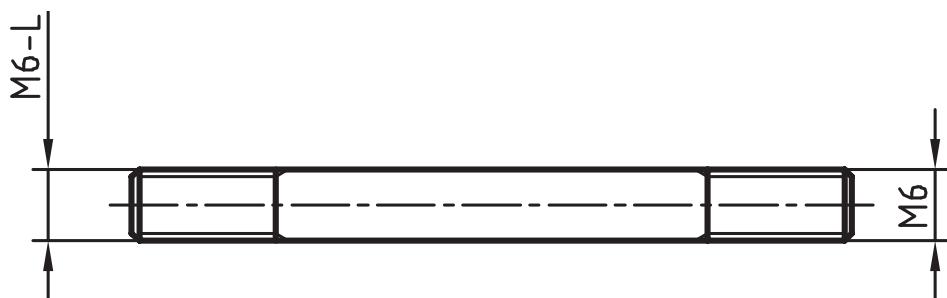

این قطعه معرف محوری با دندانه راست‌گرد در سمت راست و چپ‌گرد در سمت چپ (مانند محور سنگ دیواری) است.


در جدول صفحه بعد چند نوع پیچ معروف را با نشانه‌های اختصاری آنها می‌بینید (یکسان برای پیچ و مهره). گفتنی است سه مورد ذوزنقه‌ای، مربعی و اره‌ای، پیچ‌های حرکتی هستند که باید علاوه بر قطر نامی، گام

(گام پیچ اتصال در چه موقعی گفته خواهد شد؟) آنها در همه شرایط (چه راستگرد و چه چپگرد) داده شود. اگر از سر به پیچ نگاه کنید، معمولاً یک سر شروع از پیچ‌های حرکتی که برای ایجاد حرکت و فشار استفاده می‌شود (مانند پیچ محکم کننده گیره)، به آن پیچ دوراهه و اگر بیشتر باشد، پیچ چندراهه نامیده می‌شود. چندراهه کردن پیچ باعث سرعت بیشتر در باز و بسته کردن خواهد شد.

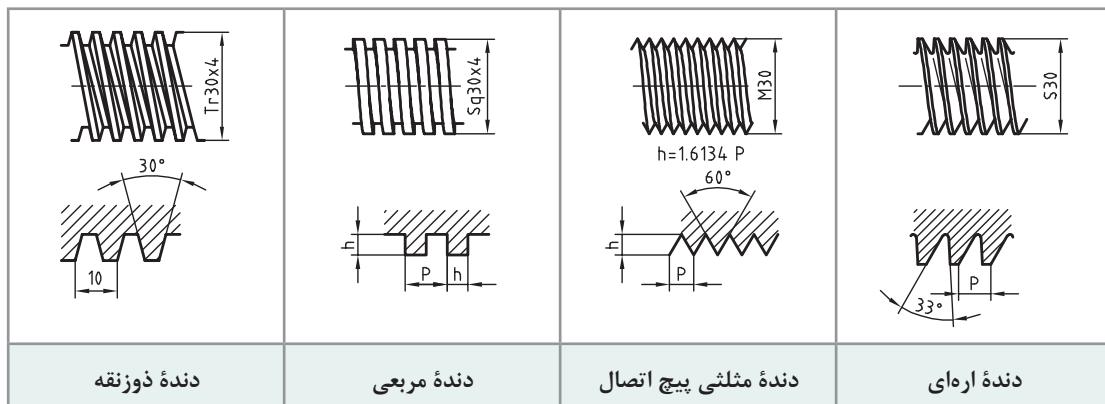


تطابق پیچ و مهره

مهره و پیچ شکل a را در نظر بگیرید. شکل b آنها را در حال انطباق نشان می‌دهد در شکل c درگیری آنها کامل شده است.

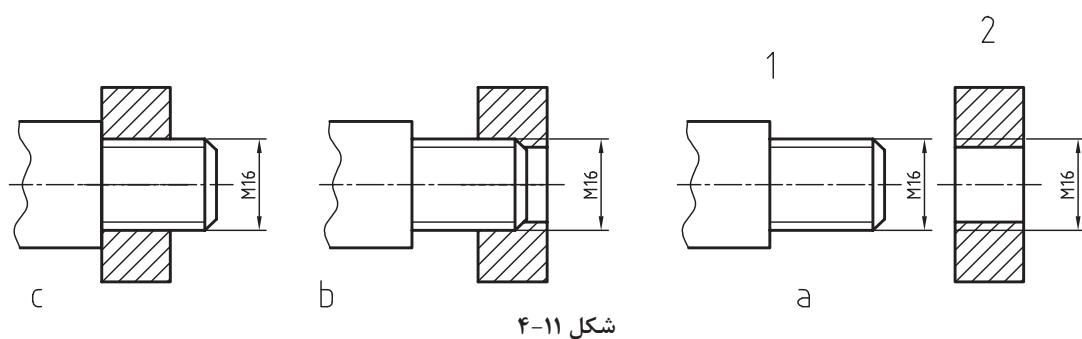

دیده می‌شود که اگر پیچ، درون مهره را پر کند، دیگر اثری از تصویر مهره باقی نمی‌ماند و نمایش پیچ در اولویت است.

در شکل صفحه بعد دو قطعه به وسیله پیچ و مهره بسته شده است. مهره بنبست است و پیچ تمام دندانه‌های آن را پر نمی‌کند.

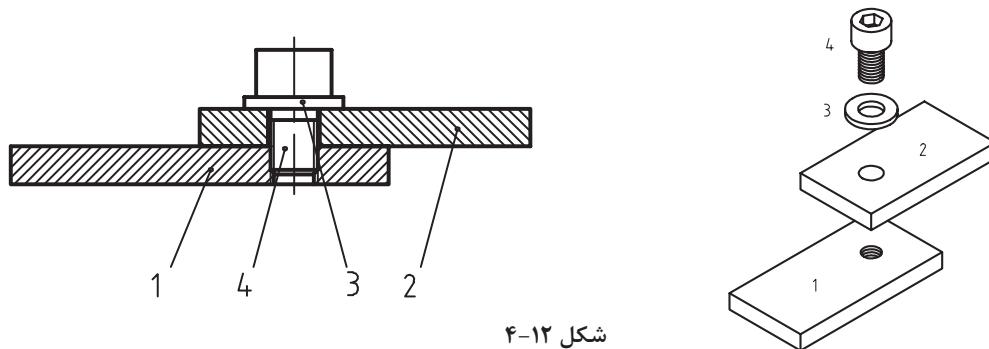

شکل ۴-۱۲



پیچ داده شده در این شکل به پیچ آلن معروف است که با آچار شش‌گوش مخصوص خود بسته می‌شود.




فعالیت ۷: بررسی و جست‌وجو در محیط خود (در کارگاه یا بیرون از کارگاه) نمونه‌هایی از اتصال با پیچ و مهره را شناسایی کنید. در هر مورد تعیین کنید که مشخصات پیچ چیست و شکل آچارخور آنها چگونه است. از نتیجه، گزارش تهیه کنید و آن را به هنرآموز تحویل دهید.



فعالیت ۸: با بررسی نقشه زیر تعیین کنید که در مجموع چند پیچ و با چه مشخصاتی به آن مربوط خواهد شد؟


سپس جدول صفحه بعد را کامل کنید. گام پیچ‌ها همه خشن در نظر گرفته شود.

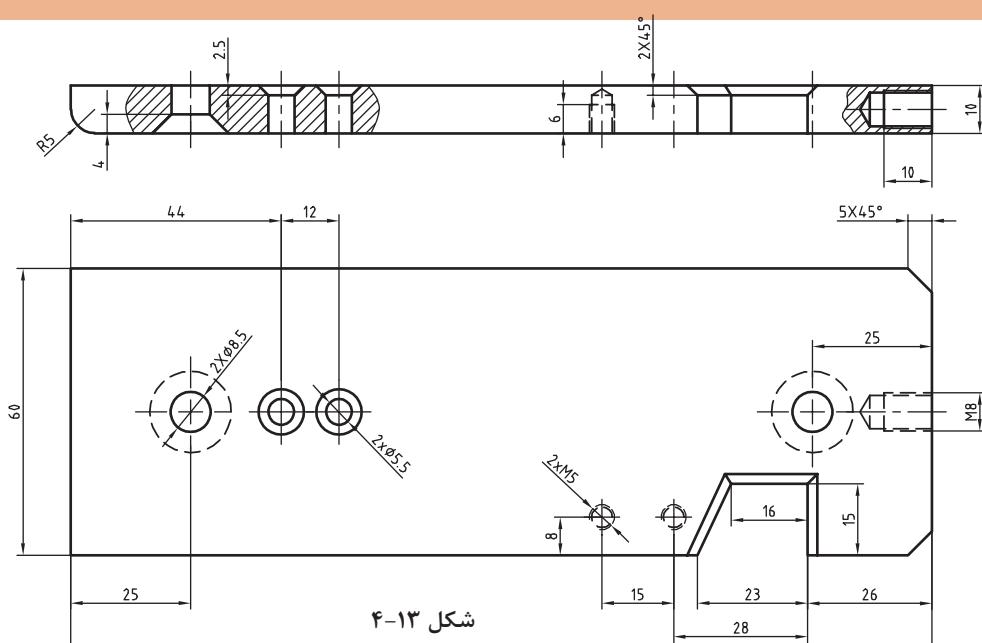

شکل ۴-۱۳

اندازه نامی				
تعداد				
طول				
ساخته می شود				
پیش ساخته				
آچار خور				
گام				

ساخت پیچ

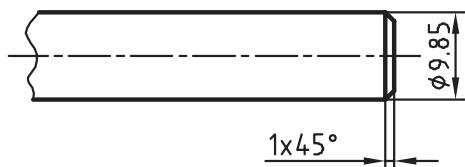

به $9/9$ رسید، پخی در نوک آن باید ایجاد نمود و به کمک ابزاری به نام حدیده روی آن پیچ بری کرد. روی پیچ، عمق دندانه کمی بیشتر از گودی دندانه در مهره است (گفته شد $p=34/161$). ($h=0.6$)

ابزار ساخت پیچ، حدیده است که در انواع گوناگونی وجود دارد.

روش های ساخت پیچ برخلاف مهره، بسیار گوناگون و همه موارد مقرن به صرفه است. برای ساخت یک پیچ باید ابتدا قطر میله با دقت تنظیم شود. همان گونه که در قلاویز کاری و در اثر فشار دندانه های آن، فلز کمی تغییر اندازه می دهد و به اصطلاح باد می کند، در پیچ بری نیز باید این مسئله را در نظر گرفت. برای نمونه اگر هدف ساخت پیچ $M10$ باشد، در نظر گرفتن قطر تقریباً $9/85$ میلی متر برای میله منطقی خواهد بود. پس همواره این مسئله را در نظر می گیریم.


می توان میله ای به قطر 10 را که مستقیم بودن آن مورد تائید است، به کمک کاغذ سنباده یا از طریق برآده برداری کاملاً پرداخت کرد. وقتی که قطر آن

برای فلزات نرم و فولاد ساختمنی بهتر است با توجه به اندازه نامی، قطر میله را طبق رابطه $P = 1 \times d^0$ - اندازه نامی پیچ = قطر میله کار تعیین کنیم.



فعالیت ۹: برای چهار قطعه صفحه بعد اندازه میله را برای ساخت پیچ معین کنید و در جدول بنویسید (پیچ ها همگی خشن هستند).



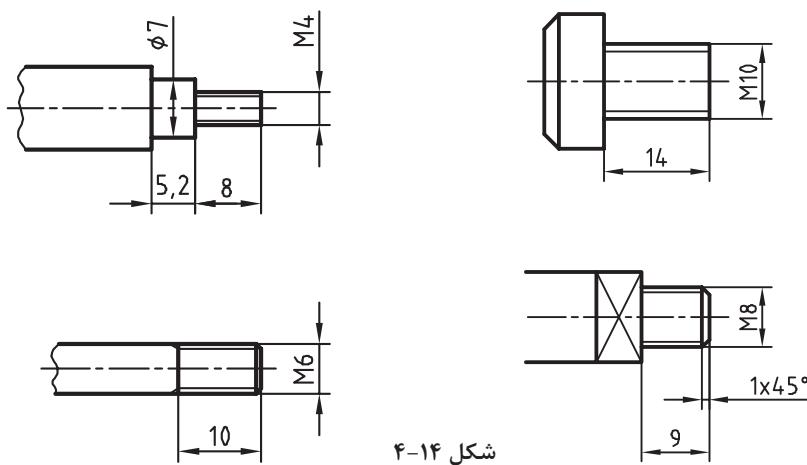


شکل ۴-۱۴

طول	قطر	گام	پیچ
			M5
			M6
			M8
			M10

حدیده‌کاری

حدیده ابزاری است که به کمک آن می‌توان پیچ ساخت. حدیده در حقیقت مهره‌ای است که در آن لبه‌های برنده ایجاد شده است.

اکنون کافی است این مهره دارای لب برش را، روی یک میله بگردانید.
تعداد لبه‌های برش، به طراحی آن بستگی دارد. به شکل‌های مختلفی از حدیده نگاه کنید.

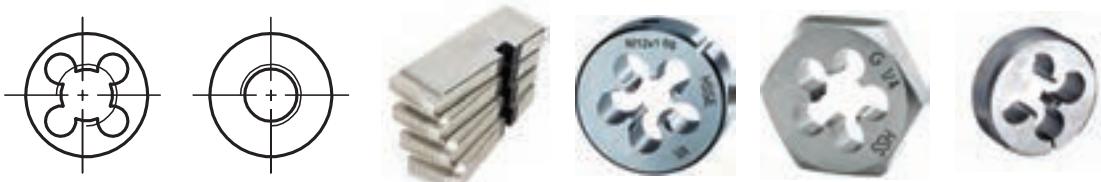

شکل ۴-۱۵

الف) حدیده چاکدار: به کمک آن می‌توان پیچ را ابتدا خشن‌تراسی و سپس پرداخت کرد. اندازه نهایی خیلی دقیق نخواهد بود.


ب) حدیده بدون چاک: به کمک آن می‌توان در یک چرخش کامل، پیچ را ساخت. فشار بر حدیده زیاد و باید کار با دقت بیشتری انجام شود. اندازه نهایی پیچ دقیق خواهد بود.

ج) حدیده شش‌گوش: اغلب برای ترمیم پیچ‌های صدمه دیده به کار می‌رود.

د) حدیده دوپارچه: در حین کار، فشار بر پیچ و مهره کمتر است. نتیجه قابل قبول ولی خیلی دقیق نیست.

ه) حدیده ساخت لوله: این حدیده پیچ مخروطی (با علامت R) را که پیچ آب‌بندی است می‌سازد و در دسته حدیده، از ۲ یا ۴ مورد آن استفاده می‌شود.

برای چرخاندن حدیده از ابزاری به نام دسته حدیده استفاده می‌شود. در شکل زیر نمونه‌هایی از آن دیده می‌شود.

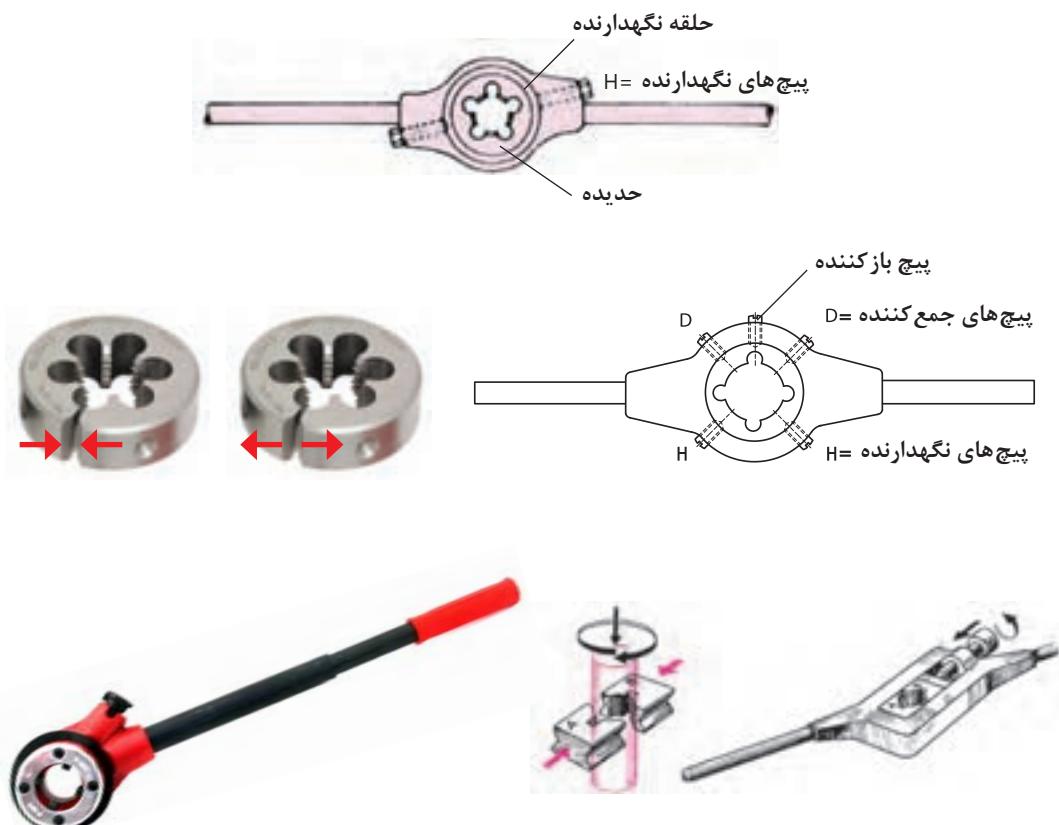


شکل ۴-۱۶

فعالیت ۱۰: یک حدیده M10 بدون چاک، یک حدیده M10 چاکدار، یک حدیده دوپارچه M10 و یک حدیده M10 شش‌گوش را با دسته‌های مربوط دقیقاً بررسی کنید. حدیده‌ها را در دسته‌های مربوط به خودشان قرار دهید. به نظر شما مزایا و معایب هر یک از آنها چیست؟ و هدایت کدامیک از آنها روی میله ساده‌تر و دقیق‌تر خواهد بود؟ چرا؟ کلیه دریافت‌های خود را در گزارش کار بنویسید و برای نظرخواهی در اختیار هنرآموز قرار دهید.



عملیات حدیده کاری

گفته شد که قطر میله را برای درگیری بهتر و راحت‌تر، با حدیده کمی کوچک‌تر (حدود ۱۰/۰ گام) آماده می‌کنیم و نوک میله را کمی پخ می‌زنیم.

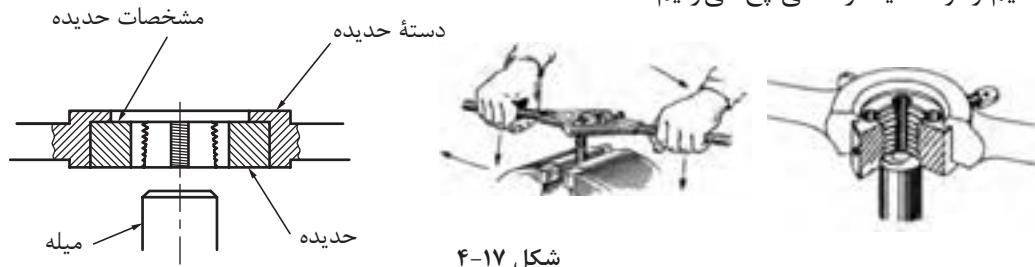

شکل ۴-۱۷

میله را در میان دو قطعه V شکل به گیره می‌بندیم یا از لب‌گیره نرم استفاده می‌کنیم تا میله صدمه نبیند.

■ اگر احساس کردید که حدیده بیش از اندازه سفت شده است آن را معکوس بچرخانید تا مقاومت اضافی بطرف شود.

■ اگر با حدیده یکپارچه چاک‌دار کار می‌کنید، پیچ باز کننده را در شکاف وارد کنید و تمام طول پیچ را دنده کنید.

■ پس از پیمودن کامل طول پیچ، پیچ باز کننده را عقب بیاورید و پیچ‌های جمع کننده را ببندید.

گرچه کنترل پیچ ساخته شده با یک مهره پیش‌ساخته سالم کافی است اما به روش‌های نمایش داده شده در شکل نیز می‌توانید پیچ ساخته شده را بازرسی و کنترل کنید.

■ میله را در میان دو قطعه V شکل به گیره می‌بندیم یا از لب‌گیره نرم استفاده می‌کنیم تا میله صدمه نبیند.

■ میله باشد تا کار کردن با آن راحت باشد.

■ در اینجا حدیده یکپارچه بدون چاک را به‌آرامی روی میله قرار می‌دهیم و دقت خواهیم داشت که امتداد میله کاملاً بر سطح حدیده عمود باشد.


■ اکنون با کمی فشار به سمت پایین، حدیده را می‌چرخانیم تا درگیری کامل شود.

■ دقت کنید که دسته حدیده را به گونه‌ای بگیرید که فشار بر حدیده موجب خارج شدن آن نشود و مشخصات حدیده را نیز ببینید.

■ پس از درگیری کامل حدیده، بدون اعمال فشار عمودی فقط حدیده را در جهت حرکت عقربه ساعت



c—مهره کنترل

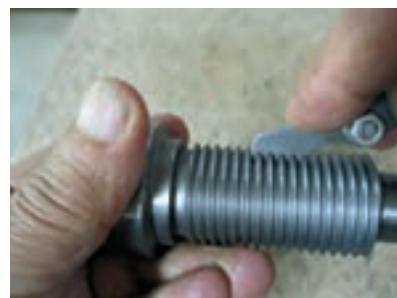

b—رزوه سنج



a—کولیس

شکل ۴-۱۸

فصل چهارم: پیچ بری


فعالیت ۱۱: با توجه به سخنان هنرآموز، دیدن فیلم، کتاب درسی و مراجعه به کتاب همرا، روش ساخت یک پیچ را با دقت بنویسید و به هنرآموز تحویل دهید. از مشورت با هنرجویان نیز می‌توانید استفاده کنید.



فعالیت ۱۲: میله‌ای از جنس St37 به طول ۱۰۰ و قطر ۹/۸۵ میلی‌متر که قبلاً تهیه شده را از انبار تحویل بگیرید و مراحل زیر را انجام دهید



- میله را پلیسه‌گیری کنید.
- آن را از نظر قطر، مستقیمی بودن و دقیق بودن طول بازرسی کنید.

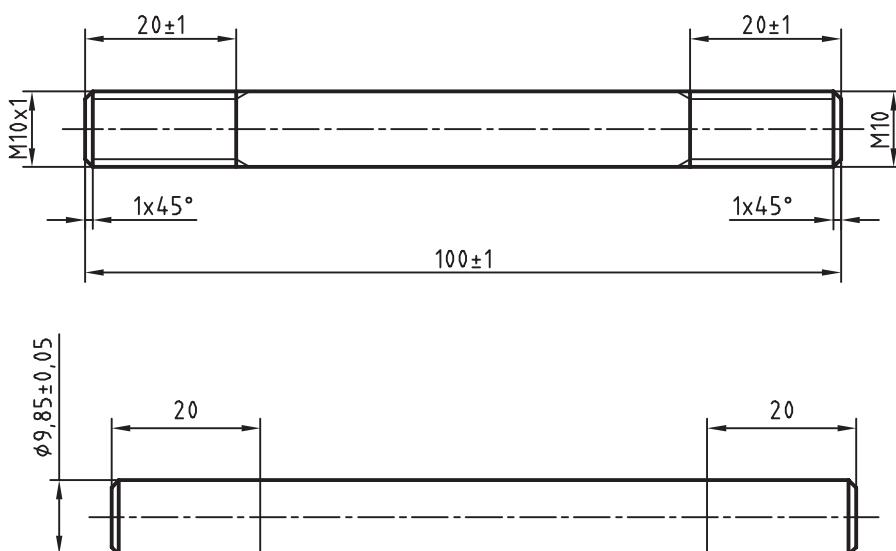


شکل ۴-۱۹

- میله را با کاغذ سنباده کاملاً پرداخت کنید.
- با مشورت هنرآموز دو سر آن را پخ بزنید.
- اکنون روی میله دو خط مُدور به فاصله ۲۰ از دو سر میله بکشید و با سنبه‌نشان علامت‌گذاری بزنید.
- میله را میان دو لب‌گیره نرم یا V شکل و کاملاً عمودی و تا حد ممکن کوتاه ببندید.
- یک سر میله را با حديدة M10 و سر دیگر آن با حديدة دندانه ظرفی M10×1 حدیده کاری کنید. میله پیچ حاضر را پیچ دوسر دندانه نیز می‌گویند.
- کارها را با حديدة بدون درز انجام دهید. پیچ‌ها را با مهره‌های M10 و M10×1 کنترل کنید. مستقیمی کار را با لبه گونیا بررسی کنید و قطر هر دو سر را با کولیس ۰/۰۵ اندازه‌گیری کنید و به هنرآموز تحویل دهید.


یادداشت

در اینجا موظفید هرگونه خطای موجود در کار را، در گزارش کار بنویسید.

فعالیت کارگاهی ۱

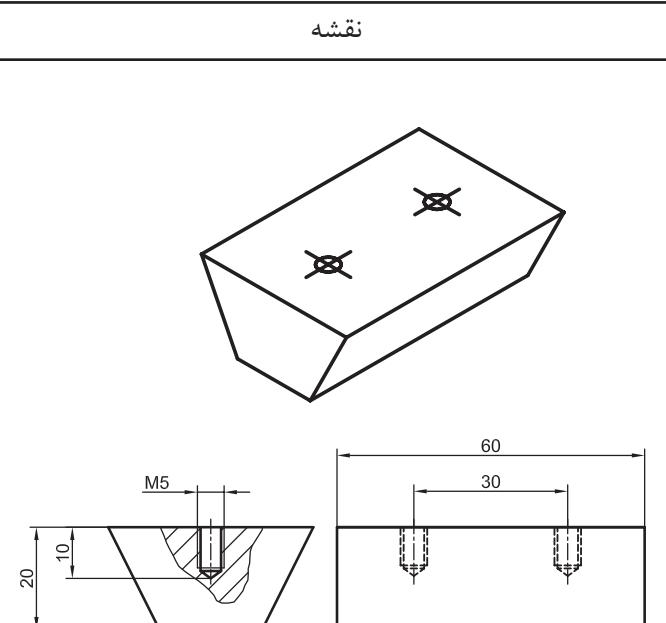نقشه 	موضوع: قلاویزکاری بدنه و بدنه تکیه‌گاه‌های مدل رابط وسایل موردنیاز <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">دسته قلاویز</td><td style="padding: 5px;">۱</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">سری قلاویز M5</td><td style="padding: 5px;">۲</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">روغن دان</td><td style="padding: 5px;">۳</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">M5 پیچ</td><td style="padding: 5px;">۴</td></tr> </table>	دسته قلاویز	۱	سری قلاویز M5	۲	روغن دان	۳	M5 پیچ	۴
دسته قلاویز	۱								
سری قلاویز M5	۲								
روغن دان	۳								
M5 پیچ	۴								
مراحل انجام کار <ul style="list-style-type: none"> ۱- ابتدا قطعه کار بدنه مدل را به صورت افقی به گیره بیندید، به نحوی که دو مقطع قطعه کار به فک‌های گیره متصل باشد. ۲- مطابق با اصول قلاویزکاری در متن کتاب هر چهار سوراخ بدنه، و تکیه‌گاه‌های مدل رابط را قلاویزکاری نمایید. ۳- با توجه به اینکه عمق سوراخ ۱۰ میلی‌متر می‌باشد، قلاویزکاری را تا عمق ۷ میلی‌متر انجام دهید. ۴- با استفاده از پیچ M5 قلاویزکاری کلیه قطعات را کنترل نمایید. 	نکات ایمنی و حفاظتی <ul style="list-style-type: none"> ۱- استفاده از دستکش ایمنی در حین کار الزامی است. ۲- در حین قلاویزکاری از آوردن فشار زیاد بر دسته قلاویز جداً خودداری کنید. ۳- در هر مرحله از قلاویزکاری روغنکاری قلاویز اجباری است. 								
توصیه‌های پایانی: <ul style="list-style-type: none"> ۱- میزکار، محل کار و ابزار را تمیز نمایید. ۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید. 									


فعالیت کارگاهی ۲

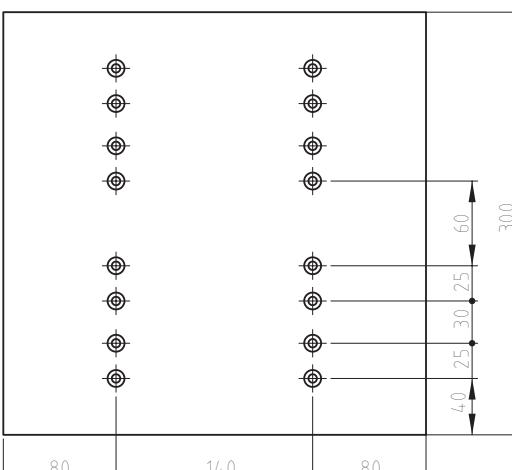نقشه	موضوع: خط کشی و سوراخ کاری صفحه مدل رابط																
	وسایل مورد نیاز <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>گونیا</td> <td>۱</td> </tr> <tr> <td>خط کش ۵۰ سانتی متر</td> <td>۲</td> </tr> <tr> <td>مداد</td> <td>۳</td> </tr> <tr> <td>متنه ۵ میلی متر</td> <td>۴</td> </tr> <tr> <td>متنه سرخزینه یا متنه</td> <td>۵</td> </tr> <tr> <td>عینک ایمنی</td> <td>۶</td> </tr> <tr> <td>دستکش ایمنی</td> <td>۷</td> </tr> <tr> <td>دریل</td> <td>۸</td> </tr> </table>	گونیا	۱	خط کش ۵۰ سانتی متر	۲	مداد	۳	متنه ۵ میلی متر	۴	متنه سرخزینه یا متنه	۵	عینک ایمنی	۶	دستکش ایمنی	۷	دریل	۸
گونیا	۱																
خط کش ۵۰ سانتی متر	۲																
مداد	۳																
متنه ۵ میلی متر	۴																
متنه سرخزینه یا متنه	۵																
عینک ایمنی	۶																
دستکش ایمنی	۷																
دریل	۸																
مراحل انجام کار	نکات ایمنی و حفاظتی																
۱- با استفاده از ابزار خط کش، گونیا و مداد صفحه مدل رابط را مطابق اصول نقشه کشی و مطابق نقشه خط کشی کنید. ۲- محل سوراخ کاری را با استفاده از سنبه نشان علامت بزنید. ۳- قطعه کار را با زیرسروی چوبی مناسب در زیر دریل ستونی قرار دهید. ۴- با استفاده از متنه ۵ میلی متر تمامی سوراخ های علامت گذاری شده را سوراخ کنید. ۵- با استفاده از متنه سرخزینه تمامی سوراخ ها را خزینه کاری نمایید.	۱- از ضربه زدن به ابزار خط کشی جداً خودداری کنید. ۲- ضربه زدن با استفاده از ابزار خط کشی باعث تخریب ابزار می شود. ۳- ابزار نوک تیز را به سمت اعضای بدن نگیرید.																
توصیه های پایانی:	۱- میز کار، محل کار و ابزار را تمیز نمایید. ۲- ابزار و وسایل را تحولی دهید. ۳- اضافات حاصل از سوراخ کاری را در محل مشخص شده قرار دهید و از پراکنده شدن آنها در سطح کارگاه و محیط زیست خودداری شود.																

(ارزشیابی هنرجو در فصل حدیده کاری)

شرح کار:

کلیه پیچ‌ها $1 \times 45^\circ$

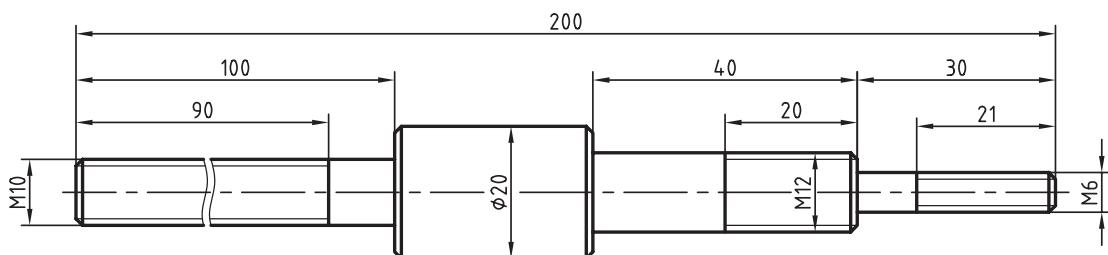

استاندارد عملکرد:

ساخت پیچ فولادی به وسیله حدیده دستی مطابق نقشه

شاخص‌ها:

۱- طول پیچ‌ها با تولرانس ISO ۲۷۶۸-m ۲- قطر و گام پیچ براساس نقشه

شرایط انجام کار

۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهییه استاندارد و دمای $20^\circ\text{C} \pm 3^\circ$ ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار

۵- وسایل اینمنی استاندارد ۶- زمان ۹۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات:

کولیس (۰/۱۵۰) میلی‌متر، حدیده پیکارچه چاکدار، دسته حدیده، گیره موازی، آچار، گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی‌متر، فرمان پیچ، روغن‌دان، لب‌گیره ۷‌شکل، سوهان تخت ۲۵۰ خشن و متوسط و نرم، وسایل تنظیف، میز کار، آچار تنظیم گیره


معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره دریافتی از ۳ نمره	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات حدیده کاری	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفشه اینمنی ۳- تمیزکردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	*	
	میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

(ارزشیابی هنرجو در فصل قلاویز کاری)

شرح کار:

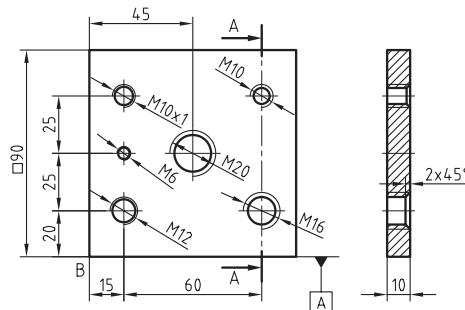

استاندارد عملکرد:

ساخت پیج فولادی به وسیلهٔ حدیده دستی مطابق نقشه

شاخص‌ها:

۱- طول و گام مهره ۲- موقعیت مرکز مهره با تولرانس ISO2768-m

شرایط انجام کار

۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهیه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل اینمی استاندارد آماده به کار ۶- زمان ۱۸۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات:

قطعه کار، میز کار، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی ۳۰۰ میلی‌متر، کولیس (۰/۰۵-۱۵۰) میلی‌متر، گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی‌متر، صفحه صافی کارگاهی ۴۰۰×۴۰۰، سنبه‌نشان ۶۰، سوزن خط کش چايدار، لب گیره، تراز ۰/۰۵ میلی‌متر با طول ۱۰ cm، سری قلاویز، قلاویزگردان، فرمان برو و نروی مهره، روغندان، وسایل تنظیف، کات کبود، دستگاه دریل رومیزی با متعلقات، انواع مته N، مته خزینه مخروطی ۹۰°

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره دریافتی از ۳ نمره	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات قلاویز کاری	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، اینمی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش اینمی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		
	میانگین نمرات	*	
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			