

۱-۵- انواع سنجش، خطای حساسیت و مشخصات دستگاه‌های اندازه‌گیری



شکل ۱-۵- نمونه دستگاه انحرافی



شکل ۲-۵- نمونه دستگاه مقایسه‌ای



شکل ۳-۵- نمونه دستگاه الکترونیکی

۱-۱-۵- انواع سنجش: سنجش به مفهوم مقایسه‌ی یک کمیت مجهول با مقداری معلوم از همان کمیت است که توسط استاندارد مشخص شده است. اندازه‌گیری، با دستگاه‌ها و روش‌های مختلف انجام می‌گیرد.

روش‌ها و دستگاه‌های اندازه‌گیری را معمولاً به روش‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کنند. مانند دستگاه‌های انحرافی، مقایسه‌ای، الکترونیکی و دیجیتالی.

- دستگاه‌های انحرافی یا عقربه‌ای که دستگاه‌های آنالوگ نامیده می‌شوند و به آن‌ها اندازه‌گیرهای پیوسته نیز گفته می‌شود، کمیت مورد سنجش را با انحراف عقربه نشان می‌دهند (شکل ۱-۱).

- دستگاه‌های مقایسه‌ای کمیت مورد سنجش را در مقایسه با کمیت معلوم مشخص می‌کنند. در این دستگاه‌ها معمولاً در هنگام مشخص شدن کمیت مجهول، عقربه مقدار صفر را نشان می‌دهد. مانند پل‌های اندازه‌گیری (شکل ۲-۱).

- دستگاه‌های الکترونیکی از عناصر الکترونیکی درست شده‌اند و می‌توانند اندازه‌گیری را به صورت پیوسته انجام دهند. برای نمونه می‌توان از اسیلوسکوپ نام برد (شکل ۳-۱).




شکل ۴-۵- نمونه دستگاه دیجیتالی

$$\Delta A = A_m - A$$

ΔA = مقدار خطای که به آن خطای مطلق نیز گفته می‌شود.
 A_m = مقدار سنجیده شده
 A = مقدار واقعی

$$\gamma_A = \frac{\Delta A}{A} \approx \frac{\Delta A}{A_m}$$

$$\text{خطای مجاز} = \frac{\text{حدود اندازه‌گیری}}{\text{کلاس}} \times 100$$

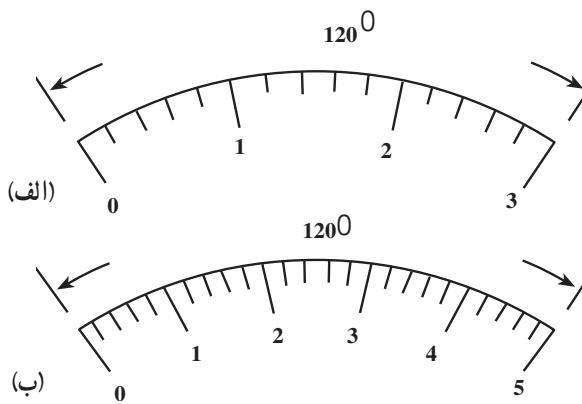

شکل ۵-۵- دستگاه الف حساس‌تر از دستگاه ب است.

- دستگاه‌های دیجیتالی مقدار مورد سنجش را با اعداد و به صورت رقمی نشان می‌دهند. در این دستگاه‌ها کمیت مورد اندازه‌گیری، ابتدا به ولتاژ تبدیل می‌شود و سپس سنجیده و به مقدار واحد کمیت اصلی نمایش داده می‌شود (شکل ۴-۵).

۴-۱-۵- خطای در دستگاه‌های اندازه‌گیری: بنا به

تعريف، خطای عبارتست از مقدار سنجیده شده منهای مقدار واقعی. یا به عبارت دیگر خطای برابر است با مقدار سنجیده شده منهای مقداری که باید سنجیده شود.

- خطای نسبی: از تقسیم مقدار خطای بر مقدار واقعی

خطای نسبی به دست می‌آید که تقریباً برابر نسبت مقدار خطای به مقدار اندازه‌گیری شده است.

- درصد خطای نسبی: از حاصل ضرب خطای نسبی در

عدد صد، درصد خطای نسبی حاصل می‌شود.

$$\gamma_A \% = \gamma_A \times 100$$

- کلاس دستگاه‌های اندازه‌گیری: درصد خطای نسبی

در انحراف ماکریم دستگاه را کلاس می‌نامند. کلاس دستگاه به صورت یک عدد روی صفحه‌ی دستگاه درج می‌شود ولی همواره مقدار آن منفی و مثبت است. هر چه عدد کلاس یک دستگاه کوچکتر باشد، دقت اندازه‌گیری آن بیشتر است.

- خطای مجاز دستگاه: به مقدار خطایی که یک دستگاه

می‌تواند در هر اندازه‌گیری داشته باشد خطای مجاز دستگاه گفته می‌شود. خطای مجاز هر دستگاه به کمک کلاس آن قابل محاسبه است.

حدود اندازه‌گیری ماکریم مقداری است که دستگاه می‌تواند اندازه‌گیری کند. به حدود اندازه‌گیری، رنج نیز گفته می‌شود.

۴-۱-۶- حساسیت دستگاه‌های اندازه‌گیری: به

میزان انحراف عقریه‌ی یک دستگاه به ازای یک واحد از کمیت مورد اندازه‌گیری، حساسیت می‌گویند. بدیهی است هرچه میزان انحراف دستگاه به ازای اندازه‌گیری یک کمیت معین، بیشتر باشد آن دستگاه حساس‌تر است (شکل ۵-۵).

$$\frac{\text{میزان انحراف عقره}}{\text{میزان مسوب انحراف}} = \frac{\text{طول یا زاویه‌ی صفحه مدرج}}{\text{حدود اندازه‌گیری}} = \frac{\text{میلی‌متر یا درجه}}{\text{ واحد کمیت مورد اندازه‌گیری}} \left[\frac{\text{میلی‌متر یا درجه}}{\text{ واحد کمیت مورد اندازه‌گیری}} \right]$$

حل:

الف - داریم

$$\frac{\text{خطای مجاز}}{\text{حدود اندازه‌گیری}} = \frac{100}{\text{کلاس}} \quad \text{پس}$$

$$\frac{\text{کلاس} \times \text{حدود اندازه‌گیری}}{100} = \frac{\text{خطای مجاز}}{\text{کلاس}}$$

بنابراین

$$\frac{25^\circ \times (\pm 2/5)}{100} = 6/25 [\text{V}]$$

- ب

$$\frac{\text{زاویه صفحه}}{\text{حدود اندازه‌گیری}} = \frac{125}{25^\circ} = \frac{^\circ/5}{\text{V}} \quad \text{حساسیت}$$

درجه بر ولت

- ج

$$\text{خطای مجاز} \pm \text{مقدار اندازه‌گیری شده} = \text{مقدار واقعی}$$

$$= 20^\circ \pm 6/25$$

$$\text{یا } 193/25 < \text{مقدار واقعی} < 206/25$$

- د

$$\frac{\text{مقدار خطای نسبی}}{\text{مقدار اندازه‌گیری شده}} = \frac{\text{مقدار واقعی}}{\text{مقدار واقعی}} = \text{خطای نسبی}$$

$$\frac{\pm 6/25}{20^\circ} = \pm 0/031$$

- ه

$$\text{خطای نسبی} = \pm 0/031 \times 100^\circ = \pm 31 \times 100^\circ$$

$$\text{درصد خطای نسبی} = \pm 3/1$$

مثال: یک ولت‌دارای حدود اندازه‌گیری 25° ولت و کلاس $2/5$ می‌باشد. صفحه‌ی این دستگاه 125 درجه است

مطلوبست محاسبه:

الف - خطای مجاز دستگاه

برای حل ابتدا رابطه را می‌نویسیم و مقادیر را جایگزین می‌کنیم. توجه داشته باشید که کلاس دارای مقادیر منفی و مثبت است که در محاسبات بایستی در نظر گرفته شود.

ب - حساسیت

رابطه را می‌نویسیم و مقادیر را جایگزین می‌کنیم.

ج - اگر ولتاژی با این دستگاه، 20° ولت اندازه‌گیری شود. مقدار واقعی ولتاژ چقدر است؟ مقادیر را در رابطه جایگزین می‌کنیم و محدودهی مقدار واقعی را به دست می‌آوریم.

د - خطای نسبی اندازه‌گیری فوق ابتدا رابطه را می‌نویسیم. سپس مقادیر را جایگزین می‌کنیم و خطای نسبی را به دست می‌آوریم.

ه - درصد خطای نسبی این اندازه‌گیری درصد خطای اندازه‌گیری از حاصلضرب خطای نسبی در عدد صد به دست می‌آید.

۴-۱-۵- جداول علائم و مشخصات دستگاه‌های اندازه‌گیری

جدول ۱-۵- دستگاه‌های اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی

علامت	شرح	
	دستگاه اندازه‌گیری	کمیت مورد اندازه‌گیری
(A)	آمپر متر	جریان
(V)	ولت متر	ولتاژ
(W)	وات متر	توان
[KWh]	کیلووات ساعت متر (کنتور)	انرژی
[Ah]	آمپر ساعت متر	مقدار الکتریسیته
(φ)	ضریب قدرت سنج (فاز سنج)	اختلاف فاز
(Hz)	فرکانس متر	فرکانس
(Ω)	اهم متر	مقاومت
(H)	اندوکتانس متر (ضریب سلفی سنج) (هازی متر)	ضریب خودالقابی
(F)	کاپاسیتانس متر (ظرفیت خازن سنج) (فاراد متر)	ظرفیت خازن

جدول ۲-۵- علامت نشان‌دهنده مکانیزم دستگاه‌های اندازه‌گیری


علامت		شرح دستگاه	
برای دستگاه‌های با گشتاور مکانیکی برگشت به حالت اول	برای دستگاه‌های نسبت سنج (بدون گشتاور مکانیکی برگشت به حالت اول)	جزئیات	مکانیزم اصلی
		باقاب‌گردان	آهنربای دائم
		با آهنربای گردان	
		—	آهن نرم گردان
		همراه با آهنربای دائم	
		—	الکترودینامیکی
		با هسته مغناطیسی بسته (فروودینامیک)	
		—	اندوکسیونی
		اندوکسیونی - مغناطیسی	
		سیم حرارتی	حرارتی
		بی‌متالی	
		حرارتی عایق شده	ترموکوپلی
		حرارتی عایق نشده	
		نیمه هادی	یکسو کننده
		لامپی	
		ترموکوپلی و آهنربای دائم با قاب‌گردان	ترکیبی
		یکسو کننده همراه با آهنربای دائم گردان	
		—	الکترواستاتیک
		—	ارتعاشی

جدول ۴-۵- علائم مورد استفاده برای تعیین نوع جریان

علامت	شرح
—	جریان مستقیم
~	جریان متناوب
~~~~	جریان سه فاز
~~	مستقیم و متناوب با هم

جدول ۳-۵- مقابله با نفوذ میدان‌های خارجی

علامت	شرح
□	محافظه خارجی در مقابل میدان‌های مغناطیسی (اولین طبقه حفاظت)
□□	محافظه خارجی در مقابل میدان‌های الکترومغناطیسی (اولین طبقه حفاظت)
□□□	دستگاه اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب‌گردان که با اولین طبقه حفاظت میدان مغناطیسی تهیه شده است.
□□□□	دستگاه اندازه‌گیری الکترواستاتیکی که با اولین طبقه حفاظت میدان الکترومغناطیسی تهیه شده است.

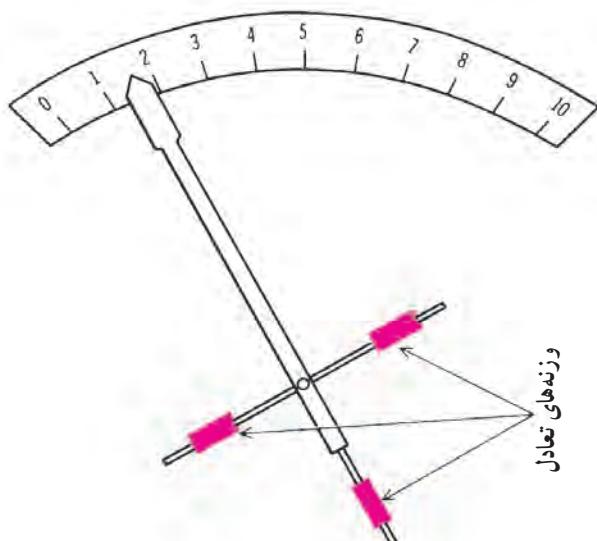

وزنهای تعادل، برای ایجاد تعادل در قسمت‌های گردان اندازه‌گیرها به کار می‌رود.

شکل ۶-۵- نشان‌دهنده‌ی عقربه‌ای

## ۲-۵- سیستم‌های اندازه‌گیری در دستگاه‌های نشان‌دهنده‌ی عقربه‌ای (انحرافی)

دستگاه‌های اندازه‌گیری نشان‌دهنده‌ی عقربه‌ای از قسمت‌های زیر تشکیل شده است :

- قسمت ثابت که به نوع دستگاه اندازه‌گیری بستگی دارد و می‌تواند آهنربای دائم، سیم پیچ و غیره باشد.

- قسمت متحرک که به نوع دستگاه اندازه‌گیری بستگی دارد و می‌تواند سیم پیچ یا آهن نرم و غیره باشد.

- عقربه‌ی دستگاه که مناسب با حساسیت دستگاه‌ها ساخته می‌شوند. مثلاً برای دستگاه‌های معمولی که موارد استعمال زیادی در کارخانجات دارند از عقربه‌ی یهون و محکم استفاده می‌شود. نوک این عقربه‌ها لوزی شکل می‌باشد (شکل ۶-۶).

برای بالا بردن دقت دستگاه در ساخت دستگاه از عقربه‌ی نازک و بسیار سبک استفاده می‌کنند و برای این که در هنگام خواندن عددی که عقربه نشان می‌دهد اشتباہی به وجود نیاید و نگاه کاملاً عمودی روی عقربه بیفتند از یک آینه که در زیر عقربه نصب شده استفاده می‌کنند.

– ناحیه‌ی نشان‌دهنده، صفحه‌ای است در زیر عقربه که روی آن بر حسب کمیت موردنظر درجه‌بندی شده است (شکل ۷-۵). رنگ صفحه‌ی دستگاه‌های اندازه‌گیری معمولی، سفید است و اعداد با رنگ سیاه مشخص شده است. ولی در وسایل اندازه‌گیری وسایل تقلیلی، رنگ صفحه سیاه و اعداد سفید می‌باشد. در اسباب‌های اندازه‌گیری دقیق تعداد خطوط روی صفحه خیلی زیاد و نازک ولی در دستگاه‌های معمولی تعداد خطوط کم و ضخیم می‌باشند.

در صفحه‌ی دستگاه‌ها ناحیه اندازه‌گیری مشخص می‌باشد و به ناحیه‌ای گفته می‌شود که دقت دستگاه اندازه‌گیری تضمین شده است.


– محور دستگاه‌های اندازه‌گیری که قسمت متحرک روی آن نصب می‌شود (شکل ۷-۸- ب). این محورها یا به صورت عمودی و یا به صورت افقی قرار می‌گیرند.

دستگاه‌هایی که دارای محور عمودی هستند، دارای اصطکاک کمتر و در نتیجه دقت آن‌ها بیشتر است. ولی در دستگاه‌هایی که محور افقی دارند اصطکاک بیشتر، در نتیجه دقت اندازه‌گیری کمتر است.


– اتکای محورهای دستگاه‌های اندازه‌گیری:  
اسباب‌های اندازه‌گیری بر حسب اتکای محور به دو قسمت تقسیم می‌شوند:

**الف – دستگاه‌های آویزان:** از این نوع دستگاه‌ها در جهانی که احتیاج به اندازه‌گیری دقیق می‌باشد استفاده می‌شود، مانند آزمایشگاه‌ها (شکل ۷-۸ - الف).


**ب – دستگاه‌های متکی:** سر و ته محور این دستگاه‌ها به شکل مخروط با زاویه‌ی  $3^\circ$  درجه و یا  $6^\circ$  درجه می‌باشد. محور در یک قطعه فلز که اغلب از برنز می‌باشد و داخلش به شکل مخروط با زاویه‌ی  $9^\circ$  یا  $12^\circ$  درجه تراشیده شده قرار می‌گیرد (شکل ۷-۸ - ب).

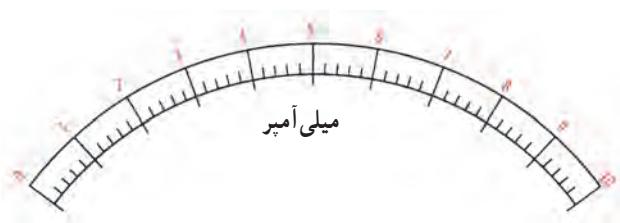

شکل ۷-۵ – درجه بندی میلی آمپر متر

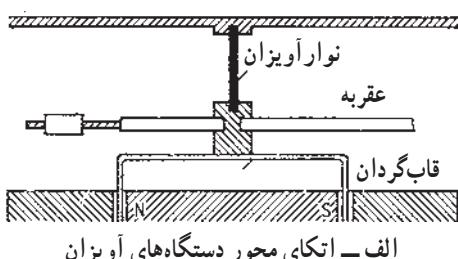

الف – اتکای محور دستگاه‌های آویزان

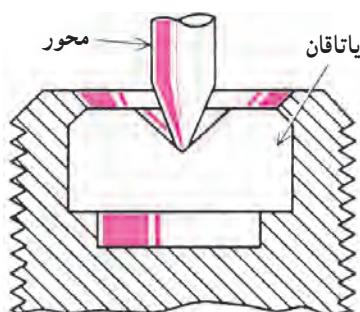

ب – اتکای محور دستگاه‌های متکی

شکل ۷-۸

خفة کننده‌ها مانع بروز نوسان در عقربه‌ی مولتی‌متر می‌شوند.

خفة کننده‌ی نوسان (دمفینگ): پس از این که عبور شدت جریان از سیم‌پیچ دستگاه‌های اندازه‌گیری، عقربه‌ی دستگاه شروع به حرکت می‌کند و سپس در جایی که متناسب با جریان عبوری به باشد می‌ایستد، توقف عقربه، غالباً با نوسان همراه می‌باشد. برای جلوگیری از نوسانات عقربه در هر دستگاه از یک خفه کن (ترمز) استفاده می‌شود.

### انواع خفه کننده

**الف – خفه کن به وسیله‌ی جریان گردابی:** خفه کن به وسیله‌ی جریان گردابی که به آن ترمز فوکو هم می‌گویند تشکیل شده از یک مغناطیس دائمی که در این حوزه‌ی مغناطیسی یک صفحه که متصل به محور عقربه می‌باشد حرکت می‌کند. خطوط قوای میدان مغناطیس دائمی پس از گذشتن از یک فاصله‌ی هوایی از صفحه عبور کرده، حال اگر صفحه به حرکت درآید این خطوط قوا را قطع کرده در نتیجه یک جریان گردابی در آن به وجود می‌آید و چون صفحه‌ی حامل جریان در میدان مغناطیسی قراردارد، از طرف میدان یک نیرویی بر صفحه وارد می‌شود در نتیجه یک گشتاور مخالف با جهت حرکت عقربه به وجود می‌آید که به آن گشتاور ترمزکننده گویند.


این عمل در دستگاه‌های اندازه‌گیری باعث می‌شود که از نوسانات قسمت متحرک دستگاه جلوگیری شود. عیب این نوع خفه کن‌ها در این است که حوزه‌ی مغناطیس دائمی بر روی حوزه مغناطیسی اصلی اثر می‌گذارد در نتیجه خطای اندازه‌گیری زیاد و دقیق دستگاه کم می‌شود.

شکل ۹-۵- خفه کن جریان گردانی را نشان می‌دهد.

**ب – خفه کننده به وسیله‌ی سیم‌پیچ چرخان:** دستگاه‌ایی که دارای سیم‌پیچ متحرک هستند وقتی که سیم‌پیچ در حوزه‌ی مغناطیسی به گردش در می‌آید بر اثر قطع خطوط قوا در آن یک نیروی القایی تولید می‌شود.


حال اگر مدار سیم‌پیچ بسته باشد یک جریان از سیم‌پیچ عبور کرده و با حوزه‌ی مغناطیسی یک گشتاور مخالف تولید می‌کند که این گشتاور باعث می‌شود نوسان دستگاه را از بین ببرد.

**ج – خفه کن بادی:** روی عقربه‌ی دستگاه یک صفحه‌ی سبک آلمینیومی نصب شده. این صفحه در یک ظرف سربسته

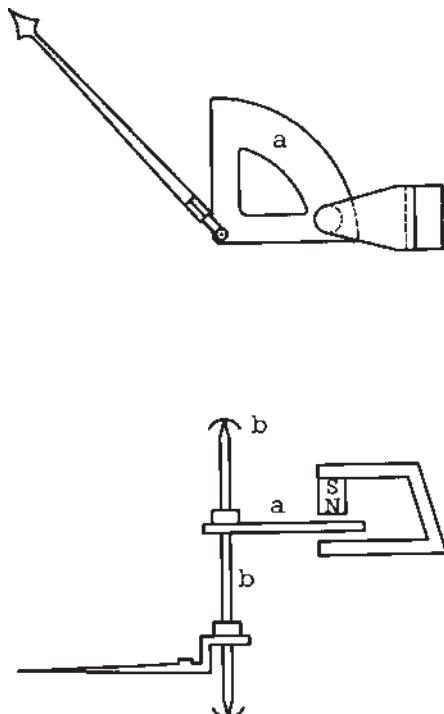

شکل ۹-۵- خفه کن جریان گردابی (فوکو)

خفة کننده با سیم‌پیچ چرخان مشابه سایر خفه کننده‌ها است با این تفاوت که در آن از سیم‌پیچ استفاده شده است.

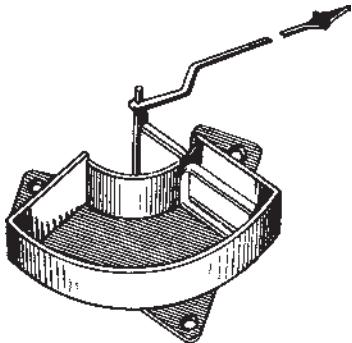

شکل ۱۰-۵ - خفه کن بادی

حرکت گردشی و دورانی می‌کند. این صفحه در موقع حرکت داخل ظرف هوا جلوی خود را فشرده کرده و از سوراخ باریکی به طرف دیگر صفحه هدایت می‌کند و باعث می‌شود که عمل سریع حرکت صفحه به کندی انجام گیرد.

حسن این خفه کن‌ها، سادگی و ارزانی ساختمان آن‌ها می‌باشد. این خفه کن‌ها در دستگاه‌های اندازه‌گیری بسیار دقیق به کار می‌روند.

شکل ۱۰-۵ یک خفه کن بادی را نشان می‌دهد.


#### ۱-۲-۵ - دستگاه اندازه‌گیری قاب‌گردان و آهنربای دائمی

دائمی: این دستگاه تشکیل شده از یک آهنربای دائمی نعلی شکل و یک استوانه‌ی آهنی ثابت که به فاصله‌ی کمی در اطراف آن یک قاب سیم‌پیچی شده قرار دارد که در وسط آهنربای دائمی حول محوری حرکت می‌کند.


قابلی که روی آن سیم‌پیچی شده از جنس آلومینیوم می‌باشد. در بعضی از وسایل به جای قاب آلومینیومی، سیم‌پیچی به شکل قاب درآورده و برای این که حلقه‌های سیم‌پیچ از هم جدا نشوند توسط لاک به هم محکم می‌شوند. عقربه‌ی دستگاه که به محور قاب سیم‌پیچی متصل می‌باشد در مقابل صفحه‌ی مدرج حرکت می‌کند.

#### شکل ۱۱-۵ - الف ساختمان دستگاه‌های اندازه‌گیری

آهنربای دائم و قاب‌گردان را نشان می‌دهد. طرز کار دستگاه اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب‌گردان به این صورت است که شدت جریان I به وسیله‌ی دو فنر که عهده‌دار ایجاد گشتاور مخالف و برگردانیدن عقربه به نقطه صفر می‌باشند، به پیچک می‌رسد و اثر میدان مغناطیسی آهنربا در اطراف آن باعث ایجاد زوج نیروی F در دو طرف قاب سیم‌پیچی می‌شود و چرخش را به وجود می‌آورد. با چرخش قاب، فرنرهای ایجاد کننده‌ی گشتاور، مقاوم جمع می‌شوند و در آن‌ها نیرویی مخالف نیروی محرک ذخیره می‌شود. با برابر شدن گشتاورهای محرک و مقاوم، عقربه می‌ایستد. در زمانی که قاب در حال حرکت است در اثر برخورد خطوط قوا مغناطیسی در قاب آلومینیومی سیم‌پیچ، جریان فوکو به وجود می‌آید و باعث ایجاد نیرویی مخالف حرکت قاب می‌شود. یعنی عمل ترمز را انجام می‌دهد و جلوی نوسانات عقربه را می‌گیرد. این پدیده در هنگام قطع شدن جریان و برگشت عقربه به صفر نیز به وجود می‌آید و حرکت عقربه

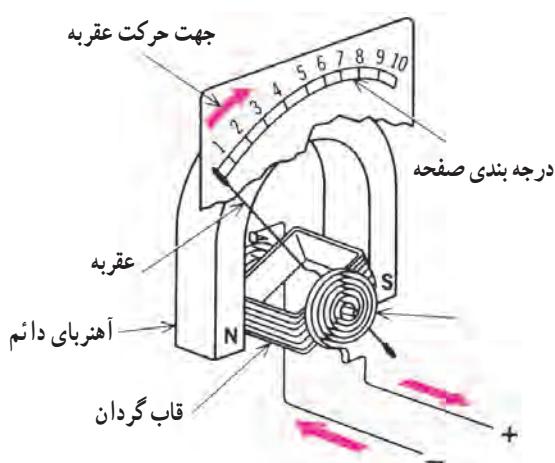


شکل ۱۱-۵ - الف - دستگاه اندازه‌گیری با آهنربای دائم و قاب‌گردان (آهنربا در بیرون)

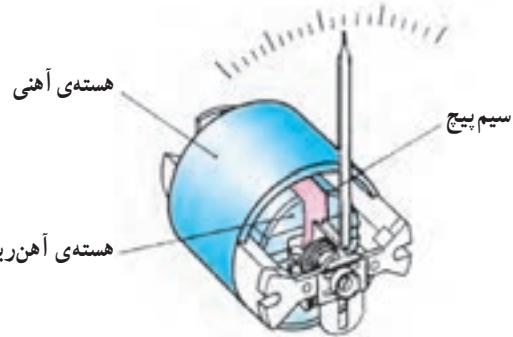

شکل ۱۱-۵-ب - دستگاه اندازه‌گیری با آهنربای دائم، آهنربای در وسط

را آرام می‌کند. وظیفه‌ی استوانه‌ی ثابت آهنی که در مرکز قرار دارد یکنواخت کردن میدان مغناطیسی و جلوگیری از پراکندگی خطوط قوا می‌باشد و چون اندوکسیون مغناطیسی B یکنواخت و ثابت است پس گردش قاب و عقربه، تابع تغییرات شدت جریان است. در نوع دیگری از این دستگاه، آهنربای در وسط و هسته‌ی آهنی در اطراف سیم پیچ فرار دارد (شکل ۱۱-۵-ب).

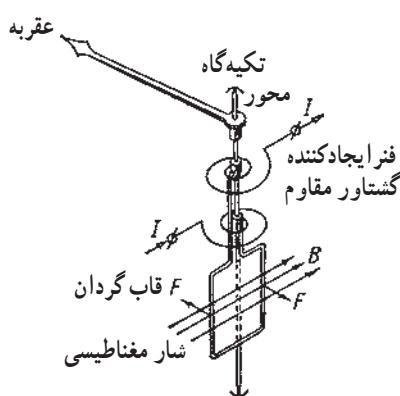


شکل ۱۲-۵ - دستگاه اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب گردان

شکل ۱۲-۵ عبور جریان در دستگاه اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب گردان را نشان می‌دهد. دستگاه با قاب گردان فقط در جریان مستقیم DC کار می‌کند و برای اندازه‌گیری جریان در مدار متناوب حتماً باید جریان ورودی به دستگاه یکسو بشود.

**۱۲-۵-۲**- دستگاه اندازه‌گیری با قاب صلیبی گردان و آهنربای دائم: این دستگاه تشکیل شده از یک آهنربای نعلی شکل و یک جفت کفش قطب. کش قطب‌ها طوری ساخته شده‌اند که فاصله هوایی موجود بین کفش قطبی و قسمت گردان دستگاه به یک اندازه نباشد بلکه فاصله هوایی در وسط قطب‌ها حداقل و در محل خط خنثی حداکثر است.

در روی هسته‌ی گردان، دو قاب به شکل صلیب قرار دارد. جهت جریان در سیم پیچ‌ها طوری است که گشتاور یکی مخالف گشتاور دیگری است. شکل ۱۳-۵ ساختمان دستگاه اندازه‌گیری قاب صلیبی و آهنربای دائم را نشان می‌دهد. طرز کار این دستگاه بدین ترتیب است که، وقتی به وسیله‌ی فنرهای بسیار حساس (که دیگر گشتاور مقاوم ایجاد نمی‌کنند) به دو سیم پیچ متحرک، جریان برسد، وجود آن دو جریان و میدان مغناطیسی آهنربای، باعث ایجاد گشتاور محرک در یک سیم پیچ و گشتاور مقاوم در سیم پیچ بعدی می‌شود. در این حالت قاب‌ها در جهت گشتاور بزرگتر به حرکت در می‌آیند. با گردش قاب‌ها، قابی که گشتاور بزرگ‌تر ایجاد کرده از میدان قوی به سمت میدان ضعیف‌تر می‌رود و گشتاور آن

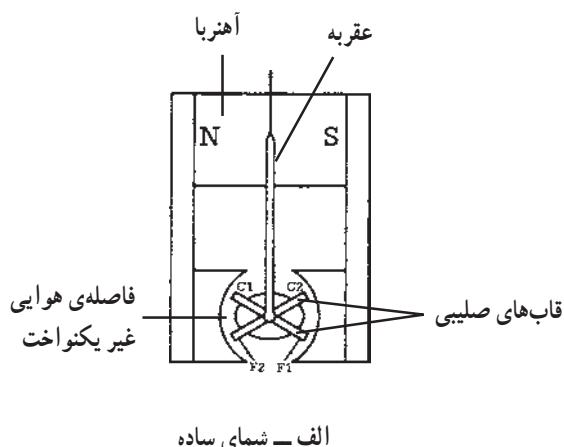


کوچک‌تر می‌شود. از طرف دیگر قاب دوم به سمت میدان قوی تر رفته و گشتاورش بزرگ‌تر می‌شود. وقتی دو گشتاور مساوی شدند حالت تعادل پیش‌آمده و عقره می‌ایستد.

در این دستگاه انحراف عقره متناسب است با نسبت دو جریان. در نتیجه دستگاه با قاب صلیبی یک دستگاه نسبت سنج می‌باشد. از این دستگاه معمولاً در میگر که یک اندازه‌گیر مقاومت‌های بزرگ است استفاده می‌شود.




ب - شمای ظاهری

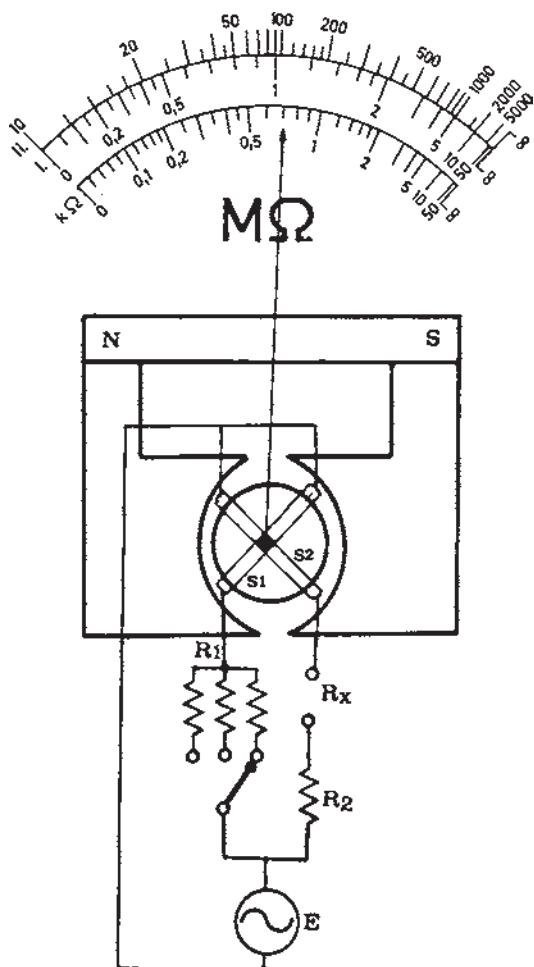


ج - شمای مداری


شکل ۱۳-۵-۱۳ - دستگاه اندازه‌گیری با قاب صلیبی و آهنربای دائم

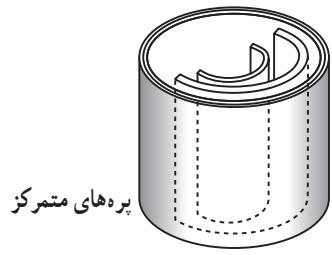

الف - بوبین گرد

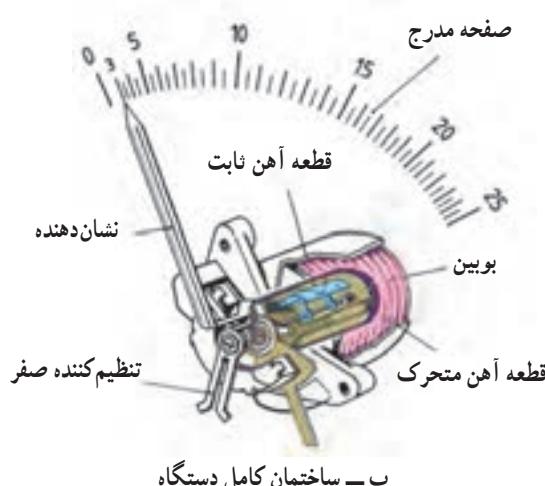

شکل ۱۴-۵-۵ - دستگاه اندازه‌گیری با آهن نرم گردان و بوبین گرد نوع دفعی

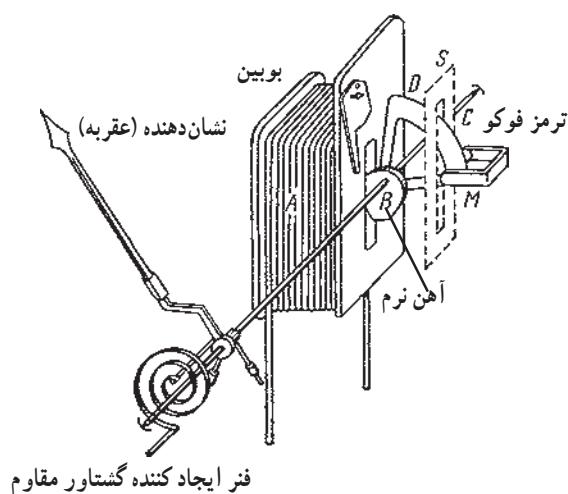

شکل ۱۵-۵-۵ - دستگاه اندازه‌گیری آهن نرم گردان نوع کششی


**۲-۵-۵ - دستگاه اندازه‌گیری با بوبین گرد و آهن نرم گردان:** این دستگاه از یک بوبین گرد که در داخل آن دو تکه آهن نرم قرار دارد، تشکیل شده است. یکی از آهن‌ها ثابت و دیگری متحرک و متصل به محور دستگاه می‌باشد.

اگر دو سر بوبین را به منبع جریان وصل کنیم یک حوزه مغناطیسی در بوبین ایجاد می‌شود، بر اثر این حوزه، دو قطعه آهن در یک جهت مغناطیسی می‌شوند یعنی دو قطب هم نام تشکیل می‌دهند. در نتیجه همیدیگر را دفع می‌کنند (شکل ۱۴-۵) و عقربه‌ی دستگاه به حرکت درمی‌آید.


**شکل ۱۵-۵-۵ دستگاه اندازه‌گیری آهن نرم گردان نوع کششی** را نشان می‌دهد که در آن A بوبین، B آهن نرم گردان، C محور و D خفه کن الومینیومی جریان گردانی (فوکو) می‌باشد. در اثر عبور جریان از سیم پیچ در داخل بوبین میدان مغناطیسی تشکیل می‌شود و قطعه‌ی آهن متصل به محور را به سمت داخل می‌کشد. گشتاور مقاوم در این دستگاه‌ها توسط فر مارپیچ ایجاد می‌شود.

دستگاه اندازه‌گیری با بوبین گرد و آهن نرم گردان، شدت جریان‌های زیاد را بدون اشکال اندازه‌گیری می‌کند این دستگاه مقدار مؤثر جریان را اندازه‌گیری می‌کند یعنی هم در جریان‌های DC و هم در جریان‌های AC کار می‌کند.

این دستگاه تحمل بار اضافی و استحکام زیاد در مقابل تکان‌های شدید را دارد.

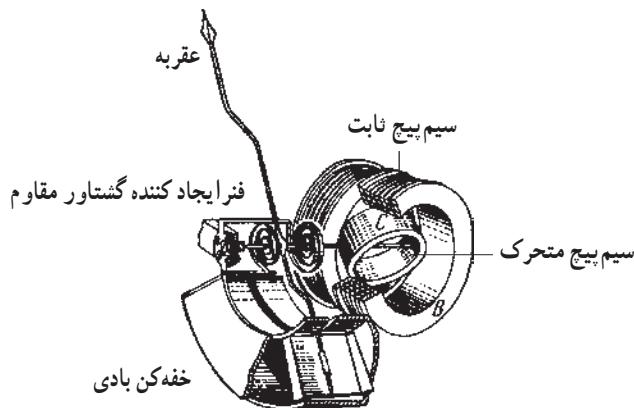

شکل ۱۶-۵- دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی

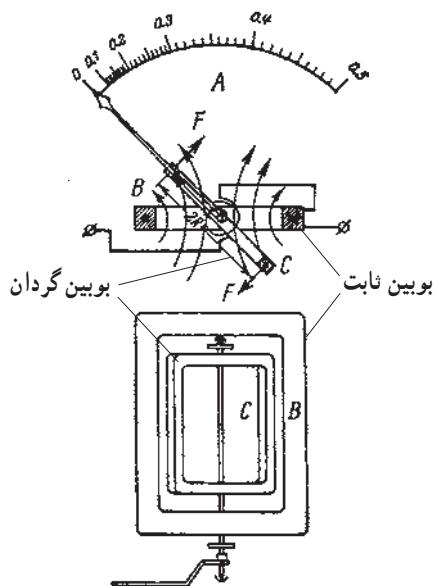


شکل ۱۷-۵- اساس کار دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی

**۴-۲-۵- دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی:** این دستگاه از دو سیم پیچ ثابت و متحرک تشکیل شده است (شکل ۱۶-۵). جریان توسط دو فنر مارپیچ به سیم پیچ گردان می‌رسد. در اثر عبور جریان از دو سیم پیچ ثابت و گردان، با ایجاد گشتاور، سیم پیچ گردان شروع به حرکت می‌کند. چون نیرویی که باعث گردش بین گردان می‌شود تابع جریان دو بین ثابت و متحرک است، لذا گشتاور، مناسب با حاصل ضرب مقادیر لحظه‌ای دو جریان خواهد بود یعنی  $I_1 \times I_2 \alpha \theta$  (در رابطه فوق  $\theta =$  زاویه انحراف عقربه و علامت  $\alpha$  به معنی مناسب بودن است). این دستگاه هم در جریان مستقیم و هم در جریان متناوب کاربرد دارد.

اگر  $I_1$  را مناسب با  $I$  (جریان یک مصرف‌کننده) و  $I_2$  را مناسب با ولتاژ دو سر همان مصرف‌کننده داشته باشیم در این صورت گشتاور الکتریکی با توان مصرفی بار مناسب می‌شود و عقربه‌ی دستگاه مستقیماً توان را نشان می‌دهد. پس این دستگاه می‌تواند توان الکتریکی مصرف‌کننده را اندازه‌گیری کند. سیم پیچ ثابت دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی به طور سری با مصرف‌کننده و سیم پیچ متحرک به طور موازی با آن قرار می‌گیرد. بنابراین سیم پیچ ثابت در مسیر جریان و سیم پیچ متحرک روی اختلاف سطح قرار می‌گیرد. سیم پیچ ثابت دارای سیم ضخیم و سیم پیچ متحرک دارای سیم نازک است. شکل ۱۷-۵ اساس کار دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی را نشان می‌دهد.


**۴-۲-۵- دستگاه اندازه‌گیری با آهنربای گردان:** این دستگاه دارای یک مغناطیس دائم متحرک است که به عقربه وصل می‌باشد و در اثر تقابل میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یک بین به حرکت در می‌آید. چون مغناطیس دائم، سنگین‌تر از قاب گردان است این دستگاه نسبت به دستگاه با قاب گردان، گشتاور پیشتری برای گردش لازم دارد.

شکل ۱۸-۵ ساختمان دستگاه اندازه‌گیری آهنربای گردان را نشان می‌دهد که در آن شماره‌ی ۱، آهنربای گردان، ۲ محور، ۳ بین، ۴ فنر مارپیچ ایجاد کننده گشتاور مقاوم، ۵ جام از جنس مس یا آلمینیوم، به عنوان خفه کن. حرکت مغناطیس باعث می‌شود در دیواره‌های خفه کن جریان فوکو (گردابی) به وجود آید و

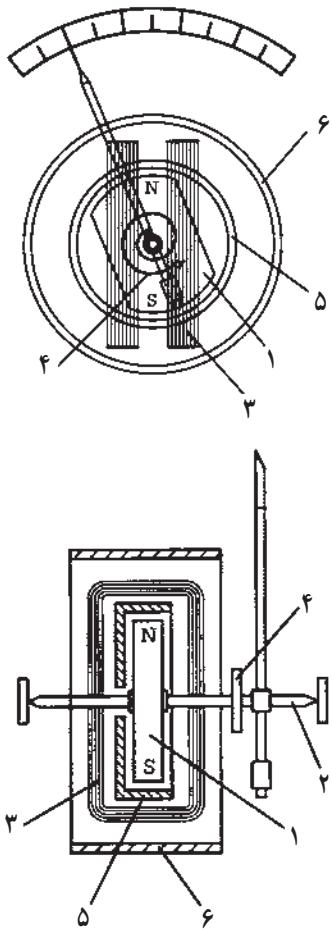

شکل ۱۸-۵-۵- دستگاه اندازه‌گیری آهنربای گردان

گشتاوری ترمی ایجاد کند، ۶ سپر محافظت از آلیاژی  $80^\circ$  در صد نیکل و  $20^\circ$  در صد آهن جهت جلوگیری از تأثیر میدان‌های مغناطیسی خارجی. این دستگاه از نظر اصول کار و کاربردها درست مانند دستگاه آهنربای دائم و قاب‌گردان است.

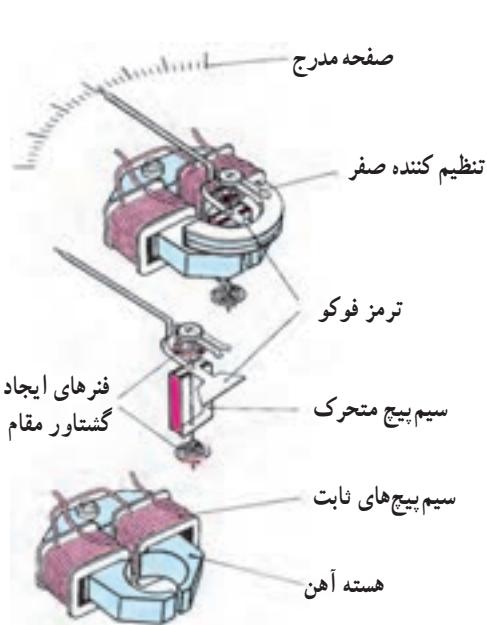

شکل ۱۹-۵- ساختمان دستگاه فرودینامیکی

۶-۲-۵- دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک: این دستگاه دارای ساختمان دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی است با این تفاوت که سیم‌پیچ‌ها روی هسته آهن نرم پیچیده شده‌اند. شکل ۱۹-۵ دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک را نشان می‌دهد.

باتوجه به مدرن شدن تکنولوژی همواره سعی می‌شود از مواد ترکیبی جدید برای هسته استفاده شود تا میزان تلفات در آن کاهش یابد.