

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ



# کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی

رشته الکترو تکنیک  
گروه برق و رایانه  
شاخه فنی و حرفه ای  
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



کابل کنی و سیم پیچی ماشین‌های الکتریکی - ۲۱۱۲۶۴  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

علی‌اکبر مطیع‌بیرجندی، شهرام خدادادی، مجتبی انصاری‌پور، محمدمحسن اسلامی، علیرضا حجرگشت،

امیرحسین ترکمانی و نقی اصغری‌آقاماقر (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

علی عراقی، شهرام خدادادی، حمید چراغیان (اعضای گروه تألیف)

شهرام خدادادی، مجتبی انصاری‌پور (ویراستار فنی)

اداره کل نظارت بر شر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - نیما صابر (صفحه‌آرا) - فاطمه رئیسان فیروزآباد (رسام)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۱۱۸۳۳۱۰۸، ۰۹۲۶۰۳۰۸۸۸، کد پستی: ۵۷۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن: ۰۹۱۱۱۶۱۸۵۸۴۹، دورنگار: ۱۶۵۱۸۵۸۴۹، صندوق پستی: ۱۳۹-۱۵۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ سوم ۱۳۹۸

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

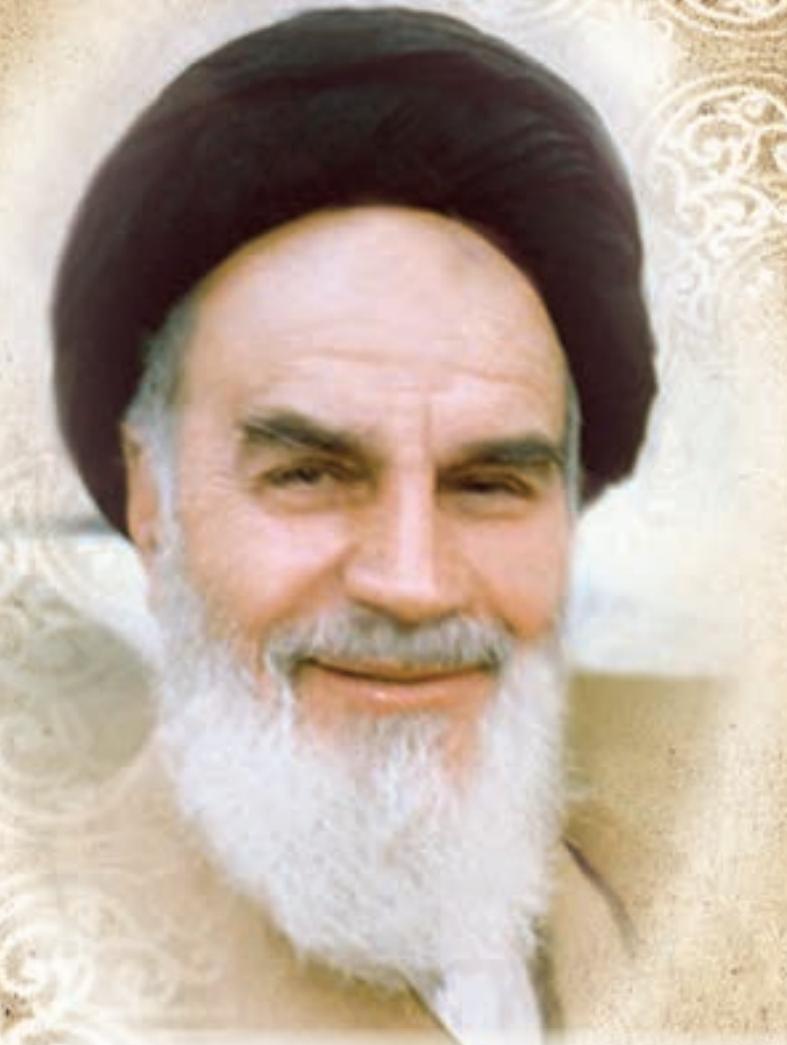A portrait of Ayatollah Ruhollah Khomeini, an elderly man with a long white beard and a dark turban, smiling slightly. He is set against a background of intricate gold and cream-colored Islamic geometric patterns.

اگر یک ملتی نخواهد آسیب بیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خود کفای باشیم، بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادتتان این است که کار بکنید. این عبادت است.

امام خمینی (قُدْسَ سِرُّهُ)



## فهرست

۱ .....	پودمان اول :
۲ .....	واحد یادگیری ۱: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز
۵۵ .....	ارزشیابی شایستگی شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز
۵۷ .....	پودمان دوم :
۵۸ .....	واحد یادگیری ۲: کابل کشی
۹۲ .....	ارزشیابی شایستگی کابل کشی
۹۳ .....	پودمان سوم :
۹۴ .....	واحد یادگیری ۳: سیم پیچی ترانسفورماتور
۱۳۸ .....	ارزشیابی شایستگی سیم پیچی ترانسفورماتور
۱۳۹ .....	پودمان چهارم :
۱۴۰ .....	واحد یادگیری ۴: سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز
۱۹۴ .....	ارزشیابی شایستگی سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز
۱۹۵ .....	پودمان پنجم :
۱۹۶ .....	واحد یادگیری ۵: سیم پیچی الکتروموتور تک فاز
۲۳۱ .....	ارزشیابی شایستگی سیم پیچی الکتروموتور تک فاز

## سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است.

۱. شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی نصب برق اضطراری و پشتیبان و سیم‌کشی خانه هوشمند
۲. شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه و مدیریت انرژی
۳. شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم‌افزارها
۴. شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر استناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه استناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس، سومین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته الکترونیک در پایه ۱۱ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی کابل‌کشی و سیم‌پیچی ماشین‌های الکتریکی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان‌هایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس داری ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعته به وبگاه رشته خود با نشانی [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir) می‌توانید از عنایوین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردی که در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند می‌بینیم اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

## سخنی با هنرآموزان عزیز

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته الکترونیک طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تأثیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای پایه یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پوдمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت‌یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیر فنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرمافزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیر فنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده درسال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزمations کسب شایستگی می‌باشدند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

پودمان اول: شبکه برق سه‌فاز و ارتباط آن با مصرف‌کننده‌های سه‌فاز با توجه به نوع بارهای متعادل و نامتعادل در این پودمان آموزش داده می‌شود و پارامترهای الکتریکی تحلیل می‌شود.

پودمان دوم: کابل‌کشی شامل نصب کابل روی دیوار، سینی کابل، نردنان کابل، مفصل‌بندی کابل و کابل‌دفنی از مهم‌ترین شایستگی‌های این پودمان است.

پودمان سوم: محاسبات و سیم‌پیچی ترانسفورماتور تک‌فاز و تحلیل آرایش‌های بی‌باری و اتصال کوتاه از مهم‌ترین عناوین شایستگی در این پودمان است.

پودمان چهارم: آشنایی با انواع سیم‌پیچی الکتروموتورهای سه‌فاز، جدول و ترسیم دیاگرام، عایق‌کاری، سربندی و آزمایش‌های صحت سیم‌پیچی الکتروموتور و راهاندازی آن در این پودمان دنبال می‌شود.

پودمان پنجم: سیم‌پیچی الکتروموتورهای یک‌فاز (راهانداز موقت و دائم) جدول و ترسیم دیاگرام و الکتروموتورهای تک‌فاز دو سرعته (کولری) از شایستگی‌های مهم این پودمان است.

دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش



# پو دمان ۱

شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

## واحد یادگیری ۱

### شبکه برق و مصرف کننده‌های سه‌فاز

#### آیامی دانید:

- شبکه برق سه‌فاز از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟
- مزایای برق سه فاز نسبت به یک فاز چیست؟
- توان الکتریکی در حالت ستاره و مثلث چه تفاوتی دارد؟
- تفاوت بار متعادل و نامتعادل سه‌فاز چیست؟

#### استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود ابتدا با شبکه برق سه‌فاز (تولید، انتقال و توزیع) آشنا شده و می‌توانند ولتاژ و جریان خط و فاز بار الکتریکی سه‌فاز را اندازه‌گیری کنند. آنها قادر به راهاندازی الکتروموتورهای سه‌فاز با انواع کلیدهای راهاندازی خواهند بود و شرایط بار متعادل و نامتعادل سه‌فاز را به کمک اتصال بار الکتریکی ستاره و مثلث لامپ تحلیل خواهند کرد.

## \* مقدمه \*

شبکه‌های الکتریکی که برای تأمین ولتاژ و جریان مورد نیاز مصرف کننده‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند به دو صورت: ۱- تکفاز، ۲- سه فاز هستند. از آنجایی که شبکه تکفاز جزئی از شبکه سه فاز است و از طرفی دیگر تولید ولتاژ و جریان AC به صورت سه فاز انجام می‌شود، به همین دلیل در ابتدا ساختار کلی شبکه‌های الکتریکی و سپس چگونگی تولید آن ارائه می‌شود.

آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید تولید انرژی الکتریکی از نیروگاه تا محل مصرف چه مراحلی را طی می‌کند؟

## ساختار شبکه‌های الکتریکی

در شکل کلی می‌توان ساختار شبکه‌های الکتریکی را در قالب سه گروه (شکل ۱) به صورت زیر معرفی کرد:

۱- تولید (Generation)

۲- انتقال (Transmission)

۳- توزیع (Distribution)



شکل ۱- تولید و انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

### تولید انرژی الکتریکی

در بخش تولید انرژی، نیروگاه‌ها قرار دارند که وظیفه آنها تولید انرژی الکتریکی AC است که با بهره‌گیری از ژنراتورها صورت می‌گیرد. ولتاژ خروجی ژنراتورها در محدوده ۱۰ KV تا ۲۰ KV است. میزان جریان دهی ژنراتورها به مقدار توان ظاهری (S) آنها بستگی دارد. مقدار توان ظاهری را از رابطه زیر می‌توان محاسبه کرد.

$$S = \sqrt{3} V_e I_e$$

V<sub>e</sub>- ولتاژ مؤثر بر حسب ولت (V)

I<sub>e</sub>- جریان مؤثر بر حسب آمپر (A)

S- توان بر حسب ولت آمپر (V.A)

رابطه توان ظاهری در مدار یک فاز و سه فاز را با یکدیگر مقایسه کنید.

تمرین



چون مقدار جریان دهی ژنراتور زیاد است (در محدوده کیلو آمپر KA) ت C ب از نوع سنکرون (همزمان) هستند. از رابطه زیر می‌توان محاسبه کرد:  
و سپس تولید ولتاژ و جریان:  
۱- لذا توان ژنراتورها اغلب بر حسب مگا ولت آمپر (MVA) بیان می‌شود:




شکل ۲- ژنراتور سه فاز در نیروگاه

**چگونگی تولید جریان‌های سه‌فازه:** ژنراتورهای تولیدکننده جریان الکتریکی سه فاز از دو بخش اصلی تشکیل شده‌اند.

#### ۱- بخش ساکن (استاتور)      ۲- بخش متحرک (روتور)

استاتور ژنراتورها مشابه موتورهای سه‌فاز دارای یک هسته از جنس آهن نرم است که ورق ورق بوده (شکل الف). و از کنار هم قرار گرفتن این ورق‌ها هسته‌ای به صورت استوانه‌ای شیاردار پدیدمی‌آید شکل (۳- ب). در داخل شیارهای استاتور از سه گروه سیم‌پیچی که نسبت به هم  $120^\circ$  اختلاف فاز مکانی دارند، استفاده می‌شود که نحوه اتصال سیم‌پیچی بر پایه اصول سیم‌پیچی است و درنهایت سه سیم به عنوان سرهای سیم‌پیچی از استاتور خارج می‌شود. برای حفاظت سیم‌پیچی و ورق‌های استاتور، کل مجموعه در داخل یک پوسته چدنی مطابق شکل (۴) قرار می‌گیرد.

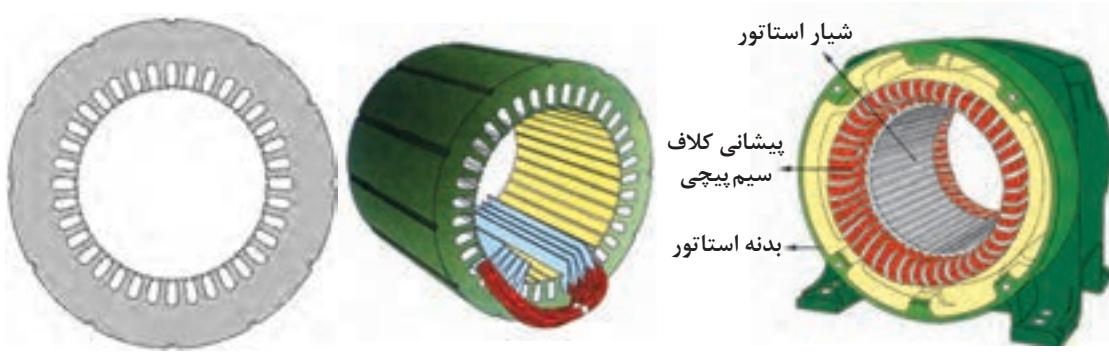

الف) ورق هسته

ب) استوانه هسته استاتور

شکل ۴- استاتور سیم پیچی

شکل ۳- هسته استاتور

## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

تحقیق

جريان های سه فاز را از نظر دامنه و زمان تناوب و اختلاف فاز با یکدیگر مقایسه کنید و به کلاس ارائه کنید.



شکل ۵- روتور ژنراتور سنکرون


روتور ژنراتورهای سنکرون نیز مشابه استاتور شامل یک هسته است که روی آن از یک سیم پیچی که به صورت دو تکه است استفاده می شود. در ژنراتورهای سنکرون وظیفه تولید میدان مغناطیسی (تحریک) و بروز پدیده القاء نیروی محرکه به عهده روتور است. شکل (۵) تصویر روتوریک ژنراتور سنکرون را نشان می دهد.

برای آشنایی با چگونگی تولید ولتاژ سه فاز، تصویر ساده‌ای از استاتور ژنراتور سنکرون را مطابق شکل (۶) در نظر بگیرید.


در مولد سنکرون سیم پیچ روتور به جریان DC متصل می شود. با عبور جریان از داخل سیم پیچی روتور میدان مغناطیسی ثابتی در فضای اطراف هسته پدید می آید که سبب می شود تا هسته به صورت یک آهنربا دارای خاصیت مغناطیسی شود.

تحقیق

منظور از ژنراتور سنکرون چیست؟

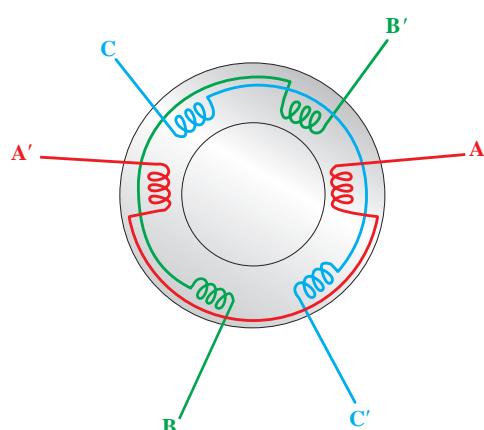

شکل ۶- استاتور ژنراتور آسنکرون

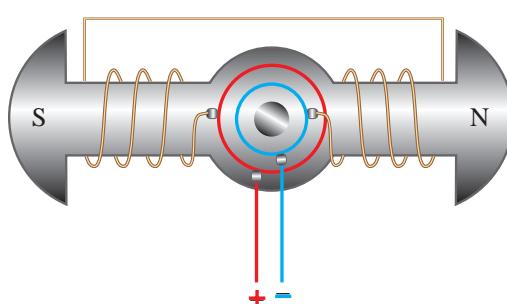


شکل ۷- سیم پیچ روتور

روتور ژنراتورها از طریق یک محور به توربین (محرك مکانیکی) متصل است که به واسطه وارد شدن نیروی مکانیکی به توربین (مانند: جاری شدن آب در نیروگاههای آبی، برخورد بخارآب پرفشار در نیروگاههای حرارتی، برخورد باد با پرههای بزرگ در نیروگاههای بادی و...) شروع به چرخش کرده و درنتیجه روتور که دارای خاصیت مغناطیسی است شروع به حرکت می کند. در اثر چرخش روتور میدان مغناطیسی اطراف آن در هر لحظه از زمان که در مقابل یک سیم پیچی استاتور قرار می گیرد طبق قانون فاراده نیروی محرکه القایی در آن پدید می آید. برای آشنایی با چگونگی تولید ولتاژ القایی در

سیم‌پیچی‌های سه فاز ژنراتورها، تصاویر ساده‌ای از سیم‌پیچی‌های استاتور به همراه وضعیت قرار گرفتن روتور در چند لحظه نشان داده شده است.

تحقیق

چرا تولید انرژی الکتریکی به صورت ۳ فاز انجام می‌شود؟

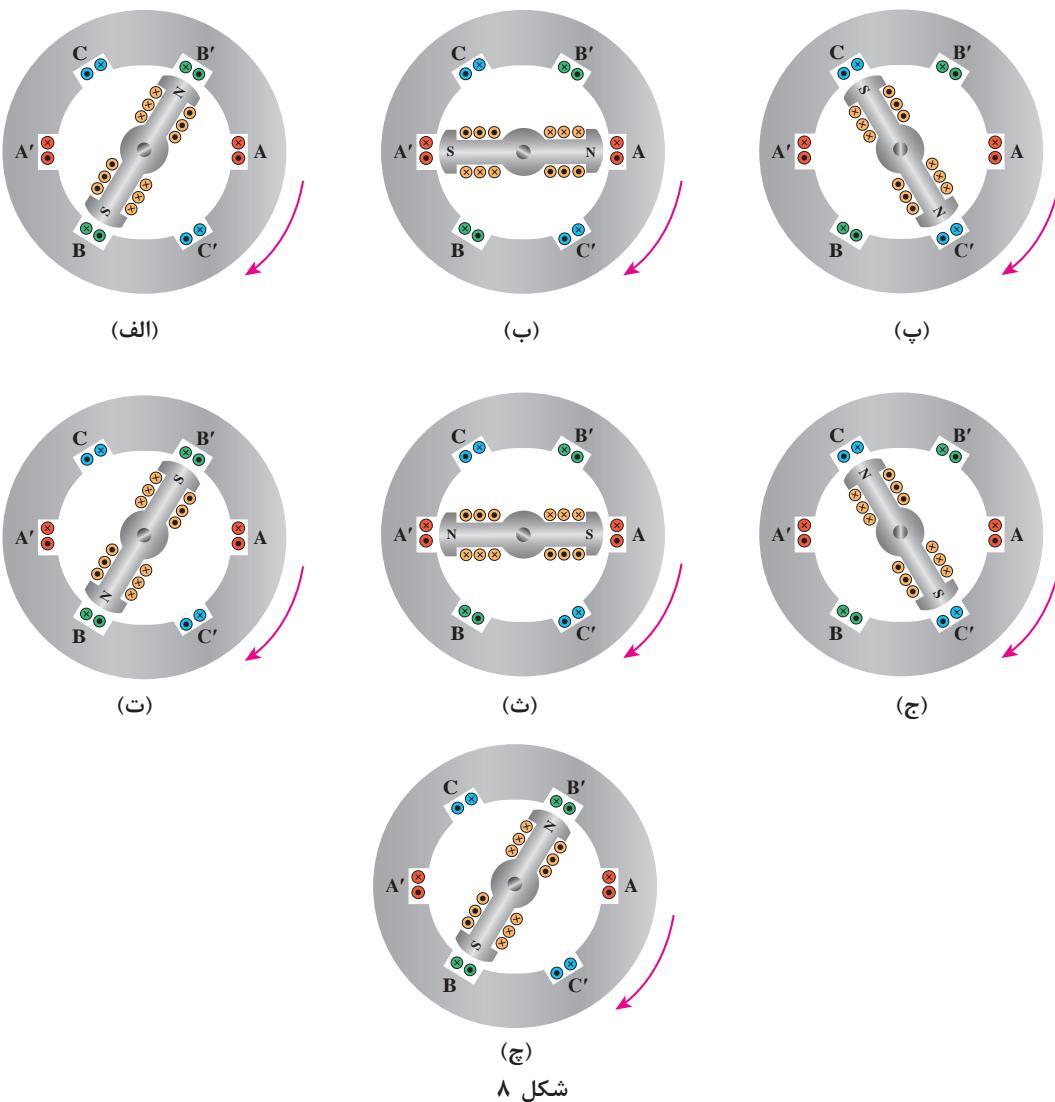

تولید انرژی الکتریکی ۳ فاز از لحظه  $0:10$  تا  $3:20$

فیلم



## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

ولتاژ القایی در هر لحظه به سینوس زاویه میدان مغناطیسی روتور و سیم پیچی استاتور بستگی دارد و از طرف دیگر چون در استاتور سه گروه سیم پیچی با اختلاف فاز مکانی  $120^\circ$  درجه در داخل شیارها استفاده شده لذا در اثر گردش یک دور روتور، ولتاژها و جریان های سه فاز با اختلاف فاز زمانی  $120^\circ$  درجه ای طبق معادلات (۱) در سیم پیچی های استاتور تولید می شود.

$$V_{AA'} = V_m \sin(\omega t) \quad (1)$$

$$V_{BB'} = V_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$V_{CC'} = V_m \sin(\omega t - 240^\circ)$$


در مباحث عملی ولتاژ های القا شده در سه فاز ژنراتور سنکرون را به صورت زیر نشان می دهیم.

$$V_{AA'} = V_A \quad \text{فاز } L1$$

$$V_{BB'} = V_B \quad \text{فاز } L2$$

$$V_{CC'} = V_C \quad \text{فاز } L3$$



شکل موج ولتاژ های القایی یک شبکه سه فاز را در شکل (۹) مشاهده می کنید.

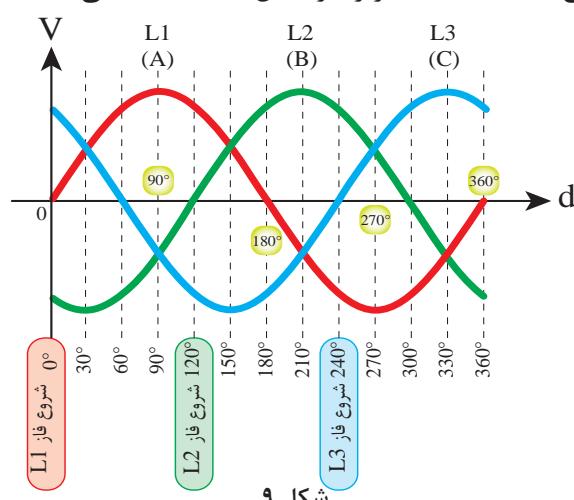

شکل ۹

## مزایای برق سه فاز نسبت به تکفاز

الف) توان الکتریکی در مصرف کننده های سه فاز، هیچ وقت به صفر نمی رسد. همان طوری که در شکل مشخص است هر گاه در یکی از لحظات دامنه یکی از فازها به صفر بررسد دامنه دو فاز دیگر صفر نبوده و به مصرف کننده انرژی می دهند. به همین دلیل بازده ماشین های سه فاز نسبت به تکفاز بیشتر است.

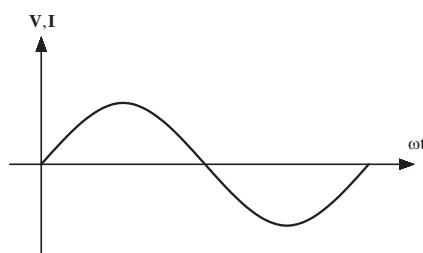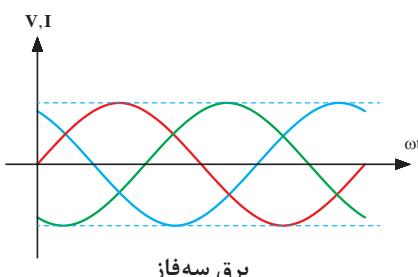

شکل ۱۰- منحنی برق سه فاز و تکفاز


بالا بودن توان در ماشین‌های سه فاز، باعث می‌شود تا بازده آنها به حدود ۹۹٪ هم برسد، در صورتی که در ماشین‌های تکفاز بازده در حدود ۶۵٪ یا پایین‌تر است. در منحنی‌های شکل ۱۰ منحنی تغییرات برق سه فاز با تکفاز (ولتاژ و جریان) مقایسه شده است.

تمرین




ترسیم منحنی سه فاز را روی یک کاغذ شطرنجی انجام دهید.

ب) در صورت یکسو کردن (تبديل AC به DC) هر دو موج سه فاز و تکفاز (حذف نیم سیکل‌های منفی موج) ضربان موج یکسو شده سه فاز(ریپل) نسبت به موج یکسو شده تکفاز کمتر است. شکل (۱۱)

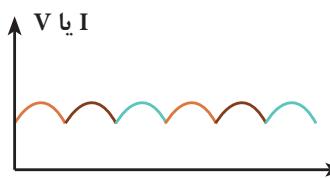

موج یکسو شده سه فاز با ضربان کم

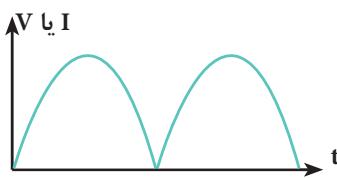

موج یکسو شده تکفاز با ضربان بالا

شکل ۱۱- مقایسه یکسو شده برق سه فاز و تکفاز

ج) برای چرخش موتورهای سه فاز نیاز به ایجاد میدان مغناطیسی دواری است که در سطح استاتور پدیدارد. در راهاندازی موتورهای سه فاز این کار بدون واسطه انجام می‌شود چراکه بالاتصال موتور به برق سه فاز میدان دوار ایجاد شده و موتور شروع به چرخش می‌کند. در صورتی که موتورهای تکفاز بدون وجود سیم پیچ استارت یا وسیله خارجی، قادر به راهاندازی نیستند. این موضوع باعث می‌شود، که موتورهای تکفاز نسبت به موتورهای سه فاز دارای قیمت بیشتر بوده در بحث تعمیر و نگهداری نیز به تخصص بالا نیاز داشته باشند. در خصوص میدان دوار در قسمت قبل به طور کامل شرح داده شده است.

فیلم



تفاوت ژنراتور سه فاز و یکفاز از لحظه ۳:۲۰ تا ۴:۲۸

### انتقال انرژی الکتریکی

در شبکه برق رسانی سراسری، نزدیک بودن محل تولید انرژی با محل مصرف دیگر ضروری نبوده و مطرح نمی‌باشد چراکه احداث نیروگاه‌ها و تولید انرژی الکتریکی دارای محدودیت‌هایی است. لذا در اینجا است که اهمیت خطوط انتقال انرژی مشخص می‌شود. در شبکه برق رسانی برای انتقال انرژی الکتریکی در فاصله بین نیروگاه‌ها تا شهرها (محل مصرف) از خطوطی استفاده می‌شود که دارای سطح ولتاژ بالایی هستند و معمولاً از پایه‌های فلزی و یا تیرهای بتونی بزرگ استفاده می‌شود چراکه توان انتقالی زیاد بوده و به دلیل بالا بودن جریان انتقالی و بزرگ بودن سطح مقطع یا زیاد بودن تعداد رشته سیم‌ها و همچنین افزایش وزن سیمی که پایه سیم‌ها باید تحمل کنند از پایه‌های محکم فلزی به نام "دکل" استفاده می‌شود.

شکل (۱۲) تصویر چند نمونه پایه‌های خطوط انتقال را نشان می‌دهد.

پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز



شکل ۱۲- پایه های خطوط انتقال انرژی الکتریکی

سطح ولتاژ در خطوط انتقال انرژی الکتریکی شبکه ایران عبارت اند:

۶۳ KV ، ۱۳۲ KV ، ۲۳۰ KV ، ۴۰۰ KV

فیلم



انتقال انرژی الکتریکی از ۴۳۰ تا ۱۲:۱۲


فیلم



شناخت خطوط و دکل های توزیع و فوق توزیع انتقال از لحظه ۱۲:۴۰ تا ۱۵:۴۰

### توزيع انرژی الکتریکی

در بخش توزیع انرژی الکتریکی اندازه ولتاژها نسبت به ولتاژهای بخش انتقال کمتر می باشد. مقادیر ولتاژهای بالای خطوط انتقال در قسمت توزیع توسط ترانسفورماتورها به ولتاژهای ۴۰۰ سه فاز و ۲۳۰ ۷۵ تکفاز تبدیل می شوند تا در مصرف کننده های سه فاز و تکفاز مورد استفاده قرار گیرد. در بخش توزیع، مصرف کننده های مختلفی می توانند وجود داشته باشند که در اینجا، موتورهای القایی سه فاز را به عنوان مصرف کننده های سه فاز و مصارف خانگی، به عنوان مصرف کننده های تکفاز در نظر گرفته می شود. در شکل (۱۳) ساختار کلی ارتباط بین سه قسمت اصلی اجزای شبکه به همراه اعداد واقعی ولتاژ ترانسفورماتورها مشاهده می شود.

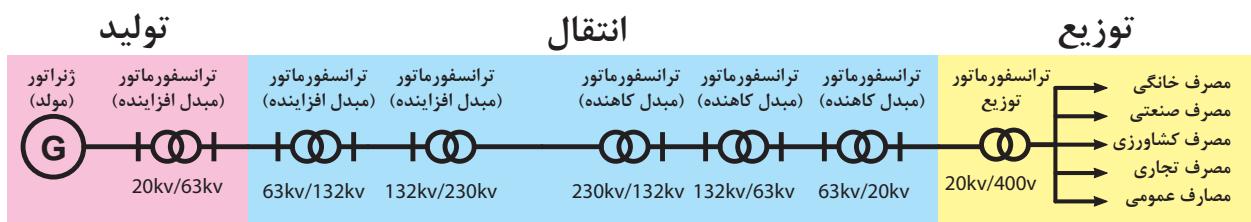


شکل ۱۳- نمودار تک خطی تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی



شکل ۱۴- خطوط توزیع



شکل ۱۵- ترتیب فازها در خطوط

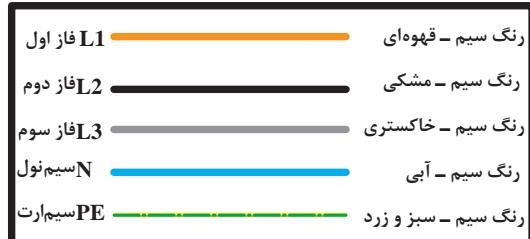

شکل ۱۶- رنگ سیم فازها در نقشه‌کشی

**خطوط برق در شبکه‌های توزیع:** برق مصرف کنندگان سه‌فاز و تکفاز با خطوط ولتاژ پایین (خطوط فشار ضعیف - LV) تأمین می‌شود. برای تأمین ولتاژ شبکه فشار ضعیف از ترانسفورماتور سه‌فاز توزیع  $20 \text{ KV} / 400 \text{ V}$  استفاده می‌شود.

همان‌طور که در شکل (۱۴) مشاهده می‌شود شبکه توزیع از پنج سیم تشکیل شده و ترتیب قرار گرفتن سیم‌ها و حروف اختصاری طبق استاندارد IEC مطابق شکل (۱۵) است.

در ترسیم نقشه مدارهای الکتریکی ترتیب خطوط و رنگ سیم‌ها در شبکه توزیع سه فاز الکتریکی مطابق شکل ۱۶ در نظر گرفته می‌شود.

خطوط مختلف انرژی الکتریکی ۱۱:۲۱ تا ۶:۲۲

فیلم



**سؤال:** چرا ارتفاع خطوط هوایی KV ۲۰ از سطح زمین نسبت به خطوط هوایی V ۴۰۰ بیشتر است؟

## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده‌های سه فاز

**ولتاژها و جریان‌ها در شبکه‌های سه فاز توزیع:** در شبکه سه فاز توزیع، ولتاژها و جریان‌ها با عناوینی به

شرح زیر معرفی شده و به کار می‌روند:


(الف) **ولتاژ خطی** ( $V_L$ ): به مقدار ولتاژ (اختلاف پتانسیل) بین دو فاز یک شبکه سه فاز "ولتاژ خطی" گویند که در شبکه توزیع ایران مقدار آن  $400\text{ V}$  است.

(ب) **ولتاژ فازی** ( $V_P$ ): به مقدار ولتاژ (اختلاف پتانسیل) دو سر هر یک از کلاف‌های (مسیرهای عبور جریان) یک مصرف‌کننده سه فاز، "ولتاژ فازی" گویند. به بیانی دیگر و در شرایطی خاص به اختلاف پتانسیل بین هر فاز و سیم نول نیز "ولتاژ فازی" گفته می‌شود. مقدار این ولتاژ در شبکه توزیع ایران  $230\text{ V}$  است.

(ج) **جریان خطی** ( $I_L$ ): به مقدار جریانی که از هر خط سیم فاز شبکه توزیع عبور می‌کند "جریان خطی" گویند.

(د) **جریان فازی** ( $I_P$ ): به مقدار جریانی که از سیم پیچ هر فاز مصرف‌کننده سه فاز عبور می‌کند "جریان فازی" گویند.

شکل (۱۷) ولتاژ و جریان‌های خطی و فازی را به ازای مصرف‌کننده‌های مختلف نشان می‌دهد.

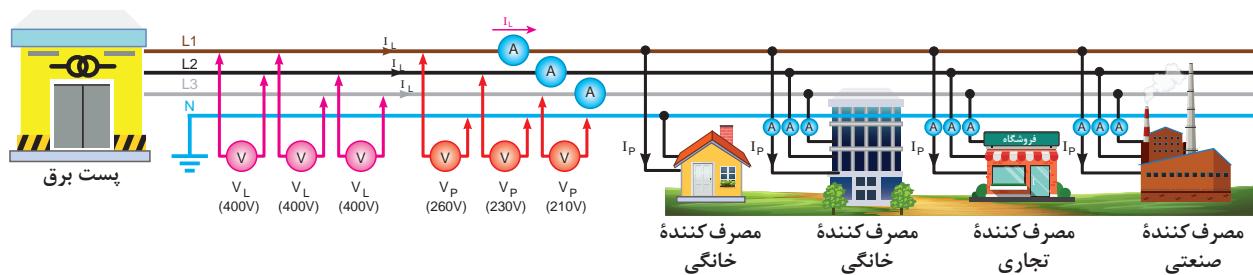

شکل ۱۷- ولتاژ و جریان‌های خطی و فازی

تذکر



از هنرآموزان عزیز تقاضا می‌شود که در ابتدای هر کار عملی، موارد زیر را به هنرجویان یادآور شوند.

۱- چون ولتاژ کار مدار زیاد است و احتمال برق‌گرفتگی شدید وجود دارد همیشه در ضمن توضیح هر کار عملی تذکرات لازم را در خصوص رعایت نکات ایمنی بیان شود.

۲- فاصله‌های مناسب برای نصب (مونتاژ) قطعات روی تابلو برق را با توجه به امکانات موجود تعیین کنید. سعی شود فاصله‌های بین قطعات در کارهای مشابه مساوی باشد تا کارآموزان بتوانند از سیم‌ها و کابل‌های بریده شده در کارهای مختلف استفاده کنند.

۳- به هنرجویان تذکرهای لازم پیرامون حفظ و نگهداری قطعات، ابزار کار و همچنین بریدن و باز کردن سیم‌ها و کابل‌ها داده شود تا ضایعات و تلفات کمتری در سیم و کابل داشته باشند.

## موتورهای الکتریکی سه فاز



شکل ۱۸- موتور الکتریکی


موتورهای الکایی سه فاز نیز مشابه مولدات از دو بخش استاتور و روتور تشکیل شده است. استاتور از سه گروه سیم پیچی (کلاف) تشکیل شده که در داخل شیارهای موتور قرار می‌گیرند. هسته روتور موتورهای سه فاز از جنس آهن نرم بوده که در داخل شیارهای آن از میله‌های آلومینیومی به عنوان هادی استفاده شده است.





شکل ۱۹- تخته کلم

برای اتصال سیم‌پیچ‌های موتور سه فاز سروته کلاف‌های موتور از داخل پوسته موتور به یک محفظه یا ترمینال هدایت می‌شوند که اصطلاحاً به آن "تخته کلم" موتور گویند. (شکل ۱۹)

نحوه نام‌گذاری سروته کلاف‌های استاتور و موتور سه‌فاز طبق استاندارد IEC مطابق شکل (۲۰) است. وضعیت قرار گرفتن سروته کلاف‌ها در زیر پیچ‌های تخته کلم موتور طبق استاندارد مطابق شکل (۲۱) است.

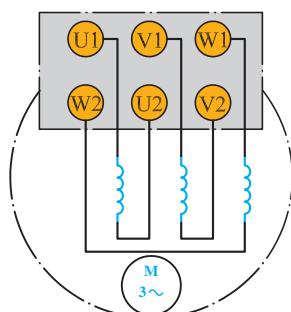

شکل ۲۱- اتصال کلاف‌ها

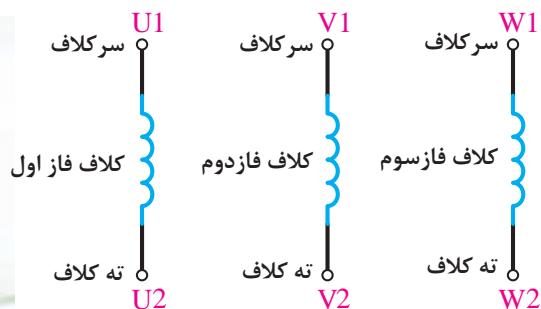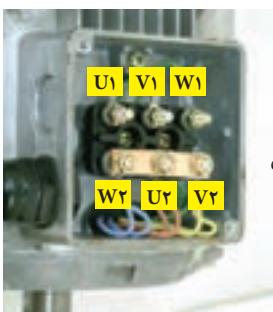


شکل ۲۰- نام‌گذاری کلاف‌های استاتور


## اتصال ستاره سیم‌پیچی موتور سه فاز

### تعریف اتصال ستاره

**تعریف:** هرگاه انتهای سیم‌پیچ‌های (U1, V1, W1) را به یکدیگر وصل کرده و به ابتدای سیم‌پیچ‌ها (U2, V2, W2) به ترتیب شبکه سه فاز (L1, L2, L3) وصل کنیم، این اتصال را "اتصال ستاره" گویند (شکل ۲۲). در اغلب متون فنی از شکل (۲۳) که تصویری دیگر از اتصال ستاره است برای تحلیل این اتصال استفاده می‌شود.

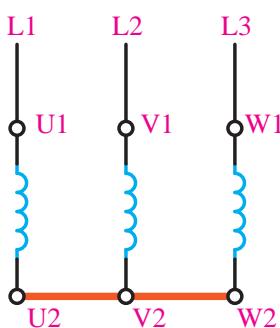

شکل ۲۲- اتصال ستاره

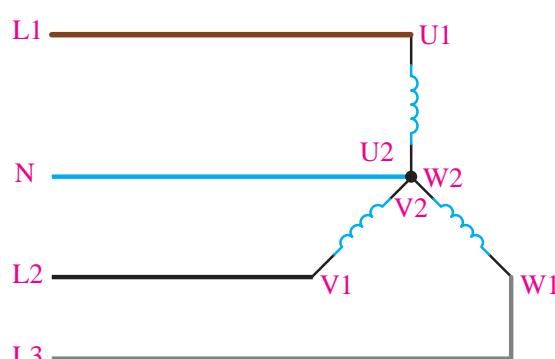


شکل ۲۳- اتصال ستاره با سیم نول

## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

گفتنی است بر روی پلاک موتورها یا در مواردی که نیاز به خلاصه نویسی است از علامت ( $\lambda$ ) برای نشان دادن اتصال ستاره استفاده می شود.

### ولتاژها و جریانها در اتصال ستاره

با توجه به تعاریف ارائه شده برای ولتاژها و جریانها در شبکه های سه فاز و بررسی آنها برای اتصال ستاره می توان به خصوصیات این اتصال پی برد.

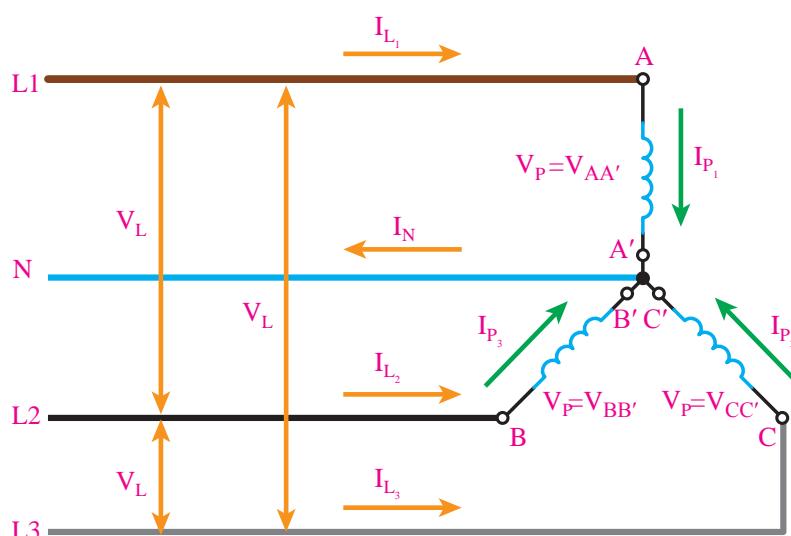

شکل ۲۴- ولتاژ و جریان در اتصال ستاره

همان طور که در شکل (۲۴) مشاهده می شود در اتصال ستاره ولتاژی که در دو سر هر کلاف موتور افت می کند برابر ولتاژ شبکه نبوده و به نسبت  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  برابر کمتر است. اما چون مسیر عبور جریان جاری در شبکه (جریان خطی) با مسیر جریان جاری در هر کلاف (جریان فازی) یکی است لذا اندازه آنها با یکدیگر برابر بوده و با اختصار روابط مربوط به اتصالات ستاره را چنین می توان نوشت:

$$V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$


$$I_P = I_L$$

با در نظر گرفتن روابط فوق می توان نتیجه گرفت که ولتاژ دو سر هر کلاف در اتصال ستاره یک موتور سه فازه برابر خواهد شد با:

$$V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} = 231/\sqrt{3} \cong 230V$$

$$I_P = I_L = I_n \quad (\text{جریان نامی موتور})$$

در صورتی که قرار باشد به طور مستقیم سیم پیچ های یک موتور را به صورت ستاره اتصال داده و به شبکه متصل شود باید با استفاده از تسمه های مسی شکل (۲۵) اتصال ستاره را مطابق شکل (۲۶) ایجاد نمود.

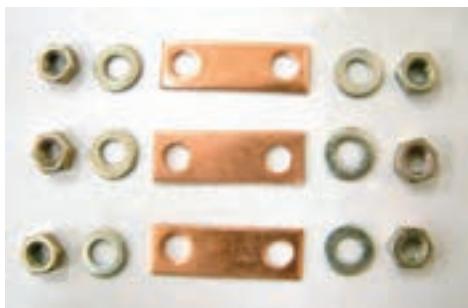

شکل ۲۶- اتصال تسمه مسی



شکل ۲۵- تسمه مسی

## راه اندازی موتورهای الکتریکی با کلیدهای سه فاز

در مدارهای سه فازه از کلیدهای مختلفی استفاده می شود که در شکل (۲۷) تصویری از مشخصه های کلیدها که معمولاً روی بدنه آنها یا در کاتالوگ ها به کار می روند را مشاهده می کنید.

تصویر	نام کلید
	قطع و وصل ساده (۰-۱)
	معکوس کننده جهت گردش موتور (چپ گرد، راست گرد) (۱-۰-۲)
	ستاره - مثلث (۰-λ-Δ)
	ستاره - مثلث، چپ گرد، راست گرد
	چند سرعته (۰-۱-۲) و (۰-۱-۳)
	راه اندازی موتورهای تکفاز
	انتخاب کننده فاز (برای دستگاه های اندازه گیری) (مانند کلید ولت متر)

شکل ۲۷- تصاویر کلیدهای متداول راه اندازی الکتروموتورها

## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

برای راه اندازی مصرف کننده های سه فاز در حالات مختلف از کلیدهای سه فازه با ظاهر و همچنین زمینه های کاربردی متفاوت استفاده می شود که در این فصل با سه نوع آن آشنا می شوید.

### کلید قطع و وصل (۱ - ۰، صفر و یک)

امروزه به دلیل ساختمان ساده، قیمت مناسب، عمر طولانی و تنوع در عملکرد، کلیدهای زبانه ای در سطح وسیعی تولید و به کار گرفته می شوند.

شکل (۲۸) تصویر کلید قطع و وصل (۱ - ۰) را در دو نوع گردان تابلویی (شکل الف) و اهرمی بدنه چدنی (شکل ب) نشان می دهد.




شکل ب) کلید اهرمی




شکل الف) کلید گردان

۲۸

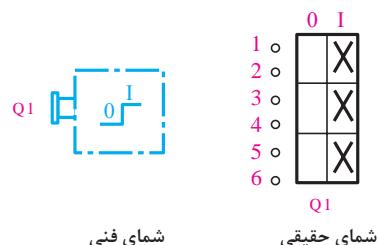

شکل ۲۹- شمای حقیقی و فنی کلید قطع زمین

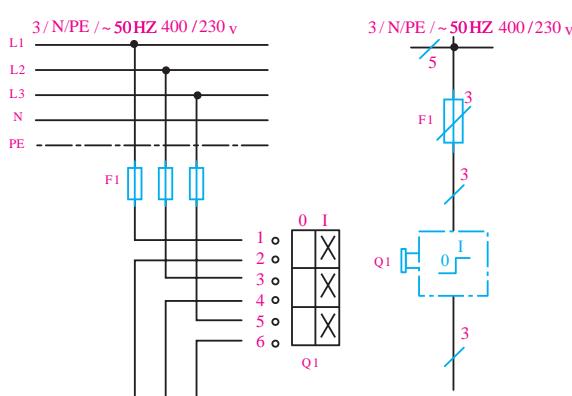


شکل ۳۰- نقشه حقیقی و فنی مدار قطع و وصل موتور سه فاز

با کلید (۱ - ۰)

در این کلید با چرخش ۹۰ درجه ای کلید گردان تابلویی یا چرخاندن اهرم کلید بدنه چدنی سه کنکات بازهم محور، به صورت هم زمان بسته شده و مدار وصل می شود. با کلید قطع و وصل امکان راه اندازی موتور سه فاز در یک حالت (ستاره یا مثلث) امکان پذیر است به همین دلیل ضروری است روی تخته کلم موتور اتصال موتور به صورت ثابت ایجاد شود. در شکل (۲۹) شمای حقیقی و فنی کلید قطع و وصل (۱ - ۰) نشان داده شده است.

نقشه مدار حقیقی و فنی (تک خطی) کلیدهای قطع و وصل (۱ - ۰) در شکل (۳۰) نشان داده شده است. براساس این نقشه ها می توان کلید را به هر مصرف کننده سه فاز در مدار اتصال داد.

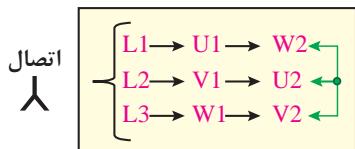

شکل ۳۱- اتصال موتور به شبکه با کلید (۱۰°)


### راه اندازی موتور سه فاز در اتصال ستاره با کلید

#### قطع و وصل (۱۰°)

در عمل و به جهت اختصار نوشتن عملکرد کلید ۱۰-۱ می‌توان آن را به صورت شکل (۳۱) نشان داد.

همان‌طوری که در شکل (۳۲) مشخص است با وصل کلید و بردن به حالت ۱ پیچ‌های شماره ۱، ۳، ۵ که

به فازهای ورودی متصل هستند به ترتیب به پیچ‌های ۲، ۴، ۶ که به سرهای مصرف‌کننده (مانند - موتور الکتریکی) اتصال یافته و سه فاز به سرهای U1 و V1 و W1 اتصال می‌یابند.

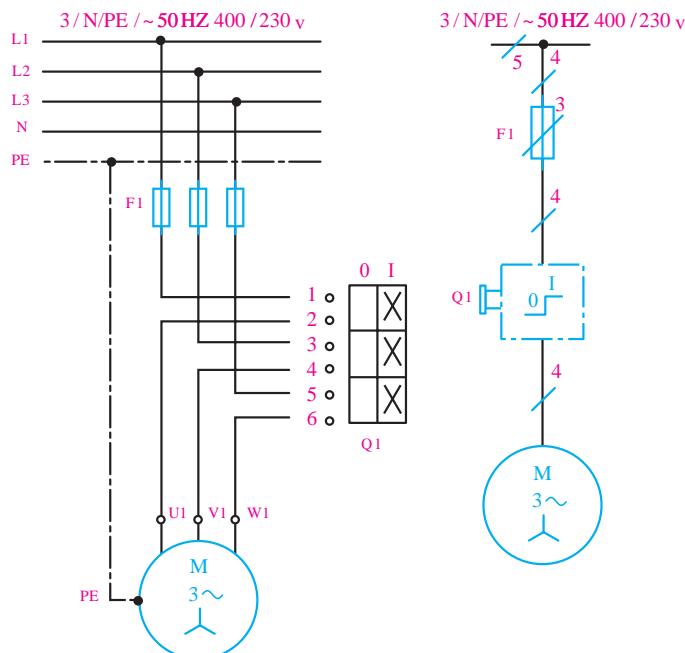

شکل ۳۲- شمای حقیقی و فنی

فیلم



تذکر



اتصال ستاره کلاف‌های تخته کلم از لحظه ۱۵:۵۰ تا ۱۷:۵۰



شکل ۳۳

**تذکر ۱-** توصیه می‌شود برای اندازه‌گیری ولتاژها و جریان‌های خطی مدار از وسایل اندازه‌گیری دیجیتالی که به صورت یک مجموعه هستند استفاده شود شکل (۳۳). چرا که علاوه بر بالا بودن درجه دقت در این وسایل، فضای کمتری را اشغال کرده و در صنعت نیز کاربرد بیشتری دارند.


## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

تذکر ۲- توصیه می شود برای اندازه گیری ولتاژها و جریان های فازی مدار از وسایل اندازه گیری دیجیتالی تکی مطابق شکل (۳۴) استفاده نمایید.



شکل ۳۴

در شکل (۳۵) تصویری از مجموعه پیشنهادی برای پیش بینی ولتمترها و آمپر مترهای فازی نشان داده شده است.

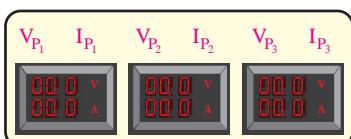

شکل ۳۵


کار عملی ۱



هدف: راه اندازی موتور سه فاز در اتصال ستاره با کلید قطع و وصل (۱ - ۰)

## I - مدار در شرایط کار طبیعی (نرمال)

۱- مدار راه اندازی موتور سه فاز اتصال ستاره ثابت را با استفاده از وسایل اندازه گیری مطابق نقشه نشان داده شده در شکل (۳۶) روی تابلو اتصال دهید.

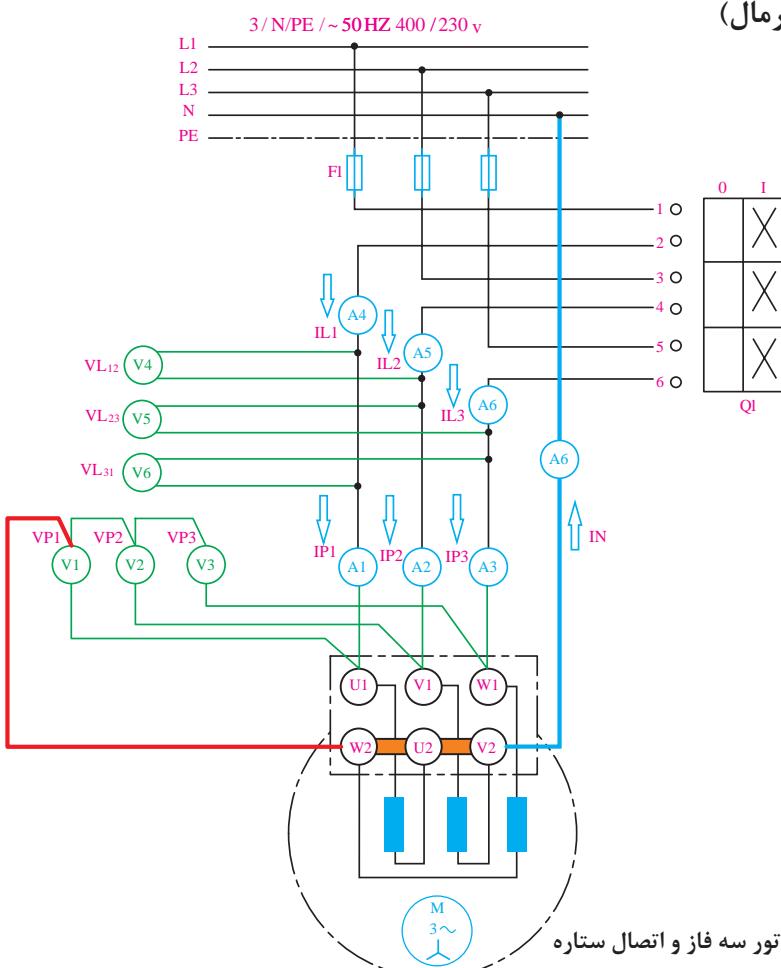

شکل ۳۶- راه اندازی موتور سه فاز و اتصال ستاره

تذکر



برای بالا بدن ایمنی مدار و جلوگیری از برق گرفتگی ضروری است برای ایجاد اتصالات نشان داده شده در نقشه از ترمینال استفاده شود و از اتصال گیره و یا نوارچسب خودداری شود.

- ۲- پس از سیم کشی و کابل کشی بین قطعات، با حضور مربی فیوز را وصل و کلید را در حالت ۱ قرار دهید.
- ۳- مقادیر ولتاژها و جریان های خطی و فازی که توسط وسایل اندازه گیری نشان داده می شود را قرائت نموده و در جدول شماره (۱) ثبت کنید.

#### جدول شماره (۱)- اتصال ستاره موتور سه فاز در شرایط کار طبیعی

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L3}$	$V_{L2}$	$V_{L1}$	$I_{L3}$	$I_{L2}$	$I_{L1}$	$V_{P3}$	$V_{P2}$	$V_{P1}$	$I_{P3}$	$I_{P2}$	$I_{P1}$	ولتاژها و جریان ها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_3$	$V_2$	$V_1$	$A_3$	$A_2$	$A_1$	وسایل اندازه گیری
												مقادیر اندازه گیری

۴- اندازه جریان عبوری از سیم نول را اندازه گیری نموده و یادداشت نمایید.

۵- جریان سیم نول  $I_N = ..... A$

۶- از مقایسه مقادیر اندازه گیری شده توسط ولتمترها و آمپر مترها چه نتیجه ای می گیرید؟ آیا با مطالب تئوری که در متن درس با آن آشنا شده اید مطابقت دارد؟ مختصراً توضیح دهید.

۷- آیا شرایط بار نامتعادل را در این مدار می توان انجام داد؟ چرا؟

#### II - مدار در شرایط قطع یک فاز شبکه

۸- با حضور مربی خود، فیوز یکی از فاز های مدار را برای چند ثانیه در شرایط قطع یکفاز قرار داده و مقادیر ولتاژها و جریان های فازی را مشاهده کرده و در جدول (۲) ثبت کنید.

#### جدول شماره (۲)- اتصال ستاره موتور سه فاز در شرایط قطع یکفاز

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L3}$	$V_{L2}$	$V_{L1}$	$I_{L3}$	$I_{L2}$	$I_{L1}$	$V_{P3}$	$V_{P2}$	$V_{P1}$	$I_{P3}$	$I_{P2}$	$I_{P1}$	ولتاژها و جریان ها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_3$	$V_2$	$V_1$	$A_3$	$A_2$	$A_1$	وسایل اندازه گیری
												مقادیر اندازه گیری

راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز با اتصال ستاره از لحظه ۳۸:۲۲ تا ۴۰:۴۲

فیلم




تحقیق




پیرامون ادامه کار موتور سه فاز با اتصال ستاره در شرایط قطع یکفاز در کتب فنی را بررسی نموده و در قالب یک تحقیق برای دوستان خود در کلاس ارائه دهید.

## اتصال مثلث سیم پیچی موتور سه فاز

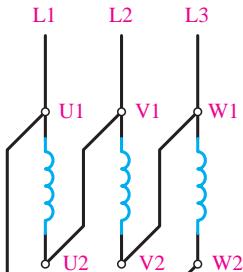

شکل ۳۷- اتصال مثلث

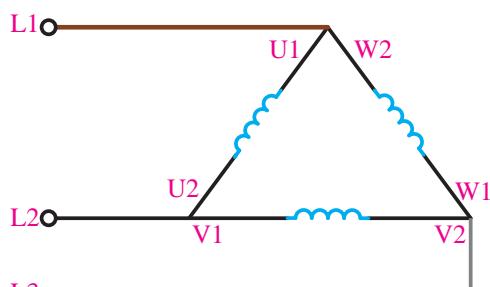

شکل ۳۸- اتصال مثلث

### اتصال مثلث


تعریف: هرگاه انتهای سیم پیچی اول ( $U_2$ ) را به ابتدای سیم پیچی دوم ( $V_1$ )؛ انتهای سیم پیچی دوم ( $V_2$ ) را به ابتدای سیم پیچی سوم ( $W_1$ ) و انتهای سیم پیچی سوم ( $W_2$ ) را به ابتدای سیم پیچی اول ( $U_1$ ) متصل کرده و به ترتیب شبکه سه فاز،  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  را به ابتدای هر سیم پیچی وصل کنیم این اتصال را "اتصال مثلث" گویند.

در اغلب متون فنی از شکل (۳۸) که تصویر دیگری از اتصال مثلث است برای نشان دادن و تحلیل مدار این اتصال استفاده می‌شود.

مشابه اتصال ستاره بر روی پلاک موتورها یا در مواردی که نیاز به خلاصه‌نویسی است از علامت ( $\Delta$ ) برای نشان دادن اتصال مثلث استفاده می‌شود.

### ولتاژها و جریان‌ها در اتصال مثلث

با توجه به تعاریف ارائه شده برای ولتاژها و جریان‌ها در شبکه‌های سه فاز و بررسی آنها برای اتصال مثلث می‌توان به خصوصیات این اتصال پی برد.

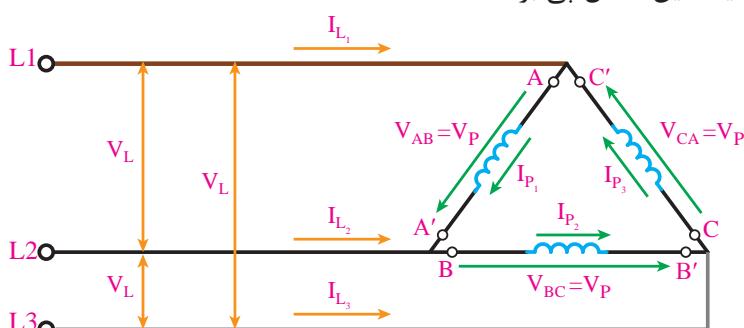

شکل ۳۹- اتصال مثلث

همان‌طور که در شکل (۳۹) مشاهده می‌شود در اتصال مثلث ولتاژی که در دو سر هر کلاف موتور افت می‌کند برابر ولتاژ شبکه است. جریان جاری در هر کلاف (جریان فازی) با جریان جاری در شبکه (جریان خطی) متفاوت و به نسبت  $\sqrt{3}$  برابر از آن کمتر است. لذا به اختصار روابط مربوط به اتصالات مثلث را چنین می‌توان نوشت:

$$V_p = V_L$$

$$I_p = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

با در نظر گرفتن روابط فوق می‌توان نتیجه گرفت که ولتاژ دو سر هر کلاف در اتصال مثلث یک موتور سه فاز برابر خواهد شد با:

$$V_p = V_L = 400 \text{ V}$$

$$I_p = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{I_n (\text{جریان نامی موتور})}{\sqrt{3}}$$


در صورتی که بخواهیم به طور مستقیم سیم‌پیچ‌های یک موتور را به صورت مثلث اتصال داده و به شبکه متصل نماییم باید با استفاده از تسمه‌های مسی، اتصال مثلث را مطابق شکل (۴۰) ایجاد نمود.



شکل ۴۰- اتصال مثلث موتور


#### راهاندازی موتور سه فاز در اتصال مثلث با کلید قطع و وصل (۱-۰)

با کلید قطع و وصل امکان راهاندازی موتور سه فاز در یک حالت (ستاره یا مثلث) امکان‌پذیر است به همین دلیل ضروری است روی تخته کلم موتور اتصال موتور به صورت ثابت ایجاد شود.

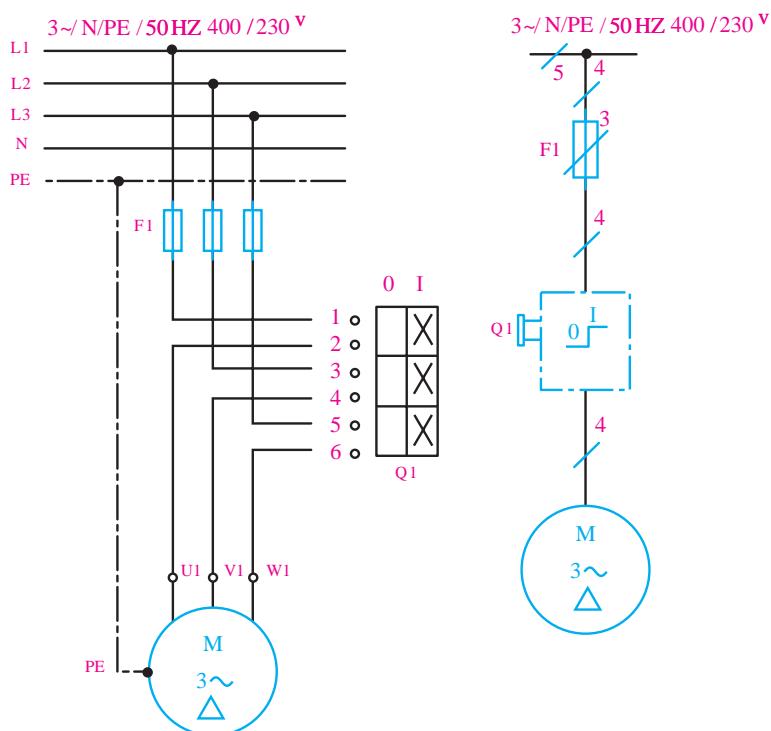

شکل ۴۱- شماتی حقيقی و فنی کلید (۱-۰)

## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

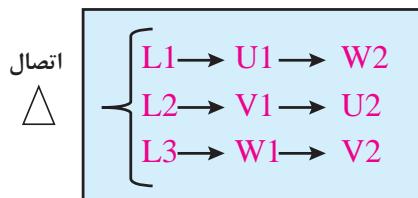

شکل -۴۲- اتصال ترمینال ها به صورت مثلث

همان طوری که در شکل (۴۱) مشخص است با وصل کلید و بردن به حالت ۱ پیچ های شماره ۱، ۳، ۵ که به فاز های ورودی متصل هستند به ترتیب به پیچ های ۴، ۲، ۶ که به سرهای مصرف کننده (مانند - موتور الکتریکی) اتصال یافته و سه فاز به سرهای U1 و V1 و W1 اتصال می یابند. به اختصار عملکرد کلید ۱ - ۰ را به صورت رو برو می توان نوشت.

فیلم



اتصال مثلث الکتروموتور در تخته کلم از لحظه ۱۷:۵۱ تا ۱۸:۴۰

فیلم




راه اندازی الکتروموتورها با کلید از لحظه ۳۵:۴۲ تا ۴۰:۴۰

کار عملی ۲



هدف: راه اندازی موتور سه فاز در اتصال مثلث با کلید قطع و وصل (۰ - ۱)

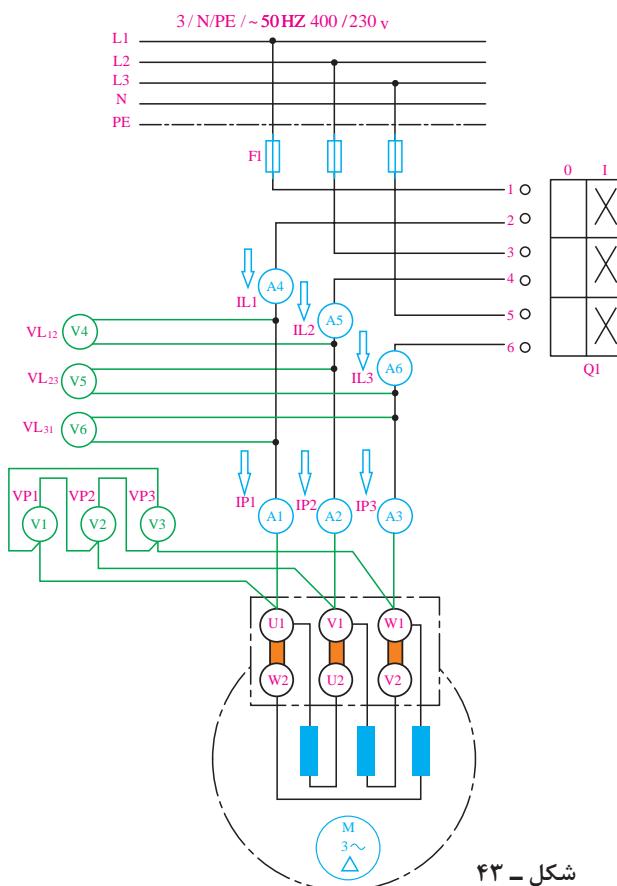

### I - مدار در شرایط کار طبیعی (نرمال)

۱- مدار راه اندازی موتور سه فاز اتصال مثلث ثابت را با استفاده از وسایل اندازه گیری مطابق نقشه نشان داده شده در شکل (۴۳) روی تابلو اتصال دهید.

تذکر



برای بالا بردن ایمنی مدار و جلوگیری از برق‌گرفتگی ضروری است برای ایجاد اتصالات نشان داده شده در نقشه از ترمینال استفاده شود و از اتصال گیره و یا نوارچسب خودداری شود.

- ۲- پس از سیم‌کشی و کابل‌کشی بین قطعات، با حضور مربی فیوز را وصل و کلید را در حالت ۱ قرار دهید.
- ۳- مقادیر ولتاژها و جریان‌های خطی و فازی که توسط وسایل اندازه‌گیری نشان داده می‌شود را قرائت نموده و در جدول شماره (۳) ثبت کنید.

جدول شماره (۳)- اتصال مثلث موتور سه فاز در شرایط کار طبیعی

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L3}$	$V_{L2}$	$V_{L1}$	$I_{L3}$	$I_{L2}$	$I_{L1}$	$V_{P3}$	$V_{P2}$	$V_{P1}$	$I_{P3}$	$I_{P2}$	$I_{P1}$	ولتاژها و جریان‌ها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_s$	$V_b$	$A_r$	$A_s$	$A_b$	وسایل اندازه‌گیری
											مقادیر اندازه‌گیری	

- ۴- از مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده توسط ولتمترها و آمپرmetرها و آمپرmetرها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ آیا با مطالب تئوری که در متن درس با آن آشنا شده‌اید مطابقت دارد؟ مختصراً توضیح دهید.
- ۵- آیا شرایط بار نامتعادل را در این مدار می‌توان انجام داد؟ چرا؟

## II- مدار در شرایط قطع یکفاز شبکه

- ۶- با حضور مربی خود، فیوز یکی از فازهای مدار را برای چند ثانیه در شرایط قطع یکفاز قرار داده و مقادیر ولتاژها و جریان‌های فازی را مشاهده کرده و در جدول (۴) ثبت کنید.

جدول شماره (۴)- اتصال مثلث موتور سه فاز در شرایط قطع یکفاز

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L3}$	$V_{L2}$	$V_{L1}$	$I_{L3}$	$I_{L2}$	$I_{L1}$	$V_{P3}$	$V_{P2}$	$V_{P1}$	$I_{P3}$	$I_{P2}$	$I_{P1}$	ولتاژها و جریان‌ها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_s$	$V_b$	$A_r$	$A_s$	$A_b$	وسایل اندازه‌گیری
											مقادیر اندازه‌گیری	

پیرامون ادامه کار موتور سه فاز با اتصال ستاره در شرایط قطع یکفاز در کتب فنی را بررسی نموده و در قالب یک تحقیق برای دوستان خود در کلاس ارائه دهید.

تحقیق



پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

## توان الکتریکی در مدارهای سه فاز

به طور کلی می توان در مدارهای سه فاز بر پایه مقادیر خطی از روابط زیر توان کل مدار را محاسبه کرد:

$$S = \sqrt{3} V_L I_L \quad \text{توان ظاهری}$$

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi \quad \text{توان مفید (حقیقی)}$$

$$Q = \sqrt{3} V_L I_L \sin \varphi \quad \text{توان غیرمفید (غیرحقیقی)}$$

$V_L$  - ولتاژ خط

$I_L$  - جریان خط

$\cos \varphi$  - ضریب قدرت واته (اکتیو - مؤثر - حقیقی)

$\sin \varphi$  - ضریب قدرت دواته (راکتیو - غیرمؤثر - غیرحقیقی)

$\varphi$  - زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان

بر پایه روابط کلی توان و همچنین بهره گیری از ارتباط بین ولتاژها و جریان های خطی و فازی، توان های هر فاز را طبق روابط زیر می توان از روی مقادیر فازی نیز به دست آورد.

$$S_\varphi = V_p \cdot I_p = Z \cdot I_p^* = \frac{V_p^*}{Z}$$

$$P_\varphi = V_p \cdot I_p \cdot \cos \varphi = R \cdot I_p^* = \frac{V_p^*}{R}$$

$$Q_\varphi = V_p \cdot I_p \cdot \sin \varphi = X \cdot I_p^* = \frac{V_p^*}{X}$$

$V_p$  - ولتاژ فازی

$I_p$  - جریان فازی

$\varphi$  - زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان

$R$  - خاصیت اهمی هر فاز

$X$  - خاصیت راکتانسی هر فاز

$Z$  - خاصیت امپدانسی هر فاز

بر پایه توان های فازی روابط توان های ظاهری، مصرفی و غیرمصرفی کل مدار را از روابط زیر می توان محاسبه کرد.

### بار متعادل و نامتعادل

$P_T = P_1 + P_2 + P_3$  - توان اکتیو و راکتیو فاز اول

$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3$  - توان اکتیو و راکتیو فاز دوم

$S_T = \sqrt{P_T^* + Q_T^*}$  - توان اکتیو و راکتیو فاز سوم

### بار متعادل

$P_T = 3 P_1$  - توان اکتیو کل مدار

$Q_T = 3 Q_1$  - توان راکتیو کل مدار

## بررسی توان مصرفی در اتصالات ستاره و مثلث

توانی که روی پلاک موتورهای الکتریکی نوشته می‌شود، توان خروجی یا توان مفید است. از رابطه (۱) برای محاسبه توان هر فاز استفاده می‌شود.

$$P_p = V_p \cdot I_p \cdot \cos \varphi \quad (1)$$

چون مشخصات سیم‌پیچی‌های هر سه فاز موتور یکسان است، برهمناس اساس برای محاسبه توان کل سه‌فاز به صورت مقابل می‌توان عمل کرد.

$$P_{\text{total}} = 3P_p \quad (2)$$

### توان مصرفی در اتصال ستاره

برای محاسبه توان مصرفی در اتصال ستاره از روابط زیر می‌توان استفاده کرد.

در اتصال ستاره داریم:

$$V_L = \sqrt{3} V_p$$

$$I_L = I_p$$

$$I_L = I_p = \frac{V_p}{Z} = \frac{\frac{V_L}{\sqrt{3}}}{Z}$$

طبق قانون اهم می‌توان نوشت:

با جایگذاری مقادیر فوق در رابطه توان مصرفی کل مدار خواهیم داشت:

$$P_\lambda = 3P_p = 3(V_p)(I_p) \cos \varphi$$

$$P_\lambda = 3 \left( \frac{V_L}{\sqrt{3}} \right) \left( \frac{V_L}{\sqrt{3}Z} \right) \cos \varphi$$

$$P_\lambda = \frac{V_L^2}{Z} \cos \varphi \quad (4)$$

### توان مصرفی در اتصال مثلث

برای محاسبه توان مصرفی در اتصال مثلث نیز می‌بایست مشابه اتصال ستاره روابط اصلی توان را در نظر گرفته و با جایگذاری روابط خاص ولتاژ و جریان فازی در آنها می‌توان رابطه نهایی را به دست آورد.

$$V_L = V_p$$

$$I_L = \sqrt{3} I_p$$

$$I_L = \sqrt{3} \left( \frac{V_L}{Z} \right)$$

در اتصال مثلث داریم:

طبق قانون اهم می‌توان نوشت:

با جایگذاری مقادیر فوق در رابطه توان مصرفی کل مدار خواهیم داشت:

$$P_\Delta = 3P_p = 3(V_p)(I_p) \cos \varphi$$

$$P_\Delta = 3 \left( V_L \right) \left( \frac{V_L}{Z} \right) \cos \varphi$$

$$P_\Delta = 3 \frac{V_L^2}{Z} \cos \varphi \quad (5)$$

## مقایسه توان مصرفی اتصال های ستاره و مثلث

از مقایسه روابط نهایی توان در اتصالات ستاره - مثلث می توان به ارتباط بین آنها پی برد.

$$\frac{P_\lambda}{P_\Delta} = \frac{\frac{V_L^2}{Z} \cdot \cos \varphi}{\frac{3V_L^2}{Z} \cdot \cos \varphi} = \frac{\cancel{V_L^2} \cdot \cos \varphi \cdot Z}{\cancel{3V_L^2} \cdot \cos \varphi \cdot Z} \Rightarrow \frac{P_\lambda}{P_\Delta} = \frac{1}{3} \quad (6)$$

از مقایسه توان موتور در حالت ستاره با توان موتور در حالت مثلث و محاسبه مقدار نسبت این توان ها می توان به نتیجه ای مطابق رابطه (6) دست یافت.

$$P_\lambda = \frac{1}{3} P_\Delta \quad (6)$$

تذکر



۱- در اتصال مثلث چون ولتاژ دو سر هر کلاف برابر ولتاژ نامی است لذا جریان عبوری و توان مصرفی هر فاز مقدار نامی موتور است و درنتیجه داریم :

$$P_\Delta = P_n$$

اما زمانی که موتور در اتصال ستاره ( $\lambda$ ) کار می کند موتور دارای توان کمتری است، به همین دلیل نباید در اتصال ستاره ( $\lambda$ ) روی محور موتور فشار زیاد آورده شود چون قدرت موتور به اندازه کافی برای غلبه بر فشار وارد نیست. در چنین شرایطی موتور برای ایجاد میدان مغناطیسی قوی تر و غلبه بر نیروی مکانیکی وارد از طرف بار، جریان بیشتری را از شبکه دریافت می کند. این درخواست افزایش جریان باعث می شود تا سیم پیچی های موتور کم کم گرم شده و درنهایت موجب سوختن سیم پیچی های موتور خواهد شد.

**یادآوری:** همان گونه که در کتب سال گذشته آشنا شدید برای اندازه گیری توان از وسیله اندازه گیری وات متر می توان استفاده کرد. در شکل (۴۴) علامت اختصاری و شکل واقعی دو نمونه آنالوگ و دیجیتال آن را مشاهده می کنید. نحوه اتصال وات متر در مدار باید به صورت سری - موازی باشد. یعنی سیم پیچ جریان آن به صورت سری و سیم پیچ ولتاژ به صورت موازی در مدار بسته می شود.



شکل ۴۴- علامت اختصاری و شکل ظاهری وات متر آنالوگ و دیجیتالی

## آشنایی با پلاک الکتروموتور سه فاز و اتصال الکتروموتور از لحظه ۱۸:۴۰ تا ۲۱:۲۰



برای اینکه یک موتور از حالت سکون به دور نامی برسد، آن را با وسایلی که "راهانداز" نامیده می‌شود به کار می‌اندازنند. اگر موتورهای الکتریکی با قدرت بالا را مستقیماً به شبکه وصل کنیم، جریان راهاندازی حدود ۴ تا ۷ برابر جریان نامی از شبکه دریافت می‌کنند؛ در نتیجه احتمال دارد سیم‌های رابط و وسایل حفاظتی صدمه ببینند.

به همین دلیل است که موتورهای با قدرت پایین را مستقیماً به شبکه وصل می‌کنند اما موتورهای دارای جریان بالا و قدرت زیاد را توسط روش‌هایی راهاندازی می‌کنند تا بتوان جریان راهاندازی آنها را کنترل و محدود کرد. یکی از این روش‌های راهاندازی موتورهای سه فاز اتصال ستاره مثلث است. این روش را در موتورهایی می‌توان استفاده کرد که امکان وصل اتصال مثلث در شبکه را داشته باشند. جدول زیر روش‌های راهاندازی موتورهای سه فاز با قدرت‌های نامی مختلف به شبکه را نشان می‌دهد.

### جدول شماره ۵ – طرز اتصال موتورهای سه‌فاز با قدرت‌های نامی

روش‌های راهاندازی	قدرت نامی	
	در شبکه ۲۳۰ V	در شبکه ۴۰۰ V
راهاندازی به صورت مستقیم	۳kw تا ۱/۵kw	۴kw تا ۲/۲kw
راهاندازی به صورت ستاره مثلث	۵/۵kw تا ۳kw	۱۱kw تا ۴kw

در واقع اتصال ستاره - مثلث روش کنترلی برای جریان دریافتی موتورهای سه فاز در لحظه راهاندازی است.

$$I_{L_\lambda} = \frac{V_P}{Z} = \frac{V_L}{\sqrt{3}Z} \quad \text{حالت ستاره}$$

$$I_{L_\Delta} = \sqrt{3} I_P = \sqrt{3} \left( \frac{V_L}{Z} \right) \quad \text{حالت مثلث}$$

$$\frac{I_{L_\lambda}}{I_{L_\Delta}} = \frac{\frac{V_L}{\sqrt{3}Z}}{\sqrt{3} \frac{V_L}{Z}} = \frac{1}{3}$$

$$I_{L_\lambda} = \frac{1}{3} I_{L_\Delta}$$

**نتیجه:** جریان در حالت ستاره،  $\frac{1}{3}$  جریان در حالت مثلث است.

### کلید ستاره-مثلث (O - Δ - ⋮ - △)

با توجه به مطالبی که در خصوص راهاندازی موتورهای سه فاز ستاره و مثلث بیان شد می‌دانیم که برای ایجاد تغییر قدرت در موتورهای سه‌فاز لازم است ابتدا موتورها را با اتصال ستاره راهاندازی نمود و پس از گذشت

## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز


مدت زمانی به حالت مثلث تغییر وضعیت داد تا موتور با قدرت نامی خود، کار کند.  
شکل (۴۵) تصویر دو نمونه کلید ستاره - مثلث (گردان تابلویی و اهرمی) را نشان می دهد.



ب) کلید ستاره - مثلث اهرمی

الف) کلید ستاره - مثلث زبانه‌ای

شکل ۴۵

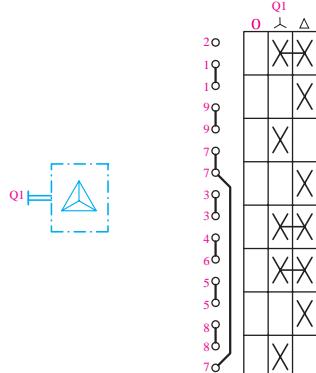


الف - شمای حقیقی      ب - شمای فنی  
شکل ۴۶ - شمای حقیقی و فنی کلید ستاره - مثلث

در شکل (۴۶) علامت اختصاری شمای حقیقی و شمای فنی کلید ستاره - مثلث را مشاهده می کنید.

## راه اندازی موتور سه فاز با کلید ستاره - مثلث ( $\Delta - \wedge - \wedge$ )

برای راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث از نقشه شکل (۴۷) می توان استفاده کرد.

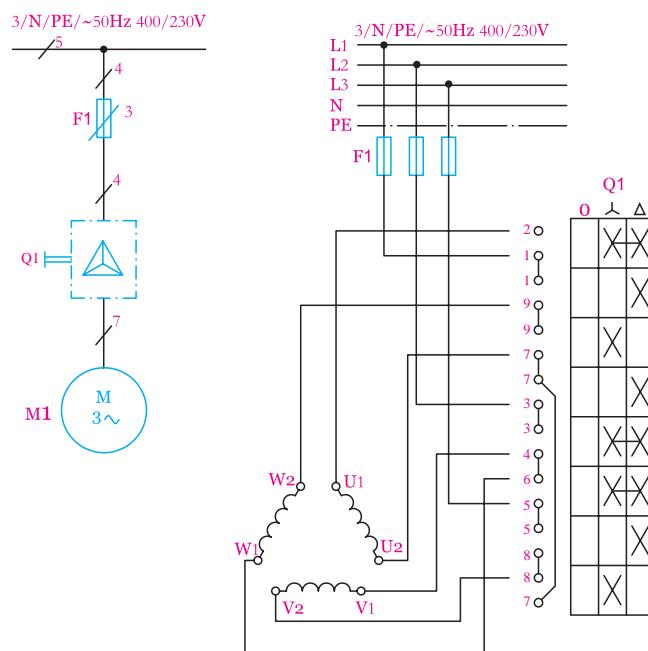


شکل ۴۷ - شمای حقیقی و فنی اتصال ستاره - مثلث


همان طور که در شکل (۴۷) مشاهده می‌شود پیچ‌های ۱، ۳، ۵ ورودی فازهای شبکه است و پیچ‌های ۲، ۴، ۶ به سرهای موتور یعنی  $V_1$ ،  $U_1$ ،  $W_1$  متصل شده و پیچ‌های ۷، ۸، ۹ به ترتیب به انتهای کلافهای موتور یعنی  $W_2$ ،  $V_2$ ،  $U_2$  متصل می‌شوند. برای آشنایی با طرز کار کلید و چگونگی عملکرد آن به بررسی و نقشه‌خوانی حالات کاری  $\lambda$  و  $\Delta$  می‌پردازیم.

#### حالت $\lambda$ کلید

در سطرهای اول، سوم، پنجم، ششم و هشتم علامت  $X$  کلید در ستون حالت  $\lambda$  قرار دارد. برای اینکه نقشه‌خوانی کلید موردنظر به صورت خلاصه‌نویسی باشد از روشی که در شکل (۴۸) مشاهده می‌کنید استفاده شده است.

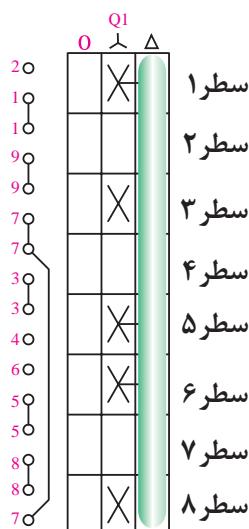

شکل ۴۸- اتصالات کلید در حالت ستاره

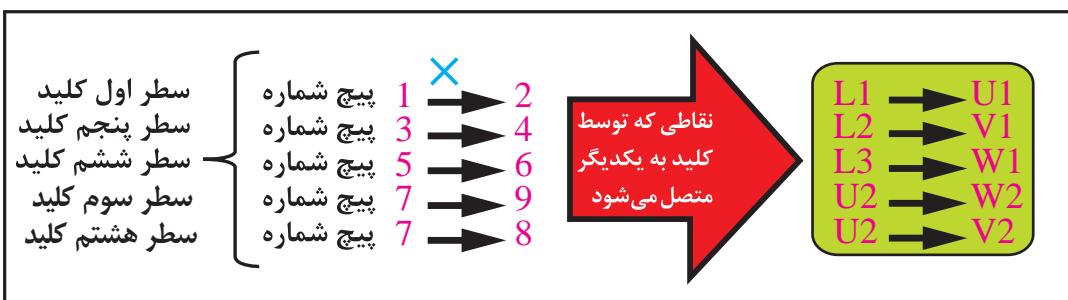

X- نشان‌دهنده اتصال بین دو پیچ است (نقش کنکاکت داخل کلید را دارد)


شکل ۴۹

همان‌گونه که می‌دانید برای ایجاد اتصال ستاره، لازم است تا به ابتدای کلافهای موتور شبکه را وصل نموده و انتهای کلافها را به یکدیگر متصل کنیم. با کمی دقیق در شکل (۴۹) به خوبی مشخص است.


## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

### ☒ حالت $\Delta$ کلید

وقتی کلید در حالت  $\Delta$  قرار می گیرد چون در سطرهای اول، دوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم علامت **X** قرار دارد، لازم است تا مسیر آنها را دنبال کرده و نقشه خوانی کنیم (شکل ۵۰). برای حالت مثلث نیز به اختصار در شکل (۵۱) وضعیت اتصال پیچ های کلید نشان داده شده است.

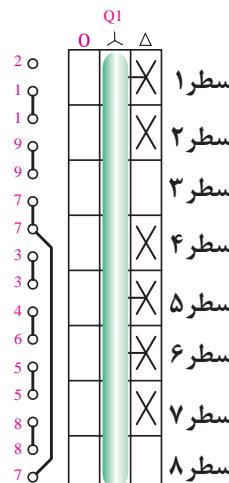

شکل ۵۰- اتصالات کلید در حالت مثلث

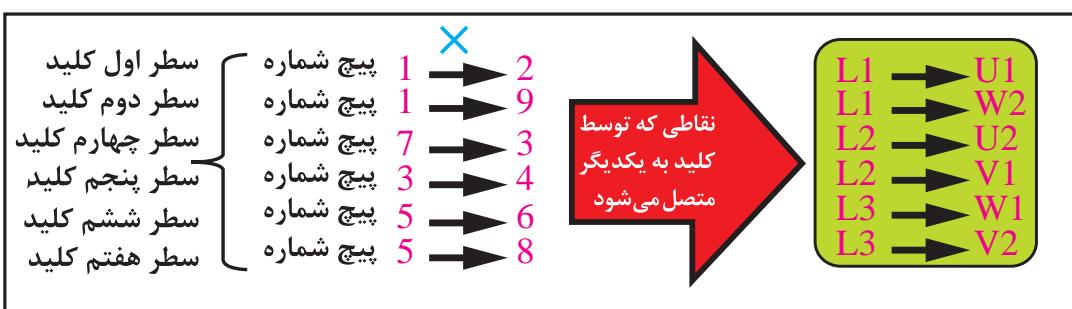

**X**- نشان دهنده اتصال بین دو پیچ است (نقش کنتاکت داخل کلید را دارد)

شکل ۵۱

راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز به صورت ستاره - مثلث از لحظه ۴۲:۴۵ تا ۴۷

فیلم




کار عملی ۳



هدف: راه اندازی موتور سه فاز با کلید ستاره - مثلث ( $\Delta$  -  $\star$  -  $\circ$ )

۱- با بهره‌گیری از نقشه شکل ۴۷، ابتدا نقشه داده شده زیر را تکمیل کرده و سپس موتور سه فاز را مطابق مدار نشان داده شده در شکل (۵۲) با استفاده از وسایل اندازه‌گیری روی تابلو اتصال دهید.

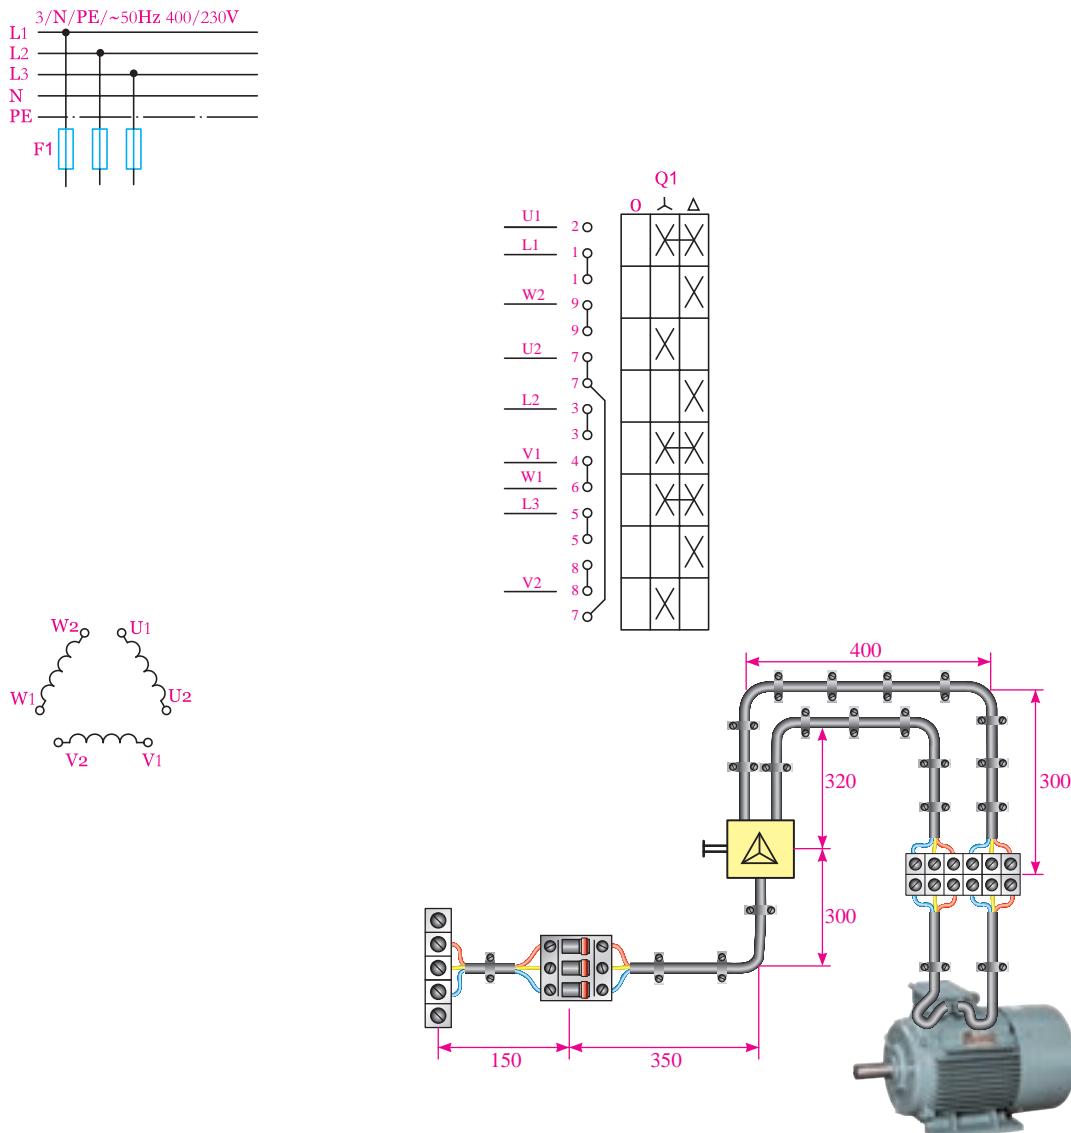

شکل ۵۲ - نقشه راهاندازی الکتروموتور با کلید ستاره - مثلث

برای بالا بردن ایمنی مدار و جلوگیری از برق گرفتگی ضروری است برای ایجاد اتصالات نشان داده شده در نقشه از ترمینال استفاده شود و از اتصال گیره و یا نوار چسب خودداری شود.


تذکر



- ۲- مدار کلید ستاره - مثلث را با استفاده از شکل ( $\Delta$ ) توسط کابل یا داکت روی تابلو اتصال دهید.
- ۳- در حضور مربی خود کلید را در حالت ستاره ( $\Delta$ ) قرار داده و طرز کار موتور را بررسی کنید.

## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز


- ۴- کلید مدار را در حالت مثلث ( $\Delta$ ) قرار دهید و طرز کار موتور را بررسی کنید.
- ۵- از مقایسه حالات کارکرد موتور در حالت ستاره با حالت مثلث چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
- ۶- آیا با مطالعه تئوری که در متن درس با آن آشنا شده‌اید مطابقت دارد؟ مختصراً توضیح دهید.

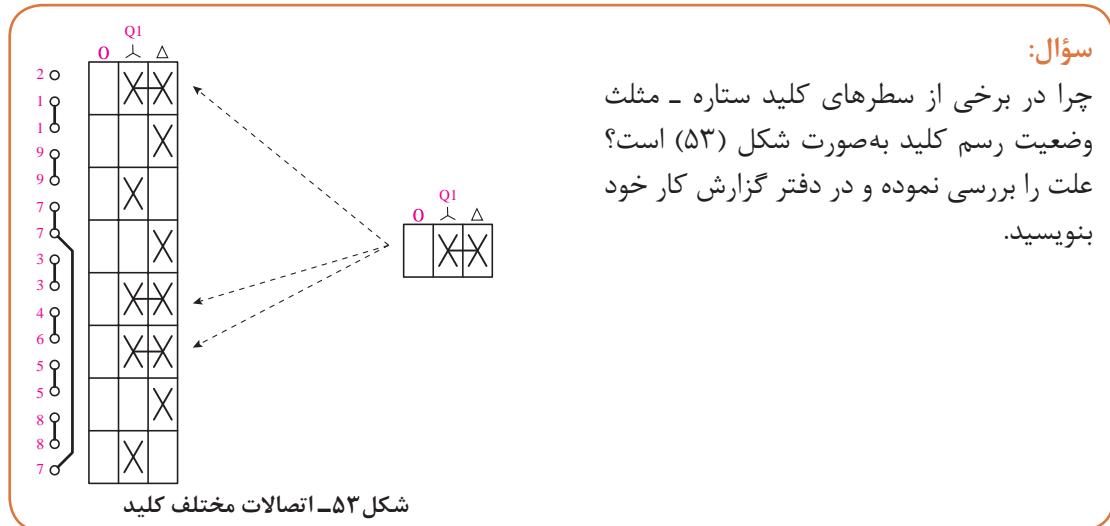

## تغییر جهت گردش در موتورهای الکتریکی سه فاز

به طور کلی در تجهیزات صنعتی مختلف مواردی وجود دارد که لازم است تا جهت گردش موتور سه فاز نصب شده روی آن عوض شود. از جمله این موارد ماشین‌های تراش، نوار نقاله‌ها و جرثقیل‌های سقفی کارخانجات را می‌توان نام برد. در صنعت به این تغییر جهت گردش موتور "چپ‌گرد - راست‌گرد" شدن موتور گفته می‌شود. برای ایجاد تغییر جهت گردش در موتورهای سه فاز لازم است تا جهت گردش میدان مغناطیسی در فضای داخلی اطراف موتور عوض شود، به همین خاطر ضروری است در یکی از حالات (چپ‌گرد یا راست‌گرد) تا جای دو فاز را با هم عوض کنیم.

بر پایه این مطلب پس این کار را به سه صورت می‌توان انجام داد که در شکل (۵۴) مشاهده می‌کنید.

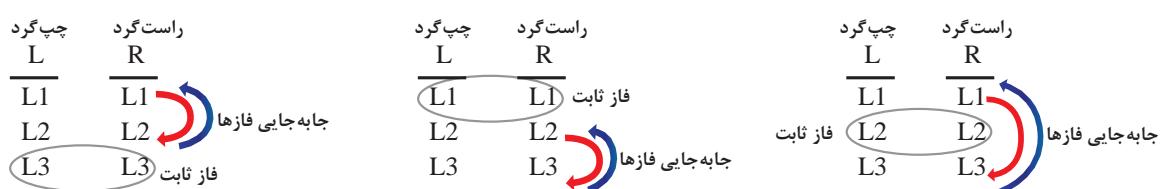


شکل ۵۴- تغییر جهت چرخش در موتورهای سه فاز

تغییر جهت گردش الکتروموتور از لحظه ۴۰:۴۰ تا ۴۲:۴۰

فیلم



در برخی کتب به جهت خلاصه‌نویسی، عوض شدن جای دو فاز را به صورت شکل (۵۵) نیز نشان می‌دهند.

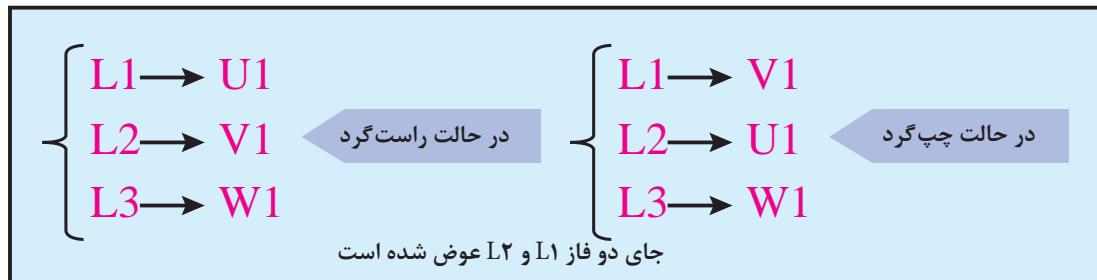

شکل ۵۵- جابه‌جایی فازها


### کلید چپ گرد - راست گرد (L-0-R ۰-۲-۱) یا (R-0-L ۰-۱-۲)

برای تغییر جهت موتور لازم است تا موتور سه فاز روی تخته کلم موتور دارای اتصال ثابت ستاره یا مثلث باشد. شکل (۵۶) تصویر دو نمونه کلید چپ گرد - راست گرد (گردن تابلویی و اهرمی) را نشان می‌دهد.



شکل ۵۶- کلید چپ گرد - راست گرد

در شکل (۵۷) علامت اختصاری شمای حقیقی و شمای فنی کلید چپ گرد - راست گرد را مشاهده می‌کنید.

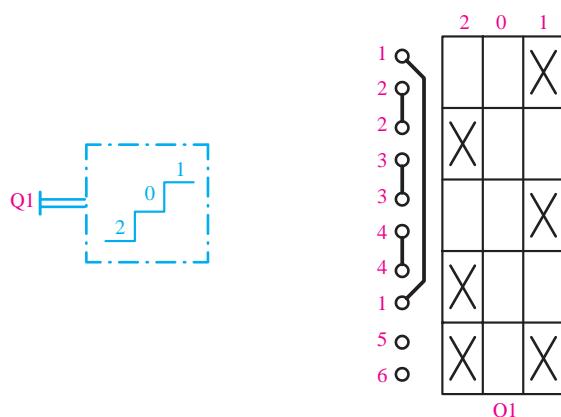

شکل ۵۷- کلید چپ گرد - راست گرد

## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز


نکته

در استاندارد IEC از (L<sub>0</sub>-R<sub>0</sub>) به جای (L-R) استفاده می کند که ما نیز در ترسیم نقشه ها موظف به رعایت آن هستیم.



### راه اندازی موتور سه فاز با کلید چپ گرد - راست گرد (۱ - ۰ - ۲)

برای راه اندازی موتور سه فاز به صورت چپ گرد - راست گرد از نقشه شکل (۵۸) می توان استفاده کرد.

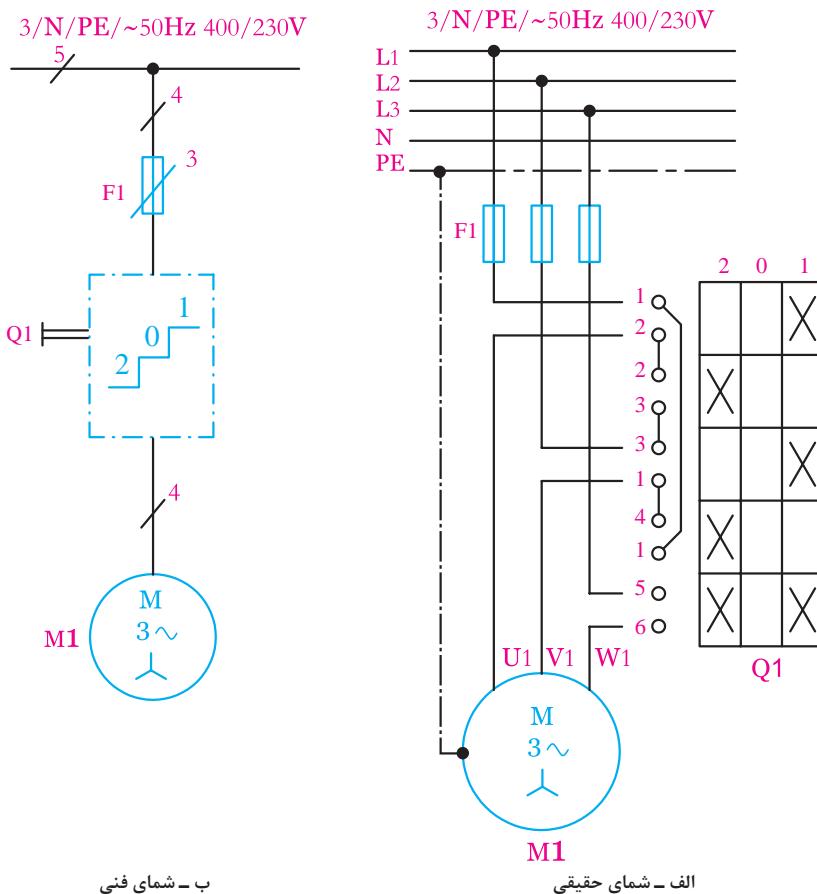


شکل ۵۸- شمای حقیقی و فنی مدار راست گرد و چپ گرد

همان طوری که در شکل (۵۸) مشاهده می شود پیچ های ۱، ۳، ۵ ورودی فاز های شبکه است و پیچ های ۲، ۴، ۶ به سرهای موتور متصل می شود.

### ☒ حالت ۱ کلید

وقتی کلید در حالت یک قرار می‌گیرد چون در سطرهای اول، سوم و پنجم علامت X قرار دارد پیچ ۱ به ۲ - ۳ به ۴ و ۵ به ۶ اتصال می‌یابد و درنتیجه فاز L1 به U1، فاز L2 به V1 و فاز L3 به W1 متصل شده و موتور به صورت راستگرد شروع به کار می‌کند. (شکل ۵۹)

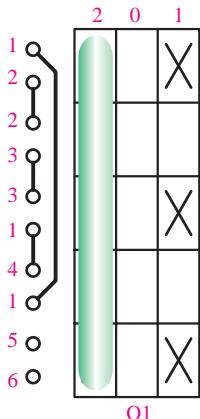


شکل ۵۹- اتصالات داخل کلید در حالت راستگرد

### ☒ حالت ۲ کلید

مطابق شکل (۶۰) وقتی کلید در حالت دو قرار می‌گیرد چون در سطرهای دوم، چهارم و پنجم علامت X قرار دارد پیچ ۲ به ۴-۳ به ۱ و ۵ به ۶ اتصال می‌یابد و درنتیجه فاز L1 به V1، فاز L2 به U1 و فاز L3 به W1 متصل می‌شود و موتور به صورت چپگرد کار خواهد کرد.

از مقایسه علامت‌های X که در سطرهای مختلف کلید قرار گرفته می‌توان دریافت که چون در سطر پنجم دو حالت ۱ و ۲ کلید که فاز سوم اتصال داده شده علامت X ثابت بوده و جای X در سطرهای اول تا چهارم تغییر کرده است. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که در این کلید برای تغییر جهت گردش موتور جای دو فاز اول (L1) و دوم (L2) عوض شده و فاز سوم (L3) ثابت بوده است.

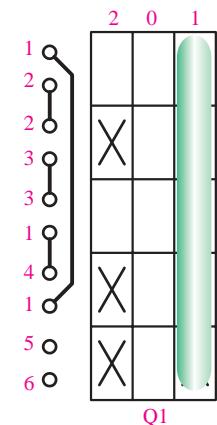

شکل ۶۰- اتصالات داخل کلید در حالت چپگرد

نکته

در هیچ یک از سطرهای حالت (۰) کلید علامت X وجود ندارد، لذا جریانی از شبکه به سرهای موتور نمی‌رسد و موتور در حالت خاموش خواهد بود.




## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

کار عملی ۴



هدف: تغییر جهت گردش موتور سه فاز با کلید چپ گرد - راست گرد (۲ - ۰ - ۱)

- مدار راه اندازی موتور سه فاز با اتصال ستاره ثابت به صورت چپ گرد - راست گرد را با استفاده از وسایل اندازه گیری مطابق نقشه نشان داده شده در شکل (۶۱) روی تابلو اتصال دهید.

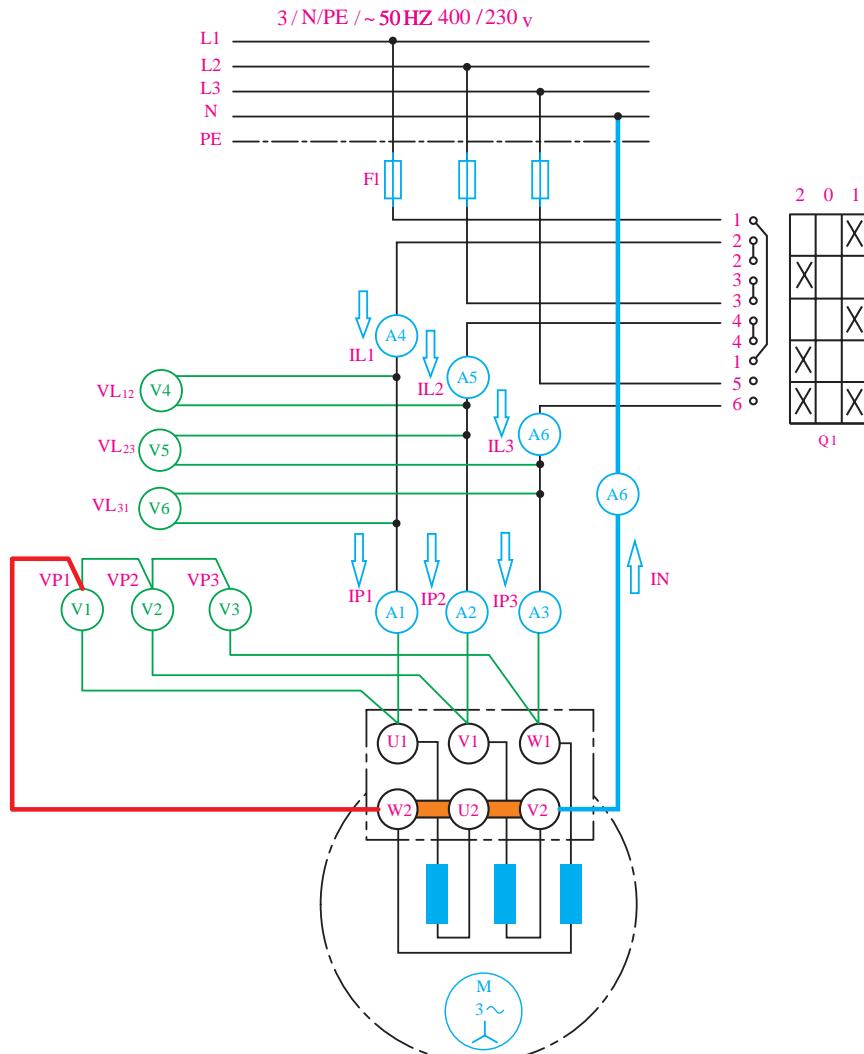

شکل ۶۱ - تغییر جهت گردش با کلید چپ گرد - راست گرد

برای بالا بردن اینمی مدار و جلوگیری از برق گرفتگی ضروری است برای ایجاد اتصالات نشان داده شده در نقشه از ترمینال استفاده شود و از اتصال گیره و یا نوار چسب خودداری شود.

تذکر



- پس از سیم کشی و کابل کشی بین قطعات، با حضور مربی فیوز را وصل و کلید را در حالت ۱ قرار دهید.

جدول شماره ۶- اتصال ستاره موتور سه فاز در حالت راست گرد (حالت ۱ کلید)

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_3}$	$V_{L_2}$	$V_{L_1}$	$I_{L_3}$	$I_{L_2}$	$I_{L_1}$	$V_{P_3}$	$V_{P_2}$	$V_{P_1}$	$I_{P_3}$	$I_{P_2}$	$I_{P_1}$	ولتاژها و جریان‌ها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_v$	$V_i$	$A_r$	$A_v$	$A_i$	وسایل اندازه‌گیری
											مقادیر اندازه‌گیری	

۳- مقادیر ولتاژها و جریان‌های خطی و فازی که توسط وسایل اندازه‌گیری نشان داده می‌شود را قرائت نموده و در جدول شماره ۶ ثبت کنید.

۴- اندازه جریان عبوری از سیم نول را اندازه‌گیری نموده و یادداشت نمایید.

۵- کلید مدار را به حالت خاموش (۰) بازگردانده و سپس کلید مدار را در حالت (۲) قرار دهید.

۶- مقادیر ولتاژها و جریان‌های خطی و فازی که توسط وسایل اندازه‌گیری نشان داده می‌شود را قرائت نموده و در جدول شماره (۷) ثبت کنید.

جدول شماره ۷- اتصال ستاره موتور سه فاز در حالت چپ گرد (حالت ۲ کلید)

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_3}$	$V_{L_2}$	$V_{L_1}$	$I_{L_3}$	$I_{L_2}$	$I_{L_1}$	$V_{P_3}$	$V_{P_2}$	$V_{P_1}$	$I_{P_3}$	$I_{P_2}$	$I_{P_1}$	ولتاژها و جریان‌ها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_v$	$V_i$	$A_r$	$A_v$	$A_i$	وسایل اندازه‌گیری
											مقادیر اندازه‌گیری	

۷- اندازه جریان عبوری از سیم نول را اندازه‌گیری نموده و یادداشت نمایید.

۸- از مقایسه مقادیر اندازه‌گیری و ثبت شده در جداول حالت راست گرد با حالت چپ گرد چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

آیا با مطالب تئوری که در متن درس با آن آشنا شده‌اید مطابقت دارد؟ مختصرًا توضیح دهید.

### بررسی مفاهیم بارهای متعادل و نامتعادل در مصرف‌کننده‌های سه فاز

در یک مصرف‌کننده سه فاز هرگاه مشخصات هر سه شاخه که در مسیر سه فاز قرار می‌گیرد با یکدیگر از نظر نوع، مقدار (اندازه) و زاویه اختلاف فاز مساوی باشند آن اتصال را "اتصال متعادل" گویند.


در صورتی که مقادیر اندازه، زاویه اختلاف فاز و نوع (حتی یک مورد) با یکدیگر برابر نباشند آن اتصال را "اتصال نامتعادل" گویند.

در توضیحات زیر به بررسی وضعیت مدارهای سه فاز با اتصالات ستاره و مثلث در شرایط متعادل و نامتعادل پرداخته می‌شود.

## پومنان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز


### اتصال ستاره

الف) بار متعادل: در این حالت چون مقدار مقاومت ( $R$ ) یا راکتانس ( $X$ ) هر سه فاز یکسان است لذا جریان عبوری از هر فاز ( $I_P$ ) و جریان عبوری از خطوط شبکه سه فاز ( $I_L$ ) برابر است. شکل (۶۲) تصویر چند نمونه بار با اتصال ستاره متعادل را نشان می دهد.

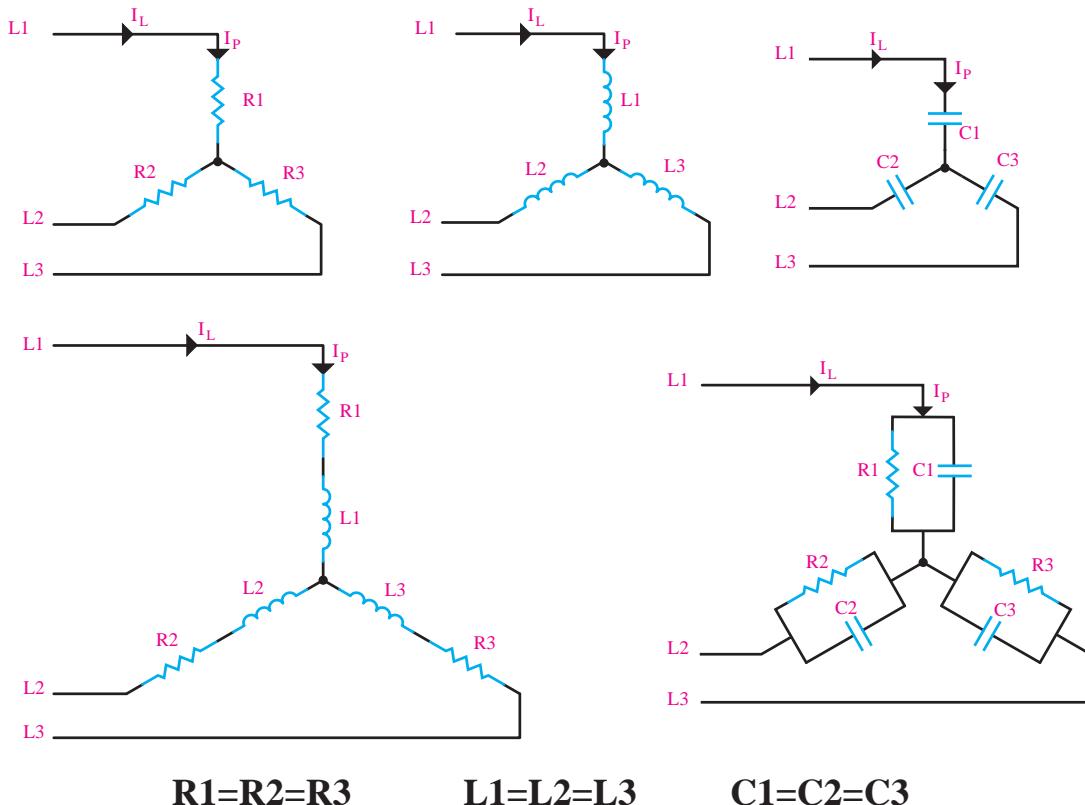

شکل ۶۲- ستاره متعادل

**توضیح ۱-** اصطلاحاً به مقاومت معادل، عناصر اهمی خالص ( $R$ ) و عناصر مقاومت القایی و خازنی ( $X$ ) "مقاومت ظاهری" یا "امپدانس -  $Z$ " گفته می شود.

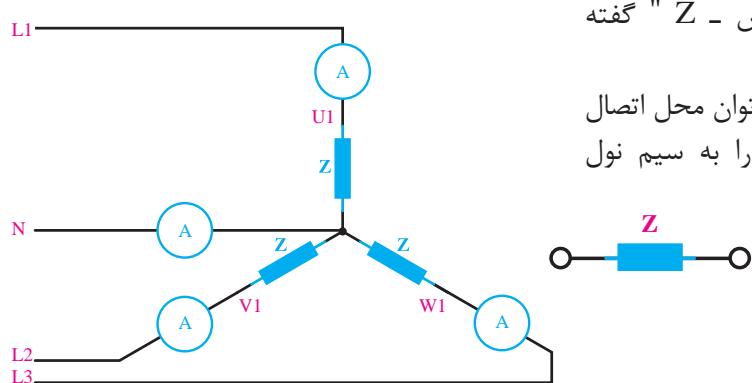

**توضیح ۲-** در اتصال ستاره می توان محل اتصال انتهای سیم پیچ ها ( نقطه  $N$  ) را به سیم نول شبکه اتصال داد.

$Z_1$ - بار اهمی خالص  
 $Z_2$ - بار اهمی خالص  
 $Z_3$ - بار اهمی خالص  
 $Z_1 = Z_2 = Z_3$

شکل ۶۳- اتصال ستاره با نول


در شرایط ستاره متعادل چون جریان‌های فازی و خطی هر سه فاز برابر است لذا جمع برداری جریان جاری سیم نول (مسیر برگشت جریان فازها) برابر صفر خواهد شد.

$$I_{P_1} = I_{P_2} = I_{P_3} \Rightarrow I_{L_1} = I_{L_2} = I_{L_3}$$

$$I_N = I_{P_1} + I_{P_2} + I_{P_3}$$

در شرایط بار متعادل

**ب) بار نامتعادل:** در این حالت مشخصات هر شاخه اتصال ستاره که در مسیر سه فاز قرار می‌گیرند از نظر نوع، اندازه یا زاویه اختلاف فاز با یکدیگر مساوی نیستند به همین خاطر این اتصال را «اتصال ستاره نامتعادل» گویند. شکل (۶۴) تصاویری از اتصالات ستاره نامتعادل را نشان می‌دهد.

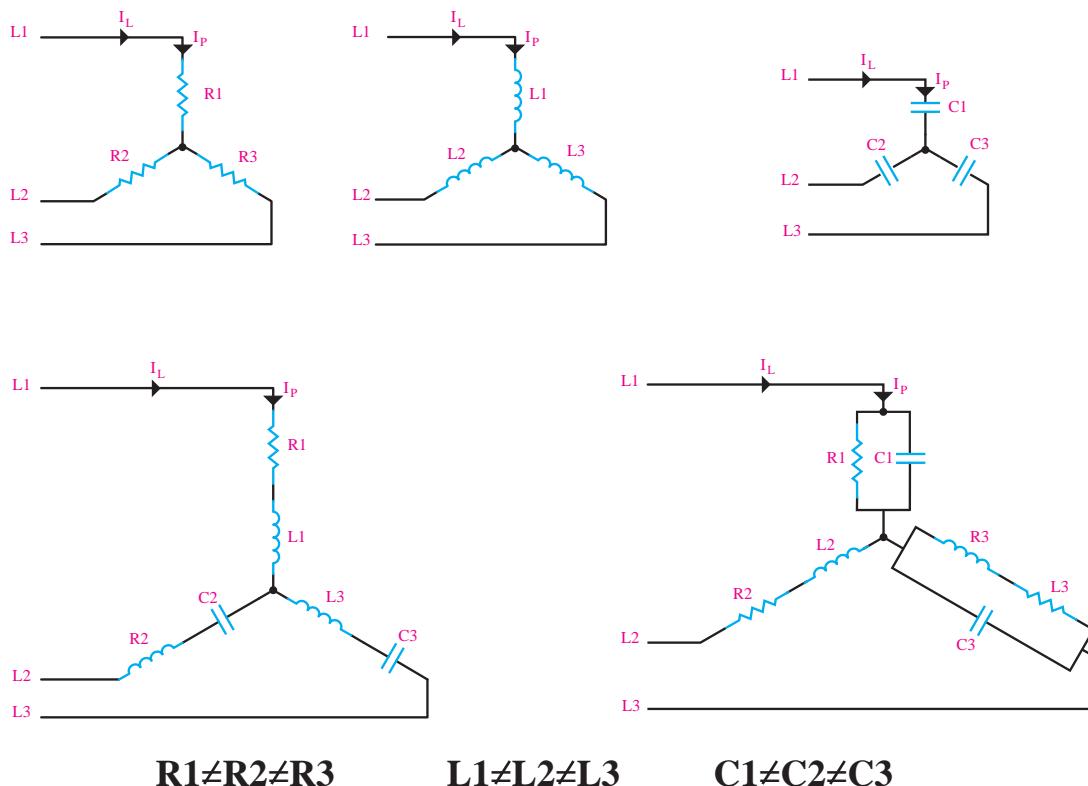


شکل ۶۴ – ستاره نامتعادل

در اتصال ستاره نامتعادل چون مشخصات مقاومتی (امپدانسی) فازها با یکدیگر یکسان نیست. لذا جریان‌هایی که از هر فاز عبور می‌کند با یکدیگر مساوی نخواهد شد. شکل (۶۵) تصویر یک اتصال ستاره نامتعادل را نشان می‌دهد.

از آنجایی که جریان‌های فازی در اتصال ستاره نامتعادل یکسان نیستند در نتیجه جمع برداری جریان جاری در سیم نول (مسیر برگشت جریان فازها) برابر صفر نیست.

## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

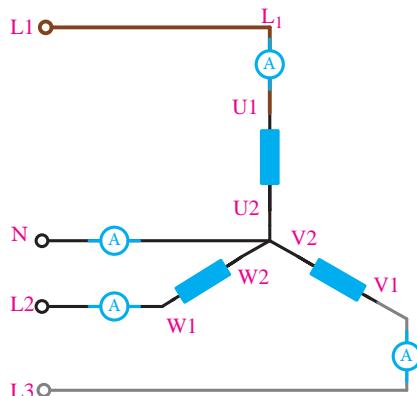


$Z_1$ - بار اهمی خالص  
 $Z_2$ - بار سلفی خالص  
 $Z_3$ - بار خازنی خالص

$$Z_1 \neq Z_2 \neq Z_3 \\ I_{P_1} \neq I_{P_2} \neq I_{P_3} \Rightarrow I_{L_1} \neq I_{L_2} \neq I_{L_3} \\ I_N = I_{P_1} + I_{P_2} + I_{P_3} \neq 0 \\ I_N \neq 0 \quad \text{در شرایط بار نامتعادل}$$

شکل ۶۵- ستاره نامتعادل

چون برای ایجاد حالت متعادل و نامتعادل در مصرف کننده سه فاز لازم است تا مشخصات مقاومتی (توانی) هر فاز را تغییر دهیم، به همین دلیل برای اجرای کارهای عملی این قسمت به جای استفاده از موتور سه فاز، از شش لامپ ۲۲۰ ولتی که به صورت دوبهدو سری بسته شده‌اند به عنوان مدار معادل هر یک از سیم‌پیچی‌های موتور سه فاز استفاده شده است. شکل (۶۶)

تذکر

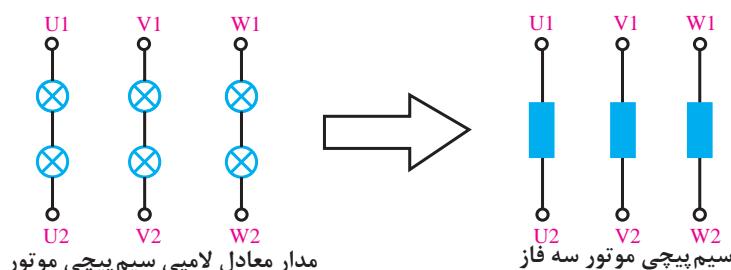

شکل ۶۶- اتصال مدار لامپ برای حالت مثلث

چرا از دو لامپ ۲۲۰ ولت به صورت سری به عنوان مدار معادل لامپی برای هر فاز سیم‌پیچی موتور استفاده می‌شود؟

تحقیق



**هدف:** اتصال مدار ستاره لامپی متعادل و نامتعادل در حالات کاری مختلف


کار عملی ۵



### الف) اتصال ستاره متعادل

I - مدار در شرایط کار طبیعی (نرمال)

- با توجه به شکل (۶۷) مدار الکتریکی را با استفاده از فیوز مینیاتوری سه فاز، کلید قطع و وصل سه فاز، آمپر مترها و ولت مترها و ۶ لامپ ۱۰۰W روی اتصال دهید.

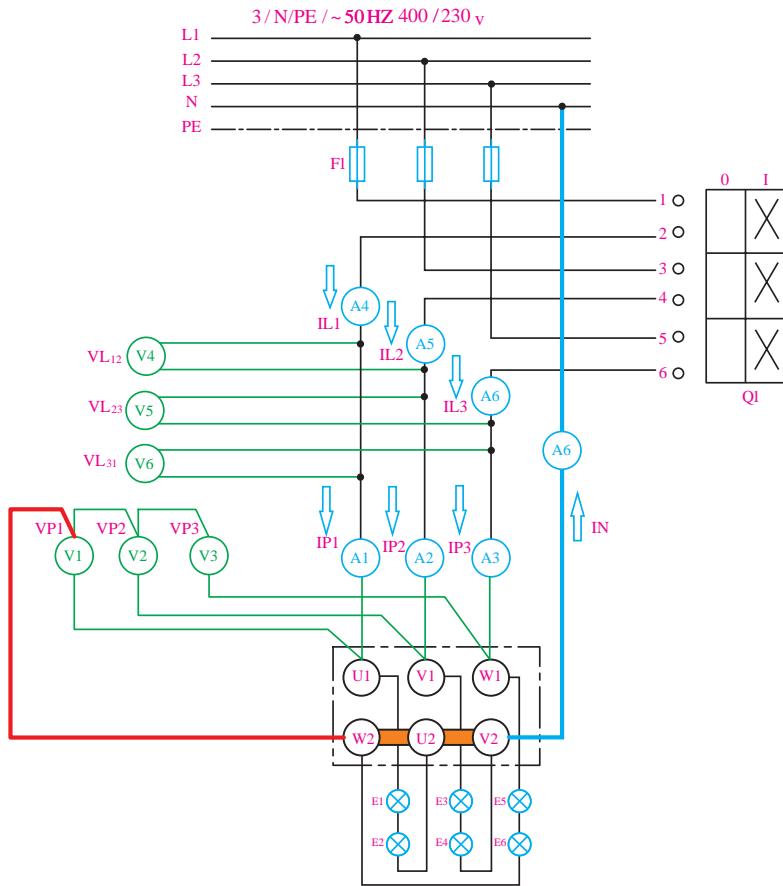

شکل ۶۷ - اتصال مدار ستاره لامپی

۲- مقادیر جریان و ولتاژی که آمپر مترها و ولت مترهای خطی و فازی نشان می دهند را مشاهده کرده و در جدول شماره (۸) یادداشت کنید.

#### جدول شماره ۸ - ستاره متعادل در شرایط کار طبیعی

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_r}$	$V_{L_f}$	$V_{L_1}$	$I_{L_r}$	$I_{L_f}$	$I_{L_1}$	$V_{P_r}$	$V_{P_f}$	$V_{P_1}$	$I_{P_r}$	$I_{P_f}$	$I_{P_1}$	ولتاژها و جریانها
$V_r$	$V_d$	$V_f$	$A_r$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_f$	$V_1$	$A_r$	$A_d$	$A_f$	وسایل اندازه گیری
												مقادیر اندازه گیری

۳- اندازه جریان عبوری از سیم نول را اندازه گیری نموده و یادداشت نمایید.

$I_N$  ..... = جریان سیم نول

۴- از مقایسه مقادیر اندازه گیری شده توسط ولت مترها و آمپر مترها چه نتیجه ای می گیرید؟ آیا با مطالب تئوری که در متن درس با آن آشنا شده اید مطابقت دارد؟ توضیح دهید.

#### II- مدار در شرایط قطع یک فاز شبکه

۵- فیوز یکی از فازها را قطع نموده و مقادیر ولتاژ و جریان های خطی و فازی را مشاهده کرده و در جدول شماره (۹) یادداشت نمایید.

**پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز**

جدول شماره ۹- ستاره متعادل در شرایط قطع یک فاز

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_1}$	$V_{L_2}$	$V_{L_3}$	$I_{L_1}$	$I_{L_2}$	$I_{L_3}$	$V_{P_1}$	$V_{P_2}$	$V_{P_3}$	$I_{P_1}$	$I_{P_2}$	$I_{P_3}$	ولتاژها و جریانها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_v$	$V_r$	$V_i$	$A_r$	$A_i$	$A_v$	وسایل اندازه‌گیری
												مقادیر اندازه‌گیری

۶- اندازه جریان عبوری از سیم نول را اندازه‌گیری نموده و یادداشت نمایید.

۷- مقادیر اندازه‌گیری شده جدول شماره ۹ را با جدول شماره ۸ مقایسه کرده و در صورت وجود اختلاف علت را توضیح دهید.

**III- مدار در شرایط قطع یک فاز سیم پیچی موتور (قطع یک لامپ)**

۸- یکی از لامپ‌های موجود در مسیر یک فاز را قطع نموده و مقادیر ولتاژ و جریان‌های خطی و فازی را مشاهده کرده و در جدول شماره (۱۰) یادداشت نمایید.

جدول شماره ۱۰- ستاره متعادل در شرایط قطع یک لامپ

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_1}$	$V_{L_2}$	$V_{L_3}$	$I_{L_1}$	$I_{L_2}$	$I_{L_3}$	$V_{P_1}$	$V_{P_2}$	$V_{P_3}$	$I_{P_1}$	$I_{P_2}$	$I_{P_3}$	ولتاژها و جریانها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_v$	$V_r$	$V_i$	$A_r$	$A_i$	$A_v$	وسایل اندازه‌گیری
												مقادیر اندازه‌گیری

۹- اندازه جریان عبوری از سیم نول را اندازه‌گیری نموده و یادداشت نمایید.

۱۰- مقادیر اندازه‌گیری شده جدول شماره ۱۰ را با جدول شماره ۸ مقایسه کرده و در صورت وجود اختلاف علت را توضیح دهید.

**ب) اتصال ستاره نامتعادل**

**I- در شرایط کار طبیعی (نرمال)**

۱۱- در مدار شکل (۶۷) لامپ‌های موجود در مدار را به صورت ۲ لامپ ۶۰ وات سری در مسیر فاز اول، ۲ لامپ ۱۰۰ وات سری در مسیر فاز دوم و ۲ لامپ ۱۵۰ وات سری در مسیر فاز سوم تغییر دهید.

۱۲- مقادیر جریان و ولتاژی که آمپرترها و ولت‌مترهای خطی و فازی نشان می‌دهند را مشاهده کرده و در جدول شماره ۱۱ یادداشت کنید.

### جدول شماره ۱۱- ستاره نامتعادل

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_r}$	$V_{L_\gamma}$	$V_{L_1}$	$I_{L_r}$	$I_{L_\gamma}$	$I_{L_1}$	$V_{P_r}$	$V_{P_\gamma}$	$V_{P_1}$	$I_{P_r}$	$I_{P_\gamma}$	$I_{P_1}$	ولتاژها و جریان‌ها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_\gamma$	$V_1$	$A_r$	$A_\gamma$	$A_1$	وسایل اندازه‌گیری
											مقادیر اندازه‌گیری	

۱۳- اندازه جریان عبوری از سیم نول را اندازه‌گیری نموده و یادداشت نمایید.

جریان سیم نول  $I_N=.....$

۱۴- مقادیر اندازه‌گیری شده جدول شماره ۱۱ را با جدول شماره ۸ مقایسه کرده و در صورتی که وجود اختلاف علت را توضیح دهید.

۱۵- از مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده توسط ولتمترها آمپر مترها در شرایط مختلف چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ آیا با مطالعه تئوری که در متن درس با آن آشنا شده‌اید مطابقت دارد؟ توضیح دهید.

II- در شرایط قطع یک فاز شبکه

۱۶- فیوز یکی از فازها را قطع نموده و مقادیر ولتاژ و جریان‌های خطی و فازی را مشاهده کرده و در جدول شماره (۱۲) یادداشت نمایید

### جدول شماره ۱۲- ستاره نامتعادل در شرایط قطع یک فاز

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_r}$	$V_{L_\gamma}$	$V_{L_1}$	$I_{L_r}$	$I_{L_\gamma}$	$I_{L_1}$	$V_{P_r}$	$V_{P_\gamma}$	$V_{P_1}$	$I_{P_r}$	$I_{P_\gamma}$	$I_{P_1}$	ولتاژها و جریان‌ها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_\gamma$	$V_1$	$A_r$	$A_\gamma$	$A_1$	وسایل اندازه‌گیری
											مقادیر اندازه‌گیری	

۱۷- اندازه جریان عبوری از سیم نول را اندازه‌گیری نموده و یادداشت نمایید.

جریان سیم نول  $I_N=.....$

۱۸- مقادیر اندازه‌گیری شده جدول شماره ۱۲ را با جدول شماره ۱۱ مقایسه کرده و در صورت وجود اختلاف، علت را توضیح دهید.

III- در شرایط قطع یک فاز سیم پیچی موتور (قطع یک لامپ)

۱۹- یکی از لامپ‌های موجود در مسیر یک فاز را قطع نموده و مقادیر ولتاژ و جریان‌های خطی و فازی را مشاهده کرده و در جدول شماره ۱۳ یادداشت نمایید.

## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

جدول شماره ۱۳- ستاره نامتعادل در شرایط قطع یک لامپ

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_3}$	$V_{L_2}$	$V_{L_1}$	$I_{L_3}$	$I_{L_2}$	$I_{L_1}$	$V_{P_3}$	$V_{P_2}$	$V_{P_1}$	$I_{P_3}$	$I_{P_2}$	$I_{P_1}$	ولتاژها و جریانها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_t$	$V_1$	$A_r$	$A_t$	$A_1$	وسایل اندازه‌گیری
												مقادیر اندازه‌گیری

۰- اندازه جریان عبوری از سیم نول را اندازه‌گیری نموده و یادداشت نمایید.

۱- مقادیر اندازه‌گیری شده جدول شماره ۱۳ را با جدول شماره ۱۱ مقایسه کرده و در صورت وجود اختلاف علت را توضیح دهید.

### تمرین




توان مصرفی هر فاز و توان مصرفی کل مدار های سه فازه با اتصال ستاره را با توجه به مقادیر اندازه‌گیری شده در آزمایشات و به ازای  $\cos\phi = ۰/۹۹$  (ضریب قدرت تقریبی لامپ های رشته‌ای) به دست آورید؟

- الف) اتصال ستاره متعادل در شرایط وصل سه فاز (بر اساس مقادیر جدول ۹)
- ب) اتصال ستاره متعادل در شرایط قطع یک فاز (بر اساس مقادیر جدول ۱۰)
- ج) اتصال ستاره متعادل در شرایط قطع لامپ (بر اساس مقادیر جدول ۱۱)
- د) اتصال ستاره نا متعادل در شرایط وصل سه فاز (بر اساس مقادیر جدول ۱۲)
- ه) اتصال ستاره نا متعادل در شرایط قطع یک فاز (بر اساس مقادیر جدول ۱۳)
- و) اتصال ستاره نا متعادل در شرایط قطع لامپ (بر اساس مقادیر جدول ۱۴)

### اتصال مثلث

الف) بار متعادل: در اتصال مثلث هم مشابه اتصال ستاره هرگاه هر سه شاخه مثلث که در مسیر سه فاز قرار می‌گیرد با یکدیگر از نظر نوع، مقدار (اندازه) و زاویه اختلاف فاز مساوی باشند اتصال "اتصال مثلث متعادل" گفته می‌شود. در اتصال مثلث متعادل جریان‌های فازی ( $I_p$ ) سه فاز با هم و جریان‌های خطی ( $I_L$ ) نیز با یکدیگر برابر هستند.

شکل (۶۸) تصویر چند نمونه بار با اتصال مثلث متعادل را نشان می‌دهد.

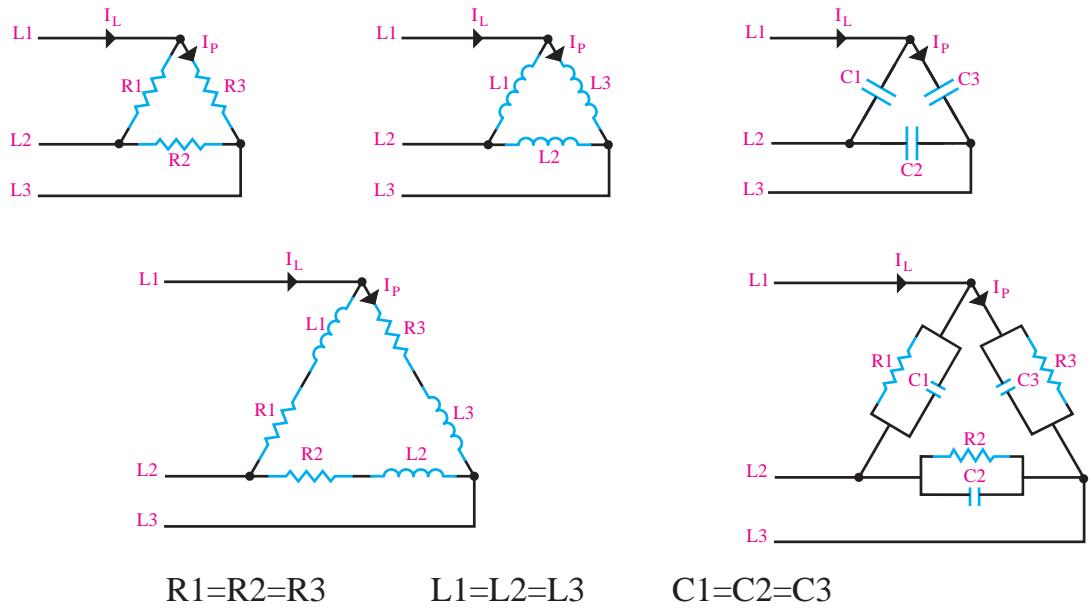

شکل ۶۸- مثلث متعادل


همان‌گونه که در شکل مشخص است در اتصال مثلث از سیم نول استفاده نشده و رابطه  $I_N = I_{P_1} + I_{P_2} + I_{P_3}$  در این اتصال به کار نمی‌رود.

- بار اهمی خالص  $Z_1$

- بار اهمی خالص  $Z_2$

- بار اهمی خالص  $Z_3$

$$Z_1 = Z_2 = Z_3$$

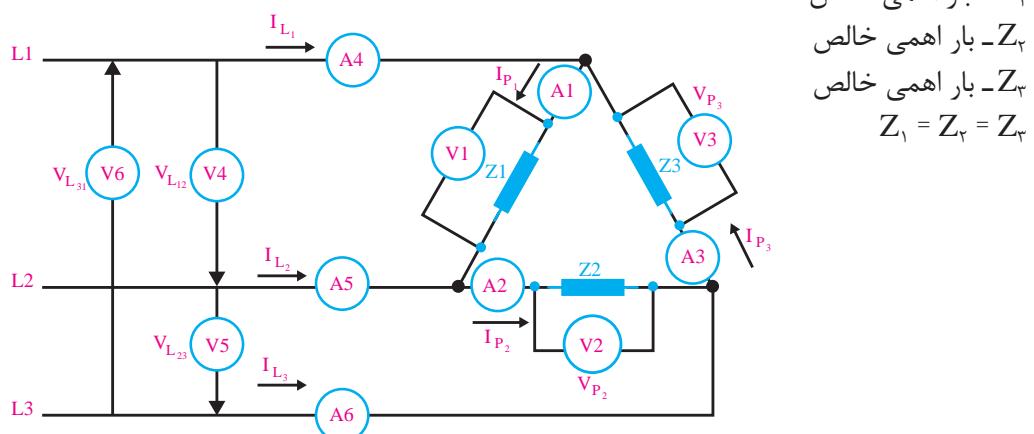

شکل ۶۹- اتصال مدار مثلث متعادل

در شرایط مثلث متعادل چون مقاومت‌های ظاهری (امپدانس‌ها) هر سه فاز مساوی است پس جریان‌های فازی و خطی هر سه فاز برابر است.

$$I_{P_1} = I_{P_2} = I_{P_3} \Rightarrow I_{L_1} = I_{L_2} = I_{L_3}$$

## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

در اتصال مثلث با نوشتن KCL برای گره های A، B و C می توان به صحت مقادیر جریانی که آمپر متر های خط نشان می دهند پی برد.

نکته








چون جریان های هر فاز دارای اندازه و زاویه اختلاف فاز هستند لذا برای جمع یا تفریق جریان ها باید به صورت جمع و تفریق برداری آنها را محاسبه کرد.

$$-I_{L_1} - I_{P_\gamma} + I_{P_1} = 0 \Rightarrow I_{L_1} = I_{P_1} - I_{P_\gamma}$$

$$-I_{L_\gamma} - I_{P_1} + I_{P_\gamma} = 0 \Rightarrow I_{L_\gamma} = I_{P_\gamma} - I_{P_1}$$

$$-I_{L_1} - I_{P_\gamma} + I_{P_\gamma} = 0 \Rightarrow I_{L_1} = I_{P_\gamma} - I_{P_\gamma}$$

ب) بار نا متعادل: در صورتی که مشخصات هر شاخه اتصال مثلث که در مسیر سه فاز قرار می گیرند از نظر نوع، اندازه یا زاویه اختلاف فاز با یکدیگر مساوی نباشند این اتصال را «اتصال مثلث نامتعادل» گویند. شکل (۷۰) تصویری از اتصالات مثلث نامتعادل را نشان می دهد.

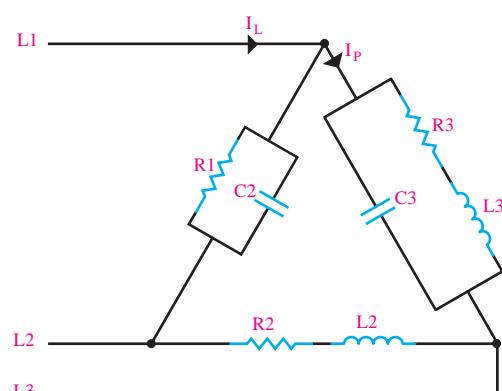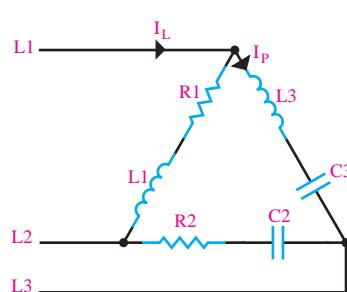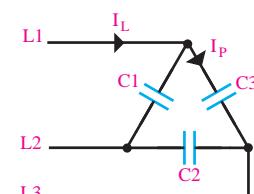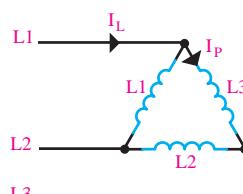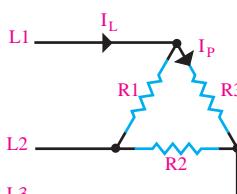

$$R_1 \neq R_2 \neq R_3$$


$$L_1 \neq L_2 \neq L_3$$

$$C_1 \neq C_2 \neq C_3$$

شکل ۷۰- مثلث نامتعادل

در اتصال مثلث نامتعادل نیز مشابه اتصال ستاره نامتعادل چون مشخصات امپدانسی (مقاومتی) یکسان نیست لذا جریان های فازی مساوی نبوده و در نتیجه جریان های خطی که از جمع جبری جریان های فازی در نقاط

گره A، B و C حاصل می‌شوند نیز دارای مقادیر برابر نخواهند بود. شکل (۷۱) تصویر یک اتصال مثلث نامتعادل را نشان می‌دهد.

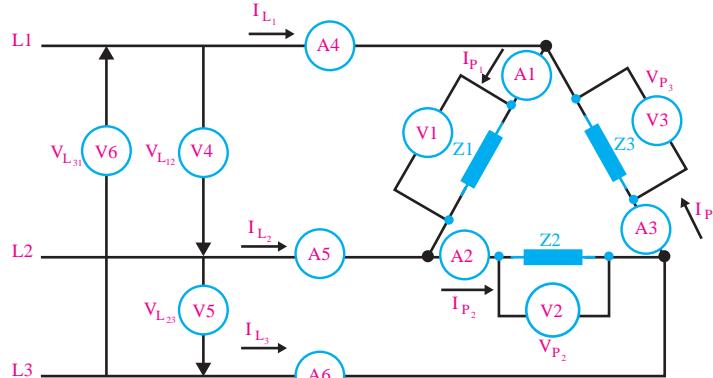

شکل - ۷۱

$Z_1$  - بار اهمی خالص

$Z_2$  - بار سلفی خالص

$Z_3$  - بار خازنی خالص

$$Z_1 \neq Z_2 \neq Z_3$$

$$I_{P_1} \neq I_{P_2} \neq I_{P_3}$$

$$I_{L_1} \neq I_{L_2} \neq I_{L_3}$$

کار عملی ۱




هدف: اتصال مدار مثلث لامپی متعادل و نا متعادل در حالات کاری مختلف

### الف) اتصال مثلث متعادل

#### I - مدار در شرایط کار طبیعی (نرمال)

۱- با توجه به شکل (۷۲) مدار الکتریکی را با استفاده از فیوز مینیاتوری سه فاز، کلید قطع و وصل سه فاز، آمپر مترها و ولت مترها و ۶ لامپ ۱۰۰ W روی تابلو اتصال دهید.

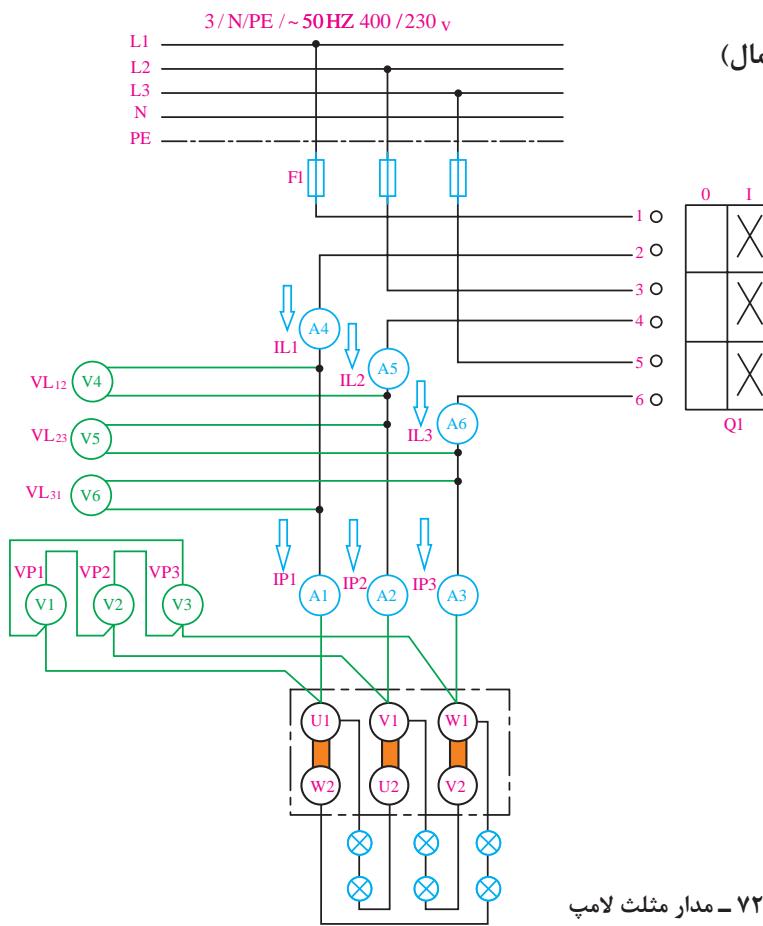

شکل ۷۲ - مدار مثلث لامپ

**پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز**

۲- مقادیر جریان و ولتاژی که آمپر مترها و ولت مترهای خطی و فازی نشان می دهند را مشاهده کرده و در جدول شماره ۱۴ یادداشت کنید.

**جدول شماره ۱۴- مثلث متعادل در شرایط کار طبیعی**

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_1}$	$V_{L_2}$	$V_{L_3}$	$I_{L_1}$	$I_{L_2}$	$I_{L_3}$	$V_{P_1}$	$V_{P_2}$	$V_{P_3}$	$I_{P_1}$	$I_{P_2}$	$I_{P_3}$	ولتاژها و جریان‌ها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_s$	$V_b$	$A_r$	$A_s$	$A_b$	وسایل اندازه‌گیری
												مقادیر اندازه‌گیری

۳- از مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده توسط ولت مترها و آمپر مترها چه نتیجه‌ای می گیرید؟ آیا با مطالب تئوری که در متن درس با آن آشنا شده اید مطابقت دارد؟ توضیح دهید.

**II- مدار در شرایط قطع یک فاز شبکه**

۴- فیوز یکی از فازها را قطع نموده و مقادیر ولتاژ و جریان‌های خطی و فازی را مشاهده کرده و در جدول شماره ۱۵ یادداشت نمایید.

**جدول شماره ۱۵- مثلث متعادل در شرایط قطع یک فاز**

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_1}$	$V_{L_2}$	$V_{L_3}$	$I_{L_1}$	$I_{L_2}$	$I_{L_3}$	$V_{P_1}$	$V_{P_2}$	$V_{P_3}$	$I_{P_1}$	$I_{P_2}$	$I_{P_3}$	ولتاژها و جریان‌ها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_s$	$V_b$	$A_r$	$A_s$	$A_b$	وسایل اندازه‌گیری
												مقادیر اندازه‌گیری

۵- مقادیر اندازه‌گیری شده جدول شماره ۱۵ را با جدول شماره ۱۴ مقایسه کرده و در صورت بروز اختلاف علت را توضیح دهید.

**III- مدار در شرایط قطع یک فاز سیم پیچی موتور (قطع یک لامپ)**

۶- یکی از لامپ‌های موجود در مسیر یک فاز را قطع نموده و مقادیر ولتاژ و جریان‌های خطی و فازی را مشاهده کرده و در جدول شماره (۱۶) یادداشت نمایید.

**جدول شماره ۱۶- مثلث متعادل در شرایط قطع یک لامپ**

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_1}$	$V_{L_2}$	$V_{L_3}$	$I_{L_1}$	$I_{L_2}$	$I_{L_3}$	$V_{P_1}$	$V_{P_2}$	$V_{P_3}$	$I_{P_1}$	$I_{P_2}$	$I_{P_3}$	ولتاژها و جریان‌ها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_s$	$V_b$	$A_r$	$A_s$	$A_b$	وسایل اندازه‌گیری
												مقادیر اندازه‌گیری

۷- مقادیر اندازه‌گیری شده جدول شماره ۱۶ را با جدول شماره ۱۴ مقایسه کرده و در صورت بروز اختلاف علت را توضیح دهید.

### ب) اتصال مثلث نامتعادل

#### I- در شرایط کار طبیعی (نرمال)

۸- در مدار شکل (۷۲) لامپ‌های موجود در مدار را به صورت ۲ لامپ ۶۰ وات سری در مسیر فاز اول، ۲ لامپ ۱۵۰ وات سری در مسیر فاز دوم و ۲ لامپ ۱۵۰ وات سری در مسیر فاز سوم تغییر دهید.

۹- مقادیر جریان و ولتاژی که آمپر مترها و ولت مترها خطي و فازی نشان می‌دهند را مشاهده کرده و در جدول شماره ۱۷ یادداشت کنید.

جدول شماره ۱۷- مثلث نا متعادل در شرایط کار طبیعی

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_r}$	$V_{L_f}$	$V_{L_1}$	$I_{L_r}$	$I_{L_f}$	$I_{L_1}$	$V_{P_r}$	$V_{P_f}$	$V_{P_1}$	$I_{P_r}$	$I_{P_f}$	$I_{P_1}$	ولتاژها و جریانها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_f$	$V_1$	$A_r$	$A_f$	$A_1$	وسایل اندازه‌گیری
												مقادیر اندازه‌گیری

۱۰- از مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده توسط ولت مترها و آمپر مترها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ آیا با مطالب تئوری که در متن درس با آن آشنا شده‌اید مطابقت دارد؟ توضیح دهید.

#### II- در شرایط قطع یک فاز شبکه

۱۱- فیوز یکی از فازها را قطع نموده و مقادیر ولتاژ و جریان‌های خطی و فازی را مشاهده کرده و در جدول شماره (۱۸) یادداشت نمایید.

جدول شماره ۱۸- مثلث نا متعادل در شرایط قطع یک فاز

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_r}$	$V_{L_f}$	$V_{L_1}$	$I_{L_r}$	$I_{L_f}$	$I_{L_1}$	$V_{P_r}$	$V_{P_f}$	$V_{P_1}$	$I_{P_r}$	$I_{P_f}$	$I_{P_1}$	ولتاژها و جریانها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_f$	$V_1$	$A_r$	$A_f$	$A_1$	وسایل اندازه‌گیری
												مقادیر اندازه‌گیری

۱۲- مقادیر اندازه‌گیری شده جدول شماره ۱۸ را با جدول شماره ۱۷ مقایسه کرده و در صورت بروز اختلاف علت را توضیح دهید.

#### III- در شرایط قطع یک فاز سیم پیچی موتور (قطع یک لامپ)

۱۳- یکی از لامپ‌های موجود در مسیر یک فاز را قطع نموده و مقادیر ولتاژ و جریان‌های خطی و فازی را مشاهده کرده و در جدول شماره (۱۹) یادداشت نمایید.

## پودمان اول: شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

### جدول شماره ۱۹- مثلث نامتعادل در شرایط قطع یک لامپ

مقادیر خطی						مقادیر فازی						
$V_{L_3}$	$V_{L_2}$	$V_{L_1}$	$I_{L_3}$	$I_{L_2}$	$I_{L_1}$	$V_{P_3}$	$V_{P_2}$	$V_{P_1}$	$I_{P_3}$	$I_{P_2}$	$I_{P_1}$	ولتاژها و جریانها
$V_e$	$V_d$	$V_f$	$A_e$	$A_d$	$A_f$	$V_r$	$V_2$	$V_1$	$A_r$	$A_2$	$A_1$	وسایل اندازه‌گیری
												مقادیر اندازه‌گیری

۱۴- مقادیر اندازه‌گیری شده جدول شماره ۱۹ را با جدول شماره ۱۷ مقایسه کرده و در صورت بروز اختلاف علت را توضیح دهید.

تمرین



توان مصرفی هر فاز و توان مصرفی کل در مدارهای سه فازه با اتصال مثلث را با توجه به مقادیر اندازه‌گیری شده در آزمایشات و به ازای  $\text{COS}\phi = 0.99$  (ضریب قدرت تقریبی لامپ‌های رشته‌ای) به دست آورید؟

- الف) اتصال مثلث متعادل در شرایط وصل سه فاز (بر اساس مقادیر جدول ۱۵)
- ب ) اتصال مثلث متعادل در شرایط قطع یک فاز (بر اساس مقادیر جدول ۱۶)
- ج ) اتصال مثلث متعادل در شرایط قطع لامپ (بر اساس مقادیر جدول ۱۷)
- د ) اتصال مثلث نامتعادل در شرایط وصل سه فاز (بر اساس مقادیر جدول ۱۸)
- ه ) اتصال مثلث نامتعادل در شرایط قطع یک فاز (بر اساس مقادیر جدول ۱۹)
- و ) اتصال مثلث نامتعادل در شرایط قطع لامپ (بر اساس مقادیر جدول ۲۰)

### کلید ولت‌متری و لامپ سیگنال




در مدارهای سه فاز یا تک فاز و تابلوهای برق کلید ولت‌متری و لامپ‌های سیگنال کاربرد زیادی دارند. شکل (۷۳) تصویر تابلو برقی را نشان می‌دهد که کلید ولت‌متری و لامپ‌های سیگنال در آن به کار رفته است.

توجه: لامپ‌های سیگنال در تابلوهای برق به ترتیب رنگ از سمت چپ، قرمز، زرد و سبز قرار می‌گیرند.

شکل ۷۳- کلید ولت‌متری و لامپ سیگنال معمولی

از کلید ولت‌متری برای اندازه‌گیری ولتاژ‌های خطی، فازی و یا هر دو در تابلوهای برق استفاده می‌شود که به کمک آن می‌توان از وجود یا عدم وجود و همچنین مناسب بودن سطح ولتاژ موجود در مولد اطلاع حاصل کرد. شکل (۷۴) نقشه اتصال دو نوع کلید ولت‌متری را نشان می‌دهد.

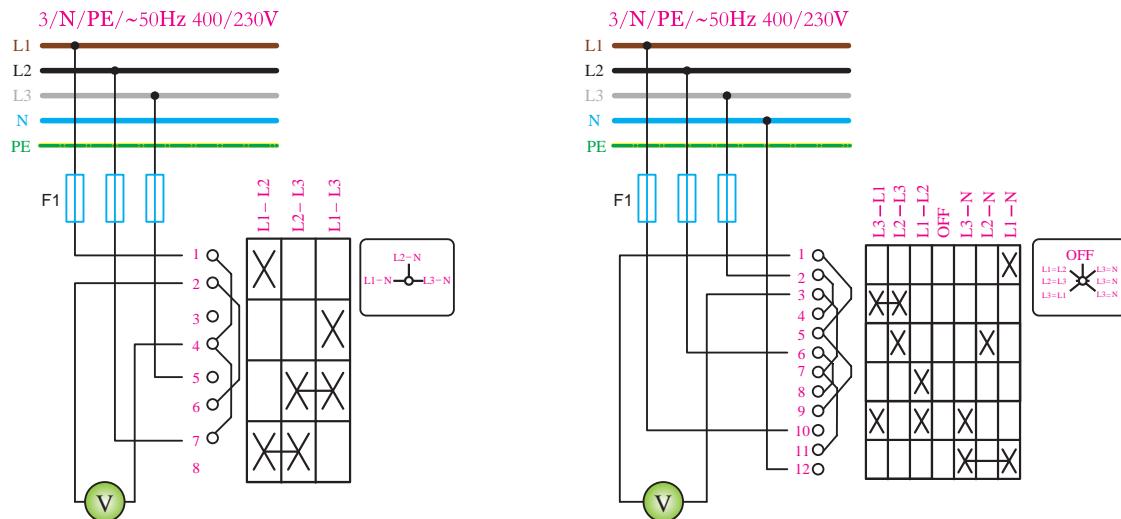

شکل ۷۴- مدار کلید ولت‌متری



شکل ۷۵- کلید ولت‌متری



شکل ۷۶- انواع لامپ سیگنال

در شکل (۷۶) تصویر چند نمونه از لامپ‌های سیگنال در رنگ‌ها و ابعاد مختلف مشاهده می‌کنید. در سال‌های اخیر لامپ سیگنال با قابلیت نمایشگر ولتاژ، جریان و فرکانس در بازار وجود دارد.

از لامپ‌های سیگنال در تابلوهای برق به عنوان نشان‌دهنده (هشداردهنده)، وصل و یا قطع بودن برق تابلوها استفاده می‌شود. لامپ‌های سیگنال از نوع لامپ‌های گازی بوده و از ابعاد و توان مصرفی کمی برخوردار هستند. لامپ‌های سیگنال تک‌رنگ (رنگ سفید) هستند. پس از قرار دادن لامپ در پایه خود، با انتخاب طلق‌های رنگی مختلفی که وجود دارند (سبز - زرد - نارنجی - قرمز) می‌توان لامپ‌های سیگنال با رنگ‌های مختلف را ایجاد کرده و در تابلوهای برق به کار برد.

## نقشه خوانی و بررسی عملکردهای ولت‌متری

همان‌طوری که در شکل (۷۷) مشخص است این کلید دارای سه پیچ به عنوان ورودی‌های برق سه فاز (پیچ‌های ۱، ۵، ۷) است. دو پیچ شماره ۲ و ۴ نیز به دوسر ولت‌متر بسته می‌شوند.

در داخل کلید ارتباطی بین پیچ‌ها پدید می‌آید تا بتواند مقدار ولتاژ بین هر دو فاز را اندازه‌گیری نماید.

طبق استاندارد IEC در نقشه کلیدها تعداد ستون‌ها نشان‌دهنده تعداد حالات کاری آنها است.


بر همین اساس پس نتیجه می‌گیریم که این کلید دارای ۳ حالت کاری است. با کمی دقت می‌توان مشاهده کرد که در بالای هر حالت ستون نام دو فاز نوشته شده که ولت‌متر ولتاژ بین آن دو را اندازه‌گیری می‌کند.

حالت ۱- ولتاژ بین L<sub>1</sub> ، L<sub>2</sub> ،


حالت ۲- ولتاژ بین L<sub>2</sub> ، L<sub>3</sub> ،

حالت ۳- ولتاژ بین L<sub>1</sub> ، L<sub>3</sub> ،

برای برقراری ارتباط بین سرهای ولت‌متر با فازها که از طریق اتصال پیچ‌های کلید صورت می‌گیرد از علامت X استفاده می‌شود. در هر حالت کلید (ستون مستقل) به صورت جداگانه علامت X قرار می‌گیرد.

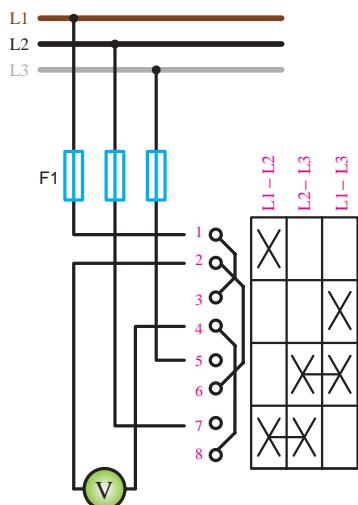

شکل ۷۷- اندازه‌گیری ولتاژ بین دو فاز

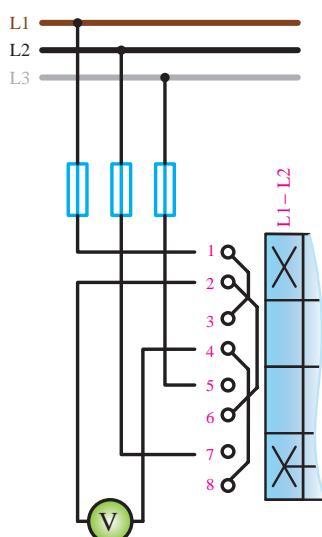

شکل ۷۸- اندازه‌گیری ولتاژ بین L<sub>1</sub> و L<sub>2</sub>

### حالت ۱- اندازه‌گیری ولتاژ بین L<sub>2</sub> ، L<sub>1</sub> ، L<sub>2</sub> ،

در شکل (۷۸) مشاهده می‌شود که در سطرهای اول و چهارم کلید علامت X دارد. در سطر اول فاز L<sub>1</sub> به پیچ ۱ کلید وارد شده و از طریق ارتباطی که X با پیچ ۲ برقرار می‌کند فاز اول به یک سمت ولت‌متر اتصال داده می‌شود و در سطر چهارم کلید که علامت X وجود دارد، اولاً فاز L<sub>2</sub> به پیچ ۷ کلید وارد شده و با ارتباطی که علامت X با پیچ ۸ ایجاد می‌کند از طریق ارتباط داخلی کلید (پیچ ۸ به پیچ ۴) فاز دوم به سر دیگر ولت‌متر اتصال داده می‌شود و ولت‌متر ولتاژ V را اندازه‌گیری می‌کند.

### حالت ۲ – اندازه‌گیری ولتاژ بین $L_3$ , $L_2$ و $L_1$

در ستون دوم که برای سطرهای سوم و چهارم کلید علامت **X** دارد گذاشته شده را چنین می‌توان بررسی نمود (شکل ۷۹).


در سطر سوم که علامت **X** وجود دارد اولاً فاز  $L_3$  به پیج ۵ وارد شده و از طریق ارتباطی که علامت **X** با پیج ۶ ایجاد می‌کند از طریق سیم رابط داخلی کلید پیج ۶ به پیج ۲ متصل شده و در نهایت فاز سوم به یک سمت ولت‌متر متصل می‌شود.

به همین ترتیب در سطر چهارم کلید که علامت **X** دارد فاز  $L_2$  به پیج ۷ وارد شده و با ارتباطی که علامت **X** با پیج ۸ ایجاد می‌کند و از طریق سیم رابط داخلی کلید پیج ۸ با پیج ۴ متصل شده و فاز دوم به سر دیگر ولت‌متر اتصال داده می‌شود و ولت‌متر ولتاژ  $V_{12}$  را اندازه‌گیری می‌کند.


### حالت ۳ – اندازه‌گیری ولتاژ بین $L_1$ , $L_3$ و $L_2$

در ستون سوم که برای سطرهای دوم و سوم کلید علامت **X** دارد گذاشته شده را چنین می‌توان بررسی نمود. همان‌گونه که در شکل (۸۰) مشاهده می‌شود در سطر دوم که علامت **X** وجود دارد اولاً فاز  $L_1$  به پیج ۱ وارد شده و از طریق سیم رابط داخلی کلید پیج ۱ به پیج ۳ متصل می‌شود علامت **X** بین پیج‌های ۳ و ۴ ارتباط برقرار می‌کند در نتیجه فاز اول به یک سمت ولت‌متر متصل می‌شود.

به همین ترتیب در سطر سوم کلید که علامت **X** دارد فاز  $L_3$  به پیج ۵ وارد شده و با ارتباطی که علامت **X** با پیج ۶ ایجاد می‌کند و همچنین از طریق سیم رابط داخلی کلید، پیج ۶ به پیج ۲ متصل شده و فاز سوم به سر دیگر ولت‌متر اتصال داده می‌شود و ولت‌متر ولتاژ  $V_{13}$  را اندازه‌گیری می‌کند.

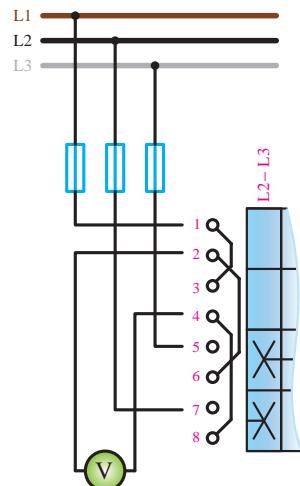

شکل ۷۹ – اندازه‌گیری ولتاژ بین  $L_3$  و  $L_2$  و  $L_1$

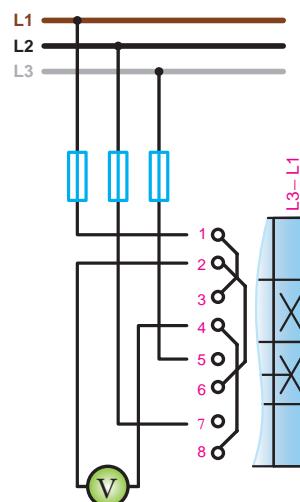

شکل ۸۰ – اندازه‌گیری ولتاژ بین  $L_1$  و  $L_3$  و  $L_2$

تعداد حالات کلید نشان داده شده در شکل (الف - ۷۴) را تشخیص داده و طرز کار آن را بررسی کنید.


تمرین





### هدف: اتصال کلید ولت‌متری تابلویی و چراغ سیگنال

- ۱- با توجه به نقشه داده شده در شکل (۸۱) مدار را با استفاده از یک کلید ولت‌متری، ولت‌متر AC (جریان متناوب) با حداقل رنج  $50\text{~V}$  ولت و سه چراغ سیگنال را روی تابلو کارگاه اتصال دهید.

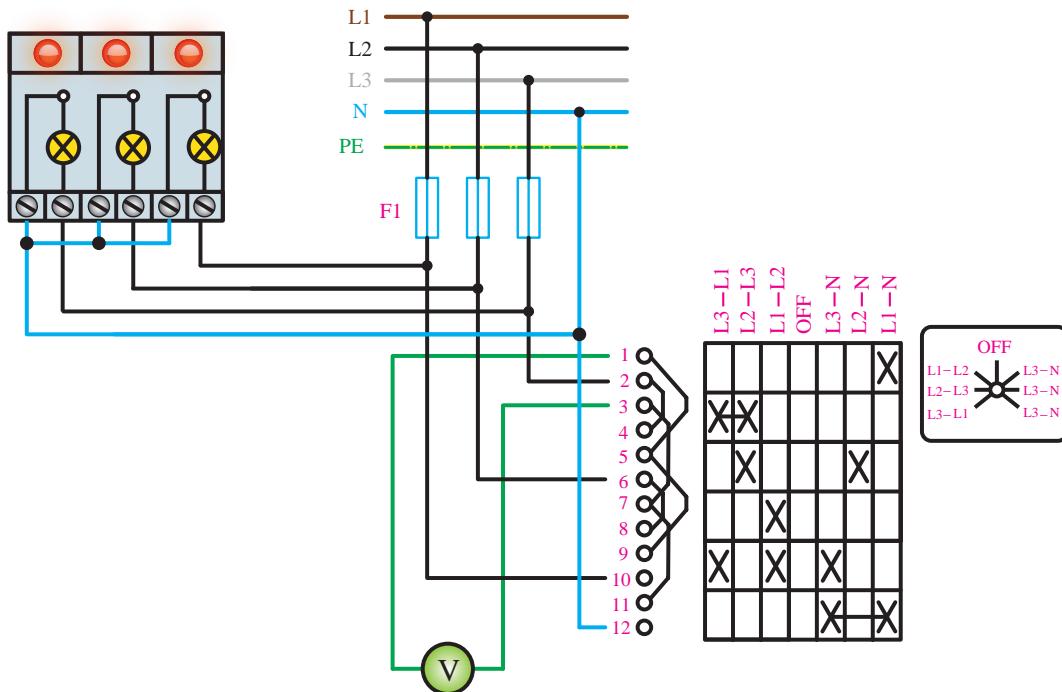

شکل ۸۱ – اتصال کلید ولت‌متری

- ۲- پس از اتمام کار سیم‌کشی با حضور مربی خود مدار را مورد آزمایش قرار و مقادیر قرائت شده را در جدول زیر یادداشت نمایید.



مقادیر اندازه گیری شده توسط ولت‌متر	
$V_{12} =$	$V_{1N} =$
$V_{23} =$	$V_{2N} =$
$V_{31} =$	$V_{3N} =$

در صورت وجود اختلاف بین مقادیر ولتاژ‌های اندازه گیری شده توسط ولت‌متر علت را بررسی کرده و در قالب یک تحقیق یک صفحه‌ای به کلاس ارائه کنید.



### ضمیمه:

در شکل‌های زیر تصاویر پیشنهادی نحوه قرار دادن و سیم‌کشی وسایل اندازه‌گیری روی تابلوی مشبك کارگاهی نشان داده شده است.

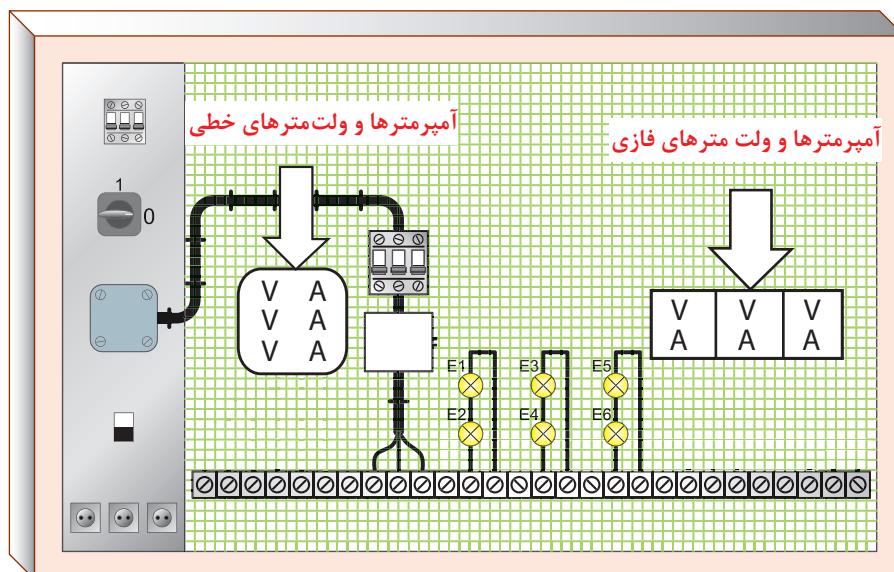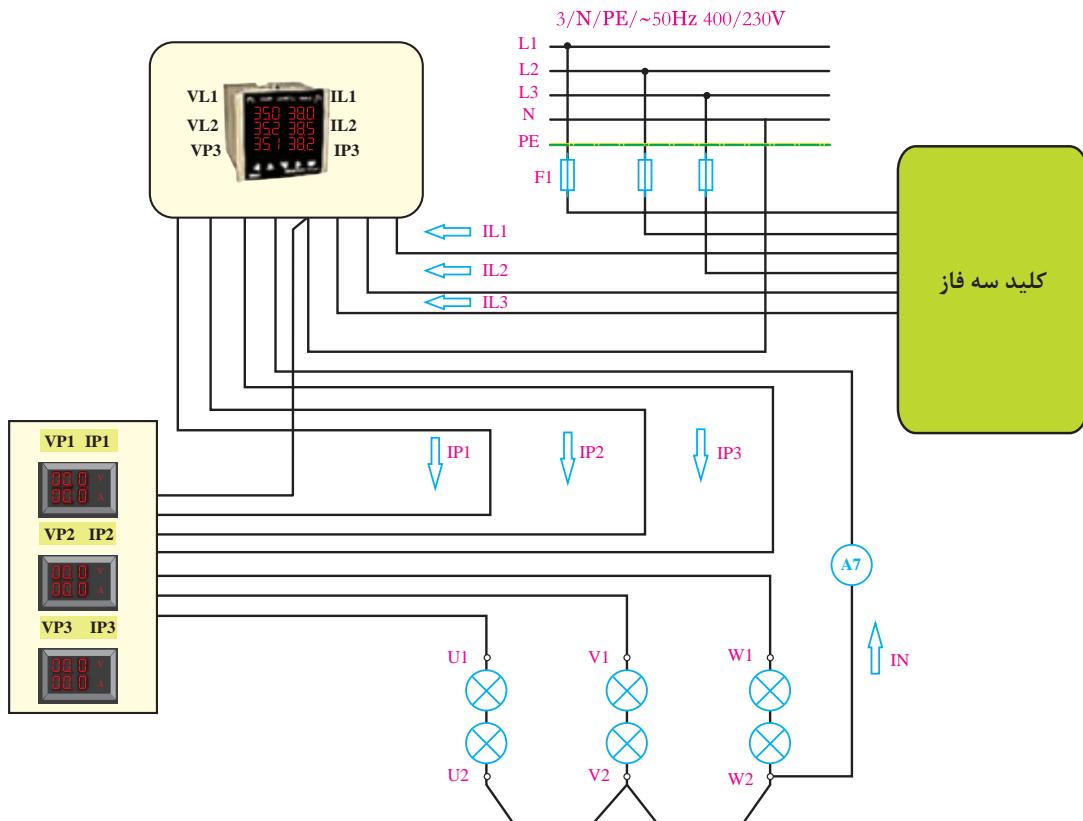

چیدمان پیشنهادی وسایل روی تابلوی مشبك

### ارزشیابی شایستگی شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

شرح کار:

شبکه سه فاز

راه اندازی الکتروموتور سه فاز با انواع کلیدها

بار متعادل و نامتعادل

کلید ولت متر

استاندارد عملکرد: انجام کار روی برد کارگاهی با رعایت موارد ایمنی در کار و استفاده از ابزار

#### شاخص ها:

- اتصالات انواع کلیدهای راه اندازی سه فاز
- تسلط بر مدارات الکتریکی سه فاز ستاره و مثلث
- استفاده صحیح از ابزار برای اتصالات و رعایت ایمنی
- بارهای متعادل و نامتعادل لامپی

#### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: فضای مناسب - ابزار مناسب - مدت زمان مناسب با حجم کار

ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی سیم کشی برق - انواع کلیدهای راه اندازی سه فاز - الکتروموتور سه فاز - لامپ های رشته ای - لباس کار

#### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز با کلیدهای راه اندازی	۲	
۲	تحلیل بار متعادل و نامتعادل	۲	
۳	شبکه سه فاز	۱	
۴	ولتاژ و جریان خط و فاز	۱	
	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	کسب اطلاعات		
	کار تیمی		
	مستندسازی		
	ویژگی شخصیتی		
میانگین نمرات			*

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پودمان ۲

کابل کشی

## واحد یادگیری ۲

### کابل کشی

#### آیامی دانید:


- ضرورت کابل کشی در تأسیسات الکتریکی چیست؟
- مزایای کابل کشی و تفاوت قیمت آن با سیم کشی چیست؟
- کابل کشی روی دیوار چگونه انجام می شود؟
- سینی کابل و نردهان کابل چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
- جدا کننده در سینی کابل و نردهان کابل چه وظیفه ای دارند؟
- وظیفه ساپورت (نگهدارنده) سینی کابل چیست؟
- کابل کشی دفنی و مفصل بندی کابل ها چگونه انجام می شود؟

#### استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود کابل کشی روی دیوار را انجام داده و با اتصالات سینی کابل و نردهان کابل آشنا شوند. همچنین آنها قادر به انجام اتصال سینی کابل و ساخت تبدیل، ساپورت و انجام مفصل بندی کابل خواهند بود.

## \* مقدمه \*

یکی از مواردی که در طراحی و اجرای تأسیسات برقی باید در نظر گرفته شود نحوه برق رسانی است. یکی از کاربردهای متداول کابل کشی در برقراری انشعاب برق منازل است، کابل باعث می‌شود تا انشعاب برق کمتر در معرض آسیب توسط عوامل خارجی قرار گیرد، در سال دهم با تفاوت کابل و سیم آشنا شده‌اید.

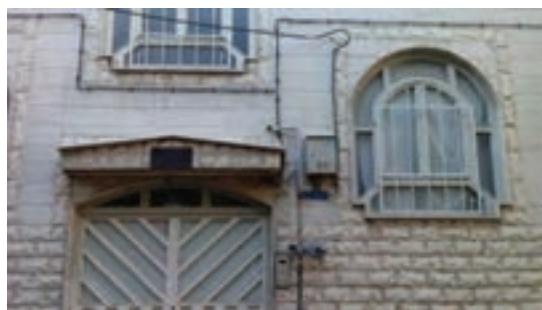

شکل ۱- کابل کشی روی دیوار

از نظر قیمت هر متر کابل تفاوت قابل توجهی نسبت به سیم دارد. بنابراین همیشه سعی شده تا آنجا که ممکن است از سیم برای برق رسانی استفاده شود و حتی اگر کابل کشی انجام شود، نوعی از کابل کشی در اولویت قرار گیرد که هزینه کمتری را به لحاظ نصب به عهده مشتری گذارد. البته نباید اینمی برای کابل کشی و احتمال آسیب‌دیدگی کابل را فدای هزینه کمتر و نصب ساده‌تر آن کرد (شکل ۱).

## کابل

اندازه و سطح مقطع کابل به مقدار جریان عبوری از کابل بستگی دارد. برخی از کابل‌ها به دلیل جریان الکتریکی بالایی که از آنها می‌گذرد سطح مقطع بالایی دارند. در نتیجه عبور جریان بیش از ظرفیت، کابل گرم خواهد شد که در برخی مواقع برای خنک شدن کابل در داخل آن از روغن استفاده می‌شود. گاهی هم چندین لایه حفاظتی دارد. نوعی از کابل کشی در برق شهری و روستایی استفاده می‌شود که روی پایه‌های بتونی و فلزی تحت فشار کششی قرار دارد و در داخل آن برای این منظور سیم بکسل استفاده می‌شود، به این کابل خود نگهدار می‌گویند (شکل ۲).

اما در این درس فقط به کابل‌های معمولی پرداخته می‌شود. هر هادی روکش دار با مقطع ۱۰ میلی‌متر کابل نامیده می‌شود. البته اگر یک یا چند سیم هم در یک غلاف قرار گرفته و روکش دیگری داشته باشند صرف نظر از سطح مقطع هادی، کابل محسوب می‌شود در این صورت اندازه کابل، اندازه سطح مقطع هر یک از هادی‌ها خواهد بود (شکل ۳).



شکل ۳- دو نوع کابل

تحقیق



خطوط کابل هوایی چند سیمه با کابل خود نگهدار چه تفاوتی دارد؟




شکل ۴- کابل هوایی و خودنگهدار

فعالیت



اتصال نشان داده شده در شکل ۵ چه کاربردی دارد؟

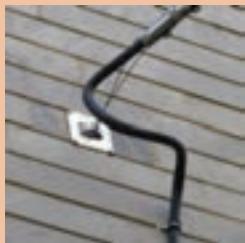

شکل ۵- نصب کابل به دیوار

## کابلشو

برای اتصال هادی‌های فشار ضعیف به کلید، فیوز یا در تابلوها و یا موتورها و تجهیزات باید از کابلشو استفاده شود. کابلشو ارتباط‌دهنده میان هادی کابل و محل اتصال هست و باید ظرفیت جریانی مطابق با هادی کابل را دارا باشد. کابلشو در اندازه‌های مختلف از ۶ میلی‌متر مربع تا ۱۰۰۰ میلی‌متر مربع تولید می‌شوند (شکل ۶).



شکل ۶- انواع کابلشو

برای اتصال کابل‌های افشار از مقطع یک میلی‌متر به بالا و کابل‌های مفتولی از مقطع ۱۰ میلی‌متر به بالا از کابلشو استفاده می‌شود. کابلشوها از نظر برقراری نوع اتصال به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱- پرسی      ۲- پیچی      ۳- لحیمی.

### مقایسه انواع کابلشو

از نظر فنی و استقامت استفاده از کابلشوهای پرسی نسبت به کابلشوهای پیچی و کابلشوهای پیچی نسبت به کابلشوهای لحیمی ارجحیت دارد. کابلشوهای پرسی انواع مختلفی دارند:

- ۱- کابلشو بی متال
- ۲- کابلشو تک فاز

**۱- کابلشو بی متال:** هنگامی که جنس هادی و محل اتصال متفاوت باشد به منظور جلوگیری از عمل خوردگی در اتصال الکتریکی از این کابلشوی با دو جنس فلزی مختلف استفاده می‌شود. برای اتصال کابل آلومینیوم به شینه مس و یا بالعکس از این کابلشو استفاده می‌شود. جنس این کابلشو از آلومینیوم و مس است. و از نظر قیمت گران‌تر از انواع دیگر کابلشو است. این دو نوع کابلشو در دو مدل برای انتقال جریان از کابل‌ها و سیم‌های آلومینیومی دارای سطح مقطع نیم‌دایره در شبکه‌ها و ابزارهای الکتریکی انتقال مناسب است و خلوص مس و آلومینیوم به کار رفته در آنها ۹۹/۵٪ می‌باشد. این کابلشوها در اندازه‌های ۱۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر مربع تولید می‌شود. این کابلشو بی متال در دو نوع ساخته می‌شود:

الف) **کابلشو بی متال DTL-۱:** استوانه کابلشو تا قبل از اتصال پیچ به شینه از جنس آلومینیوم بوده و قسمت اتصال کابلشو به شینه که با پیچ و مهره بسته می‌شود، نیمه‌ای مسی و نیمه‌ای آلومینیوم می‌باشد.  
 ب) **کابلشو بی متال DTL-۲:** استوانه کابلشو تا قبل از اتصال پیچ به شینه از جنس آلومینیوم بوده و قسمت اتصال کابلشو به شینه که با پیچ و مهره بسته می‌شود، کاملاً مسی می‌باشد.



شکل ۷- انواع کابلشو بی متال

تحقیق

چه عاملی مانع از خوردگی در کابلشو بی متال می‌شود؟



**۲- کابلشو تک فلز (مسی):** کابلشو تک فلز از یک فلز ساخته می‌شود، کابلشو مسی متدائل ترین نوع کابلشو تک فلز است و در چند مدل استاندارد، دو سوراخه و زاویه‌دار ساخته می‌شود.  
 الف) **کابلشو مسی استاندارد:** مواد اولیه لوله مسی بدون درز با خلوص ۹۹/۵٪ و پوشش لایه قلع می‌باشد. در

اندازه‌های مختلف تولید می‌شود و در اثر پرس هیچ‌گونه ترک یا شکاف مویی در آنها ایجاد نمی‌شود.  
ب) کابلشو مسی دوسوراخه: از لوله مسی بدون درز با خلوص ۹۹/۵٪ با پوشش لایه قلع تولید می‌شود. این کابلشو از اندازه ۶ تا ۴۰۰ میلی‌متر ساخته می‌شود (شکل ۸).



شکل ۸- کابلشو دو سوراخه

ج) کابلشو مسی زاویه‌دار: از لوله مسی بدون درز با خلوص ۹۹/۵٪ با پوشش لایه قلع تولید می‌شود. این کابلشو از اندازه ۶ تا ۴۰۰ میلی‌متر ساخته می‌شود (شکل ۹).




کابلشو مسی چهار سوراخه  
کابلشو مسی پیچی

شکل ۹- انواع کابلشو مسی

#### اتصال کابلشو پیچی به کابل

- ۱- کابلشو انتخابی باید با سطح مقطع کابل انتخاب شود.
- ۲- پیچ‌ها یکنواخت و به نحوی محکم شود که سیم تغییر شکل ندهد و فاصله بین بسته‌های بالا و پایین باید در هر دو طرف یکسان باشد.
- ۳- حداکثر سایز کابلشو از نوع پیچی برای کابل‌های مقاطع بزرگ یک لایه تا ۱۲۰ میلی‌متر مربع و سیم‌های چندلایه تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع وجود دارد.  
به عنوان مثال اگر کابل دارای سطح مقطع  $300 \text{ mm}^2$  باشد باید کابلشو ۳۰۰ انتخاب شود. لازم به ذکر است که روی کابلشو غیر از عدد مناسب با سطح مقطع هادی، قطر سوراخ مناسب با پیچ آن نیز قید می‌شود (شکل ۱۰).

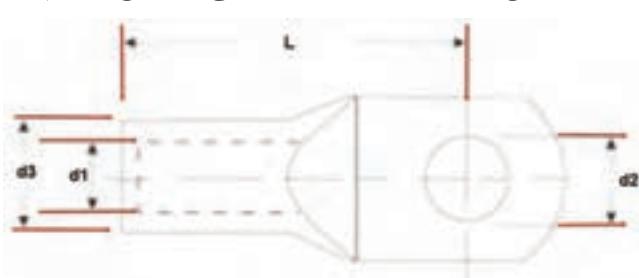

شکل ۱۰- اندازه‌های مهم در کابلشو

## پویمان دوم: کابل کشی

در جدول ۱- مشخصات و ابعاد کابلشو به تفکیک اندازه کابلشو ذکر شده است.

**جدول ۱- طول، قطر و ابعاد کابلشو**

طول L (mm)	قطر خارجی d <sub>3</sub> (mm)	قطر داخلی d <sub>1</sub> (mm)	پیچ خور d <sub>2</sub> (mm)	سطح مقطع هادی (mm <sup>2</sup> )
۲۴	۵/۵	۳/۸	۶	۶
۲۷	۶	۴/۵	۶	۱۰
۳۶	۸/۵	۵/۵	۸	۱۶
۳۸	۱۰	۷	۸	۲۵
۴۲	۱۲/۵	۸/۲	۱۲	۳۵
۵۲	۱۴/۵	۱۱/۹	۱۲	۵۰
۵۵	۱۶/۵	۱۱/۵	۱۲	۷۰
۶۵	۱۹	۱۳/۵	۱۲	۹۵
۷۰	۲۱	۱۵/۵	۱۲	۱۲۰
۷۸	۲۳/۵	۱۷	۱۲	۱۵۰
۸۲	۲۵/۵	۱۹	۱۲	۱۸۵
۹۲	۲۹	۲۱/۵	۱۶	۲۴۰
۱۰۰	۳۲	۲۴/۵	۱۶	۳۰۰
۱۱۵	۳۸/۵	۲۷/۵	۲۰	۴۰۰
۱۲۵	۴۲	۳۱	۲۰	۵۰۰
۱۳۵	۴۴	۳۴/۵	۲۰	۶۳۰



فعالیت



شکل ۱۱- اجزای کابل

## کابل لخت کن



شکل ۱۲- کابل لخت کن دستی

ابزاری است که از آن برای روکش برداری عایق روی کابل استفاده می‌گردد و برای کابلشو زدن آمده می‌شود (شکل ۱۲).

این ابزار دارای پیچ تنظیمی در قسمت انتهایی است که به وسیله آن می‌توان ارتفاع تیغه روکش بردار کابل (لبه برنده) را با توجه به ضخامت عایق کابل تنظیم نمود. بازوی فرنی که برای نگهداری کابل روی تیغه می‌باشد، برای حرکت دورانی به دور کابل نیز تکیه گاه مناسبی است. مراحل روکش برداری کابل به اختصار شرح داده شده است.

فعالیت


روکش برداری کابل و انجام اتصال کابلشو



توضیح مراحل کار: ۱- ابتدا لبه برنده بین فک متحرک و بدنه اصلی قرار گرفته و در روکش کابل فرو می‌رود. سپس مطابق شکل ۱۳ کابل لخت کن را روی کابل قرار دهید.



شکل ۱۳

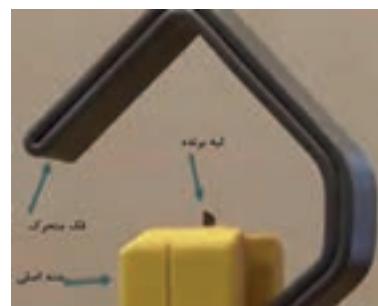

۲- در ادامه ابتدا کابل را در جهت عرضی برش داده (شماره ۱۴) و سپس در جهت طولی اقدام به روکش برداری کنید (شماره ۱۵).



شکل ۱۴



## پرس کابلشو

این وسیله برای اتصال کابلشو به کابل استفاده می‌شود. این کابلشو در دو نوع دستی و هیدرولیکی در بازار موجود است. نوع هیدرولیکی آن خود به دو نوع دستی و برقی تقسیم می‌شود (شکل ۱۵).



شکل ۱۵- کابلشو هیدرولیکی و دستی

برای انجام کابلشو زن، ابتدا روکش کابل به اندازه استوانه کابلشو برداشته می‌شود، به صورتی که بعد از قرار گرفتن قسمت روکش برداری شده کابل (هادی کابل) در کابلشو، هیچ قسمتی از هادی معلوم نباشد. در ادامه با استفاده از عایق حرارتی، محل اتصال کابل به کابلشو را عایق کاری کنید (شکل ۱۶).



شکل ۱۶- عایق حرارتی

## عایق حرارتی

عایق حرارتی نوعی عایق است که تحت تأثیر حرارت منقبض شده و یک لایه خارجی روی اجسام هادی ایجاد می‌کند. عایق در سایزهای مختلفی برای مصارف مختلف مانند عایق کاری شینه‌ها در تابلوهای برق، کابلشوها و غیره تولید می‌شود. در رنگ‌های مشکی، قرمز، شفاف، زرد، آبی، سبز، سفید و سبز زرد در بازار موجود می‌باشد. اندازه‌های آن عبارت‌اند از ۱/۵، ۲/۵، ۳/۵، ۴/۵ و ... (در اصطلاح بازار به این عایق حرارتی، شیرینگ گفته می‌شود).


از سشوار صنعتی که در سال دهم با این ابزار آشنا شدید، برای حرارت دادن عایق حرارتی استفاده شود (شکل ۱۷).



شکل ۱۷- عایق حرارتی کابلشو



کابل  $3 \times 25+16 \text{ mm}^2$  نوع NYY را انتخاب کرده و با کابل لخت کن روکش آن را متناسب با ورودی کابلشو برداشته و توسط پرس کابلشو عملیات پرس را شبیه شکل ۱۸ انجام دهید.

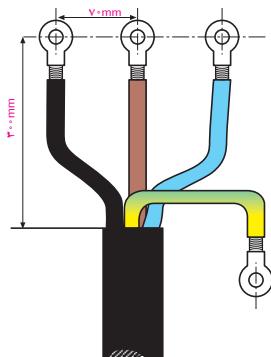

شکل ۱۸- کار عملی ۱

### وسایل مورد نیاز:

کابلشو ۲۵ سه عدد

کابلشو ۱۶ یک عدد

کابل  $3 \times 25+16 \text{ mm}^2$  یک متر

عایق حرارتی به عرض یک سانتی متر و طول ۲۰ سانتی متر

ابزار موردنیاز: پرس کابلشو، کابل لخت کن، سشوار صنعتی، کاتر

## کابل کشی



شکل ۱۹- انواع کابل کشی

انواع کابل کشی را با توجه به سطحی که کابل کشی روی آن انجام می شود به صورت زیر می توان تقسیم بندی کرد:

- ۱- کابل کشی روی دیوار
- ۲- کابل کشی در ترانکینگ فلزی
- ۳- کابل کشی با سینی کابل
- ۴- کابل کشی با نردبان کابل
- ۵- کابل کشی زمینی



انتخاب کوتاه ترین مسیر برای اتصال به مصرف کننده ها در سطح مقطع کابل و طول کابل مؤثر است، با کوتاه تر شدن مسیر کابل کشی طول کابل نیز کوتاه تر می شود و با کوتاه تر شدن طول کابل سطح مقطع کمتری برای کابل مورد نیاز است. در این صورت کابل کشی از نظر اقتصادی مفروض به صرفه تر خواهد بود.



شکل ۲۰- کابل کشی

## پومن دوم: کابل کشی

فعالیت




در مورد کابل کشی دیده شده در شکل ۲۰ بحث کنید.



شکل ۲۱- خمش کابل

حمل و نقل و تخلیه فرقه کابل از مسائلی است که در صورت بی توجهی به آن ممکن است به کابل آسیب برسد و کابل کشی را با مشکل مواجه سازد. رعایت حداقل دمای زمان نصب کابل و حداقل شعاع خمش کابل از دیگر نکات ایمنی نصب کابل است (شکل ۲۱).

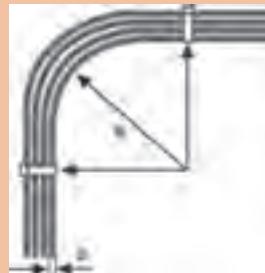

شکل ۲۲- شعاع خمش کابل

اگر  $R$  شعاع خمش و  $D$  قطر کابل باشد مقدار شعاع خمش چند برابر قطر کابل است؟

فعالیت



## زاویه خمش کابل

در کابل کشی بر روی دیوار باید به شعاع خمش کابل در زاویه ها و سرپیچ ها برای کابل های PVC دقت کرد. همچنین در صورتی که چند کابل کنار هم قرار می گیرند حداقل قطر کابل بین آنها فاصله داشته باشد. فاصله بست ها باید به گونه ای باشد که کابل انحصار پیدا نکند و اصطلاحاً شکم ندهد. در موقع کابل کشی در داخل یا روی دیوار باید دقت شود که کابل پیچیده نشود، تا نشود، جمع نشود و در ضمن بیش از حد تحت فشار کششی قرار نگیرد. برای محافظت بیشتر کابل در مقابل خم شدن و فشار باید شعاع خمش کابل های مختلف مطابق جدول زیر باشد.

جدول ۲- شعاع حداقل خمش کابل در دمای  $C(20 \pm 10)$  مطابق استاندارد IEC ۶۲۴۴۰

حداقل شعاع خمش					نوع کابل
قطر کابل کوچک تر از ۸ mm	قطر کابل بین ۸ تا ۱۲ mm	قطر کابل بین ۱۲ تا ۲۰ mm	قطر کابل بزرگ تر از ۲۰ mm		
					کابل برای تأسیسات نصب ثابت
۴D	۵D	۶D	۶D		استفاده عادی
۲D	۳D	۴D	۶۴D		در هنگام سربندی

توجه



کابل‌های با غلاف و عایق پلاستیکی را نباید هیچ‌گاه در درجه حرارت زیر ۵- درجه سانتی‌گراد نصب و کابل‌کشی کرد، چون عایق و غلاف خارجی کابل در حال خم شدن صدمه خواهد دید. در ضمن باید به تناوب قرقه در جهت نشانگر مشخص شده جهت چرخش، گردانده شود تا تمام قسمت‌های کابل گرم شود. دمای کابل نباید از ۴۰ درجه سانتی‌گراد بیشتر شود.

فعالیت



تنش فشردگی در صورت خمش نامناسب چه پیامدی برای کابل دارد؟



شکل ۲۳- تنش فشردگی خمش کابل

فعالیت



در صورت انجام کابل‌کشی باید جداسازی ایمن صورت گرفته و در صورت نیاز روی کلیدهای اصلی قفل و برچسب زده شود (شکل ۲۴).



شکل ۲۴- جداسازی ایمن و برچسب کابل

### کابل‌کشی روی دیوار با استفاده از بست



شکل ۲۵- کابل‌کشی روی دیوار

**کابل‌کشی روی دیوار:** کابل‌ها با توجه به پوشش بیرونی مناسبی که دارند در صورتی که در معرض ضربات مکانیکی احتمالی قرار نگیرند می‌توان آنها را به راحتی و با هزینه کم روی دیوار با بست‌های مناسب نصب کرد. به همین خاطر کابل‌کشی روی دیوار با بست یکی از روش‌های مرسوم در کابل‌کشی است. در کارگاه‌های موقت و یا اماکنی که قرار نیست برای یک بازه زمانی درازمدت چندین ساله بهره‌برداری از آنها صورت گیرد کابل‌کشی روی دیوار با بست گزینه مناسبی برای برق‌رسانی است از طرف دیگر باید توجه داشت فقط کابل‌کشی برای کابل‌های با مقاطع پایین و مسیرهای کوتاه با بست منطقی به نظر می‌رسد (شکل ۲۵).

## پومن دوم: کابل کشی

در این روش کابل توسط بستهای فلزی یا پلاستیکی به وسیله رول پلاک بر روی دیوار نصب می‌شود. بست کابل هم روی دیوار و هم روی سقف قابل استفاده است و فقط در این نوع کابل کشی‌ها استفاده می‌شود، برای انتخاب بست کابل باید به نکات زیر توجه شود:

۱- اندازه کابل (قطر خارجی کابل)

۲- انواع کابل کشی از نظر قابل دید (روی دیوار) و یا غیرقابل دید (بین سقف)

۳- موقعیت مکانی کابل کشی

۴- محل بست

۵- قیمت بست

۶- امکان بستن ساده کابل



شکل ۲۶- نصب کابل روی دیوار با بست



شکل ۲۷- فاصله بین بستها

### نحوه بست زدن کابل

در مسیرهای عمودی فاصله بین دو بست کابل به نوع کابل و نوع بست کابل بستگی دارد. این مقدار نباید از  $1/5$  متر بیشتر شود. با توجه به شکل حداقل فاصله مابین دو بست برای کابل‌های زرهدار روی دیوار  $50$  برابر قطر کابل و روی سقف حداقل فاصله  $35$  برابر قطر کابل است؛ لازم به ذکر است فاصله بست از کنج دیوار حداقل برابر  $10$  سانتی‌متر است. (شکل ۲۶)

حداقل فاصله مابین دو بست برای کابل‌های معمولی روی دیوار  $30$  برابر قطر کابل و روی سقف حداقل فاصله  $20$  برابر قطر کابل است. لازم به ذکر است فاصله بست از کنج دیوار حداقل برابر  $10$  سانتی‌متر است (شکل ۲۷).

توجه

حداقل فاصله مابین دو کابل مجاور هم به اندازه دو برابر قطر کابل بزرگ‌تر می‌باشد.



در کابل کشی روی دیوار با استفاده از بست پلاستیکی و بست ریلی محدودیت‌هایی وجود دارد، اگر از بست پلاستیکی استفاده شود باید به ازای هر بست روی دیوار سوراخ مجزایی تعییه شود که این کار زمان بیشتری برای سوراخ کاری نیاز دارد. ضمناً این بستهای در فضای بیرونی در اثر تغییرات جوی دوام خود را از دست داده و از بین رفته و کابل کشی چهره زشتی به خود می‌گیرد. در مقابل استفاده از بست ریلی این امکان را می‌دهد تا با تعداد کمی سوراخ کاری روی دیوار حجم بیشتری از کابل را روی دیوار نصب کرد، البته در صورت معیوب شدن یکی از کابل‌ها باید کل کابل‌ها باز شود، در صورتی که روی این ریل‌ها از بست چنگالی استفاده شود، این مشکل حل شده و نیاز به باز کردن تمام کابل‌ها نمی‌باشد.

## بست کابل



شکل ۲۸

الف) بستهای قابل تنظیم: بست پلاستیکی لوله و کابل برای اتصال کابل یا لوله‌های انتقال کابل به دیوار و یا سقف طراحی شده است. بست پلاستیکی از جنس پلی آمید و پلی پروپیلن (مواد ترمومپلاستیک) تولید شده است (شکل ۲۸). قطر دهانه این نوع بست قابل تنظیم بوده و لوله و کابل را در خود قفل می‌نماید. از ویژگی‌های این نوع بست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- الف) ظرفیت بارگذاری بسیار زیاد      ب) ماکریم پایداری  
ج) نصب بسیار آسان      د) دهانه قفل شونده  
ه) دارای شیارهای نصب      و) مناسب برای انتقال کابل در مسافت‌های طولانی  
در شکل انواع بست کابل متداول معرفی شده است. (شکل ۲۹)



شکل ۲۹- چند نمونه بست کابل موجود در بازار

ب) بست کابل نایلونی: برای بستن کابل روی دیوار و سقف استفاده می‌شود. جنس این بست پلاستیک می‌باشد. دارای یک فک بالا و یک فک پایین و یک عدد پیچ می‌باشد که فک پایین با پیچ و رول‌پلاک به سطح مورد نظر بسته می‌شود و فک بالایی با پیچ برای نگهداری کابل به فک پایینی بسته می‌شود (شکل ۳۰).



شکل ۳۰- بست کابل نایلونی

## پودمان دوم: کابل کشی



شکل ۳۱- بست ریلی و ریل مربوطه

ج) بست ریلی و ریل مربوطه: این نوع بست که روی ریل بسته می‌شود برای نگهداری کابل و لوله روی سطوح مختلف بسته می‌شود. این نوع بست دارای یک پیچ تنظیم از بالا و یک مهره تثبیت‌کننده روی ریل در قسمت پایین آن می‌باشد. ریل این نوع بست در طول‌های یک مترا عرضه می‌شود. این کار در ریل کاری را کمتر می‌کند (شکل ۳۱).

### کار عملی ۲

هدف: نصب کابل روی دیوار توسط بست پلاستیکی



شکل ۳۲

### تجهیزات مورد نیاز:

کابل ۴	۲×۲/۵ متر
بست کابل ۸	عدد
۱ عدد	متر فلزی
۱۲ عدد	پیچ و رول پلاک

ابزار موردنیاز: ۱- دریل ۲- پیچ گوشتی تخت و چهارسو ۳- چکش ۴- تراز لیزری یا شیلنگ تراز و ریسمان رنگ ۵- متر اندازه‌گیری طول

### مراحل انجام کار:

مرحله ۱- تراز و ایجاد خط تراز: برای انجام فعالیت کابل کشی از هر نوعی که باشد، در جهات عمودی یا افقی، برای زیباتر شدن ظاهر کار نیاز به عمل ترازیابی است. این عمل سبب می‌شود کابل کشی در یک راستا و به صورت منظم انجام شود. با ریسمان رنگ (نخ و لاجورد) و یا تراز لیزری یک خط در راستای کار به اندازه ۲ متر ایجاد کنید (شکل ۳۳).



شکل ۳۳- خط افقی مسیر کابل

مرحله ۲- اندازه‌گیری و علامت‌گذاری: سپس با توجه به قطر کابل مورد نظر اقدام به جدا کردن فاصله بستها روی دیوار کرده و علامت‌گذاری می‌کنیم (شکل ۳۴).



شکل ۳۴- تعیین محل نصب



مرحله ۳- سوراخ کاری: در این مرحله شروع به سوراخ کاری در نقاط مشخص شده با دریل روی دیوار و به دنبال آن نصب رول پلاک ها کنید (شکل ۳۵).



شکل ۳۵- نصب رول پلاک ها



مرحله ۴- پیچ کردن: قسمت نرینگی و زیرین بست را با پیچ در رول پلاک محکم کنید (شکل ۳۶).

شکل ۳۶- نصب اولیه بست



شکل ۳۷- کابل نصب شده روی دیوار

مرحله ۵- محکم کردن بست و کابل: اکنون بستر کار کابل کشی آماده است، با گذاشتن کابل در قسمت انحنای بست و بستن قسمت مادگی با پیچ مربوطه روی قسمت نرینگی (مطابق شکل ۳۷) کابل در بست محکم کنید.



شکل ۳۸- نصب کابل

البته لازم به ذکر است باید به اندازه کابل کشیده شود تا شکم کابل ایجاد نشود. این عملیات برای نصب کابل مجاور باید تکرار شود (شکل ۳۸).


کابل کشی نشان داده شده در شکل چه ایرادی  
دارد؟

فعالیت



## کابل کشی با سینی و نردهان کابل

یکی از روش‌های کابل کشی استفاده از سینی کابل و نردهان کابل است. در تأسیسات صنعتی مانند دستگاه‌های نورده، کارخانه‌های پتروشیمی و نظایر آن سیم‌ها و کابل‌ها برای تأمین انرژی و کنترل تأسیسات بر روی سینی حمل کابل نصب می‌شود. همچنین در ساختمان‌های بلند به دلیل عدم استفاده از کابل‌های زمینی از سینی کابل استفاده می‌شود (شکل ۳۹). در مکان‌هایی که نیاز به کابل کشی دارند معمولاً استفاده از سینی اولین و بهترین گزینه است، زیرا هم تحمل وزن کابل را دارد و هم برای نظم دادن به کابل‌ها از روش‌های قدیمی بیشتر است.

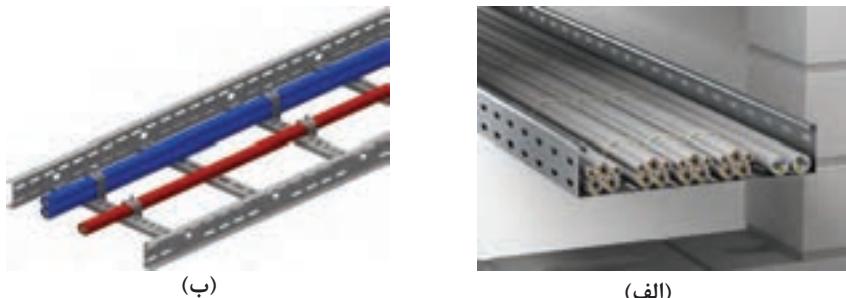

شکل ۳۹- سینی و نردهان کابل (الف و ب)

آیا نصب کابل مطابق شکل ۴۰ مجاز است؟

فعالیت


شکل ۴۰- کابل کشی

### سینی کابل

هنگام اجرای کابل کشی معمولاً اولین و بهترین گزینه استفاده از سینی کابل است. سینی کابل هم تحمل وزن کابل را دارد و هم برای نظم دادن به کابل‌ها از روش‌های قدیمی بیشتر است. انواع سینی کابل عبارت است از:



شکل ۴۱- سینی کابل

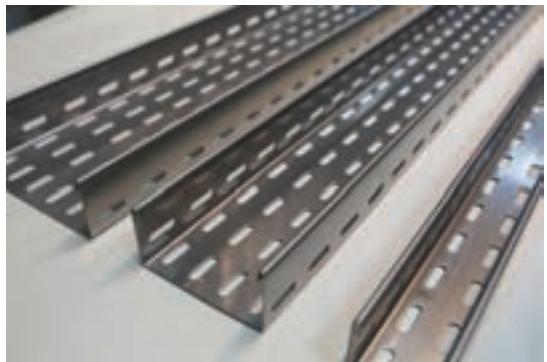

شکل ۴۲- سینی کابل مشبك

۱- سینی کابل مشبك: این نوع سینی کابل دارای حفره هایی است که برای عبور هوا و تهویه کابل کاربرد دارد. ضمناً در صورت نفوذ غبار و رطوبت از داخل آنها عبور داده می شود (شکل ۴۲).

فعالیت

در سینی کابل یکپارچه برای جلوگیری از تجمعیع رطوبت و عرق کردن کابل چه پیشنهادی دارید؟



شکل ۴۳- سینی کابل با کف یکپارچه

۲- سینی کابل با کف یکپارچه: در محل هایی که حفاظت کابل ها اهمیت بالایی دارد و یا برای جلوگیری از تداخل امواج الکترومغناطیسی و رادیویی مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۴۳).

#### اتصال سربه سر سینی کابل

اتصال سربه سر سینی کابل با هدف افزایش طول سینی کابل، تغییر جهت حرکت مسیر کابل کشی و یا انشعاب مسیر کابل کشی انجام می شود (شکل ۴۴). سینی کابل علاوه بر پروژه های بسیار بزرگ که نیاز به تحمل حجم و وزن بسیار زیادی از کابل ها را دارد، در پروژه های کوچک نیز می تواند گزینه مناسبی برای کابل کشی بوده و به یکباره کل مشکلات کابل کشی را حل کند.



شکل ۴۴- اتصالات سینی کابل

اتصالات سینی کابل مطابق با جدول ۱ معرفی شده است. متداول ترین این اتصالات عبارت است از:

- زانوی سینی (۹۰ درجه، ۴۵ درجه)
- سه راهی سینی یا اتصال T
- چهارراه سینی
- تبدیل سینی

پودهمان دوم: کابل کشی

جدول ۳- انواع اتصال سینی کابل

ردیف	نام اتصال سینی	کاربرد	شكل اتصال
۱	سربه سر	افزایش طول کابل کشی	
۲	زانو سینی (۹۰ درجه و ۴۵ درجه)	تغییر زاویه مسیر کابل کشی	
۳	سه راهی	تغییر مسیر در دو جهت مختلف	
۴	چهارراهی	تقاطع مسیر کابل کشی	
۵	تبديل سینی	تغییر عرض مسیر کابل کشی	

فیلم



مراحل ساخت انواع زاویه های اتصال سینی کابل فیلم شماره ۱۰

فیلم



سینی کشی فیلم شماره ۱۰۰



## ساخت سینی کابل



شکل ۴۵



شکل ۴۶

**هدف:** ساخت تبدیل سینی کابل با دو قطعه سینی کابل مختلف  
**تجهیزات مورد نیاز:**

- سینی کابل دوتکه با عرض  $100 \times 50$  میلیمتر
- پیچ و مهره و واشر
- اره آهن بر
- جعبه ابزار
- گونیا و خط کش

**مراحل کار:**


با توجه به شکل دو قطعه سینی کابل را روی همدیگر قرار داده و با کمک مازیک محدوده قطعه سینی کوچک‌تر را علامت‌گذاری کنید.

در مرحله بعد از محل علامت‌گذاری شده با گونیای  $45$  درجه مطابق شکل خط موربی تا لبه سینی بزرگ‌تر رسم کنید و آن را اندازه‌گیری کنید (حدود  $70$  میلیمتر). در مرحله بعد روی لبه سینی بزرگ به اندازه خط مورب انتخاب و علامت‌گذاری کنید (هر دو قسمت A نام‌گذاری شود).



شکل ۴۷-مراحل ساخت تبدیل

در ادامه ابتدا و انتهای مسیر را با خط مستقیم به هم وصل کنید و سپس هر سه پاره خط را با اره آهن برید.

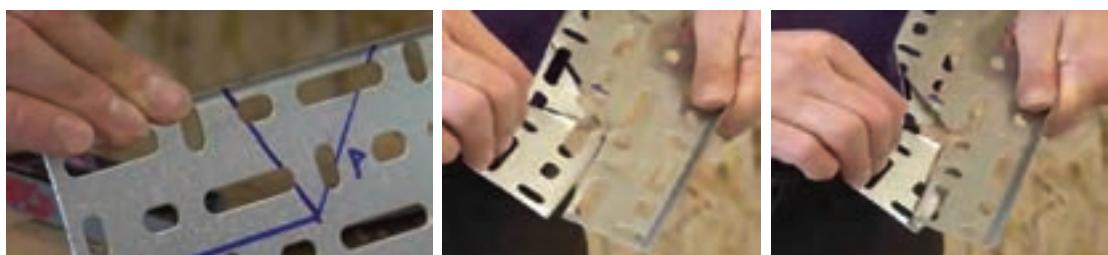

شکل ۴۸

## پومن دوم: کابل کشی



شکل ۴۹

و در انتهای با فشار روی قطعات بریده شده، تبدیل سینی را ایجاد کنید.  
در ادامه با اتصال یک قطعه دیگر از سینی کوچک‌تر می‌توانید مسیر تبدیل را توسعه دهید.

فیلم



ایمنی



برای مشاهده مراحل ساخت کار عملی، فیلم شماره ۲۰ را ملاحظه کنید.

هنگام برش قفسه‌های فلزی از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید و مواطن برخورد قطعات پلیسه باشید. در هنگام برش، سنگ فرز را محکم در دست بگیرید تا در حین قلاب کردن (گیر کردن صفحه برش در سینی) دستگاه به سمت کاربر پرتاب نشود.



شکل ۵۰

با توجه به محوطه کارگاهی می‌توانید مسیرهای کابل کشی را مشابه شکل ۵۰ بسازید.

- ۱- حفاظت از کابل در تمام طول مسیر کابل
- ۲- نصب آسان و سریع
- ۳- مقرن به صرفه
- ۴- کاربرد سینی کابل
- ۵- در صورت عیب به راحتی تعویض و جایگزین می‌شود.
- ۶- طول عمر بیشتر کابل
- ۷- تهیه مناسب
- ۸- زیبایی ظاهری
- ۹- در صورتی که پروژه در طول زمان دستخوش تغییرات شود، بستر مناسبی از قبل آماده شده و به راحتی

می‌توان کابل‌ها را کم و زیاد کرد.  
۱۰- تحمل حجم بالای کابل‌کشی

فیلم

برای مشاهده کاربردهای عملی و نصب سینی کابل، فیلم شماره ۳۰ را ملاحظه کنید.



## نرdban‌های کابل

نرdban کابل برای کابل‌کشی در محل‌های روباز کاربرد دارد. اگر گردوغبار و ریزش آب در محل کابل‌کشی زیاد باشد، معمولاً روی نرdban درپوش محکمی به شکل شیروانی نصب می‌شود تا برف یا ذرات گردوغبار روی نرdban باقی نماند (شکل ۵۱).



شکل ۵۱- نرdban کابل

نرdban کابل معمولاً به عنوان حفاظ کابل نیز شناخته می‌شود. این حفاظ‌ها از آلومینیوم یا فولاد یا FRP (فیبر پلیمری تقویت شده) ساخته می‌شود و برای جایگزینی حجم بالای کابل در فواصل طولانی مناسب است. این سیستم برای کابل‌کشی‌هایی که به اجبار تغییر جهت یا ارتفاع می‌دهند، به کار می‌رود. نرdban کابل به دلیل سبک‌تر بودن و نصب راحت‌تر بیشتر از سینی کابل مورد استفاده قرار می‌گیرد و عموماً در مسیرهای عمودی بیشتر از نرdban کابل به جای سینی کابل استفاده می‌شود.

## مزایا و ویژگی‌های نرdban کابل



شکل ۵۲- اتصال کابل به نرdban

۱- در نوع بدون درپوش، بیشترین میزان جریان هوا را از خود عبور می‌دهد. این کار سبب پایین آمدن دمای کابل‌های موجود در نرdban می‌شود. در نتیجه به عمر کابل افزوده می‌شود (شکل ۵۲).

۲- در کابل‌کشی روی نرdban ضروری است کابل‌ها را با بست محکم کرد. این کار روی نرdban به سهولت امکان‌پذیر است. با بستن کابل‌ها امکان پرتاب کابل‌ها به بیرون در اثر بروز خطا یا اتصال کوتاه از بین می‌رود.

## پومن دوم: کابل کشی



شکل ۵۳- مسیر عمودی



شکل ۵۴- مسیر مستقیم








شکل ۵۵- مقایسه سینی و نردهان کابل

## اتصالات مورد استفاده در نردهان کابل

اتصالات نردهان کابل مطابق با جدول ۴ معرفی شده است. متداول ترین این اتصالات عبارت است از:

جدول ۴- انواع اتصالات نردهبان

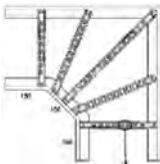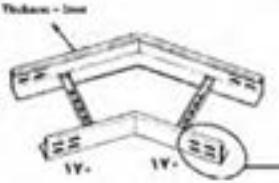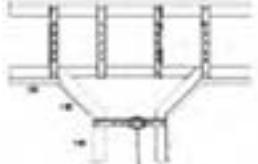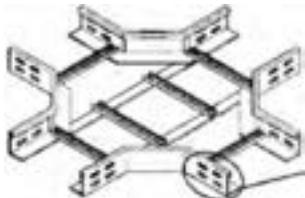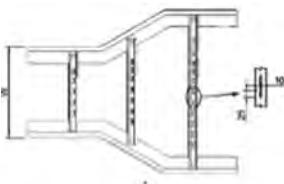ردیف	نام نردهبان کابل	کاربرد	شکل نردهبان کابل
۱	زانوی نردهبان ۹۰ درجه	تغییر زاویه ۹۰ درجه	
۲	زانوی نردهبان ۴۵ درجه	تغییر زاویه ۴۵ درجه	
۳	سه راه نردهبان کابل	تغییر مسیر در دو جهت مختلف	
۴	چهارراه نردهبان کابل	تقاطع مسیر کابل کشی	
۵	تبديل نردهبان کابل	تغییر عرض مسیر نردهبان	
۶	درپوش نردهبان کابل	حفاظت کابل نصب شده روی نردهبان	
۷	سینی کابل کش	انتقال حجم زیاد کابل های مخابراتی	

## پومن دوم: کابل کشی

فعالیت




چه مهارت‌های کابل کشی در شکل ۵۶ به کار گرفته شده است؟



شکل ۵۶- نمونه کابل کشی

## جدا کننده سطح سینی کابل و نرdban کابل

هرگاه چند کابل با ولتاژ‌های مختلف در یک سینی کابل یا نرdban کابل قرار گیرند (مانند: کابل‌های شبکه‌های کامپیوتری و کابل‌های توزیع برق) جهت جداسازی سطح داخلی سینی از این وسیله استفاده می‌شود (شکل ۵۷).

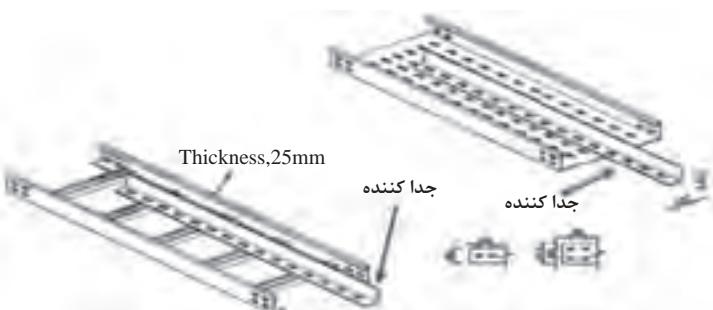

شکل ۵۷- جدا کننده کابل

## کلمپ نرdban

کلمپ برای محکم نگهداشتن نرdban روی دسته (براکت) ساپورت مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساپورت، تکیه‌گاه و محل نصب نرdban است (شکل ۵۸).



شکل ۵۸- کلمپ نرdban

## سایپورت‌ها (نگهدارنده‌ها)

برای نگهداری سینی کابل زیر سقف و یا روی دیوار یا در رایزرها از سایپور استفاده می‌شود. اندازه نگهدارنده‌ها با توجه به عرض سینی و شرایط نصب، متفاوت است. سایپور‌ها در انواع زیر سقفی، دیواری و زمینی ساخته و با استفاده از پیچ و مهره محکم به بدنه بسته می‌شوند. معمولاً ضخامت آنها از ورق ۲ میلی‌متر بوده و به شکل یک طبقه، دو طبقه، سه طبقه و چهار طبقه ساخته می‌شوند. در شکل ۵۹(الف) یک نمونه سایپور چهار طبقه و شکل ۵۹(ب) یک نمونه سینی زیر سقفی نشان داده شده است.



(ب)



(الف)

شکل ۵۹ – سایپورت

### أنواع سایپورت‌ها

أنواع و كاربرد سایپورت‌ها بستگي به محل قرارگيري کابل و موقعيت مسیر کابل‌كشي دارد (شکل ۶۰).



شکل ۶۰ – پایه نگهدارنده کشویی، برآکت، سایپورت سقفی یا زمینی مدل U، نبشی مشبك یا سایپورت L، ناوданی مشبك، سایپورت قابل تنظیم.

## پیچ و مهره



شکل ۶۱- رول پلاک و رول بولت

این پیچ و مهره‌ها برای اتصال تجهیزات به همدیگر و به سایر اتصالات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که رول‌پلاک تحمل وزن زیاد را ندارد، برای نصب ساپورت‌های نگهدارنده سینی و نرdban روی دیوار یا سقف از رول بولت استفاده می‌شود (شکل ۶۱).



شکل ۶۲- اتصال سینی به ساپورت

در برخی موارد برای نصب ساپورت روی دیوار و سقف از قبل صفحات ورق فلزی را در داخل دیوار و سقف نصب می‌کنند تا ساپورت‌ها جهت تحمل وزن سینی یا نرdban به این صفحات جوش داده شود یا پیچ شود (شکل ۶۲).

### کار عملی ۴

#### هدف: ساخت ساپورت L



شکل ۶۳- ساپورت L

#### ابزارهای مورد نیاز:

ابزارهایی که در سینی کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

سنگ فرز، دریل، آچار، دریل شارژی، پیچ‌گوشتی، گونیا، مداد.

#### تجهیزات ایمنی مورد نیاز:

ماسک، عینک محافظ، دستکش ضد برش، کفش ایمنی

#### مراحل انجام کار:

(الف) برش بازوها

این ساپورت دارای دو بازو، یکی متصل به سقف و دیگری متصل به دیوار است.

هنگام ساخت سینی بیشتر از ابزارهای برش استفاده می‌شود. هنگام برش حتماً از عینک محافظ استفاده شود تا از ورود پلیسه به چشم در حین برشکاری و برای جلوگیری از برخورد دست به لبه‌های تیز سینی از دستکش استفاده شود. هیچ‌گاه از صفحه سنگ‌های آسیب‌دیده برای برش استفاده نکنید زیرا ضمن پرتتاب تکه‌های صفحه برش به سمت کاربر، موجب آسیب دیدن خود دستگاه نیز می‌شود (شکل ۶۴).

### ایمنی





از کفش ایمنی استفاده شود تا در اثر افتادن اجسام پا آسیب نبیند، ضمناً برای پایین آوردن احتمال آسیب به پا در حین برش کاری استفاده از کفش ایمنی ضروری است چون در عملیات برشکاری سینی، پا بیشتر در معرض آسیب است.

شکل ۶۴- اتصال ساپورت به سینی یکپارچه و نرdban


در هنگام سوراخ کاری برای برقراری اتصالات سینی مراقب باشد دست خود را جلوی مته قرار ندهید.

اگر عملیات سینی کاری در ارتفاع قرار داشت، از صحت اجرای داربست و تخته های مورد استفاده اطمینان حاصل کنید. با توجه به اینکه کابل ها در دسته های مختلفی شامل سبک، متوسط و سنگین تولید می شوند، پس در انتخاب نرdban کابل مناسب خود، بار وارد به نرdban را همیشه مدنظر قرار دهید.

فعالیت



برچسب شکل ۶۵ چه نکاتی در مورد نرdban کابل هشدار می دهد؟

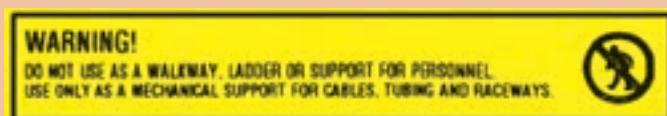

شکل ۶۵- برچسب نرdban کابل

قذگر



در هنگام کابل کشی روی سینی در فواصل ۲ تا ۴ متری در طول کابل تگ های آدرس نصب شود تا منجر به سهولت عیب یابی کابل شود.

تحقيق




کدام شرکت ها در داخل یا خارج از کشور مشغول به تولید سینی کابل، نرdban کابل و متعلقات آنها هستند؟ کاتالوگ های آنها را دانلود کنید و در مورد تولیدات آنها در کلاس بحث کنید.

فعالیت



با توجه به شکل زیر محل هر اتصال را در جدول مشخص کنید.  
۱ و ۲ و ۳ و ۴ ساپورت سینی - ۵ تابلو برق - ۶ سینی کابل - ۷ اتصال خیزشی

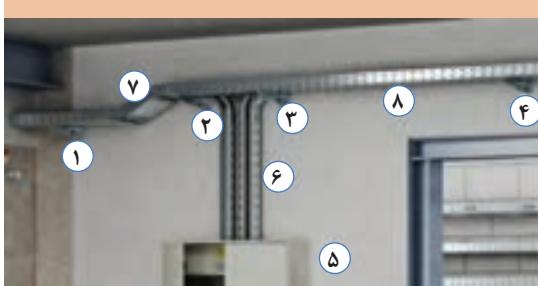

شکل ۶۶- قطعات سینی کشی افقی و عمودی

نوع اتصال					محل اتصال
سینی	نرdban	ساپورت	خیزشی	محل اتصال	

برای مشاهده نحوه اجرای عملیات کار با نگهدارنده و ساپورت به فیلم شماره ۴۰ مراجعه شود.




## کابل کشی زمینی



شکل ۶۷

کابل کشی زمینی نوعی از کابل کشی است که در آن کابل ها از کف و داخل زمین عبور داده می شود (شکل ۶۷). به طور کلی اگر در جایی بتوان از کابل کشی هوایی استفاده نمود کمتر از کابل کشی زمینی استفاده می شود زیرا کابل کشی زمینی ۵ تا ۷ برابر گران تر از کابل کشی هوایی تمام می شود. در شکل ۶۸ مراحل انجام کابل کشی زیرزمینی (دفنی) نشان داده شده است.

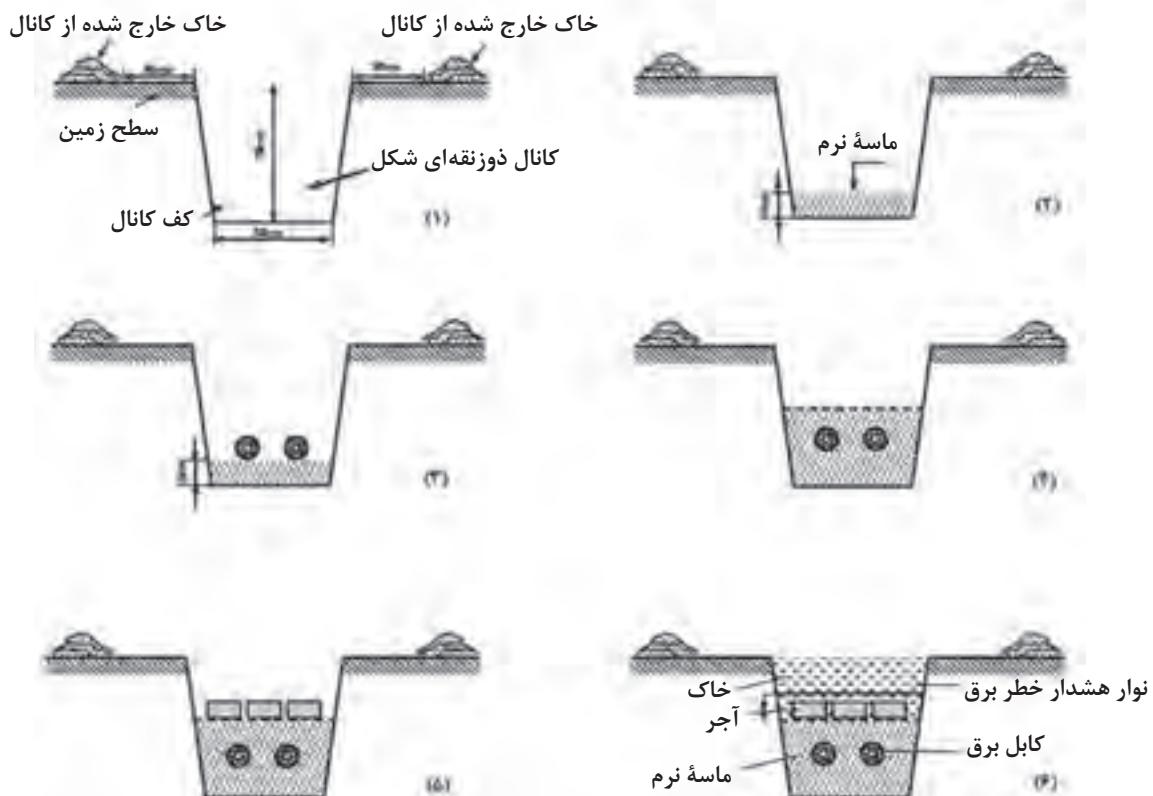

شکل ۶۸—کابل کشی زمینی

فیلم



فیلم



برای آشنایی با کابل کشی زمینی به فیلم شماره ۵ مراجعه شود.

برای آشنایی با تجهیزات روز دنیا در زمینه کابل کشی زمینی به فیلم شماره ۶ مراجعه شود.

## مفصل (Cable joint)

اتصالاتی که در کابل‌ها بیشتر با آن روبه‌رو می‌شویم عبارت است از اتصال انتهایی، اتصال سربه‌سر، اتصال سه‌راهی و اتصال چهارراهی. به منظور اتصال کابل‌ها از ابزارآلات مختلفی استفاده می‌شود که محل اتصال در برابر رطوبت و انواع فشارهای مکانیکی و الکتریکی از حفاظت کافی برخوردار شود، به این وسایل اصطلاحاً مفصل و سرکابل گفته می‌شود. در زیر، شکل یک نمونه مفصل آورده شده است. این نوع مفصل دارای یک قالب پلاستیکی دو تکه و مقداری ماده رزین ریختگی می‌باشد و نوار عایق‌بندی و مواف می‌باشند. مفصل‌های رزینی یکی از این‌ترین عایق‌های کابل محسوب می‌شوند. برای اتصال دو سرکابل به یکدیگر، دو نوع مایع را با یکدیگر مخلوط می‌کنند که بعد از ۱۰ الی ۱۵ دقیقه مواد حاصل سخت می‌شود و ضد آب و ضد ضربه می‌گردد. به همین دلیل از این نوع مفصل بیشتر در زیرزمین و دریا استفاده می‌شود.



شکل ۶۹

به طور کلی مفصل‌ها را از جنس فولاد و چدن و در برخی موارد از مواد عایقی از جنس PVC پرووتیلن می‌سازند. مفصل‌ها با توجه به کاربردهایی که دارند در اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شوند و با توجه به نوع جنس‌شان به وسیله علائم مخصوصی نیز مشخص می‌شوند. مشخصات داخلی هر مفصل در بروشورهایی توسط کارخانه سازنده ثبت می‌شود.

### نوع مفصل‌های رزینی

#### ۱- مفصل‌های دوراهه

مفصل دوراهه در شکل ۷۰ نشان داده شده است.



شکل ۷۰- مفصل دوراهه کابل

## پویمان دوم: کابل کشی



۲- مفصل‌های T شکل، که در شکل ۷۱ نشان داده شده است.

شکل ۷۱- مفصل T شکل کابل




۳- مفصل‌های Y شکل کابل، که در شکل ۷۲ نشان داده شده است.


شکل ۷۲- مفصل Y شکل کابل

### نحوه انجام مفصل رزینی برای کابل‌های PVC

۱- بریدن گام‌ها (پله‌ها) از آخر بدنه، باز کردن باید کمی بزرگ‌تر از قطر کابل باشد (تقریباً ۱ تا ۲ میلی‌متر)

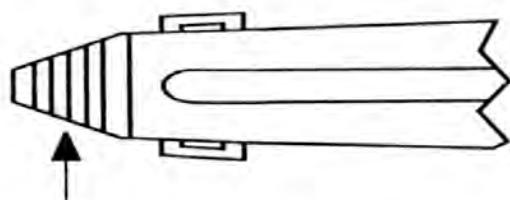


شکل ۷۳

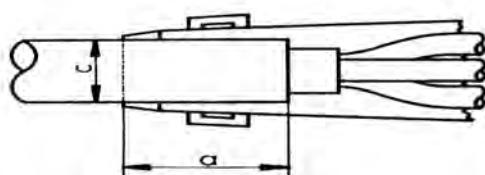

۲- زبر کردن سطح کابل با سنباده P40 در صورتی که قطر خارجی کابل کوچک‌تر از  $20\text{ mm}^3$  باشد  $a=2\times c$  و در صورتی که قطر خارجی کابل از  $20\text{ mm}^3$  بیشتر باشد  $a=40\text{ mm}$

شکل ۷۴

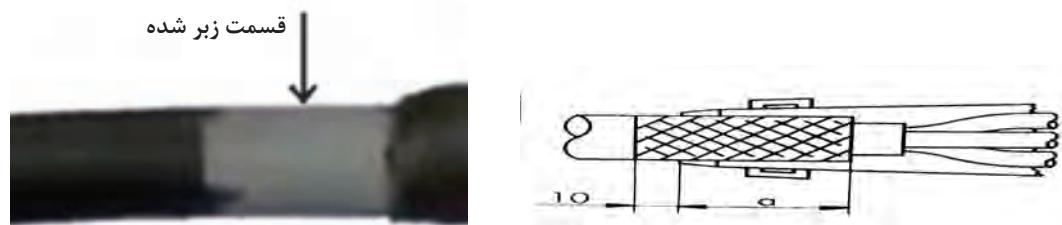

شکل ۷۵- زبر کردن، پاک کردن و تمیز کردن روغن قسمت زبر کابل

۳- لخت کردن کابل‌های مورد اتصال به اندازه کمتر از نصف مفصل به صورتی که لبه‌های مفصل روی نصف قسمت زبر شده قرار گیرد. سپس رشته‌های کابل را به صورت پلکانی قطع کرده تا اتصالات کنار هم نباشند.



شکل ۷۶- موف

۴- هادی هر رشته از کابل‌ها را به اندازه نصف موف لخت کنید.



شکل ۷۷

۵- هادی لخت شده کابل را در داخل موف قرار داده و آن را پرس کنید.



شکل ۷۸- کاربرد موف


## پوکشی کابل دوم: داده شده اتصال را با PVC عایق‌چسب موند.

۶- موافه‌ای اتصال داده شده را با نوارچسب PVC عایق‌بندی کنید.



شکل ۷۹- عایق‌کاری مواف

۷- فاصله مابین موافها و فاصله هادی‌ها از خودشان و نسبت به بدنه مفصل نباید کمتر از ۵ mm باشد.

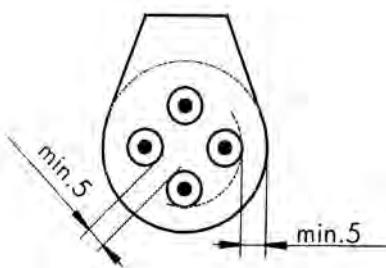


شکل ۸۰



شکل ۸۱

۸- دونیمه بدنه اصلی مفصل را به هم وصل کرده و گیره‌ها را چفت کنید.

۹- با نوارچسب PVC دو طرف بدنه مفصل را در محل ورود کابل به طور کامل آب‌بندی کنید.

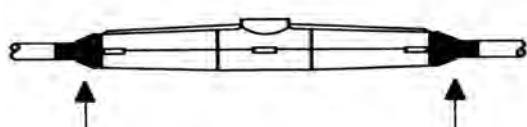

شکل ۸۲

۱۰- با برداشتن نوار جداکننده پاکت رزین، مواد را باهم مخلوط کرده و سپس مطابق دستورالعمل تا ۳ mm بالاتر از لبه دهانه ورودی مفصل را پر کنید.



۱۱- در پوش بدن اصلی مفصل را بر روی آن قرار دهید.

شکل ۸۳



شکل ۸۴

۱۲- پس از سخت شدن و گرفتن مواد رژینی، به جریان وصل کردن کابل امکان پذیر است.

نکته



حداکثر زمان نگهداری مخلوط رژین برای نیم لیتر در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است و زمان ژل شدن برای نیم لیتر در همین دما ۲۰ تا ۲۵ دقیقه است. مدت زمان برای سخت شدن کامل ۴۸ ساعت می باشد.



شکل ۸۵

لازم با ذکر است که زمان ژل شدن، به دمای محیط و مدت زمان مخلوط شدن بستگی دارد.

فیلم



جهت آشنایی بهتر با نحوه مفصل زنی به فیلم مراجعه شود.

تحقيق



کاتالوگ مقابله مربوط به یک مفصل است. در مورد آن تحقیق کنید.



شکل ۸۶

در مورد انواع دیگر مفصل و اینکه برای چه نوع کابلی مناسب هستند، تحقیق کنید.



### چگونگی نصب و قرار دادن مفصل در داخل کanal

قبل از اینکه مفصل را در داخل کanal، در زمین قرار دهیم باید زیر آن آجر گذاشته و مفصل را به صورت کاملاً مستقیم و در جهت مسیر کابل بخوابانیم. سپس بر روی مفصل مقداری شن یا ماسه نرم ریخته و به منظور حفاظت بیشتر روی آن آجر می‌چینیم. سپس روی آجر را نیز با خاک می‌پوشانیم. شکل زیر چگونگی نصب و قرار دادن مفصل را در کanal نشان می‌دهد.



شکل ۸۷

۱- آجر جهت حفاظت

۲- چاله (تورفتگی داخل زمین)

۳- ستون نگهدارنده از آجر

۴- مفصل

۵- بعد از قرار دادن مفصل در این منطقه  
خاک را محکم بکوبید.

۶- کanal

۷- طول اضافی (انحنای کابل)

۸- کanal کابل

۹- انحنا در جهت پایین

۱۰- کanal کابل

نکته

در صورت قرارگیری مفصل در کanal دفنی حتماً باید نقشه نهایی از محل دقیق مفصل در اختیار استفاده‌کننده قرار گیرد.



کار عملی ۵

اتصال کابل با مفصل رزینی



با انتخاب دو تکه کابل  $4 \times 16 \text{ mm}^2$  با استفاده از مفصل رزینی مناسب کابل ذکر شده آنها را با مفصل به هم وصل کنید.

**وسایل مورد نیاز:**

مفصل رزینی برای کابل  $4 \times 16$

دو تکه کابل  $4 \times 16$

چهار عدد موف ۱۶

یک ورق سنباده P40

**ابزار مورد نیاز:**

پرس کابلشو، لخت کن، قیچی

## ارزشیابی شایستگی کابل کشی

**شرح کار:**

کابل کشی روی دیوار و انجام کابل شو  
نصب سینی و نرdban کابل و اتصالات آن  
ساخت ساپورت (نگهدارنده) کابل  
مفصل بندی کابل و کابل دفني

**استاندارد عملکرد:** انجام کابل کشی روی دیوار، کابلشو زنی و اتصالات سینی و نرdban کابل و مفصل بندی در کارگاه با رعایت موارد ایمنی در کار و استفاده از ابزار

**شاخص ها:**

انتخاب صحیح کابل و کابل شو و اتصال آن  
کابل کشی صحیح روی دیوار  
استفاده صحیح از ابزار برای اتصالات سینی و نرdban و مفصل و رعایت نکات ایمنی

### شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

**شرایط:** فضای مناسب - ابزار مناسب - مدت زمان مناسب با حجم کار  
**ابزار و تجهیزات:** ابزار عمومی کابل کشی برق - سینی و نرdban کابل - کابلشو و پرس کابلشو - نگهدارنده - مفصل کابل - لباس کار

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	کابل کشی روی دیوار (بست و خمش کابل)	۲	
۲	اتصالات سینی و نرdban	۱	
۳	ساپورت کابل	۱	
۴	مفصل بندی کابل	۲	
شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: کسب اطلاعات کار تیمی مستند سازی ویژگی شخصیتی			
*	میانگین نمرات		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## پودمان ۳

### سیم پیچی ترانسفور ماتور



## واحد یادگیری ۳

### سیم‌پیچی ترانسفورماتور

#### آیامی دانید:

- اساس کار ترانسفورماتور چیست؟
- اجزای تشکیل‌دهنده ترانسفورماتور کدام است؟
- تفاوت ترانسفورماتور ایده‌آل و واقعی چیست؟
- آزمایش بی‌باری و اتصال کوتاه چه خصوصیاتی از ترانسفورماتور را بیان می‌کند؟
- محاسبات و سیم‌پیچی ترانسفورماتور چگونه است؟
- اتوترانسفورماتور با ترانسفورماتور معمولی چه تفاوت‌هایی دارد؟

#### استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود محاسبه و سیم‌پیچی انواع ترانسفورماتورهای کوچک و آزمایش‌های بی‌باری و اتصال کوتاه ترانسفورماتور را انجام دهند. همچنانی آنها قادر به محاسبه و سیم‌پیچی اتوترانسفورماتور خواهند بود.

## \* مقدمه \*

ترانسفورماتورها مبدل‌هایی هستند، که انرژی الکتریکی را بدون تغییر نوع انرژی، با مقادیر مختلف در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند. این خصوصیت به مهندسین برق این امکان را می‌دهد تا وسائل الکتریکی را در انواع مختلف با جریان‌ها و ولتاژ‌های گوناگون طراحی کنند. بدین طریق در موقعی که احتمال خطر برق‌گرفتگی وجود داشته باشد وسائلی را با ولتاژ کم طراحی کنند که خطر برق‌گرفتگی نداشته باشد. در موقعی مانند «جوشکاری» که نیاز به جریان زیاد است، با تغییر در مقدار ولتاژ، می‌توان جریان زیادی برای جوشکاری فراهم کرد.

ترانسفورماتورها در انتقال توزیع انرژی الکتریکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. معمولاً در ابتدای خطوط ولتاژ افزایش داده می‌شود که به واسطه آن اولاً امکان انتقال را با ولتاژ بالا ممکن می‌سازند. ثانیاً به دلیل افزایش ولتاژ جریان عبوری از خطوط انتقال کاهش یافته و درنتیجه تلفات خطوط انتقال بسیار کاهش می‌یابد. در انتهای خطوط که محل توزیع برق است با کاهش ولتاژ به اندازه‌ای که برای مصرف مناسب باشد، در نتیجه میزان جریان افزایش یافته و این امکان را فراهم می‌آورد تا جریان دهی به تعداد زیادی مصرف‌کننده افزایش یابد. ضمناً ترانسفورماتورها در موارد دیگری همچون صنعت خودروسازی، کوره‌های القایی، وسائل روشناهی و روشناهی‌های تزیینی، اندازه‌گیری‌ها و حفاظت‌های الکتریکی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

## سؤال

حداقل ولتاژ برای ترانسفورماتور جوشکاری چند ولت است؟  
در شکل ۱ تصویر یک نمونه ترانسفورماتور سه فاز و تک فاز را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱- ترانسفورماتورهای سه فاز و تک فاز

فیلم

تعريف ترانسفورماتور (دو دقیقه اول فیلم)




## ساختمان ترانسفورماتورها


ترانسفورماتور از دو قسمت تشکیل شده است. ۱- هسته آهنی ۲- سیم‌پیچی

سیم‌پیچی ترانسفورماتورها در ساده‌ترین حالت به دو دسته تقسیم می‌شوند. به سیم‌پیچی که به ولتاژ ورودی متصل می‌شود اصطلاحاً «سیم‌پیچی اولیه» و به سیم‌پیچی که از آن ولتاژ موردنظر (پس از عمل تبدیل ترانسفورماتور) به دست می‌آید «سیم‌پیچی ثانویه» گفته می‌شود. تمامی کمیت‌های الکتریکی و فیزیکی اولیه با اندیس (P) و کمیت‌های ثانویه با اندیس (S) نشان داده می‌شود.

با توجه به توضیحات داده شده پس می‌توان نتیجه گرفت که ترانسفورماتورها به دو صورت تقسیم‌بندی می‌شوند. در شکل ۲ تصویر ترانسفورماتورهای تک فاز در دو حالت کاهنده و افزاینده نشان داده شده است.

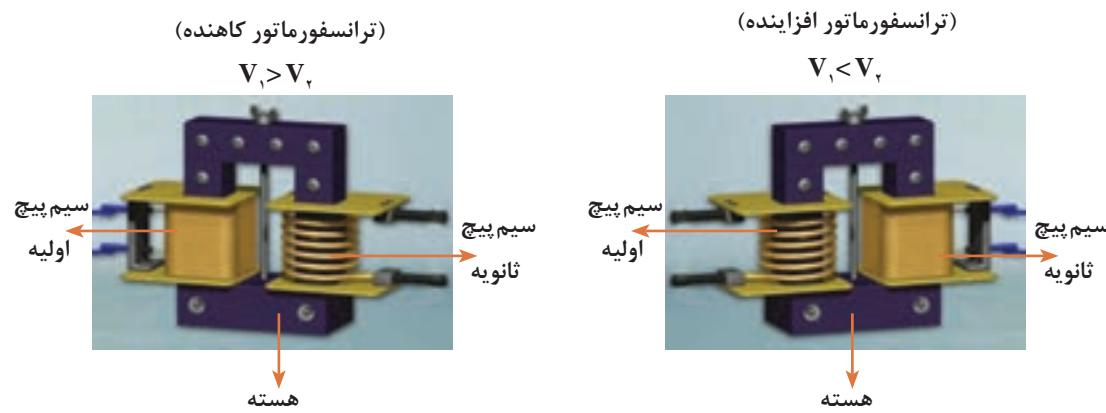

در مباحث الکتریکی از تصاویر شکل ۳ برای نشان دادن ترانسفورماتورها استفاده می‌شود.

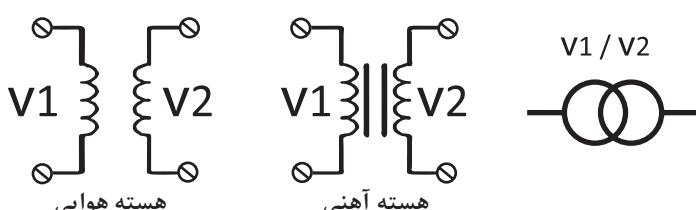

چند نمونه کاربرد ترانسفورماتور افزاینده و کاهنده در صنعت و برق و لوازم برقی اشاره کنید.

فعالیت



فعالیت



یک ترانسفورماتور کاهنده مثلاً  $\frac{220}{12}$  تهیه کنید. با استفاده از اهم‌تر مقاومت اهمی سیم‌پیچ اولیه و

ثانویه آن را اندازه‌گیری کنید. چه تفاوتی می‌بینید؟ چرا؟

برای آشنایی با طرز کار و چگونگی عملکرد ترانسفورماتورها لازم است تا ابتدا مباحثت القای مغناطیسی ارائه شود.

## القای مغناطیسی دو سیم‌پیچ

اگر دو سیم‌پیچ در مجاورت هم قرار بگیرد، چنانچه به یکی از آنها (اولیه) ولتاژ متناوب وصل شود، جریان متناوب متغیر در داخل سیم‌پیچ اولیه جاری می‌شود. این جریان، بر اساس قانون اورستد شار مغناطیسی متغیر تولید می‌کند و شار مغناطیسی متغیر، مدار خود را از درون و اطراف سیم‌پیچ اولیه می‌بندد. اگر همه یا قسمتی از این شار از سیم‌پیچ دومی (ثانویه) عبور کند، به علت متغیر بودن شار، بر اساس قانون فاراده، در این سیم‌پیچ نیروی محرکه الکتریکی القا خواهد شد، که با آهنگ تغییر شار و تعداد دور سیم‌پیچ ثانویه متناسب خواهد بود. شار متغیر در سیم‌پیچ اولیه نیز، نیروی محرکه القا می‌کند. این نیروی محرکه براساس قانون لنز با عامل به وجود آورنده آن، یعنی تغییرات شار مخالفت می‌کند. علامت منفی در روابط ۳-۱ و ۳-۲ به خاطر قانون لنز است.

$$E_2 = -N_2 \frac{\Delta\Phi_2}{\Delta t} \quad (3-1)$$


$$E_1 = -N_1 \frac{\Delta\Phi_1}{\Delta t} \quad (3-2)$$

نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچ اولیه،  $E_2$  نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچ ثانویه،  $N_1$  تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ اولیه و  $N_2$  تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ ثانویه است.  $\frac{\Delta\Phi_1}{\Delta t}$  آهنگ تغییر شار در سیم‌پیچ اولیه و  $\frac{\Delta\Phi_2}{\Delta t}$  آهنگ تغییر شار در سیم‌پیچ ثانویه می‌باشد.

قسمتی از شار مغناطیسی تولیدشده فقط از سیم‌پیچ اولیه عبور می‌کند و از سیم ثانویه عبور نمی‌کند و در تولید نیروی محرکه  $E_2$  مؤثر است ولی در تولید  $E_1$  بی‌تأثیر است. به این مقدار شار، «شار پراکندگی» می‌گویند.

$$\Delta\Phi = \Phi_1 - \Phi_2 \quad (3-3)$$

$\Phi_1$  مقدار شار تولید در سیم‌پیچ اولیه و  $\Phi_2$  مقدار شار سیم‌پیچ ثانویه است.

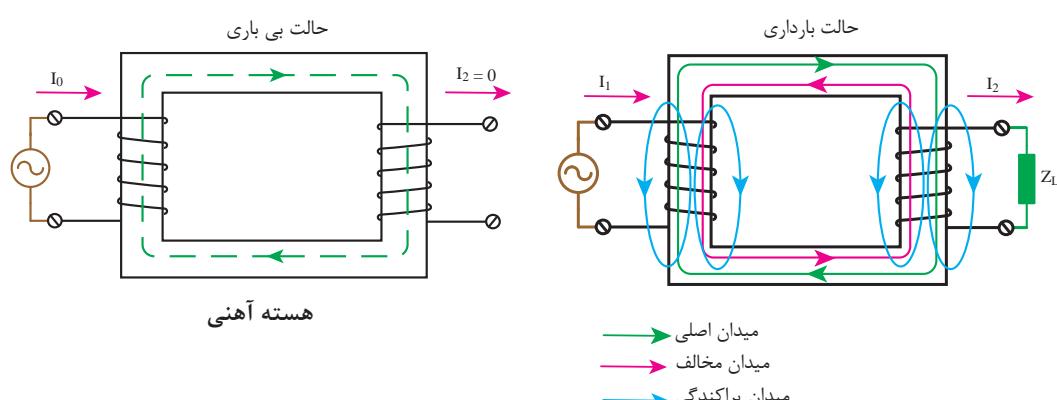

شکل ۴- القای مغناطیسی در دو سیم‌پیچ

## سؤال

تصور کنید یک وسیله برقی دارید که با ولتاژ  $110\text{~V}$  ولت کار می‌کند با توجه به ولتاژ شبکه برق  $220\text{~V}$  ولت چگونه می‌توان از آن استفاده کرد.

## ضریب کوپلینگ

در شکل ۳ از مقدار شار تولیدشده، در سیم پیچ اولیه به اندازه  $\varphi_1$ ، از سیم پیچ ثانویه عبور می‌کند، طبق **تعریف:**

نسبت  $K = \frac{\varphi_2}{\varphi_1}$  را ضریب کوپلینگ می‌گویند و چون همواره  $\varphi_2 \leq \varphi_1$  می‌باشد لذا ضریب کوپلینگ  $K \leq 1$  می‌باشد. اگر همه شار تولیدشده در سیم پیچ اولیه از سیم پیچ ثانویه عبور کند ( $K=1$  و  $\varphi_2=\varphi_1$ ) در این صورت کوپلینگ کامل است. با روی هم قرار گرفتن دو سیم پیچ روی یک بازوی هسته تا حدودی کوپلینگ کامل اتفاق می‌افتد.

فیلم

عملکرد ترانسفورماتور (بخش اول)



## اساس کار ترانسفورماتورها

اگر سیم پیچ اولیه یک ترانسفورماتور، با جریان متناوب سینوسی تغذیه کند، جریان متناوب سینوسی در سیم پیچ اولیه برقرار می‌شود. این جریان بر اساس قانون اورستد شار مغناطیسی متغیری در سیم پیچ اولیه ایجاد می‌کند. به علت مقاومت مغناطیسی کم هسته، شار مغناطیسی، مدار خود را از طریق هسته بندد. در شکل ۵ این شار با  $\varphi$  نشان داده شده است. دو سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور با شار متغیر  $\varphi$  مواجه می‌شوند. در سیم پیچ اولیه نیروی نیروی محرکه  $E_1$  و در سیم پیچ ثانویه نیروی محرکه  $E_2$ ، بر اساس قانون فارادی القا می‌شود.

$$E_1 = \frac{4}{44} \times f \times \varphi \times N_1 = \frac{4}{44} \times f \times B \times A \times N_1 \quad (3-4)$$

$$E_2 = \frac{4}{44} \times f \times \varphi \times N_2 = \frac{4}{44} \times f \times B \times A \times N_2 \quad (3-5)$$

$E_1$ - نیروی محرکه القایی در سیم پیچ اولیه بر حسب ولت

$E_2$ - نیروی محرکه القایی در سیم پیچ ثانویه بر حسب ولت

$N_1$ - تعداد دور سیم پیچ اولیه

$N_2$ - تعداد دور سیم پیچ ثانویه

$\varphi$ - برایند شارهای مغناطیسی متغیر هسته بر حسب وبر


$B$ - چگالی میدان در هسته بر حسب تسلا

$f$ - فرکانس ولتاژ تغذیه بر حسب هرتز

ترانسفورماتوری که تعداد دور اولیه و ثانویه آن برابر باشد ( $N_1 = N_2$ ) چه کاربردی دارد؟




در این حالت با توجه به آنکه هنوز بار ثانویه وارد مدار نشده است، در سیم پیچ اولیه جریان الکتریکی  $I_1$  جاری می شود که به آن جریان بی باری گفته می شود و با  $\frac{\vec{V}_1 - \vec{E}_1}{Z_1}$  نشان داده می شود. در رابطه اخیر  $V_1$  ولتاژ تغذیه سیم پیچ اولیه و  $E_1$  نیروی محرکه القایی در سیم پیچ اولیه و  $Z_1$  امپدانس سیم پیچ اولیه می باشند.

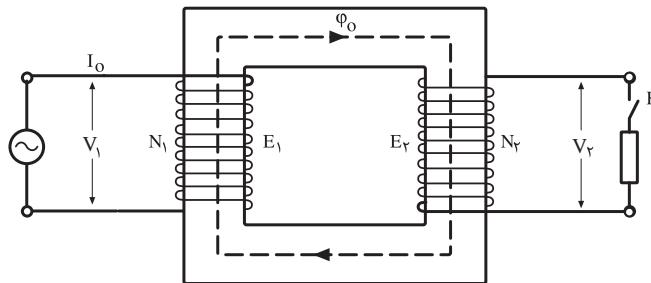

شکل ۵- جریان بی باری  $\varphi$  را تولید می کند.


اگر کلید بار را در طرف ثانویه بسته شود نیروی محرکه القایی  $E_2$  در بار جریان الکتریکی  $I_2$  برقرار شده و در دو سر بار اختلاف پتانسیل  $V_2$  ایجاد می شود و براساس رابطه  $\frac{\vec{E}_2 - \vec{V}_2}{Z_2} = I_2$  اندازه جریان ثانویه معین می شود.  $V_2$  ولتاژ دو سر سیم پیچ ثانویه و  $E_2$  نیروی محرکه القایی در سیم پیچ ثانویه و  $Z_2$  امپدانس سیم پیچ ثانویه می باشند. جریان  $I_2$ ، جریان متناوب سینوسی است، به نوبه خود در سیم پیچ ثانویه شار مغناطیسی  $\varphi_2$  ایجاد کرده که مدار خود را از طریق هسته بسته و با شار مغناطیسی  $\varphi$  براساس قانون لنز مخالفت کرده و موجب کاهش شار در هسته می شود.

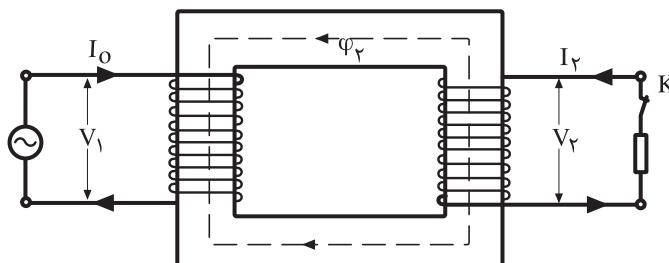

شکل ۶- جریان بار، شار  $\varphi_2$  را تولید می کند.

با کاهش شار مغناطیسی در هسته، مقدار  $E_2$  کاهش یافته و با کاهش  $E_2$  با توجه به رابطه  $\frac{\vec{V}_2 - \vec{E}_2}{Z_2} = I_2$  مقدار  $I_2$  به مقدار  $I_1$  افزایش می باید و شار مغناطیسی  $\varphi_2$  تولید می کند که  $\varphi_2$  را خنثی کرده و دوباره  $\varphi$  را در هسته برقرار می کند (شکل ۶).

با بررسی مطالب فوق مشاهده می‌شود تغییرات جریان از  $\varphi_1$  به  $I_2$  متناسب با  $\varphi_1$  می‌باشد از آنجایی که  $I_2$  به وجود آورده بود و  $I_2$  با امپدانس بار متناسب است. نتیجه می‌گیریم که افزایش  $I_2$  به  $I_1$  متناسب با بارترansفورماتور می‌باشد، که این فرایند را خود تنظیمی ترانسفورماتورها می‌گویند (شکل ۷).

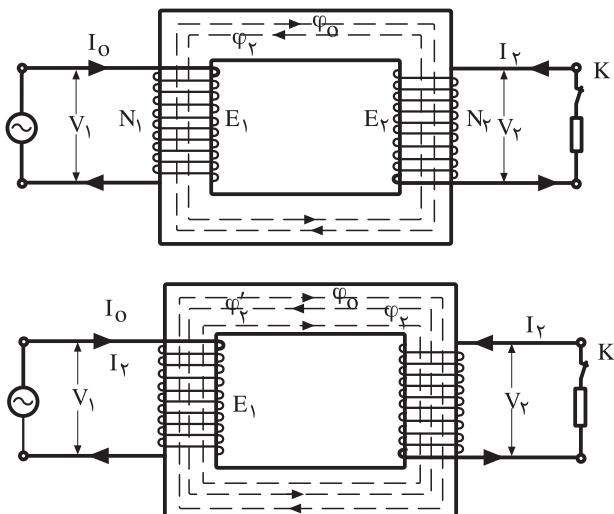


شکل ۷- خود تنظیمی ترانسفورماتور

فیلم



اجزای ترانسفورماتور از لحظه ۲ تا ۵:۱۳

فعالیت

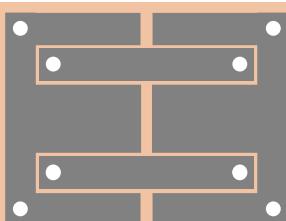

چرا هسته ترانسفورماتور با توجه به شکل ۸ به شکل EI ساخته می‌شود؟

شکل ۸- ساخت ورق هسته EI


**توضیح:** برای اینکه بتوان کارهای عملی ساده و متناسب با بحث ترانسفورماتورها را در کارگاه انجام داد، لازم است تا با یکسری وسائل و ابزار مرتبط آن آشنا شد که در ادامه به بررسی و معرفی آنها پرداخته می‌شود.

## کولیس



شکل ۹- اجزای تشکیل دهنده کولیس

کولیس وسیله اندازه‌گیری، فاصله بین دو نقطه، با دقیق‌تر اندازه‌گیری یک دهم میلی‌متر می‌باشد. کولیس از یک خط‌کش مدرج، یک ورنیه، دوفک بیرونی، دوفک درونی و یک تیغه تشکیل می‌شود (شکل ۹).

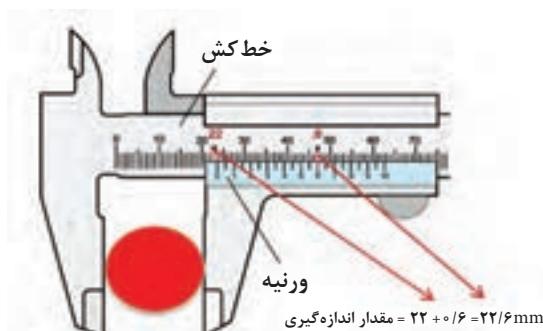

شکل ۱۰- اندازه گیری قطر خارجی با کولیس

### روش اندازه گیری با کولیس

قطعه ای بین دو فک قرار داده شود (سنجه قطر خارجی). قسمت صحیح را قبل از صفر ورنیه، از خط کش بر حسب میلی متر خوانده می شود. قسمت اعشاری را از ورنیه جدا ساخته، در این حالت یکی از اعداد ورنیه، با یکی از اعداد خط کش در امتداد هم قرار می گیرند، این عدد قسمت اعشاری اندازه گیری را نشان خواهد داد. بنابراین، دقت اندازه گیری دهم میلی متر خواهد بود.

با کولیس می توان اندازه داخلی و خارجی و عمق اجسام را اندازه گیری نمود (شکل ۱۱).



شکل ۱۱- نحوه اندازه گیری با کولیس


### سؤال

چه تفاوتی در انواع کولیس در شکل ۱۲ دیده می شود؟


فعالیت



مقدار نشان داده شده توسط کولیس در شکل ۱۳ چقدر است؟

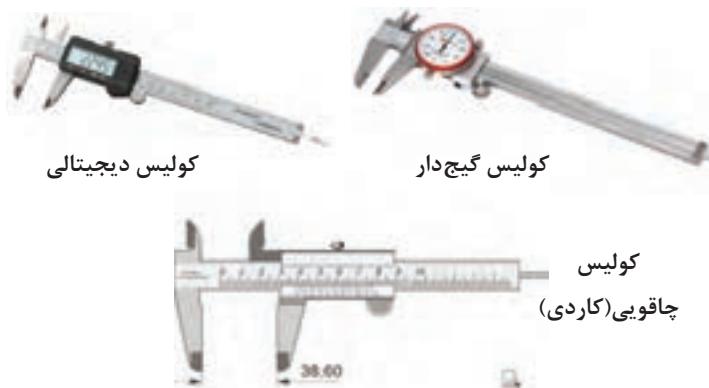

شکل ۱۲- انواع کولیس ها

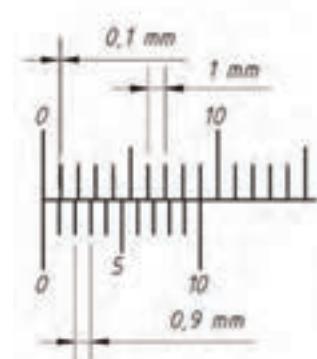

شکل ۱۳

## میکرومتر (ریزسنج)

از میکرومتر معمولاً برای اندازه‌گیری قطر سیم‌های با روکش لاکی استفاده می‌شود. دقت اندازه‌گیری آن تا  $0.01$  میلی‌متر می‌باشد. روش اندازه‌گیری و قرائت مقدار اندازه‌گیری شده در شکل ۱۴ نشان داده شده است.





شکل ۱۴—اندازه‌گیری قطر اجسام با میکرومتر

فعالیت



مقدار نشان داده شده در شکل توسط میکرومتر چقدر است؟

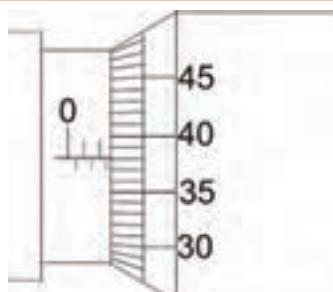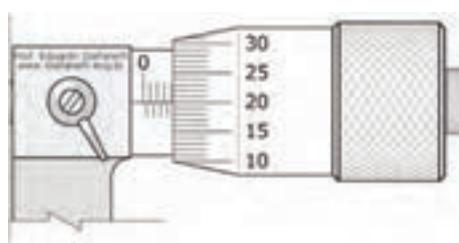

شکل ۱۵—اندازه‌گیری با میکرومتر

ایمنی




از ضربه زدن به کلیه اجزای میکرومتر خودداری کنید و بعد از هرزگردی مهره را بیشتر نچرخانید.

فعالیت




مقادیری را که دستگاه‌های کولیس در شکل‌های زیر نشان می‌دهند، مشخص کنید.

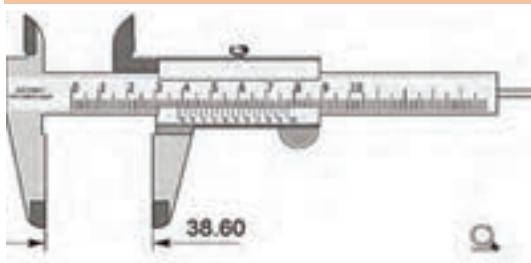

الف



ب

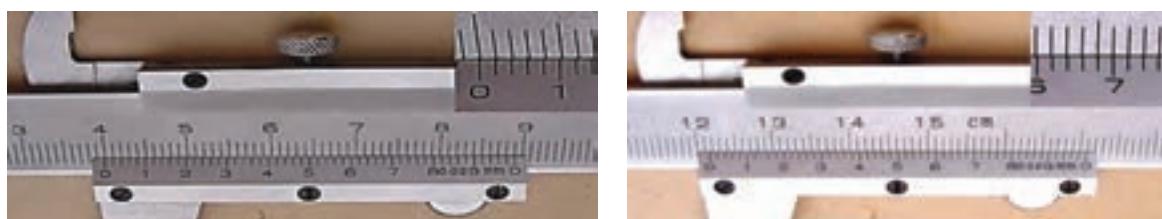


ب

ت

شکل ۱۶- مقادیر مختلف اندازه گیری شده با کولیس

## وارنیش


معمولًا برای محکم کردن اتصال سیم‌های لاقی با یکدیگر و یا اتصال سیم‌های لاقی با سیم‌های افشنان که از داخل وسیله سیم پیچی شده مانند ترانسفورماتورها و الکتروموتورها خارج می‌شود از روش لحیم کاری استفاده می‌شود. برای عایق کاری این نقاط اتصال از عایق‌های حرارتی به نام وارنیش (ماکارونی) استفاده می‌شود. در زمان سیم پیچی یک طرف این روکش‌ها باید در داخل قرقره و زیر سیم پیچ‌ها قرار گرفته و محکم شود. وارنیش‌ها به صورت لوله‌ای در قطرهای مختلف و با طول‌های یک متر وجود دارند که می‌توان متناسب با ضخامت محل اتصال دو سیم شماره وارنیش را انتخاب کرد.

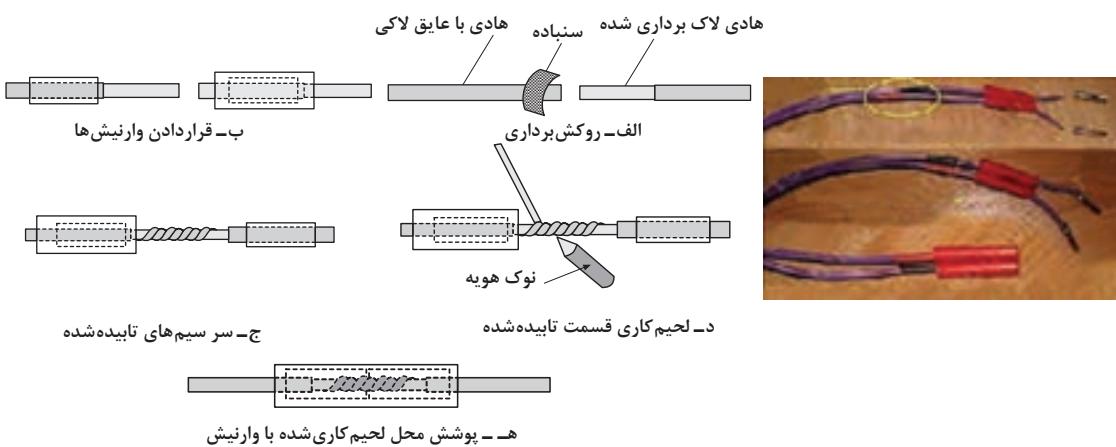

شکل ۱۷- کاربرد وارنیش


## کاغذ پرشمان

کاغذهای عایقی الکتریکی هستند که از آنها در بین طبقات سیم پیچی‌ها و روی سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه برای جدا کردن این سیم پیچی‌ها از یکدیگر و همچنین حفاظت از سیم پیچی در مقابل ضربات خارجی استفاده می‌شود.

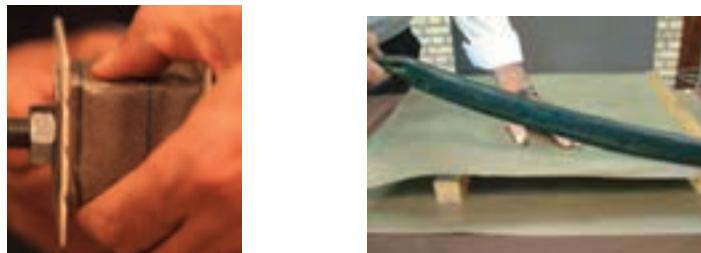

شکل ۱۸- کاغذ پرشمان

برای اتصال سیم‌های ترانسفورماتور به شبکه یا مصرف‌کننده می‌توان از سر سیم استفاده کرد که در شکل ۱۹ با تصویر چند نمونه از آنها آشنا می‌شویم.

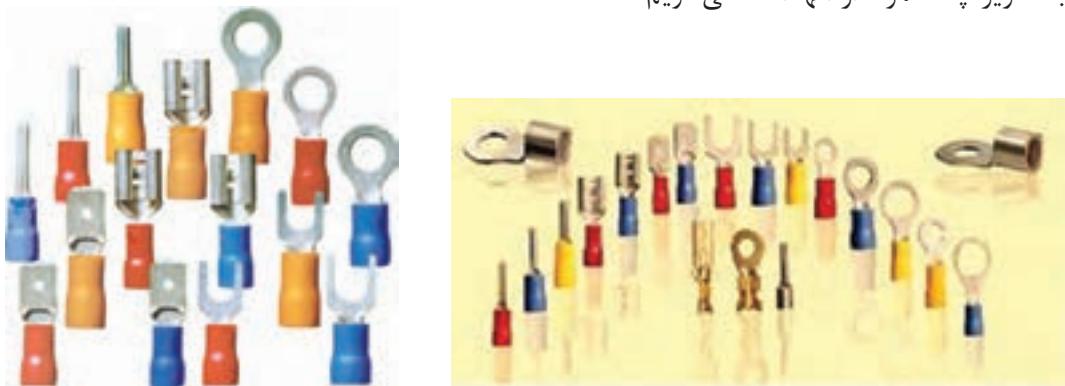

شکل ۱۹- سرسیم

فیلم



فعالیت



مقاومت عایقی بین سیم پیچ اولیه و ثانویه یک ترانسفورماتور یک فاز را به کمک مگر اندازه گیری کنید.


### سؤال

اگر سیم پیچ اولیه با سیم پیچ ثانویه اتصال الکتریکی پیدا کند چه اتفاقی در عملکرد ترانسفورماتور رخ می‌دهد؟

کار عملی ۱



**هدف:** آشنایی و کار با کولیس، میکرومتر، سیم لакی، وارنیش، قرقره ترانسفورماتور، ورق‌های هسته ترانسفورماتور

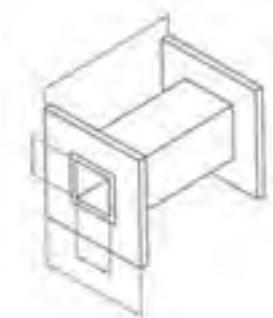


شکل ۲۰- ابعاد قرقره ترانسفورماتور

**وسایل و مواد لازم:** کولیس، میکرومتر، سیم لакی، وارنیش، قرقره ترانسفورماتور، انواع ورق‌های EI  
۱- دو اندازه مختلف از قرقره‌های آماده ترانسفورماتورها را در اختیار گرفته و مقادیر نشان داده شده در شکل ۲۰ را با کولیس اندازه گیری کنید.

۲- دو اندازه مختلف از ورق‌های EI ترانسفورماتورها را در اختیار گرفته و مقادیر نشان داده شده در

### پویمان سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

شکل ۲۱ را با کولیس اندازه‌گیری کنید. چه ارتباطی بین مقدار وسط هسته (f) با دو ضلع کناری (C) وجود دارد؟ علت این ارتباط چیست؟

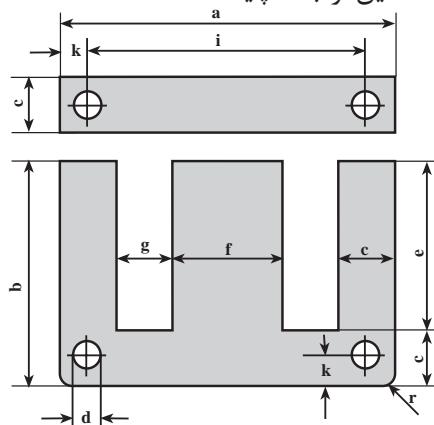

شکل ۲۱- ابعاد هسته

۳- چند نمونه قرقره سیم لامپی مختلف را در اختیار گرفته و با میکرومتر قطر سیم لامپی آنها را اندازه‌گیری کنید و جدول ۱ را تکمیل کنید (شکل ۲۲).




شکل ۲۲- اندازه‌گیری قطر سیم لامپی

جدول ۱- مقادیر اندازه‌گیری شده

شماره سیم	قطر سیم اندازه‌گیری شده	ضخامت لامپ سیم (A)	اندازه‌گیری سطح مقطع سیم $\frac{\pi d^2}{4}$
۰/۵۰			
۰/۶۰			
۰/۸۰			
۰/۸۵			
۱			

۴- چند رشته سیم لاکی را مطابق شکل ۲۳ به یکدیگر اتصال داده و پس از لحیم کاری مناسب روی اتصال‌ها را با وارنیش پلاستیکی بپوشانید (اندازه روکش برداری و وارنیش‌ها توسط هنرآموز (استادکار) در اختیار شما گذاشته می‌شود).

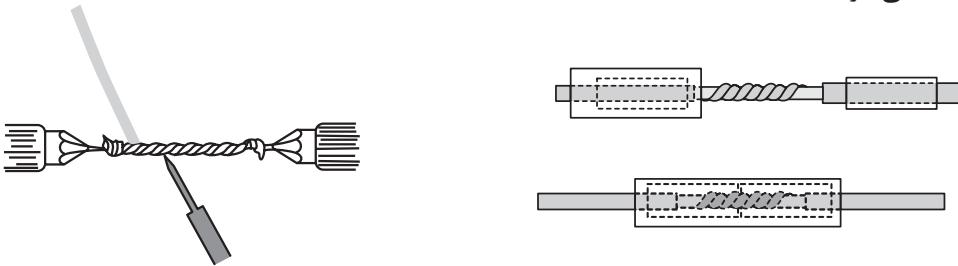

شکل ۲۳- لحیم کاری

## ترانسفورماتور ایده‌آل

ترانسفورماتوری که تمام شار مغناطیسی تولیدشده در سیم‌پیچ اولیه از سیم‌پیچ ثانویه عبور می‌کند ایده‌آل نامیده می‌شود. در این ترانسفورماتورها هیچ گونه تلفات وجود ندارد و راندمان آن صدرصد می‌باشد. این نوع ترانسفورماتورها یک تعریف ذهنی است و در عمل امکان دستیابی به چنین ترانسفورماتورهایی امکان‌پذیر نیست.

### روابط اساسی ترانسفورماتورهای ایده‌آل

در ترانسفورماتورهای ایده‌آل به علت نادیده گرفتن مقاومت اهمی سیم‌پیچ‌ها و تلفات پراکنده‌گی می‌توان نوشت :

$$E_1 = V_1 \quad , \quad E_2 = V_2 \quad (3-4) \quad , \quad P_1 = P_2 \quad (3-5)$$

با توجه به روابط ۳-۴ و ۳-۵ می‌توان نوشت:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{4/44 \times f \times B \times A \times N_1}{4/44 \times f \times B \times A \times N_2} \Rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} \quad (3-6)$$

$$P_1 = V_1 \times I_1 \quad P_2 = V_2 \times I_2 \quad P_1 = P_2$$

$$V_1 \times I_1 = V_2 \times I_2 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (3-7)$$

در ترانسفورماتورهای ایده‌آل نسبت دورها با نسبت ولتاژها و عکس نسبت جریان‌ها برابر است و رابطه اساسی ترانسفورماتورهای ایده‌آل می‌گویند.  $a = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$  را ضریب تبدیل ترانسفورماتور می‌گویند.

## پومن سوم: سیم‌پیچی ترانسفورماتور

### مثال ۱

تعداد دور سیم‌پیچ اولیه یک ترانسفورماتور ایده‌آل ۱۰۰۰ دور و تعداد دور سیم‌پیچ ثانویه آن ۴۰۰ دور می‌باشد این ترانسفورماتور در ثانویه بار ۲۰ اهمی را با ولتاژ ۲۰۰ ولت تغذیه می‌کند. ولتاژ و جریان اولیه و توان ورودی ظاهری آن را به دست آورید.  
حل:

$$N_1 = 1000, \quad N_2 = 400, \quad R = 20\Omega, \quad V_2 = 200V \rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{V_1}{200} = \frac{1000}{400} \rightarrow V_1 = 500V \quad \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}, \quad I_2 = \frac{V_2}{R} = \frac{200}{20} = 10A, \quad \frac{1000}{400} = \frac{10}{I_1} \rightarrow I_1 = 4A$$


$$S_1 = V_1 \times I_1 = 500 \times 4 = 2000 VA$$

### سؤال

تفاوت ترانسفورماتور ایده‌آل و واقعی چیست؟ چرا در عمل ترانسفورماتور ایده‌آل وجود ندارد؟

### آزمایش بی‌باری

در آزمایش بی‌باری هدف تعیین تلفات هسته و مشخص نمودن عناصر معادل هسته می‌باشد. در این آزمایش، ثانویه بدون بار بوده و در فرکانس نامی مطابق شکل ۲۴ منبع ولتاژ متغیر را آن قدر تغییر می‌دهیم تا ولت‌متر ولتاژ اسمی ترانسفورماتور را نشان دهد. در این حالت وات‌متر تلفات بی‌باری یا تقریباً تلفات هسته که برابر  $P_{Fe} = \frac{V_1^2}{R_c}$  است را نشان خواهد داد. مقداری که آمپر‌متر نشان می‌دهد جریان بی‌باری ترانسفورماتور  $I$  می‌باشد (با چگونگی محاسبه عناصر مدار معادل در سال‌های بعد آشنا خواهید شد).

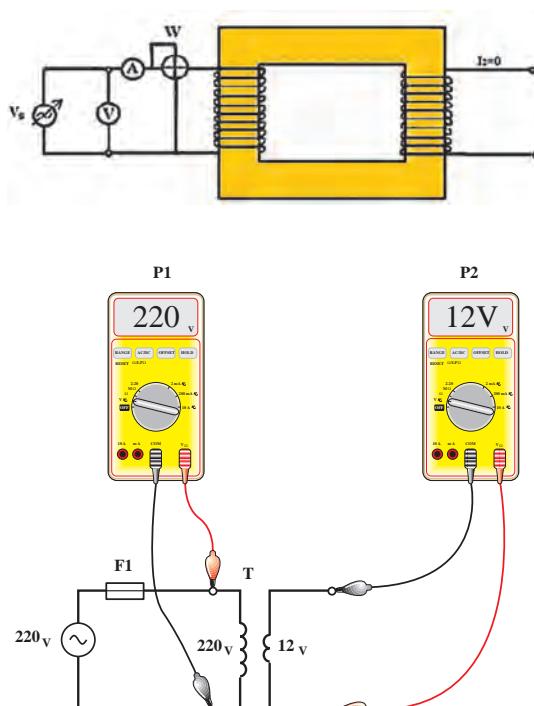

شکل ۲۴ – مدار آزمایش بی‌باری


چرا ولتاژ بی‌باری ترانسفورماتور از مقدار محاسبه شده بیشتر است؟

فعالیت



## آزمایش اتصال کوتاه

هدف از آزمایش اتصال کوتاه برآورد تقریبی تلفات سیم‌پیچی و عناصر معادل سیم‌پیچی ترانسفورماتور است. این آزمایش به جهت اشباع مغناطیسی هسته، باید با اختیاط صورت گیرد. برای این منظور ابتدا منبع ولتاژ را در مقدار صفر قرار داده، سپس ثانویه را مانند شکل ۲۵ اتصال کوتاه کرده و سپس منبع ولتاژ متغیر را آهسته آهسته افزایش داده تا از آمپر متر، جریان نامی اولیه ترانسفورماتور عبور کند در این حالت مقداری که وات‌متر نشان می‌دهد گویای تلفات مسی  $P_{cu} = I^2 \times R_e$  می‌باشد و مقداری که ولت‌متر نشان می‌دهد ولتاژ اتصال کوتاه  $V_{SC}$  است.

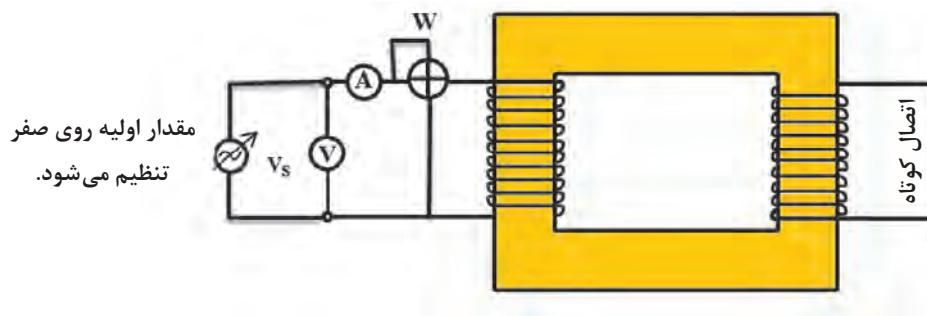

شکل ۲۵- مدار آزمایش اتصال کوتاه

### تلفات ترانسفورماتور

به مجموع تلفات آهنی ( $P_{Fe}$ ) و تلفات مسی ( $P_{cu}$ ) تلفات ترانسفورماتور گفته می‌شود.  
$$\Delta P = P_{Fe} + P_{cu} \quad (3-8)$$

فیلم



آزمایش بی‌باری و اتصال کوتاه از لحظه ۲۱:۴۵ تا ۲۳:۵۵

### راندمان ترانسفورماتور

نسبت توان خروجی  $P_{out}$  به توان ورودی  $P_{in}$  راندمان گفته می‌شود و با  $\eta$  نشان داده می‌شود.  
$$\eta \% = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \quad (3-10) \qquad P_{in} = P_{out} + \Delta P \quad (3-9)$$

تحقيق



سیم‌پیچی ترانسفورماتورهای وسایل زیر روی یک بازو یا دو بازوی مختلف هسته پیچیده شده است؟

الف) ترانسفورماتور هویه تفنگی

ب) ترانسفورماتور جوشکاری مدل پله‌ای

ج) ترانسفورماتور جوشکاری مدل هسته متحرک

## ولتاژ اتصال کوتاه

اگر سیم‌پیچ ثانویه ترانسفورماتور اتصال کوتاه شود، و از سیم‌پیچ اولیه ترانسفورماتور جریان نامی عبور کند، در این حالت ولتاژی که در اولیه ترانسفورماتور اعمال شده است ولتاژ اتصال کوتاه گفته و آن را با  $V_{SC}$  (V Short Circuit) نشان می‌دهند.

## ولتاژ اتصال کوتاه نسبی

نسبت ولتاژ اتصال کوتاه به ولتاژ نامی اولیه را «ولتاژ اتصال کوتاه نسبی» می‌گویند و آن را با  $U_k$  نشان می‌دهند. معمولاً آن را به درصد بیان می‌کنند و یکی از مشخصات ترانسفورماتور می‌باشد و معمولاً در پلاک ترانسفورماتور آورده می‌شود.

$$U_k \% = \frac{V_{SC}}{V_n} \times 100 \quad (3-11)$$

ولتاژ اتصال کوتاه معیاری برای اندازه‌گیری مقدار امپدانس ترانسفورماتورها است. هرچقدر ولتاژ اتصال کوتاه بیشتر باشد امپدانس ترانسفورماتور زیادتر، تلفات آن بیشتر و راندمان کمتری دارد اما در مقابل اتصال کوتاه مقاوم‌تر است.

برای کاهش ولتاژ اتصال کوتاه، سیم‌های سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه را روی هم می‌پیچند.

فعالیت

مقدار ولتاژ اتصال کوتاه یک ترانسفورماتور سیم‌پیچی شده را اندازه‌گیری کنید و در مورد امپدانس داخلی آن بحث کنید.



## جريان اتصال کوتاه

چنانچه ترانسفورماتور با مقادیر نامی، باری را تغذیه کند و دوسر بار اتصال کوتاه شود جریان شدیدی (حدوداً ۲۰ برابر جریان نامی) از ترانسفورماتور عبور می‌کند که به آن جریان ضربه‌ای یا جریان هجومی گفته می‌شود این جریان پس از چند سیکل تقریباً به نصف مقدار اولیه کاهش پیدا کرده و مقدار ثابت پیدا می‌کند، به این جریان، جریان اتصال کوتاه گفته و با  $I_{SC}$  نمایش داده می‌شود.

$$I_{SC} = \frac{I_n}{u_k} \quad (3-12)$$

$u_k$  - ولتاژ اتصال کوتاه نسبی

$I_n$  - جریان نامی

$I_{SC}$  - جریان اتصال کوتاه

### مثال ۲

ولتاژ نامی یک ترانسفورماتور ۲۲۰ ولت و جریان نامی آن ۱۰ آمپر است. اگر ولتاژ اتصال کوتاه آن ۴۴ ولت باشد، جریان اتصال کوتاه آن چند آمپر است؟

حل

$$V_n = 220 \text{ V}, \quad I_n = 10 \text{ A}, \quad V_{SC} = 44 \text{ V}$$

$$u_k = \frac{V_{SC}}{V_n} = \frac{44}{220} = 0.2$$

$$I_{SC} = \frac{I_n}{u_k} = \frac{10}{0.2} = 50 \text{ A}$$

## سؤال

چه ارتباطی بین مقدار جریان اتصال کوتاه یک ترانسفورماتور و ولتاژ اتصال کوتاه آن وجود دارد؟

ایمنی



هنگامی که ترانسفورماتور به ولتاژ اولیه نامی برق شهر متصل است ثانویه را برای مدت طولانی اتصال کوتاه نکنید.


## محاسبات عملی ترانسفورماتورهای تک فاز

هسته‌های آهنی مورد استفاده در ترانسفورماتورها باید دو ویژگی بسیار مهم داشته باشند.

۱- داشتن حداقل تلفات هیسترزیس (مربوط به جنس هسته می‌شود).

۲- داشتن حداقل تلفات فوکو (مربوط به شکل هسته می‌شود).

با افزودن ناخالصی سیلیس به آهن می‌توان از هسته مرغوب با حداقل تلفات هیسترزیس بهره‌مند شد. با ورق ورق کردن هسته می‌توان تلفات فوکو را به حداقل رساند در عمل علاوه بر ورق، ورق کردن هسته، ورقه‌های هسته با افزودن روکش ورنی، آنها را نسبت به هم عایق می‌کنند. لعاب روکش ورقه جدار ۱۰/۰ میلی‌متر است که طی دو مرحله روکش و در هر مرحله ۵/۰ روی ورق‌ها روکش ورنی می‌دهند. ورقه‌ها در اندازه‌های ۳۵/۰ میلی‌متر و ۵۰/۰ میلی‌متر ساخته می‌شوند. ورقه‌های هسته به صورت M,L,UI,EE,3UI مشاهده می‌شوند. در شکل ۲۶ نمونه‌هایی از هسته‌ها مشاهده می‌شود.

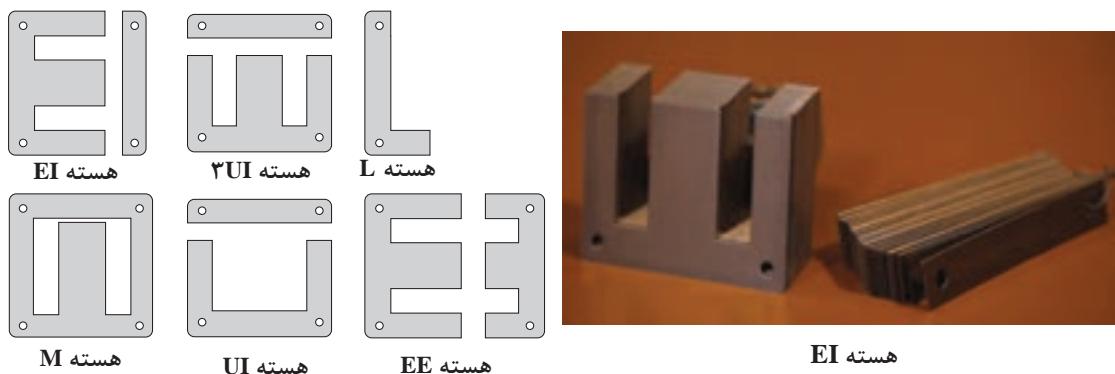

شکل ۲۶- انواع هسته‌های ترانسفورماتور

## محاسبه سطح مقطع هسته

مبنای تعیین سطح مقطع هسته‌های ترانسفورماتور، توان ظاهری خروجی آنها می‌باشد. چون ترانسفورماتورهای قدرت براساس القای متقابل کار می‌کنند، نقطه کار آنها در ناحیه خطی می‌باشد. می‌توان از ضریب تبدیل  $a = \frac{N_1}{N_2}$  با دقت بالا استفاده کرد. هنگام محاسبه سطح مقطع، مقدار سطح مقطع مؤثر باید در نظر گرفته شود.

### پویمان سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

برای کاهش اثرات فوکو، هسته ترانسفورماتور را از ورقه‌های آهن سیلیس دار با ضخامت‌های  $0.50/0.35$  میلی‌متر ساخته می‌شود. سطح مقطع ظاهری حجم بیشتری نسبت به سطح مقطع مؤثر دارد. ارتباط سطح مقطع مؤثر و سطح مقطع ظاهری را ضریب تورق ( $0.95/0.90$ ) مشخص می‌کند. اگر سطح مقطع مؤثر را با  $S'$  و سطح مقطع ظاهری را با  $S$  نمایش دهیم، می‌توان رابطه  $3-13$  را نوشت.

$$S' = K \sqrt{P_r} \quad (3-13)$$

سطح مقطع ظاهری هسته‌های ترانسفورماتور از رابطه  $3-14$  تعیین می‌شود.

$$S' = \frac{S}{\text{ضریب تورق}} \approx 1/1 \times S \quad (3-14)$$

کاهش یافته  $K$  بین  $0.8/0.21$  متغیر است هر چقدر توان ترانسفورماتور بیشتر باشد، مقدار  $K$  ضریب به مقدار  $0.8/0.21$  نزدیک‌تر می‌شود.

تحقیق




چه تفاوتی بین راندمان ترانسفورماتورهای قدرت و ترانسفورماتورهای کوچک آزمایشگاهی وجود دارد؟

فعالیت



در دو مدل هسته E و U شکل ۲۷ چه ارتباطی بین سطح مقطع هسته وجود دارد؟ در مورد آن بحث کنید.

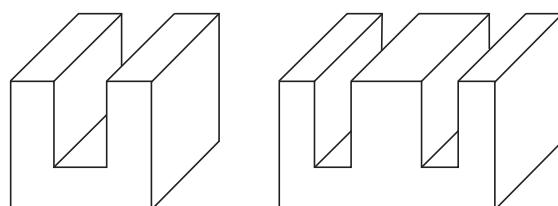


شکل ۲۷- سطح مقطع هسته EI و U

بعاد ورق‌های هسته EI و UI اندازه و ابعاد برش هسته‌های EI و UI با یکدیگر متفاوت است. در شکل ۲۸ ابعاد و روابط آن در هسته EI نشان داده شده است، ابعاد هسته UI در شکل ۲۹ نشان داده شده است.


سؤال

اندازه برش f چند برابر C در هسته EI است؟ چرا؟

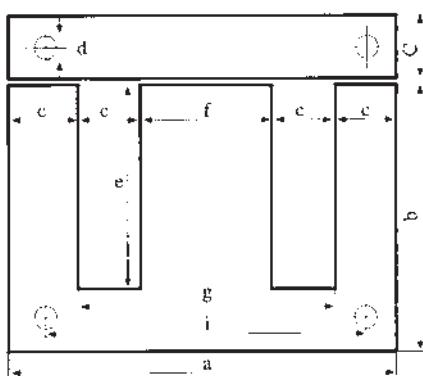

$$b = \frac{2}{3}a, \quad c = \frac{1}{6}a, \quad e = \frac{1}{2}a, \quad f = \frac{1}{3}a, \quad g = \frac{2}{3}a$$

شکل ۲۸- ابعاد هسته

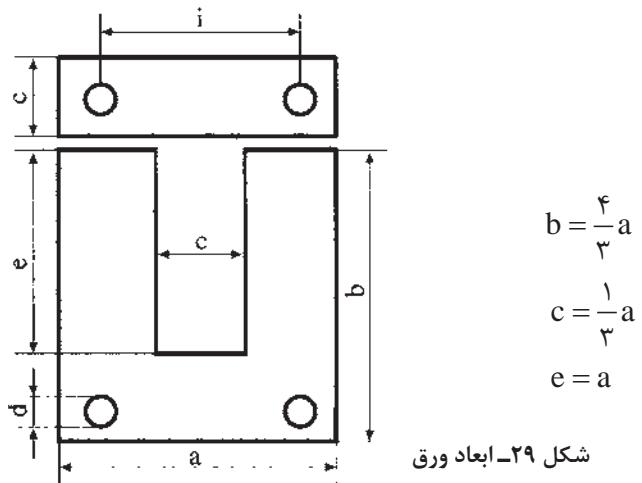

شکل ۲۹-ابعاد ورق

## تعیین نوع ورق با استفاده از جداول

با مشخص شدن سطح مقطع ظاهری هسته و استفاده از روابط ۱۵-۳ و جدول ۲ می‌توان ابعاد هسته را معین کرد. در تعیین ابعاد هسته، ضخامت هسته کمی بیشتر از عرض هسته در نظر گرفته می‌شود. جدول ابعاد هسته UI در کتاب همراه هنرجو قابل استفاده است.

$$\text{نوع هسته EI} \leq 30 \times \sqrt{S} \quad (3-15)$$

جدول ۲-استاندارد ابعاد ورق‌های EI

اندازه	a	b	c	d	e	f	g	i	ضخامت
EI30	30	20	5	-	15	10	20	-	0/0-0/5
EI38	38/4	25/6	-	-	19/21	12/8	25/5	-	"
EI42	42	28	7	3/5	21	14	28	35	0/27-65
EI48	48	32	8	3/5	24	16	32	40	"
EI54	54	36	9	3/5	27	18	36	45	"
EI60	60	40	10	3/5	30	20	40	50	"
EI66	66	44	11	4/5	33	22	44	55	"
EI75	75	50	12/5	4/5	37/5	25	50	62/5	"
EI78	78	52	13	4/5	39	26	52	65	"
EI84	84	56	14	4/5	42	28	56	70	"
EI96	96	64	16	5/5	48	32	64	80	"
EI105	105	70	17/5	5/5	52/5	35	70	87/5	"
EI108	108	72	18	5/5	54	36	72	90	"
EI120	120	80	20	7	60	40	80	100	"
EI150N	150	100	25	8	75	50	100	125	"

## سؤال

اگر سیم پیچ ترانسفورماتور به ولتاژ DC متصل شود، مقدار ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور چقدر خواهد بود؟

چرا؟

## مثال ۳

نوع ورق مناسب برای هسته ترانسفورماتور با ولتاژ  $12V = U_2$  و جریان  $4A = I_2$  تعیین کنید.

$$P_2 = U_2 \times I_2 = 12 \times 4 = 48 \text{ W}$$

$$S = 1/2\sqrt{P_2} = 1/2\sqrt{48} = 8/31 \text{ cm}^2$$

$$EI \leq 30 \times \sqrt{S}$$

$$EI \leq 30 \times \sqrt{8/31} = 86/48$$

ورق استاندارد مربوط به مقدار محاسبه شده ورق  $EI84$  می‌باشد. در این ورق  $f = 28 \text{ mm}$  می‌باشد.  
ضخامت هسته از  $\frac{S}{f}$  به دست می‌آید.

$$\frac{S}{f} = \frac{8/31}{28 \times 10^{-3}} = 2/967 \text{ cm} = 29/67 \text{ mm}$$

اگر ورق‌ها را از نوع  $35/0$  میلی‌متری انتخاب کنیم در این حالت تعداد ورق‌ها برابر است با :

$$\frac{\text{ضخامت هسته}}{\text{عدد ورق‌ها}} = \frac{29/67}{35/0} = 845 \text{ عدد}$$

اگر ورق‌ها از نوع  $50/0$  میلی‌متری انتخاب کنیم در این حالت تعداد ورق‌ها برابر است با :

$$\frac{\text{ضخامت هسته}}{\text{عدد ورق‌ها}} = \frac{29/67}{50/0} = 595 \text{ عدد}$$

## محاسبه تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه

مبناًی محاسبات تعداد دورهای سیم پیچ اولیه و ثانویه رابطه  $E = 4/44 \times f \times B_m \times S \times N$  می‌باشد. عملاً در محاسبات برای سادگی عمل E را یک ولت در نظر می‌گیرند و تعداد دور را برای یک ولت به دست می‌آورند که آن را دور بر ولت می‌گویند و با  $N_V$  نشان می‌دهند. پس از تعیین  $N_V$ ، براساس ولتاژهای سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه و در نظر گرفتن افت ولتاژها، تعداد دورهای اولیه و ثانویه را تعیین می‌کنند.

$$E = 4/44 \times f \times B_m \times S \times N$$

$$E = 1V \rightarrow N_V = \frac{1}{4/44 \times f \times B_m \times S} \quad (3-16)$$

اگر S را بر حسب سانتی‌مترمربع و  $B_m$  را بر حسب گوس در نظر بگیریم دور بر ولت به صورت رابطه  $3-16$  بیان خواهد شد.

$$N_V = \frac{10^8}{4/44 \times f \times B_m \times S} \quad (3-15)$$

اگر  $f=50\text{ Hz}$  و گوس  $B_m = 12000 \text{ تスلا} = 1/2 N_V$  باشد دور بر ولت به صورت زیر بیان می‌شود.

$$N_V = \frac{37/5}{S [Cm^2]} \text{ هسته مرغوب}$$

اگر  $f=50\text{ Hz}$  و گوس  $B_m = 10000 \text{ تسلا} = 1 N_V$  باشد دور بر ولت به صورت زیر بیان می‌شود.  
هسته معمولی  $N_V = \frac{45}{S [Cm^2]}$

مقدار دور بر ولت به چه عواملی بستگی دارد؟ اگر فرکانس افزایش یابد دور بر ولت چه تغییری می‌کند؟

فعالیت



برای محاسبه تعداد دور اولیه و ثانویه دو حالت زیر را می‌توان در نظر گرفت.

- ۱- تعداد دور سیمپیچ اولیه را متناسب با نصف درصد افت ولتاژ، کاهش و تعداد دور ثانویه متناسب با نصف درصد افت ولتاژ افزایش می‌دهند.

$$N_1 = N_V \times V_1 \times \left(1 - \frac{\% \Delta V}{2}\right)$$

$$N_2 = N_V \times V_2 \times \left(1 + \frac{\% \Delta V}{2}\right)$$

- ۲- تعداد دور سیمپیچ اولیه را تغییر نداده و تعداد دور ثانویه را متناسب با درصد افت ولتاژ کل افزایش می‌دهند.

$$N_1 = N_V \times V_1$$

$$N_2 = N_V \times V_2 \times (1 + \% \Delta V)$$

میزان افت ولتاژ با توجه به توان ترانسفورماتور تغییر می‌کند. افت ولتاژ در جدول شکل ۳ بر حسب توان خروجی نشان داده شده است.

جدول ۳- افت ولتاژ ترانسفورماتورها بر حسب قدرت آن

قدرت ترانس VA	۵	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۷۵۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۳۵۰۰
درصد افت ولتاژ $\Delta U$	۲۰	۱۷	۱۴	۱۲	۱۰	۹	۸	۷/۵	۷	۶/۵	۵	۴	۳	۲	۵	۱

### سؤال

چرا با افزایش قدرت ترانسفورماتور مقدار درصد افت کمتر می‌شود؟

#### مثال ۴

ترانسفورماتوری با مشخصات VA = ۲۰۰ ولت و ولتاژ ثانویه ۱۲ ولت مورد نیاز است. هسته این ترانسفورماتور از نوع مرغوب با چگالی GS = ۱۲۰۰۰ mm<sup>۳</sup>، ضخامت هر ورق ۵/۰ mm و فرکانس شبکه ۵۰ هرتز می‌باشد. تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه و تعداد ورق‌های هسته را با شرایط زیر مشخص کنید.

- ۱- بدون در نظر گرفتن افت ولتاژ، در اولیه  
۲- با در نظر گرفتن افت ولتاژ، در اولیه  
حل:

۱- بدون در نظر گرفتن افت ولتاژ در سیم پیچ اولیه

از جدول شکل ۳-۶۵ برای VA = ۲۰۰ اندازه افت ولتاژ برابر ۷/۵٪ تعیین می‌شود و از رابطه برای هسته مرغوب می‌توان نوشت:

$$N_V = \frac{37/5}{S [Cm^3]}$$

$$S = 1/2\sqrt{p_2} = 1/2\sqrt{200} = 16/97 Cm^3$$

$$N_V = \frac{37/5}{16/97} = 2/21$$

$$N_V = \frac{10^4}{4/44 \times f \times B_m \times S}$$

$$N_V = \frac{10^4}{4/44 \times 50 \times 12000 \times 16/97} = 2/21$$

$$N_1 = N_V \times V_1 = 2/21 \times 220 = 486$$

$$N_2 = N_V \times V_2 \times (1 + \% \Delta V) = 2/21 \times 12 \times (1 + 0/075) \approx 29$$

۲- با در نظر گرفتن افت ولتاژ در سیم پیچ اولیه

$$N_1 = N_V \times V_1 \times \left(1 - \frac{\% \Delta V}{2}\right) = 2/21 \times 220 \times \left(1 - \frac{0/075}{2}\right) = 468$$

$$N_2 = N_V \times V_2 \times \left(1 + \frac{\% \Delta V}{2}\right) = 2/21 \times 12 \times \left(1 + \frac{0/075}{2}\right) = 28$$

$$EI \leq 30\sqrt{S} = 30\sqrt{16/97} = 123/58$$

نوع ورق استاندارد نزدیک به EI = ۱۲۳/۵۸، ورق ۱۲۰ می‌باشد. در این حالت، اندازه f = ۴۰ میلی‌متر به دست می‌آید از رابطه مقابل می‌توان نوشت:

$$S' = 1/1 \times S = 1/1 \times 1697 mm^3 = 1866/2 mm^3$$

$$\frac{S'}{f} = \frac{1866/2}{40} = 46/66 mm$$

$$n = \frac{\text{ضخامت هسته}}{\text{ضخامت هر ورق}} = \frac{46/66}{0/5} \approx 94$$

## تعیین قطر سیم مربوط به سیم پیچ اولیه و ثانویه

قطر سیم در سیم پیچ های ترانسفورماتور باید به گونه ای انتخاب شود، که حداقل بتواند اهداف زیر را برآورده کند.

الف) حداقل تلفات مسی را داشته باشد.

ب) حداقل وزن را داشته باشد.

ج) جریان مدار را به راحتی تحمل کند.

با توجه به ویژگی های فوق پس می توان نتیجه گرفت که قطر سیم متأثر از توان ترانسفورماتور و چگالی جریان می باشد.


محاسبه ترانسفورماتور و مقدار افت ولتاژ از لحظه ۵:۱۵ تا ۹:۱۰

فیلم



## چگالی جریان

چگالی جریان، بزرگی شدت جریانی است که هر میلی مترمربع از یک سیم، آن را تحمل می کند. واحد آن آمپر بر میلی مترمربع است و آن را با  $J$  نشان می دهند. در شکل مفهوم چگالی جریان با شکل  $30^{\circ}$  نشان داده شده است.

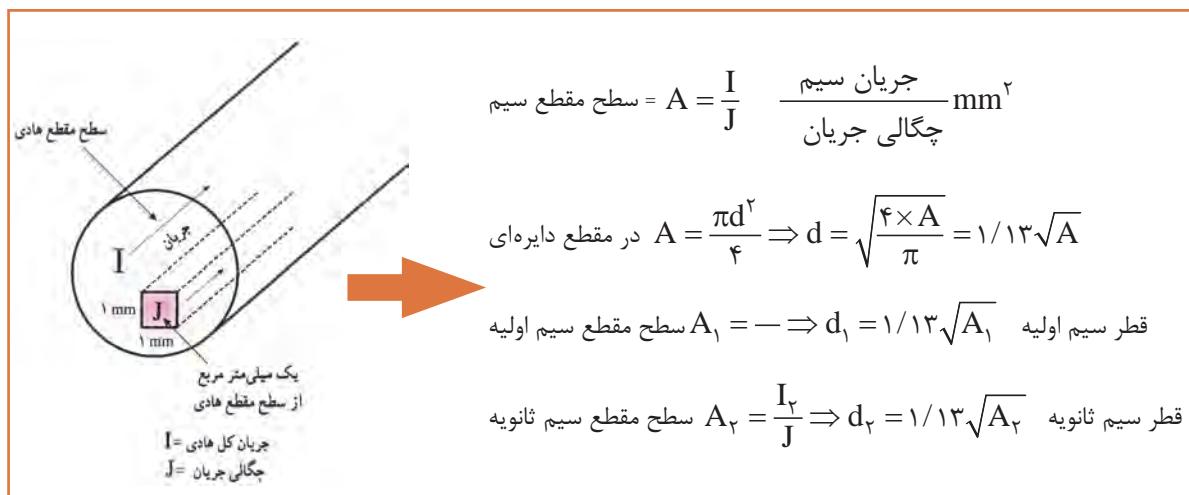

شکل ۳۰- چگالی جریان و تعیین سطح مقطع سیم پیچ اولیه و ثانویه

### پومن سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

چگالی جریان با افزایش توان ترانسفورماتورها کاهش می‌یابد. در جدول ۴ محدوده چگالی جریان ترانسفورماتورها را متناسب با توان‌های مختلف مشاهده می‌کنید.

جدول ۴، مقدار چگالی جریان بر حسب محدوده قدرت ترانسفورماتور را نشان می‌دهد.

جدول ۴- چگالی جریان در ترانسفورماتور

VA قدرت	۰_۵۰	۵۰_۱۰۰	۱۰۰_۲۰۰	۲۰۰_۵۰۰	۵۰۰_۱۰۰۰	۱۰۰۰_۲۰۰۰	۲۰۰۰_۳۰۰۰	۳۰۰۰_۴۰۰۰
چگالی جریان $\frac{A}{mm^2}$	۴	۳/۵	۳	۲/۵	۲	۱/۷۵	۱/۵	۱

### مثال ۵

یک ترانسفورماتور یک‌فاز با ولتاژ اولیه ۲۲۰ ولت و ولتاژ ثانویه ۶ ولت و جریان ثانویه ۴ آمپر مورد نیاز است. چگالی هسته ۱۲۰۰۰ گوس و فرکانس شبکه برق ۵۰ هرتز است. محاسبات لازم برای ساخت این ترانسفورماتور را، از قبیل انتخاب ورق‌ها، تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه و قطر سیم پیچ اولیه و ثانویه انجام دهید.

حل:

$$V_1 = 220 \text{ V}, \quad V_2 = 6 \text{ V} \rightarrow P_2 = V_2 \times I_2 = 6 \times 4 = 24 \text{ VA}$$

$$S = 1/\sqrt{P_2} = 1/\sqrt{24} = 5/9 \text{ Cm} \quad \text{سطح حقیقی آهن}$$

$$N_V = \frac{37/5}{S} = \frac{37/5}{5/9} = 6/36 \quad \text{دور بر ولت}$$

$$N_1 = V_1 \times N_V = 220 \times 6/36 = 1400 \quad \text{دور}$$

$$N_2 = V_2 \times N_V \times (1 + \Delta V \%)$$

از جدول شکل ۳-۶۸ افت ولتاژ تقریباً ۱۴٪ می‌باشد.

$$N_2 = 6 \times 6/63 \times (1 + 0/014) = 37 \quad \text{دور}$$

$$A_1 = \frac{I_1}{J}, \quad I_1 = \frac{P_1}{V_1}, \quad P_1 = \frac{P_2}{\eta}$$

راندمان (η) را به طور متوسط ۹۰٪ در نظر می‌گیرند.

$$P_1 = \frac{24}{0/9} = 26/6 \text{ VA} \rightarrow I_1 = \frac{26/6}{220} = 0/12 \text{ A} \rightarrow A_1 = \frac{I_1}{J}$$

از جدول ۴ چگالی جریان برابر  $J = 4 \text{ A/mm}^2$  است.

$$A_1 = \frac{I_1}{J} = \frac{0/12}{4} = 0/03 \text{ mm}^2 \rightarrow d_1 = 1/13\sqrt{0/03} = 0/20 \text{ mm}$$

$$A_2 = \frac{I_2}{J} = \frac{\frac{4}{4}}{4} = 1 \text{ mm}^2 \rightarrow d_2 = \sqrt{A_2} = \sqrt{1/13} = 1/\sqrt{13} \text{ mm}$$


$$\text{نوع EI} \leq 30\sqrt{S} \leq 30\sqrt{5/9} = 73$$

نوع EI استاندارد از جدول شکل ۳-۶۶ می‌باشد که در آن  $f = 22 \text{ mm}$  است و ضخامت هسته برابر است با:

$$\text{عدد } 54 \approx \frac{EI}{f} = \frac{26/81}{5/9} = \frac{5/9 \times 10 \text{ mm}}{22 \text{ mm}} = 26/81 \text{ mm} \rightarrow \text{تعداد ورق } EI = \frac{26/81}{5/9} \approx 54 \text{ ضخامت هسته}$$

## طراحی قرقه ترانسفورماتور تک فاز

سیم‌پیچ‌های هر ترانسفورماتور، ابتدا روی یک قرقه پیچیده می‌شود. پس از آماده شدن سیم‌پیچ‌ها، ورق‌های هسته در درون قرقه‌ها قرار داده می‌شوند. قرقه‌ها متناسب با ابعاد هسته انتخاب می‌شوند. این قرقه‌ها در توان‌های پایین، از مواد ترمومولاست به صورت یک پارچه در قالب‌های استاندارد ساخته می‌شوند، یا از برش و مومنتاژ کاغذهای برشمان درست می‌شوند. در توان‌های بالا و دمای کار زیاد قرقه‌ها را از فیبرهای استخوانی می‌سازند. فیبرهای استخوانی از استحکام مکانیکی بالا برخوردارند و دماهای زیادی را تحمل می‌کنند (شکل ۳۱).

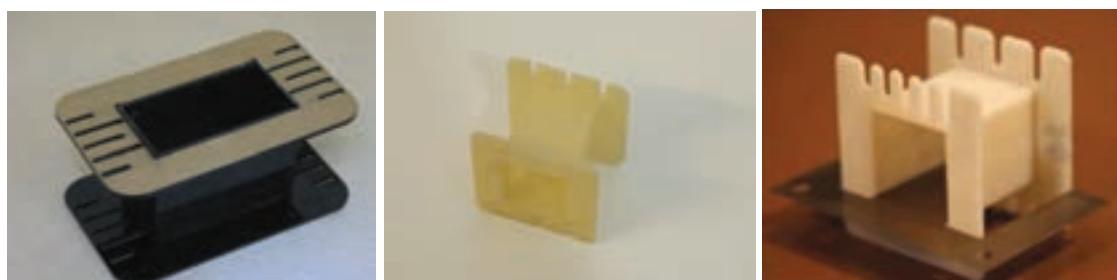

شکل ۳۱- قرقه‌های ترمومولاست و فیبر استخوانی

در انتخاب ورق‌های هسته و قرقه ترانسفورماتورها دو عامل تعیین‌کننده باید در نظر گرفته شود.

- ۱- سطح کافی برای سیم‌پیچ اولیه و ثانویه
- ۲- حداکثر بهره‌برداری از فضای قرقه

در انتخاب ورق هسته، ورقی را باید انتخاب نمود که سطح پنجره آن، سطح موردنیاز سیم‌پیچ اولیه و ثانویه را کفایت کند، با مراجعه به جدول کتاب راهنمای هنرجو در تعیین قرقه کفایت سطح پنجره‌های آن اقدام کنید.


فعالیت

ترانسفورماتور با ولتاژ ورودی و خروجی برابر برای ایزوله و جداسازی دو بخش یک مدار الکتریکی کاربرد دارد.




## پومن سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

نقش ترانسفورماتور حفاظتی در شکل ۳۲ چیست؟

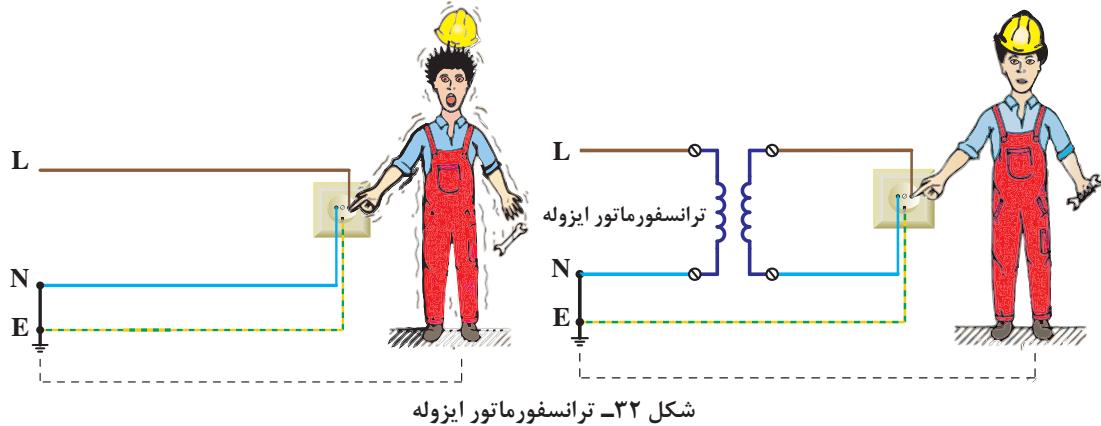

## تهیه مغزی قرقره

یک قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل براساس ابعاد نشان داده شده در شکل ۳۳ تهیه کنید. چرا که در زمان سیم پیچی لازم است تا این قطعه چوب در داخل قرار گرفته و سپس روی بوبین پیچ بسته شود.

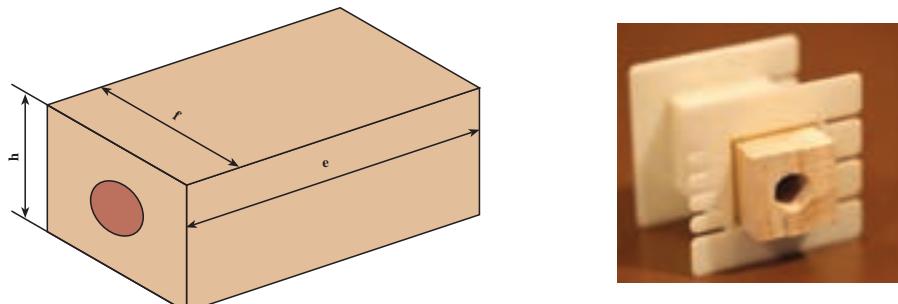

شکل ۳۳- ابعاد مغزی قرقره


کار عملی ۲

هدف : ساخت ترانسفورماتور تک فاز با یک ورودی و یک خروجی



## وسایل و مواد لازم

- قرقره ترانسفورماتور از نوع EI48 یک عدد
- ورق EI66 به ضخامت  $0.5 \text{ mm}$  به تعداد ۶۰ عدد
- سیم لاکی  $20/0.80 \text{ mm}^2$  و  $1/0.80 \text{ mm}^2$
- دستگاه بوبین پیچ
- سیم چین
- دم باریک
- سیم افشار  $1/5 \text{ mm}^2$  و  $1/1 \text{ mm}^2$

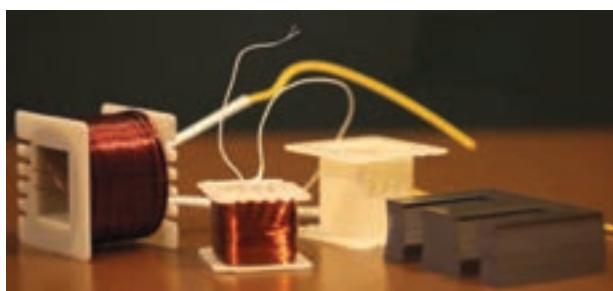

شکل ۳۴- تجهیزات سیم پیچی ترانسفورماتور

- وارنیش نمره ۲/۵، ۲، ۱
  - هویه و دریل
  - لحیم و ژاک (جای فیش) چهار عدد
  - کاغذ پرشمان ۰/۲۰ و ۰/۱۵
  - چسب نواری
  - کاغذ سنباده
- ۱- با توجه به مشخصات الکتریکی داده شده و بهره گرفتن از ورق هسته مرغوب با چگالی بالا و فرکانس کاری ۵۰ هرتز تعداد دور سیم پیچ ها، قطر سیم های اولیه و ثانویه، ابعاد و نوع ورق EI را با احتساب افت ولتاژ مناسب در سمت اولیه و ثانویه به دست آورده و سپس به کمک مربی خود اقدام به پیچیدن آن نمایید.


$$V_1 = 220\text{V} \quad , \quad V_2 = 12\text{V} \quad , \quad I_2 = 3\text{A}$$

- ۲- برای پیچیدن سیم روی قرقره لازم است تا ابتدا مغزی چوبی ساخته شده را به داخل قرقره هدایت کنید و سپس مجموعه را روی بوبین پیچ سوار کرده و اقدام به سیم پیچی کنید.



شکل ۳۵- مغزی قرقره


- ۳- سیم پیچ اولیه را مرتب روی قرقره بپیچید و پس از هدایت سرسیم ها به ژاک (جای فیش) مربوطه روی آن را با کاغذ پرشمان ۰/۱۵ یا ۱/۱۰ پوشانید و با چسب کاغذی محکم کنید سپس سیم ثانویه را به تعداد دور لازم بپیچید و پس از هدایت سرسیم های ثانویه به ژاک (جای فیش) مربوطه، روی سیم ها را با کاغذ پرشمان ۰/۲۰ پوشانده با چسب محکم کنید.

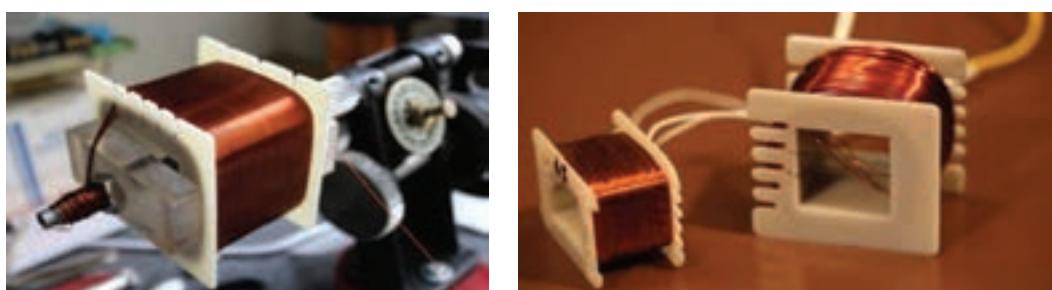

شکل ۳۶- سیم پیچی ترانسفورماتور

## پویمان سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

با راهنمایی مربی کارگاه ورقهای EI را مطابق شکل ۳۷ به صورت یک در میان در داخل قرقه قرار دهید و در خاتمه پیچ ورقها را محکم کنید. در نهایت ترانسفورماتور برای آزمایش بی باری و اتصال کوتاه آماده است (شکل ۳۸).

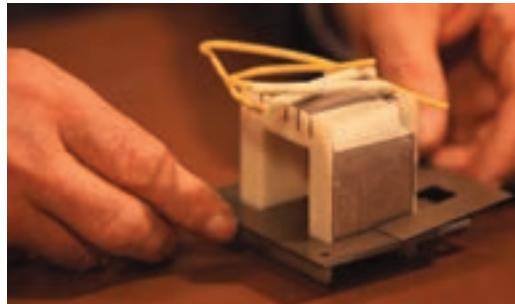


شکل ۳۷- جازدن هسته

فعالیت



اگر سیم پیچی اولیه و ثانویه نامرتب باشد هنگام جازدن هسته چه مشکلی پیش می آید؟

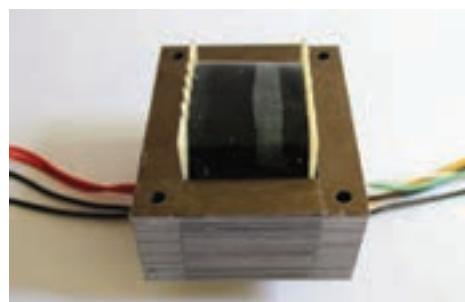

شکل ۳۸- ترانسفورماتور آماده شده

- ۵- پس از سیم پیچی بانتظارت مربی خود اولاً ولتاژ اولیه و ثانویه را به ازای یک بار مناسب اندازه گیری کنید.
- ۶- آزمایش بی باری و اتصال کوتاه ترانسفورماتور ساخته شده را انجام داده و تعیین مقدار تلفات هسته و سیم پیچی راندمان ترانسفورماتور را نیز محاسبه کنید.

ایمنی



هنگام جازدن هسته ترانسفورماتور مراقب نوک تیز گوشه هسته باشید.

تذکر



بسیاری از مواقع هنگام سیم پیچی اولیه ترانسفورماتور در اثر عجله، یا بی دقتی سر سیم اولیه قطع می شود. پیدا کردن مجدد سرسیم و اتصال مجدد آن وقت گیر است برای جلوگیری از این اتفاق سرسیم اولیه را با سیم افشار اتصال دهید و از شیار قرقه بیرون بیاورید.

فیلم




مراحل عملی سیم پیچی ترانسفورماتور از لحظه ۱۱:۴۰ تا ۲۰

## ترانسفورماتورهای با چند ورودی و خروجی


سیم‌پیج اولیه ترانسفورماتورها ممکن است در شبکه‌های مختلف به ولتاژهای مختلف متصل شود. مثلاً در ولتاژهای  $V_{11}$ ,  $V_{12}$ ,  $V_{21}$ ,  $V_{22}$ ,  $V_{23}$  به کار گرفته می‌شود. همچنین ممکن است ولتاژهای مختلف سیم‌پیج‌های ثانویه ممکن است مستقل از هم یا مشترک باشند. (شکل ۳۹ و ۴۰)

فیلم

ترانسفورماتورهای چند سر از لحظه ۲۴ تا ۲۶:۴۰

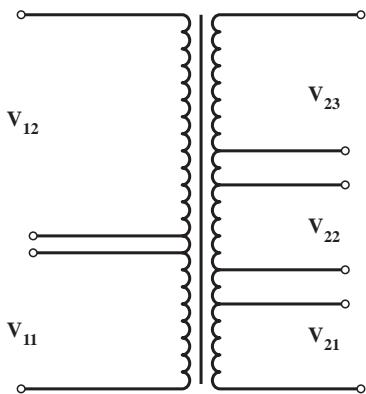

شکل ۳۹- ترانسفورماتور با سیم‌پیج‌های مجزا در اولیه و ثانویه

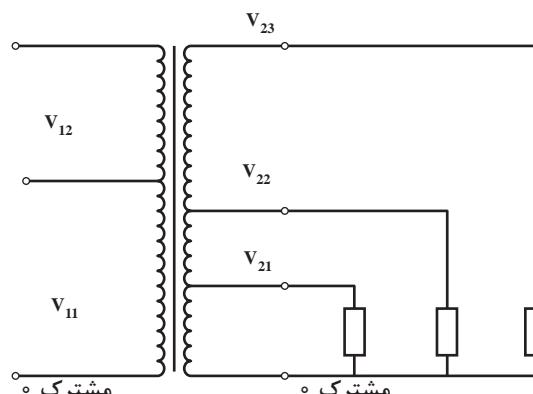


شکل ۴۰- ترانسفورماتور با سیم‌پیج‌های مشترک در اولیه و ثانویه

معمولًا از روش سیم‌پیج‌های مشترک در ترانسفورماتورهای با ولتاژهای پایین کمتر استفاده می‌شود. همچنین ممکن است در یک ترانسفورماتور از سیم‌پیج‌های ثانویه به صورت هم‌زمان و یا غیر هم‌زمان استفاده شود که این مسئله در محاسبات عملی ترانسفورماتور مؤثر است. به کارگیری روش سیم‌پیچی مستقل باعث افزایش حجم ترانسفورماتور می‌شود و بنابراین صرفه اقتصادی نیست (شکل ۳۹).

می‌توان تعداد دور سیم‌پیج اولیه را برای بالاترین ولتاژ در اولیه و تعداد دور سیم‌پیج ثانویه را نیز برای بیشترین ولتاژ ثانویه پیچیده و برای ولتاژهای دیگر، در دورهای معین سرسیم‌پیج‌ها را خارج کرد (شکل ۴۰).

قطر سیم‌پیج را نیز می‌توان بر مبنای بیشترین جریانی که از سیم‌پیج عبور می‌کند، انتخاب کرد و برای همه سیم‌پیج‌های ثانویه یا اولیه یکی باشد اما چون جریان هر قسمت از سیم‌پیج‌ها با قسمت‌های دیگر تفاوت دارد، بهتر است برای هر قسمت سیمی با قطر متفاوت پیچیده شود؛ مگر اینکه جریان‌ها بسیار نزدیک به هم باشند.

برای محاسبه قدرت ترانسفورماتورهایی که دارای چندین ولتاژ در ثانویه هستند، در صورتی که از همه خروجی‌ها به طور هم‌زمان استفاده می‌شود، می‌توان از جمع همه قدرت‌های خروجی، قدرت ثانویه و از روی آن قدرت اولیه را به دست آورد. اما اگر از همه ولتاژهای ثانویه به طور هم‌زمان استفاده نشود، باید با بررسی حالت‌های ممکن بیشترین توان خروجی را انتخاب کرد و محاسبات را بر مبنای آن انجام داد.

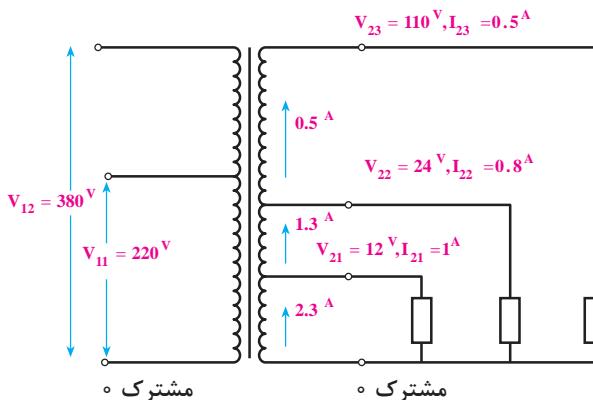

شکل ۴۱- ترانسفورماتور چندسر

قطر سیم‌ها نیز برای قسمت اول (از صفر تا ۱۲ ولت) بر مبنای جریان  $\frac{1}{3}$  آمپر و برای قسمت دوم (از ۱۲ تا ۲۴ ولت) برای جریان  $\frac{1}{3}$  آمپر و برای قسمت سوم از (۲۴ تا ۱۱۰ ولت) بر مبنای جریان  $\frac{5}{5}$  آمپر حساب می‌شود.

پیچیده شده و پس از بیرون آوردن یک سر خروجی، مجدداً برای دومین ولتاژ یعنی  $U_{12}$  سیم با قطر  $d_{12}$  و به اندازه  $(N_{11}-N_{12})$  دور پیچیده شود تا در هنگام وصل شدن به ولتاژ بیشتر، هر دو سیم پیچ ( $N_{11}$ ) و ( $N_{12}$ ) با یکدیگر سری شوند و مجموع حلقه‌های آنها برابر با  $N_{12}$  شود. بدون ترتیب در مرحله قطر سیم نیز کمتر می‌شود. برای سیم پیچ ثانویه، ابتدا ولتاژها را از کم به زیاد مرتب کرده و برای ولتاژ  $U_{21}$  تعداد دور  $N_{21}$  و برای ولتاژ  $U_{22}$  و  $U_{23}$  ... تعداد دورهای  $N_{22}$  و  $N_{23}$  ... را محاسبه می‌کنیم و سپس، مانند طرف اولیه عمل می‌نماییم.

در عمل باید دقت کنیم که سیم پیچ‌های ثانویه همه در یک جهت پیچیده شوند تا ولتاژ آنها با یکدیگر جمع شوند.

برای توضیح بیشتر به بررسی و حل کامل مثال ذکر شده می‌پردازیم. سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور موردنظر باید به ولتاژ ۲۲۰ ولت با ۳۸۰ ولت با فرکانس ۵۰ هرتز اتصال یابد و ثانویه آن نیز دارای سه خروجی ۱۲ ولت با جریان یک آمپر، ۲۴ ولت با جریان  $\frac{5}{5}$  آمپر و ۱۱۰ ولت با جریان  $\frac{5}{5}$  آمپر باشد. فرض می‌کنیم که از هر سه خروجی به طور

**مثال ۶:** شکل ۴۱ را در نظر بگیرید اگر از مصرف کننده ۱۲ ولتی، جریان یک آمپر و از مصرف کننده ۲۴ ولتی، جریان  $\frac{5}{5}$  آمپر عبور کند و تمام مصرف کننده‌ها نیز هم‌زمان به ترانسفورماتور وصل شوند، توان کل خروجی برابر است با :


$$P_T = V_{21} \times I_{21} + V_{22} \times I_{22} + V_{23} \times I_{23}$$

$$P_T = 12 \times 1 + 24 \times \frac{5}{5} + 110 \times 0 = 86 / 27$$

در این مثال، اگر فرض کنیم که از سه خروجی، تنها دو خروجی بتوانند به طور هم‌زمان کار کنند، باید قدرت‌های خروجی را دو به دو با یکدیگر جمع کنیم و مقدار بزرگ‌تر را برای قدرت خروجی ترانسفورماتور منظور، در نظر بگیریم. بنابراین برای این ترانسفورماتور قدرت ثانویه  $P_T = 74 / 278$  به دست می‌آید. قطر سیم نیز با بررسی جریان‌ها در شرایط مختلف پیدا می‌شود. به طوری که از قسمت اول سیم پیچ، حداقل  $\frac{1}{8}$  آمپر و از قسمت دوم آن حداقل جریان  $\frac{1}{3}$  آمپر و از قسمت سوم نیز جریان  $\frac{5}{5}$  آمپر عبور می‌کند. با توجه به چگالی جریان، می‌توان قطر سیم‌ها را مشخص کرد.

سطح مقطع آهن خالص و دور بر ولت را می‌توان پس از محاسبه قدرت ترانسفورماتور از طریق روابط قبلی به دست آورد.

تعداد دورهای اولیه و ثانویه به همان روش قبلی محاسبه می‌شود. لیکن در هنگام به دست آوردن درصد افت ولتاژ باید برای قسمت خروجی، قدرت همان قسمت را در جدول قرار دهیم و افت ولتاژ را پیدا کنیم. در هنگام سیم پیچی، ابتدا سیم با قطر  $d_{11}$  برای ولتاژ کمتر (یعنی  $U_{11}$ ) و به اندازه  $N_{11}$  دور

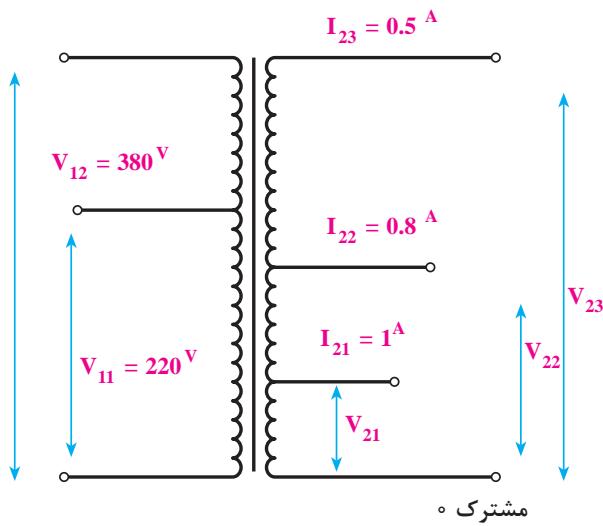

شکل ۴۲ - مقادیر ترانسفورماتور چندسر

همزمان استفاده شود.

حل این مثال را در ۹ مرحله توضیح می‌دهیم.

### راه حل

مرحله اول : در این مرحله، معلومات مورد نیاز را مرتب کرده و شکل آن را رسم می‌کنیم.  
(شکل ۴۲).

$$V_{11} = 220\text{V}, \quad V_{12} = 380\text{V}$$

$$V_{21} = 12\text{V}, \quad I_{21} = 1\text{A}$$

$$V_{22} = 24\text{V}, \quad I_{22} = 0.8\text{A}$$

$$V_{23} = 11\text{V}, \quad I_{23} = 0.5\text{A}$$

مرحله دوم : قدرت اولیه ترانسفورماتور را با توجه به اینکه خروجی‌ها به‌طور همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، محاسبه می‌کنیم.

$$P_2 = V_{21} \times I_{21} + V_{22} \times I_{22} + V_{23} \times I_{23}$$

$$P_2 = 12 \times 1 + 24 \times 0.8 + 11 \times 0.5 = 86/2\text{VA}$$

همان‌طور که قبلاً گفتیم، ضریب بهره برای یک ترانسفورماتور با قدرت از ۲۰ ولت آمپر تا ۱۲۵ ولت آمپر حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است. پس می‌توانیم برای این ترانسفورماتور ضریب بهره ۸۹ درصد انتخاب کنیم.

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta}$$

هرگاه  $P_{S2} = P_1$  و  $P_{S1} = P_1$  درنظر گرفته شود، می‌توان نوشت :

$$P_{S1} = \frac{P_{S2}}{\eta}$$

$$P_{S2} = \frac{86/2}{0/89} = \frac{96}{85} = 97$$

مرحله سوم : سطح مقطع واقعی هسته را با توجه به قدرت  $P_{S1}$  به‌دست می‌آوریم.

$$S_{Fe} = 1/2\sqrt{P_{S1}} = 1/2\sqrt{97} = 11/\lambda\text{cm}^2$$

سطح مقطع ظاهری هسته برابر است با :

$$S'_{Fe} = \frac{S_{Fe}}{K_{Fe}} = \frac{11/8}{0/9} = 13/11 \text{ cm}^2$$

**مرحله چهارم:** دور برولت برای این ترانسفورماتور برابر است با :


$$N_V = \frac{37/54}{S} = \frac{37/54}{11/8} = 3/18 \frac{\text{دور}}{\text{ولت}}$$

**مرحله پنجم:** برای تعیین دورهای اولیه، باید ابتدا درصد افت ولتاژ را به دست آوریم. در جدول ۲ درصد افت ولتاژ برای قدرت ۷۵ ولت آمپر ۱۰ درصد و برای قدرت ۱۰۰ ولت آمپر ۹ درصد است؛ یعنی با افزایش ۲۵ ولت آمپر به قدرت ترانسفورماتور یک درصد از افت ولتاژ کاسته شده است. قدرت خروجی ترانسفورماتور موردنظر ۸۶ ولت آمپر است، یعنی، از ۷۵ ولت آمپر  $11 = 86 - 75$  ولت آمپر بیشتر است. با یک تناسب ساده، می‌توان مقدار کاهش افت ولتاژ را از ۱ درصد به دست آورد که برابر با  $\frac{11 \times 1}{25} = 0.44$  می‌شود. بنابراین، افت ولتاژ برای این ترانسفورماتور برابر با  $9/56 = 0.44$  درصد می‌شود. از این مقدار با توجه به نسبت تقریبی مقاومت سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه، حدود ۶ درصد برای اولیه و  $3/5$  درصد برای ثانویه منظور می‌کنیم. بنابراین، تعداد دور اولیه برای هر ولتاژ جداگانه برابر است با :

$$N_{11} = n \times V_{11} (1 - \% \Delta V_1) = 3/18 \times 220 (1 - 0/0.44) = 658 \text{ دور}$$

$$N_{12} = n \times V_{12} (1 - \% \Delta V_1) = 3/18 \times 380 (1 - 0/0.44) = 1135/9 \approx 1136 \text{ دور}$$

سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور دارای دو سیم پیچ سری است که قسمت اول ۶۵۸ دور و قسمت دوم ۴۷۸ (۱۱۳۶ - ۶۵۸) دور می‌باشد.

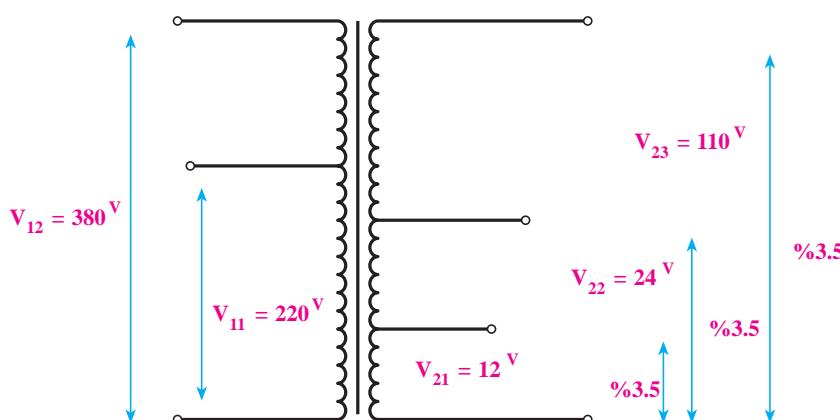

شکل ۴۳- درصد افت ولتاژ در ترانسفورماتور

**مرحله ششم:** چون از هر سه خروجی ترانسفورماتور به طور هم زمان استفاده می‌شود، درصد افت ولتاژ برای هر سه ولتاژ از سیم مشترک تا هر یک از خروجی‌های ۱۲ و ۲۴ و ۱۱۰ ولت،  $\frac{۳}{۵}$  درصد برآورد می‌شود که در شکل ۳۹ مشخص شده است بنابراین، تعداد دور ثانیه برای هر ولتاژ جداگانه برابر است با :

$$N_{11} = n \times V_{11} (1 - \% \Delta V_1) = \frac{۳}{۱۸} \times ۱۲ \times \left(1 + \frac{\frac{۳}{۵}}{۱۰۰}\right) = ۳۸$$

$$N_{22} = n \times V_{22} (1 - \% \Delta V_2)$$

$$N_{22} = \frac{۳}{۱۸} \times ۲۴ \times \left(1 + \frac{\frac{۳}{۵}}{۱۰۰}\right) \cong ۷۷ \text{ دور}$$

$$N_{22} = n \times V_{22} (1 - \% \Delta V_2) = \frac{۳}{۱۸} \times ۱۱۰ \times \left(1 + \frac{\frac{۳}{۵}}{۱۰۰}\right) = ۳۶۲ \text{ دور}$$

بدین ترتیب، برای ۱۲ ولت باید ۳۸ دور و برای ۲۴ ولت  $39 = 77 - 38$  دور و برای ۱۱۰ ولت  $= 362 - 77$  دور سیم به صورت سری پیچیده شود.

**مرحله هفتم:** ابتدا قطر سیم را برای سیم‌های اولیه حساب می‌کنیم. اگر اولیه را به ۲۲۰ ولت وصل کنیم، جریان آن برابر است با :

$$I_{11} = \frac{P_1}{V_{11}} = \frac{۹۷}{۲۲۰} = ۰/۴۴ A$$

و اگر آن را به ۳۸۰ ولت وصل کنیم، جریان آن برابر خواهد شد با :

$$I_{12} = \frac{P_1}{V_{12}} = \frac{۹۷}{۳۸۰} = ۰/۲۵ A$$

چگالی جریان برای قدرت ۵۰ تا ۱۰۰ ولت آمپر برابر با  $I = \frac{۳/۵}{mm^2} A$  است. لذا قطر سیم قسمت اول برابر می‌شود با :

$$d_{11} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{11}}{J}} = 1/13 \sqrt{\frac{۰/۴۴}{۳/۵}} = ۰/۴۰ mm$$

$$d_{12} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{12}}{J}} = 1/13 \sqrt{\frac{۰/۲۵}{۳/۵}} = ۰/۳۰ mm$$

بنابراین، با توجه به تعداد دورهای اولیه باید ۶۵۸ دور از سیم  $۰/۴۰$  و به دنبال آن ۴۷۸ دور سیم  $۰/۳۰$  پیچیده شود.

### پومن سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

**مرحله هشتم:** چگالی جریان برای ثانویه نیز برابر با  $\frac{A}{mm^2}$  است؛ بنابراین، قطر سیم برای قسمت اول سیم پیچ که هرسه جریان از آن عبور می‌کند، برابر است با :

$$d_{21} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{21} + I_{22} + I_{23}}{J}}$$

$$d_{21} = 1/13 \sqrt{\frac{10/8 + 0/5}{3/5}} = 0/91 \text{ mm}$$

در اینجا نیز با تقریب سیم ۰/۹۰ را انتخاب می‌کنیم. از قسمت دوم سیم پیچ ثانویه مجموع جریان  $I_{22}$  و  $I_{23}$  عبور می‌کند. بنابراین قطر آن برابر است با :


$$d_{22} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{22} + I_{23}}{J}}$$

$$d_{22} = 1/13 \sqrt{\frac{0/8 + 0/5}{3/5}} = 0/68 \text{ mm}$$

برای این قسمت نیز با توجه به جدول اندازه‌های قطر سیم استاندارد ۰/۷۰ را انتخاب می‌کنیم. از قسمت سوم سیم پیچ ثانویه، فقط جریان ۰/۲۲ عبور می‌کند. بنابراین قطر آن برابر است با :

$$d_{23} = 1/13 \sqrt{\frac{I_{23}}{J}}$$

$$d_{23} = 1/13 \sqrt{\frac{0/5}{3/5}} = 0/43 \text{ mm}$$

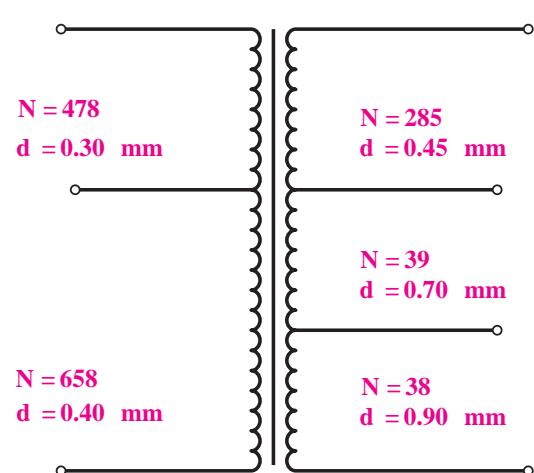

شکل ۴۴- ترانسفورماتور با چندسر ورودی و

چند سر خروجی

این مقدار از جدول ۰/۴۵ mm به دست می‌آید.  
**مرحله نهم:** در این مرحله، بهتر است برای کاهش خطای محاسبه، نتایج به دست آمده را برای پیچیدن ترانسفورماتور بر روی شکل بنویسیم و با توجه به آن، نوع ورق ترانسفورماتور را انتخاب کنیم.

نتایج محاسبات لازم برای سیم پیچی هر قسمت از ترانسفورماتور مورد نظر، در شکل ۴۴ نشان داده شده است.

پس از مشخص کردن کامل تعداد دور سیم‌ها و قطر آن، باید سطح پنجه لازم برای آنها را به دست آورد و ورق ترانسفورماتور استاندارد را انتخاب کرد. سطح

مورد نیاز برای هر سیم پیچ به قرار زیر است.

$$d_{11} = 0/40 \xrightarrow{\text{از جدول}} 45^{\circ} \frac{\text{دور}}{\text{cm}^2} \Rightarrow F_{11} = \frac{658}{450} = 1/46 \text{ cm}^2$$

$$d_{12} = 0/30 \xrightarrow{\text{از جدول}} 77^{\circ} \frac{\text{دور}}{\text{cm}^2} \Rightarrow F_{12} = \frac{478}{770} = 0/62 \text{ cm}^2$$

به همین ترتیب  $F_{21}$  و  $F_{22}$  و  $F_{23}$  به دست می‌آید و در نتیجه سطح کل مورد نیاز برابر است با

$$F_T = 1/35 \times F$$

$$F = F_{11} + F_{12} + F_{21} + F_{22} + F_{23}$$

$$F = 1/46 + 0/62 + 0/38 + 0/24 + 0/77 = 3/47 \text{ cm}^2$$

$$F_T = 1/35 \times 3/47 = 4/68 \text{ cm}^2$$

با مراجعه به جدول ابعاد هسته ورق (EI78) که پنجره آن دارای ابعاد  $e = 3/9$  و  $g = 1/3$  سانتی‌متر است، به دست می‌آید.

$$g \times e \geq 4/68$$

$$3/9 \times 1/3 = 5/07 > 4/68 \text{ cm}^2$$

پس از پیدا کردن نوع ورق، باید قرقه را مطابق روش‌های گذشته طراحی کرد.  
**مثال ۶:**

ترانسفورماتور تک فاز با ولتاژهای اولیه  $V_1 = 380$  و  $V_2 = 220$  و ولتاژهای ثانویه  $12V$  و  $5A$  و  $6V$  و  $1A$  که سیم‌پیچ‌های آن مستقل از هم بوده و هم زمان مورد استفاده قرارمی‌گیرد، مورد نیاز است. هسته این ترانسفورماتور از ورق‌های آب دیده با چگالی  $10000$  گوس و ضخامت ورق‌ها  $0.05$  میلی‌متر ساخته می‌شود. فرکانس شبکه  $50$  هرتز است. تمام مراحل طرح این ترانسفورماتور را انجام دهید.

**حل:**

$$P_{21} = 12 \times 5 = 60 \text{ V.A} \quad , \quad P_{22} = 6 \times 1 = 6 \text{ V.A}$$

$$\text{کار همزمان سیم‌های ثانویه } 6 = 60 + 6 = 66$$

$$S = 1/\sqrt{66} = 9/75 \text{ cm}^2$$

### پودمان سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

$$N_V = \frac{45}{S} = \frac{45}{9/75} = 4/62$$

$$N_{11} = 220 \times 4/62 = 1016 \rightarrow N_{12} = N_{11} + (380 - 220) \times 4/62 = 1016 + 739/2 = 1755 \text{ دور}$$

$$P = 5 \rightarrow \Delta V = 0/2$$

$$P = 10 \rightarrow \Delta V = 0/17$$

چون  $P = 6V.A$  در جدول نیست از تناسب افت ولتاژ آن را به دست می‌آوریم:

$$10 - 5 = 5 \rightarrow 0/2 - 0/17 = 0/03$$

$$6 - 5 = 1 \rightarrow \frac{5}{1} = \frac{0/03}{X} \rightarrow X = \frac{1 \times 0/03}{5} = 0/006 \rightarrow \Delta V = 0/2 - 0/006 = 0/194$$

$$P = 10 \rightarrow \Delta V = 0/12$$

$$P = 25 \rightarrow \Delta V = 0/10$$

$$75 - 50 = 25 \rightarrow \Delta V = 0/12 - 0/10 = 0/02$$

$$66 - 50 = 16 \rightarrow \Delta V = X \rightarrow \frac{25}{16} = \frac{0/02}{X} \rightarrow X = \frac{16 \times 0/02}{25} = 0/0128$$

$$\Delta V = 0/12 - 0/0128 = 0/1072$$

$$N_{21} = 6 \times 4/62 \times (1 + 0/194) = 33 \text{ دور}$$

$$N_{22} = 12 \times 4/62 \times (1 + 0/1072) = 62 \text{ دور}$$

$$P_r = 66V.A \rightarrow P_1 = \frac{P_r}{\eta} = \frac{66}{0/9} = 73V.A \rightarrow I_1 = \frac{73}{220} = 0/33A \quad \text{حداکثر جریان}$$

$$J = \frac{A}{mm^2} \rightarrow A_{11} = \frac{0/33}{3/5} = 0/09mm^2 \rightarrow d_{11} = \sqrt{0/09} = 0/34mm$$

$$EI_{84} = \frac{51/1 - 32/6}{2} \times 41 = 3/79 \quad \text{فضای موجود در}$$

بنابراین  $EI_{84}$  برای ترانسفورماتور فوق مناسب نمی‌باشد و قرقره مناسب  $EI_{96a}$  می‌باشد که دارای ابعاد زیر است.

$$a = 62/4mm \quad b = 32/6mm \quad h = 37/5mm \quad L = 50mm$$

$$A_F = \frac{62/4 - 32/6}{2} \times 50 = 745mm^2 = 7/45cm^2 > 6/25 \quad \text{کفايت سطح را دارد}$$



هدف : ساخت ترانسفورماتور تک فازدارای چند خروجی با سیم پیچ مشترک


### وسایل و مواد لازم

- قرقه ترانسفورماتور از نوع EI ۴۸ یک عدد
- ورق EI ۶۶ به ضخامت mm ۰/۵ به تعداد ۶۰ عدد
- سیم لاکی mm ۰/۲۰ و mm ۰/۸۰
- دستگاه بوبین پیچ
- سیم چین
- دم باریک
- سیم افشان ۱/۵ و ۱
- وارنیش نمره ۱، ۲، ۲/۵
- هویه و دریل
- لحیم وزاک ( جای فیش ) چهار عدد
- کاغذ پرشمان ۰/۲۰ و ۰/۱۵
- چسب نواری
- کاغذ سنبلاد

۱- با توجه به مشخصات الکتریکی داده شده و بهره گرفتن از ورق هسته مرغوب با چگالی بالا و فرکانس کاری ۵۰ هرتز تعداد دور سیم پیچ ها، قطر سیم های اولیه و ثانویه، ابعاد و نوع ورق EI را با احتساب افت ولتاژ مناسب در سمت اولیه و ثانویه به دست آورده و سپس به کمک مربی خود اقدام به پیچیدن آن نمایید.

$$V_{11} = 220\text{V} , V_{12} = 110\text{V} , V_{21} = 6\text{V} , V_{22} = 9\text{V} , V_{23} = 12\text{V}$$


$$I_{21} = 5\text{A} , I_{22} = 4\text{A} , I_{23} = 3\text{A} , f = 50\text{Hz} , B = 12000\text{Gs}$$

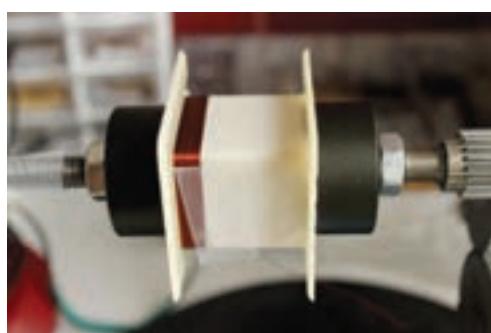

شکل ۴۵- سیم پیچی اولیه

۲- برای پیچیدن سیم روی قرقه لازم است تا ابتدا مغزی چوبی ساخته شده را به داخل قرقه هدایت کنید و سپس مجموعه را روی بوبین پیچ سوار کرده و اقدام به سیم پیچی کنید.

۳- سیم پیچ اولیه را مرتب روی قرقه بپیچید و پس از هدایت سرسیم ها به ژاک مربوطه روی آن را با کاغذ پرشمان ۰/۱۵ یا ۱/۱۵ بپوشانید و با چسب کاغذی محکم کنید سپس سیم ثانویه را با تعداد


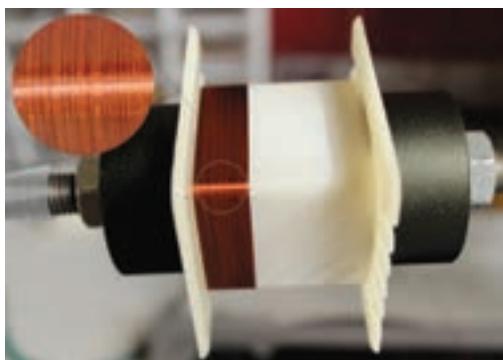


شکل ۴۶- سیم پیچی منظم

دور لازم بپیچید و پس از هدایت سرهای سیم ثانویه ژاک مربوطه، روی سیمها را با کاغذ پرشمان ۰/۲۰ پوشانده با چسب محکم کنید.

۴- با راهنمایی مربی کارگاه ورق های EI را مطابق شکل ۴۷ به صورت یک در میان در داخل قرقه قرار دهید و در خاتمه پیچ ورق ها را محکم کنید.


۵- پس از سیم پیچی با نظارت مربی خود اولاً: ولتاژ اولیه و ثانویه را به ازای یک بار مناسب اندازه گیری کنید.

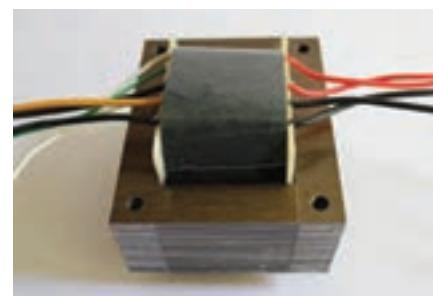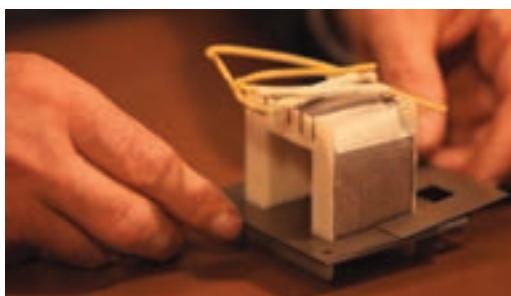

شکل ۴۷- هسته چینی


۶- آزمایش بی باری و اتصال کوتاه ترانسفورماتور ساخته شده را انجام داده و تعیین مقدار تلفات هسته و سیم پیچی راندمان ترانسفورماتور را نیز محاسبه کنید.

## اتو ترانسفورماتور

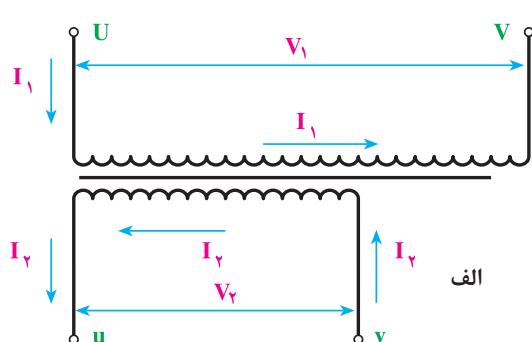


در مواردی که از ترانسفورماتور به عنوان وسیله ای حفاظتی (ترانسفورماتور جدا کننده و ترانسفورماتور ولتاژ کم) استفاده نمی شود یا اصولاً الزامی برای جدا بودن سیم پیچ های اولیه و ثانویه آن وجود ندارد، مانند ترانسفورماتورهای راه اندازی موتورهای آسنکرون می توان از اتو ترانسفورماتور استفاده کرد. به علت صرفه جویی در حجم آهن هسته و همچنین مقدار سیم مصرفی، به این ترانسفورماتورها، ترانسفورماتور صرفه ای نیز گفته می شود.

تفاوت ترانسفورماتورهای معمولی با اتو ترانسفورماتور

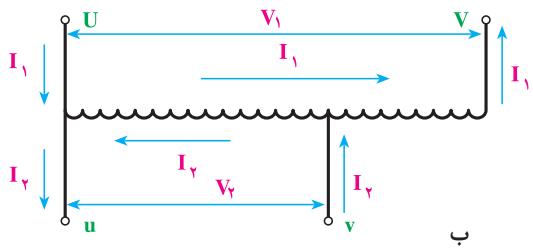

شکل ۴۸- ترانسفورماتور معمولی

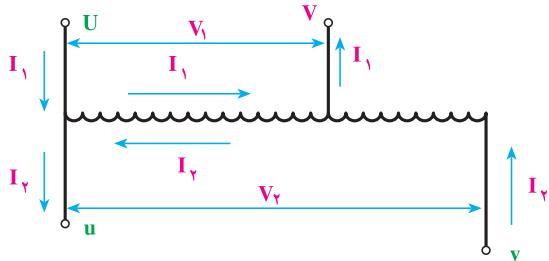

شکل ۴۹- اتو ترانسفورماتور و ترانسفورماتور

در این است که ترانسفورماتورهای معمولی دو سیم پیچ اولیه و ثانویه مجزا از یکدیگر دارند اما در اتوترانسفورماتور سیم پیچ مربوط به ولتاژ کمتر حذف شده است و به جای آن از قسمتی از سیم پیچ مربوط به ولتاژ بیشتر استفاده می‌شود.

در شکل ۴۸ (الف) یک ترانسفورماتور با دو سیم پیچ جداگانه و در شکل ۴۸ (ب) همان ترانسفورماتور با سیم پیچ‌های مشترک نشان داده شده است. در این شکل، ولتاژ اولیه از ولتاژ خروجی بیشتر است. در شکل ۴۹(پ) اتوترانسفورماتوری دیده می‌شود که ولتاژ ثانویه آن از ولتاژ اولیه‌اش بیشتر است. در ترانسفورماتورهای صرفه‌ای، دو سیم پیچ از نظر الکتریکی با یکدیگر در ارتباط هستند و لذا نمی‌توان از آنها به عنوان ترانسفورماتور حفاظت حتی در ولتاژهای کم استفاده کرد.

قدرتی که هسته آهن ترانسفورماتورهای صرفه‌ای بر مبنای آن حساب می‌شود با قدرت خروجی یا ورودی تفاوت دارد و از آنها کمتر است. محاسباتی که در اینجا بیان می‌شود تنها برای به دست آوردن قدرتی است که برای محاسبه هسته باید از آن استفاده کرد. به این قدرت در اصطلاح «قدرت تیپ» ترانسفورماتور می‌گویند و آن را با  $P_{ST}$  یا  $P_T$  نشان می‌دهند. قدرت خروجی ترانسفورماتور صرفه‌ای برابر است با  $P_2 = V_2 \times I_2$  که آن را می‌توان با قدرت ورودی تقریباً برابر گرفت.

همان‌طور که در شکل ۴۸ (ب) مشاهده می‌شود، از قسمت  $V-U$  سیم پیچ که به بار وصل می‌شود و دارای اختلاف پتانسیل  $V_2 - V_1$  است جریان  $I_2 - I_1$  عبور می‌کند. در حالی که از قسمت  $V-U$  که دارای اختلاف پتانسیل  $V_2 - V_1$  است، جریان  $I_1$  عبور می‌کند.

بنابراین قسمت  $V-U$  سیم پیچ که از آن به عنوان ثانویه نیز استفاده می‌شود، دارای ظاهری  $V_2 - I_2 - I_1$  و باقی‌مانده سیم پیچ یعنی قسمت  $V-U$  دارای قدرت ظاهری  $(V_1 - V_2) \times I_1$  است. این دو قدرت با یکدیگر برابرند و هسته آهن ترانسفورماتور بر مبنای یکی از آنها محاسبه می‌شود. بنابراین :

$$P_{ST} = V_2(I_2 - I_1) = I_1(V_1 - V_2)$$

$$P_{S2} = V_2 \times I_2$$

$$\frac{P_{ST}}{P_{S2}} = \frac{V_2(I_2 - I_1)}{V_2 \times I_2} \Rightarrow P_{ST} = P_{S2} \frac{(I_2 - I_1)}{I_2}$$

با استفاده از رابطه  $P_2 \equiv P_1 = V_1 \times I_1$  نیز می‌توان نوشت:

### پومن سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور

$$\frac{P_{ST}}{P_{S2}} = \frac{I_1(V_1 - V_2)}{V_1 \times I_1} \Rightarrow P_{ST} = P_{S2} \frac{(V_1 - V_2)}{V_1}$$

اگر  $V_1$  از  $V_2$  بزرگتر باشد (مانند شکل الف) رابطه بالا به صورت زیر می‌توان نوشت.

$$P_{ST} = P_{S2} \frac{(V_1 - V_2)}{V_1} \Rightarrow P_{ST} = P_{S2} \frac{(V_H - V_L)}{V_H}$$

اگر  $V_1$  از  $V_2$  کوچک‌تر باشد (مانند شکل ب) رابطه بالا به صورت زیر در می‌آید.

$$P_{ST} = P_{S2} \frac{V_2 - V_1}{V_2} \Rightarrow P_{ST} = P_{S2} \frac{V_H - V_L}{V_H}$$

یعنی در ترانسفورماتور صرفه‌ای، نسبت قدرت تیپ به قدرت ورودی برابر نسبت تفاوت اختلاف سطح‌ها به اختلاف سطح بزرگتر است. بنابراین، هرچه تفاوت دو ولتاژ کمتر باشد، قدرت تیپ نیز کاهش می‌یابد. درنتیجه، برای ساختن ترانسفورماتورهایی که تفاوت ولتاژ اولیه و ثانویه آنها کم است، استفاده از این روش بسیار باصرفه خواهد بود؛ زیرا علاوه بر قیمت ارزان، تلفات الکتریکی آن نیز از ترانسفورماتور با دو سیم پیچ جداگانه کمتر خواهد شد.

با مشخص کردن قدرت تیپ ترانسفورماتور و محاسبه سطح مقطع آهن از روی آن، سایر محاسبات را می‌توان براساس روش گذشته انجام داد. با این تفاوت که در اینجا برای پیدا کردن چگالی جریان از جدول توان به جای  $P_2$ ، قدرت تیپ  $P_T$ ، درنظر گرفته می‌شود.

**مثال ۷:** در یک اتو ترانسفورماتور با ولتاژ خروجی  $150$  ولت قدرت  $3$  کیلوولت آمپر و ولتاژ ورودی  $220$  ولت، قدرتی که باید برای محاسبه سطح مقطع آهن (قدرت تیپ) به دست آید برابر است با :

$$P_{S2} = 3 \text{ KVA} = 3000 \text{ VA}$$

$$P_{ST} = P_{S2} \left( \frac{V_1 - V_2}{V_1} \right) \Rightarrow P_{ST} = 3000 \left( \frac{220 - 150}{220} \right) = 954$$

جریان‌های اولیه و ثانویه آن نیز با فرض  $P_{S1} = P_{S2}$  برابر است با :

$$I_1 = \frac{P_{S1}}{V_1} = \frac{3000}{220} = 13/63 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{P_{S2}}{V_2} = \frac{3000}{150} = 20 \text{ A}$$

بدین ترتیب، این اتو ترانسفورماتور دارای سطح مقطع آهن  $S_{fe} = S = 1/\sqrt{954} = 37 \text{ cm}^2$

است و سطح مقطع سیم قسمت مشترک سیم پیچ اولیه و ثانویه باید بر مبنای جریان  $(20 - 13/63) = 6/37$  آمپر و قسمت بعدی که فقط جریان اولیه از آن عبور می‌کند بر مبنای  $13/63$  آمپر محاسبه می‌شود. با دقت در این مثال، متوجه می‌شویم که استفاده از این نوع ترانسفورماتور خصوصاً در حالتی که اختلاف ولتاژ

اولیه و ثانویه کم باشد، تا چه حد مقرر بصرفه است. برای ساختن ترانسفورماتورهای قابل تنظیم نیز از این روش استفاده می‌شود.

نمایش اتو ترانسفورماتور از لحظه "۲۳:۴۵" تا "۲۸:۲۳"

فیلم



## تعیین دور سیمپیج اولیه و ثانویه

برای محاسبه تعداد دور سیمپیج‌های اولیه و ثانویه در اتوترانسفورماتورها مشابه ترانس‌های معمولی از همان روابط قبلی می‌توان استفاده کرد.

**مثال ۸:** اتوترانسفورماتوری به مشخصات  $V_H = ۲۲۰$  به جریان خروجی  $I_H = ۱۱۰$  آمپر مورد نیاز است این دستگاه در شبکه با فرکانس  $f = ۵۰$  هرتز کار می‌کند و هسته آن از جنس مرغوب با چگالی میدان  $B_m = ۱۲۰۰۰$  گوس ساخته می‌شود، مراحل طراحی آن را انجام دهید.

حل:

$$V_1 = ۲۲۰\text{V} , V_2 = ۱۱۰\text{V} , B_m = ۱۲۰۰۰\text{Gs} , f = ۵۰\text{Hz}$$

$$P_2 = V_2 \times I_2 = ۱۱۰ \times ۱۰ = ۱۱۰۰ \text{ V.A}$$

$$N_V = \frac{V_H - V_L}{V_H} \times N_2 = \frac{۲۲۰ - ۱۱۰}{۲۲۰} \times ۱۱۰۰ = ۵۵۰ \text{ V.A}$$

$$S = 1/\sqrt{2} P_T = 1/\sqrt{2} \sqrt{550} = 28/14 \text{ cm}^2$$

$$N_V = \frac{37/5}{S} = \frac{37/5}{28/14} = 1/332 \text{ دور بر ولت}$$

$$N_1 = V_1 \times N_V = 220 \times 1/332 = 293$$

جدول افت ولتاژ در اتوترانسفورماتورها

VA	توان تیپ	۵	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰
ΔV	به درصد	۱۰	۸/۵	۷/۵	۶	۵	۴/۵	۴	۳/۷۵	۳/۵	۳/۲۵	۳	۲	۱

از جدول  $\Delta V = \% ۳$

$$N_2 = V_2 \times N_V \times (1 + \Delta V) = 110 \times 1 / ۳۳۲ \times (1 + ۰ / ۰ ۳) = ۱۵۱ \text{ دور}$$

$$N_S = N_1 - N_2 = ۲۹۳ - ۱۵۱ = ۱۴۲ \text{ سیم پیچ سری}$$

### محاسبه قطر سیم

$$J = ۲ \frac{A}{mm^2} \text{ چگالی جریان از جدول}$$

به علت ناچیز بودن افت ولتاژ در اتوترانسفورماتورها آنها را تقریباً ایده‌آل فرض می‌کنند.

$$I_2 = ۱۰ \text{ A} \rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{V_2}{V_1} \rightarrow I_1 = \frac{V_2}{V_1} \times I_2 = \frac{۱۱۰}{۲۲۰} \times ۱۰ = ۵ \text{ A}$$

$$I_c = I_2 - I_1 = ۱۰ - ۵ = ۵ \text{ A}$$

$$P_1 = P_2 = ۱۱۰ \text{ V.A}$$

جریان سیم مشترک و سیم پیچ سری با هم برابر هستند؛ بنابراین قطر سیم آنها برابر است.

$$A_S = A_C = \frac{\delta}{J} = \frac{\delta}{2} = ۲ / ۵ \text{ mm}^2 \rightarrow d_s = d_c = ۱ / ۱۳ \sqrt{۲ / ۵} = ۱ / ۷۸ \text{ mm} = ۱ / ۸۰ \text{ mm}$$

### تعیین ابعاد قرقره

$$EI = EI_{۱۵۰} \rightarrow f = ۵۰ \text{ mm}$$

$$\frac{S}{f} = \frac{۲۸۱۴}{۵۰} = ۵۶ / ۲۸ \rightarrow ۱ / ۱ \times ۵۶ / ۲۸ = ۶۲ / ۹ \text{ mm}$$

### بررسی فضای لازم

از جدول مشخصات سیم‌های لاکی مشخص است که در سانتی‌متر مربع ۱۸ دور سیم ۱/۸۰ جای می‌گیرد.

$$A_1 = \frac{۱۵۱}{۱۸} = ۸ / ۳۹ \text{ cm}^2 \rightarrow A_2 = \frac{۱۴۱}{۱۸} = ۷ / ۸۳ \text{ cm}^2 \rightarrow A_F = ۱ / ۳۵ (۸ / ۳۹ + ۷ / ۸۳) = ۲۱ / ۹ \text{ cm}^2$$



## نیمه تجویزی

هدف : ساخت اتوترانسفورماتور تک فاز

### وسایل و مواد لازم

- قرقه ترانسفورماتور از نوع EI ۴۸ یک عدد
  - ورق EI ۶۶ به ضخامت ۰/۵ mm به تعداد ۶۰ عدد
  - سیم لاکی ۰/۰۲ mm و ۰/۰۸ mm
  - دستگاه بوبین پیچ
  - سیم چین
  - دم باریک
  - سیم افشان ۱/۵ و ۱
  - وارنیش نمره ۱، ۲، ۲/۵
  - هویه و دریل
  - لحیم و ژاک (جای فیش) چهار عدد
  - کاغذ پرشمان ۰/۲۰ و ۰/۱۵
  - چسب نواری
  - کاغذ سنباده
- ۱- با توجه به مشخصات الکتریکی داده شده و بهره گرفتن از ورق هسته مرغوب با چگالی بالا و فرکانس کاری ۵۰ هرتز تعداد دور سیم پیچ ها، قطر سیم های اولیه و ثانویه، ابعاد و نوع ورق EI را با احتساب افت ولتاژ مناسب در سمت اولیه و ثانویه به دست آورده و سپس به کمک مربی خود اقدام به پیچیدن آن نمایید.

$$V_{11} = 180\text{V} \quad , \quad V_{12} = 220\text{V} \quad , \quad I_2 = 8\text{A}$$


$$V_{21} = 220\text{V} \quad , \quad V_{22} = 240\text{V} \quad , \quad f = 50\text{Hz} \quad , \quad B = 12000\text{Gs}$$



شکل ۵۰- سیم پیچی با نوع دیگر بوبین پیچ

- ۲- برای پیچیدن سیم روی قرقه لازم است تا ابتدا مغزی چوبی ساخته شده را به داخل قرقه هدایت کنید و سپس مجموعه را روی بوبین پیچ سوار کرده و اقدام به سیم پیچی کنید.

۳- سیم پیچ اولیه را مرتب روی قرقه بپیچید و پس از هدایت سرسیم‌ها به ژاک مربوطه روی آن را با کاغذ پرشمان ۱۵/۰ یا ۱/۰ بپوشانید و با چسب کاغذی محکم کنید سپس سیم ثانویه را با تعداد دور لازم بپیچید و پس از هدایت سرهای سیم ثانویه ژاک مربوطه، روی سیم‌ها را با کاغذ پرشمان ۰/۲۰ بپوشانده با چسب محکم کنید.

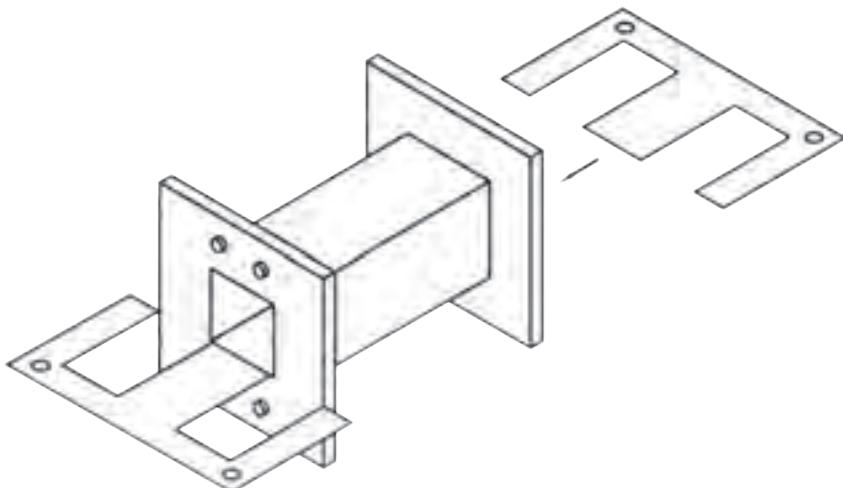

شکل ۵۱- جا زدن هسته

۴- با راهنمایی مربی کارگاه ورق‌های EI را مطابق شکل به صورت یک در میان در داخل قرقه قرار دهید و در خاتمه پیچ ورق‌ها را محکم کنید.

۵- پس از سیم‌پیچی با نظارت مربی خود ولتاژ اولیه و ثانویه را به‌ازای یک بار مناسب اندازه‌گیری کنید.  
۶- آزمایش بی‌باری و اتصال کوتاه ترانسفورماتور ساخته شده را انجام داده و تعیین مقدار تلفات هسته و سیم‌پیچی راندمان ترانسفورماتور را نیز محاسبه کنید.

## ارزشیابی شایستگی سیم پیچی ترانسفورماتور

شرح کار:

محاسبات ترانسفورماتور یک فاز  
سیم پیچی ترانسفورماتور یک فاز یک ورودی، یک خروجی  
سیم پیچی ترانسفورماتور یک فاز یک ورودی، چند خروجی  
سیم پیچی اتوترانسفورماتور

استاندارد عملکرد: سیم پیچی ترانسفورماتور با رعایت موارد ایمنی در کار و استفاده از ابزار

شاخص ها:

سیم پیچی ترانسفورماتور یک فاز (دو سر و چند سر خروجی)  
سیم پیچی اتوترانسفورماتور  
استفاده صحیح از ابزار برای اتصالات و رعایت ایمنی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: فضای مناسب - ابزار مناسب - مدت زمان مناسب با حجم کار  
ابزار و تجهیزات: ابزار سیم پیچی - سیم لاکی - قرقره و هسته - کولیس و میکرومتر - مولتی متر - میز تست و اندازه گیری

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	سیم پیچی ترانسفورماتور یک فاز یک ورودی - یک خروجی	۲	
۲	سیم پیچی ترانسفورماتور یک فاز یک ورودی - چند خروجی	۱	
۳	سیم پیچی اتوترانسفورماتور	۱	
	شایستگی های غیرفی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: کسب اطلاعات کار تیمی مستند سازی ویژگی شخصیتی	۲	
	میانگین نمرات	*	

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## پودمان ۴

### سیم پیچی الکتروموتور سه فاز



## واحد یادگیری ۴

### سیم‌پیچی الکتروموتورهای سه‌فاز

#### آیامی دانید:

- کاربرد الکتروموتورهای سه‌فاز چیست؟
- اجزای الکتروموتورهای سه‌فاز کدام‌اند؟
- میدان دوّار چگونه تشکیل می‌شود؟
- اساس کار موتورهای آسنکرون چیست؟
- بازیچی الکتروموتورهای سه‌فاز از چه مراحلی تشکیل شده است؟
- تفاوت سیم‌پیچی گام کامل و کسری چیست؟

#### استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود پس از شناسایی اجزای الکتروموتور سه‌فاز بازیچی الکتروموتور را به‌طور کامل انجام دهند. همچنین آنها قادر خواهند بود محاسبه و رسم دیاگرام و سیم‌پیچی برای الکتروموتور سه‌فاز یک طبقه و دو طبقه را انجام دهند.

## \* مقدمه \*

موتورهای آسنکرون سه فاز القایی، بخش اعظم انرژی مکانیکی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی را تأمین می‌کنند، بالابرها، آسیاب‌ها، تسممه‌نقاله‌ها، فن‌ها و نظایر آن از این دسته است، الکتروموتورها از دو جزء اصلی ساکن (استاتور) و متحرک (روتور) تشکیل می‌شوند. این الکتروموتورها براساس تولید حوزه دوار مغناطیسی در سطح استاتور و القای جریان الکتریکی، در مفتول‌های روتور توسط حوزه دوار ایجاد شده با برق سه فاز، در سطح استاتور کار می‌کنند. در این الکتروموتورها جریان مفتول‌ها از طریق القای الکترومغناطیسی تأمین می‌شود، به این علت به آنها موتورهای القایی گفته می‌شود. برای تأمین جریان لازم است گردش روتور کمی به تأخیر افتد، تا تعییر شار مغناطیسی در مفتول‌ها امکان‌پذیر شود. لذا سرعت روتور کمی از سرعت حوزه دوار عقب می‌افتد به این علت به این الکتروموتورها، الکتروموتورهای آسنکرون (غیر همزمان) گفته می‌شود.


مقدمه آشنایی الکتروموتورها از لحظه "۳۰:۳۰ تا ۳۱:۳۰"

فیلم



## ساختمان داخلی موتورهای آسنکرون

قسمت متحرک یا روتور با یک فاصله هوایی کم توسط در پوش‌ها و یاتاقان‌ها در درون قسمت ثابت یا استاتور نصب می‌شود. (شکل ۱)

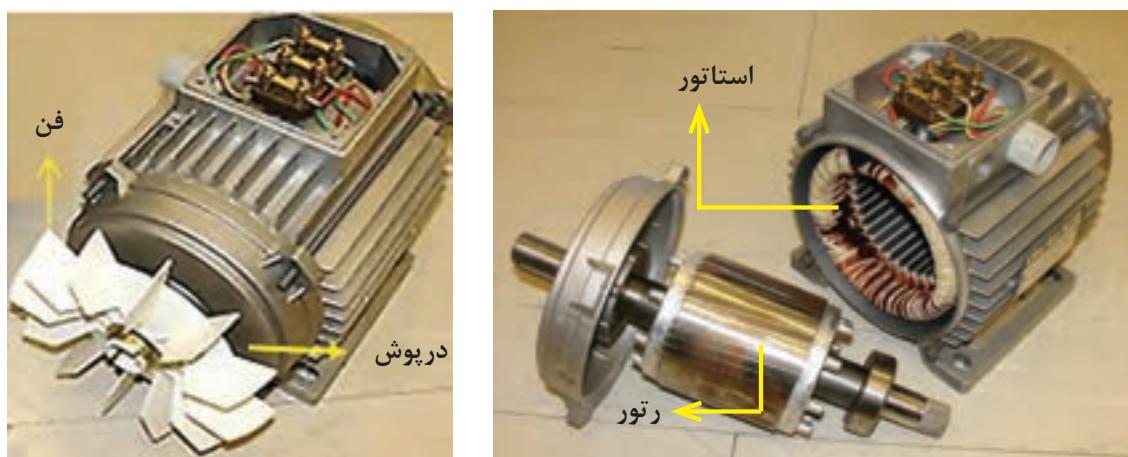


شکل ۱- ساختمان یک موتور آسنکرون

### استاتور

استاتور از ورقه‌های آهن سیلیس دار ساخته می‌شود (اصطلاحاً به این نوع ورق‌ها دیناموبیلش گفته می‌شود). این



شکل ۲

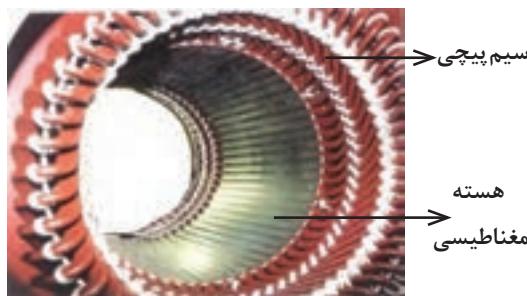

شکل ۳- استاتور موتورهای سه فاز

روتور موتورهای القایی از میله‌ها یا آلومینیوم تشکیل می‌شود. این میله‌ها یا کلاف‌ها در داخل شیارهای ایجاد شده با ورقه‌های دیناموبلش، قرار می‌گیرد. میله‌ها یا کلاف‌ها روتور وقتی در داخل تغییر شار مغناطیسی، میدان دور استاتور قرار می‌گیرند. براساس قانون فارادی در آنها جریان القایی جاری می‌شود، به این علت، این موتورها را موتورهای القایی می‌گویند. از آنجایی که برای تغییر شار در مفتول‌های روتور لازم است تا اختلاف سرعت بین میدان دور و سرعت حرکت روتور وجود داشته باشد (معمولًاً سرعت روتور از سرعت میدان دور کمتر است) به همین دلیل به این موتورها «آسنکرون (غیرهم‌زمان)» می‌گویند. در واقع روتور، قسمت القاگونده موتور آسنکرون است. روتورهای موتورهای القایی آسنکرون به صورت یک پارچه (روتور قفسی) یا روتور سیم‌پیچی شده (روتور رینگی) ساخته می‌شوند (شکل ۴).



شکل ۴- انواع روتور موتورهای سه فاز

ورقهای وقتی روی هم قرار می‌گیرند، شیارهایی را پدید می‌آورند (شکل ۲).

در داخل شیارهای استاتور، سیم‌پیچهای مسی با اختلاف فاز ۱۲۰ درجه مکانی، سیم‌پیچی می‌شوند. با عبور جریان از داخل این سیم‌پیچهای چون جریان‌های الکتریکی سه‌فازه خود دارای اختلاف فاز الکتریکی ۱۲۰ درجه بوده و دائمًا در حال تغییر هستند، به همین دلیل یک میدان مغناطیسی در حال چرخش در سطح داخلی استاتور پدید می‌آید که اصطلاحاً به آن میدان «مغناطیسی دور» می‌گویند. سرعت چرخش میدان مغناطیسی دور با فرکانس شبکه و قطب‌های موتور، مناسب است. در شکل کلی به قسمت تولیدکننده میدان مغناطیسی دور در موتورهای الکتریکی، الفاکننده می‌گویند. در شکل ۳ یک استاتور سیم‌پیچی شده دیده می‌شود.

### روتور

تحقیق

تحقیق کنید فرایند ساخت روتور قفسی چگونه است؟




فیلم

اجزای موتور از "۳۱'۳۰" تا "۴۵'۳۲"



## چگونگی ایجاد میدان دور مغناطیسی در استاتور موتورهای سه فاز آسنکرون

استاتور موتورهای سه فاز با برق متناوب سه فاز تغذیه می شوند. فازهای شبکه سه فاز متناوب با یکدیگر  $120^\circ$  درجه الکتریکی اختلاف فاز دارند. نمودار فازهای  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  در شکل ۵ نشان داده شده است. فرض کنید فاز  $L_1$  سیم پیچ  $U_1$ ,  $V_1$ ,  $W_1$  و فاز  $L_2$  سیم پیچ  $U_2$ ,  $V_2$ ,  $W_2$  را تغذیه می کنند. در چند موقعیت برق متناوب سه فاز، جهت جریان سیم پیچ ها را با توجه به وضعیت فازهای تغذیه در نظر بگیرید و با استفاده از قاعده دست راست، مکان قطبها را در سطح استاتور مشخص کنید.

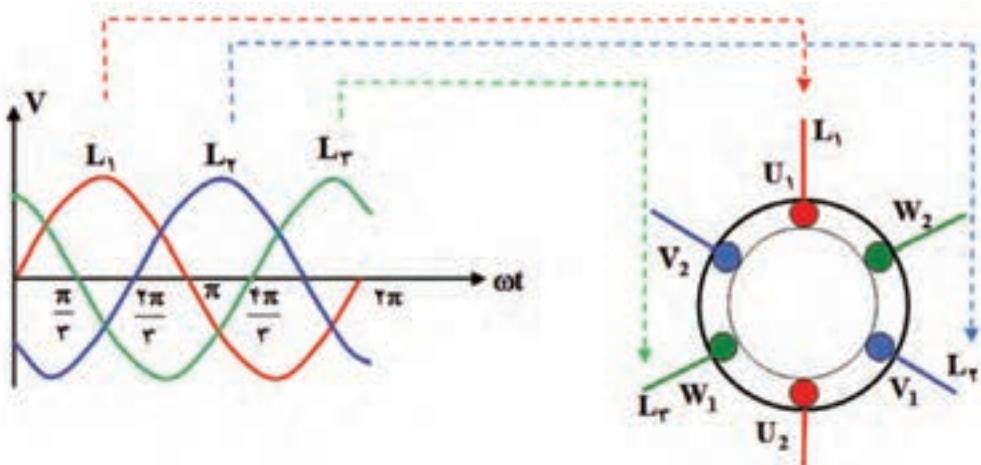


شکل ۵- تغذیه موتور سه فاز با برق سه فاز

در زمانهایی که ولتاژ یا جریان متناوب در نیم سیکل ثابت است جریان از فاز مربوطه خارج شده و به سر سیم موتور وارد می شود که ما طبق قاعده دست راست آن را باعلامت  $\otimes$  نشان داده و در زمانهایی که جریان در نیم سیکل منفی است جریان به فاز مربوطه وارد شده و در واقع از سر سیم موتور خارج می شود که طبق قاعده دست راست باید آن را باعلامت  $\bullet$  نشان داد.


در موقعیت  $I(\omega t = 0^\circ)$ , مقدار جریان فاز  $L_1$  برابر صفر در نتیجه از سیم پیچ  $U_1$ ,  $V_1$ ,  $W_1$  جریانی عبور نمی کند. جریان فاز  $L_2$  در نیم سیکل ثابت بوده و جریان از سر سیم پیچ سوم یعنی وارد ( $W_2$ ) و از انتهای سیم پیچ ( $W_2$ ) خارج می شود. پس ورودی  $W_1$  علامت  $\otimes$  و خروجی  $W_2$  علامت  $\bullet$  خواهد داشت. در همین موقعیت فاز  $L_3$  در نیم سیکل منفی است، در نتیجه جریان الکتریکی از سر سیم پیچ دوم ( $V_3$ ) خارج شده و

از انتهای سیم پیچ ( $V_2$ ) وارد می‌شود، پس ورودی  $V$  علامت  $\otimes$  و خروجی  $V_2$  علامت  $\otimes$  خواهد داشت. در انتهای باید با توجه به قاعده دست راست جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم‌هایی که دارای یک جهت جریان هستند را مشخص کرده و مطابق شکل ۶ میدان مغناطیسی پدید آمده در فضای داخلی استاتور را تعیین کرد.

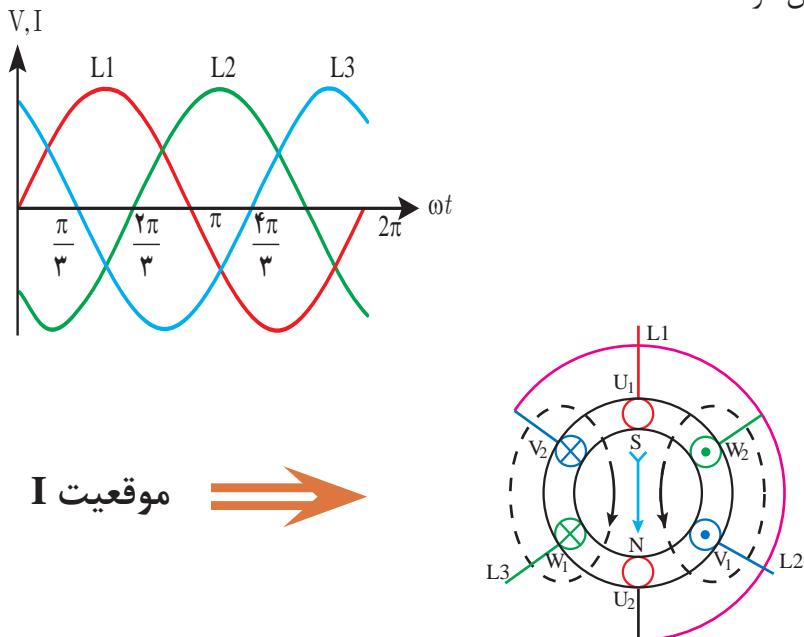


شکل ۶- تشکیل قطب‌ها در موقعیت I


برای خلاصه‌نویسی تحلیل وضعیت میدان مغناطیسی در موقعیت‌های مختلف این تحلیل را به شکل خلاصه‌تری نیز می‌توان نوشت. در اینجا سایر موقعیت‌ها به این شکل بیان شده است. موقعیت II در شکل ۷ نشان داده شده است.

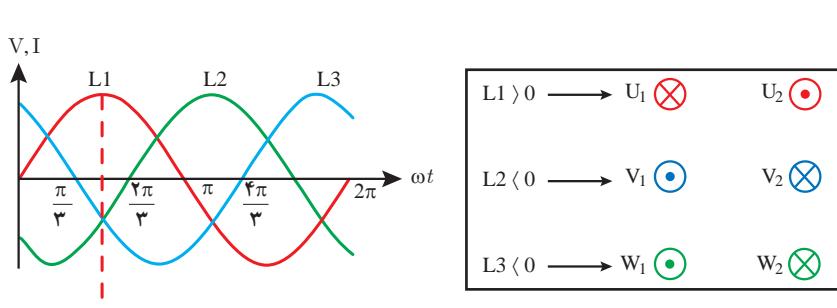


شکل ۷- تشکیل قطب‌ها در موقعیت II

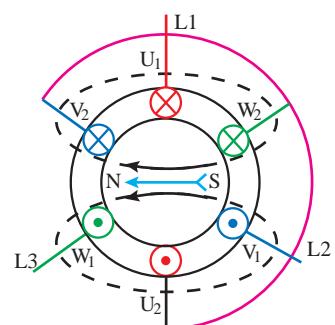


موقعیت III ( $\omega t = 210^\circ$ ) در شکل ۸ نشان داده شده است.

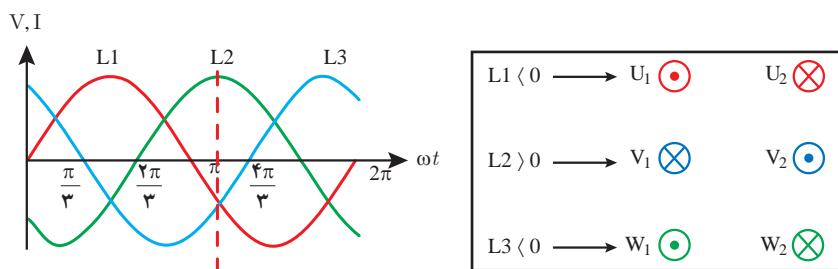


شکل ۸- تشکیل قطب‌ها در موقعیت III

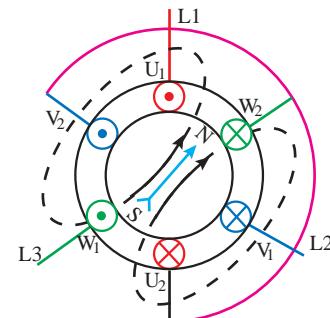

موقعیت IV ( $\omega t = 360^\circ$ ) در شکل ۹ نشان داده شده است.

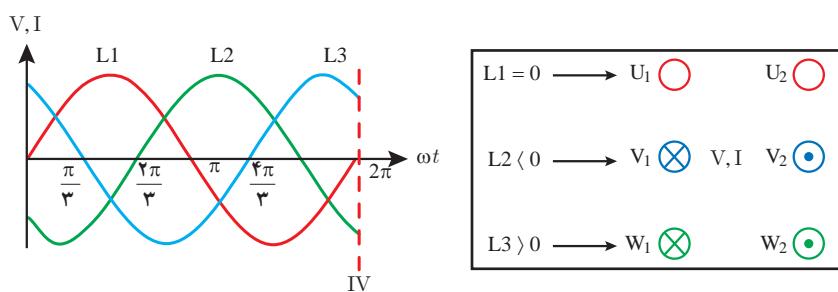

شکل ۹- تشکیل قطب‌ها در موقعیت IV

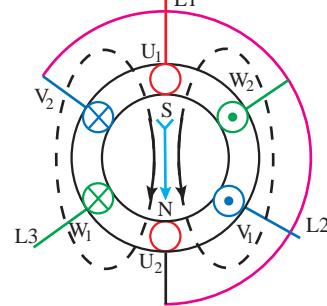


### سؤال

جایه جایی جریان فازها چند بار در ثانیه اتفاق می‌افتد؟

### سرعت میدان دوران (سرعت سنکرون)

هنگام بررسی وضعیت قطب‌ها، با تغییر موقعیت فازها مشخص شد که در یک سیکل کامل تغییرات هر فاز، قطب‌ها یک دور کامل سطح استاتور را می‌پیمایند. با توجه به فرکانس جریان متناوب، که در هر ثانیه  $f$  سیکل کامل دارد، میدان مغناطیسی دورانیز در هر ثانیه  $f$  بار سطح استاتور را خواهد پیمود. به عبارت دیگر سرعت گردش میدان مغناطیسی دوران با فرکانس  $f$  رابطه مستقیم دارد.

از طرف دیگر بین دو قطب متواالی  $N$ ,  $S$  اختلاف فازالکتریکی  $180^\circ$  درجه الکتریکی وجود دارد اگر موتور دو قطب داشته باشد قطب‌های  $N$ ,  $S$  در یک سیکل یک دور کامل سطح استاتور را می‌پیمایند و اگر موتور چهار قطب داشته باشد با وجود  $360^\circ$  درجه الکتریکی قطب‌های  $N$ ,  $S$  در سطح استاتور نیم دور یعنی  $180^\circ$  درجه مکانیکی جایه جایی شوند و هر چه تعداد قطب‌ها بیشتر شود جایه جایی مکانیکی کمتر خواهد شد. به عبارت دیگر سرعت میدان مغناطیسی دوران با تعداد نصف قطب‌ها رابطه معکوس دارد (شکل ۱۰).

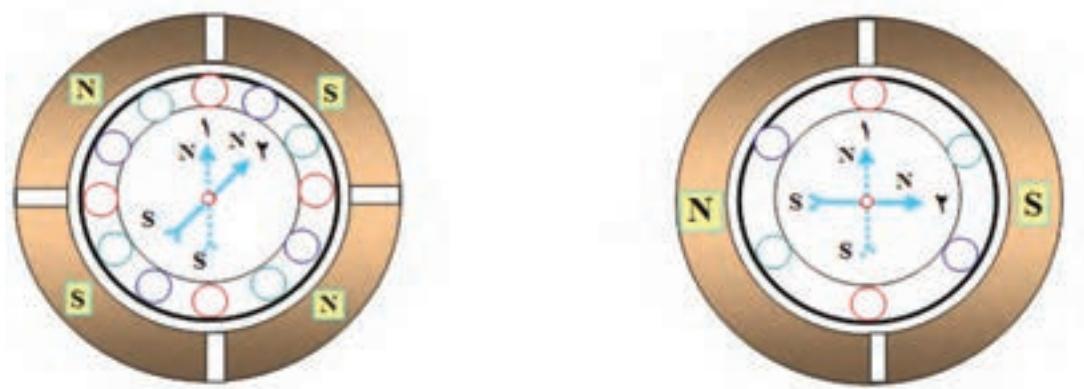

موتور چهار قطب جابه‌جایی الکتریکی  
۹۰ درجه و جابه‌جایی مکانیکی ۴۵ درجه

موتور دو قطب جابه‌جایی الکتریکی  
۹۰ درجه و جابه‌جایی مکانیکی ۹۰ درجه

شکل ۱۰- با افزایش قطب‌ها سرعت موتور کاهش می‌یابد.

#### فعالیت



دو نفر روی دو صندلی مقابل هم قرار گیرید و به تناوب جای خود را با هم عوض کنید. حالا این کار را با چهار صندلی و چهار نفر انجام دهید و به ترتیب جای خود را در یک جهت عوض کنید در کدام حالت زودتر به صندلی قبلی بر می‌گردید؟ چرا؟ اگر تعداد صندلی و افراد بیشتر شود چه اتفاقی در زمان این جابه‌جایی رخ می‌دهد؟

با توجه به بررسی مطالعه اشاره شده می‌توان نتیجه گرفت که سرعت میدان مغناطیسی دوار در هر ثانیه از رابطه  $N_S = \frac{f}{p}$  به دست می‌آید.  $N_S$  را سرعت سنکرون نیز می‌گویند. در صنعت سرعت سنکرون بر حسب دقیقه بیان می‌شود لذا رابطه آن را به صورت  $N_S = \frac{f \times 60}{p}$  دور در دقیقه  $r.p.m$  بیان می‌کنند.

f - فرکانس

p - تعداد نصف قطب‌ها (تعداد زوج قطب)

$$N_S = \frac{f \times 60}{p} r.p.m \quad \text{سرعت سنکرون}$$

**مثال ۱-۴** استاتور موتور سه‌فاز آسنکرون ۶ قطب دارد. سرعت سنکرون آن در فرکانس‌های ۵۰ هرتز و ۶۰ هرتز چند دور در دقیقه است؟

$$2p = 6 \rightarrow p = 3, \quad N_S = \frac{f \times 60}{p} \quad \text{حل:}$$

$$f = 50 \text{ Hz} \rightarrow N_S = \frac{50 \times 60}{3} = 1000 \text{ r.p.m}$$

$$f = 60 \text{ Hz} \rightarrow N_S = \frac{60 \times 60}{3} = 1200 \text{ r.p.m}$$

1- round per minute

فعالیت




سرعت میدان دوار مولدهای نیروگاه آبی کارون سه استان خوزستان  $187/5 \text{ r.p.m}$  است. این مولد نیروگاهی چند قطب است؟

## اساس کارموتورهای آسنکرون

تصور کنید یک صفحه آلومینیومی قادر است حول محور خود گردش کند، این صفحه در داخل دو قطب مغناطیسی مطابق شکل ۱۱ قرار داده شده و قطب‌های مغناطیسی به گردش درآورده می‌شود. مشاهده می‌شود صفحه آلومینیومی، نیز به دنبال قطب‌ها، ولی با سرعت کمتر از سرعت قطب‌ها به گردش می‌آید. سرعت کم صفحه آلومینیومی باعث می‌شود تا صفحه آلومینیومی با تغییر شار مغناطیسی مواجه شود و در آن جریان القا شود. جریان القا شده در صفحه آلومینیومی در میدان حوزه دور گشتاور ایجاد نموده و صفحه حول محور خود به گردش درمی‌آید. پس می‌توان نتیجه گرفت:

- ۱- جریان داخل صفحه آلومینیومی از طریق القای مغناطیسی تأمین می‌شود به همین دلیل این موتورها را، موتورهای القایی می‌گویند.


- ۲- صفحه آلومینیومی لازم است اندکی از حوزه دور عقب بیفتد تا با تغییر شار مواجه شود، در آن جریان القا شود بنابراین سرعت صفحه آلومینیومی با سرعت حوزه دور برابر نیست به این نوع موتورهای آسنکرون (غیر هم زمان) می‌گویند.

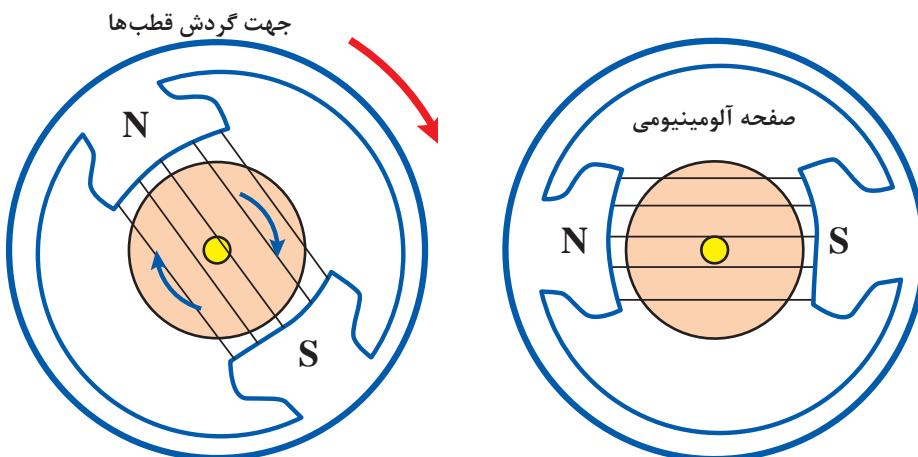

شکل ۱۱- صفحه آلومینیومی

در موتورهای صنعتی جریان متناوب سه‌فاز به سه سیم‌پیچ سه‌فاز متصل می‌شود و یک حوزه دور در سطح استاتور با سرعت سنکرون  $N_S = \frac{f \times 60}{p}$  به وجود می‌آید. این میدان مغناطیسی دور مفتول‌های رotor را

قطع کرده و در آنها جریان القا می‌کند و مفتول‌های جریان دار در میدان دور ایجاد گشتاور نموده و مجموعه روتور را حول محورش به گردش درمی‌آورد و روتور نیز با سرعت  $N_r$  به گردش درمی‌آید (شکل ۱۲).

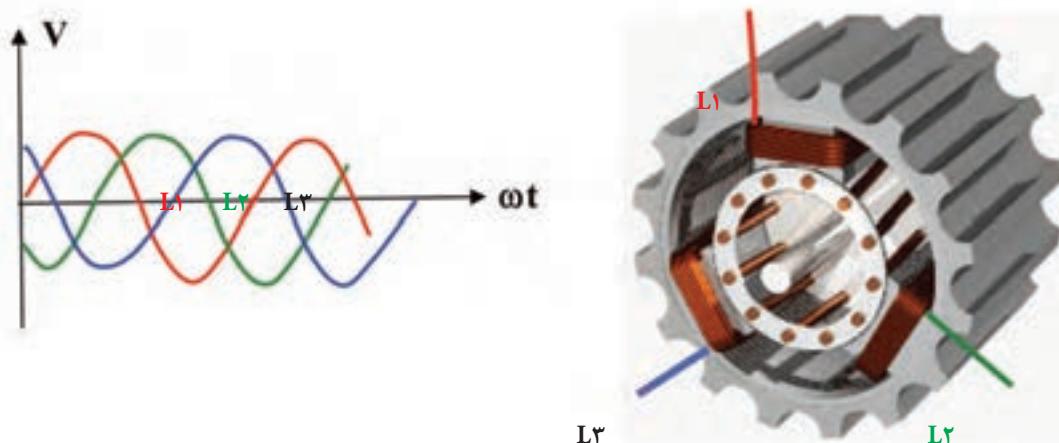

شکل ۱۲- حوزه دور در سطح استاتور

## سرعت لغزش

اختلاف سرعت حوزه دور ( $N_s$ ) با سرعت روتور ( $N_r$ ) را سرعت لغزش می‌گویند و با  $\Delta n$  نشان می‌دهند.

$$\Delta n = N_s - N_r$$

## لغزش

نسبت سرعت لغزش به سرعت سنکرون را لغزش یا ضریب لنگی می‌گویند و آن را با  $S$  نشان داده و بر حسب درصد بیان می‌کنند.

$$\%S = \frac{\Delta n}{N_s} \times 100 = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100$$

### مثال ۴-۲

موتور سه‌فاز آسنکرون ۲ قطب در هر دقیقه ۲۸۵۰ دور می‌زند. لغزش موتور در فرکانس ۵۰ هرتز شبکه چند درصد است؟ در لغزش ۸ درصد سرعت روتور چند دور در دقیقه خواهد شد؟

حل :

$$2p = 2, f = 50 \text{ Hz}, N_r = 2850 \text{ r.p.m}$$

$$N_s = \frac{f \times 60}{P} = \frac{50 \times 60}{1} = 3000 \text{ r.p.m}$$

$$\%S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100 = \frac{3000 - 2850}{3000} \times 100 \rightarrow \%S = \%5$$

$$S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \rightarrow S N_s = N_s - N_r \rightarrow N_r = N_s(1-S)$$


$$N_r = 3000(1 - 0.05) = 2760 \text{ r.p.m}$$

فعالیت

تغییرات لغزش ( $S$ ) و سرعت لغزش ( $\Delta n$ ) به چه عاملی بستگی دارد؟

## بررسی اثر میدان مغناطیسی دور در تغییر جهت گردش موتورهای آسنکرون

دو الکتروموتور مشابه دو قطب مانند شکل ۱۳ را در نظر گرفته می‌شود. اگر سیم‌پیچ‌های  $U_1, V_1, W_1$  موتور اول به ترتیب فازهای  $L_1, L_2, L_3$  و سیم‌پیچ‌های  $U_2, V_2, W_2$  موتور دوم به ترتیب فازهای  $L_1, L_2, L_3$  را تغذیه کند و دو موقعیت وضعیت قطب‌ها در سطح استاتور آنها تعیین شود. مشاهده می‌شود که در موتور اول جایه جایی قطب‌ها راست‌گرد و در موتور دوم جایه جایی قطب‌ها چپ‌گرد می‌باشد. از آنجایی که گردش رotor در جهت جایه جایی قطب‌ها انجام می‌شود بنابراین در موتورهای سه‌فاز آسنکرون با تعویض جای دوفاز در سیم‌پیچ موتورها، جهت گردش موتورها عوض می‌شود.

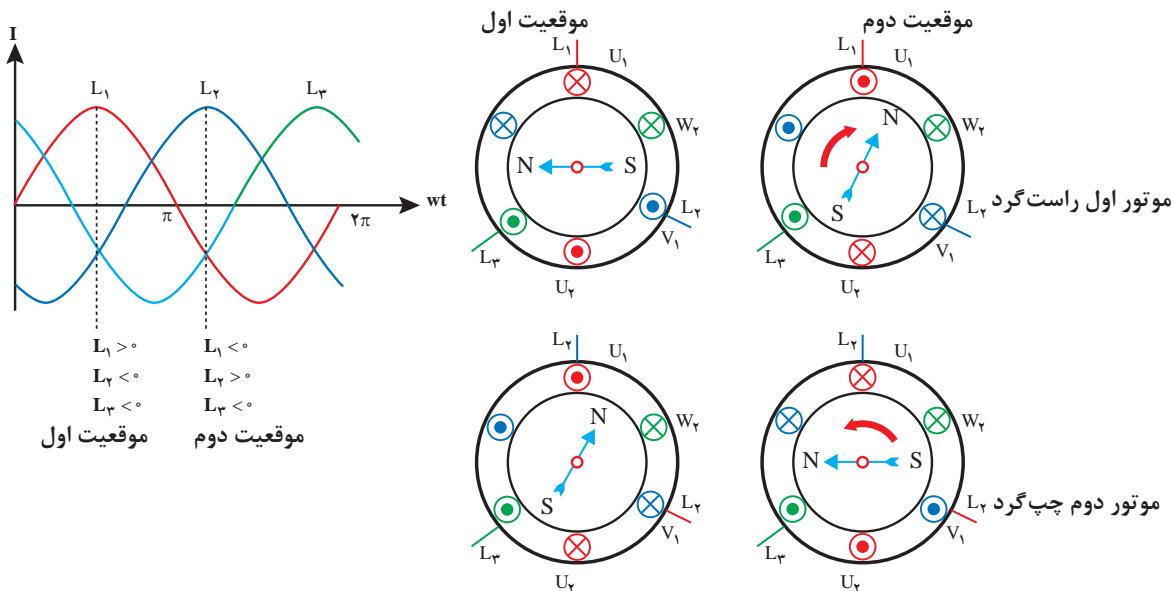

شکل ۱۳- تغییر جهت گردش موتور سه‌فاز با تعویض دوفاز

### سؤال

تغییر جهت چرخش رotor چه کاربردهایی دارد؟ نام ببرید.

## باز کردن الکتروموتورها و استخراج اطلاعات سیم‌پیچی

برای باز کردن الکتروموتورها، استخراج اطلاعات، سیم‌پیچی مجدد و نصب مجدد قطعات آن به ابزارهای خاصی نیاز است که در شکل ۱۴ تصویر چند نمونه از آنها مشاهده می‌شود.



انواع پیچ‌گوشتی



انواع سنبه‌نشان



آچار فرانسه و بکس زاویه‌دار



انواع چکش پلاستیکی



آچار تخت و رینگی



انواع بولی‌کش و بلبرینگ کش



میکرومتر (ریزسنج)



کولیس ورنیه

شکل ۱۴- ابزار مورد نیاز باز کردن الکتروموتورها

## خارج کردن و مونتاژ کردن قطعات الکتریکی و مکانیکی در موتورهای الکتریکی

قطعات الکتریکی و مکانیکی ماشین‌های الکتریکی، بیشتر به سه طریق از هم جدا و سپس به همدیگر مونتاژ می‌شوند.

۱- روش گرم کردن

۲- روش بریدن سیم پیچ‌ها و پرچ‌ها

۳- روش پرس کردن

علامت‌گذاری قطعات هنگام پیاده کردن قطعات مکانیکی توصیه می‌شود، بهتر است بین قسمت‌های جداشونده و

## پودمان چهارم: سیم پیچی الکتروموتور سه فاز

قسمت اصلی مشابه شکل ۱۵ علامت گذاری شود تا در مونتاژ این قطعات با تطبیق علائم مشابه بین قسمت اصلی و قطعات جدا شده، سرعت عمل بالا رفته و از جای گذاری اشتباه قطعات جلوگیری شود. برای علامت گذاری بیشتر از سنبه نشان استفاده می‌شود.



شکل ۱۵- علامت گذاری قطعات جدا شونده موتور با سنبه نشان

برای دسترسی به اطلاعات الکتروموتور برای سیم پیچی موجود یا تغییر در وضعیت سیم پیچی یا طراحی سیم پیچی جدید، بهتر است برای الکتروموتور یک شناسنامه تهیه کرد و اطلاعات را در آن ثبت کرد و نقشه موتور را از سیم پیچی موجود، در شناسنامه موتور پیاده کرد.

شناسنامه موتور			
Style:	Frame:	kw یا Hp	Ph
R.P.M یا NO.Poles	Cycles یا c.p.s	Volts	Amps
T یا Deg c Rise	Tim یا Hours	Code:	S.F(Amps)
Service Factor	Housing	Type	Serial
Type	Z.S (تعداد شیارها)	کارخانه سازنده	تعداد دور هر کلاف
گام هر کلاف pitch	حافظت	قطر سیم	$\cos\phi =$
رسم نقشه موتور			

شکل ۱۶- تشکیل شناسنامه موتور

برای بازپیچی موتورهای الکتریکی لازم است تا کارهای مختلف (مکانیکی و الکتریکی) را انجام دهید. در این کتاب مراحل مورد نظر طی چند مرحله توضیح داده شده است.

## مرحله ۱: بازیچی موتور

مرحله اول: باز کردن قطعات مکانیکی و آماده کردن استاتور  
۱- ابتدا با پولی کش، پولی موتور را از محور جدا کنید (شکل ۱۷).



شکل ۱۷- درآوردن پولی از محور موتور

۲- بعد با سنبه درپوش بدنه را علامت گذاری کنید. سپس پیچ های موتور را با انتخاب آچار مناسب باز کرده و پس از باز کردن جعبه اتصالات با قلم درپوش ها را جدا کنید (شکل ۱۸).

هنگام استفاده از قلم و چکش مراقب انگشتان دست خود باشید. بدنه استاتور را از گرد و خاک و چربی کاملاً پاک کنید.

ایمنی



شکل ۱۸- باز کردن پیچ های موتور و درپوش ها



شکل ۱۹- ترتیب و توالی باز کردن قطعات موتور

۳- قطعات بازشده را، در یک وان آب گرم قرار داده و آنها را کاملاً شست و شو دهید. پس از بازکردن و شست و شوی قطعات، قطعات باز شده را مطابق شکل جمع آوری کنید، مجموعه را تا وصل مجدد آنها، به استاتور، در یک محل امن قرار دهید، تا از آسیب دیدن قطعات و گم شدن آنها جلوگیری شود (شکل ۲۰).



شکل ۲۰- شست و شو و جمع کردن قطعات باز شده



شکل ۲۱- بریدن سیم‌ها توسط قلم

۴- در این مرحله باید با قلم و چکش سیم‌های داخل استاتور را از یک سمت ببرید تا آماده خارج شدن از داخل شیار باشد. در زمان ضربه به قلم دقت کنید تا نوک قلم به ورق دیناموبیلش استاتور صدمه وارد نکند (شکل ۲۱).



شکل ۲۲- گرم کردن سیم‌پیچ

۵- برای خارج کردن راحت‌تر سیم‌پیچی و عایق روی شیارها، بهتر است استاتور را به مدت لازم در داخل کوره حرارتی قرار دهید یا اینکه آن را در داخل وان حلال لاک سیم‌پیچی غوطه‌ور کنید تا سیم‌ها و عایق‌های داخل استاتور نرم شده و به راحتی از داخل شیار خارج شوند (شکل ۲۲).

### سؤال

آیا ضربه و حرارت بیش از حد روی مشخصه مغناطیسی ورقه دیناموبیلش تأثیر منفی دارد؟

۶- چون سیم‌پیچی گرم و انعطاف‌پذیر شده است. حالا می‌توانید مطابق شکل ۲۳ عایق روی سیم‌پیچی‌ها را خارج کنید.



شکل ۲۳- خارج کردن پرسپان از شیار

۷- پس از خارج کردن عایق‌ها می‌توانید سیم‌پیچ‌های سوخته داخل موتور را مطابق شکل ۲۴ از داخل استاتور خارج کنید.



شکل ۲۴- سیم‌های خارج شده از شیارها

۸- برای سیم‌پیچی مجدد داخل داخی استاتور لازم است تا داخل آن را به‌طور کامل تمیز کرد. (شکل ۲۵)



شکل ۲۵-۱ داخی شیارها را با برس تمیز کنید

شکل ۲۵-۲ داخی شیارها را باهوای متراکم بادگیری کنید

۹- در این مرحله باید اولاً: قطر سیم‌های خارج شده از استاتور را توسط میکرومتر اندازه‌گیری کرده و ثانیاً: تعداد دور یک بازو از پیچکی را شمارش نموده و سپس مقدار آنها را به پرونده موتور انتقال دهید.



شکل ۲۶- اندازه‌گیری قطر سیم و شمارش تعداد دور یک بازو

۱۰- در این قسمت مطابق شکل ۲۷ طول و قطر داخلی استاتور را اندازه‌گیری کرده و در شناسنامه موتور ثبت کنید.



شکل ۲۷- اندازه‌گیری طول و قطر داخلی استاتور

فیلم



بازپیچی الکتروموتور از لحظه ۳۰':۵۰ تا ۳۲':۳۰

۱۱- داخل شیارهای استاتور را باید با کاغذ عایق (کاغذ پرشمنان یا پرسپان) متناسب با ولتاژ فازی موtor و براساس جدول ۱ انتخاب کرده و عایق‌بندی کنید.  
با توجه به اینکه ولتاژ خطی شبکه ایران ۴۰۰ ولت و ولتاژ فازی ۲۳۰ ولت است لذا ضروری است شیارها را با کاغذ به ضخامت  $0.5/0.3$  یا  $0.5/0.5$  عایق‌بندی کرد تا سیم‌ها در داخل استاتور با هسته استاتور تماس نداشته باشند.  
این مرحله باید با دقیق انجام شود تا فضای کامل داخل شیارها برای جازدن سیم‌ها به کار گرفته شود.

#### جدول ۱- ضخامت عایق مناسب با ولتاژ فازی

ولتاژ فازی [V]	۰_۱۰۰	۱۰۰_۲۰۰	۲۰۰_۳۰۰	۳۰۰_۴۵۰	۴۵۰_۶۰۰	۶۰۰_۸۰۰	۸۰۰_۱۰۰۰
ضخامت عایق [mm]	۰/۲	۰/۳	۰/۵	۰/۶	۰/۷۵	۰/۷۵	۱

۱۲- نحوه تهیه و جا زدن کاغذهای پرشمان را در تصاویر شکل (۲۸) مشاهده می کنید.




ب) برش کاغذ پرسپان با کاتر




الف) اندازه گیری سطح داخل شیار

هنگام کار از صندلی، سیستم تهویه و نور مناسب استفاده کنید و هنگام تمیز کردن شیارها از ماسک برای جلوگیری از تنفس غبار استفاده کنید. موقع استفاده از کاتر و گیوتین مراقب انگشتان خود باشید.


ایمنی

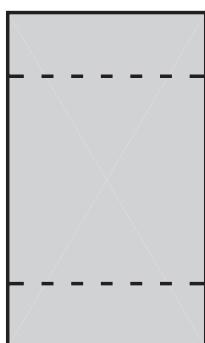

ث) از هر طرف ۵ میلی متر علامت گذاری شود

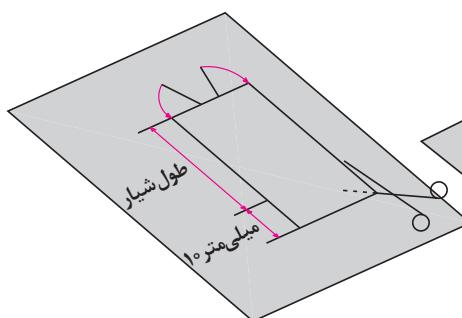


ت) برش کاغذ پرسپان

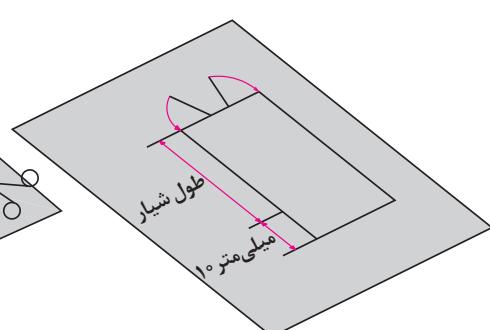


پ) اندازه گذاری کاغذ پرسپان با ۱۰ میلی متر اضافی



ح) عایق آماده شده

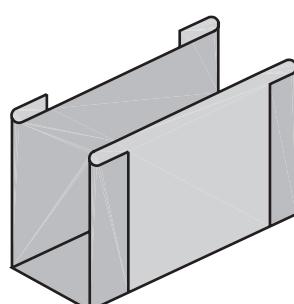


ج) شکل عایق پس از تا شدن

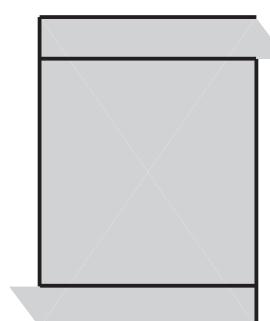

ج) از محل علامت گذاری تا می شود

شکل ۲۸- عایق کاری داخل شیارها

۱۳- مطابق الگوی نشان داده شده در مرحله قبل باید برای تمامی شیارهای موتور عایق کاغذی (کاغذ پرشمان) را ساخته و در شیارها قرار دهید (شکل ۲۹).

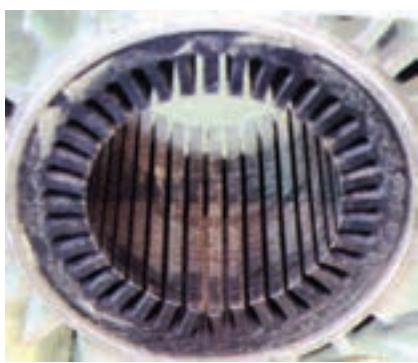

۱-۲۹- عایق در داخل شیار قرار می‌گیرد



۲-۲۹- استاتور عایق کاری شده

فیلم



ایمنی



کار عملی ۱



هنگام کار از صندلی، سیستم تهویه و نور مناسب استفاده کنید و هنگام تمیز کردن شیارها از ماسک برای جلوگیری از تنفس غبار استفاده کنید. موقع استفاده از کاتر و گیوتین مراقب انگشتان خود باشید.

**هدف:** خارج کردن سیم پیچی سوخته از داخل استاتور، تهییه شناسنامه مشخصات، عایق کاری شیارها موتور

۱- تحت نظرارت مربی خود موتور سیم پیچی شدهای را تحويل گرفته و براساس مراحل و نکاتی که فراگرفته اید سیم های سوخته را از داخل شیارها خارج کنید.  
۲- استاتور الکتروموتور را تمیز کنید.

۳- با اندازه گیری طول و اندازه دهانه شیار عایق های کاغذی (کاغذ پرشمان) شیارهای موتور را با راهنمایی مربی خود بسازید.


۴- عایق تمامی شیارهای موتور را در شیارها جا زده و سپس روتور را در داخل آن جا زده و با دست یک دور بچرخانید تا در صورت تماس هر یک از عایق ها با روتور، آن را بررسی کرده و رفع عیب نمایید.  
۵- موارد ایمنی مانند برخورد قلم و چکش به انگشتان دست، حفاظت دست از نوک سیم لاکی بریده شده و برس سیمی را به کار گیرید.

۶- مس فلزی گرانبهها و ارزشمند است. برای بازیافت و برگشت مجدد سیم های لاکی مستعمل به صنعت، آنها را در یک مخزن جمع آوری کنید و به هیچ وجه دور نریزید.

## مرحله ۲: بازبیچی موتور



شکل ۳۰ - روش تجربی تهیه قالب

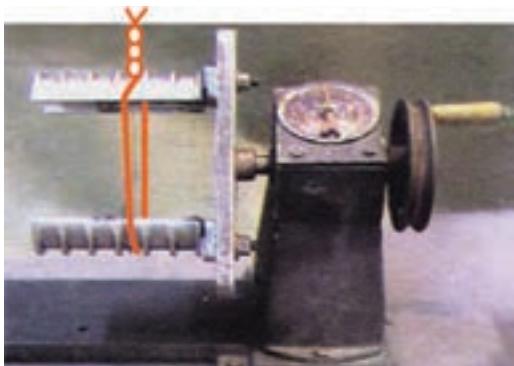

شکل ۳۱ - تنظیم فک‌های کلاف پیچ  
بر اساس قالب تهیه شده



شکل ۳۲ - کلاف الگو و کلاف پیچی

۱۴- در این مرحله باید اقدام به تهیه اندازه کلاف الگو برای تنظیم دستگاه کلاف پیچ نمود. به همین خاطر براساس اطلاعاتی که از روی سیم‌پیچی سوخته برداشته شده یا بر پایه محاسباتی که با آنها آشنا خواهیم شد گام سیم‌پیچی را مشخص کرده و به دست آورید. سپس از یک روش تجربی که توصیه شده است کمک بگیرید تا بین سیم‌های مستعمل یک اندازه کلاف فاصله باشد، ابتدا با سیم‌های مستعمل یک اندازه کلاف تهیه و در داخل شیارهای استاتور قرار دهید. با بررسی اندازه کلاف و کم یا زیاد کردن آن (در صورت نیاز)، اندازه کلاف مناسب برای تنظیم قالب را به دست آورید (شکل ۳۰).

۱۵- پس از تهیه اندازه مناسب کلاف، باید قالب‌ها را به اندازه تهیه شده، بر روی دستگاه کلاف پیچ تنظیم کرده و سپس فک‌ها را با پیچ مهره روی بدنه محکم کنید تا تنظیم قالب‌ها به هم نخورد (شکل ۳۱).

۱۶- پس از مشخص شدن اندازه کلاف الگو و تنظیم کلاف پیچ می‌توانید اقدام به پیچیدن کلاف‌های موتور کنید. با توجه به تعداد دور شمارش شده، شکل سیم‌پیچی و به تعداد  $q$  که در مورد آن صحبت خواهد شد باید اقدام به پیچیدن کلاف‌ها کنید.



هنگام سیم‌پیچی باید دقیق کنید که سیم‌ها به موازات یکدیگر پیچیده شوند و از روی هم عبور نکنند؛ چون در این صورت جا زدن آنها در داخل شیار دشوار است. علاوه بر این، احتمال ساییدگی سیم‌ها بر هم افزایش می‌یابد و در اثر از بین رفتن عایق، خطر اتصال کوتاه حلقه‌ها به یکدیگر نیز وجود دارد.

ایمنی



#### پودمان چهارم: سیم پیچی الکتروموتور سه فاز

در شکل ۳۳ یک کلاف که به طور صحیح پیچیده شده و یک کلاف که به طور غلط پیچیده شده و حلقه های آن در هم است، مشاهده می کنید.



۲-۳۳- کلاف غلط



۱-۳۳- کلاف صحیح



شکل ۳۴- بستن کلاف های پیچیده شده روی قالب

۱۷- پس از اتمام کار سیم پیچی کلاف ها باید بازو های کلاف ها را، با نخ یا سیم های مستعمل بست تا در هنگام جازدن بازو ها در داخل شیارها، رشته سیم های کلاف باز نشده و مزاحمتی ایجاد نکنند (شکل ۳۴).



شکل ۳۵



شکل ۳۶- کلاف مناسب

به این ترتیب که هر سمت کلاف را بین انگشت شست و انگشت نشانه دو دست قرار دهید و با حرکت انگشتان نشانه دو دست به طور متناوب به بالا و آن را در درون شیار قرار می‌دهیم. در ضمن باید با انگشت شست فشار بسیار کمی بر روی سیم‌ها وارد کرد. برای تمرین کردن شیوه انجام این کار ابتدا انگشتان خود را مطابق شکل ۳۷ طوری قرار دهید که انگشتان اشاره (سبابه) بر روی شست قرار گیرد و سه انگشت دیگر به کف دست بچسبد.



شکل ۳۷-۲ حالت دست در کلاف‌گذاری (۲)

۱۹- پس از سیم‌پیچی کلاف موتور مرحله جا زدن کلاف‌ها در شیارهای موتور است. جا زدن کلاف‌ها باید به ترتیب خاص و با حوصله و دقت کافی انجام شود تا سیم‌ها زخمی نشوند و کلاف‌ها در درون شیارها جای گیرند.

برای این کار باید استاتور را بر روی یک پایه مناسب قرار دهیم. سپس یکی از کلاف‌ها را طوری در دست بگیریم که دو سر کلاف به طرف راست باشد (شکل ۳۶).

پس از آن نوار با سیم نگهدارنده یک بازوی کلاف را به سمت چپ یا راست حرکت دهید تا تمام سیم‌های یک بازوی کلاف آزادانه در بین انگشتان قرار گیرند. آنگاه کلاف را به دقت به داخل استاتور می‌بریم و به آرامی شروع به قرار دادن سیم‌ها در داخل شیار استاتور کنید. معمولاً ضخامت یک کلاف از دهانه یک شیار بیشتر است. بازوی کلاف را نمی‌توان یکباره درون شیار قرار داد. به همین دلیل هادی‌های بازوی کلاف در دسته‌های چندتایی در درون شیار جای می‌گیرند.




شکل ۳۷-۱ حالت دست در کلاف‌گذاری (۱)

سپس مطابق شکل ۳۸ دو انگشت نشانه را به آهستگی به طرف پایین حرکت دهد. این حرکت برای تخت و صاف کردن بازویی از کلاف است که باید درون شیار جای گیرد و در شکل ۳۸ نشان داده شده است. توجه داشته باشید که این عمل به همراه کلاف در داخل استاتور انجام گیرد.



شکل ۲-۳۸ مرتب کردن سیم‌ها جهت کلاف‌گذاری

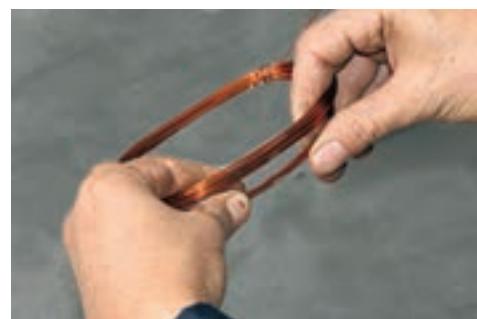

شکل ۱-۳۸ طریقه در دست گرفتن کلاف

۲۰- جا زدن کلاف‌های موتور را خود تا تکمیل شدن تمامی شیارها باید ادامه داده و تمامی شیارهای استاتور را کامل کنید شکل (۳۹).



شکل ۳۹- جا زدن سیم‌پیچ

۲۱- هنگام جا زدن، با قرار دادن سیم‌ها در درون شیار استاتور، باید دقیق داشت که مانند شکل ۴۰ الف یک یا چند حلقه از کلاف کشیده نشود یا به صورت متقطع قرار نگیرد، زیرا در این صورت، علاوه بر اینکه زیبایی سیم‌پیچ از بین می‌رود، خطر پاره شدن یا اتصال کوتاه بین سیم‌ها نیز وجود دارد. در عین حال، زمان بیشتری صرف جا زدن بازوها در داخل شیار خواهد شد.



ب) صحیح




الف) غلط

شکل ۴۰- جا زدن کلاف

۲۲- پس از جا زدن هر کلاف، برای اینکه برای کلافهای بعدی جا باشد و علاوه بر آن، در هنگام جا زدن و چرخیدن موتور نیز به سیم‌ها صدمه‌ای وارد نشود باید به کمک انگشتان شست و سبابه مانند شکل ۴۱ در دو محلی که کلاف از شیار خارج می‌شود، کلاف را به سمت خارج از استاتور فشار دهید تا کلاف در دو لبه شیار، تا خورده و فضای خالی مناسب برای کلافهای بعدی ایجاد شود.



شکل ۴۱- طریقه کلاف‌گذاری

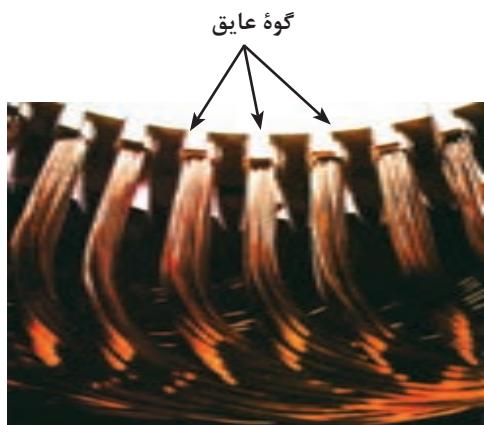


شکل ۴۲- محکم کردن سیم‌ها در داخل شیار با گوءه عایق

فیلم

ادامه بازپیچی سیم‌پیچی الکتروموتور از لحظه ۵۰' تا ۵۶' (۴۲)



## آشنایی با محاسبات، ترسیم دیاگرام و جداول سیم‌پیچی الکتروموتورهای سه‌فاز

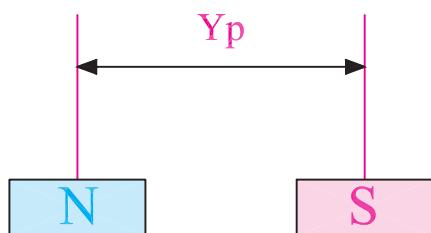

برای اجرای سیم‌پیچی موتورهای سه‌فاز لازم است تا تعاریف و محاسبات اولیه آورده شود.

الف) تعداد شیار ( $Z$ ): تعداد شیارهای داخل پوسته موتور که قابل شمارش است.

ب) تعداد فازها ( $m$ ): تعداد فازهای شبکه برق

شکل ۴۳- گام قطبی

## جدول ۲- تعداد قطب برای فرکانس ۵۰ Hz

تعداد قطب (۲P)	سرعت سنکرون (ns)
۲	۳۰۰۰ rpm
۴	۱۵۰۰ rpm
۶	۱۰۰۰ rpm
۸	۷۵۰ rpm
۱۰	۶۰۰ rpm
۱۲	۵۰۰ rpm


که به الکتروموتور اتصال داده می شود و اغلب برای تک فاز  $m = 1$  و سه فاز  $m = 3$  است.

پ) تعداد قطب های موتور (۲P): تعداد قطب های الکتروموتور موتور معمولاً به صورت از پیش تعیین شده است. اما اگر مشخص نباشد می توان از روی سرعت روتور که روی پلاک حک شده است آن را تعیین کرد. همیشه از روی مقدار سرعت روتور که کمتر از سرعت سنکرون است می توان تعداد قطب موتور را به دست آورد (جدول ۲).

فعالیت



تعداد قطب الکتروموتورهای شکل ۴۴ را تعیین کنید.

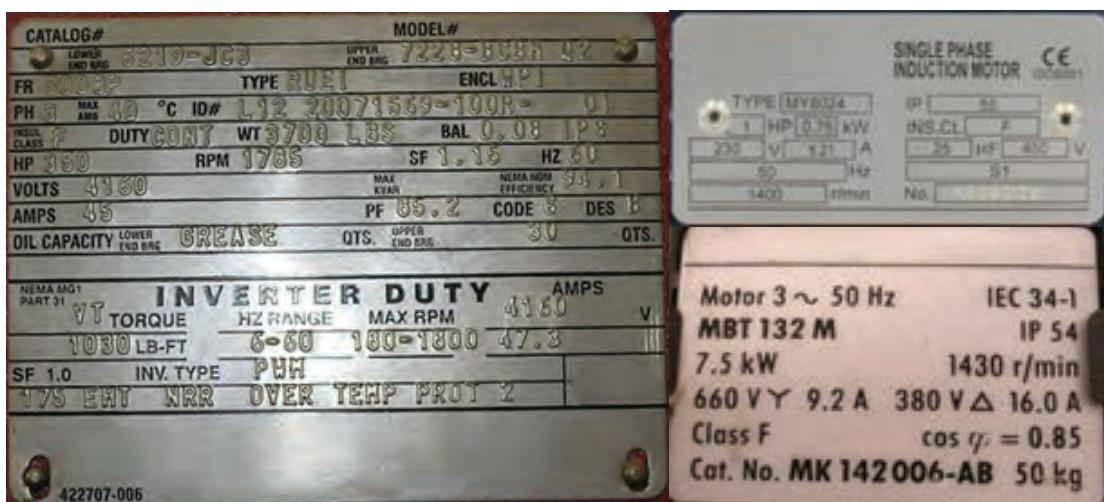

شکل ۴۴- پلاک چند الکتروموتور

ت) گام قطبی ( $Y_p$ ): تعداد شیارهایی از سطح استاتور که توسط یک قطب پوشانده می شود را گام قطبی گویند و از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$Y_p = \frac{Z}{2P}$$

ث) گام سیم پیچی ( $Y_z$ ): عبارت است از فاصله بین دو بازوی یک کلاف برحسب تعداد شیار را گام سیم پیچی گویند.

روش به دست آوردن گام سیم‌پیچی در سیم‌بندی‌های مختلف متفاوت است. در قسمت‌های بعد با آن آشنا خواهید شد.

هـ) تعداد شیار در هر قطب از هر فاز ( $q$ ): اصطلاحاً به حداقل تعداد کلافها برای ایجاد یک جفت قطب مناسب با تعداد فازهای جریان متناوب را گویند و از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$q = \frac{z}{2p.m}$$

د) زاویه الکتریکی بین دو شیار مجاور هم ( $\alpha_{ez}$ ): اختلاف فاز الکتریکی هر شیار با شیار مجاور را زاویه الکتریکی شیارها گفته و از رابطه زیر تعیین می‌شود.

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 360}{z}$$

ذ) شیار شروع فازها: چون شروع فازها نسبت به هم  $120^\circ$  درجه الکتریکی اختلاف فاز دارند لذا شروع کلافهای هر فاز نسبت به فاز دیگر  $120^\circ$  درجه اختلاف فاز مکانی دارند که بر اساس روابط زیر می‌توان محاسبه کرد.

= شروع فاز اول

$$= \text{شروع فاز دوم} + \frac{120}{\alpha_{ez}}$$

$$= \text{شروع فاز سوم} + \frac{240}{\alpha_{ez}}$$

ر) تعداد کلافهای هر فاز ( $\gamma_m$ ): تعداد کلافها در هر فاز را با  $\gamma_m$  نشان می‌دهند و به صورت زیر می‌توان محاسبه کرد.

$$\gamma_m = \frac{Z \times t}{2m}$$

تـ) تعداد طبقات سیم‌پیچی (سیم‌پیچی موتورهای سه‌فاز به صورت یک یا دو طبقه هستند).

فیلم



محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم‌پیچی از لحظه "۴۱':۵۰" تا "۴۴':۵۵"


## انواع روش‌های سیم‌پیچی موتورهای سه‌فاز

موتورهای الکتریکی سه‌فاز در قالب یکی از دو نوع

۱- گام کامل و ۲- گام کسری سیم‌پیچی می‌شوند که در اینجا به تفصیل هر یک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

### سیم‌پیچی گام کامل

اگر در سیم‌پیچی ابتدا و انتهای یک کلاف  $180^\circ$  درجه الکتریکی اختلاف فاز رعایت شود و نیروی محرکه القایی بازوهای رفت و برگشت کلافها جمع جبری شوند سیم‌بندی را گام کامل گویند. در این سیم‌بندی تعداد شیارهای موجود بین رفت و برگشت هر کلاف پلا شیار خواهد بود. در این سیم‌پیچی گام سیم‌پیچی

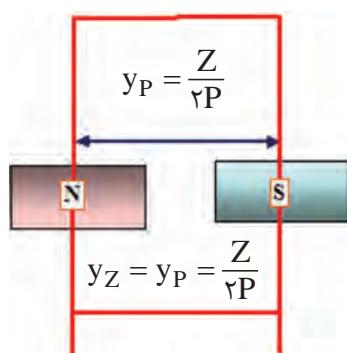

شکل ۴۵- گام قطبی (گام کامل)

$$y_Z = y_P = \frac{Z}{2P}$$


با گام قطبی برابر است و از رابطه رو به رو می توان محاسبه کرد.  
در موتورهای الکتریکی اگر شار مغناطیسی در سطح استاتور به طور سینوسی و یکنواخت توزیع شود کارکرد موتور بسیار مطلوب خواهد شد ولی در عمل

به علت های مختلف از قبیل عکس العمل میدان روتور، پسماند مغناطیسی و تجمع خطوط میدان در نوک تیز شیارها، باعث می شود که شار مغناطیسی در سطح استاتور از حالت سینوسی و یکنواخت خارج و کارکرد موتور از یکنواختی خارج شده و ضمن لرزش، با سروصدای همراه شود. به این دلیل راندمان و عمر موتور کاهش می یابد. هر موج سینوسی متناوب از یکسری ریزموچها تشکیل شده است که اصطلاحاً به این ریزموچها «هارمونی - هارمونیک» گفته می شود. بر پایه تحقیقات به عمل آمده مشخص شده که دلیل عدم کارکرد یکنواخت و دارای سروصدای بودن موتورهای سه فاز در برخی موتورها هارمونی ها هستند. ریزموچها مضارب زوج و فرد از موج اصلی است. ریزموچهای فرد که فرکانس آنها مضربی از موج اصلی است مانند هارمونی سوم و پنجم و هفتم و ... در موتورهای الکتریکی بیشتر باعث غیر یکنواختی میدان مغناطیسی می شود.

### سیم پیچی گام کسری

اگر در سیم پیچی ابتدا و انتهای یک کلاف کمتر از  $180^\circ$  درجه الکتریکی اختلاف فاز داشته باشد سیم بندی با «گام کسری» گفته می شود. در گام کسری نیروی حرکه های الکتریکی بازوی های کلافها جمع برداری می شوند (شکل ۴۶). چون جمع برداری از جمع جبری کمتر است بنابراین نیروی حرکه موتور در سیم بندی گام کسری کاهش می یابد و توان موتور کمتر می شود. به همین خاطر برای جبران کاهش نیروی حرکه، تعداد دور کلافهای موتور را به تناسب کوتاهی گام تقویت می کنند. در این سیم پیچی گام سیم پیچی را از رابطه زیر می توان محاسبه کرد.

$$y_z = y_p \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

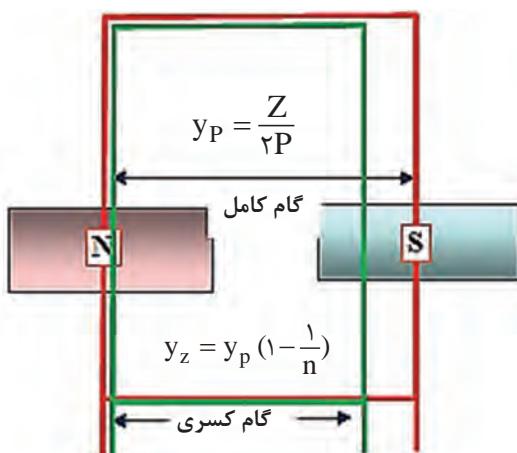

شکل ۴۶- مقایسه سیم بندی گام کامل و گام کسری

### خصوصیات سیم پیچی گام کسری

در کنار معایبی که برای سیم بندی گام کسری بیان شد، می توان به مزایای این نوع سیم پیچی اشاره کرد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

#### ۱- امکان حذف هارمونی مزاحم

برای حذف هارمونی سوم گام سیم پیچی یک سوم و برای حذف هارمونی پنجم سیم پیچی یک پنجم و برای حذف هارمونی  $n$ ام،  $\frac{1}{n}$  گام را کسری می پیچند.

۲- شماره هارمونی است که در سیم پیچی گام کسری هدف حذف آن است.

#### ۳- کاهش تلفات و هزینه ساخت موتور

در سیم بندی گام کسری پیشانی کلافها کوتاه تر می شود در نتیجه سیم مصرفی کاهش یافته، موتور سبک تر

شده، تلفات حرارتی کاهش یافته و هزینه ساخت موتور کاهش می‌یابد.

### ۳- افزایش راندمان موتور

همان‌گونه که اشاره شد در سیم‌پیچی، صرف سیم کاهش می‌یابد و در نتیجه با کاهش تلفات حرارتی راندمان موتور افزایش می‌یابد.

### ۴- افزایش عمر موتور

با کاهش گام سیم‌پیچی و حذف هارمونیک‌های مزاحم، لرزش‌های موتور کاهش یافته و عمر موتور افزایش می‌یابد.

## جدول سیم‌پیچی

ترسیم جدول سیم‌پیچی، رسم دیاگرام سیم‌پیچی را ساده‌تر می‌کند و نشان می‌دهد که در هر شیار سیم‌های کدام فاز قرار گرفته است و کدام شیارها توسط یک فاز اشغال می‌شوند. تعداد ستون‌های جدول، برابر تعداد فازها و تعداد سطرهای جدول برابر تعداد قطب‌ها است. هر ستون جدول به  $q$  قسمت تقسیم می‌شود و شروع

فاز اول از شیار ۱، شروع فاز دوم از شیار  $1 + \frac{1}{\alpha_{ez}}$  و شروع فاز سوم از شیار  $1 + \frac{2}{\alpha_{ez}}$  انجام می‌شود.

جدول سیم‌پیچی به دو صورت جدول عملی و جدول علمی ترسیم می‌شود.

در جدول عملی حروف سرهای موتور در فاز دوم و سوم جایه‌جا شده و طبق توضیحات داده شده و براساس مقادیر محاسبه شده برای  $y_p$  و  $y_z$  از عدد یک تا آخرین شماره شیار در داخل ستون‌های جدول به طور متوالی پشت سر هم نوشته می‌شوند. اعداد هر سطر با اعداد سطر بالایی به اندازه  $y_p$  یعنی یک گام قطبی فاصله دارند (شکل ۴۷).

جدول عملی

$\frac{m}{2p}$	$U_1, U_2$	$W_1, W_2$	$V_1, V_2$
N			
S	$Y_p$		$Y_p$
N		$Y_p$	
S			$Y_p$

$q=2, 2p=4, m=3$

جدول علمی

$\frac{m}{2p}$	$U_1, U_2$	$V_1, V_2$	$W_1, W_2$
N			
S	$Y_p$		$Y_p$
N		$Y_p$	
S			$Y_p$

$q=3, 2p=4, m=3$


شکل ۴۷- تشکیل جدول علمی و عملی

## دیاگرام سیم‌پیچی

دیاگرام سیم‌پیچی نقشه و مسیر سیم‌پیچی الکتروموتور است که به شکل‌های مدور (دایره‌ای) یا گسترده رسم می‌شود. این دیاگرام‌ها ممکن است به صورت کلاف مساوی یا متحددالمرکز باشند، در سیم‌بندی کلاف

مساوی گام سیم‌بندی همه کلاف‌ها یکسان هستند ولی گام کلاف‌های سیم‌پیچی متحdalمرکز برابر نیستند (شکل ۴۸).


**توجه:** معمولاً سیم‌پیچی متحdalمرکز برای الکتروموتورهای یک‌فاز استفاده می‌شود.

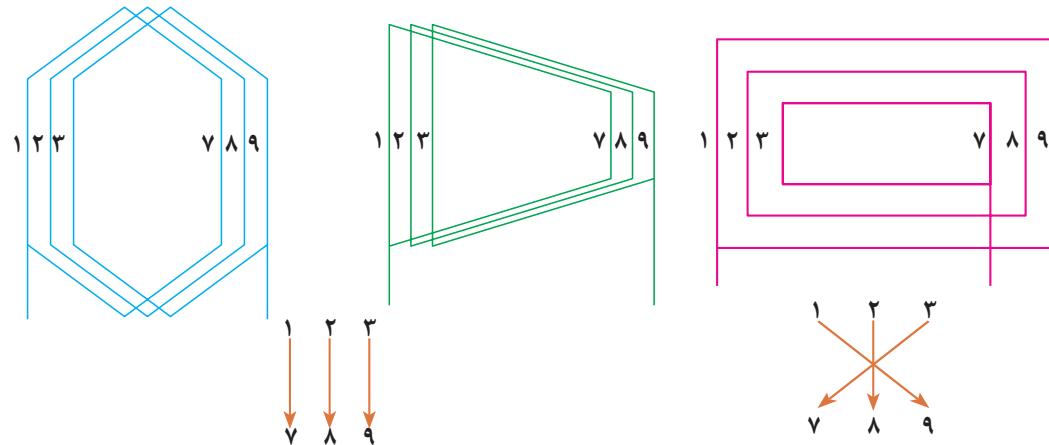

گروه کلاف متساوی (زنجیره‌ای)

گروه کلاف متحdalمرکز

شکل ۴۸- دیاگرام گسترده کلاف متساوی

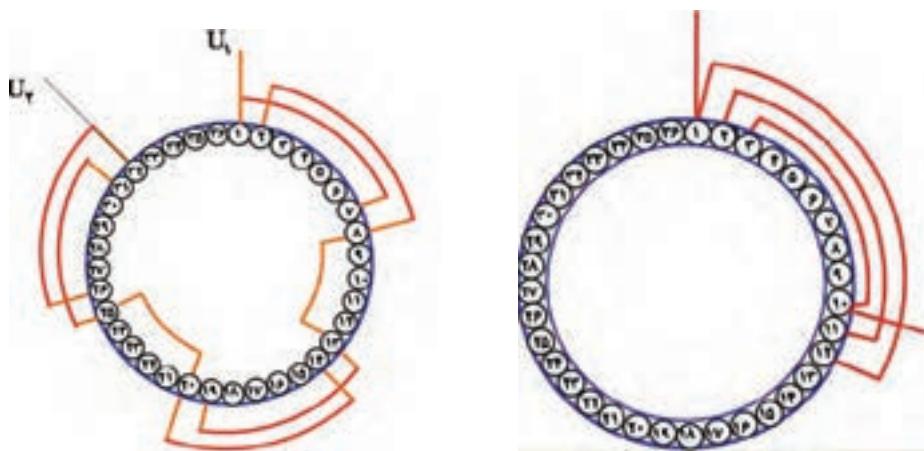

گروه کلاف متساوی مدور

گروه کلاف متحdalمرکز مدور

شکل ۴۹- دیاگرام مدور کلاف متساوی و متحdalمرکز


فیلم



## سیم‌پیچی موتورهای یک طبقه

در سیم‌پیچی یک طبقه در هر شیار یک بازو از هرگروه کلاف مربوط به هر فاز قرار می‌گیرد. سیم‌پیچی موتورهای الکتریکی تعداد گروه کلاف‌های هر فاز با  $G$  نشان داده می‌شود. نوع سیم‌پیچی‌ها دو حالت درنظر

گرفته می‌شود. در حالت اول تعداد گروه کلافها در هر فاز برابر تعداد نصف قطب‌ها می‌باشد. این نوع سیم‌پیچی را سیم‌پیچی به ازای زوج قطب ( $G=P$ ) می‌گویند. در این حالت سربندی کلافها با اتصال نزدیک صورت می‌گیرد، به این نوع اتصال اصطلاحاً اتصال سر به ته یا ته به سر گفته می‌شود. بیشتر موتورها در سیم‌پیچی یک طبقه به ازای زوج قطب سیم‌پیچی می‌شوند. در حالت دوم تعداد گروه کلافها در هر فاز برابر تعداد قطب‌ها می‌باشد، این نوع سیم‌پیچی، سیم‌پیچی به ازای قطب ( $G=2P$ ) گفته می‌شود. در این حالت سربندی کلافها با اتصال دور صورت می‌گیرد، به این نوع اتصال اصطلاحاً اتصال سر به سر یا ته به ته گفته می‌شود. بیشتر موتورها در سیم‌پیچی دو طبقه به ازای قطب سیم‌پیچی می‌شوند. در شکل‌های ۵۰ به ازای زوج قطب و به ازای قطب و طریق سربندی آنها نشان داده شده است.

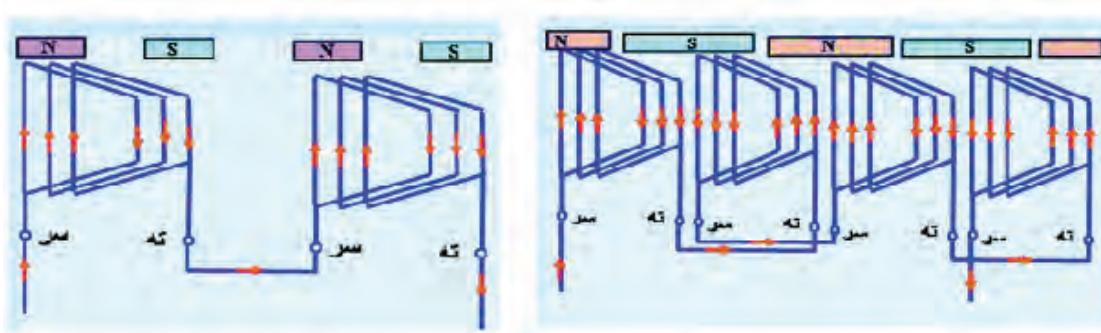

$G=P$  سیم‌بندی به ازای زوج قطب، اتصال نزدیک  
(سر به سر، ته به ته)

$G=2P$  سیم‌بندی به ازای قطب، اتصال نزدیک  
(سر به سر، ته به ته)

شکل ۵۰- سیم‌بندی به ازای قطب و زوج قطب اتصال دور و نزدیک

**مثال** - استاتور یک موتور ۳۶ شیار ۴ قطب را در نظر گرفته و محاسبات رسم دیاگرام موتور به صورت یک طبقه گام کامل را نوشته و رسم کنید.

$$Z=36, 2P=4, Y_Z=Y_P$$

$$Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{4} = 9$$

$$Y_Z = Y_P = 9$$

$$\alpha_{eZ} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{2 \times 360}{36} = 20$$

$$q = \frac{Z}{2P \times m} = \frac{36}{4 \times 3} = 3$$

= شروع فاز اول

$$= \text{شروع فاز دوم} = 1 + \frac{120}{\alpha_{eZ}} = 1 + \frac{120}{20} = 7$$

$$= \text{شروع فاز سوم} = 1 + \frac{240}{20} = 13$$

## پودمان چهارم: سیم پیچی الکتروموتور سه فاز

جدول سیم پیچی: برای ترسیم جدول سیم پیچی باید به تعداد فازها ستون و به تعداد قطبها ردیف باز کنید و هر ستون را به ۹ قسمت تقسیم کرد.

جدول عملی سیم پیچی

$\frac{m}{2p}$	$U_1, U_2$	$W_1, W_2$	$V_1, V_2$
N			
S			
N			
S			

$\frac{m}{2p}$	$U_1, U_2$			$W_1, W_2$			$V_1, V_2$		
N	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
S									
N									
S									


اعداد را از شروع فازها به اندازه ۹ پشت سر هم می نویسیم.

شکل ۵۱- تکمیل جدول سیم بندی

$\frac{m}{2p}$	$U_1, U_2$			$W_1, W_2$			$V_1, V_2$		
N	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
Yps	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
N	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷
S	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶


خانه های جدول را تا آخرین شماره شیار به ترتیب کامل می کنیم.

خانه های ردیف های پایین را به فاصله یک گام قطبی کامل کنید.  
بر پایه اعداد محاسبه شده در جدول سیم پیچی، دیاگرام گسترده کلاف های فاز اول موتور به صورت شکل ۵۲ رسم می شود.

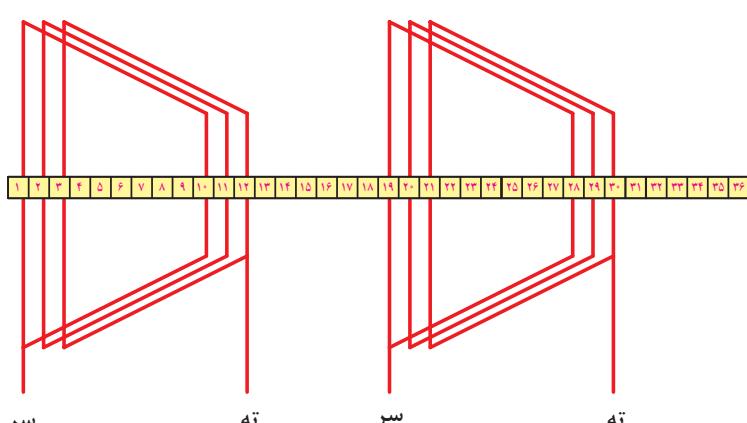


شکل ۵۲

به همین ترتیب با توجه به اعداد محاسبه شده در جدول سیم‌پیچی، دیاگرام گستردۀ کلاف‌های فاز دوم موتور را به صورت شکل ۵۳ می‌توان رسم کرد.

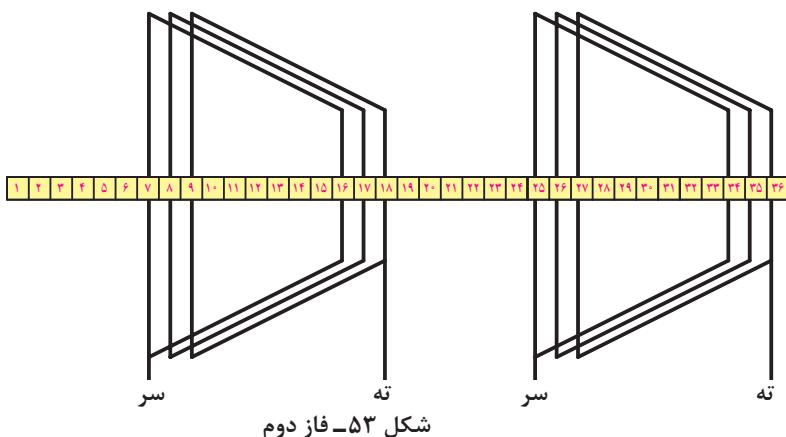


شکل ۵۳-فاز دوم

به همین ترتیب با توجه به اعداد محاسبه شده در جدول سیم‌پیچی، دیاگرام گستردۀ کلاف‌های فاز سوم موتور را به صورت شکل ۵۴ می‌توان رسم کرد.

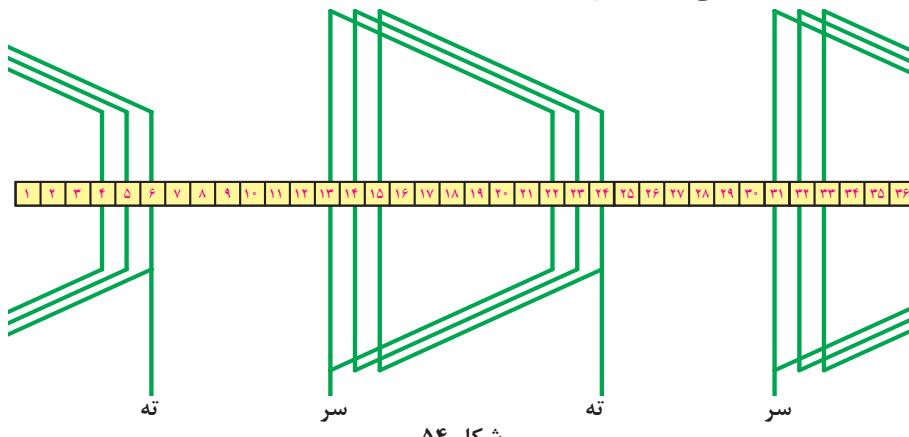

شکل ۵۴

در شکل ۵۵ دیاگرام گستردۀ تکمیل شده موتور مشاهده می‌شود.

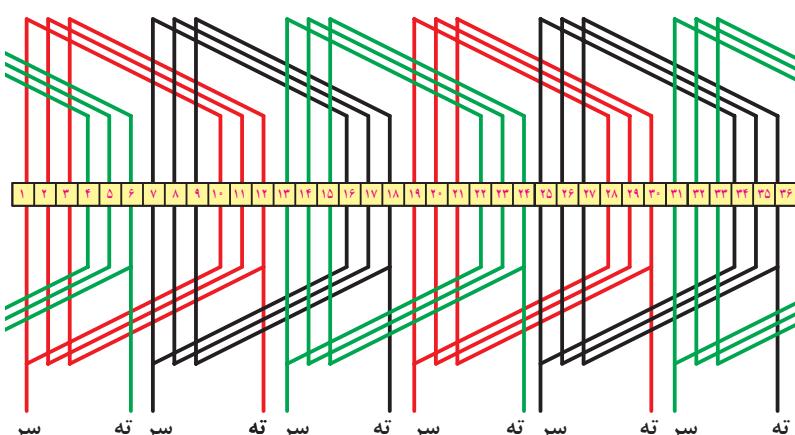


شکل ۵۵

شکل ۵۵ دیاگرام گستردۀ کلاف مساوی با گام کامل سیم‌بندی، در هر فاز دو گروه کلاف ۳ پیچکی قرار دارد  $q=3$

#### دیاگرام دور (دایره‌ای):

دیاگرام دایره‌ای در شکل ۵۶ نشان داده است.

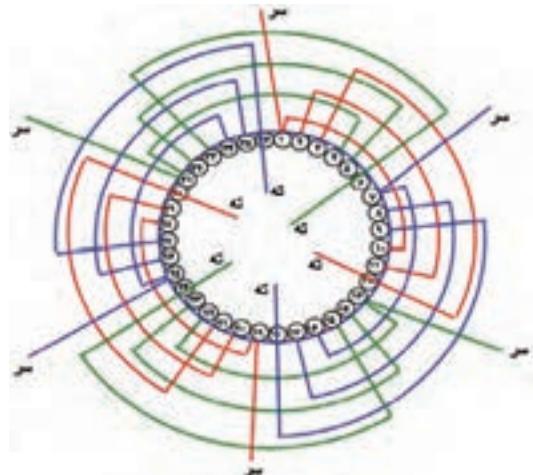

شکل ۵۶- دیاگرام دور، کلاف مساوی با گام کامل سیم‌بندی

فیلم



استفاده از جدول برای ترسیم دیاگرام از لحظه "۴۲':۴۰" تا "۴۸':۴۲"




فیلم




ترسیم نقشه‌های سیم‌پیچی سه‌فاز از لحظه "۴۰':۴۸" تا "۴۴':۵۰"

### مرحله ۳: بازپیچی موتور

۲۴- با توجه به نقشه سربندی سر و ته کلاف‌ها را در هر فاز پیدا کرده و لاک سرسیم‌ها را به اندازه ۲ سانتی‌متر پاک کنید. این کار را می‌توان با کاتر تراش داد یا در حلal لاک قرار داد یا با شعله سوزاند. سپس یک سر را از وارنیش عبور دهید. با دقت زیاد محل لاک برداری شده، سر سیم‌ها به اندازه  $1/5$  سانتی‌متر روی هم بپیچید و لحیم‌کاری کنید و وارنیش را به محل لحیم‌کاری هدایت کنید تا وارنیش کاملاً محل لحیم‌کاری را پوشاند. ابتدا و انتهای هر فاز را به سیم افشار اتصال داده و پس از لحیم‌کاری و گذرانیدن آنها از وارنیش به جعبه اتصال (تخته کلم) هدایت کنید. مراحل انجام کار مطابق شکل ۵۷ است.

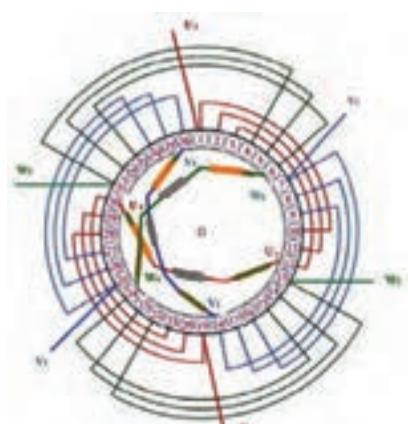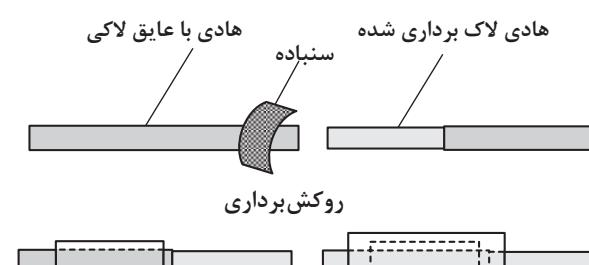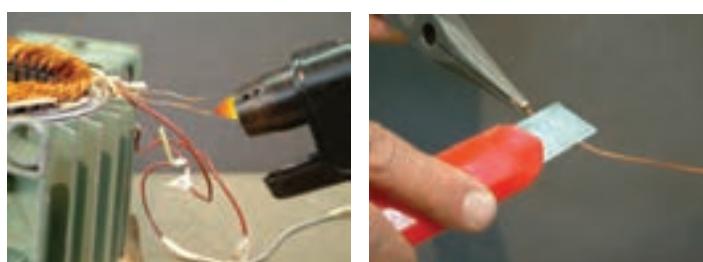

سرسیم‌های تاییده شده

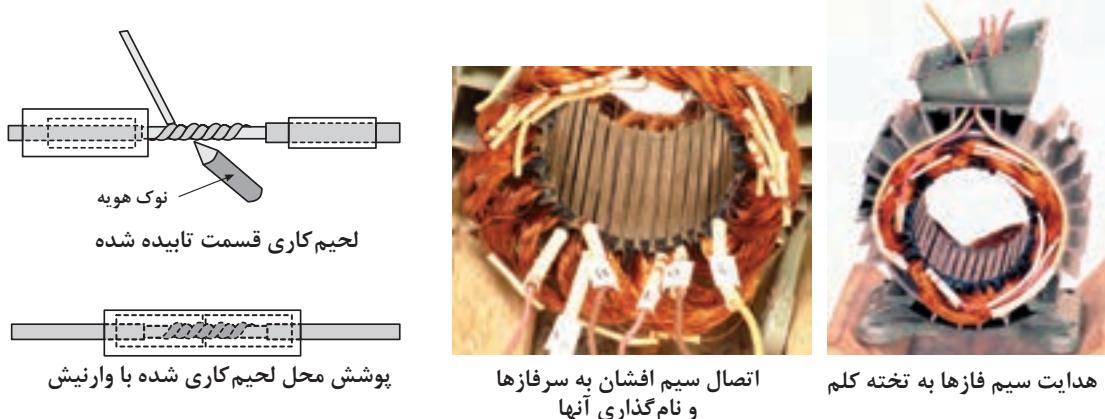


شکل ۵۷- عایق برداری، سربندی، وارنیش گذاری، لحیم کاری و هدایت سیم‌ها به تخته کلم

۲۵- برای جمع بندی سیم‌ها و محکم کردن آنها را نخ بندی می‌کنند. در نخ بندی از نخ مخصوص سیم پیچی یا کنف استفاده می‌شود (شکل ۵۸).



شکل ۵۸- نخ بندی سیم پیچی موتور

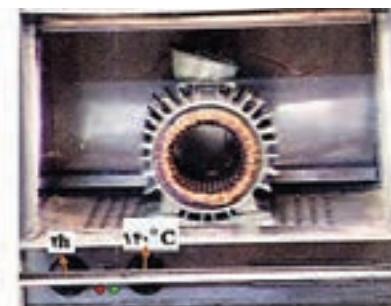

شکل ۵۹- قرار دادن استاتور در گوره حرارتی برای گرفتن رطوبت سیم‌ها




شکل ۶۰- شارلاک زدن سیم پیچی استاتور

۲۶- پس از نخ بندی استاتور در گوره حرارتی قرار می‌دهیم تا به مدت حدود ۲ ساعت در دمای ۱۴۰ درجه سلسیوس رطوبت سیم‌ها گرفته شود. (شکل ۵۹).

۲۷- برای افزایش خاصیت عایقی سیم‌ها و یک پارچه شدن آنها، روی سیم‌ها شارلاک می‌ریزند. شارلاک باید به اندازه رقیق باشد، که بتواند در داخل سیم‌ها کاملاً نفوذ کند. ضمناً از خاصیت عایقی خوب برخوردار باشد. برای شارلاک زدن بهتر است استاتور را بر روی یک وان مطابق شکل ۶۰ قرار داده، سپس شارلاک را از هر دو طرف بر روی سیم‌ها ریخته تا از هر قسمت موتور، سیم‌ها به حد کافی شارلاک دریافت کنند.


#### پودمان چهارم: سیم پیچی الکتروموتور سه فاز

۲۸- با قرار دادن استاتاتور شارلاک خورده در کوره حرارتی یا با اتصال سیم‌ها خروجی به ولتاژ حدود نصف ولتاژ نامی و عبور جریان الکتریکی و گرم شدن سیم‌ها، شارلاک را خشک می‌کنند (شکل ۶۱).

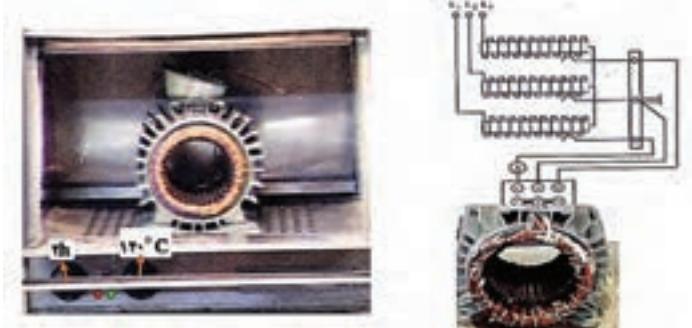

شکل ۶۱- خشک کردن شارلاک سیم‌پیچی استاتاتور

۲۹- پس از خشک شدن شارلاک سیم‌پیچی، روتور و درپوش‌ها را بر روی استاتاتور سوار کنید و با توجه به نوع اتصال که در پلاک موتور نوشته شده، اتصال ستاره یا مثلث را برقرار کنید ابتدا اتصال بدن موتور آزمایش کنید. در صورت نداشتن اتصال بدن، موتور را به تابلوی برق وصل کنید. سپس جریان و دور موتور را اندازه‌گیری کنید (شکل ۶۲).

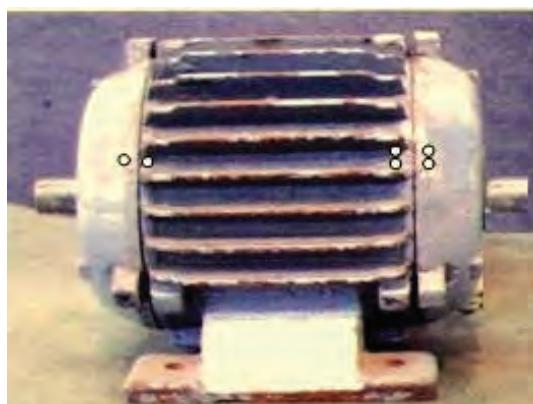


جمع کردن موتور



اتصال ستاره موتور



آزمایش تست بدن موتور با دستگاه میگر

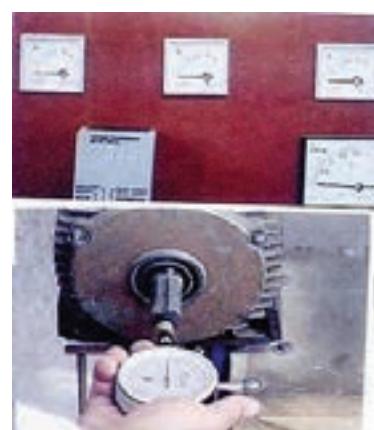

اتصال موتور به تابلو برق و اندازه‌گیری جریان فازها  
و دور موتور

شکل ۶۲- آزمایش موتور سیم‌پیچی شده

فیلم




فیلم



سربندي کلافها از لحظه "۱:۰۵'':۵۰" تا "۱:۰۷'':۱۲"

مراحل نهايی سيمپيچي از لحظه "۱:۱۳'':۴۳" تا "۱:۱۳'':۵۰"

پس از جازدن همه سيمپيچها باید کلافها را سربندی کرد.  
چون سربندی موتور به ازای جفت قطب است ( $G=P$ )، لذا سربندی موتور باید به صورت اتصال نزدیک انجام شود (ته به سر، سر به ته) اين سربندی در دياگرام شکل ۶۳ نشان داده شده است.

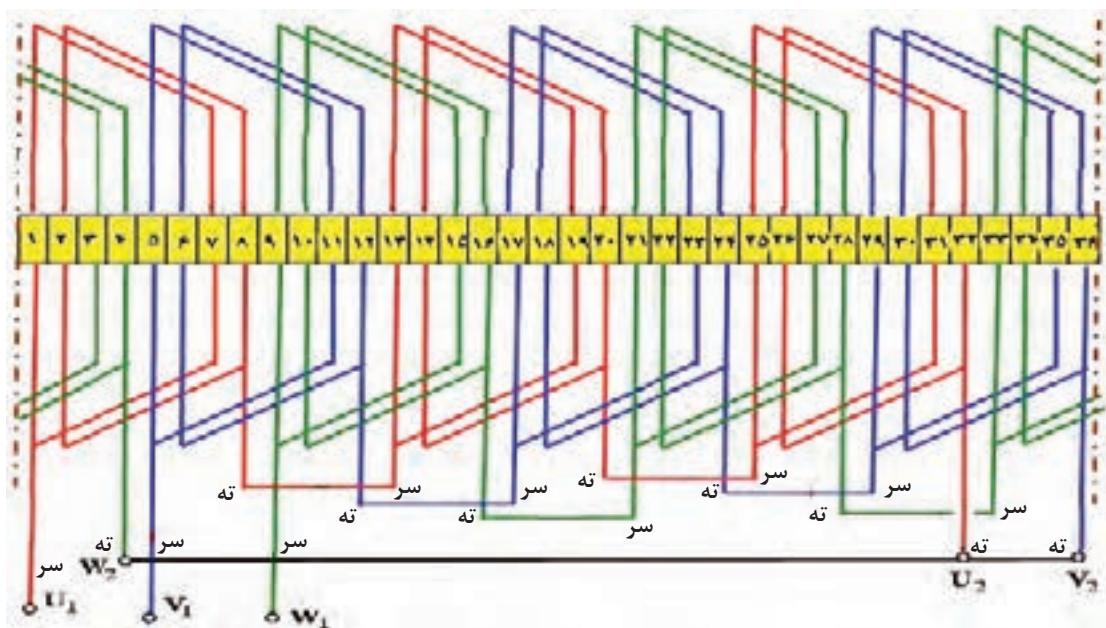

شکل ۶۳- دياگرام سربندی کلافها


همان گونه که اشاره شده است زمانی می‌توان سربندی را درست دانست که با اعمال فازها و تحلیل جریانی مدار سيمپيچها در یک لحظه خاص از موج سه‌فاز، قطب‌سازی موتور به همان تعداد قطب تعریف شده در موتور برسد.

تشکیل قطب در لحظه‌ای که فاز اول و دوم مثبت و فاز سوم منفی است در شکل ۶۴ ترسیم شده است و در شکل ۶۵ دياگرام دایره‌ای ترسیم شده است.


### سؤال

سيمپيچي الکتروموتور از روی دياگرام چند قطب است؟

پودمان چهارم: سیم پیچی الکتروموتور سه فاز

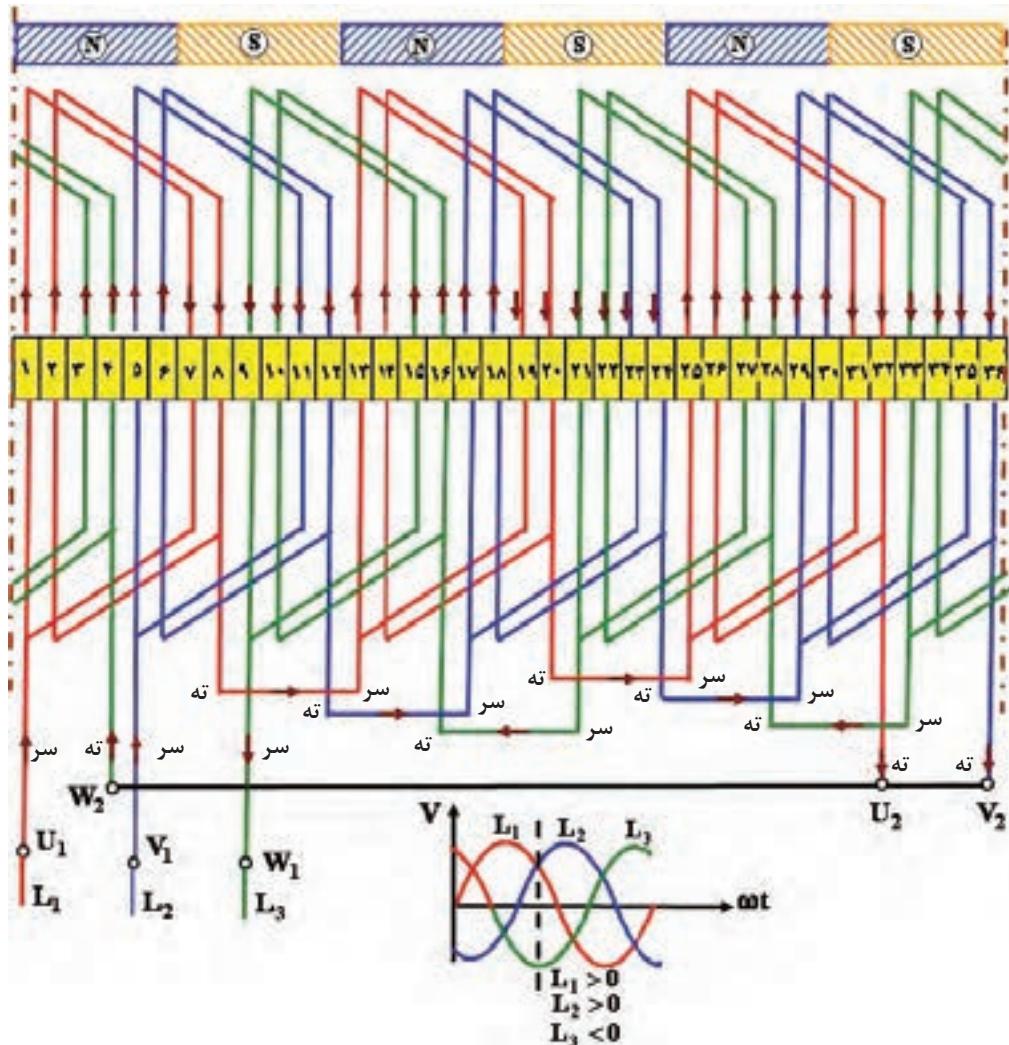

شکل ۶۴- سربندی کلاف‌ها در دیاگرام گستردۀ و تشکیل قطب‌ها در موقعیت  $L_1 > 0$ ,  $L_2 > 0$ ,  $L_3 < 0$

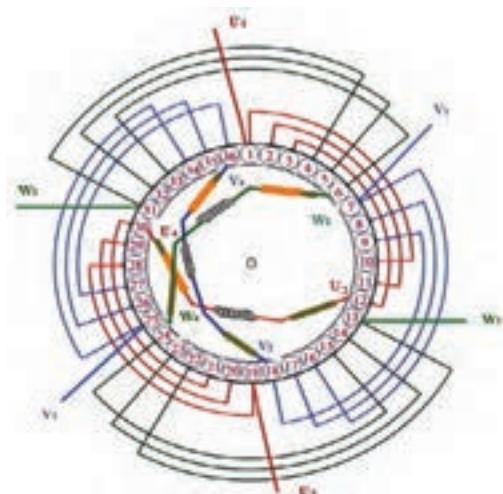

شکل ۶۵- سربندی کلاف‌ها در دیاگرام مدور



شکل ۶۶- قرار گرفتن اولین گروه کلاف در شیارهای استاتور

در تصاویر شکل های ۶۶ تا ۷۱ مراحل جا زدن گروه کلاف های موتور نشان داده شده است.  
اولین گروه کلاف را در داخل شیارهای ۱،۲،۳ و ۱۰،۱۱،۱۲ قرار دهید (شکل ۶۶).



شکل ۶۷- قرار گرفتن دومین گروه کلاف در شیارها

گروه کلاف دومی را در شیارهای ۷،۸،۹ و ۱۶،۱۷،۱۸ قرار دهید (شکل ۶۷).



شکل ۶۸- قرار گرفتن سومین گروه کلاف در شیارها

گروه کلاف سومی را در شیارهای ۱۳،۱۴،۱۵ و ۲۲،۲۳،۲۴ قرار دهید (شکل ۶۸).

## پودمان چهارم: سیم پیچی الکتروموتور سه فاز



شکل ۶۹- درآوردن بازوهای ۱، ۲، ۳ برای قرار دادن کلاف آخر

باتوجه به دیاگرام سیم‌بندی، گروه کلاف‌های بعدی را مطابق روال فوق در داخل شیارها قرار دهید تا به آخرین گروه کلاف برسید. در این حالت بازوهای قرارگرفته شده در شیارهای ۱، ۲، ۳ را درآورده و به روی سیم‌ها خم کنید (شکل ۶۹).



شکل ۷۰- قرار گرفتن آخرین گروه کلاف در شیارهای استاتور

گروه کلاف آخر در شیارهای ۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۴، ۵، ۶ قرار دهید.



شکل ۷۱- برگرداندن بازوهای ۱، ۲، ۳ به جای اول خود

پس از جا زدن بازوهای کلاف آخر حال بازوهای ۱، ۲، ۳ را به جای اولیه برگردانید.



هدف: محاسبه، ترسیم دیاگرام و سیم‌پیچی موتور آسنکرون سه‌فاز (۲۴ یا ۳۶ شیار ۴ قطب) به‌ازای جفت قطب به‌صورت یک طبقه زنجیری

### وسایل مورد نیاز:

- پوسته استاتور ۲۴ شیار یا ۳۶ شیار یک عدد خالی از سیم‌پیچی
- استاتور نگهدار یک عدد
- کلاف پیچ یک عدد
- قالب کلاف مساوی یک عدد
- سیم لاقی با قطر مورد نیاز موتور
- سیم افشان نمره ۱ یا  $1/5$ ، ۲ متر
- هویه یک عدد
- روغن لحیم
- سیم لحیم با قلع  $50\%$  یا  $60\%$
- عایق پرشمان  $0/5$  و  $0/35$  از هر کدام یک برگ
- وارنیش با نمره‌های مورد نیاز سیم‌ها
- تابلوی آزمایش موتورهای الکتریکی
- آچار تخت و آچار رینگی و آچار بوکس هر کدام یک ست کامل
- انبر دست یک عدد
- پیچ‌گوشتی تخت و چارسو کوچک متوسط و بزرگ هر کدام یک عدد
- دمباریک یک عدد
- سیم‌چین یک عدد
- سیم‌لخت کن یک عدد
- چاقو یا کاتر یک عدد
- سنباده نرم یک برگ
- نخ موتور پیچی یا کنف یک کلاف
- خط‌کش یک عدد
- کولیس یک عدد
- میکرومتر یک عدد
- چکش پلاستیکی یک عدد
- دورسنج موتور یک عدد

### رعایت نکات ایمنی و بهداشتی:

- صندلی و میز کار مناسب
- لباس کار سالم
- کفش ایمنی



- پاک بودن محیط کار و بدنه استاتور از هرگونه چربی، روغن و سایر آلاینده‌ها
  - دستکش یک دست کامل.
  - دقیق و حوصله زیاد.
  - نبودن ابزار و وسایل غیرضروری در روی میز کار.
- استاتور یک موتور ۳۶ شیار یا ۲۴ شیار را تحويل گرفته و تحت نظرارت مربی خود محاسبات، رسم دیاگرام موتور به صورت یک طبقه گام کامل (بهای جفت قطب) ۴ قطب نوشته و رسم کنید.

### سیم پیچی یک طبقه به ازای قطب (G=۲P)

در سیم پیچی یک طبقه به ازای قطب که با گام کسری پیچیده می‌شوند سیم پیچی هر فاز در سطح استاتور پخش می‌شود و وضعیت خوبی از نظر تهویه حاصل می‌شود چون در این سیم پیچی G=۲P می‌باشد اتصال کلاف‌ها اتصال دور خواهد بود. این سیم پیچی با یک موتور ۲۴ شیار که پلاک آن مطابق شکل ۷۲ است. لغزش ۴٪ کار می‌کند (S=۴٪) شروع می‌کنیم.

Style: AE-507-2	Frame : B3-12346	kw یا Hp 2Hp	Ph 3~
R.P.M 1440 با NO.Poles	Cycles 50Hz با c.p.s	Volts 380/220	Amps 4A
Deg c با T 50 ° C Rise	Hours 8 h	Code: 12T-7KGH	S.F(Amps)
Service Factor	Housing	Type SHAHIN	Seria 10-21-15678
Type CLASS :F	Z.S 24	MOTEG	η=%80
Pitch 1-6	IP44 حفاظت	قطر سیم 0.80	.COSφ: 0.78

شکل ۷۲ - پلاک موتور ۲۴ شیار

### ۱- محاسبات سیم پیچی

$$Z = ۲۴, n_r = ۱۴۴0 \text{ R.P.M}, f = ۵۰ \text{ Hz}, I = ۴A, \frac{۳۸۰V}{۲۲۰V}$$

$$P_r = ۲HP = ۲ \times ۷۴۶ = ۱۴۹۲W, m = ۳, \eta = ۸۰\%, d = ۰/۸۰mm, \text{COS}\varphi = ۰/۷۸$$

$$N_r = N_S(1-S) \rightarrow N_S = \frac{N_r}{1-S} = \frac{1440}{1-0/0.4} = 1500 \text{ R.P.M}$$

$$N_S = \frac{f \times ۱۲۰}{2P} \rightarrow 2P = \frac{f \times ۲P}{N_S} = \frac{50 \times ۱۲۰}{1500} = 4$$

$$Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{24}{4} = 6$$

در موتورهای یک طبقه به ازای قطب، کسری گام اغلب برابر نصف  $q$  می‌باشد.

$$q = \frac{Z}{2P \times m} = \frac{24}{4 \times 3} = 2$$

$$\alpha_{eZ} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{2 \times 360}{24} = 30^\circ$$

$$Y_Z = Y_P - \frac{q}{2} = 6 - \frac{2}{2} = 5$$

۱ = شروع فاز اول

$$1 + \frac{120}{\alpha_{eZ}} = 1 + \frac{120}{30} = 5 = \text{شروع فاز دوم}$$


$$1 + \frac{240}{30} = 9 = \text{شروع فاز سوم}$$

$\frac{m}{2p}$	$U_1, U_r$	$W_1, W_r$	$V_1, V_r$
N	1 Y <sub>Z</sub> 6	2 9	5 4
S	7 13 12	8 15 14	11 17 16
N	19 18	21 20	23 22
S			

شکل ۷۳- تشکیل جدول

## ۲- تشکیل جدول

تشکیل جدول در سیم‌بندی به ازای قطب یک طبقه اعداد متوالی در شروع فازها به اندازه نصف  $q$  می‌باشد (شکل ۷۳). در پر کردن خانه‌های جدول از شماره شروع هر فاز خانه‌های کج را با  $Y_Z$  و خانه عمودی را با فاصله پر می‌کنیم. مثلاً در فاز اول که از شیار ۱ شروع می‌شود خانه کج  $1+5=6$  و خانه عمودی  $1+6=7$  پر می‌شود.

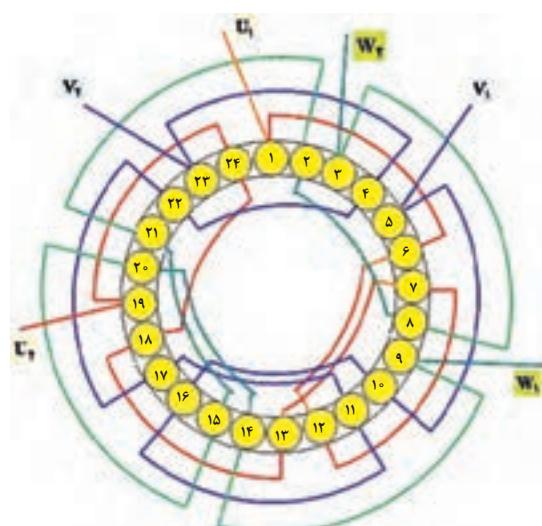


شکل ۷۴- دیاگرام مدور موتور ۲۴ شیار چهارقطب یک‌طبقه به ازای قطب

## ۳- رسم دیاگرام مدور

ترسیم دیاگرام مدور طبق جدول ترسیم شده مطابق شکل ۷۴ است.

رسم دیاگرام گسترده با دیاگرام گسترده مطابق با شکل ۷۵ است.

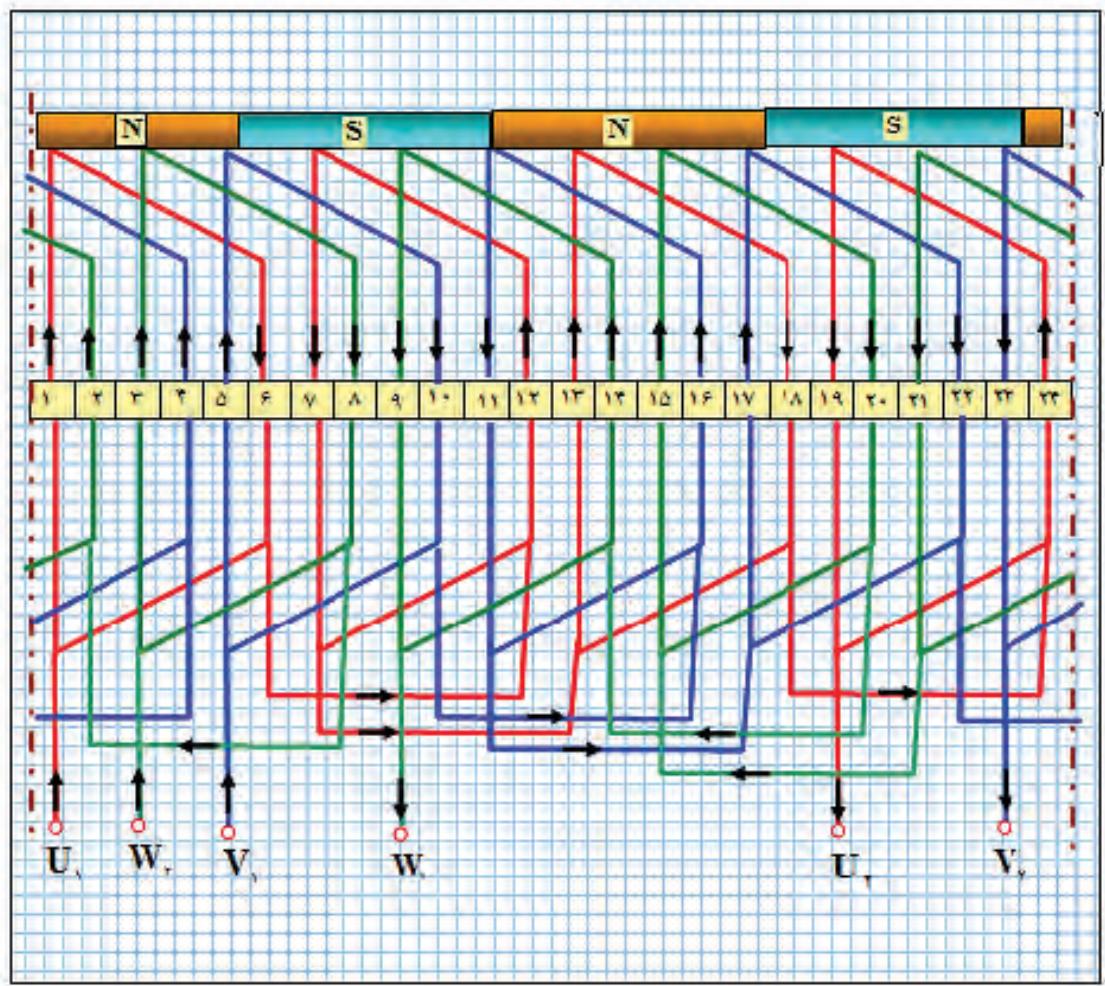

شکل ۷۵- دیاگرام گسترده موتور ۲۴ شیار چهارقطب یک طبقه به ازای قطب

### کار عملی ۳

**هدف:** محاسبه، ترسیم دیاگرام و سیم پیچی موتور آسنکرون سه فاز (۲۴ یا ۳۶ شیار ۶ قطب) به ازای قطب به صورت یک طبقه زنجیری



### وسایل مورد نیاز :

- پوسته استاتور ۲۴ شیار
- کلاف پیچ یک عدد
- قالب کلاف مساوی یک عدد
- سیم لاکی با قطر مورد نیاز موتور
- سیم افشار نمره ۱ یا ۱/۵ به طول ۲ متر

- هویه یک عدد
- روغن لحیم
- سیم لحیم با قلع ۵۰٪/یا ۶۰٪
- عایق پرشمان ۵۰٪ از هر کدام یک برگ
- وارنیش با نمره‌های مورد نیاز سیم‌ها
- تابلوی آزمایش موتورهای الکتریکی
- آچار تخت و آچار رینگی و آچار بیوس هر کدام یک ست کامل
- انبر دست یک عدد
- پیچ‌گوشتی تخت و چارسو کوچک متوسط و بزرگ هر کدام یک عدد
- دمباریک یک عدد
- سیم‌چین یک عدد
- سیم‌لخت کن یک عدد
- چاقو یا کاتر یک عدد
- سنباذه نرم یک برگ
- نخ موتور پیچی یا کنف یک کلاف
- خط‌کش یک عدد
- کولیس یک عدد
- میکرومتر یک عدد
- چکش پلاستیکی یک عدد
- دورسنج موتور یک عدد

## سیم‌پیچی دو طبقه

سیم‌پیچی دو طبقه مانند سیم‌پیچ یک طبقه با گام کامل و گام کسری اجرا می‌شود. اغلب موتورهای صنعتی به صورت دو طبقه با گام کسری اجرا می‌شود و این به خاطر مزایایی است که سیم‌پیچی دو طبقه با گام کسری دارد این مزایا را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی نمود.

- ۱- در سیم‌پیچی دو طبقه سیم‌های هر فاز در سطح استاتور به‌طور یکنواخت توزیع می‌شود.
- ۲- میدان مغناطیسی یکنواخت‌تر نسبت به سیم‌پیچی یک طبقه در سطح استاتور ایجاد می‌شود.
- ۳- تهویه سیم‌ها بهتر شده و موتور کمتر گرم می‌شود.
- ۴- با وجود میدان یکنواخت موتور نرم‌تر کار می‌کند و عمر موتور بیشتر می‌شود.
- ۵- با کاهش دمای موتور، راندمان موتور افزایش می‌یابد.
- ۶- با انتخاب کسری گام مناسب هارمونی مزاحم حذف شده و کارکرد موتور ملایم و لرزش‌های آن گرفته می‌شود.

محاسبات و رسم دیاگرام سیم‌پیچی و سایر مشخصات موتور در سیم دو طبقه تقریباً با موتورهای یک طبقه مشابه است این قسمت با مثال همراه با کار عملی معرفی می‌شود.



سیم پیچی دو طبقه

در شکل رو به رو یک نمونه سیم پیچی دو طبقه نشان داده شده است.

فیلم

سیم پیچی دو طبقه از لحظه ۱۳':۱۲':۰۱  
تا ۵۲':۱۴':۰۱



**مثال** – استاتور یک موتور ۳۶ شیار ۶ قطب را در نظر گرفته و سیم پیچی دو طبقه شامل محاسبات، رسم دیاگرام موتور به صورت دو طبقه برای حذف هارمونیک سوم را نوشته و رسم کنید.  
حل: محاسبات سیم پیچی

$$Z = 36, N_r = 940 \text{ R.P.M}, f = 50 \text{ Hz}, \frac{380V}{220V}$$

$$P_r = 1/5 \text{ KW} = 1500 \text{ W}, m = 3, \eta = 80\%$$

$$N_r = N_S(1-S) \rightarrow N_S = \frac{N_r}{1-S} = \frac{940}{1-0/0.4} = 1000 \text{ R.P.M}$$

$$N_S = \frac{f \times 120}{2P} \rightarrow 2P = \frac{f \times 2P}{N_S} = \frac{50 \times 120}{1000} = 6$$

$$Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{6} = 6$$

$$q = \frac{Z}{2P \times m} = \frac{36}{6 \times 3} = 2$$

$$\alpha_{eZ} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{3 \times 360}{36} = 30^\circ$$

$$Y_Z = Y_P(1 - \frac{1}{3}) = 6 \times (1 - \frac{1}{3}) = 4$$

$$1 = \text{شروع فاز اول} \quad 1 + \frac{120}{\alpha_{eZ}} = 1 + \frac{120}{30} = 5 \quad 1 + \frac{240}{30} = 9 = \text{شروع فاز سوم}$$

### تشکیل جدول سیم پیچی موتورهای دو طبقه

در سیم بندی دو طبقه، مانند سیم پیچی یک طبقه، به تعداد هر قطب، ردیف باز می شود. سپس هر ستون به دو قسمت تقسیم می شود و قسمت چپ، هر ستون را در هر قسمت (رویی) و سمت راست هر ستون را به طبقه دوم (زیرین) منظور می کنیم. ستون های ایجاد شده در هر قسمت فازها را به  $q$  قسمت تقسیم می شود. شماره هایی که در ستون ها، در سمت چپ قرار گرفته اند بازو های طبقه رویی را نشان می دهند و ستون هایی که، در قسمت سمت راست قرار گرفته اند بازو های طبقه زیرین را نشان می دهند. برای تفکیک شماره ها و بازو های طبقه رویی با طبقه زیرین، شماره های طبقه زیرین را با پریم و


بازوهای طبقه زیرین را با خطچین نشان می‌دهند. با توجه به شروع فازها، شماره شروع فازها در قسمت سمت چپ نوشته می‌شود و به تعداد  $q$  عدد درخانه‌های طبقه رویی نوشته می‌شود. بازوی‌های طبقه رویی به بازوی‌های طبقه زیرین با فاصله گام سیم‌بندی مرتبط می‌شوند. بنابراین از اعداد طبقه رویی با گام  $Y_Z$  به اعداد طبقه زیرین فاصله خواهد بود. فاصله اعداد خانه‌های طبقه رویی با اعداد خانه‌های بالایی همان طبقه گام قطبی  $Y_p$  می‌باشد. با توجه به شروع فازها جدول تشکیل می‌شود (شکل ۷۶).

$$1 = \text{شروع فاز اول} \quad 1 + \frac{120}{\alpha_{eZ}} = 1 + \frac{120}{30} = 5 \quad 1 + \frac{240}{30} = 9$$

$\frac{m}{2P}$	$U_1, U_2$				$W_1, W_2$				$V_1, V_2$			
N	1	2	35'	36'	3	4	1'	2'	5	6	3'	4'
S	$Y_p$	7	8	5'	6'	9	10	7'	8'	$Y_p$	11	12
N	13	14	11'	12'	15	16	13'	14'	17	18	15'	16'
S	19	20	17'	18'	21	22	19'	20'	23	24	21'	22'
N	25	26	23'	24'	27	28	25'	26'	29	30	27'	28'
S	31	32	29'	30'	33	34	31'	32'	35	36	33'	34'

شکل ۷۶- جدول موتور ۳۶ شیار ۶ قطب دو طبقه با گام کسری حذف هارمونی سوم

رسم دیاگرام گستردگی: چنان‌که دیاگرام گستردگی دیده می‌شود در هر شیار دو بازوی کلاف قرار گرفته است. بازوی رفت با خط پر و بازوی برگشت با خطچین در شکل ۷۷ نشان داده شده است.

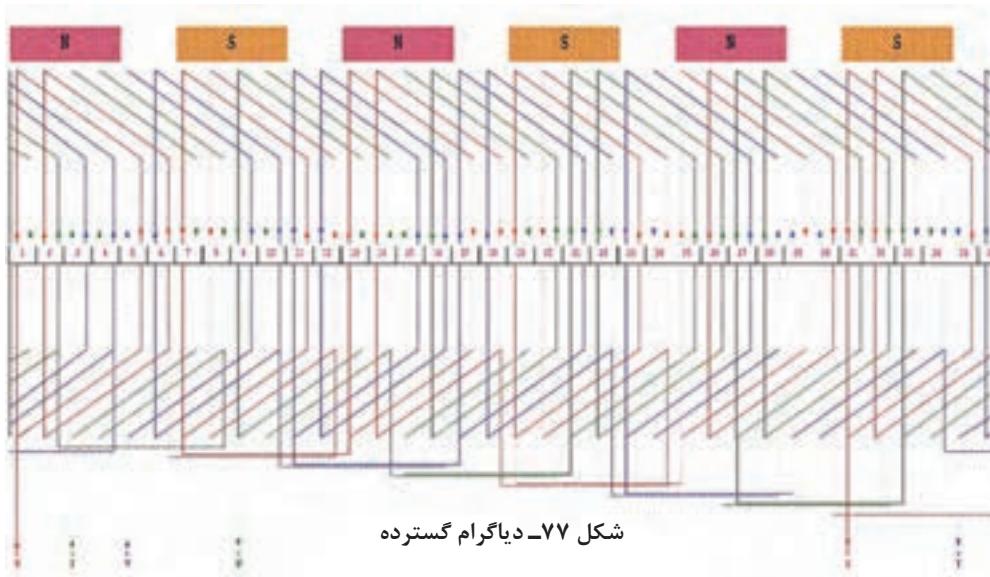



هدف: محاسبه، ترسیم دیاگرام و سیم پیچی موتور آسنکرون سه فاز (۲۴ یا ۳۶ شیار ۴ قطب) برای حذف هارمونیک سوم به صورت دوطبقه زنجیری

الکتروموتور سه فاز که طول استاتور آن  $100\text{ mm}$  و قطر استاتور آن  $120\text{ mm}$  است مورد نظر است. این موتور با حذف هارمونیک سوم، با لغزش  $6\%$  کار می کند و اطلاعات رو پلاک آن مطابق شکل ۷۸ است.

شناسنامه موتور			
Style	Frame:	1.5 KW	Ph3
R.P M = 940	Cycles = 50 Hz یا c.p.s	Volts 380v/220v $\Delta / \lambda$	Amps $\eta = \% 80$
Deg c یا T 50C Rise	Time یا Hours	Code:	S.F(Amps)
Service Factor	Housing	Type	Serial
Type □ CLASS C	Z.S = 36 WEIGHT	کارخانه سازنده	تعداد دور هر کلاف
Pitch گام هر کلاف	= IP44 حفاظت	= قطر سیم	$\cos \varphi = 0.8 =$

شکل ۷۸ - پلاک موتور

محاسبات مورد نیاز را انجام داده، سیم پیچی آن را در کارگاه اجرا کنید. سپس آن را به شبکه برق اتصال داده، جریان بی باری و تعداد دور آن را مشخص کرده، در گزارش کار یادداشت کنید.

### تعیین معادل سیم‌ها

بعضی مواقع ممکن است که سیم مورد نیاز در کارگاه موجود نباشد یا برای راحت قرار دادن سیم‌ها در داخل شیارها از سیم‌های با مقطع پایین و قابل انعطاف استفاده می‌شود. در این حالت ممکن است از چند رشته سیم یکسان با مقطع پایین نیز استفاده شود یا از سیم‌های با مقاطع مختلف معادل سیم مورد نیاز به کار برده شود.

#### تعیین معادل یک سیم از چند رشته سیم مشابه

اگر قطر سیم مورد نیاز را با  $D$ ، قطر سیم معادل را با  $d$  و تعداد رشته‌های سیم معادل را با  $n$  نشان دهیم از رابطه زیر قطر سیم معادل با دانستن تعداد رشته آن به دست می‌آید.

$$d = \frac{D}{\sqrt{n}} \quad \text{قطر سیم معادل}$$

در صورتی که بخواهیم تعداد رشته سیم‌های موازی شده با هم را به دست آوریم بر اساس رابطه فوق می‌توان چنین نوشت:

$$n = \left( \frac{D}{d} \right)^2$$

#### مثال ۴-۸

چند رشته سیم  $0/80$  mm معادل سیم  $1/37$  mm می باشد.

حل:

$$n = \left( \frac{D}{d} \right)^2 = \frac{1/37^2}{0/80} \cong 3$$

رشته ۳

**تعیین معادل یک سیم از چند رشته سیم غیر مشابه**

رابطه بین قطر سیم‌های غیر مشابه، معادل سیم مورد نظر به صورت زیر بیان می شود.

$$D = \sqrt{n_1 d_1^2 + n_2 d_2^2 + n_3 d_3^2 + \dots + n_n d_n^2}$$

$D$  قطر سیم مورد نیاز،  $n$  تعداد رشته‌ها و  $d$  قطرهای سیم‌های غیر مشابه می باشد.

#### مثال ۴-۹

چند رشته سیم  $0/50$  mm را با دو رشته سیم  $0/80$  mm موازی کنیم تا معادل سیم  $1/37$  mm شود؟

$$1/37 = \sqrt{n_1 \times (0/45)^2 + 2 \times (0/80)^2} \rightarrow 1/37^2 = 0/2025 \times n_1 + 2 \times 0/64$$

$$n_1 \cong 3$$

### استخراج مشخصات از پلاک موتور

سازندگان موتورهای الکتریکی، مشخصات موتورها را روی پلاک موتورها درج می کنند. در اینجا یک نمونه پلاک موتور را در نظر گرفته و با شماره گذاری هر قسمت آن مطابق شکل ۷۹ اطلاعات مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

		۱۸
AC Motor		
		Type <input type="checkbox"/> ۱۷
style	۱	Serial ۱۶
Frame	۲	Type ۱۵
HP	۴	Ph ۳ Housng ۱۴
RPM	۵	۱۳
Cycles	۶	۱۲
Volts	۷	
Amps	۸	Code ۱۱
Drg <sup>c</sup> Rise ۹		Hours ۱۰
IP۴۴	۱۹	S۵ ۲۰

شکل ۷۹- پلاک الکتروموتور

### شرح پلاک موتور

**۱ – style :** سبک تولید موتور که شامل مشخصات مکانیکی و الکتریکی می‌باشد، با شماره یا علائمی که در این قسمت نوشته می‌شود برای کارخانه سازنده قابل شناسایی است. در صورت سفارش خاص یا تولید مجدد این نوع موتور کارخانه سازنده قادر به ساخت آن خواهد شد.

**۲ – frame :** چهارچوبی است که موتور توسط انجمن ملی تولیدکنندگان، شناسایی می‌شود. برای موتورهای کوچک فرم‌های ۴۲، ۴۸، ۵۶ و ... را می‌توان نام برد.

**۳ – ph :** تعداد فازهای موتور در این قسمت نوشته می‌شود. تک‌فاز، دوفاز و سه‌فاز.

**۴ – Hp :** توان خروجی موتور که توان مفید مکانیکی موتور است، به اسب بخار نوشته می‌شوند یک اسب بخار انگلیسی ۷۳۶ وات و یک اسب بخار امریکایی ۷۴۶ وات می‌باشد.

**۵ – R.P.M :** سرعت گردش روتور را در هر دقیقه بیان می‌کند.

**۶ – cycles :** فرکانس کار موتور را نشان داده در بعضی موارد به جای frequency، cycles نوشته می‌شود.

**۷ – volt :** ولتاژ کاری موتور را نشان می‌دهد.

**توضیح –** در انتخاب ولتاژ کاری، نحوه اتصال موتورها به منابع تغذیه، لازم است دقیق کافی نمود. اگر غیر از ولتاژ نامی، سیم پیچ‌های موتور تغذیه شوند، احتمال سوختن سیم پیچ الکتروموتور وجود دارد. اگر روی پلاک موتور  $380\text{V}/220\text{V}$  نوشته شود این موتور الزاماً در شبکه ایران اتصال ستاره خواهد داشت و اگر روی پلاک موتور  $380\text{V}/660\text{V}$  نوشته شود، اتصال موتور برای تحویل توان نامی، باید با اتصال مثلث به شبکه وصل شود ولی برای دریافت یک سوم توان نامی، می‌توانیم آن را با اتصال ستاره به شبکه ایران وصل کنیم ولی راندمان کار کم است.

**۸ – Amps :** جریان نامی موتور را، در ولتاژ نامی و فرکانس نامی نشان می‌دهد.

**۹ – Deg C Rise :** درجه حرارت بدن موتور را در زمان کار موتور نشان می‌دهد. دمای بدن موتورها نباید بیش از  $70^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد افزایش یابد، دمای کار بدن موتورها در اندازه  $40^{\circ}\text{C}$  الی  $50^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی گراد معمولی است. دمای بدن موتورها در کلاس‌های متفاوت با استانداردهای متفاوت ارائه می‌شود.

**۱۰ – Hours :** مدت زمان کار موتور را، در حالت نرمال نشان می‌دهد.

**Code – ۱۱ :** حروف نوشته شده در این قسمت بیانگر آن است که، موتور برای هر اسب بخار چند کیلو ولت آمپر توان راکتیو (در حالت روتور قفل شده) از شبکه دریافت می‌کند. معروف‌ترین استانداردهای مربوط به این قسمت N.E.M.A می‌باشد. به عنوان مثال برای حرف M در محدوده  $5/5$  الی  $10$  کیلو ولت آمپر راکتیو برای هر اسب بخار، در حالت روتور قفل شده، توان راکتیو از شبکه دریافت می‌کند.

**۱۲ – (Amps) s.f :** جریان مجاز موتور در بار کامل موتور است.

**۱۳ – Service Factor :** ضریب حداکثر بار مجاز را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر اگر بار نامی به این ضریب ضرب شود، حداکثر باری که موتور برای مدت کوتاه تحمل می‌کند، مشخص خواهد کرد.

**۱۴ – Housing :** محیط کار موتور را از نظر فضای باز یا سر پوشیده نشان می‌دهد.

**۱۵ – Type :** حروف نوشته شده برای کارخانه سازنده نوع (تک‌فاز، سه‌فاز، موتور خازنی و ...) ساختمان، قدرت موتور، دور موتور را مشخص می‌کند.

**۱۶ – Serial :** تاریخ تولید، نوع تولید، شماره تولید و ... در این قسمت برای کارخانه سازنده معلوم می‌شود.

**۱۷ – Type :** نوع نگهداری و نصب موتور را مشخص می‌کند. (در داخل حروفی نوشته می‌شود) به عنوان


### مثال:

- حرف A - نشان دهنده تنظیم اتوماتیک موتور است.
- حرف D - نشان دهنده تنظیم اتوماتیک موتور با تأخیر زمانی است.
- حرف M - نشان دهنده تنظیم مجدد موتور با دست است.
- حرف X - نشان دهنده تنظیم مجدد موتور با دست یا اتوماتیک است.
- ۱۸- برچسب و مارک کارخانه سازنده نصب می شود.
- ۱۹- در پلاک موتورها علاوه بر اطلاعات فوق علائم حفاظتی با حروف IPXX را نشان می دهند. در علامت مشخصه IPXX، اولین رقم X پس از IP مشخصه کننده درجه حفاظت موتور در مقابل اجسام خارجی و دومین رقم X مشخصه کننده درجه حفاظت موتور در مقابل ایمنی آب می باشد. جدول (IP) در کتاب هنرجو آورده شده است.
- ۲۰- زمان کار ماشین را نشان می دهد.

فعالیت



مشخصات پلاک های الکتروموتور داده شده در شکل ۸۰ را استخراج کنید.

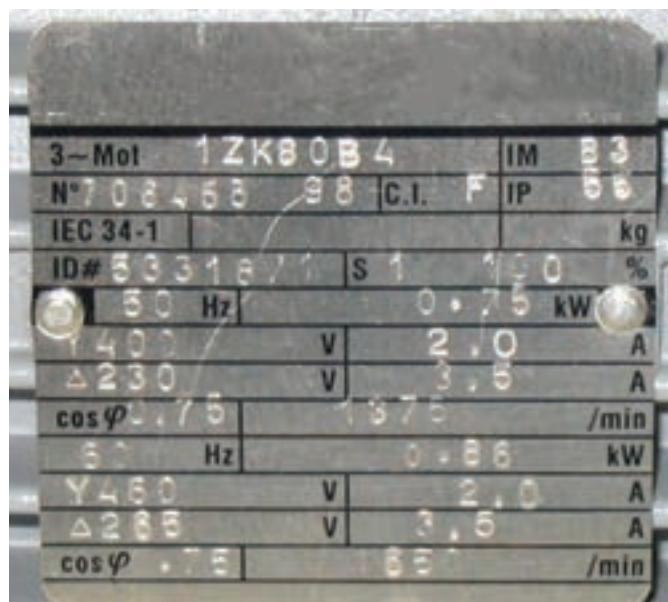

شکل ۸۰- چند نمونه پلاک الکتروموتور

## عیب‌یابی الکتروموتور

برای تشخیص و رفع عیوب احتمالی در راهاندازی الکتروموتورها می‌توان از جدول ۳، انواع معیوب و علت و رفع آنها را مورد بررسی قرار داد.

جدول ۳- عیب‌یابی موتورهای القایی			
چگونگی رفع عیوب	علل عیوب	نوع عیوب	علائم عیوب
آمپراژ، فیوزها بررسی شود که نباید کمتر از ۱۲۵٪ جریان نامی بار کامل موتور باشد. موتور را از شبکه قطع کنید. فیوزها را تعویض کنید. موتور را به شبکه مجدداً وصل کنید. اگر فیوزها نسوزند خرابی از فیوزها است.	فیوز سوخته است	برق به موتور نمی‌رسد	
وسیله حفاظتی اضافه بار (بی‌متال) را وصل کنید اگر دوباره قطع شد مدار الکتریکی را بررسی کنید.	وسیله حفاظتی اضافه بار قطع کرده است		
مشخصات موجود در پلاک موتور را از قبیل ولتاژ، فرکانس و تعداد فازها را، با مشخصات شبکه، مطابقت دهید. در صورت مشاهده تفاوت‌ها در صدد هماهنگی تلاش شود. مثلاً موتور ac در جریان dc راهاندازی نمی‌شود. موتور تک‌فاز با شبکه سه‌فاز از طریق فاز و نول راهاندازی می‌شود موتورهای سه‌فاز با برق تک‌فاز راهاندازی نمی‌شوند مگر به کمک خازن‌ها.	تغییر ولتاژ شبکه ولتاژ شبکه با ولتاژ نامی موتور یکی نیست.	ولتاژ کافی نیست	مотор راهاندازی نمی‌شود
ولتاژ ترمینال‌های موتور را با بستن کلید اصلی اندازه‌گیری کنید. مقدار ولتاژ با ۱۰٪ اختلاف باید برابر ولتاژ اسمی موتور باشد، در غیر این صورت شبکه تغذیه مناسب یا تغییر اتصالات موتور لازم است.	قطع یا تغییر ولتاژ شبکه		
اتصالات موتور را با نقشه موتور تطبیق دهید. دیاگرام‌ها را از کتاب‌های مطالعه شده، در اختیار بگیرید و طریقه اتصال را با اتصال موتور تطبیق دهید. ممکن است سر سیم‌ها مطابق نقشه به تخته کلم هدایت نشده باشد. هدایت سیم‌ها را در تخته کلم تصحیح کنید. سر کلاف‌ها را با اهم‌متر پیدا کنید و محل اتصال صحیح را بررسی کنید و اصلاح کنید.	سرسیم‌ها جای به جا شده است	اتصالات شبکه صحیح نیست	

جدول عیب‌یابی موتورهای القایی

علائم عیب	نوع عیب	علل عیب	چگونگی رفع عیب
موتور داغ می‌کند	موتو راهاندازی نمی‌شود	کنترل کننده معيوب است	کنترل کننده‌های خارجی موتور را بررسی کنید و عیب را رفع کنید.
موتور به هنگام کار سروصدا می‌کند	ساییدگی یاتاقان‌ها و یا دندنه‌ها	کلید راهانداز معيوب است	تعمیر کلید راهانداز، مناسب است کلید راهانداز عوض شود.
موتور داغ می‌کند	ساییدگی یاتاقان‌ها و یا دندنه‌ها	کشش تسممه خیلی زیاد و یا عدم انطباق تسممه	عیب مکانیکی را رفع کنید. تسممه‌ها جایی که مسطح یا V شکل باشند باید دارای کشش کافی برای جلوگیری از لغزش باشد.
موتور به هنگام کار سروصدا می‌کند	ساییدگی یاتاقان‌ها و یا دندنه‌ها	اتصال نامتعادل دندنه‌های درگیر	دندنه‌ها را از نظر اندازه کنترل کنید.
موتور داغ می‌کند	ساییدگی یاتاقان‌ها و یا دندنه‌ها	سنگینی بیش از حد چرخ تایر یا یارها	انتخاب موتور مناسب با بار
موتور داغ می‌کند	ساییدگی یاتاقان‌ها و یا دندنه‌ها	محور از مرکز خارج شده	در پوش را بردارید و محور را در مرکز تقارن تنظیم کنید.
موتور داغ می‌کند	ساییدگی یاتاقان‌ها و یا دندنه‌ها	محیط کثیف و ذرات معلق زیاد است	اگر شرایط بد باشد حفاظتی برای جلوگیری از ورود مواد زائد به موتور تهیه گردد یا موتور مناسب موقعیت مکان تهیه شود.
روانکاری غیرکافی	_____	_____	یاتاقان‌های استوانه‌ای در شرایط کار عادی سالی یک بار با روغن ماشین سبک و خوب روانکاری شود و در شرایط کار دائم باید دفعات روانکاری بیشتر شود.
موتور داغ می‌کند	جریان زیاد می‌کشد یا جریان فازها با هم برابر نیستند	اتصالات شبکه صحیح نیست	اتصالات را یک بار دیگر کنترل کنید
موتور داغ می‌کند	جریان زیاد می‌کشد یا جریان فازها با هم برابر نیستند	_____	ابزار محرکه، تسممه (اتصالات مکانیکی) بین موتور و بار بررسی شود که موتور با قدرت مناسب به کار گرفته شده یا نه، بار اضافی عمر موتور را به شدت کاهش می‌دهد.

جدول عیب یابی موتورهای القایی

علائم عیب	نوع عیب	علل عیب	چگونگی رفع عیب
موتور سوخته است	یاتاقان‌ها گیر کرده است	کاربرد غلط	تجدید سیم‌بندی و آزمایشات لازم
روتور نامتعادل	نمتعادل شدن یا کج شدن موتور	روتور	روتور نامتعادل سبب ایجاد لرزش می‌شود که می‌توان آن را به سادگی احساس کرد. برای رفع آن بایستی روتور را به طور دینامیکی با وسایل موجود متعادل کرد. همچنین محور کمی تاب برداشته باشد باید صاف شود.
سروصدای موتور خیلی زیاد است	ساییدگی یاتاقان‌ها	ساییدگی یاتاقان‌ها	در موتورهای تک‌فاز یاتاقان‌های ساییده و خشک شده سبب افزایش سروصدما می‌شود. سروصدما با فرکانس لغزش ترکیب شده در بی‌باری صدای خرخربه را می‌دهد. روغن کاری سروصدما را کم می‌کند و گرنه یاتاقان‌ها باید تعویض شوند.
لقی بیش از حد دو سر موتور	کلید تلق تلق می‌کند	کلید از جای خود باز شده	کلید بررسی شود در صورت شکستن باید تعویض شود.
بار با ماشین تطابق کامل ندارد	جابه‌جا شدن بوش‌ها یا بلبرینگ‌ها	جابه‌جا شدن بوش‌ها یا بلبرینگ‌ها	موتور را پیاده کرده، واشرهای مناسب برای رفع لقی در طرف کلید گریز از مرکز اضافه شود اگر موتور در دو طرف محور، جا داشته باشد واشرها را در دو طرف برای رفع لقی اضافه می‌کنند.
موتور در جای خود لرزش بیشتری دارد	موتور مناسب انتخاب نشده است	اتصال موتور به پایه‌ها کامل نیست	شرط مکانیکی بار اصلاح شود.
		وسایل یدکی روی موتور خوب بسته نشده	شرط مکانیکی نصب اصلاح شود.
			درپوش‌های خود موتور و جعبه اتصالات درپوش روغن، درپوش خازن و لوله روغن محکم شوند.

### جدول عیب یابی موتورهای القایی

علائم عیب	نوع عیب	علل عیب	چگونگی رفع عیب
موتور جریان زیاد می کشد یا جریان فازها یکسان نیست	ولتاژ مدار زیاد است	ولتاژ ترمینال های موتور در حالت بار داری و حین کار، اندازه گیری شود. اگر ولتاژ اندازه گیری شده بیش از ۱۰٪ ولتاژ نامی باشد ولتاژ تغذیه اصلاح شود و گرنه آزمایش اشباع بار کامل را انجام دهید اگر توان ورودی بیش از توان نامی باشد به احتمال زیاد ولتاژ شبکه درست نیست.	
موتور داغ می کند	راه اندازی به دفعات زیاد	فرکانس شبکه را با فرکانس موجود در پلاک موتور مقایسه نموده و هماهنگی لازم به عمل آید.	
اشکال در تهويه	مسیر تهويه مسدود شده یا کامل نیست	در صورت کنترل اتوماتیک موتور ممکن است. این شرایط به وجود آید در صورت امکان کنترل را برای طولانی کردن سیکل تنظیم کنید.	
ياتاقان های معیوب	دمای بدن خیلی زیاد است	مسیر تهويه را کاملاً تمیز کنید. هدایت هوای خنک کننده را با سیستم موجود اصلاح کنید و اطمینان حاصل کنید که در مسیر هوای خنک مانع وجود ندارد.	
اتصال کوتاه کلاف ها	سوختن سیم ها	دمای بدن بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد یا ۱۰۴ درجه فارنهایت، برای موتورهای استاندارد، خیلی زیاد است اگر موتور در داخل محفظه از دمای محیط کار می کند دمای این محفظه از دمای محیط کار چند درجه بالاتر است معمولاً دمای اطراف زیاد تعیین کننده نیستند.	
سیم پیچ با کلید راه انداز زمین شده است	خرابی عایق	اگر محل زمین شدن قابل تشخیص نیست موتور باید دوباره سیم پیچ شود.	تعویض یاتاقان ها
کلید راه انداز عمل نمی کند	خرابی کلید راه انداز	تعویض کلید راه انداز (تعمیر توصیه نمی شود)	

جدول عیب‌یابی موتورهای القایی


علائم عیب	نوع عیب	علل عیب	چگونگی رفع عیب
فاصله هوایی غیر یکنواخت است	کجی محور	محور موتور خم شده، محور را صاف کنید و مواد زائد روی محور را پاک کنید یا باربرداری کنید.	
سر و صدای زیاد است	مواد زائد در فاصله هوایی	سروصدای بی‌قاعده، متناوبی و خراشیده می‌باشد موتور را پیاده و تمیز کنید.	
سر و صدای موتور خیلی زیاد است	سر و صدای موتور تقویت می‌شود.	متعلقات نصب فرسوده شده‌اند	در چنین شرایطی موتور را از بار جدا کرده و آن را بدون بار بچرخانید. اگر سروصدای پا بر جا باشد پیچ‌ها را شل کرده و موتور را در حالی که کار می‌کند به آرامی بلند کنید اگر موتور آرام گرفت پایه‌های نصب تشدید کننده صدا عمل می‌کنند با روش نصب فنری می‌توان سروصدای از بین برد.
زوزه در تکیه‌گاههای محور شکستگی محور	نامناسب بودن شرایط نصب بار	محور را بررسی کنید و نارسانی‌های مکانیکی را برطرف کنید.	

## ارزشیابی شایستگی سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز

<p><b>شرح کار:</b>          شناسایی قطعات ساختمان الکتروموتور          تئوری میدان دوار          باز پیچی الکتروموتور          محاسبه و رسم دیاگرام</p>			
<p><b>استاندارد عملکرد:</b> باز پیچی و سیم پیچی الکتروموتور سه فاز در کارگاه سیم پیچی با رعایت موارد اینمنی</p>			
<p><b>شاخص ها:</b>          شناسایی قطعات الکتروموتور          آشنایی با میدان دوار          رسم دیاگرام          مراحل باز پیچی</p>			
<p><b>شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:</b></p>			
<p>شرایط: فضای مناسب - ابزار مناسب - مدت زمان متناسب با حجم کار          ابزار و تجهیزات: بوبین پیچ - الکتروموتور شیار خالی و سوخته - میز تست الکتروموتور - لباس کار - دستکش</p>			
<p><b>معیار شایستگی:</b></p>			
نمره هنرجو	حداقل نمره قبولی از ۳	مرحله کار	ردیف
<p>شاخصی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:          کسب اطلاعات          کارتیمی          مستندسازی          ویژگی شخصیتی</p>			
*		میانگین نمرات	
<p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.</p>			

## پودمان ۵

### سیم پیچی الکتروموتورهای تک فاز

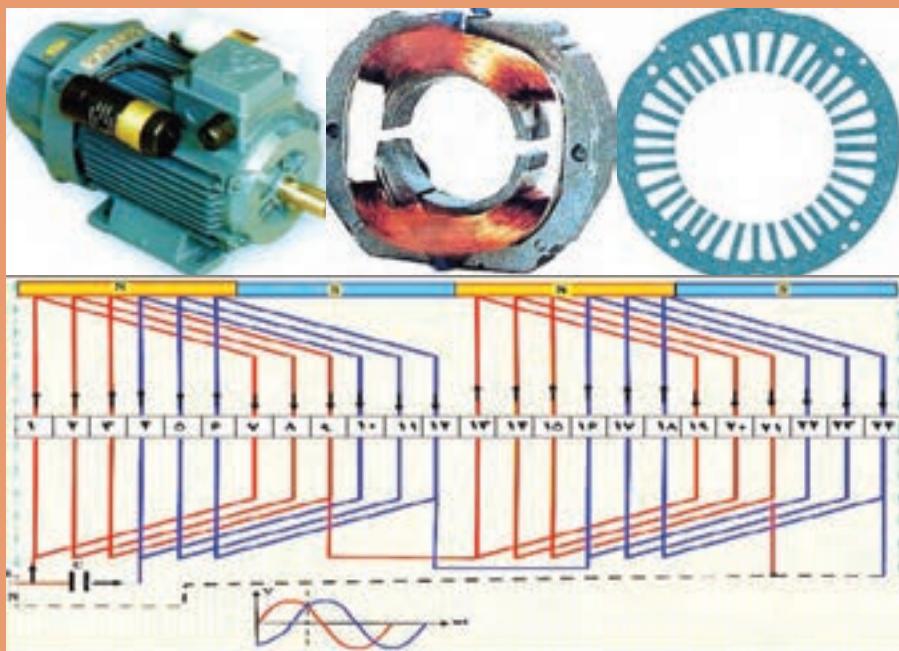

## واحد یادگیری ۵

### سیم‌پیچی الکتروموتور تک‌فاز

#### آیامی دانید:

- کاربردهای الکتروموتورهای تک‌فاز کجاست؟
- انواع الکتروموتور تک‌فاز کدام‌اند؟
- تشکیل میدان دوار در الکتروموتور تک‌فاز با سه فاز چه تفاوتی دارند؟
- چرا از سیم‌پیچی متحددالمرکز در این الکتروموتورها بیشتر استفاده می‌شود؟
- سیم‌پیچ راهانداز و کمکی چه تفاوتی دارد؟
- سیم‌پیچی الکتروموتور کولر از نوع سیم‌پیچ راهانداز است یا کمکی؟

#### استاندارد عملکرد


پس از اتمام این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود دیاگرام انواع الکتروموتورهای تک‌فاز را ترسیم کرده و سیم‌پیچی آن را انجام دهنند.  
همچنین آنها قادر به سیم‌پیچی الکتروموتور کولر آبی و عیب‌یابی آن خواهند بود.

## \* مقدمه

الکتروموتورهای تک فاز برای تغذیه با منبع AC تک فاز طراحی و ساخته می‌شوند. این نوع از الکتروموتورها در وسایل الکتریکی مختلفی از قبیل ماشین‌های متنه، خیاطی، جاروبرقی، تهویه، خدمات خانگی، اداری، کارخانجات، فروشگاه‌ها، ماشین‌های حسابگر، وسایل نقلیه فضایی، هواپیما و غیره استفاده می‌شود. اغلب موتورهای تک فاز با قدرت کسری از اسب بخار ساخته می‌شود. اندازه‌های بزرگ‌تر  $1\frac{1}{5}$ ،  $2\frac{1}{5}$  و  $5\frac{1}{5}$  اسب بخار برای ولتاژهای  $115\text{~V}$  و  $220\text{~V}$  حتی برای  $440\text{~V}$  ولت در اندازه‌های  $7\frac{1}{5}$  و  $10\text{~A}$  اسب بخار نیز ساخته می‌شود. اصول کار موتورهای تک فاز اغلب براساس اصول القایی که در موتورهای سه فاز شرح داده شده استوار است. اصولاً مشخصه سرعت گشتاور، قیمت مناسب، سرویس آسان‌تر، کنترل دور و امکان تغییر جهت چرخش موتور تک فاز است که مصرف کننده را در انتخاب و خرید آن کمک می‌نماید. راندمان و ضریب توان این موتورها کمتر از موتورهای سه فاز است. به همین دلیل این موتورها کاربرد صنعتی ندارند. از آنجایی که برق خانگی، تک فاز است، لذا از این موتورها بیشتر در مصارف خانگی استفاده می‌شود.

## ساختمان داخلی موتورهای تک فاز

ساختمان موتورهای تک فاز القایی مشابه موتورهای سه فاز القایی آسنکرون است با این تفاوت که برخی موتورهای تک فاز دارای ساختمان پیچیده‌تر و تأسیسات بیشتری هستند. از جمله وسایل اضافی این موتورها می‌توان به کلیدهای گریزان مرکز، سیم پیچ استارت، خازن‌های راهانداز و تصحیح‌کننده ضریب قدرت اشاره کرد (شکل ۱).

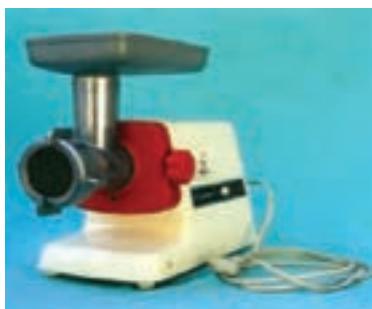

شکل ۱- کاربرد موتور تک فاز در لوازم خانگی

**سؤال:** چند نمونه از دیگر کاربردهای الکتروموتورهای تک فاز را نام ببرید.

## انواع موتورهای تک فاز

موتورهای آسنکرون تک فاز را از دیدگاه‌های مختلف می‌توان دسته‌بندی کرد که در اینجا یک نمونه آن بیان شده است.

(الف) موتور القایی با فاز شکسته

(ب) موتور تک فاز با خازن دائم کار

پ) موتور تک فاز با خازن راهانداز  
 ت) موتور دو خازنی ( دائم کار و راهانداز)  
 ث) موتور اونیورسال  
 ج) موتور با قطب چاکدار

در این فصل طرز کار و نحوه سیم پیچی تعدادی از الکتروموتورهای تک فاز ارائه شده است و اطلاعات بیشتر در کتب تخصصی سالهای آینده آورده خواهد شد.

فیلم

معرفی اجزا و عملکرد الکتروموتور تک فاز از لحظه ۰۱ تا ۰۳:۵۰




## اساس کار موتورهای تک فاز

اساس کار موتورهای القایی سه فاز را میدان دور تشکیل می‌دهد. به طوری که این میدان دور نیز به دلیل خاصیت ذاتی تغییرات متناوب شبکه سه فاز در اطراف سیم پیچی‌های موتور سه فاز پدید می‌آید. در موتورهای تک فاز چون یک گروه سیم پیچی در استاتور قرار دارد. با اتصال این یک گروه سیم پیچی به شبکه تک فاز فضای داخلی استاتور میدان دور پدید نمی‌آید و امکان چرخش موتور وجود نخواهد داشت.

اگر استاتور یک موتور القایی را به جریان متناوب وصل کند ملاحظه می‌شود که با عبور جریان از یک سیم پیچ در نیم سیکل مثبت یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود که ساکن است و فقط دامنه آن کم و زیاد می‌شود و در نیم سیکل منفی نیز به همین ترتیب با عبور جریان از داخل سیم پیچ یک مغناطیسی ساکن ایجاد می‌شود که فقط دامنه آن کم و زیاد می‌شود اما نسبت به نیم سیکل مثبت این تفاوت را دارد که جای قطب‌های مغناطیسی عوض شده است.

منظور از ساکن بودن میدان مغناطیسی این است که محل قرارگرفتن قطب‌های مغناطیسی در هر دو نیم سیکل روی استاتور در یک نقطه است (شکل ۲).

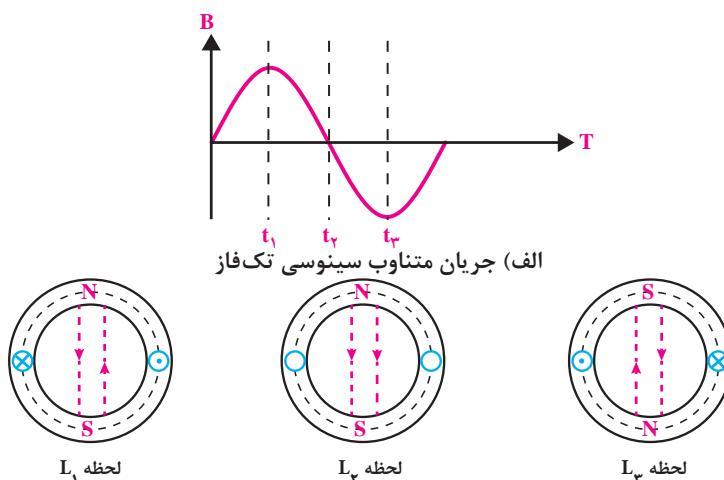


ب) وضعیت میدان مغناطیسی در یک استاتور با سیم پیچ تک فاز

شکل ۲- میدان مغناطیسی ساکن

در حالت فوق اگر در داخل استاتور یک رتور قفسی قرار داشته باشد در هادی‌های آن جریان القایی به وجود می‌آید ولی گشتاور چرخشی تشکیل نمی‌شود. چنانچه رتور را به وسیله دست با هر عامل دیگری در جهتی به چرخش درآید، ملاحظه می‌شود که با حذف عامل گرداننده (مثالاً نیروی دست) رotor همچنان در جهت گرداننده شده به چرخش ادامه می‌دهد.


این پدیده را دانشمندی به نام لبلان تحت عنوان تئوری دو میدان گردان به این شرح بیان می‌کند. میدان مغناطیسی ناشی از جریان متناوب تک‌فاز در داخل استاتور با یک سیم‌پیچ از دو میدان با دامنه برابر تشکیل می‌شود که با سرعت مساوی در خلاف یکدیگر گردش می‌کنند. نتیجه این دو میدان در هر لحظه از زمان دارای دامنه‌ای متغیر ولی بر روی یک محور ثابت است (شکل ۳).

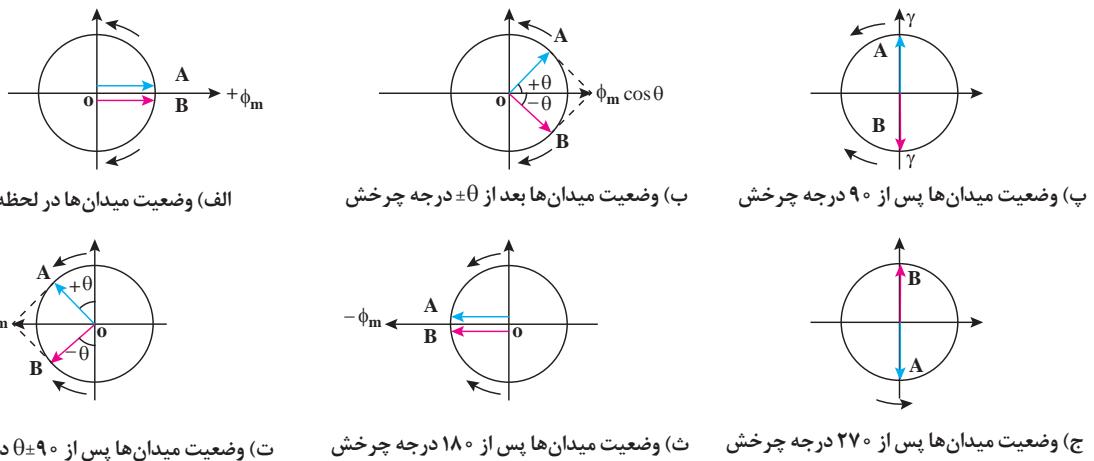


شکل ۳- میدان ناشی از دو میدان دوار  $\Phi_A$  و  $\Phi_B$  در شرایط مختلف (تئوری لبلان)

به همین خاطر در موتورهای تک‌فاز در کنار سیم‌پیچ اصلی از یک گروه سیم‌پیچی دیگر تحت عنوان «سیم‌پیچ کمکی» استفاده می‌شود. این سیم‌پیچی کمکی با اختلاف فاز  $90^\circ$  درجه‌ای نسبت به سیم‌پیچی اصلی در شیارهای موتور قرار داده می‌شود. در برخی موتورهای تک‌فاز سیم‌پیچ کمکی از ابتدای وصل موتور به برق تا انتهای کار موتور به همراه سیم‌پیچ اصلی به شبکه متصل است. اما در انواع دیگر پس از راهاندازی موتور، سیم‌پیچ کمکی به واسطه تجهیزات اضافی از شبکه جدا شده و برق آن قطع می‌شود، در چنین مواردی به این سیم‌پیچ کمکی که فقط در ابتدای راهاندازی موتور مورد استفاده قرار می‌گیرد «سیم‌پیچ راهانداز» گفته می‌شود. در بخش‌های بعد با جزئیات و نحوه سیم‌پیچی این موتورها آشنا خواهید شد. در شکل ۴ تصویر سیم‌پیچی‌های اصلی و کمکی موتورهای تک‌فاز مشاهده می‌شود.

با توجه به شکل‌های فوق ملاحظه می‌شود چنانچه میدان‌های  $\Phi_A$  و  $\Phi_B$  به اندازه  $360^\circ$  بچرخدند و به جای اول خود برسند مجدداً وضعیت میدان‌ها به صورت شکل (الف) خواهد بود. پس تئوری دو میدان گردان نتیجه‌ای مشابه بررسی شکل ۳ دارد. به این ترتیب در مجموع میدان دواری وجود ندارد تا رotor گشتاور چرخشی لازم را ایجاد کند. اما اگر رتور در جهتی گرداننده شود، در همان جهت به حرکت خود ادامه خواهد داد. بنابراین اگر رتور به گونه‌ای راهاندازی شود، مثلاً در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده شود، گشتاور چرخشی موجود در جهت عقربه‌های ساعت شروع به زیاد شدن کرده و در همان موقع، گشتاور موجود در جهت عکس عقربه‌های

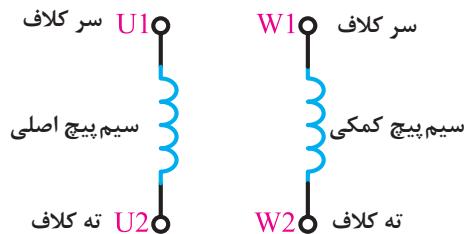

شکل ۴- سیم پیچی اصلی و کمکی

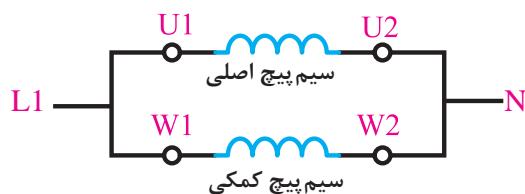

شکل ۵- اتصال سیم پیچی اصلی و کمکی

ساعت شروع به کم شدن می کند. بنابراین یک مقدار معینی گشتاور خالص در جهت عقرههای ساعت وجود دارد که به موتور شتاب داده و سرعت آن را به سرعت کامل می رساند. بنابراین برای راه اندازی موتورهای تک فاز احتیاج به یک راه اندازی اولیه است.

نحوه اتصال سیم پیچ های اصلی و کمکی موتورهای تک فاز به صورت موازی و مطابق شکل ۵ است.



تحقیق

آیا سیم پیچ کمکی از نظر ضخامت و تعداد دور با سیم پیچ اصلی برابر است؟




در این گروه از سیم پیچ های موتور تک فاز چون سیم فاز به دو شاخه موازی تقسیم شده و جریان را به دو مسیر سیم پیچ اصلی و کمکی می فرستد. لذا به این گروه از موتورهای تک فاز «موتورهای طرح دو فاز» یا «موتورهای با فاز شکسته» گفته می شود. در این موتورها که اغلب توان کمتر از  $\frac{1}{3}$  اسب بخار دارند، اختلاف فاز بین سیم پیچ اصلی و استارت را از طریق افزایش مقاومت اهمی سیم پیچ استارت تأمین می کنند. به این موتورها موتورهای با راه انداز مقاومتی نیز می گویند.

شکل (۶) وضعیت شکل موج جریان های جاری در دو سیم پیچی را به همراه وضعیت میدان مغناطیسی فضای داخلی استاتور نشان می دهد.

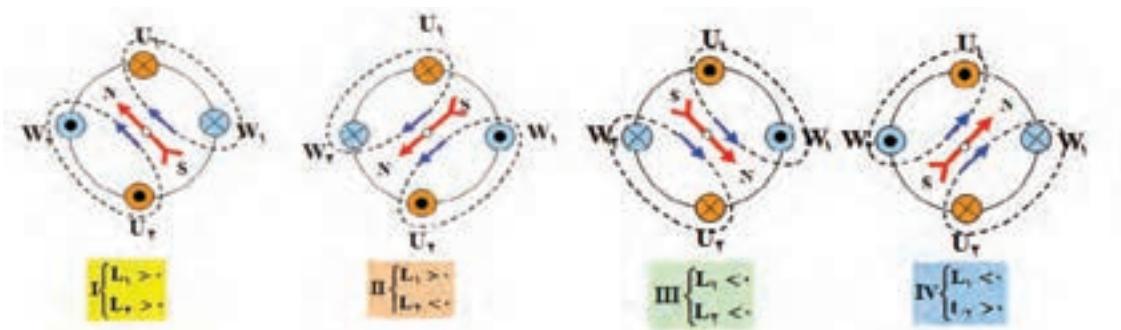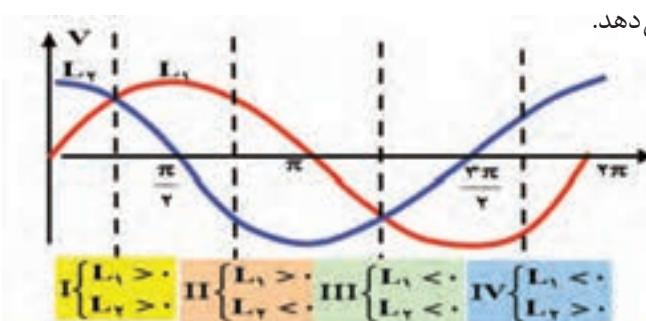

شکل ۶- وضعیت حوزه دوار در سطح استاتور تک فاز از نوع طرح دوفاز

شکل دیگری از این موتورها بدین صورت است که در مسیر سیم‌پیچی کمکی آنها از یک کلیدی به نام کلید گریز از مرکز استفاده می‌شود. از آنجایی که موتورهای تک‌فاز پس از راهاندازی می‌توانند به حرکت دورانی خود ادامه دهند لذا می‌توان پس از راهاندازی، سیم‌پیچی‌های کمکی را از مدار خارج کرد (شکل ۷).

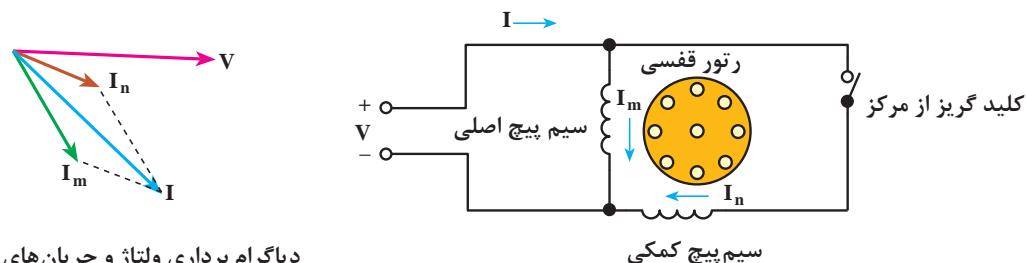

شکل ۷- محل قرار گرفتن کلید گریز از مرکز در مدار

این کلید روی محور موتور قرار می‌گیرد و با سرعت رotor می‌چرخد. عملکرد کلید بدین صورت است که وقتی سرعت موتور به ۷۵٪ سرعت نامی خود رسید کلید گریز از مرکز تغییر حالت داده و سیم‌پیچی کمکی را از مدار خارج می‌کند (شکل ۸).




شکل ۸- کلید گریز از مرکز

شکل (۹) تصویر دیگری از این کلید را که روی رotor موتور تک‌فاز نصب شده است نشان می‌دهد.



شکل ۹- محل قرار گرفتن کلید گریز از مرکز

منحنی مشخصه عملکرد موتورهای تک فاز با کلید گریزاز مرکز را در شکل (۱۰) مشاهده می‌کنید.

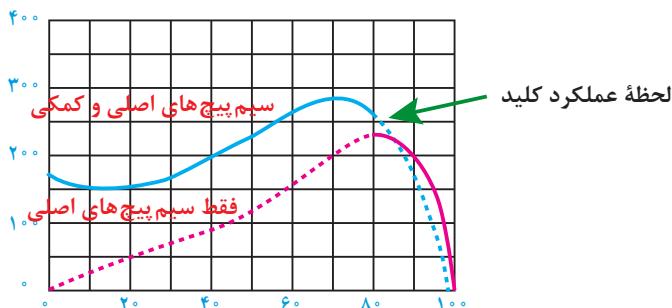

شکل ۱۰- منحنی مشخصه عملکرد موتور تک فاز

اگر کلید گریزاز مرکز به هر دلیلی تغییر حالت ندهد چه پیامدی برای الکتروموتور خواهد داشت؟

تحقیق



## سیم‌پیچی موتورهای تک فاز طرح دوفاز

الکتروموتورهای تک فاز، با راهانداز دائم، به صورت طرح دوفاز، سیم‌پیچی می‌شوند. در این حالت نصف شیارها را سیم‌پیچ اصلی و نصف دیگر را، سیم‌پیچ راهانداز (سیم‌پیچ کمکی)، اشغال می‌کند. سیم‌پیچ کمکی، یا سیم‌پیچ استارت با سیم‌پیچ اصلی، ۹۰ درجه الکتریکی، اختلاف فاز دارد. برای سیم‌پیچی موتورهای تک فاز مانند موتورهای سه فاز، در سه مرحله باید آن را طراحی و ترسیم کرد.

- ۱- انجام محاسبات سیم‌پیچی
- ۲- تشکیل جدول سیم‌پیچی
- ۳- رسم دیاگرام و سربندی

لازم به ذکر است سیم‌پیچی موتورهای طرح دوفاز را به دو صورت گام کامل و گام کسری سیم‌پیچی می‌کنند که در این فصل به هر دو مورد اشاره شده است. چند مثال در مورد نحوه سیم‌پیچی این گروه از موتورهای تک فاز ارائه شده است.

تحقیق



آیا ممکن است الکتروموتور سه فاز را با اتصال به شبکه برق شهر (تک فاز) راهاندازی کرد؟

**سیم‌پیچی موتورهای تک فاز با سیم‌پیچ کمکی دائم در مدار یک طبقه به صورت گام کامل**

**مثال ۵-۱:** الکتروموتور تک فاز ۲۴ شیار ۴ قطب مفروض است. دیاگرام سیم‌بندی این موتور را به صورت سیم‌پیچ کمکی دائم در مدار، یک طبقه با گام کامل به ازای جفت قطب، طرح و رسم کنید.

حل: برای موتورهای با سیم‌پیچ کمکی دائم، محاسبات طرح دوفاز دنبال می‌شود. در این حالت تعداد فازها برابر  $m=2$  در نظر گرفته می‌شود. اختلاف بین دوفاز، ۹۰ درجه الکتریکی می‌باشد. اگر فاز ۱، از شیار شماره ۱، شروع شود، فاز ۱ از شیار  $W_1 = \frac{9}{\alpha_{ez}} + 1$  شروع خواهد شد.

### ☒ محاسبات سیم پیچی

$$Z = 24, m = 2, Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{24}{4} = 6$$

$$q = \frac{Z}{2P \cdot m} = \frac{24}{4 \times 2} = 3, Y_P = Y_Z = 6$$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z} = \frac{2 \times 36^\circ}{24} = 3^\circ$$

$$U_1 = 1 + \frac{90}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{90}{3^\circ} = 4 \text{ شروع}$$

### ☒ تشکیل جدول

جدول سیم پیچی ۴ ردیف (به تعداد قطبها) و ۲ ستون (به تعداد فازها) تشکیل می شود و هر ستون به ۹ قسمت تقسیم می شود. موتورهای الکتریکی تک فاز بیشتر به صورت متحددالمرکز، سیم پیچی می شوند. انتخاب سیم پیچ متحددالمرکز، امکان جداسازی سیم پیچ ها را از هم دیگر، فراهم می سازد. بدین ترتیب، سیم پیچ راه انداز که، از قطر سیم کمتر تشکیل می شود، آسیب پذیری بیشتری دارد و روی سیم پیچ اصلی قرار می گیرد. در صورت سوختن یا قطع مدار، می توان آن را به سادگی تعویض یا تعمیر کرد. بدون آنکه به سیم پیچ اصلی صدمه ای وارد شود. در سیم پیچی متحددالمرکز، به سبب تغییر گام سیم بنده در کلافها، ضریب کوتاهی گام سیم پیچ ها، تغییر می کند. در این صورت تعداد دور کلافها، در هر گروه کلاف، متفاوت خواهد بود. دور کلافها در هر گروه کلاف، به نسبت ضریب کوتاهی گام کلافها محاسبه می شود. در سیم بنده طرح دوفاز، مانند موتورهای سه فاز، سیم پیچی در هر دو حالت، کلاف مساوی و متحددالمرکز اجرا می شود. در این مثال هر دو مورد سیم پیچی کلاف مساوی و متحددالمرکز را دنبال کنید (شکل ۱۱).

$\frac{m}{2P}$	$U_1, U_T$	$W_1, W_T$
N	1 2 3	4 5 6
S	7 8 9	10 11 12
N	13 14 15	16 17 18
S	19 20 21	22 23 24

تشکیل جدول

$\frac{m}{2P}$	$U_1, U_T$	$W_1, W_T$
N	1 2 3	4 5 6
S	7 8 9	10 11 12
N	13 14 15	16 17 18
S	19 20 21	22 23 24


آرایش کلافها در سیم بنده (کلاف مساوی)

$\frac{m}{2P}$	$U_1, U_T$	$W_1, W_T$
N	1 2 3	4 5 6
S	7 8 9	10 11 12
N	13 14 15	16 17 18
S	19 20 21	22 23 24


آرایش کلافها در سیم بنده (متحددالمرکز)

شکل ۱۱- تشکیل جدول و آرایش کلافها در سیم بنده کلاف مساوی و متحددالمرکز

☒ ترسیم دیاگرام گستردہ سیم پیچی به صورت کلاف مساوی (زنگیری) و مدور. دیاگرام گستردہ کلاف مساوی در شکل ۱۲ و دیاگرام دایره‌ای (مدور) در شکل ۱۳ نشان داده شده است.

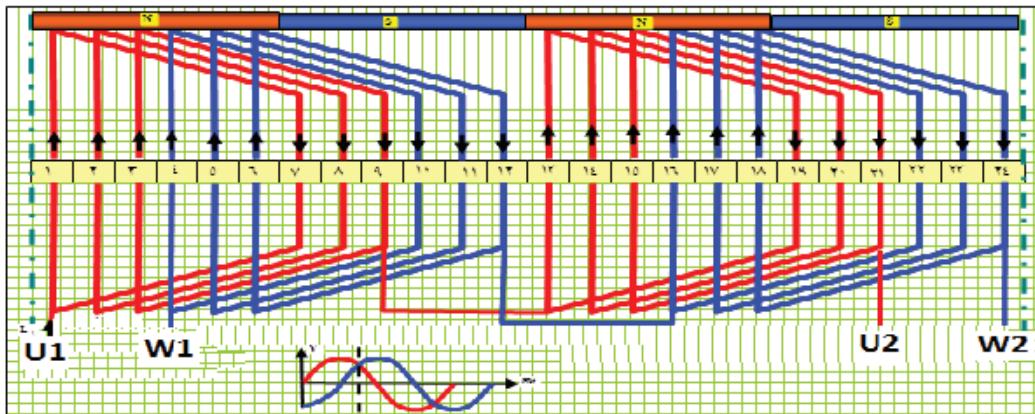


شکل ۱۲- دیاگرام گستردہ کلاف مساوی و یک طبقه موتور تک فاز ۲۴ شیار ۴ قطب طرح دوفاز

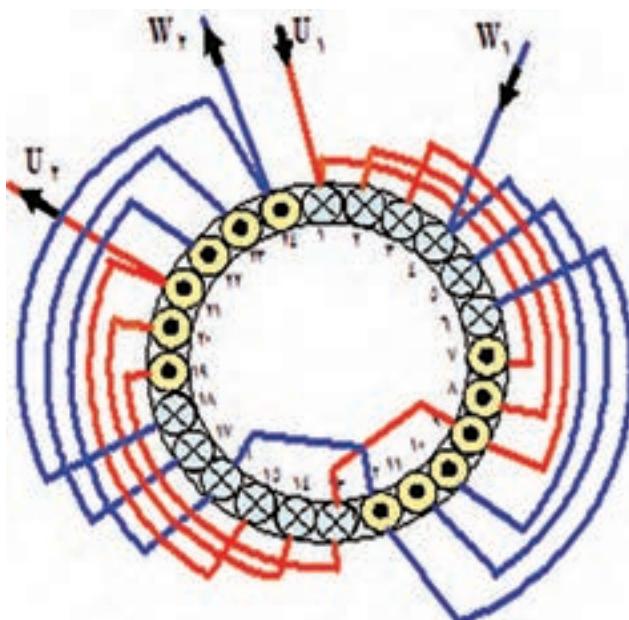


شکل ۱۳- دیاگرام دایره‌ای (مدور) کلاف مساوی و یک طبقه موتور تک فاز، ۲۴ شیار ۴ قطب، طرح دوفاز

ترسیم دیاگرام گستردہ سیم پیچی به صورت متحدم‌المرکز و مدور متحدم‌المرکز گستردہ متحدم‌المرکز و یک طبقه موتور تک فاز، ۲۴ شیار ۴ قطب طرح دوفاز در شکل ۱۴ نشان داده شده است. برخی موارد دیاگرام‌های گستردہ متحدم‌المرکز موتورهای تک فاز را به صورت شکل ۱۵ نیز رسم می‌کنند. دیاگرام مدور متحدم‌المرکز در شکل ۱۶ آورده شده است.


پودمان پنجم: سیم پیچی الکتروموتورهای تک فاز

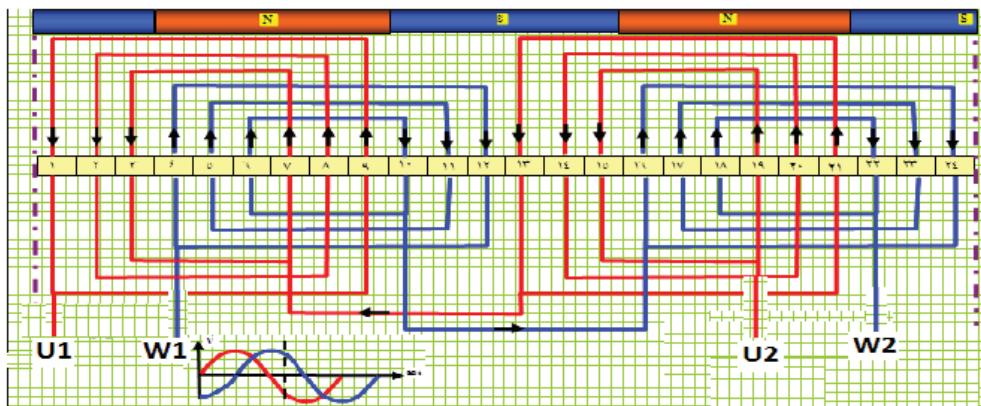

شکل ۱۴- دیاگرام متعددالمرکز

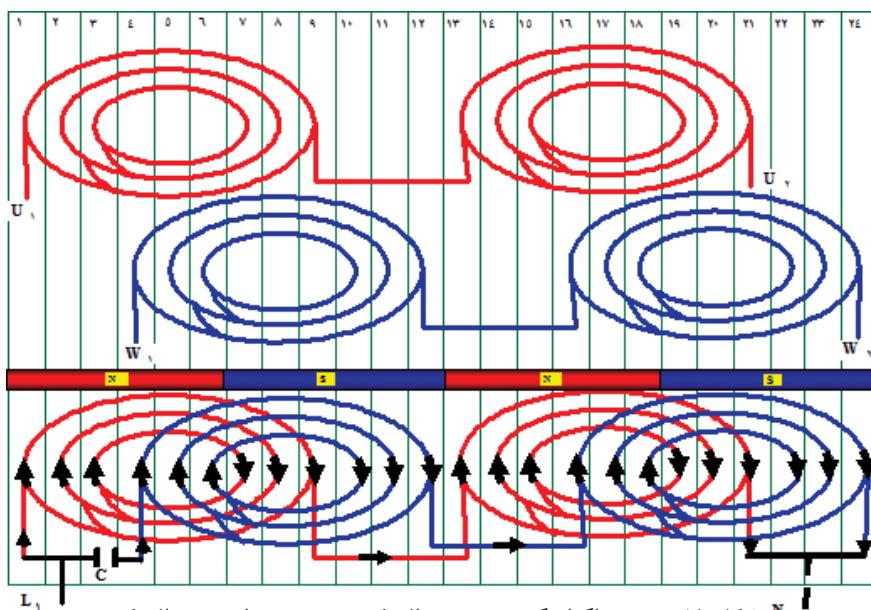

شکل ۱۵- رسم دیاگرام گسترده متعددالمرکز به صورت دوایر متعددالمرکز

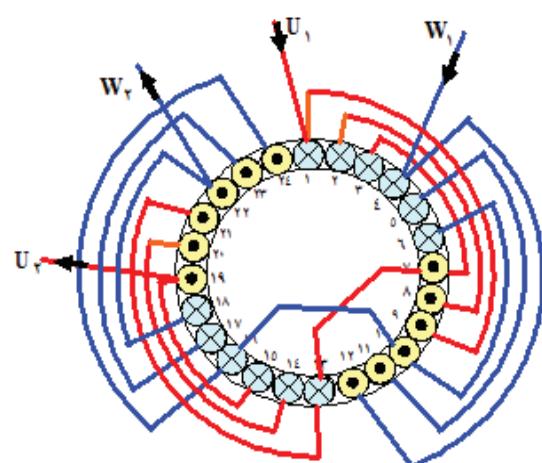

شکل ۱۶- دیاگرام دایره‌ای (مدور) سیم پیچی متعددالمرکز

**سؤال:** دیاگرام گستردہ و دایرہ‌ای هر کدام از چه نمایی سیم‌پیچی الکتروموتور را نشان می‌دهد؟

تمرین: دیاگرام‌های گستردہ شکل ۱۲ و ۱۴ را در یک کاغذ شطرنجی ترسیم کنید.

**مثال ۲-۵:** الکتروموتور تک فاز ۳۶ شیار ۶ قطب مفروض است. دیاگرام سیم‌بندی این موتور را به صورت سیم‌پیچ کمکی دائم کار، یک طبقه با گام کامل به‌ازای جفت قطب، طرح و رسم کنید.

#### ✓ محاسبات سیم‌پیچی

$$Z = 36, m = 2, Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{6} = 6 \quad q = \frac{Z}{2p.m} = \frac{36}{6 \times 2} = 3$$

$$Y_P = Y_Z = 6, \alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z} = \frac{3 \times 36^\circ}{36} = 3^\circ$$

$$U_1 \Rightarrow 1 + \frac{9^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{9^\circ}{3^\circ} = 4 \quad \text{شروع } W_1$$

#### ✓ تشکیل جدول

$\frac{m}{r.P}$	$U_1, U_2$			$W_1, W_2$		
N	1	2	3	4	5	6
S	7	8	9	10	11	12
N	13	14	15	16	17	18
S	19	20	21	22	23	24
N	25	26	27	28	29	30
S	31	32	33	34	35	36

شکل ۱۷- جدول سیم‌پیچی موتور تک فاز ۳۶ شیار یک طبقه ۶ قطب با گام کامل ( $G = P$ ) طرح دوفاز


$\frac{m}{r.P}$	$U_1, U_2$			$W_1, W_2$		
N	1	2	3	4	5	6
S	7	8	9	10	11	12
N	13	14	15	16	18	19
S	19	20	21	22	23	24
N	25	26	27	28	29	30
S	31	32	33	34	35	36

$\frac{m}{r.P}$	$U_1, U_2$			$W_1, W_2$		
N	1	2	3	4	5	6
S	7	8	9	10	11	12
N	13	14	15	16	18	19
S	19	20	21	22	23	24
N	25	26	27	28	29	30
S	31	32	33	34	35	36


جدول کلاف متحdalمرکز موتور ۳۶ شیار ۶ قطب یک طبقه طرح دوفاز

شکل ۱۸- جدول کلاف مساوی و متحdalمرکز موتور ۳۶ شیار ۶ قطب یک طبقه طرح دوفاز

ترسیم دیاگرام سیم‌بندی

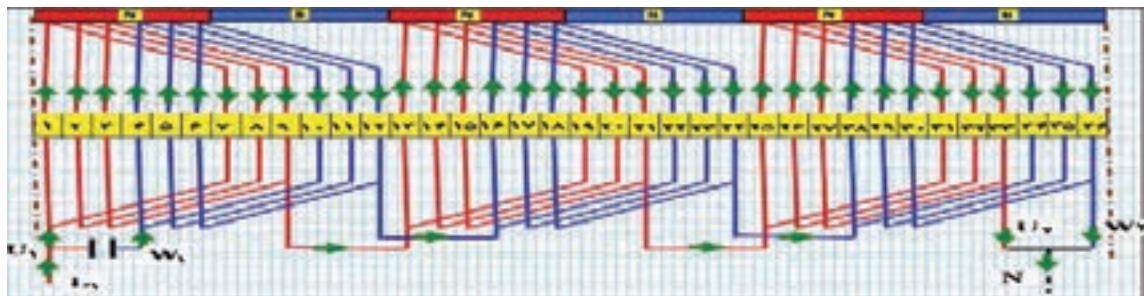

شکل ۱۹- دیاگرام گسترده کلاف مساوی، موتور تک فاز ۳۶ شیار ۶ قطب یک طبقه با گام کامل طرح دوفاز(راه انداز دائم)

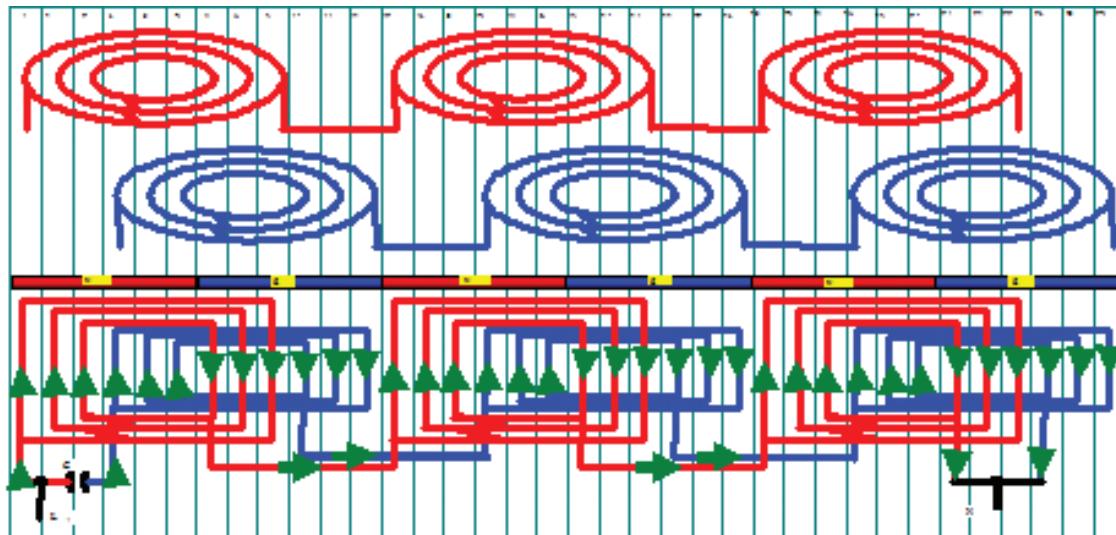

شکل ۲۰- دیاگرام گسترده متعددالمرکز، موتور تک فاز ۳۶ شیار ۶ قطب یک طبقه با گام کامل طرح دوفاز(راه انداز دائم)

فعالیت

دیاگرام گسترده کلاف مساوی (شکل ۱۹) و متعددالمرکز (شکل ۲۰) سیم‌پیچی مثال ۲-۵ را در کاغذ شطرنجی ترسیم کنید.



### سیم‌پیچی موتورهای تک فاز با سیم‌پیچ کمکی دائم در مدار یک طبقه گام کسری

برای توزیع سیم‌پیچی در سطح استاتور، موتورهای تک‌فاز با طرح دوفاز، نظیر موتورهای سه فاز، به صورت گام کسری (کوتاه شده) سیم‌پیچی می‌شوند. در حالت‌هایی که ۶ فردیا زوج است، مطابق دستورالعمل‌های موتورهای سه‌فاز، سیم‌بندی اجرا می‌شود. با این تفاوت که در الکتروموتورهای طرح دوفاز، دوستون برای دوفاز ترسیم می‌شود. اختلاف فاز بین فازها،  $90^\circ$  درجه الکتریکی می‌باشد.

**مثال ۳-۵:** الکتروموتور تک فاز ۲۴ شیار ۴ قطب مفروض است. دیاگرام سیم‌بندی این موتور را به صورت استارت دائم، یک طبقه با گام کسری (کوتاه شده) به‌ازای قطب، طرح و رسم کنید.

### ☒ محاسبات

$$Z = 24, m = 2, Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{24}{4} = 6, q = \frac{Z}{2P.m} = \frac{24}{4 \times 2} = 3$$

$$Y_{Z1} = Y_P - \left( \frac{q}{2} - \frac{1}{2} \right) = 6 - \left( \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \right) = 5$$

$$Y_{Z2} = Y_P - \left( \frac{q}{2} + \frac{1}{2} \right) = 6 - \left( \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \right) = 4$$

$$\alpha_{ez} = \frac{q \times 36^\circ}{Z} = \frac{2 \times 36^\circ}{24} = 3^\circ$$

$$U_1 \Rightarrow 1 + \frac{9^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{9^\circ}{3^\circ} = 4 \quad \text{شروع}$$

### ☒ تشكيل جدول

برای تشکیل جدول، چون  $q$  فرد است، قواعد انتقال شروع فازها به اندازه  $\frac{1}{2} - \frac{q}{2}$  به سمت راست انتقال داده می‌شود. بنابراین شروع فازها به اندازه  $= 1 - \frac{1}{2} - \frac{q}{2}$  شیار، به سمت راست منتقل می‌شوند. به عبارت دیگر فاز  $U_1, U_2$  و فاز  $V_1, V_2$  از شیار ۲ و فاز  $W_1, W_2$  (به جای شیار ۴) شروع خواهد شد. براساس مطالب فوق جدول سیم پیچی مطابق شکل ۲۱ تشکیل می‌شود.

$m$ $\tau P$	$U_1, U_2$	$W_1, W_2$
N	1 2 3	4 5 6
S	7 8 9	10 11 12
N	13 14 15	16 17 18 19
S	20 21 22	23 24

انتقال فاز شروع به سمت راست


$m$ $\tau P$	$U_1, U_2$	$W_1, W_2$
N	1 2 3	4 5 6
S	7 8 9	10 11 12
N	13 14 15	16 17 18 19
S	20 21 22	23 24

جدول کلاف مساوی

$m$ $\tau P$	$U_1, U_2$	$W_1, W_2$
N	1 2 3	4 5 6
S	7 8 9	10 11 12
N	13 14 15	16 17 18 19
S	20 21 22	23 24

جدول کلاف متعدد المركز

شکل ۲۱- جدول موتور ۲۴ شیار ۴ قطب طرح دوفاز یک طبقه با گام کسری

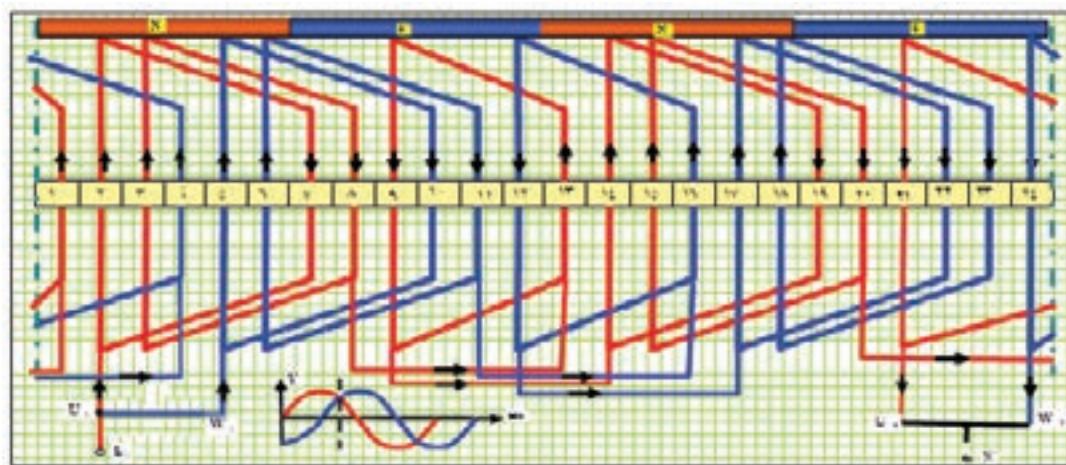


شکل ۲۲- دیاگرام گسترده کلاف مساوی و یک طبقه موتور تک فاز، ۲۴ شیار ۴ قطب، گام کوتاه طرح دوفاز

فعالیت



دیاگرام‌های گسترده سیم‌پیچی کلاف مساوی و متحددالمرکز، مثال ۳-۵ را در کاغذ شترنجی ترسیم نمایید.

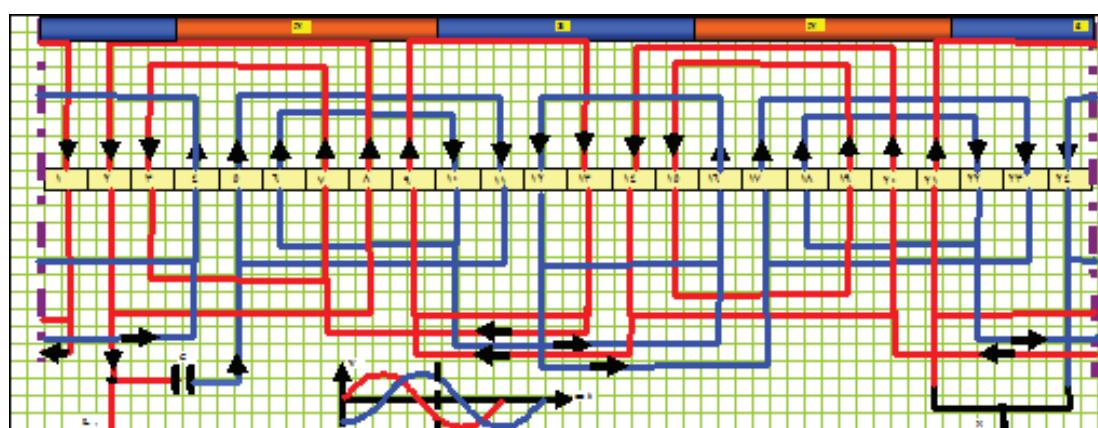

شکل ۲۳- دیاگرام گسترده متحددالمرکز و یک طبقه موتور تک فاز، ۲۴ شیار ۴ قطب طرح دوفاز، گام کسری

کار عملی ۱




هدف: سیم‌پیچی موتورهای طرح دو فاز

وسایل و تجهیزات:

- پوسته استاتور ۳۶ شیار یک عدد
- استاتور نگهدار یک عدد.
- کلاف پیچ یک عدد.
- قالب کلاف متحددالمرکز یک عدد.

- سیم لاکی با قطر مورد نیاز موتور.
  - سیم افشار نمره ۱ یا  $1/5$  ۲ متر.
  - هویه یک عدد.
  - روغن لحیم.
  - سیم لحیم با قلع  $50\%$  یا  $60\%$ .
  - عایق پرشمان  $5/50$  و  $35/50$  از هر کدام یک برگ.
  - وارنیش با نمره‌های مورد نیاز سیم‌ها.
  - تابلوی آزمایش موتورهای الکتریکی.
  - آچارتخت و آچارینگی و آچاربوکس هر کدام یک ست کامل.
  - انبردست یک عدد.
  - شارلاک.
  - کوره حرارتی یک عدد
  - پیچگوشتی تخت و چارسو کوچک، متوسط و بزرگ هر کدام یک عدد.
  - دم باریک یک عدد.
  - سیم چین یک عدد.
  - سیم لخت کن یک عدد.
  - چاقو یا کاتر یک عدد.
  - سنباده نرم یک برگ.
  - نخ موتور پیچی یا کنف یک کلاف.
  - میکرومتر یک عدد.
  - چکش پلاستیکی یک عدد.
  - دورسنج موتور یک عدد.
- استاتور یک موتور  $36$  شیار یا  $24$  شیار را تحويل گرفته و تحت نظرارت مربی خود محاسبات، رسم دیاگرام موتور به صورت طرح دوفاز  $6$  قطب با سیم پیچ کمکی دائم در مدار را به صورت متحددالمرکز ترسیم و سیم پیچی کنید.
- مراحل اجرای کار عملی باید به صورت زیر باشد:**
- پیچیدن  $6$  گروه کلاف دوپیچکی متحددالمرکز و  $6$  گروه کلاف یک پیچکی تهیه کنید (شکل  $24$ ).

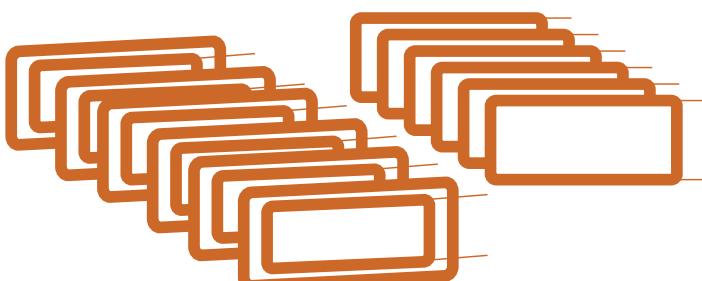


شکل  $24$  -  $6$  گروه کلاف دوپیچکی و  $6$  کلاف تکی




شکل ۲۵- گروه کلاف دو پیچکی و کلاف تکی

- عایق‌بندی استاتور را با کاغذهای پرشمان انجام دهید (شکل ۲۵).

- با توجه به جدول متحددالمرکز شکل ۲۶ اولین گروه کلاف را با گام‌های ۲ به ۸ و ۳ به ۷، در شیارهای استاتور قرار دهید.

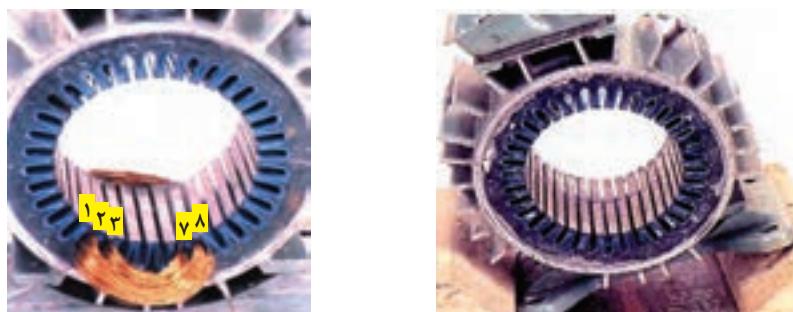


شکل ۲۶- جای‌گذاری گروه کلاف شماره ۱ در شیارهای ۲ به ۸ و ۳ به ۷

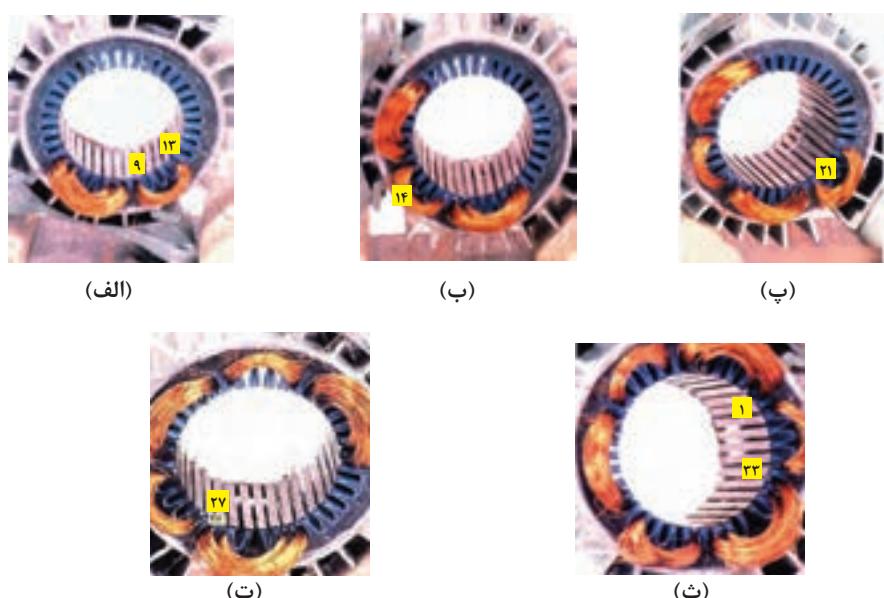


شکل ۲۷- تکمیل سیم‌بندی فاز اول  $U_1, U_2$

سرسیمی که از شیار شماره ۲ خارج شده و مربوط به گروه کلاف شماره ۱ می‌باشد پس از عبور از وارنیش، به

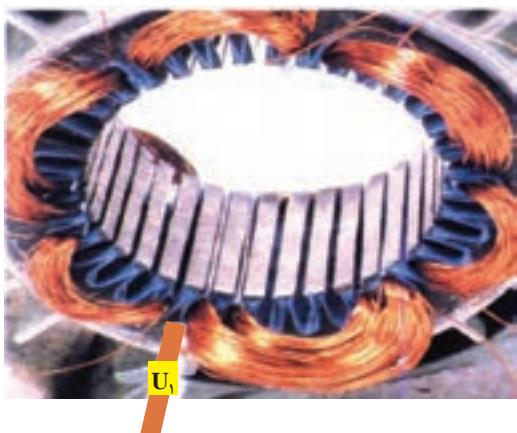

شکل ۲۸- هدایت فاز  $U_1$  به سیم افshan

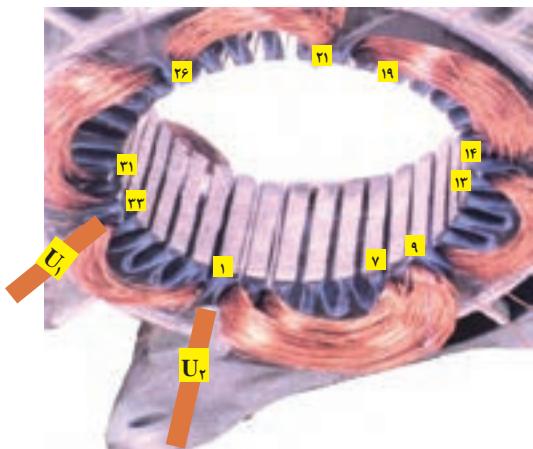

شکل ۲۹- سربندی کلافهای فاز  $U_1, U_2$

فاز دوم  $W_2$  را با یک گروه کلاف دو پیچکی از شیار ۵ شروع کنید و کلاف کوچک آن را در شیارهای ۶، ۱۰ و کلاف بزرگ آن را در شیارهای ۵، ۱۱ قرار دهید. و سیم پیچی را شبیه فاز  $U_1, U_2$  مطابق مسیرهای سفید رنگ کامل کنید. سراتصالات را به تخته کلم هدایت و سیم پیچی را نخبندی کنید (شکل ۳۰).



شکل ۳۰- سیم پیچ فاز دوم هدایت سراتصالات به تخته کلم و نخبندی سیم پیچی

سیم افshan با قطر مناسب اتصال دهید. وارنیش را مطابق شکل ۲۸ روکش آن قرار دهید و به آن برچسب  $U_1$  بزنید.

گروه کلافها را مطابق شکل ۲۹ سربندی کنید. سربندی با اتصال دور انجام می‌شود و سرسیم‌هایی که از شیار ۷ خارج شده به سرسیم شیار ۹، ۱۳ به ۱۴، ۱۹، ۲۵، ۲۶ به ۲۱، ۳۱ به ۱ اتصال می‌یابند و  $U_2$  از شیار ۳۳ به سیم افshan پس از عبور از وارنیش اتصال داده می‌شود.

فیلم

سیم‌پیچی الکتروموتور تک‌فاز از لحظه ۰۱:۵۵:۰۰ تا ۰۲:۰۰:۵۱



## سیم‌پیچی موتورهای تک‌فاز خازن‌دار

موتورهای تک‌فاز با توان‌های کمتر از یک اسب بخار، بیشتر با راهانداز لحظه‌ای طراحی می‌شوند. سیم‌پیچ راهانداز این موتورها، پس از آنکه سرعت گردش موتور به ۷۵٪ دور نامی می‌رسد توسط کلیدهای گریز از مرکز یا رله‌های مغناطیسی از منبع تغذیه گرفته می‌شوند و موتور با سیم‌پیچ اصلی بار را به گردش درمی‌آورد. چون نقش سیم‌پیچ استارت، در موتورهای تک‌فاز، راهاندازی موتور می‌باشد، زمان اتصال آن به شبکه برق، خیلی کوتاه است. از طرف دیگر هر چقدر مقاومت اهمی سیم‌پیچ راهانداز بیشتر باشد، گشتاور راهاندازی زیاد خواهد بود. برای افزایش مقاومت سیم‌پیچ استارت، قطر سیم آن را کمتر در نظر می‌گیرند. در عمل قطر سیم استارت در محدوده ۴۰ الی ۶۰ درصد قطر سیم‌پیچ اصلی انتخاب می‌شود. در محاسبه تعداد دور سیم‌پیچ استارت ولتاژ را حدود ۲۰٪ کمتر از ولتاژ سیم اصلی در نظر می‌گیرند. این عوامل باعث می‌شود که سیم‌پیچ استارت نسبت به سیم‌پیچ اصلی آسیب‌پذیرتر باشد. بدین علت موتورهای تک‌فاز را متحده‌المرکز سیم‌پیچی می‌کنند، سیم‌پیچ استارت را در روی سیمهای اصلی در داخل شیارها قرار می‌دهند تا در صورت آسیب دیدن سیم‌پیچ بتوانند سیم‌پیچ استارت را تعویض کنند. مدت زمان کوتاه اتصال سیم‌پیچ استارت به منبع تغذیه سبب می‌شود که بیشتر شیارهای استاتور را به سیم اصلی اختصاص دهند. بدین منظور  $\frac{2}{3}$  شیارهای استاتور به سیم‌پیچ اصلی و  $\frac{1}{3}$  بقیه را به سیم‌پیچ استارت منظور می‌کنند، تا در زمان کار موتور از قسمت زیاد هسته در تولید قدرت بهره‌برداری شود. در سیم‌پیچی موتورهای تک‌فاز با استارت موقت، برای ایجاد گشتاور قوی و برقراری حوزه دور، اختلاف فاز الکتریکی سیم‌پیچ اصلی و استارت را، از نظر موقعیت مکانی، ۹۰ درجه الکتریکی درنظر می‌گیرند. در عمل برای تأمین اختلاف فاز مناسب بین سیم‌پیچ‌های اصلی و استارت روش‌های متفاوتی وجود دارد. از این لحاظ موتورهای تک‌فاز را، طبقه‌بندی می‌کنند.

در تعدادی از موتورهای تک‌فاز برای ایجاد اختلاف فاز بیشتر بین ولتاژ و جریان سیم‌پیچی‌های اصلی و کمکی از خازن در مسیر سیم‌پیچ کمکی به صورت سری استفاده می‌شود که این کار معمولاً در قالب سه شکل انجام می‌شود.

تحقیق

چگونه می‌توان از صحبت خازن اطمینان حاصل کرد؟




خازن‌ها، در انواع دینامیکی و الکتروولیتی، در راهاندازی موتورهای تک‌فاز، به کار گرفته می‌شوند. خازن‌های الکتروولیتی، در راهاندازهای لحظه‌ای، کاربرد دارند. این خازن‌ها در ظرفیت‌های تا ۲۰۰ میکروفاراد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

### الف) موتور تک‌فاز با خازن دائم کار

در موتورهای تک‌فاز، با راهاندازی دائم، از خازن‌های دینامیکی، که به خازن‌های خشک نیز، معروف هستند،


استفاده می‌شود. ظرفیت این خازن‌ها، تقریباً یک سوم خازن‌های الکتروولیتی می‌باشند (شکل ۳۱).

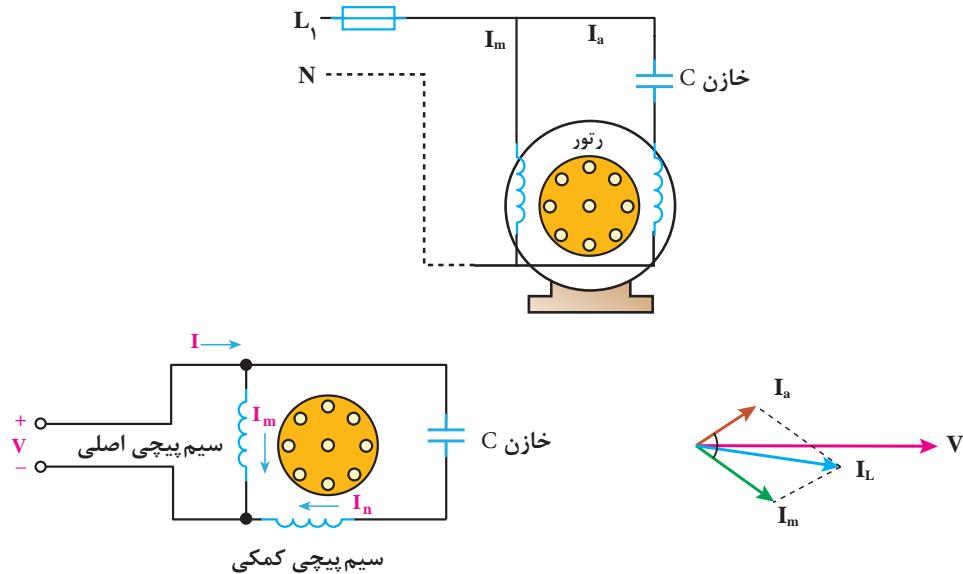

شکل ۳۱- اتصال سیم‌پیچی‌های اصلی و کمکی با دیاگرام برداری موتور تک‌فاز با خازن دائم کار


### ب) موتور تک‌فاز با خازن راهانداز

در موتورهای تک‌فاز با راهانداز خازنی، که سیم‌پیچ راهانداز موقت نام دارند از خازن‌های الکتروولیتی استفاده می‌شود که اغلب دارای ظرفیت زیادی هستند تا در شروع راهاندازی اختلاف فاز لازم را برای گردش موتور را ایجاد کنند (شکل ۳۲).

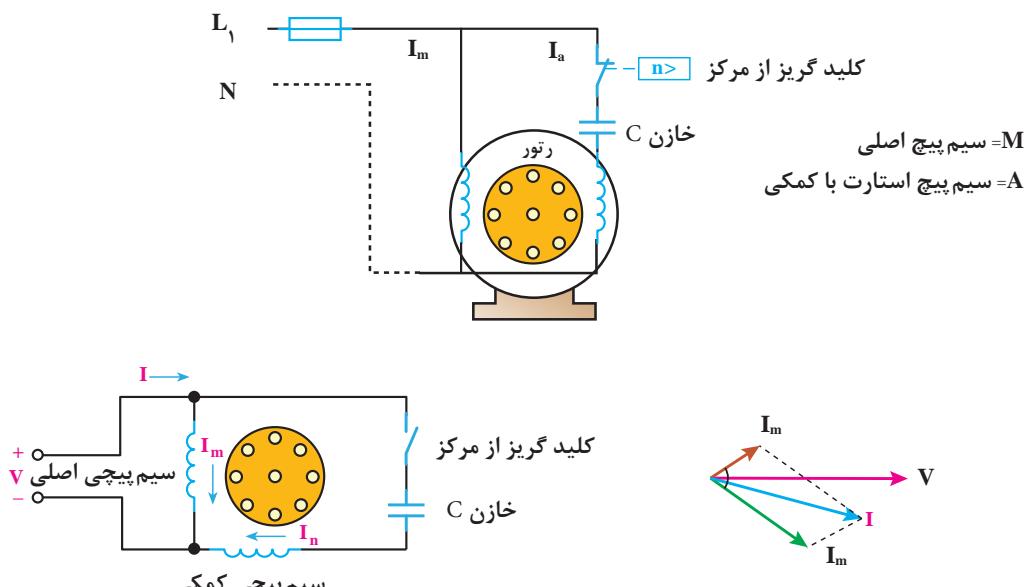

شکل ۳۲- اتصال سیم‌پیچی‌های اصلی

منحنی مشخصه عملکرد موتورهای تک‌فاز با کلید گریز از مرکز و خازن راهانداز را در شکل (۳۳) مشاهده می‌کنید.

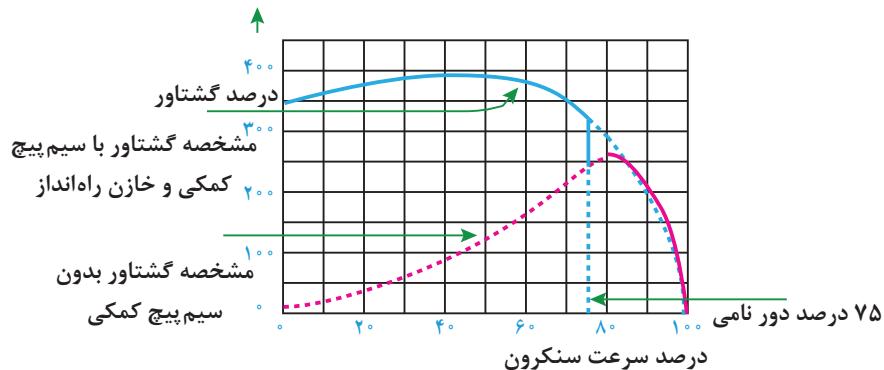

شکل ۳۳- موتور تک‌فاز با خازن راهانداز و کلید گریز از مرکز


همان‌طوری که در منحنی مشخصه مشاهده می‌شود گشتاور راهاندازی موتورهای با خازن راهانداز نسبت به موتورهای با سیم‌پیچ کمکی دائم کار افزایش می‌یابد و در نتیجه موتور به صورت قوی‌تر اما با صدای کمتر و نرم‌تر راهاندازی می‌شود.

فیلم



محاسبات سیم‌پیچی الکتروموتور تک‌فاز لحظه ۱۰:۵۶:۲۴ تا ۱۰:۵۷:۲۵

پ) موتور تک‌فاز با خازن راهانداز و دائم کار (موتورهای دو‌خازنی)  
در بعضی از موتورها، از هر دو نوع خازن، خشک و الکتروولیتی استفاده می‌شود. خازن الکتروولیتی پس از راهاندازی، توسط کلید گریز از مرکز از مدار الکتریکی، خارج می‌شود و خازن دائم کار (دینامیکی) تا زمانی که موتور کار می‌کند در مدار باقی خواهد ماند (شکل ۳۴).

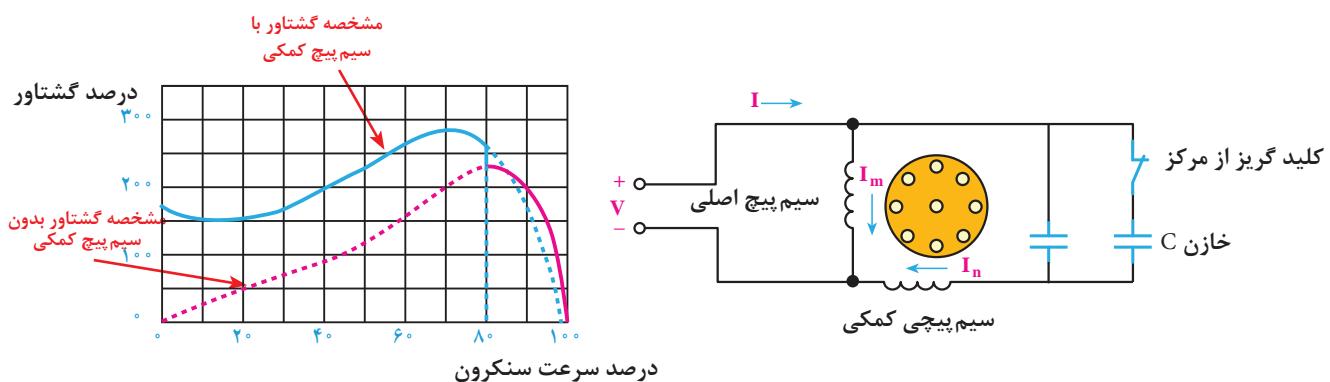

ب) مشخصه گشتاور سرعت

الف) مدار الکتریکی

شکل ۳۴- مشخصه گشتاور دور

همان گونه که در ابتدا اشاره شد  $\frac{2}{3}$  از شیارهای استاتور به سیم پیچ اصلی و  $\frac{1}{3}$  بقیه را به سیم پیچ استارت اختصاص داده می‌شود. پس از راه اندازی، سیم پیچی کمکی در شرایط سیم پیچ استارت در داخل شیارها، بدون آنکه خاصیتی داشته باشد، غیرفعال باقی می‌ماند. بنابراین از  $\frac{1}{3}$  قدرت استاتور موتور، استفاده نمی‌شود. این خاصیت به نوبه خود، بازده ماشین‌های تک‌فاز را کاهش می‌دهد.

مثال زیر نحوه محاسبه، ترسیم دیاگرام و سیم پیچی موتورهای تک‌فاز دارای خازن راه‌انداز را ارائه می‌دهد.

**مثال ۴-۵:** محاسبات سیم پیچی و دیاگرام سیم پیچی موتور تک‌فاز ۲۴ شیار ۲ قطب را با راه‌انداز لحظه‌ای انجام داده و دیاگرام آن را ترسیم کنید.

حل: ابتدا  $\frac{2}{3}$  شیارها را برای سیم پیچ اصلی و  $\frac{1}{3}$  بقیه شیارهای استاتور را برای سیم پیچ راه‌انداز منظور می‌شود. محاسبات سیم پیچی به شکل زیر دنبال می‌شود.

$$Z = 24, \quad 2P = 2, \quad m = 1$$

$$\text{شیارهای اصلی} = \frac{2}{3}Z = \frac{2}{3} \times 24 = 16$$

$$\text{شیارهای استارت} = \frac{1}{3}Z = \frac{1}{3} \times 24 = 8$$

$$q_m = \frac{Z_m}{2P \times m} = \frac{16}{2 \times 1} = 8 \rightarrow q'_m = \frac{q_m}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$q_a = \frac{Z_a}{2P \times m} = \frac{8}{2 \times 1} = 4 \rightarrow q'_a = \frac{q_a}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z} = \frac{1 \times 36^\circ}{24} = 15^\circ$$

$$Y_p = \frac{Z}{2P} = \frac{24}{2} = 12 \rightarrow Y_{Zm} = Y_p - q'_m = 12 - 4 = 8$$


$$Y_{za} = Y_p - q'_a = 12 - 2 = 10$$

### ☒ تشکیل جدول

جدول سیم پیچی مطابق شکل ۳۵ تشکیل می‌شود. ستون  $U_1, U_2, Y_p, Y_{Zm}$  براساس  $q'_m, q'_a$  و ستون مربوط به فاز  $W_1, W_2$  را براساس  $q'_a, Y_p, Y_{ZA}$  کامل می‌شود. در فاز  $U_1, U_2$ ، ستون به دو قسمت تقسیم شده و هر قسمت نیز به  $q'_m$  تقسیم می‌شود. از شروع فاز  $q'_m$ ، عدد متولی درخانه‌های جدول ثبت می‌شود. در فاز  $W_1, W_2$ ، ستون مربوطه به دو قسمت تقسیم شده و هر قسمت به  $q'_a$  تقسیم می‌شود، از شروع فاز  $W_1$ ، اعداد متولی، به تعداد  $q'_a$ ، در


## پودمان پنجم: سیم‌پیچی الکتروموتورهای تک‌فاز

خانه‌های مربوطه نوشته می‌شود. در فاز  $U_1, U_2$  گام سیم‌پیچی  $Y_{Zm}$  و در فاز  $W_1, W_2$  گام سیم‌پیچی  $Y_{Za}$  در نظر گرفته می‌شود. دیاگرام گستردہ مطابق شکل ۳۶ و دیاگرام مدور مطابق شکل ۳۷ خواهد بود.

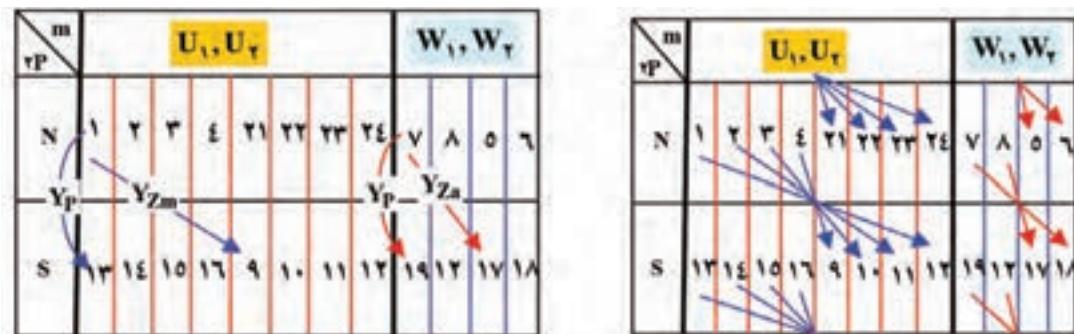


شکل ۳۵- تنظیم جدول موتور ۲۴ شیار ۲ قطب با استارت موقت براساس سیم‌پیچی متحددالمرکز

رسم دیاگرام گستردہ

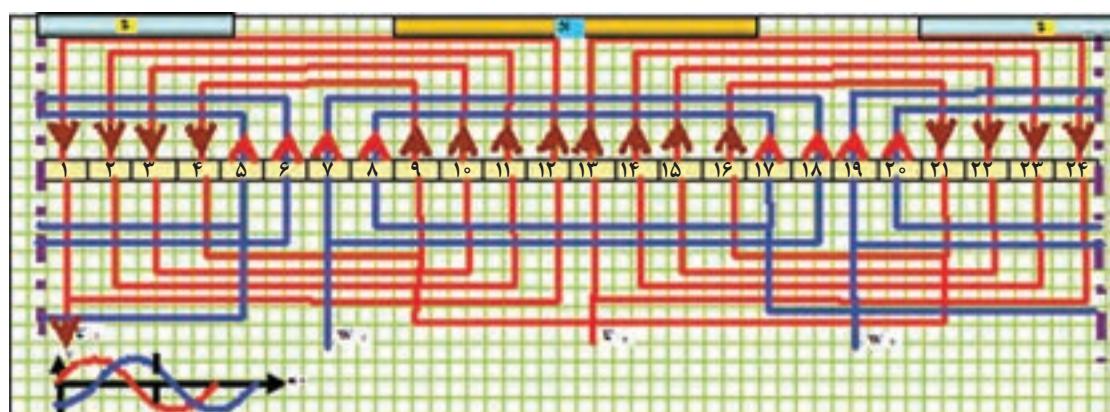

شکل ۳۶- دیاگرام گستردہ متحددالمرکز موتور ۲۴ شیار ۲ قطب با راه‌انداز لحظه‌ای

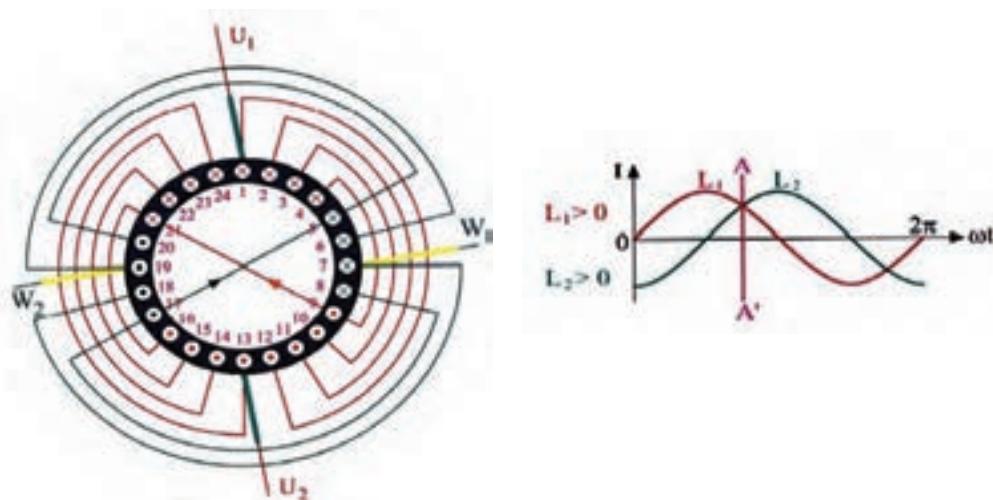

شکل ۳۷- دیاگرام مدور سیم‌پیچی موتور تک فاز ۲۴ شیار ۲ قطب با راه‌انداز لحظه‌ای

فیلم



کار عملی ۲



تبدیل الکتروموتور سه فاز به صورت تک فاز از لحظه ۰:۲۱ تا لحظه ۰:۵۵

هدف: سیم پیچی موتور با سیم پیچ کمکی (راه انداز خازنی)


### وسایل و تجهیزات:

- پوسته استاتور ۳۶ شیار یک عدد.
- استاتور نگهدار یک عدد.
- کلاف پیچ یک عدد.
- قالب کلاف متحdalمرکز یک عدد.
- سیم لاکی با قطر مورد نیاز موتور.
- سیم افشان نمره ۱ یا ۱/۵، ۲ متر.
- هویه یک عدد.
- روغن لحیم.
- سیم لحیم با قلع ۵۰٪ یا ۶۰٪.
- عایق پرشمان ۵/۰ و ۳۵/۰ از هر کدام یک برگ.
- وارنیش با نمره های مورد نیاز سیم ها.
- تابلوی آزمایش موتورهای الکتریکی.
- آچار تخت و آچار رینگ و آچار بوس از هر کدام یک ست کامل.
- انبردست یک عدد.
- شارلاک.
- کوره حرارتی یک عدد
- پیچ گوشتی تخت و چارسو کوچک متوسط و بزرگ هر کدام یک عدد.
- دم باریک یک عدد.
- سیم چین یک عدد.
- سیم لخت کن یک عدد.
- چاقو یا کاتر یک عدد.
- سنباده نرم یک برگ.
- نخ موتور پیچی یا کنف یک کلاف.
- میکرومتر یک عدد.
- چکش پلاستیکی یک عدد.
- دورسنج موتور یک عدد.


استاتور یک موتور ۳۶ شیار یا ۲۴ شیار را تحويل گرفته و تحت نظارت مربی خود محاسبات را انجام دهید و دیاگرام موتور به صورت تک فاز ۶ قطب را با سیم پیچ کمکی راه انداز خازنی به صورت متحdalمرکز رسم و سیم پیچی کنید.

## سیم پیچی موتورهای تک فاز دوسرعته با یک سیم پیچ راه انداز


در موتورهای دوسرعته با یک سیم پیچ راه انداز، عملکرد کلید گریز از مرکز روی کلید تبدیل، موجب حذف سیم پیچ راه انداز می شود. به علت اهمیت کلید تبدیل و کارایی عده آن در صنعت موتور کولرهای آبی، ساختمان و عملکرد این کلید، در چند مدار الکتریکی بررسی می شود (شکل ۳۸).

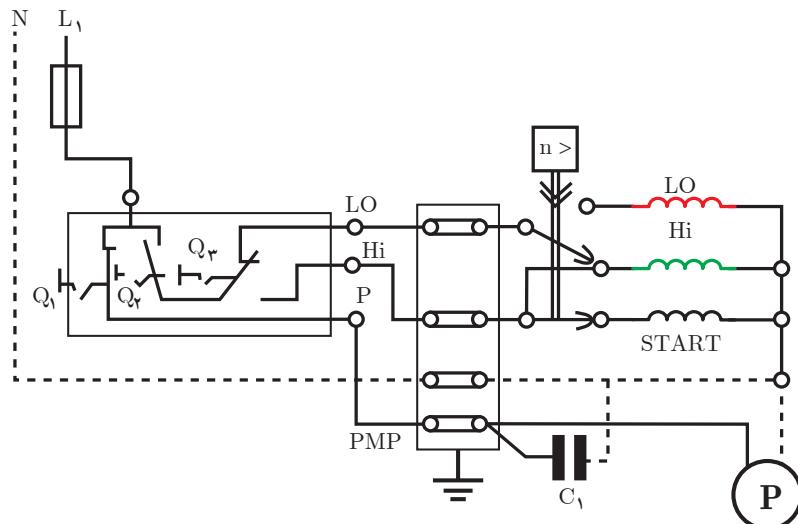

شکل ۳۸ - کلید در حالت خاموش

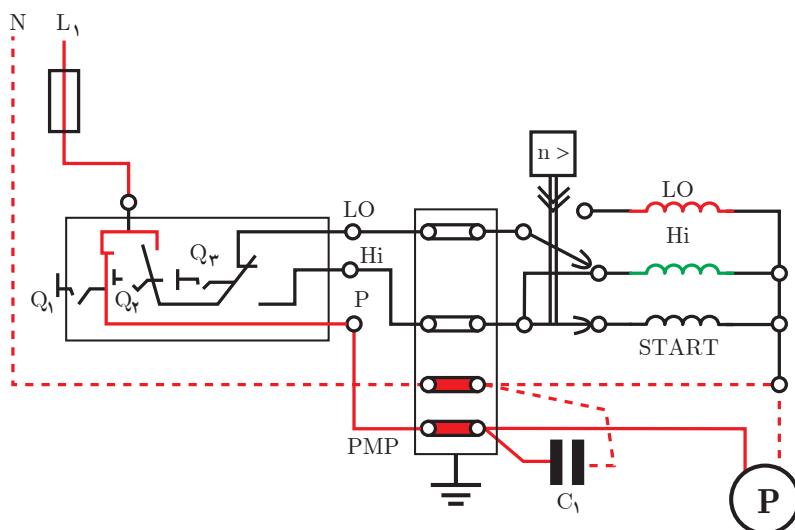


شکل ۳۹ - اگر کلید  $Q_1$  به وضعیت اتصال برود و کلیدهای  $Q_2$  و  $Q_3$  تغییر نکند، فقط پمپ آب وارد مدار شده و با ریختن آب روی پوشال ها، آنها را خیس خواهد کرد

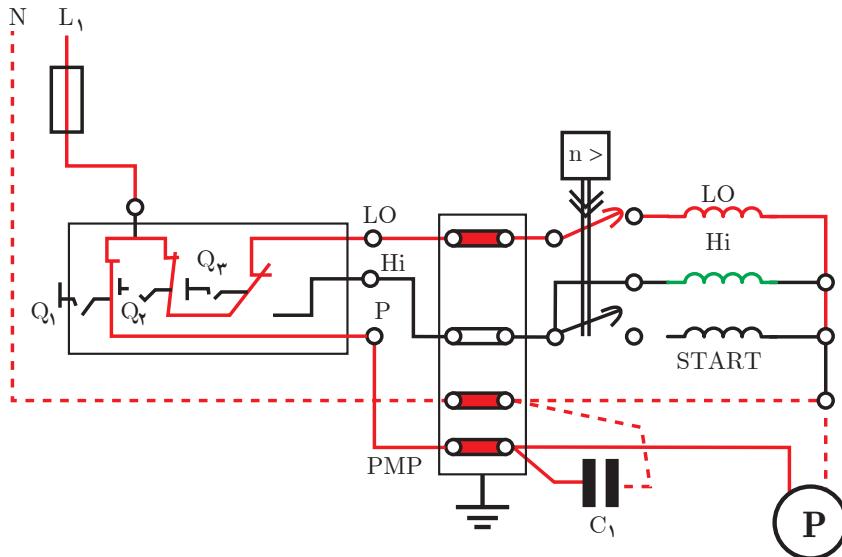


شکل ۴۰- موتور در حالت دور کند

اگر کلید Q<sub>۱</sub> و Q<sub>۲</sub> روشن و کلید Q<sub>۳</sub> تغییر نکند از کولر دور کمتر درخواست شده است. شکل ۴۰، در این حالت مدار جریان الکتریکی قبل از عملکرد کلید مطابق شکل ۴۱ (راهاندازی با دور تند) می‌باشد. توجه شود سیم پیچ راهانداز این موتورها بدون خازن و از نوع راهانداز مقاومتی است. خازن C در مدار که با پمپ آب همواره موازی کار می‌کند، برای اصلاح ضریب توان شبکه به کار می‌رود.

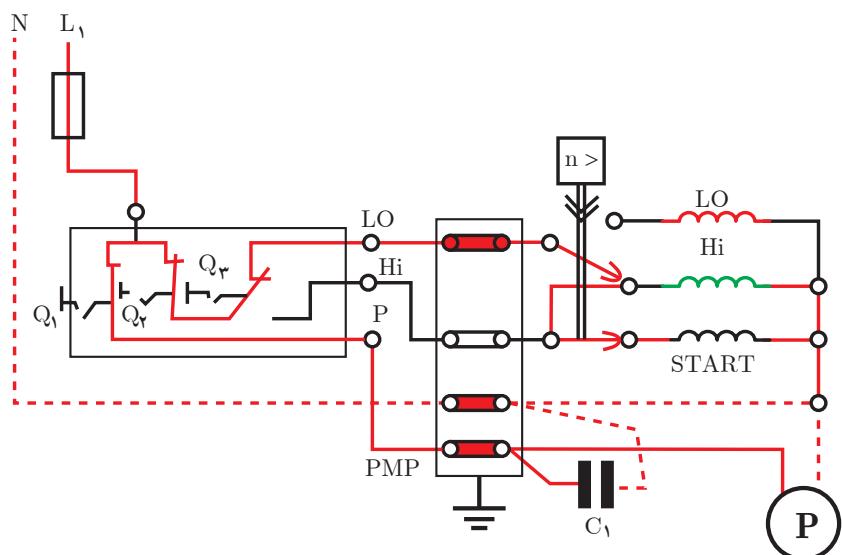

شکل ۴۱- موتور در حالت دور تند


پس از تغییر حالت کلید گریز از مرکز، جریان الکتریکی در سیم پیچ اصلی و استارت قطع شده، مدار سیم پیچ دور گند برق دار می شود (شکل ۴۲). موتور با دور گند به کار خود ادامه خواهد داد.

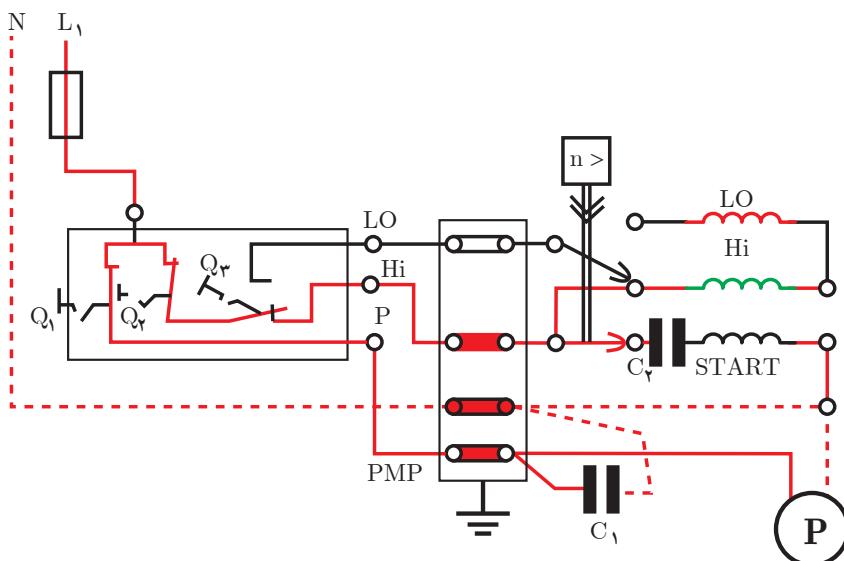

شکل ۴۲- موتور در حالت دور گند

**سؤال:** پس از تغییر وضعیت کلید گریز از حالت خاموش به حالت روشن کولر راه اندازی نمی شود. به علت آن در کدام مورد اشاره شده است؟

- (الف) سیم پیچ راه انداز سوخته است  
 (ب) کلید گریز از مرکز به حالت اولیه برنگشته است.  
 اگر هر سه کلید وضعیت خود را نسبت به حالت خاموش تغییر دهند. از موتور دور تند درخواست می شود. این مدار الکتریکی برای موتورهای کولر با راه انداز خازنی می باشد قبل از عمل کلید گریز از مرکز خازن  $C_2$  برای راه اندازی است و با سیم پیچ استارت سری می شود و از نوع خازن های الکتروولیتی می باشد و در ۷۵٪ دور نامی همراه با سیم پیچ استارت از مدار خارج می شود (شکل ۴۳).

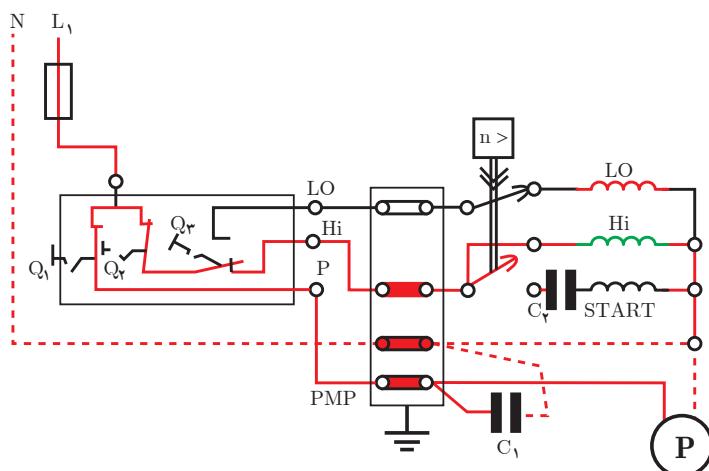

شکل ۴۳- وضعیت دور تند پس از عمل کلید گریز از مرکز خواهد بود

### ☒ محاسبات سیم پیچی

محاسبات سیم پیچی برای دور تند و سیم پیچ راه انداز مربوط به آن ارائه می شود. سیم پیچ استارت در بعضی موقع چهار بوبینه و برخی سه بوبینه، مانند سیم پیچ کلاف های اصلی دور تند پیچیده می شود. برای این منظور سیم پیچ استارت سه بوبینه نظیر کلاف های سیم پیچ اصلی در نظر گرفته می شود.

$$Z = 36 , \quad 2P = 4 , \quad m = 1$$

$$Z_m = \frac{2}{3} Z = \frac{2}{3} \times 36 = 24 \quad \text{شیارهای سیم پیچ اصلی}$$

$$Z_a = \frac{2}{3} Z = \frac{2}{3} \times 36 = 24 \quad \text{شیارهای سیم پیچ استارت}$$

$$q_m = \frac{Z_m}{2P \times m} = \frac{24}{4 \times 1} = 6 \quad \rightarrow \quad q'_m = \frac{q_m}{2} = 3$$

$$q_a = \frac{Z_a}{2P \times m} = \frac{24}{4 \times 1} = 6 \quad \rightarrow \quad q'_a = \frac{q_a}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z} = \frac{2 \times 36^\circ}{36} = 2^\circ$$

$$Y_p = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{4} = 9 \rightarrow y_{Zm} = Y_p - q'_m = 9 - 3 = 6 \rightarrow y_{za} = Y_p - q'_a = 9 - 3 = 6$$

$$U_1 = 1 \rightarrow W_1 = 1 + \frac{9^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{9^\circ}{2^\circ} = 5.5 \rightarrow \text{با کسری ۵ام} \rightarrow W_1 = 5$$

### محاسبات دور کند

$$Z = 36 , \quad 2P = 6 , \quad m = 1$$

$$Z_m = \frac{2}{3} Z = \frac{2}{3} \times 36 = 24 \quad \text{شیارهای سیم پیچ اصلی}$$

$$q_m = \frac{Z_m}{2P \times m} = \frac{24}{6 \times 1} = 4 \quad \rightarrow \quad q'_m = \frac{q_m}{2} = \frac{4}{2} = 2$$


$$Y_p = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{6} = 6 \rightarrow y_{Zm} = Y_p - q'_m = 6 - 2 = 4 , \quad U_1 = 1 \quad \text{شروع سیم پیچ اصلی}$$

☒ تشکیل جدول

$m$ $\tau P$	$U_1, U_T$	$W_1, W_T$
N	1 2 3 34 35 36	5 6 7 2 3 4
S	10 11 12 7 8 9	14 15 16 11 12 13
N	19 20 21 16 17 18	23 24 25 20 21 22
S	28 29 30 25 26 27	32 33 34 29 30 31


$m$ $\tau P$	$U_{11}, U_{22}$
N	1 2 35 36
S	7 8 5 6
N	13 14 11 12
S	19 20 18 19
N	25 26 23 24
S	31 32 29 30

شکل ۴۴- تنظیم جدول سیم پیچی دور تند (۶ قطب) و دور کند (۶ قطب) موتور دو سرعته ۳۶ شیار با یک سیم پیچ راه انداز، بر اساس سیم پیچی متحده مرکز

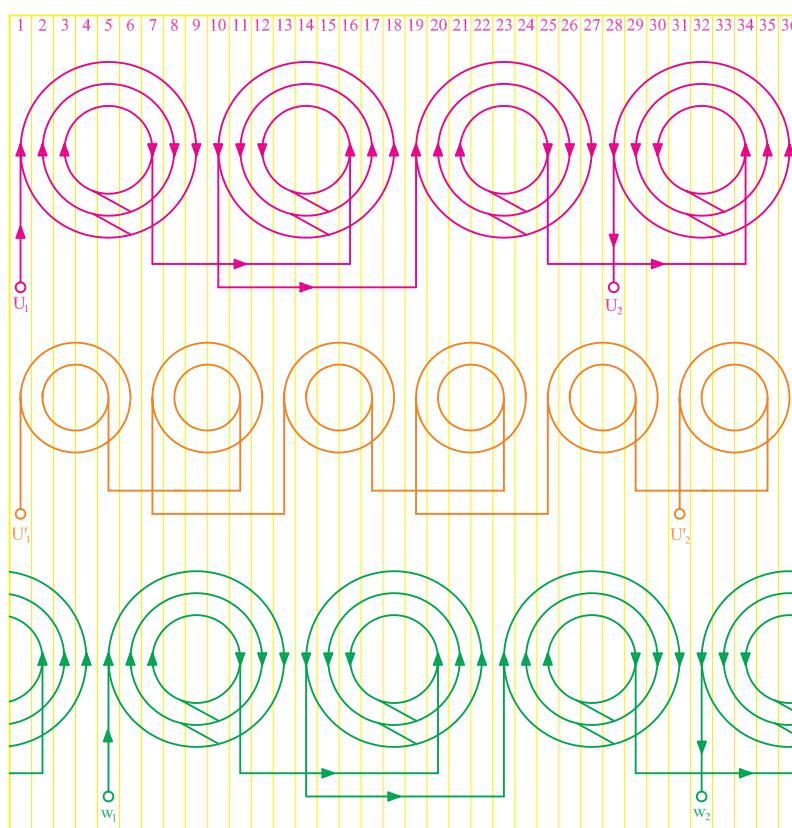

شکل ۴۵- دیاگرام گستردۀ موتور شیار ۶ و ۴ قطب

استاتورهای کولرهای آبی طراحی خاصی دارد، عمق شیارها براساس مقدار سیمی که در خود جای می‌دهند، طرح می‌شود. در بعضی از شیارها، سه بازو یا دو بازو یا یک بازو قرار می‌گیرد. بنابراین بعضی شیارها عمیق، نیمه عمیق و کم عمق هستند. لازم است شیار شروع صحیح انتخاب شود و گرنه سیم پیچی به نتیجه نخواهد رسید. یک ورق از مجموعه استاتور با عمق‌های متفاوت و شیار شروع در شکل ۴۶ نشان داده شده است. در عمل برای انتخاب شیار شروع، طرف عمیق استاتور را به طرف بالا قرار می‌دهند. پوسته را آن‌چنان می‌چرخانند که پنجره‌ها به طرف سیم پیچ، و قسمت بدون پنجره، به طرف بیرون باشد. مطابق شیاری که در امتداد اولین پنجره سمت چپ قرار می‌گیرد. شیار شروع سیم‌بندی خواهد بود.

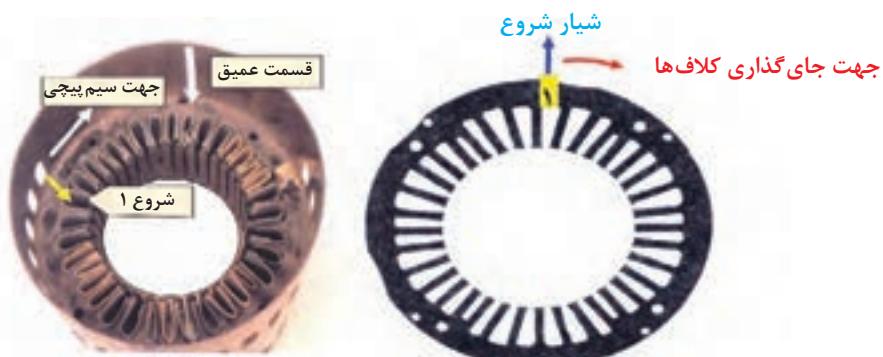

شکل ۴۶- عمق متفاوت شیارها و روش انتخاب شیار شروع سیم‌بیچی

فعالیت

یک پوسته استاتور موتور کولر را به کمک مربی کارگاه انتخاب کنید و قطر داخلی استاتور و طول هسته را با کولیس به دقت اندازه بگیرید. به جدول ۱ تا ۴ مراجعه نموده، مشخصات سیم‌بیچی را تعیین کنید. تعداد هر بوبین و قطر سیم و طول قالب‌های مورد نیاز را به دست آورید.



جدول ۱- مشخصات سیم‌بیچی دور زیاد کولر آبی

قدر استاتور بر حسب اسب بخار	قطر سیم مسی mm به	قطر سیم مسی mm به	گام بوبین بزرگ	گام بوبین متوسط	گام بوبین کوچک	تعداد دور بوبین بزرگ	تعداد دور بوبین متوسط	تعداد دور بوبین کوچک	طول بوبین بزرگ cm	طول بوبین متوسط cm	طول بوبین کوچک cm	طول هسته cm به	قطر داخلی استاتور cm به
$\frac{1}{4}$	۰/۶۵	۱_۹	۲_۸	۳_۷	۶۰	۵۵	۴۵	۲۸/۵	۲۳/۵	۱۹/۵	۳/۷۵	۸/۹	
$\frac{1}{3}$	۰/۷۰	۱_۹	۲_۸	۳_۷	۵۵	۵۰	۴۰	۳۰	۲۵	۲۱	۴/۳	۸/۹	
$\frac{1}{2}$	۰/۸۰	۱_۹	۲_۸	۳_۷	۴۴	۴۰	۳۳	۳۲	۲۷	۲۳	۵/۴	۸/۹	
$\frac{3}{4}$	۰/۹۵	۱_۹	۲_۸	۳_۷	۴۲	۴۰	۳۲	۳۲/۵	۲۷	۲۳	۵/۴	۸/۹	

جدول ۲- مشخصات سیم پیچی دور کم کولر آبی

قدرت استاتور بر حسب اسب بخار	قطر سیم مسی به mm	گام بوبین بزرگ	گام بوبین کوچک	تعداد دور بوبین بزرگ	تعداد دور بوبین کوچک	طول بوبین بزرگ به cm	طول بوبین کوچک به cm	طول هسته به cm	قطر داخلی استاتور به cm
$\frac{1}{4}$	۰/۴۵	۱_۶	۲_۵	۹۰	۹۰	۲۲	۱۸	۳/۷۵	۸/۹
$\frac{1}{۳}$	۰/۵۰	۱_۶	۲_۵	۸۴	۸۴	۲۳/۵	۲۰	۴/۳	۸/۹
$\frac{1}{۲}$	۰/۵۵	۱_۶	۲_۵	۷۰	۷۰	۲۵/۵	۲۲/۵	۵/۴	۸/۹
$\frac{۳}{۴}$	۰/۶۰	۱_۶	۲_۵	۶۵	۶۵	۲۵/۵	۲۲/۵	۵/۴	۸/۹

جدول ۳- مشخصات سیم پیچی راه انداز موقت سه بوبینه موتور کولر آبی

قدرت استاتور بر حسب اسب بخار	قطر سیم مسی به mm	گام بوبین بزرگ	گام بوبین متوسط	گام بوبین کوچک	تعداد دور بوبین بزرگ	تعداد دور بوبین متوسط	تعداد دور بوبین کوچک	طول بوبین بزرگ به cm	طول بوبین متوسط cm به	طول بوبین کوچک cm به	طول هسته cm به	قطر داخلی استاتور به cm
$\frac{1}{۴}$	۰/۴۰	۱_۹	۲_۸	۳_۷	۳۵	۳۵	۲۰	۲۶	۲۲/۵	۱۸/۵	۳/۷۵	۸/۹
$\frac{1}{۳}$	۰/۵۰	۱_۹	۲_۸	۳_۷	۳۴	۳۵	۱۸	۲۸	۲۴	۲۰	۴/۳	۸/۹
$\frac{1}{۲}$	۰/۵۰	۱_۹	۲_۸	۳_۷	۳۴	۳۵	۲۱	۲۹	۲۲/۵	۲۲/۵	۵/۴	۸/۹
$\frac{۳}{۴}$	۰/۵۵	۱_۹	۲_۸	۳_۷	۲۰	۲۰	۲۴	۲۹	۲۵/۵	۲۲/۵	۵/۴	۸/۹


جدول ۴- مشخصات سیم پیچی راه انداز موقت چهار بوبینه موتور کولر آبی

قدرت استاتور بر حسب اسپ بخار	قطر سیم مسی به mm	گام ۱ بوبین	گام ۲ بوبین	گام ۳ بوبین	گام ۴ بوبین	تعداد دور بوبین ۱	تعداد دور بوبین ۲	تعداد دور بوبین ۳	تعداد دور بوبین ۴	طول بوبین ۱ به cm	طول بوبین ۲ به cm	طول بوبین ۳ به cm	طول بوبین ۴ به cm
$\frac{1}{4}$	۰/۴۰	۱_۱۰	۲_۹	۳_۸	۴_۷	۳۶	۳۵	۳۵	۲۰	۳۱	۲۶	۲۲/۵	۱۸/۵
$\frac{1}{3}$	۰/۴۵	۱_۱۰	۲_۹	۳_۸	۴_۷	۳۲	۳۴	۳۵	۲۲	۳۲	۲۸	۲۴	۲۰
$\frac{1}{2}$	۰/۵۰	۱_۱۰	۲_۹	۳_۸	۴_۷	۳۱	۳۲	۳۷	۲۰	۳۴	۲۹	۲۵/۵	۲۲/۵
$\frac{3}{4}$	۰/۵۵	۱_۱۰	۲_۹	۳_۸	۴_۷	۲۰	۲۰	۲۰	۱۲	۳۴	۲۹	۲۵/۵	۲۲/۵

### تهیه گروه کلافهای سیم پیچی

فعالیت


چهار گروه ۳ بوبینه برای سیم پیچی ۴ قطب، ۶ گروه کلاف ۲ بوبینه برای سیم پیچی ۶ قطب و چهار گروه کلاف ۳ بوبینه برای استارت سیم پیچ ۴ قطب تهیه کنید (شکل ۴۷).

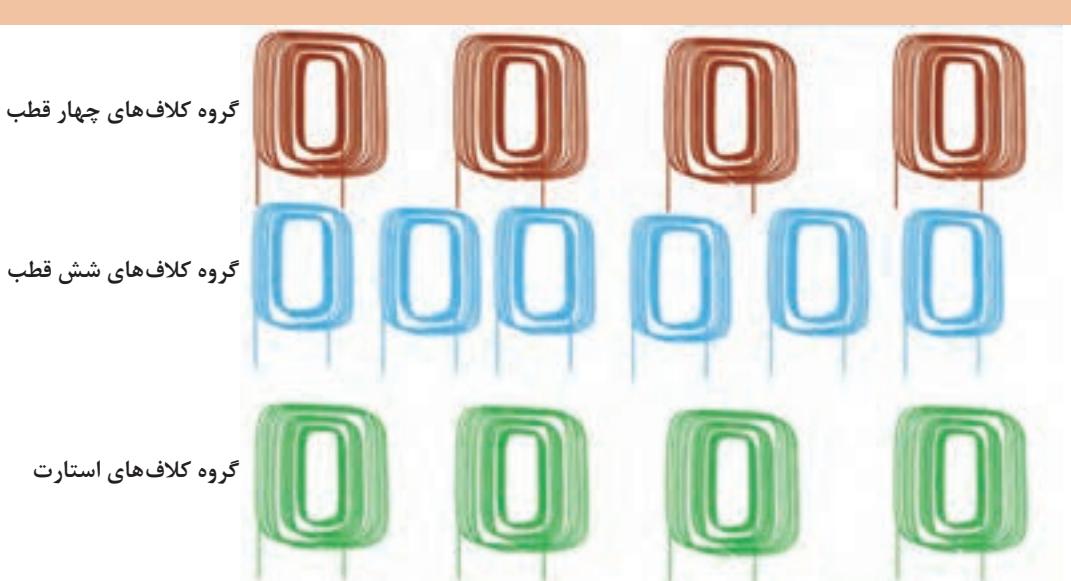

شکل ۴۷- تهیه گروه کلافهای سیم پیچی

**سؤال:** با توجه به تعداد قطب حالت‌های دور کند و تند کولر در هر حالت دور نامی کولر چند دور در دقیقه است؟

یک گروه کلاف ۳ بوبینه سیم‌پیچ اصلی ۴ قطب را انتخاب کنید و بازوهای آن را به ترتیب در گام‌ها ۳ به ۷، ۲ به ۸ و ۱ به ۹ قرار دهید (شکل ۴۸).

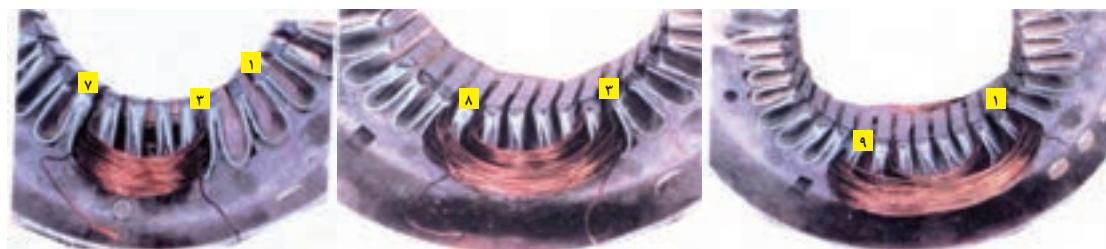


شکل ۴۸- قرار دادن گروه کلاف شماره یک از سیم‌پیچی دور تند در شیارهای استاتور

سه گروه کلاف بعدی مطابق دستور العمل گروه کلاف شماره ۱ در شیارهای استاتور قرار دهید (شکل ۴۹).




شکل ۴۹- قرار دادن گروه کلافهای دور تند در شیارهای استاتور

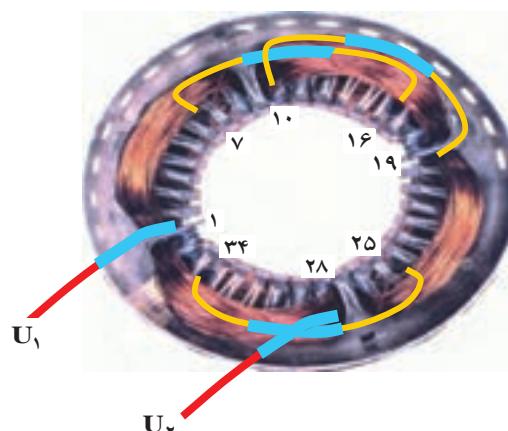

شکل ۵۰- سربندی کلافهای دور تند

با اتصال ته گروه کلاف اول در شیار شماره ۷، به ته گروه کلاف دوم در شیار ۱۶، سر گروه کلاف دوم در شیار ۱۰، به سر گروه کلاف سوم در شیار ۱۹، ته گروه کلاف سوم در شیار ۲۵، به ته گروه کلاف چهارم در شیار ۳۴، دور تند سیم‌پیچی را سربندی کنید محل اتصال‌ها را پس از عبور از وارنيش، لحیم کاری کنید. ابتدای دور تند در شیار ۱، انتهای آن را در شیار ۲۸، پس از عبور از وارنيش به سیم افشار اتصال دهید و با برچسب‌های  $U_1, U_2$  آنها را مشخص کنید (شکل ۵۰).

سیم پیچ دور کند را در شیارهای ۱۹ و ۲۴ - ۱۷ و ۱۴ - ۱۱ و ۸ - ۱۲ و ۷ - ۱۳ و ۵ و ۲ دور کنید (شکل ۵۱).

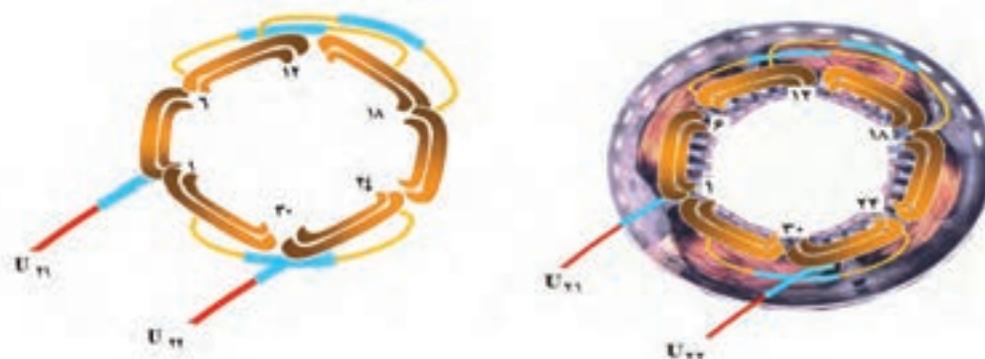


شکل ۵۱- موقعیت گروه کلافهای دور کند

از طریق اتصال، ته کلاف اول در شماره ۵، به ته کلاف دوم در شماره ۱۱، سر کلاف دوم در شماره ۷، به سر کلاف سوم در شماره ۱۳، ته کلاف سوم در شماره ۱۷، به ته کلاف چهارم در شماره ۲۳، سر کلاف چهارم در شماره ۱۹، به سر کلاف پنجم در شماره ۲۵، ته کلاف پنجم در شماره ۲۹، به ته کلاف ششم در شماره ۳۵ دور کند را سربندی کنید و پس از عبور از وارنیش، محل اتصالها را لحیم کار کنید. وارنیشها را به محل اتصالات روکش کنید. سروته دور کند را واقع در شیار شماره ۱۹ و ۳۱ پس از عبور از وارنیش، به سیم افشار اتصال دهید، آنها را با برچسبهای  $U_{22}$ ,  $U_{21}$  مشخص کنید (شکل ۵۲).




شکل ۵۲- سربندی گروه کلافهای دور کند

سیم پیچ استارت را از شیار شماره ۵ شروع کنید و مطابق شکل ۵۳ سربندی آن را انجام دهید. خروجی های آن را با برچسبهای  $W_2$ ,  $W_1$  مشخص کنید.

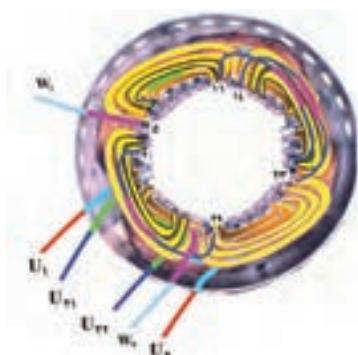


شکل ۵۳- سیم پیچی استارت و سربندی آن

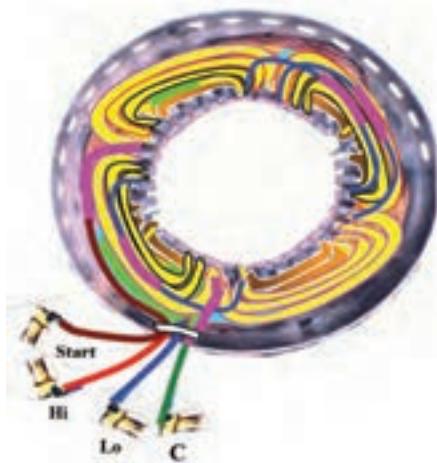

شکل ۵۴- سربندی دور کند و تند

خروجی‌های با برچسب‌های  $U_{22}, W_2, U_2$  را به هم اتصال دهید و مجموعه را به سر سیم C اتصال دهید  $W_1$  را به سر سیم  $U_{21}$  و  $Hi$  را به سرسیم  $Lo$  و  $U_1$  را به سر سیم Start هدایت کنید (شکل ۵۴).

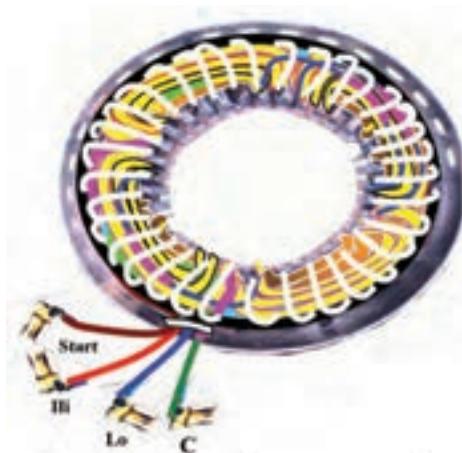

شکل ۵۵- نخ‌بندی موتور کولر

سیم‌پیچی را مطابق شکل ۵۵ نخ‌بندی کنید و با راهنمایی مربي کارگاه موتور را جمع‌آوری نموده و صحت عملکرد موتور را با اتصال به شبکه برق با رعایت موارد ایمنی بررسی کنید.

قبل از اتصال الکتروموتور از عدم اتصال بدنه سیم‌پیچ‌ها مطمئن شوید.

ایمنی



فیلم



کار عملی ۳



### وسایل مورد نیاز

- پوسته استاتور ۳۶ شیار یک عدد
- استاتور نگهدار یک عدد.
- کلاف پیچ یک عدد.
- قالب کلاف متحدم مرکز یک عدد.



یک موتور ۳۶ شیار تک فاز کولری از انبار تحویل بگیرید. این موتور را، به صورت ۴ و ۶ قطب با راهانداز لحظه‌ای با یک سیم پیچ راهانداز سیم پیچی کنید. دیاگرام سیم پیچی آن را ترسیم و سیم پیچی کامل آن را اجرا کنید (شکل ۵۶).



شکل ۵۶- موتور کولر با راهانداز خازنی

## ارزشیابی شایستگی سیم پیچی الکتروموتور تک فاز

**شرح کار:**

تفاوت سیم پیچی راه انداز و کمکی  
سیم پیچی و رسم دیاگرام الکتروموتور تک فاز

شناسایی انواع الکتروموتور تک فاز  
کاربرد کلید گریز از مرکز

**استاندارد عملکرد:** محاسبه، ترسیم دیاگرام از روی جدول، سیم پیچی الکتروموتور تک فاز و راه اندازی آن به کمک ابزار مناسب

**شاخص ها:**

محاسبات و رسم جدول  
ترسیم دیاگرام گسترده و مدور  
سیم پیچی الکتروموتور تک فاز به صورت متحدم مرکز و زنجیره ای

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

**شرایط:** فضای مناسب - ابزار مناسب - مدت زمان مناسب با حجم کار  
**ابزار و تجهیزات:** ابزار مربوط به کارگاه سیم پیچی شامل: بوبین پیچ، پوسته خالی الکتروموتور، سیم لاکی و ... آچار تخت و پیچ گوشته، دورسنج، میز تست الکتروموتور - لباس کار

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	trsیم جدول شیارها	۱	
۲	رسم دیاگرام گسترده و مدور	۱	
۳	سیم پیچی الکتروموتور تک فاز	۲	
۴	سیم پیچی الکتروموتور کولر آبی	۲	
<b>شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</b>			
کسب اطلاعات کار تیمی مستند سازی ویژگی شخصیتی			
<b>میانگین نمرات</b>			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوا آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کردند به شرح زیر اعلام می‌شود.

### کتاب کابل کشی و سیم‌پیچی ماشین‌های الکتریکی – کد ۲۱۱۲۶۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی
۱	رضا پورمراد	آذربایجان شرقی	۱۲	حمدیرضا طوفانی نژاد	خراسان جنوبی		
۲	مصطفی حق مرادی نیا	همدان	۱۳	احمد ابوالحسن زاده	بیزد		
۳	علی محمدی	کردستان	۱۴	رضا سیستانی	کرمان		
۴	حسین علی قاسمی دشتی	قم	۱۵	مصطفود آشیان	اردبیل		
۵	علی نیکزاد	شهر تهران	۱۶	بابک لرستانی	کرمانشاه		
۶	محسن مروتی	ایلام	۱۷	یوسف رضایی	هرمزگان		
۷	عبدالعلی نصیری	اصفهان	۱۸	رحیم اسعدی	آذربایجان غربی		
۸	سید رسول آقا سید هاشم	قم	۱۹	محسن محسنی	شهرستان‌های تهران		
۹	حسن کرمی	زنجان	۲۰	اصغر باقری روشتی	البرز		
۱۰	مجید روغنی	خراسان شمالی	۲۱	حسن دانش پناه	کهگیلویه و بویراحمد		
۱۱	محمد کاظمی	مازندران	۲۲	رضا خانه زرین	گیلان		

### منابع

- ۱- برنامه درسی «کابل کشی و سیم‌پیچی ماشین‌های الکتریکی» دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
- ۲- تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی، اعتمادی محمود و دیگران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۵
- ۳- برشور و کاتالوگ شرکت‌های سازنده کابل، سینی کابل، نرdban کابل و مفصل
- ۴- سیم‌پیچی الکتروموتورهای سه‌فاز، تکفاز و بازیپیچی الکتروموتورها، علی عراقی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۷
- ۵- محاسبه و طراحی موتورهای الکتریکی سه‌فاز، علی عراقی و دیگران، شرکت سیم لاکی فارس، ۱۳۷۳
- ۶- برشورهای دستگاه‌های اندازه‌گیری تابلویی