


۹-۵ سهراه صافی^۱ و کاربرد آن




شکل ۹-۲۷

از سهراه صافی برای جلوگیری از ورود ناخالصی‌ها به درون پمپ و نیز جلوگیری از بروز اشکال در عملکرد پمپ، استفاده می‌شود. سهراه صافی‌ها در قسمت مکش پمپ نصب می‌شوند (شکل ۹-۲۷) و درد و نوع برنجی و چدنی با اتصال دندایی و فلنچی تولید می‌گردد.

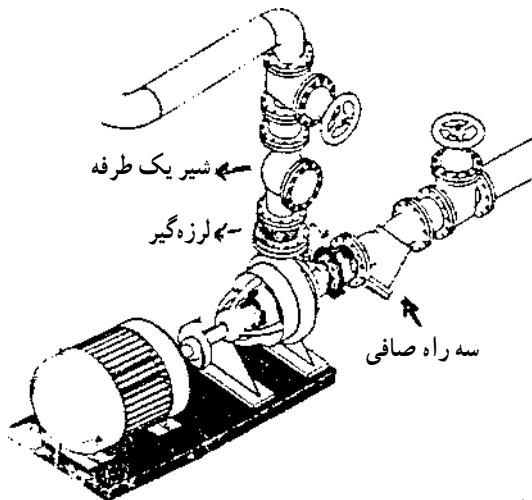

شکل ۹-۲۸

سهراه صافی، معمولاً^۲ به شکل سهراه ۴۵ درجه ساخته شده و در قسمت دهانه‌ی ۴۵ درجه‌ی فلنچ کور نصب شده است. آب در خط مستقیم سهراه جریان دارد. یک توری فلزی از جنس «زنگ نزن» در محل سهراه جریان آب قرار گرفته است. درنتیجه مواد زائد طی عبور از سهراه وارد توری می‌شود و به طرف ۴۵ درجه‌ی سهراه هدایت می‌گردد. معمولاً هنگام سرویس، با باز کردن فلنچ کور، مواد زائد را از سهراه صافی تخلیه می‌کنند (شکل ۹-۲۸).

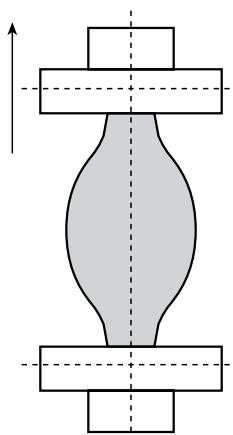


شکل ۹-۲۹

۹-۶ اصول نصب لرزه‌گیرها

به هنگام نصب لرزه‌گیر لازم است ضمن انتخاب نوع مناسب لرزه‌گیر و هم‌چنین تهیه‌ی پیچ‌های مناسب جهت نصب لرزه‌گیر، نکات زیر مورد توجه قرار گیرد، تا اولاً^۳ لرزه‌گیر بتواند وظیفه‌ی خود را به خوبی انجام دهد، ثانیاً عمر مفید آن کاهش نیابد.


— فاصله‌ی فلنچ بالا و پایین، که باید لرزه‌گیر در بین آن قرار گیرد، زیاد نباشد تا لرزه‌گیر در حالت کشیده نصب نشود (شکل ۹-۲۹).

– فاصله‌ی فلنچ بالا و پایین، که باید لرزه‌گیر در بین آن قرار گیرد، کم نباشد تا لرزه‌گیر در حالت فشرده نصب نشود (شکل ۹-۳۰).

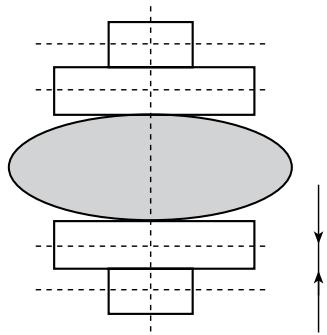


شکل ۹-۳۰

– اتصال بالا و پایین لرزه‌گیر کاملاً در یک راستا باشد تا مانع از تغییر شکل در لرزه‌گیر گردد (شکل ۹-۳۱).

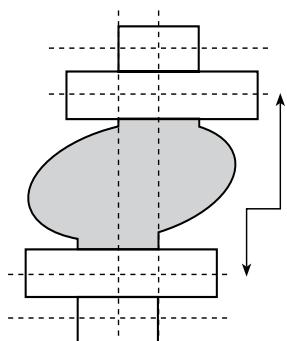


شکل ۹-۳۱

– فلنچ‌هایی که لرزه‌گیر به آن‌ها بسته می‌شود باید کاملاً افقی و تراز نصب شده باشد و فاصله‌ی تمام محیط فلنچ بالا و محیط فلنچ پایین نیز باید یکسان باشد، تا مانع از فشردنی‌گی در یک قسمت و کشش در قسمت دیگر لرزه‌گیر شود (شکل ۹-۳۲).

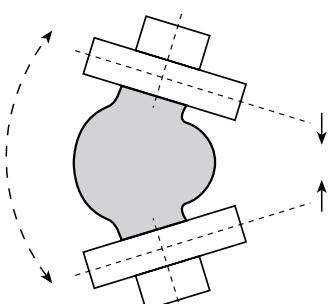

شکل ۹-۳۲

– وقتی که اتصال بالا و پایین لرزه‌گیر کاملاً هم راستا باشد و فاصله‌ی مناسب بین آن‌ها رعایت شود و نیز فلنچ‌ها کاملاً افقی نصب شده باشند، لرزه‌گیر متتحمل هیچ‌گونه فشار و تنفسی در محل خود، نخواهد شد (شکل ۹-۳۳).

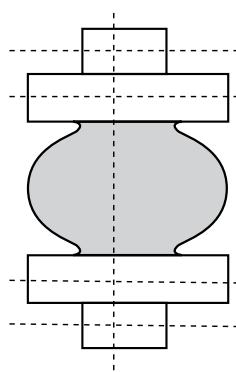


شکل ۹-۳۳

۹-۷ اصول نصب شیرها


شیرهایی که در مسیر مکش و دهش پمپ‌ها قرار می‌گیرند یا از نوع برنجی‌اند با اتصال دنده‌ای و یا چدنی با اتصال فلنجی در نصب این شیرها لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.

۱- طول دنده‌ی لوله مناسب با طول دنده‌ی شیر (مطابق استاندارد دنده‌ها) باشد و نیز مقدار کتف و خمیر به کار رفته به حدی باشد که ضمن آب‌بندی کردن باعث شکستن و تَرک خوردن بدنه‌ی آن نشود (شکل ۹-۳۴)،

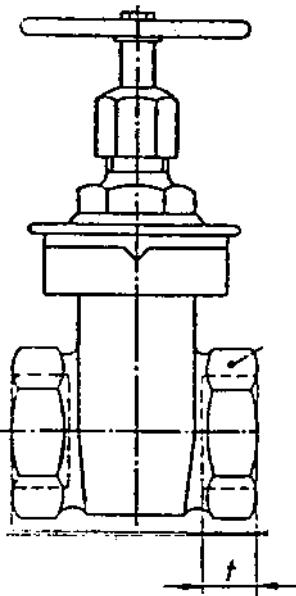

شکل ۹-۳۴

۲- در نصب شیرهای چدنی دقیق شود واشر آب‌بندی درست در محل خود قرار گیرد و نیز شیر کاملاً هم‌راستا با لوله و اتصالات دیگر باشد تا باعث فشردگی واشر در یک نقطه و یا عدم آب‌بندی شیر نگردد (شکل ۹-۳۵).

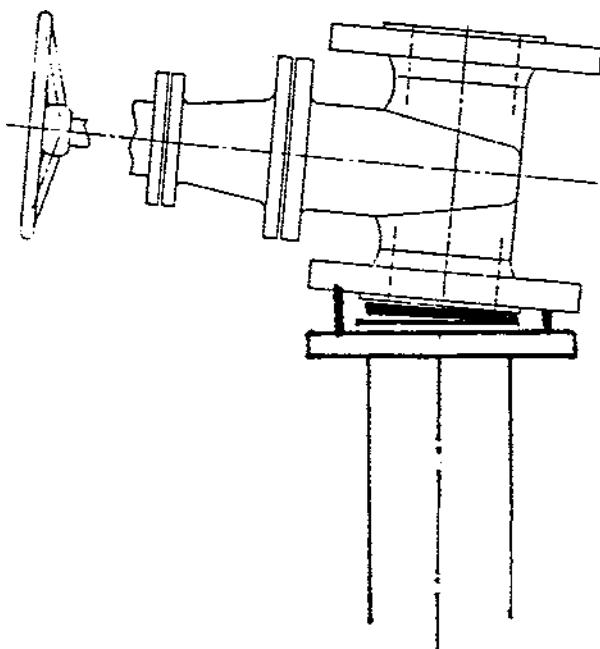

شکل ۹-۳۵

۸-۹- اصول بستن فلنج و آببندی آنها

- در اتصال فلنج‌های دندایی به لوله از خمیر و کنف استفاده نمایید.

- در اتصال فلنج‌های جوشی به لوله، از گونیای 90° درجه استفاده نمایید. لوله را کاملاً نسبت به سطح فلنج به صورت عمود قرار دهید، سپس عملیات جوشکاری را شروع کنید (شکل ۹-۳۶)




شکل ۹-۳۶

- بر حسب نوع فشار و دمای آب از واشر آزیست، گرین‌گریت و لاستیکی استفاده نمایید.

- ضخامت واشر به کار رفته در فلنج‌ها ۲ میلی‌متر در نظر گرفته شود.

- پیچ‌های فلنج را به طور ضربدر (x) به ترتیب شماره‌ای شکل محکم نمایید، تا واشر به طور یکنواخت فشرده گردد (شکل ۹-۳۷).

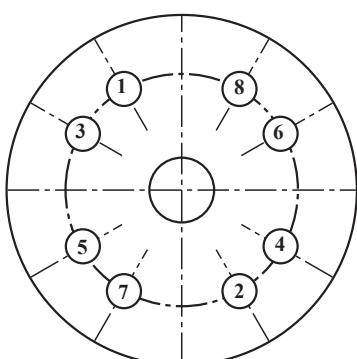

شکل ۹-۳۷

٩-٩ دستور العمل نصب يمس خطى

۱-۹-۹- حدول تحقیقات و اینوار

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	پمپ سیرکولاتور با ضمایم آب دهنی	۱	2" AA
۲	سه راهی آب بندی	۲	۲" × $\frac{1"}{۲}$
۳	شیر سماوری	۲	$\frac{1"}{۲}$
۴	فشارسنج	۲	تا ۱۰ بار
۵	شیرفلکه‌ی کشویی ۲"	۲	برنجی
۶	آچار فرانسه	۱	2"
۷	آچار لوله گیر	۱	2"
۸	لوله بر	۱	2"
۹	کمان اره	۱	—
۱۰	لوله	به مقدار لازم	2"
۱۱	خمیر و کنف	به مقدار لازم	—
۱۲	متر فلزی	۱	۳ متری
۱۳	دستگاه حدیده	۱	تا ۲"
۱۴	لباس کار و کفش ایمنی	—	—

۲-۹-۹- نکات فنی و ایمنی

- ۱- از لباس کار و کفش ایمنی استفاده نمایید.
 - ۲- از ابزار مناسب برای کار استفاده نمایید.
 - ۳- برای بستن شیر از آچار فرانسه استفاده کنید.
 - ۴- در نصب پمپ به جهت صحیح قرارگیری از نظر روغن کاری توجه نمایید.
 - ۵- قبل از نصب، الکتروموتور را از بیت جدا نمایید.

اينزار و لوازم و لباس کار و وسائل اپمنی و حفاظتی، را از

انبار تحویل بگیرید.


— به لیاس کار و وسایل اینستی و حفاظتی مجهز شوید.

- لازم است پیشنهاد نمایند که بیشترین

شده‌اند، در موتو، خانه نصب شوند. هم‌حنن، ضرورت دارد


فلو دیاگرام موتورخانه و پا نقشه‌ی حزبیات نصب پمپ نیز از قبیل

آمده شود. شکل ۹-۳۸ نقشه‌ی جزیات نصب را نشان می‌دهد.

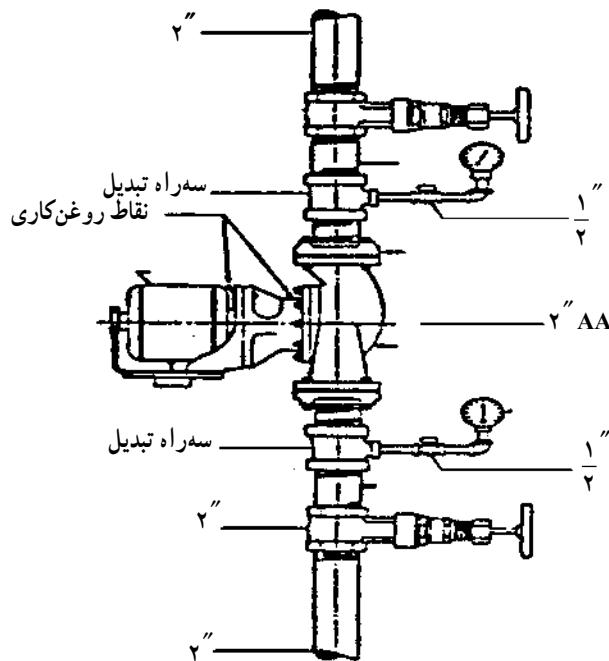

شکل ۹-۳۸

در مرحله‌ی بعد، فیتینگ‌ها و شیرهای دو طرف پمپ را به کمک گیره به همیگر اتصال می‌دهیم. شکل ۹-۳۹ اتصال یک طرف پمپ را نشان می‌دهد.


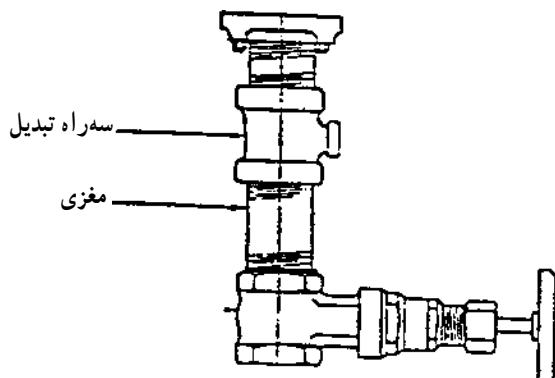


شکل ۹-۳۹


مجموعه بسته شده بر روی گیره را به سیستم لوله کشی حرارت مرکزی متصل نمایید و نکات زیر را به کار بندید:

الف) لوله ها کاملاً هم راستا باشند.

ب) فاصله ای بین فلنج بالا و پایین با اندازه ای پمپ تطبیق کند.

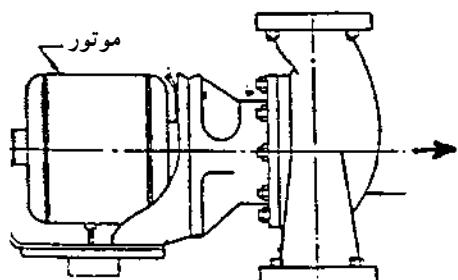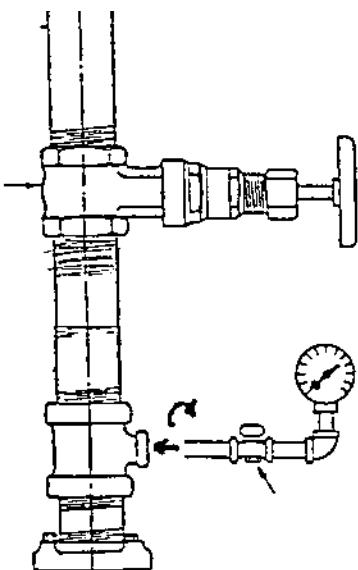

ج) به کمک شیر سماوری و تکه لوله های دو سر دنده و زانو گیج های فشار را به محل نافی سه راهی تبدیل وصل کنید.
د) واشرهای دو طرف پمپ را توسط چسب بر روی فلنج نصب شده بر روی لوله بچسبانید و به آرامی پمپ را بین دو فلنج قرار دهید و پیچ های آن را محکم کنید (شکل ۹-۴۰).

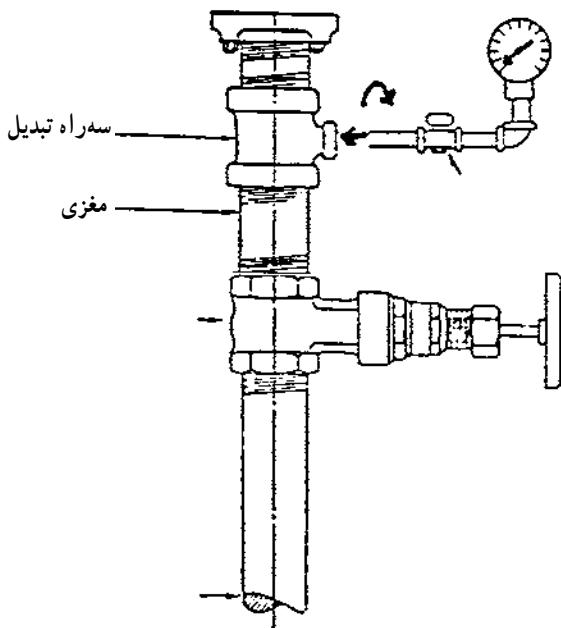


– ابزار و وسایل را جمع آوری و تمیز کنید و سپس به انبار تحویل دهید.
– محیط کار را کاملاً نظافت کنید.
– کار انجام شده را برای ارزشیابی هنرآموز خود تحویل دهید.

شکل ۹-۴۰

۱۰-۹- دستور العمل نصب پمپ زمینی

۱-۱۰- جدول تجهیزات و ابزار لازم

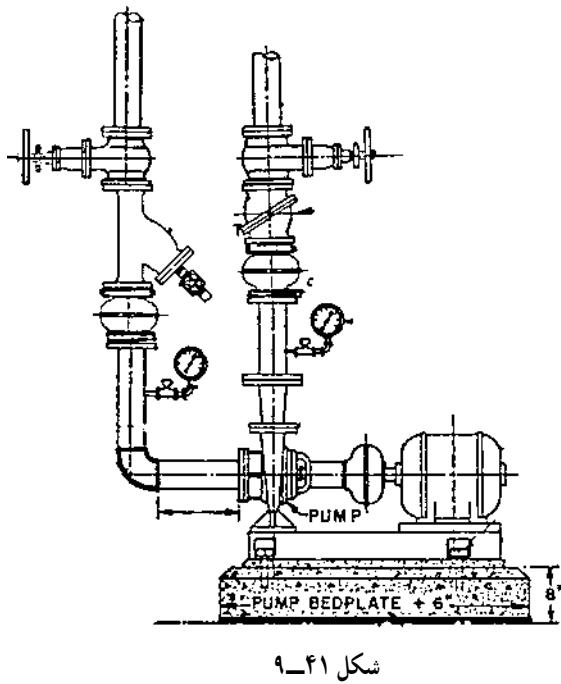

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	پمپ زمینی	۱	مدل ۶۵-۱۳۵ دستگاه
۲	فشارسنج	۲	تا ۱۰ بار
۳	شیر سماوری	۲	$\frac{1}{2}''$
۴	لرزه گیر لاستیکی	۲	هم قطر لوله های پمپ
۵	سه راهی صافی	۲	»
۶	شیر یک طرفه پاندولی	۱	»
۷	شیرفلکه‌ی کشویی	۱	»
۸	آچار لوله گیر	۱	۲"
۹	آچار فرانسه	۱	۲"
۱۰	کمان اره	۱	-
۱۱	لوله بر	۱	۲"
۱۲	آچار تخت	۱	- سری
۱۳	آچار رینگی	۱	- سری
۱۴	آچار بوکس	۱	- سری
	لباس کار و کفش ایمنی	-	-


۲-۹- نکات فنی و ایمنی

- از لباس کار و کفش ایمنی استفاده نمایید.
- برای بستن شیرها از آچار فرانسه استفاده کنید.
- بستن پیچ های فلنچ را به صورت ضربه ری انجام دهید.
- طول لوله‌ی افقی خط مکش قبل از پمپ نباید کمتر از ۵ برابر قطر لوله باشد.


۳-۹- مراحل انجام کار

- ابزار و وسایل و لباس کار و وسایل حفاظتی و ایمنی را از انبار تحویل بگیرید.
- به لباس کار و وسایل حفاظتی مجهز شوید.

– بعد از آماده شدن فونداسیون پمپ زمینی را بر روی آن استقرار دهید و تراز کنید و مهره های مربوطه را بر روی پیچ های کار گذاشته شده در بتن بندید (شکل ۹-۴۲).

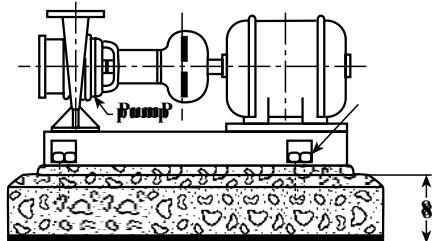


شکل ۹-۴۲

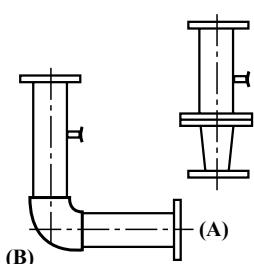


شکل ۹-۴۳

– طبق شکل ۹-۴۳ جهت خط رانش پمپ منطقه (A) را آماده سازید و سپس جوشکاری کنید. قطعه (A) از یک تبدیل دو سر فلنچ و یک واسطه ای عمودی جهت نصب مانومتر تشکیل شده است. سپس جهت خط مکش پمپ قطعه (B) را نیز جوشکاری و آماده نمایید. این قطعه از یک واسطه افقی، که طول آن حداقل پنج برابر قطر لوله است و یک واسطه عمودی، جهت نصب مانومتر، تشکیل شده است.

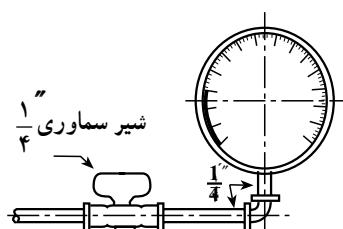


شکل ۹-۴۴

– به کمک شیر سماوری، تکه لوله‌ی دو سردنده و زانو، گیچ‌های فشار را طبق شکل ۹-۴۴ آماده کنید.

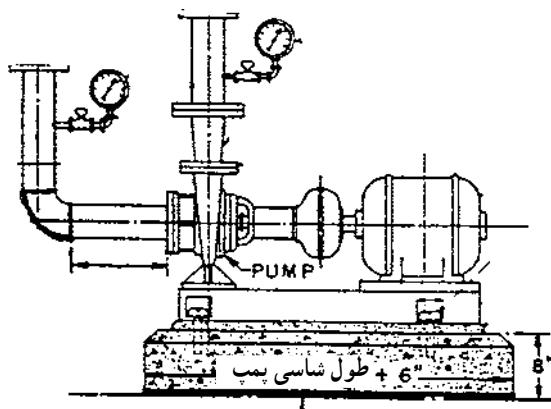

شکل ۹-۴۵


– قسمت‌های آماده شده A و B را با واسطه‌ی واشر بر روی فلنچ دمش و مکش پمپ نصب کنید و شیر تخلیه و گیچ‌های فشار را در محل‌های پیش‌بینی شده بندید (شکل ۹-۴۵).

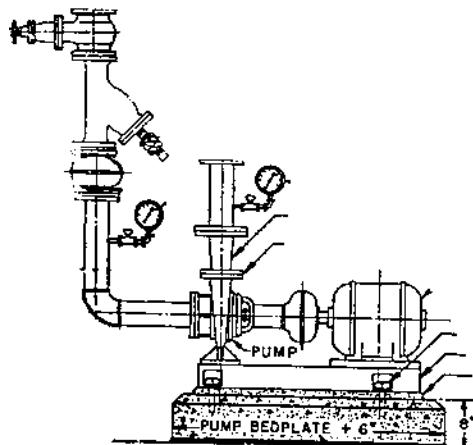

شکل ۹-۴۶

– متعلقات خط مکش شامل لرزه‌گیر، سه راه صافی و شیر کشویی را با واسطه‌ی واشر فلنچ در محل پیش‌بینی شده نصب کنید (شکل ۹-۴۶).

– شیر مربوط به تخلیه‌ی سه راه صافی را بر روی آن نصب کنید. شیر کشویی خط مکش را می‌توانید در جهت مخالف شکل و تحت زاویه‌ی ۴۵° نصب کنید تا تداخلی با شیر خط رانش نداشته باشد.

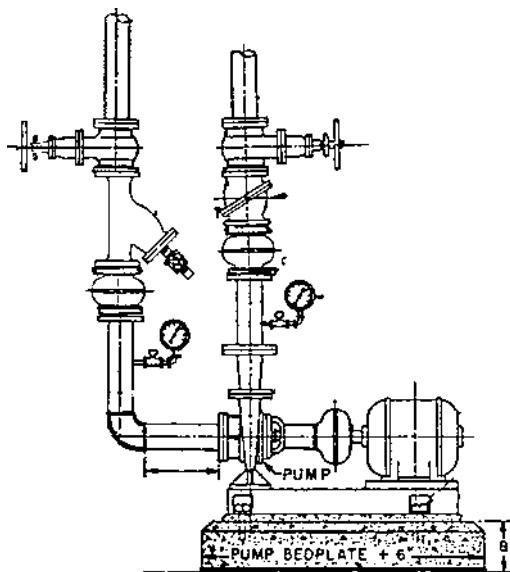

شکل ۹-۴۷

– متعلقات خط رانش پمپ شامل لرزه‌گیر، شیر یک طرفه و شیر کف فلزی را با واسطه‌ی واشر فلنچ در محل پیش‌بینی شده نصب کنید (شکل ۹-۴۷).


– وسایل و ابزار را تمیز کنید و به انبار تحویل دهید.

– محیط کار را کاملاً تمیز کنید.

– کار انجام یافته را برای ارزش‌یابی به هنرآموز ارائه نمایید.

آزمون پایانی (۹)

- ۱- آیا وظیفه اصلی پمپ‌های گردشی (سیرکولاتور) ایجاد جریان مناسب آب در مدار لوله‌کشی است؟
- خیر بله
- ۲- اصول کار پمپ‌های گریز از مرکز را شرح دهید.
- ۳- ورود آب به پمپ‌های گردشی (سیرکولاسیون) از کدام قسمت پمپ است؟
- الف) محیط پمپ ب) مرکز پمپ ج) فرقی ندارد
- ۴- اگر جهت گردش پروانه‌ی پمپ تغییر کند چه اتفاقی در پمپ رخ می‌دهد؟
- الف) هیچ تأثیری در کار پمپ ندارد. ب) مقدار جابه‌جایی آب بسیار کم و یا قطع می‌شود.
- ج) جهت حرکت آب تغییر می‌کند. د) فشار زیادی به پمپ وارد می‌شود.
- ۵- نقش فلنچ در شبکه‌های لوله‌کشی را شرح دهید.
- ۶- وظیفه‌ی لرزه‌گیر در مدارات لوله‌کشی چیست؟
- ۷- نقش مدار کنار گذر (بای پاس) را در لوله‌کشی حرارت مرکزی بیان کنید.
- ۸- ضخامت فلنچ، قطر و طول پیچ‌های مناسب، برای فلنچ چدنی به قطر نامی 100 میلی‌متر ($4''$) را در فشار 10 بار تعیین کنید.
- ۹- شیر کف فلزی (بشقابی) معمولاً در قرار می‌گیرد.
- الف) خروجی دیگ ب) ورودی دیگ
- ج) ورودی پمپ د) خروجی پمپ
- ۱۰- طول لوله افقی در نقطه‌ی مکش پمپ‌های زمینی حداقل است.
- الف) هفت برابر قطر لوله ب) پنج برابر قطر لوله
- ج) برابر قطر لوله د) سه برابر قطر لوله
- ۱۱- مطابق شکل ۹-۴۸ جهت تهیه‌ی فونداسیون نصب پمپ و نصب فیتنینگ‌ها و شیرها از پمپ تا کلکتورهای مکش و رانش اقدام کنید (مریوط به دو عدد پمپ زمینی مدل ۲۰۰ - ۴۰).

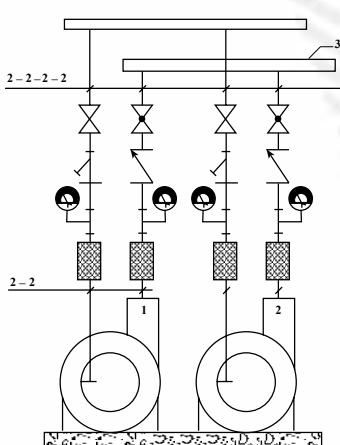

واحد کار دهم

توانایی عایق کاری حرارتی موتورخانه

هدف کلی:

ایجاد توانایی همکاری در انجام عایق کاری حرارتی موتورخانه

هدفهای رفتاری: فرآگیرنده پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- اهمیت انجام عایق کاری حرارتی را بیان کند.
- ۲- دستگاهها و تجهیزات موتورخانه را، که نیاز به عایق کاری دارند، نام بيرد.
- ۳- مواد مصرفی در عایق کاری را نام بيرد.
- ۴- مراحل انجام عایق کاری حرارتی روی لوله‌ها و تجهیزات را بیان کند.
- ۵- عایق کاری حرارتی بر روی لوله‌ها و تجهیزات را انجام دهد.

ساعات آموزش	
نظری	عملی
۱۰	۲

پیش‌آزمون (۱۰)

- ۱- انتقال حرارت از یک جسم به محیط، به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۲- عایق‌بودن لوله‌ها و تجهیزات حرارتی در موتورخانه‌های حرارت مرکزی و کانال‌های لوله چه اشکالی دارد؟
- ۳- آیا عایق‌بودن لوله‌ها در بیشترشدن ساعت کار مشعل دیگ نیز تأثیر دارد؟
- بلی خیر
- ۴- آیا عایق‌نکردن موتورخانه به گرم کردن هوای موتورخانه و فضاهای مجاور کمک می‌شود؟
- بلی خیر
- ۵- عایق حرارتی چه وظیفه‌ای دارد؟
- الف) باعث کاهش دما می‌شود.
- ب) باعث افزایش دما می‌شود.
- ج) مانع از به هدر رفتن حرارت می‌شود.
- د) تسريع در انتقال حرارت می‌نماید.
- ۶- آیا ضخامت عایق در میزان مقاومت آن در برابر انتقال حرارت تأثیر دارد؟
- بلی خیر

۱۰- عایق کاری حرارتی موتورخانه

۱۰-۱- وسایل و مواد مصرفی عایق کاری

حرارت به عنوان نوعی انرژی قابل انتقال است و ما از این خاصیت در گرم کردن ساختمان‌ها استفاده می‌کنیم. اماً انتقال حرارت همیشه مطلوب و مورد انتظار نیست و گاهی اوقات باعث بهدر رفتن انرژی و نیز گرم شدن فضاهایی می‌شود که نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست. از جمله‌ی این فضاهای می‌توان به فضای موتورخانه اشاره نمود. با عایق کاری تجهیزات و لوله‌های موتورخانه می‌توان از بهدر رفتن انرژی جلوگیری نمود (شکل ۱۰-۱).



شکل ۱۰-۱

عایق‌های حرارتی‌ای که به بازار عرضه می‌شوند، جنس‌های متفاوتی دارند، مانند پشم شیشه (شکل ۱۰-۲).



شکل ۱۰-۲

پشم سنگ، الیاف مصنوعی، پلی‌بورتان، پلی‌استیرن و فوم‌ها که از مواد ترکیبی ساخته می‌شوند، (شکل ۱۰-۳). این عایق‌ها در صنایع کاربردهای متفاوتی دارند. در موتورخانه‌های حرارت مرکزی، معمولاً از پشم‌شیشه و در مواردی که دمای سطوح بیشتر از 100°C باشد از پشم‌سنگ، به عنوان عایق استفاده می‌گردد.



شکل ۱۰-۳



شکل ۱۰-۴

پشم شیشه به صورت رول در عرضه‌های متفاوت و به طول ۱۰ متر و به ضخامت ۲/۵ الی ۵ سانتی‌متر به بازار عرضه می‌شود. این مواد می‌توانند پشت کاغذی و یا پشت آلومنیوم (شکل ۱۰-۴) باشد و هریک کاربرد مخصوصی دارند. (پشم شیشه پشت کاغذی معمولاً با مواد دیگر پوشش داده می‌شود اما پشم شیشه‌ی پشت آلومنیوم بدون پوشش نیز می‌تواند استفاده شود).



شکل ۱۰-۵

۲-۱۰- اصول عایق‌کاری حرارتی تجهیزات موتورخانه

مواد عایق موادی حساسیت‌زاست و می‌تواند باعث بروز امراض پوستی و تنفسی گردد. بنابراین لازم است هنگام کار با مواد عایق مخصوصاً پشم شیشه، از دستکش، لباس کار کاملاً پوشیده و ماسک استفاده نمایید (شکل ۱۰-۵).

۳- رنگ آمیزی لوله‌ها

مطابق آنچه در نشریه‌ی ۱۲۸-۱ سازمان برنامه‌ریزی و بودجه آمده است رنگ زمینه برای کلیه لوله‌ها سفید است. لوله‌ها توسط نوارهای رنگی مطابق جدول، از هم دیگر تشخیص داده می‌شوند.

رنگ نوار	تعداد نوار	نوع لوله
نارنجی	۱	لوله‌ی آب رفت و برگشت سیستم گرمایی
آبی روشن	۲	لوله‌ی آب گرم و آب برگشت مصرفی
آبی روشن	۱	لوله‌ی آب سرد مصرفی
قهقهه‌ای	۱	لوله‌های گازوئیل

۴-۱۰- دستورالعمل عایق‌کاری لوله‌ها

۱-۴- جدول تجهیزات و ابزار


ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	عایق پشم شیشه پتوی	به مقدار لازم	پشت کاغذی ۲/۵ سانتی متری
۲	متقال	به مقدار لازم	—
۳	مقوای عایق‌کاری	به مقدار لازم	—
۴	سیم گوالوانیزه	به مقدار لازم	مخصوص عایق‌بندی
۵	چند رنگ	به مقدار لازم	—
۶	قلم مو	۱	۲"
۷	مل	به مقدار لازم	—
۸	سریش	به مقدار لازم	—
۹	رنگ روغنی	به مقدار لازم	با توجه به رنگ‌بندی استاندارد
۱۰	چسب چوب	به مقدار لازم	—
۱۱	سنباوه	به مقدار لازم	آهن
۱۲	سیم چین	۱	—
۱۳	اره چوب‌بری	۱	—
۱۴	کاتر (تیغ موکت‌بری)	۱	—
۱۵	گازابر	۱	—
۱۶	لباس کار و دستکش لاستیکی	—	لباس کار و دستکش لاستیکی

۲-۴- نکات ایمنی و فنی

- هنگام عایق‌کاری با پشم شیشه حتماً از دستکش، لباس کار و ماسک استفاده نمایید.
- از تماس مستقیم پوست بدن، با عایق جلوگیری نمایید.

۱۰-۴-۳_مراحل انجام کار

- ابزار و لوازم و وسائل حفاظتی را از انبار تحویل بگیرید.
- به لباس کار و وسائل ایمنی و حفاظتی مجهر شوید.
- لوله ها را ابتدا کاملاً سنباده بزنید، سپس زنگ های سطح لوله را از بین ببرید (شکل ۶-۱۰).

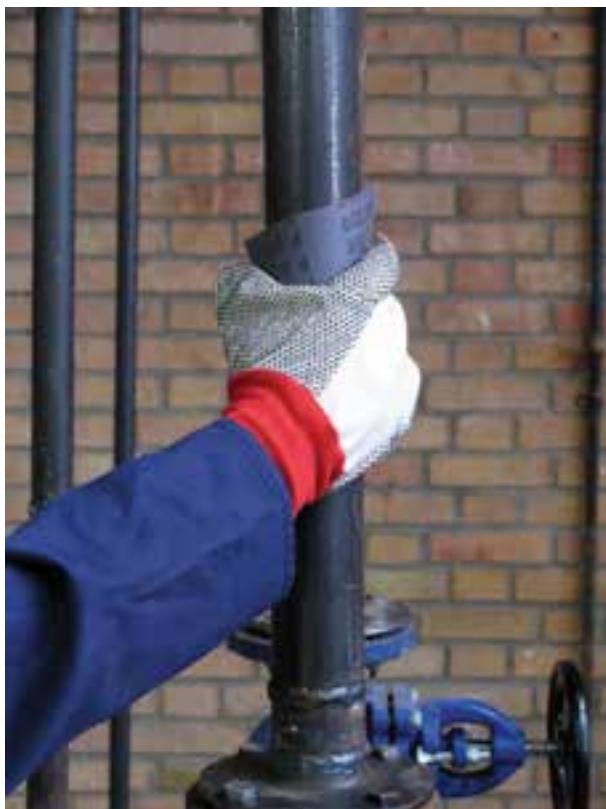

شکل ۶-۱۰

- سطح خارجی لوله را با استفاده از قلم مو به ضدزنگ آغشته نمایید (شکل ۷-۱۰).



شکل ۷-۱۰

پشم شیشه پشت کاغذی را متناسب با محیط لوله برش
بزند (شکل ۱۰-۸) و بر روی لوله قرار دهید و لبه‌های آن را
چسب کاغذی بچسبانید.

(به جای چسب می‌توان از سیم گالوانیزه نیز استفاده نمود).



شکل ۱۰-۸

نوار پلاستیکی را به دور آن بپیچید (شکل ۱۰-۹). (نوار
پلاستیکی باید کاملاً دور پشم شیشه را پوشاند تا مانع از رسیدن
رطوبت محیط به آن گردد).



شکل ۱۰-۹




مقوای مخصوص عایق کاری را که متناسب با محیط لوله
برش زده اید به دور پلاستیک قرار دهید و با چسب کاغذی مهار
کنید (شکل ۱۰-۱).

شکل ۱۰-۱



پارچه‌ی متقال را، که قبلًاً به عرض 1° الى 15° سانتی‌متر
برش زده اید، و به صورت نوار درآورده اید، به دور مقوا بپیچانید
تا سطح لوله کاملاً به وسیله‌ی نوار متقال پوشانده شود (شکل
۱۰-۱۱).

شکل ۱۰-۱۱

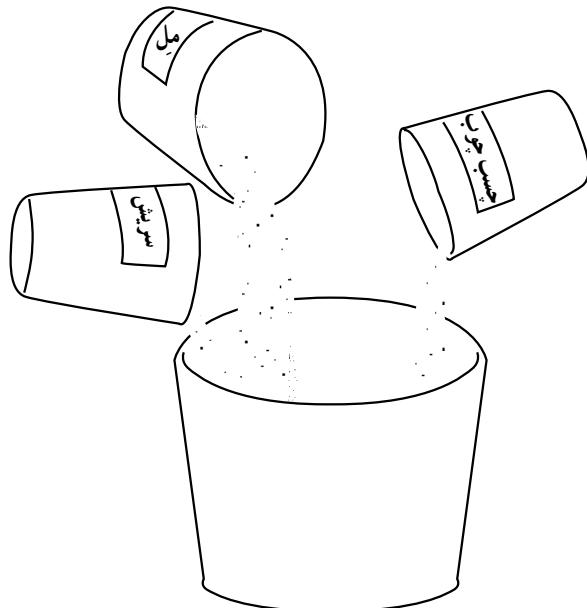

شکل ۱۰-۱۲

مقداری مل را با آب مخلوط کنید و به صورت خمیر روان درآورید. سپس مقدار یک دهم وزن مل، پودر سریش را نیز داخل آب حل کنید تا به صورت خمیر روان درآید. مقدار یک دهم وزن مل نیز چسب چوب تهیه کنید و هرسه ماده را در یک ظرف مخلوط کنید و کاملاً به هم بزنید تا خمیر روان و چسبنده‌ای (تونه) حاصل شود (شکل ۱۰-۱۲).



شکل ۱۳-۱۰

تونه‌ی حاصل شده را بر روی لوله، که قبلاً با پشم شیشه، نوار پلاستیکی، مقوا و متقابل پوشیده شده است، بمالید و یک سطح کاملاً صاف ایجاد کنید و اجازه دهید کاملاً خشک شود (ضخامت پوشش ۱ الی ۲ میلی متر باشد). استفاده از دستکش ضروری است (شکل ۱۳-۱۰).

- سطح خارجی لوله‌ها را با رنگ سفید رنگ آمیزی کنید.
- لوله‌ها را توسط نوار رنگی و فلش مشخص نمایند.
- در خاتمه ابزار و وسائل را تمیز کنید و به انبار تحويل دهید.
- محیط کار را تمیز کنید.
- کار انجام یافته را برای ارزش‌یابی به هنرآموز خود ارائه نمایید.

۵-۱-۰- دستور العمل عایق کاری مخزن دو جداره

۱-۵-۰- جدول تجهیزات و ابزار

ردیف	نام تجهیزات و ابزار	تعداد	مشخصات فنی
۱	عایق پشم شیشه پتوانی	به مقدار لازم	۵ سانتی متری پشت کاغذی
۲	مقال	به مقدار لازم	-
۳	سیم گالوانیزه	به مقدار لازم	مخصوص عایق کاری
۴	ضدزنگ	به مقدار لازم	-
۵	رنگ روغنی	به مقدار لازم	با توجه به استاندارد رنگ بندی تجهیزات
۶	مل	به مقدار لازم	-
۷	سریش	به مقدار لازم	-
۸	چسب چوب	به مقدار لازم	-
۹	سنپاده	به مقدار لازم	آهن
۱۰	سیم چین	۱ عدد	-
۱۱	اره چوب بری	۱ عدد	-
۱۲	کاتر (تیغ موکتیری)	۱ عدد	-
۱۳	لباس کار	۱ دست	متناسب با انداز
۱۴	دست کش	۱ دست	مخصوص

۲-۵-۰- نکات فنی و ایمنی

- ۱- هنگام عایق کاری مخصوصاً با پشم شیشه از دستکش، لباس کار و ماسک استفاده نمایید.
- ۲- حتی امکان از فشرده شدن پشم شیشه توسط سیم گالوانیزه در موقع عایق کاری جلوگیری شود.

۱۰-۵-۳_مراحل انجام کار

۱- وسایل و ابزار کار و وسایل حفاظتی را از انبار تحویل

بگیرید.

۲- به لباس کار و وسایل حفاظتی مجهر شوید.

۳- مخزن دوجداره (شکل ۱۰-۱۴) دارای سطح حرارتی

زیادی است و اگر عایق نشود باعث به هدر رفتن انرژی حرارتی
می شود. بنابراین لازم است سطح آن را عایق کنند.



شکل ۱۰-۱۴



شکل ۱۰-۱۵



شکل ۱۰-۱۶

۴- بعد از استقرار و لوله کشی مخزن به منظور برش

پشم‌شیشه طول مخزن را اندازه بگیرید (شکل ۱۰-۱۵).

۵- محیط مخزن را نیز اندازه گیری کنید (شکل ۱۰-۱۶)

۶- روی پشم شیشه را باز کنید و بعد از اندازه‌گیری،
مقدار مورد نیاز را برش دهید (شکل ۱۷-۱۰).



شکل ۱۷-۱۰

۷- پشم‌شیشه را بر روی مخزن قرار دهید. ابتدا لبه‌های آن را با چسب نواری به هم بچسبانید (به جای چسب می‌توان از سیم گالوانیزه استفاده نمایید) آن گاه پارچه را به اندازه‌ی عرض مخزن برش داده بر روی عایق پشم‌شیشه قرار دهید تا کاملاً سطح عایق را پوشش دهد و سپس دور آن را با متقالی که به عرض ۵ الی ۱۰ سانتی‌متر برش زده‌اید، محکم کنید (شکل ۱۸-۱۰).



شکل ۱۸-۱۰

۸- برای پوشش دادن به عدسی‌های مخزن ابتدا پشم‌شیشه را به اندازه‌ی مناسب برش بزنید، سپس آن را بر روی عدسی قرار دهید (شکل ۱۹-۱۰)



شکل ۱۹-۱۰

۹- پارچه‌ی متقال را بر روی پشم‌شیشه قرار دهید و آن را کاملاً بکشید تا سطح صافی ایجاد گردد (شکل ۱۰-۲۰).



شکل ۱۰-۲۰

۱۰- به کمک نوار متقال پارچه‌ی مربوط به عدسی را در جای خود محکم کنید (شکل ۱۰-۲۱). عدسی دیگر را نیز پوشش دهید و با کشیدن پارچه‌ی متقال بر روی پشم‌شیشه، در تمام قسمت‌های مخزن سطح صافی را ایجاد نمایید.



شکل ۱۰-۲۱

۱۱- مواد مورد نیاز جهت تهییه بتنوی (خمیر پوشش) شامل آب، مل، سریش و چسب چوب را آماده نمایید (شکل ۱۰-۲۲).



شکل ۱۰-۲۲



شکل ۲۳—۱۰

۱۲—ابتدا مقداری آب را در سطل بزینید، سپس مل را در آن حل کنید (شکل ۲۳—۱۰) آن‌گاه مقدار یک دهم وزن مل پودر سریش و چسب چوب به محلول اضافه نمایید و کاملاً به هم بزنید تا خمیر روان و مناسبی ساخته شود.



شکل ۲۴—۱۰

۱۳—خمیر آماده شده را بر روی سطح متقال بمالید تا پوششی به ضخامت ۱ الی ۲ میلی متر ایجاد شود (شکل ۲۴—۱۰).



شکل ۲۵—۱۰

۱۴—برای ایجاد سطح کاملاً صاف و پوشش خطوط ناشی از نوارهای متقال، مجدداً یک لایه پارچه‌ی متقال را بر روی مخزن قرار دهید و کاملاً بکشید و روی آن را با بتونه پوشش دهید (شکل ۲۵—۱۰).



۱۵- باید مخزن کاملاً عایق شود تا پس از خشک شدن آماده‌ی رنگ‌آمیزی گردد (شکل ۲۶-۱۰).

شکل ۲۶-۱۰



۱۶- برای رنگ‌آمیزی مخازن آب گرم از رنگ روغنی شیری رنگ استفاده کنید (۱۰-۲۷).

- در خاتمه پس از تمیز کردن ابزار و وسائل آن‌ها را تحويل انبار دهید.

- محیط کار را کاملاً تمیز کنید.

- کار انجام شده را برای ارزش‌یابی به هنرآموز خود تحويل دهید.

شکل ۲۷-۱۰

آزمون پایانی (۱۰)

- ۱- عایق نداشتن لوله‌ها و تجهیزات موتورخانه‌ی حرارت مرکزی موجب چه اشکالاتی می‌شود؟

۲- مشخصات مواد عایق را بیان کنید.

۳- کدام یک از عایق‌های زیر در سیستم‌های حرارت مرکزی کاربرد بیشتری دارد؟

الف) الیاف مصنوعی ج) پشم شیشه

ب) پلی استیرن د) پلی اتیلن

۴- لایه‌های عایق کاری بر روی لوله را به ترتیب نام ببرید.

۵- روش تهیه‌ی بتونه‌ی روی عایق کاری را شرح دهید.

۶- علت به کارگیری پلاستیک را بر روی عایق توضیح دهید.

۷- پشم شیشه پشت آلومینیوم در چه مواردی کاربرد دارد؟

۸- نحوه‌ی عایق کاری دیگ‌های حرارت مرکزی را شرح دهید.

۹- عایق کاری منابع آب گرم با لوله‌های آب گرم چه تفاوتی دارد؟

۱۰- آیا دیگ‌های فولادی را در موتورخانه عایق می‌کنند؟

خیر بلی

منابع و مأخذ

- ۱— DESIEN MANUAL For Heating, ventilation and air Conditioning.
- ۲— COLLIVS _ DIY GUIDE . PLUMBING & CENTRAL HEATING
- ۳— کتاب درس فنی سال دوم هنرستان (نظام قدیم) تألیف آقای مهندس علی اصغر قدسی مقدم و آقای مهندس محسن ضیایی
- ۴— مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان (نشریه ۱۲۸ سازمان برنامه و بودجه)
- ۵— عملکرد، نگهداری و بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع (نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه)
- ۶— مبانی و کاربرد انواع پمپ‌ها نوشته‌ی H.L.stewART، مترجم مهندس حسن خوش‌کیش
- ۷— کاتالوگ شرکت‌های تولیدکننده‌ی وسایل
- ۸— تجارب شخصی مؤلف

