


لوله توسط الکتروموتور با دور آهسته و معمولاً به صورت چپ گرد  
یا راست گرد به چرخش درمی آید.  
اجزای حدیده های برقی عبارت است از : ۱- بدنه حدیده،  
۲- الکتروموتور، ۳- برقو، ۴- لوله بُر، ۵- پارچه قابل تنظیم، ۶- کلید  
خاموش و روشن و تغییر دور موتور، ۷- مخزن روغن، ۸- صافی، ۹- کلید  
مجموعه لوله بُر، برقو و پارچه، ۱۰- سه نظام های اولیه و ثانویه،  
۱۱- چهار چرخ حمل، ۱۲- کابل برق، ۱۳- کابل برق، ۱۴- دو شاخه. در  
شکل ۳۱-۱ حدیده برقی رومیزی و پارچه های حدیده این نوع  
حدیده نشان داده شده است.

حدیده برقی رومیزی و پایه دار : با این دستگاه علاوه بر  
دنده کردن می توان، عمل بریدن و برقو زدن لوله های فولادی را در  
زمان کمتر و با دقیق بیشتری انجام داد. با هر دست از پارچه های  
این حدیده، مثل حدیده های چهار پارچه قابل تنظیم، می توان دو  
یا چند قطر، لوله متفاوت را حدیده نمود. از این حدیده بیشتر  
برای دنده کردن لوله های سایز بالا استفاده می شود. حدیده برقی  
رومیزی را می توان بر روی میز کار به صورت ثابت نصب کرد.  
نوع پایه دار آن را نیز می توان بر روی پایه های چرخ دار مخصوص  
خود قرار داد و به محل کار حمل کرد. در این نوع حدیده برخلاف  
حدیده های دستی، تیغه لوله بُر، برقو و پارچه های حدیده ثابت بوده و

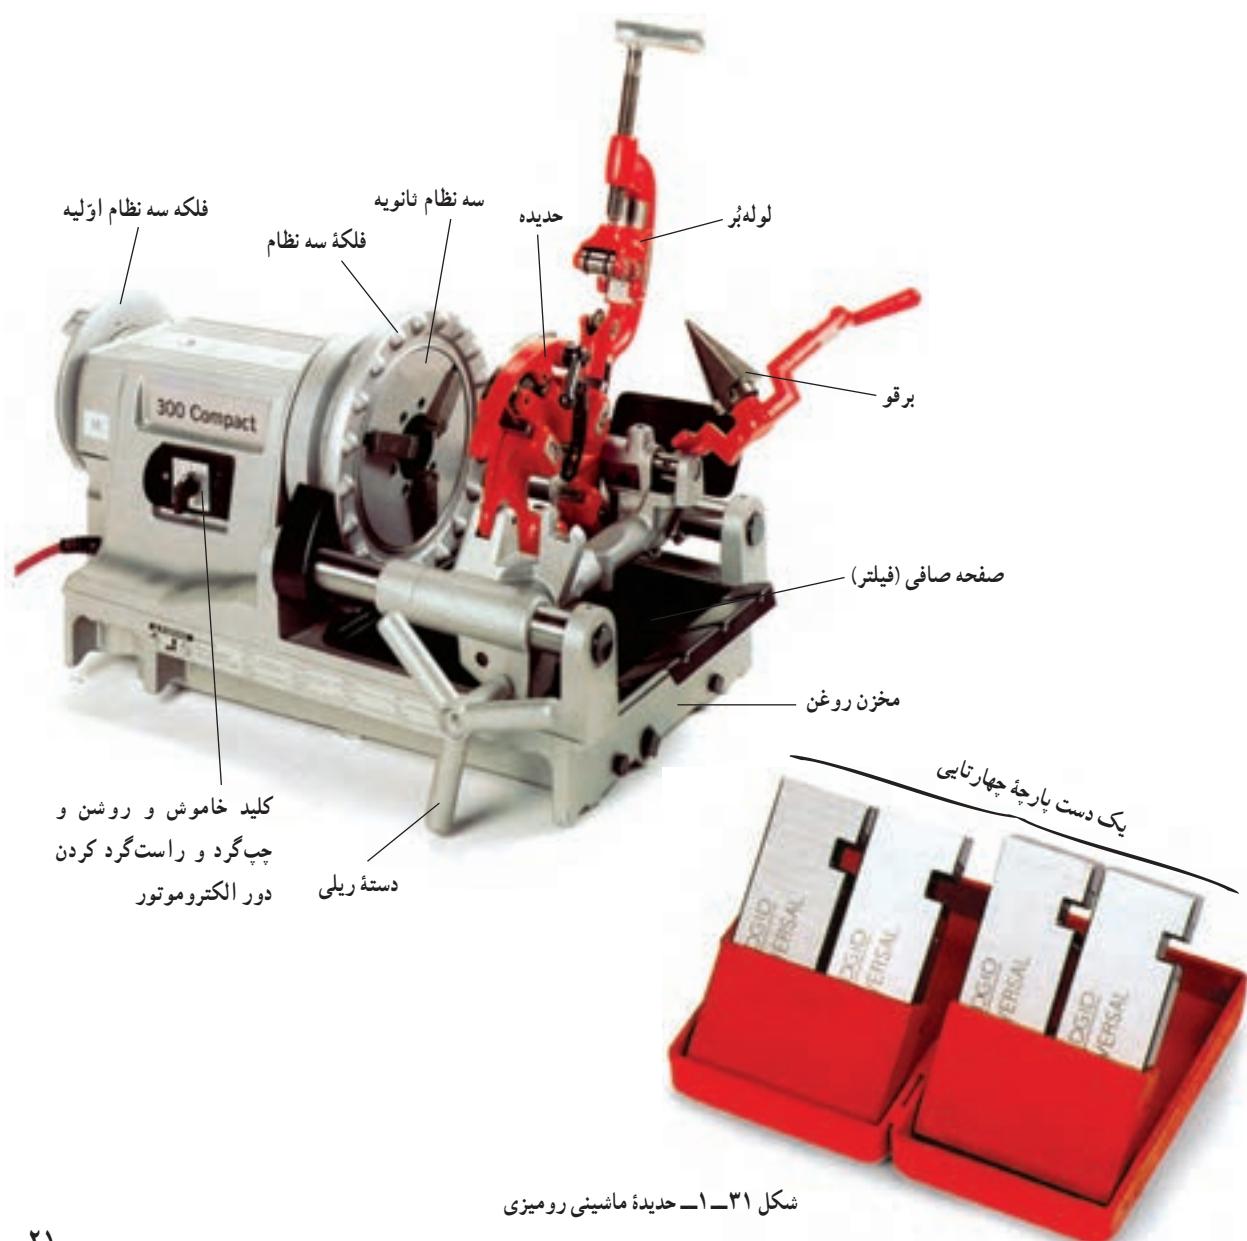

عقربه‌های ساعت می‌گردانند تا پین‌های چهار نظام از یکدیگر فاصله بگیرند.

ت - پس از عبور حديده از سمت چهارنظام بر روی لوله، فلکه آن را مطابق شکل ۱-۳۲ در جهت عقربه‌های ساعت می‌گردانند تا پین‌های چهار نظام کاملاً لوله را در برگرفته و با پارچه‌های حديده هم مرکز گردد.

برقو زدن لوله، برای حديده کردن آن به ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف - پارچه‌های مناسب با قطر لوله موردنظر را روی حديده قرار داده و آن را تنظیم می‌کنند.

ب - لوله را با فاصله لازم (۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر) به گیره لوله محکم می‌بندند.

پ - فلکه چهار نظام حديده دستی را در جهت خلاف



شکل ۱-۳۲ - عبور حديده از روی لوله و بستن چهار نظام

ث - پس از خارج کردن پین‌ها از محل خود، آنها را دست راست، دسته حديده را بالا و پایین می‌آورند (شکل ۱-۳۳) می‌گردانند تا نوک پیکان پین‌ها رو به سمت پایین قرار گیرند. تا ضمن چرخش تنه حديده به دور لوله، پارچه‌های حديده با ابتدای ج - با کف دست چپ به بدنه حديده فشار زیادی وارد و با لوله درگیر شود.



شکل ۱-۳۳ - شروع حديده کاري

در جهت عکس به حرکت درآید و پارچه‌ها از دنده جدا گردند.  
ذ - فلکه چهار نظام را بر عکس می‌گردانند تا حديده از لوله جدا شود. پس از جدا کردن حديده از لوله، با انتهای دسته حديده، چند ضربه آرام بر روی لوله می‌زنند تا پلیسه‌ها از روی سردنده و پارچه‌های حديده جدا شود و پایین بریزد.

ر- پس از اتمام عمل حديده کاری، برای اطمینان از صحت بار دنده مطابق شکل ۱-۳۶ به وسیله یک فیتینگ سالم و نو سردنده را امتحان می‌کنند، به طوری که فیتینگ به وسیله دست بتواند به اندازه تقریباً نصف سردنده بر روی آن چرخش نماید.



شکل ۱-۳۶ - آزمایش دنده

**۱-۲-۳ - روش حديده کاری برقی :** برای برقو زدن و حديده کردن و بریدن لوله‌های فولادی به وسیله حديده برقی به ترتیب زیر عمل می‌شود :

الف- پس از قرار دادن پارچه حديده مناسب در تنۀ حديده و تنظیم آن، لوله را از سه نظام اولیه و ثانویه عبور می‌دهند تا به اندازه حدود ۱۵ سانتی متر از سه نظام اولیه جلوتر قرار گیرد.

ب- پس از سفت کردن فلکه سه نظام‌های اولیه و ثانویه برای دربر گرفتن لوله، مجموعه پارچه حديده و لوله بر را در حالت آزاد (بالا) قرار داده و برقو را جهت برقو کاری مقابل لوله قرار می‌دهند.

پ- پس از روشن کردن الکتروموتور حديده و اطمینان از عدم لنگی و دو پهن بودن لوله، اهرم مجموعه را به سمت لوله حرکت می‌دهند تا برقو با دهانه داخلی آن تماس یافته و پس از مدت کوتاهی پلیسه یا برآمدگی داخلی لوله از بین برود (شکل ۱-۳۷).

ج- پس از چند چرخش تنۀ حديده، پارچه‌های آن با لوله در گیر می‌شود که باید پس از ایجاد دو دندانه بر روی لوله، مقداری روغن به وسیله روغن‌دان بر روی محل تماس پارچه حديده و لوله بریزند (شکل ۱-۳۴).



شکل ۱-۳۴ - ریختن روغن برای روانکاری و خنک کاری

ح- در طول عمل حديده کاری، باید دو مرتبه در محل حديده کاری روغن ریخته شود تا ضمن خنک شدن پارچه‌ها و سردنده، عمل روان کاری انجام شود.

خ- عمل حديده کاری را تا زمانی ادامه می‌دهند که قطر پارچه‌ها به اندازه دو دندانه از سر لوله فاصله بگیرد (شکل ۱-۳۵).



شکل ۱-۳۵ - پایان حديده کاری با عبور دو دندانه از سر لوله

د- پس از اتمام دنده زدن لوله، پین‌ها را از محل خود خارج می‌کنند و نوک پیکان آنها را به سمت بالا قرار می‌دهند و این بار دسته حديده را از پایین به بالا حرکت می‌دهند تا حديده

چ - ابتدا لوله بر را پایین آورده و پس از باز کردن دهانه لوله بر (فاصله دادن تیغه با غلتک ها)، دستگاه را روشن می کنند.

ح - با روشن شدن دستگاه، اهرم مجموعه را به سمت لوله حرکت می دهند تا تیغه لوله بُر به محل برش نزدیک شده سپس با گرداندن دسته لوله بُر در جهت عقربه های ساعت و تماس لوله با تیغه و غلتک های لوله بُر، همزمان با گردش لوله، به دسته لوله بُر بار می دهند تا پس از مدتی سر دنده از لوله جدا می شود (شکل ۱-۳۹).



شکل ۱-۳۹ - عمل بریدن لوله

تذکر : در موقع بریدن، برقو زدن و حذف کردن لوله باید دقیق نمود که مخزن روغن حذف شده خالی نبوده و الکترو پمپ همزمان روغن را به محل تماس ببریزد.

خ - پس از اتمام عمل حذف کاری، پس از خاموش کردن الکتروموتور، با تغییر وضعیت کلید الکتروموتور در جهت چپ گرد شروع به چرخش می نماید تا حذف شده از لوله جدا شود. با جدا شدن کامل پارچه ها از سر دنده لوله، دستگیره را تا انتهای گردانده و مجموعه کاملاً از لوله فاصله می گیرد. در خاتمه دستگاه را خاموش می کنند.

د - به وسیله یک فیتینگ نو و سالم، سر دنده را امتحان می کنند.

قابل ذکر است که در موقع کار کردن دستگاه مقداری پلیسه همراه روغن بر روی صافی دستگاه ریخته می شود که لازم است پس از اتمام کار پلیسه ها از روی صافی جمع آوری گردند.



شکل ۱-۳۷ - برقو کاری

ت - پس از برقو کاری، آن را در جهت آزاد قرار می دهند. به دنبال آن پارچه های حذف شده را پایین آورده و در محل خود توسعه ضامن قفل می کنند.

ث - پس از تنظیم پارچه های حذف شده که باید مناسب با قطر لوله مورد نظر باشد، الکتروموتور را روشن کرده و در ادامه اهرم مجموعه را به سمت نزدیک شدن پارچه ها به لوله بر روی ریل حرکت می دهند تا پارچه های حذف شده با ابتدای لوله تماس یافته و پس از مدتی آن را حذف نماید (شکل ۱-۳۸).



شکل ۱-۳۸ - عمل حذف کاری

ج - پس از اتمام عمل حذف کاری و جدا کردن حذف شده از لوله و خاموش کردن دستگاه، حذف شده را در جهت آزاد (بالا) قرار می دهند.

سه پایه قابل تنظیم، درزیر و انتهای لوله برای جلوگیری از خم شدن لوله به پایین و ایجاد اشکال در کار، قرار داده شود (شکل ۱-۴۰).

ذ - در موقع بریدن، برقو زدن و حدیده کردن لوله به وسیله

حدیده برقی، هرگاه طول لوله زیاد باشد لازم است که یک خرک



شکل ۱-۴۰ - دو نوع خرک لوله

۴-۲-۱ - دستور کار و نقشه کار شماره ۳-۱ فلزی ۳ متری یک عدد، ۴- روغن دان یک عدد، ۵- لوله بُر یک

(حدیده کاری دستی)

عدد ۶- برقوی مناسب یک عدد، ۷- مازیک نازک یک عدد

مواد لازم : لوله فولادی سیاه  $\frac{1}{2}$  ، ۲۵ سانتی متر

مراحل انجام کار


۱- لوله شکل ۱-۴۱ را به گیره لوله بیندید.

۲- دهانه داخلی لوله را برقو کاری کنید.

**مدت انجام کار : ۸ ساعت**

ابزار و وسایل مورد نیاز

۱- گیره لوله یک عدد، ۲- حدیده دستی  $\frac{1}{2}$  ، ۳- متر

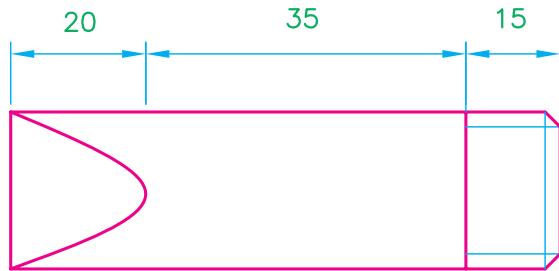

#### ملاک های ارزشیابی

- ۱- صحبت اندازه قطعه
- ۲- کیفیت برش لوله
- ۳- کیفیت دنده
- ۴- کاربرد درست ابزار

هنرآموز :	هنرستان :	
هنرجو :		
کار شماره :	هدفهای آموزشی : برش کاری - حديدة کاری - شناخت دستگاه حديدة - صرفه جویی	
تلرانس :	مدت :	کار : حديدة کاری دستی

شکل ۱-۴۱- نقشه کارشماره ۳-۱

طبق توصیه های مری جوش کاری در کارگاه جوش بدھید و درز لوله را کاملاً آب بندی نمایید.

۵- مراحل ۱ تا ۳ را در مورد بقیه لوله ها تکرار کنید  
به طوری که در نهایت ۵ عدد درپوش لوله ای  $\frac{1}{2}$  ساخته شود.  
۶- بعد از حدیده کردن و برش قطعه سوم از لوله ۳۵ سانتی متری، باقی مانده لوله مزبور ۱۴ سانتی متر می باشد و اگر یکی از سرهای لوله مزبور حدیده شده، برش داده شود برای حدیده کردن قطعه باقی مانده، به خاطر کوتاه بودن طول آن، دچار مشکل می شویم و عملاً این کار امکان پذیر نمی باشد. برای رفع این مشکل باید، همان طور که در ابتدای کار توضیح داده شد، هر دو سر لوله ۱۴ سانتی متری را ابتدا حدیده کنید و سپس آنها را بیرید.

۷- پس از اتمام کار حدیده کاری، برش کاری، برقو زدن و جوش کاری درپوش ها ابزار و وسایل تحويل گرفته شده را جمع آوری نموده، شیرهای کپسول های اکسیژن و استیلن را بیندید و پس از جمع کردن شیلنگ های سربک جوش کاری در محل مناسب ابزارهای تحويل گرفته شده را تحويل انباردار دهید و میز کارتان را تمیز کنید. سپس درپوش های ساخته شده را جهت بررسی عملکرد به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

۸- پس از پر کردن جدول، مشابه جدول کارهای شماره یک و دو، برای کار شماره ۳ گزارش کاملی از ابزار و مواد لازم و توضیح مراحل کار و ترسیم نقشه درپوش های ساخته شده در دفتر گزارش کار خود بنویسید و برای بررسی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

توضیح اینکه، از درپوش های ساخته شده در لوله کشی های آب سرد و آب گرم انجام شده توکار جهت مسدود کردن مجرایها می توان استفاده کرد. قسمت جوش خورده درپوش ها به عنوان قسمت آچار گیر درپوش بیرون از مصالح ساختمانی قرار گرفته و به وسیله یک آچار فرانسه<sup>۱۲</sup> به راحتی از مجرایها باز می شود.

۳- به وسیله حديده دستی، لوله را دنده کنید.

۴- پس از باز کردن گیره لوله، لوله را سرو ته نموده مجدداً سر آن را برقو کاری و حدیده کنید.

۵- سردنده ها را با یک فیتینگ هم سایز امتحان کنید.

۶- پس از تقسیم بندی و علامت گذاری لوله به پنج قسمت ۷ سانتی متری، لوله را از محل اولین نقطه علامت گذاری شده بیرید.

۷- موارد یک تا ۶ را پنج بار تکرار کنید.

تذکر : برای صرفه جویی در مصرف لوله و استفاده از سردنده های ساخته شده پیشنهاد می شود که آنها را به درپوش  $\frac{1}{2}$  لوله ای تبدیل کنید. برای این کار به ترتیب زیر عمل نمایید :

۱- بعد از برش لوله حدیده شده سردنده آن را به یک بوشن و یک لوله یک سردنده ۲۰ سانتی متری (به عنوان دستگیره) اتصال دهید و به وسیله آچار لوله گیر آنها را سفت کنید.


۲- قسمت حدیده نشده لوله مزبور را وسط فک های گیره موازی قرار دهید و پس از سفت کردن دستگیره گیره موازی سرلوه را جمع کنید (دو پهن نمایید) (متصل کردن بوشن به سردنده و به دنبال آن له کردن لوله توسط گیره موازی باعث می شود که سردنده شکل خود را حفظ کند و دو پهن نشود).

۳- بعد از باز کردن گیره موازی، لوله دو پهن شده را روی سندان فلزی قرار دهید و قسمت دستگیره آن را (لوله یک سردنده تقریباً ۲۰ سانتی متری و بوشن) در دست چپ قرار داده و با زدن ضربات چکش فلزی بر روی قسمت جمع شده، لوله دو پهن شده را بیشتر جمع کنید. توضیح اینکه با زدن هر ضربه، لوله مزبور را بچرخانید و به آن ضربه بزنید و آن قدر این کار را ادامه دهید تا لبه های لوله دو پهن شده کاملاً به یکدیگر بچسبند و هیچ گونه فاصله ای با هم نداشته باشند.

۴- پس از جمع شدن کامل لبه های لوله دو پهن شده، محل جمع شده را به وسیله دستگاه جوش اکسی استیلن و سیم مسوار

**مدت انجام کار : یک ساعت**

- ۱-۲-۵ دستور کار شماره ۴-۱ : حیده کاری برقی : از حیده کردن، سردنده را با فیتینگ امتحان کنید.
- ۷- پس از خاموش کردن دستگاه، جدا کردن حیده از لوله، عقب بردن مجموعه، بالا بردن حیده، پایین قرار دادن لوله بُر و علامت گذاری محل برش لوله، دستگاه را روشن کنید.
- ۸- لوله را از محل علامت گذاری شده بیرید.
- ۹- پس از خاموش کردن دستگاه، باز کردن سه نظام ها، خارج ساختن لوله از حیده، قرار دادن لوله حیده شده در درون سه نظام ها به طوری که سر حیده نشده لوله به سمت حیده باشد، سه نظام ها را بیندید.
- ۱۰- موارد ۱ تا ۹ را در مورد سر بعدی لوله تکرار کنید.
- ۱۱- پس از خاتمه کار و خاموش کردن دستگاه و خارج ساختن دو شاخه برق دستگاه از پریز برق، پلیسه های روی فیلتر مخزن را جمع آوری کنید و پس از تمیز کردن دستگاه، روکش آن را بر روی حیده برقی قرار دهید.
- ۱۲- کار انجام شده را جهت ارزیابی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.
- ۱۳- گزارش کار انجام شده را بنویسید و جهت ارزشیابی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.
- ا) ابزار و وسایل موردنیاز : حیده برقی یک دستگاه، متر فلزی یک عدد، ماژیک نازیک یک عدد
- ب) مواد لازم : لوله  $\frac{1}{2}$  فولادی، فیتینگ  $\frac{1}{2}$  یک عدد
- پ) مراحل انجام کار
- ۱- لوله فولادی شکل ۴۲-۱ را پس از باز کردن فلکه سه نظام های اولیه و ثانویه داخل حیده برقی نمایید.
- ۲- سه نظام های اولیه و ثانویه را محکم کنید.
- ۳- پس از اطمینان از وجود روغن در مخزن روغن حیده برقی، حیده را به اندازه لوله  $\frac{1}{2}$  تنظیم کنید.
- ۴- برقو را پایین بیاورید و پس از روشن کردن دستگاه دهانه داخلی لوله را برقو کاری کنید.
- ۵- پس از خاموش کردن دستگاه، با عقب بردن مجموعه (به سمت راست دستگاه بردہ شود)، برقو را بالا بیرید و سپس حیده را پایین بیاورید.
- ۶- پس از روشن کردن دستگاه، لوله را حیده کنید و پس

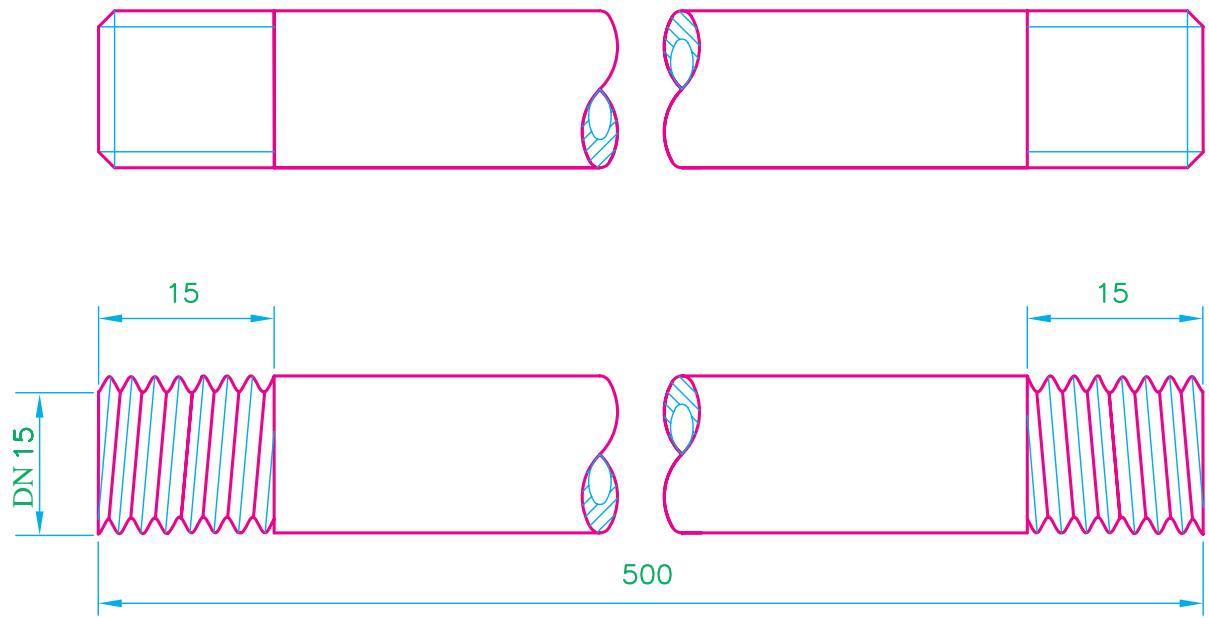

#### ملک‌های ارزشیابی

- ۱- درستی اندازه
- ۲- کیفیت برش
- ۳- کیفیت حدیده
- ۴- کاربرد صحیح ابزار

هنرآموز :		
هنرجو :		
کار شماره :		هدف‌های آموزشی : کسب مهارت در برش لوله - حدیده کاری ماشینی
تلرانس :	مدت :	کار : حدیده کاری برقی

شکل ۱-۴۲- نقشه کار شماره ۱

### ۳-۱-۳ اتصال لوله و فیتینگ

عبارت‌اند از :

۱- آچار فرانسه : آچار فرانسه ابزاری است دارای یک

فك ثابت و یک فك متحرک که سطوح داخلی فک‌های آن (بدون عاج یا شیار) صاف است و برای گرفتن مهره‌های شش‌گوش و چهارگوش یا به عبارتی چند‌وجهی، و برای باز و بسته کردن بعضی از اتصالات لوله کشی (مغزی - تبدیل - مهره ماسوره) و شیرآلات مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل سطح تماس بیشتر، این آچار در موقع کار نمی‌لغزد تا باعث خرابی گوشه‌های مهره شود. با توجه به اندازه کار بهتر است از آچار مناسب استفاده شود. این آچار در اندازه‌های اسمی ۴ تا ۲۴ اینچ ساخته می‌شود. اندازه اسمی آچار فرانسه در واقع طول آن می‌باشد.

در لوله کشی آب بهداشتی ساختمان بیشتر از آچار فرانسه‌های با اندازه ۱۰ تا ۱۵ اینچ استفاده می‌شود. در شکل ۱-۴۳ آچار فرانسه و چند نمونه ابزار دیگر که جهت باز و بسته کردن مهره‌ها به کار می‌رود نشان داده شده است.

اتصال لوله و فیتینگ به یکی از روش‌های زیر انجام می‌گیرد :

۱- اتصال دنده‌ای : در لوله کشی آب سرد و گرم چون از

لوله فولادی گالوانیزه استفاده می‌شود باید، برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر از روش دنده‌ای استفاده کرد. طبق مقررات ملی ساختمانی ایران، اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا شیر، فیتینگ به فیتینگ یا شیر در لوله کشی فولادی گالوانیزه تا قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر (۴ اینچ) باید از نوع اتصال دنده‌ای باشد.

۲- اتصال فلنجی : در لوله‌های فولادی، خصوصاً در تأسیسات با فشار زیاد، تأسیسات بخار و لوله‌های گالوانیزه از قطر نامی ۱۲۵ میلی‌متر (۵ اینچ) و بزرگ‌تر از آن اتصال باید از نوع فلنچی باشد.

۳- اتصال جوشی : در گاز رسانی و تأسیسات با فشار

زیاد و تأسیسات بخار از اتصال جوشی استفاده می‌شود.

۱-۳-۱- ابزار اتصال لوله : در لوله‌کشی‌ها از چند

نوع ابزار برای اتصال لوله‌ها استفاده می‌شود که مهم‌ترین آنها



شکل ۱-۴۳- آچار فرانسه و چند ابزار دیگر جهت باز و بسته کردن مهره‌ها

- ۲- برای باز و بسته کردن اتصالات باید فک‌های آچار فرانسه کاملاً به طرفین اتصال چسبیده باشد و هیچ گونه لقی نداشته باشد.
- ۳- توصیه می‌شود هنگام استفاده از این آچار همواره آن را در جهت فلاش حرکت دهید (شکل ۴۴-۱).

در موقع استفاده از این آچارها باید به چند نکته توجه شود که مهم‌ترین آن عبارت است از :

۱- طول بازوی آچار فرانسه مناسب با مقدار نیرو جهت باز و بسته کردن اتصالات باشد.



شکل ۴۴-۱- آچار فرانسه، توصیه می‌شود هنگام استفاده از این آچار همواره آن را در جهت فلاش بکشید.

۶۰ اینچ و در دو نوع یک دسته و دو دسته تولید می‌شود. کاربرد آنها در لوله‌کشی‌های تا قطر ۸ اینچ است. بعضی آچار لوله‌گیر را به غلط آچار شلاقی می‌نامند. در شکل ۴۵-۱ چند نوع آچار لوله‌گیر نشان داده شده است.

۴- برای باز و بسته کردن اتصالات هیچ گاه از لوله جهت اضافه کردن طول بازوی آچار فرانسه استفاده نکنید.

۲- آچار لوله‌گیر : این آچار دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک است که فک‌های آن آج دار می‌باشد و پس از تنظیم لوله را محکم نگه می‌دارد. آچارهای لوله‌گیر در اندازه‌های ۶ تا



آچار لوله‌گیر یک دسته معمولی



آچار لوله‌گیر یک دسته ۴۵ درجه



آچار لوله‌گیر یک دسته ۹۰ درجه



آچار لوله‌گیر دو دسته

شکل ۴۵-۱- چند نوع آچار لوله‌گیر

می‌کند. این نوع آچار بیشتر برای لوله‌های قطره‌ر (۴ اینچ به بالا) مورد استفاده قرار می‌گیرد و زنجیر فولادی آن از مقاومت خوبی برخوردار است (شکل ۱-۴۶).

**۳- آچار زنجیری :** این آچار تشکیل شده است از یک دسته مجهز به فک آچ دار و زنجیر مقاومی که در موقع پیچیده شدن به دور لوله آن را محکم می‌گیرد و از چرخش لوله جلوگیری



شکل ۱-۴۶- چند نوع آچار زنجیری

می‌شود. از این آچار برای گرفتن لوله‌های با سطوح خارجی صیقلی و آب کاری شده و لوله پلاستیکی استفاده می‌شود، زیرا سطح صاف تسمه مانع از هرگونه آسیب رساندن به سطح لوله می‌گردد. در شکل ۱-۴۷ آچار تسمه‌ای (شلاقی) نشان داده شده است.

**۴- آچار تسمه‌ای :** ساختمان این آچار مانند آچار زنجیری است، با این تفاوت که در ساختمان آن به جای زنجیر از تسمه استفاده می‌شود. جنس تسمه یا نوار را عموماً از چرم یا لاستیک مقاوم انتخاب می‌کنند، گاهی نیز از مواد دیگری به این منظور استفاده



شکل ۱-۴۷- آچار تسمه‌ای

این پیچ‌ها، از عددی استفاده می‌کنند که معرف قطر خارجی آنها بر حسب اینچ است. برای مثال  $\frac{3}{4}$  علامت اختصاری پیچی است که قطر خارجی آن  $\frac{3}{4}$  اینچ می‌باشد، این پیچ‌ها به پیچ ویتورث (طراح اولیه) معروف شده است. در شکل ۱-۴۸ پیچ لوله دیده می‌شود. به دلیل شب‌دار بودن و کامل نبودن انتهای دندنه‌های اینچی، ناید فیتنگ‌های نر و ماده و لوله‌های حدیده شده به فیتنگ‌ها و شیرها تا دندنه آخر سفت شوند. (حداکثر تا ۲ دندنه ماقبل آخر سفت شوند).



**۱-۳-۲ - دندنه لوله :** دندنه لوله‌های فولادی مورد استفاده در تأسیسات بهداشتی ساختمان، آب رسانی شهری، گازرسانی، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع به صورت پیچ دندنه مثلثی اینچی می‌باشد. کلیه اندازه‌های این نوع پیچ بر حسب اینچ بوده و زاویه دندانه آنها ۵۵ درجه می‌باشد. فاصله بین دو دندانه را گام پیچ می‌گویند. به طور مثال اگر پیچی ۱۱ دندنه در هر اینچ داشته باشد، گام آن  $\frac{1}{11}$  اینچ است. در پیچ‌های اینچی سر و ته دندانه‌ها به مقدار کمی گرد هستند. به عنوان علامت مشخصه برای



شکل ۱-۴۸ - دندنه لوله

علت انتخاب این نوع دندنه برای لوله‌ها سهولت در آب‌بندی است. در شکل ۱-۴۹ مشخصات دندنه لوله‌های فولادی نشان داده شده است.

با کمی توجه به مشخصات دندنه‌های ایجاد شده در روی لوله‌ها و مقایسه آن با دندنه‌پیچ‌های معمولی می‌بینیم که دندنه‌پیچ‌های معمولی به صورت استوانه و دندنه‌پیچ‌های لوله مخروطی می‌باشد.

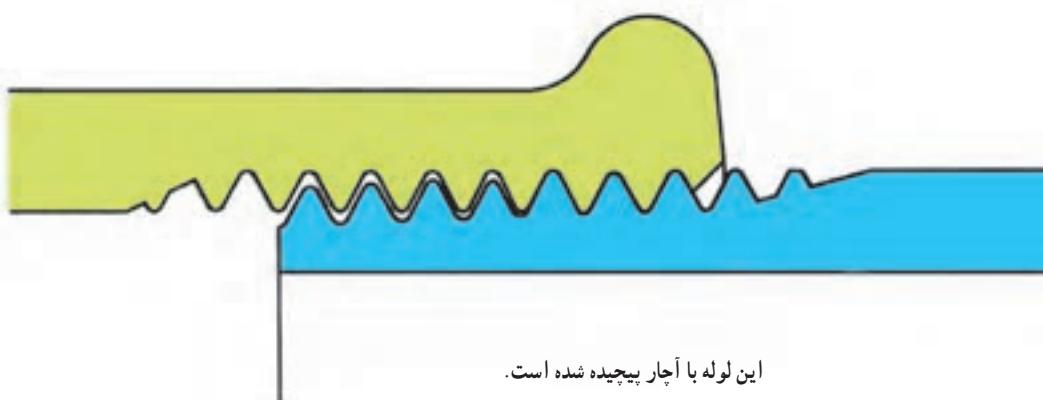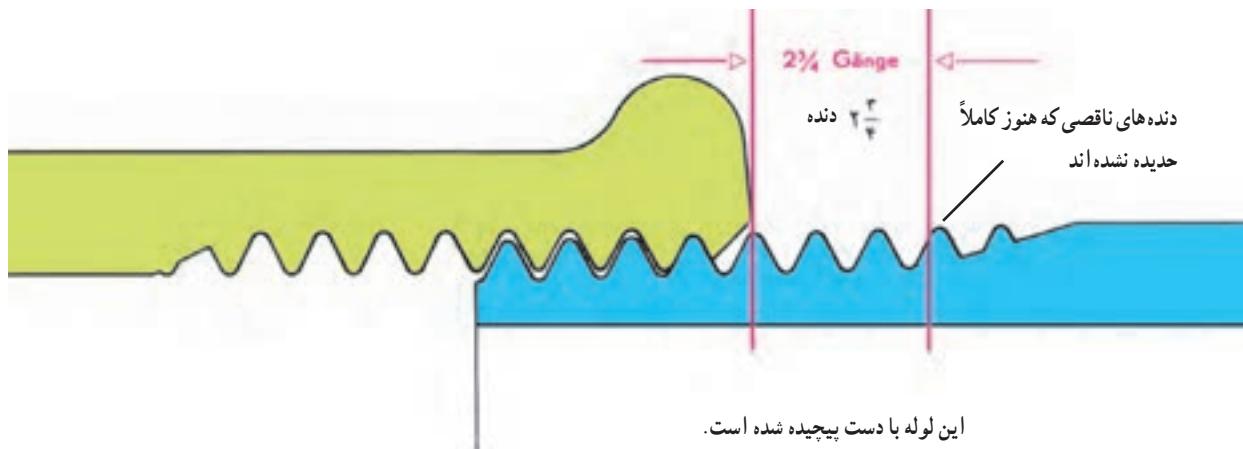

شکل ۱-۴۹— مشخصات دنده لوله فولادی

آنها را اتصال یا فیتینگ می‌نامند. در شکل ۱-۵۰ متداول ترین و پرمصرف‌ترین فیتینگ‌های مورد استفاده در لوله کشی آب سرد و آب گرم شان داده شده است.

**۱-۳-۳— فیتینگ‌ها :** در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر، تغییر جهت دادن لوله، انشعاب‌گیری و تغییر قطر لوله، از قطعاتی استفاده می‌کنند که




أنواع سه راهی (كنج، معمولی  $90^\circ$  و سه راهی تبدیل)



أنواع زانوبي (زانوبي تبدیل،  $45^\circ$ ،  $90^\circ$  و خم بلند)



شکل ۱-۵۰-الف- انواع فیتینگ

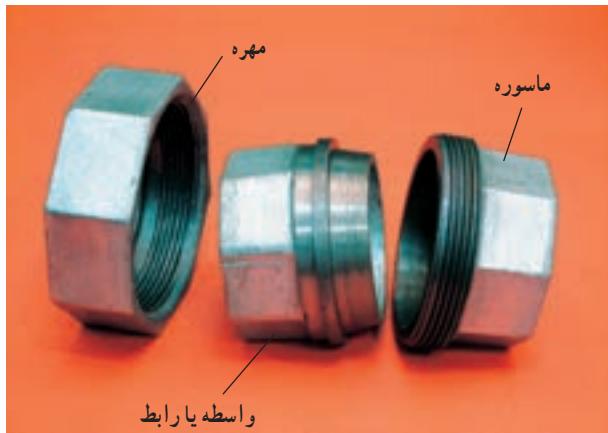


باز شده (اجزای) مهره ماسوره



مهره ماسوره



یکی از موارد استفاده مهره ماسوره در لوله کشی آب سرد و آب گرم

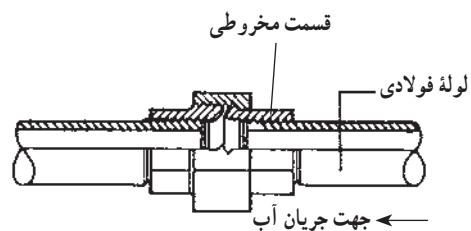

طرز صحیح استفاده در لوله کشی آب سرد و آب گرم

شکل ۱-۵- ب

لوله های درزدار نوع متوسط، از نظر وزن، در لوله کشی آب سرد و آب گرم استفاده می شود. لوله های فولادی باید مطابق یکی از استانداردهای شناخته شده جهانی ساخته شوند. لوله های BS1287 در سه وزن سبک، متوسط و سنگین ساخته می شوند و لوله های سبک تا قطر نامی ۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ) عرضه می شود. لوله های وزن متوسط از استاندارد BS1287 تا قطر نامی ۱۵۰ میلی متر (۶ اینچ) عرضه می شود. جدول ۱-۲ مشخصات لوله های سبک و متوسط سیاه و گالوانیزه را نشان می دهد.

**۱-۳-۴- لوله گالوانیزه :** لوله های مورد استفاده در لوله کشی آب سرد و آب گرم، از نوع فولادی گالوانیزه (سفید) هستند. این نوع لوله ها اغلب به طول ۶ متر و به قطر  $\frac{3}{4}$  تا  $\frac{1}{4}$  تا  $\frac{1}{2}$  میلی متر تولید و به بازار عرضه می کنند که فشاری معادل ۸ آتمسفر را تحمل می کند. برای اتصال لوله های گالوانیزه به یکدیگر از روش دندای استفاده می شود؛ اما هیچ گاه از روش جوشی، به علت از بین رفت و رکش آن و آلوهه شدن آب بهداشتی درون لوله و ایجاد مسمومیت تنفسی برای جوش کار، استفاده نمی شود. عموماً کارخانجات لوله سازی لوله ها را در دو نوع درزدار و بی درز تولید می کنند و از

## جدول ۱-۲ - مشخصات لوله‌های سبک و متوسط سیاه و گالوانیزه

### مشخصات لوله‌های سبک

وزن لوله‌های گالوانیزه	وزن لوله‌های سیاه			ضخامت		قطر خارجی				اندازه	
	با دندنه	بدون دندنه	دو سر پیچ و یک سرپوش دار (کیلوگرم در متر طول)	دو سر ساده	میلی‌متر	اینج	میلی‌متر	میلی‌متر	اینج حداقل	اینج حداکثر	میلی‌متر
۱/۰۰۰	۰/۹۵	۰/۹۶۱	۰/۹۵۲	۰/۰۰۲	۰/۰۸۰	۲۱/۰	۲۱/۴	۰/۸۲۵	۰/۸۴۱	۱۵	۱/۲
۱/۴۸۰	۱/۴۷۰	۱/۴۲۰	۱/۴۱۰	۲/۳۵	۰/۰۹۲	۲۶/۴	۲۶/۹	۱/۰۴۱	۱/۰۵۹	۲۰	۲/۴
۲/۱۲۰	۲/۱۰۰	۲/۰۳۰	۲/۰۱۰	۲/۶۵	۰/۱۰۴	۳۳/۲	۳۳/۸	۱/۳۰۹	۱/۳۲۸	۲۵	۱
۲/۷۳۰	۲/۷۰۰	۲/۶۱۰	۲/۵۸۰	۲/۶۵	۰/۱۰۴	۴۱/۹	۴۲/۵	۱/۶۵۰	۱/۶۷۰	۳۲	۱/۴
۴/۳۷۰	۳/۴۰۰	۳/۲۹۰	۳/۲۵۰	۲/۹۰	۰/۱۱۶	۴۷/۸	۴۸/۴	۱/۸۸۲	۱/۹۰۳	۵۰	۲
۶/۱۹۰	۴/۲۹۰	۴/۱۸۰	۴/۱۱۰	۲/۹۰	۰/۱۱۶	۵۹/۶	۶۰/۲	۲/۳۴۷	۲/۳۷۰	۶۵	۱/۲
۷/۲۹۰	۶/۰۶۰	۵/۹۲۰	۵/۸۰۰	۳/۲۵	۰/۱۲۸	۷۵/۲	۷۶/۰	۲/۹۶۰	۲/۹۹۱	۸۰	۳
۱۰/۷۰۰	۷/۱۲۰	۶/۹۸۰	۶/۸۱۰	۳/۲۵	۰/۱۲۸	۸۷/۹	۸۸/۷	۳/۴۶۰	۳/۴۹۱	۱۰۰	۴

### مشخصات لوله‌های متوسط

وزن لوله‌های گالوانیزه	وزن لوله‌های سیاه			ضخامت		قطر خارجی				اندازه	
	با دندنه	بدون دندنه	دو سر پیچ و یک سرپوش دار (کیلوگرم در متر طول)	دو سر ساده	میلی‌متر	اینج	میلی‌متر	میلی‌متر	اینج حداقل	اینج حداکثر	میلی‌متر
۱/۲۹۰	۱/۲۷۰	۱/۲۲۰	۱/۲۲۰	۲/۶۵	۰/۱۰۴	۲۱/۱	۲۱/۷	۰/۸۳۱	۰/۸۵۶	۱۵	۱/۲
۱/۶۶۰	۱/۶۵۰	۱/۵۹۰	۱/۵۸۰	۲/۶۵	۰/۱۰۴	۲۶/۶	۲۷/۲	۱/۰۴۷	۱/۰۷۲	۲۰	۲/۴
۲/۵۷۰	۲/۵۵۰	۲/۴۶۰	۲/۴۴۰	۳/۲۵	۰/۱۲۸	۲۳/۴	۲۴/۲	۱/۳۱۶	۱/۳۴۶	۲۵	۱
۳/۳۱۰	۳/۲۸۰	۳/۱۷۰	۳/۱۴۰	۳/۲۵	۰/۱۲۸	۴۲/۱	۴۳/۹	۱/۶۵۷	۱/۶۸۷	۲۲	۱/۴
۳/۸۱۰	۳/۷۷۰	۳/۶۵۰	۳/۶۱۰	۳/۲۵	۰/۱۲۸	۴۸/۰	۴۸/۸	۱/۸۸۹	۱/۹۱۹	۴۰	۱/۲
۵/۴۰۰	۵/۳۳۰	۵/۱۷۰	۵/۱۰۰	۳/۶۵	۰/۱۴۴	۵۹/۸	۶۰/۸	۲/۳۵۴	۲/۳۹۴	۵۰	۲
۶/۹۳۰	۶/۸۰۰	۶/۶۳۰	۶/۵۱۰	۳/۶۵	۰/۱۴۴	۷۵/۴	۷۶/۶	۲/۹۶۶	۳/۰۱۴	۶۵	۲/۲
۹/۰۳۰	۸/۸۵۰	۸/۴۶۰	۸/۴۷۰	۴/۰۵	۰/۱۶۰	۸۸/۱	۸۹/۵	۳/۴۶۹	۳/۵۲۴	۸۰	۳
۱۲/۰۰۰	۱۲/۶۰۰	۱۲/۴۰۰	۱۲/۱۰۰	۴/۰۵	۰/۱۷۶	۱۱۳/۳	۱۱۴/۹	۴/۴۵۹	۴/۵۲۴	۱۰۰	۴
۱۷/۵۰۰	۱۶/۹۰۰	۱۶/۷۰۰	۱۶/۲۰۰	۴/۸۵	۰/۱۹۲	۱۳۸/۷	۱۴۰/۶	۵/۴۵۹	۵/۵۳۴	۱۲۵	۵
۲۰/۷۰۰	۲۰/۱۰۰	۱۹/۸۰۰	۱۹/۲۰۰	۴/۸۵	۰/۱۹۲	۱۶۴/۱	۱۶۶/۱	۶/۴۵۹	۶/۵۲۹	۱۵۰	۶

برای آب بندی کردن محل اتصال ابتدا کمی خمیر بر روی دنده می‌مالند (جهت حفاظت سر دنده از پوسیدگی)، سپس مقداری کنف، متناسب با عمق و طول دنده، با ضخامت یکنواخت انتخاب شده و از ابتدای دنده در جهت عقربه‌های ساعت بر روی سر دنده می‌پیچند. وقتی به انتهای دنده رسیدند برای جلوگیری از باز شدن کنف از روی دنده آن را گره زده و اضافی آن را می‌بُند. در خاتمه مقداری خمیر بر روی کنف پیچیده شده می‌مالند (جهت راحت بستن فیتینگ به دنده و آب بندی محل اتصال). در لوله کشی‌های روکار اگر قسمتی از کنف از محل اتصال بیرون زده باشد، جلوه ناپسندی به آن می‌دهد که برای از بین بردن آن بهتر است کنف را سوزاند یا با تیغ کنف را بربد. در شکل ۱-۵۱ خمیر و کنف و نحوه استفاده از آنها دیده می‌شود.



ب) کنف پیچی سر دنده (گره زدن)

**۱-۳-۵ مواد آب بندی:** در اتصال لوله‌های مورد استفاده در تأسیسات بهداشتی ساختمان، آب بندی کردن محل اتصال و جلوگیری از نشت آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای آب بندی کردن محل‌های اتصال از خمیر و کنف یا نوار تفلون به عنوان مواد آب بندی استفاده می‌شود. کنف یک نوع گیاه است که جهت بافتن گونی از آن استفاده می‌شود. خاصیت کنف این است که وقتی از آب اشباع شد باد می‌کند و کلیه منفذها را می‌پوشاند. مواد تشکیل دهنده خمیر نیز می‌مل و روغن الیاف می‌باشد. بتوئه مورد استفاده شیشه‌برها در حقیقت همان خمیر لوله کشی است که کمی سفت‌تر می‌باشد. در بیشتر موارد برای ایجاد یک پیوند آب بندی شده رضایت‌بخش از الیاف کنف و خمیر (به عنوان لزج‌کننده و محافظت‌کننده) استفاده می‌شود.



الف) خمیر و کنف

شکل ۱-۵۱



شکل ۱-۵۲-۱ نوار تفلون

نوار تفلون  
طول ۶۶۰۰ mm  
عرض ۱۲/۷ mm

این نوار بیشتر در لوله کشی با قطرهای کم، لوله کشی‌های روکار، اتصال شیرها و لوله‌های کرومی استفاده می‌شود. در شکل ۱-۵۳ نحوه پیچیدن نوار تفلون نشان داده شده است. توجه داشته باشید که نوار یا کف همواره بایستی از جلو به انتهای دنده و در جهت پیچ دنده‌ها (موافق حرکت عقربه‌های ساعت) پیچیده شود.

**آب‌بندی با استفاده از نوار تفلون<sup>۱</sup>:** از مواد دیگر آب‌بندی، نوار تفلون است که عموماً به صورت قرقه‌ای و با یک دریوش محافظت تولید می‌شود. در شکل ۱-۵۲ نوار تفلون نشان داده شده است. ویژگی عمده نوارهای تفلون در بر کردن یکواخت فضای خالی بین دنده‌ها، پوشش سطح حدیده شده، حفاظت نسبی لوله و تمیزی ظاهر کار می‌باشد. لیکن به علت گران بودن تفلون، از



شکل ۱-۵۳- پیچیدن نوار تفلون به سر لوله

لوله کشی متصل می‌کنند. سپس درون مخزن دستگاه تست نیز آب می‌ریزند. در ادامه با فشار آوردن به اهرم (تلمبه زن دستگاه) تست هیدرولیکی به تدریج فشار سیستم بالا می‌رود. هر گاه فشار سیستم به ۱۰ بار رسید، بلا فاصله شیر اصلی را می‌بندند و عمل تلمبه زدن را متوقف می‌کنند. سیستم را حداقل به مدت یک ساعت تحت آزمایش قرار می‌دهند و هرگاه یکی از نقاط دارای نشت آب باشد، با تخلیه سیستم نسبت به رفع آن اقدام می‌کنند. در صورتی که پس از یک ساعت فشار دستگاه ثابت باقی بماند و از هیچ نقطه‌ای نشت آب مشاهده شود، دستگاه آزمایش را از مدار باز کرده و نسبت به پوشاندن مسیرها اقدام می‌شود. در شکل ۱-۵۴ یک نوع دستگاه تست هیدرولیکی ساده نشان داده شده است.

**۶-۳-۱- تست هیدرولیکی :** برای آزمایش نشت آب کلیه نقاط لوله کشی شده از وسیله‌ای به نام دستگاه تست هیدرولیکی استفاده می‌کنند. این دستگاه در دو نوع ساده و برقی وجود دارد. اجزای تشکیل دهنده نوع ساده آن عبارت است از: مخزن، تلمبه، اهرم، شیلنگ رابط، سوپاپ یا شیر یک طرفه و فشارسنج. نحوه استفاده از این وسیله به این صورت است که: پس از انجام لوله کشی، تمام مجراهای لوله کشی را به وسیله دریوش مسدود می‌کنند و در بالاترین نقطه لوله کشی، حتی المقدور یک شیر هواگیری نصب و به وسیله لوله و مهره ماسوره در یکی از نقاط، لوله آب سرد را به لوله آب گرم متصل می‌نمایند. پس از پر کردن آب در درون لوله‌ها و هواگیری کردن از آنها دستگاه را به ابتدای

۱- پلی ترافلوفور و اتیلن (CF<sub>n</sub>-CF<sub>n</sub>) یا تفلون - مقاوم در برابر همه حلال‌ها، پایدار در دماهای ۷۵° تا ۲۶° درجه سلسیوس، عایق الکتریک و ضرب اصطکاک خیلی پایین




شکل ۱-۵۴- دستگاه تست هیدرولیکی

۱-۳-۷ طریقه اندازه‌گیری : برای اندازه‌گیری طول لوله خالصی که بین دو فیتینگ (شکل ۱-۵۵) قرار گرفته است بیشتر از دو روش استفاده می‌شود. در زیر این دو روش را شرح می‌دهیم :


#### روش اول

- ۱- فاصله مرکز تا مرکز لوله مشخص است ( $L$ )
- ۲- با در اختیار داشتن زانوبی و سه راهی، فاصله مرکز فیتینگ تالبه آن را اندازه می‌گیریم.
- ۳- مجموع این دو اندازه را از فاصله مرکز تا مرکز (شکل ۱-۵۵) کم می‌کنیم تا ۱ به دست آید.
- ۴- طول دو سر دنده ( $2l'$ ) را به ۱ اضافه می‌کنیم تا طول لوله خالص ( $L'$ ) مشخص شود. بنابراین

$$L' = 1 + 2l'$$

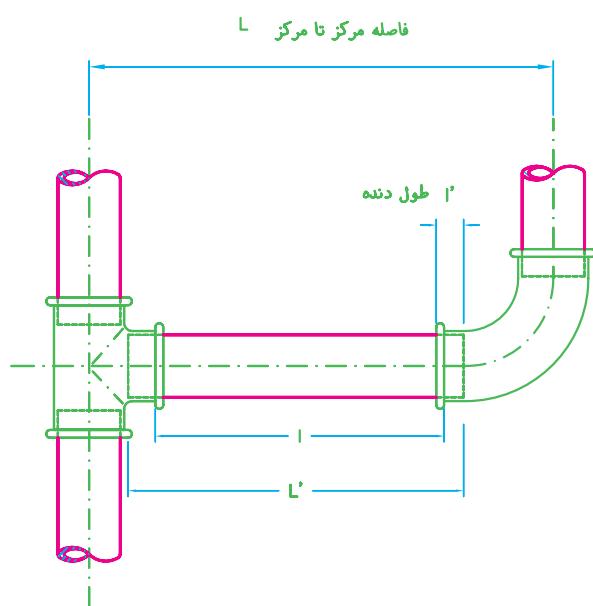


شکل ۱-۵۵- روش اندازه‌گیری

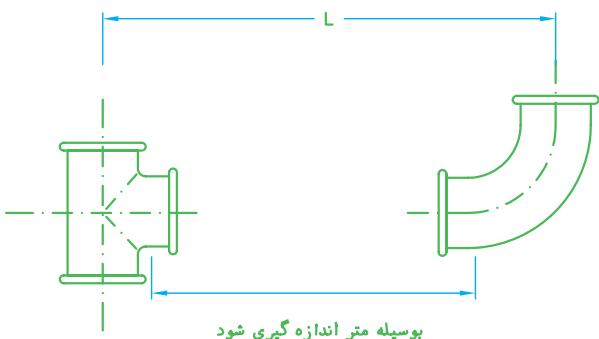

(الف) روش اندازه‌گیری تجربی

- روش دوم: روش تجربی (شکل ۱-۵۶)
- ۱- روی زمین فاصله مرکز تا مرکز (L) اندازه داده شده را با گچ ترسیم می‌کنیم.
  - ۲- وسط فیتینگ‌های موردنیاز رادر راستای خطوط ترسیم شده قرار می‌دهیم.
  - ۳- به وسیله متر طول لوله موردنیاز را اندازه می‌گیریم.

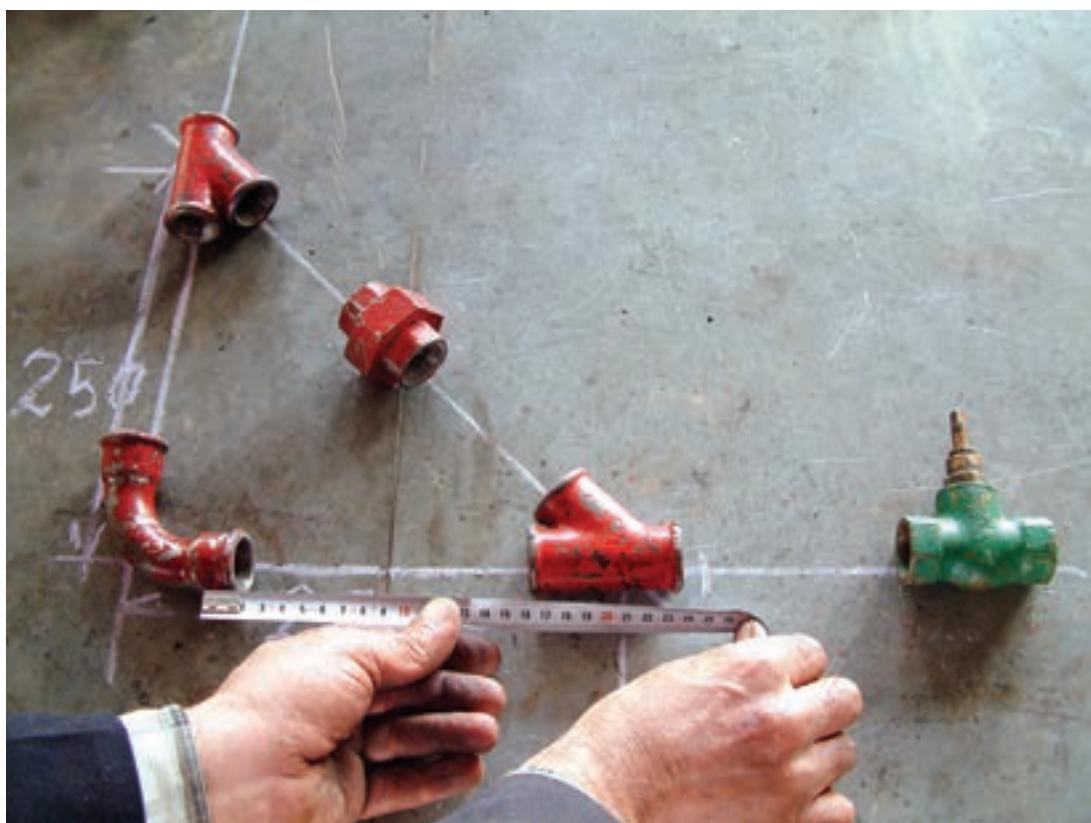

(ب) روش اندازه‌گیری تجربی

شکل ۱-۵۶

پ) قبل از بستن لوله به گیره لوله، آج فک‌های آن را بازدید نمایید و در صورتی که شیارهای آن پر باشد به وسیلهٔ تیغه ارّه یا برس

سیمی گیره را تمیز کنید. در صورتی که گیره لوله بر روی میز کار لق می‌زند، به وسیلهٔ آچار فرانسه پیچ و مهره اتصالی آن را سفت کنید.


ت) قبل از بستن فیتینگ‌ها به لوله، آنها را بازدید و از سالم با گیره لوله پلیسه‌دار نباشد.

۱-۳-۸- نکات ایمنی و فنی در لوله‌کشی گالوانیزه (کارگاه) :


الف) قبل از شروع کار حتماً از لباس کار مناسب و کفش ایمنی استفاده کنید.

ب) قبل از بستن فیتینگ‌ها به لوله، آنها را بازدید و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

- ث) برای انجام لوله کشی، هیچ گاه از لوله های دو پهن شده استفاده کنید و قوس دار (خم شده) استفاده نکنید.
- د) برای مالیدن خمیر بر روی سر دنده، حتی المقدور از دستکش پلاستیکی یا قلم موی مناسب استفاده کنید.
- ذ) برای باز و بسته کردن فیتینگ های مدور (زانویی، سه راهی و ...) حتماً از آچار لوله گیر مناسب در جهت صحیح آن استفاده کنید.
- ر- برای باز و بسته کردن دو فیتینگ همچوار یا فیتینگ و لوله از دو آچار لوله گیر، مطابق شکل ۱-۵۷ استفاده کنید.
- ز- برای باز و بسته کردن فیتینگ هایی که قسمت آچار گیر آنها چند وجهی است (مغزی، مهره ماسوره) و نیز شیرآلات، حتماً از آچار فرانسه در جهت صحیح آن استفاده کنید (شکل ۱-۵۸).
- ج) در مواقعی که از مواد آب بندی استفاده می کنید دقت کنید که از کنف به اندازه لازم استفاده نمایید و آنرا در جهت صحیح آن بر روی سر دنده بپیچید (در صورتی که کنف از محل اتصال بیرون زده باشد، آن را ببرید).
- ج) در حین انجام کار ابزارها را هیچ گاه در لبه میز کارتان قرار ندهید و از پرتاپ آنها بر روی میز کار نیز خودداری کنید.
- ح) در موقع جایه جایی لوله برای لوله کشی، دقت کنید که لوله با اشیاء، افراد و ... برخورد نکند.
- خ) در موقع کار با یک شاخه لوله، پس از بستن یک سر لوله به گیره لوله برای حایل نمودن سر دیگر لوله از خرک (سه پایه)

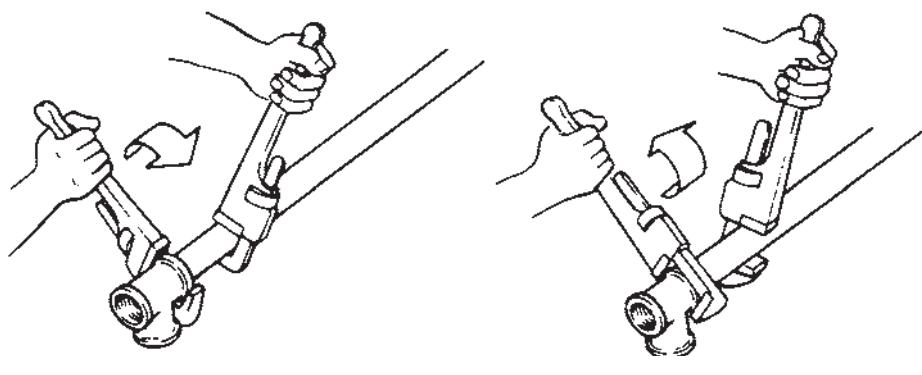

شکل ۱-۵۷

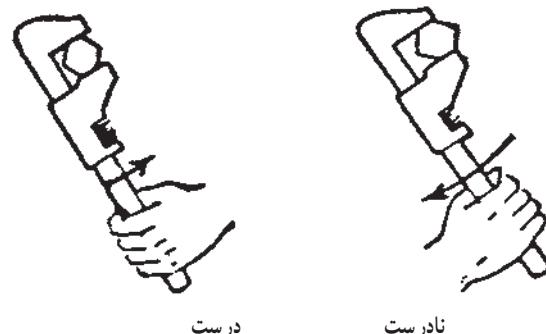

شکل ۱-۵۸-۱- جهت گردش درست و نادرست آچارها

گالوانیزه  $\frac{3}{4}$ " در حدود ۸۰ سانتی متر، ۳- زانویی گالوانیزه  $\frac{1}{2}$ " معمولی (۹۰°) ۵ عدد، ۴- زانویی گالوانیزه  $\frac{3}{4}$ " معمولی ۳ عدد، ۵- سه راهی گالوانیزه  $\frac{3}{4}$ " یک عدد ۶- ماسوره تبدیل (روپیچ توپیچ) گالوانیزه  $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ " دو عدد، ۷- شیر فلکه کشویی  $\frac{3}{4}$ " یک عدد.

### مراحل انجام کار

- ۱- لباس کار مناسب بپوشید و ابزار و مواد لازم را مطابق دستور کار شماره ۵ تحويل بگیرید.
- ۲- طول واقعی هر یک از اجزای مدار لوله کشی را مطابق اندازه های داده شده در دستور کار شماره ۱-۵ محاسبه کنید (شکل ۱-۵۹).
- ۳- اندازه های به دست آمده را روی لوله های  $\frac{1}{2}$ " و  $\frac{3}{4}$ " علامت گذاری کنید.
- ۴- لوله های علامت گذاری شده را به وسیله کمان ازه از محل های مشخص شده ببرید.
- ۵- دو طرف کلیه لوله هارا به وسیله حدبده دستی دند کنید و به وسیله یک فیتینگ مناسب آنها را امتحان نمایید.
- ۶- مدار را طبق نقشه بینید.
- ۷- پس از خاتمه کار، مدار تکمیل شده را جهت بررسی عملکردتان به هنرآموز خود تحويل دهید.
- ۸- ابزارها، گیره لوله و میز کارتان را تمیز کنید و ابزارهای تحويل گرفته شده را تحويل دهید.
- ۹- بعد از پر کردن جدول ضمیمه نقشه کار، توضیحات کاملی در مورد هدف، ابزار و وسائل لازم و شرح مراحل انجام کار را به همراه نقشه آن در دفتر گزارش کار بنویسید و برای بررسی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

**توضیح:** پیشنهاد می شود تا پایان کار شماره ۶-۱ (مدار بسته) برای کسب تجربه بیشتر از کمان ازه استفاده شود و فقط در اجرای پروژه نهایی (لوله کشی آب سرد و آب گرم) برای بریدن لوله ها از لوله بُر و برقو استفاده شود. از طرف دیگر چون دستور کار شماره ۱-۵ یک مدار باز است و نیاز به تست نمودن مدار از نظر آب بندی نیست لذا نیاز به مواد آب بندی ندارد.

۳- در حین لوله کشی برای خنک کردن محل تماس پارچه های حدبده با لوله و روان کاری از روغن سوخته استفاده نکنید.

(س) در حین عملیات لوله کشی از ابزارهای مناسب با لوله و فیتینگ های مورد نیاز استفاده نماید.

(ش) در استفاده از لوله بُر، توجه داشته باشید که باید اندازه لوله بُر با قطر لوله موردنظر مطابقت داشته، تیغه های آن بر سطح لوله کاملاً عمود باشد و شما از سالم بودن تیغه ها و غلتک های آن اطمینان حاصل کنید. همچنین لازم است بار دادن لوله بُر به صورت تدریجی انجام گیرد. به سطح تماس لوله با تیغه و غلتک ها مقدار کمی روغن بزنید و چرخش دسته لوله بُر، همواره در جهت فک باز آن باشد همچنین باید هر چند دور یک بار، لوله بُر را در جهت معکوس گردداند. ط) هیچ گاه با دستان چرب کار نکنید.

(ظ) برای اندازه گیری هیچ گاه از مترهای شکسته شده، تا شده و متري که اعداد نوشته شده بر روی آن مخدوش شده است استفاده نکنید.

(ع) پس از هر برش لوله به وسیله لوله بُر، حتماً محل برش خورده را برقو بزنید.

(غ) برای حدبده کردن لوله هایی با اندازه کمتر از ۱۰ سانتی متر باید قبل از برش لوله، یک طرف لوله حدبده شود و پس از برش لوله، با استفاده از بوشن و یک لوله بلند یک سردنده یا واسطه، اقدام به حدبده کردن سر بعدی لوله کوتاه شود.


### ۹-۱-۳-۱- دستور کار شماره ۵-۱ : انجام لوله کشی مدار باز

**مدت انجام کار : ۸ ساعت**

ابزار و وسائل مورد نیاز : ۱- گیره لوله "۲، ۲- حدبده دستی با پارچه های  $\frac{1}{2}$ " و  $\frac{3}{4}$ ", ۳- کمان ازه با تیغه ازه، ۴- متر فلزی، ۵- روغن دان، ۶- آچار لوله گیر، ۷- آچار فرانسه، ۸- ماژیک نازک

### مواد لازم

۱- لوله گالوانیزه  $\frac{1}{2}$ " در حدود ۱۲۰ سانتی متر، ۲- لوله

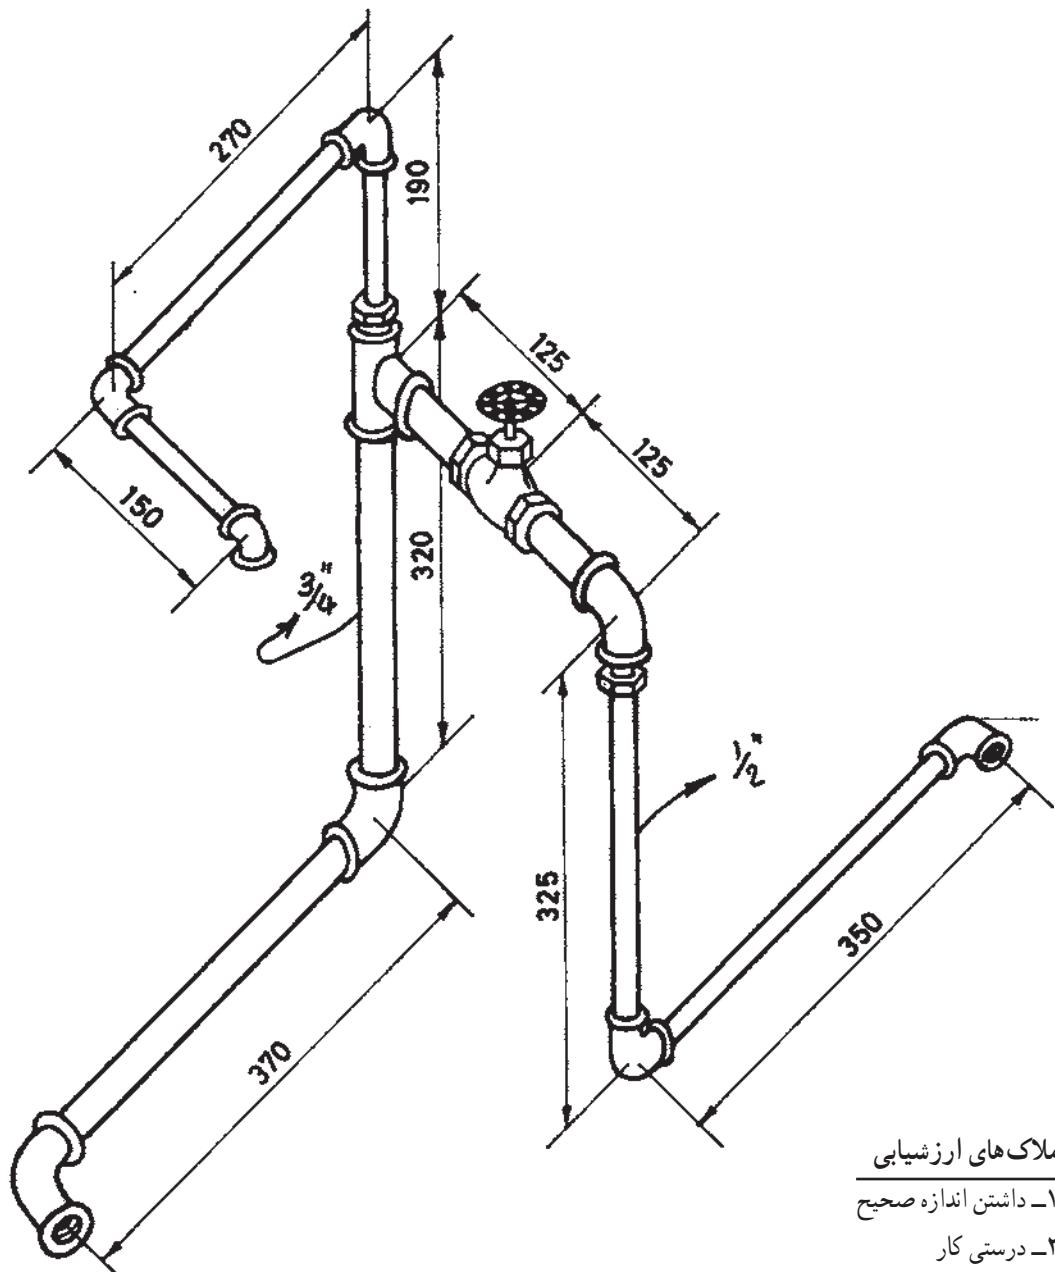

#### ملاک های ارزشیابی

- ۱- داشتن اندازه صحیح
- ۲- درستی کار
- ۳- کیفیت حدیده ها
- ۴- استفاده صحیح از ابزار
- ۵- گزارش کار

		هنرآموز :
		هنرجو :
کار شماره ۱-۵		هدف های آموزشی : حدیده کاری - مطابقت اندازه با نقشه - محاسبه طول لوله
تلرانس :	مدت :	کار : انجام لوله کشی مدار باز

شکل ۱-۵۹-۱- نقشه کار شماره ۱-۵

یکدیگر، باید همزمان زانویی‌های طرفین مهره ماسوره را در جهت خلاف یکدیگر گردانده و بعد از فاصله گرفتن قطعات مهره ماسوره، مجدداً همزمان هر دو زانویی را در جهت خلاف جهت قبل بگردانید تا قطعات مهره ماسوره در درون یکدیگر قرار گیرند، سپس مهره را با دست بیندید (توجه داشته باشید که در موقعی که از مهره ماسوره در مدارهای لوله کشی آب سرد و گرم و نصب وسایل بهداشتی استفاده می‌کنید، باید مهره در جهت جریان آب قرار داده شود).

۹- پس از اتصال لوله ۱۲ سانتی‌متری ابتدای مدار را به سه راهی مدار بسته، آن را برای آزمایش نشت آب به شیلنگ رابط دستگاه تست (تست هیدرولیکی) متصل کنید و پس از زدن تلمبه دستگاه به اندازه کافی، در صورت خروج هوا و آب از اطراف مهره ماسوره، به وسیله آچار لوله گیر و آچار فرانسه، مهره را محکم کنید.  
۱۰- پس از سیفت کردن مهره ماسوره، مجدداً اهرم تلمبه دستگاه تست را چند بار بالا و پایین کنید تا فشار سنج، فشاری حدود ۱۰ بار را نشان دهد، سپس مدار را از نظر نشت آب کنترل نمایید.

۱۱- پس از اطمینان از آب بندی بودن مدار آن را به هنرآموز کارگاه نشان دهید، در ادامه پس از باز کردن مهره و تخلیه آب درون مدار در دستگاه تست، مدار را از دستگاه تست جدا کنید و تحويل هنرآموز تان دهید.  
۱۲- ابزارها، گیره لوله و میز کارتان را تمیز کنید و ابزارهای تحويل گرفته شده را تحويل دهید.

۱۳- بعد از پر کردن جدول ضمیمه نقشه کار، توضیحات کاملی در مورد هدف، ابزار و وسایل لازم و شرح مراحل انجام کار به همراه نقشه آن در دفتر گزارش کار بنویسید و آن را برای بررسی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

۱۴- چند نقشه پیشنهادی : در صورت داشتن فرصت، هنرآموزان محترم می‌توانند از نقشه کارهای ارائه شده در شکل‌های ۱-۶ و ۶-۱ برای بالا بردن مهارت هنرجویان استفاده نمایند.

## ۱۰-۳-۱- دستور کار شماره ۶-۱ : لوله کشی

مدار بسته

مدت انجام کار : ۸ ساعت

### ابزار و وسایل موردنیاز:

۱- حديدة دستی با پارچه  $\frac{1}{2}$  یک دستگاه، ۲- گیره لوله " ۲ یک عدد، ۳- کمان اره یک عدد، ۴- روغن دان یک عدد، ۵- متر فلزی یک عدد، ۶- آچار لوله گیر " ۲ یک عدد، ۷- آچار فرانسه " ۱۲ یک عدد، ۸- دستگاه تست نشت آب (تست هیدرولیکی) یک دستگاه، ۹- مازیک نازک یک عدد




### مواد لازم

۱- لوله گالوانیزه  $\frac{1}{2}$  در حدود ۱۳۰ سانتی‌متر، ۲- زانویی گالوانیزه معمولی (۹۰°) ۳ عدد، ۳- سه راهی گالوانیزه  $\frac{1}{2}$  معمولی (۹۰°) یک عدد، ۴- مهره ماسوره گالوانیزه تخم مرغی  $\frac{1}{2}$  یک عدد، ۵- خمیر و کنف به اندازه لازم

### مراحل انجام کار

۱- لباس کار مناسب پوشید و ابزار و مواد لازم را مطابق دستور کار شماره ۶-۱ تحويل بگیرید.  
۲- طول واقعی هر یک از اجزای مدار لوله کشی را مطابق اندازه‌های داده شده در دستور کار شماره ۶-۱ محاسبه کنید.  
۳- اندازه‌های به دست آمده را روی لوله  $\frac{1}{2}$  علامت گذاری کنید.

۴- لوله‌های علامت گذاری شده را به وسیله کمان اره از محل‌های مشخص شده بیرید.  
۵- دو طرف لوله‌های بیریده شده را به وسیله حديدة دستی دنده کرده و به وسیله یک فیتینگ مناسب آنها را امتحان کنید.  
۶- برای آب بندی کردن مدار، به مقدار لازم از خمیر و کنف بر روی سر دنده‌ها استفاده کنید.  
۷- مدار را مطابق نقشه دستور کار شماره ۶-۱ در شکل ۶-۱ بیندید.  
۸- برای جانداختن قطعات مهره ماسوره در درون

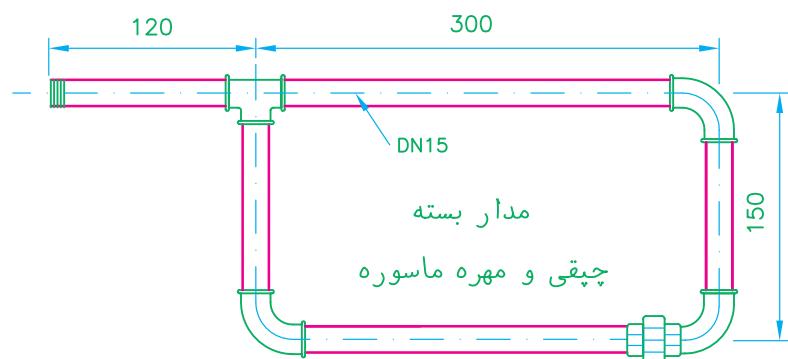
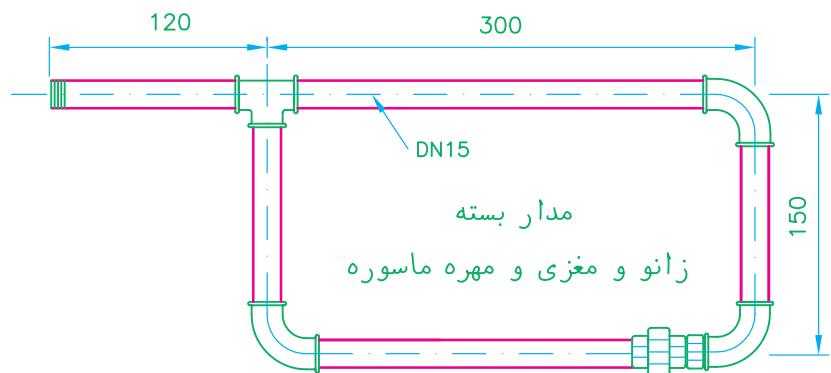
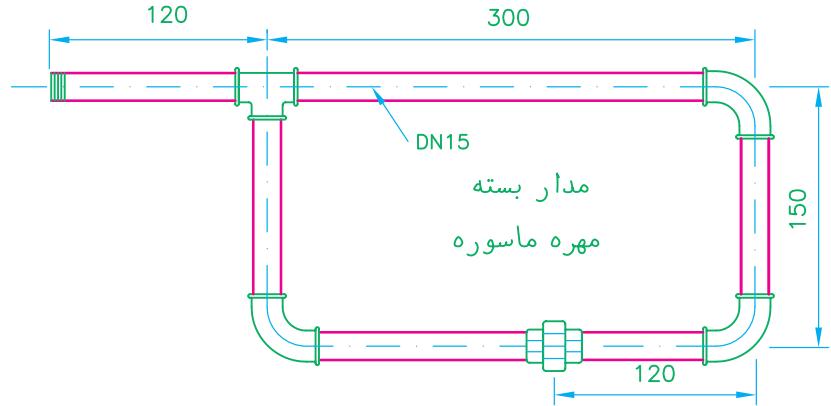


#### ملک‌های ارزشیابی

- ۱- درستی اندازه‌ها
- ۲- کیفیت برش‌ها
- ۳- کیفیت دندله‌ها
- ۴- استفاده صحیح از ابزار
- ۵- گزارش کار

		هنرآموز :
		هنرجو :
کار شماره: ۶-۱	هدف‌های آموزشی : کسب مهارت در برش - حدیده کاری - شناخت فیتینگ‌ها و کاربرد آنها و ...	
تلرانس:	مدت :	کار : لوله‌کشی مدار بسته

شکل ۶-۱-۱- نقشه کار شماره ۶-۱ (نقشه چند کار پیشنهادی)

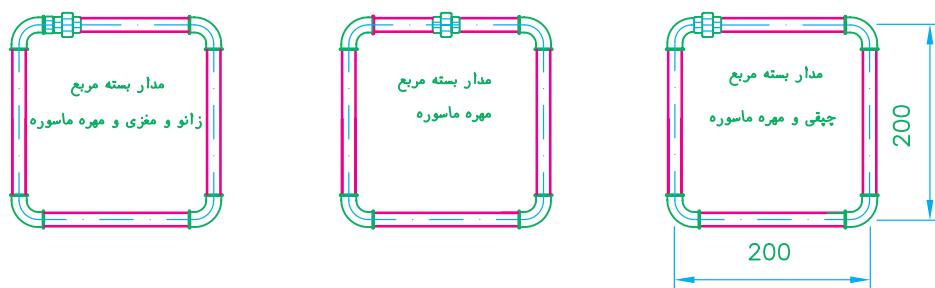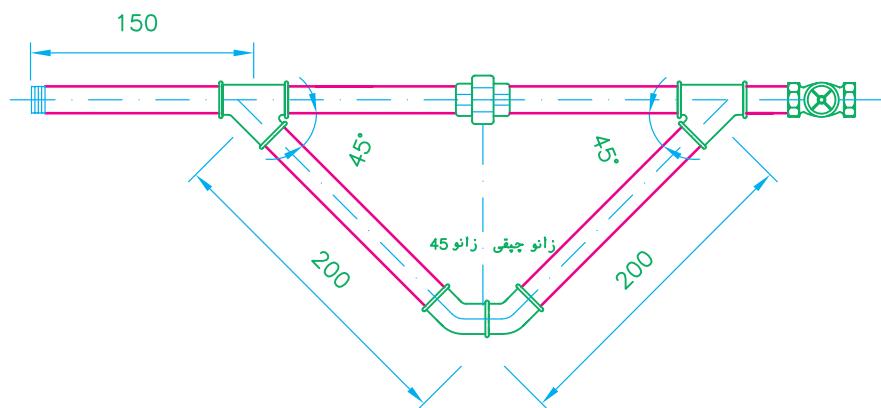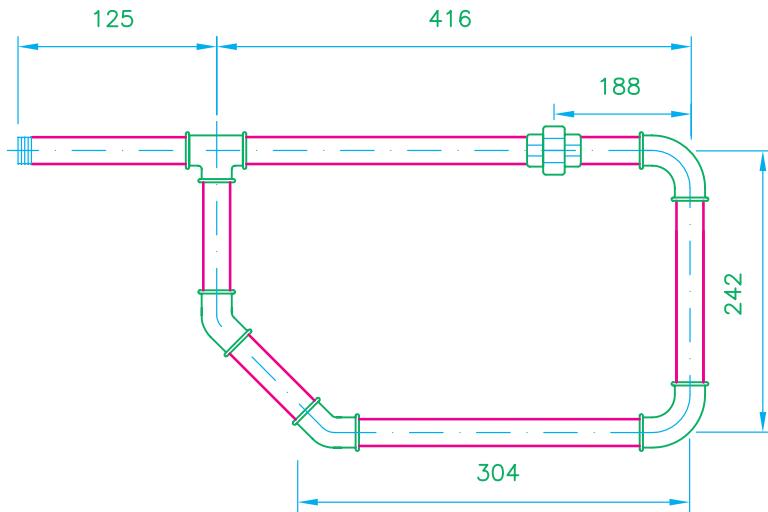

		هنرآموز :
		هنرجو :
کار شماره: ۱-۷		هدفهای آموزشی : کسب مهارت در لوله کشی - شناخت فیتینگ ها
تلرانس:	مدت :	کار :

شکل ۶۱— نقشه چند کار پیشنهادی