

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ



ریسندگی

رشته صنایع نساجی
گروه مواد و فراوری
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دهم دوره دوم متوسطه





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



نام کتاب:

ریسندگی - ۲۱۰۲۴۴

پدیدآورنده:

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

محمدجواد نعمتی شمس آباد، میررضا طاهری اطاقسرا، کمال الدین قرنجیک، سعید شهنسوارزاده، علی اصغر
علی جانی، سید نوید موسوی غلامی، فرهاد همتی، رضا هنریار، محمدرضا صادقی و محسن زمانی جریانی
(اعضای شورای برنامه‌ریزی)

مدیریت آماده‌سازی هنری:

فضل‌الله کهنی، سعدی مختاری و محمدجواد نعمتی شمس آبادی (اعضای گروه تألیف)

شناسه افزوده آماده‌سازی:

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

نشانی سازمان:

جواد صفری (مدیر هنری) - سوره سعادتمندی (صفحه آرا)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۹-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶۸۸۳۰، کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

ناشر:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن: ۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ:

چاپ یازدهم ۱۴۰۵

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین برآرد
و به کار پردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و باغستان‌ها تا
آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قُدَسِ سِرُّه)



این کتاب در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد ارزشیابی کشوری از منظر ۴ گروه از دنیای کار (کارفرمایان بزرگ - خبرگان حرفه‌ای - فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با رشته نساجی - انجمن‌های حرفه‌ای صنایع نساجی) و ۴ گروه از دنیای آموزش (هنرآموزان خبره - مربیان سازمان فنی و حرفه‌ای - هنرجویان پایه ۱۲ و فارغ‌التحصیلان شاغل رشته صنایع نساجی) قرار گرفت و نتایج آن در محتوا اعمال گردید.

۱.....	پودمان ۱: حلاجی
۲.....	واحد یادگیری ۱: حلاجی غیر اتوماتیک.....
۲۱.....	ارزشیابی شایستگی حلاجی غیر اتوماتیک.....
۲۲.....	واحد یادگیری ۲: حلاجی اتوماتیک.....
۵۰.....	ارزشیابی شایستگی حلاجی اتوماتیک.....
۵۱.....	پودمان ۲: کاردینگ
۵۲.....	واحد یادگیری ۱: تغذیه و تولید در کاردینگ.....
۶۸.....	ارزشیابی شایستگی تغذیه و تولید در کاردینگ.....
۶۹.....	واحد یادگیری ۲: کلاhek و تنظیمات دستگاه کارد.....
۸۷.....	ارزشیابی شایستگی کلاhek و تنظیمات دستگاه کارد.....
۸۹.....	پودمان ۳: چند لاکنی و شانه زنی
۹۰.....	واحد یادگیری ۱: چند لاکنی (کشش).....
۱۰۸.....	ارزشیابی شایستگی چند لاکنی (کشش).....
۱۰۹.....	واحد یادگیری ۲: شانه زنی پنبه.....
۱۲۹.....	ارزشیابی شایستگی شانه زنی پنبه.....
۱۳۱.....	پودمان ۴: چرخانه ای و نیم تابی
۱۳۲.....	واحد یادگیری ۱: چرخانه ای.....
۱۴۵.....	ارزشیابی شایستگی چرخانه ای.....
۱۴۶.....	واحد یادگیری ۲: نیم تابی (فلایر).....
۱۶۸.....	ارزشیابی شایستگی نیم تابی (فلایر).....
۱۶۹.....	پودمان ۵: تمام تابی و بوبین پیچ
۱۷۰.....	واحد یادگیری ۱: تمام تابی (رینگ).....
۱۹۳.....	ارزشیابی شایستگی تمام تابی (رینگ).....
۱۹۴.....	واحد یادگیری ۲: بوبین پیچی.....
۲۰۷.....	ارزشیابی شایستگی بوبین پیچی.....
۲۰۸.....	منابع

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام آموزشی مبتنی بر شایستگی بازنگری و تألیف کنیم. مهم‌ترین ویژگی این کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

۱ شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی کار با دستگاه‌های حلاجی

۲ شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده و کسب اعتبار کاری مانند دقت و تعهد

۳ شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم‌افزارها

۴ شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش با استناد بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را ارزشیابی و اصلاح نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف و بازنگری کتاب‌های درسی هر رشته است.

کتاب ریسنده‌گی اولین کتاب کارگاهی در رشته صنایع نساجی است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید. کتاب درسی ریسنده‌گی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای دو واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از فراگیری هر واحد یادگیری می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. شرط لازم برای کسب شایستگی در هر پودمان کسب شایستگی در هر دو واحد یادگیری پودمان است. در صورت احراز نشدن شایستگی در یک یا هر دو واحد یادگیری پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی دوباره تا پایان سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس نیز شامل ۵ پودمان است. شرط لازم برای کسب شایستگی در هر پودمان احراز شایستگی در هر دو واحد یادگیری آن پودمان خواهد بود. ارزشیابی هر واحد یادگیری نیز از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی فنی تشکیل شده است. کسب شایستگی در بخش شایستگی‌های غیرفنی شرط لازم برای محاسبه این دو بخش است. اگر در یکی از پودمان‌ها نمره کمتر از حد انتظار را کسب کردید، تنها در همان واحد یادگیری دوباره برای کسب شایستگی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند و در واحد یادگیری‌هایی که پیشتر به شایستگی رسیده‌اید نیاز به ارزشیابی دوباره نیست. این درس کارگاهی بوده و دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید از آن استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عناوین آن مطلع شوید.

دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته صنایع نساجی طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از دو واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که برای کسب شایستگی در هر پودمان، احراز شایستگی در هر دو واحد یادگیری آن ضروری است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت‌یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست‌محیطی است. این کتاب بخشی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که براساس نتایج ارزشیابی رشته صنایع نساجی در سال ۱۴۰۳ بازنگری شده است. لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی و آموزش ایمنی و بهداشت به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.

لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده براساس نمره ۵ پودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و مراحل کلیدی براساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می‌باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است. امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی و حرفه‌ای و کاردانش



نظرسنجی کتاب‌درسی





پودمان ۱

حلاجی



واحد یادگیری ۱

حلاجی غیر اتوماتیک

مقدمه

برای تولید نخ پنبه‌ای ابتدا باید توده فشرده شده الیاف پنبه که به صورت عدل الیاف به کارخانه منتقل می‌شود را به خوبی باز کرد و ضایعاتی چون برگ و خاشاک و تخم گیاهان و سنگ ریزه و فلزات و... را از توده الیاف جدا کرد. بخش مهمی از این کار در فرایند حلاجی انجام می‌شود. در حلاجی غیر اتوماتیک هر دستگاه فعالیت خاصی روی توده الیاف انجام می‌شود و سپس الیاف باز شده به مرحله بعد منتقل می‌گردد. برای تولید لایه‌های الیاف برای کاربرد در زیربالشتی و تشک و مبلمان نیز از بعضی از دستگاه‌های حلاجی غیر اتوماتیک استفاده می‌شود. به همین سبب حلاجی اتوماتیک توسعه زیادی پیدا کرده است.

شایستگی‌های فنی

- انتخاب شرایط نگهداری عدل پنبه در انبارها و مواظبت از الیاف برای جلوگیری از پوسیدگی و کپک‌زدگی
- زمان‌بندی خروج عدل‌ها از انبار و جدا کردن و علامت زدن وارپته‌های مختلف پنبه
- انتقال عدل‌ها و چینش مناسب و منظم و بررسی عدل‌ها از نظر عیوب و باز کردن عدل‌ها
- نگهداری و روان کاری و کاربرد دستگاه‌های حلاجی
- کنترل منظم خارهای زننده و رفع مشکلات احتمالی
- بازگرداندن الیاف ضایعاتی به خط تولید در صورتی که به کیفیت محصول لطمه نزنند.
- تنظیمات دستگاه‌ها و قطعات مهم دستگاه برای حصول خروجی یکنواخت، استاندارد و مورد تأیید سرپرست سالن

استاندارد کار

تغذیه الیاف پنبه به دستگاه‌ها و راه‌اندازی دستگاه‌ها و نگهداری و روان کاری و رفع عیوب دستگاه و کنترل ضایعات. فعالیت‌ها باید در محیط مناسب و تجهیزات مورد نظر انجام شود. هنرآموز پیش‌بینی لازم برای انجام کار را به استاد کار ارائه دهد و فعالیت‌ها به صورت گروهی و با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی و حفاظت از محیط زیست انجام شود.

اصول ارزشیابی تکوینی حلاجی غیراتوماتیک جهت اطلاع هنرجویان

پرسش‌های تئوری و علمی و مکانیزم عملکرد دستگاه‌ها باید به صورت درهم تنیده با فعالیت عملی انجام شود.

نکته



ردیف	مراحل کار و شرایط عملکرد ابزار و تجهیزات و فضا	استاندارد شاخص داوری نمره‌دهی	نمره
۱	انتخاب شرایط نگهداری عدل پنبه در انبارها و مواظبت از الیاف برای جلوگیری از پوسیدگی و کپک‌زدگی و تعیین ترتیب انتقال عدل‌ها به سالن ریسندگی	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۲	زمان‌بندی خروج عدل‌ها از انبار و جدا کردن و علامت زدن واریته‌های مختلف پنبه و گزارش مقدار و نوع پنبه‌های موجود در انبار	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۳	انتقال عدل‌ها و چینش مناسب و منظم و بررسی عدل‌ها از نظر عیوب و باز کردن عدل‌ها، انتقال الیاف بین دستگاه‌ها براساس هدف حلاجی و نوع الیاف ورودی	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۴	تشخیص محل روانکاری‌ها، ثبت تاریخ گریس‌خورها نگهداری و روانکاری و کاربرد دستگاه‌های حلاجی کنترل منظم خارهای زننده و رفع مشکلات احتمالی	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۵	بازگرداندن الیاف ضایعاتی به خط تولید در صورتی که به کیفیت کار لطمه نزنند. توجه به میزان و نوع ضایعات جهت اصلاح تنظیم مثلی‌ها و فواصل برای حصول خروجی یکنواخت و مورد تأیید	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱

ریسندگی الیاف کوتاه

به کلیه عملیاتی که در طی آن الیاف به نخ تبدیل می‌شود، ریسندگی گفته می‌شود که در آن الیاف از هم باز شده و ضایعات حذف می‌شود.

اهداف عملیاتی بخش حلاجی پنبه

- ۱ برداشت توده‌های الیاف از روی عدل پنبه
- ۲ حذف فلزات و به‌خصوص آهن مثل میخ و پیچ و مهره
- ۳ حذف اجسام سنگین مثل سنگ و دانه‌های گیاهان
- ۴ بازکردن الیاف توسط زننده‌ها
- ۵ تمیز کردن الیاف و حذف ناخالصی‌ها مانند برگ، خاک و سایر مواد زائد توسط تمیزکننده‌ها
- ۶ حذف الیاف غریبه از خط حلاجی
- ۷ مخلوط کردن الیاف
- ۸ افزودن فتیله‌های بازگشتی از خط ریسندگی به خط حلاجی
- ۹ انتقال الیاف باز شده و تمیز شده به دستگاه کاردینگ

عملیات ریسندگی با طول الیاف ارتباط مستقیم دارد و بر این اساس دسته‌بندی می‌شود. ریسندگی الیاف پشم که طول آنها بیش از ده سانتی‌متر است را ریسندگی الیاف بلند می‌گویند و ریسندگی الیافی که طول آنها از ۶ سانتی‌متر کمتر باشد به ریسندگی الیاف کوتاه (short fibir spinning) معروف است که مهم‌ترین الیاف این گروه پنبه و تمام الیاف مصنوعی استیپل می‌باشد که طول آنها را در حدود طول الیاف پنبه برش می‌زنند. ریسندگی الیاف کوتاه به صورت‌های صددرصد پنبه‌ای، مخلوط (پنبه، الیاف مصنوعی) و الیاف مصنوعی صددرصد وجود دارد.

عملیات ریسندگی الیاف کوتاه به عوامل زیر ارتباط دارد:

طول مؤثر الیاف، ظرافت الیاف، استحکام الیاف، رنگ الیاف و میزان ضایعات همراه الیاف. برای خرید پنبه جدید و یا ریسندگی پنبه‌ای که تازه خریده شده است، ابتدا از چند نقطه عدل‌های پنبه، نمونه‌برداری می‌شود و سپس در آزمایشگاه کنترل کیفیت بررسی می‌شود. سالن‌های ریسندگی باید رطوبت حدود ۶۵ درصد داشته باشند. کار کردن در این رطوبت کمی مشکل است. دمای هوای سالن‌ها در زمستان و تابستان کمی با هم تفاوت دارد و بین ۲۲ الی ۲۶ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. الیاف مورد استفاده در ریسندگی باید شرایط زیر را داشته باشند:

- ۱ آلوده نبودن به روغن و مواد شیمیایی (در بعضی الیاف مصنوعی معمولاً این آلودگی دیده می‌شود).
- ۲ طول الیاف با نوع مصرف آن متناسب باشد.
- ۳ در مرحله کشش بر اثر اصطکاک، الکتریسیته ساکن ایجاد می‌شود (به‌خصوص الیاف مصنوعی) که الیاف باید بتوانند این الکتریسیته را به سرعت از خود عبور داده و منتقل کنند؛ در غیر این صورت عمل کشش به طور یکنواخت انجام نمی‌شود.
- ۴ الیاف باید در مقابل رطوبت سالن که تقریباً به ۶۵ درصد رطوبت نسبی می‌رسد حساسیت نداشته باشند و تغییر شکل ندهند.
- ۵ الیاف باید دارای اصطکاک دینامیکی کمتری باشند تا به خوبی لغزیده و قابل عبور از لابه‌لای یکدیگر و ماشین باشند.
- ۶ الیاف باید در مقابل حرارت مقاوم باشند. تجربه ثابت کرده است الیافی که فاقد این خواص باشند در مراحل ریسندگی ایجاد اشکال کرده و علاوه بر تولید نخ نامرغوب، هزینه‌های مربوطه را نیز افزایش می‌دهند.

مخلوط کردن الیاف

مهندسان ریسندگی براساس داده‌های پنبه جدید، خط ریسندگی خود را باز تعریف می‌کنند و تنظیمات خاص را برای هر ماشین اعمال می‌نمایند. در این کتاب بعضی از این تنظیمات را آموزش می‌بینید ولی تنظیمات کامل و محاسبات آن را در دوره‌های بالاتر فراخواهید گرفت.

در ادامه قبل از شروع فراگیری ریسندگی الیاف کوتاه در کارگاه و یا کارخانه به نکات مهم توجه کنید و آنها را کاملاً رعایت نمایید.

رعایت ایمنی و توصیه‌های سرپرستان سالن‌های ریسندگی نیز جزئی از شایستگی‌ها است که فراگرفتن آن برای رسیدن مهارت ریسندگی الزامی می‌باشد.

دستورالعمل‌های کلی در مورد ایمنی و عملیات کارگاهی

قبل از حضور در کارگاه و یا شروع به کار، برای جلوگیری از خسارت‌های بدنی و اقتصادی، برخی از مقررات و دستورالعمل‌ها به ترتیب یادآوری می‌شود تا هنرجویان در زمان بازدیدها یا آموزش در کارخانه‌ها به این موارد توجه لازم را داشته باشند.

۱ همیشه در کارخانه از لباس کار مناسب کرم پررنگ (پژ) استفاده کنید، سعی نمایید دکمه‌های جلوی لباس به صورت باز نباشد به خصوص آستین‌های لباس کار را به وسیله دگمه یا کش ببندید.

۲ از بردن دست خود به داخل قطعات ماشین، حتی در موقع توقف، بدون اطلاع مسئول مربوطه جداً خودداری نمایید.

۳ بدون اطلاع مسئول مربوطه به هیچ وجه اقدام به راه اندازی ماشین نکنید.

۴ از نزدیک شدن به فلکه‌های ماشین‌ها که در حال کار است، به خصوص، نزدیک کردن دست به قسمت چرخ‌دنده جداً خودداری نمایید و در این مورد اگر چنانچه نیاز به بررسی باشد، حتماً ماشین در حال توقف و با اطلاع مسئول مربوطه باشد.

۵ به علائم و دستورات بازدارنده و هشدارهای لازم، در هر قسمت توجه کامل کنید.

۶ خارهای روی سیلندرهای ماشین کارد حتی در حال توقف ماشین بسیار خطرآفرین است. عمل تمیزکاری و یا گیش گذاری و بررسی‌ها باید با احتیاط کامل انجام شود.

۷ چنانچه روغن یا مایعی در محیط کار پخش شود، بلافاصله آن را تمیز کنید؛ زیرا عدم توجه به این مسئله باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود.

۸ بعضی قسمت‌های کارگاه مانند قسمت حلاجی و کارد به خصوص در سیستم‌های قدیمی، دارای گرد و غبار است. اگر در چنین جایی یا جای مشابه دیگر کار می‌کنید، حتماً از ماسک‌های مخصوص ضدگرد و غبار استفاده کنید.

۹ ابزار و قطعات را به طور صحیح به کار ببرید و بعد از استفاده در جای مخصوص خود قرار دهید.

۱۰ زمانی که نحوه کار ماشین توسط مربی توضیح داده می‌شود، از تکیه دادن به ماشین، حتی در حال توقف جداً خودداری نمایید.

۱۱ در صورت لزوم از وسایل ایمنی استفاده کنید.

۱۲ در زمان بازدیدها و آموزش سعی کنید، مشاهدات و اطلاعات کسب شده را یادداشت کنید و به صورت گزارش تهیه کنید.

۱۳ در این کتاب سعی شده است از تکنولوژی روز دنیا و آنچه در ریسندگی پنبه‌ای استفاده می‌شود، اطلاعاتی بیان شود. شما هنرجویان گرامی حداقل ۵ یا ۶ سال دیگر به مشاغلی در این رشته دست خواهید یافت. سعی بر این بوده است که مفاهیم تکنولوژی‌های روز ریسندگی به شما آموزش داده شود.

۱۴ برای تکمیل آموزش ریسندگی، اسلاید و فیلم و پاورپوینت‌های متنوعی از عملیات ریسندگی آماده شده است که به تدریج در اختیار شما قرار خواهد گرفت. شما باید ضمن مشاهده آنها، گزارش‌هایی را تهیه کنید و به هنرآموزتان تحویل دهید. این کار به درک صحیح شما از عملیات ریسندگی کمک می‌کند.

۱۵ بعضی از دستگاه‌ها و سیستم‌های مطرح شده در کارگاه‌های شما موجود نیست. ضمن تلاش برای تهیه آنها از شما انتظار می‌رود تا در مواقعی که برای بازدید اعزام می‌شوید، کاملاً آگاهانه و با تفکر به بازدیدها نگاه کنید تا از آنها بهره لازم را ببرید.

انبار کارخانه ریسندگی

هر کارخانه‌ای به انبار مواد اولیه و محصول تولید شده خود نیاز دارد. کارخانه‌های ریسندگی الیاف کوتاه نیز دارای انبار می‌باشند. اما انبار مواد اولیه و انبار محصولات در کارخانه‌های ریسندگی معمولاً از هم جدا می‌باشند. مهم‌ترین ماده اولیه کارخانه‌های ریسندگی الیاف پنبه و الیاف مصنوعی می‌باشد. الیاف پنبه را به صورت بسته‌بندی خاصی که عدل پنبه نام دارد، به انبار کارخانه می‌آورند و پس از دریافت برچسب در محل مناسبی از انبار روی هم قرار می‌دهند.

مهم‌ترین خصوصیات ساختمان انبار الیاف عبارت‌اند از:

- ۱ آب باران به انبار نفوذ نکند.
- ۲ به مدت طولانی نور خورشید روی پنبه‌ها نتابد.
- ۳ سیستم اطفای حریق مناسب داشته باشد.
- ۴ رطوبت و دمای انبار به گونه‌ای باشد که موجب پوسیدگی و کپک زدن الیاف پنبه نشود.
- ۵ برای جوندگان و حشرات راه نفوذ نداشته باشد.
- ۶ راهی برای ورود پرنده‌ها به داخل انبار موجود نباشد.



- ۷ انتقال عدل‌ها به سالن ریسندگی به آسانی میسر باشد.
- مسئولان انبار در هنگام ورود محموله‌های جدید، مقدار و تعداد آن را ثبت می‌کنند و از طرفی هنگام تحویل عدل‌ها به سالن ریسندگی نیز در فرم‌های خاصی آن را ثبت می‌کنند. این کار باعث می‌شود مسئولان کارخانه به‌طور پیوسته از موجودی انبارهای خود مطلع باشند تا در فرصت مناسب مواد اولیه لازم را خریداری کنند. شکل ۱ نمونه یک عدل پنبه مشاهده می‌شود.



شکل ۱- عدل پنبه



شکل ۲- حمل عدل‌های پنبه و چیدمان عدل‌ها روی هم

ابعاد و وزن عدل‌های پنبه در هر کشور کمی با هم متفاوت است. در ایران ابعاد تقریبی آن ۱۲۰ - ۷۰ - ۱۴۰ سانتی‌متر و وزن عدل‌های پنبه در ایران بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم می‌باشد. عدل‌ها را با دستگاه لیفتراک حمل می‌کنند. بر طبق استاندارد لیفتراک بهتر است از نوع برقی باشد. در شکل ۲ یک لیفتراک را در هنگام جابه‌جایی عدل پنبه مشاهده می‌کنید.

بحث کلاسی



با هم کلاسی‌های خود درباره اینکه چرا نباید لیفتراک‌ها بنزینی و یا گازوئیلی باشند، بحث کنید.

پس از آنکه موجودی انبار از مقدار مشخصی کمتر شود، مسئول خرید، عدل‌های پنبه جدید خریداری می‌کند. از نظر مهندسين و مسئولین سالن ریسندگی، بهتر است از همان پنبه‌های قبلی خریداری شود؛ زیرا در صورتی که پنبه‌های جدید از نظر مشخصات با پنبه قبلی تفاوت زیادی داشته باشند، صدها مورد تنظیم جدید باید روی ماشین‌ها اعمال شود که این کار نیازمند محاسبات و ساعت‌ها کار مداوم است. مهم‌ترین مشخصه الیاف پنبه در تنظیمات، طول مؤثر الیاف پنبه می‌باشد. اگر طول مؤثر الیاف جدید با الیاف قبلی یکسان یا به هم نزدیک باشد به راحتی پنبه جدید جایگزین پنبه قبلی می‌شود. مشخصه دیگر، مقدار و نوع ضایعات همراه الیاف پنبه می‌باشد. در صورتی که الیاف پنبه قدیم و جدید از نظر میزان ضایعات و نوع آن تفاوت اساسی داشته باشند، تغییر در تنظیمات دستگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

عملیات ریسندگی الیاف کوتاه

ریسندگی الیاف کوتاه به سه گروه ریسندگی پنبه‌ای - ریسندگی مخلوط الیاف پنبه با الیاف مصنوعی و ریسندگی الیاف مصنوعی استیپل (کوتاه شده) با طول کمتر از ۵ سانتی‌متر تقسیم می‌شود. هرچند که ماشین‌ها و ابزار مورد استفاده در هر سه ریسندگی به هم شبیه هستند، ولی تفاوت‌هایی در انواع قطعات مورد استفاده و تنظیمات و فاصله بین اجزا و سرعت ماشین‌آلات وجود دارد.

کارهایی که باید روی الیاف انجام شود تا به نخ تبدیل شوند، عبارت‌اند از: باز کردن توده الیاف از همدیگر، تمیز کردن و جدا کردن ضایعات، ایجاد یک رشته ضخیم از الیاف، صاف و یکنواخت و موازی کردن و مخلوط کردن الیاف موجود در رشته تولیدی (فتیله)، لاغر و نازک کردن رشته تولیدی و در نهایت تاب دادن این رشته و ایجاد نخ می‌باشد. در گذشته تمامی این عملیات را با دست انجام می‌دادند و نخ را تولید می‌کردند.

اما ساختن نخ با دست جواب‌گوی جمعیت رو به رشد انسان‌ها نبود، در نتیجه ماشین‌آلاتی برای این کار ساخته شد. هر کدام از این ماشین‌آلات، همان کارهایی که قبلاً با دست انجام می‌شد را با سرعت و دقت بسیار بالایی انجام می‌دهند.

عملیات ریسندگی الیاف کوتاه عبارت‌اند از:

- BLOWROOM حلاجی باز کردن و تمیز کردن الیاف
- CARDING کاردینگ باز کردن و تمیز کردن و تولید رشته ضخیم (فتیله)
- DROW FRAME چند لاکنی (کشش) مخلوط کردن و موازی کردن الیاف
- COMBING شانه‌زنی جدا کردن الیاف کوتاه و موازی کردن الیاف
- RING Spinning نیم تاب و تمام تاب و بوبین پیچ لاغر کردن رشته و تاب دادن نخ و تولید ماسوره و سپس بوبین نخ
- ROTOR Spinning چرخانه‌ای لاغر کردن رشته و تاب دادن نخ و تولید بوبین^۱ نخ
- AIRJET Spinning ایرجت لاغر کردن رشته و تاب دادن نخ و تولید بوبین نخ
- FRICTION Spinning اصطکاکی لاغر کردن رشته و تاب دادن نخ و تولید بوبین نخ

حلاجی

حلاجی، اولین عملیاتی است که از طریق ماشین‌آلات بر روی الیاف کوتاه در کارخانه ریسندگی انجام می‌شود. هدف از عملیات حلاجی، باز کردن الیاف، تمیز کردن و مخلوط کردن آن می‌باشد. برای اجرای این اهداف به ماشین‌آلاتی احتیاج می‌باشد. قبل از هر عملی باید الیاف در داخل دستگاه تغذیه شود. این کار به روش‌های مختلفی انجام می‌شود.

ضایعات حلاجی

همان‌طور که گفته شد وظیفه حلاجی باز کردن و تمیز کردن الیاف می‌باشد. در توده الیاف تغذیه شده به ماشین‌ها این مواد وجود دارد:

- الیاف پنبه
- تکه‌های سیم آهنی که با آنها عدل‌ها را می‌بندند. (به خاطر بی‌احتیاطی وارد خط می‌شود)
- پیچ و مهره، سکه، دسته کلید و...
- غوزه خشک شده و برگ خشک شده پنبه
- حشرات مرده
- سنگ و خاک

به جز الیاف پنبه، بقیه مواد ذکر شده باید جدا شوند. برای جداسازی هر کدام از مواد روش‌هایی وجود دارد و دستگاه‌های خاصی ساخته شده است. هرکدام از این دستگاه‌ها اجزای گران‌قیمتی دارند که باید از آنها مراقبت به عمل آید. برخورد اجسام فلزی با قطعات دستگاه‌ها می‌تواند باعث خسارت به آن دستگاه و در نتیجه خرابی دستگاه و ایجاد ضررهای فراوان شود. از طرفی برخورد آهن یا فلزات با قطعات فولادی دستگاه منجر به ایجاد جرقه و آتش‌سوزی می‌گردد.

فکر کنید

ایجاد جرقه چه مشکلی می‌تواند ایجاد کند؟



۱- بوبین، بسته‌ای حاوی ۲ تا ۳ کیلوگرم نخ می‌باشد.

تغذیه با دست

در این روش کارگران به کمک دست و یا چنگک‌هایی الیاف را از توده الیاف پنبه باز کرده و در داخل دستگاه و یا روی نوار نقاله مربوطه قرار می‌دهند. در صورتی که لازم باشد از دو نوع الیاف استفاده شود، کارگر آن را به صورت لایه لایه روی هم قرار می‌دهد و به دستگاه تغذیه می‌کند.



شکل ۳- یک نوع سیستم تغذیه حجمی

تغذیه به روش حجمی

الیاف را می‌توان بر اساس حجم آنها، به دستگاه‌های حلاجی تغذیه کرد. در واحدهای ریسندگی کوچک یک یا دو تغذیه‌کننده قرار دارد ولی در سالن‌های بزرگ حلاجی می‌توان چند تغذیه‌کننده حجمی را در کنار هم قرار داد و برای هر کدام الیاف مورد نظر را مشخص کرد.

شکل ۳ یک نمونه دستگاه تغذیه حجمی مشاهده می‌شود.

فعالیت کلاسی



شکل ۴- ماشین تغذیه حجمی

شکل ۴ یک نوع ماشین تغذیه مشاهده می‌شود. آن را شرح دهید.

در شکل ۴ اپراتورهای دستگاه یک نکته بهداشت فردی را رعایت نکرده‌اند. آن نکته چیست؟

تغذیه به روش وزنی

در این روش الیاف توسط ترازوی خاصی توزین شده و سپس روی نوار نقاله دستگاه ریخته می‌شود. در این نوع ماشین‌ها ترازو بالای نوار نقاله وجود دارد و با باز شدن دریچه، الیاف روی نوار نقاله می‌ریزد. شکل ۵ نمونه سیستم تغذیه با یک ترازو را نشان می‌دهد.




شکل ۵- سیستم تغذیه با یک ترازو (وزنی)



چرا الیاف را ابتدا وزن می کنند و سپس روی نوار نقاله می ریزند؟

بعضی از این ماشین ها دارای چند سیستم توزین می باشند تا علاوه بر بالا رفتن سرعت کار، امکان تغذیه وزنی چند نوع الیاف نیز میسر باشد. در این روش هر کدام از ترازوها مقدار خاصی الیاف را روی نوار نقاله می ریزد. به عنوان مثال در شکل ۶ دستگاهی با سیستم تغذیه چند ترازویی مشاهده می شود. در هنگامی که کلید استارت حرکت نوار نقاله زده می شود هر سه نوع الیاف مورد نظر به صورت لایه لایه روی هم قرار می گیرند. شکل ۶ نمونه دستگاه تغذیه وزنی چند ترازویی مشاهده می شود.

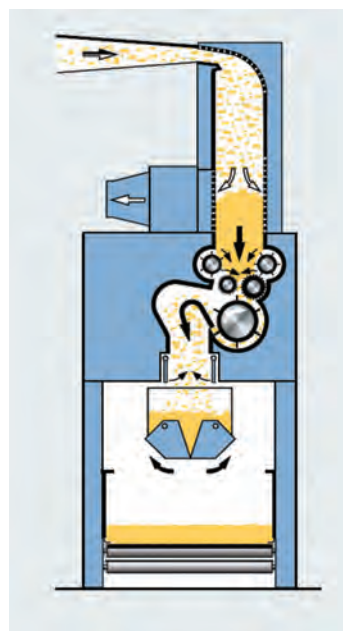

شکل ۶- دستگاه تغذیه وزنی چند ترازویی و عملکرد درون آن




- ۱ تعداد ترازوها و محل قرارگیری آنها را در شکل ۶ مشخص کنید.
- ۲ اهمیت وجود ترازو در این دستگاه چیست؟

مخلوط کردن الیاف

در سالن حلاجی ابتدا عدل های مختلف را باز کرده و سپس با هم مخلوط می کنند تا یکنواخت و همگن شوند. در مورد الیاف پنبه این کار باید حتماً صورت گیرد؛ زیرا ممکن است، عدل ها از نواحی مختلف به کارخانه آورده شده باشند و از نظر کیفیت یکسان نباشند. گاهی پنبه ای که حتی از یک مزرعه به کارخانه آورده می شود به علت یکسان نبودن شرایط خاک و نحوه آبیاری، ممکن است کاملاً یک دست نباشد، از این جهت برای یکنواخت کردن محصول، باید الیاف را با هم مخلوط کرد. این کار به کمک دست و یا با

ماشین‌های تغذیه انجام می‌گیرد. برای مخلوط کردن الیاف در این روش به کمک دست، لایه‌هایی از عدل پنبه را برمی‌دارند و بر روی هم قرار می‌دهند. این کار ممکن است به کمک ماشین‌آلاتی انجام شود که به عنوان تغذیه وزنی و یا حجمی عمل می‌کنند. سپس در طی مراحل بعدی الیاف کاملاً با هم مخلوط می‌شوند.

جداسازی آهن از الیاف

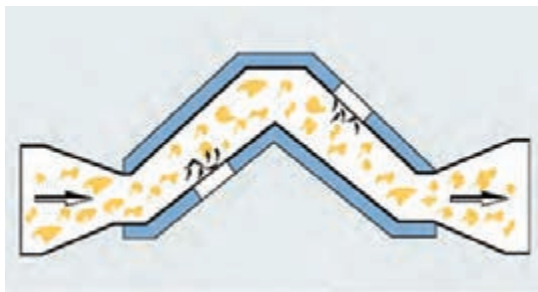


شکل ۷- جداکننده آهن

سیم آهنی بسته‌بندی عدل‌ها، پیچ و مهره و هر چیز فلزی دیگری که همراه توده الیاف وارد زنده‌ها می‌شود، باعث خراب شدن زنده‌ها می‌گردد. آهنربا به راحتی می‌تواند آهن را به خود جذب کند؛ بنابراین کافی است آهنربا را در مسیری قرار دهید که آهن‌های همراه الیاف به ناچار از آن مسیر عبور می‌کنند.

مسیرهایی برای این کار طراحی شده است که مسیر شکل ۷ از همه مسیرها بهتر و ساخت آن نیز آسان‌تر است.

انواع زنده‌ها

زنده به معنی ضربه زدن به الیاف است. در حلاجی میخ‌های فولادی تیزی بر الیاف ضربه زده و آنها را از هم باز می‌کنند. به این میخ‌ها خار می‌گویند. در حلاجی این خارها در ابتدای کار حلاجی درشت‌تر و محکم‌تر می‌باشند و به تدریج هر چه الیاف بازتر می‌شوند خارهای زنده‌ها ظریف‌تر می‌شوند. خارها در اثر کار زیاد، کند می‌شوند و باید آنها را تیز نمود. برای تیز کردن خارها از سمباده‌های مخصوصی استفاده می‌کنند. در اثر برخورد اجسام سخت خارها می‌شکنند که باید آنها را تعویض کرد. شکل ۸ ترتیب نازک شدن خارها را نشان می‌دهد.

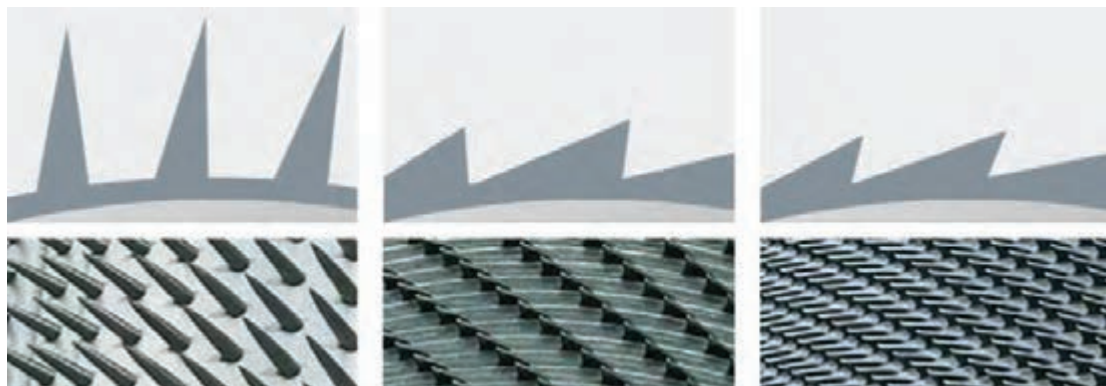

شکل ۸- ترتیب نازک شدن خارها در حلاجی

ترتیب استفاده از این خارها در حلاجی را مشخص کنید و علت آن را بیان کنید.



نحوه تعویض خارهای زنده‌ها

وقتی اجسامی مثل تکه آهن به خارها برخورد کند و یا در اثر کار زیاد خارهای زنده‌ها خراب شوند، باید آن را تعویض کرد. با توجه به انواع زنده‌ها، چهار روش برای این عمل وجود دارد:



شکل ۹- زنده جوشکاری شده

۱ زنده‌هایی که خارها را روی سطح زنده با جوشکاری متصل می‌کنند. شکل ۹ یک نمونه را نشان می‌دهد. در این نمونه، خارها را روی زنده مجدداً جوش می‌دهند و سپس آنها را تیز می‌کنند.



شکل ۱۰- زنده پین‌دار

۲ زنده‌هایی که خارهای آن هر کدام به‌طور جداگانه پیچ مخصوص به خود را دارند با بازکن کردن پیچ، خار زنده‌ها جدا می‌شود. خار نو به جای آن بسته می‌شود. با سمباده زدن سطح خارها را با هم یکنواخت می‌کنند. شکل ۱۰ این نوع زنده را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱- زنده خاردار با تراکم متوسط

۳ زنده‌هایی که خارهای آنها روی صفحات فلزی مخصوصی پرچ شده است (شکل ۱۱). برای تعویض هر صفحه کافی است با آچار آلن، پیچ‌ها را باز کنید و صفحه معیوب را بردارید و صفحه جدیدی را در محل آن قرار دهید و سپس همه پیچ‌های آن را ببندید.




شکل ۱۲- زنده خاردار با تراکم زیاد

۴ زنده‌هایی که دندان‌اره‌ای هستند و از رشته‌های فلزی دندان‌اره‌ای که با دقت در کنار هم پیچیده شده‌اند، ساخته شده است. تعویض خارها از طریق باز کردن نوار اراه‌ای و جایگزین کردن نوار جدید انجام می‌شود. این عمل توسط گروه متخصص این امر انجام می‌شود (شکل ۱۲).

تنظیمات میله‌های اجاقی

میله‌های اجاقی یکی از پرکاربردترین وسایل جهت جدا کردن ضایعات الیاف پنبه می‌باشند. میله اجاقی به صورت تعدادی مثلث با شکل خاص و در کنار هم می‌باشند. این میله‌ها به صورت نیم‌دایره و در کنار هم و با فاصله قابل تنظیم از خارهای زننده قرار دارند. هرچه مقدار فاصله نوک تیز مثلث از زننده کمتر باشد، ناخالصی بیشتری گرفته می‌شود ولی به همراه آن مقداری الیاف هم به مخزن ضایعات فرستاده می‌شود. ولی هرچه این فاصله زیادتر شود، الیاف کمتری همراه ضایعات حذف می‌شود ولی همراه الیاف اصلی، مقداری ضایعات نیز فرستاده می‌شود. هر دو وضعیت نامناسب است، بنابراین باید مقدار این فاصله را با دقت انتخاب کرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.



در روش‌های مدرن، سنسورهایی وجود دارد که به طور مداوم وضعیت میله‌های اجاقی، مقدار ضایعات و تمیزی الیاف را کنترل می‌کنند و در صورت لزوم به موتورهای سروو پله‌ای، دستور تغییر تنظیمات صادر می‌شود. شکل ۱۳ نشان می‌دهد که فاصله میله‌های اجاقی را با چرخش مثلثی‌ها تغییر داد و در نتیجه تنظیمات مناسبی به دست آورد.

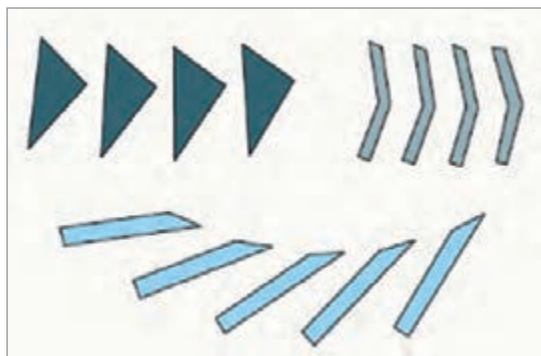

اشکال مختلف میله‌های اجاقی




نحوه جداسازی ضایعات

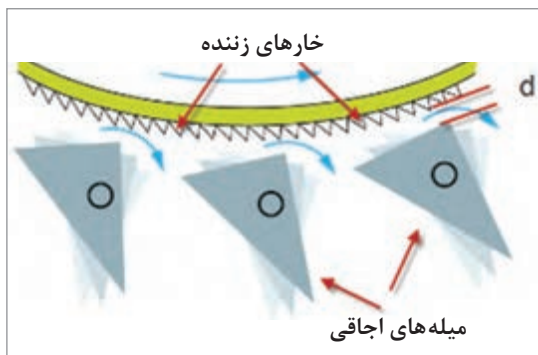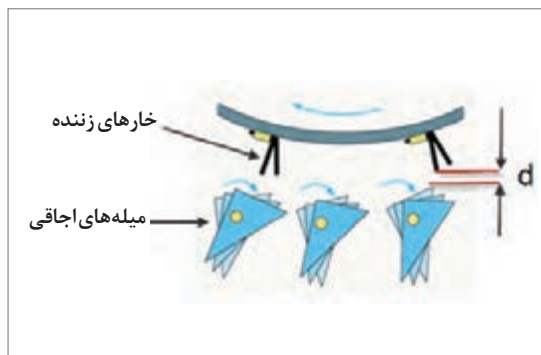

شکل ۱۳- تنظیمات میله اجاقی و انواع آن

زننده پله‌ای

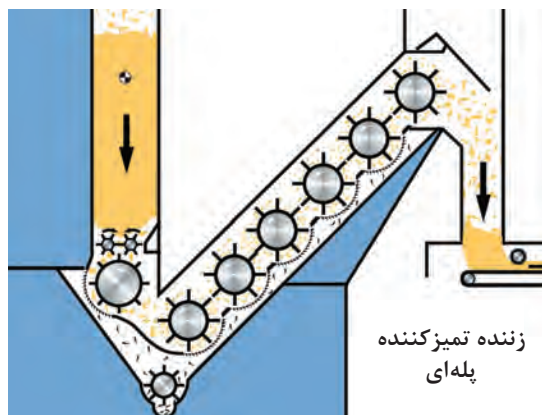

شکل ۱۴- دستگاه بازکننده پله‌ای

این دستگاه بازکننده و زننده از تعدادی زننده که با زاویه ۴۵ درجه در کنار هم، قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. جهت گردش تمام زننده‌ها یکسان است و الیاف به پایین‌ترین زننده تغذیه می‌شوند و در اثر جریان هوا و نیروی گریز از مرکز در حین باز شدن و تمیز شدن به زننده‌های بالاتر منتقل می‌گردند تا بالاخره به آخرین زننده رسیده و از کانال خروج به بیرون منتقل می‌شوند. شکل ۱۴ تصویر شماتیک این نوع زننده را نشان می‌دهد.

فعالیت کلاسی



شکل ۱۵

با توجه به شکل ۱۵ محل خروج ضایعات، ورود و خروج الیاف و محل جمع‌آوری ضایعات را نشان دهید. نشان دهید که قدرت تمیزکنندگی و بازکنندگی در این دستگاه‌ها بیشتر از انواع دیگر زننده است.

تنظیمات مربوط به چاقویی‌ها

برای جداسازی ضایعات، می‌توان از چاقویی‌ها استفاده کرد چاقویی‌ها در واقع صفحه‌های منحنی شکلی هستند که سطح مقطع شبیه یک چاقو دارند. طرف تیز چاقویی‌ها را با فاصله مناسبی از زننده‌ها قرار می‌دهند و ضایعات در اثر تماس با چاقویی‌ها ریزش می‌کنند و درون یک جعبه جمع‌آوری می‌شوند. پس از پر شدن جعبه، آن را تخلیه می‌کنند. هر چه فاصله نوک چاقویی‌ها از خارهای زننده کمتر شود، ضایعات بیشتری جداسازی می‌شود. شکل ۱۶ این تنظیمات و تأثیر آنها را نشان می‌دهد.



شکل ۱۶- تنظیمات چاقویی‌ها




بر روی شکل ۱۶، محل تیغه و چاقویی‌ها را مشخص کنید و کاربرد اجزا را در هر شکل توضیح دهید.

هر چه این فاصله بیشتر شود، ضایعات را بهتر حذف می‌کند ولی مقدار بیشتری الیاف نیز به ضایعات راه می‌یابد.

زننده اکسی فلو

انواع زننده‌هایی که مورد بحث قرار گرفت، توده الیاف را فقط یکبار از محفظه بازکننده و تمیزکننده الیاف عبور می‌دهد. اما طرز کار زننده اکسی فلو به گونه‌ای است که توده الیاف در اثر جریان هوا و راهنماهایی که در داخل دستگاه قرار داده شده است، مسیری مارپیچ را روی زننده، می‌پیماید. و با هر بار چرخش قدرت زنندگی و تمیزکنندگی دستگاه افزایش می‌یابد.

شکل ۱۷ نمایی از این دستگاه و عملکرد آن را نشان می‌دهد.

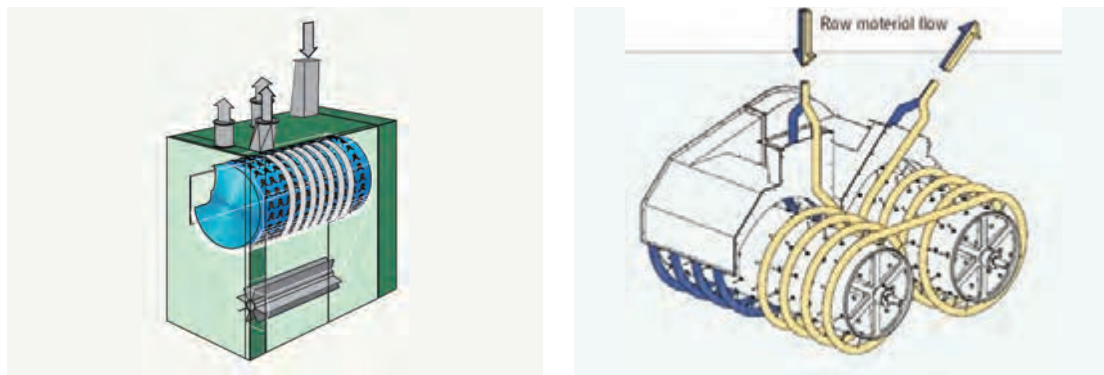


شکل ۱۷- زننده‌های آکسی فلو

نوع دیگری از این نوع زننده وجود دارد که به جای یک زننده، دو زننده دارد و توده الیاف پس از انتهای مسیر زننده اول، وارد محوطه زننده دوم می‌شود تا همین عمل روی زننده دوم هم انجام شود، این نوع زننده‌ها علی‌رغم قدرت خوبی که در تمیزکنندگی دارند ولی با تغییر فشار هوا، الیاف به دورزننده می‌پیچد و از کار می‌افتد. برای راه‌اندازی مجدد باید تمام الیاف بین تیغه‌های زننده را تمیز کرد و سپس دوباره دستگاه را روشن کرد.

زننده افقی

این زننده‌ها دارای دو عدد زننده است که در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند و علاوه بر تمیز کردن، الیاف را از هم باز می‌کنند. شکل ۱۸ مسیر عبور الیاف در این نوع زننده را نشان می‌دهد. آیا می‌توانید بگویید ضایعات به کجا می‌روند؟

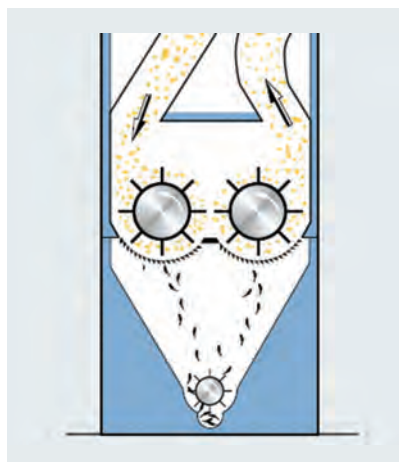

شکل ۱۸- زننده افقی

تمیزکننده بدون زننده


این نوع زننده از طریق حرکت دادن توده‌های الیاف از روی میله‌های اجاقی عمل تمیز کردن الیاف را انجام می‌دهد. شکل ۱۹ نمای شماتیک و مسیر حرکت الیاف را نشان می‌دهد.



شکل ۱۹- تمیزکننده بدون زننده

زننده کرشنر

در ریسندگی پنبه‌ای باز کردن الیاف و جدا کردن ضایعات اهمیت زیادی دارد. یکی از زننده‌های دیگر زننده سه بازویی یا زننده کرشنر نامیده می‌شود که در شکل ۲۰ مشاهده می‌کنید. در این زننده سه بازو با طول حدود یک متر وجود دارد که بر روی آنها خارهای ضخیمی وجود دارد. با برخورد نوک خارها به الیاف و سایش الیاف همراه با ضایعات به میله‌های اجاقی که در زیر زننده‌ها قرار دارد، ضایعات گیاهی جدا می‌شود.

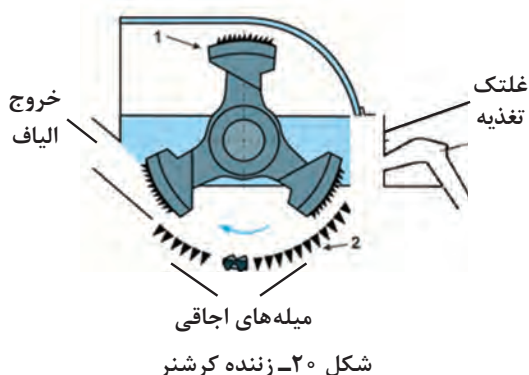

شکل ۲۰- زننده کرشنر

۱ بازو و خارهای زننده کرشنر

۲ میله‌های اجاقی



شکل ۲۱

به نظر شما چرا عدل‌های تغذیه شده به دستگاه عدل باز کنی که در این شکل مشاهده می‌کنید سفید نیستند و کیفیت الیاف آن کم است؟ به نظر شما این عدل‌ها از کجا تهیه می‌شود؟ موارد استفاده این محصول تولیدی چیست؟


ماشین تولید بالش

آخرین مرحله در قسمت حلاجی استفاده از ماشین بالش یا متکاپیچ است. پس از آنکه الیاف مراحل باز شدن و تمیز شدن را طی کرد برای آنکه به طور مناسبی برای استفاده در مرحله بعدی (ماشین کارد) جمع‌آوری و آماده شود، به وسیله این ماشین، به صورت لایه، متکاپیچی می‌شود.

عملیاتی که در این مرحله انجام می‌گیرد عبارت‌اند از:

- ۱ باز شدن بیشتر و تمیز شدن الیاف: که توسط قسمت بازکننده انجام می‌گیرد.
- ۲ یکنواخت کردن لایه الیاف: که به وسیله کنترل ارتفاع الیاف در ناودان جلوی ماشین یا به وسیله کنترل حجمی الیاف توسط دستگاه پیانو و مخروطی‌ها انجام می‌گیرد.
- ۳ متراکم کردن الیاف و پیچیدن به صورت بالش: که توسط آبکش‌ها و غلتک‌های کالندر در قسمت تهیه بالش انجام می‌شود.

شکل ۲۲- نمایی از ماشین بالش و قسمت تغذیه را نشان می‌دهد.

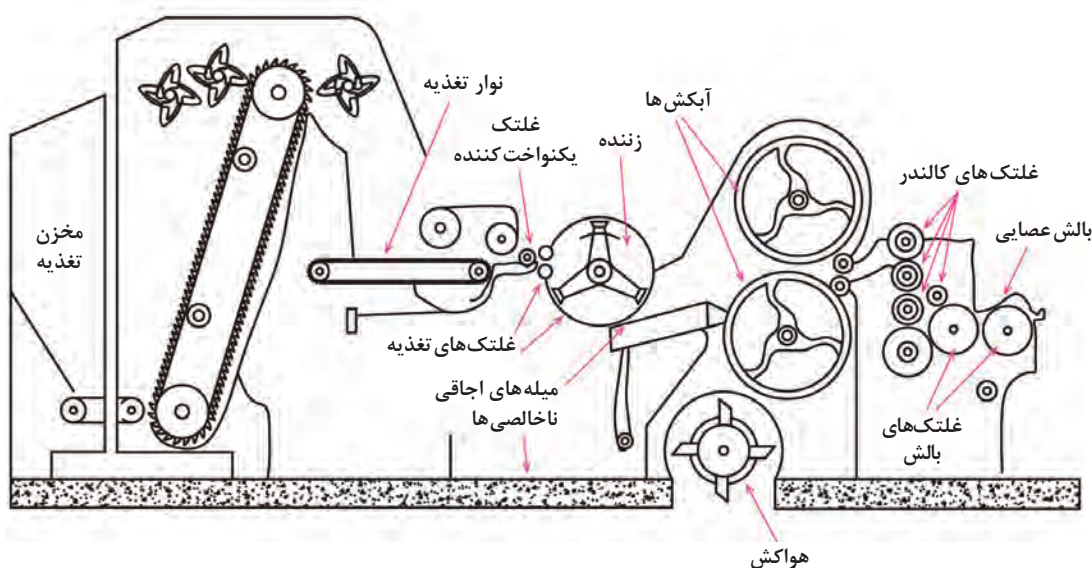

شکل ۲۲- نمایی از ماشین تولید بالش و بخش تغذیه آن

در حال حاضر ریسندگی پنبه‌ای با روش تولید بالش منسوخ شده است و به همین دلیل توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نمی‌شود. در این روش بسته‌هایی از لایه الیاف تولید می‌شود این بسته‌ها که بالش (lap) نامیده می‌شد به سالن عملیات کاردینگ منتقل می‌شد. در روش جدید، توده‌های کوچک الیاف که در هوا شناور می‌شوند، از طریق دمیدن و مکش هوا به طرف ماشین‌های کارد منتقل می‌شوند. الیاف در داخل لوله‌هایی به قطر ۲۰ الی ۵۰ سانتی‌متر و به کمک فشار هوا به حرکت درمی‌آید.

فعالیت عملی



- ۱ ضایعات سالن حلاجی را به صورت صحیح در ظروف یا مکان‌های خاص ضایعات، جمع‌آوری کنید.
- ۲ سیگنال چراغ‌های راهنما را در ماشین‌های مختلف حلاجی فرا بگیرید.
- ۳ کنترل‌های مختلف ماشین‌ها را یاد بگیرید و آنها را راه‌اندازی کنید تا در مواقع نیاز استفاده کنید.
- ۴ هنگام بروز هرگونه خطر، ماشین را به کمک دکمه‌های اضطراری، خاموش کنید.
- ۵ هنگام تغذیه الیاف به تسمه نقاله تغذیه، قطعات فلزی، چوبی، تکه‌های نخ جوت و پروپیلن، قطعات لفافه عدل پنبه، الیاف روغنی و... را جدا کنید و به جای دیگر انتقال دهید.
- ۶ در مخلوط اتوماتیک عدل‌ها سعی کنید تغذیه آنها به صورت یکنواخت صورت گیرد.
- ۷ فیلترها را نظافت کنید و کیسه‌های ضایعات آنها را خالی کنید.
- ۸ انتقال صحیح مواد در خطوط سالن حلاجی را کنترل کنید.
- ۹ در تغذیه با سیستم شوت فید مطمئن شوید که جریان الیاف از حلاجی به ماشین‌های کارد به صورت یکنواخت صورت می‌گیرد.

فعالیت عملی



- نظافت ماشین‌آلات حلاجی، جداسازی، و تفکیک ضایعات
- ۱ در زمان‌های استراحت و یا تعویض شیفت ضایعات را به صورت صحیح جابه‌جا کنید.
 - ۲ ماشین را به کمک پرسنل تعمیرکار، نظافت و سرویس کنید.
 - ۳ سعی کنید که اطراف ماشین همیشه تمیز باشد.
 - ۴ وقتی که محل جمع‌آوری ضایعات پر می‌شود، آنها را انتقال دهید.
 - ۵ قطعات فلزی را در قسمت جمع‌آوری این قطعات دسته‌بندی کنید.
 - ۶ ضایعات را به مکان‌هایی که برای آنها در نظر گرفته شده است، انتقال دهید.
 - ۷ ضایعات را دسته‌بندی کنید و آنها را با هم مخلوط نکنید.
 - ۸ هنگام انتقال ضایعات، آنها را توزین و ثبت کنید.

اپراتوری ماشین آلات سالن حلاجی

- ۱ مطمئن شوید که عدل‌هایی که از انبار الیاف سالن حلاجی منتقل می‌شوند، صحیح وارد شده‌اند.
- ۲ مطابق برنامه وارد شده عدل‌ها را بچینید.
- ۳ چنانچه سیستم بازکننده عدل دستی و یا نیمه‌اتوماتیک است و نیاز به پارتی‌گیری دارد، عدل‌های مختلف را مرتب بچینید که طبق برنامه داده شده باشد.
- ۴ تسمه‌های عدل‌ها را باز کنید و کلیه تسمه‌ها و لفاف عدل‌ها را جمع کنید و به محل خاص جمع‌آوری آنها انتقال دهید.
- ۵ کناره‌های عدل‌های باز شده را که احیاناً چرب یا کثیف می‌باشد، پاک کنید.
- ۶ مطمئن شوید که اطلاعات عدل‌ها، درست اعلام شده است.
- ۷ ابزار انتقال و باز کردن عدل‌ها مانند سیم بر و چرخ انتقال را به‌صورت صحیح استفاده کنید.
- ۸ هنگام تغذیه دستی، مطمئن شوید که کد رنگ‌بندی خاص مخلوط قابل استفاده در دسترس محل تغذیه باشد.
- ۹ میزان تغذیه برای ماشین بعدی را کنترل کنید.
- ۱۰ هنگام روشن کردن ماشین‌های سالن حلاجی رعایت موارد زیر ضروری است؛ به‌خصوص در سالن‌هایی که دارای سیستم شوت فید هستند.
- الف) روشن نمودن فیلتر روتاری
- ب) روشن نمودن فن‌های ماشین‌های کار که به خط ماشین‌آلات حلاجی متصل‌اند.
- ج) روشن نمودن ماشین‌های کار که به خط ماشین‌آلات حلاجی متصل‌اند.
- د) روشن کردن فیلتر و کمپکتور جمع‌آوری‌کننده ضایعات مکش
- ه) روشن کردن فن‌های ضایعات ریز تمیزکننده پله‌ای
- و) روشن کردن تمیزکننده پله‌ای.
- ۱۱ چراغ‌های آلارم مورد استفاده در ماشین‌آلات را دنبال کنید.
- ۱۲ دکمه‌های کنترل ماشین و عملکرد آنها را یاد بگیرید.
- ۱۳ دکمه‌های اضطراری ماشین‌ها را یاد بگیرید که مواقع بروز خطر استفاده کنید.
- ۱۴ نهایت دقت را در کدبندی الیاف وارسته‌های پنبه داشته باشید.

روان کاری در ماشین آلات حلاجی

- هنگام روان کاری به نکات زیر توجه نمایید:
- ۱ محل مورد نظر، کاملاً از هر گونه آلودگی پاک گردد.
 - ۲ روغن یا گریس مورد نظر تا زمانی که از کناره گریس خور خارج شود، تزریق گردد.
 - ۳ توسط پارچه پنبه‌ای روغن‌های اضافی پاک گردد.
 - ۴ درپوش محل مورد نظر بسته گردد.



۱. روان کاری بلبرینگ ها و سیلندرهاى عدل شکن
۲. بازديد سطح روغن و انجام روان کاری لازم در گیربکس ها و سیستم انتقال نیرو
۳. روان کاری بلبرینگ ها و یاتاقان های مربوط به تسمه انتقال مواد روی عدل شکن
۴. روان کاری بلبرینگ ها و یاتاقان های سیلندرهاى مربوط به زننده حصیرها
۵. روان کاری بلبرینگ ها و یاتاقان های برس پاک کننده
۶. بازديد و کنترل سطح روغن گیربکس و بلبرینگ و یاتاقان مربوط به سیلندر تغذیه
۷. روان کاری کلیه بلبرینگ ها، یاتاقان ها، زنجیرها و محل های مورد نظر در داخل زننده حلاجی
۸. روان کاری بلبرینگ و یاتاقان های مربوط به بازکن روی محفظه زننده حلاجی و زنجیر مربوطه.

ارزشیابی شایستگی حلاجی غیر اتوماتیک

استاندارد عملکرد: مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید نخ			
شرایط انجام کار: کارگاه ریسندگی و حلاجی مواد مصرفی: مواد اولیه و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات استاندارد و آماده به کار تجهیزات ایمنی: وسایل ایمنی استاندارد			
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: آماده سازی الیاف - توزین الیاف - نقل و انتقال الیاف - کاربری دستگاه ها - نگهداری و روان کاری			
نمونه و نقشه کار: انواع الیاف پنبه انواع ضایعات، الیاف نارس			
ابزار ارزشیابی: ۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار			
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: باسکول - ترازوهای صنعتی، ماشین های بارگیری مانند لیفتراک و تسمه نقاله تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنجار
۱	آماده سازی عدل ها برای انتقال به دستگاه	۲	
۲	کنترل میزان تغذیه	۱	
۳	عملیات روشن کردن قسمت های مختلف دستگاه	۲	
۴	جداسازی و تفکیک ضایعات	۱	
۵	روان کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری	۱	
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	۲	
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنجار برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد. شایستگی های غیر فنی شرط لازم برای قبولی در شایستگی های فنی است.

واحد یادگیری ۲

حلاجی اتوماتیک

مقدمه

در حلاجی غیراتوماتیک سرعت تولید کم است و در نتیجه توانایی تولید الیاف کافی و با کیفیت برای عملیات کاردینگ در حجم بالا را ندارد، از طرفی پرزهای پنبه در هوا پراکنده می‌شود و علاوه بر پرز نشینی روی دستگاه‌ها و کاهش کیفیت کار، باعث مشکلات تنفسی نیز می‌گردد. در حلاجی اتوماتیک عدل‌های پنبه مقابل دستگاه عدل بازکن قرار می‌گیرد تا توده‌های کوچک الیاف را از روی سطح عدل برداشت نموده و به طرف دستگاه‌های بازکننده و تمیزکننده فرستاده شود در این روش، انتقال توده‌های الیاف به روش شوت‌فید انجام می‌شود. در روش شوت‌فید توده‌های الیاف به کمک جریان هوا در لوله‌های فلزی با قطر مناسب به حرکت درمی‌آید. پرزها در هوا معلق نمی‌شود و محیط سالن بسیار تمیزتر و بهداشتی‌تر از روش حلاجی غیراتوماتیک است. همه دستگاه‌هایی که در این سالن وجود دارد از یک طرف توده الیاف وارد می‌شود و از طرفی توده باز شده و تمیز شده خارج می‌شود. خروجی دیگری نیز وجود دارد که ضایعات را به خارج از دستگاه انتقال می‌دهد. از طریق پنل کنترل دستگاه‌ها می‌توان میزان باز کردن و تمیز کردن الیاف را کنترل کرد تا محصول یکنواخت‌تری به دست آورد.

شایستگی‌های فنی

- انتقال عدل‌ها به سالن ریسندگی و قراردادن به مدت ۲۴ ساعت در سالن، جهت هم‌دما و هم‌رطوبت شدن الیاف.
- چینش عدل‌ها مطابق الگوی اعلام شده و حداقل در ۴ گروه مقابل عدل‌شکن و توجه به حرکت آزادانه عدل‌شکن بین عدل‌ها
- کنترل زنده‌ها و بخش‌های تمیزکننده الیاف و لوله‌ها و سهراهی‌های شوت فید
- تمیزکاری دوربین نظارتی و عملیاتی در سالن و دستگاه‌ها
- کنترل کار دستگاه میکسر و غریبه‌گیر نگهداری
- روان‌کاری و عیب‌گیری دستگاه مطابق وظایف

استاندارد کار

انتقال ایمن عدل‌ها و بازکردن لفاف عدل‌ها و کنترل عملکرد دستگاه‌های حلاجی و تنظیمات دستگاه‌ها و انتخاب خط تولید براساس پنبه‌های بسیار کثیف - پنبه‌های مرغوب - مخلوط پنبه با الیاف مصنوعی و الیاف مصنوعی کوتاه شده مصنوعی. فعالیت‌ها باید در محیط مناسب و تجهیزات مورد نظر انجام شود. هنرآموز پیش‌بینی لازم برای انجام کار را به استاد کار ارائه دهد و فعالیت‌ها به صورت گروهی و با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی و حفاظت از محیط‌زیست انجام شود.

اصول ارزشیابی تکوینی حلاجی اتوماتیک جهت اطلاع هنرجویان


پرسش‌های تئوری و علمی و مکانیزم عملکرد دستگاه‌ها باید به صورت درهم تنیده با فعالیت عملی انجام شود.

نکته



ردیف	مراحل کار و شرایط عملکرد ابزار و تجهیزات و فضا	استاندارد شاخص داوری نمره‌دهی	نمره
۱	چینش عدل‌های هم‌دما شده مطابق الگوی اعلام شده و حداقل در ۴ گروه مقابل عدل‌شکن و توجه به حرکت آزادانه عدل‌شکن بین عدل‌ها و درپوش عدل‌شکن و صحت عملکرد کندانسور و فلزگیر و بازکننده‌ها و تمیزکننده‌ها	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۲	کنترل‌زنده‌ها و بخش‌های تمیزکننده الیاف و لوله‌ها و سه راهی‌های شوت فید و کنترل عملکرد گردگیرها و رفع نشتی‌های لوله یا شکستگی لوله شوت فید و هدایت مطابق برنامه الیاف در سه‌راهی‌ها و تصحیح اشکالات	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۳	تمیزکاری دوربین نظارتی و عملیاتی در سالن و دستگاه‌ها جهت ثبت درست وقایع و تصمیم‌گیری اتوماسیون دستگاه براساس تصاویر عیب‌یابی	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۴	کنترل دستگاه غریبه‌گیر و تست صحت کار دستگاه با دوربین‌های یووی دستی و تنظیمات پرتاب‌گر الیاف در صورت نقص عملکرد دستگاه غریبه‌گیر. کنترل کار دستگاه میکسر و دریچه‌های ریزش الیاف میکسر و انتقال الیاف	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۵	تغییرات خط تولید با توجه به نوع الیاف و میزان ضایعات و مصنوعی بودن الیاف و ثبت عملیات روانکاری و عیب‌یابی دستگاه و کنترل صدای نامناسب دستگاه‌ها و روغن‌زدگی بلبرینگ‌ها مطابق وظایف	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱

حلاجی اتوماتیک مجموعه‌ای از چندین دستگاه است که با لوله‌های انتقال الیاف به هم متصل می‌شوند که خط حلاجی نام دارد. عملیات برداشت توده الیاف از روی عدل‌های پنبه و بازکردن توده‌های الیاف و تمیز کردن آنها و مخلوط کردن الیاف و جداسازی گرد و غبار و ذرات ریز به کمک فیلتر هوا، در حلاجی اتوماتیک انجام می‌شود تا توده الیاف بازشده، تمیز و مخلوط شده به دستگاه کاردینگ منتقل شود. در این واحد یادگیری وظایف دستگاه‌ها و تنظیمات و نحوه قرارگیری دستگاه‌ها و نگهداری و روان‌کاری آنها را فرا می‌گیرید. در شکل ۲۳ یک خط حلاجی اتوماتیک را مشاهده می‌کنید.

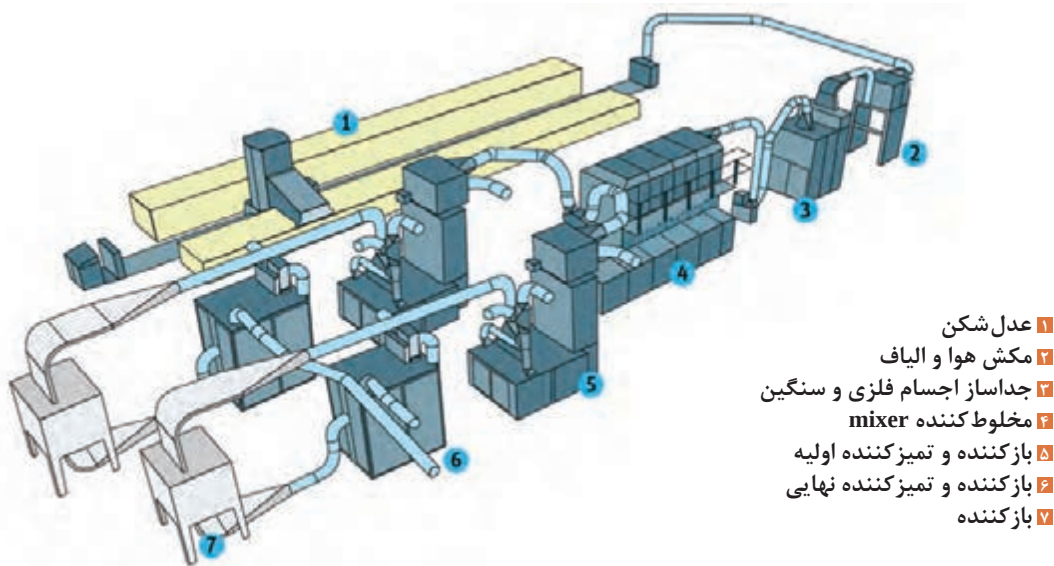

شکل ۲۳- نحوه استقرار خط حلاجی اتوماتیک پنبه

فعالیت کلاسی



نام دستگاه‌ها را روی تصویر بنویسید و مسیر انتقال الیاف درون لوله‌ها را دنبال کنید.

در روش شوت فید، عدل‌های پنبه را که به سالن ریسندگی منتقل کرده‌اند به مدت حداقل ۲۴ ساعت زمان می‌دهند تا در این مدت، رطوبت الیاف با رطوبت سالن به یک اندازه برسد. این عمل باعث می‌شود تا میزان الکتریسیته ساکن کمتری بین قطعات در چرخش دستگاه و الیاف تولید شود و مشکلات کمتری را به وجود آورد.

حرکت الیاف در لوله‌ها

در سیستم‌های ریسندگی مبتنی بر شوت فید میزان فشار هوا در نقاط مختلف با هم تفاوت دارد. به طوری که از فشار بسیار زیاد تا فشار منفی (مکش) متغیر است. این موضوع بسیار مهم است؛ زیرا تفاوت فشار در نقاط مختلف خط حلاجی باعث به حرکت در آمدن اجسام و الیاف می‌شود.

- ۱ فشار بسیار زیاد هوا و برای انتقال توده الیاف بین دستگاه‌های مختلف
- ۲ فشار کم هوا ← برای هدایت الیاف به مسیرهای تعیین شده
- ۳ فشار جو ← برای سهولت در نشست الیاف روی یکدیگر
- ۴ مکش کم هوا ← برای چسبیدن توده الیاف به یک جسم و کاهش سرعت توده الیاف برای مقاصد مشخص
- ۵ مکش بسیار زیاد هوا ← برای جداسازی هوا و گردو غبار از توده الیاف



شکل ۲۴- نمونه اتصالات شوت فید

هرکدام از موارد مذکور در دستگاه‌هایی که شرح داده می‌شود، وجود دارد و با کمی دقت می‌توانید آنها را پیدا کنید. برای تأمین مجموعه فشارهای بالا به دستگاه‌های تولید هوا و مکش بسیار هوشمند احتیاج است. این دستگاه‌ها توسط رایانه کنترل می‌شوند تا همه چیز مطابق برنامه از پیش تعیین شده، انجام شود. در این نوع حلاجی حتی دریچه‌ها را نیز باید کنترل کرد تا در مواقع لزوم آنها را بسته، باز و یا نیمه‌باز گذاشت. شکل ۲۴ نمونه لوله‌های متصل شده به یک دستگاه مشاهده می‌شود. میزان فشار هوای هر کدام از این لوله‌ها با بقیه تفاوت دارد.

انتقال الیاف

در روش شوت فید به کمک هواکش‌های مناسب توده‌های الیاف به طرف ماشین‌های مختلف فرستاده می‌شود. در صورتی که مسیر بین دستگاه‌ها طولانی باشد از هواکش‌ها در میانه راه نیز استفاده می‌شود تا فشار هوای لوله‌ها افت نکند. شکل ۲۵ یک نمونه از این هواکش‌ها مشاهده می‌شود.



شکل ۲۵- تقویت فشار انتقال الیاف

کاهش فشار در لوله‌های انتقال الیاف، چه مشکلی ایجاد می‌کند؟

فکر کنید



ماشین عدل بازکن (BALE OPENER)

شروع خط حلاجی با دستگاه عدل بازکن می‌باشد. وظیفه این دستگاه کندن تکه‌های الیاف از روی عدل‌های پنبه و انتقال آنها به لوله‌های شوت فید می‌باشد.

عدل‌های پنبه را به دستگاه عدل بازکن تغذیه می‌کنند. ماشین عدل بازکن برای تغذیه یکنواخت پنبه به خط حلاجی به کار می‌رود. عدل‌های پنبه را به ترتیب خاصی در کنار یکدیگر قرار می‌دهند برای انجام این کار رعایت نکات زیر ضروری می‌باشد:

۱ عدل‌های پنبه را کاملاً صاف و در کنار خط راهنما که بر روی زمین کشیده شده است، قرار دهید.

۲ بین عدل‌ها فاصله خالی وجود نداشته باشد.

۳ عدل‌ها را حداقل در دو گروه در کنار خط راهنما و در کنار هم قرار دهید تا زمانی که یک گروه عدل پنبه تمام شد دستگاه عدل بازکن گروه دوم عدل‌ها را برداشت نماید و فرصت جایگزین کردن عدل‌ها برای اپراتور ماشین به وجود آید.

۴ سطح رویی عدل‌ها کاملاً صاف باشد و فرورفتگی و برجستگی نداشته باشد.


شکل ۲۶ یک ماشین عدل بازکن را در حین کار ملاحظه می‌کنید.

اجزای ماشین عدل بازکن

دستگاه عدل بازکن شامل اجزای زیر می‌باشد:

۱ هد دستگاه

هد دستگاه روی سطح عدل‌های پنبه قرار می‌گیرد و باعث کندن توده‌های الیاف از روی عدل‌ها می‌شود. این قسمت وظیفه جدا کردن تکه‌های الیاف از عدل‌ها را به عهده دارد. این عمل توسط تیغه‌های مخصوصی که در ماشین تعبیه شده است، انجام می‌گیرد. در هد دستگاه دو گروه تیغه چرخشی وجود دارد که هر گروه تیغه فقط در حرکت موافق با جهت خود به سمت پایین می‌آید و الیاف را از عدل‌ها جدا می‌کند. بدین ترتیب وقتی عدل بازکن به سمت چپ حرکت می‌کند تیغه سمت راست بالا می‌رود ولی تیغه سمت چپ به سمت پایین حرکت می‌کند و در عین حال با چرخش باعث جدا کردن الیاف می‌گردد. شکل ۲۷ این موضوع را به خوبی نشان داده است.

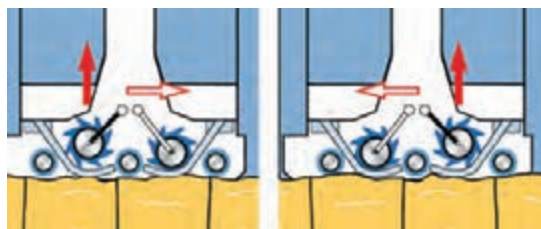

شکل ۲۷- نمای تیغه‌های دستگاه عدل بازکن و نمای داخلی هد دستگاه و زننده آن

۲ شاسی عمودی دستگاه

این قسمت از دستگاه برای نگهداشتن هد دستگاه و تأمین حرکت هد دستگاه به سمت چپ و راست به کار می‌رود. با تنظیم سرعت حرکت افقی هد دستگاه و میزان برداشت عمقی تیغه‌ها، می‌توان مقدار الیاف تغذیه شده به خط حلاجی را تغییر داد. پس از آنکه دستگاه به انتهای عدل‌های چیده شده می‌رسد، هد از روی عدل‌ها بلند می‌شود و شاسی با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، هد را در ابتدای عدل‌های طرف دیگر دستگاه قرار می‌دهد. در قسمت انتهایی دستگاه مکنده هوای بسیار قوی وجود دارد که توده‌های الیاف را به داخل کانال انتقال الیاف می‌کشد. قدرت این مکنده‌ها بسیار زیاد است و قادر است فلزات، سنگ، پیچ و مهره، دسته کلید و اجسامی از این قبیل را نیز به داخل کانال بکشد. به همین دلیل از قرار دادن هرگونه فلزات و اجسام دیگر بر روی عدل‌ها خودداری شود.

۳ شاسی ثابت دستگاه و لوله انتقال الیاف


شاسی ثابت به صورت یک کانال توخالی فلزی و یک مسیر ریلی برای حرکت شاسی عمودی می‌باشد. دستگاه توسط موتور الکتریکی خاصی به حرکت در می‌آید. این موتور قادر است سرعت حرکت دستگاه را کم یا زیاد کند و جهت حرکت آن را تغییر دهد. کانال انتقال الیاف زمینی طوری ساخته شده است که با حرکت کردن دستگاه بر روی کانال، پوششی کشیده می‌شود و کانالی که تا قبل از آن باز بود به کانال بسته تبدیل می‌شود (شکل ۲۸).

۴ بخش کنترل دستگاه عدل بازکن

دستگاه عدل بازکن توسط یک پنل کامپیوتری کنترل می‌شود. فقط مسئولین سالن اجازه کار با این پنل را دارند و برای جلوگیری از دستکاری بی‌مورد دیگران، دستگاه دارای سیستم رمزگذاری می‌باشد. فقط کسانی اجازه کار با پنل را دارند که قبلاً مجوز این کار را دریافت کرده باشند. شکل ۲۹ کانال انتقال الیاف (بخش زمینی) و پنل دستگاه مشاهده می‌شود.

۵ دستگاه ایجاد مکش در مسیر حرکت الیاف


حرکت الیاف در مسیر باید تداوم کافی داشته باشد و گرنه الیاف در نقاطی از مسیر جمع می‌شوند و مسیر مسدود می‌شود به همین خاطر تقویت‌کننده‌هایی در این مسیر قرار داده شده است. این تقویت‌کننده‌ها در حقیقت فن‌های تولید باد هستند و با ایجاد باد شدید حرکت توده‌های الیاف را در مسیر امکان‌پذیر می‌کنند. شکل ۳۰ یک تقویت‌کننده جریان الیاف مشاهده می‌شود.

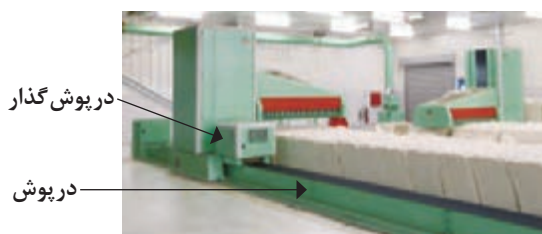

شکل ۲۸- درپوش گذاری روی کانال دستگاه عدل بازکن




شکل ۲۹- محل قرارگیری پنل دستگاه

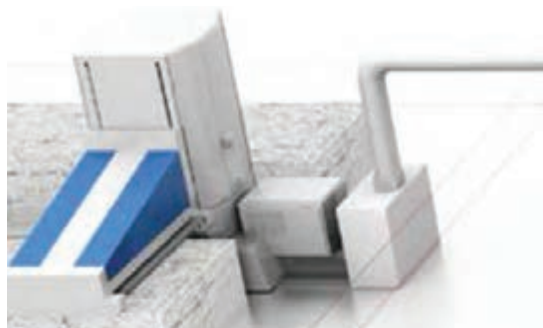

شکل ۳۰- مکش هوا و فرستادن الیاف به خط حلاجی

در این نوع ماشین عدل بازکن، کانال روبازی در وسط شاسی وجود دارد که در موقع لزوم توسط یک روکش پوشیده می‌شود تا توده الیاف در همین مسیر جریان پیدا کنند. این عمل توسط قسمتی از ماشین که در شکل مشخص شده است، انجام می‌شود. روش کار به این صورت است که وقتی دستگاه در جهتی که فن نصب شده است حرکت می‌کند روکش لوله را جمع می‌کند و بر عکس وقتی دستگاه در جهت مخالف حرکت می‌کند، روکش روی کانال قرار می‌گیرد. شکل ۳۱ مکانیزم این عمل و اجزای داخلی عدل بازکن را مشاهده می‌کنید.

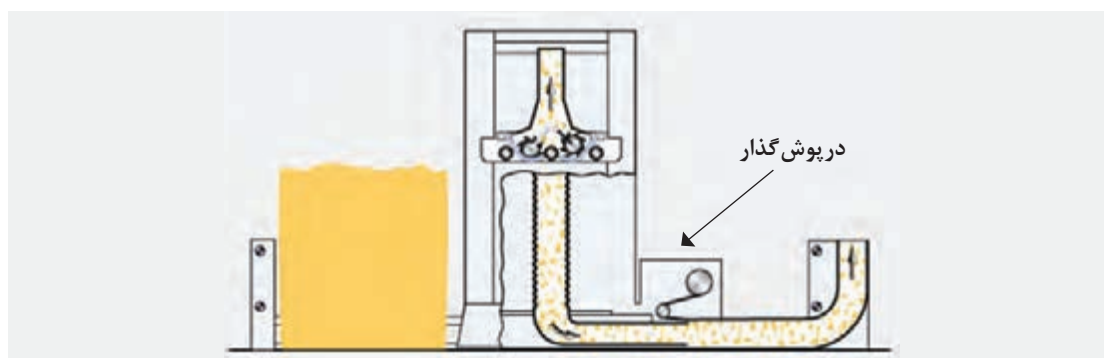

شکل ۳۱- نمایی از اجزای داخلی عدل بازکن



شکل ۳۲- عدل بازکن

شکل ۳۲ تصویر یک عدل بازکن مشاهده می‌شود، تفاوت این عدل بازکن با عدل بازکنی که شرح داده شده است در چیست؟

فعالیت کلاسی



چیدمان عدل‌های پنبه



شکل ۳۳- چیدمان ۸ قسمتی عدل‌ها

پس از مدتی کار کردن، طبیعی است که عدل‌ها تمام شوند و برای جایگزین کردن آنها به چند ساعت زمان نیاز می‌باشد، در حالی که تولید در کارخانه ریسندگی نباید قطع شود. برای جلوگیری از این کار عدل‌ها را دو یا چند گروه روبه‌رو و پشت دستگاه قرار می‌دهند و دستگاه را طوری تنظیم می‌کنند تا یک گروه از عدل‌ها را زودتر تمام کند و فرصت کافی برای جایگزین کردن عدل‌های پنبه وجود داشته باشد. در شکل ۳۳ چهار گروه پنبه مشاهده می‌شود.

عدل بازکن‌ها، قابلیت برنامه‌ریزی دارند تا بتوانند انواع مخلوط الیاف پنبه را برداشت کنند و به کندانسور ارسال کنند. در صورتی که انواع (واريته) مختلفی از عدل‌های پنبه موجود باشد باید برنامه مناسبی برای عدل بازکن تنظیم کرد تا از هر نوع پنبه مقدار مناسبی برداشت شود تا مخلوط یکنواختی از پنبه‌ها به بخش‌های بعدی حلاجی فرستاده شود.

درباره کلمه واريته الیاف پنبه تحقیق کنید و یک صفحه مطلب بنویسید.

به نظر شما چرا از هر واريته پنبه دو گروه در اطراف ماشین قرار داده شده است؟



عدل بازکن شماره ۱ سه عدل و عدل بازکن شماره ۲ پنج عدل را هم‌زمان برداشت می‌کند. مزایا و معایب هر کدام را با توجه به موضوع سؤال بنویسید.

- ۱ از نظر سرعت برداشت الیاف
- ۲ از نظر یکنواختی محصول تولیدی
- ۳ از نظر صرفه‌جویی در زمان و مصرف برق
- ۴ از نظر کاهش خطرات برای کارگران
- ۵ از نظر حذف کانال زمینی و حذف مشکلات مرتبط
- ۶ از نظر قیمت دستگاه و نگهداری آن

عدل بازکن اتوماتیک دوآر

در این روش یک عدل بازکن اتوماتیک در وسط دستگاه قرار دارد و عدل‌های پنبه اطراف این دستگاه چیده می‌شود. در صورتی که لازم باشد از واريتها‌های متفاوت پنبه استفاده شود، می‌توان عدل‌ها را یک در میان چید.



شکل ۳۴- عدل بازکن دوآر

این دستگاه بر روی یک سکوی مرکزی قرار دارد و شروع به چرخیدن به دور محور خود می‌کند و توسط زننده‌های زیرین دستگاه و مکش هوا، توده‌های الیاف وارد لوله‌های انتقال الیاف می‌شوند تا به طرف دستگاه‌های دیگر انتقال یابند. به خاطر وجود مشکلات در جایگزینی عدل‌های پنبه، این روش در کارخانجات بزرگ کاربرد ندارد. در شکل ۳۴ یک نمونه از این دستگاه مشاهده می‌شود.

تحقیق کنید



فکر کنید




پرسش



کندانسور

کندانسور دستگاهی ساده شامل یک مکش‌دهنده و یک سیلندر توخالی و سوراخ‌دار است. سوراخ‌های کندانسور به حدی ریز است که الیاف از آنها عبور نمی‌کند ولی هوا و گردوغبار از آن عبور می‌کند.

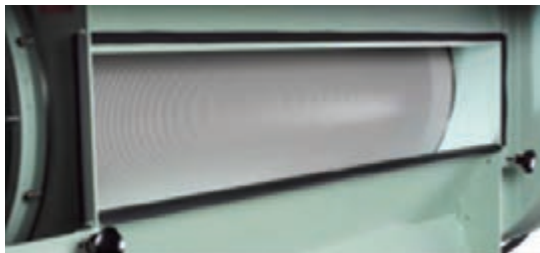

شکل ۳۵- کندانسور

محل قرارگیری این دستگاه بلافاصله بعد از عدل بازکن و یا هر جایی که الیاف باید متراکم‌تر شوند، می‌باشد. کندانسورها دارای یک دریچه هستند که با باز و بسته کردن آن، مقدار مکش هوا در کندانسور تنظیم می‌شود. در شکل ۳۵ نمونه‌ای از یک کندانسور مشاهده می‌شود.

دستگاه جداکننده آهن

با توجه به مطالب گفته شده، لازم است ابتدا فلزات آهنی از محتوای کانال انتقال الیاف حذف شود. این کار به کمک دستگاه جداساز آن انجام می‌شود (شکل ۳۶).



شکل ۳۶- جذب آهن توسط آهنربا


مسیر ورودی و خروجی الیاف را روی هر کدام از شکل‌ها مشخص کنید و روش عملکرد هر کدام را شرح دهید.

فعالیت کلاسی



دستگاه جداساز فلزات غیرآهنی

احتمالاً شما نیز این فکر به ذهنتان خطور کرده است که آهنربا نمی‌تواند فلزات غیرآهنی را جذب کند؛ در نتیجه یک فلز غیرآهنی به راحتی از این مسیر عبور می‌کند. آیا می‌دانید دستگاهی هم وجود دارد که همه فلزات را جدا می‌کند، اما نباید فراموش کرد که هر چه توانایی دستگاه‌ها بالا می‌رود، قیمت آنها نیز بالاتر می‌رود؛ بنابراین خریدار باید تصمیم‌نهایی را بگیرد. این اصل بسیار مهم در زندگی ما و یک کارخانه ریسندگی نیز وجود دارد. اصول کار این دستگاه به سادگی روش اول نیست و به سیستم‌های پیشرفته‌تری احتیاج دارد. در شکل ۳۷ اصول کارکرد این دستگاه مشاهده می‌شود.

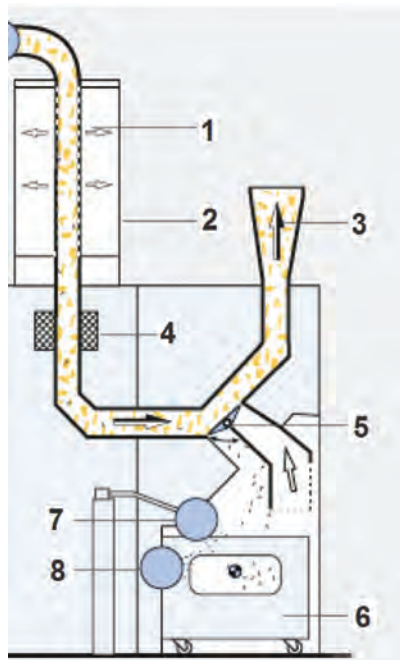

شکل ۳۷- اصول جداسازی کلیه فلزات

در این دستگاه توده الیاف به سرعت در حال عبور به سمت پایین است، زمانی که الیاف به ناحیه ۱ و ۲ می‌رسند تحت تأثیر خلأ بیرون از منطقه لوله مشبک قرار می‌گیرند و سرعت‌شان کاهش می‌یابد در حالی که فلزات به سرعت از این منطقه عبور کرده و به آشکارساز فلزات و دریچه جداکننده می‌رسند. مکش موجود در ناحیه ۱ و ۲ باعث جداسازی گرد و غبار از الیاف می‌گردد. این گرد و غبار در فیلترهای کیسه‌ای جمع‌آوری می‌گردد. فلزات از مقابل قسمت ۴ عبور می‌کنند. این قسمت یک فلزیاب است و به عبور فلز از مقابل خود حساس است و به قسمت ۵ فرمان می‌دهد در چه موقعی دریچه برقی را باز کند. اگر فرمانی صادر نشود جریان الیاف پس از برخورد با دریچه ۵ به سمت بالا منحرف می‌شود و در واقع به مسیر اصلی خود ادامه می‌دهد اما در صورتی که قسمت فلزیاب، فرمان را صادر کند، دریچه باز می‌شود و در نتیجه فلز به همراه مقداری الیاف به سمت مستقیم حرکت می‌کند و از مسیر اصلی دور می‌شود. این مواد وارد مخزن ضایعات ۶ می‌شوند. قسمت ۷ و ۸ نشانگر پر شدن مخزن است.

در این دستگاه همراه فلز، مقداری الیاف نیز جدا می‌شود که الیاف را با دست جدا می‌کنند و در محل خاصی نگهداری می‌کنند آنها را نیز دوباره به خط تولید برمی‌گردانند. فلزات جمع‌آوری شده را در ظرف دربسته‌ای قرار می‌دهند و به همراه فرم گزارش به مسئولین سالن تحویل می‌دهند.

نکات
زیست‌محیطی

فکر کنید




به نظر شما تحویل چند تکه فلز بی ارزش به مسئولین سالن چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟

جداسازی مواد سنگین و غیرفلز

منظور از مواد سنگین، اجسامی مانند تکه‌های سنگ، دانه‌های گیاهان تکه‌های گونی و حشرات مرده می‌باشد. برای جداکردن فلزات، از روش آشکارساز فلزات استفاده می‌شود، اما برای این قسمت چه باید کرد؟ کارخانه‌های سازنده دستگاه‌های حلاجی دستگاه خود را بر مبنای پاسخ به این سؤال می‌سازند.

روش اول

استفاده از جرم حجمی: الیاف به همراه بقیه ضایعات (به جز فلزات) در حال حرکت در داخل کانال لوله انتقال الیاف هستند. اجسام با جرم حجمی کم در بالای کانال و اجسام با جرم حجمی زیادتر در پایین کانال حرکت می‌کنند، اگر یک مانع در پایین کانال قرار گیرد، اجسام سنگین از بقیه مواد موجود در کانال جدا می‌شوند. به شکل ۳۸ توجه کنید.

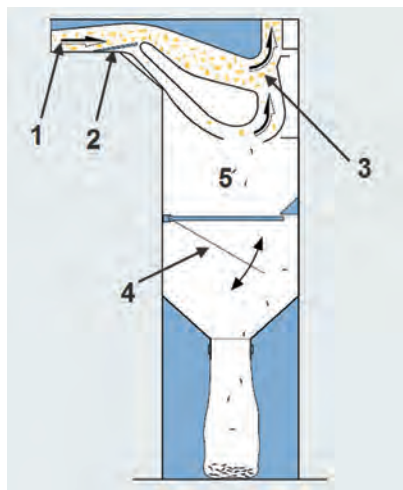

شکل ۳۸- جدا ساز اجسام سنگین

۱ ورود الیاف

۲ دریچه خروج ضایعات و مقداری الیاف

۳ بازگشت الیاف به مسیر

۴ تیغه جداساز ضایعات

۵ خروج ضایعات

الیاف و ضایعات سنگین در کانال (قسمت ۱) و به طرف دریچه ۲ حرکت می‌کند اما ضایعات سنگین به خاطر جرم حجمی بیشتر توسط تیغه ۲ و زبانه روبه‌روی تیغه ۲ به طرف بخش ضایعات (قسمت ۵) منتقل می‌شود در حالی که الیاف و ضایعات دیگر به طرف خروجی کانال می‌روند. ایجاد جریان هوای معکوس و گردابی (در قسمت ۳) باعث می‌شود، الیافی که به قسمت ضایعات رفته‌اند، دوباره به مسیر اصلی باز گردند. وقتی به اندازه معینی ضایعات روی دریچه ۴ بریزد، در اثر سنگینی وزن ضایعات، دریچه کمی باز می‌شود و ضایعات به داخل مخزن کیسه‌ای می‌رود. پس از پر شدن کیسه، آن را در زمان‌های مشخص خالی می‌کنند.

نکات
زیست‌محیطی




بازرسی ضایعات و جداسازی الیاف همراه ضایعات، باعث جلوگیری از هدر رفت منابع می‌گردد.

فعالیت کلاسی



شکل ۳۹ را مشاهده کنید و با توجه به آموخته‌های خود، این تصویر را در ۳ سطر شرح دهید.

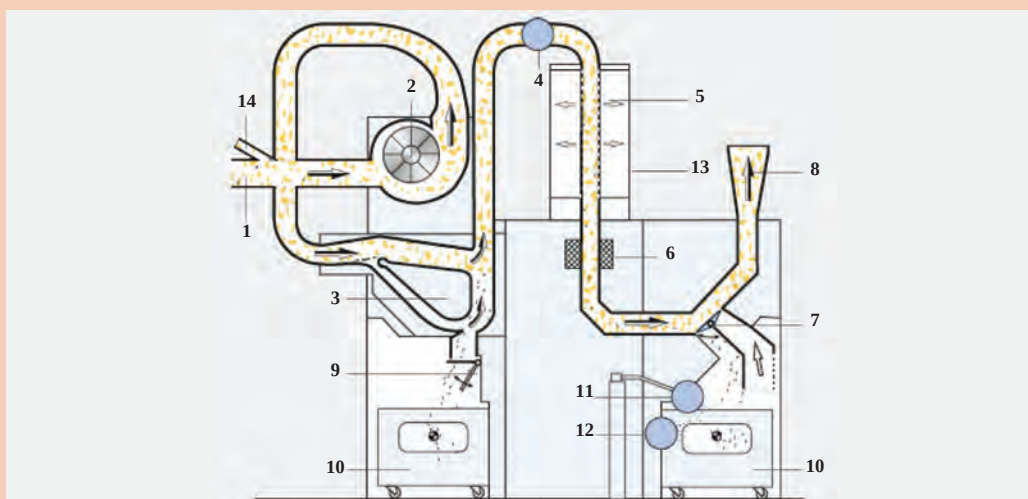

شکل ۳۹

در شکل ۳۹ دستگاه جداکننده فلزات و ضایعات سنگین مشاهده می‌شود. این دستگاه قادر است تا ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت الیاف را پالایش کند و ضایعات آن را جدا کند.

روش جداساز وزنی

در این روش اساس جداسازی، سرعت سقوط اجسام در هوا است. اجسام توپر، سریع‌تر از اجسام اسفنجی سقوط می‌کنند؛ در نتیجه از این خاصیت می‌توان برای جداسازی ضایعات پنبه استفاده کرد (شکل ۴۰).



شکل ۴۰- جداساز وزنی

مطابق شکل ۴۰ توده الیاف از طریق کانال ۱ وارد دستگاه می شود و فن ۳، فشار هوای سیستم را تنظیم می کند. پس از آنکه زننده و برس هدایت کننده (۳ و ۴)، الیاف و ضایعات را رها کرد، اجسام سنگین، سریع تر به حرکت در آمده و به دریچه (قسمت ۵) برخورد می کنند و به مخزن ۶ می ریزند. اگر جریان هوا درست تنظیم شده باشد، توده الیاف، تحت تأثیر جریان مناسب هوا قرار گرفته و به طرف خروجی (قسمت ۷) می روند، ولی ضایعات به مخزن می ریزند.



شکل ۴۱- جدا سازی ضایعات

روش جداسازی اینرسی

در این روش مطابق یکی از قوانین نیوتن، ضایعات از الیاف جدا می شود. در شکل ۴۱ این نوع جداسازی مشاهده می شود.

آیا می توانید چگونگی جداسازی ضایعات در این روش و قانون نیوتن را شرح دهید.

فکر کنید




نکته
زیست محیطی



بازرسی ضایعات و جداسازی الیاف همراه ضایعات، باعث جلوگیری از هدر رفت منابع می گردد.

روش استفاده از سنسورها WASTECONTROL


در این روش از دوربین های خاصی که به طور پیوسته از عبور الیاف به همراه ضایعات تصویر می گیرند، استفاده شده است. پردازشگر اصلی دستگاه با محاسبه دقیق سرعت عبور اجسام، لحظه رسیدن به یک دریچه را مشخص می کند و در همین لحظه، دریچه باز می شود و این اجسام از ادامه مسیر باز می مانند و به طرف ظرف ضایعات منتقل می شوند. شکل ۴۲ نمونه ای از این سیستم مشاهده می شود. از طرفی این سیستم کنترل میزان مکش هوا را در اختیار دارد و به کمک تغییر در این مقادیر، ضایعات را جدا می کند.

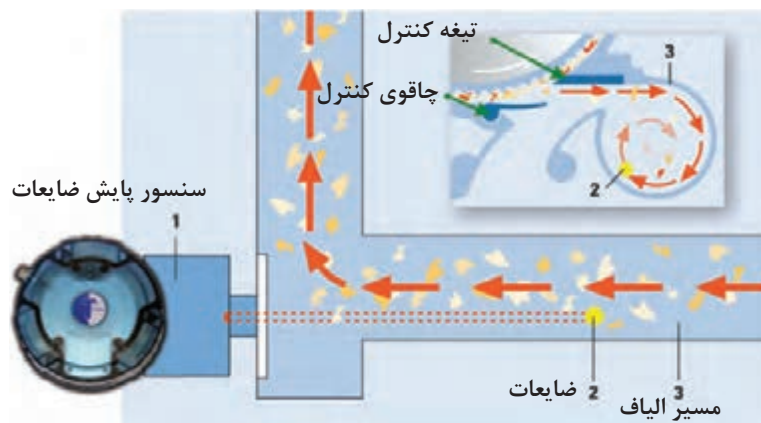

شکل ۴۲- جداسازی ضایعات با استفاده از سنسورها

بازکننده و تمیزکننده یونیورسال UNIVERSALE OPENER

در این سیستم بازکننده و تمیزکننده، ابتدا الیاف از بالای دستگاه و توسط فشار هوا وارد می‌گردند و بلافاصله تحت تأثیر مکش هوا، گردوغبار و ذرات بسیار ریز خود را از دست می‌دهند. و تحت تأثیر وزن خود روی زنده‌ها می‌ریزد (شکل ۴۳).

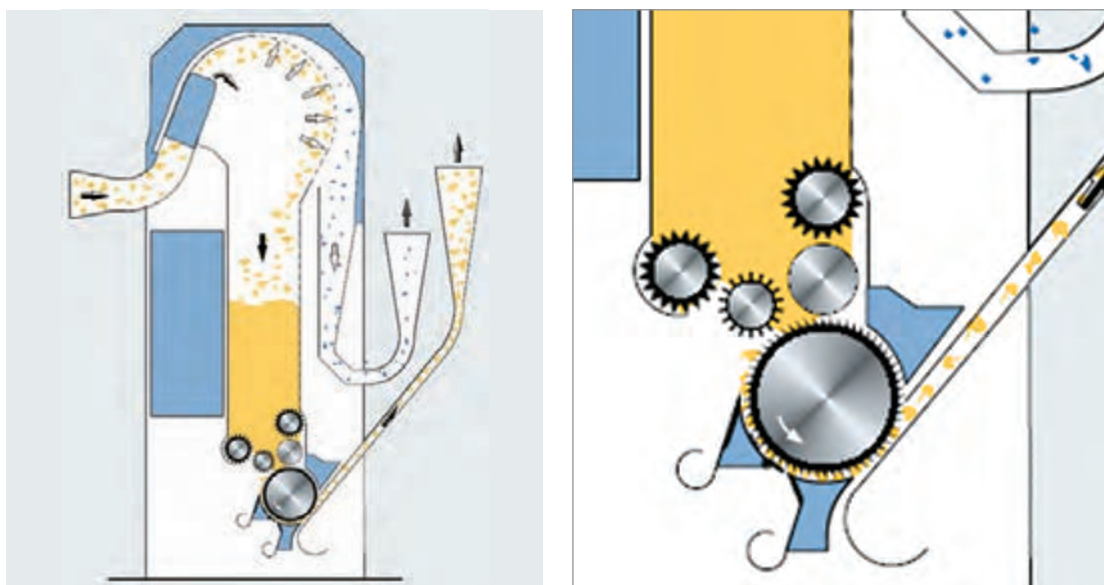

شکل ۴۳- سمت چپ مسیر الیاف و سمت راست بزرگ شده قسمت تمیزکنندگی

تمیزکنندگی در چند نقطه و بر چه اساسی انجام می‌گیرد؟

پرسش





تمیز کننده



باز کننده

شکل ۴۴- تمیز کننده و باز کننده


با کمک تصاویر شماره ۴۴، عملکرد باز کننده و تمیز کننده را شرح دهید. تفاوت این دو تصویر را مشخص کنید و دلیل آن را بنویسید.

تغذیه کننده الیاف مصنوعی و مخلوط کردن با الیاف پنبه BLENDER

با بررسی الیاف مصنوعی مشاهده می کنید که این الیاف بسیار تمیز هستند. در حالی که الیاف پنبه حاوی ضایعات زیادی هستند.

در حلاجی قدیمی برای تولید نخ های مخلوط پنبه و پلی استر، در همان ابتدای حلاجی الیاف را با هم مخلوط می کردند و عملیات حلاجی از جمله باز کردن و تمیز کردن به طور هم زمان از سوی هر دو گروه الیاف انجام می شد. ولی در روش جدید ابتدا الیاف پنبه کاملاً تمیز شده و سپس در دستگاه بلندر، الیاف مصنوعی به آن اضافه می شود. در این مرحله دستگاه باید با نسبت معینی هر کدام از الیاف را تغذیه نموده و سپس بقیه مراحل را انجام دهد. روش جدید دارای مزایای زیر است:

- ۱ فقط الیاف پنبه را تمیز می کند، در نتیجه هزینه و زمان کمتری صرف می شود.
 - ۲ الیاف تمیز پلی استر، زمانی به خط حلاجی افزوده می شوند که الیاف پنبه نیز به همان اندازه تمیز شده باشند. در نتیجه پلی استر گرد و غبار پنبه را جذب نمی کند.
 - ۳ از حرکت دادن بیهوده الیاف پلی استر جلوگیری می شود.
 - ۴ قطعات و تنظیمات منحصراً برای پنبه طراحی می شود و در نتیجه راندمان کار بالا می رود.
 - ۵ در مخلوط هایی که مقدار الیاف مصنوعی بالا باشد. این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار می شود. چرا؟
 - ۶ رعایت نسبت مخلوط، آسان تر و بسیار دقیق تر می باشد.
- در شکل ۴۵ مسیر عبور الیاف در درون دستگاه بلندر BLENDER مشاهده می شود.

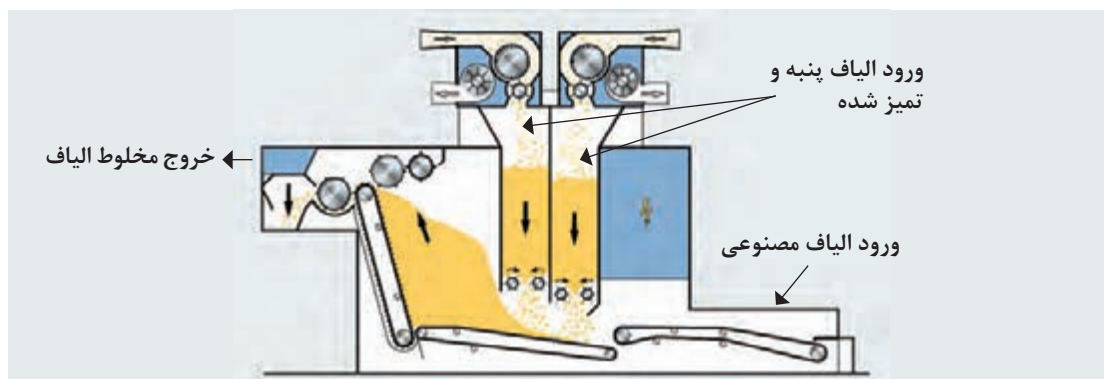

شکل ۴۵- مسیر الیاف در یک نمونه از دستگاه بلندر

در یک دستگاه بلندر، نوارنقاله‌هایی وجود دارد که الیاف مصنوعی را روی آن قرار می‌دهند و غلتک‌های تغذیه به صورت هوشمند مقدار لازم از الیاف را تغذیه می‌کند. از بالای دستگاه و به کمک یک یا چند کانال الیاف پنبه در یک مخزن جمع‌آوری می‌شود. غلتک‌های تغذیه هوشمند در اینجا نیز مطابق فرمان رایانه‌ها، الیاف پنبه را روی الیاف مصنوعی می‌ریزند. در داخل دستگاه سنسورهایی وجود دارد که می‌تواند حجم الیاف پنبه را محاسبه و به وزن تبدیل کند از طرفی وزن الیاف مصنوعی را نیز از همین روش تعیین می‌کند و هر دو الیاف براساس نسبت وزنی، محاسبه شده و مخلوط می‌شوند.



شکل ۴۶- دستگاه‌های بلندر

اگر نسبت الیاف مصنوعی زیاد باشد، از دستگاه‌های که بخش تغذیه الیاف مصنوعی آن بزرگ‌تر است استفاده می‌کنند. شکل ۴۶ تعداد بیشتری از این دستگاه‌ها را در یک سالن مشاهده می‌کنید که نشان‌دهنده استفاده بیشتر از الیاف مصنوعی می‌باشد.

تمیز کردن الیاف از این به بعد، کم اهمیت می‌شود ولی موضوع مخلوط شدن بسیار پر اهمیت می‌شود. برای این عمل بارها الیاف را در زنده‌ها با هم مخلوط می‌کنند تا پراکندگی الیاف مختلف در همه قسمت‌های محصول یکسان شود. این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بحث کلاسی




معنی همگن شدن چیست؟ چرا همگن شدن الیاف مخلوط اهمیت دارد؟

باز کردن الیاف برگشتی از خط ریسندگی (Waste Opening)



شکل ۴۷- الیاف بازگشته از خط ریسندگی

در شکل ۴۷ فتیله کارد و چند لاکنی و شانه و مقداری بالشچه و نخ مشاهده می‌شود. این الیاف شامل هیچ‌گونه ضایعاتی نمی‌باشند و فقط باید الیاف را از هم باز کرد، زیرا این الیاف قبلاً تمیز شده‌اند. به همین دلیل آنها را به یک دستگاه خاص که فقط الیاف را از هم باز می‌کند تغذیه می‌شود تا ضمن باز شدن به الیاف تمیز شده و باز شده اضافه گردد.

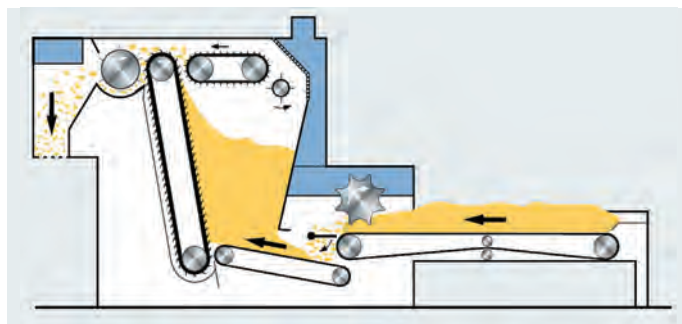

در شکل ۴۸ نمای شماتیک دستگاه بازکننده الیاف مشاهده می‌شود.


شکل ۴۸- بازکننده الیاف بازگشتی از خط

روش کار این دستگاه را در پنج سطر شرح دهید.

فعالیت کلاسی



تمیز کردن ضایعات حلاجی (Waste Cleaning)

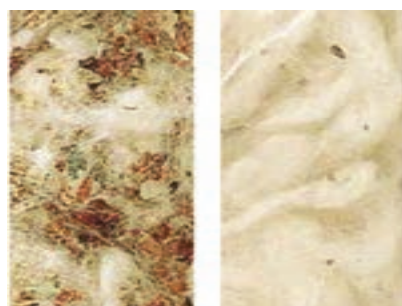

در شکل ۴۹ سمت چپ ضایعات جدا شده در مرحله حلاجی مشاهده می‌شود. همراه مواد ضایعات مقداری الیاف نیز مشاهده می‌شود. برای صرفه جویی در مواد اولیه، این ضایعات را در دستگاه تمیزکننده ضایعات می‌ریزند. این دستگاه به کمک زنده‌ها و میله‌های اجاقی، دوباره این مقدار ضایعات را پالایش می‌کند و در نهایت الیاف را از بین ضایعات جدا می‌کند. در شکل ۴۹ سمت راست الیاف باز شده و تمیز شده به دست آمده از این دستگاه مشاهده می‌شود.

شکل ۴۹- الیاف تمیز شده و ضایعات

با توجه به شکل ۵۰ دیاگرام ماشین Waste Cleaning، مسیر حرکت الیاف و نحوه تمیز کردن ضایعات در این دستگاه را شرح دهید.

فعالیت کلاسی



شکل ۵۰- نمای دستگاه تمیزکننده ضایعات



شکل ۵۱ - سنسور کنترل ضایعات در تمیزکننده‌ها

الیاف ضایعات حلاجی کیفیت بسیار کمتری از الیاف عدل پنبه دارند، برای اینکه مشکلی برای کیفیت نخ به وجود نیاید، فقط اجازه مخلوط کردن نسبت ۲٪ این گونه الیاف با ۹۸٪ الیاف اصلی داده می‌شود. به عنوان مثال اگر الیاف اصلی با دبی 200 kg/h در مسیر اصلی جریان دارد، الیاف به دست آمده از این دستگاه حداکثر 4 kg/h می‌تواند به خط حلاجی افزوده شود.

نکته



بحث کلاسی




در برچسب روی ماشین تمیزکننده ضایعات شکل ۵۲ پیام روبه‌رو ارائه شده است. این پیام را ترجمه کنید و با هنجاریان درباره آن بحث کنید.



شکل ۵۲

کنترل مدار بسته نایکنواختی‌ها

در سیستم کنترل نایکنواختی‌ها، اجزای دستگاه‌ها از طریق سنسورها و دوربین‌های مدار بسته از اطلاعات یکدیگر با خبر می‌شوند. با توجه به شکل ۵۳ سیستم حلاجی هوشمند از میزان الیاف و فشار هوا در نقطه ۳ باخبر است و در نتیجه طبق دستور، واحد پردازش ۳ تصمیم‌هایی را به قسمت تغذیه می‌فرستد تا چرخش مواد در درون این مجموعه با اشکال و ایرادی مواجه نشود. در شکل ۵۳ کنترل هوشمند مدار بسته حلاجی مشاهده می‌شود.

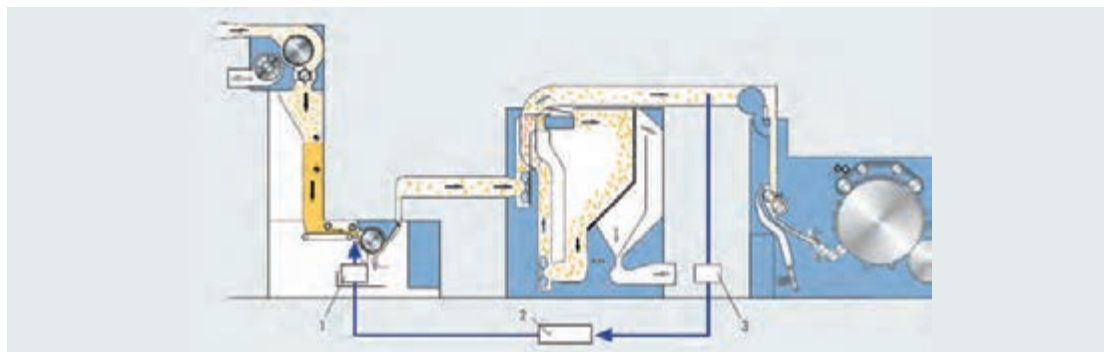


شکل ۵۳- سیستم مدار بسته کنترل نایکنواختی

جداسازی الیاف غریبه (Separation of Foreign Fibers)

رنگرزی نخ یا پارچه گاهی با یک مشکل خاص مواجه می‌شود که سال‌ها ذهن مهندسين نساجی را مشغول کرده بود. آنها مشاهده می‌کردند که در بعضی از قسمت‌های نخ یا پارچه رنگرزی شده، رگه‌های سفیدی به وجود می‌آمد که این مشکل زمانی بیشتر خود را نشان می‌داد که نخ یا پارچه با رنگ مشکی رنگ شده باشد. این رگه‌های سفید باعث می‌شد، ارزش پارچه به شدت افت کند. بالاخره راز این ماجرا توسط یک مهندس برملا شد. او نشان داد که در هنگام ریسندگی، به خاطر سهل‌انگاری و بی‌توجهی اپراتورهای ریسندگی، مقداری از الیاف گونی بسته‌بندی الیاف که از جنس پلی پروپیلین بود، وارد خط ریسندگی می‌شود و چون این الیاف در ظاهر مانند پنبه هستند و تشخیص آنها غیرممکن می‌باشد، کسی متوجه وجود آن نمی‌شود، به همین خاطر فقط در مرحله رنگرزی خود را نشان می‌دهد.

جدا کردن الیاف غریبه از بقیه الیاف بسیار مشکل بود؛ زیرا هیچ وسیله‌ای وجود نداشت که بتواند آنها را شناسایی کند.

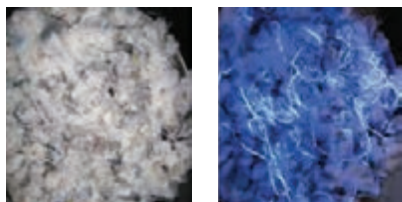

مشاهده الیاف غریبه با امواج مایکروویو

محققان دریافتند زمانی که نور UV پلاریزه شده به الیاف برخورد می‌کند با آنکه همه الیاف سفید هستند، هرکدام به یک رنگ خاص دیده می‌شوند و فقط زیر این نور، رنگی دیده می‌شوند و در نتیجه این الیاف شناسایی می‌شدند. لنز این دوربین‌ها را به صورت دوره‌ای تمیز می‌کنند، تا عملکرد دستگاه با مشکل مواجه نشود.

به کمک این وسیله نخ‌های مشکل‌دار شناسایی می‌شدند. در شکل ۵۴ الیاف اسکن شده و عادی و دوربین اسکنر را مشاهده می‌کنید.




شکل ۵۴- تصاویر اسکن شده و دوربین اسکنر



فرض کنید نخ‌های مشکل‌دار شناسایی شوند، این کار چه فایده‌ای دارد؟

دستگاه حذف الیاف غریبه (روش اول)

پس از شناسایی نوبت به حذف این الیاف می‌رسد برای حذف الیاف غریبه به یک تکنولوژی بسیار بالا نیاز است، زیرا الیاف با سرعت بسیار زیادی در کانال‌ها حرکت می‌کنند. بنابراین شناسایی این الیاف و جدا کردن آنها از مابقی الیاف بسیار سخت است. بالاخره دستگاهی که بتواند چنین کاری را انجام دهد، ساخته شد. در شکل ۵۵ مسیر عبور الیاف و چگونگی خروج این الیاف از خط ریسندگی مشاهده می‌شود.

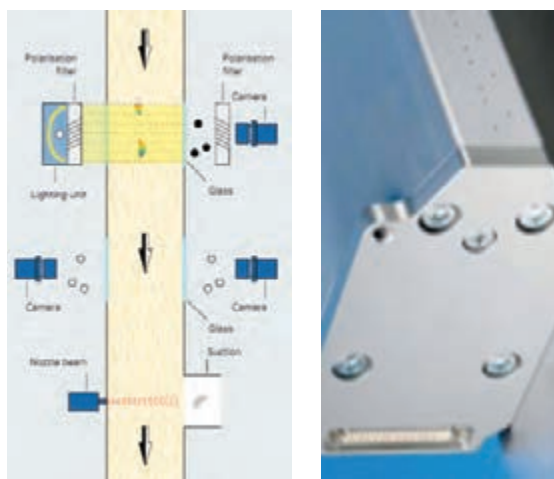

بخش‌های مهم دستگاه عبارت‌اند از:

- ۱ لوله عبور الیاف
- ۲ دوربین‌های UV
- ۳ پلاریزه کننده نور
- ۴ لامپ‌های روشن کننده لوله
- ۵ نازل دمنده اتوماتیک
- ۶ دوربین‌ها

شکل ۵۵- نمای شماتیک جداکننده نخ و الیاف غریبه و نازل‌های آن

همان‌طور که در شکل ۵۵ مشاهده می‌کنید الیاف از بالای لوله به طرف پایین در حرکت است. دوربین‌های UV به طور مرتب از عبور الیاف، تصویر تهیه می‌کنند، لامپ‌های LED مخصوص، محیط لوله را کاملاً روشن می‌کنند تا حتی اگر یک لیف غریبه پیدا شود، آن را شناسایی کنند.

رایانه، تصاویر به دست آمده را اسکن می‌کند و در صورتی که به موارد مشکوکی برخورد کند به دمنده مخصوص، فرمان تولید باد را صادر می‌کند، در اثر این عمل، الیاف غریبه به همراه مقداری الیاف سالم از خط حلاجی خارج می‌شوند. الیاف ضایعاتی از طریق کانالی به قسمت مخزن می‌روند. در شکل ۵۶ سمت راست تصویر معمولی و در سمت چپ تصویر اسکن شده با دستگاه را نشان می‌دهد. در تصویر سمت چپ، الیاف غریبه مشخص است. انواع متفاوتی از این سیستم ساخته شده است که قادر است نخ‌ها و پلاستیک‌ها و تکه‌های گونی و هر جسم خارجی را شناسایی و حذف نماید.





شکل ۵۶- الیاف اسکن شده و شناسایی نخ و پلاستیک

این ضایعات را پس از جداسازی اجسام نامناسب، دوباره به بخش حلاجی و ماشین بازکننده ضایعات هدایت می کنند تا دوباره مورد استفاده قرار گیرد.

میکسر (مخلوط کردن الیاف پنبه با هم) (MIXER)

الیافی که از یک مزرعه به دست می آیند یکسان نیستند، ولی برای تولید نخ یکنواخت، الیاف باید به طور یکنواخت با هم مخلوط شوند. به همین خاطر دستگاه خاصی برای این کار طراحی شده است. الیاف در اثر جریان باد به قسمت بالای دستگاه فرستاده می شوند. هر مخزن دارای یک دریچه قابل کنترل است تا با بستن مسیر، الیاف را به مخزن مربوط به خود منتقل کند. یک رایانه با دریافت اطلاعاتی از مقدار الیاف موجود در هر مخزن، دستور تغییر وضعیت دریچه ها را صادر می کند. این عمل باید به گونه ای انجام شود که هیچ کدام از مخازن بدون الیاف نمانند.

در این دستگاه چندین مخزن در کنار هم قرار دارد. پس از پر شدن همه آنها، غلتک هایی که در زیر مخازن وجود دارد به آرامی و طبق دستور رایانه، الیاف را روی یک نوار نقاله می ریزند. اگر دستگاه ۸ مخزنی باشد.

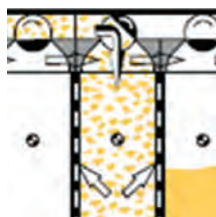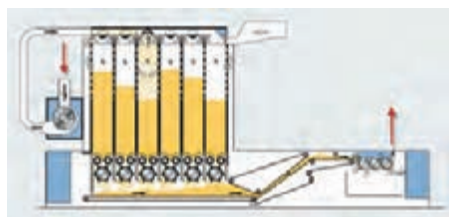

محصول تولیدی از این دستگاه ۸ لایه خواهد بود. این لایه ها بلافاصله دوباره باهم مخلوط می شوند و به طرف دستگاه بعدی فرستاده می شوند. چون الیاف در این دستگاه به حال سکون می رسند، برای انتقال به ماشین بعدی به یک دستگاه تولید هوای پرفشار نیاز می باشد تا الیاف را به طرف دستگاه بعدی پرتاب کند.

در شکل ۵۷ یک دستگاه میکسر و مسیر عبور الیاف درون آن مشاهده می شود.



شکل ۵۷- یک دستگاه میکسر

زننده‌های زیر مخزن‌ها طبق دستور رایانه‌ها و اجرای سروو موتور (Servo Motor)، مقادیر معینی از الیاف را به طرف پایین می‌ریزند. میزان الیاف عبوری و زمان شروع و پایان آن توسط نرم‌افزارهای خاص کنترل می‌شود. قبل از شروع به کار دستگاه‌های حلاجی، اپراتور دستگاه دستورات مورد نظر را از طریق صفحه کلید لمسی به دستگاه وارد می‌کند.

فعالیت کلاسی



با مقایسه بخش‌های مختلف دستگاه و مسیر عبور الیاف درباره ورودی و خروجی و عملکردهای این ماشین بحث کنید.



شکل ۵۸- دو نمونه فیلتراسیون

فیلتر کردن ناخالصی‌ها

یکی از کارهای مهم کارخانه‌ها در جهت حفظ محیط‌زیست، جلوگیری از انتشار گرد و غبار و مواد مضر به طبیعت می‌باشد. در شکل ۵۸ دو نمونه فیلتراسیون مشاهده می‌شود. برای این کار گرد و غبار وارد فیلتر می‌شود تا ذرات آن جمع‌آوری شود و هوای تمیز خارج می‌گردد.

نکته
زیست‌محیطی



الیاف سالم زیادی در مخزن جمع می‌شود. چراغ UV را به طرف الیاف بگیرید. الیاف غریبه با رنگ خاصی مشخص می‌گردند. ابتدا این الیاف را جدا کنید و سپس مابقی الیاف را به ماشین مخصوص منتقل کنید.

تنظیمات عملیات حلاجی پنبه:

- ۱ تعیین چینش خط حلاجی برای انواع مختلف الیاف پنبه و مخلوط و مصنوعی
- ۲ تنظیم سرعت مناسب زننده‌ها برای جدا کردن الیاف بدون آسیب رساندن به آنها
- ۳ تنظیم فاصله بین غلتک‌ها و زننده‌ها برای اطمینان از جداسازی مؤثر ضایعات از الیاف
- ۴ تنظیمات فاصله چاقویی‌ها و مثلی‌ها از زننده‌ها
- ۵ تنظیم میزان مکش هوای زیر زننده‌ها
- ۶ تنظیم سرعت فلت‌های کلاhek
- ۷ تنظیم میزان باز بودن دریچه‌های هوای قسمت ضایعات
- ۸ تنظیم میزان مکش هوای فیلترها
- ۹ تنظیم و کنترل رطوبت و دمای سالن برای کاهش شکستگی الیاف و کاهش ایجاد الکتریسیته ساکن

خط حلاجی هوشمند

در یک سیستم ریسندگی هوشمند همه دستگاه‌ها تحت کنترل رایانه می‌باشند. زمانی که برای یکی از ماشین‌ها مشکلی پیش می‌آید، سیستم به‌طور خودکار فعال می‌شود و با تغییر تنظیمات، مشکلات را مرتفع می‌سازند.

مثال ۱:

سنسور ورودی دستگاه میکسر، گزارشی مبنی بر کم شدن مقدار الیاف در ورودی دستگاه میکسر می‌دهد. این گزارش به واحد پردازش ارسال می‌شود. واحد پردازش این اطلاعات را با اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های دیگر و برنامه ذخیره شده در حافظه خود مقایسه می‌کند و در صورت وجود مشکل علت آن را تشخیص می‌دهد. در این مورد اشکال از کندانسور است.

در اثر مکش زیاد کندانسور، مقدار زیادی الیاف بر روی غلتک اسکرین کندانسور می‌چسبد و در نتیجه علاوه بر کاهش جریان الیاف، مسیر حرکتی الیاف در کندانسور نیز با مشکل مواجه می‌شود. پردازشگر تصمیم خود را مبنی بر بستن دریچه بای‌پس کندانسور اتخاذ می‌کند و دستور آن را به تنظیم کننده موتور پله‌ای در قسمت بای‌پس می‌فرستد. دریچه کمی باز می‌شود و میزان مکش هوا در کندانسور کاهش می‌یابد. نتیجه این عمل برخاستن الیاف از روی کندانسور و حرکت به سوی میکسر می‌باشد. این عمل مدت زمانی ادامه می‌یابد تا حالتی که سنسورها حالت طبیعی را اعلام کنند و بقیه کارها مطابق برنامه پیش می‌رود.


مثال ۲:

دستگاه جداکننده الیاف غریبه به‌طور مکرر گزارش‌هایی مبنی بر وجود الیاف غریبه در سیستم حلاجی می‌دهد. مقدار زیاد الیاف غریبه یک عمل غیرطبیعی محسوب می‌شود. پردازشگر هیچ راهکار و تنظیمی برای این کار ندارد و تنها از طریق گزارش به صاحبان کارخانه آنها را در جریان این امر می‌گذارد. آنها باید موضوع را بررسی کنند تا علت مقدار زیاد الیاف غریبه در بین الیاف پنبه را پیدا کنند.

در یکی از این موارد یک کارگر بی‌احتیاط تکه‌ای از کیسه پلی‌پروپیلن را در بین عدل‌های پنبه رها کرده بود. خارهای زنده موجود در دستگاه‌های حلاجی، کیسه را تکه تکه کرده بود و همانند الیاف از مراحل مختلف گذشته بود. بررسی گزارش‌های دستگاه، موجب کشف مشکل و اتخاذ تمهیدات لازم، برای جلوگیری از بروز این موضوع شد.



با توجه به شکل زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید:

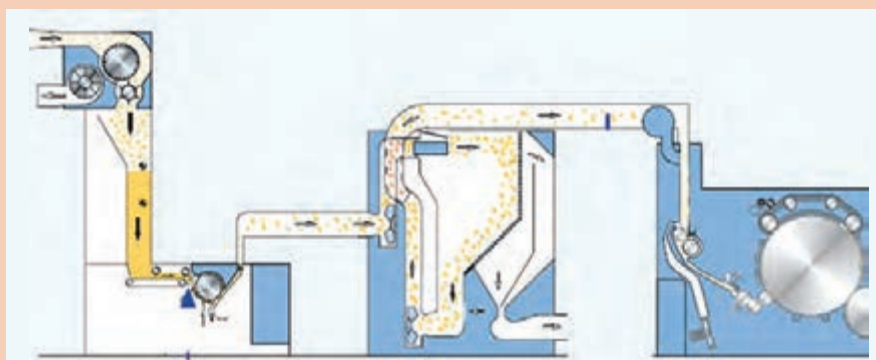

شکل ۵۹


- ۱ نقاط ورود و خروج الیاف را مشخص کنید.
- ۲ نقاط جداسازی ضایعات را مشخص کنید.
- ۳ نقاط جداسازی غبار از توده‌های الیاف را مشخص کنید.
- ۴ توده‌های الیاف در نهایت به چه دستگاهی منتقل می‌گردد؟
- ۵ عملیات انتقال توده‌های الیاف از طریق جریان هوا، چه نام دارد؟

مثال ۳:

مهندس مربوطه در هنگام گزارش‌گیری از دستگاه متوجه تغییرات بسیار زیاد در تنظیمات میله‌های اجاقی می‌شود. این در حالی است که در بعضی از زمان‌ها تنظیمات عادی و بدون نوسان بود ولی در بعضی از مواقع نوسان زیادی مشاهده می‌شد. بررسی‌های بعدی نشان داد در اثر بی‌توجهی اپراتور به نوشته‌های روی عدل‌ها، دو عدل نامناسب پنبه را در بین عدل‌ها قرار داده بود و نوسانات زیاد تنظیمات، ناشی از این موضوع بود. در یک حلاجی هوشمند بسیاری از مشکلات حل می‌شود و برای بقیه مشکلات راهنمایی و راه‌حل ارائه می‌کند. مزایای سیستم هوشمند ریسندگی عبارت‌اند از:

- ۱ توقف‌های ماشین‌ها برای تنظیمات حذف می‌شود و در نتیجه در زمان و هزینه و انرژی صرفه‌جویی می‌شود.
- ۲ نیاز کمتری به افراد متخصص وجود دارد.
- ۳ ضایعات کمتری تولید می‌شود.
- ۴ افراد بی‌توجه و بی‌مسئولیت به سرعت مشخص می‌شوند.
- ۵ انرژی الکتریکی کمتری صرف می‌شود؛ زیرا در مواقع غیرضرور، بعضی موتورها و سیستم‌ها خاموش می‌شود و یا با سرعت کمتری کار می‌کند.
- ۶ اطلاعات مربوط به تنظیمات در حافظه سیستم باقی می‌ماند و در نتیجه اگر الیاف پنبه‌ای با وارپته مشابه وارد حلاجی شود، بهترین تنظیمات را از حافظه فرا می‌خواند.

حذف بعضی از دستگاه‌ها (در صورت لزوم) و در نتیجه صرفه‌جویی بیشتر، مثلاً اگر پنبه تمیزتری وارد حلاجی شود، به‌طور اتوماتیک یکی از دستگاه‌های تمیزکننده را از خط حلاجی خارج می‌کند و یا در صورت لزوم سرعت زنده‌ها را کم یا زیاد می‌کند. این کار باعث افزایش سرعت در کار و بهبود کیفیت می‌گردد. علاوه بر این دو موضوع، در انرژی نیز صرفه‌جویی می‌گردد. در شکل ۶۰ یک خط حلاجی مشاهده می‌شود که قدرت حلاجی الیاف پنبه را دارد.

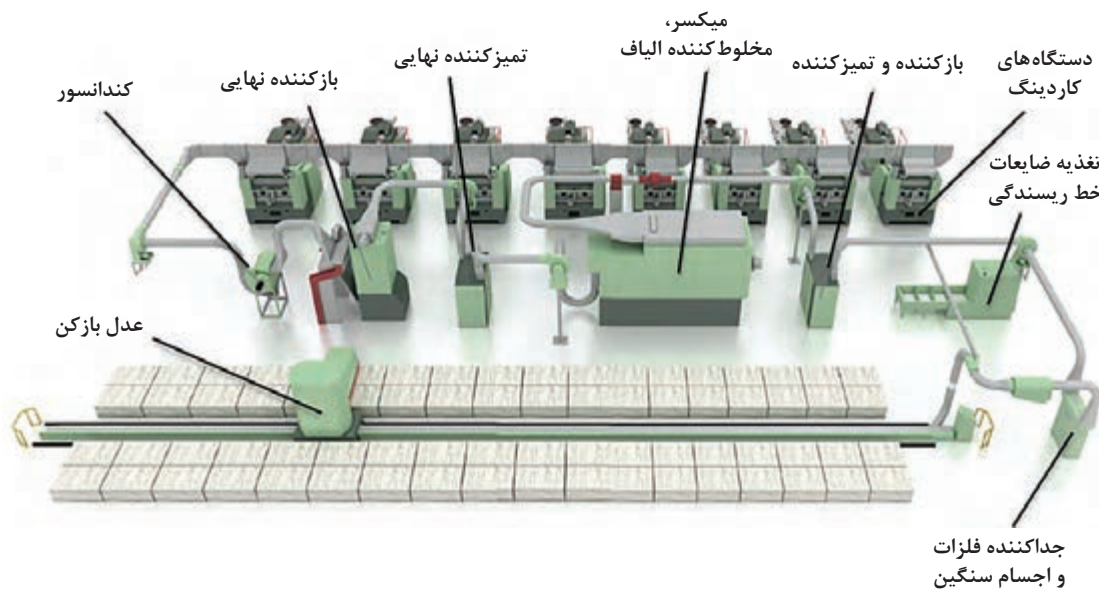


شکل ۶۰- محل استقرار دستگاه‌های حلاجی

با بررسی اجزای این خط حلاجی، ورودی و خروجی الیاف را با دقت بررسی کنید و به این سؤال جواب بدهید که چرا این خط حلاجی منحصر به پنبه است.

فعالیت کلاسی



خط حلاجی مخلوط

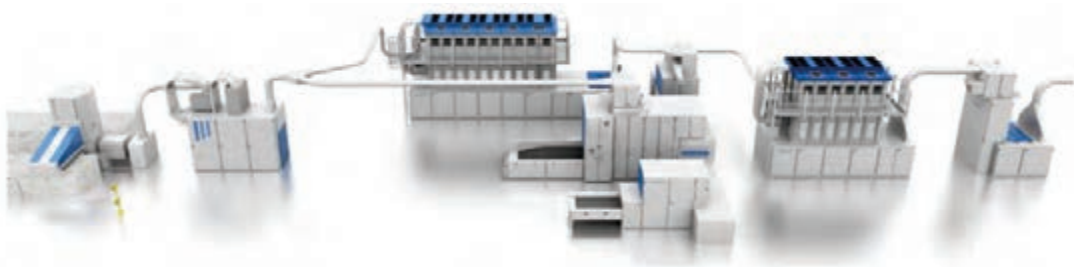


شکل ۶۱



با توجه به آموخته‌هایتان از حلاجی، توضیح دهید که خط حلاجی شکل ۶۱ چگونه کار می‌کند. اجزای آن و نقاطی که الیاف پنبه، ضایعات پنبه و الیاف مصنوعی را وارد خط حلاجی می‌شوند را مشخص کنید.

خط حلاجی الیاف کوتاه مصنوعی

این خط برای الیاف کوتاه مصنوعی از قبیل ویسکوز و پلی‌استر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این خط ممکن است به صورت عدل بازکن و تغذیه نوار نقاله‌ای انجام شود. در هر کدام از روش‌ها که برای ورودی الیاف انتخاب شود باید دو نکته را در نظر داشت، اول آنکه در الیاف مصنوعی ضایعات وجود ندارد و در نتیجه دستگاه‌های تمیزکننده مورد نیاز نیست و نکته دوم میزان فشردگی کمتر عدل‌های الیاف مصنوعی نسبت به پنبه می‌باشد که در هر صورت دستگاه‌های کمتری برای حلاجی الیاف کوتاه مصنوعی مورد نیاز می‌باشد. (شکل ۶۲)

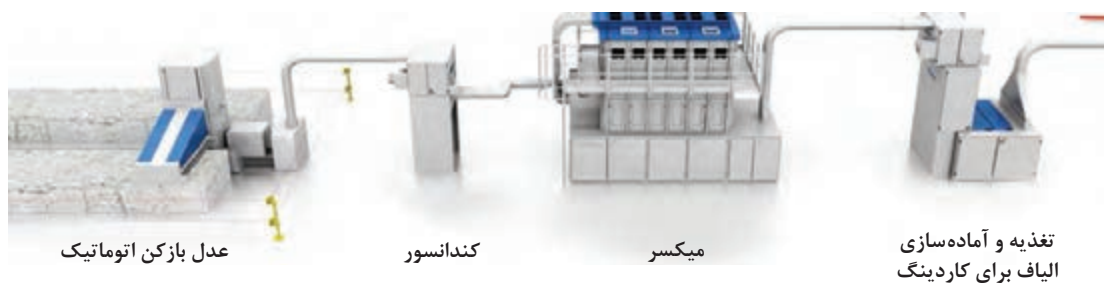

شکل ۶۲- حلاجی الیاف مصنوعی



دستگاه عدل شکن

کنترل جهت راه‌اندازی دستگاه:

- از باز بودن کانال انتقال مطمئن شده و با تنظیم دریچه عبور درصد ضایعات را معین کنید.
- از تمیز بودن فتوسل اطمینان حاصل کنید.
- کنترل کنید که بر روی تسمه نقاله و داخل آن چیزی قرار نگرفته باشد.
- عدل شکن را از الیاف‌های قبلی خالی و تمیز کنید.

روشن کردن دستگاه:

کنترل حین کار:

- کنترل کنید که کانال‌های انتقال الیاف باز باشند.
- کنترل کنید فتوسل تغذیه تمیز باشد.
- کنترل کنید که به جز الیاف، جسم دیگری داخل دستگاه نباشد.
- ضایعات شانه بر روی عدل شکن (در صورت تغذیه الیاف دیگر) ریخته نشود.

اقدامات اپراتور در حین کار:

- به طور مرتب سطح نوار نقاله را پر کنید تا موقع تغذیه دستگاه اخطار (آلارم) ندهد.
- الیاف باید با حجم کم و باز شده بر روی تسمه نقاله تغذیه گردد.

موارد ایمنی حین کار:

- از عبور اجسام سخت همراه الیاف، به داخل دستگاه جلوگیری کنید.
- دقت کنید تا به جز الیاف، چیز دیگری روی نوار نقاله نباشد.
- خاموش کردن دستگاه

اقدامات بعد از خاموش کردن:

- ضایعات نوپل که از خط شانه انتقال می‌یابد، باید توسط اپراتور داخل نایلون جمع‌آوری و وزن گردد.
- داخل عدل شکن تخلیه و آن را تمیز کنید.

کنترل حین کار:

- در هنگام روشن کردن دستگاه کنترل کنید که میکسرهای خالی نباشند. در صورت خالی شدن میکسرهای به رئیس شیفت اطلاع بدهید.
- کنترل کنید که رطوبت زن روشن باشد.
- دقت کنید که در بین عدل‌ها شکاف وجود نداشته باشد.
- اطراف ریل و حرکت عدل بازکن و دستگاه‌های دیگر را تمیز کنید و پنبه‌های ریخته شده روی آن را بردارید.
- فتیله، بالشچه و نیمچه نخ‌های باز گشته از خط را باز کنید.
- در صورتی که عدل‌ها خیس هستند، آنها را از خط کنار بگذارید.
- از ریزش الیاف جلوگیری کنید و در صورت ریزش، عدل‌ها را به سر جای خود برگردانید.
- الیاف و نخ‌های نایلونی، کنفی، رنگی، سیاه، خیس و غیره را جمع کنید.
- در صورت اتمام یک خط، سوپر بلندر را به سمت دیگر بچرخانید.

اقدامات بعد از خاموش کردن دستگاه:

- رطوبت زن را خاموش کنید.
- برق کلیه دستگاه‌ها را قطع کنید.

دستگاه میکسر و بلندر:

کنترل‌های قبل از راه‌اندازی:

- از بسته بودن کلیه درها اطمینان حاصل گردد.
- برق تابلو را کنترل کنید.
- نظافت دستگاه انجام شده باشد.
- برنامه چگونگی عملکرد خط را به پنل‌های دستگاه‌ها وارد کنید و یا از وارد شدن آن اطمینان حاصل کنید.

اقدامات اپراتور در حین کار با میکسر:

- در صورت خالی شدن سیلو، بایستی سیلو مجدداً پر گردد.
- در صورت توقف ماشین، سلکتورها و کلیدها به ترتیبی که در کاتالوگ دستگاه ذکر شده است زده شود

و سعی شود تا الیاف از زیر غلتک‌های تغذیه خارج شود.

- غلتک‌های لاستیکی تمیزکننده را در طول شیفت تمیز کنید تا الیاف به دور آن نپیچد.
- در صورت اختار (بروز آلام)، حتماً ذخیره پنبه در محفظه بررسی گردد و در صورت لزوم تخلیه گردد.

موارد ایمنی حین کار:

- زمانی که درب دستگاه باز است، دستگاه را روشن نکنید.
- برای انجام تنظیمات یا تعمیرات باید تا توقف کامل دستگاه و چرخ‌دنده‌ها صبر کنید و سپس درب دستگاه را باز کنید. اگر تسلط کاملی روی دستگاه ندارید از هرگونه اقدامی پرهیز کنید و سرپرست سالن را مطلع کنید.

اقدامات راه‌اندازی و کنترل حین کار

- دستگاه‌های زننده، تمیزکننده، بازکننده و دستگاه حذف الیاف غریبه:
- داخل دستگاه‌ها را بررسی کنید تا غیر از الیاف چیز دیگری در داخل زننده‌ها نباشد.
- برق دستگاه را کنترل کنید.
- با استارت ضربه‌ای شروع کنید و اگر مشکلی نبود، استارت اصلی را بزنید.
- از عبور اجسام سخت و انتقال آنها همراه الیاف، به داخل دستگاه جلوگیری کنید.
- دقت کنید تا به جز الیاف چیز دیگری روی نوار نقاله نباشد.
- غلتک‌های لاستیکی تمیزکننده را در طول شیفت تمیز کنید تا الیاف به دور آن نپیچد.
- مخازن ناخالصی‌ها را به‌طور مرتب تخلیه کنید.

روان کاری و گریس کاری

شکل سمت راست یک گریس‌خور را نشان می‌دهد و شکل وسط یک گریس‌زن را نشان می‌دهد.



- تمام قسمت‌هایی که قابلیت گریس‌خوری دارند با کمک گریس‌زن و با گریس مخصوص پر شود.



- در صورت ریختن روغن در سالن آن را تمیز کنید.
- از ماسک و در صورت لزوم از صدا گیر استفاده کنید.
- روغن‌ها و گریس‌ها را در فاضلاب نریزید و در محل مناسبی نگهداری کنید.
- تا آنجا که ممکن است الیاف راه یافته به ضایعات را جدا کنید و مابقی آن را به دستگاه تمیزکننده ضایعات، تغذیه کنید.


خلاصه وظایف کاربر دستگاه‌های حلاجی پنبه

- ۱ حضور به موقع در سالن و تحویل گرفتن سالم دستگاه‌ها و تحویل به اپراتور بعدی در پایان شیفت
- ۲ اطمینان از صحت تنظیمات دستگاه قبل از شروع کار و راه‌اندازی دستگاه و یا ادامه کار و بررسی عملکرد آن
- ۳ کنترل میزان ضایعات و بررسی مواد موجود در آن در مراحل مختلف حلاجی پنبه
- ۴ انجام بازرسی‌های دوره‌ای و تعمیرات جزئی و گزارش مشکلات فنی به واحد تعمیرات در صورت نیاز
- ۵ بررسی کیفیت پنبه حلاجی شده و اطمینان از مطابقت با استانداردها از طریق نمونه‌برداری و آزمایش الیاف ورودی و خروجی
- ۶ ثبت اطلاعات مربوط به دستگاه‌ها از قبیل میزان کارکرد و مشکلات احتمالی
- ۷ اطمینان از رعایت نکات ایمنی در حین کار با دستگاه و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
- ۸ ثبت داده‌های تولید مانند مقدار پنبه حلاجی شده و زمان‌های کارکرد دستگاه جهت گزارش‌دهی به سرپرست سالن
- ۹ هماهنگی با بخش‌های دیگر مانند انبار و بخش کنترل کیفیت
- ۱۰ تشخیص و رفع مشکلات احتمالی در حین کار و گزارش به سرپرست سالن در صورت وجود مشکلات مهم
- ۱۱ اطمینان از مناسب بودن دما و رطوبت سالن جهت بهبود فرایند تولید



پودمان ۲

کاردینگ

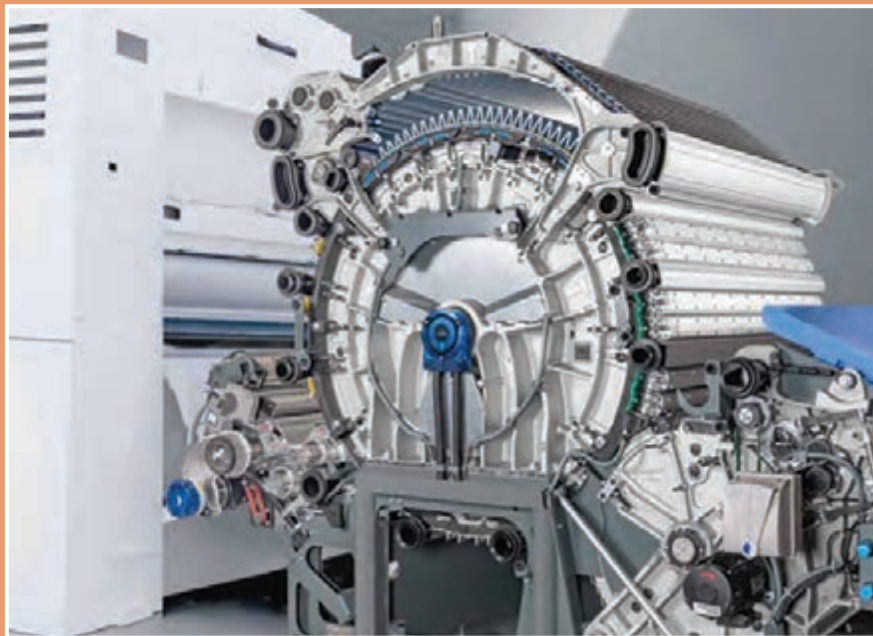

واحد یادگیری ۱

تغذیه و تولید در کاردینگ

مقدمه

پس از اینکه در حلاجی الیاف به خوبی از هم باز شد و بخش مهمی از ضایعات جدا شد لازم است الیاف به صورت تک به تک از هم جدا شود تا امکان جدا کردن نپها و الیاف نارس و ضایعات ریز میسر گردد. با عملکرد دستگاه کارد، الیاف تا حد زیادی صاف شده و با هم موازی می‌شوند. در این دستگاه، الیاف به صورت یک لایه نازک و بدون پارگی، به نام تار عنکبوتی (وب) تولید می‌شود و در نهایت به صورت فتیله در بانکه جمع‌آوری می‌گردد. یکنواختی و تمیزی فتیله بسیار مهم می‌باشد و هرگونه عیب می‌تواند محصول نهایی یعنی نخ را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین به طور مداوم فتیله کارد را مورد سنجش‌های مختلفی قرار می‌دهند و در صورت نامناسب بودن باید تنظیمات و عملکرد قطعات دستگاه به دقت کنترل شود تا فتیله تولید شده استاندارد کیفی لازم را داشته باشد.

شایستگی‌های فنی

- کنترل لوله‌های شوت فید منتقل کننده توده‌های الیاف به بخش تغذیه کاردینگ
- تنظیمات فواصل در ناحیه تغذیه دستگاه کاردینگ با توجه به نوع سیستم تغذیه
- کنترل خارهای غلتک‌های خاردار دستگاه به خصوص سیلندر اصلی
- سنباده‌زنی خارهای سیلندر اصلی و کنترل صحت سنباده‌زنی
- بازبینی وب و فتیله تولیدی و تشخیص عیوب و رفع آن
- کنترل بانکه صحت پیچش فتیله

استاندارد کار

انتقال ایمن الیاف به خط تولید و بخش تغذیه کاردینگ و کنترل مداوم بودن تغذیه و اطمینان از سالم بودن دستگاه‌ها و کنترل مداوم فتیله از نظر ظاهری و وزن در متر و یکنواخت بودن فتیله، زمان‌بندی مناسب برای بررسی ماشین‌آلات و روان‌کاری آنها برای کسب محصول با کیفیت. رفع ایراد اگر در شرح وظایف باشد. در غیر این صورت استاد کار و هنرآموز مطلع شود. فعالیت‌ها بایستی با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی و حفاظت از محیط زیست انجام شود.

اصول ارزشیابی تکوینی تغذیه و تولید کاردینگ جهت اطلاع هنرجویان

پرسش‌های تئوری و علمی و مکانیزم عملکرد دستگاه‌ها باید به صورت در هم تنیده با فعالیت عملی انجام شود.

نکته



ردیف	مراحل کار و شرایط عملکرد و ابزار و تجهیزات و فضا	استاندارد شاخص داوری نمره دهی	نمره
۱	توانایی کنترل لوله‌های شوت فید انتقال دهنده توده‌های الیاف به قسمت تغذیه کاردینگ، کنترل مداوم بودن ریزش الیاف روی قسمت تغذیه، رفع عیوب نایک‌نواختی، ریزش الیاف روی ناحیه تغذیه	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۲	توانایی کنترل تنظیمات غلتک‌های تغذیه و سینی تغذیه، کنترل تنظیمات چاقویی‌ها و مقدار ضایعات و ترکیب ضایعات، کنترل تنظیمات میله‌های اجاقی و کنترل مکش زیر میله‌های اجاقی	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۳	توانایی کنترل پوشش اره‌ای و خاردار غلتک‌های تیکرین و سیلندر اصلی و دافر با ذره‌بین معمولی یا ذره‌بین دیجیتال با قابلیت تصویرگیری و مستندسازی، تنظیم فواصل بین تیکرین و سیلندر اصلی و دافر و گیج‌گذاری مطابق دستور سرپرست سالن و محکم کردن پیچ‌ها	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۴	توانایی کنترل‌های روزانه جهت راه‌اندازی دستگاه و جداسازی فتیله‌های معیوب تا رسیدن به تداوم فتیله‌های سالم - توقف دستگاه برای سنباده‌زنی (شوت‌زنی) و یا تعویض نوار اره‌ای در صورت لزوم	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۵	توانایی تغییر تنظیمات دستگاه با توجه به نوع الیاف و میزان ضایعات و مصنوعی بودن الیاف - ثبت عملیات روان‌کاری و عیب‌یابی دستگاه و کنترل صدای نامناسب دستگاه‌ها و روغن‌زدگی بلبرینگ‌ها مطابق وظایف	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱

واژه کارد از کلمه لاتین کاردوس به معنی یک نوع خار گرفته شده است. از این نوع خار، قبل از توسعه صنعت نساجی جهت باز نمودن الیاف استفاده می‌شد. الیاف در قسمت حلاجی به صورت توده‌های الیاف هستند که معمولاً به علت باز نشدن کامل از همدیگر ناخالصی‌هایی از قبیل برگ، خاک و الیاف کوتاه و نارس به همراه دارند.


عمل کارد در ریسندگی به منظور گرفتن ناخالصی‌های باقی مانده از عملیات حلاجی صورت می‌گیرد که در نتیجه آن، الیاف نیز از یکدیگر مجزا می‌شوند.

اهداف عملیاتی دستگاه کاردینگ

- ۱ تغذیه منظم و یکنواخت به کاردینگ
- ۲ جداسازی دانه‌های گیاهان و برگ و خاشاک از توده الیاف
- ۳ باز کردن الیاف به صورت تک به تک در سیلندر اصلی
- ۴ جداسازی الیاف کوتاه و نپ و الیاف نارس
- ۵ مخلوط کردن و یک دست کردن توده‌های الیاف
- ۶ مستقیم و موازی سازی الیاف و هم راستا کردن الیاف با محور فتیله
- ۷ تولید لایه نازک تار عنکبوتی و تبدیل آن به فتیله
- ۸ جمع آوری فتیله‌ها در بانکه‌ها جهت استفاده در دستگاه‌های بعدی

عملیات کاردینگ دستی

انسان برای تولید نخ از پنبه، راه‌های مختلفی را آزمایش کرد تا اینکه متوجه شد، کشیدن پنبه روی خار و سوزن راهکاری برای شروع تولید نخ محسوب می‌شود. ابتدا خارهای گیاهی و سپس خارهای فلزی به کار برده شد. برای این کار می‌توان یک تکه چوب را به وسیله مناسبی تبدیل کنید برای این کار روی دو تخته و به فواصل کم (نیم تا یک سانتی متر) میخ بکوبید تا نوک تیز آن از طرف دیگر تخته، حدود یک سانتی متر بیرون بیاید و برای هر کدام دسته مناسب درست کنید. با قرار دادن پنبه‌ای که با دست باز و تمیز کرده‌اید، عمل کارد را مطابق شکل ۱ انجام دهید و در نهایت الیاف را به شکل لوله در آورید. این لوله پنبه‌ای، مشابه فتیله کاردینگ با دست است در شکل ۱ مراحل این کار را مشاهده می‌کنید.

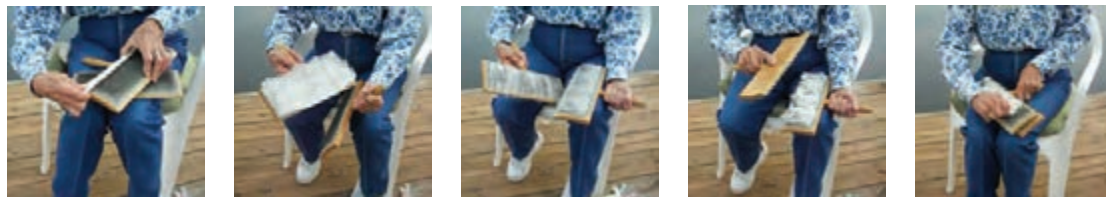

شکل ۱- مراحل ساخت فتیله با دست از راست به چپ



در شکل ۱ صفحه قبل با توجه به اینکه مراحل کار از راست به چپ می‌باشد، شرح مختصری درباره مراحل این کار بنویسید.

در ماشین کارد برای باز کردن و تمیز کردن الیاف از اصول تأثیر جریان هوا، نیروی گریز از مرکز برالیاف، عمل پوشش‌های سوزنی، ترتیب قرار گرفتن قسمت‌های مختلف و تنظیم سرعت‌ها و فواصل آن استفاده می‌شود. شکل ۲ تصویر یک ماشین کارد مدرن را نشان می‌دهد.




شکل ۲- نمای ماشین کارد

قسمت‌های اصلی ماشین کارد عبارت‌اند از:

Doffer
calender
coiler

۵ دافر Feeder
۶ کالندر Taker- in
۷ کویلر Main Sylinder
Flat

۱ قسمت تغذیه
۲ تیکرین
۳ سیلندر اصلی
۴ کلاهک

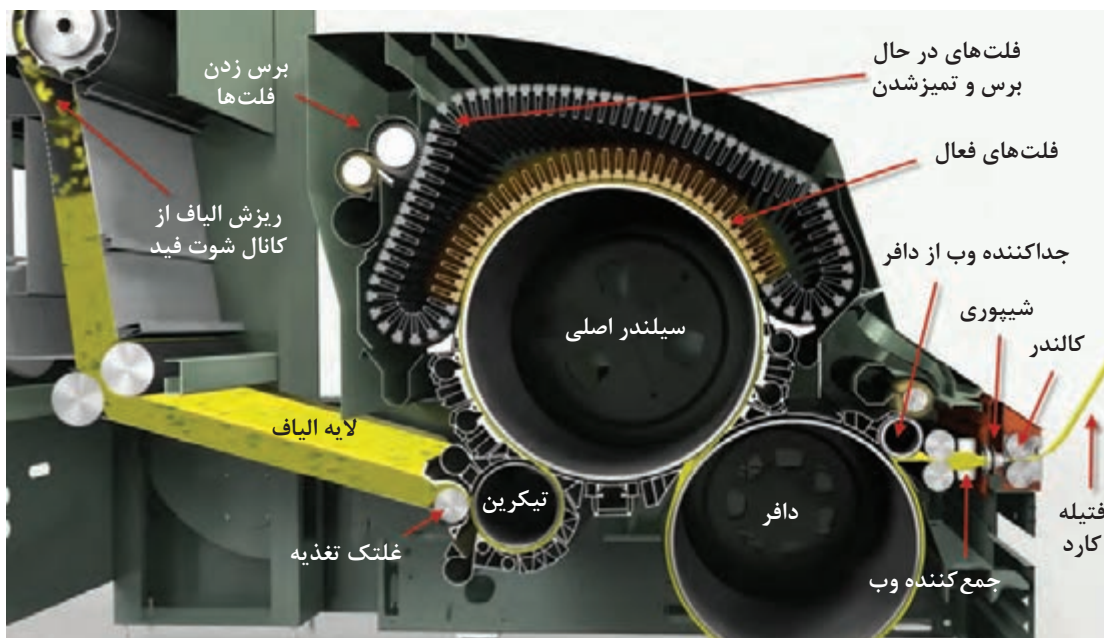


شکل ۳- برش یک ماشین کارد

روش های تغذیه ماشین کارد



شکل ۴- تغذیه کارد با بالش

الف) تغذیه با بالش، در شکل ۴ الیاف تغذیه شده به ماشین کارد با روش قدیمی، یعنی تغذیه بالش مشاهده می شود. محل استفاده از آن در پشت کارد می باشد. این نوع ماشین در بعضی کارخانجات همچنان وجود دارد.

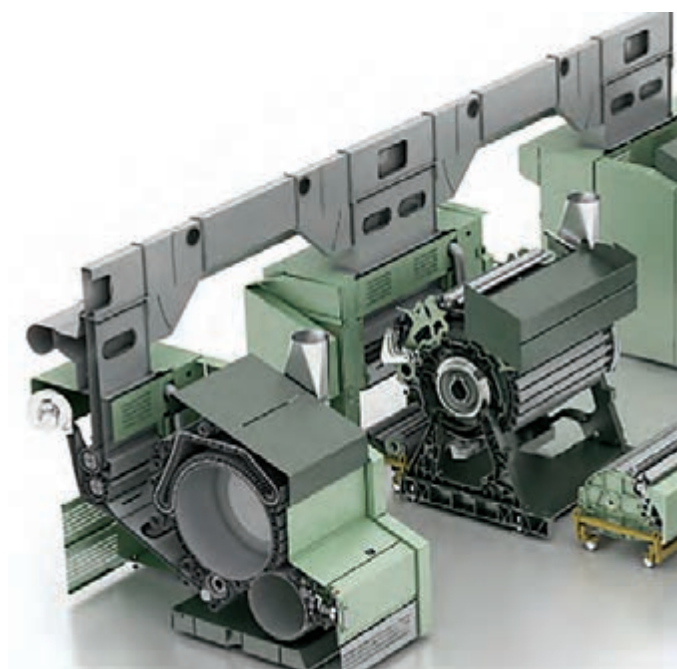

شکل ۵- انتقال الیاف به کاردینگ و برش داخلی دستگاه

ب) تغذیه به روش شوت فید (Shut Feed)؛ استفاده از جریان هوا با فشارهای متناسب، هم در جهت انتقال الیاف از حلاجی به کارد و هم در جهت متراکم ساختن الیاف در مخزن بالای دستگاه کارد که سیلوی آن به حساب می آید استفاده می شود. شکل ۵ سیستم لوله های شوت فید و نحوه انتقال الیاف به دستگاه های کارد را نشان می دهد.

نحوه انتقال الیاف به کاردینگ را در شکل ۵ نشان دهید.

فعالیت کلاسی



با استفاده از جریان هوا و تراکم آن، انتقال الیاف از حلاجی به کارد صورت می گیرد. لایه الیاف به قسمت تغذیه و واحد بازکننده اولیه تحت کنترل (Web Feed) نزدیک می شود. وقتی که مواد به صورت لایه ضخیم تغذیه می شود، نسبتاً یک فرم الاستیک را به وجود می آورد، البته این تغییر فقط در حد چند صدم میلی متر می باشد. وقتی که این سیستم را با سیلندرهای تغذیه مرسوم و رایج مقایسه می کنید، مشاهده می کنید که سیستم Web Feed از یک سیلندر بزرگ بازکننده الیاف و سه سیلندر کوچک بازکننده الیاف تشکیل شده است که بدون ضرر رساندن به الیاف، توزیع مساوی و مؤثر الیاف را در پهنای ماشین به وجود می آورد. همین عملیات اولیه باز کردن می باشد که عملیات کاردینگ را مشخص می کند.

انواع سیلندرهای مدرن کارد



شکل ۶- سوزن‌های فولادی خاص

الف) سه سیلندر brizor کوچک که اولی سوزنی است و برای پنبه و تولید بالا به کار می‌رود.
ب) سه سیلندر brizor کوچک که اولی متالیک و برای نخ‌های مخلوط پنبه و الیاف مصنوعی به کار می‌رود.
ج) یک سیلندر brizor بزرگ سوزنی که برای الیاف مصنوعی و پنبه به کار می‌رود.
سوزن‌های این سیلندرها از فولاد مخصوص ساخته شده‌اند که ۲۰ برابر عمر بیشتر در مقایسه با سوزن‌های متالیک ساخته شده از فولاد خالص دارند (شکل ۶).




شکل ۷- سیستم Web Feed سه سیلندر

در شکل ۷ سیستم Web Feed سه سیلندر برای بیشترین حفاظت از الیاف (بازکردن مرحله‌ای) را مشاهده می‌کنید.

تنظیم دقیق چاقوی زیر سیلندرهای بازکننده اولیه

اولین منطقه تمیز کردن در سیستم webfeed در این قسمت می‌باشد. در اینجا تنظیم دقیق چاقو (PMS) اپتیمم ترکیب ضایعات را ایجاد می‌کند (شکل ۸).

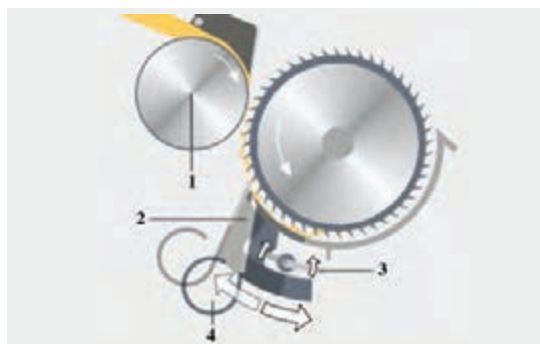

شکل ۸- تنظیم چاقوی تمیزکننده و روش تنظیم چاقویی با چرخاندن دستگیره

قسمت‌های مشخص شده در شکل ۸ عبارت‌اند از:

۱ سیلندر تغذیه

۲ دسته تنظیم چاقویی

۳ موقعیت بازو و چاقو که در یک ثانیه قابل تنظیم است.

۴ سیستم مکش دائمی که کارد را در این قسمت تمیز می‌کند.

چاقوی جداکننده حتی هنگام کار ماشین کارد، تنها در عرض چند ثانیه و از روی مانیتور و به صورت کلید لمسی، قابل تنظیم است. مسافت سر چاقو تا سوزن‌ها در هر موقعیت به طور کامل ثابت می‌ماند. الیاف پس از عبور از صفحه تغذیه به غلتک خوراک‌دهنده وارد و بعد از آن به لیکرین وارد می‌شود. در زیر لیکرین یک یا دو عدد چاقوی تمیزکننده وجود دارد که کار آنها تمیز کردن الیاف است. این چاقو به باز کردن و جدا کردن مواد خارجی از قبیل ناخالصی‌های پنبه، آشغال و... که در الیاف می‌ماند، کمک می‌کند. تیکرین یا لیکرین با سرعتی حدود ۵۰۰ تا ۹۰۰ دور در دقیقه می‌گردد. نیروی گریز از مرکز باعث می‌شود که مواد خارجی سنگین‌تر به خارج پرتاب شوند.


در کارخانجات سازنده انواع غلتک‌های تغذیه ساخته می‌شود که هریک به نوبه خود برای الیاف مختلف، دارای امتیازاتی است. انواع غلتک‌های تغذیه عبارت‌اند از:

۱ غلتک آجدار

۲ غلتک‌های باروکش لاستیکی مصنوعی

۳ غلتک‌های آجدار دندان‌های

لیکرین یا تیکرین استوانه‌ای توخالی است و دارای پوشش اره‌ای که در ماشین‌های کارد جدید تا حدود ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ دور در دقیقه می‌چرخد. برای الیاف مصنوعی و نیمه مصنوعی و الیاف بلند پنبه، سرعت کمتری در نظر گرفته می‌شود. در شکل ۹ سیستم رایج و قدیمی تغذیه به تیکرین مشاهده می‌شود.

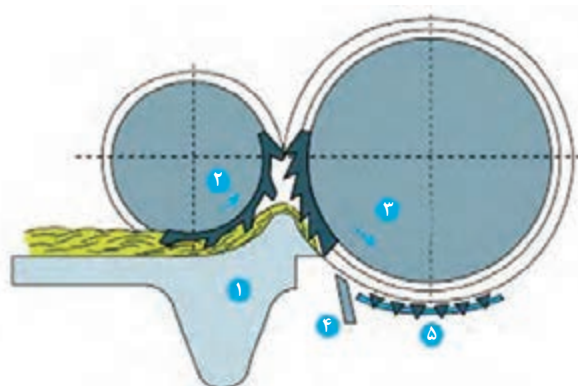

۱ سینی تغذیه

۲ غلتک تغذیه

۳ تیکرین

۴ چاقو

۵ اجاقی

شکل ۹- یک نوع تغذیه به تیکرین



شکل ۱۰- سینی و غلتک تغذیه در سیستم قدیمی

تغذیه یکنواخت لایه الیاف بستگی به فاصله دو قسمت اصلی، یعنی غلتک تغذیه و سینی تغذیه دارد. سینی تغذیه توسط وزنه یا فنر به شاسی دستگاه متصل است تا یکنواختی لایه تأمین گردد (شکل ۱۰).

عمل تیکرین

تیکرین اولین بخش بازکننده و تمیزکننده در ماشین کارد است. عمل انتقال به وسیله تیکرین ثابت است. در ماشین‌های تیکرین با سرعت معادل ۱۶۰۰ دور در دقیقه (معادل ۶۰۰،۰۰۰ نوک سوزن) و با سرعت خطی معادل ۲۱ m/sec یعنی ۷۶ کیلومتر در ساعت و با کشش معادل ۱۶۰۰ برابر، حتی الیاف ضخیم کناره‌ای را شانه می‌کند. (کشش به میزان معنای نازک‌تر شدن لایه الیاف می‌باشد). کیفیت کار تیکرین بستگی به تنظیمات زیر دارد:


- ۱ ضخامت لایه الیاف
- ۲ میزان باز شدن الیاف خام در انبار تغذیه قبل از آن
- ۳ فواصل بین قطعات عملیاتی
- ۴ درجه توازی الیاف در انبار قبل از آن
- ۵ تراکم پوششی نوارها
- ۶ حرکت دورانی تیکرین



شکل ۱۱- تغذیه با یک تیکرین تکی

در بعضی ماشین‌ها یک تیکرین به کار رفته است که در شکل ۱۱ مشاهده می‌کنید.

در سیستم کلاسیک کارد، گرفتن ضایعات به وسیله یک یا دو چاقویی و چند میله اجاقی کنار هم (صفحه اجاقی شیاردار) صورت می‌گیرد. ناخالصی‌ها به وسیله چاقویی‌ها و به کمک میله‌های اجاقی و مکش هوا به بیرون رانده می‌شوند.

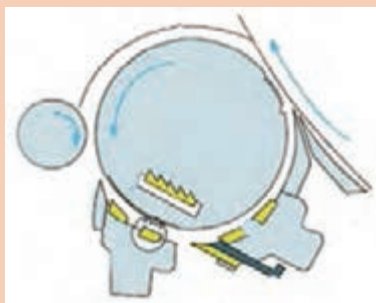


شکل ۱۲- قسمت‌هایی که عمل کارد را در زیر تیکرین انجام می‌دهند.

بر روی شکل‌های ۱۱ و ۱۲ محل ورود الیاف و چاقویی‌ها و تیکرین و سیلندر اصلی را مشخص کنید.

پرسش



در ماشین‌های کارد مدرن برای باز کردن بهتر و مؤثرتر الیاف، تعداد تیکرین‌ها را زیاد کرده‌اند که در شکل ۱۳ یک ماشین را که دارای چند تیکرین است مشاهده می‌کنید.

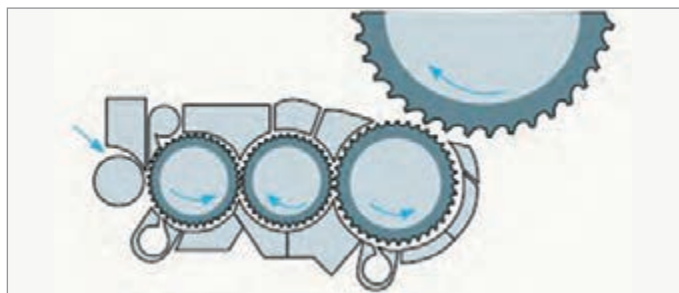


شکل ۱۳- ماشین ریتر C۶۰ با سه عدد تیکرین

سرعت این تیکرین‌ها به ترتیب زیادتر می‌شود، مثلاً تیکرین اولی با سرعتی معادل ۶۰۰ r.p.m و دومی با سرعت دورانی معادل ۱۲۰۰ r.p.m و سومی معادل ۱۸۰۰ r.p.m می‌چرخد. (با اضافه شدن سرعت، قدرت و میزان بازکنندگی الیاف بیشتر می‌شود).

عمل کاردینگ

لایه الیافی که پس از بخش تغذیه به تیکرین می‌رسد باید تا حد ممکن از نظر وزن در سطح یکنواخت باشد، زیرا تغذیه لایه نایکنواخت به سیلندر اصلی، منجر به تولید فتیله نایکنواخت می‌گردد. به همین دلیل تغذیه الیاف از طریق غلتک تغذیه و سینی تغذیه انجام می‌شود. سینی تغذیه توسط فنر و یا وزنه مناسب، لایه الیاف را به طرف غلتک تغذیه می‌فشارد تا لایه یکنواخت‌تری به تیکرین‌ها تغذیه شود. در نهایت لایه الیاف به سیلندر اصلی می‌رسد. تقریباً می‌توان گفت در سیلندر اصلی، الیاف به صورت تک به تک از هم باز می‌شوند و روی سطح نوار اره‌ای سیلندر اصلی قرار می‌گیرند این عمل را کاردینگ می‌گویند. در این عمل امکان جداسازی الیاف نارس و نپ‌ها و پرزها و ذرات ریز وجود دارد. شکل ۱۴ نمای یک دستگاه کارد را نشان می‌دهد.

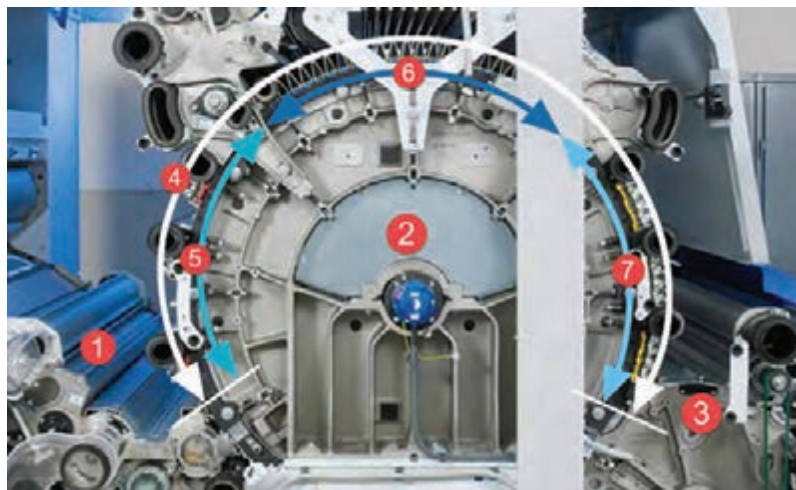


نواحی که روی شکل ۱۴ نشان داده شده است عبارت‌اند از:

- ۱ ناحیه تغذیه و ناحیه تیکرین‌ها
- ۲ ناحیه سیلندر اصلی
- ۳ ناحیه دافر
- ۴ ناحیه کل عملیات کاردینگ
- ۵ ناحیه عملیات کاردینگ ابتدایی یا pre carding
- ۶ ناحیه عملیات کلاهی main carding
- ۷ ناحیه عملیات کاردینگ پایانی after carding

شکل ۱۴- نمای یک دستگاه کارد

شکل ۱۴ قسمت‌های دستگاه و محل‌هایی که بر روی سلیندر اصلی، عملیات کاردینگ انجام می‌شود را نشان می‌دهد. این تصویر دستگاه را از کنار نشان می‌دهد و اجزای مختلف آن مشخص است. کل ناحیه فلش سفید رنگ (شماره ۱) عملیات کاردینگ را انجام می‌دهد. این ناحیه بیش از ۶۰ درصد سلیندر اصلی را تشکیل می‌دهد. در ماشین‌های مدرن‌تر این مقدار افزایش یافته است. این ناحیه شامل سه قسمت است (فلش‌های ۵ و ۶ و ۷). عملیات کاردینگ در این سه ناحیه به هم چسبیده، انجام می‌شود. قطعه کارد اولیه یا (pre carding) که تعداد آنها به دو یا سه عدد می‌رسد از یک پروفیل آلومینیومی تشکیل شده است که روی یک سطح آن دو نوار خردار متالیک تعبیه شده است و هر کدام از نوارهای خردار دارای یک ظرافت خاص هستند و با هم تفاوت دارند.

در شکل ۱۵ محل نصب قطعه کارد اولیه (pre carding) را مشاهده می‌کنید.

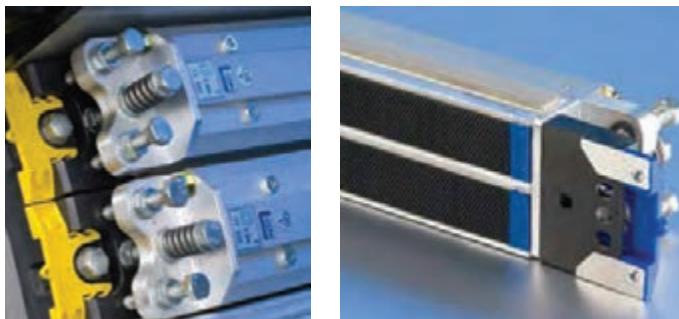

شکل ۱۵- قطعه کارد اولیه و محل نصب آن

قطعات کارد اولیه و ثانویه در ماشین‌های کارد مدرن برای رسیدن به تولید بالا و کیفیت مناسب به کار می‌روند و تعویض سریع و آسان آنها، اهداف زیر را دنبال می‌کنند:

- ۱ خروج بهتر ضایعات
- ۲ داخل هم نرفتن نپ‌ها
- ۳ امکان بالا بردن سرعت و به دنبال آن بالا رفتن تولید
- ۴ حفاظت از پوشش‌های سوزنی متالیک
- ۵ پوشش دادن به الیاف بلند خصوصاً روی فلت‌ها
- ۶ امکان استفاده از پوشش‌های سوزنی ظریف‌تر هنگام تعویض الیاف
- ۷ کیفیت بهتر نخ



شکل ۱۶- پایه‌های (گیج) سگمنت اولیه و ثانویه کارد در رنگ‌های مختلف

برای انجام عمل تعویض سگمنت‌های کارد (فلت‌ها) و یا تعویض نوار آنها و در جهت افزایش سرعت عمل و در تنظیم این پروفیل‌ها، پایه‌هایی به رنگ‌های مختلف ساخته شده است که در دو سر این پروفیل‌ها قرار می‌گیرند. هر رنگ نشان‌دهنده یک ارتفاع خاص و در نتیجه ایجاد فاصله خاص از دندان سلیندر اصلی می‌باشد. این کار در عرض چند دقیقه امکان‌پذیر است. در شکل ۱۶ این پایه‌ها (گیج) را می‌بینید.

طبق تحقیقات با نصب سگمنت‌ها معایبی مانند نازک بودن - ضخیم بودن و نپ‌دار بودن نخ تا میزان ۱۰٪ کمتر می‌شود.

برای یک تولید بهینه موارد زیر را باید رعایت کرد:

۱ انجام تنظیمات وقتی باید صورت گیرد که دستگاه کارد سرد باشد.

۲ انجام تنظیماتی که با سعی و خطا صورت می‌گیرد، یادداشت شود.

۳ تغییرات دمایی محیط در نظر گرفته شود.

در ماشین‌های کارد مدرن در جاهایی که لازم است، مانند فاصله سیلندر اصلی، کلاhek، سگمنت‌های ثابت جلو و عقب کارد، سنسورهای بسیار حساس کار گذاشته شده است که برای تصمیم‌گیری درست، پارامترهای صحیح را اندازه‌گیری می‌کنند و در مانیتور دستگاه نشان می‌دهد و اپراتور با مشاهده این اعداد متوجه می‌شود که کدام تنظیمات بایستی تصحیح شوند.

خصوصیت دیگر این نوع ماشین کارد این است که در حین کار و فعالیت تولیدی نیز می‌تواند، تنظیمات را اصلاح کند. نصب چنین سیستمی بر روی ماشین‌های کارد برای جمع‌آوری اطلاعات و استفاده مفید از آن، مزایای زیر را به وجود می‌آورد:

۱ تنظیمات ماشین کارد را حساب نموده و پیشنهادات بهینه شده را می‌دهد.

۲ سرعت در نتیجه تنظیمات افزایش می‌یابد.

۳ بخاطر تنظیمات درست، حفاظت مطمئنی از وایرها و سوزن‌ها انجام می‌شود.



در شکل ۱۷ سنسور حساسی که اطلاعات تماسی بین اجزای ماشین کارد را گزارش می‌دهد مشاهده می‌شود.

این سنسور اطلاعات تماسی بین اجزای و سوزن‌های ماشین کارد را به واحد پردازش و محل‌هایی که این اطلاعات ذخیره می‌شود، می‌فرستد. تا در صورت لزوم به نمایش درآید یا از آنها برای تصمیم‌گیری استفاده شود.

سیلندر اصلی

سیلندر اصلی، سیلندری است توخالی که بدنه آن معمولاً از چدن و یا فولاد ساخته می‌شود و روی سطح آن از نوار آّه‌ای پوشیده شده است. بیشتر سیلندر ماشین‌های کارد پنبه‌ای و الیاف کوتاه دارای قطری بین ۱۲۸۰ تا ۱۳۰۰ میلی‌متر می‌باشند و دارای سرعت دورانی بالای ۹۰۰ r.p.m می‌باشند.

کمترین فاصله تنظیمی در ماشین کارد، فاصله سیلندر با دافر است که حدود ۰/۱ میلی‌متر می‌باشد و با فیلرهای خاص گیج‌گذاری می‌شود (شکل ۱۸).

گیج‌گذاری به عملی گفته می‌شود که در آن از صفحه‌های فلزی با ضخامت معین برای تنظیم فواصل بین اجزای دستگاه استفاده می‌شود.

شکل ۱۷- سنسور تشخیص ناخالصی و تنظیمات




شکل ۱۸- دسته فیلر برای گیج‌گذاری ماشین کارد

سطح سیلندر با نوار خاردار متالیک پوشیده شده است. این نوارها با مواد خاصی پوشش داده شده‌اند تا در اثر سایش و تماس با الیاف خراب نشوند. در شکل ۱۹ سطح سیلندر پوشیده شده از نوار متالیک را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۹- سطح سیلندر اصلی پوشش داده شده با نوار متالیک

با توجه به نوع کارد و با توجه به الیافی که قرار است به کار می‌رود، نوع نوار خاردار متفاوت خواهد بود. دندانه این نوارهای اره‌ای دارای ارتفاع خاص و زاویه مشخص می‌باشد. در شکل ۲۰ چند نوع وایر متالیک جهت پوشش سیلندر اصلی را مشاهده می‌کنید.

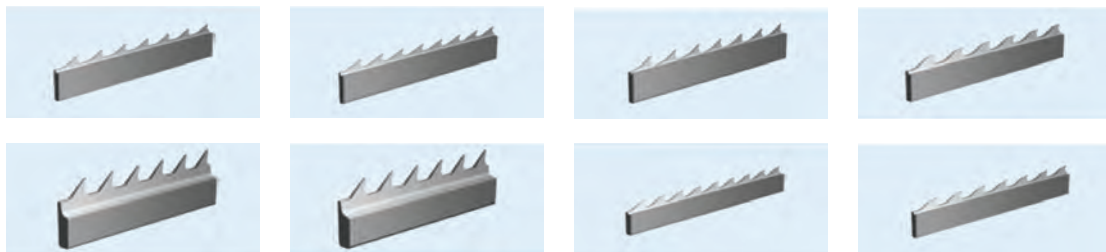

شکل ۲۰- چند نوع وایر متالیک جهت سیلندر اصلی

سیلندره‌ای تیکرین و غلتک‌های تغذیه و سیلندر دافر نیز هرکدام با یک نوع وایر متالیک پیچیده می‌شوند و در شکل ۲۱ انواع وایر متالیک برای دافر و سایر سیلندرها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۱- انواع پوشش سیلندره‌ای دافر

در ماشین کارد ظرافت سوزن‌های سلیندرهای مختلف از انتهای ماشین به سمت جلو بیشتر می‌شود، یعنی سوزن تیکرین، ضخیم‌تر از سوزن سلیندر اصلی است و سوزن‌های سلیندر اصلی، ضخیم‌تر از سوزن دافر است. با توجه به الیاف مورد استفاده، نوع نوار اره‌ای نیز تغییر می‌کند، مثلاً برای پنبه، نوع وایرها با الیاف مصنوعی فرق می‌کند.



شکل ۲۲- ابزارهای مشاهده عیوب نوار اره‌ای (وایر) کارد

وقتی زمان معینی از کارکرد ماشین کارد بگذرد، بایستی وایرهای روی سلیندرها خصوصاً وایرهای دافر، سلیندر اصلی و فلت را سنباده‌زنی نمود و بعد از دوبار سنباده‌زنی بایستی آنها را تعویض نمود. مشاهده وضعیت کیفی سوزن‌ها با دوربین‌های خاصی که درشت‌نمایی خوبی دارند صورت می‌گیرد. نحوه کار در شکل ۲۲ نشان داده شده است.



شکل ۲۳- ابزار آلات مخصوص سنگ زدن وایرهای سلیندر و دافر


چون سوزن‌ها و نوارهای خاردار متالیک بر اثر کارکرد ساییده می‌شوند و کند می‌گردند، لذا بعد از مدتی خارها را سنباده می‌زنند تا تیز شود. این عمل برای سوزن‌های دافر و سلیندر به کمک دستگاه سنباده‌زنی که روی سطح وایردار سلیندر گذاشته می‌شود و با تنظیم سنباده، آنها را تیز می‌کند. در شکل ۲۳ یک دستگاه سنگ‌زنی (سنباده‌زنی) مخصوص نوار اره‌ای سلیندر و دافر را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۴- قرقره‌های حاوی نوار متالیک

بعد از گذشت مدت زمان مشخصی از عملکرد دستگاه کارد دیگر نمی‌توان سوزن‌ها را سنگ‌زنی کرد چون به اندازه کافی سنگ خورده‌اند و کوتاه شده‌اند لذا بایستی آنها را تعویض نمود. نوارهای خاردار متالیک در کارخانه‌های سازنده روی قرقره‌های بزرگ چوبی پیچیده می‌شوند (شکل ۲۴).

برای تعویض نوارها به ابزار خاصی نیاز است که در شکل ۲۵ مشاهده می‌کنید، وایرها با کمک دستگاه مخصوص نوارپیچی و تحت کشیدگی خاصی روی سیلندری که نوارهای قبلی از روی آن برداشته شده است پیچیده می‌شوند. در شکل ۲۵ نحوه پیچش نوار و نیز ابزار کشیدگی دیده می‌شود.

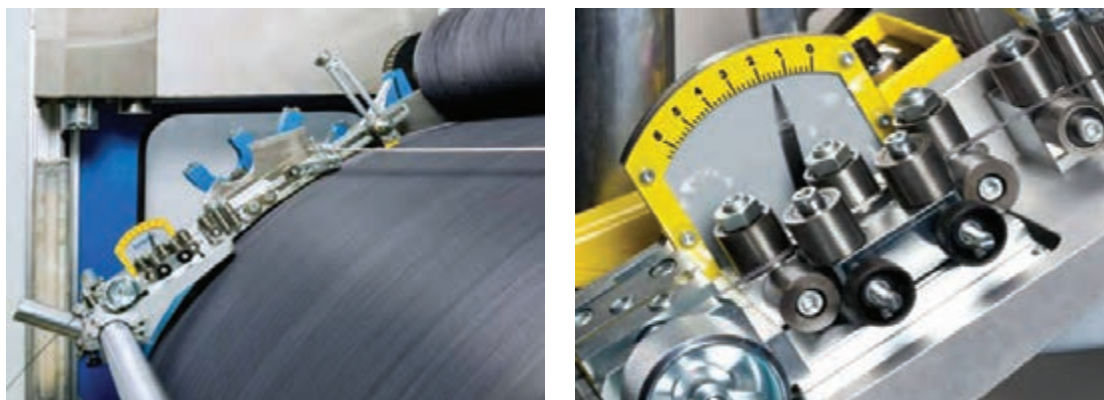

شکل ۲۵- نحوه پیچش نوار خاردار متالیک و ابزار تعیین میزان کشیدگی نوار متالیک

سنگ‌زنی وایرهای ماشین کارد و تعویض وایرها، وظیفه اپراتور کارد نیست، بلکه گروه‌های متخصصی این کار را انجام می‌دهند.

فعالیت عملی



مرحله اول:

کنترل کردن ضایعات زیر لیکرین با تنظیمات داده شده باید درصد ضایعات زیر لیکرین بیشتر از ضایعات در لایه الیاف باشد. چنانچه این ضایعات کمتر باشد باید آن را افزایش دهید. این عمل را به وسیله کم کردن فاصله بین لیکرین و قاب زیر لیکرین انجام دهید. ضمناً سوراخ‌های قاب زیر لیکرین را باید بررسی کنید. چنانچه سوراخ‌ها بسته یا کثیف باشد به وسیله تمیز کردن و شست‌وشوی قاب یا باز نمودن سوراخ‌ها مشکل را حل کنید.

اگر الیاف خوب و سالم داخل ضایعات زیر لیکرین باشد فاصله روی غلتک خوراک‌دهنده و نیز صفحه لیکرین را باید تنظیم کنید.

غلتک‌های بازکننده لایه الیاف و ضایعات داخل لایه الیاف باید کنترل شود و چنانچه ضایعات زیادتر از حد استاندارد باشد، سرعت لیکرین و سیلندر و دافر و فلت را کنترل کنید.

مرحله دوم: کاهش نپ

۱ ابتدا باید از سرعت بالای سیلندر اطمینان حاصل کنید که برای نوع کارد و الیاف مناسب باشد.

۲ تمیز نگه داشتن نوارهای سیلندر و فلت و دافر به وسیله برس زدن آنها (شوت زدن)

۳ صاف نمودن و ترمیم سروسوزن‌های لیکرین (اگر خمیده یا کج باشند)

۴ اطمینان از تنظیمات سیلندر و سایر قسمت‌ها

۵ کنترل فاصله قاب لیکرین به سمت غلتک خوراک‌دهنده و کاهش فاصله صفحه پشت و تنظیم آن نسبت به سیلندر

- ۶ کنترل سطح صفحه پشت، صفحه جلو، صفحه زیر سیلندر در تماس با الیاف که تا حد امکان صاف و صیقلی باشد. برای نظافت این صفحات سنبلاده زدن، پولیش، شست و شوی سطوح با بنزین و مواد شوینده، خنک کردن آنها و پاشیدن پودر گرافیت سفید یا پودر بچه پیشنهاد می‌شود.
- ۷ تنظیم و کنترل فواصل سیلندر و دافر

مرحله سوم: نگهداری دستگاه کارد

برای مراقبت و نگهداری دستگاه کارد باید به‌طور جداگانه، سرویس‌های هفتگی، روزانه و ماهانه انجام گیرد. همچنین عیوبی که باعث کارکردن ضعیف دستگاه می‌شود با علامت‌های آشکار مشخص شود تا در جهت رفع آن اقدام گردد.

کنترل‌های روزانه

- ۱ کنترل کنید که تسمه‌های دستگاه به سمت لیکرین، دافر، شانه شل، چرب و روغنی نباشد.
- ۲ اطمینان یابید که زدگی، روی صفحات روان‌کننده فلت نباشد و روغن تمیز در جعبه حرکت‌دهنده فلت به اندازه کافی موجود باشد.
- ۳ اطمینان یابید که گرافیت‌های روان‌کننده سطح فلت و برس‌های تمیزکننده کامل کار می‌کنند.
- ۴ مطمئن شوید که صدایی غیرممتعارف در مکانیزم کویلر و کالندر وجود نداشته باشد.

کنترل‌های هفتگی

- ۱ در نخستین روز هفته پس از تعطیلات برای اطمینان از نصب درست، راه‌های حاشیه لایه الیاف را کنترل کنید.
- ۲ از جا افتادن درست قطعات بین سیلندر و دافر و سیلندر تیکرین اطمینان حاصل کنید.
- ۳ عدم نشت هوا بین فلت و سیلندر و تیکرین را کنترل نمایید.
- ۴ کنترل کنید که چاقویی‌های تمیزکننده تیز، محکم و کاملاً افقی باشند.
- ۵ از سالم بودن سوزن‌های تیکرین و درست و متحدالمرکز بودن حرکت تیکرین اطمینان حاصل کنید.
- ۶ از سالم بودن سوزن‌های سیلندر و دافر و فلت و اینکه نیاز به سنگ زدن یا تعویض دارند اطمینان حاصل کنید.
- ۷ از تمیزی، سالم بودن فلت‌ها، تنظیم درست و خوب کارکردن شانه و برس آنها اطمینان حاصل کنید.
- ۸ سطح فلت و پیچ‌های آن و روغن کاری فلت‌هایی که بلند یا خم شده‌اند را کنترل کنید.
- ۹ فشار روی غلتک تغذیه را کنترل کنید.

کنترل ماهانه

- نخستین روز کاری هر ماه در زمان معین صورت گیرد.
- ۱ کارکرد و تنظیم لیکرین را کنترل کنید.
- ۲ از قرارگیری درست و به‌جای قاب کنترل نوارهای خاردار اطمینان حاصل کنید.
- ۳ از صاف و صیقلی بودن سطوح زیر قاب در لیکرین و سیلندر و صفحات پشت و روی سیلندر اطمینان حاصل کنید و در صورت صاف نبودن، آنها را با سنبلاده زدن و پولیش ترمیم کنید.
- ۴ از کشیدگی مناسب بین دافر و کویلر و کالندر اطمینان حاصل کنید.

۵. مطمئن شوید که سوزن‌های خاردار در یک سطح قرار گرفته باشند.

۶. نوارهای فلت نسبت به سرعت آن و نیز طرز قرار گرفتن ضایعات فلت و تمیز کردن ضایعات شانه از فلت را کنترل کنید.

۷. از آسیب ندیدن سوزن‌های شانه تمیزکننده ضایعات فلت و تنظیم صحیح آن اطمینان حاصل کنید.

۸. از هماهنگی سرعت و تنظیمات ماشین کارد با برنامه‌ریزی آن اطمینان حاصل کنید.

۱. تمامی نکاتی که در ابتدای پودمان ۱ گفته شده است را رعایت کنید.

۲. قسمت‌های چرب را پاک کنید و دستمال آن را در ظروف ویژه بیندازید.

۳. الیافی که از سیستم خارج می‌شود را در ظروف جداگانه‌ای نگهداری کنید.

نکته
زیست‌محیطی



ارزشیابی شایستگی تغذیه و تولید در کاردینگ

استاندارد عملکرد: مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی و موازی کردن و تولید وب (تار عنکبوتی)																															
شرایط انجام کار: کارگاه ریسندگی و کار مواد مصرفی: توده الیاف باز شده یا بالش و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات استاندارد و آماده به کار تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز																															
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: آماده سازی الیاف، انجام محاسبات نقل و انتقال بانکه ها و تولید فتیله																															
نمونه و نقشه کار: انواع فتیله - انواع بانکه - انواع تار عنکبوتی (وب)																															
ابزار ارزشیابی: ۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار																															
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: ماشین های کار، بانکه ها، باسکول، ترازوهای صنعتی، ماشین های بارگیری مانند لیفتراک، تسمه نقاله تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th><th>مرحله کار</th><th>حداقل نمره قبولی از ۳</th><th>نمره هنجار</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td><td>تغذیه الیاف به روش بالش و شوت فید</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td>۲</td><td>روشن کردن دستگاه کار</td><td>۲</td><td></td></tr> <tr> <td>۳</td><td>کار با دستگاه کار</td><td>۲</td><td></td></tr> <tr> <td>۴</td><td>روان کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"> شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم </td><td>۲</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3"> میانگین نمرات </td><td>*</td></tr> </tbody> </table>				ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنجار	۱	تغذیه الیاف به روش بالش و شوت فید	۱		۲	روشن کردن دستگاه کار	۲		۳	کار با دستگاه کار	۲		۴	روان کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱		شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		۲		میانگین نمرات			*
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنجار																												
۱	تغذیه الیاف به روش بالش و شوت فید	۱																													
۲	روشن کردن دستگاه کار	۲																													
۳	کار با دستگاه کار	۲																													
۴	روان کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱																													
شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		۲																													
میانگین نمرات			*																												
* حداقل میانگین نمرات هنجار برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد. شایستگی های غیر فنی شرط لازم برای قبولی در شایستگی های فنی است.																															

واحد یاد گیری ۲

کلاhek و تنظیمات دستگاه کارد

مقدمه

به دست آوردن تار عنكبوتی تمیز و یکنواخت، بدون وجود کلاhek در ماشین کارد امکان پذیر نیست. تعداد زیادی فلت خاردار با فاصله قابل تنظیم به آرامی روی سیلندر اصلی حرکت می کنند. نوار اره ای سیلندر اصلی نوک الیاف را می گیرد و به خاطر سرعت بالایش ادامه الیاف روی سطح سیلندر قرار می گیرد. در اثر عبور خارهای فلت کلاhek الیاف نارس و نپ و تکه های کوچک ضایعات و پرزهایی که از نوار اره ای سیلندر اصلی فاصله گرفته اند را به خود می گیرد و به طور مداوم به طرف برس دوار هدایت می کنند. فلت ها حرکت چرخش آرامی را بر روی سیلندر اصلی انجام می دهند، در نهایت برس دوار، ضایعات را از روی خارهای فلت جمع آوری می کند و سپس با مکش هوا به بخش ضایعات فرستاده می شود.

شایستگی های فنی

- شناخت محل استقرار فلت ها بر روی سیلندر اصلی و کنترل خارها از نظر سلامت و تناسب
- بررسی مکانیزم حرکت فلت ها و چگونگی اتصال به یکدیگر
- گیج گذاری فلت های ثابت و فلت های متحرک با سیلندر اصلی
- کنترل فلت ها و تعویض فلت های معیوب
- کنترل صدای نامناسب به خاطر گیج گذاری نادرست و رفع ایراد
- کنترل و بررسی مکانیزم برس دوار و اطمینان از عدم وجود الیاف سالم در فلت ها
- کنترل و بررسی مکانیزم لوله های مکش و انتقال ضایعات از روی برس دوار به مخازن ضایعات

استاندارد کار

مراقبت از فلت ها و تعمیر یا تعویض در صورت نیاز و انتخاب مناسب خارها با توجه به نوع الیاف و میزان ضایعات الیاف و تمیزکاری خارها و تعویض خارهای کج. انجام فعالیت ها زیر نظر استاد کار و هنرآموز انجام شود. ایجاد شرایط مناسب جهت عملکرد درست دستگاه ها و مطابق اصول تعیین شده توسط سرپرست سالن یا هنرآموز. فعالیت ها به صورت گروهی و با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی و حفاظت از محیط زیست انجام شود.

اصول ارزشیابی تکوینی کلاhek کارد و تنظیمات جهت اطلاع هنرجویان


پرسش‌های تئوری و علمی و مکانیزم عملکرد دستگاه‌ها باید به صورت درهم تنیده با فعالیت عملی انجام شود.

نکته



ردیف	مراحل کار و شرایط عملکرد و ابزار و تجهیزات و فضا	استاندارد شاخص داوری نمره دهی	نمره
۱	توانایی تشریح عملکرد فلت‌ها و وظایف آنها و شناخت محل استقرار فلت‌ها بر روی سیلندر اصلی و کنترل خارها از نظر سلامت و تناسب	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۲	توانایی تشریح مکانیزم حرکتی فلت‌ها و کلاhek بررسی مکانیزم حرکت فلت‌ها و چگونگی اتصال به یکدیگر	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۳	توانایی شناخت تئوری و عملی گیج‌گذاری فاصله فلت‌های ثابت و فلت‌های متحرک با سیلندر اصلی و اهمیت گیج‌گذاری و درک اثر گیج‌گذاری نامناسب فتیله	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۴	توانایی کنترل‌های روزانه جهت راه‌اندازی دستگاه و جداسازی فتیله‌های معیوب تا رسیدن به تداوم فتیله‌های سالم - توقف دستگاه برای سنباده‌زنی (سنگ‌زنی) و یا تعویض نوار اره‌ای در صورت لزوم	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۵	توانایی تغییر تنظیمات دستگاه با توجه به نوع الیاف و میزان ضایعات و مصنوعی بودن الیاف - ثبت عملیات روان‌کاری و عیب‌یابی دستگاه و کنترل صدای نامناسب دستگاه و روغن‌زدگی بلبرینگ‌ها مطابق وظایف	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱

عملکرد کلاهک پس از فلت‌های ثابت اولیه آغاز می‌شود. فلت‌هایی که عمل اصلی کاردینگ با کمک آن انجام می‌گیرد، کلاهک یا فلت متحرک است و عمل اصلی کارد بین سوزن‌های سیلندر اصلی و فلت متحرک صورت می‌گیرد. کلاهک از تعدادی قاب آلومینیومی تشکیل شده است. سطح مؤثر این فلت‌ها با نوار خردار سوزنی پوشیده شده است. تعداد این پروفیل‌ها به ۲۲۰ عدد می‌رسد. چون مجموعه فلت‌ها در حال چرخش هستند، فقط تعدادی از فلت‌ها در نزدیکی سیلندر اصلی قرار دارند و مابقی با سیلندر تماس ندارند و فقط تعدادی از آنها در ارتباط با سیلندر ماشین کارد، عمل کاردینگ را انجام می‌دهند. هرکدام از این پروفیل‌ها با کمک پین‌های خاصی که در دو سر آن نصب شده است روی زنجیر یا تسمه دندانه‌داری نصب شده‌اند. مجموعه این پروفیل‌های خردار کلاهک را تشکیل می‌دهد (شکل ۲۶).

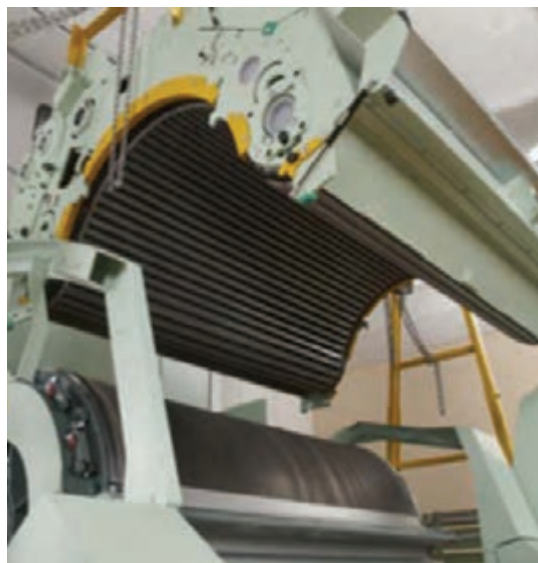


شکل ۲۶- شکل کلاهک و موقعیت نصب آن روی سیلندر اصلی

عملیاتی که توسط کلاهک دستگاه کارد انجام می‌شود عبارت‌اند از:

- ۱ باز کردن دسته‌های الیاف به الیاف تکی
- ۲ خارج کردن باقی‌مانده ناخالصی‌ها
- ۳ خارج کردن الیاف کوتاه و نارس
- ۴ انتقال ضایعات و گردوغبار
- ۵ افزایش آرایش یافتگی طولی الیاف

در شکل ۲۷ تصویر پروفیل فلت، قطعات آن، پایه و نمد پاک کننده را مشاهده می کنید.

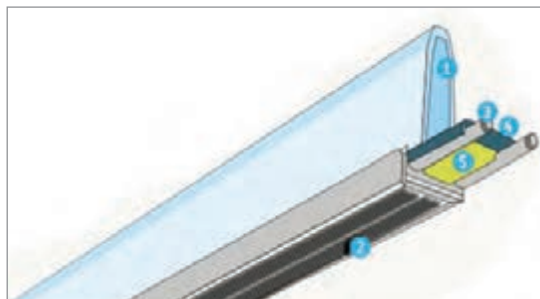

شکل ۲۷- تصویری از ساختمان یک پروفیل فلت کلاhek و سوزن های روی آن

۱ پروفیل آلومینیومی

۲ دندانهای نواری فلت

۳ پایه های ضدزنگ فلزی که روی تسمه دنداندار لیز می خورند.

۴ پایه پلاستیکی جهت محکم کردن

۵ نمد تمیزکننده که پلاستیک شماره ۴ را تمیز می کند.

عمل مهم بین سیلندر و کلاhek

این عمل که به نام عمل کارد شناخته شده است عبارت است از بازکردن الیاف به منظور جدا نمودن الیاف از یکدیگر و جمع آوری مواد خارجی و ناخالصی ها و الیاف کوتاه. مهم ترین قسمت دستگاه کارد که عمل کاردینگ را انجام می دهد سیلندر و کلاhek می باشند. لذا اکثر تنظیمات مهم روی این ناحیه انجام می گیرد. جهت انجام عمل کارد سوزن های فلت با جهتی عکس روبه روی سوزن های سیلندر نصب می گردد (شکل ۲۸). همیشه تعداد مشخصی از فلت ها با سیلندر عمل کاردینگ را انجام می دهند. سوزن های فلت از نوع flexible (انعطاف پذیر) می باشند.




شکل ۲۸- شکل سوزن های انعطاف پذیر فلت باروکش مناسب

پروفیل های فلت به کمک دو زائده فلزی که در دوسر آن قرار دارند، نصب می شود. دو تسمه دنداندار لاستیکی (که دوسر آنها بسته است) به کمک چرخ و بلبرینگ می چرخد و فلت های نصب شده روی آنها لیز می خورند و می چرخند. یعنی حرکت پروفیل های فلت به کمک این دو تسمه دنداندار تأمین می گردد (شکل ۲۹).



شکل ۲۹- حرکت پروفیل های فلت روی تسمه های کلاhek

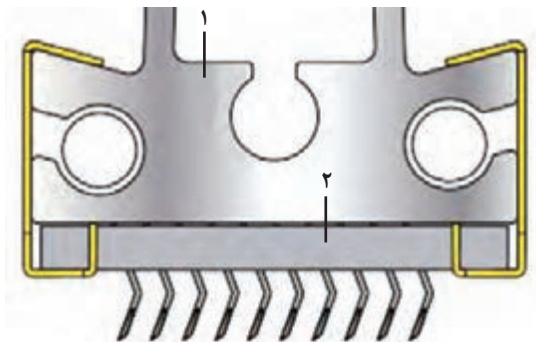

شکل ۳۰- کلیپس به کار رفته جهت مهار پروفیل و نوار خاردار آن

در ماشین‌های کارد کلاسیک نصب هرکدام از پروفیل‌های فلت به کمک کلیپس‌هایی که در دو سر پروفیل قرار می‌گیرند انجام می‌شود (مانند شکل ۳۰). قسمت یک بدنه فلت و قسمت دو تسمه خاها می‌باشد.



شکل ۳۱- تعویض آسان فلت که آهنربا دارد

هنگام نصب نوار به کمک کلیپس، احتمال تغییر شکل نوار یا پروفیل وجود دارد؛ لذا برای تسريع در تعویض و برای جلوگیری از مشکلات دیگر در ماشین‌های کارد مدرن، نوار خاردار فلت به کمک آهنربایی که در ساختمان نوار به کار رفته است، روی پروفیل و کناره‌های آن نصب می‌گردد، لذا تعویض این پروفیل‌ها به آسانی روی کلاhek صورت می‌گیرد. تعویض تمام فلت‌ها در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود.


در شکل ۳۱ فلت‌هایی را که به کمک آهنربا نصب می‌شوند، مشاهده می‌کنید.

در این سیستم قاب آلومینیومی ثابت است و می‌توان نوار خاردار را تعویض کرد.

سیستم نصب نوار خاردار روی پروفیل که به کمک آهنربا نصب می‌گردد در شرکت تروچلر به نام MAGNO TOP نام‌گذاری شده است. (چون برای نصب آن از آهنربا استفاده می‌شود)

تنظیم و گیج‌گذاری فلت‌ها

به‌طور کلی تنظیم فاصله بین سطوح در حال حرکت در ماشین کارد بسیار اهمیت دارد؛ زیرا بین این دو سطح لایه‌ای از الیاف قرار گرفته و بایستی تنظیمات مناسبی بر روی آن انجام گیرد تا نتیجه مورد نظر به‌دست آید (شکل ۳۲). عدد یک فاصله بین فلت و خارهای سیلندر اصلی را نشان می‌دهد.

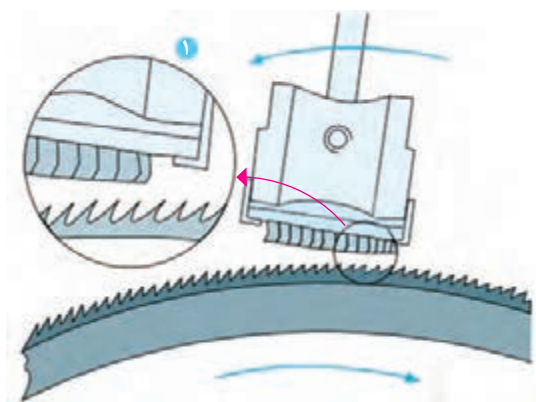

شکل ۳۲- موقعیت و فاصله بین سوزن‌های سیلندر اصلی و سوزن‌های فلت




شکل ۳۳- ابزار گیج گذاری (شابلون یا فیلر) جهت فلت

در ماشین‌های کارد کلاسیک قدیمی تنظیم فواصل به صورت دستی انجام می‌شد و مدت زمان زیادی برای انجام تنظیمات صرف می‌شد برای این کار، ابتدا تغذیه به ماشین را قطع می‌کنند و پس از تخلیه الیاف، دستگاه را خاموش می‌کنند و سپس تنظیمات انجام می‌شود. این کار با ابزاری به نام گیج (فیلر) انجام می‌شود. ضخامت هر کدام از فیلرها عدد خاصی است و با توجه به محاسبات

انجام شده، فیلر مناسب استفاده می‌شود در صورت لزوم دو فیلر را برای به دست آوردن ضخامت مناسب روی هم قرار می‌دهند. در شکل ۳۳ ابزار گیج گذاری فلت (شابلون یا فیلر) را مشاهده می‌کنید. این فیلرها بعد از انجام تنظیمات از روی ماشین برداشته می‌شوند.

در ماشین‌های کارد مدرن، تنظیم فواصل فلت و سیلندر در چند ثانیه صورت می‌گیرد، حتی زمانی که ماشین کارد و فلت در حال حرکت است، می‌توان این تنظیم را انجام داد و نیازی به فیلر زدن نیست. برای تنظیم فاصله کلاhek و سیلندر اصلی به صورت دستی دو اهرم وجود دارد که می‌توان تنظیم دلخواه را انجام داد.

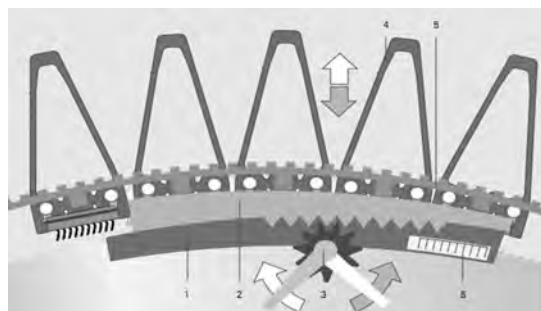

شکل ۳۴- سیستم تنظیم فاصله کلاhek و سیلندر (PFS)

- ۱ سینی فلزی
- ۲ ریل متحرک پلاستیکی
- ۳ اهرم تنظیم
- ۴ پروفیل‌های قاب مثلثی نگهدارنده فلت
- ۵ محرک تسمه دندانه دار کلاhek
- ۶ خط کش تنظیم



موتور
تنظیم کننده
اتوماتیک

شکل ۳۵- موتور تنظیم فاصله کلاhek و سیلندر

در بعضی ماشین‌های مدرن تنظیم فاصله کلاhek و سیلندر به کمک یک موتور انجام می‌گیرد. در شکل‌های ۳۴ و ۳۵ این مورد نشان داده شده است (PFS-M).

سنگ زدن فلت‌ها

معمولاً بعد از مدت زمان مشخصی و با توجه به نوع الیاف، نوک سوزن‌ها و وایرهای متالیک کند می‌شوند و شکل خود را از دست می‌دهند و در نتیجه عمل کاردینگ به خوبی انجام نمی‌گیرد؛ لذا بایستی با کمک ابزار سنگ زدن (سنباده زدن) تیز شوند. این عمل برای کلیه سوزن‌های سطوح فعال که عمل کاردینگ را انجام می‌دهند، صورت می‌گیرد (مانند سوزن‌های سیلندر اصلی، فلت متحرک، فلت‌های ثابت، دافر، تیکرین و...).

دستگاه سنگ‌زنی یا سنباده‌زنی، دستگاهی مجزا از ماشین کارد می‌باشد. این دستگاه دو نوع می‌باشد، در نوع اول سنگ کوچک روی تراورس در عرض ماشین حرکت کرده سوزن‌ها را سنگ می‌زند. در نوع دوم عرض سنگ به اندازه عرض سیلندر ماشین است و هم‌زمان نوک وایرهای واقع در یک خط عرضی سیلندر را سنگ می‌زند. سنباده زدن نیز ممکن است هم‌زمان عرض ماشین را در بر بگیرد، ولی نوع دیگری نیز وجود دارد که یک قطعه جهت سنگ زدن سوزن‌های فلت دستگاه سنگ‌زنی خاصی وجود دارد که روی ماشین کارد و جلو کلاهیک

نصب می‌شود. (مانند شکل ۳۶ دستگاه سنگ‌زنی در شکل با شماره مشخص شده است).



شکل ۳۶- دستگاه سنگ‌زدن فلت‌های کلاهیک

سنگ زدن سوزن‌ها باید به دقت صورت گیرد به طوری که سوزن‌ها آسیب نبینند و در صورتی که سوزن‌ها کارایی خود را از دست داده باشند سوزن‌ها یا نوار اره‌ای تعویض می‌گردد. شکل ۳۷ الف شکل صحیح سنگ زدن سوزن را نشان می‌دهد و در شکل‌های ب و ج صورت‌های غلط آن دیده می‌شود.



الف) سنباده‌زنی درست را نشان می‌دهد لبه کار کاملاً صاف و بدون پلیسه است. (ب) سنباده‌زنی اشتباه است، زیرا لبه کار گرد و کند است و باعث نقص در الیاف می‌شود.




ج) سنباده‌زنی اشتباه است زیرا لبه کار پلیسه دارد و باعث کشیدگی و پارگی الیاف می‌شود.



شکل ۳۷- نحوه صحیح و غلط سنگ زدن خارها

دافر

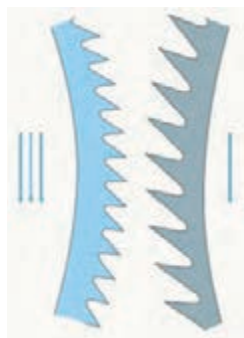

شکل ۳۸- جهت متقابل نوک سوزن‌های سیلندر اصلی و سوزن‌های دافر (point to point)

بعد از اینکه عملیات کاردینگ بین سیلندر و فلت‌های متحرک و ثابت انجام شد، آخرین مرحله کارد بین سیلندر اصلی و فلت‌های ثابت (سگمنت ثانویه) می‌باشد و بعد از آن الیاف تحویل دافر می‌گردد.

همان‌طور که سیلندر در حال چرخیدن و کارد کردن الیاف است فاصله‌اش با دافر زیاد می‌شود که این عمل سبب کم شدن سرعت جریان هوا در ماشین شده و باعث می‌شود که الیاف از سوزن‌های نوار سیلندر اصلی به طرف بیرون هدایت شوند، ولی به علت زیادتر بودن

سرعت خطی سیلندر اصلی شانس بیشتری برای انتقال الیاف از سیلندر به دافر وجود دارد. طراحی و جنس سوزن‌های دافر مانند سوزن‌های سیلندر اصلی است ولی ظریف‌تر و نازک‌ترند، لذا تعداد بیشتری نوک سوزن در واحد سطح دافر وجود دارد که این مسئله باعث گرفتن و انتقال الیاف از سیلندر به دافر می‌گردد. به این عمل انتقال الیاف، استریپینگ می‌گویند. در شکل ۳۸ جهت نوک سوزن‌های سیلندر اصلی و سوزن‌های دافر را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳۹- عنکبوتی یا چادری یا وب که از دافر جدا می‌شود.




شکل ۴۰- الیاف سرعصایی در تار عنکبوتی روی دافر

سیلندر دافر از جنس چدن می‌باشد که داخل آن توخالی است و روی سطح صیقلی آن نوارهای خاردار با تراکم بالا و با کشیدگی زیاد پیچیده شده است. بعضی از سیلندرها دافر امروزی از جنس فولاد می‌باشد. قطر دافر حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی‌متر می‌باشد و با سرعتی حدود ۳۰۰ متر در دقیقه می‌چرخد. الیاف به شکل تار عنکبوتی یا وب از روی سیلندر اصلی به روی دافر منتقل می‌شوند (شکل ۳۹). همه الیافی که تار عنکبوتی را تشکیل می‌دهند به‌طور کامل صاف نشده‌اند، بلکه بیشتر از ۵۰٪ این الیاف دارای سرعصایی در انتها، ۲۵٪ دارای سرعصایی در جلو و ۲۵٪ در دو سر حلقه سرعصایی دارند و تنها مقدار کمی از الیاف مستقیم و بدون سرعصایی هستند. در شکل ۴۰ این موارد را مشاهده می‌کنید.

الیاف روی دافر که به شکل تار عنکبوتی درآمده‌اند، بایستی سریعاً از روی دافر برداشته شوند و به جلو منتقل گردند. این عمل توسط شانه دافر که حرکات نوسانی دارد و یا توسط غلتک جداکننده تار عنکبوتی صورت می‌گیرد. سپس تار عنکبوتی توسط کندانسور (متراکم‌کننده) روی سینی جلوی کارد جمع می‌گردد تا به‌صورت فتیله ضخیمی درآید که این فتیله وارد قیفی و قسمت کوپلر می‌گردد و پس از فشرده شدن توسط غلتک‌های کالندر با حرکت دورانی سینی کوپلر به‌صورت حلقوی داخل بانکه چیده می‌شود. بعد از اینکه مترائ معینی از فتیله داخل بانکه چیده شد باید بانکه پر شده را داف نمود. در ماشین‌های با داف اتوماتیک، این کار به‌صورت اتوماتیک صورت می‌گیرد و بانکه خالی جایگزین بانکه پرمی‌شود. در شکل ۴۱ اجزای این عملیات را مشاهده می‌کنید.


دستگاه کارد در هنگام کار گرم می‌شود و بر فواصل تنظیمات اثر می‌گذارد. در دستگاه‌های جدید این تغییرات کنترل می‌شود تا محصول بهتری تولید شود.

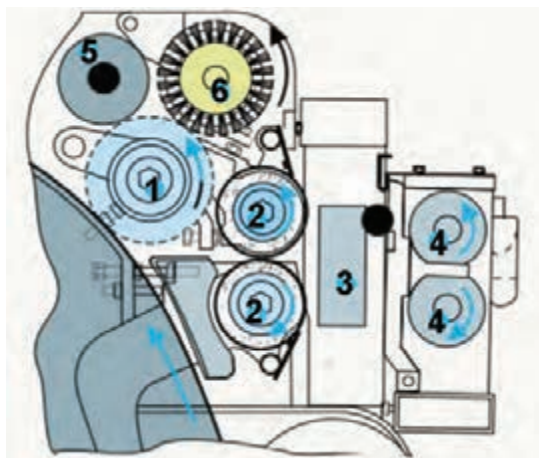

- ۱ سیلندر جداکننده تار عنکبوتی
- ۲ غلتک های تولید
- ۳ واحد متراکم کننده تار عنکبوتی
- ۴ غلتک های کالندر
- ۵ قسمت مکش
- ۶ برس تمیز کردن

شکل ۴۱- مجموعه دافر و شانه جداکننده تار عنکبوتی

در ماشین های کارد مدرن قبل از اینکه فتیله وارد قسمت کویلر و بانکه شود، ابتدا از واحد کنترل کیفیت که جلوی ماشین های کارد نصب می شود (auto leveler) عبور می کند. این واحد را اتولولر می گویند. در این واحد نمره فتیله، نایکنواختی فتیله، تراکم نقاط ضخیم، نپ ها و قطعات آشغال و پوسته شمارش می شود تا ماشین بعدی برای اصلاح این معایب تنظیم گردد (شکل ۴۲).

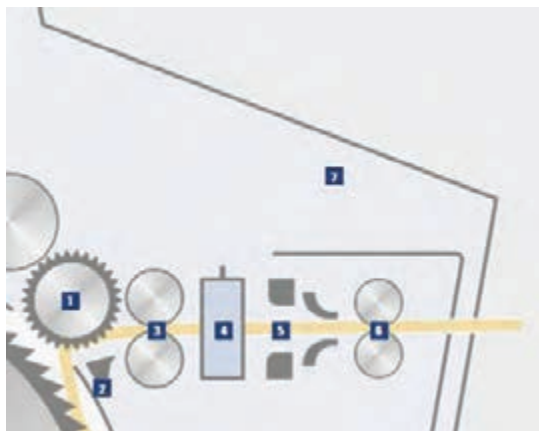

- ۱ سیلندرهای جمع کننده تار عنکبوتی
- ۲ قطعه کنترل
- ۳ سیلندرهای کالندر
- ۴ تراورس فتیله به مقدار کم
- ۵ فشار دهنده پنوماتیکی
- ۶ سنسور کیفیت
- ۷ درب بزرگ برای دسترسی بهتر


شکل ۴۲- سیستم جمع آوری تار عنکبوتی با کنترل کیفیت فتیله

در این سیستم ها، نپ های موجود در تار عنکبوتی به وسیله دوربین شناسایی و شمارش می شوند تا علاوه بر مشخص شدن کیفیت محصول، دستگاه با تغییر تنظیمات، بهترین پاسخ را از تنظیمات بگیرد و در نتیجه محصول با کیفیت تری تولید می گردد. در شکل ۴۳ سمت راست دوربین و فلش آن را مشاهده می کنید ولی در تصویر سمت چپ، چگونگی خارج کردن و تمیز کردن تیغه مخصوص نپ را مشاهده می کنید.




شکل ۴۳- دوربین و فلش آن و سیستم کنترل نپ

در شکل‌های ۴۴ شکل‌های نپ‌ها که توسط دوربین‌ها گرفته شده است را مشاهده می‌کنید.

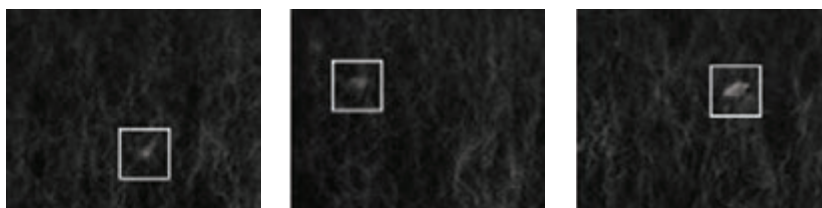

شکل ۴۴- تصویری از نپ‌های داخل تار عنکبوتی


سیستم کنترل نمره در انتهای ماشین و هنگام خروج فتیله نصب شده است و با توجه به کلفت و نازک بودن فتیله خروجی، فرمان اصلاح نمره فتیله را صادر می‌کند. در این روش، ابتدا نایکنواختی موجود در فتیله شناسایی می‌شود. سپس با تغییر سرعت غلتک‌های مربوطه، اصلاحات صورت می‌گیرد. این غلتک‌ها از سرووموتور (servo motor) حرکت می‌گیرند تا بتوانند در هر لحظه سرعت خود را تغییر دهد. این سیستم را در شکل ۴۵ مشاهده می‌کنید.

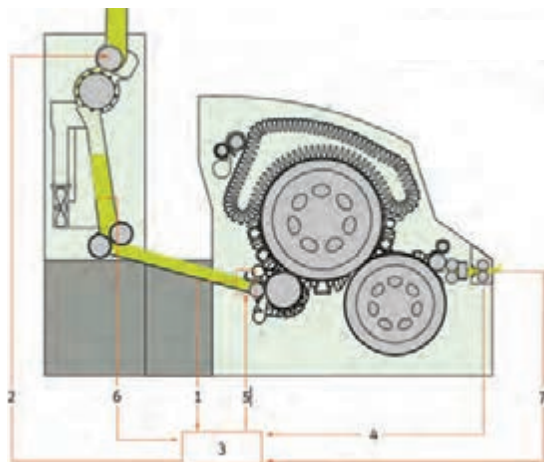

- ۱ سیگنال ورودی: نمره تغذیه.
- ۲ سیگنال خروجی: سرعت تغذیه.
- ۳ واحد کنترل برای عملیات سیگنال.
- ۴ سیگنال ورودی: سرعت تولید.
- ۵ سیگنال خروجی: سرعت غلتک تغذیه.
- ۶ کنترل سیگنال: سد نوری.
- ۷ سیگنال ورودی: نمره فتیله


شکل ۴۵- سیستم یکنواخت‌کننده کارد ریتر Rieter

بعضی از شرکت‌ها یک ماشین بانکه پرکن اتولولردار، جلوی ماشین کارد قرار می‌دهند تا فتیله خروجی از ماشین کارد را گرفته و به کمک غلتک‌های متصل به سروو موتور، نایکناختی گرم بر متر فتیله را کنترل و پس از اصلاح در بانکه قرار دهد. در شکل ۴۶ این سیستم دیده می‌شود.

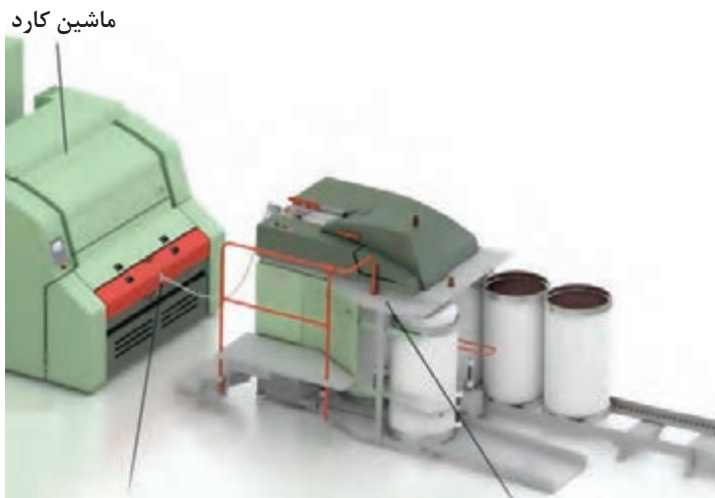

خروجی فتیله ماشین کارد
شکل ۴۶- سیستم کشش اتولولردار جلوی ماشین کارد

در شرکت تروچلر (Trutzschler) سیستم کوتاه کنترل فتیله به صورت عمودی طراحی و ساخته شده است. در شکل ۴۷ این سیستم را مشاهده می‌کنید. فتیله این سیستم مناسب استفاده در ماشین اوپن‌اند، می‌باشد. این سیستم شامل قسمت‌های زیر است:

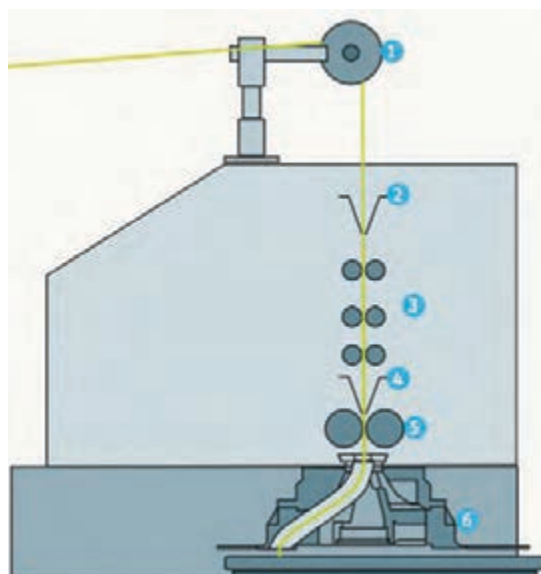


- ۱ غلتک‌های تغییر جهت فتیله
- ۲ کیف اندازه‌گیری وزن فتیله
- ۳ سیستم کشش سه بر سه با اتولولر ماشین مرتبط است.
- ۴ کیف اندازه‌گیری کیفیت فتیله
- ۵ غلتک محصول‌دهنده که فتیله را به صفحه کویلر تغذیه می‌کند.
- ۶ صفحه کویلر فتیله با لوله دارای انحنا

شکل ۴۷- سیستم کنترل یکنواختی ساخت شرکت تروچلر



شکل ۴۸- تعویض اتوماتیک بانکه در ماشین کارد (سر متحرک)


در روش دیگر یک بازوی سه پره‌ای بانکه‌ها را می‌چرخاند و در نتیجه پس از پرسیدن یک بانکه، با چرخش بازوی سه پره‌ای، بانکه خالی دیگری جایگزین می‌شود (شکل ۴۹).

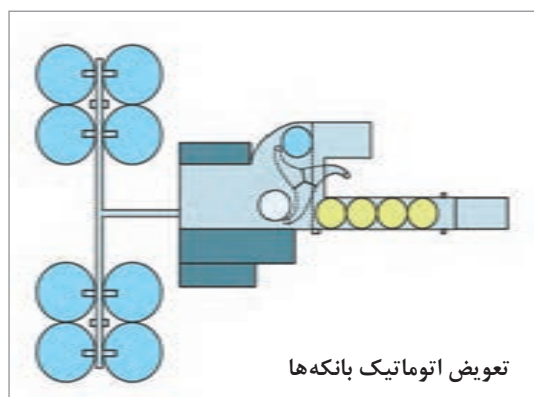

شکل ۴۹- تعویض اتوماتیک بانکه در ماشین کارد با جابه‌جایی بانکه

سیستم دیاگرام حرکت در ماشین کارد مدرن

در انتقال حرکت در ماشین‌ها، تعداد زیادی چرخ دنده حرکت را از یک موتور به اجزا منتقل می‌کنند ولی در ماشین‌های مدرن، چندین سروو موتور این وظیفه را انجام می‌دهند که نمونه‌ای از انتقال حرکت را در شکل ۵۰ مشاهده می‌کنید.

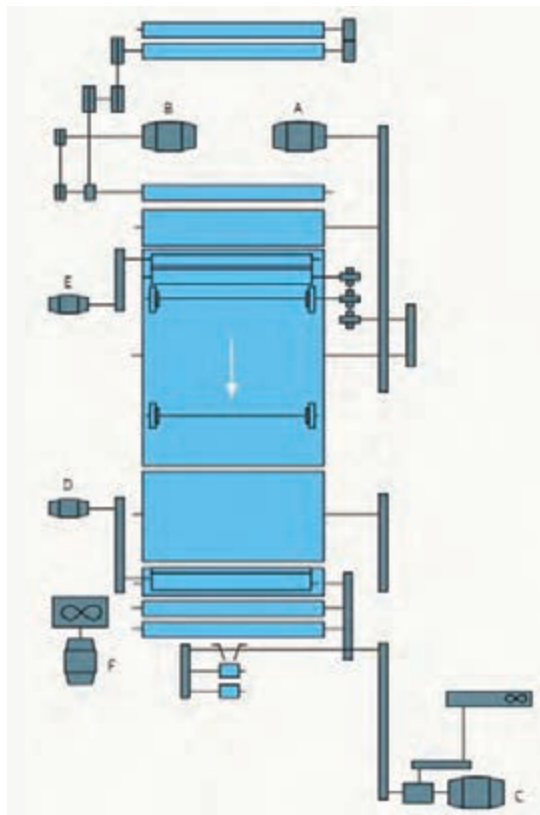

- موتور A- حرکت اصلی برای سیلندر- لیکرین و فلت‌ها
- موتور B- حرکت برای تغذیه
- موتور C- حرکت برای تولید - دافر - غلتک‌های جداسازی و کویلر
- موتور D- حرکت برای غلتک‌های تمیزکننده در قسمت غلتک‌های جداکننده
- موتور E- حرکت برای غلتک‌های تمیزکننده فلت‌ها و غلتک‌های جداسازی
- موتور F- فن

شکل ۵۰- دیاگرام حرکتی یک ماشین کارد مدرن (تروچلر)

تنظیمات دستگاه کاردینگ


تنظیمات ماشین کارد اهمیت زیادی دارد. محصول تولیدی در ماشین کارد فتیله است و یکنواختی فتیله بسیار مهم است. از طرفی فتیله از الیافی که حاوی مقادیری ضایعات گیاهی می‌باشد، تولید شده است؛ بنابراین میزان تمیز شدن الیاف در فتیله نیز بسیار مهم است. الیاف کوتاه و نپ‌ها نیز از جمله موادی است که باید از الیاف زدوده شوند؛ بنابراین برای حصول محصولی مناسب، علاوه بر داشتن ماشین‌آلات مناسب و قطعات استاندارد، تنظیمات درست نیز اهمیت دارد. مواردی که در آنها تنظیمات انجام می‌شود، عبارت‌اند از:

خلاصه تنظیمات دستگاه کاردینگ

- ۱ تنظیم تغذیه دقیق و قابل برنامه‌ریزی الیاف به دستگاه
- ۲ تنظیم مکش ناحیه جداسازی گرد و غبار و پرزها از الیاف در حال تغذیه
- ۳ تنظیمات تیکرین و بهینه‌سازی باز کردن و جداسازی ضایعات
- ۴ تنظیمات چاقویی‌ها و مثلثی‌ها
- ۵ تنظیم میزان مکش هوا زیر مثلثی‌ها
- ۶ تنظیم سرعت چرخش سیلندر اصلی
- ۷ تنظیمات فواصل از طریق گیج‌گذاری فاصله فلت‌های اولیه و فلت‌های نهایی و فلت‌های کلاهدک با خارهای سیلندر اصلی

- ۸ تنظیم فاصله بین دافر و سیلندر اصلی
- ۹ تنظیمات سرعت تولید از طریق تنظیم سرعت کالندرها
- ۱۰ تنظیمات مرتبط با دستگاه اتو لولر برای کسب فتیله‌های یکنواخت
- ۱۱ تنظیمات مربوط به پیچش فتیله‌ها در بانکه‌ها
- ۱۲ تنظیم و کنترل رطوبت و دمای سالن برای کاهش شکستگی الیاف و کاهش الکتریسیته ساکن

در شکل ۵۱ نقاطی که به تنظیم نیاز دارند و در جدول ۱ مقادیر عددی فواصل برحسب میلی‌متر مشاهده می‌شود. تنظیمات از طریق گیج‌ها و یا ابزار دیجیتالی که برای همین کار ساخته شده است، انجام می‌گیرد.

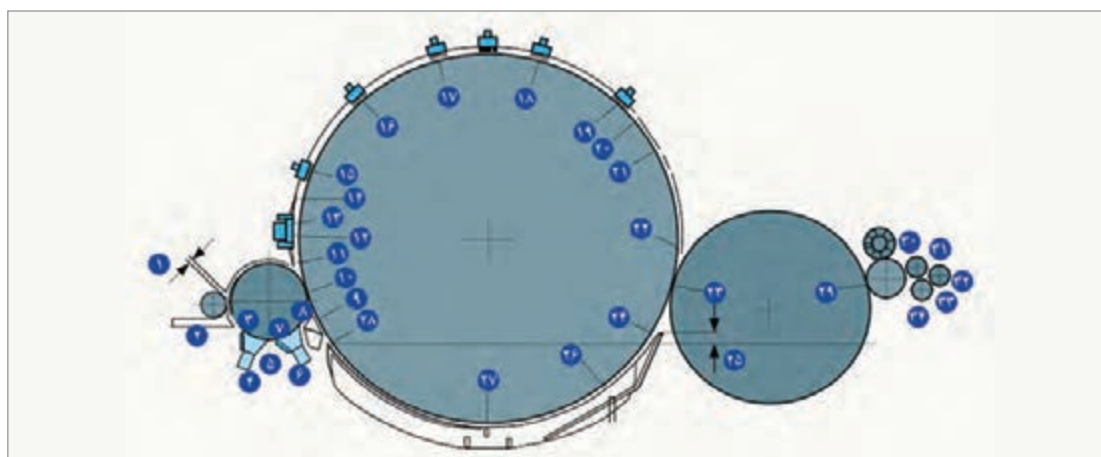


شکل ۵۱- نقاط قابل تنظیم در یک ماشین کارد

جدول ۱

شماره قطعه	فاصله میلی‌متر	شماره قطعه	فاصله میلی‌متر	شماره قطعه	فاصله میلی‌متر	شماره قطعه	فاصله میلی‌متر
۱	۰/۲ - ۰/۵	۱۱	۰/۲ - ۰/۲۵	۲۰	۰/۲۵ - ۰/۳	۲۸	۰/۵۵
۲	۰/۴ - ۰/۵۵	۱۲	۰/۴	۲۱	۰/۵ - ۰/۸۵	۲۹	۰/۲۵
۳	۰/۲۵ - ۰/۴	۱۳	۰/۳۵	۲۲	۰/۳۷۵ - ۰/۷۵	۳۰	۰/۲۵
۴	۰/۳ - ۰/۴۵	۱۴	۰/۳	۲۳	۰/۳ - ۰/۴۲۵	۳۱	۰/۲۲۵
۵	۰/۴۵ - ۰/۵۵	۱۵	۰/۳۵	۲۴	۰/۲ - ۰/۲۲۵	۳۲	۰/۲۵
۶	۰/۶ - ۰/۸	۱۶	۰/۳۵	۲۵	۲۳ - ۲۴	۳۳	۰/۲ - ۰/۲۵
۷	۰/۴۵ - ۰/۵۵	۱۷	۰/۳	۲۶	۲۰ - ۳۰	۳۴	۰/۲۵
۸	۰/۴۵	۱۸	۰/۲۵	۲۷	۲/۵ - ۳/۵		
۹	۰/۵۵	۱۹	۰/۲۵				
۱۰	۰/۵۵						

اجزای مهم دستگاه کارد و عملکرد آنها

عملکرد	اجزا
۱ تغییر وضعیت لایه الیاف	۱ محل هدایت الیاف
۲ باز کردن الیاف	۲ صفحه خوراک دهنده
۳ محکم گرفتن الیاف	۳ غلتک خوراک دهنده
۴ تنظیم مقدار ریزش الیاف	۴ سینی زیر لیکرین (استوانه اره‌ای)
۵ تحویل دادن الیاف به سیلندر	۵ لیکرین (استوانه اره‌ای)
۶ برداشت الیاف از روی لیکرین به روی سیلندر	۶ سیلندر و صفحه عقبی (فوقانی)
۷ انتقال الیاف از روی لیکرین بر روی سیلندر	۷ سیلندر و صفحه عقب (تحتانی)
۸ باز و تمیز کردن الیاف	۸ سیلندر و فلت (کلاهدک)
۹ تنظیم ضایعات	۹ سیلندر و صفحه جلو بالا
۱۰ بهبود و جدا شدن	۱۰ سیلندر و صفحه جلو پایین
۱۱ انتقال الیاف	۱۱ سیلندر و دافر
۱۲ تنظیم جریان هوا	۱۲ سیلندر و سینی زیر به طرف دافر
۱۳ تنظیم ریزش الیاف خوب در زیر سیلندر	۱۳ سیلندر و سینی زیر به طرف تیکرین
۱۴ تنظیم ریزش الیاف در زیر سیلندر	۱۴ سیلندر و سینی زیرین قسمت وسط
۱۵ جداسازی عنکبوتی از دافر	۱۵ دافر و کراس رول (شانه دافر)
۱۶ جمع کردن عنکبوتی و هدایت به طرف قیف	۱۶ سینی جلو دافر
۱۷ فشرده کردن لایه عنکبوتی و تبدیل به فتیله	۱۷ کالندر
۱۸ چیدمان فتیله داخل بانکه زیر محل تولید	۱۸ کوپلر

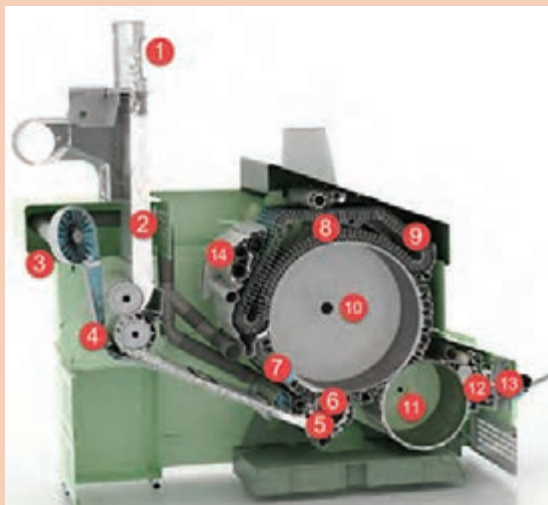

در شکل زیر نمای شماتیک دستگاه کارد را مشاهده می‌کنید. با رسم یک جدول جلوی هر شماره نام قطعه را بنویسید یا عملکرد آن بخش را توضیح دهید.

..... ۸	 ۱
..... ۹	 ۲
..... ۱۰	 ۳
..... ۱۱	 ۴
..... ۱۲	 ۵
..... ۱۳	 ۶
..... ۱۴	 ۷

فعالیت کلاسی



جمع‌آوری ضایعات در ماشین کارد

در ماشین‌های کارد ایجاد مکش بسیار قوی و ایجاد خلأ جهت برطرف کردن گردوغبار پیش‌بینی شده است. خلأ ایجاد شده در ماشین‌های کارد مدرن بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ پاسکال می‌باشد و در ساعت بین ۴ تا ۵ مترمکعب مکش هوا ایجاد می‌شود. این عمل بدون وقفه ادامه دارد. در هرکانالی جریان هوای اپتیمم برقرار شده است. شما این موارد را از درب‌های شفاف کانال‌ها می‌توانید ببینید.

از لحظه ورود الیاف به داخل ماشین کارد در قسمت تیکرین و سیلندر به‌طور جداگانه آشغال دانه‌های پنبه، پوسته غوزه پنبه، نپ‌ها و سایر مواد خارجی جدا می‌گردد و توسط سیستم مکش به قسمت جمع‌آوری ضایعات منتقل می‌شود و در آنجا توسط دستگاهی به نام کمپکتور متراکم می‌گردد. در انتهای هر شیفت باید مواد جمع‌شده در کمپکتور را تخلیه نمایید.

درب قسمت‌های مختلف مکش به آسانی نصب و خارج می‌گردد و باید به محض پر شدن، آنها را تخلیه کرد. در صورتی که تخلیه دیر موقع انجام شود عملکرد دستگاه با اختلال مواجه خواهد شد.



شکل ۵۲- سهولت نصب و خارج کردن کانال‌های هوا و درب‌های آن در کاردهای جدید

در شکل ۵۲ نحوه نصب و خارج کردن کانال‌ها و درب‌های مکش هوا بدون استفاده از وسیله خاصی نشان داده شده است. میزان مکش هوا در این نواحی مهم است زیرا مکش کم باعث باقی ماندن ضایعات در محصول و مکش زیاد باعث ازدیاد الیاف غیرضایعاتی در مخزن ضایعات می‌گردد.



شکل ۵۳- وسیله تمیز کردن داخل قیفی و لوله کوپلر

کنترل جهت راه‌اندازی ماشین کارد

- ۱ دستگاه را با برس مخصوص تمیز کنید
- ۲ دستگاه را نظافت و بادگیری کامل کنید.
- ۳ با کمک ابزار خاصی که در شکل ۵۳ نشان داده شده است داخل قیفی که فتیله وارد کوپلر می‌شود را به خوبی تمیز کنید. یا مقداری فتیله را خوب تاب داده و از قیفی عبور دهید و تمیز کنید.
- ۴ خط حلاجی را از قبل استارت بزنید.
- ۵ ابتدا سیلندر اصلی کارد را روشن کنید تا به ماکزیمم سرعت خود برسد.

فعالیت عملی



- ۶ فتوسل‌های جلو را روشن کنید.
- ۷ پارامترهای دستگاه از قبیل سرعت اتولولر و غیره را کنترل کنید.
- ۸ دقت کنید که بانکه زیر دستگاه باشد.
- ۹ درب‌های دستگاه کاملاً بسته باشند.
- ۱۰ فن‌های مکش قسمت‌های مختلف را روشن کنید.
- ۱۱ دستگاه کمپکتور، جهت متراکم ساختن ضایعات را روشن کنید.
- ۱۲ تعداد کاردهای در نظر گرفته شده هر خط را مدنظر قرار دهید.

کنترل‌های حین کار

- ۱ کنترل کنید تا قسمت زیر کارد و آبکش سیلوها تمیز باشد.
- ۲ فتیله خروجی را کنترل کنید تا به‌صورت گوشه‌دار یا تخت تولید نگردد.
- ۳ پارامترهای دستگاه را کنترل کنید.
- ۴ کنترل کنید تا اتولولر در مدار باشد.

اقدامات اپراتور حین کار

- ۱ آبکش سیلوها را مرتباً بادگیری و نظافت کنید.
- ۲ در صورت تکه‌دار بودن فتیله خروجی، اطراف کویلر را تمیز کنید.
- ۳ نظافت دستگاه در طول شیفت؛ مخصوصاً محل‌های عبور فتیله را انجام دهید.

موارد ایمنی حین کار

- ۱ با توجه به اینکه کارد، ماشین خطر سازی است، دست خود را داخل ماشین نکنید.
- ۲ در مواقع سرویس کاری، از خاموش بودن و توقف سیلندر اصلی اطمینان کامل داشته باشید.
- ۳ در مواقع سرویس کاری، از خاموش بودن و توقف کامل کلیه سیلندرها اطمینان کامل داشته باشید.
- ۴ زیر سیلندرها، ابزار، قطعات و وسایل دیگر نگذارید.
- ۵ مراقب باشید تا دست شما زیر غلتک‌ها نرود.
- ۶ هنگام پیوند زدن فتیله و وارد نمودن سر فتیله آن، انگشتان شما آسیب نبیند.

اقدام برای خاموش کردن دستگاه

- ۱ اطراف دستگاه را تمیز کنید.
- ۲ ابتدا تغذیه دستگاه را قطع کنید؛ یعنی سیستم شوت فید را خاموش کنید.
- ۳ به ترتیب از سمت سیلندر آخر به اول، ماشین را متوقف کنید. (تغذیه، سیلندر اصلی، فلت، دافر) اولین قسمتی که متوقف می‌کنید قسمت تغذیه و آخرین قسمت دافر می‌باشد، چون سیلندر بسیار سنگین است و با سرعت زیاد می‌گردد بعد از خاموش کردن دستگاه تا مدتی به دوران خود ادامه می‌دهد تا بایستد.



- ۱ تمامی نکاتی که در ابتدای این کتاب گفته شده است را رعایت کنید.
- ۲ قسمت‌های چرب را پاک کنید و دستمال آن را در ظروف ویژه بیندازید.
- ۳ الیافی را که از سیستم خارج می‌شود در ظروف جداگانه‌ای نگهداری کنید

خلاصه وظایف کاربر دستگاه کاردینگ

- ۱ حضور به موقع در سالن و ثبت وضعیت تولید و تحویل گرفتن سالم دستگاه و تحویل به کاربر بعدی در پایان شیفت
- ۲ بررسی و تنظیم دستگاه کاردینگ قبل از شروع کار و اطمینان از آماده بودن دستگاه برای شروع و یا ادامه فرایند کاردینگ
- ۳ کنترل میزان ورودی پنبه حلاجی شده به دستگاه برای جلوگیری از اضافه بار یا کمبود
- ۴ نظارت بر جداسازی ضایعات و کنترل تمیزکنندگی و اطمینان از تولید تار عنکبوتی و فتیله با کیفیت مناسب
- ۵ نمونه برداری و آزمایش فتیله تولیدی و بررسی کیفیت فتیله تولیدی از نظر یکنواختی، وزن و تمیزی
- ۶ انجام بازرسی‌های دوره‌ای و انجام تعمیرات جزئی و گزارش مشکلات فنی به واحد تعمیرات در صورت نیاز
- ۷ اطمینان از رعایت نکات ایمنی در حین کار با دستگاه و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
- ۸ ثبت داده‌های تولید در فرم ویژه، مانند مقدار فتیله تولیدی و زمان‌های کارکرد دستگاه و گزارش دهی به سرپرست بخش
- ۹ همکاری با بخش‌های دیگر مانند حلاجی و چندلاکنی و بقیه دستگاه‌های سالن ریسندگی برای اطمینان از جریان روان تولید
- ۱۰ رفع مشکلات احتمالی در حین کار مانند گیرکردن الیاف در دستگاه یا تار عنکبوتی معیوب
- ۱۱ اطمینان از رعایت نکات ایمنی در حین کار با دستگاه و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
- ۱۲ تمیز کردن دستگاه کاردینگ و جلوگیری از تجمع ضایعات و الیاف اضافی محیط کار پس از اتمام شیفت
- ۱۳ اطمینان از مناسب بودن دما و رطوبت سالن جهت بهبود فرایند تولید و عدم آسیب به الیاف و دستگاه

ارزشیابی شایستگی کلاهک و تنظیمات دستگاه کارد

استاندارد عملکرد: مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی و موازی کردن و تولید وب یا تار عنکبوتی																																			
شرایط انجام کار: کارگاه ریسندگی و کارد مواد مصرفی: توده الیاف باز شده یا بالش و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات استاندارد و آماده به کار تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک‌های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز																																			
شاخص‌های اصلی استاندارد عملکرد کار: آماده‌سازی الیاف - انجام محاسبات - تنظیمات دستگاه کارد - خروج ضایعات نقل و انتقال بانکه‌ها و تولید فتیله																																			
نمونه و نقشه کار: بانکه فتیله کارد با گرم در متر مناسب - انواع فتیله تولید شده																																			
ابزار ارزشیابی: ۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار																																			
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: ماشین‌های کارد و بانکه‌ها، باسکول، ترازوهای صنعتی، ماشین‌های بارگیری مانند لیفتراک، تسمه نقاله تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th><th>مرحله کار</th><th>حداقل نمره قبولی از ۳</th><th>نمره هنرجو</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td><td>کنترل سالم بودن کلاهک</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td>۲</td><td>کنترل تنظیمات</td><td>۲</td><td></td></tr> <tr> <td>۳</td><td>راه‌اندازی دستگاه</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td>۴</td><td>تخلیه محل ضایعات و کنترل مکش</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td>۵</td><td>روان‌کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع قطعات و تمیزکاری</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"> شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم </td><td>۲</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">میانگین نمرات</td><td>*</td></tr> </tbody> </table>				ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	کنترل سالم بودن کلاهک	۱		۲	کنترل تنظیمات	۲		۳	راه‌اندازی دستگاه	۱		۴	تخلیه محل ضایعات و کنترل مکش	۱		۵	روان‌کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع قطعات و تمیزکاری	۱		شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		۲		میانگین نمرات			*
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																																
۱	کنترل سالم بودن کلاهک	۱																																	
۲	کنترل تنظیمات	۲																																	
۳	راه‌اندازی دستگاه	۱																																	
۴	تخلیه محل ضایعات و کنترل مکش	۱																																	
۵	روان‌کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع قطعات و تمیزکاری	۱																																	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		۲																																	
میانگین نمرات			*																																
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد. شایستگی‌های غیرفنی شرط لازم برای قبولی در شایستگی‌های فنی است.																																			





پودمان ۳

چند لاکنی و شانه زنی



واحد یادگیری ۱

چند لاکنی (کشش)

مقدمه

برای بهبود یکنواختی فتیله‌های کارد از دو مرحله دستگاه چند لاکنی در خط ریسندگی استفاده می‌شود این عمل باعث مخلوط شدن ۶۴ فتیله پس از دو مرحله استفاده از دستگاه چند لاکنی می‌شود. بنابراین صاف کردن الیاف و موازی کردن و یکنواخت کردن فتیله و گردوغبارگیری مهم‌ترین وظایف چند لاکنی است.

شایستگی‌های فنی

- کنترل اجزای دستگاه و چراغ‌های راهنما و تمیزکاری و پرزگیری از دستگاه چند لاکنی و کريل‌ها و روان‌کاری
- انتقال بانکه‌های فتیله دستگاه کارد به قسمت تغذیه دستگاه چند لاکنی و قرارگیری در محل مناسب
- باز کردن سر فتیله موجود در هر بانکه و عبور دادن فتیله‌ها از روی میله‌ها و راهنماهایی تعبیه شده به صورت موازی روی کريل و حرکت دادن همه فتیله‌ها به طرف قسمت کشش
- تنظیم فواصل غلتک‌های کشش در صورت دستور رئیس سالن
- بالا بردن اهرم غلتک‌های رویی و تمیزکاری و کنترل سلامت روکش‌ها و اپرون و قرار دادن هشت فتیله به صورت موازی و به ترتیب در کنار هم
- پایین آوردن اهرم‌های غلتک‌های بالایی و کنترل میزان فشار غلتک‌ها
- راه‌اندازی با تک استارت و در صورت عدم وجود مشکل استارت اصلی
- راهنمایی فتیله تولیدی به کویلر و پیچش فتیله در بانکه‌ها
- توقف ماشین در صورت اعلام چراغ یا پیچش نامنظم یا جاماندگی فتیله و سپس رفع عیب و استارت مجدد

استاندارد کار

فعالیت‌ها در محیط امن و تمیز و بدون خطر و با بانکه‌های سالم و همسان و فتیله‌های تمیز و کنترل نمره فتیله تولیدی و تطابق با نمونه درخواستی انجام گیرد. انجام فعالیت‌ها زیر نظر استاد کار و هنرآموز انجام شود. ایجاد شرایط مناسب جهت عملکرد درست دستگاه‌ها و مطابق اصول تعیین شده توسط سرپرست سالن یا هنرآموز. فعالیت‌ها به صورت گروهی و با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی و حفاظت از محیط‌زیست انجام شود.

اصول ارزشیابی تکوینی چند لاکنی جهت اطلاع هنرجویان

پرسش‌های تئوری و علمی و مکانیزم عملکرد دستگاه‌ها باید به صورت در هم تنیده با فعالیت عملی انجام شود.

نکته



ردیف	مراحل کار و شرایط عملکرد و ابزار و تجهیزات و فضا	استاندارد شاخص داوری نمره دهی	نمره
۱	توانایی کنترل اجزای دستگاه و چراغ‌های راهنما و تمیزکاری و پرزگیری از دستگاه چند لاکنی و کرپل‌ها، روان کاری دستگاه و انتقال بانکه‌های فتیله به قسمت تغذیه دستگاه چندلاکنی و قرار دادن در محل مناسب	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۲	توانایی باز کردن سر فتیله موجود در هر بانکه و عبور دادن فتیله‌ها از روی میله‌ها و راهنمایی تعبیه شده به صورت موازی روی کرپل و حرکت دادن همه فتیله‌ها به طرف قسمت کشش	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۳	توانایی تنظیم فواصل غلتک‌های کشش در صورت دستور رئیس سالن و بالا بردن اهرم غلتک‌های رویی و تمیزکاری و کنترل سلامت روکش‌ها و اپرون و قرار دادن هشت فتیله به صورت موازی و به ترتیب در کنار هم	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۴	توانایی پایین آوردن اهرم‌های غلتک‌های بالایی و کنترل میزان فشار غلتک‌ها و راه اندازی با تک استارت و در صورت عدم وجود مشکل استارت اصلی	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۵	توانایی راهنمایی فتیله تولیدی به کویلر و پیچش فتیله در بانکه‌ها به روش درست و توقف ماشین در صورت اعلام چراغ یا پیچش نامنظم یا جاماندگی فتیله و سپس رفع عیب و استارت مجدد	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱

چند لاکنی فتیله (کشش)

فتیله به دست آمده از ماشین کارد، به طور کامل یکنواخت نمی باشد و الیاف آن به اندازه کافی صاف و موازی نیست به همین دلیل از دستگاه چندلاکنی استفاده می کنند تا خواص مورد نظر را به فتیله ماشین کارد اعمال نماید. این عمل برای تهیه یک نخ مناسب و خوب ضروری است. معمولاً دو بار پشت سر هم از این دستگاه در خط تولید استفاده می شود.

شکل ۱ یک ماشین هشت لاکنی را نشان می دهد.



شکل ۱- تصویری از یک ماشین هشت لاکنی

۶ یا ۸ فتیله محصول ماشین کارد به ماشین ۶ یا ۸ لاکنی تغذیه شده و پس از انجام عمل کشش به یک فتیله تبدیل می شود و در یک بانکه جمع آوری می شود.

هدف های اصلی مرحله چند لاکنی به قرار زیر است:

۱ یکنواخت کردن فتیله تغذیه شده

اولین هدف چندلاکنی، کاهش نایکنواختی های فتیله می باشد. فتیله های تغذیه شده به این ماشین ممکن است محصولی از ماشین کارد، ماشین شانه و یا محصولی از خود ماشین چند لاکنی فتیله باشند.

اگر از این ماشین بیش از یک مرحله استفاده شود، نایکنواختی فتیله به مراتب کمتر شده و به حداقل می رسد و در کیفیت محصول نهایی سالن ریسندگی (نخ تولید شده)، مؤثر خواهد بود.

۲ مستقیم و موازی کردن الیاف

در یک نخ مطلوب، الیاف باید کاملاً مستقیم و موازی یکدیگر باشند. در این صورت اگر تاب نخ به اندازه مناسب باشد، حداکثر استحکام در نخ به وجود می آید. بنابراین لازم است در مرحله چندلاکنی، تا حد امکان الیاف، مستقیم و موازی شوند. بیشتر الیاف فتیله کارد دارای حلقه هایی در دو سر خود می باشند.

در مرحله چند لاکنی، الیاف توسط غلتک های ماشین، کشش داده می شوند. در قسمت کشش، توده های الیاف به وسیله غلتک های جلویی که سرعت بیشتری نسبت به غلتک های عقبی دارند، گرفته شده و کشیده می شوند. این عمل موجب می شود که الیاف از روی حلقه های الیافی که کندتر حرکت می کنند، عبور کرده، حلقه ها را باز نموده و الیاف را مستقیم و موازی کنند.

۳ مخلوط کردن الیاف

نظر به اینکه الیاف، به ویژه الیاف طبیعی (مانند پنبه)، ممکن است دارای خصوصیات کاملاً مشابهی نباشند، توزیع یکنواخت و ایجاد خصوصیات یکسان در نخ تولید شده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین در مرحله چند لاکنی الیاف با همدیگر مخلوط خواهند شد.

اهداف عملیاتی دستگاه چندلاکنی

- ۱ یکنواخت‌سازی فتیله خروجی از طریق مخلوط چند فتیله الیاف ورودی و تولید یک فتیله خروجی با یکنواختی بیشتر
 - ۲ موازی‌سازی الیاف و هم‌راستا قرار دادن الیاف بهبود کیفیت فتیله و در نهایت نخ
 - ۳ مخلوط کردن الیاف از طریق تغذیه ۶ یا ۸ فتیله و تبدیل آن به یک فتیله
 - ۴ کاهش ضخامت فتیله از طریق اعمال کشش مکانیکی طبق محاسبات انجام شده توسط مدیر سالن
 - ۵ حذف هرگونه ناخالصی کوچک باقی‌مانده یا الیاف ریز و تارس از فتیله
 - ۶ افزایش استحکام فتیله از طریق کشش مکانیکی و موازی و هم‌راستا شدن الیاف
 - ۷ جمع‌آوری فتیله‌ها در بانکه جهت استفاده در مراحل بعدی ریسندگی
- قسمت‌های اصلی ماشین چندلاکنی فتیله عبارت‌اند از:
- قسمت تغذیه و یا قفسه (Creel)
 - قسمت کشش (Drafting System)
 - قسمت محصول‌دهنده (Delivery)

۱ قسمت تغذیه

این قسمت شامل تعدادی بانکه و یک قفسه میله‌ای و تعدادی راهنما است. بانکه‌ها را باید در محل مربوطه قرار داد و سپس فتیله‌ها را از محل‌های تعیین شده عبور داد تا تمامی فتیله‌ها در کنار هم قرار گرفته و به قسمت کشش ماشین وارد شوند.




شکل ۲- قسمت تغذیه ماشین هشت لاکنی فتیله و راهنمای فتیله

طرز قرار گرفتن بانکه‌ها به ابعاد آنها و فضای در نظر گرفته شده برای قفسه بستگی دارد. نحوه قرار گرفتن بانکه‌ها در قسمت تغذیه می‌تواند به یکی از دو روش زیر باشد:

الف) خطی: در این روش، بانکه‌ها در یک ردیف و پشت سر هم قرار می‌گیرند.

ب) قفسه‌ای: در روش قفسه‌ای، بانکه‌ها در دو ردیف در قسمت تغذیه قرار می‌گیرند.

در شکل ۳، نوع قرار گرفتن بانکه به‌طور خطی و قفسه‌ای نشان داده شده است.

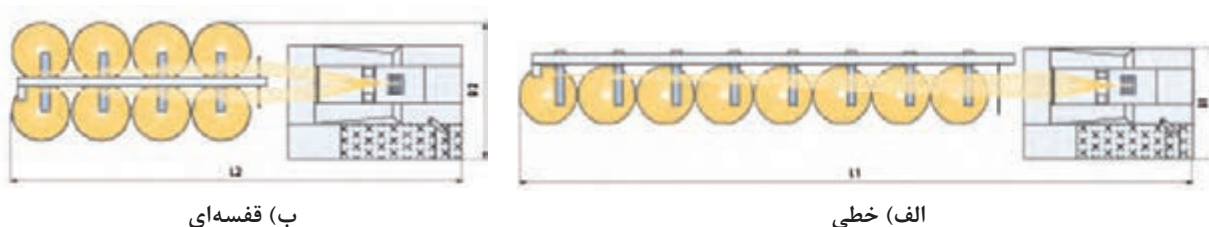

شکل ۳- نحوه قرارگیری بانکه‌ها



قرار گرفتن بانکه‌ها در قسمت تغذیه به روش خطی و قفسه‌ای را مقایسه و بررسی کنید.

قسمت تغذیه ماشین کشش، دارای سیستم توقف اتوماتیک ماشین، در هنگام قطع فتيله تغذیه شده می‌باشد. در بعضی ماشین‌های قدیمی سیستم توقف اتوماتیک به‌طور مکانیکی عمل می‌کند. در این روش فتيله‌ها از روی قاشقک‌هایی عبور می‌کنند تا در صورت قطعی هر کدام از فتيله‌ها، قاشقک مربوطه جابه‌جا شده و در نتیجه ماشین متوقف می‌شود.



قطع شدن یک فتيله چه اهمیتی دارد که به خاطر آن کل ماشین، متوقف شود؟

در ماشین‌های فتيله جدید، سیستم توقف اتوماتیک به روش الکتریکی عمل می‌کند. به این ترتیب که فتيله تغذیه از بین دو غلتک فلزی عبور می‌کند و در صورت قطع شدن فتيله، مداری وصل خواهد شد و حرکت الکتروموتور ماشین را متوقف می‌کند. در ماشین‌های جدید که سرعت تولید بالا است، سیستم توقف اتوماتیک مکانیکی نمی‌تواند به سرعت ماشین را متوقف کند.



شکل ۴، غلتک‌های راهنمای فتيله را در ماشین فتيله نمایش می‌دهد. در صورت پارگی فتيله و تماس این دو غلتک فلزی، مداری الکتریکی بسته می‌شود و فرمان توقف ماشین داده می‌شود.


شکل ۴- جفت غلتک راهنمای فتيله و قطع‌کننده حرکت ماشین در صورت پارگی فتيله

۲ قسمت کشش

سیستم کشش از چند جفت غلتک که به موازات هم قرار گرفته‌اند، تشکیل می‌شود. فاصله این غلتک‌ها متناسب با طول الیاف تنظیم می‌گردد.

غلتک‌های جلویی سرعت بیشتری نسبت به غلتک‌های عقبی دارند. فتيله‌ها به غلتک‌های عقبی تغذیه شده و به طرف غلتک‌های جلویی هدایت می‌شوند. چون غلتک‌های جلویی با سرعت بیشتری نسبت به غلتک‌های عقبی حرکت می‌کنند، در نتیجه فتيله‌های تغذیه شده باریک‌تر می‌شوند.

الیاف بین غلتک‌های پایین و بالا گرفته می‌شوند و در تماس با غلتک‌ها با سرعت معینی به طرف جلو هدایت می‌شوند.

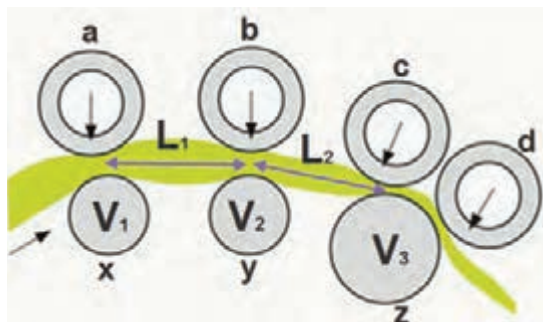

شکل ۵- نحوه قرار گرفتن غلتک‌های کشش چهار بر سه ماشین فتیله

در شکل ۵، طرز قرار گرفتن غلتک‌های کشش چهار بر سه و چگونگی عبور فتیله از میان غلتک‌ها، نشان داده شده است. در این شکل غلتک‌های رویی کشش a, b، است و c و d غلتک‌های زیری X و Y, Z می‌باشد. هر دو غلتک که روی هم قرار دارند را یک جفت غلتک کشش و فاصله بین جفت غلتک‌ها را ناحیه کشش می‌گویند. فاصله بین غلتک‌ها بسیار مهم است. غلتک‌های زیری از جنس فولاد بوده و شیاردار است ولی غلتک‌های رویی از جنس نوعی پلاستیک محکم و با انعطاف‌پذیری کم می‌باشد.

ناحیه L_1 و L_2 نواحی کشش نام دارند و L_1 ناحیه کشش اولیه و L_2 ناحیه کشش اصلی نامیده می‌شود. اساس شکل‌گیری کشش، به خاطر تفاوت سرعت غلتک‌های X و Y, Z می‌باشد. اختلاف سرعت باعث سرخوردن الیاف بر روی هم شده و در نتیجه لایه الیاف نازک‌تر می‌شود. مقدار کشش در هر ناحیه از تقسیم سرعت خطی غلتک جلویی بر سرعت خطی غلتک عقبی به دست می‌آید. میزان کشش در ناحیه کشش اصلی بسیار بیشتر از ناحیه کشش اولیه می‌باشد.

با توجه به مطالب بالا فرمول کشش در نواحی اولیه و اصلی را شما با خلاقیت خود بنویسید و به هنرآموزتان نشان دهید.

فعالیت کلاسی



اطلاعات دو ماشین هشت لاکنی را در جدول ۱ مشاهده می‌کنید. کشش در هر سه قسمت را برای هر ماشین حساب کنید و در جدول زیر بنویسید. می‌توانید بگویید کشش کل چیست؟


فعالیت کلاسی



جدول ۱- اطلاعات سرعت خطی ۲ ماشین هشت لاکنی

سرعت خطی غلتک‌ها	V1	V2	V3	کشش اول	کشش اصلی	کشش کل
تروچلر	۶۷۰	۱۲۰۰	۵۳۶۰			
ریتلر	۷۱۰	۱۵۲۰	۵۶۸۰			

شکل ۶ نحوه قرار گرفتن غلتک‌های کشش در یک ماشین فتیله را نشان می‌دهد.

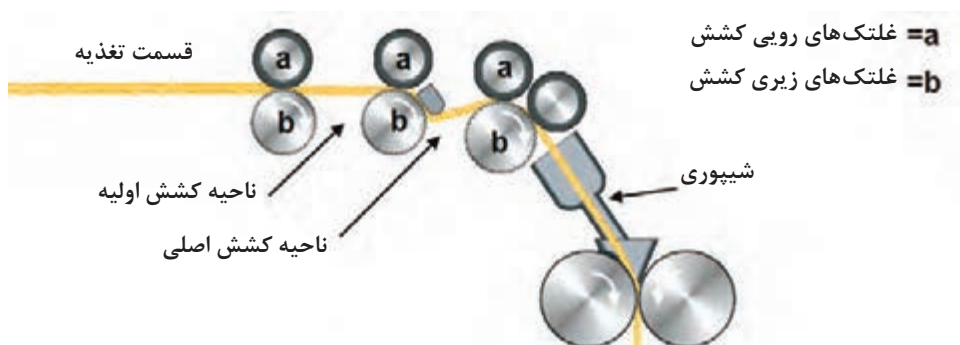

شکل ۶- نحوه قرار گرفتن غلتک‌های کشش در یک ماشین فتیله

در قسمت کشش، غلتک‌های زیری فولادی و شیاردار بوده و غلتک‌های رویی نیز فولادی ولی دارای پوشش پلیمری مخصوص هستند. در شکل ۷ محل قرارگیری غلتک‌های زیری و رویی را مشاهده می‌کنید.



غلتک‌های رویی در یک ماشین چندلاکنی



نمایی از غلتک‌های زیری کشش

شکل ۷

غلتک‌های کشش زیری از طریق انتقال حرکت از الکتروموتور توسط چرخ‌دنده به حرکت در می‌آیند و غلتک‌های رویی (بالایی) در اثر تماس مداوم با غلتک‌های کشش زیری گردش می‌کنند. برای آنکه توده الیاف توسط غلتک‌های کشش به حرکت درآیند و کشش داده شوند، لازم است که غلتک‌ها با نیرویی در محل تماس به هم فشرده شوند. این نیرو به روش‌های مختلفی به غلتک‌های بالایی وارد می‌شود که عبارت‌اند از:

- (الف) در اثر سنگینی وزنه، غلتک بالایی به غلتک پایینی نیرو وارد می‌کند.
- (ب) در اثر نیروی فنر، غلتک بالایی به غلتک پایینی نیرو وارد می‌کند.
- (ج) با نیروی مغناطیسی غلتک بالایی به غلتک پایینی نیرو وارد می‌کند.
- (د) با هوای فشرده (پنوماتیک) غلتک بالایی به غلتک پایینی نیرو وارد می‌کند.

در ماشین‌های جدید از نیروی هوای فشرده برای فشار غلتک بالایی به پایینی استفاده می‌کنند. مزیت این روش آن است که با پیچ تنظیم فشار می‌توان این نیرو را به‌طور مجزا برای تک تک غلتک‌ها تنظیم کرد. میزان فشار غلتک‌ها اهمیت زیادی دارد، زیرا با فشار زیاد الیاف له می‌شوند و در اثر فشار کم فتيله چسبندگی لازم را نخواهد داشت و در مراحل بعدی به راحتی پاره می‌شود.



شکل ۸- چگونگی قرار گرفتن غلتک‌های کشش و غلتک کالندر

در شکل ۸ ضمن نمایش چگونگی قرار گرفتن غلتک‌های کشش در ماشین فتيله، قسمت‌های مربوط به تنظیم فشار هوای غلتک‌های بالایی بر روی غلتک‌های پایینی نیز نشان داده شده است.

تنظیم فواصل بین غلتک‌ها

تنظیم صحیح فواصل بین غلتک‌ها در یکنواختی و دقت عمل کشش، فوق‌العاده مؤثر است. فاصله این غلتک‌ها باید طوری تنظیم شود که بتوانند الیاف را تحت کنترل حرکت دهند و عمل کشش را انجام دهند. وقتی زوج غلتک‌های عقبی، لیفی را رها می‌کنند باید آن لیف تحت کنترل جفت غلتک جلویی قرار گیرد. در شکل ۹، غلتک‌های کشش ۳ بر ۳ می‌باشند و دارای دو ناحیه کشش هستند. برای تنظیم فاصله بین غلتک‌ها، ابتدا آچار مخصوص را در محل مربوط قرار دهید و سپس با چرخاندن آچار فاصله را تنظیم کنید.



شکل ۹- تنظیم فاصله نواحی کشش بین غلتک‌ها

زیاد بودن فاصله در نواحی کشش موجب می شود که الیاف به صورت مجموعه های منفصل کشش داده شوند و از طرف دیگر نزدیک بودن فواصل غلتک ها موجب شکسته شدن الیاف و لغزش غلتک ها می گردد. فواصل غلتک ها با توجه به طول مؤثر الیاف (Effective Length)، وزن فتیله تغذیه و خصوصیات الیاف تعیین می شود.

خود تمیز کنندگی

چون محیط کارخانه های ریسندگی دارای گرد و غبار و پرز می باشند، به سرعت ماشین ها پرز می گیرند. این موضوع عملکرد آنها را تضعیف می کند؛ بنابراین باید به طور مرتب آنها را تمیز کرد. ماشین هایی ساخته شده است که به کمک مکش هوا، پرزهای اطراف غلتک ها و بخش تغذیه و تولید را می گیرد و توسط لوله به مخزن ضایعات منتقل می کند. ذرات گرد و غبار و الیاف کوتاه، ضمن عملیات کشش، بر روی غلتک ها جمع می شوند. لازم است برای اینکه عمل کشش به راحتی انجام گیرد این ذرات فوراً برطرف شوند. در بعضی ماشین ها از پارچه ماهوتی برای تمیز کردن غلتک ها استفاده می شود که با سرعت کمی بر روی سطح غلتک حرکت نموده و به طور دائم گرد و غبار و الیاف جمع شده روی غلتک را پاک می کند.



شکل ۱۰- سیستم خود تمیز کنندگی

در ماشین های فتیله جدید که سرعت تولید آنها زیاده است، تمیز کننده های پارچه ای را نمی توان به کار برد در این ماشین ها برای تمیز کردن غلتک ها از جریان هوا استفاده می شود. بر روی غلتک های کشش بالایی و پایینی، لوله هایی کار گذاشته شده که به یک مکند و فیلتر متصل شده اند و در اثر مکش هوا، الیاف روی غلتک ها به فیلتر منتقل می شوند. شکل ۱۰ نمایشی از این نوع تمیز کننده ها را نشان می دهد.

قسمت محصول دهنده

قسمت محصول دهنده شامل شیپوری، غلتک های کالندر و کوپلر می باشد. الیاف کشش داده شده، پس از خروج از غلتک های کشش جلویی به وسیله شیپوری به غلتک های کالندر هدایت می شوند. قطر دهانه شیپوری متناسب با نوع الیاف و نمره فتیله تولید شده، انتخاب می شود.



شکل ۱۱- کالندر و اتولولر در چند لاکنی

غلتک های کالندر: یک جفت غلتک هستند که فتیله تولید شده از غلتک تولید را تحت فشار به یک لوله مایل که در قسمت کوپلر قرار گرفته است حرکت می دهد. در شکل ۱۱ غلتک های کالندر و نحوه عبور فتیله از آنها را مشاهده می کنید. قسمت افقی به صورت لولا بالا می آید و بر روی قسمت عمودی قرار می گیرد.

چگونگی قرار گرفتن فتیله در بانکه



برای اینکه فتیله به طور منظم در بانکه قرار گیرد، نیاز به حرکت چرخشی فتیله در آن می باشد. از یک طرف صفحه دوار در بالای بانکه (یعنی کویلر)، همراه با لوله ثابتی که فتیله در آن حرکت می کند با انتقال حرکت از طریق یک سری چرخ دنده در حال چرخش است و از طرف دیگر بانکه نیز با سرعت کمتری می چرخد، در نتیجه همین امر موجب می شود، فتیله به شکل خاصی در بانکه قرار گیرد تا خروج فتیله از بانکه در مرحله بعد به راحتی انجام پذیرد.

شکل ۱۲، کالندر و نحوه قرار گرفتن فتیله در بانکه و دو نمونه بانکه که یکی کوچک و دیگری بزرگ است را نشان می دهد. با اینکه دایره های پیچش در هر دو تقریباً یکی است، اما شکل متفاوتی را ایجاد کرده است. در این باره با دوستان بحث کنید.



شکل ۱۲- کویلر و نحوه قرار گرفتن فتیله در بانکه

لامپ های هشدار دهنده



شکل ۱۳- نمونه هایی از لامپ های هشدار دهنده در بالای ماشین فتیله

لامپ های هشدار دهنده نصب شده بر روی ماشین، علت توقف ماشین را در قسمت های مختلف ماشین نشان می دهد. بدین ترتیب که رنگ هر لامپ مشخص می کند، توقف ماشین در اثر اشکال در کدام قسمت ماشین بوده است تا اپراتور بتواند زودتر به محل اشکال برود و اشکال را سریع تر، رفع نماید. شکل ۱۳ این چراغ ها را نشان می دهد. با توجه به تفاوت معنای رنگ لامپ ها در ماشین های مختلف و تنوع سازندگان ماشین ها، حتماً از سرپرست کارگاه از معنی لامپ ها سؤال کنید.

روش های ترمیم نایکنواختی فتیله به طور اتوماتیک

در سیستم های کنترل یکنواختی فتیله، ابتدا وسیله ای ضخامت فتیله را اندازه گیری کرده و چنانچه مقدار آن از حد معینی تجاوز کند با تغییر در سرعت غلتک های کشش (تغییر مقدار کشش) این نایکنواختی جبران خواهد شد.

روش های تشخیص نایکنواختی فتیله عبارت اند از:

- ۱ غلتک های شیاردار و زبانه دار (سیستم فاق وزبانه) T&G (Tongue & Groove)



شکل ۱۴- روش فاق و زبانه
(غلتک شیاردار زبانه‌دار)

در این روش فتیله در حالی که توسط غلتک بالایی تحت فشار است در شیار غلتک پایینی حرکت می‌کند. تغییرات ضخامت موجب بالا و پایین رفتن غلتک بالایی می‌شود.
شکل ۱۴ غلتک‌های شیاردار و زبانه‌دار (فاق و زبانه) را نشان می‌دهد.

۲ خازن الکتریکی

در این روش، فتیله بین دو صفحه خازن عبور می‌کند. چون ظرفیت خازن متناسب با مقدار ماده‌ای است که در بین دو صفحه خازن قرار گرفته است، تغییرات حجمی نمونه (فتیله در حال حرکت) به صورت تغییرات جریان الکتریسیته منعکس می‌شود.

۳ فشار هوا (Pneumatic)

عمل این سیستم بدین ترتیب است که در جداره شیپوری که فتیله در آن متراکم می‌شود، سوراخ باریکی قرار دارد. تغییرات جرم فتیله، فشار هوا را در مجاورت این سوراخ تغییر می‌دهد.
لوله باریکی این سوراخ را به سیستم الکترومغناطیسی متصل می‌کند. تغییرات فشار هوا موجب بالا و پایین رفتن صفحه‌ای حساس شده و بدین ترتیب تغییرات فشار هوا به صورت سیگنال‌های الکتریکی منعکس می‌شود.

۴ سلول فتوالکتریک

در این روش تغییرات جرمی فتیله متناسب با مقدار نوری که از آن عبور می‌کند سنجیده می‌شود.




با دقت به این شکل نگاه کنید و سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.

- ۱ مربوط به چه دستگاهی است؟
- ۲ چه کاری انجام می‌دهد؟
- ۳ فشردن فتیله‌ها به چه روشی انجام می‌شود؟
- ۴ وظیفه قطعه چرخانی که بر روی شکل با فلش قرمز مشخص شده است چیست؟

پرسش





۲ چرا با اینکه غلتک‌های زیری

۳ تحقیق کنید آیا نوع دیگری از

۴ چند فتیله به این دستگاه تغذیه شده است؟

تحقیق کنید آیا دستگاه‌هایی که تعداد فتیله آنها متفاوت باشد وجود دارد؟

به طور کلی سیستم‌های کنترل اتوماتیک یکنواختی فتیل به دو نوع زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

در این سیستم، ضخامت فتیله قبل از ورود به غلتک تغذیه اندازه‌گیری می‌شود، چنانچه خارج از حد مطلوب باشد با تغییر سرعت غلتک‌های جلویی این نایک‌خواختی ترمیم می‌شود. البته لازم است دستگاه مجهز به یک مکانیزم تأخیر زمان باشد تا ترمیم لازم را درست هنگامی که نقطه نایک‌خواخت فتیله به غلتک‌های جلو می‌رسد انجام دهد. شکل ۱۵ قسمت‌های مختلف سیستم کنترل اتوماتیک مدار باز را نشان می‌دهد.



۲ واحد اندازه گیری T&G (فاق و زبانه)

۳ سروو موتور

۴۴ موتور اصلی

سیستم نظارتی کیفیت

۶ کندانسور تار عنکبوتی


۷ کالندر خروجی

↑ کشش اولیه ثابت

۹ کشش اصلی

شکل ۱۵- قسمت‌های مختلف سیستم کنترل اتوماتیک مدار باز

ب) سیستم کنترل اتوماتیک مدار بسته (Closed Loop) در این سیستم ضخامت فتیله بعد از غلتک تولید اندازه گیری می شود، این اندازه گیری در مدت زمان معینی به وسیله دستگاه انترگاتور معدل گیری شده و با مقدار مطلوب مورد نظر مقایسه می گردد و متناسب با تفاوت این دو مقدار فرمانی برای تغییر سرعت غلتک های کشش جلو داده می شود. در شکل ۱۶ نمونه ای از این سیستم را مشاهده می کنید.

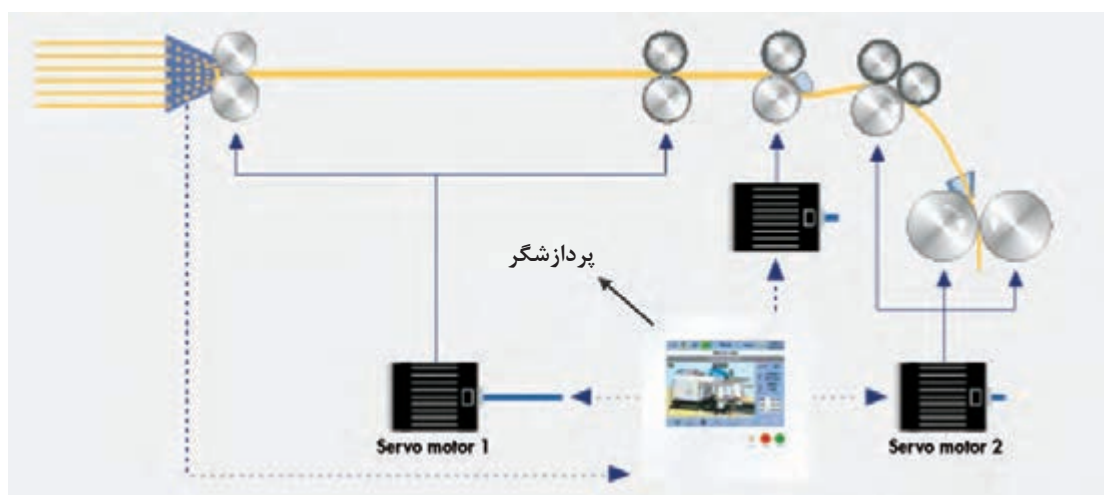

شکل ۱۶- کنترل یکنواختی به صورت مدار بسته

اهمیت تفکیک رنگ بانکه ها

به منظور جلوگیری از اشتباه و جابه جا شدن فتیله ها لازم است بانکه های حاوی فتیله کارد و بانکه های ماشین فتیله همراه با هنک فتیله (نمره فتیله) و غیره برای آگاهی اپراتور با رنگ های مختلف تفکیک شده و در پنل دستگاه قید شود.

شناسایی عیوب

عیوب موجود در فتیله، فتیله ناشناخته، نپ در فتیله، تغییرات در فتیله و غیره باید مشخص و به اطلاع سرپرست کارگاه رسانده شود تا بررسی شود و از ایجاد مشکل در فتیله تولیدی جلوگیری شود.

- غلتک های قابل تعویض در قسمت کشش، بر اساس جدول زمانی نشان داده شده بر روی ماشین، باید تعویض گردند.
- وقتی ماشین برای مدت طولانی متوقف می گردد، باید فشار روی غلتک های بالایی در منطقه کشش را حذف نمود.
- روغن کاری و گریس کاری در محل های مخصوص دستگاه، مطابق پیشنهاد سازنده دستگاه به طور منظم انجام گیرد. برای هر دستگاه مطابق دستورالعمل شرکت سازنده گریس و روغن مخصوص به آن استفاده شود.

نکته



محاسبات ماشین فتیله

الف) محاسبات کشش

۱ کشش حقیقی (واقعی) عبارت است از نسبت وزن در واحد طول فتیله‌های تغذیه شده به وزن در واحد طول فتیله تولید شده.

به عنوان مثال چنانچه در یک ماشین ۸ لاکنی فتیله، ۸ فتیله با وزن ۵۲ گرین بر یارد تغذیه شود و یک فتیله با وزن ۵۰ گرین بر یارد به دست آید، مقدار کشش حقیقی برابر است با:

$$\text{کشش حقیقی} = \frac{۸ \times ۵۲}{۵۰} = ۸ / ۳۲$$

کشش بین دوجفت غلتک که قطرهای مساوی d دارند و الیاف بین آنها کشیده می‌شود، چنانچه سرعت غلتک‌های جلویی ۷۰ دور در دقیقه و سرعت غلتک عقبی ۳۵ دور در دقیقه باشد، مقدار کشش چه میزان است؟

۲ کشش مکانیکی نسبت سرعت خطی غلتک تولید به سرعت خطی غلتک تغذیه می‌باشد، در این روش سرعت غلتک‌ها از طریق انتقال حرکت از الکتروموتور تا غلتک در حال حرکت محاسبه می‌شود.


مثال:

مطلوب است محاسبه کشش در ماشین فتیله (کشش) از غلتک عقب تا غلتک کالندر در صورتی که سیستم انتقال حرکت ماشین مطابق شکل ۱۷ باشد.

الف) مقدار کشش یک دستگاه هشت لاکنی را محاسبه کنید. اگر فتیله‌های ورودی و خروجی هر دو ۳۰ گرم در متر باشد.

ب) اگر دستگاه مورد نظر شش لاکنی باشد مقدار کشش چقدر است؟
ج) با مقایسه این دو عدد چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

شکل ۱۷ دیاگرام انتقال حرکت قسمت کشش در یک ماشین فتیله را نشان می‌دهد:

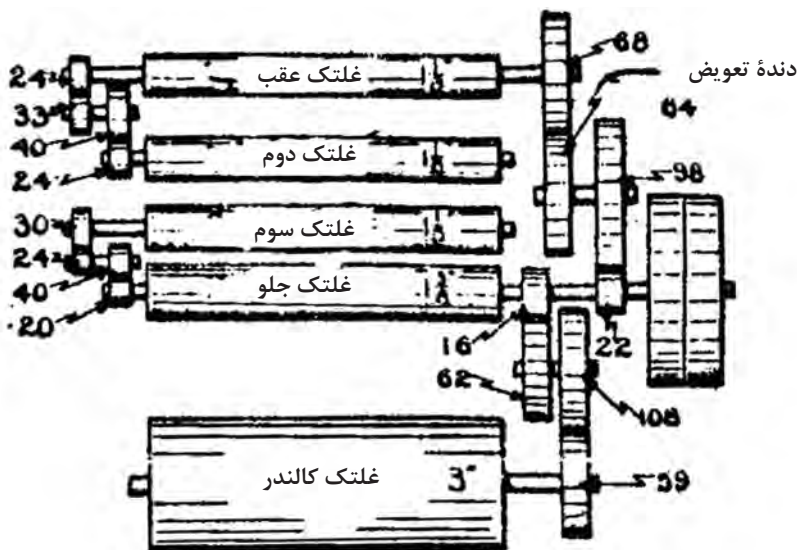

شکل ۱۷- دیاگرام انتقال حرکت در قسمت کشش یک ماشین فتیله

تمرین



فعالیت کلاسی



با توجه به شکل ۱۷ انتقال حرکت از غلتک عقب (تغذیه) تا غلتک‌های کالندر (خروجی) از طریق دنده‌های ۶۴، ۶۸، ۶۴ (دنده قابل تعویض)، ۹۸، ۲۲، ۱۶، ۶۲، ۱۰۸ و ۵۹ انجام می‌گیرد. بنابراین کشش کل برابر است با:

$$1 \times \frac{68}{(64)} \times \frac{98}{22} \times \frac{16}{62} \times \frac{108}{59} \times \frac{3\pi}{1 - \frac{1}{8}\pi} = 5/96$$

دنده قابل تعویض ۶۴ دندانه‌ای در این انتقال حرکت دنده کشش نامیده می‌شود.

ثابت کشش: چنانچه در محاسبه کشش کل به جای دنده قابل تعویض عدد ۱ قرار داده شود ثابت کشش به دست می‌آید.

$$1 \times \frac{68}{(1)} \times \frac{98}{22} \times \frac{16}{62} \times \frac{108}{59} \times \frac{3\pi}{1 - \frac{1}{8}\pi} = 381/576$$

چنانچه بخواهند کشش ماشین فتیله را تغییر دهند از رابطه زیر استفاده می‌کنند.

$$\frac{\text{ثابت کشش}}{\text{مقدار کشش}} = \text{دنده کشش} \rightarrow \frac{\text{ثابت کشش}}{\text{مقدار کشش}} = \text{مقدار کشش}$$

محاسبه کنید دنده کشش را در صورتی که کشش کل برابر ۶ و ثابت کشش ۳۸۱/۵۷۶ باشد.

تمرین



فعالیت کلاسی



با توجه به دیاگرام انتقال حرکت ماشین فتیله در شکل ۱۷، کشش بین غلتک‌های زیر را به دست آورید:

- الف) کشش بین غلتک عقب و غلتک دوم
- ب) کشش بین غلتک دوم و غلتک سوم
- ج) کشش بین غلتک سوم و غلتک جلو
- د) کشش بین غلتک جلو و غلتک کالندر
- هـ) حاصل ضرب کشش در نواحی مختلف کشش را به دست آورید و با کشش کل به دست آمده (در بالا محاسبه شده) مقایسه و بحث کنید.

محاسبه تولید در ماشین فتیله

در محاسبه تولید، دانستن عوامل زیر ضروری است:

- ۱ سرعت خطی غلتک جلو
- ۲ گرم در متر فتیله یا نمره فتیله تولیدی
- ۳ ساعت‌های کاری
- ۴ راندمان ماشین

برای به دست آوردن سرعت خطی غلتک تولید می‌توان:

روش الف) از طریق انتقال حرکت از غلتک جلو تا غلتک کالندر، که توسط چرخ‌دنده انجام می‌شود، دور در دقیقه غلتک کالندر را محاسبه و سپس با ضرب کردن آن در محیط غلتک کالندر (بر حسب متر) سرعت خطی آن را بر حسب متر بر دقیقه به دست آورید.

روش ب) توسط دورس‌سج، دور در دقیقه غلتک کالندر را به‌دست می‌آورند و سپس سرعت خطی کالندر را محاسبه می‌کنند.

مثال: مطلوب است محاسبه تولید در یک ماشین فتیله در ۸ ساعت که غلتک کالندر با سرعت ۷۰ دور در دقیقه می‌چرخد و قطر کالندر برابر ۷/۵ سانتی‌متر و فتیله تولیدی ۳۰ گرم در متر و راندمان ماشین ۸۰ درصد می‌باشد.

$$70 \times 7/5 \pi \times \frac{1}{100} \times 30 \times \frac{1}{1000} \times 60 \times 8 \times \frac{80}{100} = 190 \text{ kg}$$

کیلوگرم در دقیقه متر بر دقیقه

روش ج) مقدار سرعت خطی از طریق پنل دستگاه نیز، نشان داده می‌شود.

خلاصه تنظیمات دستگاه چند لاکنی

- ۱ تنظیم محل قرارگیری بانکه‌ها (۶ یا ۸ با توجه به نوع دستگاه) و تنظیم محل عبور فتیله در کريل
- ۲ تنظیم سرعت غلتک تغذیه جهت انتقال فتیله به ناحیه کشش
- ۳ تنظیم سرعت غلتک‌ها با توجه به میزان کشش تعیین شده توسط مدیر سالن، تنظیم فواصل غلتک‌ها مطابق محاسبات و دستور مدیر سالن
- ۴ تنظیم فشار غلتک‌های رویی جهت اطمینان از اعمال درست کشش و کنترل حرکت الیاف
- ۵ تنظیم میزان مکش هوای بالای غلتک‌ها جهت جداسازی گرد و غبار و پرزها
- ۶ تنظیم و کنترل رطوبت و دمای سالن برای کاهش شکستگی و پاره‌گی الیاف و کاهش ایجاد الکتریسیته ساکن
- ۷ تنظیمات مربوط به پیچش فتیله‌ها در بانکه



با توجه به شکل زیر به سؤالات پاسخ دهید.

فعالیت کلاسی



- ۱ نام این دستگاه چیست؟
- ۲ چه چیزی به این دستگاه تغذیه می‌شود، چه کاری روی آن انجام می‌دهد و چه چیزی تولید می‌کند؟
- ۳ هدف از به‌کارگیری این دستگاه چیست؟
- ۴ قسمت‌های دستگاه را روی شکل مشخص کنید و نام هر کدام را بنویسید.



- تعداد بانکه‌های مورد نیاز را در قفسه قرار داده و فتیله‌ها را به جلو بکشید.
- فتیله‌ها را از میان غلتک‌های راهنما عبور دهید و فتیله‌ها را به جلو هدایت کنید.
- کلیدهای کنترل حرکت آهسته (Inching Switch) و استارت و توقف ماشین را در محل‌های مختلف دستگاه ملاحظه و بررسی کنید.
- قسمت کالندر را باز و نحوه قرار گرفتن فتیله بین غلتک‌های کالندر را ملاحظه کنید.
- انتهای فتیله را جمع کرده و فشرده نموده و از غلتک‌های کالندر و شیپوری عبور دهید.
- از پیوند درست فتیله و استارت ماشین اطمینان حاصل کنید.
- پارگی فتیله در حال حرکت را پیوند بزنید.
- توقف ماشین به علت پارگی فتیله را با روش شدن لامپ‌های علامت دهنده و نمایشگر پنل دستگاه ملاحظه کنید.
- فتیله پاره شده را مشخص کنید و با روش استاندارد کارگاه، فتیله را پیوند بزنید.
- بانکه پر فتیله را داف کنید.
- پنل ماشین را نگاه کنید و دلایل هر نوع توقف را مشخص نمایید.
- ضایعات تولید شده در حین پیوند را جمع‌آوری و در جعبه ضایعات قرار دهید.
- قسمت‌های قفسه ماشین (قسمت تغذیه)، کشش و تولید را به‌طور منظم تمیز نمایید.
- به‌طور منظم ضایعات را با مکش هوا جمع‌آوری کنید و آنها را در جعبه‌های مخصوص قرار دهید.
- همیشه ماشین، تمیز نگه داشته شود.
- جلوی ماشین و اطراف آن را بادگیری کنید.
- زیر دستگاه را تمیز کنید.
- در صورت توقف یا تغییر پارامتر دستگاه باید روی تابلوی دستگاه، علت و زمان توقف را ثبت کنید.
- پیوند را به‌صورت صحیح وارد کنید و از محل‌های تعیین شده به‌صورت صحیح عبور دهید و ماشین را مجدداً استارت نمایید.
- عملیات روان کاری و گریس کاری را به‌طور دوره‌ای انجام دهید.



- همواره از ماسک استفاده کنید.
- از گوشی کار در صورت افزایش سروصدا استفاده کنید.
- همواره در صرفه‌جویی برق و آب کوشا باشید.
- پنبه‌های اضافی را در یک مخزن جداگانه و تمیز جمع‌آوری کنید.
- به هیچ عنوان الیاف کثیف را در مخزن نریزید.

خلاصه وظایف کاربر دستگاه چند لاکنی

- ۱ حضور به موقع در سالن و ثبت وضعیت تولید و تحویل گرفتن سالم دستگاه و تحویل به کاربر بعدی در پایان شیفت
- ۲ بررسی و تنظیم دستگاه چندلاکنی و روان کاری قبل از شروع کار و اطمینان از آماده بودن دستگاه برای شروع و یا ادامه فرایند چندلاکنی
- ۳ تعویض بانکه فتیله ورودی و عبور فتیله از دستگاه و یا اتصال فتیله بانکه به فتیله روی دستگاه
- ۴ نظارت مداوم بر عملکرد دستگاه چند لاکنی و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه چندلاکنی
- ۵ انجام تنظیمات دستگاه چند لاکنی براساس مشخصات فتیله تغذیه و تولید شده
- ۶ انجام تعمیرات جزئی و نگهداری روزانه دستگاه برای جلوگیری از خرابی‌های احتمالی و همکاری با دیگران
- ۷ ثبت اطلاعات عملکرد دستگاه و کیفیت‌سنجی فتیله و اقدامات انجام گرفته روی دستگاه چند لاکنی
- ۸ کنترل صحت پیچش فتیله درون بانکه
- ۹ اطمینان از رعایت نکات ایمنی در حین کار با دستگاه و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
- ۱۰ تمیز نگه داشتن دستگاه و محیط اطراف و جمع‌آوری ضایعات و همکاری با دیگران
- ۱۱ اطمینان از مناسب بودن دما و رطوبت سالن جهت بهبود فرایند تولید و عدم پیچش فتیله دور غلتک‌ها

واحد یادگیری ۲

شانه‌زنی پنبه (Cotton Combing)

مقدمه

عدل پنبه شامل الیاف کوتاه و متوسط و بلند پنبه می‌باشد. در نخ‌های معمولی همه الیاف قابل استفاده است، ولی در نخ‌های شانه شده معمولاً الیاف زیر یک سانتی متر را به کمک دستگاه شانه، جدا می‌کنند و باقی‌مانده را به صورت فتیله شانه زده درمی‌آورند. این کار توسط دستگاه شانه‌زنی که از دو دستگاه بالشچه‌ساز و دستگاه شانه‌زن تشکیل می‌شود، انجام می‌شود. معمولاً رنگ بانکه‌های فتیله شانه شده با بقیه فتیله‌ها متفاوت است تا کاربر در انتقال بانکه‌ها به محل موردنظر دچار اشتباه نشود. عرض دستگاه‌های شانه‌زنی حدود ۵۰ سانتی متر است و در نتیجه لازم است ابتدا ۱۶ یا ۲۴ فتیله در دستگاه روبان یا بالشچه تحت کشش قرار گیرد و به صورت لایه نازک الیاف با عرض ۵۰ سانتی متر درمی‌آید که به آن بالشچه می‌گویند. ورودی دستگاه شانه بالشچه و خروجی آن فتیله شانه شده است. الیاف جدا شده دور ریخته نمی‌شود و برای تولید نخ‌های ضخیم‌تر کاربرد دارد. دستگاه شانه از طریق دو شانه متحرک و ثابت الیاف را شانه می‌کند. از نخ‌های شانه شده برای تولید نخ و پارچه‌های مرغوب‌تر استفاده می‌شود. این نخ‌ها و پارچه‌ها قیمت بالاتری دارند. بر روی دستگاه شانه‌زنی هشت محل برای قراردادن هشت بالشچه وجود دارد که پس از شانه شدن و کشش به صورت فتیله استاندارد درمی‌آید. میزان گرم بر متر فتیله از طریق تغییر میزان کشش غلتک‌های کشش دستگاه شانه‌زنی قابل تغییر و متناسب‌سازی است.

شایستگی‌های فنی

- بررسی و کنترل اجزای دستگاه و چراغ‌های راهنما و تمیز کاری و پرزگیری از دستگاه بالشچه پیچی و کرپل‌ها و روان‌کاری دستگاه و آماده‌سازی دستگاه برای شروع کار
- انتقال بانکه‌های فتیله به قسمت تغذیه دستگاه شانه‌زنی و قرار دادن در محل مناسب و سربایی فتیله و نصب فتیله‌ها به صورت موازی و مسیر مناسب بدون سایش فتیله‌ها
- عبور فتیله‌ها از قسمت کشش و کالندر و پیچش بالشچه و تنظیم قطر و تراکم بالشچه
- برداشت بالشچه‌ها و انتقال به ماشین شانه‌زنی و قرار دادن در محل صحیح و باز کردن سر لایه بالشچه
- لایه‌گذاری بالشچه در مسیر درست و تنظیمات نیپرها و شانه دوار و شانه ثابت و پیوند زن لایه‌ها براساس نمودار طول مؤثر الیاف و مطابق دستور سرپرست سالن
- جای‌گذاری فتیله تولیدی در مسیر نهایی و انتقال به کالندر و کوپلر و بخش پیچش فتیله در بانکه و انتقال بانکه‌های پر شده به محل مورد نظر

فعالیت‌ها در محیط امن و تمیز و بدون خطر و با بانک‌ها و بالشچه‌های سالم و همسان و فتیله‌های تمیز و کنترل نمره فتیله تولیدی و تطابق با نمونه درخواستی انجام گیرد. به‌طور مستمر کیفیت تغذیه و تولید اندازه‌گیری و ثبت گردد. انجام فعالیت‌ها زیر نظر استاد کار و هنرآموز انجام شود. ایجاد شرایط مناسب جهت عملکرد درست دستگاه‌ها و مطابق اصول تعیین شده توسط سرپرست سالن یا هنرآموز. فعالیت‌ها به‌صورت گروهی و با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی و حفاظت از محیط‌زیست انجام شود.

اصول ارزشیابی تکوینی شانه زنی جهت اطلاع هنرجویان

پرسش‌های تئوری و علمی و مکانیزم عملکرد دستگاه‌ها باید به‌صورت درهم تنیده با فعالیت عملی انجام شود.

نکته



ردیف	مراحل کار و شرایط عملکرد و ابزار و تجهیزات و فضا	استاندارد شاخص داوری نمره‌دهی	نمره
۱	توانایی بررسی و کنترل اجزای دستگاه و چراغ‌های راهنما و تمیزکاری و پرزگیری از دستگاه بالشچه پیچی و کرل‌ها و روان‌کاری دستگاه و آماده‌سازی دستگاه برای شروع کار	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۲	توانایی انتقال بانک‌های فتیله به قسمت تغذیه دستگاه شانه‌زنی و قرار دادن در محل مناسب و سریایی فتیله و نصب فتیله‌ها به‌صورت موازی و مسیر مناسب بدون سایش فتیله‌ها	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۳	توانایی عبور فتیله‌ها از قسمت کشش و کالندر و پیچش بالشچه و تنظیم قطر و تراکم بالشچه و برداشت بالشچه‌ها و انتقال به ماشین شانه‌زنی و قراردادن در محل صحیح و باز کردن سر لایه بالشچه	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۴	توانایی لایه‌گذاری بالشچه در مسیر درست و تنظیمات نیپر‌ها و شانه دوار و شانه ثابت و پیوند زن لایه‌ها براساس نمودار طول مؤثر الیاف و مطابق دستور سرپرست سالن	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۵	توانایی جای‌گذاری لایه روی هم و هدایت به قسمت کشش و جای‌گذاری فتیله تولیدی در مسیر نهایی و انتقال به کالندر و کوپلر و بخش پیچش فتیله در بانک و انتقال بانک‌های پر شده به محل مورد نظر	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱

شانه‌زنی نیز یکی از عملیات مهم در ریسندگی است. در این عملیات الیاف کوتاه را از لایه الیاف جدا می‌کنند تا بتوانند نخ‌های با کیفیت‌تر و تمیزتر و یکنواخت‌تری را تولید کنند. پارچه‌هایی که از نخ‌های شانه شده تولید می‌شود گران‌تر است، زیر دست بسیار نرم‌تر و ظاهر تمیزتر دارد. به‌همین دلیل می‌توان از این پارچه‌ها لباس‌های زیباتر و مشتری‌پسندتری را تهیه نمود. میزان تولید نخ‌های شانه شده در مقایسه با نخ‌های شانه نشده (نخ کارد) کمتر است. زیرا علاوه بر قیمت بالای دستگاه‌ها که تهیه آنها را برای کارخانه‌داران مشکل می‌کند، فروش این نخ‌ها به خاطر قیمت بالاتر، کمتر می‌باشد. در نتیجه تعداد کارخانه‌هایی که از سیستم شانه‌زنی استفاده می‌کنند کم است.

اهداف عملیاتی دستگاه شانه‌زنی پنبه

- ۱ آماده‌سازی بالشچه با دستگاه بالشچه‌ساز برای انتقال به دستگاه شانه‌زنی
 - ۲ انتخاب ۱۶ یا ۲۰ یا ۲۴ بانکه فتیله با توجه به نوع دستگاه بالشچه
 - ۳ هم‌راستایی و موازی شدن الیاف در اثر شانه‌زنی و عملیات کشش
 - ۴ حذف الیاف کوتاه به کمک شانه‌های دوار و تخت
 - ۵ مخلوط کردن الیاف از طریق مخلوط کردن فتیله‌های روی سینی دستگاه شانه‌زنی
 - ۶ افزایش طول مؤثر الیاف با حذف الیاف کوتاه
 - ۷ کشش مکانیکی مناسب جهت تولید فتیله شانه شده با نمره تعیین شده توسط مدیر سالن
 - ۸ جمع‌آوری فتیله تولید شده در بانکه‌ها جهت استفاده در مراحل بعدی ریسندگی
- از آنجایی که نمی‌توان فتیله را مستقیماً به ماشین شانه تغذیه کرد، بایستی طی مراحل مقدماتی آن را به صورت بالشچه درآورد. بالشچه به صورت لایه‌ای از الیاف می‌باشد که از کنار هم قرار گرفتن چند فتیله موازی تشکیل یافته است. عرض لایه بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر و وزن آن حدود ۷۰ الی ۹۰ گرم بر متر می‌باشد. گذشته از تهیه بالشچه که برای تغذیه به ماشین شانه ضروری است، مراحل مقدماتی شانه برای مخلوط کردن الیاف نیز اهمیت دارد. این عملیات را بالشچه‌سازی نیز می‌گویند. به دستگاهی که این کار را انجام می‌دهد بالشچه‌ساز (Lap Former) گفته می‌شود.

دستگاه ربان (Ribbon Machine)



شکل ۱۸- ماشین بالشچه‌ساز

برای تولید بالشچه از این روش استفاده می‌شود. در این روش ابتدا ۶ عدد بالشچه از ماشین بالشچه‌ساز تهیه می‌گردد. در ماشین بالشچه‌ساز تعداد ۱۶ فتیله به یک بالشچه تبدیل می‌شود. در شکل ۱۸ یک ماشین بالشچه‌ساز را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۹- دستگاه روبان

بالشچه‌های تهیه شده را روی دستگاه روبان قرار می‌دهند. این دستگاه ۶ لایه بالشچه را به ترتیب روی هم قرار می‌دهد تا یک لایه بسیار ضخیم به دست آید. در شکل ۱۹ یک دستگاه روبان را مشاهده می‌کنید. لایه ضخیم به دست آمده توسط سیستم کشش نازک می‌شود، تا به فرم و اندازه مناسب برای ماشین شانه برسد. در نهایت لایه پیچیده شده، از قسمت تولید خارج می‌شود و آماده انتقال به ماشین شانه می‌گردد.

دستگاه سوپر بالشچه (Super Lap Former)

عملکرد ماشین بالشچه این است که تعدادی فتیله ماشین چندلاکنی را به صورت بالشچه درمی‌آورد. بالشچه لایه‌ای نازک از الیاف پنبه می‌باشد.

این ماشین شامل قسمت‌های زیر است:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| ۱ بانکه‌های فتیله جهت تغذیه | ۵ غلتک‌های کشش |
| ۲ راهنمای فتیله‌ها | ۶ غلتک‌های کالندر |
| ۳ سیستم قطع کننده | ۷ قسمت پیچش بالشچه |
| ۴ صفحه راهنما | |

در شکل ۲۰ یک ماشین تولید بالشچه را مشاهده می‌کنید.




شکل ۲۰- ماشین بالشچه

با دقت در تصویر بالا تعداد بانکه‌ها را مشخص کنید.

فعالیت کلاسی



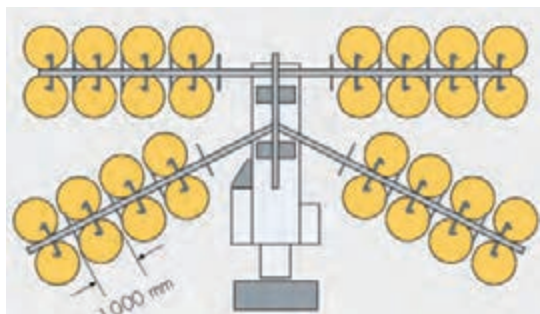


شکل ۲۱- نحوه قرارگیری بانکه‌ها

ماشین‌های ساخته شده توسط سازندگان مختلف کمی با هم تفاوت دارد. تعداد فتیله‌ها در این دستگاه‌ها ۱۶ الی ۳۲ فتیله است.

بانکه‌های حاوی فتیله در زیر قفسه‌های مخصوص تغذیه قرار می‌گیرد و برای هر کدام از فتیله‌ها مسیر خاصی در نظر گرفته شده است تا به طور هم‌زمان و در کنار هم روی صفحه اصلی ماشین بالشچه قرار گیرند. با توجه به تعداد زیاد فتیله‌ها، احتمال دارد که یک یا چند فتیله پاره شود ولی اپراتور دستگاه متوجه نشود. به همین دلیل همه ماشین‌هایی که تغذیه آنها فتیله است به سیستم قطع کننده اتوماتیک پارگی فتیله مجهز شده‌اند. این سیستم به گونه‌ای ساخته شده است که به محض قطع هر کدام از فتیله‌ها، حرکت دستگاه متوقف و چراغ آلامر زرد روشن می‌شود. بنابراین اپراتور با دیدن چراغ زرد قفسه تغذیه، متوجه مشکل در دستگاه می‌شود و برای رفع آن اقدام می‌کند.

شکل ۲۲ مسیر الیاف و راهنماهای عبور فتیله‌ها را نشان می‌دهد.

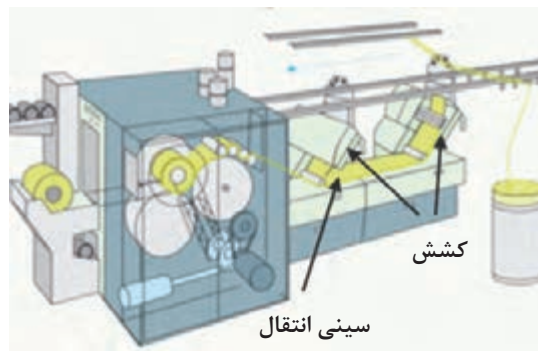

شکل ۲۲- ناحیه کشش و صفحه تغذیه راهنمای فتیله در ماشین بالشچه

ضخامت این گروه فتیله زیاد است و ماشین شانه‌زنی نمی‌تواند با این لایه ضخیم کار کند. به همین خاطر با عبور گروه فتیله‌ها از بخش کشش لایه بالشچه را نازک‌تر و سبک‌تر می‌کند. عرض لایه باید مساوی عرض سیستم ماشین شانه باشد. وزن لایه حدود ۷۰ الی ۹۰ گرم در متر می‌باشد. عرض ماشین‌های شانه ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر است.

قسمت کشش

در این دستگاه‌ها فتیله وارد دستگاه می‌شود و پس از کنار هم قرار گرفتن، وارد قسمت کشش می‌شوند، در طی این عمل فتیله‌ها به صورت لایه‌ای نازک، به نام لایه بالشچه درمی‌آید و از روی سینی انتقال که کاملاً صاف و صیقلی است عبور می‌کند تا به مرحله پیش‌برود. در شکل ۲۳ نمای عمل کشش را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۲۳- نمای عمل تغذیه و کشش در ماشین بالشچه

پس از تولید لایه نازک و یکنواخت بالشچه باید آن را به دور یک قرقره (لوله) پیچید. در طی این عمل باید بر روی بالشچه فشار مناسبی اعمال کرد تا در هنگام شانه‌زنی نتیجه مطلوبی حاصل شود. فشار بر لایه بالشچه تولیدی از طریق یک جفت غلتک اعمال می‌شود. این جفت غلتک را کالندر می‌گویند. غلتک زیری کالندر در جای خود ثابت است و فقط حرکت دورانی دارد. اما غلتک رویی را می‌توان در مواقع لزوم از روی غلتک زیری جدا کرد. در مواردی که الیاف بین غلتک‌های کالندر گیر کند، غلتک رویی را جدا کرده و نسبت به تمیز کردن و باز کردن الیاف اقدام کنید. پس از آن غلتک را در جای خود قرار دهید.

روش برزنت

فشار روی غلتک‌های کالندر از طریق فنر و یا نیروی مکش هوا (پنوماتیک) تأمین می‌گردد. ضخامت لایه تولید شده با میزان فشار غلتک‌های کالندر نسبت معکوس دارد.

قسمت پیچش



۱ شروع پیچش بالشچه



۲ بسته شدن لایه دور بالشچه




۳ کامل شدن بالشچه



۴ داف کردن بالشچه

برای پیچش لایه بالشچه، لازم است آن را فشرده کرد تا لایه الیاف به راحتی از هم جدا نشود. در شکل ۲۴ روش پیچش به کمک یک لایه برزنت را مشاهده می‌کنید. در این روش، در تمام مدت، فشار یکسانی بر بالشچه وارد می‌شود. پس از آنکه بالشچه به اندازه مناسب رسید، ماشین بالشچه آن را به سمت بیرون هدایت می‌کند این عمل را داف کردن (Doffing) می‌گویند.

شکل ۲۴- نحوه پیچش و مراحل پر شدن و داف کردن بالشچه به روش برزنت

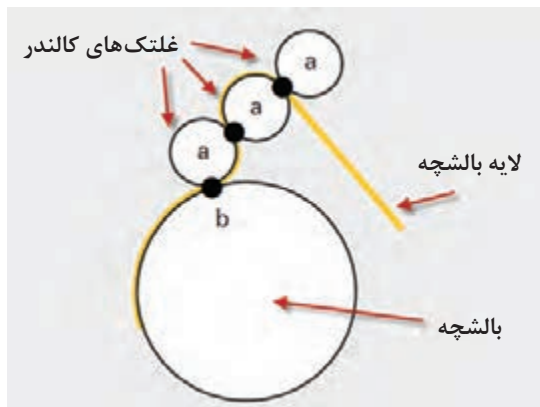

شکل ۲۵- فشار روی لایه بالشچه با کالندر سه غلتکی

روش کالندر

در شکل ۲۵ روش پیچش بالش به کمک فشار غلتک‌های سه کالندر را مشاهده می‌کنید. در این روش محل بالشچه ثابت است ولی در اثر چرخش، لایه بالشچه بر روی هم قرار می‌گیرد. پس از بزرگ شدن لایه بالشچه، عمل داف کردن انجام می‌شود و بالشچه از مجرای خروج به بیرون فرستاده می‌شود.



خود تمیز کنندگی

تمامی دستگاه‌های ریسندگی، باعث پراکنده شدن پرزهای الیاف در محیط سالن می‌شوند. کارخانه سازنده این ماشین از این روش برای جلوگیری از پراکنده شدن پرزها استفاده کرده است. آیا می‌توانید مکانیزم آن را شرح دهید؟

فعالیت کلاسی




انتقال بالشچه‌ها

به طور کلی به ازای هر ماشین بالشچه، شش ماشین شانه در نظر گرفته می‌شود، به این ترتیب که وقتی یک ماشین بالشچه وجود داشته باشد، می‌تواند شش ماشین شانه را تغذیه کند. انتقال بالشچه از این جهت مهم است که ضربه زدن به بالشچه، فرورفتگی در آن و به هم ریختن ساختار بالشچه، آن را غیر قابل استفاده می‌کند. بالشچه‌ها را به سه طریق از ماشین بالشچه به ماشین‌های شانه منتقل می‌کنند.


۱ روش انتقال به کمک قفسه

در این روش قفسه مخصوصی را جلوی ماشین بالشچه قرار می‌دهند، پس از آنکه تعداد مناسبی بالشچه آماده شد، قفسه را به قسمت تغذیه ماشین شانه می‌برند. در شکل ۲۶ این عمل را مشاهده می‌کنید.

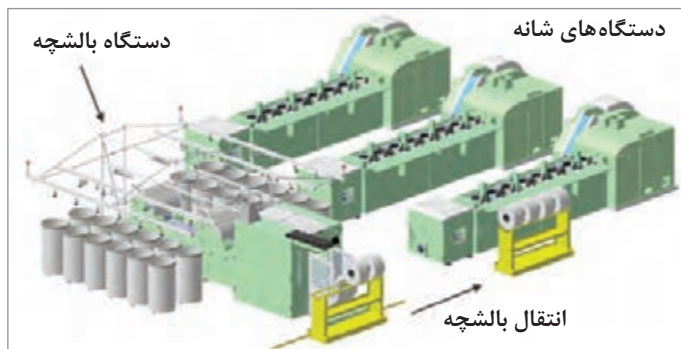

شکل ۲۶- انتقال قفسه بالشچه به قسمت تغذیه شانه

این قفسه‌ها برای چهار بالشچه در نظر گرفته می‌شود. قفسه‌ها در جای مخصوصی که برای این کار درست شده قرار می‌گیرد و در جای خود محکم می‌شود. برای هر ماشین شانه دو قفسه لازم است تا هر هشت چشمه شانه‌زنی، بالشچه رزرو داشته باشد. پس از آنکه ماشین شانه بالشچه اول را شانه زد، بالشچه‌های رزرو به محل اصلی تغذیه دستگاه شانه منتقل می‌گردد.

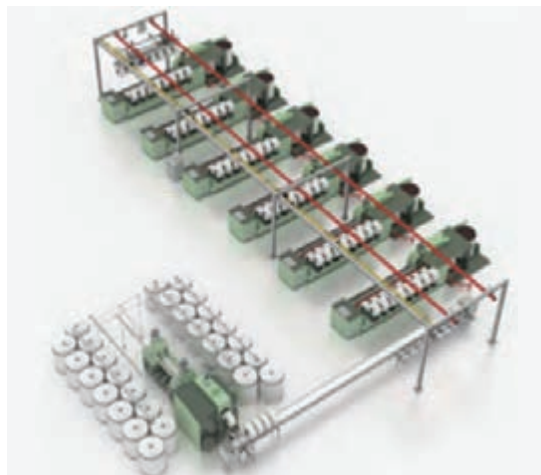

شکل ۲۷- روش انتقال اتوماتیک بالشچه


۲ روش انتقال اتوماتیک

در این روش پس از آنکه بالشچه تولید شد، از طریق یک نوار نقاله به محل مخصوص جمع‌آوری و انتقال می‌یابد. در این روش هر هشت بالشچه هم‌زمان بالا می‌رود و پس از رسیدن به دستگاه مورد نظر پایین می‌آید تا در جای خود استقرار یابد. در شکل ۲۷ نمایی از این روش را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۸- نحوه قرارگیری بالشچه‌ها روی دستگاه شانه

در شکل ۲۸ نحوه قرار دادن بالشچه‌ها، روی دستگاه شانه را به‌طور اتوماتیک مشاهده می‌کنید.

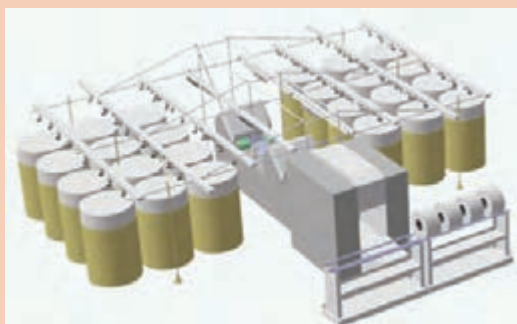

با دقت به شکل روبه‌رو نگاه کنید و سپس به سؤالات پاسخ دهید.

- ۱ نام این دستگاه چیست؟
- ۲ وظیفه دستگاه را شرح دهید.
- ۳ چه چیزی به دستگاه تغذیه می‌شود؟
- ۴ بانکه را روی شکل نشان دهید. تعداد بانکه‌ها چقدر است؟
- ۵ مکانیزم عملکرد این دستگاه را شرح دهید.
- ۶ خروجی دستگاه چیست و به چه دستگاهی تغذیه می‌شود؟

فعالیت کلاسی



ماشین شانه‌زنی (Combing Machine)

مرحله شانه‌زنی فقط در آن دسته از کارخانه‌های ریسندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نخ‌های ظریف و صاف تولید می‌کنند. پنبه‌ای که در این گونه کارخانه‌ها استفاده می‌شود، معمولاً از نوع خیلی خوب و با طول بلند می‌باشد. با توجه به اینکه طول پنبه ایرانی به‌طور متوسط یک اینچ است، مرحله شانه‌زنی در مورد اکثر پنبه‌های ایرانی انجام نمی‌شود. البته در بعضی موارد ممکن است عمل شانه‌زنی برای بهبود کیفیت در مورد الیاف پست (الیاف با کیفیت کم) نیز انجام شود، ولی مقدار ضایعات افزایش می‌یابد. به‌طور کلی نخ‌ی که از فتیله شانه شده تولید می‌شود، محکم‌تر، یکنواخت‌تر، صاف‌تر، براق‌تر و تمیزتر است.

عملیات ماشین شانه: عملیاتی را که در ماشین شانه انجام می‌گیرد، می‌توان به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم نمود:


عملیات اصلی عبارت‌اند از:

- ۱ تغذیه بالشچه توسط غلتک تغذیه
- ۲ جدا کردن الیاف کوتاه و گره خورده و ناخالصی‌های دیگر و صاف نمودن الیاف توسط شانه‌دوار
- ۳ جدا کردن الیاف شانه شده از بالشچه و در عین حال شانه زدن انتهای نوار الیاف توسط شانه تخت
- ۴ پیوند زدن نوار شانه شده الیاف به لایه شانه شده قبلی.

عملیات فرعی دستگاه شانه عبارت‌اند از:

- ۱ متراکم کردن الیاف شانه شده و قراردادن فتیله‌های تولید شده در چشمه‌های مختلف در کنار یکدیگر
- ۲ کشش دادن فتیله‌ها و تبدیل آنها به یک فتیله
- ۳ قراردادن فتیله‌ها در بانکه

برای بالا بردن کیفیت نخ تولیدی از عملیات شانه‌زنی استفاده می‌شود. در اثر عمل شانه‌زنی، علاوه بر بالا رفتن کیفیت نخ، ارزش آن نیز بالا می‌رود.

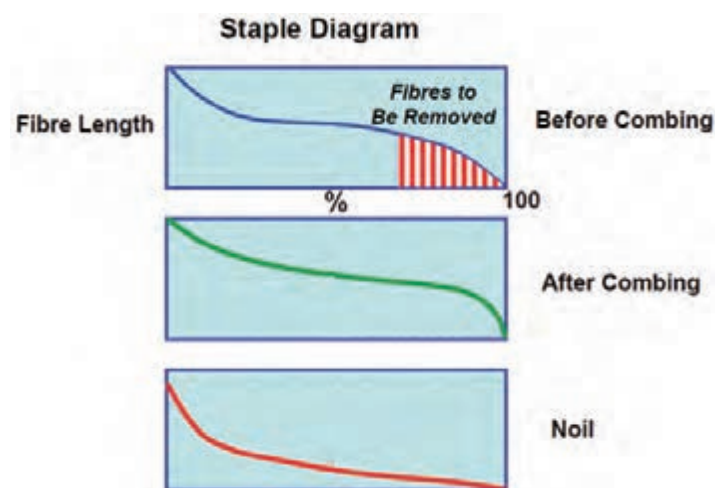


شکل ۲۹- دیاگرام طولی الیاف پنبه قبل و بعد از شانه‌زنی

در شکل ۲۹ نمودار طول پنبه را در سه حالت مشاهده می‌کنید. تصویر بالا مربوط به الیاف قبل از شانه‌زنی و تصویر وسط مربوط به محصول شانه شده و تصویر پایینی مربوط به ضایعات جدا شده از الیاف می‌باشد. که نشان می‌دهد حذف الیاف کوتاه و نامناسب که وظیفه اصلی عملیات شانه‌زنی است انجام شده است. طول مؤثر الیاف شانه شده افزایش یافته و در نتیجه نخ‌ی که از این الیاف به‌دست می‌آید ظریف‌تر، محکم‌تر، نرم‌تر و با ظاهری زیباتر می‌باشد.

این نخ‌ها برای تولید پارچه‌های ظریف‌تر و گران‌تر استفاده می‌شود.

در عملیات شانه‌زنی الیاف کوتاه از الیاف بلند پنبه طی مراحل مشخصی جدا می‌شود. در فرایند شانه‌زنی بین ۵ تا ۲۵ درصد الیاف تغذیه شده که کوتاه هستند از توده الیاف جدا می‌شوند. اولین گروه ماشین‌های شانه به صورت گرد (مدور) ساخته شد ولی در حال حاضر این ماشین‌ها به صورت خطی (linear) ساخته می‌شوند. در شکل ۳۰ هر دو نوع ماشین شانه‌زنی را مشاهده می‌کنید.

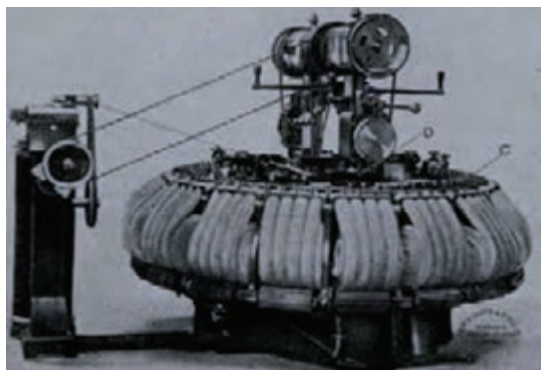

دوار



خطی

شکل ۳۰- ماشین شانه‌زنی



شکل ۳۱- یک واحد چشمه از یک ماشین شانه‌زنی و اجزای آن

ماشین‌های شانه‌زنی مدور دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، به همین دلیل ماشین شانه‌زنی خطی تشریح می‌شود.

هر ماشین شانه‌زنی از هشت واحد (چشمه) تشکیل می‌شود که این چشمه‌ها در کنار هم قرار دارند. در شکل ۳۱ یک واحد چشمه از یک ماشین شانه‌زنی را مشاهده می‌کنید.

وظایف ماشین شانه‌زنی

فرایند شانه‌زنی به منظور بهبود خصوصیات کیفی مواد اولیه مصرفی انجام می‌گیرد. استفاده از مرحله شانه‌زنی سبب تولید نخ‌هایی نیمه ظریف و ظریف می‌گردد که در نتیجه خصوصیات کیفی نخ‌های تولید شده، بالا می‌رود این خصوصیات عبارت‌اند از:

۱ یکنواختی نخ ۴ نرمی و صافی نخ

۲ استحکام نخ ۵ نمای ظاهری نخ

۳ تمیزی نخ ۶ صافی سطح پارچه تولید شده از این نخ

علاوه بر خصوصیات فوق، نخ تهیه شده از پنبه شانه شده به تاب کمتری نسبت به نخ شانه نشده احتیاج دارد و در نتیجه سطح نرم‌تری خواهد داشت.

حذف بخشی از الیاف و در نتیجه بالا رفتن ضایعات، باعث تولید نخ کمتری می‌شود و در نتیجه قیمت تمام شده نخ افزایش می‌یابد. اما کالای با کیفیت بالاتر ولی گران‌تر، مشتریان خاص خود را دارد. در بسیاری از موارد عمل شانه‌زنی سود بیشتری را نصیب تولیدکنندگان می‌کند. ولی اگر الیاف انتخابی برای شانه‌زنی مناسب نباشد، باعث ضرر و زیان می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، الیاف پنبه مزارع ایران، جزء الیاف پنبه‌ای هستند که برای شانه‌زنی مناسب نیست. اغلب الیاف پنبه‌ای که در ایران شانه‌زنی می‌شود وارداتی است. با توجه به تنوعی که در مصرف الیاف شانه شده وجود دارد و با توجه به مرغوبیت پنبه‌های تولیدی در مزارع، کارخانجاتی که فرایند شانه‌زنی دارند به دو گروه تقسیم می‌شوند:

۱ کارخانجاتی که از الیاف پنبه با طول‌های بلند استفاده می‌کنند، در نتیجه برای آنها هزینه کردن اهمیت کمتری در مقایسه با کیفیت دارد. این کارخانجات تمام سعی خود را برای تولید نخ‌هایی با کیفیت برتر و بسیار ظریف به کار می‌گیرند ولی در عوض مشتریانی برای خود دارند که حاضرند قیمت بسیار خوبی را برای این‌گونه نخ‌ها بدهند و سود آنها از طریق فروش با قیمت بالا به دست می‌آید. تعداد کمی از کارخانجات از این دسته می‌باشند.

۲ کارخانجاتی که از الیاف پنبه با طول‌های متوسط استفاده می‌کنند، مشتریان خود را با کیفیت خوب و قیمت مناسب حفظ می‌کنند. در این گروه از کارخانجات، هدف تولید نخ‌ی ظریف و با قیمتی مناسب و قابل رقابت است. در اغلب کشورهای دنیا این گروه از کارخانجات فعال هستند. در این گروه با توجه به اهداف کارخانه تولیدکننده، انتخاب کارگر ماهر فعال و مسئولیت‌پذیر بسیار اهمیت دارد. چنانچه انتخاب پنبه (ماده اولیه) و نیروی انسانی درست صورت گیرد مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:

- ۱ جداسازی بهینه الیاف کوتاه و بلند
- ۲ مصرف بهینه‌تر الیاف مصرفی و افزایش نخ تولیدی
- ۳ صرفه‌جویی از طریق کاهش ضایعات
- ۴ پایداری کیفیت نخ تولید شده

اجزای ماشین شانه‌زنی خطی

مطابق شکل‌های ۳۰ و ۳۲ ماشین شانه‌زنی تخت (خطی) از اجزای زیر تشکیل شده است:

- ۱ قفسه رزرو بالشچه
 - ۲ محل قرارگیری بالشچه اصلی و غلتک‌های بازکننده بالشچه
- این قسمت شامل دو غلتک است که بالشچه روی آن قرار می‌گیرد و به تناوب و هر بار کمی بیش از طول مؤثر الیاف، لایه بالشچه را به طرف واحد شانه‌زنی می‌فرستد. (شکل ۳۲)



شکل ۳۲- بخش باز شدن لایه بالشچه یا تغذیه

۳ واحد شانه‌زنی (Combing Unit)

واحد شانه‌زنی، بخش اصلی و مهم ماشین شانه است. هر چه سرعت و دقت این واحد بالاتر باشد، کل ماشین و تولید آن نیز از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود. اکثر سازنده‌های ماشین شانه، تحقیقات وسیعی را برای به دست آوردن نتیجه بهتر در این بخش انجام داده‌اند ولی به خاطر تکنولوژی بالا برای ساخت این واحد، کشورهای معدودی توانسته‌اند یک ماشین شانه خوب و کارا بسازند.

در شکل ۳۳ یک واحد شانه‌زنی را مشاهده می‌کنید.

واحد شانه‌زنی دارای اجزای زیر می‌باشد.

a = motion part = بخش انتقال حرکت به اجزا

b = upper nipper = تیغه نیپر بالایی


c = flat comb = شانه تخت

d = rotor comb = شانه چرخان

e = feed roll = غلتک تغذیه

f = detaching rolls = غلتک‌های جداکننده

g = lower nipper = تیغه نیپر زیری

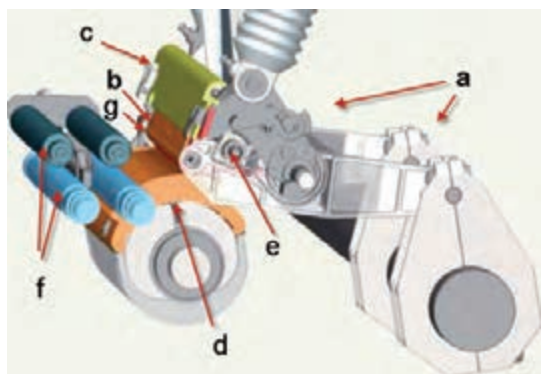

شکل ۳۳- یک واحد شانه‌زنی

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید، اجزای زیادی برای ساختن واحد شانه‌زنی مورد نیاز است. اما آنچه کار را سخت‌تر می‌کند، نحوه حرکت و هماهنگی حرکت بین این اجزا می‌باشد. این حرکت‌ها را مراحل شانه (combing process) می‌گویند. مراحل شانه به ترتیب اجرا می‌شوند و زمان‌بندی آن بسیار مهم است.

به نظر شما چه چیزی باعث شده است که شانه زدن الیاف پنبه بسیار سخت باشد؟ با دوستان خود درباره این موضوع بحث کنید.

فکر کنید



مرحله اول (feeding): غلتک تغذیه به اندازه مشخصی لایه پنبه را به سمت جلو حرکت می‌دهد و سپس می‌ایستد تا تیغه نیپر رویی به سمت لبه نیپر زیری پایین برود و لایه الیاف را محکم بگیرد.


مرحله دوم (rotary combing): شانه دوار (سیلندر شانه) به الیاف می‌رسد و آن را شانه می‌کند. هنگام عملیات شانه‌زنی سیلندر شانه به‌طور دائم دوران می‌نماید و در نتیجه بخش شانه‌کننده آن که ضایعات و الیاف کوتاه را می‌گیرد، مرتباً مقابل برس دواری که زیر سیلندر قرار گرفته است واقع می‌شود. این برس چرخان، دوران می‌کند و بخش شانه سیلندر را از هرگونه ناخالصی پاک می‌کند و آنها را به سمت آبکش و فیلتر مربوطه هدایت می‌کند.

مرحله سوم (piecing): مجموعه متحرک شانه به سمت جلو حرکت می‌کند و هم‌زمان غلتک‌های جداکننده برعکس می‌چرخند تا دو لبه لایه الیاف روی هم قرار گیرند.

مرحله چهارم (flat combing): شانه تخت به سمت پایین حرکت می‌کند و درون لبه الیاف فرو می‌رود. سپس غلتک‌های جداکننده، حرکت معمولی خود را انجام می‌دهند و انتهای الیاف را از داخل شانه تخت بیرون می‌کشند تا انتهای الیاف نیز شانه شود. پس از اتمام مراحل، دوباره مراحل اول و دوم و... ادامه می‌یابد. وقتی که چهار مرحله با موفقیت انجام شود، یک مرحله شانه انجام شده است. در ماشین‌های قدیمی، مراحل شانه زیادتر بود ولی برای کاهش هزینه‌های استهلاک ماشین و صرفه‌جویی در برق و زمان این مراحل کمتر شده است برای این کار بعضی از مراحل در هم ادغام شده است. واحد اندازه‌گیری سرعت عملیات در ماشین شانه، نپیر در دقیقه (nip/min) است. هرچه این عدد بیشتر باشد سرعت ماشین شانه بیشتر است. سرعت یک ماشین هشت واحدی تا ۶۰۰ nip/min می‌رسد. در شکل ۳۴ مراحل شانه‌زنی را مشاهده می‌کنید.

با توجه به علائم روی این شکل، مراحل زیر را یک به یک در شکل‌های بعدی شرح دهید. عملکرد اجزا را در هر شکل جلوی نماد آن اجزا بنویسید.

فعالیت کلاسی

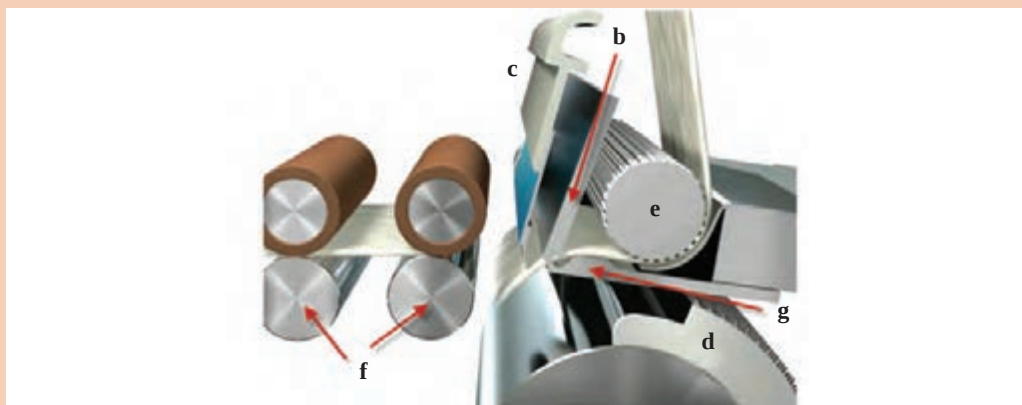

شکل ۳۴- الف

=b

=c

=d

=e

=f

=g



=b


=c

=d

=e

=f

=g

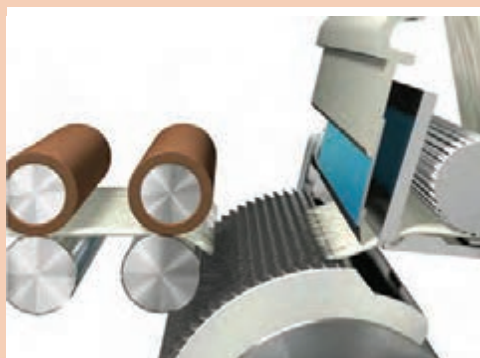

=b

=c

=d

=e

=f

=g



=b


=c

=d


=e

=f

=g

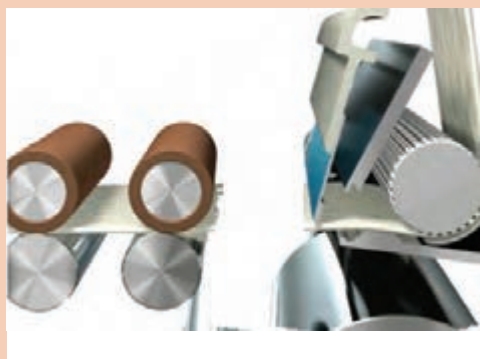

(ب)
شکل ۳۴- مراحل شانه زنی پنبه

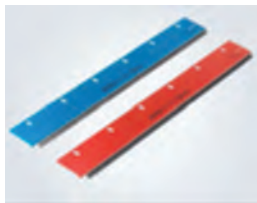

قطعات این واحد قابل تعویض و تنظیم است و برای الیاف مختلف از نظر جنس، طول و ظرافت تنظیم و یا تعویض می‌گردد. در شکل ۳۵ بعضی از این اجزا را مشاهده می‌کنید.

شکل ۳۵- شانه دوار و شانه تخت

انتقال نیرو به قطعات واحد شانه بسیار مهم است. چرخ مدرج، برای تنظیم اجرای صحیح مراحل است. از روی کاتالوگ دستگاه و زمان‌بندی (timing) ارائه شده، می‌توان تنظیمات را مرحله به مرحله انجام داد. درجه‌بندی‌های روی چرخ مدرج، راهنمای خوبی برای اجرای این تنظیمات است (شکل ۳۶).



ب) بخشی از گیربکس شانه



الف) چرخ مدرج انتقال نیرو به اجزای شانه

شکل ۳۶



شکل ۳۷- انتقال حرکت و تابلوی برق در ماشین شانه

انتقال حرکت به ماشین شانه بسیار پیچیده است در شکل ۳۷ نمای کلی از این قسمت را مشاهده می‌کنید. انتقال حرکت در ماشین شانه، واحد شانه‌زنی، حرکت فتيله‌ها و کشش بانکه پرکنی را شامل می‌شود. در یک ماشین شانه ممکن است چندین موتور به کار رود ولی انتقال حرکت برای همه واحدهای شانه از یک بخش فرمان می‌گیرند تا شانه‌زنی کاملاً یکنواخت باشد.

۴ تبدیل لایه شانه شده به فتیله

در شکل ۳۸ نحوه جمع شدن الیاف و تبدیل به فتیله را مشاهده می کنید. انواع دیگری از ماشین ها وجود دارد که لایه ها را روی هم قرار می دهد و در نهایت پس از عمل کشش، آن را به فتیله تبدیل می کند.



شکل ۳۸- جمع کردن الیاف شانه شده و تبدیل آن به فتیله

۵ سینی انتقال گروه فتیله ها

در نهایت هشت فتیله تولید شده، از روی سینی انتقال و در کنار هم به طرف قسمت کشش حرکت می کنند تا پس از اعمال کشش یک فتیله تولید گردد (شکل ۳۹).



شکل ۳۹- انتقال فتیله ها به بخش کشش از روی سینی انتقال

۶ کشش گروه فتیله ها و تبدیل به یک فتیله


چون حجم و وزن در متر هشت فتیله شانه شده زیاد است باید آن را کاهش داد. این عمل توسط غلتک های کشش انجام می شود. اغلب ماشین های شانه از سیستم کشش موجود در ماشین هشت لاکنی (draw frame) استفاده می کنند. در طی این عملیات یکبار دیگر همه اهداف ماشین کشش، اعمال می گردد.

تمام اهدافی که در این مرحله به الیاف اعمال می شود را بنویسید.

فعالیت کلاسی



در شکل ۴۰ غلتک های کشش ماشین شانه را مشاهده می کنید. عملکرد کشش در این ماشین، درست مشابه عملکرد کشش در ماشین هشت لاکنی است.

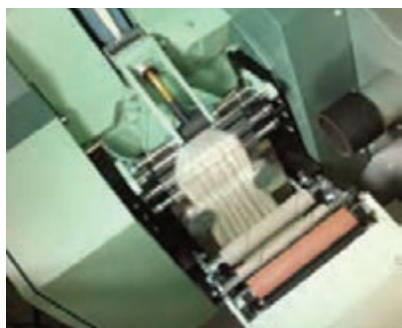

شکل ۴۰- قسمت کشش در ماشین شانه



نوع سیستم کشش و تعداد غلتک‌های رویی و زیری را در شکل مشخص کنید.




شکل ۴۱- بخش تولید و بانکه پرکنی

۷ پیچش و قرار دادن فتیله در بانکه و داف کردن

پس از خارج شدن فتیله و عبور از غلتک‌های کالندر، فتیله را در بانکه‌ها جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت پس از پر شدن بانکه آن را از دستگاه جدا می‌کنند (داف کردن).
در شکل ۴۱ بخش بانکه پرکنی یک ماشین شانه را مشاهده می‌کنید.

برای شروع تولید در دستگاه شانه‌زنی پس از تغذیه بالشچه‌ها و آغاز به کار دستگاه ابتدا از واحد شانه‌ای که به قسمت تولید نزدیک‌تر است، هدایت فتیله به قسمت تولید شروع شود. یعنی تولیدگیری از واحد شماره ۱ شانه‌زنی شروع گردد؛ زیرا مقدار فتیله این واحد، روی سینی طولانی‌تر است، سپس به ترتیب عمل تولیدگیری انجام شود. در شکل ۴۲ این موضوع را مشاهده می‌کنید.

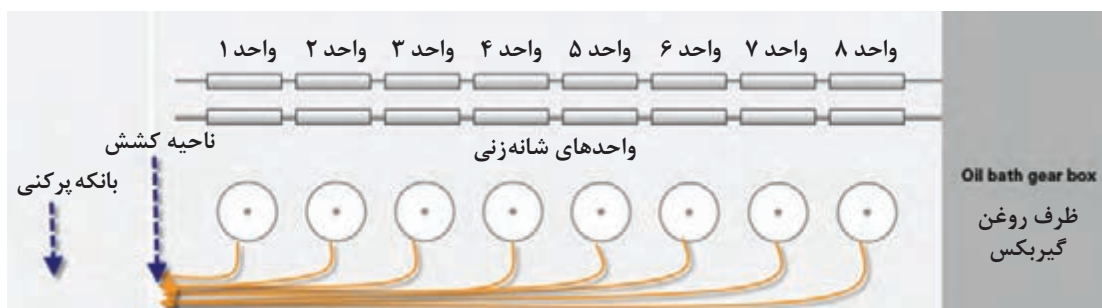

شکل ۴۲- نحوه تولیدگیری در ماشین شانه

پس از عمل کالندر کردن و پیچش و بانکه پرکنی، بانکه‌های پر شده داف می‌گردد.

الیاف عصایی

الیاف موجود در لایه الیاف در ماشین کارد توسط خارهای سیلندر اصلی گرفته می‌شود و آن را تا می‌زنند و در نتیجه الیاف شبیه عصا می‌شوند. زمانی که الیاف وارد مرحله کشش دوم و یا ماشین شانه می‌شود باید از طرف تا شده (عصایی) وارد واحد شانه‌زنی شود. این کار باعث می‌شود تا شانه دوار به عصایی الیاف برخورد کند و به راحتی آن را باز کند. به همین دلیل قبل از تولید بالشچه، یک مرحله کشش لازم است.

با رسم شکل الیاف موجود در بانکه کارد و بانکه‌های ورودی و خروجی دو مرحله چندلاکنی و لایه بالشچه به نحوه ورود و خروج الیاف عصایی از بانکه‌ها توجه کنید تا ضرورت این کار را دریابید. این موارد را به هنرآموزتان نشان دهید.





با توجه به شکل روبه‌رو به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- ۱ نام این دستگاه چیست؟
- ۲ چه وظیفه‌ای دارد؟
- ۳ چه چیزی به دستگاه تغذیه می‌شود؟
- ۴ چه چیزی تولید می‌کند؟
- ۵ بر روی شکل اجزای مهم دستگاه را مشخص نموده و عملکرد هر کدام را بنویسید.

تنظیمات دستگاه شانه‌زنی

- ۱ تنظیم محل قرارگیری بالشچه‌ها
- ۲ تنظیم سرعت تغذیه لایه الیاف به دستگاه جهت جلوگیری از انباشتگی یا گسسته شدن لایه الیاف
- ۳ تنظیم فواصل نیپر‌ها و شانه‌زن دوار و شانه تخت
- ۴ تنظیمات غلتک‌های گرفتن لایه شانه شده
- ۵ تنظیم سرعت چرخش شانه دوار
- ۶ تنظیم سرعت‌های غلتک کشش جهت رسیدن به نمره تعیین شده توسط مدیر سالن
- ۷ تنظیم فشار غلتک‌های رویی بر غلتک‌های زیری ناحیه کشش دستگاه
- ۸ تنظیمات انتقال و پیچش فتیله‌ها به بانک‌ها
- ۹ تنظیم و کنترل رطوبت و دمای سالن برای کاهش شکستگی الیاف و کاهش الکتریسیته ساکن و عدم ایجاد مشکل در فرایند شانه‌زنی



با توجه به سرعت غلتک‌های ماشین کشش چگونه الیاف عصایی ممکن است باز شود؟



۱



۲

○ قبل از روشن کردن دستگاه

از سرویس‌کاری، گریس و وجود روغن در محل‌های تعیین شده مطمئن شوید.

○ روان کاری

همه محل‌هایی که شبیه شکل ۲ هستند که گریس‌خور نام دارند را گریس بزنید. باید توسط گریس‌زن (شکل ۱) پر از گریس شوند این کار را گریس‌زنی می‌گویند.



بعضی از سازندگان ماشین‌های نساجی همه گریس‌خورها را در یک محل جمع کرده‌اند تا از طریق لوله‌های فلزی نازک، گریس‌ها به همه نقاط مورد نظر برود. به نظر شما این روش چه مزایا و معایبی دارد؟



- بانکه خالی را در قسمت تولید ماشین شانه قرار دهید.
- سرلایه الیاف را از محل‌های تعیین شده به صورت صحیح عبور دهید.
- از انتهای‌ترین چشمه شروع به کشیدن لایه الیاف بنمایید.
- هر ۸ لایه که دور هم جمع شدند را از غلتک راهنمای اصلی به قسمت کشش هدایت کنید.
- مجموع لایه‌ها را وارد راهنماهای قسمت کشش نموده و از بین غلتک‌های کشش عبور دهید.
- غلتک‌های کشش را پایین بیاورید.
- با کمک استارت ضربه‌ای (کلیدهای فشاری) فتیله‌های کشش یافته را به داخل قیفی و بانکه هدایت کنید.
- ماشین را استارت کامل بزنید.

کنترل حین کار

- در طول زمان کارکرد ماشین به چراغ‌های آلام توجه کامل بنمایید.
- واحد تغذیه را کنترل کنید.
- عملکرد صحیح مکش را کنترل کنید که ضایعات جدا شده را به طور کامل با خود به قسمت ضایعات انتقال دهد.

اقدامات اپراتور حین کار

سینی جلو را تمیز کنید تا چیزی به فتیله نچسبد.
به صورت دوره‌ای اطراف غلتک‌های کشش و راهنما که روی سطح میز هستند، تمیز شود و پرزهای آن گرفته شود. مطابق شکل ۴۳ پرزگیری شود.



شکل ۴۳- روش پرزگیری با تفنگی پرزگیر

- ❑ قسمت‌های مختلف دستگاه را بادگیری کنید.
- ❑ زیر دستگاه را تمیز کنید.
- ❑ در صورت توقف یا تغییر پارامتر دستگاه باید روی تابلوی مخصوص آن دستگاه علت و زمان توقف را ثبت کنید.
- ❑ پیوند را به صورت صحیح وارد کنید و از محل‌های تعیین شده به صورت صحیح عبور دهید و ماشین را مجدداً استارت نمایید.

موارد ایمنی کار

- ❑ هنگام پیوند زدن مواظب دستان خود باشید؛ سوزن‌های شانه تیز و برنده هستند.
- ❑ چنانچه غلتک‌های کشش به هر دلیلی داغ شده باشد، منتظر شوید تا خنک شوند و علت داغ شدن را پیدا کنید.

اقدامات قبل از خاموش کردن دستگاه

- ❑ محل‌های عبور الیاف و چشم‌های الکترونیکی کنترل شود و فتوسل‌ها را تمیز کنید.
- ❑ محوطه دستگاه را تمیز کنید.
- ❑ در هنگام تعطیلی‌های طولانی باد و برق دستگاه را قطع کنید.
- ❑ چنانچه به مدت طولانی قرار است ماشین متوقف باشد (مثلاً روزهای تعطیل) کلیه فشارهای روی غلتک‌ها و نیز قسمت شانه را بردارید و آنها را آزاد کنید.

خلاصه وظایف کاربر دستگاه شانه‌زنی


- ۱ حضور به موقع در سالن و ثبت وضعیت تولید و تحویل گرفتن سالم دستگاه‌های بالشچه و شانه‌زنی و تحویل به کاربر بعدی در پایان شیفت
- ۲ بررسی و تنظیم دستگاه بالشچه و شانه‌زنی و روان کاری، قبل از شروع کار و اطمینان از آماده بودن دستگاه برای شروع و یا ادامه فرایند شانه‌زنی
- ۳ تعویض بانکه‌ها برای دستگاه بالشچه و انتقال بالشچه‌ها به دستگاه شانه‌زنی و تغذیه اصولی بالشچه‌ها به دستگاه شانه‌زنی
- ۴ نظارت مداوم بر عملکرد دستگاه بالشچه و شانه‌زنی و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه‌های بالشچه و شانه‌زنی
- ۵ کنترل سلامت لایه بالشچه و کنترل میزان سفتی بالشچه
- ۶ انجام تنظیمات دستگاه شانه‌زنی براساس مشخصات الیاف بالشچه ورودی و فتیله تولیدی مطابق محاسبات و استانداردها
- ۷ انجام تعمیرات جزئی و نگهداری روزانه دستگاه برای جلوگیری از خرابی‌های احتمالی
- ۸ ثبت اطلاعات میزان تولید و نتایج کیفیت‌سنجی فتیله و اقدامات انجام گرفته روی دستگاه
- ۹ کنترل صحت عملکرد غلتک‌های کشش و هدایت فتیله به بانکه
- ۱۰ اطمینان از رعایت نکات ایمنی در حین کار با دستگاه و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
- ۱۱ تمیز نگه داشتن دستگاه و محیط اطراف و جمع‌آوری ضایعات و همکاری با دیگران
- ۱۲ اطمینان از مناسب بودن دما و رطوبت سالن جهت بهبود فرایند تولید





پودمان ۴

چرخانه‌ای و نیم‌تابی

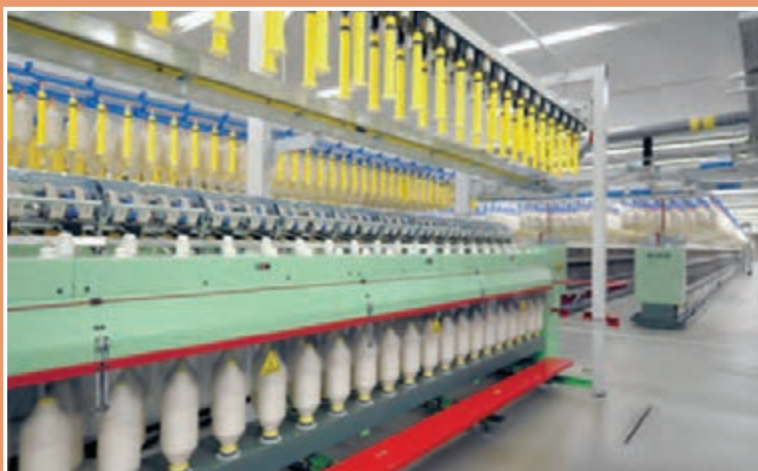

واحد یادگیری ۱

چرخانه‌ای Rotor Spinning

مقدمه

دستگاه اوپن‌اند به خاطر توانایی تاب دادن رشته الیاف در حالی که انتهای آن باز است به این نام شهرت پیدا کرده است. در این دستگاه فتیله مستقیماً به نخ تبدیل می‌شود، در حالی که این دستگاه کار دستگاه فلایر و رینگ را با هم انجام می‌دهد و در عین حال قادر است الیاف کوتاه‌تر از استاندارد را به نخ تبدیل کند. البته کیفیت نخ‌های اوپن‌اند کمتر از نخ‌های رینگ است و قیمت آن نیز کمتر است. تغذیه فتیله و زننده پرسرعت و کانال انتقال الیاف و روتور و بخش پیچش نخ مهم‌ترین قسمت‌های این دستگاه می‌باشد. زننده علاوه بر باز کردن الیاف ضایعاتی که در قسمت‌های قبل جدا نشده است را نیز جدا می‌کند. برای شروع کار یک تکه نخ را در مسیر روتور قرار می‌دهند تا نخ تشکیل شود و به قسمت پیچش منتقل شود، این دستگاه مستقیماً نخ را روی بوبین ۲ تا ۳ کیلویی می‌پیچد.

شایستگی‌های فنی

- انتقال بانکه‌ها به قسمت تغذیه دستگاه چرخانه، قرار دادن یک بانکه در نزدیک‌ترین فاصله مقابل یک چشمه تولید (هر چشمه یک بانکه)
- بازکردن واحد ریسندگی چرخانه شامل پوشش زننده و روتور و تمیزکاری و پرزگیری و در صورت لزوم تعویض زننده و روتور و بستن اجزا و اطمینان از صحت قرارگیری آنها و روشن کردن دستگاه
- سرگیری فتیله و قرار دادن آن زیر غلتک تغذیه و شروع تولید نخ با نخ رابط و هدایت نخ به بخش پیچش
- کنترل همه چشمه‌ها از نظر تولید و پیوندزنی در صورت قطع شدن نخ
- کنترل بخش تمیزکن سیار و پرزگیری با تفنگ پرزگیر در نقاط تجمع پرزها
- کنترل صحت پیچش نخ از جمله منظم بودن و سفتی بوبین
- برداشت بوبین‌های پر شده و جایگذاری دوک جدید و پیچش سر نخ در بالای بوبین جهت سهولت یافتن سر نخ

استاندارد کار

فعالیت‌ها در محیط امن و تمیز و بدون خطر و با بانکه‌های سالم و فتیله‌های تمیز و کنترل نمره فتیله تولیدی و تطابق با نمونه درخواستی انجام گیرد. به‌طور مستمر کیفیت تغذیه و تولید اندازه‌گیری و ثبت گردد. میزان نخ پارگی‌ها ثبت و به سرپرست سالن ارائه شود. انجام فعالیت‌ها زیر نظر استاد کار و هنرآموز انجام شود ایجاد شرایط مناسب جهت عملکرد درست دستگاه‌ها و مطابق اصول تعیین شده توسط سرپرست سالن یا هنرآموز. فعالیت‌ها به‌صورت گروهی و با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی و حفاظت از محیط زیست انجام شود.

اصول ارزشیابی تکوینی چرخانه‌ای جهت اطلاع هنرجویان

پرسش‌های تئوری و علمی و مکانیزم عملکرد دستگاه‌ها باید به صورت درهم تنیده با فعالیت عملی انجام شود.

نکته




ردیف	مراحل کار و شرایط عملکرد و ابزار و تجهیزات و فضا	استاندارد شاخص داوری نمره دهی	نمره
۱	توانایی انتقال بانکه‌ها به قسمت تغذیه دستگاه چرخانه، قرار دادن یک بانکه در نزدیک‌ترین فاصله مقابل یک چشمه تولید (هر چشمه یک بانکه)	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۲	توانایی بازکردن واحد ریسندگی چرخانه شامل پوشش زننده و روتور و تمیزکاری و پرزگیری و در صورت لزوم تعویض زننده و روتور و بستن اجزا و اطمینان از صحت قرارگیری آنها و روشن کردن دستگاه	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۳	توانایی سرگیری فتیله‌ها و قرار دادن آن زیر غلتک تغذیه و شروع تولید نخ با نخ رابط و هدایت نخ به بخش پیچش و توانایی کنترل همه چشمه‌ها از نظر تولید و پیوندزنی در صورت قطع شدن نخ	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۴	توانایی کنترل همه چشمه‌ها از نظر تولید و پیوندزنی در صورت قطع شدن نخ و توانایی کنترل بخش تمیزکن سیار و پرزگیری با تفنگ پرزگیر در نقاط تجمع پرزها	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۵	توانایی کنترل صحت پیچش نخ از جمله منظم بودن و سفتی بوبین و توانایی برداشت بوبین‌های پر شده و جای‌گذاری دوک جدید و پیچش سر نخ قسمت بالای بوبین جهت سهولت یافتن سر نخ	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱

اهداف عملیاتی دستگاه چرخانه‌ای (اوپن‌اند یا روتور)

- ۱ تولید نخ با سرعت بالاتر از رینگ
- ۲ تولید نخ از الیاف کوتاه‌تر از استاندارد
- ۳ بازکردن الیاف با زنده‌های با سرعت بالا
- ۴ تمیز کردن الیاف با چاقویی زیر غلتک تغذیه
- ۵ کاهش هزینه‌های تولید نخ پنبه‌ای
- ۶ نخ‌های نسبتاً با کیفیت و یکنواخت با الیاف معمولی
- ۷ تولید انواع نخ‌های نازک تا ضخیم

ریسندگی چرخانه‌ای

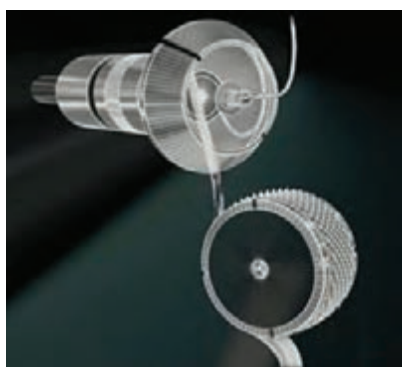

شکل ۱- سیستم ریسندگی چرخانه‌ای

تغذیه این دستگاه فتیله هشت لاکنی می‌باشد و باید به هر چشمه یک فتیله تغذیه کرد.

فرق اساسی این روش با ریسندگی رینگ در این است که در ماشین رینگ به منظور ایجاد تاب، نخ همراه با ماسوره در حال چرخش است بنابراین افزایش حجم نخ روی ماسوره و افزایش وزن آن، مستلزم استفاده از انرژی بیشتر برای چرخش دوک‌ها می‌گردد. در ریسندگی چرخانه‌ای عمل تابیدن نخ از عمل پیچش آن کاملاً جداست و بوبین یا بسته نخ صرفاً برای پیچش، می‌چرخد و نخ از انتهای آزاد خود (قبل از پیچش) تاب می‌خورد و برای این چرخش، نیروی بسیار کمتری مصرف می‌گردد؛ به همین دلیل می‌توان سرعت تولید را افزایش داد.

دور در دقیقه روتور ماشین‌های اوپن‌اند بین ۴۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰ می‌باشد. به دلیل استفاده از سر نخ آزاد در این عملیات، این ماشین به نام اوپن‌اند (O. E) نام‌گذاری شده است.



شکل ۲- یک نوع ماشین چرخانه‌ای مدرن

مکانیزم ریسندگی چرخانه‌ای



شکل ۳- اجزای روتور


در ریسندگی چرخانه‌ای ابتدا الیاف به صورت فتیله به ماشین تغذیه می‌شود و پس از اعمال کشش، الیاف به صورت کاملاً باز و جداگانه در جسمی گردان به نام روتور یا چرخانه جمع می‌گردد. چرخش روتور باعث به وجود آمدن تاب و در هم رفتگی الیاف می‌گردد.

در روش ریسندگی چرخانه‌ای، الیاف پس از باز شدن در درون جسمی دوار (روتور یا چرخانه) تجمع یافته و در اثر چرخش روتور به صورت نخ از آن خارج می‌گردد. در شکل ۳ تصویری از روتور یا چرخانه دیده می‌شود.

از مرحله تشکیل حلقه الیاف در روتور تا خروج آن به صورت نخ، چند عمل هم‌زمان انجام می‌شود ولی اصول کلی ریسندگی الیاف با استفاده از روتور به صورت زیر است:

- الیاف بعد از باز شدن توسط زننده، بدون اتصال و آزاد هستند.
- الیاف باز شده به روتور تغذیه می‌شوند.

■ الیاف از روی جداره روتور به طرف کانال جمع‌کننده روتور منتقل می‌شوند. (تا به نخ پیوند برسند). در هر دور چرخش روتور با سرعت بالا، در نقطه تغذیه به میزان لازم از الیاف تغذیه شده، برای تشکیل نخ استفاده می‌شود. مسیر تاب اعمال شده در طی فرایند ریسندگی از الیاف درون شیار روتور تا انتهای نخ، بین قیف کشش و محیط روتور می‌باشد. بدین ترتیب الیاف یک‌جا جمع شده و تاب داده می‌شوند و بدون پارگی کشش داده می‌شوند. در این هنگام سر نخ روی محیط روتور به نسبت سرعت کشش به دور خودش می‌گردد و در جهت گردش روتور، کمی جلوتر می‌چرخد. نخ به وسیله سیلندر کشش بدون تغییر سرعت به صورت ضربدری روی بوبین پیچیده می‌شود (شکل ۴).

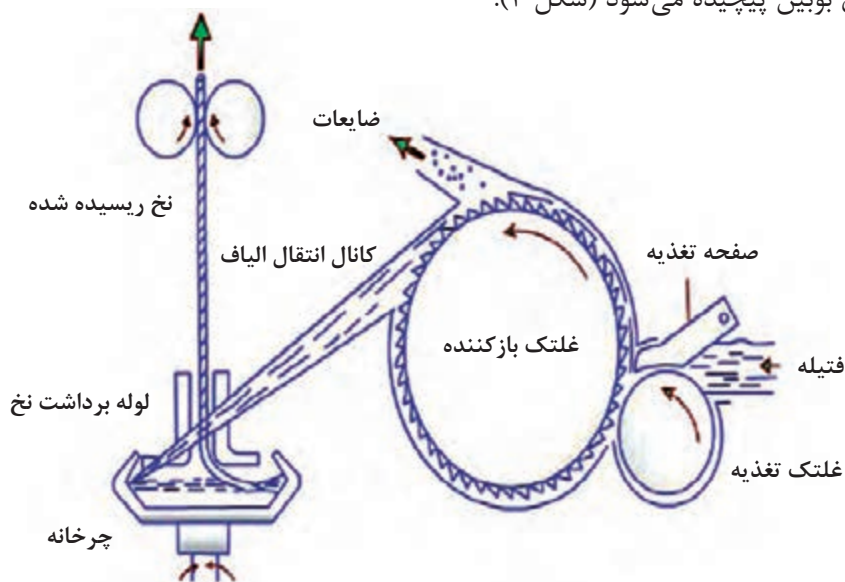

شکل ۴- مراحل ریسندگی چرخانه‌ای

ریسندگی چرخانه‌ای



کمپانی‌های سازنده برای هر چشمه از ماشین که دارای خط مستقل تولید است یک موتور کوچک جهت تغذیه الیاف تعبیه نموده‌اند و در نتیجه توقف هر چشمه مستقل از سایر چشمه‌ها بوده و سرعت تولید به بیش از ۲۰۰ متر در دقیقه می‌رسد (شکل ۵).

شکل ۵- تعبیه موتورهای تغذیه جداگانه در سیستم چرخانه‌ای

برای تشکیل نخ سه عمل به‌طور تقریباً هم‌زمان صورت می‌گیرد:

■ ایجاد یک لایه نازک الیاف توسط زننده و انتقال به موتور

■ برداشته شدن لایه الیاف از شیار روتور توسط نخ پیوند

■ تابیده شدن لایه‌های الیاف در روتور و خروج از آن به‌صورت نخ

برای تداوم عملیات ریسندگی لازم است ورود و خروج الیاف به‌صورت پیوسته انجام گیرد. هرگونه وقفه در این سیکل سبب پارگی نخ می‌گردد و برای پیوند مجدد نخ پیوند را با دست داخل روتور نموده و پس از اتصال با لایه الیاف سریعاً آن را خارج می‌کنند تا عمل تشکیل نخ انجام شود. در شکل ۶ مراحل ذکر شده و نحوه اتصال الیاف به نخ پیوند نشان داده شده است.



روتور

زننده



شکل ۶- پیوند نخ در داخل روتور

در بعضی از ماشین‌ها این کار به وسیله پیوندزن نیمه اتوماتیک انجام می‌گیرد. در ماشین‌های نیمه اتوماتیک سر نخ پاره شده روی میله‌ای باقی می‌ماند که کار تکنسین راحت‌تر می‌باشد و پیوند زدن مجدد زمان زیادی نمی‌گیرد. (مانند شکل ۷)

در ماشین‌های تمام اتوماتیک این پیوندها به وسیله ماشین‌های پیوندزن بسیار پیشرفته انجام می‌گیرد که در شکل ۸ نشان داده شده است. این پیوندزن‌ها روی ماشین، در حال حرکت می‌باشند و پس از دریافت اطلاعات مربوط به پارگی نخ در یک چشمه خاص، به آن چشمه می‌روند و عمل پیوند را انجام می‌دهند. به دلایل زیر، هر کدام از چشمه‌های ماشین چرخانه‌ای متوقف می‌گردد. این دلایل عبارت‌اند از:

- کثیف شدن روتور
- کم استقامت بودن نخ
- قطع برق
- عدم حضور نخ




شکل ۸- تصویری از پیوندزن‌های نیمه اتوماتیک در ماشین چرخانه‌ای



شکل ۷- پیوند اتوماتیک نخ در ماشین اوپن‌اند

اگر در قسمت‌های حلاجی و کارد الیاف خوب تمیز نشود و ناخالصی‌ها گرفته نشود و یا در قسمت زننده ماشین اوپن‌اند، عملیات مربوط به گرفتن ناخالصی‌های الیاف پنبه به‌طور صحیح انجام نشده باشد، روتور سریعاً کثیف شده و با پر شدن جداره آن دو مشکل اساسی در سیستم رخ خواهد داد:

- الف) پاره شدن نخ
- ب) تشکیل نخ نامناسب که حالت پلکانی دارد (مو آره). این حالت از نخ در شکل ۹ نشان داده شده است و به وضوح نقاط نازک و کلفت در نخ قابل مشاهده می‌باشد.

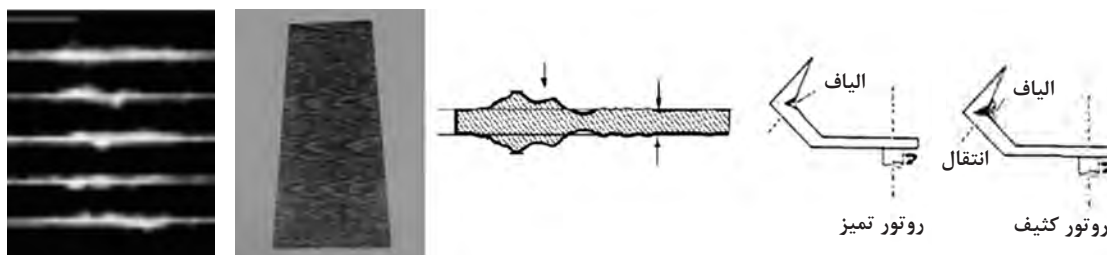

شکل ۹- نخ مو آره O. E به خاطر کثیف بودن روتور

بنابراین می‌توان گفت دلیل اصلی پارگی نخ، تمیز نشدن الیاف تغذیه شده به روتور است. قبل از روتور، زننده، وظیفه باز کردن و جداسازی ناخالصی‌ها از الیاف را بر عهده دارد.

۲- جداسازی ناخالصی‌ها در ماشین چرخانه

الیاف قبل از وارد شدن به روتور به وسیله غلتک زننده باز و تمیز می‌شود، سطح غلتک زننده دارای پوشش آبرای می‌باشد. در شکل ۱۰ نمایشی از زننده و خارهای آن نشان داده شده است. خارهای مختلف برای الیاف مختلف کاربرد دارد.



شکل ۱۰- نمایشی از زننده و انواع خارهای آن

سیستم تغذیه زننده‌ای در ماشین‌های چرخانه‌ای، مناسب‌ترین روش برای جداسازی ناخالصی کوچک، محسوب می‌شود. این زننده‌ها طوری طراحی شده‌اند که بتوانند حداکثر ناخالصی را از پنبه جدا نمایند. کمپانی‌های سازنده، طرح‌های مختلفی را برای سیستم تغذیه مانند شکل ۱۱ ارائه نموده‌اند.



شکل ۱۱- نمایشی از سیستم تغذیه زننده‌ای در ماشین چرخانه‌ای

نحوه جداسازی ضایعات در چرخانه به قرار زیر می‌باشد:

(الف) الیاف پس از عبور از شیپوری به وسیله غلتک تغذیه و صفحه تغذیه به غلتک زننده تغذیه می‌شوند.

(ب) ناخالصی‌ها به وسیله خارهای زننده از الیاف جدا می‌شوند.


(ج) الیاف از طریق کانال انتقال الیاف به قسمت چرخانه می‌رسند.

(د) ناخالصی‌هایی که از الیاف جدا شده‌اند، تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز قرار می‌گیرند و هنگامی که به مجرا می‌رسند به داخل جعبه ناخالصی‌ها وارد می‌شوند.

مجرا به وسیله زبانه قابل تنظیم است و باید طوری طراحی شود که از خروج الیاف سالم همراه با ناخالصی‌ها جلوگیری نماید که این طراحی به شرایط کار بستگی دارد. عامل مؤثر دیگر در این تنظیم مربوط به جریان هوای ایجاد شده ناشی از دوران زننده می‌باشد. در این زمینه پیشرفت‌هایی حاصل گردیده و انواع جداکننده‌های ناخالصی و ضایعات طراحی و ساخته شده است. البته ضایعات به‌طور کامل جدا نمی‌شود، لذا لازم است به‌صورت دوره‌ای روتورها باز شده و شیار آنها نظافت گردد.

تنظیمات بای‌پس

عملکرد درست سیستم چرخانه‌ای وابستگی زیادی به تنظیم فشار هوا در تمامی نواحی، که الیاف موجود می‌باشد، دارد. از طریق دریچه بای‌پس این مهم، قابل کنترل است در شکل ۱۲ سمت راست دریچه کاملاً بسته است در این حالت ضایعات کمی از الیاف گرفته می‌شود.

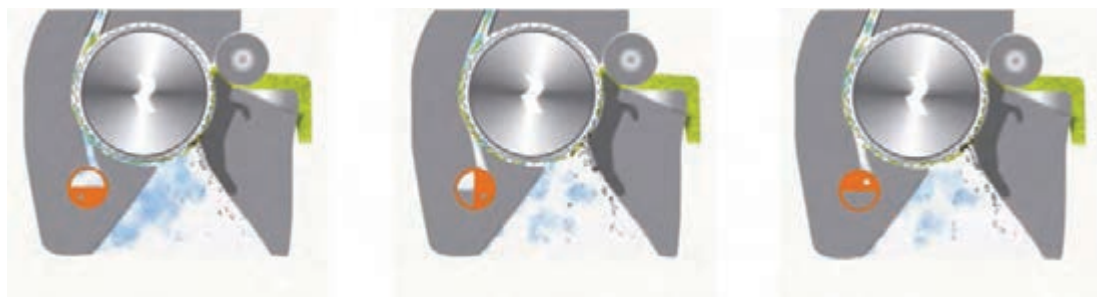

شکل ۱۲- مکانیزم جداکردن ناخالصی‌ها و تأثیر میزان باز بودن دریچه بر مقدار ضایعات

بنابراین دریچه بای‌پس، فشار هوای موجود در اجزای سیستم را تنظیم می‌کند تا بهترین عملکرد جداسازی ضایعات انجام گیرد.

شکل ۱۲ را تجزیه و تحلیل کنید.

فعالیت کلاسی





شکل ۱۳- نمونه‌ای از یک روتور کثیف

روی خود الیاف نیز ذرات بسیار ریز ناخالصی وجود دارد که به سهم خود در کیفیت و رانندگی ماشین اوپن‌اند مؤثر است. شکل ۱۳ ذرات بسیار ریز ناخالصی روی روتور را نشان می‌دهد. این ناخالصی‌ها در شیار روتور جمع می‌شود و سبب ایجاد پارگی یا کاهش کیفیت در نخ می‌گردد. زننده‌های جدید به گونه‌ای طراحی گردیده‌اند که توانایی جداسازی ناخالصی‌های درشت و ذرات ریز روی الیاف را به‌طور هم‌زمان دارا می‌باشند.

فتیله‌هایی که به دستگاه چرخانه تغذیه می‌شود بایستی تا حدالامکان تمیز باشد و الیاف پنبه موازی و هم‌راستا شده باشد. به همین دلیل از فتیله‌های چند لایه یا کارد اتولولر برای تغذیه به چرخانه استفاده می‌شود. سیستم چرخانه‌ای توانایی تولید نخ از فتیله‌های کارد اتولولر را نیز دارا می‌باشد.

می‌توان با تغییر دادن قطر و زاویه چرخانه انواع الیاف با طول‌های کوتاه و بلند را به کار گرفت و نخ‌های با نمرات مختلف در سیستم ریسندگی چرخانه تولید کرد، بنابراین تولید نخ از الیاف مختلف (از ۲۰ میلی‌متر تا ۱۶۰ میلی‌متر طول الیاف) با استفاده از چرخانه با قطرهای مختلف امکان‌پذیر می‌باشد. هرچه طول الیاف بیشتر شود، قطر چرخانه باید بزرگ‌تر انتخاب گردد و بالعکس.

این ویژگی برای استفاده بهینه از انواع ضایعات داخل سالن ریسندگی کاربردی بوده و می‌توان ضایعات را در بخش حلاجی مخلوط و جهت تهیه نخ به ماشین اوپن‌اند تغذیه نمود. یکی از دلایل اقتصادی بودن ماشین اوپن‌اند استفاده بهینه از ضایعات سالن‌های مختلف مانند ضایعات کارد، ضایعات فتیله ماشین‌های کشش در هواکش رینگ و... می‌باشد.



شکل ۱۴- کنترل‌کننده و تمیزکننده نخ


اتوماسیون در ماشین چرخانه

الف) پیوندن اتوماتیک (robot): در ماشین‌هایی با تعداد واحد زیاد، تعداد پیوندن‌ها به ۸ عدد می‌رسد.

ب) کنترل‌کننده نخ: روی هر واحد تعبیه شده و مشکلات نخ را تشخیص می‌دهد و در نقطه مورد نظر با قطع نخ و رفع مشکل موجود، عملیات پیوند، توسط پیوندن را انجام می‌دهد (شکل ۱۴).

ج) دافر اتوماتیک: بوبین‌های نخ بعد از پر شدن نیاز به تعویض دارند. در سیستم‌های سنتی اپراتور بوبین‌های پر شده را خارج و بوبین خالی را جایگزین نموده و پیوند جدید را انجام می‌دهند. در دستگاه‌های جدید هنگام داف یک چشمه (تعویض بوبین خالی با بوبین پر) سه عمل داف - تمیز کردن روتور - و پیوند زدن در مدت چند ثانیه انجام می‌شود.

د) صفحه نمایش: اطلاعات کامل از تولید و کیفیت را نشان می‌دهد (شکل ۱۵).

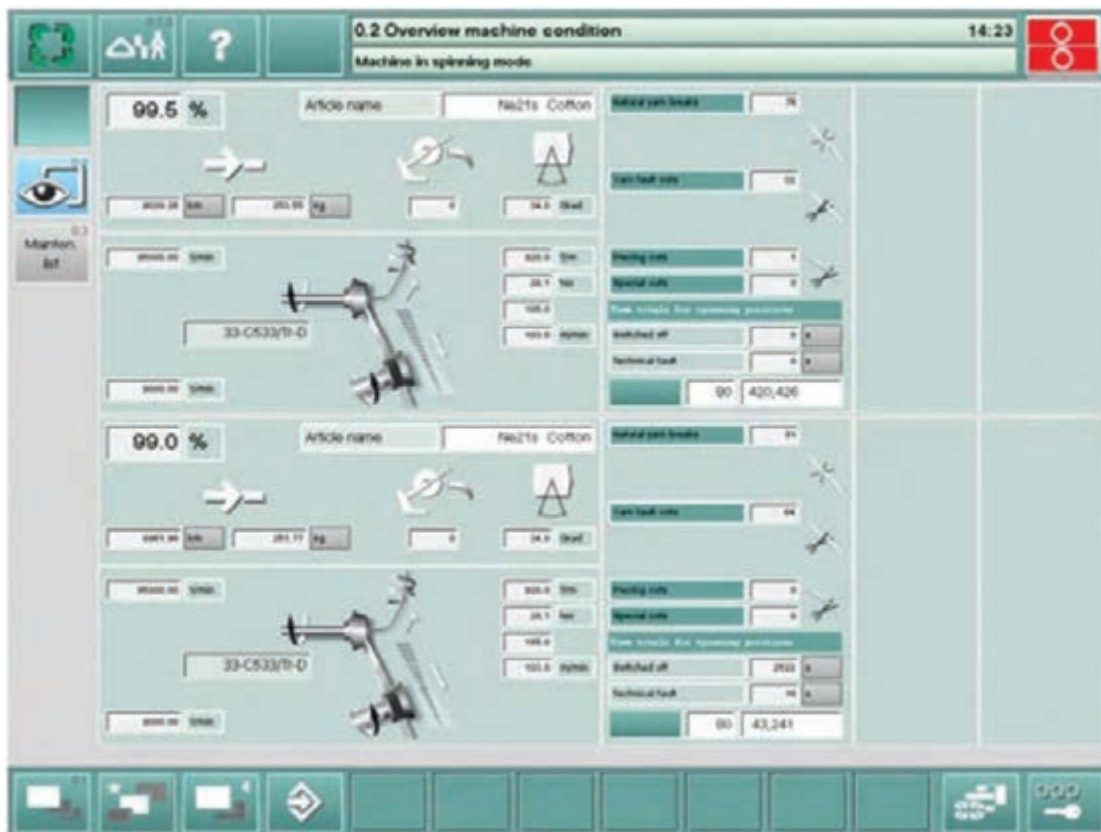

شکل ۱۵- صفحه نمایش



شکل ۱۶- تمیزکننده سیار روی ماشین چرخانه

ه) تمیزکننده سیار روی ماشین: ماشین چرخانه نیز مانند ماشین‌های رینگ، فلایر و اتوکنر دارای تمیزکننده سیار می‌باشد که لوله‌های روی آن هم دمنده و مکند است و اجازه نشستن پرز روی ماشین را نمی‌دهد و اگر پرزی وجود داشته باشد حذف می‌کند. شکل ۱۶ تمیزکننده سیار را نشان می‌دهد.

و) ماشین‌های جدید دو طرفه ساخته می‌شوند که از هر طرف می‌توان یک نوع نخ را تولید کرد و یا اینکه با یک طرف می‌توان نخ تولید نمود و طرف دیگر را وارد سرویس و تعمیرات کرد.

دافینگ اتوماتیک

پس از پیچش نخ روی بوبین (در قسمت اتوکنر این موضوع شرح داده شده است) و پر شدن بوبین، عمل دافینگ انجام می‌شود. پس از عمل دافینگ، بوبین از طریق یک نوار نقاله به خروجی ماشین هدایت می‌شود تا اپراتور آنها را بردارد.

خلاصه تنظیمات دستگاه چرخانه (اوپن اند)

- ۱ تنظیم محل قرارگیری بانکه و اتصال نیمچه نخ به غلتک تغذیه
- ۲ تنظیم سرعت غلتک تغذیه
- ۳ تنظیم سرعت روتور جهت افزایش سرعت تولید و تاب نخ
- ۴ انتخاب نوع زننده با توجه به نوع و جنس الیاف
- ۵ انتخاب اندازه روتور جهت تولید نخ با نمره مناسب (روتور کوچک نخ‌های نازک و روتور بزرگ نخ‌های ضخیم)
- ۶ تنظیم محل چاقویی‌های زیر زننده جهت حذف ضایعات و بهبود کیفیت نخ
- ۷ تنظیمات مربوط به سرعت پیچش نخ روی بوبین
- ۸ تنظیمات پیچش ضربدری نخ روی بوبین
- ۹ تنظیم سفتی و شلی بوبین نخ
- ۱۰ تنظیم مربوط به پرشدن بوبین و برداشت بوبین (تنظیمات داف کردن)
- ۱۱ تنظیم و کنترل رطوبت و دمای سالن برای کاهش شکستگی و پارگی الیاف و کاهش ایجاد الکتریسیته ساکن و بهبود فرایند تولید



شکل ۱۷

آیا می‌دانید دستگاه‌های اتوماتیکی ساخته شده است که بوبین‌ها را به انتهای ماشین می‌برد تا اپراتور به راحتی آنها را بردارد؟

آبامی‌دانید



۱ قطعات ماشین را مورد بررسی قرار دهید و اجزای آن را شناسایی کنید.

۲ بانکه‌های خالی را با پر جایگزین کنید.

۳ در صورت لزوم فتیله‌ها را پیوند بزنید.

۴ مراحل پیوند زدن نخ را با دقت بررسی کنید و در صورت اشکال، به مافوق خود اطلاع دهید.

فعالیت کلاسی



سرویس و نگهداری ماشین اوپن اند

- ۱ به‌صورت دوره‌ای داخل روتور، کاملاً نظافت شود. ماشین‌هایی که پیوندزن اتوماتیک دارند نیازی به این سرویس ندارند.
- ۲ باکس ناخالصی‌های زیر واحد ریسنده، به‌صورت دوره‌ای تخلیه شوند. (اگر سیستم مرکزی ندارد)
- ۳ ضایعات و الیاف کوتاه اطراف واحد، مرتباً با استفاده از برس نرم تمیز شوند.
- ۴ الیاف جمع شده داخل بوبین گیرهای هر واحد ریسنده، هفته‌ای یک بار تمیز شوند.
- ۵ بانکه پر شده را از ماشین کشش نهایی به ماشین چرخانه منتقل کنید.
- ۶ بانکه‌ها را جلوی واحدهای ریسندگی ماشین چرخانه طوری قرار دهید که با هم تداخل نداشته باشند.
- ۷ در انتقال بانکه‌ها دقت شود که بانکه‌ها دقیقاً همان‌طور که در واحد تولید مشخص شده است در ماشین چرخانه استفاده شود. (چنانچه چند نوع نخ تولید شود، احتمالاً بانکه‌ها به‌وسیله نوارهای رنگی علامت‌گذاری می‌شوند)

فعالیت عملی



- سر فتیله هر کدام از بانکه‌ها را باز کرده و آماده تغذیه به واحد تغذیه چشمه‌های ماشین چرخانه نمایید.
- هر واحد جداگانه استارت شود. بعضی از ماشین‌ها واحد تغذیه با موتور جداگانه دارند. سر فتیله را وارد قسمت اولیه ورودی تغذیه نموده و از بالا سر نخ را پایین آورده و در قیفی خروج نخ (که از طرف دیگرش به داخل روتور است) فرو برید تا پیوند حاصل شود. بدین ترتیب کلیه چشمه‌ها را پیوند بزنید و ماشین را استارت نمایید.
- چنانچه ماشین دارای پیوندزن نباشد، بایستی با کنترل مداوم نخ‌های پاره شده را پیوند بزنید تا ماشین چرخانه راندمان تولید خودش را حفظ کند.
- بوبین‌های خالی را در جاهایی که تعبیه شده است برای تعویض با بوبین پر شده قرار دهید. بعد از پر شدن بوبین هر واحد ریسنده آن چشمه را داف کنید و بوبین خالی دیگر را جایگزین کنید و پیوند را انجام دهید. چنانچه ماشین دافر اتوماتیک داشته باشد، خودش پیوند را انجام می‌دهد.
- بوبین‌های داف شده را روی تسمه انتقال داف منتقل کنید تا توسط تسمه سراسری متحرک به انتهای ماشین برود.
- به‌صورت دوره‌ای بوبین‌های داف شده را از روی تسمه انتقال بردارید و روی چرخ مخصوص حمل و نقل جهت انتقال به قسمت بسته‌بندی بگذارید.
- به محض خالی شدن بانکه هر چشمه، سریعاً بانکه پر را جایگزین نمایید و پیوند را به‌صورت صحیح انجام دهید.

نکته زیست محیطی



- همواره از ماسک استفاده کنید.
- از گوشی کار در صورت افزایش سرو صدا استفاده کنید.
- همواره در صرفه‌جویی برق و آب کوشا باشید.
- کلیه پنبه‌هایی که اضافه می‌آید را در یک مخزن جداگانه جمع‌آوری کنید.
- به هیچ عنوان الیاف کثیف را به مخزن نریزید.

وظایف کاربر دستگاه چرخانه (اوپن اند)

- ۱ حضور به موقع در سالن و ثبت وضعیت تولید و تحویل گرفتن سالم دستگاه چرخانه و تحویل به کاربر بعدی در پایان شیفت
- ۲ بررسی سلامت دستگاه و روان کاری، قبل از شروع کار و اطمینان از آماده بودن دستگاه برای شروع و یا ادامه فرایند تولید نخ چرخانه ای
- ۳ انتقال بانکه ها به قسمت تغذیه دستگاه چرخانه و تغذیه فتیله به غلتک تغذیه و برداشت بوبین نخ بدون آسیب زدن به بوبین نخ و دستگاه
- ۴ تمیز کردن روتور و زننده با ابزار مخصوص و بادگیری بدون آسیب زدن به آنها
- ۵ نظارت مداوم بر عملکرد دستگاه چرخانه و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه چرخانه
- ۶ انجام تنظیمات دستگاه چرخانه براساس مشخصات فتیله ورودی و نخ تولیدی
- ۷ کنترل سلامت بوبین نخ از نظر میزان سفتی و شل بوبین و منظم بودن پیچش و کنترل نمره نخ
- ۸ ثبت اطلاعات میزان تولید و نتایج کیفیت سنجی فتیله ورودی و نخ تولیدی و اقدامات انجام گرفته روی دستگاه
- ۹ انجام تعمیرات جزئی و نگهداری روزانه دستگاه روتور و تعویض زننده و روتور در صورت لزوم برای جلوگیری از خرابی های احتمالی
- ۱۰ اطمینان از رعایت نکات ایمنی در حین کار با دستگاه چرخانه و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و همکاری با دیگر کاربران
- ۱۱ تمیز نگه داشتن دستگاه چرخانه و محیط اطراف و جمع آوری ضایعات
- ۱۲ اطمینان از مناسب بودن دما و رطوبت سالن جهت بهبود فرایند تولید

ارزشیابی شایستگی چرخانه‌ای

استاندارد عملکرد: زندگی و تمیز کردن و مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید نخ																																			
شرایط انجام کار: کارگاه ریسندگی و چرخانه مواد مصرفی: بانکه‌های کشش و یا ماشین کارد و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: دستگاه‌های چرخانه‌ای و تجهیزات استاندارد و آماده به کار تجهیزات ایمنی: جعبه کمک‌های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز																																			
شاخص‌های اصلی استاندارد عملکرد کار: آماده‌سازی بانکه‌های فتیله - توزین بانکه‌ها و بوبین‌های نخ تولیدی - انجام محاسبات و نمره نخ - نقل و انتقال بانکه‌های فتیله و بوبین نخ																																			
نمونه و نقشه کار: فتیله‌های تغذیه شده - بوبین نخ تولید شده																																			
ابزار ارزشیابی: ۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار																																			
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: دستگاه چرخانه و ابزارهای لازم، باسکول، ترازوهای صنعتی دقیق، ماشین‌های بارگیری مانند جعبه‌های بوبین خالی و پر، تسمه نقاله و... تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th><th>مرحله کار</th><th>حداقل نمره قبولی از ۳</th><th>نمره هنرجو</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td><td>انتقال بانکه و عبور فتیله از راهنما و غلتک تغذیه</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td>۲</td><td>تعویض روتور و زننده</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td>۳</td><td>پیوند زدن نخ در داخل روتور و تنظیمات دریچه ضایعات</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td>۴</td><td>کنترل نخ و دستگاه پیوندزن و پیچش بوبین</td><td>۲</td><td></td></tr> <tr> <td>۵</td><td>روان کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"> شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم </td><td>۲</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">میانگین نمرات</td><td>*</td></tr> </tbody> </table>				ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	انتقال بانکه و عبور فتیله از راهنما و غلتک تغذیه	۱		۲	تعویض روتور و زننده	۱		۳	پیوند زدن نخ در داخل روتور و تنظیمات دریچه ضایعات	۱		۴	کنترل نخ و دستگاه پیوندزن و پیچش بوبین	۲		۵	روان کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری	۱		شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		۲		میانگین نمرات			*
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																																
۱	انتقال بانکه و عبور فتیله از راهنما و غلتک تغذیه	۱																																	
۲	تعویض روتور و زننده	۱																																	
۳	پیوند زدن نخ در داخل روتور و تنظیمات دریچه ضایعات	۱																																	
۴	کنترل نخ و دستگاه پیوندزن و پیچش بوبین	۲																																	
۵	روان کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری	۱																																	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		۲																																	
میانگین نمرات			*																																

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد. شایستگی‌های غیرفنی شرط لازم برای قبولی در شایستگی‌های فنی است.

واحد یادگیری ۲

نیم‌تابی (فلایر) FLAYER

مقدمه

در تولید نخ به روش چرخانه‌ای، فتیله مستقیماً به نخ تبدیل می‌شد ولی در روش رینگ (تمام تابی) این کار امکان‌پذیر نیست به همین خاطر ابتدا فتیله را به کمک دستگاه نیم‌تابی (فلایر) به نیمچه نخ تبدیل می‌کنند نیمچه نخ چندین برابر نازک‌تر از فتیله است و روی یک بوبین پیچیده می‌شود بنابراین تغذیه دستگاه فلایر فتیله به‌دست آمده از چند لاکنی و یا دستگاه شانه‌زنی است و تولید این دستگاه نیمچه نخ می‌باشد پس از ورود فتیله به دستگاه فلایر عملیات کشش جهت نازک کردن فتیله انجام می‌شود و سپس بر روی بوبین پیچیده می‌شود. سپس نیمچه نخ به دستگاه رینگ تغذیه می‌شود تا نخ با مشخصات مورد نظر تولید شود.

شایستگی‌های فنی

- بررسی و کنترل اجزای دستگاه و چراغ‌های راهنما و تمیزکاری و پرزگیری از دستگاه فلایر و کنترل سلامت کرپل‌ها و روان‌کاری دستگاه و آماده‌سازی دستگاه برای شروع کار و کنترل تسمه‌های انتقال حرکت
- تنظیم فواصل غلتک‌های کشش مطابق محاسبات و دستور مدیر سالن
- انتقال بانکه‌ها به قسمت تغذیه و جای‌گذاری فتیله‌ها در مسیر تعیین شده روی کرپل و راهنماها
- تمیزکاری قسمت کشش و بررسی روکش غلتک‌ها و اپرون‌ها و عبور فتیله از بخش کشش و نصب غلتک‌های کشش رویی
- استارت‌زنی و عبور نیمچه نخ از مسیر پروانه و پیچش روی بوبین
- برداشت بوبین‌های پر شده و کنترل مشخصات و تأیید نیمچه نخ‌ها و انتقال به محل تعیین شده

استاندارد کار

انجام فعالیت با تمیز کردن و آماده‌سازی و بررسی غلتک‌ها و الکتروموتورها و انجام تنظیمات مربوط و تغذیه بانکه‌ها به‌صورت ایمن و برداشت نیمچه نخ‌ها و انتقال به محل مناسب. فعالیت‌ها زیر نظر استادکار و هنرآموز انجام شود. ایجاد شرایط مناسب جهت عملکرد درست دستگاه‌ها و مطابق اصول تعیین شده توسط سرپرست سالن یا هنرآموز. فعالیت‌ها به‌صورت گروهی و با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی و حفاظت از محیط‌زیست انجام شود.

اصول ارزشیابی تکوینی فلایر جهت اطلاع هنرجویان

پرسش‌های تئوری و علمی و مکانیزم عملکرد دستگاه‌ها باید به‌صورت درهم تنیده با فعالیت عملی انجام شود.

نکته



ردیف	مراحل کار و شرایط عملکرد و ابزار و تجهیزات و فضا	استاندارد شاخص داوری نمره‌دهی	نمره
۱	توانایی بررسی و کنترل اجزای دستگاه و چراغ‌های راهنما و تمیزکاری و پرزگیری از دستگاه فلایر و سلامت کريل‌ها و روان‌کاری دستگاه و آماده‌سازی دستگاه برای شروع کار	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۲	توانایی تنظیم فواصل غلتک‌های کشش مطابق محاسبات و دستور مدیر سالن و انتقال بانک‌ها به قسمت تغذیه و جای‌گذاری فتیله‌ها در مسیر تعیین شده روی کريل و راهنماها	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۳	توانایی تمیزکاری قسمت کشش و بررسی روکش غلتک‌ها و اپرون‌ها و عبور فتیله از بخش کشش و نصب غلتک‌های کشش روی نخ‌ها و انتقال به محل تعیین	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۴	توانایی استارت‌زنی و عبور نیمچه نخ از مسیر پروانه و پیچش روی بوبین	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱
۵	توانایی برداشت بوبین‌های نیمچه نخ پر شده و کنترل مشخصات بوبین‌ها از طریق آزمایشگاه و تأیید نیمچه نخ	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین‌تر از انتظار	۱

فتیله‌ای که در ماشین کشش تولید می‌شود خصوصیات لازم جهت تبدیل شدن به نخ را در ماشین تمام تاب (رینگ) دارا می‌باشد که این خصوصیات عبارت‌اند از:

الف) هم‌راستایی الیاف ب) تمیز بودن الیاف ج) موازی بودن الیاف
حال چرا نمی‌توان چنین فتیله‌ای را به ماشین رینگ تغذیه نمود و چرا فتیله را با صرف هزینه زیاد باید به نیمچه نخ تبدیل نمود و بعد به ماشین رینگ تغذیه کرد؟
استفاده از ماشین فلایر دو دلیل دارد:

۱ کشش زیاد که بایستی بخشی از آن در فلایر و بخشی دیگر در رینگ اعمال شود؛ زیرا اعمال کشش زیاد در یک مرحله باعث ایجاد نایکنواختی در محصول می‌گردد.



شکل ۱۸

۲ متناسب نبودن فرم و ابعاد بانکه‌های ماشین کشش با ویژگی‌های ابعادی و هندسی ماشین رینگ (مانند شکل ۱۸).



شکل ۱۹- نمایی از ماشین فلایر (نیم تاب)

در شکل ۱۹ نمایی از ماشین فلایر را مشاهده می‌کنید.
به اجزای آن دقت کنید.

اهداف عملیاتی دستگاه نیم تایی (فلایر)

- ۱ تبدیل فتیله به نیمچه نخ با قابلیت استفاده در دستگاه رینگ
- ۲ اعمال کشش مکانیکی برای کاهش قطر فتیله و تبدیل به نیمچه نخ
- ۳ حذف ضایعاتی چون نپ و الیاف کوتاه در محل زیر ناحیه غلتک‌های کشش و جداسازی با مکش هوا
- ۴ افزایش موازی و هم‌راست شدن الیاف با هم و با محور نیمچه نخ
- ۵ تاب دادن نیمچه نخ به مقدار کم با پروانه دستگاه و برای عدم گسیختگی نیمچه نخ در تمام تابی (رینگ)
- ۶ جمع‌آوری نیمچه نخ روی بوبین مخصوص
- ۷ برداشت بوبین‌های پر شده و جایگزینی دوک جدید



شکل ۲۰- نمونه یک دستگاه فلایر

قسمت‌های مختلف ماشین فلایر

یک ماشین فلایر شامل سه قسمت اصلی است:

الف) قفسه دستگاه یا کريل (قسمت تغذيه)

ب) سیستم کششی

ج) شاسی دستگاه و قسمت‌های متصل به آن شامل

قسمت محصول‌دهنده، ميز چیدمان لایه‌ها، تشکیل

بسته‌بوبین

قفسه دستگاه یا کريل



شکل ۲۱- نمای قفسه دستگاه فلایر

مواد تغذیه شده به ماشین فلایر، فتیله تولیدی در ماشین کشش چند لاکنی (پاساژ) می‌باشد. بانکه‌های حاوی فتیله‌های ماشین کشش را به‌صورت چند ردیف در پشت ماشین فلایر قرار می‌دهند. تعدادی غلتک متحرک منتقل‌کننده و راهنما وجود دارد، که برای هدایت فتیله‌ها و جلوگیری از کشیده شدن و پاره شدن آنها از بانکه به طرف سیستم کشش فلایر نصب شده است.

روی قفسه جهت کنترل پارگی فتیله‌ها، سیستم‌های کنترل‌کننده پارگی فتیله تعبیه گردیده است. در شکل ۲۱ قفسه دستگاه فلایر را مشاهده می‌کنید.




شکل ۲۲- سیستم هدایت فتیله روی قفسه ماشین فلایر

هرگاه فتیله‌ای پاره شود و یا یکی از بانکه‌ها خالی شود، ماشین، توسط سیستم کنترل‌کننده، متوقف می‌شود و چراغ مخصوصی روشن می‌شود تا با دیدن آن متوجه پارگی شوید و فتیله را پیوند بزنید. در شکل شماره ۲۲ سیستم هدایت فتیله در پشت ماشین فلایر نشان داده شده است.


وظایف سیستم کشش

وظیفه سیستم کشش، کم کردن چگالی خطی فتيله تغذيه شده و نازک تر کردن آن می باشد. به مرور زمان سیستم کشش تغییرات بسیار زیادی نموده است. در ماشین فلاير عمدتاً از سیستم کششی ۳ بر ۳ و گاهی اوقات در صورت بالا بودن میزان کشش از سیستم ۴ بر ۴ استفاده می شود (شکل ۲۳).

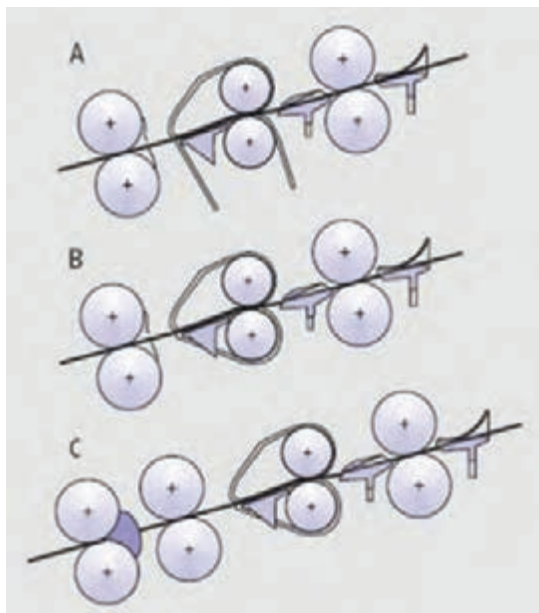

شکل ۲۳- سیستم کشش غلتکی ۴ بر ۴ و ۳ بر ۳

سیستم کشش شکل ۲۴ یک سیستم استاندارد محسوب می شود و علت آن هم این است که این سیستم تنها سیستم کششی است که می تواند همگام با کنترل بهینه الیاف در حین کشش، کششی تا حد ۲۰ بر رشته الیاف اعمال کند.

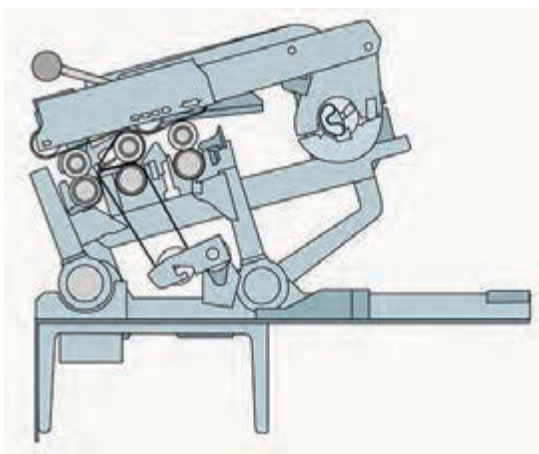

شکل ۲۴- سیستم کششی ۳ بر ۳ دابل آپرون




شکل ۲۶



شکل ۲۵

سیستم های کششی دارای غلتک های تحتانی فولادی شیاردار و غلتک های فوقانی با روکش لاستیکی می باشند که غلاف لاستیکی به نام کانس دارد و سختی غلتک های لاستیکی فوقانی بین ۸۰ تا ۸۵ شور (Shore) می باشد (شکل ۲۵).


لاستیک کانس‌ها بعد از مدتی باید سنگ‌زنی شوند. معمولاً کانس غلتک‌های تغذیه بین ۴۰۰۰ تا ۹۰۰۰ ساعت کارکرد و کانس غلتک‌های تولید بین ۲۰۰۰ تا ۴۵۰۰ ساعت کارکرد باید سنگ زده شوند. Shore واحد سختی لاستیک‌های غلتک‌ها می‌باشد. کانس‌ها روی غلتک‌های فلزی دمبلی شکل تحت فشار زیاد چسبانده شده‌اند (شکل ۲۶).

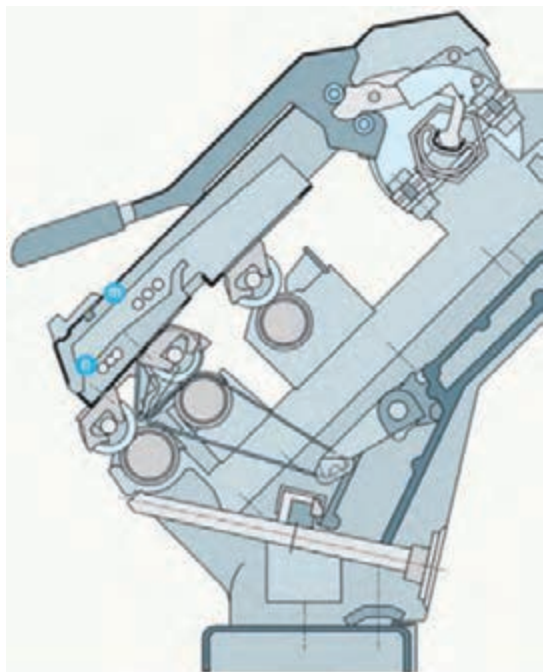

شکل ۲۷- سیستم کشش با استفاده از هوای فشرده

در سیستم کشش دابل آپرون، غلتک‌های فشاردهنده روی یاتاقان‌های بلبرینگ‌دار قرار داده شده است که به وسیله فنر، فشار لازم را روی سیلندرها وارد می‌کند. به منظور هدایت و انتقال الیاف به نواحی کشش لازم است تا غلتک‌های فوقانی بر سیلندره‌های زیرین فشار وارد کنند. محدوده این فشار حداکثر ۳۰۰ نیوتن در محل تماس دو غلتک می‌باشد (شکل ۲۷).

بعضی از سازندگان سیستم‌های کششی جهت اعمال فشار بر غلتک‌های زیرین از نیروی فشار فنر استفاده می‌کنند. ولی شرکت ریتز از مکانیزم هوای فشرده استفاده می‌کند (شکل ۲۷).

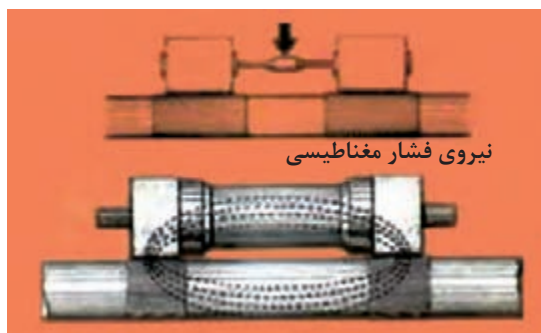


شکل ۲۸- سیستم کشش با استفاده از فشار میدان مغناطیسی

در شکل ۲۸ نیز سیستم فشاری با استفاده از میدان مغناطیسی را مشاهده می‌کنید.

در سیستم کشش فلایر، جهت جلوگیری از پراکندگی الیاف قطعه‌ای به نام آپرون به کار می‌رود. آپرون نوار چرمی یا پلاستیکی به ضخامت یک میلی‌متر که در قسمت بالایی سیستم کشش و نوع بلند آن در قسمت پایین به کار می‌رود.


در شکل ۲۹ سیستم کشش دوپل آپرون را مشاهده می‌کنید. آپرون‌ها توسط نیروی فشاری به هم فشرده می‌شوند ولی باید فاصله‌ای متناسب با قطر نیمچه نخ بین آنها وجود داشته باشد. این فاصله را توسط قطعاتی به نام فاصله‌گذار (Distance clips) ایجاد می‌کنند که با توجه به قطر نیمچه نخ ارتفاع آنها مختلف است و در رنگ‌های متنوعی وجود دارند (شکل ۳۰).

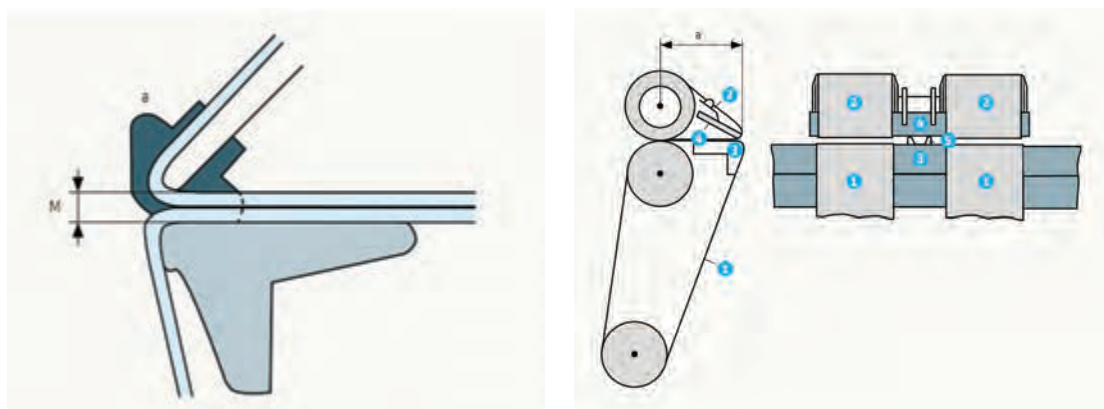

شکل ۲۹- آپرون بالا و پایین در سیستم کشش فلایر

شکل ۳۰- نمایی از یک فاصله‌گذار بین دو آپرون بالایی و پایینی

قطعه دیگری که در سیستم کشش به کار رفته است راهنما یا شیپوری است که آن را کندانسور می‌گویند که کار آن متراکم ساختن الیاف و هدایت رشته الیاف به طرف غلتک‌های کششی است (شکل ۳۱).

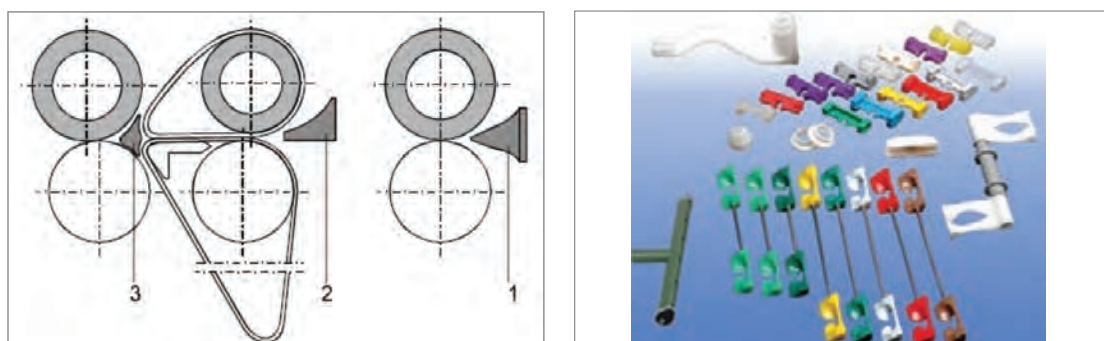


شکل ۳۱- انواع کندانسور و محل قرارگیری

فاصله غلتک‌های کششی

فاصله غلتک‌های کشش نسبت به طول متوسط الیاف مصرفی تنظیم می‌گردد. برای تنظیم فاصله مرکز به مرکز غلتک‌ها در یک منطقه کشش کمی بیشتر از طول متوسط الیاف در نظر گرفته می‌شود. در سیستم‌های کششی که از نوار یا آپرون استفاده می‌شود، فواصل غلتک‌ها برای الیاف مختلف تقریباً ثابت است، مگر در مواردی که کارخانه سازنده توصیه کرده باشد (شکل ۳۲).

از روش زیر نیز می‌توان برای فاصله بین غلتک‌های کشش استفاده کرد.
 سانتی‌متر (۵۰/۵۰ الی ۵۰/۳) + طول متوسط الیاف = فاصله در منطقه کشش جلو
 سانتی‌متر (۵۰/۸ الی ۵۰/۶) + طول متوسط الیاف = فاصله در منطقه کشش عقب

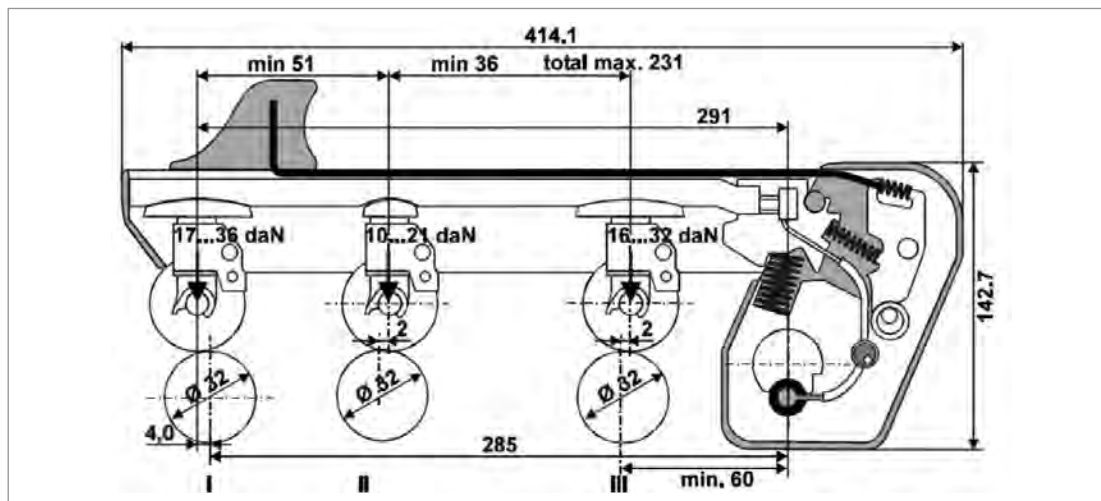

شکل ۳۲- تنظیم فواصل و فشارها در سیستم کشش فلایر



شکل ۳۳- خروج نیمچه نخ از منطقه کشش


برای اینکه نیمچه نخ از زیر غلتک‌های کششی به صورت مناسبی خارج گردد، سیستم کشش با زاویه (۳۰-۱۵) درجه روی صفحه ماشین تعبیه گردیده است که در شکل ۳۳ مشاهده می‌کنید.

تاب نیمچه نخ

بعد از اعمال کشش مورد نیاز به فتیله، شکل نیمچه نخ خارج می‌گردد. چون نیمچه نخ بسیار ضعیف و کم استقامت است، لذا بعد از خروج از غلتک تولید لازم است که کمی تاب به آن داده شود که پاره نشود. پروانه (flyer) وظیفه اعمال تاب به نیمچه نخ را بر عهده دارد. هر دور چرخش پروانه سبب اعمال یک تاب به رشته نیمچه نخ می‌گردد. پروانه دارای دو بازو است که یکی از آنها توخالی است و نیمچه نخ از داخل آن عبور می‌کند تا در برابر نیروی گریز از مرکز و جریانات شدید هوا مورد محافظت قرار گیرد. بازوی دیگر پروانه به منظور حفظ تعادل آن ساخته شده است. فلایر (پروانه) دو وظیفه مهم دارد:

- ۱ تاب دادن به نیمچه نخ
- ۲ هدایت و راهنمایی نیمچه نخ تابیده شده از دماغه فلایر تا روی بوبین

اهمیت تاب نیمچه نخ

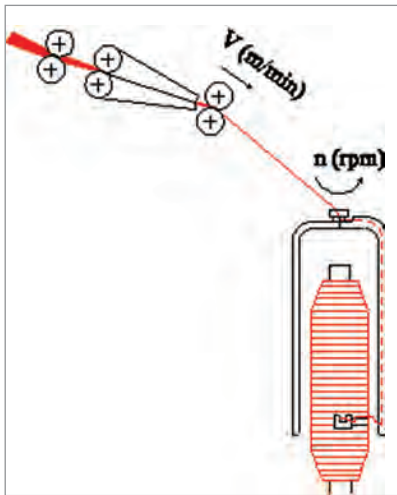

تاب نباید آن قدر زیاد باشد که نیمچه نخ حالت طنابی بگیرد و نباید آنقدر کم باشد که باعث پارگی آن شود. میزان تاب در واحد طول، تابع سرعت خطی غلتک تولید نیمچه نخ است. اگر سرعت خطی تولید برابر V (m/min) و سرعت دورانی فلایر برابر n (rpm) باشد، تعداد تاب اعمال شده در یک متر از نیمچه نخ از رابطه زیر به دست می آید:

$$TPM = \frac{n}{V}$$

↑
Twist per meter

از طرف دیگر تاب در متر نیمچه نخ از رابطه زیر نیز به دست می آید:

تاب مورد نیاز برای نیمچه نخ را می توان از یکی از دو رابطه زیر به دست آورد. در این دو رابطه α_m و α_e فاکتورهای تاب (Twist Factor) در دو سیستم متریک و انگلیسی می باشند.


$$\text{Twist per meter} \rightarrow TPM = \alpha_m \cdot \sqrt{N_m}$$

$$\text{Twist per inch} \rightarrow TPI = \alpha_e \cdot \sqrt{N_e}$$

مقدار تاب به موارد زیر بستگی دارد:

- نمره نیمچه نخ
- ضخامت نیمچه نخ که هر چقدر ضخامت نیمچه نخ کمتر باشد، تاب بیشتری نیاز دارد و هرچه ضخامت نیمچه نخ زیادتر شود، تاب کمتری لازم دارد. چرا؟
- خواص فیزیکی الیاف (طول، ظرافت، تجعد و...)
- هرچه طول الیاف بیشتر باشد، تعداد تاب کمتری نیاز دارد. به نظر شما برعکس آن هم درست است؟ چرا؟

دوک یا اسپیندل (SPINDLE)

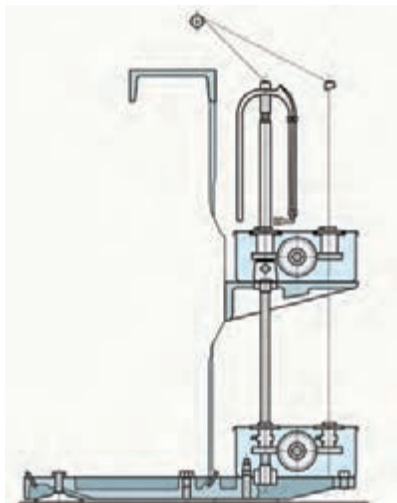

دوک میله فولادی بلندی است که در بخش انتهایی خود توسط یاتاقانی گرفته شده است این یاتاقان حرکت دورانی خود را توسط چرخ دنده های رابط از موتور می گیرد. این دوک در قسمت میانی نیز به مکانیزم دیگری وصل است که ضمن نگه داشتن بوبین روی خود، حرکت دورانی و رفت برگشتی بوبین را تأمین می کند (شکل ۳۴).

شکل ۳۴- نحوه انتقال حرکت دوک



شکل ۳۵- بوبین پلاستیکی نصب شده روی دوک


مکانیزم دیگری در زیر دوک قرار دارد که حرکت بالا و پایین رفتن میز دوک را به عهده دارد. میز دوک، صفحه‌ای می‌باشد که همه دوک‌ها بر روی آن نصب شده‌اند. در شکل ۳۵ نحوه جاگذاری بوبین پلاستیکی روی میله دوک را مشاهده می‌کنید. بوبین پلاستیکی قطعه‌ای است که نیمچه نخ دور آن پیچیده می‌شود.

فلایر (پروانه)


فلایر قطعه‌ای فلزی U شکل است که در قسمت فوقانی آن دماغه وجود دارد. میله کوچکی در پروانه قرار دارد که راهنمای نیمچه نخ است. (شکل ۳۶). در شکل ۳۶ یک فلایر (پروانه) ماشین نیم‌تاب را مشاهده می‌کنید نام اجزای مهم فلایر، بر روی تصویر مشخص شده است.

انواع پروانه‌ها

امروزه بیشتر سازندگان از پروانه‌هایی که در قسمت بالایی خود به مکانیزم انتقال حرکت متصل‌اند، استفاده می‌کنند.

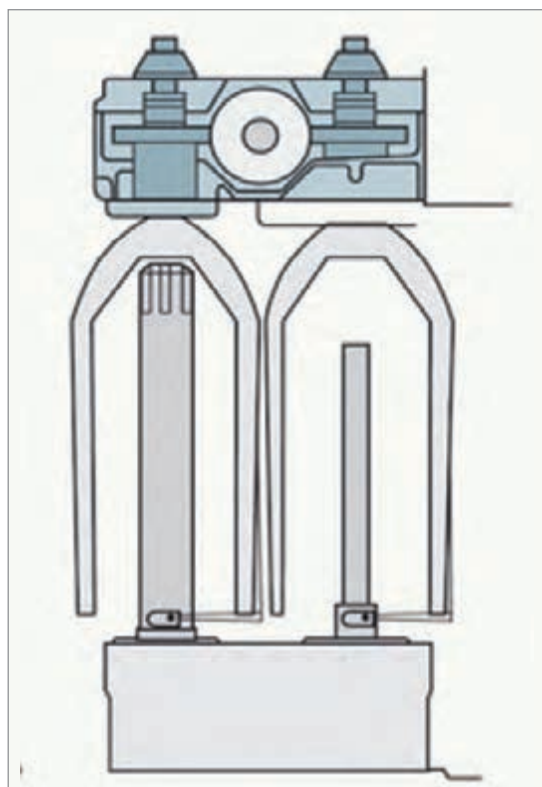


شکل ۳۷- نمونه پروانه (فلایر)

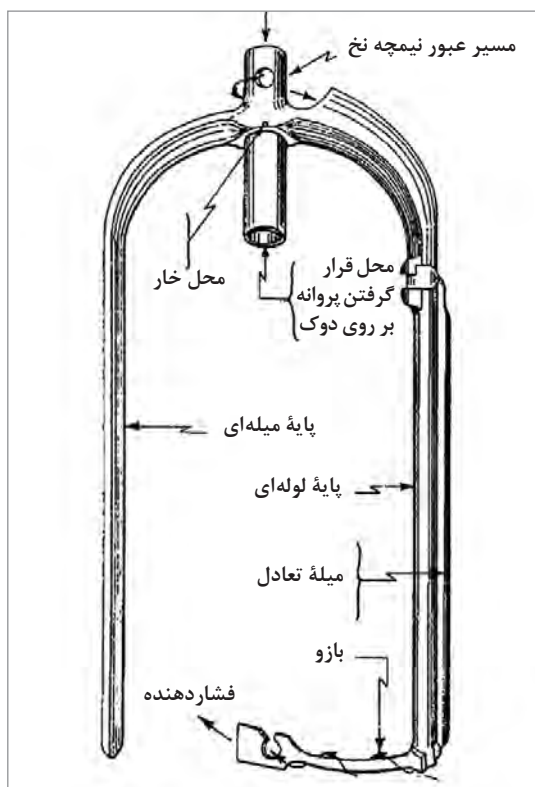


شکل ۳۶- یک پروانه ماشین نیم‌تاب و اجزای آن

نیمچه نخ را از سوراخی که در بالای فلایر وجود دارد، عبور دهید و پس از نیم دور پیچاندن به دور دماغه فلایر، از سوراخ جانبی آن خارج کنید و به داخل کانال بازوی فلایر وارد کنید (شکل ۳۸). پس از عبور دادن نیمچه نخ از شیار بازوی فلایر و خروج آن از قسمت پایینی بازو به دور میله کوچکی که به آن بازوی فشار یا زبانه فلایر (انگشتی) می‌گویند، بیچانید. این بازو وظیفه‌اش هدایت نیمچه نخ به روی بوبین می‌باشد. برای اعمال فشار باید نیمچه نخ را دو یا سه بار به دور زبانه فلایر یا انگشتی بیچید. (مانند شکل ۳۹)

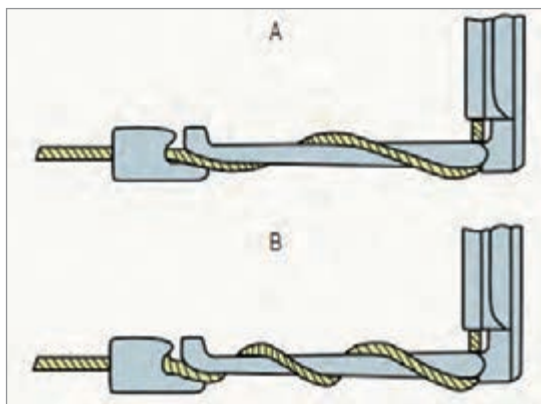

شکل ۳۹- نحوه هدایت نیمچه نخ توسط بازوی فشاری (انگشتی)

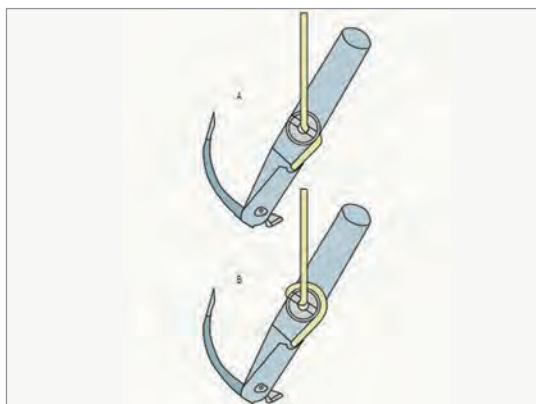

شکل ۳۸- دماغه فلایر از دید بالا



شکل ۴۰- فلایر یا پروانه

پروانه یا فلایر از آلیاژهای بسیار سبک فلزی ساخته می‌شوند. در شکل ۴۰ چند نمونه از آنها را مشاهده می‌کنید.

ساختار بوبین



شکل ۴۱- بوبین پر شده نیمچه نخ


محصول ماشین نیم‌تاب، نیمچه نخ است که به شکل خاصی (مخروطی شکل) (شکل ۴۱) دور قرقره‌های پلاستیکی پیچیده می‌شود که آن را بوبین نیمچه نخ می‌نامند. دو سر بوبین باید با شیب خاصی پیچیده شود تا ساختار بوبین ریزش نکند. نقطه بالایی روی بوبین نحوه پیچش آخرین دور را نشان می‌دهد.

- در ماشین فلایر بوبین‌ها به شکل خاصی پیچیده می‌شوند که عبارت‌اند از:
- ۱ نیمچه نخ تولید شده به صورت حلقه‌هایی پهلوی هم روی قرقره‌ها پیچیده می‌شوند که این کار با بالا رفتن میز فلایر ایجاد می‌گردد تا حلقه‌ها به ترتیب پهلوی یکدیگر قرار گیرند.
 - ۲ چون قطر بوبین در اثر پیچش مرتباً افزایش پیدا می‌کند، لذا طول بیشتری از نیمچه نخ برای تشکیل حلقه در لایه‌های بالاتر مصرف می‌شود؛ بنابراین پس از تکمیل هر لایه سرعت بالا و پایین رفتن میز یا صفحه بوبین‌ها باید کاهش یابد.
 - ۳ در ماشین نیم‌تاب، بوبین نیز علاوه بر پروانه دوران می‌کند تا اختلاف سرعت آن با پروانه سبب پیچش نیمچه نخ گردد. در حین پیچش باید همواره رابطه پیچش برقرار باشد، یعنی:
 $\text{سرعت خطی پیچش} = \text{سرعت خطی تولید}$
 - ۴ دو سر بوبین شیب‌دار است، این حالت مانع ریزش نیمچه نخ از روی بوبین می‌گردد. برای ایجاد این شیب لازم است که طول لایه‌هایی که به طور متوالی چیده می‌شود هر بار کوتاه‌تر گردد تا شیب با زاویه مناسب روی بوبین ایجاد گردد. عمل فوق توسط مکانیزمی به نام دستگاه سازنده صورت می‌گردد.

چگونگی حرکت بوبین

حرکت متغیری که به بوبین می‌رسد به وسیله سیستم کله‌قندی‌ها و دستگاه دیفرانسیل صورت می‌گیرد. یعنی یک حرکت ثابت موتور و یک سرعت متغیر از فلکه‌های مخروطی (کله‌قندی‌ها) وارد دیفرانسیل می‌شود و ترکیب این دو سرعت به بوبین‌ها می‌رسد. در شکل ۴۲ کله‌قندی‌های محدب و مقعر را مشاهده می‌کنید.

روش اعمال سرعت کم‌شونده بوبین در ماشین‌های فلایر قدیمی

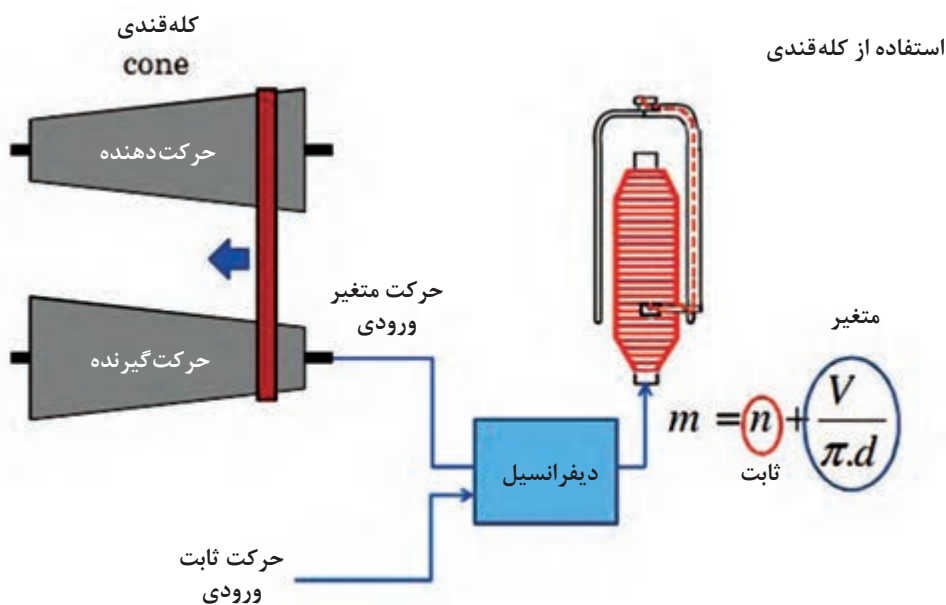


شکل ۴۲- کله‌قندی‌های محدب و مقعر

دستگاه سازنده و وظایف آن

وظیفه دستگاه سازنده این است که بعد از تشکیل هر لایه، هم راستای حرکت را تغییر دهد و هم با بزرگ شدن قطر بوبین تمام حرکات وابسته به آن را تغییر دهد. وظایف دستگاه سازنده عبارتند از:

- ۱ پایین آوردن دور بوبین یعنی جابه‌جا کردن تسمه روی کله‌قندی‌ها با افزایش قطر بوبین
- ۲ پایین آوردن سرعت میز
- ۳ کوچک کردن مقدار رفت و برگشت بعد از تشکیل هر لایه به منظور ایجاد شیب در دو سر بوبین.
- ۴ تغییر جهت حرکت میز بوبین بعد از تکمیل هر لایه (در بالا و پایین) به منظور تداوم عمل پیچش نیمچه نخ


انواع سازنده‌های مختلف ساخته شده است که در شکل ۴۳ یک نمونه را مشاهده می‌کنید.

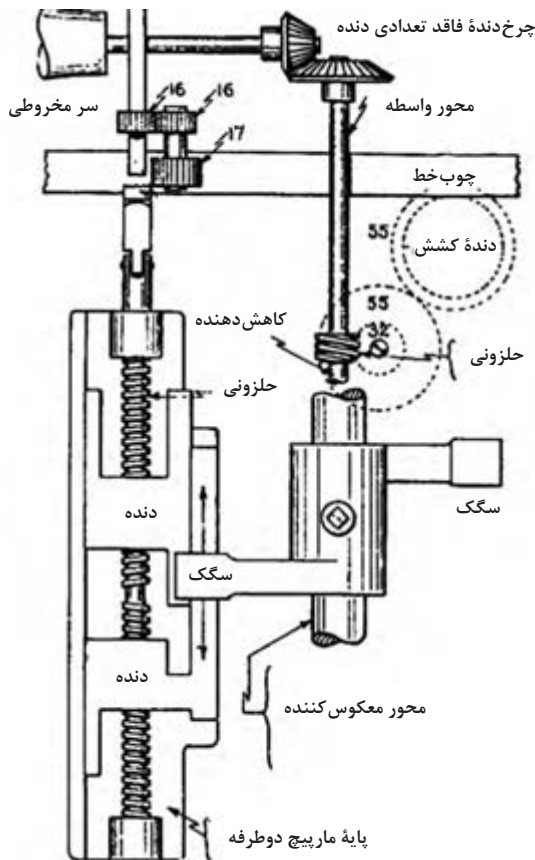

شکل ۴۳- دستگاه سازنده ماشین فلایر

در شکل ۴۴ نیز مکانیزم ایجاد شیب در دو سر بوبین را مشاهده می‌کنید.

کار دستگاه سازنده را در ماشین‌هایی که با سیستم‌های رایانه‌ای کار می‌کنند به عهده چند سروو موتور و استپر موتور^۱ می‌باشد. سنسورها به‌طور مداوم، وضعیت قطر دوک و سرعت پیچش نیمچه نخ و وضعیت میز را به پردازشگر اطلاع می‌دهند و پردازشگر مطابق برنامه‌هایی که دارد، کارهای دستگاه را انجام می‌دهد.

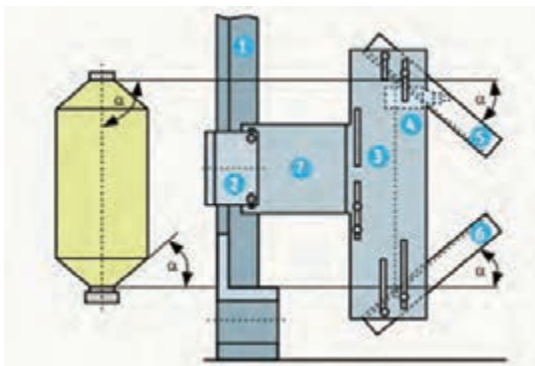


شکل ۴۴- مکانیزم ایجاد شیب در دو سر بوبین

۱- Servo motor و Steper motor


سروو موتور: قابلیت تنظیم سرعت چرخشی موتور را دارد.
استپر موتور: قابلیت تنظیم گام‌های دقیق را دارد.

انتقال حرکت در فلایر

در شکل ۴۵ دیاگرام انتقال حرکت یک ماشین فلایر را مشاهده می‌کنید. در ماشین‌های قدیمی تمام حرکات ماشین با یک یا دو موتور صورت می‌گرفت. ولی در ماشین‌های جدید برای حرکت هر قسمت یک موتور جداگانه در نظر گرفته شده است (مانند شکل ۴۶). همه این موتورها توسط یک پردازشگر مرکزی کنترل می‌گردند.

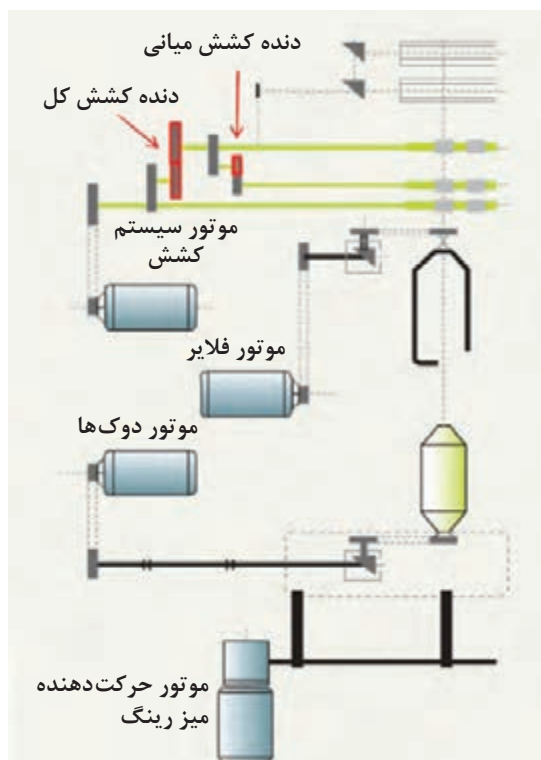

شکل ۴۶- دیاگرام حرکتی فلایرهای جدید

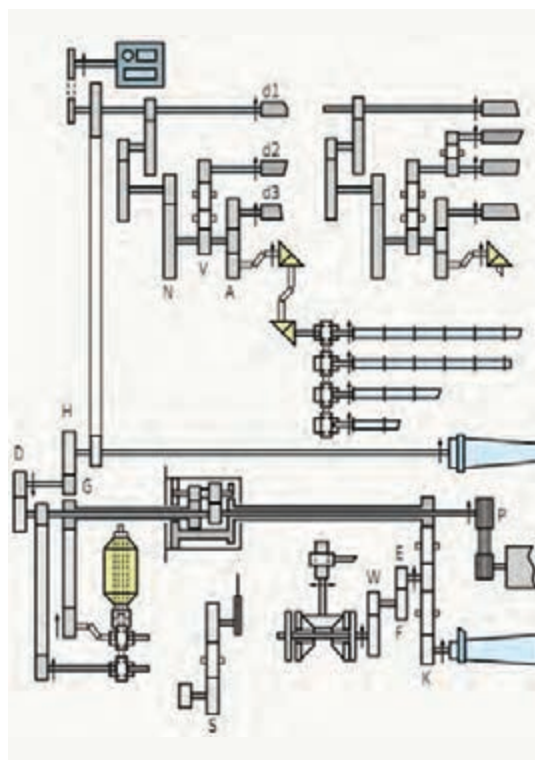

شکل ۴۵- دیاگرام حرکت فلایر

دیاگرام انتقال حرکت در دو روش را مقایسه کنید. و عملکردهایی را که سیستم جدید جایگزین سیستم قدیمی کرده است را پیدا کنید.

فعالیت کلاسی



داف دستی

وقتی که نیمچه نخ تولید شده روی بوبین‌ها پیچیده شد، و بوبین پر شد زمان داف کردن فرا می‌رسد. در داف کردن به حالت دستی موارد زیر را به ترتیب زیر انجام دهید:



شکل ۴۷- شکل داف کردن بوبین

- ۱ بوبین‌ها که پر شد ماشین خود به خود متوقف می‌شود.
- ۲ قبل از جاگذاری هر بوبین خالی با دست پرز یا نیمچه نخ باقی مانده روی آن را پاک کنید.
- ۳ انگشتی‌ها را از روی بوبین‌های پر بردارید.
- ۴ بوبین پر را از روی اسپیندل خارج کنید.
- ۵ بوبین‌های خالی را با دست جاگذاری کنید.
- ۶ سر نیمچه نخ‌ها را روی نوار مخصوص مشکی چسبنده‌ای که روی لبه بالایی بوبین‌های خالی وجود دارد، بچسبانید.
- ۷ انگشتی‌هایی را که نیمچه نخ از سر آنها بیرون آمده روی بوبین بگذارید.
- ۸ چند تک استارت برای پیچیدن چند لایه بزنید.
- ۹ ابتدا با دور کند و بعد با دور تند ماشین را فعال کنید.

شکل‌های ۴۸ مربوط به داف دستی نیمه اتوماتیک می‌باشند. عملیات داف دستی عبارت است از:

الف) خارج کردن بوبین پر

ب) جاگذاری بوبین خالی

اتوماسیون در فلایر (اتوماتیک کردن):

به لحاظ اقتصادی و گرفتن تولید بیشتر، اتوماسیون روی ماشین فلایر انجام می‌شود، چند اتوماسیون که روی

ماشین فلایر صورت گرفته است عبارت‌اند از:

الف) توقف و راه‌اندازی بسیار معتدل و آرام

ب) بالا آوردن فلایر جهت پیوند زدن اولیه

ج) ایجاد نیمچه نخ اضافی برای پیوند

د) توقف میز برای داف دستی در یک ارتفاع خاص

ه) اتصال ماشین فلایر به رینگ و انتقال اتوماتیک بوبین‌های نیمچه نخ به ماشین رینگ

داف:

داف به حالت نیمه اتوماتیک

- ۱ در انتهای پر شدن بوبین ماشین متوقف می‌شود.
- ۲ میز بوبین پایین می‌آید و به حالت مایل در می‌آید.
- ۳ بوبین‌های پر را بردارید و بوبین‌های خالی را جایگزین کنید.
- ۴ میز بوبین را به حالت سابق درآوردید و عملیات بعدی را شروع کنید.


در شکل ۴۸ مراحل داف نیمه‌اتوماتیک را می‌بینید.



شکل ۴۸- مراحل داف نیمه‌اتوماتیک

داف به حالت تمام اتوماتیک

- ۱ در انتهای پر شدن بوبین‌ها ماشین متوقف می‌شود.
 - ۲ بوبین‌های خالی را که قبلاً جاگذاری کرده‌اید توسط ریل مخصوص به صورت اتوماتیک جابه‌جا می‌شود.
 - ۳ با چند حرکت اتوماتیک توسط گیرنده‌ها بوبین‌های پر، از روی اسپیندل خارج می‌گردند و بوبین‌های خالی جایگزین می‌گردند.
 - ۴ سر نیمچه نخ آزاد روی بوبین چسبیده شده و توسط انگشتی‌های اتوماتیک فشرده می‌شوند.
 - ۵ چند تک استارت به ماشین بزنید تا چند لایه به آرامی پیچیده شوند.
 - ۶ استارت اصلی را بزنید تا دستگاه شروع به کار کند.
- در شکل ۴۹ مراحل داف تمام اتوماتیک را مشاهده می‌کنید.

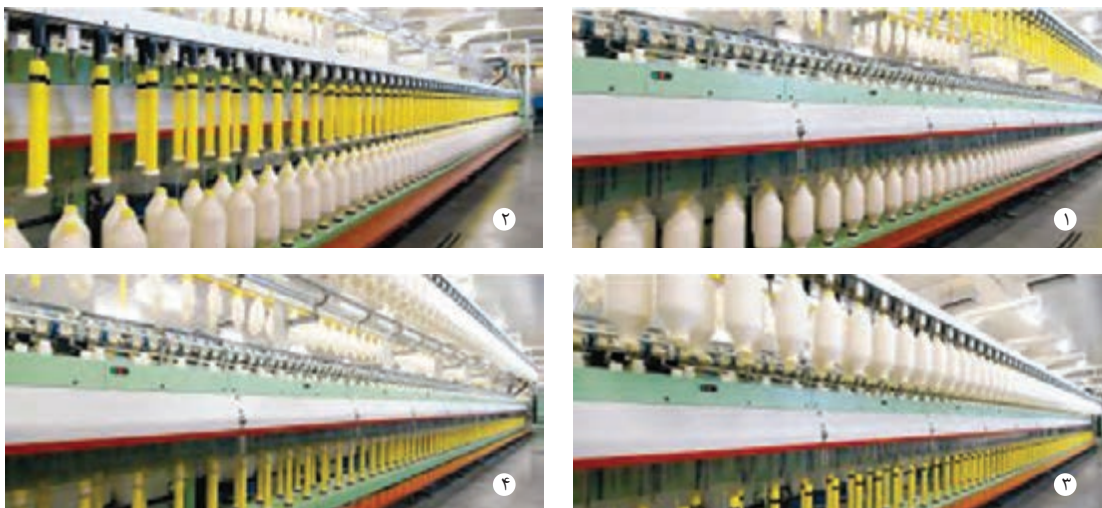


شکل ۴۹- مراحل داف تمام اتوماتیک

در شکل‌های ۵۰ و ۵۱ روش اتوماتیک انتقال بوبین‌های نیمچه نخ به ماشین رینگ را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵۱- انتقال اتوماتیک بوبین‌ها

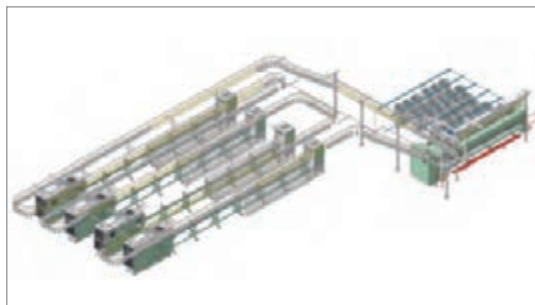

شکل ۵۰- سیستم‌های انتقال اتوماتیک بوبین پر شده از فلایر به رینگ




شکل ۵۲- تمیزکننده سیار روی فلایر

سیستم تمیزکننده سیار

جهت مکش پرزهای معلق و جلوگیری از نشست آنها روی ماشین و نیمچه نخ از سیستم مکنده سیار استفاده می‌شود که دارای خرطومی‌های بلند مکنده و دمنده می‌باشد. (شکل ۵۲) یکی از این خرطومی‌ها از نشستن پرزها جلوگیری می‌کند و خرطومی دیگر آنها را به سمت فیلتر مخصوص، مکش می‌کند.

صفحه نمایش اطلاعات

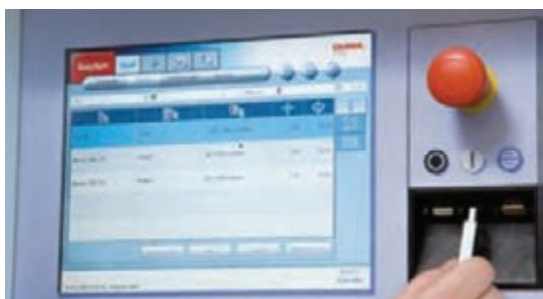

شکل ۵۳- صفحه نمایش در ماشین فلایر

پارامترهای عملیاتی ماشین مانند سرعت تولید، دور در دقیقه، متر در دقیقه، زمان داف و... در این مانیتور نمایش داده می‌شود که باید به آن توجه کنید. (شکل ۵۳) در بعضی از ماشین‌های مدرن علت توقفات نیز روی مانیتور ثبت می‌شود.

تنظیمات دستگاه نیم‌تابی (فلایر)

- ۱ تنظیم محل قرارگیری بانکه‌ها در محل مناسب
- ۲ انتخاب تعداد فتیله‌ها با توجه به نوع ماشین (۶ یا ۸ فتیله)
- ۳ تنظیم فشار غلتک‌های بالایی روی غلتک‌های پایینی ناحیه کشش
- ۴ تنظیم سرعت تغذیه فتیله به دستگاه چند لاکنی
- ۵ تنظیم میزان کشش مکانیکی با تنظیم سرعت غلتک‌های کشش
- ۶ تنظیم میزان تاب نیمچه نخ
- ۷ تنظیمات مرتبط با دستگاه سازنده برای تنظیم سرعت پیچش نیمچه نخ روی دوک
- ۸ تنظیمات مرتبط با جابه‌جایی عمودی فلایر برای تنظیم سرعت پیچش منظم نیمچه نخ
- ۹ تنظیمات مرتبط با توقف و برداشت بوبین‌های نیمچه نخ
- ۱۰ تنظیم و کنترل رطوبت و دمای سالن برای کاهش شکستگی و پارگی الیاف و کاهش ایجاد الکتریسیته ساکن

فعالیت کارگاهی



مسئولیت‌های عمومی

- ۱ هنگام تعویض شیفت حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زودتر برای تحویل گرفتن کار وارد سالن شوید.
- ۲ با اپراتور شیفت قبل ملاقات کنید و درباره ماشین و تولید و وضعیت تولید ماشین صحبت کنید.
- ۳ نظافت ماشین و محل کار را کنترل کنید.
- ۴ روی دستگاه چیزی نگذارید.
- ۵ کنترل کنید که ظرف مخصوص ضایعات هنگام تعویض شیفت خالی باشد.
- ۶ محیط کار را تمیز نگه دارید.
- ۷ هنگام صحبت با اپراتور شیفت قبل با احترام با او صحبت کنید و درباره کیفیت، تولید، ایمنی کار یا هر چیز دیگری آموزش ببینید.

اپراتوری دستگاه:

- ببینید کريل (قفسه) به چند بانکه احتیاج دارد.
- بانکه‌های حاوی فتیله را که از ماشین کشش نهایی تولید شده‌اند به پشت ماشین فلایر انتقال دهید.
- فتیله هر بانکه را از راهنماهای خاص خودش عبور دهید.
- کنترل سوئیچ را یاد بگیرید و به آن عمل کنید و برای روشن و خاموش کردن آن، تمرین کنید.
- فتیله هر بانکه را از بین راهنمای قسمت کشش به صورت صحیح وارد کنید.
- پیوند زدن فتیله پاره شده و داف کردن بانکه پر را یاد بگیرید.
- هرگونه علت توقف ماشین را روی صفحه نمایش نگاه کنید.
- کار نظافت در قسمت کشش، قفسه و قسمت محصول‌دهنده را انجام دهید.
- ضایعات قسمت مکش دستگاه را خارج کنید (به صورت دوره‌ای) و از هم جدا کنید.
- همیشه محیط اطراف ماشین را تمیز نگه دارید.
- رنگ‌بندی و کدبندی بانکه‌ها را در نظر داشته باشید. مثلاً بانکه‌های حاوی فتیله پاساژ اول را به جای پاساژ دوم استفاده نکنید. و یا فتیله پنبه شانه شده را به جای فتیله کارد به کار نبرید.

- رنگ چراغ‌های آلارم را یاد بگیرید تا با روشن شدن هر چراغ خاص برای پارگی، بدانید به کدام قسمت ماشین جهت گرفتن پارگی فتيله مراجعه کنید.
- بانکه‌های خالی شده را به قسمت کشش جهت استفاده مجدد عودت دهید.
- بوبین‌های داف شده را به محل انبار کردن بوبین جهت استفاده در رینگ انتقال دهید.

دقت کنید

هنگام پارگی فتيله و يا نیمچه نخ به موارد زیر توجه کنید:

به توقف ماشین به علت پارگی فتيله و يا نیمچه نخ که به وسیله چراغ‌های آلارم و يا صفحه نمایش اعلام می شود دقت کنید.

چنانچه فتيله از قسمت قفسه ماشین پاره شود به رنگ چراغ آلارم خاصی که روشن می شود توجه کنید.

چنانچه فتيله در قسمت کشش پاره شده باشد رنگ خاص دیگری روشن می شود.

چنانچه نیمچه نخ در قسمت خروجی کشش تا سر پروانه پاره شده باشد چراغ آلارم با رنگ خاص دیگری روشن می شود.

پیوند صحیح و استاندارد را روی فتيله پاره شده انجام دهید.

ضایعاتی را که هنگام پیوند فتيله جدا کردید داخل ظرف مخصوص ضایعات فتيله بریزید.

چنانچه نیمچه نخ در ناحیه کشش پاره شده باشد ابتدا تفنگی یا بازوی فشار سیستم کشش را بالا بزنید.

سر فتيله را از قسمت کشش به صورت کامل و صحیح از راهنماها عبور دهید.

بازوی کشش را پایین بیاورید و با تک استارت نیمچه نخ خارج شده از سیستم کشش را با دست گرفته و کمی تاب دهید و به سر دیگر نیمچه نخ که روی بوبین جا مانده است به صورت صحیح پیوند بزنید. یعنی از لوله رد کنید به دور انگشتی چندبار مانند قبل بپیچید و انگشتی را روی نیمچه نخ بخوابانید.

با چند استارت کوتاه نیمچه نخ تولیدی را به دور بوبین چند دور بپیچید.

دور آهسته ماشین را استارت کنید بعد از چند لحظه دور تند شروع می شود.

ضایعات مربوط به بریدن نیمچه نخ و پیوند مجدد آن را داخل ظرف مخصوص نیمچه نخ بریزید.

مطمئن شوید که ماشین، عملیات خودش را بعد از عمل پیوند درست انجام می دهد.

سرویس و نگهداری ماشین فلایر

یکی از مشکلاتی که در کارخانجات ریسندگی وجود دارد ایجاد پرز می باشد.

۱ پرز و غبار و ذرات معلق است که به مرور زمان روی ماشین آلات به داخل قطعات و لای چرخ دنده ها می نشینند و به مرور سفت شده مانع حرکت صحیح می شوند.

۲ وجود روغن های داخل پنبه و یا روغن هایی که برای سهولت کار روی الیاف مصنوعی می باشند مانع انجام کار ماشین به صورت صحیح می شود، یکی از ماشین های بسیار حساس فلایر است؛ چون نیمچه نخ تولیدی ماشین فلایر دارای استقامت کم می باشد، از لوله باریک کنار پروانه عبور می کند تا به دور بوبین پیچیده شود ولی وجود دو مورد فوق، یعنی پرز و روغن باعث عملکرد نامناسب می شود، لذا لازم است که نظافت مرتب و دوره ای ماشین فلایر به صورتی که در کاتالوگ آمده است انجام شود. این سرویس ها و روغن کاری ها به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه می باشد. در ماشین فلایر تمیز کردن پرزها و مواد روغنی چسبیده به جداره داخلی پروانه که نیمچه نخ از آن عبور می کند بسیار مهم است. لذا وسیله ای به نام مینی دریل ساخته شده که به سر دوار آن یک

شافت بسیار متراکم از الیاف یا نخ متصل شده است و به انتهای دریل متصل می‌شود. این بافت متراکم به واسطه گردش سر دریل می‌تواند بگردد. آن را از لوله داخل فلایر (پروانه) عبور می‌دهند. با چرخش این شافت بافته شده، ذرات نمدی شده و مواد روغنی چسبیده به داخل جداره لوله را تمیز می‌کند و دیواره را پاکسازی می‌کند. آن را با بنزین یا الکل آغشته می‌کنند تا ناخالصی‌های شیمیایی مانند روغن پنبه و روغن‌هایی که در ابتدای خط ریسندگی روی الیاف مصنوعی می‌پاشند و در لوله آثار آن به جای مانده است را حل و پاک کند.

نحوه سرویس کردن ماشین فلایر

هنگام روان کاری و روغن کاری به مسائل زیر باید توجه کنید:

- ۱ محل مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی پرز و غبار پاک کنید.
- ۲ روغن یا گریس مورد نظر را تا زمانی که روغن قبلی خارج نشده، بایستی تزریق کنید.
- ۳ توسط پارچه پنبه‌ای روغن‌های اضافی را پاک کنید.
- ۴ درپوش محل مورد نظر یا گریس خور را ببندید.
- ۵ روان کاری بلبرینگ‌های ریل‌های انتقال و هدایت فتيله در قفسه فلایر را انجام دهید؛ زیرا عدم روان کاری باعث بریدگی مکرر فتيله عبوری از روی آنها شده و باعث پایین آمدن راندمان و خستگی شما می‌گردد.
- ۶ تسمه‌های انتقال حرکت را بازبینی کنید و از سلامت آنها مطمئن شوید.
- ۷ چشمه‌های متوقف شده را شناسایی کرده و عیب آنها را برطرف کنید و مجدداً راه‌اندازی کنید.
- ۸ قسمت کشش را به‌صورت دوره‌ای نظافت کنید.
- ۹ هنگام توقف طولانی‌مدت ماشین (مثلاً روزهای تعطیل) قسمت‌های بازویی کشش همه چشمه‌ها را بالا بزنید تا از فشار فنرها آزاد شوند.
- ۱۰ به‌صورت دوره‌ای فتوسل‌های دو سر ماشین را چه در قسمت قفسه و چه در قسمت جلو تمیز کنید.
- ۱۱ با کمک وسایل نظافتی مانند برس یا سرنخ، قسمت‌های مختلف ماشین را نظافت کنید.
- ۱۲ به‌صورت دوره‌ای ضایعات را از ماشین دور کنید و در جای مخصوص خود بریزید.
- ۱۳ تمیزکننده سیار روی ماشین را بازرسی، کنترل و نظافت کنید.
- ۱۴ لوله‌های کنار پروانه را به‌صورت دوره‌ای بازرسی کرده و آنها را نظافت کنید.
- ۱۵ دستگاه را توسط جارو برقی به‌صورت دوره‌ای نظافت کنید.

نکات ایمنی



- ۱ نکات ایمنی را یاد بگیرید و تمرین کنید مانند اطمینان از باز نبودن درب‌های ماشین یا تمیز نکردن قسمت‌های مختلف و متحرک ماشین هنگامی که ماشین در حال کار است.
- ۲ هیچ وسیله‌ای را روی ماشین در حال کار که لرزش دارد، نگذارید.
- ۳ هنگام کار همیشه از کلاه ایمنی و ماسک صورت استفاده کنید.
- ۴ وقتی ماشین در حال کار است قطعات فلزی را جابه‌جا نکنید، زیرا احتمال آسیب دیدن و یا آتش گرفتن وجود دارد.
- ۵ از کار کردن دکمه اضطراری ماشین اطمینان حاصل کنید.



در شکل روبه‌رو یکی از دستگاه‌های جانبی قسمت فلایر، تمیزکننده بوبین نیمچه نخ را مشاهده می‌کنید. این کار چه فایده‌ای دارد؟ به نظر شما نیمچه نخ‌های به‌دست آمده را به کجا منتقل می‌کنند؟



- ۱ قسمت‌های تغذیه و محل عبور الیاف روی قفسه را کنترل کنید که صحیح کار کنند. (مثل بلبرینگ‌ها و راهنماها)
- ۲ فتوسل‌های کنترل پارگی فتیله را که پشت ماشین و در دو سر ماشین قرار دارند کنترل و نظافت کنید.
- ۳ بانکه‌های پر شده خروجی را که از ماشین کشش نهایی خارج شده است به پشت فلایر انتقال دهید.
- ۴ سر فتیله را از هر بانکه بگیرید و از راهنماها و میله‌های عبور الیاف، رد کنید و سر آن را به قسمت کشش برسانید.
- ۵ بازوی کششی فنری قسمت کشش را بالا بزنید.
- ۶ سر آزاد فتیله‌ای را که از بانکه پشت قفسه فلایر آورده‌اید، در قسمت کشش وارد کنید و از راهنماها به‌صورت صحیح عبور دهید و سر فتیله را به قسمت جلویی سیستم کشش برسانید.
- ۷ بازویی کشش را پایین بیاورید و بعد از اتمام این کار برای کلیه چشمه‌های ماشین فلایر با کمک چند نفر و با تک استارت نیمچه نخ‌ی را که از قسمت کشش بیرون می‌آید به پروانه برسانید.
- ۸ سر نیمچه نخ خروجی را از لوله پروانه فلایر عبور دهید، سپس از انگشتی رد کنید و به سر بوبین خالی وصل کنید.
- ۹ بعد از اتمام این کار برای تمام چشمه‌ها، به آهستگی ماشین را با دور کم استارت بزنید.
- ۱۰ با توجه به چراغ آلارم روی ماشین نوع و محل پارگی مواد را تشخیص دهید.
- ۱۱ چنانچه پارگی مربوط به فتیله قفسه پشت ماشین باشد به آنجا مراجعه کنید و فتیله پاره شده را به‌صورت صحیح پیوند بزنید.
- ۱۲ چنانچه پارگی مربوط به نیمچه نخ باشد پارگی را در آنجا بگیرید و به آرامی و صحیح نیمچه نخ را پیوند بزنید.
- ۱۳ چنانچه نیمچه نخ از سر بوبین پاره شده باشد بایستی سر نیمچه نخ را از بالا گرفته و از داخل لوله پروانه عبور دهید بعد از خروج از سر دیگر پروانه به دور انگشتی پیچیده و به نیمچه نخ سر بوبین پیوند بزنید.
- ۱۴ با توجه به زمان پر شدن بوبین و زمان نزدیک شدن داف چنانچه داف دستی باشد، بوبین‌های خالی را آماده بارگذاری نمایید.

- ۱۵ بعد از توقف ماشین و کنار زدن انگشتی‌ها و پایین آمدن میز فلایر، به آرامی بوبین‌های پر را از روی دوک بردارید و روی چرخ مخصوص حمل و نقل بگذارید.
- ۱۶ بوبین خالی را پس از تمیز کردن روی دوک بگذارید و سر نیمچه نخ را که کنار انگشتی روی سر بوبین در محل خاصی که چسبندگی دارد بگذارید و با تک استارت دو یا سه دور نیمچه نخ را روی بوبین خالی بپیچید. بعد از اطمینان از عملکرد صحیح، ماشین را استارت کنید. بعد از چند لحظه با دور تند فعال خواهد شد.

نکته
زیست محیطی



- ۱ همواره ماشین را تمیز نگه دارید.
- ۲ روغن‌ها و گریس‌های اضافی را در فاضلاب نریزید و در جای خاصی نگهداری کنید.
- ۳ مواظب چرخ‌دنده‌های دستگاه باشید.
- ۴ از ماسک استفاده کنید.

خلاصه وظایف کاربر دستگاه نیم‌تابی (فلایر)

- ۱ حضور به موقع در سالن و ثبت وضعیت تولید و تحویل گرفتن سالم دستگاه نیم‌تابی و تحویل به کاربر بعدی در پایان شیفت
- ۲ بررسی و تنظیم دستگاه نیم‌تابی و روانکاری، قبل از شروع کار و اطمینان از آماده بودن دستگاه برای شروع و یا ادامه فرایند نیم‌تابی
- ۳ تغذیه بانکه‌ها به دستگاه نیم‌تابی و برداشت بوبین نیمچه نخ بدون آسیب زدن به بوبین نیمچه نخ
- ۴ نظارت مداوم بر عملکرد دستگاه نیم‌تابی و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه نیم‌تابی
- ۵ کنترل سلامت بوبین نیمچه نخ به لحاظ میزان سفتی و شلی بوبین و منظم بودن پیچش و کنترل نمره نیمچه نخ
- ۶ انجام تنظیمات دستگاه نیم‌تابی براساس مشخصات فنی و ورودی و نیمچه نخ تولیدی
- ۷ انجام تعمیرات جزئی و نگهداری روزانه دستگاه نیم‌تابی برای جلوگیری از خرابی‌های احتمالی و همکاری با دیگران
- ۸ ثبت اطلاعات میزان تولید و نتایج کیفیت‌سنجی فنی و اقدامات انجام گرفته روی دستگاه
- ۹ کنترل صحت عملکرد غلتک‌های کشش و هدایت نیمچه نخ به پروانه و سپس به بوبین
- ۱۰ کنترل درستی عبور نیمچه نخ از انگشتی پروانه و کنترل میزان تاب نیمچه نخ
- ۱۱ اطمینان از رعایت نکات ایمنی در حین کار با دستگاه نیم‌تابی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
- ۱۲ تمیز نگه داشتن دستگاه نیم‌تابی و محیط اطراف و جمع‌آوری ضایعات
- ۱۳ اطمینان از مناسب بودن دما و رطوبت سالن جهت بهبود فرایند تولید



پودمان ۵

تمام تابی و بوبین پیچ



واحد یادگیری ۱

تمام تابی (رینگ)

مقدمه

وظیفه دستگاه رینگ تولید نخ با مشخصات محاسبه شده و تنظیم شده روی دستگاه می باشد. دستگاه رینگ می تواند نمره نخ و مقدار تاب نخ را اعمال کند. نمره نخ های پنبه ای با واحد نمره انگلیسی سنجیده می شود. در بخش تغذیه رینگ، بوبین های نیمچه نخ توسط اپراتور نصب می شود و بخش غلتک های کشش نیمچه نخ را به گرم بر متر مناسب می رساند و سپس بخش رینگ و عینکی و پیچش دوک و تاب دهنده نخ را به فرم نهایی می رساند و بر روی ماسوره می پیچد.

شایستگی های فنی

- بررسی و کنترل اجزای دستگاه و چراغ های راهنما و تمیزکاری و پرزگیری از دستگاه رینگ و روان کاری دستگاه و نصب ماسوره خالی و آماده سازی دستگاه برای شروع کار
- تنظیم فواصل غلتک های کشش مطابق محاسبات و تمیزکاری غلتک های کشش و اپرون ها با دستور مدیر سالن و انتقال بوبین های نیمچه نخ به قسمت تغذیه و جای گذاری نیمچه نخ ها در مسیر تعیین شده روی راهنماها
- عبور نیمچه نخ از بین غلتک های کشش و نصب غلتک های رویی و تنظیم فشار روی غلتک ها
- تنظیمات میز کار و انتخاب و نصب شیطانک و استارت اولیه و عبور نخ از شیطانک
- کنترل تسمه های انتقال حرکت و چرخش بدون مشکل دوک و اتصال نخ به ماسوره
- کنترل صحت پیچش نخ و برداشت ماسوره های پر شده به صورت دستی یا نیمه اتوماتیک و اتوماتیک

استاندارد کار

انجام فعالیت با تمیز کردن و بررسی غلتک ها و الکتروموتورها و انجام تنظیمات مربوط و تغذیه بوبین ها به صورت ایمن و برداشت ماسوره نخ ها و انتقال به محل مناسب. فعالیت ها زیر نظر استاد کار و هنرآموز انجام شود ایجاد شرایط مناسب جهت عملکرد درست دستگاه ها و مطابق اصول تعیین شده توسط سرپرست سالن یا هنرآموز. فعالیت ها به صورت گروهی و با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی و حفاظت از محیط زیست انجام شود.

اصول ارزشیابی تکوینی دستگاه تمام تابی (رینگ) جهت اطلاع هنرجویان

پرسش‌های تئوری و علمی و مکانیزم عملکرد دستگاه‌ها باید به صورت درهم تنیده با فعالیت عملی انجام شود.

نکته



ردیف	مراحل کار و شرایط عملکرد و ابزار و تجهیزات و فضا	استاندارد شاخص داوری نمره دهی	نمره
۱	توانایی بررسی و کنترل اجزای دستگاه و چراغ‌های راهنما و تمیزکاری و پرزگیری از دستگاه رینگ و روان کاری دستگاه و نصب ماسوره خالی و آماده سازی دستگاه برای شروع کار	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۲	توانایی تنظیم فواصل غلتک‌های کشش مطابق محاسبات و تمیزکاری غلتک‌های کشش و اپرون‌ها با دستور مدیر سالن و انتقال بوبین‌های نیمچه نخ به قسمت تغذیه و جای گذاری نیمچه نخ‌ها در مسیر تعیین شده روی راهنماها	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۳	توانایی عبور نیمچه نخ از بین غلتک‌های کشش و نصب غلتک‌های رویی و تنظیم فشار روی غلتک‌ها تنظیمات میز کار و انتخاب و نصب شیطانک و استارت اولیه و عبور نخ از شیطانک	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۴	توانایی کنترل تسمه‌های انتقال حرکت و چرخش بدون مشکل دوک و اتصال نخ به ماسوره و کنترل پیچش نخ دور ماسوره	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۵	توانایی کنترل صحت پیچش نخ و برداشت ماسوره‌های پر شده به صورت دستی یا نیمه اتوماتیک و اتوماتیک	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱


اهداف عملیاتی دستگاه تمام تاب‌ی (رینگ)

- ۱ تغذیه درست و اصولی نیمچه نخ
- ۲ نازک‌سازی نیمچه نخ و رسیدن به نمره مورد نظر توسط سیستم کشش
- ۳ کنترل جریان کشش توسط اپرون‌ها و کاهش هدر رفت الیاف
- ۴ انتقال نخ به شیطانک جهت ایجاد تاب مناسب
- ۵ پیچش منظم نخ روی ماسوره‌ها
- ۶ برداشت ماسوره‌های پر و جایگزینی ماسوره‌های خالی

اجزای ماشین تمام تاب‌ی (رینگ)

قسمت‌های اصلی ماشین تمام تاب شامل سه قسمت زیر است:

- ۱ قفسه ماشین رینگ یا قسمت خوراک‌دهنده یا قسمت تغذیه
- ۲ قسمت کشش
- ۳ قسمت محصول‌دهنده و سیستم پیچش نخ روی ماسوره

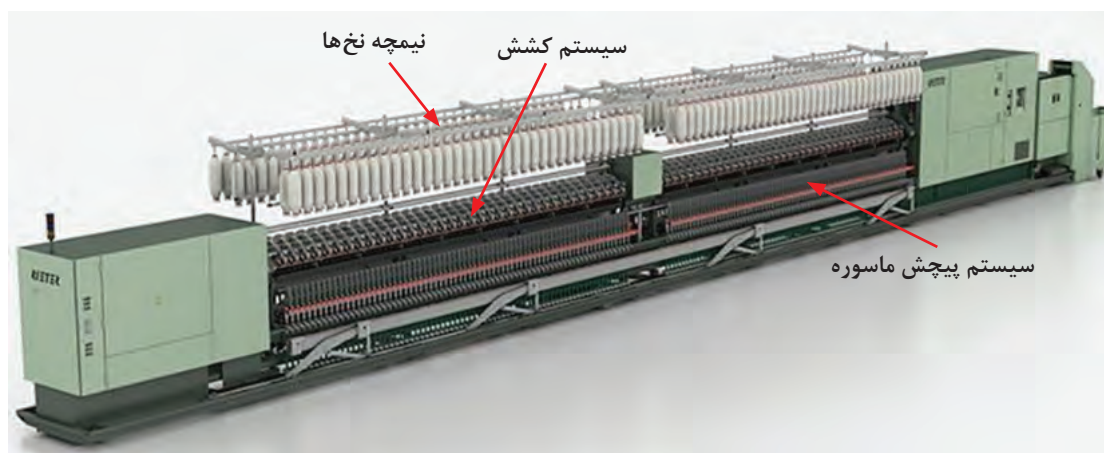

شکل ۱- دستگاه رینگ دو طرفه

طراحی ماشین ریسندگی رینگ

در شکل ۲ ناحیه طولی که در قسمت مرکز ماشین واقع شده است، در آن عملیات ریسندگی و تولید صورت می‌گیرد و عمدتاً شامل میز دوک‌ها یا میز عینکی و قسمت کشش می‌باشد که در سرتاسر طول ماشین ادامه دارد. خود این ناحیه مرکزی به چند ناحیه کوچک‌تر با اجزای مشابه تقسیم گردیده است، که اصطلاحاً به آنها Section می‌گویند.

در حد فاصل هر ناحیه یا (Section) ستون‌هایی قرار دارد که علاوه بر نگهداری اجزای بخش‌های میانی، به عنوان تکیه‌گاه و نگهدارنده قفسه بوبین‌ها نیز به کار گرفته می‌شود. بخش مرکزی از دو طرف به دو باکس متصل شده است، یکی از این دو جعبه به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی اختصاص دارد و جعبه دیگر تجهیزات مکانیکی (چرخ دنده‌ها و مکانیزم‌های حرکتی و کششی) را در خود جای داده است. در ماشین‌های مدرن واحد دافر نیز به بدنه ماشین متصل گردیده است.



شکل ۲- فاصله دو دوک متوالی در دستگاه رینگ


ماشین‌های مدرن دارای عرضی به اندازه ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر می‌باشند که در زمان داف کردن به ۱۴۰-۱۶۰ سانتی‌متر می‌رسند. طول این ماشین‌ها حدود ۵۰ متر می‌باشد و در دو طرف دستگاه تغذیه و تولید انجام می‌گیرد. در شکل ۲ فواصل منظم و یکسان دوک‌ها را مشاهده می‌کنید.

تغذیه ماشین رینگ


در شکل ۳ نمای جانبی از یک ماشین رینگ از بالا تا پایین دستگاه و قسمت‌های مختلف آن شامل:

- ۱ بوبین گیر تغذیه
- ۲ بازویی یا تفنگی قسمت کششی
- ۳ کانال مکش هوا
- ۴ دوک
- ۵ عینکی
- ۶ میز عینکی
- ۷ پایه دوک
- ۸ شاسی ماشین
- ۹ بازوی دافر اتوماتیک
- ۱۰ عرض ماشین
- ۱۱ قفسه‌های بوبین نشان داده شده است.

بوبین گیر یا bobin holder نگهدارنده معلق است که بوبین را نگه می‌دارد. هر نگهدارنده بوبین به یک دوک اختصاص دارد.

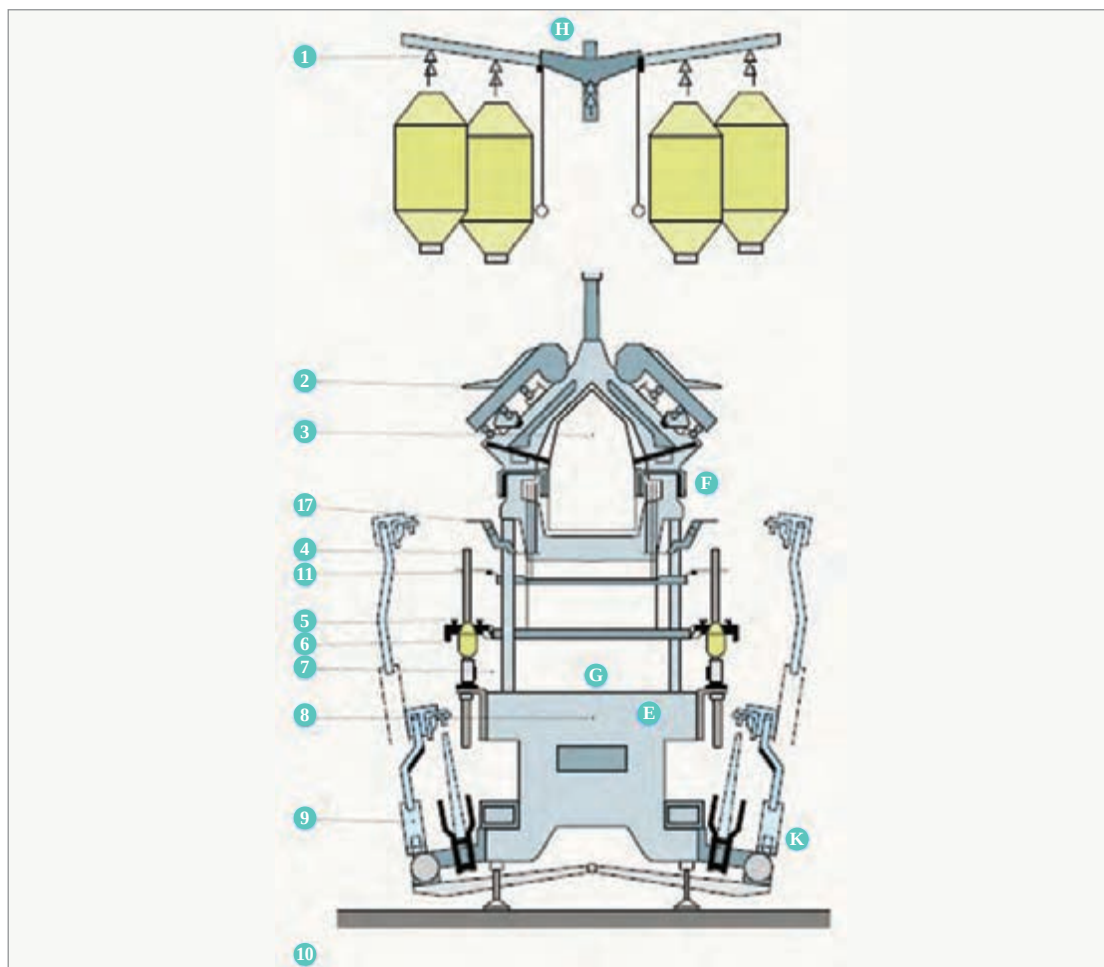

شکل ۳- تصویر جانبی رینگ و قسمت‌های مختلف آن

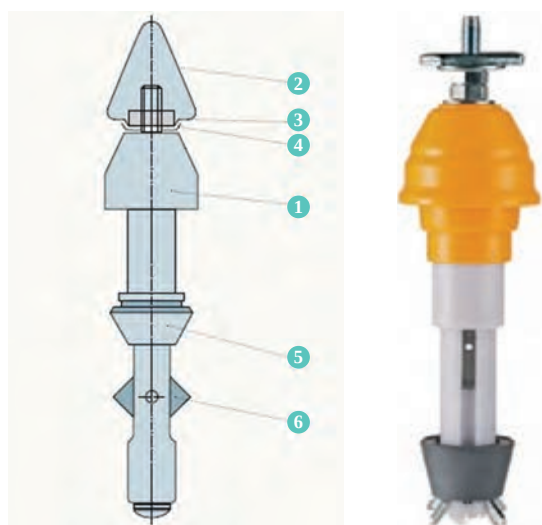

شکل ۴- اجزای نگهدارنده بوبین (bobin holder)

در شکل‌های شماره ۴ و ۵ تصویر نگهدارنده‌ها و اجزای مختلف آن نشان داده شده است.

در شکل ۴ نگهدارنده بوبین در قسمت انتهایی خود دارای تکیه‌گاه فنری است که وظیفه نگه‌داشتن لوله بوبین نیمچه نخ را به عهده دارد.

وقتی که قسمت بالایی لوله بوبین وارد نگهدارنده می‌شود حلقه نگهدارنده (۵) به سمت بالا می‌رود و تکیه‌گاه فنری (۶) از محل خود بیرون می‌آید و لوله را نگه می‌دارد. اگر برای بار دوم حلقه نگهدارنده به بالا فشرده شود فنر (۶) جمع شده بوبین، خارج می‌شود.



شکل ۵- جایگاه بوبین ها و بوبین گیرها روی قفسه ماشین رینگ

در شکل ۵ بوبین های نیمچه نخ که به بوبین گیرها آویزان شده اند به خوبی دیده می شوند. تغذیه بوبین نیمچه نخ به دستگاه رینگ به صورت دستی یا اتوماتیک انجام می گیرد.

سیستم کشش

در ماشین رینگ عمل کشش جهت کم کردن چگالی خطی مواد تغذیه شده (نیمچه نخ) و تهیه محصول تولیدی (نخ یک لا) به رینگ اعمال می گردد. در اینجا عمل کشش توسط سیستم کشش مناسب صورت می گیرد. مواد تغذیه شده به رینگ نیمچه نخ است که در سیستم الیاف کوتاه با نمره انگلیسی مشخص می شود. محصول خروجی ماشین رینگ که نخ یک لا می باشد، با نمره انگلیسی (Ne) مشخص می شود.

معمولاً افزایش میزان کشش در سیستم کششی، موجب کاهش کیفیت محصول تولیدی می گردد؛ لذا محدوده میزان کشش در فرایند ریسندگی تقسیم شده است و بر مبنای مقادیر اعلام شده در کاتالوگ دستگاه می باشد (مانند جدول ۱).

نوع الیاف مصرفی	میزان کشش مورد نیاز
پنبه کارد شده	تا ۳۵
پنبه شانه شده	تا ۴۰
پنبه شانه شده و نخ های مخلوط نمرات متوسط نمرات ضخیم	تا ۴۰ تا ۴۵
الیاف مصنوعی	۴۵ الی ۵۰


در سیستم کشش ابتدا کشش اولیه بین غلتک های اول و دوم سیستم کشش و به مقدار بسیار کم اعمال می شود و بعد در مرحله بعدی بین غلتک های دوم و سوم کشش اصلی اعمال می گردد. در جدول ۲ مقادیر کشش اولیه برای نیمچه نخ تغذیه شده به کشش ماشین رینگ نشان داده شده است.

جدول ۲- مقادیر کشش اولیه در ماشین رینگ جهت نیمچه نخ

نوع نیمچه نخ	میزان کشش اولیه
نیمچه نخ با تاب معمول و حداکثر کشش کل مورد نیاز ۴۰	۱/۱ الی ۱/۴ اغلب این کشش در محدوده ۱/۱۴ الی ۱/۲۵ می باشد
نیمچه نخ با تاب بسیار زیاد	۱/۳ الی ۱/۵
نیمچه نخ هایی که به کشش کل بیشتر از ۴۰ نیاز دارند	۱/۴ الی ۲

ساختار سیستم کششی ماشین‌های رینگ مدرن

امروزه بدون استثنا کلیه ماشین‌های ریسندگی رینگ دارای یک سیستم کششی سه بر سه و مجهز به آپرون دویل می‌باشند. این نوع سیستم‌های کشش دارای سه غلتک تحتانی فلزی شیاردار می‌باشند که حرکت از طریق چرخ دنده‌های واسطه به آنها منتقل می‌گردد. روی این غلتک‌های فلزی سه جفت غلتک لاستیکی با سختی مشخص قرار دارد، که غلتک‌های وسط به صورت خاصی هستند که لایه لاستیکی آنها به صورت تسمه متحرک (آپرون) می‌باشد.

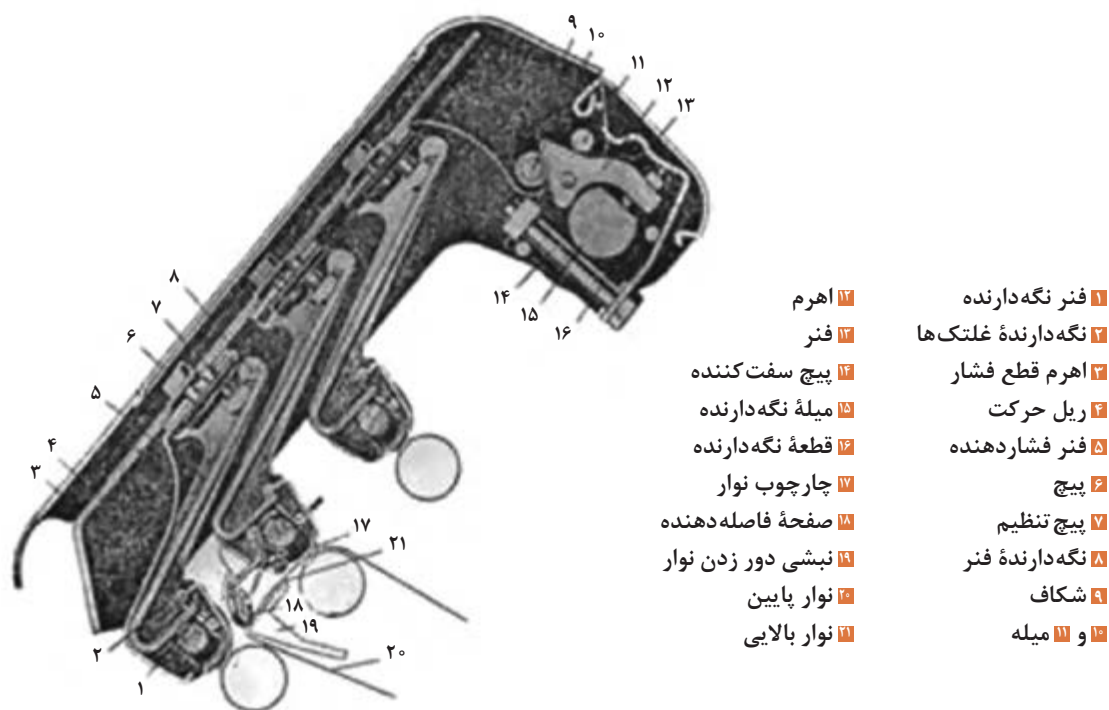

شکل ۶- تصویر یک سیستم کششی با مشخصات



شکل ۷- تصویر یک سیستم کششی فهرنگ رینگ




شکل ۸- تصویر واقعی سیستم کششی در رینگ

همان طور که قبلاً گفته شد مواد تغذیه ورودی به سیستم کشش رینگ نیمچه نخ است که بعد از کشش یافتن بسیار نازک تر شده و به نخ تبدیل می گردد؛ یعنی چگالی خطی آن کاهش می یابد. واحد اندازه گیری برای نیمچه نخ، و نخ در ماشین رینگ نمره انگلیسی (Ne) می باشد. در شکل ۸ تصویر واقعی سیستم کشش در رینگ نشان داده شده است. به وضوح دیده می شود که نیمچه نخ، چطور در اثر کشش نازک شده است.

در شکل ۸ نمای جانبی از غلتک های لاستیکی بالایی و غلتک های فلزی شیاردار پایینی در سیستم کششی رینگ دیده می شود. در قسمت وسط آنها به جای غلتک لاستیکی از نوار لاستیکی آپرون (Apron) هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین استفاده می شود. آپرون نوار لاستیکی به ضخامت یک میلی متر و پهنای ۲۵ تا ۳۵ میلی متر است که دو سر آن بسته است.

الیاف در حال حرکت به طرف جلو، بین دو آپرون فشرده شده و از لحظه ورود به سیستم کششی تا لحظه خروج از آن، الیاف بین غلتک ها و آپرون ها کنترل شده حرکت می کند. (شکل ۹).

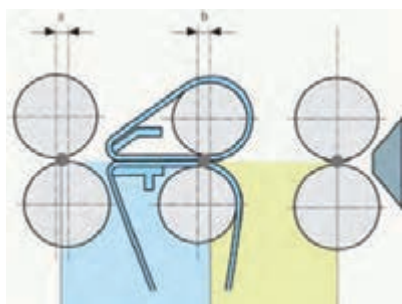

شکل ۹- نمای جانبی یک سیستم کشش

در قسمت کشش علاوه بر میزان فشار غلتک های رویی بر زیری، فاصله غلتک های کشش و سرعت آنها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

غلتک های فوقانی در سیستم کشش



شکل ۱۰- غلتک با روکش لاستیکی فوقانی سیستم کشش

غلتک های لاستیکی که در سیستم کششی به کار رفته اند به صورت دو تکه ای و دمبلی شکل می باشد، یعنی غلتک های لاستیکی روی غلاف فلزی با چسپ و با فشار زیاد چسبانده شده اند. به روکش غلتک های لاستیکی اصطلاحاً کاتس می گویند. در شکل ۱۰ چند نوع غلتک لاستیکی نشان داده شده است.

بعد از گذشت ۴۰۰۰ ساعت کار بایستی آنها را سنگ زنی نمود تا ناصافی روی سطح آنها از بین برود این کار به کمک دستگاه سنگ زنی انجام می شود. در جدول ۳ نیز میزان سختی روکش ها نشان داده شده است.

جدول ۳-میزان سختی روکش غلتک ها براساس درجه Shore

نوع روکش	درجه سختی (درجه shore)
نرم	۶۰ الی ۷۰
متوسط	۷۰ الی ۹۰
زبر	بالتر از ۹۰

درجه سختی کاتس جلو بایستی کمتر از درجه سختی کاتس عقب باشد. (مانند جدول ۴)


جدول ۴-مقادیر پیشنهادی جهت انتخاب سختی روکش های لاستیکی

سختی روکش	درجه سختی (shore)
غلتک عقب	۸۰ تا ۸۵
غلتک جلو	۶۳ تا ۶۵

بعد از مدتی کارکرد بایستی روکش لاستیکی غلتک های تغذیه و تولید سنگ زنی شوند.

انواع روش های فشار غلتک های رویی


غلتک های بالایی بایستی بر روی غلتک های فلزی پایینی فشار بیاورند این کار با کمک بازویی مخصوص صورت می گیرد.

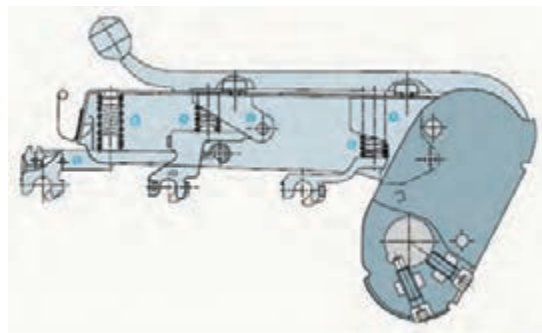

شکل ۱۱- تصویر یک بازوی کششی فنی

فشار بازویی ها به سه طریق تأمین می گردد:
 الف) بارگذاری توسط فنر که اکثر سازندگان از این روش استفاده می کنند.
 ب) بارگذاری توسط هوای فشرده که از این روش در شرکت ریترا استفاده می شود.
 ج) بارگذاری توسط غلتک های مغناطیسی که این روش توسط کارخانه ساکولول امریکا به کار می رود.

در روش های الف و ب، جهت بارگذاری به بازوی کششی نیاز است. حرکت باز و بسته نمودن بازوی کششی یا تفنگی از طریق یک اهرم (دسته) صورت می گیرد. در شکل ۱۱ نقاط، محل نصب شافت جفت غلتک های لاستیکی به بازوی فشاردهنده می باشد. فواصل این غلتک ها نسبت به یکدیگر قابل تنظیم است. برای هر کدام از این شافت ها یک فنر وجود دارد. (۴، ۵ و ۶). در بازویی ساخت شرکت SKF آلمان فشار فنر به سهولت در سه مرحله و با کمک کلید مخصوصی زیاد و کم می شود و میزان فشار در هر مرحله با رنگ خاصی مشخص شده است.

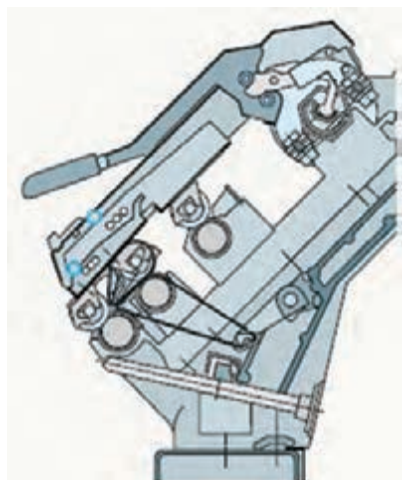

شکل ۱۲- سیستم بازویی کششی با فشار هوا

در شکل ۱۲ سیستم بازویی پنوماتیکی (فشار هوا) از شرکت ریتر دیده می‌شود.

تنظیم سیستم کششی ماشین رینگ

در سیستم کشش ماشین رینگ دو نوع تنظیم وجود دارد.

الف) تنظیم فواصل بین غلتک‌ها
ب) تنظیم فشار غلتک‌ها


الف) تنظیم فواصل بین غلتک‌ها:

با توجه به طول الیاف، فواصل بین غلتک‌ها کمی تغییر داده می‌شود، نه آنقدر فاصله زیاد باشد که الیاف هنگام عبور از غلتک اول به دوم پراکنده گردد و نه آنقدر کم باشد که هر دو سر الیاف در یک لحظه زیر غلتک‌ها بماند، که این امر باعث پارگی الیاف می‌شود. این تنظیمات با ابزار خاصی انجام می‌گیرد.

ب) تنظیم فشار غلتک‌ها:

در غلتک‌هایی که فشار فنر روی آنهاست، مقدار فشار هر کدام از فنرها به وسیله پیچاندن با آچار آلن زیاد و کم می‌شود و دارای چند رنگ است که هر رنگ نشان‌دهنده مقدار فشار فنر است معمولاً رنگ سفید بدون فشار، رنگ سبز فشار متوسط و رنگ قرمز فشار ماکزیمم را وارد می‌کند.

نوآوری در سیستم کشش

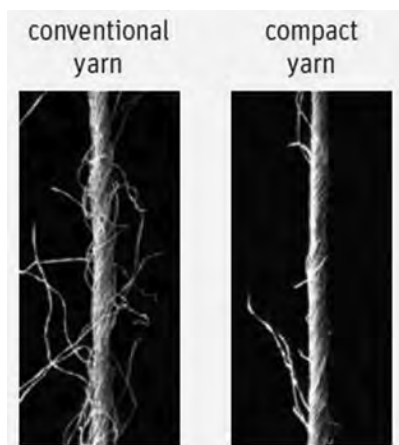


شکل ۱۳- مقایسه نخ متراکم شده رینگ و رینگ

در این سیستم‌ها تلاش روی متراکم نمودن الیاف حین خروج از سیستم کششی متمرکز شده است. نخ‌های حاصله به نام نخ کامپکت (Compact) یا نخ متراکم شناخته شده است.

در شکل ۱۳ دو نخ معمولی رینگ و نخ کامپکت نشان داده شده است. تولید نخ متراکم شده از طریق متراکم نمودن الیاف در ناحیه خروجی سیستم کشش؛ یعنی جایی که مثلث ریسندگی در آنجا تشکیل می‌گردد، صورت می‌گیرد. در کتاب همراه هنرجوی نساجی درباره مثلث ریسندگی بخوانید.

از روش‌های معمول برای به وجود آوردن این الیاف متراکم، ایجاد مکش در ناحیه غلتک جلویی کششی است که در اینجا از لوله‌های مکش قوی، غلتک‌های مشبک، آپرون‌های مشبک ویژه و مغناطیس استفاده می‌شود. در شکل ۱۴ در آن لوله‌های مکنده دوبله الیاف ریز و گرد و غبار به خوبی مشاهده می‌شود. در شکل ۱۵ غلتک مشبکی که در تولید نخ کامپکت شرکت ریتز به کار رفته است، مشاهده می‌شود. مکش هوا در سوراخ‌ها جریان دارد. ضمناً این نوع غلتک‌ها، الیاف ریز و گرد و غبار را جذب می‌کنند. این غلتک‌ها با توجه به نمره نخ در دو نوع ساخته شده‌اند که در شکل ۱۵ نشان داده شده است، که یکی از آنها دارای سطح صاف و دیگری دندانه‌دار است.

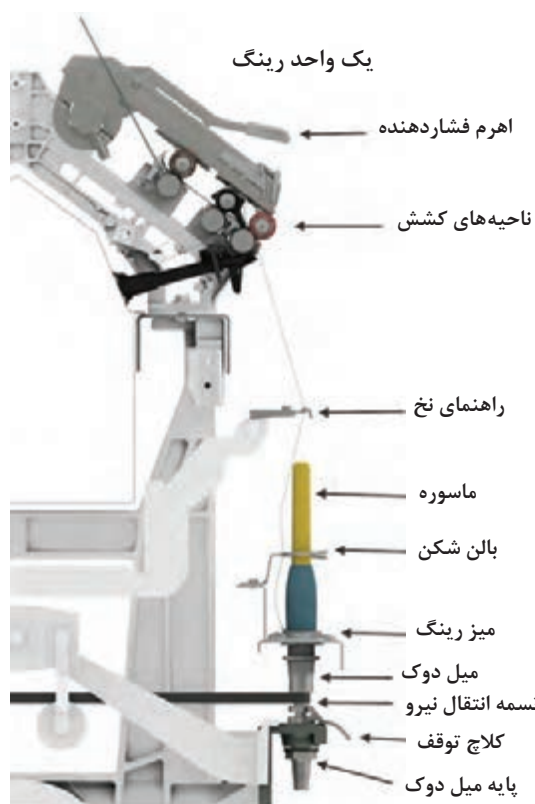

شکل ۱۴- واحد تولید نخ کامپکت شرکت ریتز و انواع لوله مکنده



شکل ۱۵- یک واحد غلتک مشبک کشش رینگ (کامپکت)

پودمان پنجم: تمام تابی و بوبین پیچ

شرکت زینسر آلمان با استفاده از آپرون‌های ویژه و مشبک، سیستم مکش و تراکم الیاف را به وجود آورده است که با نام کامپکت ۳ شناخته شده است. در شکل ۱۶ تکنولوژی نخ کامپکت نشان داده شده است.




شکل ۱۶- سیستم کامپکت

در شکل ۱۷ آپرون مشبک سیستم کامپکت نشان داده شده است.



شکل ۱۷- آپرون مشبک
سیستم کامپکت

انتقال حرکت به واحد کشش در ماشین‌های جدید از طریق سروو موتور و کنترل پردازشگر انجام می‌گیرد و مقدار کشش در هر ناحیه، به طور اتوماتیک محاسبه می‌شود و بر روی نمایشگر دستگاه نمایش داده می‌شود (شکل ۱۸).

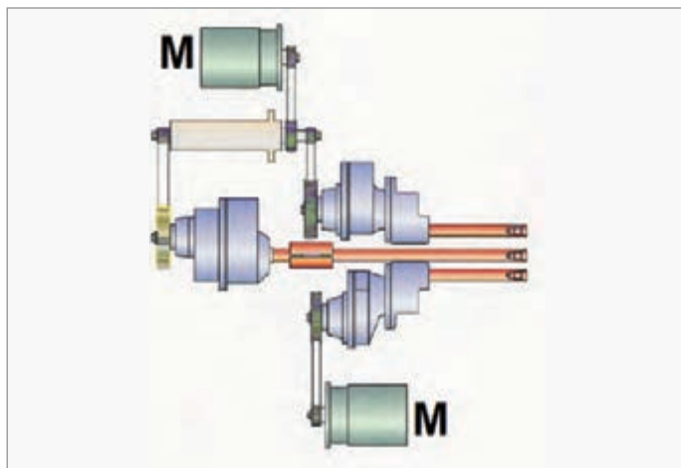

شکل ۱۸- انتقال حرکت قسمت کشش



شکل ۱۹- محل عبور نخ از بین شیطانک و عینکی می‌گذرد

۴- تاب دادن نخ

الیاف بعد از خروج از قسمت کشش چون نازک شده است، بسیار ضعیف می‌باشد و برای اینکه پاره نشود، باید به آن تاب داد. عمل تاب دادن به وسیله حرکت دورانی شیطانک صورت می‌گیرد. شیطانک روی عینکی، حرکت دورانی دارد. چون نخ بین شیطانک و عینکی قرار می‌گیرد (شکل ۱۹) لذا بخشی از الیاف که بین غلتک تولید و شیطانک قرار می‌گیرد تاب می‌خورد.



شکل ۲۰- نحوه تاب دادن نخ

در شکل ۲۰ نیز مقداری از نخ که در حال تاب خوردن است دیده می‌شود. باید توجه داشت که نخ به سرعت در حال پیچش روی ماسوره است و فقط زمان اندکی برای تاب خوردن فرصت دارد. به همین دلیل سرعت پیچش ماسوره باید بالا باشد.

صفحات جداکننده



شکل ۲۱- راهنما و حلقه کنترل بالون و صفحه جداکننده و ماسوره نخ

وقتی که نخ پاره می‌شود، چون ماسوره در حال گردش است نخ پاره شده به نخ‌های مجاور می‌پیچد و باعث پارگی آنها می‌شود برای جلوگیری از این امر بین هر دو دوک مجاور یک صفحه فاصله‌گذار که از جنس آلومینیوم یا پلاستیک است گذاشته شده است. در شکل ۲۱ هم‌زمان دم خوکی، حلقه کنترل بالون و صفحه جداکننده و ماسوره نخ نشان داده شده است.



شکل ۲۲- یک نوع رینگ

۵ رینگ (عینکی)

عینکی یا رینگ حلقه‌ای است فلزی که تک به تک و به تعداد دوک‌های یک رینگ روی میز رینگ نصب می‌شود و ماسوره در درون آن قرار دارد. نخ‌ی که تولید شده است به کمک یک قطعه فلزی بسیار کوچک به نام شیطانک (که روی محیط رینگ می‌تواند به طور آزاد بگردد) روی ماسوره پیچیده می‌شود. شکل ۲۲ یک عینکی را نشان می‌دهد. (منظور از رینگ همان عینکی است) هرچه نخ ضخیم‌تر باشد، باید از عینکی بزرگ‌تری استفاده کرد.


سطح مقطع رینگ‌ها نیز دو گونه است: یا متقارن یا نامتقارن، رینگ‌های متقارن یا استاندارد فضای بیشتری برای عبور نخ دارند و از انواع مختلف شیطانک روی آنها می‌توان استفاده نمود. عینکی‌ها با مواد نیکل، کروم و غیره آبکاری و روکش می‌شوند که مقاومت سایشی آنها بالا برود و اصطکاک کمتری با شیطانک داشته باشند.

۶ شیطانک

شیطانک قطعه‌ای فلزی کوچک است که روی عینکی نصب می‌شود و بر اثر فشار نخ‌ی که از زیر آن می‌گذرد، راحت و روان می‌تواند روی محیط عینکی گردش کند. وظیفه شیطانک اعمال تاب به نخ و پیچیدن نخ روی ماسوره‌ای که بر روی دوک نصب شده است، می‌باشد. چون در ریسندگی انواع نخ از انواع الیاف در نمرات مختلف ریسیده می‌شود، لذا جنس و نمره شیطانک نیز باید مناسب با نمره نخ مورد نظر و جنس الیاف به کار رفته باشد. علاوه بر آن شیطانک‌ها از نظر جنس، شکل، وزن، مواد اولیه، سطح مقطع، عملیات تکمیلی روی آن و فضای عبور نخ با یکدیگر متفاوت می‌باشند. شیطانک و رینگ دو عنصر جدانشدنی از هم هستند. سختی فلز به کار رفته در شیطانک بایستی نرم‌تر از فلز به کار رفته در عینکی باشد، که باعث خورده شدن آن نشود. شیطانک‌ها عمر مفیدی دارند (معمولاً ۵۵ روز کاری) وقتی که عمر آنها تمام می‌شود، چنانچه آن را تعویض نکنید، هم نخ تولیدی را خراب می‌کند و هم عینکی را معیوب می‌سازد؛ لذا بایستی در زمان مقرر آن را تعویض نمود. این کار به کمک ابزارهای خاصی صورت می‌گیرد. ابزار خارج ساختن شیطانک و جا انداختن شیطانک در شکل ۲۴ نشان داده شده است.




شکل ۲۴- ابزار خارج کردن یا انداختن شیطانک روی عینکی

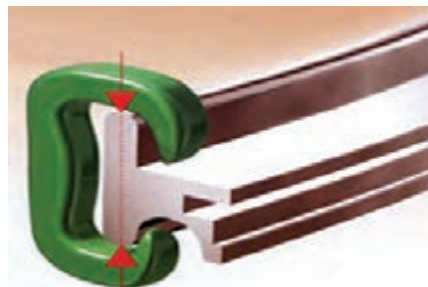

شکل ۲۳- محل قرارگیری شیطانک روی عینکی

شکل سطح مقطع شیطانک نیز اهمیت زیادی دارد. در شکل ۲۵ چند نوع شیطانک و سطح مقطع هر کدام نشان داده شده است. شکل‌های مختلف شیطانک برای الیاف خاصی مناسب‌تر می‌باشد.

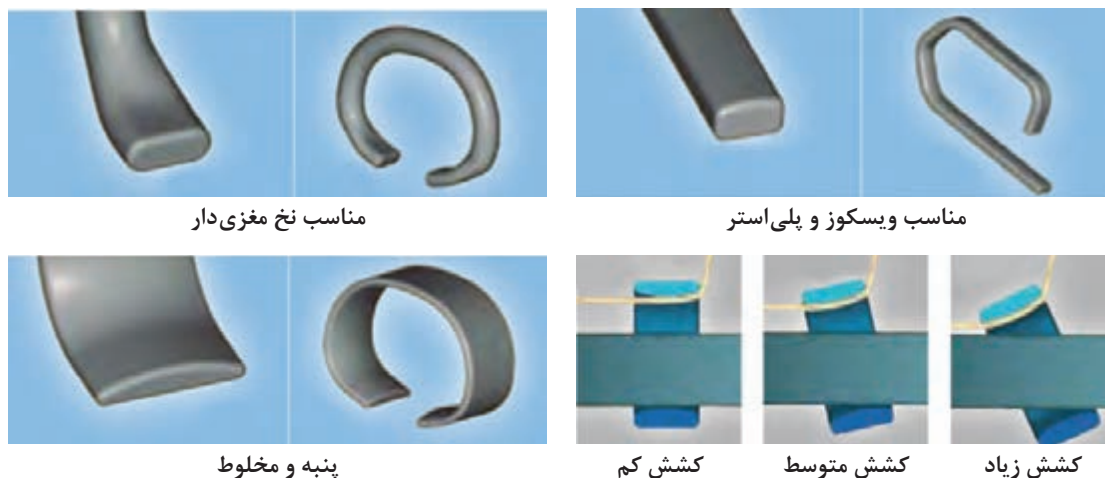

شکل ۲۵- انواع سطح مقطع شیطانک و میزان کشش نخ

مقدار کشش نخ روی شیطانک بسیار مهم است بالا بودن کشش باعث پاره شدن نخ می‌گردد.


✓ پیش‌کش نخ روی ماسوره

بعد از کشش نخ و خارج شدن آن از زیر غلتک تولید، بایستی روی ماسوره پیچیده شود تا قابل استفاده باشد، برای این کار نخ از روی مجموعه رینگ (عینکی) و شیطانک می‌گذرد و روی ماسوره‌ای مقوایی یا پلاستیکی پیچیده می‌شود. در شکل ۲۶ (راست) چند ماسوره پلاستیکی را مشاهده می‌کنید.




شکل ۲۶- انواع ماسوره پلاستیکی رینگ و انواع اسپیندل رینگ

ماسوره روی دوک فلزی (اسپیندل) نصب می‌شود که بعد از پر شدن هر داف با ماسوره خالی جابه‌جا می‌شود. در شکل ۲۶ (چپ) چند نوع دوک فلزی رینگ دیده می‌شود.

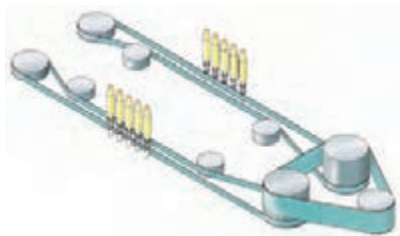

شکل ۲۷- نحوه چرخش نوار به دور پولی اصلی برای گردش دوک‌ها

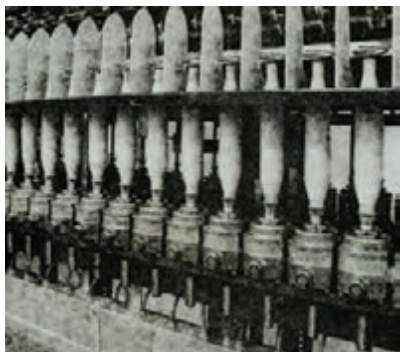

شکل ۲۸- محرک‌های مستقیم الکتروموتوری

در ماشین‌های رینگ جدید دوک به شکل مخروط ناقص از فلز سبکی مانند آلومینیوم ساخته شده است و ماسوره روی آن قرار می‌گیرد. انتهای پایین دوک حلقه‌ای است که روی یاتاقانی نصب شده است. قسمت بیرونی حلقه محل تماس و عبور تسمه محرک دوک می‌باشد. روش‌های به حرکت درآوردن دوک به‌طور کلی از سه روش برای به حرکت درآوردن دوک استفاده می‌شود.

۱ انتقال حرکت نواری گروهی هر ۴ دوک با یک تسمه حرکت می‌کنند.
۲ انتقال حرکت تسمه‌ای سراسری همه دوک‌ها به یک تسمه متصل هستند.


۳ انتقال حرکت مستقیم
در انتقال حرکت نوع سوم برای به حرکت درآوردن هر دوک یک موتور مستقل در نظر گرفته شده است.

ساختار ماسوره

ماسوره عبارت است از بسته تولید شده توسط ماشین ریسندگی رینگ (شکل ۲۹) هر ماسوره پر دارای سه قسمت کاملاً متمایز از یکدیگر می‌باشد که عبارت‌اند از:

بخش تحتانی که دوار و کاسه‌ای شکل است: قسمت A در شکل ۲۹
بخش میانی که به فرم استوانه است: قسمت Z در شکل ۲۹
بخش فوقانی که مخروطی شکل است: قسمت S در شکل ۲۹

چگونگی پر شدن ماسوره از آن جهت مهم است که اگر بسته ماسوره درست پیچیده نشده باشد به راحتی ریزش می‌کند و نخ‌های آن در هم می‌شوند و باز کردن ماسوره امکان‌پذیر نمی‌باشد. در شکل ۳۰ نحوه پر شدن ماسوره نخ و ماسوره کامل را مشاهده می‌کنید.

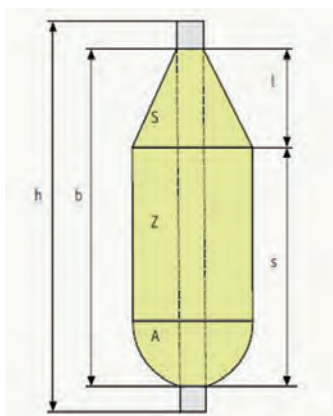

شکل ۲۹- ساختمان ماسوره نخ




ماسوره در ابتدای پیچش



ماسوره پر شده

شکل ۳۰- نحوه پیچش ماسوره

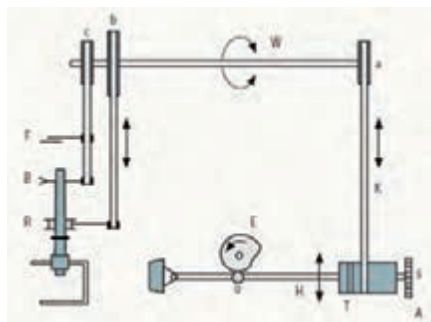

شکل ۳۱- چگونگی حرکت میز رینگ

ساختمان ماسوره نخ با مکانیزم‌های بسیار پیچیده‌ای که حرکات مختلفی را به میز رینگ و شافت دم خوک‌ها و راهنمای حلقه‌ای که دارای حرکت بالا و پایین می‌باشند را می‌دهد. شکل ۳۱ نحوه انتقال حرکت بین اجزای مختلف یک دستگاه رینگ و محل قرارگیری آنها را نشان می‌دهد.

تمام مراحل فوق برای پر کردن ماسوره‌های رینگ در یک بار داف و تکرار مکرر آن می‌باشد. بعد از پر شدن ماسوره از نخ بایستی آنها را داف نمود. برای انجام داف دستی معمولاً گروه دافر که متشکل از چند نفر است تشکیل می‌شود. برای داف کردن به صورت دستی کارهای زیر را بعد از خاموش شدن دستگاه رینگ و پایین آمدن میز عینکی و کنار رفتن دم خوک و صفحات جداکننده (سپراتور) انجام دهید:

- ۱ چرخ حاوی ماسوره‌های خالی را به کنار ماشین رینگ بیاورید.
- ۲ چرخ خالی دیگری را جلوتر بگذارید.
- ۳ ماسوره‌های پر شده را به کمک تیم دافر از روی اسپیندل خارج کنید و داخل چرخ بریزید.
- ۴ ماسوره‌های خالی را جایگزین ماسوره‌های پر بنمایید.
- ۵ بعد از اتمام این کار رینگ را مجدداً استارت بزنید.
- ۶ نخ پارگی‌های احتمالی را بگیرید.
- ۷ چرخ حاوی نخ‌های داف شده را بعد از توزین به قسمت بوبین پیچی ببرید


اتوماسیون یا اتوماتیک کردن بعضی از کارها در ماشین رینگ

تعدادی از عملیات در ماشین رینگ وجود دارد که قابلیت اتوماتیک شدن را دارند. این عمل باعث کم کردن هزینه و سرعت عمل و راندمان بالاتر می‌گردد. بعضی از این عملیات عبارت‌اند از:

- ۱ حمل و نقل بسته‌های نیمچه نخ (انتقال بوبین نیمچه نخ از ماشین فلایر به ماشین رینگ)
- بعد از پر شدن بوبین‌های نیمچه نخ در ماشین فلایر، این بوبین‌های پر توسط سیستم انتقال اتوماتیک و روی ریل خاصی به ماشین‌های رینگ منتقل می‌شود تا در رینگ مورد استفاده قرار گیرد. در شکل ۳۲ سیستم‌های انتقال نشان داده شده است.



شکل ۳۲- انتقال اتوماتیک بوبین‌های نیمچه نخ از فلایر به رینگ و جمع‌آوری ماسوره‌ها

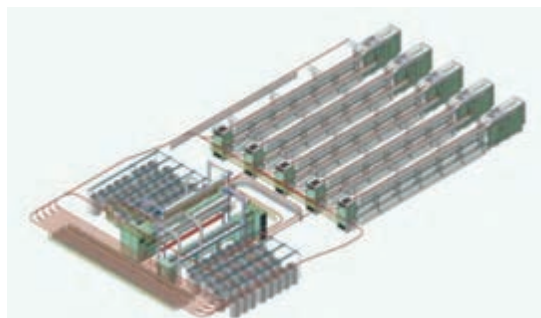

شکل ۳۳

در شکل ۳۳ انتقال بوبین برای قفسه‌ها گروهی می‌باشد که برای هر تعداد ماشین رینگ که یک نوع نخ را تولید می‌کند، مناسب است. در این بسته‌ها نیمچه نخ به صورت گروهی از هر ماشین فلایر به ماشین‌های رینگ انتقال می‌یابد. برای هر قفسه رینگ یک ریل در نظر گرفته شده است.



این سیستم (توزیع گروهی) برای کارخانه‌هایی که تولیدات متنوع دارند مناسب است.



۲ تعویض اتوماتیک بوبین‌های نیمچه نخ در قفسه ماشین رینگ



۳ تغذیه اتوماتیک نیمچه نخ و پیوند زدن نیمچه نخ پاره شده



۴ متوقف ساختن تغذیه نیمچه هنگام نخ پارگی: اتوماتیک کردن این عمل به واسطه جلوگیری از افزایش ضایعات ماشین بسیار مفید خواهد بود. امروزه تجهیزات مورد نیاز این عملیات در دسترس قرار دارند.

۵ تعویض اتوماتیک ماسوره‌های پر شده رینگ با ماسوره‌های خالی:

این عملیات به نام داف اتوماتیک می‌باشد و در شکل ۳۴ نشان داده شده است. این عملیات مطابق شکل صورت می‌گیرد. عملیات داف اتوماتیک از اهمیت زیادی برخوردار است. چون داف کردن ماسوره‌های پر و جایگزینی آنها با ماسوره‌های خالی زمان بر و نیرو بر می‌باشد، لذا جهت کاستن هزینه‌های نیروی انسانی، بالا بردن راندمان ماشین و جلوگیری از توقف ماشین هنگام داف دستی، اتوماتیک کردن این عمل مهم است. امروزه به‌طور گسترده در ماشین‌های ریسندگی رینگ به کار برده می‌شود.

شکل ۳۴- مراحل داف اتوماتیک در ماشین رینگ و مراحل آن




به کمک تصاویر شکل ۳۴ شرح دهید که عمل داف اتوماتیک چگونه انجام می‌شود.



شکل ۳۵- تمیزکننده سیار با دمنده‌ها و مکندehای روی آن

تمیزکننده سیار روی ماشین

تمیز کردن و دور ساختن پرزهای معلق و پرزهای نشسته روی ماشین رینگ توسط تمیزکننده سیار انجام می‌شود. در شکل ۳۵ نمای جانبی یک تمیزکننده سیار که در طول رینگ و دو طرف آن است، دیده می‌شود. معمولاً چندین رینگ با یک تمیزکننده سیار که روی ریل‌های خاصی حرکت می‌کند، تمیز می‌شوند. ضایعات جمع‌آوری شده در انتهای هر بلوک داخل ظرف مخصوصی ریخته می‌شود که بعد از پایان هر شیفت جمع‌آوری می‌گردد.

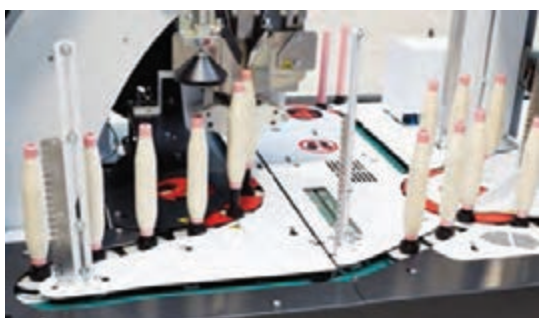

شکل ۳۶- ماسوره‌های رینگ در حال تغذیه به اتوکنر

انتقال ماسوره پر شده به واحد بوبین پیچی


بعد از داف شدن ماشین رینگ که به ماشین اتوکنر لینک شده است، ماسوره‌ها به صورت اتوماتیک روی ریل خاصی به طرف ماشین اتوکنر منتقل می‌گردد. (شکل ۳۶)

خنک کردن اجزای ماشین

ماشین‌های جدید با سرعت بسیار بالایی کار می‌کنند. سرعت با سایش و اصطکاک همراه است و در نتیجه گرما ایجاد می‌شود. گرمای زیاد برای اجزای ماشین خطرناک است.



گرما برای چه قطعاتی و چه خطری دارد؟ با یک مثال موضوع را روشن کنید. یک کارخانه ساخت ماشین رینگ برای خنک کردن از روش زیر استفاده کرده است، آن را شرح دهید.

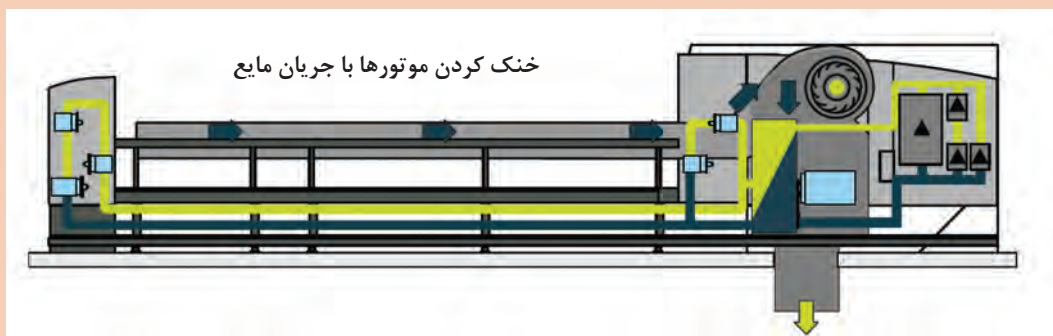

سرویس و نگهداری ماشین رینگ

سرویس و نگهداری هر ماشین رینگ شامل دو قسمت است.

الف) تمیزکاری و نظافت

ب) روغن کاری و گریس زنی و تعویض قطعات

نظافت روزانه توسط پرسنل خاص یا نظافت چی ماشین با دست و یا با وسایل خاص صورت می گیرد. مثلاً ضایعات پرز نمدی شده روی ماهوتی غلتک رینگ، بایستی حتماً به صورت دستی انجام شود. و بعضی نظافت ها با ابزاری به نام تمیزکننده تفنگی شکل (رول پیکر) صورت می گیرد. این وسیله دارای ماشه ای است که به شافت فلزی سر آن وصل است. در سر این شافت قطعه ای پلاستیکی غیر صیقلی است که با دوران حول محور دستگاه، الیاف و پرزهای روی قسمت های مختلف ماشین را به خود می پیچد.

قسمت دوم سرویس و نگهداری، شامل روغن کاری و گریس زنی به نقاط متحرک و بلبرینگ های مختلف ماشین می باشد. این روغن زدن و گریس زدن طبق دستورالعمل خاص شرکت سازنده ماشین صورت می گیرد.

بعضی از نقاط روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه سرویس می شوند. گریس توسط ابزاری به نام گریس پمپ به قطعات ماشین تزریق می گردد. (با گریس یا روغنی که از طرف شرکت سازنده معرفی شده است). دوره روغنکاری برحسب شرایط و نوع روغن متفاوت است. گریس پمپ نباید دارای هوا باشد.

گریس کاری باید طوری انجام شود که مطمئن شوید گریس قبلی کاملاً خارج شده است و گریس جدید جای آن را گرفته است.

تنظیمات دستگاه نیم تابی (رینگ):



شکل ۳۷- تمیزکننده ماشه ای (رول پیکر) جهت پرزگیری ماشین رینگ و ماشین های دیگر



شکل ۳۸- گریس خور دگریس پمپ

- ۱ تنظیم محل قرارگیری بوبین نیمچه نخ
- ۲ تنظیم مسیر راهنماها جهت انتقال درست نیمچه نخ به قسمت کشش
- ۳ تنظیمات و تعویض اپرون ها جهت کنترل درست الیاف
- ۴ تنظیمات میزان کشش با تغییر سرعت غلتک های کشش جهت کسب نمره نخ مورد نظر
- ۵ تنظیم سرعت غلتک تولید جهت تنظیم سرعت تولید
- ۶ انتخاب و نصب شیطانک مطابق دستورالعمل ها جهت بهبود تاب و یکنواختی نخ
- ۷ تنظیمات مربوط به میز رینگ جهت پیچش منظم نخ
- ۸ تنظیم سرعت چرخش میله دوک (اسپیندل) جهت کسب مناسب تاب نخ
- ۹ تنظیم و کنترل رطوبت و دمای سالن برای کاهش شکستگی و پارگی الیاف و کاهش ایجاد الکتریسیته ساکن

پارگی نخ در فرایند ریسندگی

در هنگام کارکرد دستگاه، پاره شدن نخ اجتناب ناپذیر است. از طرفی برای گره زدن دوباره نخ، زمان و نیروی کار مورد نیاز می باشد در نتیجه راندمان عملکرد دستگاه کاهش می یابد به دو دلیل نخ پارگی به وجود می آید که عبارت اند از:

الف) عیوب فرایندی، این عیوب عبارت اند از:

- ۱ **تاب نامناسب:** یکی از دلایل عمده نخ پارگی کم بودن تاب نخ تولیدی است چنانچه تاب اضافه شود، پارگی به آسانی برطرف می شود.
- ۲ **نایکنواختی زیاد نیمچه نخ:** تاب زیاد نیمچه نخ و عدم اختلاط کامل در مراحل قبل موجب نایکنواختی نخ و نخ پارگی می شود.
- ۳ **پیچش نامناسب نیمچه نخ روی بوبین:** تغییرات کششی هنگام عملیات پیش، موجب نخ پارگی می شود.
- ۴ **نامناسب بودن تنظیم غلتک ها:** تنظیم نادرست فواصل غلتک ها و یا تغییر در بعضی از خصوصیات الیاف مصرفی از جمله طول آنها از مواردی هستند که موجب نامناسب شدن فواصل غلتک ها و سبب نخ پارگی می شود.
- ۵ **کشش نامناسب در ناحیه عقب سیستم کششی:** این مسئله به واسطه تغییر تاب در نیمچه نخ مصرفی و یا تغییر در کشش کل به وجود می آید.
- ۶ **خارج شدن شیطانک از روی رینگ:** زمانی که سرعت شیطانک زیادتر از حد باشد و یا نامناسب انتخاب می گردد.
- ۷ **زخمی بودن شیطانک:** شیطانک زخمی موجب پارگی مکرر نخ می شود.
- ۸ **افزایش بیش از حد سرعت دوک:** وقتی سرعت دوک زیاد باشد، کشش نخ بیشتر از استحکام نخ می شود و نخ پاره می شود.
- ۹ **سنگین بودن شیطانک:** اگر شیطانک سنگین انتخاب شود، قطعاً نخ پاره می شود.
- ۱۰ **عدم استقرار کامل ماسوره روی دوک:** لقی ماسوره باعث نخ پارگی می شود.
- ۱۱ **خارج از مرکز بودن رینگ و ماسوره:** چنانچه این دو عنصر خارج از مرکز باشند در آن صورت تغییرات کشش باعث نخ پارگی می شود.
- ۱۲ **نامناسب بودن شرایط محیط:** رطوبت و درجه حرارت باعث افزایش پارگی می شوند.

ب) نواقص ماشین، این عیوب عبارت اند از:

- ۱ **کشیده شدن نیمچه نخ در قفسه ماشین رینگ:** این مشکل در اثر عدم کارکرد صحیح نگهدارنده بوبین نیمچه نخ به وجود می آید و بایستی نگهدارنده بوبین تعمیر یا تعویض گردد.
- ۲ **عدم عبور صحیح و ناکامل مواد تغذیه شده از راهنماهای مستقر در پشت سیستم کششی.**
- ۳ **پیچش الیاف به دور غلتک ها:** وقتی که لوله های مکندۀ عمل ننماید و یا آنکه روکش غلتک ها آسیب دیده باشد.
- ۴ **آسیب دیدن یا تاقان غلتک ها:** این مسئله باعث می شود تا غلتک ها موازی یکدیگر حرکت نکنند.
- ۵ **کثیف شدن رینگ ها:** جمع شدن ضایعات، روغن و غیره روی لبه رینگ سبب از کار افتادن شیطانک و نخ پارگی می شود.
- ۶ **شکسته شدن شیطانک**
- ۷ **عدم کارکرد صحیح تمیزکننده های شیطانک:** این قطعه که شیطانک را تمیز می کند جلو حرکت شیطانک را می گیرد.

- ۸ تنظیم نامناسب راهنمای نخ: این مسئله موجب اعمال کشش متغیری بر نخ تولیدی می گردد که سبب نخ پارگی می شود.
- ۹ نصب غیرافقی رینگ ها: این مسئله مانند تنظیم نامناسب راهنمای نخ، موجب اعمال کشش متغیری بر نخ می شود.
- ۱۰ عدم چرخش صحیح دوک ها: در اثر کم بودن روغن دوک یا مناسب نبودن غلظت روغن به وجود می آید.
- ۱۱ سرخوردگی نوارها یا تسمه های محرک دوک ها.
- ۱۲ خارج شدن نوارها یا تسمه های محرک دوک ها از محل استقرار خود.

فعالیت کارگاهی



عملیات استارت ماشین رینگ

- ۱ قفسه رینگ را با استفاده از بوبین های نیمچه نخ پر که از فلایر آورده اید پر نمایید. به هر نگهدارنده بوبین یک بوبین نیمچه نخ آویزان کنید.
- ۲ تمیزکننده سیار روی ماشین رینگ را به حالت خاموش بگذارید که سر نخ آزاد و نیمچه نخ ها را به هم نریزد.
- ۳ سر نخ هر بوبین نیمچه نخ را گرفته و از راهنماهای مربوطه، بدون پیچ خوردن عبور دهید.
- ۴ دسته بازویی کشش را بالا بزنید و سر نخ نیمچه نخ را به صورت تکی از راهنمای اولیه قسمت کشش عبور دهید و به صورت صحیح تا زیر غلتک تولید هدایت کنید.
- ۵ رینگ متوقف را استارت کنید. سر نخ کشیدن کلیه نیمچه نخ ها به کمک چند نفر به صورت گروهی انجام شود. دسته بازویی کشش هر چشمه را پایین آورده و سر نخ ماسوره روی رینگ را باز کنید و بعد از عبور از زیر شیطانک و عبور دادن آن از راهنماهای حلقه ای و دم خوکی به نیمچه نخ متصل کنید تا تولید آن چشمه شروع شود.
- ۶ بعد از اتمام کار سر نخ و استارت کلیه چشمه ها، جاهایی را که نخ جدید، مجدداً پاره شده است را دوباره پیوند بزنید.
- ۷ تمیزکننده سیار را فعال نمایید. رینگ تا پر شدن ماسوره ها به فعالیت خود ادامه می دهد.

عملیات داف کردن ماشین رینگ

- ۱ چنانچه ماشین به صورت دستی داف می شود با تکمیل ماسوره ها، اقدام به داف نمودن ماسوره ها به کمک گروه دافر نمایید.
- ۲ چرخ خالی (جهت خالی کردن ماسوره پر) و چرخ پر از ماسوره خالی (جهت جاگذاری بعدی ماسوره ها) را به کمک گروه دافر آماده نمایید.
- ۳ بعد از پایین آمدن میز عینکی ماشین به صورت اتوماتیک متوقف می شود. در این زمان ماسوره های پر را با دست از اسپیندل بیرون بکشید (به طوری که سر نخ کاملاً پاره نشود و جهت پیوند بعدی بماند) و ماسوره خالی را جایگزین نمایید.
- ۴ ماشین را استارت کنید و چشمه هایی را که سر نخ آنها پاره شده است را مجدداً به نیمچه نخ متصل کنید و پیوند دهید تا پرشدن دور بعدی ماسوره ها شروع شود.
- ۵ بار دیگر رینگ را دور بزنید و پارگی ها را پیوند بزنید.
- ۶ چنانچه ماشین مجهز به داف اتوماتیک باشد، ابتدا قبل از شروع به کار رینگ آماده سازی لازم را برای داف (زمان داف) را انجام دهید.



همواره از ماسک استفاده کنید.
از گوشی کار در صورت افزایش سرو صدا استفاده کنید.
همواره در صرفه جویی برق و آب کوشا باشید.
کلیه پنبه‌هایی که اضافه می‌آید را در یک مخزن جداگانه جمع‌آوری کنید.
به هیچ عنوان الیاف کثیف را به مخزن نریزید.

خلاصه وظایف کاربر دستگاه تمام تابی (رینگ)

- ۱ حضور به موقع در سالن و ثبت وضعیت تولید و تحویل گرفتن سالم دستگاه تمام تابی و تحویل به کاربر بعدی در پایان شیفت
- ۲ بررسی و تنظیم دستگاه تمام تابی و روان کاری، قبل از شروع کار و اطمینان از آماده بودن دستگاه برای شروع و یا ادامه فرایند تمام تابی
- ۳ اتصال بوبین نیمچه نخ‌ها به نگهدارنده بوبین و برداشت ماسوره نخ بدون آسیب زدن به ماسوره‌ها
- ۴ نظارت مداوم بر عملکرد دستگاه تمام تابی و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه تمام تابی
- ۵ کنترل سلامت ماسوره نخ به لحاظ میزان سفتی و شلی ماسوره و منظم بودن پیچش و کنترل نمره نخ
- ۶ انجام تعمیرات جزئی و نگهداری روزانه دستگاه تمام تابی برای جلوگیری از خرابی‌های احتمالی
- ۷ ثبت اطلاعات میزان تولید و نتایج کیفیت سنجی نخ و اقدامات انجام گرفته روی دستگاه در دفاتر ویژه
- ۸ کنترل صحت عملکرد غلتک‌های کشش و هدایت نخ به شیطانک و سپس ماسوره نخ
- ۹ کنترل عملکرد عینکی رینگ و شیطانک و تعویض شیطانک در صورت لزوم
- ۱۰ نظارت بر عملکرد برداشت ماسوره نخ (دافینگ) و رفع مشکلات احتمالی
- ۱۱ اطمینان از رعایت نکات ایمنی در حین کار با دستگاه تمام تابی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
- ۱۲ تمیز نگه داشتن دستگاه تمام تابی و محیط اطراف و جمع‌آوری ضایعات و همکاری با دیگران
- ۱۳ اطمینان از مناسب بودن دما و رطوبت سالن جهت بهبود فرایند تولید و بهبود فرایند تولید نخ

ارزشیابی شایستگی تمام تابی (رینگ)

استاندارد عملکرد: کشش نیمچه نخ و تولید نخ																																			
شرایط انجام کار: کارگاه ریسندگی و رینگ مواد مصرفی: بوبین نیمچه نخ و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: دستگاه رینگ و متعلقات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار تجهیزات ایمنی: جعبه کمک‌های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز																																			
شاخص‌های اصلی استاندارد عملکرد کار: آماده‌سازی نیمچه نخ‌ها توزین بسته‌های نیمچه نخ و ماسوره‌ها - انجام محاسبات و نمره نخ نقل و انتقال نیمچه نخ‌ها به ماشین و انتقال ماسوره از ماشین																																			
نمونه و نقشه کار: آشنایی با سیستم‌های کشش و تاب دادن آشنایی با خواص فیزیکی و الگوهای تاب‌گیری و سیستم‌های کامپکت																																			
ابزار ارزشیابی: ۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار																																			
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: دستگاه رینگ و ابزار مربوط به سیستم رینگ و باسکول، ترازوهای صنعتی دقیق، ماشین‌های بارگیری مانند جعبه‌های ماسوره پر و خالی، تسمه نقاله تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th><th>مرحله کار</th><th>حداقل نمره قبولی از ۳</th><th>نمره هنرجو</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td><td>انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور از راهنماها</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td>۲</td><td>راه‌اندازی ماشین رینگ</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td>۳</td><td>کار با ماشین نیم تابی</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td>۴</td><td>تشخیص و رفع علل پارگی نخ در ماشین نیم تابی</td><td>۲</td><td></td></tr> <tr> <td>۵</td><td>روان کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری</td><td>۱</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"> شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم </td><td>۲</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4"> میانگین نمرات * </td></tr> </tbody> </table>				ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور از راهنماها	۱		۲	راه‌اندازی ماشین رینگ	۱		۳	کار با ماشین نیم تابی	۱		۴	تشخیص و رفع علل پارگی نخ در ماشین نیم تابی	۲		۵	روان کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری	۱		شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		۲		میانگین نمرات *			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																																
۱	انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور از راهنماها	۱																																	
۲	راه‌اندازی ماشین رینگ	۱																																	
۳	کار با ماشین نیم تابی	۱																																	
۴	تشخیص و رفع علل پارگی نخ در ماشین نیم تابی	۲																																	
۵	روان کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری	۱																																	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		۲																																	
میانگین نمرات *																																			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد. شایستگی‌های غیرفنی شرط لازم برای قبولی در شایستگی‌های فنی است.																																			

واحد یادگیری ۲

بوبین پیچی AUTOCONER

مقدمه

ماسوره‌های تولیدی دستگاه رینگ کمتر از ۱۰۰ گرم وزن دارد و لازم است به بوبین‌هایی با وزن حدود دو کیلوگرم تبدیل شود تا فعالیت‌های آماده‌سازی نخ‌های تار و پود روی آن انجام شود. دستگاه بوبین پیچ نخ‌های ماسوره‌ها را یکی پس از دیگری گره می‌زند و روی یک بوبین می‌پیچد. بعضی از این دستگاه‌ها دارای گره‌زن اتوماتیک هستند و می‌توانند با سنجش نایک‌نواختی نخ، پاره کردن، گره زدن مجدد نخ‌ها بوبین مناسب را تولید می‌کنند.

شایستگی‌های فنی

- انتقال ماسوره به صورت دستی یا اتوماتیک به بخش تغذیه بوبین پیچی
- بررسی سلامت دستگاه و کنترل اجزا و تمیزکاری و رفع عیوب
- انتقال ماسوره‌ها به دستگاه و نصب در محل مناسب و آزاد کردن سر نخ‌ها و قرار دادن در محل تعیین شده و جای گذاری ماسوره پر با ماسوره خالی
- استارت دستگاه و عبور نخ در مسیر تعیین شده و کنترل سرنخ‌یاب و گره‌زن‌ها
- کنترل پیچش بوبین از نظر شکل و سفتی و وزن بوبین
- برداشت بوبین پر شده و جایگزینی دوک خالی

استاندارد کار

انجام فعالیت با تمیز کردن و بررسی غلتک‌ها و الکتروموتورها و انجام تنظیمات مربوط و تغذیه ماسوره‌ها به صورت ایمن و برداشت بوبین نخ‌ها و بررسی و اطمینان از صحت نمره و تاب و سپس انتقال به محل مناسب تکمیل می‌شود. فعالیت‌ها زیر نظر استادکار و هنرآموز انجام شود. ایجاد شرایط مناسب جهت عملکرد درست دستگاه‌ها و مطابق اصول تعیین شده توسط سرپرست سالن یا هنرآموز. فعالیت‌ها به صورت گروهی و با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی و حفاظت از محیط‌زیست انجام شود.

اصول ارزشیابی تکوینی بوبین پیچی اتوماتیک جهت اطلاع هنرجویان

پرسش‌های تئوری و علمی و مکانیزم عملکرد دستگاه‌ها باید به صورت درهم تنیده با فعالیت عملی انجام شود.

نکته



ردیف	مراحل کار و شرایط عملکرد و ابزار و تجهیزات و فضا	استاندارد شاخص داوری نمره دهی	نمره
۱	توانایی انتقال ماسوره به قسمت تغذیه دستگاه دستی یا دستگاه اتوماتیک به بخش تغذیه بوبین پیچی	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۲	توانایی بررسی سلامت دستگاه و کنترل اجزا و تمیزکاری و رفع عیوب احتمالی و گزارش خرابی دستگاه	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۳	توانایی انتقال ماسوره‌ها به دستگاه و نصب در محل مناسب و پیدا کردن سر نخ‌ها و قرار دادن در محل تعیین شده و جای گذاری ماسوره پر با ماسوره خالی و جلوگیری از توقف دستگاه	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۴	توانایی استارت دستگاه و عبور نخ در مسیر تعیین شده و کنترل سرخ‌یاب و گره‌زن‌ها	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱
۵	توانایی کنترل پیچش بوبین از نظر شیب دو طرف بوبین و سفتی و وزن، برداشت بوبین پر شده و جایگزینی دوک خالی	فراتر از انتظار	۳
		در حد انتظار	۲
		پایین تر از انتظار	۱

اهداف عملیاتی دستگاه بوبین پیچی اتوماتیک (اتوکنر)

- ۱ انتقال منظم ماسوره نخ‌ها به قسمت پیچش و ذخیره بوبین جهت عدم قطعی عملکرد پیچش بوبین
- ۲ سرگیری از ماسوره و گره‌زنی اتوماتیک جهت افزایش راندمان دستگاه
- ۳ کنترل ضخامت نخ‌ها و حذف قسمت‌های نازک و ضخیم نخ
- ۴ پیچش منظم و ضربدری نخ‌ها روی بوبین
- ۵ کنترل میزان فشردگی نخ‌های پیچیده شده روی بوبین جهت عدم ریزش نخ و تسهیل در باز شدن روی دستگاه‌های بعدی
- ۶ کنترل قطر بوبین تولیدی با توجه به اندازه تعیین شده

در شکل ۳۹ یک نمونه دستگاه بوبین پیچی اتوماتیک را مشاهده می‌کنید. در این ماشین ماسوره‌ها از قسمت رینگ به بخش تغذیه این دستگاه منتقل می‌گردد و کاربر ماسوره‌ها را در محل ویژه قرار می‌دهد و سپس با خالی شدن محل، ماسوره بعدی را تغذیه می‌کند این دستگاه‌ها به گونه‌ای ساخته شده است که به صورت اتوماتیک نخ‌ها را به نخ ماسوره جدید پیوند می‌دهد تا عمل پیچش نخ به دور بوبین ادامه یابد. نوع دیگری از این دستگاه وجود دارد که به کمک انتقال‌دهنده‌های اتوماتیک ماسوره‌ها از بخش دستگاه‌های رینگ به قسمت تغذیه این دستگاه منتقل می‌شود و تغذیه ماسوره‌ها نیز به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. با پایان پیچش، بوبین‌ها نیز به صورت اتوماتیک برداشت می‌شود.

ماشین رینگ نخ‌های تولیدی خود را روی ماسوره می‌پیچد. اما چون ماسوره‌های حاوی نخ دارای مقادیر بسیار کمی نخ هستند (هر ماسوره حدود ۸۰ تا ۱۵۰ گرم نخ)، حجم و وزن نخ ماسوره، قابل توجه نیست، لذا حمل و نقل به بازار یا از یک سالن به سالن دیگر هزینه بر است. از طرفی ورودی دستگاه‌های بافندگی و رنگریزی بوبین می‌باشد. بنابراین به کمک این دستگاه، تعداد زیادی ماسوره را به یک بوبین تبدیل می‌کنند.

در یک ماشین رینگ وزن نخ ماسوره ۸۴ گرم است. برای تهیه بوبین با وزن ۲۸۵۶ گرم، چند ماسوره برای تولید یک بوبین نیاز است؟
ماشین اتوکنر ۵ چشمه دارد. هر چشمه در یک روز کامل، ۳۲ بوبین تولید می‌کند. برای یک روز چند ماسوره را مصرف می‌کند؟

پرسش



اهداف دستگاه بوبین پیچی



شکل ۳۹- یک دستگاه بوبین پیچ اتوماتیک

در شکل‌های ۴۰ سه واحد بوبین پیچی را مشاهده می‌کنید.

الف) قسمت تغذیه

قسمت تغذیه، وظیفه تأمین ماسوره را برای دستگاه به عهده دارد. تغذیه ممکن است به صورت دستی یا اتوماتیک انجام شود.

همان‌طور که گفتیم اتوکنر یک به یک، ماسوره‌های رینگ را باز می‌کند تا یک بوبین با وزن حدود ۳۰۰۰ گرم را تهیه کند. بخش تغذیه مگازین دایره شکل و دارای چند محل برای قرار دادن ماسوره است. در شکل ۴۱ دو نمونه مگازین را مشاهده می‌کنید.

در وسط مگازین سوراخی وجود دارد که سر نخ‌ها را داخل آن قرار می‌دهند. تا دستگاه به راحتی بتواند سر نخ را پیدا کند.



اتوماتیک خطی



نیمه اتوماتیک



اتوماتیک ذخیره‌دار (مگازین‌دار)

شکل ۴۰- سه نمونه از چشمه‌های ماشین اتوکنر متفاوت



شکل ۴۱- دو نمونه مگازین ۶ و ۱۰ تایی




به نظر شما چطور می‌توان این سر نخ‌ها را داخل مگازین قرار داد؟



شکل ۴۲- تغذیه دستی

در دستگاه‌های غیر اتوماتیک، اپراتور وظیفه تعویض ماسوره‌های پر را به جای ماسوره‌های خالی به عهده دارد. این نوع تغذیه را در شکل ۴۲ مشاهده می‌کنید.

جای گذاری اتوماتیک ماسوره‌ها

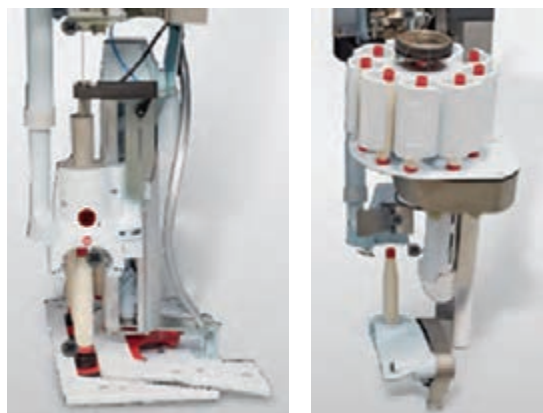

شکل ۴۳- تغذیه اتوماتیک اتوکنر

روش اتوماتیک جای گذاری ماسوره پر، برای ماشین‌های ساخت کارخانه‌های مختلف، کمی با هم فرق دارند، ولی در روش اتوماتیک مگازین‌دار، ماسوره‌های خالی به کمک نوار نقاله، تا زیر دستگاه آورده می‌شود و سپس با خالی شدن هر ماسوره، ماسوره جدید، جای آن را می‌گیرد. در شکل ۴۳ تغذیه اتوماتیک به دو روش مگازین‌دار و بدون مگازین را مشاهده می‌کنید.



با دقت در تصاویر شکل ۴۳، روش عملکرد هر یک را شرح دهید.

گره زن و پیوند زن

ماشین‌های قدیمی بوبین پیچ توانایی کنترل نخ را نداشتند و فقط نخ را از روی ماسوره باز می‌کردند و سپس روی بوبین می‌پیچیدند. هر بار که ماسوره تمام می‌شد، اپراتور سر نخ‌ها را به هم گره می‌زد تا دوباره کار پیچیدن ادامه پیدا کند. اما بعدها دستگاهی درست شد که می‌توانست به‌طور اتوماتیک سر نخ‌ها را پیدا کند و نخ‌ها به هم گره بزند. نخ‌های گره زده شده، در هنگام بافندگی بین اجزای ماشین بافندگی گیر می‌کرد و در نتیجه کار را به‌طور مداوم قطع می‌کرد، زیرا گره‌ها از نخ ضخیم‌تر بودند و نمی‌توانستند از لابه‌لای شانه بافندگی به راحتی عبور کنند. اما با پیشرفت تکنولوژی، ایده پیوند زدن شکل گرفت. پیوند زدن به این معنی بود که دو سر نخ، توسط جریان هوا تاب بر عکس داده شود و پس از آنکه دو سر نخ لابه‌لای هم قرار گرفت، دوباره تاب می‌دهند و در نتیجه محل پیوند با بقیه نقاط نخ، تفاوت زیادی نداشت. عملیات پیوند زدن شامل مراحل زیر است:

- ۱ دو سر نخ توسط مکش هوا پیدا می‌شود. لازم به ذکر است که در بعضی از اتوکنرها یک سوراخ کوچک در قسمت بالایی تغذیه وجود دارد که در اثر مکش هوا، سرهای نخ‌های پاره شده را در خود نگه می‌دارد.
- ۲ به کمک تاب برعکس سر نخ‌ها از هم باز می‌شود.
- ۳ دو سر نخ باز شده داخل هم قرار می‌گیرد.
- ۴ از طریق چرخش هوا، دوباره به نخ تاب داده می‌شود. این مراحل را در شکل ۴۴ مشاهده می‌کنید.



۲ کنار هم قرار دادن سر نخ‌ها



۱ گرفتن سر نخ با مکش هوا



۵ پایان پیوند نخ



۲ پیچیدن دو نخ و تاب دادن




۳ باز کردن تاب هر دو نخ

شکل ۴۴- مراحل پیوند زدن نخ

ب) قسمت کنترل کیفیت و پاک سازی نخ:

بعد از تغذیه ماسوره به ماشین اتوکنر، نخ در حین گذر از ماسوره به سمت بوبین، از لابه لای قسمت های کنترل کننده نخ عبور می کند. این کنترل کننده ها به یک C.P.U مرکزی وصل هستند. هر واحد (یونیت) خودش دارای کنترل کننده مستقلی است. قبلاً مشخصات نخ از قبیل نمره و ضخامت نخ به C.P.U داده شده است. بر حسب نمره نخ و ضخامت نخ مورد نظر، اعدادی در C.P.U تعیین می شود، نخ حین عبور از یک مجرای خاص توسط حسگرها، (از بین صفحات خازن عبور کرده و بر حسب ضخامت نخ، ظرفیت خازن تغییر می کند) در ادامه، نقاط نازک و ضخیم نخ توسط تیغه ای قطع می شود، در این فرایند مقدار طولی از نخ که باید حذف شود توسط C.P.U تعیین می شود. به وسیله گره زن یا پیوند زدن، مجدداً بین دو سر جدا شده نخ، پیوند به وجود می آید و نایکناختی نخ برطرف می شود. بعد از پیوند زدن نخ، دوباره فرمان ادامه حرکت صادر می شود و نخ مجدداً از بین صفحات خازن به حرکت خود ادامه می دهد.

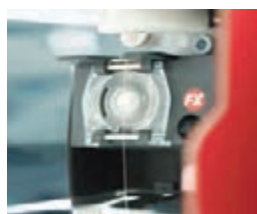

شکل ۴۵- کنترل کننده تمیز کننده و قطع کننده نخ

امروزه شرکت هایی مانند اوستر سوئیس و لوفه آلمان و ژاپن دستگاه های کنترلی بسیار دقیق و سریع را تولید می کنند. ضخامت نخ، هنگام عبور با سرعت حتی بالای 1000 m/min در حین عبور از صفحات خازن کنترل می شود و فرمان قطع و رفع نایکناختی صورت می گیرد (شکل ۴۵).

پیچش

نخ ها پس از عبور از قسمت کنترل به قسمت پیچش می روند. قرقره بوبین خالی را روی یک غلتک چرخان می گذارند و در اثر چرخش قرقره، نخ نیز به دور قرقره می پیچد. نحوه پیچیدن در بوبین بسیار مهم است. پیچش نامناسب باعث فروریختن ساختار بوبین می شود. از طرفی در هنگام حمل و نقل و رنگزری، فشار زیادی به این بسته وارد می شود. اگر پیچش به درستی انجام نشده باشد به سرعت ساختار بوبین فرو می ریزد و در نتیجه کل نخ ها، قابلیت استفاده نخواهند داشت. به طور کلی زمانی پیچش نخ، استقامت خوبی خواهد داشت که نخ بر روی قرقره به صورت ضربدری پیچیده شود. در نتیجه نخ باید به طور دائم حرکت رفت و برگشتی را در طول قرقره داشته باشد. این عمل به دو صورت قابل اجرا می باشد:

الف) روش تراورس

در این روش نخ توسط یک میله کوچک نوسان کننده (تراورس) هدایت می شود تا در محل مورد نظر بپیچد. شکل ۴۶ این نوع پیچش را نشان می دهد.

ب) روش درام

در این روش یک غلتک با شیارهای خاص زیر بوبین می چرخد و در نتیجه نخ را به محل درست هدایت می کند. شکل ۴۷ این روش را نشان می دهد.

این کار به وسیله یک سیلندر فلزی که دارای روکش خاص و شیارهای دوپل می باشد انجام می شود. نخ از داخل شیارها عبور می کند. (به صورت رفت و برگشت) و نخ را به حالت ضربدری روی بوبین حرکت می دهد. به این سیلندر فلزی اصطلاحاً درام می گویند.



شکل ۴۷- درام پیچش



شکل ۴۶- روش پیچش باتراورس

فشار روی نخ بوبین



شکل ۴۸- فشار بدون وزنه (مکانیکی) فشار به وسیله وزنه

همان‌طور که اشاره شد، نخ بوبین پیچیده شد. باید به اندازه مناسب و توپر باشد. این کار از طریق فشار بر روی بوبین تأمین می‌شود. در اغلب روش‌های بوبین پیچی از یک وزنه برای این کار استفاده می‌شود. با توجه به اینکه در طول پیچش وزن وزنه ثابت می‌ماند، در نتیجه همواره فشار ثابتی بر بسته نخ وارد می‌گردد. در شکل ۴۸ این موضوع را مشاهده می‌کنید.

ج) تولید و داف کردن



شکل ۴۹- کنترل فشار و اندازه بوبین و داف کردن

زمانی که بسته به اندازه کافی بزرگ شد، پیچش قطع می‌شود و بسته پر را از روی دستگاه برداشت می‌کنند و قرقره خالی را جایگزین آن می‌کنند. در شکل ۴۹ قطعه تشخیص پر شدن و داف کردن را مشاهده می‌کنید.

قبل از داف کردن، سنسور رفع عیب نخ را قطع می‌کند و سر آزاد شده نخ را با مکش هوا در یک شکاف قرار می‌دهد تا پیوند زن به راحتی سر نخ را پیدا کند. در این سیستم اهرم بالا می‌آید و بوبین را به طرف نقاله می‌فرستد. در اغلب این ماشین‌ها پشت قسمت پیچش و در بالای ماشین یک نوار نقاله قرار دارد تا هنگامی که بوبین پر شد، به طرف آن بغلتد تا بوبین در مسیر حرکت قرار گیرد. این بسته‌ها به انتهای ماشین می‌روند تا اپراتور آنها را بردارد. در شکل ۵۰ این روش را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵۰- بخش داف اتوماتیک




شکل ۵۱- بوبین پر شده

در واحدهایی که داف اتوماتیک دارند پس از پر شدن بوبین، گیره‌ای آزاد می‌شود و بوبین را به سمت عقب می‌فرستد. بوبین‌های داف شده، روی تسمه نقاله پشت و بالای ماشین قرار دارد و با دست منتقل می‌شوند تا به انتهای ماشین، روی تسمه حرکت کنند. مسئول مربوطه که معمولاً پرسنل واحد بسته‌بندی هستند، دوک‌های داف شده را جمع‌آوری و بسته‌بندی می‌کنند.

جای‌گذاری قرقه خالی

وقتی یک بوبین پر و داف شد، یک قرقه خالی در محل مربوطه قرار داده می‌شود. در ماشین‌های نیمه‌اتوماتیک این کار با دست انجام می‌گیرد. در شکل ۵۲ نمونه این کار را مشاهده می‌کنید.

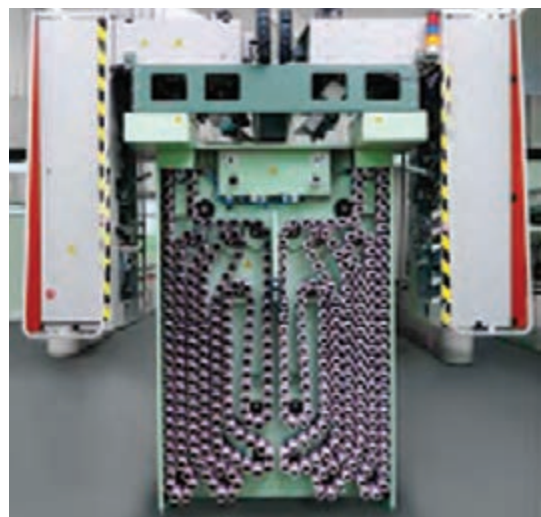

شکل ۵۳- ذخیره قرقه‌ها در ماشین اتوماتیک



شکل ۵۲- شروع پیچش یک قرقه جدید



بر روی شکل ۵۳ محل ذخیره‌ها را نشان بدهید.
آیا می‌توانید نحوه کار آن را شرح بدهید؟



شکل ۵۴- تمیزکننده خودکار اتوکنر

تمیزکاری اتوماتیک

در شکل ۵۴ تصویر تمیزکننده سیار، شامل خرطومی‌های
دمنده و مکنده دیده می‌شود.



به نظر شما مکش دائم خرده‌الیاف و گردوغبار چه ضرورتی دارد؟

تنظیمات دستگاه بوبین‌پیچی اتوماتیک (اتوکنر)

- ۱ تنظیم محل قرارگیری ماسوره‌ها و سرنخ‌ها
- ۲ تنظیم دستگاه کنترل نخ جهت کاهش ضایعات نخ و بهبود کیفیت نخ بوبین
- ۳ تنظیم سرعت پیچش نخ جهت افزایش بهره‌وری و عدم آسیب به نخ
- ۴ تنظیم میزان شلی و یا کشیدگی نخ در حین پیچش
- ۵ تنظیم قطر نهایی بوبین
- ۶ تنظیم الگوی پیچش نخ روی بوبین
- ۷ تنظیم طول نخ پیچیده شده روی بوبین
- ۸ تنظیم سیستم‌های تعویض بوبین
- ۹ تنظیم و کنترل رطوبت و دمای سالن برای کاهش ایجاد الکتریسیته ساکن و کاهش مشکلات پیچش نخ

برنامه سرویس و نگهداری اتوکنر

الف) بازدیدها با دوره یک روزه:

- ۱) بازرسی و تنظیم کفشک ترمز
- ۲) بازرسی کفشک کشش نخ
- ۳) بازرسی و تنظیم چرخ پیوند زن
- ۴) بازرسی قیچی و تیغه تمیزکننده
- ۵) بازرسی غلتک‌ها و تسمه‌های انتقال ماسوره خالی
- ۶) بازرسی و تنظیم چنگال‌های ثابت و متحرک راهنمای نخ
- ۷) بازرسی و نظافت پرزگیرهای سیستم کنترل کیفیت
- ۸) بازرسی و تنظیم لوله‌های مکش نخ
- ۹) کنترل و تنظیم فشار هوای فشرده، مطابق دستورالعمل ماشین
- ۱۰) عملکرد صحیح پیوند زن
- ۱۱) بازرسی شافت اصلی و شافت گردش معکوس بوبین هنگام گره زدن و بازرسی شافت نوسانی
- ۱۲) بازرسی پیوندزن‌ها

ب) بازدیدها با دوره یک هفته‌ای:

- ۱) نظافت مگازین و جای ماسوره‌ها
- ۲) بازرسی و نظافت هواکش سیار
- ۳) بازرسی درام‌ها
- ۴) بازرسی چرخ‌های پیوندزن
- ۵) بازرسی تیغه‌های برش
- ۶) بازرسی بلبرینگ‌های کوچک و بزرگ، قسمت بوبین گیر و نظافت آنها
- ۷) بازرسی تمام اتصالات (کوپلینگ‌ها) و شافت‌های ماشین
- ۸) عملکرد صحیح چشم الکترونیکی پیوندزن
- ۹) نظافت کل دستگاه توسط جارو برقی صنعتی
- ۱۰) بادگیری و نظافت ماشین در حین کار

ج) بازدیدها با دوره یک ماهه:

- ۱) بازرسی گیربکس، کنترل میزان روغن موجود و صحت عملکرد کاسه نمد آن
- ۲) بازرسی قیچی دهانه پیوندزن
- ۳) بازرسی بلبرینگ‌های کوچک، چرخ، گره زن
- ۴) نظافت و روان کاری دینام‌های دورمعکوس
- ۵) بازرسی واسکازین موتور کمکی
- ۶) بازرسی پولی‌های موتور ماشین و تمام تسمه‌های آن
- ۷) بازرسی درام‌ها و ترمز مکانیکی آن و میله‌های ترمز و کفشک درام
- ۸) بازرسی فشار کفشک و چنگال کشش نخ و دیسک و بالن گیر نخ

- ۹ کنترل جریان الکتریکی (آمپرگیری) انواع موتور هواکش، موتور اصلی، موتورهای گره زن ها، موتور دور معکوس، موتور داف، موتور تسمه های انتقال ماسوره خالی
 - ۱۰ بادگیری و نظافت تابلوهای برق
 - ۱۱ نظافت تسمه های داف نخ و ماسوره های خالی
 - ۱۲ روان کاری بلبرینگ ها و غلتک های تسمه های متحرک
 - ۱۳ نظافت و گریس کاری بلبرینگ های کوچک و بزرگ جای دوک
 - ۱۴ بادگیری، نظافت و روان کاری داخل حالت دهنده ها (پوزیشن ها)
- (د) بازدیدها با دوره سه ماهه:

- ۱ نظافت شافت های بالا و پایین، گریس کاری آنها
- ۲ نظافت و گریس کاری کلیه یاتاقان های شافت اصلی
- ۳ سرویس، نظافت و گریس کاری شافت های دور معکوس
- ۴ سرویس، نظافت و گریس کاری شافت های اصلی
- ۵ تنظیم گردش دور معکوس

(ه) بازدیدها با دوره شش ماهه:

- ۱ باز کردن کلیه در قابی های روی شافت ها و دریچه های اطراف دستگاه
- ۲ باز و پیاده کردن پیوندزن ها و تمیز کننده های سیار روی دستگاه و سرویس و نظافت آن، روان کاری کلیه قطعات
- ۳ باز کردن موتورهای اصلی، هواکش، دور معکوس، دافر، پیوند زن
- ۴ بازرسی و تنظیم تیغه های قیچی تمیز کننده
- ۵ تنظیم حرکت افقی بوبین که برای یکنواخت پیچیدن نخ روی بوبین حرکت نوسانی دارد.
- ۶ تنظیم حرکت خفیف قرقره لاستیکی بین درام و شافت اصلی جهت جلوگیری از نقش انداختن روی نخ
- ۷ تنظیم سیستم توقف هر پوزیشن
- ۸ تنظیم میله ترمز درام
- ۹ تنظیم گردش دور معکوس درام
- ۱۰ سرویس موتور جعبه مکش
- ۱۱ سرویس کلیه موتورها شامل تعویض یا گریس کاری
- ۱۲ سرویس کلی تابلوهای برق شامل کنتاکتورها، فیوزها، بی متال ها، بادگیر و نظافت

- ۱ ابتدا مگازین های چشمه های ماشین اتوکنر را با ماسوره پر (که از رینگ آورده شده است)، پر کنید و سر نخ آنها را در مرکز مگازین قرار دهید.
- ۲ بوبین های خالی را که حاوی نخ هایی برای سر نخ گیری می باشد، بین دو فک هر چشمه قرار دهید.
- ۳ کلید (سوئیچ) آغاز به کار (استارت) ماشین اتوکنر را فعال کنید.
- ۴ بعد از اطمینان از عملکرد صحیح ماشین، سیستم کنترل و کیفیت آن، برای هر چشمه دکمه مخصوص آغاز به کار آن چشمه را فعال کنید.
- ۵ به منظور تغذیه (ورود) نخ به ماشین های اتوکنری که به ماشین رینگ متصل (کوپل) هستند، مطمئن شوید که فرایند انتقال ماسوره ها، به صورت صحیح انجام می شود.

فعالیت کارگاهی





۶ هر بوبین اتوکنر که پر شد (نخ به اندازه کافی و مورد نظر به دور بوبین پیچیده شود) به صورت خودکار (اتوماتیک) متوقف می شود. شما باید بوبین پر شده را بردارید (داف کنید) و به جای آن، بوبین جدید را که شامل کمی سر نخ است یا از سر نخ قبلی که در بالا مانده است، استفاده نماید. آن را به دور بوبین بیچید و بوبین جدید را بین دو فک، دستگاه قرار دهید و کلید آغاز به کار آن چشمه را فعال نمایید. (استارت نمایید).

۷ بوبین داف شده را با دست روی تسمه نقاله متحرک در پشت دستگاه منتقل نماید.

۸ ته ماسوره های باقی مانده را که مقداری نخ روی آنها هست، بعد از پاک کردن نخ مشکل دار، دوباره به دستگاه وارد کنید (تغذیه کنید).

همواره از ماسک استفاده کنید.

از گوشی کار در صورت افزایش سروصدا استفاده کنید.

همواره در صرفه جویی برق و آب کوشا باشید.

کلیه پنبه هایی که اضافه می آید را در یک مخزن جداگانه جمع آوری کنید.

به هیچ عنوان الیاف کثیف را به مخزن نریزید.

خلاصه وظایف کاربر دستگاه بوبین پیچی اتوماتیک (اتوکنر)

- ۱ حضور به موقع در سالن و ثبت وضعیت تولید و تحویل گرفتن سالم دستگاه بوبین پیچی اتوماتیک و تحویل به کاربر بعدی در پایان شیفت
- ۲ بررسی و تنظیم دستگاه بوبین پیچی اتوماتیک و روان کاری، قبل از شروع کار و اطمینان از آماده بودن دستگاه برای شروع و یا ادامه فرایند تمام تابی
- ۳ تغذیه ماسوره ها به محل مناسب روی دستگاه و باز کردن سر نخ های ماسوره و اتصال به محل مناسب
- ۴ نظارت مداوم بر عملکرد دستگاه بوبین پیچی اتوماتیک و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه بوبین پیچی اتوماتیک
- ۵ کنترل عملکرد دستگاه کنترل نایکنواختی جهت حذف نقاط ضخیم و نازک نخ ماسوره
- ۶ کنترل عملکرد گره زن اتوماتیک شامل نحوه سرگیری و گره زنی و حذف نخ های اضافی محل گره
- ۷ کنترل عملکرد تراورس یا غلتک شیاردار و اطمینان از عملکرد درست
- ۸ کنترل سلامت بوبین نخ به لحاظ میزان سفتی و شلی ماسوره و منظم بودن پیچش و اندازه قطر بوبین
- ۹ انجام تعمیرات جزئی و نگهداری روزانه دستگاه بوبین پیچی اتوماتیک برای جلوگیری از خرابی های احتمالی
- ۱۰ ثبت اطلاعات میزان تولید و اقدامات انجام گرفته روی دستگاه
- ۱۱ اطمینان از رعایت نکات ایمنی در حین کار با دستگاه بوبین پیچی اتوماتیک و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
- ۱۲ تمیز نگه داشتن دستگاه بوبین پیچی اتوماتیک و محیط اطراف و جمع آوری ضایعات و همکاری با دیگران
- ۱۳ نظارت بر عملکرد برداشت بوبین نخ (دافینگ) و رفع مشکلات احتمالی
- ۱۴ اطمینان از مناسب بودن دما و رطوبت سالن جهت بهبود فرایند تولید

- ۱ برنامه درسی درس ریسندگی - رشته صنایع نساجی. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۱۴۰۳.
- ۲ خلیل خیری، ابراهیم. کشاورز، رضا. موسوی کیانی، محمد. ریسندگی.
- ۳ طاهری اطاقسرا میر رضا، اصول مواد و صنایع نساجی.
- ۴ بهزادان هوشمند، طاهری عراقی ابوالقاسم، ریسندگی چرخانه‌ای.
- ۵ سالهوترا، مترجم: طاهری اطاقسرا میر رضا. ریسندگی سیستم پنبه‌ای.
- ۶ کتاب‌های آموزش ریسندگی در استرالیا spin2 , spin3 , spin4 , spin5.
- ۷ کتاب‌های آموزش ریسندگی در استرالیا spin6 , spin7 , spin8.
- ۸ منتخب ریسندگی از دانشگاه یزد Roving print , ring print.
- ۹ REITER spinning catalog. 45 catalog.
- ۱۰ ZINSER catlog. 7 catalog.
- ۱۱ TRUTZCHLER spinning catalog. 8 catalog.

