

# برنامه شماره ۱۱

## کار با دستگاه‌های ایمنی و نجات



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه عملی از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- عملیات ایمنی و نجات را توضیح دهد.
- ۲- ماسک خودنجات را عملاً شرح کند.
- ۳- ماسک خودنجات را به طور صحیح مورد استفاده قرار دهد.

نفر نقشه‌دار گروه سریعاً، با نقشه معدن جای حادثه را به دقت تعیین کرده و با استفاده از بهترین و تزدیک‌ترین راه، گروه را به محل حادثه راهنمایی می‌کند. طناب‌دار سر قرقه طنایی را که در بیرون یا در تزدیک‌ترین پایگاه در درون معدن مستقر می‌شود، در دست می‌گیرد و طناب را که به تدریج از قرقه ثابت باز می‌شود، با خود به درون می‌برد. این طناب راهنمایی بازگشت گروه پس از نجات خواهد بود. درازای طناب حدود ۴۰۰ متر است. طناب نجات به مخصوص در مورد کار گروهی که به معدن آشنا نیستند، سودمند است.

## وظایف گروه نجات

به محض وقوع حادثه گروه نجات وظیفه دارد، اقدامات زیر را انجام دهد:

- ۱- نجات افراد سانحه‌دیده و مصدوم.
- ۲- همکاری با گروه آتش‌نشانی در اطفای حریق‌های زیرزمینی و سطحی
- ۳- برطرف کردن سوانحی که احتیاج به ماسک ضدگاز دارند.
- ۴- اجرای عملیات مخصوصی که مستلزم استفاده از تجهیزات نجات دهی معدنی است.
- ۵- به‌اجرا گذاردن برنامه‌های تمرین برطرف کردن سوانح در شرایط حقیقی و آزمایش سیم بکسل‌های ماشین‌های بالابر معدنی.
- ۶- نمونه‌برداری گرد و غبار انفجارآمیز و هوای محتوی گازهای سمی و زیان‌آور برای آزمایش و تجزیه آزمایشگاهی.
- ۷- بررسی لوله‌ها و قطارها و تجهیزات واقع در محل از نظر سالم بودن و آمادگی کار و همچنین؛ کنترل دستگاه‌های برگشت‌پذیر بادیزن.

به کمک گروه نجات معدن تونل‌ها و گالری‌هایی که تهويه نشده‌اند، بررسی می‌شوند و برای بهبود شرایط، اقدام می‌کنند. برای این که انتقال افراد آسیب‌دیده با سهولت و سرعت بیشتر انجام گیرد، در مسیر راه از واگن‌های نجات مجهز به امکانات بهداشتی کمک‌های اولیه پزشکی، دستگاه‌های تهويه، صندلی‌های فنری و سایر وسائل دیگر استفاده می‌شود. بخش نجات معدن

بروز حوادث و سوانح نه تنها در عملیات معدنی، بلکه در زندگی روزمره، کارهای صنعتی و غیره، امری انکارنایپذیر است. حضور سریع و به موقع گروه آماده امداد در محل وقوع حادثه، باعث تقلیل میزان خسارت و تلفات می‌شود و در بعضی از موارد به جریان حادثه خاتمه می‌دهد. با توجه به خطراتی که در هنگام کار در معدن ممکن است رخ دهد، لازم است گروه‌هایی را برای کمک‌رساندن و نجات جان مصدومین حوادث سازماندهی کرد که متشکل از افراد تعلیم یافته و دل‌سوز بوده و تجهیزات امدادی کافی در اختیار داشته باشد تا به محض بروز حادثه و اعلام وضعیت اضطراری در سریع ترین زمان ممکن به محل مورد نظر اعزام شوند و به وظایف خود عمل کنند.

## گروه نجات

گروه‌های نجات بایستی شامل افراد سالم و با حسن نیت بوده که پس از یک معاینه دقیق پزشکی و به‌شرطی که سن آن‌ها بین ۴۵-۲۱ سال باشد، برای این کار پذیرفته شوند. افراد گروه نجات را باید سالی یک‌بار معاینه پزشکی کرد. برای پذیرفته شدن گان در ابتدای ورود یک دوره آموزش نظری و عملی ترتیب می‌دهند، سپس؛ آن‌ها را در گالری‌های مصنوعی که شبیه کارگاه حادثه دیده معدن باشد و در آتمسفر آن‌ها دود غیرقابل تنفس وارد کرده باشند، به تناوب، به تمرین وا می‌دارند. مدت کار گروه نجات در ازای هر نوبت کار، از ۴ ساعت تجاوز نمی‌کند و باید دو ساعت کار و دو ساعت استراحت کنند. بنابراین؛ در هر محل لااقل دو گروه نجات دهنده باید به نوبت کار کنند و برای کار مداوم در ۲۴ ساعت حداقل ۶ گروه، لازم است هر گروه نجات معمولاً از ۶-۵ نفر تشکیل شده است که وظایف آن‌ها به قرار زیر است:

سرباز	یک نفر
نقشه‌دار	یک نفر
برنده تخت روان (برانکارد)	دو نفر
طناب‌دار	یک نفر

در محل تعیین شده انجام کار و در قسمت امن تا زمان برنامه برطرف ساختن موانع بمانند تا این که گروه نجات معدن در محل حاضر شوند و جهت خبردادن موقعیت خود پس از استقرار در یک محل امن بایستی از طریق ضربه زدن به ریل، لوله، داربست و غیره گروه نجات را آگاه کرد.

## ماسک خودنجات و طریقه استعمال آن

برای این که کارگرانی که در معدن کار می‌کنند، از گازهای سمی و زیان‌آور در امان باشند و در هنگام وقوع حوادث بتوانند خود را به هوای تهویه شده و تازه به سطح زمین برسانند، لازم است که به تمام کارگران معادن زیرزمینی و اشخاص ناظر و همچنین؛ افرادی که به طور موقت وارد معدن می‌شوند، ماسک خودنجات داده شود و ماسک‌های ضد گاز صحیح و سالم هر معدن باید در حدود ۱۰ درصد بیش از تعداد کارکنان آن باشد و تمام کارگرانی که به کارهای زیرزمینی اشتغال می‌ورزند، بایستی با روش استفاده از ماسک‌های نجات آشنایی کامل داشته باشد. به دلیل مقررات ایمنی، هر کارگر قبل از ورود به معدن موظف است از سالم بودن بدنه و وسایل موجود در ماسک اطمینان حاصل کند؛ چون داخل شدن در معدن با ماسک ناسالم و غیرمطمئن اکیداً منوع است.

ماسک خودنجات از یک قطعه دهانی و گیره بینی تشکیل شده که در حالت عادی در داخل جعبه مخصوصی قرار می‌گیرد. این نوع ماسک‌ها دارای فیلترهای مخصوصی است که گاز سمی منواکسید کردن را به گاز دی‌اکسید کردن که تقریباً بی خطر است تبدیل می‌کند و استفاده از آن‌ها در شرایطی توصیه می‌گردد که میزان گاز منواکسید کردن از ۲ درصد بیشتر نبوده و عیار اکسیژن نیز از ۱۶–۱۷ درصد کمتر نباشد. بنابراین؛ در آتش‌سوزی‌های بزرگ که در نتیجه حریق مقدار زیادی گاز CO تولید می‌شود و غلظت گاز اکسیژن به طور ناگهانی کاهش می‌یابد، نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

هنگامی که در معدن حریق مختصری رخ دهد یا به هر علت دیگر مقدار گاز منواکسید کردن زیاد شود، به ترتیبی که در شکل‌های دستگاه خود نجات دستگاه مشاهده می‌شود، بایستی ابتدا قفل سرپوش دستگاه را باز کرده و با یک حرکت سریع

باید دارای وسایل و ماشین‌های مخصوص همراه باعلام مشخص بوده و از امکانات ارتباطی و حمل و نقل خوبی بخوردار باشد تا در هنگام بروز حادثه از آن‌ها استفاده شود. گروه نجات بایستی آنقدر مجهز و آماده باشد که به محض آگاهی از جریان حادثه، بتواند ظرف مدت ۴۰ تا ۶۰ ثانیه خود را به محل سانحه برساند.

## و ظایف کارکنان هنگام بروز حوادث در معدن

هر کارگر معدن به محض مشاهده خطر که افراد و تأسیسات را تهدید می‌کند، موظف است بلافضله جریان را به مسئول عملیات و یا از طریق تلفن به مرکز کنترل اطلاع دهد و در صورت امکان تا زمان رسیدن افراد گروه نجات به کمک دستگاه آتش‌خاموش کن، ریختن ماسه و به کار بردن سایر وسایل موجود مناسب با نوع حادثه، اقدامات اولیه را انجام دهد. کارگران موظف‌اند همه دستورات ناظر فنی را در برطرف کردن سوانح و جلوگیری از آن به سرعت و با دقت اجرا کنند. در موقع بروز آتش‌سوزی زیرزمینی، انفجار گاز یا گرد زغال در صورتی که اطفال حریق ممکن نباشد، یا نتوانند از انفجار جلوگیری کنند، لازم است که به طرف هوای تهویه شده و تازه حرکت کرد و در صورت مواجه شدن با آتمسفر مسموم کننده و غیرقابل تنفس بایستی از ماسک‌های نجات استفاده کرد و کوتاه‌ترین مسیری را که به گالری و هوای تازه منتهی می‌شود، انتخاب کرده و سپس؛ در امتداد هوای تمیز جریان تهویه به سمت خارج حرکت کند.

افرادی که ماسک دارند، فقط می‌توانند کارهای جزئی را انجام دهند؛ مثلاً وسایل سبک و یا افراد آسیب‌دیده را حمل کنند و قدم‌های بلندتری را برداشته و از دویدن خودداری کنند؛ زیرا در اثر دویدن عمل تنفس شدت یافته و از زمان کار ماسک نجات تا حد زیادی کاسته می‌شود. در نتیجه، شخص دچار تنگی تنفس شده و مقاومت خود را از دست می‌دهد. ناظر فنی و کارگران باید بدانند که عمل برگشت‌پذیری جریان تهویه مطابق برنامه برطرف ساختن سوانح در کدام مرحله صورت می‌گیرد و در این هنگام بایستی کوتاه‌ترین مسیر را برای خروج به سطح و رسیدن به هوای تازه انتخاب کرد. در هنگام آتش‌سوزی، انفجار متان و گرد زغال و نیز زمانی که راه خروج به سطح زمین در اثر آتش یا فرو ریختن استحکامات مسدود گردیده، بایستی در گالری کور و

## دستگاه نجات امداد

در هنگام مسمومیت و خفگی، بایستی هرچه زودتر به افرادی که مسموم شده‌اند و یا به هر علت دیگر جهاز تنفسی آن‌ها کار نمی‌کند، تنفس مصنوعی داده شود. امروزه، برای مصدومین از دستگاه‌های نجات امدادی یا نظایر آن استفاده می‌کنند که در اثر فشار خود دستگاه اکسیژن به طور متناوب هوا را وارد ریه و از آن خارج می‌کند. این دستگاه قابل حمل و نقل است.

## چراغخانه

چراغخانه محلی است که در آنجا چراغ‌هارا شارژ و تعمیر می‌کنند. محیط چراغخانه بایستی تمیز و عاری از گرد و غبار و فضای کافی داشته باشد. از جمله ویژگی‌های مهم دیگر چراغخانه، داشتن نور کافی و هوای تمیز است. بهتر است؛ دیواره‌های چراغخانه لاقل تا ارتفاع ۲ متری با کاشی‌های روش پوشش داده شود. دمای چراغخانه نیز بایستی کنترل و در حد معتدلی نگهداشته شود و این مسئله نه تنها برای کارکنان چراغخانه، بلکه برای داشتن شرایط شارژ مناسب، لازم است. در هر حال بایستی از حدود معینی که کارخانه سازنده چراغ توصیه کرده است، تجاوز کند.

محل تعمیر چراغ‌ها بایستی از قسمت شارژ آن‌ها جدا و به انواع وسایل و تجهیزات لازم از قبیل لوله کشی آب سرد و گرم و هوای فشرده مجهز باشد. علاوه بر این‌ها، چراغخانه بایستی محل مناسبی برای دفتر کار مسئول چراغخانه و نیز فضای ویژه‌ای برای انبار داشته باشد. از نظر نحوه مراجعه کارکنان معدن به چراغخانه و گرفتن چراغ ویژه خود، معمولاً چراغخانه را به دو گروه تقسیم می‌کنند:

در گروه اول که به نام چراغخانه باجه‌ای معروف است، کارکنان معدن به داخل چراغخانه نمی‌روند، بلکه از طریق باجه ویژه‌ای به هنگام شروع نوبت، چراغ خود را از متصلی تحویل می‌گیرند و در پایان هر نوبت به وی تحویل می‌دهند. در نوع دوم چراغخانه‌ها که به نام چراغخانه سلف سرویس خوانده می‌شود، کارکنان معدن در شروع کار، خود به داخل چراغخانه می‌روند و چراغ خود را بر می‌دارند و در پایان پست، آن را در جای خود قرار می‌دهند.

سپیش آن را از بدن جدا کرد. سپس؛ قسمت لاستیکی دهانی را بین لثه و لب‌ها و برجستگی طرفین سوراخ دهانی را زیر دندان‌ها قرار داد و به این ترتیب، قطعه مذکور را روی دهان گذارد. بلافضله پس از آن گیره‌های لاستیکی را روی بینی قرار داده و باندهای نگهدارنده ماسک را روی سرمحکم کرد. پس از نصب ماسک در روی صورت بایستی با گام‌های بلند و سریع از محل حادثه و فضای زیرزمینی خارج شد و توجه داشت که از دوین خودداری شود. چون در نتیجه این عمل سرعت تنفس زیاد شده و زمان کار دستگاه، را که معمولاً در حدود ۶۰ دقیقه است، کاهش می‌دهد. قطع رابطه با دستگاه، یعنی؛ بیرون آوردن دهنی از دستگاه و برداشتن گیره بینی و یا صحبت کردن با دیگران هنگامی که قطعه دهانی متصل به دهان می‌باشد تا قبل از رسیدن به هوای آزاد، منوع است.

## ماسک اکسیژن

برای انجام عملیات نجات در آتمسفر فاقد اکسیژن یا آتمسفر مسموم کننده‌ای که حاوی مقدار زیادی گاز سمی باشد، از دستگاه‌های تنفسی مخصوصی استفاده می‌شود که عموماً به صورت یک کوله‌پشتی است که با تسمه و کمرنگ آن را به پشت می‌بندند و انتهای لوله خرطومی را که دارای سوپاپ است، در دهان می‌گذارند. اکسیژن و یا هوای لازم را در بطری‌ها یا کپسول‌های مخصوصی تحت فشار ۲۰۰ – ۱۰۰ آتمسفر حمل می‌کنند. برای محافظت از چشم یک عینک دوره‌ای به کار می‌برند، ممکن است؛ یک ماسک کامل نیز به جای گیره بینی و عینک استفاده شود، در این صورت شخص می‌تواند در میکروفونی که در ماسک قرار می‌دهند، سخن بگوید. با استفاده از این دستگاه می‌توان به محل حادثه رفت و عملیات نجات را انجام داد. کلیه افرادی که درباره کاربرد این نوع دستگاه‌ها آموزش می‌بینند، حداقل باید یک بار به طور عملی کار با دستگاه را دستگاه را تمرین کنند که برای این کار می‌توان از دستگاه‌هایی که مدت گارانتی آن‌ها سپری شده است، استفاده کرد. باید دانست، دستگاه‌هایی که گارانتی آن‌ها مدتی می‌گذرد، ممکن است، شرایط لازم را برای تنفس نداشته ولی در محیط باز که دارای هوای معمولی باشند، برای آزمایش و تمرین می‌توان استفاده کرد.

در کنار قفسه می نویسند. در شکل بعدی نیز نقشه یک چراغخانه مجهز نشان داده شده است.

معمولًاً هر چراغ شماره خاصی دارد و متعلق به فرد معینی است. برای این که کارکنان به آسانی بتوانند محل چراغ خود را پیدا کنند، شماره چراغ‌های موجود در هر قفسه را با خط درشت



شکل ۱۱-۱ - قفسه‌های چراغخانه معدن

ولتاژ آن را در زمان‌های مختلف اندازه می‌گیرند. با نگه‌داری صحیح چراغ، می‌توان عمر آن را طولانی کرد. برای جلوگیری از کاهش عمر مفید چراغ، به هیچ‌وجه نبایستی از آن بیش از ۸ ساعت استفاده کرد.

### دستگاه‌های تنفسی انفرادی (راسپیراتور)


برای انجام عملیات نجات در شرایط هوای مسموم کننده معدن و با هوای فقد اکسیژن از انواع دستگاه‌های تنفسی استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها عموماً به صورت یک کوله‌پشتی است که با تسممه‌ها و کربن‌دioxide مخصوصی آن را به پشت می‌بندند و انتهای دو لوله خرطومی را که دارای سوپاپ می‌باشد در دهان می‌گذارند و به وسیله یک گیره بینی را مسدود و بنابراین از راه دهان نفس می‌کشند. هوایی که از ریه‌ها خارج می‌شود پس از عبور از فیلتری که دارای مواد قلیایی مخصوصی است گازهای منواکسید و دی‌اکسید کربن را از دست داده و وارد کیسه می‌شود که به آنجا

یکی از مهم‌ترین تأسیسات چراغخانه، تأسیسات مربوط به شارژ چراغ‌ها است. به طور کلی؛ جریان لازم برای شارژ چراغ‌ها از نوع جریان دائم است که ممکن است در خود چراغ و به وسیله یک سوکننده‌ای که در نورافکن آن تعییه شده است، تأمین شود و یا این که با استفاده از یک سوکننده‌های قوی، جریان یک سو شده به قفسه شارژ چراغ‌ها هدایت شود.

**انتخاب چراغ مناسب:** در انتخاب چراغ مناسب برای معدن عوامل مختلفی دخالت دارد که از آن جمله می‌توان قیمت، دوام، وفور لوازم یدکی و مسائل آن را نام برد. اما از نقطه نظر روشناهی حاصله، می‌توان گفت چراغی برای کار در معدن مناسب است که ولتاژ آن در پایان شیفت (قریباً ۹ ساعت پس از شروع کار) از حد مجاز پایین‌تر نیاید. زیرا به طوری که قبلًاً نیز گفته شد، یک درصد کاهش ولتاژ سبب چهار درصد کاهش نور آن می‌شود. بدین ترتیب، بهتر است از این نظر چراغ‌ها را از قبل آزمایش کرد. بدین ترتیب که پس از شارژ چراغ، آن را روشن می‌کنند و

است یک ماسک کامل نیز به جای گیره بینی و عینک به کار برند و در این صورت شخص می‌تواند در میکروfonی که در ماسک قرار می‌دهند صحبت کند.

مقداری اکسیژن و یا هوای خالص وارد و مجددآماده برای تنفس می‌گردد. اکسیژن و یا هوای لازم را در بطری‌های سبک از آلیاژ مخصوصی تحت فشار ۱۰۰ تا ۲۰۰ آتمسفر حمل می‌کند. برای حفاظت چشم‌ها یک عینک دوره‌دار به کار می‌برند. ممکن

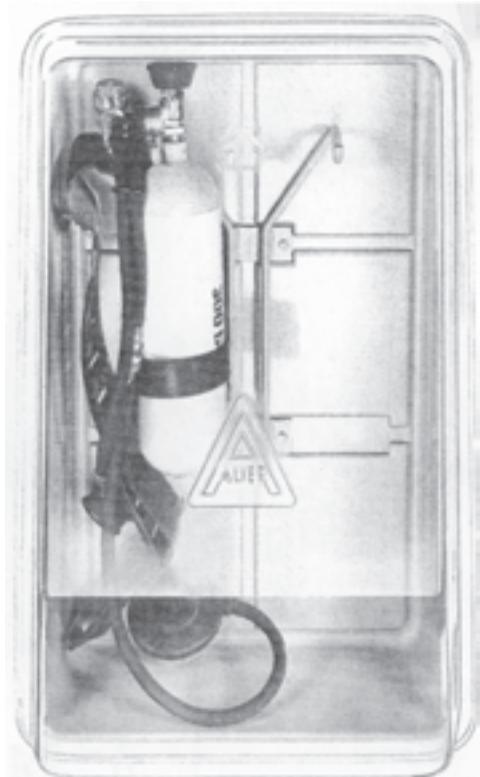


شکل ۲-۱۱- دستگاه تنفس انفرادی دارای کپسول هوای فشرده با ماسک صورت کامل

از دستگاههای فوق آنها بی که با اکسیژن فشرده کار می کند عملی تر و متداول تر است. فیلتر دستگاه در اثر جذب گازهای سمتی گرم می شود و لذا در معادن گرم ناراحت کننده است و از این جهت می توان دستگاههایی را که با هوای فشرده کار می کنند و بدون فیلتر هستند را به کار برد.

دستگاههای تنفسی انفرادی بر چند نوع است :

- ۱- دستگاههایی که با اکسیژن فشرده کار می کند.
- ۲- دستگاههایی که با هوای فشرده کار می کند.
- ۳- دستگاههایی که با اکسیژن مایع کار می کند.
- ۴- دستگاههایی که با مواد شیمیایی کار می کند.

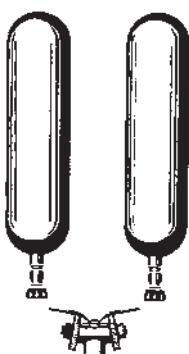

شکل ۲-۳-۱۱- سیلندرهای هوای فشرده جهت اتصال به ماسک




شکل ۱-۳-۱۱- قسمت ها و متعلقات مختلف دستگاههای تنفس انفرادی راسپیراتور  
انواع شیرهای ارتباط دهنده ماسک و مخزن اکسیژن (Demand valve)



شکل ۲-۴-۱۱- قرار دادن غلاف دهانی در دهان

ه : راسپیراتور از دو پهلو طوری قرار گیرد که تسممهای مربوط به شانه در دو طرف دستها باشد. سپس راسپیراتور را از روی سر رد کنید (شکل ۲-۴-۳). (۱۱-۴-۱).

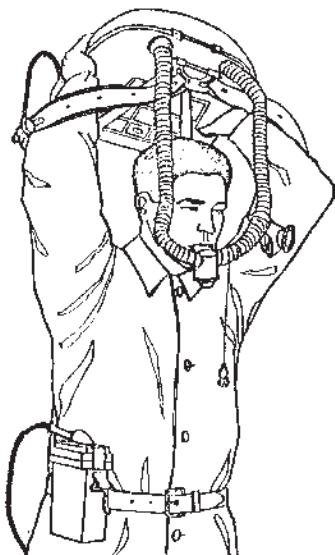

شکل ۲-۴-۱۱- نحوه گرفتن تسممهای راسپیراتور و رد کردن آن از روی سر

و : راسپیراتور را طوری به پشتستان قرار دهید که تسممهای مربوط به شانه پس از لغزیدن از روی بازوها روی شانه قرار گیرند.

ز : کلاه کاسکت (ایمنی) را روی سر بگذارید و کمربند را بینندید (شکل ۲-۴-۱۱). (۱۱-۴-۲).

## روش کار کردن با دستگاه راسپیراتور:


۱- به کول گرفتن راسپیراتور

۲- باز دید سریع راسپیراتور

وضع اولیه: راسپیراتورچی باید لباس کار پوشد و چراغ توپلی به کمر بسته و راسپیراتور را طوری قرار دهد که درب راسپیراتور به طرف جلو و محل خروج شیلنگ‌ها به طرف راسپیراتورچی قرار گیرد و دهانی روی راسپیراتور قرار بگیرد. طبق دستوری که به شرح آن می‌بردازیم (راسپیراتورها را به کول بگیرید) عملیات زیر بایستی انجام شود :

الف: راسپیراتورچی حلقه‌های اتصال راسپیراتور را گرفته و راسپیراتور را به اندازه نصف طول راسپیراتور به طرف خود می‌کشد.

ب : تسممهای مربوط به کمر و شانه راسپیراتور را به اطراف باز کنید (شکل ۲-۴-۱). (۱۱-۴-۱).

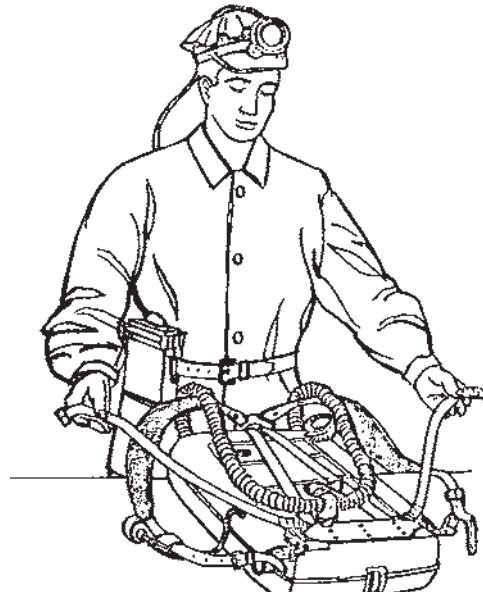

شکل ۲-۴-۱۱- باز کردن تسممهای مربوط به کمر و شانه راسپیراتور

ج : کلاه کاسکت را در حالی که چراغ توپلی روی آن نصب شده است، برداشته و آن را بین دو زانو نگه می‌دارد.

د : غلاف دهانی را برداشته و دهانی را در دهان قرار دهید (شکل ۲-۴-۱). (۱۱-۴-۲).

کار هوای داخل سیستم راسپیراتور را بمکید و هوای ریه را از راه بینی خارج کنید؛ تازمانی که امکان مکش ازبین بود. در این حال هوای مکیده شده را در ریه نگه دارید. چنانچه؛ پس از (۰ تا ۳) ثانیه امکان ادامه مکش نباشد، می‌توان مطمئن شد که راسپیراتور نفوذناپذیر است.

ج : با دمیدن هوای ریه به داخل سیستم، هوای راسپیراتور خلاً موجود را ازبین می‌برد.

د : سالم بودن اتمات ریوی را کنترل کنید. برای این کار شیر بالن را تا انتهای باز کنید و آن را نیم دور برعکس بچرخانید. سپس؛ یک یا دو نفس عمیق بکشید و هوای ریه را از بینی خارج کنید. چنانچه؛ تنفس به آسانی انجام شود و صدای سوتی ناگهانی در داخل کیسه هوا شنیده شود، دلیل آن است که اتمات ریوی سالم می‌باشد.

ه : سوپاپ اضطراری (بایپاس) را کنترل کنید. برای این کار شستی بایپاس را فشار دهید. پر شدن سریع کیسه هوا و شنیده شدن صدای سوتی دلیل سالم بودن بایپاس است.  
و : سوپاپ تخلیه را بازدید کنید. برای این منظور کیسه تنفسی را با نفس کشیدن از راه بینی و وارد کردن هوای ریه با دهان به داخل آن پر کنید. در صورتی که سوپاپ تخلیه سالم باشد، با فشار کم ریه شروع به کار می‌کند (باز می‌شود).  
ز : فشار اکسیژن داخل بالن را با مانومتر (فشارسنج) اندازه بگیرید. سپس، شیر بالن را بسته و آن را به جای خود فشار دهید.



شکل ۴-۱۱ - طریقه کاربرد راسپیراتور

بازدید سریع راسپیراتور: طبق دستور، راسپیراتور چی راسپیراتورها را سریع بازدید کند:

الف : سوپاپ‌های تنفسی را بازدید کنید. سپس؛ شیلنگ دم را دور انگشت پیچیده، با این عمل هوای داخل سیستم، هوای راسپیراتور را می‌مکد. نبودن امکان مکش دال بر سالم بودن سوپاپ بازدم است. آن گاه؛ شیلنگ بازدم را فشرده، هوای داخل ریه را به سیستم هوای راسپیراتور می‌دمد. عدم امکان ادامه این کار دال بر سالم بودن سوپاپ دم است.  
ب : نفوذناپذیر بودن راسپیراتور را بازدید کنید. برای این

## دستگاه خودنجات

شده است. همچنین؛ استفاده دستگاه با حفاظ لاستیکی که در جعبه قرار گرفته نیز مجاز است.

**روش استفاده:** برای استفاده از دستگاه خودنجات طبق روش زیر عمل کنید:

نفس کشیده و نفس خود را در سینه نگاه دارید، به سرعت بند دستگاه را در گردن خود انداخته و بند قفل را در دست بگیرید. قفل را باز کرده و در پوش دستگاه را دور بیندازید. دهانی را در دهان قرار دهید به طوری که صفحه آن بین لثه ها و لب قرار گیرد و زائده آن را محکم با دندان نگه دارید. گیره بینی را روی بینی قرار دهید. بازدم را انجام داده و به آرامی نفس بکشید. با قلاب بند آویز را محکم کنید؛ به طوری که کیسه هوا کشیده و در فشار نباشد. دستگاه خودنجات را سریع و در مدت کمتر از ۱۵ ثانیه به کار بگیرید. زیرا؛ در غیر این صورت باعث ازدست دادن اکسیژن شده و این سیستم برای یک تنفس نرمال در زمانی که اکسیژن ساز فعال می باشد اکسیژن خواهد داشت. هنگامی که کیسه به علت از دست دادن اکسیژن یا عمل نکردن سیستم راه انداز پر نشده است، گیره بینی را برداشته و ۲ تا ۳ بار از راه بینی نفس کشیده و بازدم خود را از راه دهان به درون دستگاه فرستاده و سپس گیره بینی را در جای خود قرار دهید.

با استفاده از دستگاه خودنجات محل حادثه را با قدم های سریع و منظم ترک کنید. دویدن، پیشنهاد نمی شود، زیرا هنگام دویدن و یا حتی به تندی قدم زدن دچار اشکال تنفس می شوید. هرگاه؛ تنفس مشکل شد، آهسته قدم بردارید یا بایستید، چند نفس عمیق کشیده، بدون این که دستگاه را از خود جدا کنید، هرگاه به آهنگ تنفس طبیعی رسیدید، حرکت خود را ادامه دهید.

هیچ گاه از دستگاه جدا نشوید (گیره را بیرون نیاورید، گیره بینی را باز نکنید، از هوای بیرون نفس نکشید یا از بین دهانی سخن نگویید) تا زمانی که به جریان هوای آزاد یا سالم برسید.

## استفاده از دستگاه خودنجات

**هدف:** منظور از دستگاه خودنجات، دستگاهی منحصر به فرد برای جلوگیری از استشمام هوای آلوده و حفاظت اندام های تنفسی کارگران معدن و سرپرستان در آن دسته از حوادث معدنی است که در اثر آن ها هوای معدن غیرقابل تنفس می شود. دستگاه خودنجات شامل اسباب تنفسی با حد معینی از اکسیژن است که برای انتقالی سالم در زمان حرکت از محل کار تا رسیدن به هوای تهویه شده آزاد، در شرایط اضطراری به کار می رود. این دستگاه در دمای  $10^{\circ}$  تا  $+40^{\circ}$  درجه سانتی گراد به خوبی کار می کند.

### قسمت های دستگاه:

۱- کارتريج

۲- قسمت راه انداز (دستگاه استارت)

۳- کیسه تنفس

۴- شیر اطمینان (سوپاپ تخلیه)

۵- جلوگیری کننده رطوبت

۶- نگه دارنده

۷- لوله (شیلنگ خرطومی)

۸- گیره بینی

۹- دهني

۱۰- سیلندر تسویه کننده

۱۱- جلد فلزی

۱۲- سرپوش

۱۳- تسمه فلزی که دور در پوش و جلد فلزی قرار می گیرد

۱۴- بند بروزتی

۱۵- واشر لاستیکی

۱۶- پلاک مشخصات

قسمت راه انداز با یک روپوش لاستیکی محافظت می شود.

در کارتريج یک فیلتر و یک تعديل کننده گاز و حرارت که در جعبه ای مخصوص قرار داده شده است.

برای حمل راحت دستگاه، یک بند کتانی در نظر گرفته

## نکات ایمنی در بکارگیری دستگاه خود نجات

- ۱- هیچ گاه دستگاه را با بند محافظت (کاور) نگه داری و حمل نکنید.
- ۲- دستگاه را در کنار منبع تولید گرمای قرار ندهید.
- ۳- دستگاه را با آب شست و شو ندهید؛ چرا که ممکن است دستگاه زودتر از موعد مقرر از کار بیافتد، آن را باید با پارچه مرطوب تمیز کنید.
- ۴- دستگاه خودنجات را با دقت حمل کنید.
- ۵- از ضربه زدن و افتادن دستگاه جلوگیری کنید.
- ۶- شایان ذکر است که فقط یک دستگاه خودنجات سالم می تواند، جان شما را نجات دهد.
- ۷- در محل کار دستگاه را بیش از ۳ متر از خود دور نکنید تا در صورت نیاز بتوانید از آن استفاده کنید.
- ۸- دستگاه را در مقابل خرابی محافظت کنید.
- ۹- هیچ گاه آن را روی وسایل متحرک قرار ندهید.
- ۱۰- هنگامی که نیاز به دستگاه ندارید، از باز کردن پلمپ و درب آن خودداری کنید.

گرم شدن تدریجی دستگاه علامت صحیح کار کردن آن است.

دستگاه خودنجات استفاده شده، برای به کارگیری دوباره، مناسب نیست.

**روش استعمال و به کارگیری:** دستگاه، از تنفس هوای آلوده و از اندام های تنفسی کارگر معدن زیرزمینی، در حواله که باعث ایجاد هوای غیرقابل تنفس می شوند، حفاظت می کند از این رو نحوه استفاده و بکارگیری دستگاه را عملأً انجام دهید تا در هنگام بروز حادثه به تنها ی بتوانید از آن استفاده کنید مراحل بکارگیری دستگاه خود نجات را به ترتیب در تصاویر زیر و صفحات بعد می بینید.

### زمان عملکرد دستگاه خودنجات:

- زمانی که منطقه حادثه را ترک می کنید، حداقل  $5^{\circ}$  دقیقه می توانید از دستگاه خود نجات استفاده کنید.
- زمانی که برای رسیدن کمک متنظر می شوید تا  $30^{\circ}$  دقیقه می توانید از دستگاه خود نجات استفاده کنید.

### نحوه بکارگیری دستگاه خود نجات

- ۱- ابتدا همان طور که در عکس دیده می شود پلمپ درب

خودنجات را باز می کنیم.



شکل ۱۱-۵- باز کردن پلمپ درب خودنجات

۲- درب خودنجات را برمی‌داریم.



شکل ۶-۱۱- برداشتن دربوش

۳- محتویات را بیرون می‌آوریم.



شکل ۷-۱۱- بیرون آوردن محتویات

۴- کپسول خودنجات را از محفظه مخصوص آن بیرون می‌آوریم.



شکل ۱۱-۸- بیرون آوردن کپسول خودنجات

۵- در شکل پایین قسمت دهانی و گیره بینی نشان داده شده است.



شکل ۱۱-۹- دهانی و گیره بینی

۶- ابتدا، کِش یا بند کِپسول را به پشت سر می‌اندازیم و محکم می‌کنیم سپس؛ قسمت دهانی را در دهان قرار می‌دهیم.



شکل ۱۱-۱- محکم کردن کِش یا بند کِپسول

۷- گیره بینی را روی بینی قرار داده و محکم می‌کنیم. در

معدن است. پایان، توسط دستگاه خود نجات، شخص آماده تنفس هوای آلووده



شکل ۱۱-۱-۱- قراردادن گیره بینی روی بینی و آماده کردن دستگاه خودنجات

گردد دیگر دستگاه خود نجات برای استفاده دوباره مناسب نیست.

۸- نحوه جمع کردن دستگاه عکس این عمل‌های ذکر شده

انجام می‌شود و باید توجه داشت در صورتی که یکبار مصرف

دستگاه خود نجات به وسیله تسمه بروزتی متصل به قفل سریوش دستگاه ممنوع است و هنگام حمل باید توجه داشته باشید تکان شدید و ضربه به دستگاه وارد شود.

طریقه حمل دستگاه در تونل: کمربند دستگاه نجات را از روی شانه راست خود رَد کرده و خود دستگاه را از طرف چپ آویزان کنید و توجه داشته باشید از بلند کردن و حمل کردن

### برنامه کار عملی

- ۱- وظایف گروه نجات را تشریح کنند.
- ۲- راسپیراتور را عملًا بکار بگیرند.
- ۳- دستگاه خود نجات را تشریح کنند و عملًا از دستگاه خود نجات استفاده و به کار بگیرند.

از فعالیت‌های ذکر شده گزارش تهیه نمایند.

## بخش سوم

# دستورالعمل‌های ایمنی در معدن



\* این دستورالعمل‌ها جنبه کاربردی دارد و همکاران گرامی مباحثت را در حد آشنایی هنرجویان تدریس نمایند و در بازدید عملیاتی از معادن هنرجویان را متوجه اهمیت موضوع نمایند.

## دستورالعمل‌ها و قواعد کلی و عمومی معدن

کارگرانی که تغییر شغل می‌دهند باید از قبل یک دوره آموزشی مربوط به تکنیک ایمنی را بگذرانند و کارگرانی که در تونل‌ها به کار گمارده می‌شوند باید یک دوره کامل آموزشی را درمورد طرز استفاده از کپسول‌های نجات و وسایل اولیه آتش‌نشانی (از قبل، کپسول‌های آتش‌نشانی، آب، ماسه و غیره) علاوه بر دوره تکنیک‌های ایمنی در معادن بگذرانند.

آموزش کارگران جدید‌الاستخدام و دیگر کارگرانی که تغییر شغل داده و در تونل‌ها به کار اشتغال دارند باید در مرکز آموزش معدن صورت گیرد و پس از دوره‌های فوق الذکر از عهده امتحان مربوطه برآیند تا به کار گرفته شوند.

**۵ – همه کارگران جدید‌الاستخدام شاغل در تونل‌ها و کارگرانی که با تغییر شغل از قسمتی به قسمت دیگر معدن منتقل می‌شوند برای خروج فوری از محل کار در موقع بروز خطر باید به کمک مسئولین مربوط با راه‌های خروجی اصلی و اضطراری تونل آشنا شوند.**

هرگونه آشنایی کارگران (از جمله آشنایی دوباره) با راه‌های خروجی اصلی و اضطراری تونل‌ها، در دفتر ویژه‌ای که به عنوان آشنایی کارگران با راه‌های خروجی اضطراری تدوین شده است ثبت می‌گردد.

**۶ – تعداد کارگرانی که به داخل تونل می‌روند و همچنین تعداد کارگرانی که از تونل خارج می‌شوند به دقت کنترل و در دفتر مربوطه ثبت می‌گردد. کارگران موظف‌اند بلا فاصله پس از خروج از تونل چراغ انفرادی خود را به چراغخانه تحویل داده و چنان‌که چراغخانه به طریق سلف سرویس اداره می‌گردد، برای شارژ باطری چراغ خود را روی دستگاه شارژ قرار دهنند.**

**۷ – همراه داشتن سیگار و کبریت و استفاده از شعله آتش**

**۱ – هر معدن زغال باید دارای پلانهای زیر باشد :**  
الف : استناد مقرر زمین‌شناسی و نقشه‌برداری.  
ب : طرح و برنامه‌های ماهیانه مربوط به توسعه کارهای تونلی.

**۲ – این قواعد برای مسئولین فنی – اداری و اشخاص موظف دیگر و همچنین برای کارکنان پژوهش‌های علمی، طراحان و تشکیلات دیگر لازم الاجرا است.**

**تذکر :** کارگران موظف هستند دستورالعمل‌های مربوط به اجرای صحیح کارها را که بر حسب وظایف محوله به آن‌ها، از طرف مسئولین فنی و اداری معدن ابلاغ می‌شوند ملاک عمل قرار داده و کارها و وظایف کارهای خود را مطابق آن به مورد اجرا درآورند.

**۳ – احداث گالری‌های افقی جدید و تعمیر اساسی کanal‌های اصلی عمودی و یا شیبدار معدن مطابق پژوهه‌ای که به تصویب و تأیید مقامات مربوط رسیده است. احداث گالری و کارگاه‌های استخراجی و پیشروی و تعمیر گالری‌های دیگر و همچنین نصب دستگاه‌ها و وسایل فنی طبق دستورالعمل و نقشه‌ای که مورد تأیید و تصویب سرپرست معدن قرار گرفته است، انجام می‌پذیرد.**

چگونگی تهويه گالری‌های مختلف، پیشروی و چوب‌بست، چگونگی اجرای کارهای مربوط به عملیات چال‌زنی و انفجار، حفاظه‌های ضدآتش‌سوزی، تدابیر لازم برای فرونشاندن و ازبین بردن گرد زغال، نیرورسانی و اقدامات دیگری را که ایمنی و بی‌خطربودن کارها را برابر مقررات حاضر تأمین می‌نماید در پژوهه‌ها و دستورالعمل‌ها و نقشه‌های مربوطه پیش‌بینی می‌کند.  
**۴ – تمام کارگرانی که جدید‌الاستخدام هستند و همچنین**

کار می کند در صورت مشاهده کوچکترین نقص و خرابی که باعث تهدید جان افراد و یا بروز خطر شود موظف است علاوه بر اقدام به منظور ترمیم و رفع نقص فوق چگونگی را به تکنسین پست و یا مرکز هماهنگی اطلاع دهد.

۱۴- به منظور کنترل تکنیک ایمنی و صحت اجرای کارهای توپل، مهندس قسمت موظف است مرتبًا در پست های مختلف از توپل بازدید به عمل آورد. رئیس قسمت و یا معاون وی موظف است حداقل هریست و چهار ساعت یک بار از محل هایی که کارگران مشغول کار هستند بازدید به عمل آورد. تکنسین کشیک موظف است در هر پست حداقل دوبار به محل های فوق سرکشی نماید. در محلی که تکنیک ایمنی نقض گردیده است قبل از ترمیم و رفع نقصی موجود صدور دستور و برنامه کار منمنع می باشدند.

۱۵- قبل از شروع کار تکنسین موظف است در مورد مطابقت چوب بست با پاسپورت مربوطه، تهییه کامل توپل و تأمین محل کار از نظر آب پاشی، گرد گچ، وسایل اطفای حریق و همچنین در مورد سالم بودن فیوزها و دستگاه های پیشگیری شبکه برق و علائم خبری و محصور بودن دستگاه ها، اطمینان حاصل نماید. تکنسین، موظف است در مورد رفع هرگونه نقص و خرابی که قبل از شروع کار و در جریان کار مشاهده می گردد اقدامات لازم به عمل آورد و چنان چه رفع و ترمیم فوری نقص امکان پذیر نباشد بايستی کار را تعطیل و کارگران را به محل امنی بفرستند و چگونگی امر را به اطلاع رئیس خود و یا، با کشیک مرکز هماهنگی نماید و در صورت لزوم اقدام به علامت گذاری و یا بستن گالری مورد نظر نماید.

۱۶- توقف کردن و یا اجرای کار در گالری هایی که دارای وضع نامساعد و خطرناک می باشد باستثنای اجرای امور مربوط به ترمیم گالری و رفع خطر منمنع است. محل ورود گالری هایی که وضع آن ها نامطلوب می باشد و یا گالری هایی که موقتاً تعطیل شده اند باید به وسیله سنگ چینی و حصار چوبی بسته شود.

۱۷- به منظور حفظ کارگران از گیر کردن و یا افتادن به قسمت های متحرک مانشین آلات از قبیل توربین و چرخ دنده و غیره و همچنین به منظور جلوگیری از افتادن اشیای متفرقه به داخل آن ها باید قسمت های متحرک دستگاه ها را به وسیله توری

در گالری های مختلف توپل، چراغخانه ها و ... زغال شویی و سورت بندی (دسته بندی) و بلوک سازی زغال منمنع است. سیگار کشیدن و استفاده از آتش در فاصله کمتر از ۳۰۰ متر از دهانه و انتیلاتور و ساختمان مربوطه منمنع است و در صورت عدم مراجعات مقررات و نکات موربد بحث، شخص خاطی از طرف مسئولین مربوطه مورد بازخواست قرار گرفته و از کار برکنار می شود.

۸- کارگران شاغل در توپل و مسئولین قسمت ها، در هنگام ورود به توپل باید به لباس کار، کلاه کاسک و کفش مناسب با نوع و شرایط کار مجهز باشند.

۹- وسایل و لوازمی که دارای لبه تیز و برنده می باشند باید با جلد حفاظتی خود و یا داخل کیسه مخصوص حمل گردند.

۱۰- به هر کارگر و تکنسین و مهندسی که قصد ورود به توپل را دارد باید یک دستگاه کپسول انفرادی نجات تحويل گردد.

تذکر: در موارد مخصوص جمع آوری و نگهداری کپسول های نجات در نقاط مختلف مجاز می باشند.

۱۱- برای هر توپل باید پلان و برنامه مخصوص رفع نواقص و خرابی ها و پیشگیری از سوانح تنظیم و تدوین گردد. آشنایی کارگران با عملیات ورود به توپل و پیشگیری و اجتناب از خطر در موقع بروز سوانح و خرابی ها و همین طور پس از هر تجدیدنظر در پلان و برنامه رفع نواقص و پیشگیری، توسط رئیس قسمت های مربوط انجام می گیرد و کارگران پس از آشنایی کامل با مقررات و روش پیشگیری و اجتناب از خطر در دفتر (آشنایی کارگران با راه های خروجی اضطراری) امضا نمایند.

۱۲- قبل از شروع کار در سینه کارهای کور و بن بست و همچنین در هر گالری که مدتی تعطیل بوده است، حداقل دو نفر کارگر که به دستگاه گاز سنج و خود نجات مجهز می باشند، به محل های فوق فرستاده و پس از آزمایش لازم و اطمینان از بی خطر بودن محل، کارگران را سر کار بفرستند. به منظور تعویض چوب بست کanal های اصلی تهییه و ترمیم ریش ها و خرابی ها، از

افراد با سابقه و با تجربه استفاده نمایند و این گونه کارها با نظارت فنی تکنسین مربوطه انجام گیرد.

۱۳- هر فردی که در توپل و یا در قسمت های دیگر معدن

و حصار فنری (فلس) از محیط جدا نمود.

۱۸- تمام پیش آمدها و سوانح مربوط به بهره برداری باید در دفتر ویژه ثبت و درمورد آن رسیدگی به عمل آید.

### ساختمان راه های خروجی گالری ها

۱۹- در هر تونل در حال بهره برداری باید حداقل دو راه خروجی مخصوص عبور و مرور و رساندن افراد به بیرون تونل وجود داشته باشد. هر کارگاه استخراجی نیز باید حداقل دارای دو راه خروجی کاملاً جدا از یکدیگر باشد.

۲۰- چنانچه در تونلی علاوه بر دو راه خروجی مذکور راه های خروجی دیگری وجود داشته باشد آنها نیز باید کاملاً آماده حفظ و نگهداری شود و در صورت لزوم آنها را به نرdban، حصار و درب مجهر می نمایند. درب مذکور باید به طرف خارج باز شود.

۲۱- در گالری های عمودی مجهر به نرdban باید دقت گردد که شیب نرdban ها کمتر از  $8^{\circ}$  درجه نباشد. به منظور امکان عبور و مرور سریع افراد گروه نجات که کپسول آش نشانی و یا کپسول نجات با خود حمل می نمایند در هنگام نصب نرdban ها باید نکات زیر را مراقبات کرد :

الف : محل نصب نرdban و دهانه خروجی پاگرد نباید از ابعاد  $60 \times 70$  سانتی متر کمتر باشد.  
ب : فاصله از پایه نرdban تا دیواره نباید کمتر از  $6$  سانتی متر باشد.

پ : فاصله بین پاگردها (ارتفاع طبقه ها) نباید بیشتر از  $8$  متر باشد.

ت : نرdban ها باید طوری نصب و مستحکم گردد که روی مسیر عبور و مرور را بپوشاند. عرض کلی نرdban از  $40$  سانتی متر و عرض داخلی آن (طول پله) از  $28$  سانتی متر نباید کمتر باشد. نرdban ها را باید همیشه تمیز و دور از کثافت و یخ نگهداری نمود.

۲۲- چنانچه ورود و خروج از گالری از طریق دو کanal اصلی شیبدار انجام می پذیرد در این صورت یکی از این دو کanal را ویژه عبور و مرور افراد درنظر می گیرند و باید مراقبات گردد که ارتفاع  $180$  سانتی متری از کف کanal عرض آن از  $70$  سانتی متر کمتر نباشد. کanal های اصلی در شیب های گوناگون به طرق مختلف

زیر مجهر می گردد :

در شیب  $15-15^{\circ}$  درجه دستگیره سرتاسری متصل به

چوب بست کanal

در شیب  $3-15^{\circ}$  درجه پله های وسیع شیبدار و دستگیره

در شیب  $45-45^{\circ}$  درجه نرdban و یا پله های افقی و دستگیره

در شیب  $45^{\circ}$  درجه و بیشتر از آن قسمت عبور و مرور کاملاً مجزا و مخصوص گردیده و به طریق ذکر شده در بالا مجهر می گردد. در مواقعي که چند گالری دارای اختلاف سطح می باشند برای مربوط نمودن آنها نیز می توان از نکات بالا استفاده نمود.

۲۳- چنانچه برای بهره برداری و استخراج لایه ای از کanal های اصلی عمودی و یا شیبدار استفاده می شود برای دسترسی به لایه های بعدی (فو قانی و یا تحتانی نسبت به لایه مورد بهره برداری) می توان کanal شیبدار دیگری در امتداد و یا عکس جهت کanal اصلی احداث و تجهیزات فوق را (پله های عریض شیبدار، پله کم عرض افقی، نرdban و دستگیره) در آن فراهم نمود.

۲۴- همزمان و موازی با پیشروی بر مزبرگ ها و اوکلن ها با است راه رو های عبور و مرور احداث گردد. در صورتی که راه رو های عبور و مرور فوق مکانیزه نبوده و به وسایل نقلیه جهت حمل افراد مجهر نباشد باید مراقبات گردد که ارتفاع آنها از  $180$  سانتی متر کمتر نشود. بهره برداری و استخراج در بر مزبرگ ها و اوکلن های فاقد راه رو های مذکور ممنوع می باشد.

۲۵- هر کارگاه استخراجی باید به دو راه رو مجهر باشد. یکی برای تهویه و دیگری برای حمل و نقل و نصب نقاله.

تذکر : در صورتی که پیش روی گالری با برداشت و استخراج لایه زغال همراه باشد استخراج لایه زغال طرفین گالری تا عمق  $1$  متری مجاز بوده و چنانچه بیش از آن مورد نظر باشد برای احداث راه روی خروجی دیگر مربوط به لایه اقدام نمود.

### پیشروی و چوب بست گالری ها (مقررات و قواعد کلی)

۲۶- برای چوب بست گالری ها استفاده از بتون، بتون مسلح و سنگ و چوب مجاز می باشد. استفاده از ستون های چوبی نیز مجاز می باشد. ستون های چوبی را باید از پوست و گره را از روی تنه چوبی تمیز نمود. استفاده از لایه و چوب های شکسته بعنوان ستون و یا جزء دیگر چوب بست که تحت فشار طولی قرار

گرفته ممنوع است.

عبور و مرور برمزبرگ‌ها و اوکلن‌هایی که دارای ۱۸۰ سانتی‌متر ارتفاع می‌باشند (۳۷۰ سانتی‌متر مریع).

پ : برای گالری‌های منشعب و فرعی وغیره ۱۵۰ سانتی‌متر مریع.

۲۹- برای تسهیل عبور و مرور افراد در گالری‌ها (راسته تونل) که برای حمل و نقل بار به واگن و لوکوموتیو مجهز می‌باشد. بایستی مراعات گردد که تا ارتفاع ۱۸۰ سانتی‌متر گالری‌ها فواصل بین عرض ترین وسیلهٔ نقلیه و دستگاه و وسایلی که در مسیر گالری نصب گردیده‌اند و یا فاصله بین عرض ترین وسیلهٔ نقلیه تا دیوارهٔ جانبی گالری (چوب‌بست گالری) در قسمت راهرو نباید کمتر از ۷۰ سانتی‌متر و طرف دیگر آن نباید کمتر از ۲۵ سانتی‌متر باشد. در گالری‌هایی که چوب‌بست آن‌ها از بتون صاف سنگ و باتون مسلح می‌باشد فاصله مذکور تا ۲۰ سانتی‌متر مجاز می‌باشد. راه عبور و مرور افراد از اول تا انتهای گالری همیشه در یک طرف آن تعیین و احداث می‌گردد. فاصله بین محورهای دو خط آهن موازی و مستقیم باید آن‌چنان باشد که در هنگام به‌هم رسیدن دو لوکوموتیو که در جهت عکس هم عبور می‌کنند بیشتر از ۲۰ سانتی‌متر بین عرض ترین قسمت قطار، واگن‌ها و یا خود لوکوموتیو رعایت گردد. فاصله مذکور باید در سر پیچ‌ها نیز مراعات گردد. احداث راه عبور و مرور در فاصله موجود بین دو خط آهن موازی ممنوع می‌باشد (پیشروی و چوب‌بست گالری‌های افقی و شیبدار).

۳۰- عقب‌ماندگی چوب‌بست ثابت (به جز چوب‌بست سنگی بتونی یا بتنی مسلح) از سینه کار گالری‌های پیشروی تا ۳ متر مجاز می‌باشد و در صورت پیشروی گالری در داخل کمرهای نالستوار حداقل فاصله بین چوب‌بست ثابت و سینه کار در پاسپورت چوب‌بست مربوطه مشخص و قید می‌گردد. سه، چهار قاب آخری (نزدیک سینه کار) را به‌وسیلهٔ تخته به یکدیگر متصل و مستحکم می‌نمایند و فاصله بین سینه کار پیشروی و چوب‌بست قاب سنگی، بتنی یا بتنی مسلح را نیز در پرونده و یا پاسپورت چوب‌بست مربوط تعیین و منعکس می‌نمایند. فضای موجود بین چوب‌بست ثابت و سینه کار را باید به‌وسیلهٔ چوب‌بست‌های موقت پوشانند و تعویض چوب‌بست‌های موقت و جای‌گذاری چوب‌بست‌های ثابت باشیستی بر اثر پروژه، و پاسپورت مربوطه اجرا گردد.

جای‌گذاری و مستحکم نمودن چوب‌بست‌های ثابت و

۲۷- چوب‌بست گالری‌ها باید به موقع و مطابق پاسپورت مربوط انجام گردد و پاسپورت پیشروی و چوب‌بست هر تونل باید برابر دستور العمل تنظیم پاسپورت، پیشروی و چوب‌بست گالری‌های زیرزمینی توسط سرپرست قسمت تهیه و تنظیم و به تأیید و تصویب رئیس و یا سرپرست معدن برسد.

در صورت تغییر شرایط زمین‌شناسی و بهره‌برداری، پاسپورت مربوطه باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و در صورت تغییر شرایط محلی سینه کار از نظم زمین‌شناسی رئیس قسمت موظف است تصمیمات جدید برای تقویت چوب‌بست، جهت آن محل اتخاذ نماید. در صورت ریزش فضای جلوی سینه کار در کارگاه استخراجی و یا در گالری پیشروی چنانچه معلوم گردد که علت ریزش فوق ناقص و نادرست بودن پاسپورت پیشروی و چوب‌بست مربوط بوده است. چوب‌بست آخری را جمع کرده و پاسپورت جدیدی عاری از عیب و نقص مذکور تنظیم و مورد استفاده قرار می‌دهند.

تکنسین‌ها و سرکارگران قبل از مورد استفاده قراردادن پاسپورت جدید با آن آشنا شده و آن را امضا می‌نمایند. انجام کارهای تونلی بدون پاسپورت و یا عدم مراعات نکات پاسپورت ممنوع است.

تذکر: گالری‌هایی که در داخل سنگ‌های سخت و مستحکم پیشروی می‌شود (به استثنای تقاطع گالری‌ها) بدون استفاده از قالب‌های چوب‌بست و پیشروی را می‌توان ادامه داد به شرطی که سطح مقطع عرضی گالری شکل اصلی خود را از دست نداده و یکنواخت و مستقیم باشد.

۲۸- حداقل سطح مقطع عرضی مفید گالری‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد.

الف: برای گالری‌های اصلی تهویه و حمل و نقل که دارای ۱۹۰ سانتی‌متر ارتفاع می‌باشند (از سطح ریل‌ها) : در صورت استفاده از قاب‌های چوبی، فلزی و یا قاب‌های بتنی آماده نیم منحنی ۴۵ سانتی‌متر مریع.

در صورت استفاده از قاب‌های سنگی، بتنی و قاب‌های بتنی آماده صاف ۴۰۰ سانتی‌متر مریع.

ب: برای تونل‌های تهویه، میانی و نقاله‌ای و راهروهای

حمل زغالسنگ در پاسپورت مربوطه مشخص و قید می‌گردد.  
راهروهای عبور و مرور فوق الذکر باید دارای نزدبان و دستگیره  
بوده و بهوسیله دیواره فلزی و یا چوبی که مجهز به پنجره می‌باشد از  
قسمت ریزش و حمل سنگ و زغال کاملاً مجزا گردد. پنجره و یا  
دربیچه‌های واقع در دیواره کanal فوق بایست دارای ابعاد  $20 \times 20$   
سانتی متر بوده و فواصل بین آن‌ها باید بیش از ۵ متر باشد.

۳۳- به منظور حفظ جان افرادی که در سینه کار پیشروی  
گالری‌های شیبدار و یا در نقطه دیگری از آن مشغول کار می‌باشند  
و جلوگیری از پرتاب شدن و افتادن و یا از بالای گالری به سینه  
کار طبق پاسپورتی که به تأیید سرپرست معدن رسیده است اقدام  
به احداث دو حصار مطمئن می‌نمایند که یکی از آن دو حصار در  
دهانه گالری شیبدار و دیگری را در فاصله ۲۰ متری محل کار  
افراد با استحکام کافی نصب می‌نمایند.

همین طور جمع‌آوری و برداشت سنگ و زغال حاصل از عملیات  
انفجار تحت حفاظت چوب‌بستهای موقت که دارای استحکام  
کافی برای حفظ جان کارگر مجری کار می‌باشد انجام می‌پذیرد.  
۳۱- چنان که پیشروی سینه کار گالری با انفجار و استخراج  
لایه سنگ و زغال جوانب سینه کار همراه بوده و این انفجار و  
برداشت جدا از یکدیگر انجام می‌گیرد باید معالعات نمود که فاصله  
بین آن دو لایه بیش از ۵ متر مجاز نمی‌باشد.

۳۲- در گالری‌های فرعی که دارای شبیب زیاد بوده و  
ریختن و حمل زغالسنگ از بالا به پایین آن از طریق ناوданیهای  
مخصوص و یا کanal فلزی انجام می‌گیرد راهروی عبور و مرور  
قسمت ریزش و حمل سنگ و زغال باید بهوسیله دیواره از یکدیگر  
 جدا گردند و عرض راهروی عبور و مرور نباید کمتر از  
۸۰ سانتی متر و سطح مقطع قسمت کanal مخصوص ریزش و

## قواعد و مقررات کلی عملیات استخراجی

۳۸- چوب بستی که در اثر عملیات انفجاری، برداشت و استخراج، جابه‌جا نمودن نقاله و یا لوله‌های هوارسانی و غیر جابجا شده و یا صدمه دیده است باید بلا فاصله جایگذاری و مستحکم گردد.

### نگهداری و تعمیر گالری‌ها

۳۹- گالری‌های مربوط به جبهه استخراج در تمام مدت بهره‌برداری بدون نقص مرتب و تمیز بوده و سطح مقطع عرضی آن‌ها برای فرم و اندازه‌ای که در مقررات اینمی تعیین شده است حفظ می‌گردد. ابانته شدن سنگ، چوب و مواد دیگر و همچنین باقی گذاردن شاسی واگن و غیره در گالری‌های حمل و نقل و تهويه منوع است.

۴۰- گالری‌های در دست بهره‌برداری که چوب بست آن‌ها متصل از قاب‌های چوبی فلزی و یا قاب‌های بتونی مسلح می‌باشد، باید هر پُست یک بار مورد بازدید تکنسین‌های تونل، اینمی و ترانسپورت و هر روز یک بار مورد بازدید و کنترل رئیس قسمت و یا معاون وی قرار گیرد.

۴۱- مسئولین بازدید و نظارت موظفند در مورد تغییر چوب بست‌های آسیب دیده و همین طور در گالری‌هایی که بدون چوب بست پیش روی شده‌اند در مورد برداشت و جمع‌آوری سنگ‌های معلق و نالاستوار و کمر بالا و جوانب گالری، بلا فاصله اقدام نمایند.

۴۲- در هنگام تعویض چوب بست به منظور گالری و یا تعویض چوب به علت کهنگی و پوسیدگی آن برداشت بیش از ۲ قاب چوبی یا فلزی در یک زمان مجاز نبوده و قبل از برداشت هر قاب چوب بست قاب‌های طرفین آن به اندازه کافی تقویت و تخته کوبی کرده و در موقع تعویض چوب بست گالری‌های افقی

۳۴- پس از آماده نمودن و تجهیز کارگاه استخراج و تهیه مقدمات مربوط به تهويه کامل کارگاه فرونشاندن گرد زغال، وسایل آش‌نسانی و تداری احتیاطی که در پرونده مربوطه پیش‌بینی و نکات اینمی عملیات استخراج را تأمین می‌نماید شروع استخراج و بهره‌برداری از کارگاه مذکور مجاز می‌باشد.

۳۵- به منظور جلوگیری از رسیش کمر بالای کارگاه استخراج و هم‌چنین پیشگیری از ازدیاد تراکم گاز در فضای جلوی سینه کار، در واقع تعطیلی وقت کار (بیش از یک شبانه‌روز) که به مناسب تعطیلی آخر هفته، اعیاد و یا به عمل ضروری دیگر پیش می‌آید، بایستی اقدامات لازم و مقتضی در مورد تقویت چوب بست‌ها و کار بدون وقفه و انتیلاتورها به عمل آید. پس از یک توقف طولانی و همین‌طور پس از برطرف نمودن نواقص و خرابی‌ها و غیره شروع دوباره عملیات استخراجی فقط بعد از بازدید مسئول قسمت از محل کار و با اجازه سرمهندس معدن و معاون وی مجاز می‌باشد.


۳۶- چنان‌چه برای استحکامات کارگاه‌های استخراجی از چوب استفاده می‌گردد بایستی همیشه معادن مصرفی یک پُست، چوب به عنوان ذخیره در تزدیکی کارگاه در اختیار داشته باشند. در تزدیکی سینه کار در تونل‌های حمل و نقل و تهويه جمع‌آوری می‌نمایند. در صورت عدم ذخیره چوب در سینه کار اولیه ادامه عملیات استخراج منوع است.

۳۷- در جریان کار استواری و پایر جا بودن کمر بالای سینه کار را از طریق بازدید و ضریب‌زدن مورداً متحان و کنترل قرار داده و در صورت مشاهده علائم خطر و شکستگی در کمر بالا و یا در سینه کار بایستی اقدام به ریختن سنگ‌های معلق نموده و چوب بست مربوطه را تقویت نمایند.

و غیره) به وسیله دیواره چوبی که از روی هم گذاشتن چوب‌ها حاصل می‌شود به ارتفاع ۵۰ سانتی‌متر محصور و به درب و با ورودی مجهز می‌نمایند.

۴۷— به منظور اجتناب و جلوگیری از سقوط افراد به داخل گرنگ، راهروهای شیبدار، چاه‌ها و گالری‌های شیبدار که شیب آن‌ها بیش از ۲۵ درجه می‌باشد، محل تقاطع آن‌ها را با گالری‌های افقی محصور و به درب مجهز می‌نمایند. در هنگام انهدام و از بین بردن این گونه گالری‌های شیبدار دهانه ورودی آن‌ها را با وسایل مستحکم مسدود و روی آن خاک‌ریزی می‌نمایند.

۴۸— برای حفظ جان کارگران و جلوگیری از گیر کردن و سقوط آن‌ها روی مکانیزم‌های درحال حرکت، جلوی دهانه اصلی کanal عمودی مجهز به آسانسور و یا وسیله نقلیه دیگر و همین‌طور محل تقاطع آن را با گالری‌های دیگری که در عمق زمین قرار دارند به حصار و درب توری مجهز می‌نمایند. علاوه بر این‌ها چنان‌چه درب حفاظتی فوق به طریق غیرمکانیکی باز و بسته می‌شود کارگر مسئول باز و بسته نمودن درب حفاظتی فوق باید به کمربند اینمی که از سقوط وی به داخل کanal و گالری شیبدار جلوگیری به عمل می‌آورد مجهز باشد.

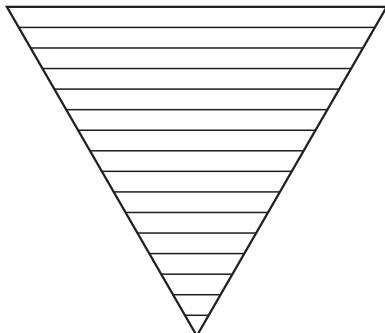

### تهویه هوای تونل‌ها و گرد زغال و گازهای هوای معدن

در اینجا به «نکات مهمی برای معادن» می‌پردازیم:

۴۹— مقدار اکسیژن در تونل‌ها و گالری‌هایی که افراد مشغول به کار هستند و یا ممکن است از آنجا عبور کنند نباید کمتر از ۲۰٪ از هوای محل را تشکیل بدene (برحسب حجم) مقدار انیدریدکربنیک در هوای تونل نباید از مقدار زیر تجاوز نماید.

مجهز به لوکوموتیو باید در فواصل ۸۰ سانتی‌متری طرفین محل تعویض چوب‌بست (محلى که کارگران مشغول کار هستند) با نصب چراغ و غیره علامت گذاری شده باشد. در صورتی که در محل تعویض چوب‌بست کابل برق وجود داشته باشد تعویض و تعمیر چوب‌بست باید مرااعات کامل نکات و مقررات اینمی انجام پذیرد.

۴۳— تعویض چوب‌بست در محل تقاطع تونل‌ها با راهروهای زیرزمینی و غیره طبق پاسپورت‌های مربوطه که به تأیید و تصویب سرپرست معدن رسیده است و پس از آشنایی کارگران فنی (نکسین) انجام می‌گردد.

۴۴— دیواره‌های جانبی و کمر بالای گالری‌هایی که با قاب‌های فلزی و غیره چوب‌بست گردیده‌اند، باید لارده گذاری شوند و چگونگی و مقدار لارده‌های مربوطه در پاسپورت مشخص و منعکس می‌گردد. فضای خالی بین کلاهک چوب‌بست و کمر بالای گالری و همچنین فاصله بین ستون‌های چوب‌بست و دیواره جانبی گالری‌ها باید بوسیله لارده کاملاً پر و مسدود شوند.

### پوشانیدن و از بین بردن گالری‌ها

۴۵— به منظور انهدام و از بین بردن کanal‌های اصلی عمودی از دو طبقه مستحکم پوششی مشتمل از بتون آرم، تیرآهن و یا ریل استفاده می‌نمایند. بدین ترتیب که یک طبقه پوششی در عمق ۱۰ متری کanal در قسمتی که لايه‌های جانبی آن به اندازه کافی سخت و محکم است و یک طبقه پوششی نیز هم سطح دهانه کanal احداث می‌نمایند. اطراف دهانه کanal اصلی منهدم شده را توسط دیواری به ارتفاع ۲/۵ متر محصور می‌کنند. دهانه گالری‌های شیبدار که به سطح زمین مربوط می‌باشد به وسیله دیواره آجری سنگی و یا بتونی پوشیده شده است و جهت انحراف جریان آب در اطراف آن کanal‌سازی می‌نمایند. انهدام و پوشانیدن و گالری‌های منهدم باید در نقشه کلی معدن منعکس و مشخص گردد. دهانه تونل‌ها و گالری‌های منهدم شده مربوط به سطح زمین و نتایج حاصله از بازدید گزارش می‌گردد.

### جلوگیری از سقوط افراد و اشیا به داخل گالری و کanal‌ها

۴۶— اطراف دهانه کanal‌های اصلی عمودی یا افقی که جهت حمل افراد به وسایل مکانیکی مجهز می‌باشند مانند (جرثقیل،

به علت خرابی و ... نباید مقدار گازهای سمی موجود در هوای جاری گالری‌ها درحال کار به هیچ‌وجه از حد اکثر مقدار مجاز که در جدول زیر ذکر گردیده است تجاوز نماید (جدول ۱۳-۱).

در محل کار و در محل عبور جریان اصلی هوا برای قسمت‌های مختلف  $5/0$  درصد، در گالری‌هایی که هوای اصلی در آن‌ها جریان اصلی دارد  $75/0$  درصد، درواقع ترمیم گالری‌ها

جدول ۱۳-۱ - حد اکثر تراکم مجاز گازها در گالری‌های در حال کار

اسامی گازهای سمی	فرمول گازهای سمی	حد اکثر تراکم مجاز گازها در گالری‌های در حال کار	
		درصد بر حسب حجم	میلی‌گرم در لیتر
اکسید کربن	CO	$0/0016$	$\%2$
اکسیدهای ازت	NO <sub>2</sub>	$0/00020$	$0/004$
گاز انیدرید سولفوره	SO <sub>2</sub>	$0/00070$	$0/02$
ئیدروژن سولفوره	SH <sub>2</sub>	$0/00066$	$0/01$

مقدار هوایی که بر حسب افراد احتساب می‌گردد نباید کمتر از  $6$  مترمکعب در ساعت برای هر نفر باشد و در هنگام احتساب بایستی حد اکثر تعداد افراد را که همزمان در یک پست کار می‌کنند موردنظر قرار داد.

۵- با درنظر گرفتن مقدار گاز انیدرید کربنیکی که عملاً و یا احتمالاً در هنگام استخراج یک تن زغال از تناز متوسط شبانه‌روزی حاصل می‌گردد مقدار هوایی را که باید به تونل داده شود مورد احتساب قرار می‌دهند. بدیهی است این احتساب بر حسب جریان عمومی هوای خروجی مطابق با فرم‌هایی که در جدول (۱۳-۲) آمده است انجام می‌پذیرد.

قبل از ورود کارگران به محل هایی که در آنجا عملیات انفجاری انجام گرفته است مقدار گازهای سمی (اکسید کربن، اکسید ازت و غیره) نباید بیش از  $8/00$  درصد باشد. عملیات مربوط به نزول تراکم گازهای سمی بایستی در مدتی کمتر از ۳ دقیقه انجام پذیرد.

۵- مقدار هوای لازم برای تهویه گالری‌ها باید بر حسب گاز انیدرید کربنیک، گاز متان، گازهای حاصله در موقع انجام عملیات انفجاری گرد زغال و تعداد کارگرانی که همزمان به کار اشتغال دارند احتساب گردد. ضمناً برای احتساب مقدار هوا بزرگترین رقم از ۵ عامل مذکور را در نظر می‌گیرند.

جدول ۱۳-۲ - طبقه‌بندی انیدرید کربنیک حاصل از یک تن زغال استخراجی

هوای لازم برای یک تن زغال استخراجی شبانه‌روزی بر حسب متر مکعب در دقیقه	انیدرید کربنیک حاصل از یک تن زغال استخراجی شبانه‌روزی بر حسب متر مکعب
۱	تا ۵
$1/25$	از ۵ تا ۱۰
$1/5$	از ۱۰ تا ۱۵
مقدار هوای بایستی طوری محاسبه گردد که مقدار گاز انیدرید کربنیک موجود در جریان هوای خروجی تونل از $75\%$ تجاوز ننماید و در این صورت مقدار هوا بیشتر از $1/5$ مترمکعب در دقیقه برای هر یک نفر استخراج متوسط شبانه‌روزی زغال باشد.	از ۱۵

خرابی و ریزش وجود دارد به علت وجود نشتی منوع است.

۵۷ – هزینه کارگاه استخراجی همراه با سینه کارها و

گالری‌های مجاور بایستی توسط جریان هوای جداگانه‌ای تهويه گردند و چنانچه اگر هوایی که جهت تهويه سینه کار کارگاه استخراجی به آن می‌رساند هوایی باشد که قبلاً سینه کارها و گالری‌های دیگر را تهويه نموده است باید مقدار درصد گاز متان موجود در آن را کنترل نموده و یا هیچگاه مقدار گاز مذکور از ۵٪ تجاوز ننماید و مقدار گازهای سمنی نیز برابر ارقام ذکر شده در جدول ۱ مقایسه و کنترل گردد.

۵۸ – جهت احداث دیوارهای تهويه‌ای که به منظور

تصحیح و تسریع در عمل تهويه ایجاد می‌گردد در محل احداث دیوار در طرفین و بالا و پایین به اندازه کافی شکاف ایجاد نموده و دیوار چینی را از عمق بی شروع می‌نمایند. بدیهی است این عمل برای استحکام و نفوذ ناپذیری بیشتر انجام می‌گردد. در صورت وجود دیوار تهويه‌ای، باز و بسته شدن درب مربوط بایستی به طور اتوماتیک انجام گرفته و یا کارگر مخصوص به همین منظور در محل گذاشته شود.

۵۹ – به منظور جلوگیری از انحراف جریان و یا برخورد

جبهه هوا و همچنین وجود امکان تعویض جریان هوا باید ۲ و یا چند درب در دیوارهای تهويه‌ای تعییه گردد. فاصله دو درب نسبت به یکدیگر بایستی به اندازه کافی باشد تا در صورت باز کردن یکی از آن‌ها امکان بستن دیگری وجود داشته باشد. در صورتی که درب نصب شده در دیواره تهويه‌ای تونل حمل و نقل یک لنگه و بزرگ باشد برای عبور افراد دریچه کوچکتری در آن تعییه می‌نمایند و عرض این درب مخصوص عبور افراد نباید کمتر از ۷۰ سانتی متر باشد. در هر گالری که به عنوان کanal تهويه از آن استفاده می‌شود بایستی دو دیواره سنگی و یا بتون مجهر ب دو درب فلزی ساخته شود و هریک از درب‌ها جهت عکس دیگری باز و بسته گردد.

### دستگاه‌های تهويه

۶۰ – تهويه تونل‌ها و انشعابات آن‌ها بایستی به کمک

و انتیلانتورهایی که در فضای خارج تونل نصب شده و بدون وقفه مدت زیادی کار می‌کنند انجام بپذیرد.

۶۱ – دستگاه‌های تهويه به دو دسته اصلی و فرعی (کمکی)

۵۲ – در گالری‌هایی که مورد بهره‌برداری قرار دارند مقدار

گاز متان، گاز انیدرید کربنیک، اکسیژن و گازهای سمنی دیگر موجود در هوا و تراکم گرد زغال را پس از انجام کارهای انفجاری کنترل می‌نمایند.

۵۳ – گالری‌ها و قسمت‌های استخراجی که بهره‌برداری

آن‌ها تمام شده و یا موقتاً تعطیل شده باشد و همین‌طور گالری‌هایی که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، بایستی کاملاً تهويه گردیده و یا به‌وسیله سر تبر، آجر، سنگ، آجرهای سیمانی و با دیوار بتونی از قسمت‌های دیگر جدا و کاملاً مسدود گردد.

۵۴ – در موقع تزدیک شدن سینه کار گالری‌هایی که در

آن‌ها امکان جمع شدن گازهای مضر و یا قابل اشتعال وجود دارد، برای پیشروی گالری‌ها، حفر چاه برای خروج گاز و حفاظت از پیدایش ناگهانی گاز بایستی طرح و دستورالعمل مخصوص تهیه و به مرحله اجرا درآید.

۵۵ – به منظور جلوگیری از اتلاف هوا در طول جریان و

مسیر خود ایجاب می‌نماید اقدامات زیر به عمل آید :

الف – طرفین تونل‌ها، بزمیزگ‌ها و اوکلن‌هایی که دارای

ضخامت کافی هستند و پس از استخراج نقاط مختلف آسیبی به آن‌ها وارد نشده و دست نخورده مانده به عنوان ستون اینمی باقی گذارد و گزنگ‌ها و انشعابات دیگر را بر حسب ضرورت به‌وسیله سرتبر و یا سنگ و گل و یا آهک و سنگ و سیمان دیوارکشی نموده و در صورت لزوم رویه دیوار با موادی که از عبور هوا جلوگیری نماید بپوشانید.

ب – در مواردی که استخراج بدون باقی گذاردن ستون

اینمی انجام می‌گردد دهانه انشعاباتی که به تونل حمل و نقل مربوط می‌باشد، ولی چنان‌چه به علت نفوذ هوا لازم باشد می‌توان به جای سنگ و غیره از تیرهای (ستون) به طول یک متر استفاده نموده و در لابه‌لای آن‌ها به مقدار کافی گل ریخت تا از نفوذ و عبور هوا جلوگیری به عمل آید.

ت – به منظور استخراج لایه‌های مختلف زغال در طبقات

گوناگون بایستی به جای احداث چندتونل از انشعابات مختلف استفاده نمود.

۵۶ – هوارسانی برای گالری‌ها و کارگاه‌های استخراجی

و همچنین تخلیه هوای آن‌ها از طریق راهرو و تونلی که در آن

معدن دستگاه‌ها و تشکیلات فوق را کنترل نموده و نتایج بازدیدهای روزانه و هفتگی در دفتر مخصوص بازدید و کنترل سیستم تهویه و آزمایش دستگاه‌های وارونه کننده قید می‌گردد.

۶۶ - وانتیلاتورهای اصلی باید توسط کارگران مشخص و مسئول مراقبت گردد. این نوع کارگران باید به اندازه کافی آموزش و از عهده امتحانی که توسط کمیسیون تشخیص درجه مهارت به عمل می‌آید برآمده باشند.

۶۷ - ساختمان و تأسیسات محل نصب وانتیلاتورها باید در نظافت کامل نگهداری شده و از یک خط مستقیم روشنایی بهره‌مند باشند. از ساختمان فوق به هیچ عنوان نمی‌توان برای منظورهای دیگر استفاده نمود.

۶۸ - خاموش کردن وانتیلاتورها و یا تعویض سیستم کار آن‌ها در موارد استثنای و اجتناب ناپذیر و سوانح فقط به دستور رئیس و یا سرپرست معدن امکان‌پذیر می‌باشد.

### تهویه گالری‌های پیشروی

۶۹ - تهویه سینه کار، گالری‌های پیشروی از طریق تهویه عمومی تونل و یا بوسیله وانتیلاتورهای محلی انجام می‌گیرد.

۷۰ - تهویه سینه کار، گالری‌های پیشروی از طریق کanal‌های محلی براساس طرحی که مورد تأیید سرپرست معدن و مهندس ارشد معدن قرار گرفته است انجام می‌گیرد. به منظور تهویه کامل وانتیلاتورهای محلی باید بدون وقفه کار کرده و شخصی معین از آن‌ها مراقبت نماید و در صورت توقف کار آن‌ها و با نقص عمل تهویه در سینه کارهای مربوطه باید کار را تعطیل و بلا فاصله افراد را از آن دور نمایند. وانتیلاتورهای محلی را در گالری‌های حاوی هوای تمیز و یا در فاصله‌ای کمتر از ۱۰ متر از جریان هوایی که توسط هواکش قبلی به آن محل رسیده است نصب می‌نمایند. البته باید توجه داشت که نصب وانتیلاتور باید به ترتیبی باشد که امکان مکیدن هوای کثیف خروجی از سینه کارهای دیگر برای آن‌ها وجود نداشته باشد. راندمان وانتیلاتورهای محلی باید بیش از ۷۵ درصد هوایی باشد که از طریق تهویه عمومی تونل به محل نصب آن مرسد.

۷۱ - از انتهای لوله مربوط به وانتیلاتورهای محلی تا سینه کار باید بیش از ۸ متر فاصله وجود داشته باشد.

۷۲ - تهویه گالری‌های بن‌بست، تونل‌های گازدار به طریقه

تقسیم می‌شوند. وانتیلاتورهایی که تمام تونل و یا قسمت بزرگی از آن را تهویه می‌کنند وانتیلاتورهای اصلی، وانتیلاتورهای محلی که همراه با پیشروی سینه کارها و یا کارگاه‌های استخراجی محل آن‌ها تغییر می‌کنند، وانتیلاتورهای فرعی محسوب می‌شوند.

۶۲ - وانتیلاتورهای اصلی عموماً در خارج از تونل متصل به کanal‌های هوارسانی و یا چاه مخصوص هوارسانی نصب می‌گردد و طرز کار آن‌ها بر دو گونه است. وانتیلاتورهای مکننده (مکشی) که هوای داخل تونل را کشیده و به خارج می‌فرستند. وانتیلاتورهایی که هوای خارجی را با فشار داخل کanal‌ها و یا سوندazهای هوارسانی کرده و به تونل می‌رسانند، وانتیلاتورهای دهشی می‌باشند.

در معادنی که برای رسیدن به طبقات قابل استخراج از چاه و کanal عمودی مجهز به آسانسور و غیره استفاده می‌شود در محل تقاطع کanal‌ها با چاه‌ها، دهانه کanal هوارسانی را با توری می‌پوشانند.

۶۳ - وانتیلاتورهای اصلی باید به دستگاه مخصوص تغییر جهت جریان هوا (دستگاه ویژه‌ای که امکان می‌دهد بر حسب ضرورت بروانه‌های وانتیلاتور چپ و یا راست بگردد) مجهز باشند که بهوسیله آن می‌توان در عرض مدتی کمتر از ۱۰ دقیقه جهت جریان هوا را در گالری‌ها عوض نمود. ضمناً بازدهی وانتیلاتور پس از تغییر در جهت جریان هوا نباید کمتر از ۶۰ درصد بازدهی معمولی آن باشد. وانتیلاتورهای محلی نیز که در طرح کلی اضطراری معدن وارونه کردن کار آن‌ها پیش‌بینی شده است همچنین باید به دستگاه مذکور مجهز گردد تا امکان تغییر جهت جریان هوا در تمام قسمت‌های تونل امکان‌پذیر باشد. اصولاً بایستی روش مطمئن برای وارونه کردن سریع جهت جریان هوا در سیستم هوارسانی و تهویه معدن پیش‌بینی گردد.

۶۴ - حداقل یک بار در ماه، صحت دستگاه‌های تغییر جهت گردش وانتیلاتورها توسط سرمکانیک معدن و رئیس گروه ویژه تهویه بازدید و کنترل می‌گردد. ضمناً زمان لازم برای تغییر جهت جریان هوا در دفتر مخصوص بازدید و کنترل سیستم تهویه و آزمایش دستگاه‌های وارونه کننده، ثبت می‌شود.

۶۵ - حداقل هر روز یک بار، سیستم تهویه، مورد بازدید و کنترل افرادی که از طرف سرمکانیک معدن تعیین گردیده‌اند قرار می‌گیرد و علاوه بر آن حداقل هفته‌ای یکبار شخص سرمکانیک

خطرناک محسوب می‌گردد. در تونل‌هایی که گاز تراوش می‌کند بایستی سیستم تهویه مخصوص تونل‌های گازدار اجرا گردد توجه داشته باشید سیستم تهویه در تونل‌های معدن نیز، باید موردنظر باشد. برای اجرای سیستم مخصوص تهویه تونل‌های گازدار لازم است اعمال تعیین شده و به مرحله اجرا درآیند.

تونل‌های گازدار از نظر مقدار گاز به چهار طبقه تقسیم می‌گردند. (رجوع کنید به جدول ۳-۲)

مختلط (سری - موازی) من نوع است ولی تهويه تونل‌هایی که در آن گاز وجود ندارد تهويه گالری‌های بن‌بست شان به صورت مختلط اشکالی ندارد در صورتی که طول هر بن‌بست بیش از ۱۰ متر نباشد.

### اصول تکمیلی برای معادن خطرناک از لحاظ پدیده تصاعد ناگهانی گاز زغال

۷۳- حتی اگر فقط در یکی از لایه‌های استخراجی تونل گاز مشاهده گردد آن تونل به علت وجود گاز جزء تونل‌های

جدول ۳-۳- طبقه‌بندی تونل‌های گازدار از نظر مقدار گاز موجود در آن‌ها

طبقات مختلف به گاز آن‌ها				
۴	۳	۲	۱	
۱۵ متر مکعب و بیشتر از آن و یا تونل‌هایی که به سبب تراوش و خروج ناگهانی گاز از لایه‌های گازدار آن بسیار خطرناکند هستند.	۱۰-۱۵ متر مکعب	۵-۱۰ متر مکعب	۵ تا ۵ متر مکعب	مقدار نسبی گاز متان که شباهه روز از یک تن زغال استخراجی منتصاعد می‌شود (بر حسب متر مکعب)

است باید فوراً کارگران را از گالری‌های فوق خارج نموده و بلاfaciale برای مسدود کردن راه ورود و قطع جریان برق آن اقدام نمایند. در این مورد بایستی بلاfaciale رئیس قسمت و کشیک گروه هماهنگی، را مطلع و اقدامات ضروری به منظور ازبین بردن هرچه زودتر گاز معمول گردد.

۷۴- مقدار گاز در آتمسفر گالری‌های زیرزمینی باید از مقداری که در جدول ۴ ذکر گردیده است تجاوز نماید و در صورتی که در سینه کاری مقدار گاز متان از ۱ درصد تجاوز نمایند انجام کارهای انفجاری در آن محل منوع می‌باشد.

۷۵- چنانچه مشاهده گردید، مقدار گاز متان در یکی از گالری‌ها بیش از میزانی می‌باشد که در جدول زیر قید گردیده

جدول ۳-۴- میزان غیرمجاز گاز متان

میزان غیرمجاز گاز متان % نسبت به حجم	جريان تهويه
۱٪	در جریان خروجی از قسمت کارگاه استخراجی و یا گالری پیشروی
٪۷۵	در جریان عمومی خروجی از تونل
٪۵	در جریانی که سینه کارهای استخراجی و یا پیشروی می‌رسد
٪۲۵	در محل معینی از سینه کارهای استخراجی و گالری‌های پیشروی و غیره تراکم گاز وجود دارد.

تقلیل تراکم گاز تا ۱٪ اجازه شروع به کار مجدد را بدهد.

۷۶- تهويه و تخلیه گاز بایستی با حضور شخص مسئول نظارت در امر تهويه و مراعات تدابیر و اقدامات اینمی که قبلًا به

در موقعي که کار در سینه کارهای استخراجی و گالری‌های پیشروی به علت وجود و افزایش گاز متان بیش از حد مجذوب گردید، ماشین آلات استخراجی، ترابری وغیره را پس از تعطیل و

۷۹- چنانچه توقف و انتیلاتوری بیش از ۱۰ دقیقه به طول انجامید، مسئول نظارت بر تهويه توNL موظف است سینه کارهای را که به وسیله اين و انتیلاتورها تهويه می گردد به دقت مورد بازديد قرار دهد و تجدید شروع کار در اين گونه سینه کارها فقط پس از تهويه تکامل مجاز می باشد.

۸۰- پس از هر گونه توقفی که در کار و انتیلاتورهای اصلی و فرعی و یا محلی ایجاد گردد و یا توقفی که در کار و انتیلاتورهای اصلی و فرعی ایجاد گردد و یا نقصی که در عمل تهويه به وجود آید بلا فاصله پس از ترمیم و شروع کار و انتیلاتورها و قبل از اندازه گیری گاز متان که توسط مسئولین نظارت بر تهويه، در محل استقرار دستگاهها و در گالری های متصل و مجاور تا فاصله ۲۰ متری از آن محل به عمل می آید روشن کردن دستگاهها و وسائل برق ممنوع می باشد. همچنین در مواقعی که کار در یک سمت و یا به مدت کوتاهی تعطیل شده باشد شروع دوباره کار نیز مستلزم رعایت نکات فوق الذکر می باشد.

تأیید سرپرست معدن رسیده است انجام پذیرد و پس از تقلیل تراکم گاز متان و تثبیت آن برابر میزان و فرم اینمی باید به دستور مسئول نظارت در امر تهويه و انتیلاتورهای عملی دوباره روشن می شوند.

۷۷- مقدار هوای لازم برای توNL باید نسبت به مقدار حقيقی و یا احتمالی گاز متان حاصل از استخراج یک تن زغال مربوط به استخراج شبانه روزی طبق جدول (۱۳-۵) برای مدت یک ماه تعیین گردد.

۷۸- در صورت توقف و انتیلاتورهای اصلی و یا محلی و نقص عمل تهويه در قسمت های مربوط باید کار تعطیل و افراد از سینه کارها خارج و نیروی برق قطع شود. اگر توقف و انتیلاتورهای اصلی بیش از نیم ساعت ادامه باید افراد از محل خارج و در مسیر هوای تازه قرار می گیرند و هم زمان با این اقدامات رئیس قسمت و یا سرپرست معدن با درنظر گرفتن چگونگی و شرایط محلی در مرور امکان ادامه حضور کارگران در توNL ها و یا عدم امكان آن تصمیم لازم اتخاذ می نمایند.

## جدول ۵- طبقات مختلف گاز متان و حداقل مقدار هوای یک تن زغال استخراجی

طبقات مختلف به گاز آن ها					طبقه بندی بر حسب گاز متان
۴ و فوق میزان طبقه ای	۳	۲	۱		
مقدار هوای باید به نحوی باشد که میزان گاز متان موجود در جریان عمومی خروجی از توNL ۰/۷۵ درصد تجاوز ننماید و به هر صورت بیشتر از ۱/۵ مترمکعب برای هر یک تن زغال استخراجی نباشد.	۱/۵	۱/۲۵	۱/۰	حداقل مقدار هوای یک تن زغال استخراجی شبانه روزی (بر حسب متر مکعب در دقیقه)	

زغال و یا سنگ از نقاله و غیره، طریقه آب پاشی و یا روش مؤثر دیگری به کار می رود علاوه بر این در صورتی که حمل و نقل به وسیله نقاله انجام می پذیرد، سراسر دستگاه نقاله آب پاشی شده و هر روز گالری مربوطه از زغال و گرد زغال پاکیزه می گردد.

۸۴- در صورتی که گرد زغال با آب خالص آب پاشی و شست و شونگردد، این عمل را با اضافه کردن محلول سبک کننده انجام می دهنند.

۸۵- علاوه بر استفاده از وسائل مختلف مخصوص مبارزه با گرد زغال، در صورت وجود گرد مخصوص، از زغال که باعث مرض سیکلیز می شود استفاده از راسپیراتورهای ضد گرد مجاز می باشد.

## قواعد عمومی مبارزه با گرد زغال

۸۱- در هر توNL در حال ساختمان و یا در حال بهره برداری در تمام محل هایی که گرد زغال وجود دارد باید به منظور کم کردن آلودگی هوا از گرد زغال اقدامات لازم معمول گردد.

۸۲- ماشین آلات و وسائلی که در هنگام بهره برداری و استفاده از آنها گرد زغال به وجود می آید، باید به دستگاه مخصوص فرونشاندن گرد و یا گرد گیره مجهز باشد.

۸۳- ماشین آلات و وسائلی که در هنگام بهره برداری و استفاده از آنها را به منظور فرونشاندن و گرد گیری در محل های بارگیری و تخلیه واگن ها و همین طور در محل بارگیری و ریش