


جريان گل و لای: در شرایطی رخ می‌دهد که خاک رس یا لوم، یعنی؛ مخلوط خاک رس و شن به خود آب جذب کند و به حالت سیال درآید، حرکت توده‌ای مواد ممکن است در سطحی با شیب ۶-۴ درجه اتفاق افتد. هنگامی که چنین ماده سیالی در روی پله‌ای جمع شود، ممکن است از لبه آن برروی سینه کار پایین جريان یابد و موقعی که سیالیت آن به علت جذب بیشتر آب، زیادتر شود، ممکن است، تبدیل به جريان گل و لای گردد.

### جلوگیری از ریزش و سقوط در معادن روباز


جلوگیری از ریزش و سقوط در معادن روباز از جمله مسائل پیچیده و بعزمی است که با وجود تحقیقات چندین ساله‌ای که درخصوص استقامت دیواره‌ها و ثبات پله‌ها و سینه کارها به عمل آمده، با این وصف؛ هنوز اطلاعات حاصله در این زمینه کافی نیست. برای تعیین زاویه مجاز و ارتفاع ماکزیمم سینه کارها و برآورد شیب کلی دیواره معدن نسبت به ابعاد پله‌ها و مسائلی از این قبیل در شرایط مختلف و به طور کلی استخراج با بیشترین اینمی، فرمول‌های ریاضی و محاسبه‌های مهندسی خاصی موردنیاز است و وسیله‌های تحلیل گرافیک و گرافیک تحلیلی خاصی توسط دانشمندان ابداع شده است که بحث پیرامون آن در اینجا ضرورتی ندارد و فقط به ذکر مطالب کلی لازم اکتفا می‌شود. در مسئله جلوگیری از ریزش فقط توجه به این که سینه کار دارای ارتفاع و زاویه شیب متناسبی باشد، کافی نیست. اساسی‌ترین مسئله آن است که وضع سینه کارها با توجه به قرار گرفتن طبقات، شکاف‌های موجود در آن، گسل‌ها و غیره تعیین شود. شکل و زاویه پله‌ها با توجه به زاویه کلی معدن، عامل بسیار مهمی است. وقتی که پله‌ها در دامنه سطح شیب داری با زاویه  $25-30^\circ$  درجه در امتداد شیب طبقات بنا می‌شوند، به احتمال زیاد، ریزش رخ می‌دهد. بنابراین؛ در هرجا که ممکن باشد بایستی پله‌ها در جهت مخالف شیب طبقات بنا شود.

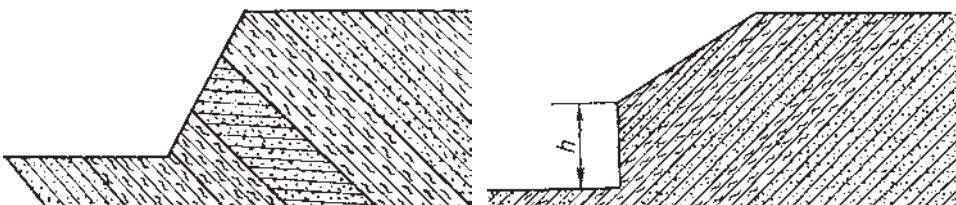

الف - حفاری در پای سینه کار در امتداد شیب طبقات    ب - حفاری در پای سینه کار در جهت عکس شیب طبقات

شکل ۱۰-۱

در نقاطی که درزهای با زاویه شبیش از ۴۵ درجه در طبقات وجود دارند و سینه کاری نزدیک به آنها احداث می شود، خطر ریزش به مقیاس وسیعی انجام می گیرد. برای جلوگیری از این خطرات، سینه کارها و پله ها، بایستی به طور کامل از نظر وجود شکاف در طبقات، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرند تا پیش بینی حفاظتی به طور کامل به عمل آید.

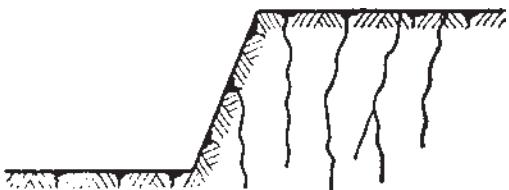

شكل ۱۱-۱۰- وضع خطرناک سینه کار به علت درزهای عمیق

در زمان بهره‌برداری، سینه کار ممکن است شکل نامناسبی پیدا کند. مثلاً هنگامی که ارتفاع عمل بیل مکانیکی از ارتفاع سینه کار کمتر باشد، چنین وضعی ایجاد خواهد شد و ممکن است سینه کار دارای شبیب منفی گردد. بدیهی است؛ چنین سینه کاری موجب ریزش و سقوط می‌شود و این که اجازه داده شود سینه کار چنین شکل خطرناکی به خود گیرد کاملاً مخاطره‌آمیز است؛ در ضمن کار کردن در سینه کارها از قسمت پایین و مجاور کف آن نیز قابل قبول نیست، زیرا این عمل نیز به ریزش و سقوط، منجر می‌شود.



**الف**—شیب منفی      **ب**—حفاری در پای سینه کار      **ج**—قطعه آویزان

### شکل ۱۲-۱۰- حالت‌های نادرست سینه کار

## حافظت در برای ریزش و سقوط


کارگاههای معادن روباز بایستی همواره فاقد هرگونه قطعات سنگ و زغال و غیره باشند؛ زیرا ممکن است، قطعات مذکور سقوط کرده و سبب پروز حوادث ناگواری گردند. در کلیه معادنی که مواد

سخت استخراج می‌شوند، برای تقلیل ابعاد قطعات و تولید تکه‌های کوچک‌تر عملیات خردکردن انجام می‌گیرد. این کار معمولاً در اثر فعالیت کارگران و توسط آتش‌کاری، حفاری و عوامل طبیعی یا مجموع این عوامل انجام می‌شود. تعادل مواد در سینه کارها نیز موقتی بوده و در هر لحظه امکان دارد، برای ایجاد امواج انفجاری یا ریزش باران و غیره دچار تغییراتی شود.

از طرفی با انجام عملیات خردکردن مواد، قطعات نیز تولید لرزش کرده و سبب بهم زدن تعادل موجود در مواد می‌شود. در اینجا آنچه که از نظر اینمی اهمیت دارد، تعیین مناطقی از پای سینه کار است که قطعات بزرگ سنگ و غیره، ممکن است به آن‌جا سقوط کند. این کار عملی است و می‌توان به‌کمک فرمول زیر مقدار آن را محاسبه کرد (شکل ۱۳-۱۰).

$$x = c \times h$$

در رابطه فوق  $x$  فاصله کف سینه کاری را که جسم بر روی آن سقوط می‌کند، بر حسب متر نشان می‌دهد،  $h$  ارتفاعی است که جسم از آن‌جا سقوط می‌کند و  $c$  ضریب تناسبی است که به شبی سینه کار و خاصیت ارتجاعی اجسام برخورد کننده بستگی دارد.

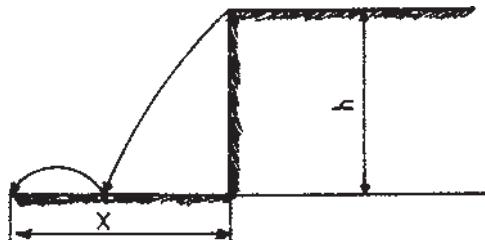


شکل ۱۳-۱۰- تعیین عرض منطقه خطر در پای سینه کار

از آنجایی که در معادن رو باز در یک لحظه در سینه کارهای مختلف در یک یا دو پای سینه کار عملیات استخراجی توسعه می‌یابد، در نتیجه؛ تعیین عرض منطقه‌ای که در معرض خطر سقوط اجسام و قطعات سنگ است، اهمیت بسیاری دارد به این‌علت که خطرات ناشی از فروافتادن سنگ‌ها و اجسام مذکور، کارگران شاغل در پای سینه کار به خصوص کارگرانی که در سینه کارهای پایین‌تر مشغول کار هستند را تهدید می‌کند. برای جلوگیری از خطر سقوط قطعات و سنگ‌ها، از پای سینه کار فوقانی به سینه کارهای پایین‌تر، لازم است که عرض سینه کار  $2/2$ ° ارتفاع عمودی آن بوده و زاویه منفی سینه کار نیز با شبی آن مساوی باشد. عرض این قسمت در هر حال نباید کمتر از ۳ متر باشد.

اختلاف ارتفاع که بر اثر برداشتن مواد باطله و یا حفاری به وجود می‌آید، گاهی باعث می‌شود که برای کارگران شاغل و سایر افراد حوادث ناگواری به وقوع بیرونند. به این خاطر، مقررات حفاظتی تأکید می‌کند، در صورت وجود پرتگاه‌هایی در منطقه، باید محل‌های خطرناک را علامت‌گذاری کرده و هنگام شب نیز با وسیله‌های مناسبی روشن نگه داشت تا حادثه ناگواری اتفاق نیافتد. در شرایطی که معدن در محل‌های پر جمعیت یا در مجاورت جاده‌های عمومی و راه آهن قرار دارد، لازم است که علاوه بر نصب علائم هشداردهنده، با نزدیکی به ارتفاع حداقل  $1/5$  متر، مناطق خطرناک را محصور کرد.


اقدام حفاظتی دیگر، در مقابل خطرات ناشی از ریزش و سقوط تخته سنگ‌ها، لق‌گیری و جدا کردن تکه‌سنگ‌های سست و ریزشی است که به نوبه خود می‌تواند در کاهش خطرات مؤثر واقع شود. وسیله لق‌گیری مواد در سینه کارهای غیرقابل دسترس دیلم لق‌گیری شارکف است که متصل به بیل مکانیکی شده و کار بسیار خطرناک لق‌گیری را به سادگی و سهولت، ممکن می‌سازد (شکل ۱۴-۱).

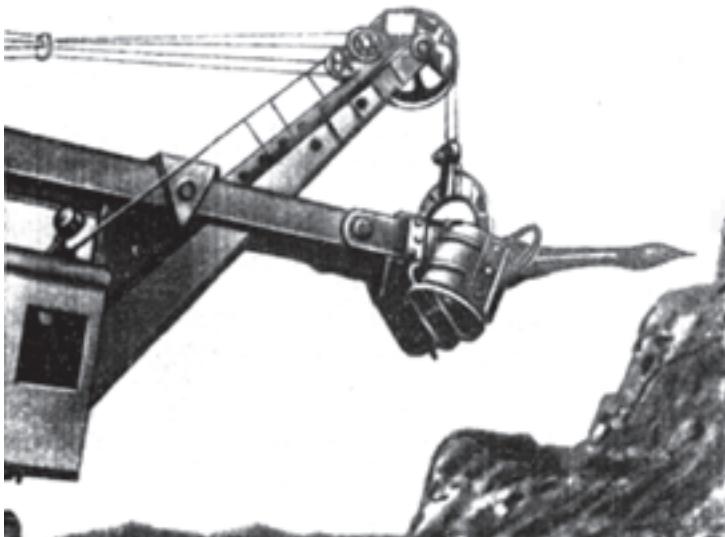

شکل ۱۴-۱ - دیلم مخصوص متصل به بیل مکانیکی

در بعضی از معادن روباز، از بیل‌های الکتریکی مجهز به وسایل بالارونده مخصوص جهت صعود به قسمت‌های خطرناک و کندن قطعات سست استفاده می‌شود. با توجه به این که این دستگاه‌ها دارای دکل‌بندی هستند، بایستی در فاصله معینی قرار گیرند تا بتوانند کار کنند. روش دیگر استفاده از جرثقیل‌های هیدرولیکی، مجهز به کابین مخصوص است که از داخل کابین آن‌ها می‌توان کار را

پیش برد و بدون کوچک‌ترین خطر، قسمت مورد نظر را کند و جدا کرد که در شکل زیر مشاهده می‌شود.

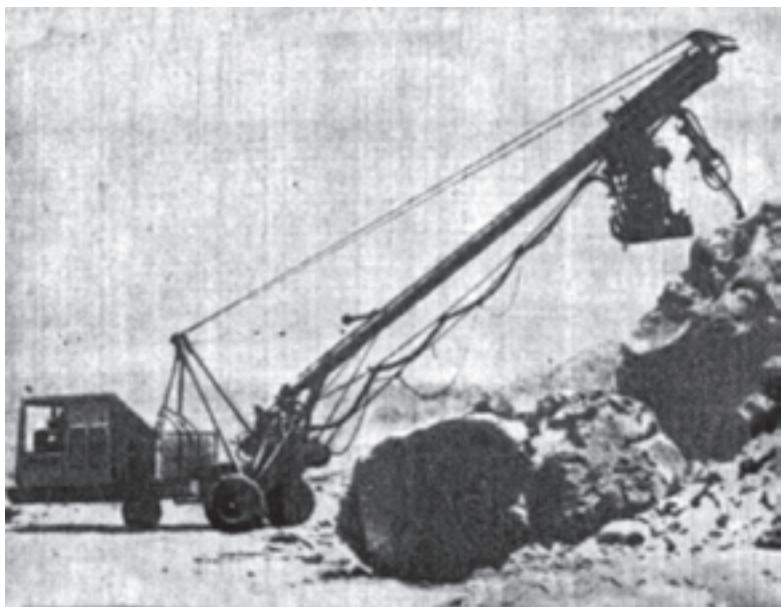

شکل ۱۵-۱۰- بازوی مخصوص برای حفاری مناطقی که پای سینه کار خطرناک است.

در امریکا عمل کنند و برداشت قطعات ریزشی و غیرقابل دسترسی را با دستگاهی به نام تفنج صنعتی انجام می‌دهند که ۵۰ کیلو وزن و  $2/1$  متر طول دارد و هنگام شلیک، نارنجکی ۹۰ گرمی را با سرعت زیاد به سمت هدف که تخته سنگ یا قطعه موردنظر است، پرتاب می‌کند. کار انجام شده حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم متر است که قطعات ریزشی و سست دور از دسترس را به آسانی جدا کرده و پایین می‌اندازد؛ هرچند، کاربرد این وسیله، خالی از خطر نیست ولی در هر حال چون دستگاهی است که از راه دور کارکندن سینه کار و لق‌گیری را انجام می‌دهد، به نوبه خود قابل توجه است.

## خودآزمایی

- ۱- معادن زیرزمینی را از لحاظ محدودیتها و خطراتی که دارد با معادن رو باز مقایسه کنید.
- ۲- برای مقابله با خطرات قسمتهای متحرک ماشین آلات و تجهیزات چه اقدامی قابل انجام است؟
- ۳- چگونه از خطر پرتاب قطعات و تکه های سنگ و حوادث مربوط جلوگیری می شود؟
- ۴- علت اصلی خطرات برق گرفتگی در معدن چیست؟
- ۵- عوامل به وجود آمدن خطرات برق را چگونه کنترل می کنند؟
- ۶- مایعات خورنده چگونه در معدن، عامل پیدایش خطر می شوند؟
- ۷- سروصدای چگونه به سلامتی کارگران در معدن صدمه وارد می کند؟
- ۸- آلودگی هوای معادن رو باز چگونه اتفاق می افتد؟
- ۹- لغزندگی سینه کارها و مواد انباشته شده چگونه باعث وقوع حوادث خطرناک در معدن رو باز می شوند؟
- ۱۰- تخلیه الکتریکی مربوط به رعد و برق در معادن رو باز چگونه صورت می گیرد و چه خطراتی در پی دارد؟
- ۱۱- سیلاپ های مخرب چگونه خطری برای معدن رو باز به شمار می روند؟
- ۱۲- خطر سقوط کارگران از نقاط مرتفع به چه صورت در معادن رو باز ظاهر می شود؟
- ۱۳- آیا در معادن رو باز هم مثل معادن زیرزمینی خطر سقوط و ریزش سنگ وجود دارد؟ چگونه؟
- ۱۴- چگونه از ریزش و سقوط سنگ ها در معادن رو باز می توان جلوگیری کرد؟

## فصل یازدهم

### ایمنی در معادن زیرزمینی



**هدف‌های رفتاری:** پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- کلیاتی از اهمیت توجه به ایمنی در معادن زیرزمینی را بیان کند.
- ۲- ریزش در معدن را شرح دهد.
- ۳- علل ریزش در معدن را تشریح کند.
- ۴- روش‌های جلوگیری از ریزش را توضیح دهد.
- ۵- حفاظت افرادی در برابر ریزش را شرح دهد.
- ۶- حریق در معادن را توضیح دهد.
- ۷- خطرات ناشی از حریق را بیان کند.
- ۸- انواع حریق در معادن شامل حریق‌های ناشی از خودسوزی و حریق معمولی را تشریح کند.
- ۹- پیشگیری از حریق معدنی را توضیح دهد.
- ۱۰- پیش‌بینی‌های حفاظتی در زمینه حریق را شرح دهد.
- ۱۱- اشتعال و انفجار گاز متان و گرد زغال را توضیح دهد.
- ۱۲- مقدار مجاز گاز متان در قسمت‌های مختلف معدن را شرح دهد.
- ۱۳- اقدامات لازم در هنگام تراکم گاز متان را بیان کند.
- ۱۴- خطرات ناشی از حمل و نقل و ترافیک معدنی را شرح دهد.
- ۱۵- عبور و مرور افراد در معدن را تشریح کند.
- ۱۶- تردد قطارها را شرح دهد.
- ۱۷- حمل و نقل با نقاله‌ها را بیان کند.
- ۱۸- حمل و نقل در راهرو شیبدار را بیان کند.
- ۱۹- باربری در چاه را تشریح کند.
- ۲۰- ایمنی کابل را توضیح دهد.

## کلیات

کارگرانی که در کارگاه‌های معادن زیرزمینی کار می‌کنند، در مقایسه با کارگران سایر صنایع دارای شرایط مناسبی در محیط کار نیستند و خطرات متعدد و بیماری‌های شغلی گوناگونی آنان را تهدید می‌کند. محدود بودن فضای کارگاه‌های زیرزمینی، فقدان نور کافی، وجود گازها و غبارهای سمی و انفجارآمیز در هوای معدن، خطر ریزش سقف کارگاه و بسیاری موارد دیگر، از جمله عواملی

هستند که اینمی و تندرستی کارگران را در این معادن به خطر می‌اندازند که برای رفع یا تقلیل اثرات و صدمه‌های حاصله بایستی اقدامات مؤثری انجام شود. آگاهی از خطرات موجود در معادن و چگونگی پیش‌گیری و مقابله با آن‌ها، سبب می‌شود راندمان کار و اینمی کارگاه‌ها افزایش یابد و از میزان حوادث و ضایعات ناشی از بی‌توجهی به مقررات حفاظتی، به نحو چشم‌گیری کاسته شود. در این فصل به بیان مهم‌ترین خطرات موجود در این زمینه می‌پردازیم.

## ریزش در معدن

در معادن زیرزمینی، ریزش سقف و کمر بالا یکی از معمول‌ترین و بیشترین حوادث محسوب می‌شود؛ به طوری که کمر بالا دشمن جان کارگر به شمار می‌رود. اهمیت مسئله ریزش در کارگاه‌های زیرزمینی، تا آن‌جا بالا می‌گیرد که یکی از روش‌هایی که از طریق آن به میزان اینمی معدن بی‌برده می‌شود، بررسی تعداد ریزش‌ها و سقوط ناگهانی سنگ‌ها از سقف کارگاه‌هاست؛ حتی اگر به کسی آسیبی نرسد. در بعضی معادن، هرگاه تکه‌سنگی بدون انتظار سقوط کند و به کسی صدمه هم وارد نشود؛ معذالک، آن را حادثه‌ای معدنی قلمداد می‌کنند؛ زیرا این مسئله نشان می‌دهد که کارگاه دارای اینمی کامل نیست. چنانچه این سنگ بر سر کسی فرود می‌آمد، منجر به وارد آمدن آسیب بدنی به وی می‌شد. براساس آمارهای موجود تقریباً یک سوم تمام حوادث معادن دنیا را ریزش‌های بزرگ و سقوط سنگ‌ها به خود اختصاص داده‌اند.


## علل ریزش در معدن

ریزش سقف و دیواره کارگاه‌های معادن زیرزمینی به علت‌های مختلفی انجام می‌شود که بنا به وضعیت‌های مختلف ممکن است، یک یا چند عامل در وقوع آن‌ها دخالت داشته باشند. مهم‌ترین علل ریزش در معدن به شرح زیر است:

۱- **فشار طبقات فوکانی:** مواد معدنی و کلیه طبقات موجود در اعمق زمین در حالت طبیعی در وضعیت فشار متعادل قرار دارند، ولی در اثر حفر تونل‌ها و کارگاه‌های زیرزمینی تعادل آن برهم می‌خورد؛ در نتیجه قبل از برقراری مجدد تعادل، سنگ‌های اطراف متحمل نیروهای اضافی شده که در آن‌ها به صورت تغییر شکل ظاهر می‌شود.


پدیده تغییر شکل در اجسام مختلف و از جمله سنگ‌ها در دو مرحله ارتتجاعی و خمیری صورت می‌گیرد. اگر نیروهای واردہ بر سنگ‌ها در حدی باشد که تغییر شکل حاصله از حد ارتتجاعی تجاوز نکند، قسمت‌های حفر شده، بدون آن که نیازی به وسیله نگهداری داشته باشند، مدت‌ها پایدار باقی خواهند ماند.

مثلاً هرگاه یک تونل در داخل سنگ‌های محکم مانند ماسهسنگ یا گرانیت حفر شود، نیازی به وسیله نگهداری نخواهد داشت و ریزشی رخ نخواهد داد. اما از آن جایی که در حالت کلی، سنگ‌ها چندان مقاوم نیستند و ابعاد کار معدنی نیز بزرگ است، بنابراین؛ تغییر شکل‌ها از حد ارتعاعی می‌گذرد و پس از تغییر شکل خمیری از هم گسیخته می‌شود و باعث ریزش سقف و دیواره کار معدنی خواهد شد. مثلاً هنگامی که رگه‌زغال‌سنگی استخراج می‌شود، سقف کارگاه تحت تأثیر وزن طبقات بالایی، شکم می‌کند و سبب ایجاد شکاف‌هایی در خود می‌شود که ممکن است سبب ریزش قسمت‌هایی از سقف شود.

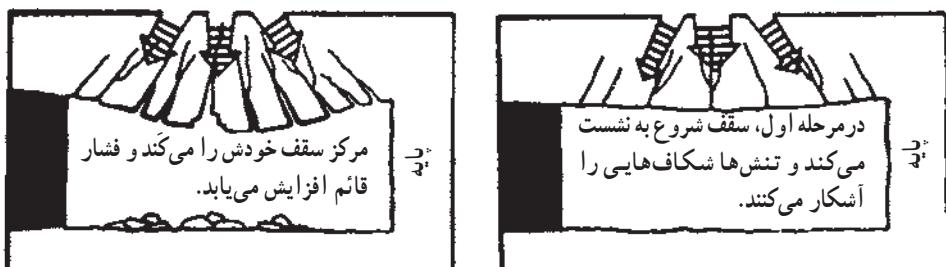

شکل ۱۱-۱ وضعیت سقف قبل از ریزش

۲- جنس چینه‌ها و سنگ‌ها: یکی از عوامل مهمی که در چگونگی و سرعت نشست و ریزش کمر بالای کارگاه‌های زیرزمینی تأثیر فراوانی دارد، جنس چینه‌ها و سنگ‌های سقف و پیرامون آن است؛ به طوری که گاهی مشاهده گردیده که واکنش و جنس سنگ‌های مذکور سبب می‌شود که ریزش رخ ندهد. بعضی از مواد مانند شیست و زغال‌سنگ، قبل از آن که ریزش کنند، به طرف کف کارگاه خمیده می‌شوند و در نتیجه تکه‌های کوچک سنگ از آن‌ها جدا می‌شود و سقوط می‌کند که سبب ساختار کارگران متوجه خطر ریزش بشوند و پیش‌بینی‌های لازم را بعمل آورند. در حالی که سنگ‌های سخت مانند ماسهسنگ و سنگ آهک ناگهان فرو می‌ریزند. استحکام سقف کارگاه تا اندازه زیادی به ساختمان و جنس سنگ کمر بالای آن بستگی دارد، از همین‌رو بعضی از کارگاه‌ها نیاز به چوب‌بست و نگهداری مطمئن‌تری دارند. در معادن زغال‌سنگ، در قسمت فوقانی کمر بالا رگه‌های نازک دیگری موازی با رگه اصلی وجود دارند که سبب جدا شدن کمر بالا از سقف و فرو ریختن آن می‌شود.

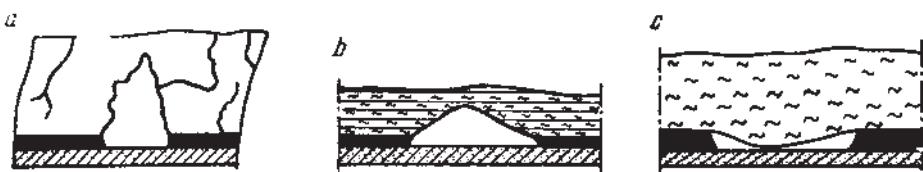

شکل ۱۱-۲ وضعیت تعادل کار معدنی در سنگ‌های مختلف

**۳—روش استخراج:** عدم تناسب روش شبکه‌بندی تونل‌ها و کارگاه‌های معدن و اندازه و ابعاد آن‌ها، با شرایط طبیعی کاسار و به طور کلی انتخاب سیستم استخراج نادرست، می‌تواند عامل پیدا شدن خطر ریزش و سقوط کمر بالا باشد. برای مثال می‌توان از خطر دررفتن پایه‌های نگهداری معدن در سیستم استخراج اتاق و پایه یاد کرد که سبب ازین رفتگی عده زیادی از کارگران شده است. در روش مذکور، ماده معدنی را به شکل اتاق‌هایی استخراج می‌کنند و برای نگهداری سقف کارگاه، قسمتی از ماده معدنی را به صورت پایه باقی می‌گذارند. این پایه‌ها در بعضی مواقع بر اثر فشار سنگ‌ها و طبقات بالایی به طور ناگهانی از زیر سقف کارگاه درمی‌رود و خطر بزرگی ایجاد می‌کند. بدین ترتیب؛ پایه در اثر فشارهای وارد، همراه با صدای مهیبی خرد و منهدم می‌شود و سبب خرد شدن سایر استحکامات و چوب‌بست‌ها و در پی آن لهشدن وسایل و تجهیزات و افراد داخل معدن می‌شود. خطر دررفتن پایه‌ها در معدن زغال‌سنگ چندان زیاد نیست؛ زیرا اغلب لایه‌های زغال دار از نوع شیست بوده و در نتیجه فشار، کف کارگاه برآمده و سقف نیز خمیده می‌شود و پایه‌ها به جای دررفتن در زیر فشار له و خرد می‌شوند، هر چند خطر ریزش ناگهانی کم‌تر است، ولی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مطالعات به عمل آمده در مورد پدیده فوق نشان می‌دهد که علت در رفتگی پایه، شکستن و ترک خوردن ناگهانی حجم بسیار بزرگی از سنگ‌ها و طبقات بالایی است که شبیه پتکی به روی لایه‌های زیرین ضربه وارد می‌کند و این ضربه‌ها نیز به پایه انتقال می‌یابد. هنگام استخراج لایه‌های شیب‌داری که در بالای آنها نیز رگه‌های دیگری از ماده معدنی وجود دارد و در آنها عملیات حفاری و کندن انجام می‌شود، بایستی از نظر خطر ریزش سقف و کمر بالا، احتیاط‌های لازم به عمل آید؛ زیرا در موارد بسیاری جدا شدن تکه‌های لق و سقوط سنگ‌ها در آن‌ها مشاهده شده است و این موضوع به خصوص در سیستم استخراج پلکانی معکوس که هر پله کارگاه از دو سطح، باز و آزاد می‌شود، اهمیت فراوانی دارد و باید به دقت بازرسی شود و کارگاه پیش از پرداختن به استخراج لق‌گیری گردد.

خطر دیگری که در کارگاه‌های با شبیب تند وجود دارد، این است که در کارگاه‌های مذکور، اغلب مواد معدنی را پس از کنده شدن در امتداد شبیب کارگاه به سمت راهروهای زیرین فرو می‌غلتانند و ماده معدنی با استفاده از نیروی ثقل به سمت پایین حمل می‌شود. یا در مواردی که عمل خاکریزی و پرکردن محل استخراج شده به همین طریق صورت می‌گیرد، گاه ممکن است، بنای علی‌الله خاکریز کارگاه یا مواد معدنی انباسته شده در کارگاه، ریزش کرده و ایجاد خطر کند. بنابراین؛ بایستی شبیب این کارگاه‌ها را به دقت و با توجه به شرایط طبیعی کاسار محاسبه و کنترل کرد.

**۴— Roberto هوا:** وجود مقداری رطوبت در هوای معدن نیز یکی از عوامل پدیدآورنده ریزش و سقوط سنگ‌ها از سقف و دیواره کار معدنی است؛ چنان‌که در بعضی از تونل‌ها و

راهروهای زیرزمینی که در ابتدا دارای سقف و دیوارهای مستحکمی هستند، پس از گذشت مدتی، تکه سنگ‌هایی از سقف و دیوارهای به طور خودبه‌خود جدا شده و سقوط می‌کند یا در بعضی از قسمت‌ها دوباره به همین دلیل ریزش‌هایی صورت می‌گیرد. نقش رطوبت در جدا شدن تکه‌های سنگ و ورقه‌ورقه شدن و ریزش سقف، ممکن است، به این دلیل باشد که هوای گرم در فصل تابستان مقدار فراوانی رطوبت را در خود نگه می‌دارد که هنگام ورود به معادن زیرزمینی به علت اختلاف درجه حرارت داخل و خارج معدن رطوبت خود را به تدریج از دست می‌دهد و سبب نمانک شدن سطح دیواره و سقف راهروها و گالری‌های زیرزمینی و به خصوص سردر تونل‌ها می‌شود و به دنبال آن سست شدن و برآمدگی و ترک خوردن سنگ‌های را فراهم می‌آورد که به نوبه خود ریزش‌های کوچک و بزرگی را به همراه دارد. تغییرات شیمیایی ناشی از هوازدگی نیز سنگ‌هایی را که به اندازه کافی سخت نباشد، به حالت نرم درمی‌آورد که در این حالت نیز در اثر هرگونه بی‌توجهی و مسامحه کاری، ریزش از سقف تقریباً قطعی است.

**۵— فشار گاز و آب در چینه‌ها:** گاهی در فضاهای خالی به وجود آمده در لایه‌ای طبقات و چینه‌های اطراف و بالای رگه معدنی آب یا گازهای انفجارآمیزی مانند متان انباسته می‌شود که به سبب دارابودن فشار فراوان سبب سست شدن و ریزش دیواره و سقف کارگاه می‌شود. گاز متراکم شده در چنین فضایی، ضمن وارد کردن فشار می‌تواند با تصاعد خود خطر انفجار را نیز تولید کند و آب موجود هم به سبب ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی مانند انجاماد و انحلال، موجب خرد و سست شدن سنگ‌ها و در نتیجه به وجود آمدن خطر تخریب و ریزش می‌شود.

## روش‌های جلوگیری از ریزش

همان‌طوری که اشاره شد، عوامل اصلی وقوع ریزش در معدن، یعنی؛ فشار زمین، جنس سنگ‌ها و چینه‌ها، روش استخراج نادرست، رطوبت و فشار آب و گاز، تا زمانی که تحت کنترل و مراقبت قرار نگیرند، احتمال خطر وجود دارد و نمی‌توان با اطمینان و اینمی در معدن مشغول به کار شد. از همین‌رو، لازم است با اقداماتی که به شرح آن‌ها می‌پردازیم، امکان ایجاد خطر را به حداقل ممکن رساند.

**نگاهداری سقف و دیوارهای:** در برخی موارد کارهای معدنی مختلف را بایستی با وسائل مختلف نگه‌داری کرد و از ریزش آن‌ها جلوگیری نمود؛ زیرا افرادی که در داخل معادن زیرزمینی کار می‌کنند، قبل از هرچیز باید از اینمی سقف کارگاه خود اطمینان حاصل کنند و وسائل نگه‌داری می‌توانند در این زمینه آسودگی خاطر آن‌ها را تأمین کند. وسائل نگه‌داری باید مانند یک چتر یا سپر عمل کند و مانع از ریزش و نشست سقف و دیوارهای بر روی کارگران شود. مطالب مربوط به نگه‌داری

در درس تکنولوژی استخراج معدن (۱) مورد بحث قرار گرفته است و در اینجا از ذکر آن خودداری می‌شود و فقط به یادآوری چند نکته که از نظر اینمی اهمیت بسیاری دارد، اکتفا می‌شود.

۱- هیچ‌گاه نباید یک ستون را بدون کلاهک در زیر سقف، نصب کرد.

۲- اگر در سقف کارگاه ترک یا شکافی وجود داشته باشد، امتداد طول کلاهک باید عمود بر امتداد شکاف باشد.

۳- هیچ‌گاه نباید چوب را در امتداد طولی آن اره کرد؛ زیرا مقداری از تارهای چوب اره شده و چوب سست می‌شود. در این قبیل موارد چوب را باید با تبر و امثال آن لاشه کرد.

۴- چوب بست گالری‌ها، باید به موقع و مطابق با پاسپورت آن انجام شود در صورت تغییر شرایط زمین شناسی و بهره‌برداری، پاسپورت باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و تصمیمات جدید برای تقویت چوب بست اتخاذ شود.

۵- ستون‌های چوبی را باید از پوست و گیره تمیز کرده و استفاده از لایه و چوب‌های شکسته به عنوان ستون و یا جزء دیگر چوب بست که تحت فشار طولی قرار گرفته، ممنوع است.

۶- در صورت ریزش فضای جلوی سینه کار در کارگاه استخراج و یا در گالری پیش‌روی، چنان‌چه معلوم شود که علت ریزش، نادرست بودن و نقص پاسپورت پیش‌روی و چوب بست آن بوده است، چوب بست آخری را جمع کرده و پاسپورت جدیدی، بدون عیب تنظیم و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷- تکنسین‌ها و سرکارگران، قبل از به کار بردن پاسپورت جدید باید با آن آشنایی کامل پیدا کرده و آن را امضا کنند. انجام کارهای تونلی بدون پاسپورت و با عدم رعایت نکات پاسپورت، ممنوع است.

۸- برای کشیدن چوب و برداشتن چوب بست (که برای تعویض یا صرفه‌جویی در مصرف چوب انجام می‌شود)، باید نخست سقف محل، به دقت آزمایش شود و کار کشیدن چوب با افراد آزموده به وسیله طناب و حتماً از فاصله دور صورت گیرد. برداشتن پیش از ۲ قاب چوبی یا فلزی در یک زمان مجاز نبوده و قبل از برداشتن هر قاب، چوب بست قاب‌های طرفین آن به اندازه کافی باید تقویت و تخته کوبی شوند. اندودن سیمان: برای پیش‌گیری از اثرات تخریبی و مشکلات حاصله از رطوبت که در روی

سنگ‌های سقف و اطراف راهروها و کارگاه‌های زیرزمینی نقاط ضعفی ایجاد می‌کند، پوشش‌های مواد گوناگونی را مانند رنگ‌های آسفالتی و قیری و یا ماده‌ای به نام گونیت، مورد استفاده قرار می‌دهند. گونیت عموماً از سه قسمت ماسه، یک قسمت سیمان و مقداری آب تشکیل شده که آن را با دستگاه‌های مخصوصی در دو لایه به ضخامت ۲/۵ سانتی متر به سقف و دیوارهای می‌پاشند. قبل

از اقدام به این کار، بایستی تکه‌های لق و سنگ‌های سست را کاملاً جدا کرد و سپس در فاصله زمانی کوتاهی، گونیت را پاشید. این ماده علاوه بر آن که از هوازدگی و لق شدن سنگ‌ها و جداره درون تونل جلوگیری می‌کند، سطح آن را صاف‌تر کرده که این امر در بهبود تهویه معدن، اثر مطلوبی دارد.

**خارج کردن آب و گاز از طبقات:** به علت اینکه فشار حاصل از وجود گاز یا آب در حفره‌های زیرزمینی امکان ریزش را زیادتر می‌کند می‌توان با خارج کردن آب و گاز از داخل طبقات، فشار چینه‌ها را کاهش داده و خطر ریزش را کمتر کرد.

**بازرسی سقف و لق‌گیری:** کلیه کارگران و ناظران فنی که در سینه کارهای استخراج معادن زیرزمینی کار می‌کنند، بایستی همه روزه قبل از شروع به کار وضعیت تغییر یافته کمر بالا و وسایل نگهداری را بازرسی کنند تا چنانچه از نظر خطر ریزش موردی مشاهده شود، نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

### حفظ انفرادی در مقابل ریزش

برای حفاظت اعضای بدن در برابر ریزش و سقوط سنگ‌ها، وسایل حفاظتی مخصوصی به کار می‌رود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از :

**۱— کلاه کاسک:** این کلاه علاوه بر آن که سرافراز را در برابر سقوط سنگ‌ها حفظ می‌کند، سبب می‌شود که هنگام برخورد با سقف و دیواره‌های نوک تیز یا اشیای اطراف محل کار زیرزمینی آسیبی نبینند. بهمین علت، کلاه را از جنس الومینیوم یا مواد پلاستیکی سخت می‌سازند و داخل آن نوارهای مخصوصی وجود دارد که سبب می‌شود، ضربه واردہ بر کلاه به‌طور یکنواخت به تمام سطح سر منتقل شود و از طرفی با تنظیم آن به اندازه لازم کلاه را با اندازه سر مناسب می‌کنند. کلاه‌هایمعدنی دارای زائد مخصوصی در جلو هستند که چراغ انفرادی روی آن نصب می‌شود و حلقه‌ای نیز در عقب دارد که کابل چراغ را از آن عبور می‌دهد. وزن کلاه کاسک بناهایستی از ۴۰۰ گرم بیشتر باشد



شکل ۳— کلاه ایمنی معدن

و برای حفاظت سر و صورت و پشت گردن بهتر است دورتا دور کاسک دارای لبه باشد.

چکمه: برای حفاظت پنجه یا جلوگیری از سقوط سنگ‌ها، کفش یا چکمه‌هایی می‌سازند که سرپنجه آن‌ها دارای صفحه فلزی باشد و همچنین؛ در کنار کفش نیز پولک‌های فلزی قرار می‌دهند.



شکل ۱۱-۴- کفش ایمنی

زانوبند و ساق‌بند: این دو نیز علاوه بر حفظ پاها از برخورد به اشیا، در موقع پرتاب سنگ می‌تواند ضربه را خنثی کند.

عینک حفاظتی: به طوری که قبلًا اشاره شد، چه در هنگام لق‌گیری و آزمایش سقف و چه در موقع دیگر، ممکن است سنگ‌بزه‌ها و ذرات کوچک مواد معدنی و سنگ وغیره داخل چشم اصابت کند که زدن عینک حفاظتی، مانع از آسیب رساندن به چشم‌ها می‌شود.



شکل ۱۱-۵- چند نوع عینک ایمنی

## اشتعال و انفجار گاز متان و گرد زغال در معدن

در صورتی که غلظت گاز متان در هوای معدن از مقدار معینی تجاوز کند و به حد قابل انفجاری برسد، ایجاد هرگونه شعله یا جرقه می‌تواند به اشتعال و انفجار گاز مذکور منجر شود؛ زیرا همان‌طوری که می‌دانیم متان گازی قابل اشتعال است و با هوا مخلوط انفجار آمیزی را تشکیل می‌دهد. قابلیت اشتعال و انفجار جزء مهم‌ترین خواص گاز متان است که با درصد متان موجود در مخلوط هوا تغییر می‌کند. هوایی که مقدار گاز متان آن ۵ تا ۶ درصد باشد، قابل انفجار نیست ولی در مجاورت یک منبع حرارتی داغ، قابلیت سوختن پیدا می‌کند و شعله حاصله در اطراف منبع باقی می‌ماند مخلوطی از ۵-۱۶ درصد الی ۱۴-۱۶ درصد متان دارای قابلیت انفجار است. بالاخره درآمیختگی گاز متان و هوا، هرگاه مقدار متان از ۱۴-۱۶ درصد تجاوز کند، مخلوط قابلیت انفجار خود را از دست می‌دهد. غلظت گاز متانی که در مقایسه با سایر انواع خود قابلیت اشتعال بیشتری دارد، ۸ درصد است ولی پرقدرت‌ترین انفجار با مخلوط متان و هوای ۹/۵ درصد اتفاق می‌افتد. به هر حال، بایستی در داخل معدن از ایجاد هرگونه جرقه یا شعله جلوگیری شود، و تا سرحد امکان به رعایت نکات این‌می تأکید و توجه شود مهم‌ترین عوامل مشتعل کننده گاز متان به شرح زیر است:

۱- ایجاد شعله در اثر کبریت زدن یا سیگار کشیدن: این موضوع عامل تعداد بسیاری از انفجارها در معادن بوده است؛ به همین علت، قبل از ورود افراد به داخل معدن لازم است، از نظر داشتن کبریت، فندک و سیگار مورد بازرسی قرار گیرند.

۲- چراغ اطمینان شعله‌ای: هرگاه چراغ اطمینان شعله‌ای که وسیله‌ای برای اندازه‌گیری غلظت گاز متان در هوای معدن است، در معرض جریان شدید هوا قرار گیرد، شعله آن با توری تماس حاصل کرده و آن را به حرارت قرمز می‌رساند که همین منبع داغ می‌تواند سبب اشتعال گاز متان شود. بنابراین، چراغ اطمینان شعله‌ای را بایستی از جلوی دهانه لوله‌های تهویه یا هر جایی که جریان شدید هوا وجود دارد، دور نگه داشت. چراغ‌های معیوب نیز می‌توانند گاز متان را مشتعل کنند.

۳- جرقه ناشی از برخورد سنگ‌ها با یکدیگر: در مواردی شبیه ریزش سقف کار معدنی از برخورد ماسه سنگ‌ها وغیره، ممکن است جرقه‌هایی تولید شود که بتواند گاز متان را مشتعل کند.

۴- ماشین‌های حفر زغال: در اثر کار با ماشین‌هایی حفر زغال دندانه‌ها و تیغه‌های برش دهنده به خصوص هنگام برخورد با سنگ‌ها و ناخالصی‌های سخت مثل پیزیت و نیز قلوه‌سنگ‌ها داغ می‌شود، یا تولید جرقه می‌کند که می‌تواند گاز متان را مشتعل سازد.

۵- مواد منفجره معمولی و غیرمجاز: هرگونه عدم رعایت مقررات این‌می در مورد مواد

منفجره و آتش کاری، می تواند سبب خطرات متعددی از جمله خطر اشتعال متان شود.

۶- لکوموتیوهای دیزلی: هرگاه دودهای خروجی لکوموتیوهای دیزلی به طرقی خنک نشود، می تواند گاز متان را مشتعل سازد.

۷- ابزارهای حفاری: مته پرفوراتورها هنگام حفر چال در سنگ‌های سخت، جرقه‌های خطرناکی تولید می کند که در اثر آن گاز متان آتش می گیرد.

۸- اصطکاک فلزات: در اثر مالش و اصطکاک بین دو جسم فلزی مانند پروانه و بدنه ونتیلاتور، خطر انفجار متان به وجود می آید.

۹- جرقه و قوس الکتریکی: در اثر پیدایش آن‌ها در ماشین آلات برقی معیوب و غیرمجاز، می تواند متان را مشتعل کند.

۱۰- تخلیه الکتروستاتیکی (الکتریسیته ساکن): در اثر مالش هوای فشرده با شیلنگ یا انتقال موادی مانند خاک و ماسه از لوله‌ها به وسیله هوای فشرده برای خاکریزی یا بستن چال یا در موارد مشابه، در اطراف لوله‌ها الکتریسیته ساکن ایجاد می شود که تخلیه آن سبب ایجاد خطر اشتعال متان می گردد. بنابراین، بایستی این لوله‌ها حتماً دارای اتصال زمین باشند.  
از عوامل دیگر مشتعل کننده گاز متان، پدیده انفجار گرد زغال‌سنگ و آتش‌سوزی معدنی را می توان نام برد.

روش‌های پیش‌گیری از اشتعال گاز متان: با شرحی که در مورد عوامل مشتعل کننده گاز متان بیان شد این نتیجه حاصل می شود که برای جلوگیری از وقوع اشتعال و انفجار گاز متان، بایستی عوامل خطر آفرین را از میان برداشت. یعنی؛ با انجام تهويه مؤثر مقدار گاز متان را در هوای معدن تا زیر حد مجاز رقیق کرد و در ضمن اقداماتی نیز به شرح زیر انجام داد:

۱- استفاده از چراغ‌های بدون حفاظ، کبریت، فندک و نیز استعمال دخانیات ممنوع شود.

۲- برای روشنایی انفرادی، از چراغ‌های باطری دار استفاده شود و کیفیت هوا به طور مرتباً دستگاه‌ها و چراغ‌های مخصوص کنترل شود.

۳- تعداد دفعات آتش کاری به حداقل ممکن کاهش یابد و روش حفر زغال با وسایل هیدرولیک جانشین آن شود و برای شکافت سقف گالری‌ها از چکش‌های بادی سنگین استفاده گردد.

۴- موارد زیر در هنگام آتش کاری بایستی حتماً رعایت شود :

الف - فقط مواد منفجره و وسایل ایمنی مجاز به کار گرفته شود.

ب - از چاشنی‌های الکتریکی فوری یا کم تأخیر استفاده شود که زمان تأخیر آن‌ها مطابق استانداردهای حفاظتی باشد.