

## فصل دوم

### خشک کردن چوب در هوای آزاد

هدف‌های رفتاری : پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- ویژگی‌های خشک کردن چوب را در هوای آزاد شرح دهد ؛
- ۲- یارد چوب خشک کنی را در هوای آزاد تعریف کند ؛
- ۳- دسته‌بندی در یارد چوب خشک کنی را شرح دهد ؛
- ۴- روش‌های حمل و نقل را در یارد چوب خشک کنی بیان کند ؛
- ۵- روش نصب آفتابگیر و هانگار را شرح دهد ؛
- ۶- نحوه استفاده از حرکت هوا در چوب خشک کنی را شرح دهد ؛
- ۷- مدت تقریبی خشک کردن چوب را تعیین کند ؛
- ۸- نحوه نصب وسایل حفاظت در انبار و انود کردن چوب را شرح دهد .

زمان تدریس: ۱۲ ساعت

### ۲- خشک کردن چوب در هوای آزاد

#### ۱-۲- ویژگی‌های خشک کردن چوب در هوای آزاد

چوب و محصولات چوبی معمولاً مقدار قابل توجهی رطوبت دارند. اگر این رطوبت خیلی سریع از چوب خارج شود، عیب‌هایی را در چوب ایجاد می‌کند. اگر رطوبت چوب بیش از مقدار مناسب باشد، معمولاً مورد حمله قارچ‌ها و عوامل پوسیدگی قرار می‌گیرد، بنابراین، چوب باید با روش مناسبی خشک شود.

چوب را می‌توان در هوای آزاد (در یارد چوب خشک کنی) یا در کوره خشک کرد. خشک کردن

چوب در هوای آزاد یکی از روش‌های متداول در کارخانه‌های کوچک صنایع چوبی و کارگاه‌های درودگری است. اگرچه در خشک کردن چوب در هوای آزاد امکان کنترل کلیه عوامل خشک کردن وجود ندارد ولی این روش از مزايا و معایبی برخوردار است.

### ۱-۱-۲- معایب خشک کردن چوب در هوای آزاد

- خشک کردن چوب در هوای آزاد به زمان طولانی تری نیاز دارد که در این مدت با توقف و معطلي سرمایه روپرتو هستيم.

- در زمان طولانی خشک کردن، خطر تخریب چوب و پوسیدگی وجود دارد و احتمال آتش‌سوزی و از بین رفتن سرمایه زياد است.

- برای بعضی از مصارف چوب نظیر استفاده از چوب در محصولات قابل استفاده در داخل ساختمان، ميزان خشک شدن چوب کافی نخواهد بود. (رطوبت نهايی چوب به شرایط آب و هوایي بستگی دارد).

مزایای عده و اصلی خشک کردن چوب در هوای آزاد به شرح زير است :

- بنيازی از تجهيزات چوب خشک کنی

- امكان استقرار واحد چوب خشک کنی در محلی که امكان بهره‌گيری مناسب از امكانات طبیعی نظیر انرژی خورشیدی و حرکت هوا (باد) وجود داشته باشد.

### ۲- ۲- يارد چوب خشک کنی در هوای آزاد

خشک کردن چوب در هوای آزاد بستگی قابل توجهی به شرایط آب و هوایی و فصل سال دارد ولی يك يارد با سازماندهی خوب عامل بسيار مهمی در موفقیت عملیات خشک کردن در هوای آزاد است.

- محل مناسب يارد خشک کردن چوب نزدیک به کارخانه چوب بری یا کارخانه مصرف کننده چوب است. اگر کارخانه چوب بری به يارد خشک کردن چوب مجهز باشد، قادر به تولید و فروش چوب‌های خشک شده به مصرف کنندگان متعدد است ولی اگر کارخانه مصرف کننده چوب دارای يارد خشک کردن چوب باشد، در اين حالت يارد فقط به يك کارخانه مصرف کننده چوب سرويس می‌دهد.

- يارد باید دارای فضای كافي بوده که در آن جريان آزاد هوا امكان پذير باشد.

- در يارد مستطيل شكل و با طول زياد، در مقاييسه با ياردهای مربع هوا بهتر جريان می‌يابد




شکل ۱-۲- یک یارد چوب خشک کنی

- در یارد چوب خشک کنی تزدیک دریاچه ها یا رودخانه تخلیه هوا بهتر انجام می گیرد؛ زیرا جریان حرکت هوا بر روی آب معمولاً قدرتمندتر است.
- زمین یارد باید تقریباً مسطح و با شیب خیلی کم باشد.
- بهترین کفسازی یارد از نوع شنی و بدترین آن از نوع خاکی است؛ زیرا در نوع خاکی پس از بارش باران و برف کف آن به صورت باتلاقی درمی آید و علاوه بر احتمال آلودگی چوب آلات، به علت افزایش رطوبت نسبی محیط خشک کردن چوب را به تأخیر می اندازد. استفاده از کف بتونی ترجیح دارد ولی هزینه آن زیاد است.
- یارد چوب خشک کنی نباید به وسیله تپه ها، کوه ها، ساختمان ها و درختان احاطه شود؛ زیرا این موانع از جریان باد جلوگیری می کنند، زمین را مرطوب نگه می دارند، خشک کردن را به تأخیر می اندازند و خطر پوسیدگی و فارچ زدگی را افزایش می دهند.
- سطح یارد باید تمیز بوده و از وجود علف ها پاک شده باشد. برای علف کشی می توان از مواد شیمیایی مناسب (به عنوان مثال کلرات سدیم) استفاده کرد. در صورت وجود علف های زیاد در کف یارد، از جریان هوا در زیر دسته ها کاسته می شود و در مواردی این جریان متوقف می گردد.
- اگر یارد چوب خشک کنی در زمین های مرطوب قرار داشته باشد، باید به سیستم زهکشی برای جمع آوری آب های سطحی مجهز شود.

- یارد چوب خشک کنی باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا امکان ایجاد فاصله کافی بین دسته های چوب وجود داشته باشد. در این صورت، کوچه های اصلی و کوچه های ثانویه به اندازه لازم پهن هستند و از انتشار آتش سوزی جلوگیری می کنند.

در شکل ۲-۲ نحوه ایجاد کوچه‌ها در یک یارد چوب خشک کنی نشان داده شده است. در شکل ۲-۲-الف تصویر افقی یارد و در شکل ۲-۲-ب پرسپکتیو یارد و وسیله حمل و نقل را می‌بینید.

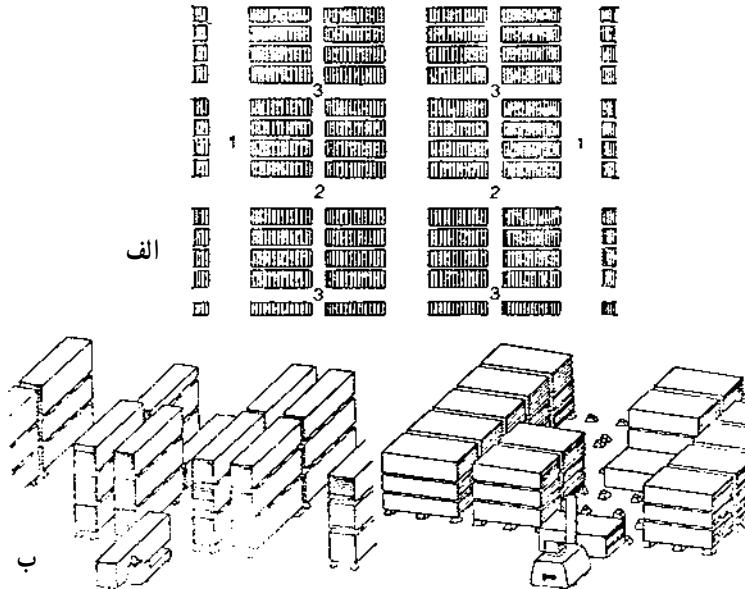

شکل ۲-۲-یارد چوب خشک کنی

به شماره‌های موجود در شکل ۲-۲-الف توجه کنید؛ شماره ۱ مربوط به کوچه‌های اصلی است که پهنه‌ای آن‌ها بین ۷ تا ۹/۵ متر است. در یاردهای بزرگ، پهنه‌ای کوچه‌های اصلی را می‌توان تا ۱۸ متر افزایش داد. شماره ۲ مربوط به کوچه‌های ثانویه است که در یاردهای کوچک پهنه‌ای آن‌ها دو متر و در یاردهای بزرگ تا ۷ متر است. کوچه‌های حد واسطه یا میانی که معمولاً بین دسته‌های مختلف است و در شکل با شماره ۳ نشان داده شده‌اند، یک متر پهنا دارند. باید بادآوری کیم که در مورد پهنه‌ای کوچه‌ها ارقام متفاوتی ارائه شده است که با توجه به شرایط آب و هوایی و جریان‌ها در یارد می‌توان آن‌ها را تغییر داد.

– در یارد چوب خشک کنی باید از تشعشع زیاد و مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود؛ زیرا نور خورشید بر سرعت خشک کردن می‌افزاید و عیب‌های خشک کردن نظیر شانه عسلی شدن، ترک خوردن، پیچیده شدن و حتی در زمان طولانی تر پوسیدگی آبی چوب را سبب می‌شود.

– در طراحی یارد چوب خشک کنی باید جریان غالب باد را در نظر داشت.

۱-۲-۲- یارد مکانیزه چوب خشک کنی در هوای آزاد: در طراحی یارد با توجه به وسعت و ظرفیت یارد از روش‌های سنتی یا غیر مکانیزه و مکانیزه استفاده می‌شود. در واحدهای کوچک چوب خشک کنی نظیر کارگاه‌های کوچک درودگری، از دسته‌بندی عمودی (شکل ۳-۲-الف) و افقی (مثلثی) (شکل ۳-۲-ب) استفاده می‌شود. این سیستم خیلی کوچک است و در مقیاس محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد.



ب - مثلثی




الف - عمودی

شکل ۳-۲- نحوه دسته‌بندی عمودی و افقی

در یاردهای سنتی یا دستی، دسته‌بندی چوب‌ها و چوب‌دستک‌گذاری را کارگر به صورت دستی انجام می‌دهد. بی‌دسته‌ها اغلب شیبدار (با شیب حدود ۸°) تهیه می‌شوند؛ بخلافه باید دقت کرد که بر روی پی شیبدار فاصله چوب‌ها تا سطح زمین به اندازه کافی زیاد باشد تا از جریان هوا جلوگیری نکند (شکل ۴-۲).

در مناطق پادخیز بستن بوشش واحد  
ممکن است لازم باشد


۱۵-۶ سانت

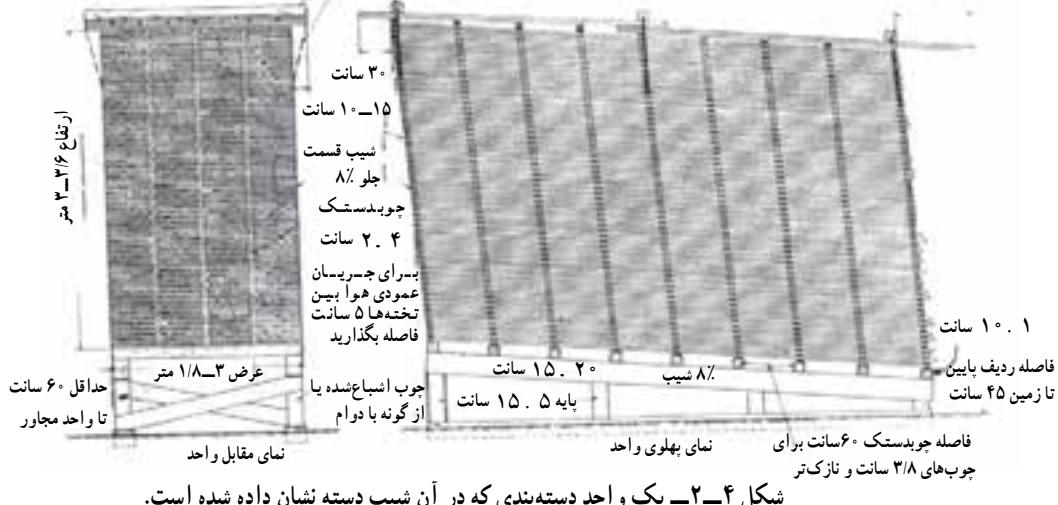

شکل ۴-۲- یک واحد دسته‌بندی که در آن شیب دسته نشان داده شده است.

یارد مکانیزه مجهر به ماشین آلات است و بر مبنای استفاده حداکثر از جریان هوا طراحی می شود. لازم است پایه دسته بندی ها ارتفاعی مناسب داشته باشد که معمولاً در این نوع یاردها پایه کوتاه و متحرک است.

در این نوع یاردها از قطعات بتنی و یا قطعات چوب با مقطع مربع به ابعاد  $10 \times 15$  سانتی متر که معمولاً آغشته با مواد محافظ استفاده می شود. قطعات چوب پایه متحرک هستند و در هنگام حرکت وسایل نقلیه می توان آن ها را جابجا کرد. در شکل ۵ - ۲ قطعات چوبی پایه را مشاهده می کنید.

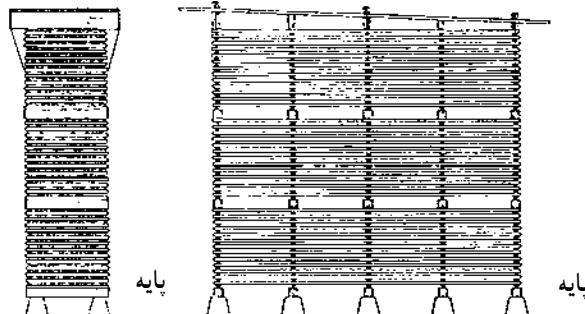

شکل ۵ - ۲ - یک واحد دسته بندی با سه دسته چوب که بر روی پایه ها قرار گرفته است.

به منظور جلوگیری از تماس تخته های قسمت زیر دسته و انتقال رطوبت از زمین به چوب و همچنین جهت جلوگیری از پوسیده شدن تخته های قسمت زیر دسته، در یارد چوب خشک کنی دسته های چوب را بر روی پایه یا بی مناسبی قرار می دهند.

بنابراین ، پایه هر واحد دسته بندی شده چوب باید :

- وزن واحد دسته بندی را تحمل کند :

- فاصله پایه های بین  $25^{\circ}$  تا  $15^{\circ}$  سانتی متر (معمولای  $50$  تا  $100$  سانتی متر) است که این فاصله به ضخامت و گونه چوبی بستگی دارد ؛

- اگر تخته ها نازک هستند برای جلوگیری از خمیده شدن فاصله باید کمتر باشد ؛

- مانع تماس چوب با سطح زمین گردد. ارتفاع اولین ردیف تخته از زمین در حدود  $30^{\circ}$  تا  $40^{\circ}$  سانتی متر باشد ؛

- از جریان هوا در زیر دسته بندی ها جلوگیری نکند. در مواردی جریان هوا از بالا و به سمت درون دسته بندی هاست و خروج آن از قسمت زیر انجام می گیرد. در چنین حالتی، پایه باید برای

به وجود آمدن جریان لازم از ارتفاع یا بلندی کافی برخوردار باشد؛

- سطح بالای پایه‌ها باید کمی شیبدار باشد؛

معمولًاً از مواد مختلفی به عنوان پایه استفاده می‌شود. متداول‌ترین این مواد عبارتند از:

- تیرهای طولی و عرضی چوبی و تراورسی که برای این منظور باید با مواد حفاظتی اشباع شده باشند.

- بتون و قطعات سیمانی

- تیرهای گرد چوبی یا چهار تراش با اندازه مناسب

- آهن نیشی، تیرآهن‌های مستعمل



شکل ۶-۲- پایه چوبی در یک یارد

### ۶-۳- نحوه‌ی دسته‌بندی در یارد چوب خشک‌کنی

در فرآیند چوب خشک‌کنی در یارد، مکانیسم و سرعت خشک‌شدن چوب گونه‌های مختلف و با اندازه مختلف متفاوت است. برای خشک‌کردن مناسب و اصولی چوب، لازم است موارد زیر در دسته‌بندی چوب‌ها مورد توجه قرار گیرد:

۱-۲-۳- تفکیک چوب‌ها: تفکیک چوب یا به عبارت دیگر جور کردن چوب بر طبق گونه چوبی و ابعاد (اندازه) انجام می‌گیرد. تأثیر گونه چوبی همان‌طور که در فصل اول گفتیم، ویژگی‌های چوب خشک‌کنی چوب‌های پهنه برگ و سوزنی برگ و همچنین ویژگی‌های چوب گونه‌های مختلف از یک گروه متفاوت است. بعضی از چوب‌ها نظری چوب بلوط سخت‌تر و کندر و برخی به آسانی خشک

می شوند. لذا برای کسب اطمینان از خشک شدن یکنواخت چوب و جلوگیری از ایجاد معایب چوب خشک کنی به ویژه ترک ها لازم است، چوب گونه های مختلف به طور جداگانه دسته بندی شوند و در دسته های جداگانه خشک گردند؛ به عنوان مثال، چوب گونه هایی که دیر خشک می شوند (نظیر بلوط)، در محلی قرار گیرد که شرایط خشک کردن ملایمی داشته باشد.

تأثیر ضخامت چوب: زمان لازم برای خشک شدن چوب های با ضخامت مختلف، متفاوت است. معمولاً چوب ضخیم دیرتر خشک می شود و چوب نازک خیلی سریع رطوبت از دست می دهد. مثلاً زمان خشک شدن گونه ای از چوب به ضخامت ۵ سانتی متر تقریباً سه تا چهار برابر همان گونه چوب با ضخامت ۲/۵ سانتی متر است. به این دلیل، باید چوب های با ضخامت یکسان به طور جداگانه دسته بندی شوند تا خشک کردن به طور یکسان انجام گیرد. در شکل ۲-۷ نحوه دسته بندی چوب های با ضخامت یکسان نشان داده شده است.



شکل ۲-۷- چوب های با ضخامت یکنواخت در یک دسته قرار می گیرند.

تأثیر طول و پهنا: پهنا تأثیر چشم گیری بر سرعت خشک شدن چوب ندارد ولی برای دسته بندی و دستک گذاری خوب و مهار کردن بهتر چوب ها لازم است چوب ها بر مبنای طول دسته بندی شوند و چوب های با طول یکسان در یک دسته قرار گیرند. در شکل ۲-۷ نحوه دسته بندی چوب را بر مبنای طول می بینید. در شکل ۲-۸ چوب هایی با طول متفاوت در یک دسته قرار گرفته اند.



شکل ۲-۸- چوب‌هایی با طول متفاوت در یک دسته قرار گرفته‌اند.


تأثیر نوع برش و درجه : تخته‌های شعاعی کنتر از تخته‌های مماسی خشک می‌شوند؛ بنابراین، باید این دو نوع تخته به‌طور جداگانه دسته‌بندی شوند.

به علاوه باید دقت کرد که تخته‌های مماسی در اثر خشک شدن سریعتر ترک می‌خورند؛ لذا لازم است این نوع تخته‌ها در نقاطی از یارد قرار گیرند که خیلی سریع خشک نشوند.

ممکن است چوب‌های درجه بالا و مرغوب در اثر خشک کردن نامناسب با افت کیفیت و کاهش درجه مواده شوند؛ بنابراین، باید چوب‌های با کیفیت یکنواخت به‌طور جداگانه خشک شوند و در خشک کردن چوب‌های مرغوب نظری گردو و ... دقت بیشتری شود.

**۲-۳-۲- ابعاد دسته‌بندی :** ابعاد دسته چوب بر سرعت خشک کردن در یارد تأثیر می‌گذارد.

پنهانی دسته بر جریان افقی هوا و ارتفاع دسته بر جریان عمودی هوا مؤثر است. در شکل ۲-۹ مسیر حرکت افقی و عمودی هوا نشان داده شده است. معمولاً هوا به‌طور افقی در مسیر جریان باد وارد دسته چوب می‌شود و در اثر تبخیر رطوبت چوب خنک می‌گردد و در اثر سنگین شدن به سمت پایین جریان می‌یابد. در اثر تبخیر تدریجی رطوبت چوب، هوا از بخار آب اشیاع می‌شود و خشک شدن متوقف می‌گردد یا سرعت آن خیلی کند می‌شود.

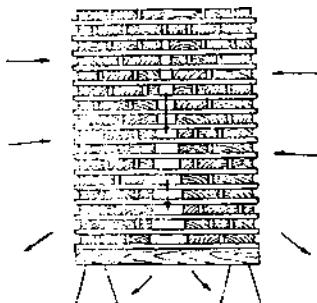

شکل ۲-۹- جریان افقی و عمودی به‌طرف پایین در یک دسته چوب

اگر ارتفاع دسته چوب بیشتر شود، هوا در نقطه رطوبتی بالاتری اشباع می‌شود.

به چند طریق حرکت افقی هوا کاهش می‌باید یا از آن جلوگیری می‌شود:

– اگر دسته‌ها به طور موازی قرار داده نشده و بی کوتاه باشد یا این‌که در زیر دسته علف سبزشده باشد و ذرات چوب در روی زمین وجود داشته باشند.

– در دسته‌های با پهنانی زیادتر حرکت افقی کندر و مشکل‌تر است.

عامل دوم که بر ابعاد دسته تأثیر می‌گذارد، سیستم حمل و نقل در یاردن است.

پهنانی دسته: نوع و اندازه وسیله حمل و نقل تعیین کننده پهنانی دسته چوب در خشک کردن است. به علاوه میزان خشک شدن نیز بر پهنانی دسته تأثیر می‌گذارد. اگر خشک کردن چوب تا رطوبت نهایی (مقدار رطوبت حین مصرف) در یاردن انجام گیرد، پهنانی دسته بین  $90^{\circ}$  تا  $180^{\circ}$  سانتی‌متر تغییر می‌کند و پهنانی مناسب  $120^{\circ}$  سانتی‌متر است. در هنگام دسته‌بندی احتمال دارد بین تخته‌های هر ردیف فاصله‌ای وجود داشته باشد یا این‌که تخته‌ها را چسبیده بهم مرتب کنند. در دسته‌های با پهنانی  $120^{\circ}$  سانتی‌متر تخته‌ها به صورت بهم چسبیده قرار می‌گیرند و در هر ردیف، فاصله‌ای وجود خواهد داشت.

اگر هدف خشک کردن مقدماتی در یاردن و خشک کردن نهایی تا رطوبت مورد نظر در کوره باشد، پهنانی واگن کوره تعیین کننده پهنانی دسته و معمولاً  $100^{\circ}$  تا  $240^{\circ}$  سانتی‌متر متغیر است. در این حالت، بهتر است دو انتهای و کناره‌های هر دسته کاملاً مرتب و صاف بوده و فاصله بین تخته‌های هر ردیف به نحوی باشد که هیچ کدام در کناره دسته قرار نگیرد.

نکته قابل ذکر دسته‌بندی چوب‌های با کیفیت خشک شدن کند است. در صورتی که به استفاده از پهنانی بیش از  $120^{\circ}$  سانتی‌متر در یک دسته نیاز باشد و چوب‌ها کند خشک شوند یا امکان باختگی و پوسیدگی باشد، لازم است بین تخته‌های هر ردیف فاصله‌ای به اندازه  $2/5$  سانتی‌متر وجود داشته باشد. در صورت نیاز به سرعت خشک شدن زیادتر می‌توان فاصله بین تخته‌های هر ردیف را بیشتر انتخاب کرد.

ارتفاع دسته: ضخامت چوب برای خشک کردن، ضخامت دستک‌ها و ظرفیت حمل وسیله حمل و نقل، تعیین کننده ارتفاع دسته است. ارتفاع متداول دسته  $120^{\circ}$  سانتی‌متر است ولی در یک یاردن چوب خشک کنی  $3-4$  دسته و در مواردی دسته‌های بیشتری را روی یکدیگر قرار می‌دهند. در شکل  $2-1$  نحوه قرارگرفتن چند دسته بر روی یکدیگر نشان داده شده است. چند دسته که روی یکدیگر قرار می‌گیرند، یک واحد دسته‌بندی را تشکیل می‌دهند.



شکل ۱۱-۲-یک واحد دسته‌بندی که از روی یکدیگر قرار گرفتن سه دسته تشکیل شده است.

رابطه‌ی پهنا و ارتفاع واحد دسته‌بندی : پهنای واحد دسته‌بندی تحت تأثیر پهنای دسته‌هایی است که آن واحد دسته‌بندی را تشکیل می‌دهند. البته در صورت امکان می‌توان پهنای واحد دسته‌بندی را با قراردادن دو دسته در کنار یکدیگر دو برابر کرد که در این حالت زیاد کردن پهنای واحد دسته‌بندی نباید بر سرعت خشک کردن تأثیر منفی و مخرب داشته باشد.

ارتفاع دسته‌بندی تحت تأثیر توان وسیله حمل و نقل قرار دارد ولی از ۶ متر تجاوز نمی‌کند و اغلب شامل ۴ دسته است.

در صورت کم بودن پهنای دسته نمی‌توان بر ارتفاع واحد دسته‌بندی افزود؛ زیرا واحد دسته‌بندی تعادل خود را از دست می‌دهد؛ به علاوه نحوه چیدن و دستک گذاری نیز بر ارتفاع واحد دسته‌بندی تأثیر می‌گذارد.

در یک واحد دسته‌بندی که چند دسته بر روی یکدیگر قرار می‌گیرند، معمولاً در بین دسته‌ها چوب‌دستک مادر واقع می‌شود (شکل ۱۱-۲). طول چوب‌دستک مادر به اندازه طول چوب‌دستک معمولی و سطح مقطع آن ۱۰ × ۱۰ سانتی‌متر است. در شکل ۱۱-۲ به محل قرار گرفتن چوب‌دستک مادر که در زیر چوب‌دستک معمولی است؛ توجه کنید.

۳-۲-نحوه‌ی دسته‌بندی: دسته‌بندی چوب با طول یکسان آسان است؛ در این حالت، دو انتهای دسته صاف بوده و نحوه قراردادن چوب‌دستک و فاصله‌گذاری بین چوب‌دستک‌ها آسان خواهد بود (شکل ۱۱-۲).

در دسته‌بندی چوب‌هایی با طول متفاوت، معمولاً یک انتهای دسته صاف مرتب می‌شود و ردیف چوب‌دستک از یک انتها آغاز می‌گردد ولی انتهای دیگر دسته صاف نخواهد بود. در این حالت، ردیف چوب‌دستک انتهای ناصاف تا حد امکان برای دربرگرفتن تخته‌ها پیش برده می‌شود.



شکل ۱۱-۲- نحوه قرار گرفتن چوب در یک دسته

دسته‌بندی چوب‌هایی با طول متفاوت، معمولاً به صورت جعبه‌ای انجام می‌گیرد؛ به این ترتیب که تخته‌های بلند در کناره‌های دسته و تخته‌های کوتاه در وسط دسته‌بندی قرار می‌گیرند. بدین ترتیب، اطراف دسته صاف و مرتب می‌شود. (البته اطراف دسته همواره صاف و مرتب نخواهد بود).  
چوب‌دستک‌گذاری: چوب یا تخته‌های یک دسته را نمی‌توان بر روی یکدیگر قرار داد بلکه باید میان آن‌ها دستک‌های چوبی را قرار داد؛ زیرا اگر چوب‌ها، پس از برش و بدون چوب‌دستک بر روی یکدیگر قرار گیرند، حتی پس از گذشت زمانی بسیار کوتاه (در آب و هوای گرم) با قارچ‌زدگی و پوسیدگی روی رو می‌شوند. قارچ رنگی قادر به حمله به این گونه چوب‌ها پس از چند ساعت تا چند روز است.

چوب‌دستک، قطعاتی از چوب با سطح مقطع مریع یا مریع - مستطیل و با طول معادل پهناهی دسته است. سطح مقطع چوب‌دستک  $2/5 \times 2/5$  سانتی‌متر یا  $1/5 \times 1/5$  سانتی‌متر است. در تکنولوژی جدید از چوب‌دستک پلاستیکی نیز استفاده می‌شود.  
بعد چوب‌دستک باید یکنواخت باشد.

چوب‌دستک باید در هوای آزاد خشک شده باشد و از عیب‌هایی نظیر گره، چوب فشاری یا کششی، الیاف پیچی (چرخشی) که قادر به پیچیده کردن چوب هستند، به دور باشد.

- چوب مورد استفاده در تهیه چوب‌دستک باید در مقابل حمله قارچ‌ها مقاوم باشد و بهتر است از چوب درون گونه‌های مناسب تهیه شوند؛ زیرا چوب برون مساعد حمله قارچ‌های مخرب است و

باعث انتقال این قارچ‌ها به تخته‌های مرطوب می‌گردد. بنابراین، از چوب کاج که در مقابل پوسیدگی قارچی مقاومت کمی دارد، برای این منظور نمی‌توان استفاده کرد.

– از چوبی که دارای مواد استخراجی زیاد است (نظیر چوب بلوط)، نمی‌توان به عنوان چوبدستک استفاده کرد. این مواد رنگ چوب را در حین خشک کردن تغییر می‌دهند.

– سطح مقطع و فاصله بین چوبدستک‌ها بر سرعت خشک شدن تأثیر می‌گذارد. چوب‌های سوزنی برگ را می‌توان با سرعت زیادتر خشک کرد و به این دلیل، این نوع چوب‌ها را می‌توان با چوبدستک با ضخامت  $2/5$  سانتی‌متر در تمام فصل‌های سال دسته‌بندی کرد. ولی در چوب بعضی از پهن‌برگان نظیر بلوط و راش در اثر ازدست دادن سریع رطوبت سطحی به آسانی ترک‌هایی به وجود می‌آید. در این نوع چوب‌ها می‌توان از چوبدستک به ضخامت  $2/5$  سانتی‌متر در پاییز و زمستان به ضخامت  $1-1/5$  سانتی‌متر در بهار و تابستان استفاده کرد.

پنهانی چوبدستک‌ها و فاصله‌ی میان آن‌ها براساس گونه و ضخامت تخته تنظیم می‌شود. در خشک کردن چوب سوزنی برگان از چوبدستک‌های کمتری استفاده می‌شود.

هنگام خشک کردن چوب سوزنی برگان، فاصله چوبدستک‌ها در حدود یک متر و در مورد پهن‌برگان بین  $5^{\circ}$  تا  $10^{\circ}$  سانتی‌متر متغیر است.

در دسته‌بندی چوب‌ها لازم است چوبدستک‌ها در مسیر عمودی بر روی یکدیگر قرار گیرند و شکل ۱۲–۲ نحوه قرارگرفتن صحیح چوبدستک‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲–۲– نحوه چوبدستک‌گذاری در یک دسته چوب

در دسته‌بندی باید از چوب‌دستک‌هایی با ضخامت یکسان استفاده کرد. در صورتی که ضخامت چوب‌دستک‌ها یکنواخت نباشد، مسأله پیچیدگی و خمیده شدن تخته‌ها پیش می‌آید به شکل ۲-۱۳ توجه کنید.



شکل ۲-۱۳- وجود یک چوب‌دستک ضخیم‌تر به کج شدن تخته‌ها می‌انجامد.

- برای کاهش سطح تماس چوب‌دستک با چوب و کاستن از احتمال اثرگذاری چوب‌دستک بر روی چوب، سطح مقطع چوب‌دستک را فرم‌دار انتخاب می‌کنند. به شکل ۲-۱۴ توجه کنید.



شکل ۲-۱۴- چوب‌دستک فرم‌دار

## ۴-۲- روش‌های حمل و نقل در یارد چوب خشک کنی

حجم تولید و ظرفیت چوب خشک کنی یک یارد تعیین کننده روش حمل و نقل است. معمولاً چوب بریده شده که از کارخانه چوب بری خارج می‌گردد، بوسیله انتقال دهنده‌های غلتکی یا گاری به محل دسته‌بندی منتقل می‌شود.

انتقال چوب‌های دسته‌بندی شده به محل خشک کردن به روش‌های زیر صورت می‌گیرد:

- اگر چوب بر روی گاری دسته‌بندی شده باشد، انتقال آن به یارد چوب خشک کنی به‌وسیله همان گاری انجام می‌گیرد. از این روش معمولاً زمانی استفاده می‌شود که خشک کردن مقدماتی در یارد و خشک کردن نهایی در کوره انجام شود.

- چوب دسته‌بندی شده را می‌توان به‌وسیله لیفت‌تراک یا وسایل مشابه به محل خشک کردن انتقال داد. در این حالت می‌توان از دسته‌های بزرگ‌تر و بلندتر استفاده کرد.

- برای حمل و نقل در یارد می‌توان از ریل و جرثقیل استفاده کرد. به این ترتیب، حمل و نقل خیلی آسان است و به یارد خیلی صاف نیازی نیست.

- در صورتی که از تجهیزات چرخدار یا گاری برای جابجا کردن دسته‌ها استفاده شود، مسیر حرکت باید صاف بوده و دست انداز نداشته باشد؛ زیرا در اثر وجود دست انداز و ایجاد تکان‌هایی در حین حمل و نقل، چوب‌دستک‌ها می‌لغزند و از ردیف خارج می‌شوند. در این صورت، باید مجدداً دسته‌ها صاف و مرتب گردند.



شکل ۲-۱۵- استفاده از لیفت‌تراک در حمل و نقل داخل یارد


## ۲-۵- روشن نصب آفتابگیر و هانگار در یارد چوب خشک کنی

۱-۵-۲- نصب پوشش روی واحد دسته بندی : به منظور حفاظت چوب در مقابل تابش مستقیم خورشید، باران یا برف معمولاً پوششی بر روی هر واحد دسته بندی قرار می دهد. پوشش از چوب، ایرانیت، صفحات پلاستیکی یا فلزی انتخاب می شود و معمولاً شبیدار و طول آن بیش از طول دسته است (معمولای از هر انتها به اندازه ۳۰ سانتی متر بزرگ تر است). پوشش باید در مقابل باد شدید مقاومت داشته باشد. اگر چوب در داخل هانگار خشک شود، نیاز به پوشش نیست. در صورت استفاده نکردن از پوشش بر روی واحد دسته بندی، چوب ردیف های بالای واحد دسته بندی در معرض برف، باران و اشعه آفتاب قرار می گیرد.

اشعه آفتاب از طریق سرعت بخشیدن به خشک شدن چوب، شکاف های سطحی و عمقی در آن ایجاد می کند و باعث تاب برداشتن چوب ردیف های بالای واحد دسته بندی می شود.

برف و بارانی که از بالای واحد دسته بندی به داخل ردیف ها نفوذ می کند، از سرعت خشک شدن می کاهد و خطر حمله قارچ های پوسیدگی چوب و ایجاد شکاف های سطحی را تشدید می کند. در شکل ۲-۱۶ نحوه قرار دادن پوشش روی واحد دسته بندی نشان داده شده است.

استفاده از پوشش در چوب های مرغوب ضروری است. در صورتی که چوب ها از کیفیت کمتری برخوردار باشند، می توان در نصب پوشش صرفه جویی کرد.

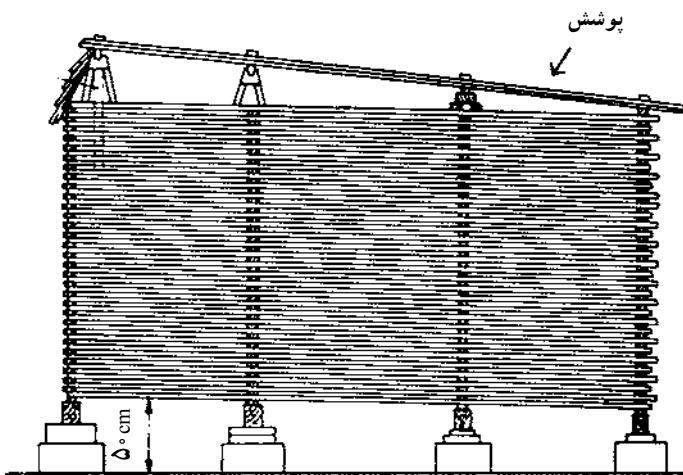

شکل ۲-۱۶- روشن قرار دادن پوشش بر روی دسته بندی ها

**۲-۵-۲- نصب آفتابگیر :** معمولاً پوشش واحدهای دسته‌بندی از هر طرف به اندازه ۳۰ سانتی‌متر و حداکثر ۷۵ سانتی‌متر بزرگ‌تر از دسته است. در چنین حالتی، سطح مقطع اغلب چوب‌های هر واحد دسته‌بندی در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار دارد که این امر سبب خشک شدن سریع چوب‌ها می‌شود. این پدیده در مورد چوب‌های مرغوب و با کیفیت بالا افت کیفیت را سبب می‌گردد. لذا لازم است در چنین مواردی با نصب آفتابگیر، سطح مقطع چوب هر دسته را حفاظت کرد. در شکل ۲-۱۷ نحوه نصب آفتابگیر نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۷- نحوه نصب آفتابگیر در اطراف واحد دسته‌بندی

چوب‌های سنگین نظیر بلوط اگر در حین خشک کردن در معرض بادهای گرم و خشک قرار گیرند، شکاف‌های سطحی در آن‌ها به وجود می‌آید که با نصب آفتابگیر و تعديل جریان‌ها می‌توان از بروز این پدیده کم کرد. در این حالت می‌توان از توری پلاستیکی ریزبافت یا گونی استفاده کرد (توری پلاستیکی توصیه می‌شود).


**۳-۵-۲- هانگار :** برای جلوگیری از معایب خشک کردن در چوب‌های مرغوب اغلب این چوب‌ها در داخل هانگار خشک می‌شوند. هانگار سقف دائمی دارد و از ریزش برف و باران بر روی واحد دسته‌بندی و تابش مستقیم آفتاب جلوگیری می‌کند. سطوح جانبی هانگار باز است و مانع از حرکت‌ها نمی‌شود (شکل ۲-۱۸).

اگر ریزش باران باعث طولانی‌شدن زمان خشک کردن چوب در یارده شود، استفاده از هانگار می‌تواند زمان خشک کردن تا در صد رطوبت مورد نظر را کم کند.

رنگ الوارهای خشک شده در هانگار به علت این که در معرض باران و تابش نور خورشید

قرار نمی‌گیرند، روشن است.

شکاف و ترک سطحی در الوار خشک شده در هانگار بسیار کم است.

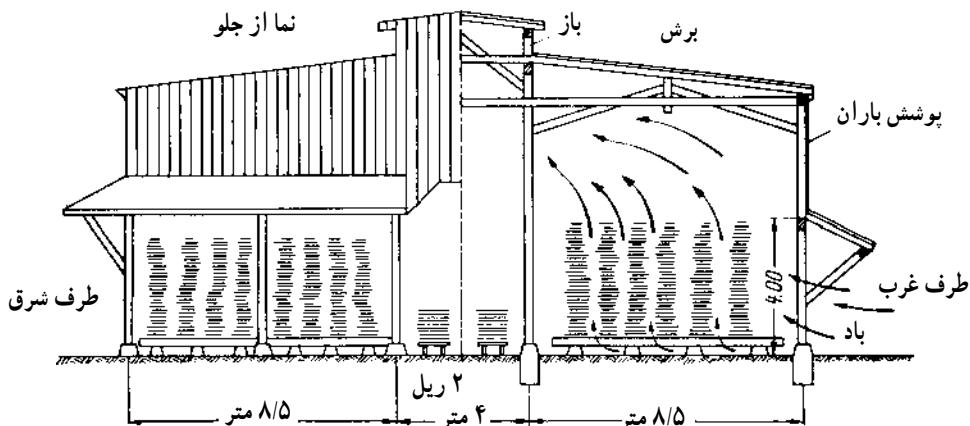

شکل ۱۸-۲- هانگار چوب خشک کنی

## ۶-۲- نحوه استفاده از حرکت هوای چوب خشک کنی

در یک سیستم خشک کردن چوب در یارد داخل یک واحد دسته‌بندی معمولاً از بخارآب اشباع می‌شود. بخارآب ناشی از تبخیر آب درون چوب است و مقدار آن یا رطوبت نسبی بین ردیف‌های تخته در یک دسته یا رطوبت نسبی بین واحدهای دسته‌بندی به رطوبت چوب و درجه حرارت محیط بستگی دارد. اگر به طریقی بتوان مقدار بخارآب داخل دسته چوب یا به عبارت دیگر، بخارآب بین ردیف‌ها و همچنین بخارآب بین دسته‌ها را کم کرد، محیط خشک تری به وجود می‌آید و عملیات خشک کردن سریعتر می‌شود. انتقال حرارت به چوب و تخلیه بخارآب به وجود آمده در بین ردیف‌های یک دسته یا بین دسته‌ها به وسیله هوا انجام می‌گیرد. بنابراین لازم است هوا در بین چوب‌ها جریان یابد.


اگر هوای جریان یافته در بین ردیف‌ها و دسته‌ها سرد و مرطوب باشد، نمی‌تواند حرارت را به چوب انتقال دهد و قادر به تبخیر آب درون چوب و تخلیه بخارآب به وجود آمده نخواهد بود. بر عکس، اگر هوای گرم و خشک میان ردیف‌ها و دسته‌ها جریان یابد، رطوبت چوب را تبخیر می‌کند و پس از سرد و مرطوب شدن از میان ردیف‌ها و دسته‌ها خارج می‌شود؛ بنابراین، در یارد چوب خشک کنی باید دسته‌های چوب به طریقی قرار گیرند که هوا در میان آن‌ها جریان یابد.

میزان جریان هوا به شرایط آب و هوایی بستگی دارد. در مناطق خشک نمی‌توان از جریان بسیار زیاد هوا استفاده کرد؛ زیرا در این شرایط، افت رطوبت چوب بسیار سریع است و باعث به وجود آمدن ترک‌های سطحی می‌شود. در چنین شرایطی باید از شدت جریان هوای کمتری استفاده کنیم. در مناطق سرد و مرطوب می‌توان از شدت جریان زیادتری استفاده کرد.

از دیگر مسائل مربوط به جریان هوا، مسئله‌ی جریان عمودی آن است. در یک سیستم خشک کردن چوب در یارد معمولاً هوای گرم از کناره‌ها و سطح بالایی وارد دسته‌ها می‌شود و پس از جذب رطوبت و در اثر سینگین شدن به طرف پایین حرکت می‌کند؛ بنابراین، باید دسته‌بندی به طریقی انجام گیرد که جریان هوا در قسمت پی دسته‌ها به وجود آید و هوای مرطوب از قسمت زیر دسته‌ها و بی خارج شود. در چنین شرایطی باید بی واحدهای دسته‌بندی بلندتر و نفوذ پذیرتر باشد. اگر تخته‌های هر ردیف خیلی نزدیک به یکدیگر قرار داده شوند، از میزان جریان عمودی هوا کاسته می‌شود.

با توجه به اهمیت و نقش مفید جریان (حرکت) هوا در خشک کردن چوب در یارد، کوشش‌هایی برای سرعت بخشنیدن به عملیات خشک کردن چوب به کمک جریان‌های اجباری هوا انجام گرفته است. در این روش‌ها برای به وجود آوردن جریان هوا از پنکه‌های (فن‌های) بزرگ استفاده می‌شود.

(شکل ۲-۱۹).

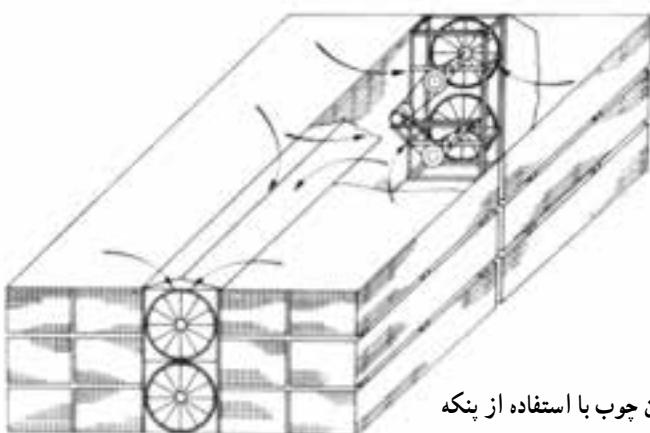

شکل ۲-۱۹- روش خشک کردن چوب با استفاده از پنکه

از مزایای خشک کردن چوب با استفاده از جریان اجباری هوا می‌توان موارد زیر را نام برد:

- سرمایه‌گذاری کم‌تر
- هزینه‌های عملیاتی کم‌تر

– عملیات آسان‌تر

– نیاز به فضای کم‌تر

– موجودی چوب کم‌تر

استفاده از این روش در واحدهای کوچک مزیت اقتصادی دارد و می‌تواند از مدت زمان خشک کردن بکاهد.

## ۷-۲- مدت خشک کردن چوب

سرعت خشک شدن چوب در یارده تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که مهمترین آن‌ها عبارت است از: گونه چوبی، ضخامت چوب، نحوه قرارگرفتن دوا بر روی سالانه، بروز چوب، درون چوب، روش دسته‌بندی، شرایط یارده چوب و شرایط آب و هوایی.

چوب سوزنی برگان نظیر کاج‌ها و چوب پهن برگان سبک نظیر صنوبرها سریع‌تر خشک می‌شود ولی چوب فشرده‌تر (سنگین‌تر) پهن برگان به زمانی طولانی‌تر برای کاهش رطوبت تا مقدار مورد نظر نیاز دارد.

ضخامت چوب عاملی بسیار مهم در تعیین زمان خشک شدن است. معمولاً<sup>۱</sup> زمان خشک شدن چوب متناسب با توان دوم ضخامت چوب است؛ بدین معنی که مدت خشک شدن یک قطعه چوب به ضخامت ۵ سانتی‌متر تا رطوبت معنی در حدود ۴ برابر همان چوب ولی با ضخامت ۲/۵ سانتی‌متر است. البته با درنظرگرفتن گونه چوبی و عوامل دیگر، تغییر زمان بین ۲ تا ۴ برابر و حتی بیش‌تر خواهد بود.

سرعت خشک کردن می‌تواند به ایجاد عیوب‌های خشک کردن منجر شود یا از این عیوب‌ها بکاهد. سوزنی برگان در مقایسه با پهن برگان در مقابل خشک کردن سریع حساسیت کم‌تری نشان می‌دهند.

مدت خشک کردن چوب در هوای آزاد (یارده) نسبتاً طولانی است. در جدول ۱-۲ زمان تقریبی برای خشک کردن چوب به ضخامت ۲/۵ سانتی‌متر تا رطوبت ۲۰ درصد در مورد چند گونه آمده است که می‌توان به عنوان راهنمای آن استفاده کرد.

همان طوری که از جدول ۱-۲ برمی‌آید، در مدت خشک کردن تغییرات زیادی مشاهده می‌شود که به دلیل اختلاف در شرایط آب و هوایی به وجود می‌آیند.

## جدول ۱-۲- زمان تقریبی خشک کردن چوب تا رطوبت ۲۰ درصد (ضخامت چوب = ۲/۵ سانتی‌متر)<sup>۱</sup>

| نام چوب    | زمان (روز) | نام چوب | زمان (روز) |
|------------|------------|---------|------------|
| گاج تدا    | ۳۰-۱۵۰     | غان     | ۷۰-۲۰۰     |
| نوئل       | ۶۰-۱۸۵     | ملج     | ۵۰-۱۸۰     |
| توسکا      | ۲۰-۱۸۰     | افرا    | ۵۰-۲۰۰     |
| زبان گنجشک | ۶۰-۲۰۰     | بلوط    | ۷۰-۲۰۰     |
| صنوبرها    | ۵۰-۱۵۰     | گردو    | ۷۰-۲۰۰     |
| راش        | ۷۰-۲۰۰     |         |            |

## ۲-۸- نحوه نصب و سایل حفاظت در انبار و اندود کردن چوب

اگر چوب خیلی سریع خشک شود، ترک‌های انتهایی در آن به وجود می‌آید که از عوامل مهم افت کیفیت دراثر خشک کردن است. علت به وجود آمدن ترک‌های انتهایی تبخیر بسیار سریع رطوبت و همکشیدگی زیادتر دواتهای چوب در مقایسه با بقیه آن است.

روش‌های زیر می‌تواند از به وجود آمدن ترک‌های انتهایی جلوگیری کند و یا مقدار آن را کاهش دهد :

### - حفاظت در مقابل تابش آفتاب یا باران

- پوشاندن انتهای تخته‌ها با پارافین، روغن بزرک و یا مواد روغنی دیگر و ضدزنگ

- استفاده از آهن‌هایی به شکل S یا صفحات فلزی مشبک که در دو انتهای کوبیده می‌شوند که البته توانایی آن‌ها کم‌تر از پوشاندن انتهای تخته‌ها به وسیله‌ی پارافین و نقش آن بیشتر جلوگیری از توسعه ترک‌های انتهایی است.

پس از خشک کردن و در زمان نگهداری چوب خشک شده در انبار، به دلیل تبادل رطوبت چوب با محیط باید :

- رطوبت نسبی انبار به اندازه رطوبت نسبی محیط مصرف چوب باشد.

- بسته‌بندی چوب با استفاده از پوشش‌های نفوذناپذیر نظری پلاستیک.

۱- مأخذ : ابراهیمی، قنبر

## پرسش و تمرین

- ۱- سه مزیت اصلی خشک کردن چوب را در هوای آزاد بیان کنید.
- ۲- آیا یارد مستطیل شکل بهتر است یا یارد مربع شکل؟ چرا؟
- ۳- بهترین ماده برای کفسازی یارد چوب خشک کنی کدام است؟
- ۴- نظر شما درباره‌ی وجود علف و بوته در سطح یارد چیست؟ چرا؟
- ۵- در خشک کردن چوب در هوای آزاد، آیا باید تابش مستقیم آفتاب زیاد باشد؟ چرا؟
- ۶- پایه واحد دسته‌بندی در یک یارد را تعریف کنید.
- ۷- از چه موادی برای ساختن پایه واحد دسته‌بندی استفاده می‌شود؟
- ۸- چرا در دسته‌بندی چوب برای خشک کردن، چوب‌های مختلف را تفکیک می‌کنند؟
- ۹- چرا باید چوب‌های با ضخامت یکسان را به طور جداگانه خشک کرد؟
- ۱۰- زمان خشک شدن چوب به ضخامت ۳ سانتی‌متر بیشتر است یا چوب به ضخامت ۵ سانتی‌متر؟ چرا؟
- ۱۱- آیا بهتر است چوب‌های با برش مماسی و شعاعی را در یک دسته قرار داد یا در دسته‌های جداگانه؟
- ۱۲- ابعاد مناسب یک دسته چوب برای خشک کردن چه اندازه است؟
- ۱۳- فرق دسته چوب و واحد دسته‌بندی چوب را بیان کنید.
- ۱۴- چرا در یک دسته بین ردیف‌ها چوب‌دستک قرار داده می‌شود؟
- ۱۵- چوب‌دستک را تعریف کنید.
- ۱۶- اگر در یک دسته از چوب‌دستک‌هایی با ضخامت‌های متفاوت استفاده شود، چه اشکالی به وجود می‌آید؟
- ۱۷- از چه تجهیزاتی برای جابجایی و حمل و نقل دسته‌ها در یارد استفاده می‌شود؟
- ۱۸- چرا باید سطح بالایی دسته‌ها را پوشاند؟
- ۱۹- هانگار را تعریف کنید.
- ۲۰- هوا چه اهمیتی در خشک کردن چوب دارد؟

## نمونه سؤال‌های آزمونی فصل دوم

- ۱- دو عیب اصلی خشک کردن چوب در هوای آزاد را بیان کید.
- ۲- بهترین نوع کف سازی یارد را تعریف کنید.
- ۳- آیا در خشک کردن چوب در هوای آزاد بهتر است تشعشع آفتاب مستقیماً بر روی چوب باشد یا نه؟
- ۴- پایه واحد دسته‌بندی در یک یارد را تعریف کنید.
- ۵- تفکیک چوب‌ها در خشک کردن در هوای آزاد را تعریف کنید (خلاصه).
- ۶- ابعاد دسته‌بندی در خشک کردن در هوای آزاد را تعریف کنید.
- ۷- چوب‌ستک گذاری را تعریف کنید.
- ۸- روش‌های حمل و نقل در یارد را بیان کنید.
- ۹- چرا در خشک کردن چوب در هوای آزاد آفتابگیر نصب می‌کنند؟
- ۱۰- عوامل مؤثر بر مدت خشک کردن چوب در هوای آزاد را نام ببرید.