

# ۱۲ فصل

## ساخت پروژه

هدف‌های رفتاری : از فرآگیر انتظار می‌رود که در پایان این فصل :

- طرح اسباب‌بازی (الاکلنگ چوبی) را تجزیه و تحلیل کند.
- شابلون قطعات اسباب‌بازی را تهیه کند.
- قطعات را برش‌کاری و رنده‌کاری کند.
- قطعات را فرم داده و سوراخ‌کاری کند.
- قطعات را پرداخت کاری کند.
- قطعات را برابر دستور کار با شابلون کنترل کند.
- قطعات اسباب‌بازی را مونتاژ کند.
- نکات ایمنی و بهداشت فردی را رعایت کند.

### ۱۴- ساخت پروژه

از طرفی با توانمندی که پیدا می‌کنید در جهت شکر نعمت خداوند متعال از مواد اولیه و ابزار برای رفع نیازمندی‌های خود و اجتماع نهایت استفاده را بکنید تا پایه‌ای باشد برای انتخاب راه آموزش فنی جهت‌دار که در آینده منتهی به یک تخصص مفید برایتان شود. لذا ساخت یک پروژه زیبای اسباب‌بازی محکم و مقاوم را که مورد استفاده اعضاء خانواده خصوصاً کودکان و نوجوانان می‌تواند باشد شروع می‌کنیم و مهارت‌های قبلی به دست آورده را روی آن تمرین می‌کنیم.

### ۱۴- تجزیه و تحلیل پروژه کارگاهی

هدف آموزش صنایع چوب در این کتاب دادن اطلاعات عمومی صنایع چوب و شناخت و کاربرد ابزارهای دستی و دستی ماشینی است، به نحوی که شما فرآگیر عزیز توانید کارهای عمومی صنایع چوب و پروژه‌های تولیدی ساده چوبی موردنیاز خود را بسازید و به این باور بررسید که ساخت و تولید خصوصاً به وسیله مواد چوبی و صفحات فشرده ساده و لذت بخش است. با آموزش این کتاب می‌توانید قدرت خلاقیت خود را پرورش دهید و

نشان می‌دهد.

همانطوری که ملاحظه می‌کنید با دیدن عکس متوجه تولید نهایی می‌شویم، ولی جزئیات تولید در عکس مشخص نیست مثلاً قیدهای افقی که پایه به آن متصل شده و همین طور تعدادی دیگر از قطعات در عکس دیده نمی‌شود. لذا برای تجزیه و تحلیل بهتر نیاز به داشتن نقشه‌های فنی حداقل از دو یا سه نمای شکل زیر است (شکل ۱۴-۲ و ۱۴-۳).




شکل ۱۴-۱ - الکنگ ساخته شده از چوب کاج و ام.دی.اف


نام این پروژه اسباب‌بازی «الاکنگ» است (شکل ۱۴-۱). برای شروع ساخت هر پروژه ابتدا می‌باید آن را تجزیه و تحلیل کرد. بدین معنا که اگر نمونه ساخته شده‌ی آن را داریم شکل و اندازه‌ تمام قطعات را جداگانه برای خود روی کاغذ ترسیم کنیم و یا اگر نقشه کلی آن را داریم قطعات را روی آن شماره‌گذاری و یا نام‌گذاری و بانام یا شماره شکل هر قطعه را جداگانه ترسیم کنیم و اندازه و جنس هر قطعه را نیز مشخص نمائیم تا برای سازنده مجھولی وجود نداشته باشد.

توجه داشته باشید که برای اطلاع سریع از شکل و اندازه‌های واقعی تولید بهترین رسانه در وهله اول نمونه ساخته شده است و اگر چنین نبود یک عکس گرفته شده از نمای اصلی آن تولید را مورد استفاده قرار دهید. و در مرحله سوم حداقل داشتن یک نمای پرسپکتیوی از کار تولیدی مورد نظر می‌تواند بیننده را متوجه منظور کند.

شکل رویه رو عکس گرفته شده از طرح موردنظر را که در هنرستان توسط یک هنرجوی رشته صنایع چوب ساخته شده

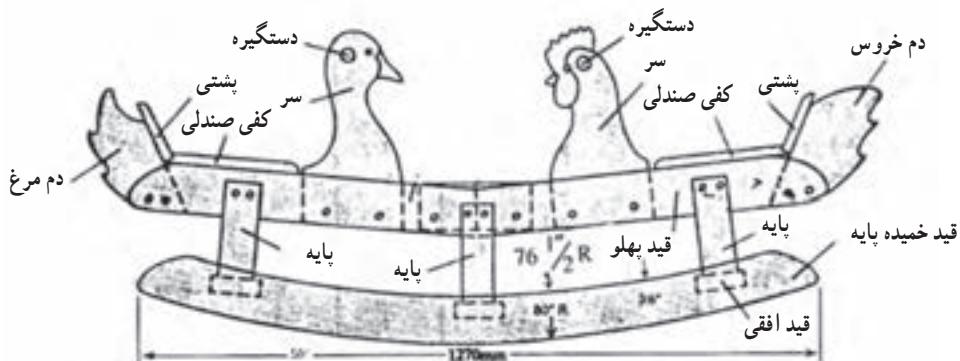


شکل ۱۴-۲ - نمای رو بروی نقشه پروژه با مقیاس ۱:۱۰

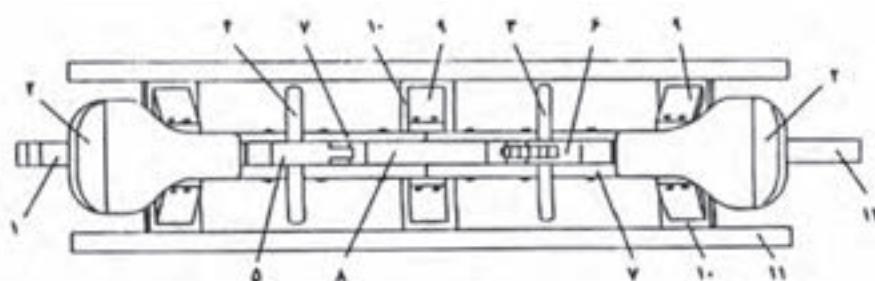

شکل ۱۴-۳ - نمای از بالا نقشه پروژه با مقیاس ۱:۱۰

نمیخواهیم محاسبه کنیم و قصدمان فقط ساخت آن است لذا صرف نظر میکنیم و قطعات را به صورت زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

**۱۴-۱-۱** قطعه شماره ۱ (دم مرغ) : این قطعه مطابق نقشه شکل زیر است که در مقیاس ۱:۵ کشیده شده است (شکل ۱۴-۴).

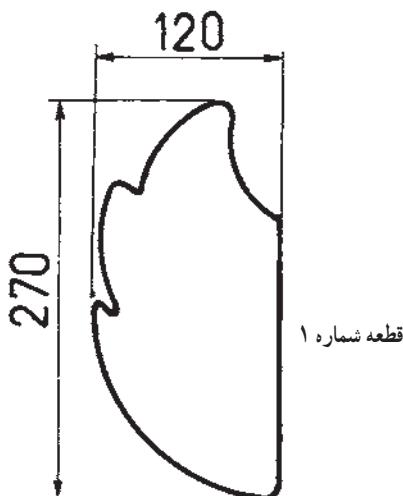

شکل ۱۴-۴

به طوری که ملاحظه میکنید این طرح دارای ۱۲ نوع قطعه اصلی به شرح زیر است.


به جدول فوق الذکر صورت چوب میگویند که از روی آن علاوه بر نام قطعات میتوانیم تعداد، جنس و ابعاد قطعه موردنیاز را نیز به دست بیاوریم و از این طریق محاسبه کنیم از هر جنس چه مقدار لازم داریم تا برمبنای آن جنس لازم را تهیه کنیم. از طرفی با داشتن قیمت اجناس مصرف شده هزینه آن را نیز در صورت لزوم برآورد کنیم.

البته این جدول اندازه های دقیق و یا حجم دقیق مواد موردنیاز را به ما نخواهد داد، چون بطوری که در نقشه و عکس مشاهده میکنید قطعات اغلب با ابعاد مستقیم نیستند و قوس و زاویه غیر ۹۰ درجه دارند. حال آن که ما در جدول ابعاد را مستقیم و رُند نوشته ایم. باید توجه داشت مواد خام اولیه را وقتی بخواهیم به اندازه موردنیاز در بیاوریم مقداری از آن به علت بریدن، رندیدن، سنباده زدن و غیره دور ریز خواهد شد که این دور ریزها نیز در محاسبات فنی دقیقاً حساب میشود و چون ما در اینجا قیمت کار را که عوامل مختلف علاوه بر هزینه مواد در آن مؤثر است

ردیف	نام قطعه	تعداد	جنس	ابعاد به میلی متر
۱	دم مرغ	۱	ام.دی.اف یا چوب کاج	۲۷۰×۱۲۰×۱۸
۲	پشتی صندلی	۲	ام.دی.اف یا چوب کاج	۲۰۰×۱۴۰×۱۸
۳	کف صندلی	۲	ام.دی.اف یا چوب کاج	۲۵۰×۲۰۰×۱۸
۴	دستگیره	۲	چوب سخت پهن برگ	۲۵۰×۲۵۰
۵	سر مرغ	۱	ام.دی.اف یا چوب کاج	۳۷۰×۱۹۰×۱۸
۶	سر خروس	۱	ام.دی.اف یا چوب کاج	۳۷۰×۱۹۰×۱۸
۷	قید پهلو	۴	چوب کاج	۶۵۰×۹۰×۲۵
۸	قید اتصال میانی	۱	چوب کاج	۲۱۰×۹۰×۱۸
۹	پایه	۶	چوب کاج	۳۰۵×۷۵×۲۵
۱۰	قید افقی اتصال پایه	۳	چوب کاج	۳۳۰×۹۰×۲۵
۱۱	قید خمیده مقر پایه	۲	چوب کاج	۱۲۷۰×۱۰۰×۲۵
۱۲	دم خروس	۱	ام.دی.اف یا چوب کاج	۲۵۴×۱۴۰×۱۸


جنس این قطعه نیز از M.D.F. به ضخامت ۱۸ میلی‌متر یا چوب با ضخامت ۱۸ میلی‌متر می‌تواند باشد که چنانچه از جنس چوب گرفته شود مقاوم‌تر خواهد بود.

**۱۴-۱-۴ - قطعه شماره ۴ (دستگیره)** : این قطعه که شکل کشیده شده در مقیاس ۱:۵ آن را ملاحظه می‌کنید از جنس چوب سخت مانند راش، مرز یا افرا و ... ساخته می‌شود و دو عدد از آن مورد نیاز است (شکل ۱۴-۶).

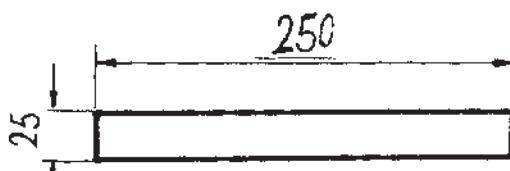

شکل ۱۴-۶

**۱۴-۱-۵ - قطعه شماره ۵ (سرمرغ)** : شکل زیر با مقیاس ۱:۵ از سرمرغ کشیده شده محل چشم سوراخی به قطر ۲۵ میلی‌متر است که جای استقرار دستگیره است و در پایین شکل دو سوراخ کوچک به قطر ۲ میلی‌متر است که جای پیچ نگهدارنده و محکم کننده قطعات به یکدیگر در محل مربوطه می‌باشد (شکل ۱۴-۷).

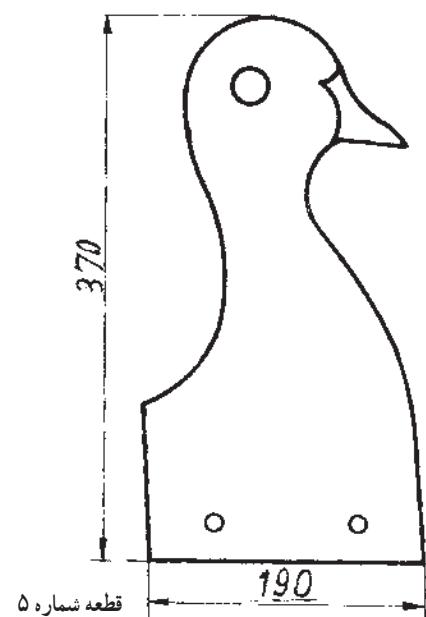


شکل ۱۴-۷

جنس این قطعه را از A.M. دی. اف به ضخامت ۱۸ میلی‌متر و یا چوب کاج به ضخامت ۱۸ میلی‌متر انتخاب کنید که چنانچه از جنس چوب باشد مقاوم‌تر خواهد بود.


**۱۴-۱-۲ - قطعه شماره ۲ (پشتی صندلی)** : از این قطعه نیز دو عدد طبق شکل مقابل که با مقیاس ۱:۵ کشیده شده تهیه می‌شود.

جنس این قطعه از M.D.F. به ضخامت ۱۸ میلی‌متر و یا چوب با ضخامت ۱۸ میلی‌متر تهیه می‌شود که از جنس چوب مقاوم‌تر خواهد بود.

**۱۴-۱-۳ - قطعه شماره ۳ (کف صندلی)** : از این قطعه نیز دو عدد مطابق شکل زیر که با مقیاس ۱:۵ کشیده شده لازم است تهیه کنید (شکل ۱۴-۵).

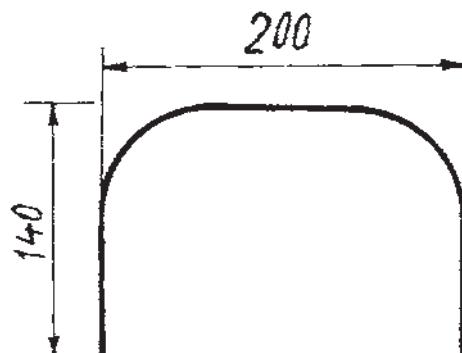


قطعه شماره ۲

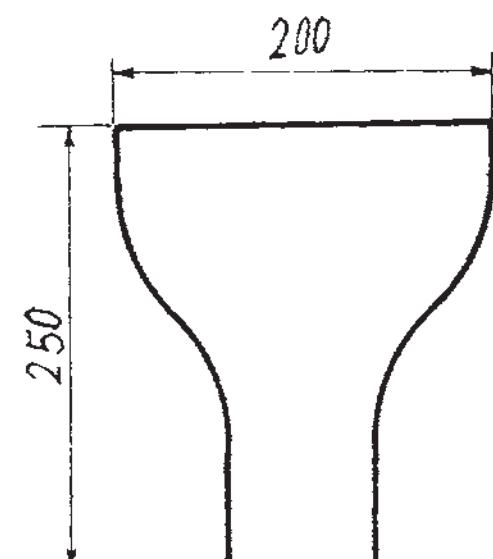


قطعه شماره ۳


شکل ۱۴-۵

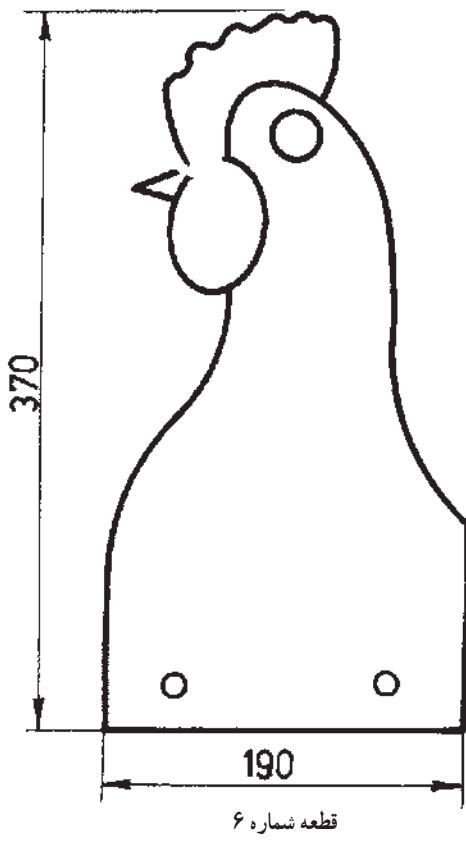

قطعه شماره ۶  
۱۴-۸

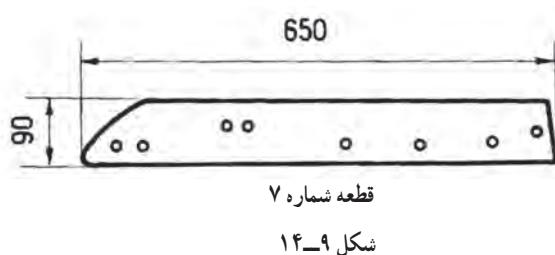

قطعه شماره ۷  
۱۴-۹

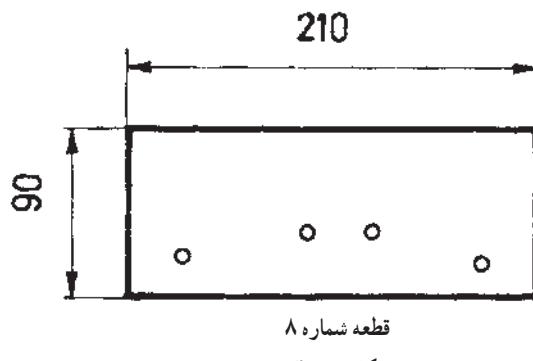

قطعه شماره ۸  
۱۴-۱۰

جنس این قطعه نیز می‌تواند از M.D.F به ضخامت ۱۸ میلی‌متر و یا چوب به ضخامت ۱۸ میلی‌متر باشد که از جنس چوب بهتر است.

**۱۴-۱۶** – قطعه شماره ۶ (سر خروس) : این قطعه نیز طبق (شکل ۱۴-۸) است که در مقیاس ۵:۱ از اندازه اصلی کشیده شده است و در محل چشم خروس نیز سوراخی به قطر ۲۵ میلی‌متر برای استقرار دستگیره وجود دارد و در پایین شکل دو سوراخ به قطر ۲ میلی‌متر جهت قرار پیچ‌های محکم‌کننده وجود دارد. جنس این قطعه نیز بهتر است از جنس چوب باشد ولی می‌توانید از جنس M.D.F به ضخامت ۱۸ میلی‌متر نیز انتخاب کنید که چنان‌چه نتوپان روکش شده مصرف شود برای قطعات سر مرغ و خروس بهتر است.

**۱۴-۱۷** – قطعه شماره ۷ (قید پهلو) : این قطعه یک قید طولی از جنس چوب کاج است که ۸ عدد سوراخ جای پیچ به قطر ۵ میلی‌متر در آن ایجاد شده است (شکل ۱۴-۹).  
شکل زیر در مقیاس ۱:۱۰ نسبت به اندازه واقعی کشیده شده است.

**۱۴-۱۸** – قطعه شماره ۸ (قید اتصال میانی) :  
شکل زیر در مقیاس ۱:۵ از این قطعه کشیده شده است این قطعه از چوب کاج تهیه شده و در سطح آن ۴ سوراخ به قطر ۲ میلی‌متر جهت پیچ اتصال دهنده و محکم‌کننده قطعات به یکدیگر ایجاد شده است (شکل ۱۴-۱۰).

#### ۱۴-۱-۹ قطعه شماره ۹ (پایه) : این اسباب بازی ۶

پایه دارد که یکی از آنها با مقیاس ۱:۵ در شکل رو به رو کشیده شده است.

جنس این قطعه نیز از چوب کاج انتخاب می شود. در صورت موجود بودن چوب پهن برگ داخلی ترجیحاً چوب راش، افرا، توسکا، چنار و یا بلوط مناسب خواهد بود (شکل ۱۴-۱۱).


#### ۱۴-۱-۱۰ قطعه شماره ۱۰ (قید افقی اتصال

پایه) : از این قطعه که شکل آن در مقیاس ۱:۵ کشیده شده است ۳ عدد ساخته می شود و در سطح آن دو سوراخ مریع شکل که طول هر ضلع آن ۲۵ میلی متر است وجود دارد و در صورت نیاز تسریع در تولید می توان سوراخ ها را به صورت دایره و یا مته به قطر ۲۵ میلی متر نیز انجام داد، مشروط بر این که زبانه زیر قطعه شماره ۹ را نیز با چوسه گرد کنیم.

جنس این قطعه نیز می تواند از چوب کاج یا چوب پهن برگ باشد.

#### ۱۴-۱-۱۱ قطعه شماره ۱۱ (قید خمیده مقر پایه) :

شکل این قطعه در مقیاس ۱:۱ کشیده شده و شعاع قوس داخلی آن ۱۹۵ سانتی متر و قوس خارجی برابر ۲۰۴ سانتی متر است قطعه از جنس چوب کاج انتخاب می شود و در سطح آن ۳ عدد کام به طول ۹۰ میلی متر و عرض ۱۲ میلی متر کنده می شود (شکل ۱۴-۱۳).

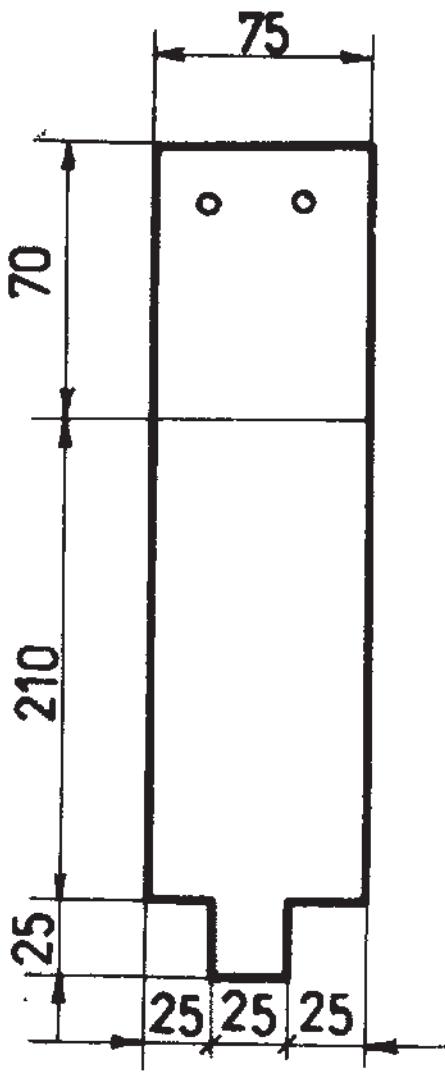


قطعه شماره ۹

۱۴-۱۱



قطعه شماره ۱۰

۱۴-۱۲

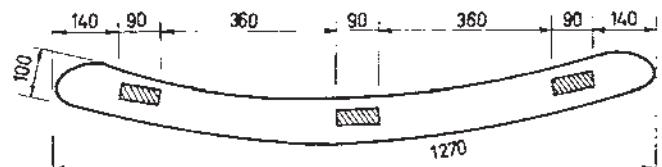

قطعه شماره ۱۱

۱۴-۱۳

سازنده طرح پروژه خود را روی مواد اصلی با مقیاس ۱:۱ طراحی می‌کند و سپس قطعه طراحی شده را با وسائل مربوطه مانند ارددستی ساده، اره عمودی دستی و در صورت داشتن مهارت کافی با اره نواری برش می‌دهد (شکل ۱۴-۱۵).

به طوری که در شکل ۱۴-۱۶ ملاحظه می‌کنید هنرجوی هنرستان قدس تهران در حال برش قطعات طراحی شده روی M.D.F به وسیله ماشین اره نواری کوچک است.




شکل ۱۴-۱۵ - هنرجو در حال طراحی قطعات الکلنگ روی M.D.F روش شده



شکل ۱۴-۱۶

**قطعه شماره ۱۲ (دم خروس) :** این قطعه به شکل زیر است که در مقیاس ۱:۵ کشیده شده است. جنس این قطعه را از M.D.F حتی الامکان روکش شده به ضخامت ۱۸ میلی‌متر و یا چوب کاج به ضخامت ۱۸ میلی‌متر می‌توانید انتخاب کنید و اگر از چوب ساخته شود مقاوم‌تر خواهد بود. در قسمت پایین این قطعه دو عدد سوراخ جای پیج به قطر ۲ میلی‌متر وجود دارد (شکل ۱۴-۱۴).

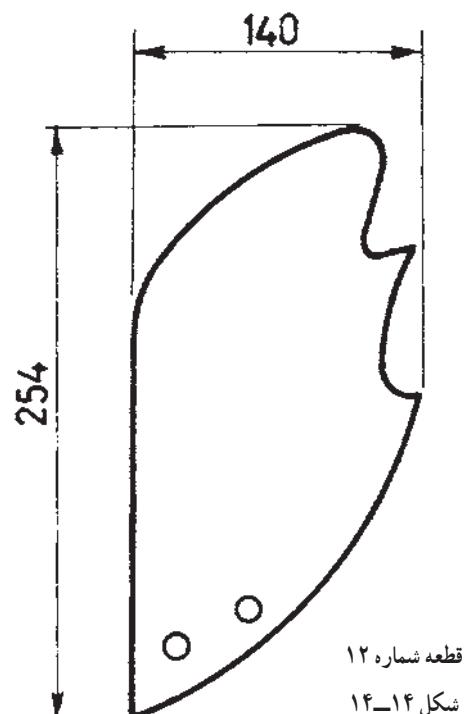

## ۱۴-۲ - تهیه شابلون قطعات

به طوری که ملاحظه کردید قطعات مورد نیاز ساخت الکلنگ شکل‌های مختلف دارند و اغلب حتی دارای سطوح و اضلاع منحنی به فرم‌های گوناگون هستند و برای ساخت آنها می‌باید دقیقاً شکل و اندازه هر قطعه را داشته باشیم و آنها را روی سطح مواد مانند چوب و M.D.F وغیره ترسیم کنیم و مواد را با ابزار دستی و دستی ماشینی و یا ماشین آلات مربوطه شکل دهیم.

البته چنانچه هدف ما ساختن فقط یک عدد از هر پروژه باشد همانطوری که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید هنرجو یا فرد

سری سازی انجام دهد. لذا ابتدا شابلون خطکشی تهیه کنید و برای این کار روی یک صفحه نازک فیبر با تخته سه‌لائی و یا مقواهی مقاوم تمام قطعات را با مقیاس ۱:۱ باید ترسیم کنید و چون یک بار این عمل صورت می‌گیرد برای تمرین همگانی در کارگاه آموزشی بهتر است هر کدام از شما روی یک صفحه نازک کوچک مناسب یکی از قطعات را انتخاب و ترسیم کنید (شکل ۱۴-۱۸).



شکل ۱۴-۱۸- ترسیم قطعات الکلنگ روی صفحه نازک برای تهیه شابلون

برای کشیدن و ترسیم یک شکل با مقیاس بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از روی تصویری که در دست داریم ساده‌ترین روش همان‌طوری که قبلًاً آموخته‌اید روش استفاده از طریقه جدول‌بندی با کمک کاغذهای میلی‌متری و یا شطرنجی است (شکل ۱۴-۱۹).

برای مثال شکل قطعه سر خروس را که با مقیاس ۱:۵ کشیده شده روی صفحه کتاب یا فتوکپی آن با مربعهای  $5\times 5$  میلی‌متر جدول‌بندی کنید و همان جدول را روی صفحه نازک انتخابی مثلًاً تخته سه‌لائی با مربعهای  $25\times 25$  میلی‌متر که ۵ برابر بزرگ شده رسم کنید و سپس نقاط برخورد قطعات کوتاه قوس‌ها و خطوط سرخروس را در شکل کوچک ۱:۵ قبلی به دقت تعیین


در بعضی مواقع قوس‌ها بزرگ‌تر هستند مانند قوس‌های داخلی و خارجی قطعه شماره ۱۱ الکلنگ که قید خمیده مقر پایه است و قوس داخلی آن ۱۹۵ سانتی‌متر و قوس خارجی آن ۲۰۴ سانتی‌متر است. این قوس‌های بزرگ را نمی‌توان با پرگار معمولی ترسیم کرد لذا برای ترسیم حتی یک عدد آن پرگار یا وسیله مخصوص لازم است. به طوری که در عکس مشاهده می‌کنید (شکل ۱۴-۱۷)، هنرجو برای ترسیم این قوس بزرگ از یک قطعه بلند چوب استفاده کرده است که متوجه می‌شوید کاربرد آن حجم زیادی از کارگاه را اشغال کرده است و اگر همه فراگیران بخواهند برای ساخت پروژه خود این عمل را انجام دهند و یا یک کارگاه تولیدی بخواهند در فضای کارگاه و یا کارخانه خود برای هر یک از تولیدات یک چنین فضا و زمانی را برای ترسیم قوس مصرف کند و هدف تولید چندین و گاهی چند هزار عدد از یک نوع تولید مطرح باشد که به نام تولید انبوه خوانده می‌شود از نظر اقتصادی مفروض به صرفه نخواهد بود، لذا تولید را با روش سری‌سازی انجام می‌دهند که شرط اول بعد از طراحی و تهیه نقشه‌های فنی و انجام محاسبات فنی لازم ساخت یک نمونه ۱:۱ طبق نقشه و سپس اندازه‌گیری مقاومت‌های مکانیکی که باید تحمل نماید، ساخت شابلون‌های خطکشی، اندازه‌گیری و کنترل برای ساخت سریع و بی‌خطر قطعات، موتناز و حتی بسته‌بندی است.

اکنون که هر کدام از شما فراگیران عزیز می‌خواهید یک الکلنگ بسازید و به خانواده یا اجتماع خود هدیه کنید تا برای بازی و تفریح استفاده کنند لازم است قسمتی از تولید را به صورت




شکل ۱۴-۱۷- هنرجو در حال ترسیم قوس با شعاع زیاد قید خمیده پایه الکلنگ می‌باشد.

مستقیماً نقشه کشیده شده با مقیاس موردنیاز روی صفحه نازک کار برای تهیه شابلون منتقل شود و جهت تسریع در کار، استفاده از کاغذ میلی‌متری مفید خواهد بود.

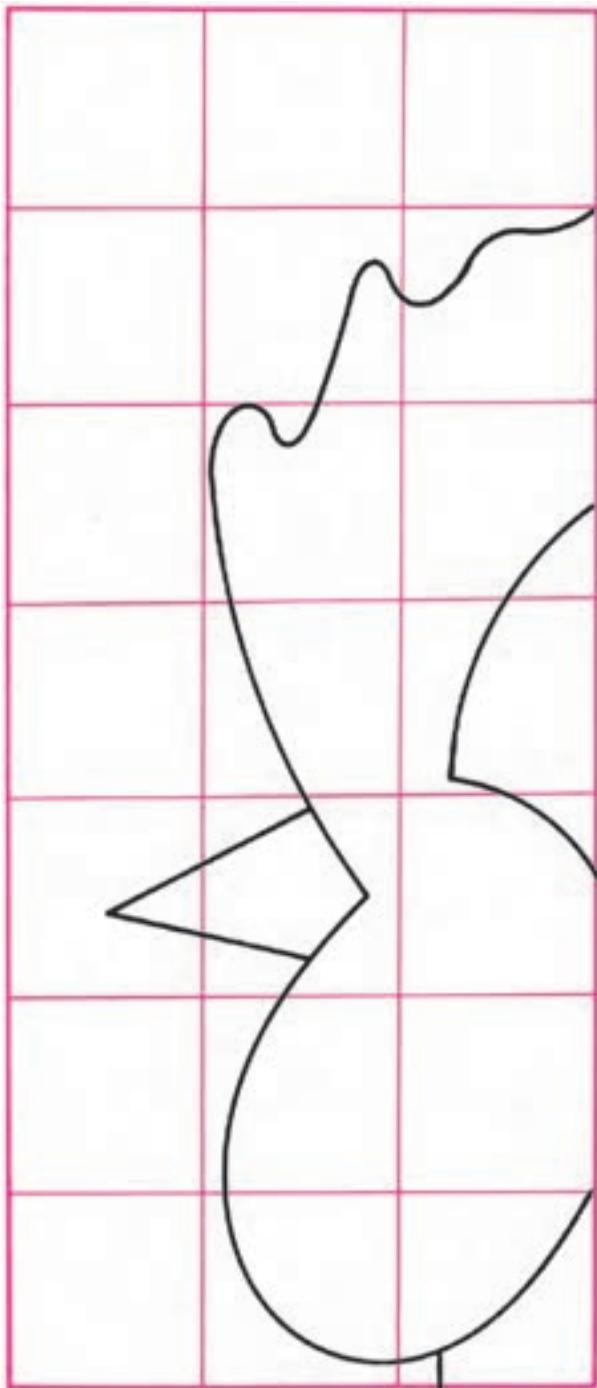

شکل ۱۴-۲۰

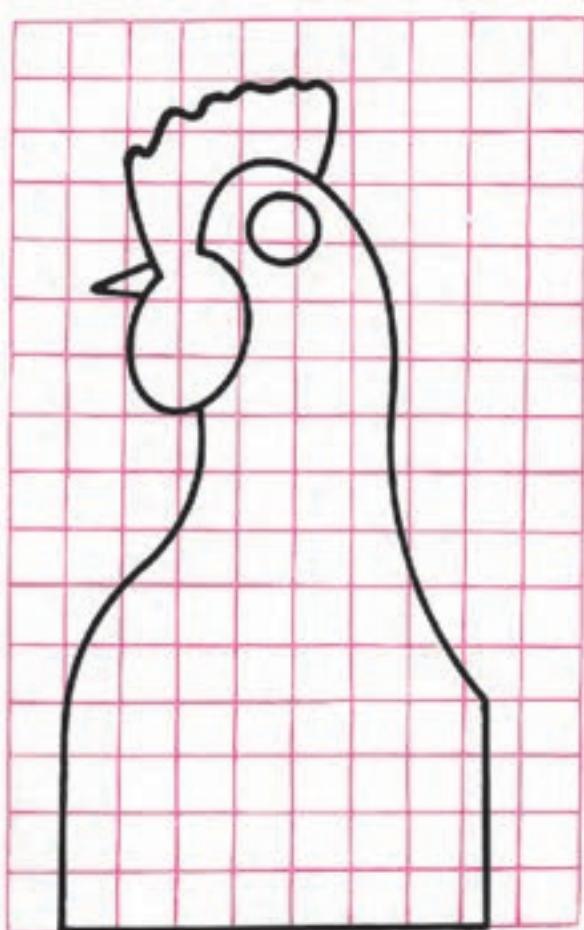

شکل ۱۴-۱۹

نموده و عیناً روی جدول بزرگ منتقل کنید. با وصل کردن و سرهم شدن خطوط شکل ۱:۱ سر خروس روی تخته سه‌لائی ترسیم می‌شود. در مردم بقیه قطعات قوس‌دار غیر‌هندرسی همین کار را بکنید و قطعات هندسی را نیز با استفاده از ابزار مربوطه مانند خط‌کش و پرگار و غیره روی تخته سه‌لائی انتخابی با مقیاس ۱:۱ بکشید. البته این کار را به کمک پانتوگراف نیز می‌توان انجام داد، مخصوصاً پانتوگراف‌های الکتریکی که با هر مقیاسی قادر هستند اشکال را بزرگ و کوچک کنند دستگاه‌های زیراکس و فتوکپی نیز قادر به این کار در نقشه‌ها هستند. چنانچه عکس شکل را داشته باشیم دستگاه‌های اگراندیسور (شکل ۱۴-۲۰) که بیشتر در عکاسی و ظهور فیلم از آن استفاده می‌کنند می‌تواند مورد مصرف باشد ولی شما در این درس از روش جدول‌بندی استفاده کنید تا

درصورتی که از اره نوکی برای برش شابلون استفاده می‌کنید همان‌طوری که قبل‌گفته شد اگر منحنی برش در وسط قطعه باید انجام شود ابتدا یک سوراخ تزدیک خط ایجاد کنید و سپس طبق شکل قطعه را روی میز کار محکم نموده و عمل برش را انجام دهید (شکل ۱۴-۲۳).



شکل ۱۴-۲۳— طریقه بریدن شابلون بهوسیله اره نوکی

البته ایجاد سوراخ مذکور در شرایط مساوی برای اره کمانی نیز لازم خواهد بود ولی درصورت شروع برش از کنار قطعه ایجاد سوراخ لزومی نخواهد داشت.

**۱۴-۱— برش کاری و رنده کاری قطعات**  
بعد از تهیه یک سری شابلون با مقیاس ۱:۱ آن‌ها را روی سطح مواد تولید قرار دهید و با دقیق و رعایت اقتصاد کار که حداقل دور ریز را داشته باشید خط‌کشی کنید.  
مواد لازم همان‌طوری که قبل‌اشاره گردید برای ساخت این الکلنگ عبارتند از :


۱— چوب کاج یا چوب پهن برگ به صورت تخته که با ضخامت ۲۵ میلی‌متر دقیقاً رنده شده و به یک ضخامت گندگی شده باشد.

۲— M.D.F ساده یا دو طرف روکش شده به ضخامت ۱۸ میلی‌متر.

۳— به جای مصرف M.D.F اگر از چوب استفاده شود بهتر خواهد بود. پیشنهاد می‌شود که قطعات را هر فراگیر یکی یکی روی مواد مربوطه خط‌کشی کند و بعد از انجام برش قطعه بعدی را انجام دهید (شکل ۱۴-۲۳).

### ۱۴-۳— برش کاری و ساخت شابلون


پس از ترسیم نقشه روی تخته سه لائی یا فیبر می‌باید آن را برش دهید. برای این کار می‌توانید از کمان اره و اره‌موئی و یا اره‌نوکی استفاده کنید (شکل ۱۴-۲۱).

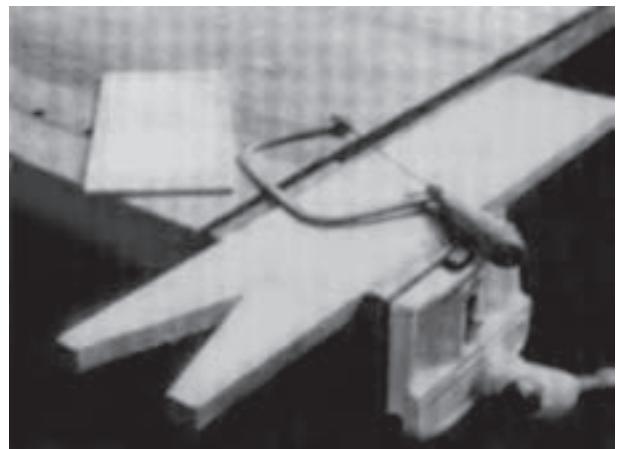

شکل ۱۴-۲۱— نحوه قرار دادن تخته شابلون بری در گیره میز کار

در موقع برش بهوسیله کمان اره و اره‌موئی می‌توان از پایه مربوطه که تخته شابلون بری است استفاده کرده و آن را طبق شکل بین گیره میز کار محکم کنید.

قطعه تخته سه لائی یا فیبر را روی تخته شابلون بری قرار داده و مطابق شکل برش کاری کنید (شکل ۱۴-۲۲). دقیق کنید اره می‌باید حداقل یک میلی‌متر مانده به خط کشیده شده از خارج آن هدایت شود تا بعد از برش محل بریده شده به کمک سوهان، رنده یا سنباده دقیقاً برابر نقشه شود.

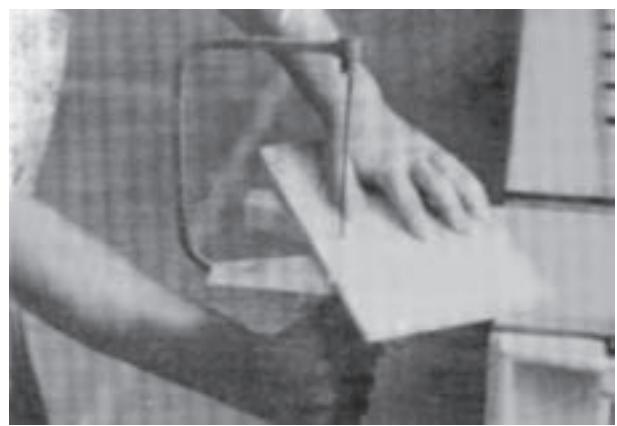

شکل ۱۴-۲۲— طریقه بریدن شابلون بهوسیله اره کمانی که دندانه اره باید در موقع پایین کشیدن برش دهد.

صفحه که به طرف شما قرار دارد شروع کنید. وقتی تیغه اره به سر مرغ می‌رسد به علت بزرگ بودن صفحه M.D.F تسلط شما بر خط برش کم می‌شود لذا بهتر است اره را خاموش کنید و وقتی تیغه از حرکت ایستاد آن را از داخل شکاف برش خارج کنید و مجدداً از قسمت مقابل پایین سر مرغ که در شکل ۱۴-۲۶ ملاحظه می‌کنید عمل برش را انجام دهید.



شکل ۱۴-۲۶—ادامه برش از قسمت مقابل بعد از توقف و خروج تیغه از قسمت اولیه

**۱۴-۴-۲ برش سر خروس :** بعد از برش کامل سرمرغ و خارج کردن آن از محل بریده شده به همان ترتیب قبلی شروع به برش سر خروس کنید و در همه حال دقت کنید عمل برش در کنار خارجی خط کشیده شده به فاصله ۱ میلی‌متر انجام شود و همیشه جهت برش را طوری انتخاب کنید که تسلط کافی بر اره عمودبر و خط برش داشته باشید (شکل ۱۴-۲۷). دقت کنید زیر محل برش بایستی حتماً خالی باشد و یک غفلت کوچک کافی خواهد بود که تیغ اره میز کار را نیز برش دهد. برای اطمینان همیشه چند سانتی‌متر مانده به میز کار اره را خاموش کنید و صفحه یا قطعه را جابه‌جا نمایید و یا خودتان تغییر جا و محل برش دهید. برای دقت عمل بیشتر می‌توانید یک طرف صفحه یا قطعه کار را بهوسیله گیره به میز کار محکم کنید یا یکی از دوستان به شما کمک کند و قطعه را نگهدارد (شکل ۱۴-۲۸).

را شروع کند تا حجم زیاد مواد اولیه که ابتدا به علت تکه‌تکه بودن بزرگ است سطح کارگاه را اشغال نکد (شکل ۱۴-۲۴).



شکل ۱۴-۲۴—خطکشی قطعات الکلکگ روی ورق F.M.D. بهوسیله شابلون

برای برش کاری بهترین وسیله در کارگاه عمومی اره‌برقی عمودبر (اره‌چکشی) شکل ۱۴-۲۵ است که لازم است تیغه مناسب برای آن انتخاب نمود و دور لازم را نیز تنظیم کنید. برای جلوگیری از لاسه شدن و کنده شدن روکش اطراف تیغه در موقع برش از قطعه پلاستیکی راهنمای اره حتماً استفاده کنید و برش‌ها را به ترتیب زیر انجام دهید:

#### ۱۴-۴-۱ برش سر مرغ :



شکل ۱۴-۲۵—عمل برش نوپان بهوسیله اره عمودبر جهت برش سر مرغ که از پایین صفحه شروع شده



شکل ۱۴-۲۸—استفاده از نیروی کمکی و فرو رفتگی سطح میز کار در موقع برش



شکل ۱۴-۲۷—عمل برش سر خروس و نحوه استقرار هنرجو



شکل ۱۴-۲۹

چنانچه زیر صفحه M.D.F و روی صفحه میز کار قطعه یا قطعات ضخیمی را که بیشتر از کورس اره ضخامت داشته باشد قرار دهید می توانید عمل برش را روی سطح میز نیز بدون برخورد تیغه اره با آن انجام دهید و یا همان طوری که در شکل دیده می شود در صورت نیاز می توانید از فرو رفتگی روی سطح میز کار که مخصوص جای ابزار است در موقع برش نیز استفاده کنید.

قطعات دیگر را نیز که روی M.D.F یا چوب به ضخامت ۱۸ میلی متر کشیده شده مانند قطعات صندلی (شماره ۲) و دُم مرغ و خروس شماره های ۱ و ۱۲ به همین ترتیب برش کاری کنید.

همان طوری که در شکل نیز دیده می شود قطعات صندلی جداگانه روی M.D.F با کمک شابلون خط کشی می شود (شکل ۱۴-۲۹) و سپس از قطعه اصلی جهت حرکت راحت تر اره و تسلط بیشتر، جدا می شود به طوری که می دانید تیغه اره عمودبر موقع بالا آمدن و نهایتاً وقتی به طرف دسته آن حرکت می کند عمل برش را انجام می دهد و بسته به نوع تیغه که معمولاً در عملیات M.D.F بری بیشتر از اره با دندانه چپ و راست شده استفاده می کنند. این دندانه شکاف اره خشن ایجاد کرده و احتمال زیادی دارد که حتی با وجود استفاده از راهنمای پلاستیکی جلوی تیغه باز هم روکش های



شکل ۱۴-۳۰— اره عمودبر زیر صفحه مخصوص محکم شده و قابل بسته شدن به گیره میز کار است.



شکل ۱۴-۳۱— قوس بری قطعه صندلی الکلنگ بوسیله اره نواری کوچک


نازک چسبانده شده روی M.D.F را جدا کند. لذا افراد دقیق برای جلوگیری از این مسئله همیشه خط کشی قطعه خود را در طرف پشت صفحه M.D.F که کمتر دیده می شود انجام می دهند تا روی صفحه کندگی ایجاد نشود.

البته در این پروژه اکثر قطعات شما مانند سر و دم مرغ و خروس و پشتی صندلی و... از هر دو طرف دیده می شود که برای دقت و تمیزی برش علاوه بر انتخاب تیغه مناسب باستی سرعت پیشبرد کار اره را نیز کم کنید. گاهی اره عمودبر را می توان زیر صفحه مخصوص مانند شکل ۱۴-۳۰ قرار داده و به جای حرکت دستگاه اره عمودبر قطعه کار را برای برش حرکت داد که در این صورت روی قطعه کار خط کشی شود بهتر خواهد بود.

به طوری که در عکس مشاهده می شود در این حالت قطعه گونیای متحرک که روی صفحه وجود دارد احتمال برش کاری سریع و دقیق خطوط مستقیم و موازی باله صفحات کار را ممکن می سازد و در صورت نیاز به قوس بری لازم است گونیا از روی صفحه کنار گذاشته شود.

لازم به تذکر است که عملیات قوس بری در کارخانجات و کارگاههای کوچک به کمک ارههای مشبك بری برقی و یا اره نواری کوچک (شکل ۱۴-۳۱) که نوع پایه دار و رومیزی آن در ابعاد مختلف وجود دارد انجام می شود و در این کتاب به علت عمومی بودن و محدود بودن زمان درس فقط از ارههای دستی و یا اره عمودبر برقی استفاده می شود.

به طوری که در عکس مشاهده می گردد تسلط به برش در موقع قوس بری در حین انجام عملیات برش با اره نواری و اره مشبك بری بهتر است. البته اره عمودبر را نیز اگر به صفحه مخصوص مجهر کنیم، این تسلط به وجود می آید (شکل ۱۴-۳۲).

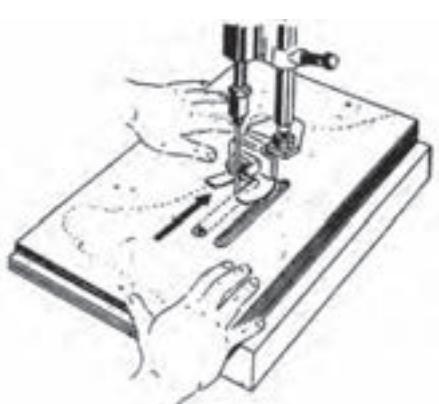

شکل ۱۴-۳۲— قوس بری با اره مشبك بری

## ۱۴-۵- برش کاری چوب‌های ضخیم

برش کاری قید خمیده مقر پایه (قطعه شماره ۱۱) :

این قطعه که دارای ۱۲۷۰ میلی‌متر طول و ۱۰۰ میلی‌متر عرض است از چوب به ضخامت ۵/۲ سانتی‌متر که دقیق رندیده و بهوسیله گندگی به یک ضخامت شده باشد تهیه می‌شود (شکل ۱۴-۳۳).



شکل ۱۴-۳۳- برش کاری قوس خارجی قطعه شماره ۱۱



شکل ۱۴-۳۴- همکاری هنرجویان با یکدیگر در موقع برش قطعات بزرگ



شکل ۱۴-۳۵- خط شابلون در قسمت بریده شده به قطعه اصلی دیده می‌شود.

برای عملیات برش بایستی روی تخته عریض که عرض آن حدود ۲۰۰ میلی‌متر است ابتدا توسط شابلون خط‌کشی کنید و یک طرف چوب را به میز کار توسط گیره محکم کنید و ابتدا طرف خارجی آن را به طوری که در عکس مشاهده می‌شود با اره عمود بر برش کاری کنید.

لازم است که شروع برش کاری را از نزدیک‌ترین نقطه به لبه خارجی تخته انجام دهید. نظر به اینکه تیغه اره عمود بر لازم است خارج از صفحه میز کار عمل کند و به علت قوس داشتن و بزرگ بودن قطعه می‌باید مرتبآآن را روی میز کار تغییر محل داد تا سلط بر برش بیش‌تر شود. لذا برای تسريع کار بهتر است فراگیران دو به دو با هم کار کنند و یک نفر قطعه را روی میز کار با دست همان‌طوری که در شکل دیده می‌شود نگه دارد (شکل ۱۴-۳۴).


مرحله بعدی انجام برش کاری قوس داخلی قید خمیده مقر پایه است که این کار در ادامه برش قبلی صورت می‌گیرد و چنانچه در عکس مربوطه دقت کنید دو نکته مهم دیده می‌شود.

۱- خط شابلون بعد از برش به قطعه اصلی باقی‌مانده، به عبارت دیگر عملیات برش کاری حداقل یک میلی‌متر مانده به خط اصلی انجام شده است. چون باید سطح بریده شده که خشن و دارای نوسانات ناشی از برش است با عملیات بعدی مانند رنده کاری، سوهان کاری و غیره کاملاً مسطح گردد و اگر قطعه کمی بزرگ‌تر از اندازه بریده نشود کوچک خواهد شد (شکل ۱۴-۳۵).


۲- موقیت استقرار قطعه حتماً در محلی است که زیر تیغه اره آزاد بوده و از طرفی تکیه‌گاه قطعه روی میز کار کافی باشد.

## ۱۴-۶- برش کاری قطعات مستقیم


بطوری که ملاحظه کردید تعدادی از قطعات ابعاد مستقیم دارند که در برش بعضی از آن‌ها خصوصاً قطعات کوتاه و مستقیم می‌توان از اردهای دستی ساده نیز استفاده کرد و برای این کار قطعه را بین گیره میزکار محکم نمایید و عمل برش را طبق شکل ۱۴-۳۶ انجام دهید.

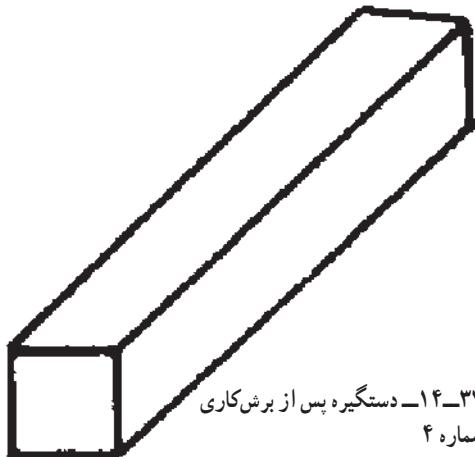

شکل ۱۴-۳۷- دستگیره پس از برش کاری  
قطعه شماره ۴

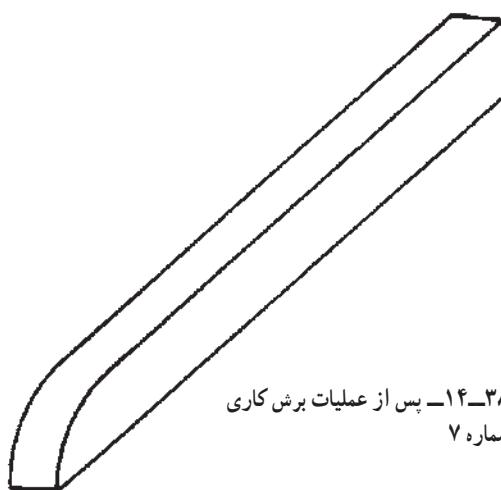

شکل ۱۴-۳۸- پس از عملیات برش کاری  
قطعه شماره ۷

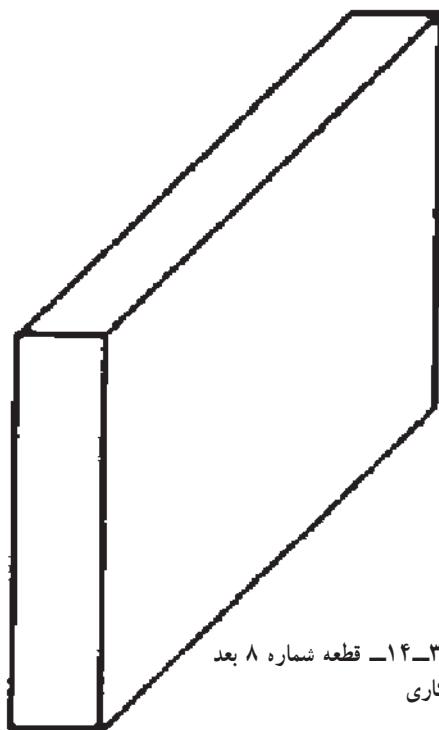

شکل ۱۴-۳۹- قطعه شماره ۸ بعد از برش کاری



شکل ۱۴-۳۶- استفاده از گیره میزکار در موقع برش قطعه شماره ۸

### ۱۴-۶-۱- برش کاری قطعه شماره ۴ : از قطعه شماره

۴ یعنی دستگیره، دو عدد مورد نیاز است و بایستی ابتدا یک مکعب مستطیل با مقطع مربع به ابعاد  $۲۶\times ۲۶\times ۲۵$  میلی‌متر طبق شکل ۱۴-۳۷ بریده شود. لذا از یک تخته تهیه شده به ضخامت ۲۶ میلی‌متر می‌توان استفاده کرد و با اره عمودبر آن را برش داد تا در مرحله بعد نسبت به گرد کردن آن اقدام شود.


۱۴-۶-۲- برش کاری قطعه شماره ۷ : این قطعه نیز از یک تخته به ضخامت ۲۵ میلی‌متر بریده می‌شود و چهار عدد از آن به ابعاد  $۲۵\times ۹۰\times ۶۵$  میلی‌متر لازم است که ابتدا بهوسیله عمودبر عمل برش کاری سطوح مستقیم و منحنی سر آن انجام خواهد شد (شکل ۱۴-۳۸). (۱۴-۳۸)

### ۱۴-۶-۳- برش کاری قطعه شماره ۸ : قید اتصال

میانی یک قطعه مستطیل کامل است که به شکل زیر به ابعاد  $۱۸\times ۹۰\times ۲۱$  میلی‌متر از تخته به ضخامت ۱۸ میلی‌متر که رندیده و گندگی شده ابتدا با اره عمودبر بریده می‌شود (شکل ۱۴-۳۹).

**۱۴-۵-۶-۱۴** - برش کاری قطعه شماره ۱۰ : (شکل ۱۴-۴۱) قید افقی اتصال پایه که ۳ عدد از آن موردنیاز است به ابعاد  $۲۵ \times ۹۰ \times ۳۳$  میلی متر از تخته رندیده شده و گندگی شده تهیه می شود. ابتدا به صورت مکعب مستطیل کامل بریده می شود و سپس در مرحله دوم زبانه آن به صورت (شکل های ۱۴-۴۲ و ۱۴-۴۳) زیر با اره دستی ساده دم رویاه و یا اره ظرفی بر پشتهدار قطع می شود.

**۱۴-۶-۱۴** - برش کاری قطعه شماره ۹ : (شکل ۱۴-۴۰) قطعه پایه که تعداد آن ۶ عدد در این الکنگ است از تخته به ضخامت ۲۵ میلی متر بعد از خط کشی با شابلون بریده می شود و ابتدا آن را به صورت مستقیم، مکعب مستطیل به طول  $۳۰$  میلی متر کامل بریده و در مرحله بعد اتصال زبانه آن را با کمک اره دستی ساده یا اره عمودی قطع کنید.

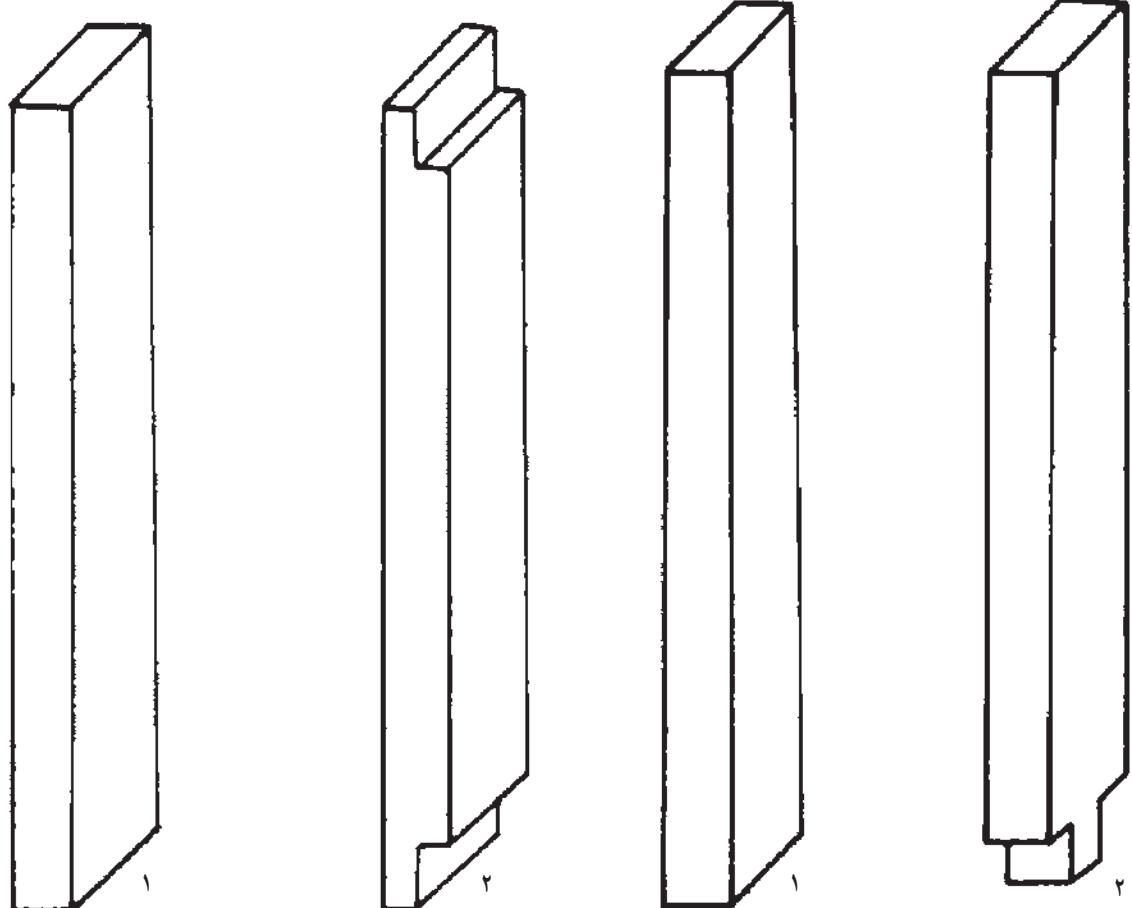


شکل ۱۴-۴۱ - برش کاری قید افقی پایه به ترتیب شماره ۱ و ۲ قطع می شود.

شکل ۱۴-۴۰ - قطعه شماره ۹ برش کاری پایه به ترتیب شماره ۱ و سپس ۲ بریده می شود.

آن پس از بستن قطعه با پیچ دستی روی میز کار به موسیله ابزار مناسب (مغار یا اسکنه) و چکش محل موردنظر را تعییه کنید سوراخ کاری را از دو طرف انجام دهید تا الیاف شکسته نشود.

همان طوری که در نقشه قطعات ملاحظه کرده اید در قطعه شماره ۱۰ علاوه بر زبانه طرفین آن دو عدد سوراخ مربع شکل به ابعاد  $۲۵ \times ۲۵$  میلی متر نیز در سطح قطعه وجود دارد که برای تعییه

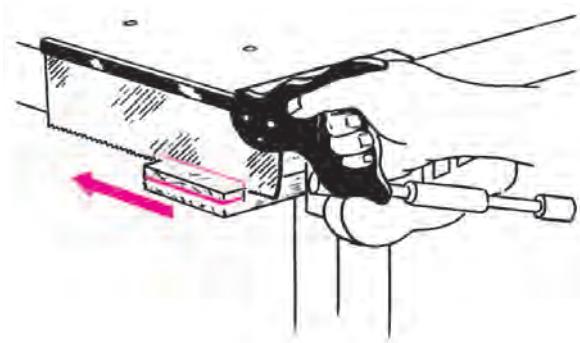


شکل ۱۴-۴۳—برانداختن زبانه قطعه شماره ۱۰ با اره ظریف بر



شکل ۱۴-۴۲—برش زبانه قطعه شماره ۱۰ با اره ظریف بر پشتهدار

عمل ساده‌تر ایجاد سوراخ‌های مذکور در سطح قید افقی اتصال پایه، استفاده از ازه عمودبر است به این ترتیب که یک سوراخ با دریل برقی یا دستی در کنار خطوط کشیده شده تعییه و سپس با اره عمودبر و با استفاده از این سوراخ عمل برش کاری را انجام دهید و مطابق شکل کشیده شده مرحله ۳ و سپس مرحله ۴ را نیز انجام دهید تا قطعه شماره ۱۰ کامل شود (شکل ۱۴-۴۴).

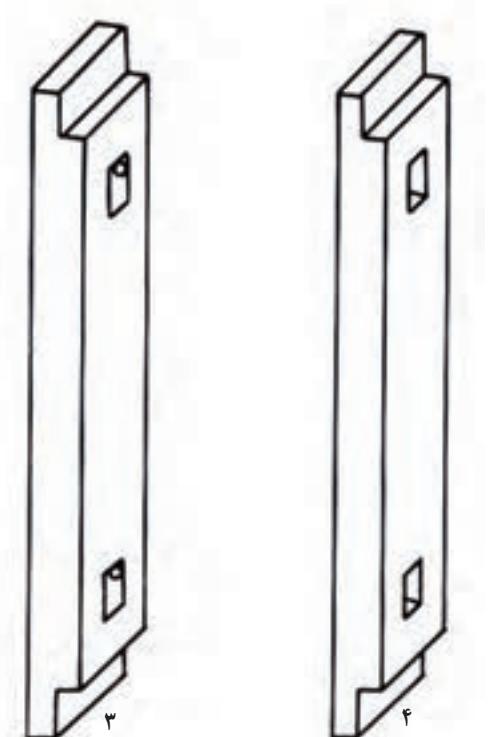

ایجاد سوراخ در کنار مربع  
به وسیله دریل

ایجاد سوراخ مربع شکل  
به وسیله اره عمودبر

شکل ۱۴-۴۴

#### ۷-۱۴—عملیات رنده کاری

معمولًاً بعد از عملیات برش کاری که سطح ایجاد شده دارای خشونت و یا نوسانات نسبتاً زیاد قابل دید خواهد بود عملیات رنده کاری انجام می‌شود، در این مرحله با کمک رنده‌های دستی متناسب با سطوح مربوطه عملیات تسطیح را انجام دهید و چون در موقع بریدن تیغه اره را از خارج خطوط عبور داده‌اید لذا همه قطعات در محل بریده شده حداقت یک میلی‌متر برای عملیات رنده کاری و تسطیح کامل سطح مربوطه جا دارند و معمولًاً عمل رنده کاری قبل از عمل ایجاد زبانه و سوراخ وغیره انجام می‌شود تا ابعاد قطعه به دقت لازم بررسند و محل دقیق اتصالات و یا سوراخ‌ها را بتوان تعیین کرد.


برای عملیات رنده کاری قطعات را لازم است بین گیره میزکار محکم کرد یا برای استقرار و ثابت شدن قطعه از قطعات فلزی (هاکن یا قلاب) روی میزکار استفاده کنید (شکل ۱۴-۴۵ و ۱۴-۴۶).



شکل ۱۴-۴۷—دو قطعه مشابه قید خمیده پایه بهم بسته شده و بوسیله رنده قوس رنده تسطیح می‌گردد.



شکل ۱۴-۴۵—رندين ضخامت قطعه شماره ۵ با رنده آهنی

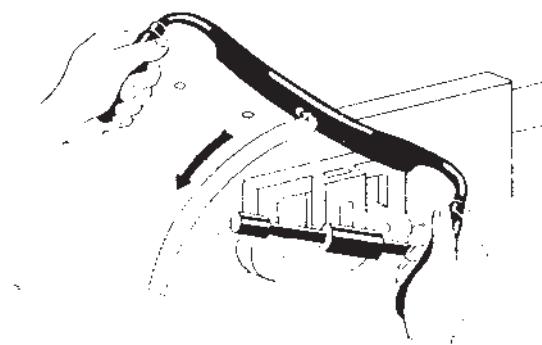

شکل ۱۴-۴۸—تسطیح کردن قسمت محدب قطعه بوسیله رنده بال کبوتری



شکل ۱۴-۴۶—رندين سطح قطعه شماره ۷ با رنده آهنی و با کمک هاکن یا قلاپ میزکار

#### ۱۴-۸—فرم دادن و سوراخ کاري قطعات

برای عملیات فرم دادن لازم است از ابزارهای مختلف منجمله اره و رنده و چوبسا و سوهان و غیره مناسب باشکل کار استفاده کنید. در ساخت این پروژه الکلنگ اغلب قطعات فرم اولیه خود را که بخواهند به شکل شابلون در بیاند بوسیله عمل برش بدست آورده اند و مراحل بعد رساندن آنها به حد دقیق خطوط شابلون و به وجود آمدن یک سطح کاملاً صاف می‌باشد و بعضی قطعات نیز عملیات جداگانه مانند گرد کردن و یا سوراخ کاری دارند که به ترتیب لازم است به چگونگی طریقه ساخت آنها بپردازیم.

۱۴-۸-۱—فرم دادن قطعه شماره ۱ و ۱۲ : (شکل ۱۴-۴۹) این قطعات که دم مرغ و خروس است بوسیله اره عمود بر تا تزدیک خط شابلون کاملاً دقیق توسط شما بریده شده

در مواقعي که چند قطعه هم شکل و هم اندازه را می‌خواهيد رنده کنید می‌توانيد قطعات را به یکدیگر با پیچ دستی بینديد، به طوری که در شکل دیده می‌شود رندين قوس داخلی قيدهای خمیده پایه توأمًا با رنده قوس رند یا رنده کشتی انجام می‌شود که اين عمل را می‌توان با رنده بال کبوتری نيز انجام داد.

به طوری که در شکل ملاحظه می‌کنید خط کشیده شده با شابلون بعد از عملیات برش و قبل از رندين هنوز به لبه کار دیده می‌شود و بعد از عملیات رنده کاري این خط از بین رفته و قطعه کار کاملاً با شابلون برابر می‌گردد (شکل ۱۴-۴۷).

برای رندين قوس های خارجی محدب می‌توانيد از رنده معمولي آهنی یا چوبی و یا رنده بال کبوتری استفاده کنید (شکل ۱۴-۴۸).




شکل ۱۴-۵۰- پختن قسمت خارجی با سوهان یا چوبسا برای جلوگیری از کندگی



فرم دادن قطعه به وسیله سوهان




شکل ۱۴-۵۱- محل سوراخ هارا با درفش علامت گذاری کنید.

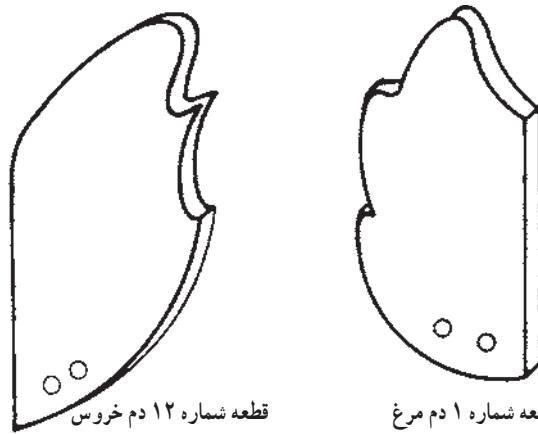

شکل ۱۴-۴۹

قطعه شماره ۱ دم مرغ

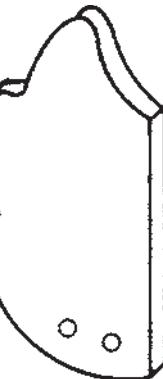

و اکنون لازم است به وسیله چوبسا و سوهان به خط شابلون برسد و برای این کار اگر فاصله خط زیاد است به وسیله چوبسا و اگر نه با سوهان عمل سوهان کاری را تا رسیدن به حد شابلون انجام دهید. (شکل مقابل)

دقت کنید اگر به علت فاصله زیاد خط تا حد شابلون از چوبسا استفاده می کنید کندگی الیاف خصوصاً کندگی لبه روکش های چسبانده شده روی نوپان به وجود نیاید و جهت اطمینان از این مسئله لازم است ابتدا لبه مقابل خارجی قطعه را قدری با همان چوبسا پخ بزنید (شکل ۱۴-۵۰).

#### ۱۴-۸-۲- سوراخ کاری قطعه شماره ۱ و ۱۲ :


دو قطعه هر کدام ۲ سوراخ جای پیچ دارد که محل آن را بایستی از روی شابلون علامت گذاری کنید و سپس به وسیله یک درفش مرکز سوراخ هارا مشخص کنید به نحوی که در موقع سوراخ کاری نیش منه در مرکز آن فرو رود و جایه جایی ناخواسته از مرکز سوراخ صورت نگیرد (شکل ۱۴-۵۱). اکنون با دریل برقی و با منه به قطر ۲ میلی متر روی هر قطعه دو سوراخ مربوطه را ایجاد کنید.

سوراخ ها می باید عمود بر سطح قطعات باشد، می توانید دریل را افقی یا عمودی به کار ببرید و استفاده از دریل پایه دار یا رومیزی در آسان کردن و سرعت بخشیدن به کار مؤثر است.

از طرف خارج با زاویه  $30^\circ$  درجه رنده نمایید (شکل ۱۴-۵۴). به نحوی که وقتی دو قطعه کفی و پشتی روی هم قرار گرفت طبق شکل بالا پشتی با زاویه  $60^\circ$  درجه روی کفی واقع شود و زیر آنها نیز در یک خط مستقیم قرار گیرد.



زاویه پشتی صندلی نسبت به کف آن

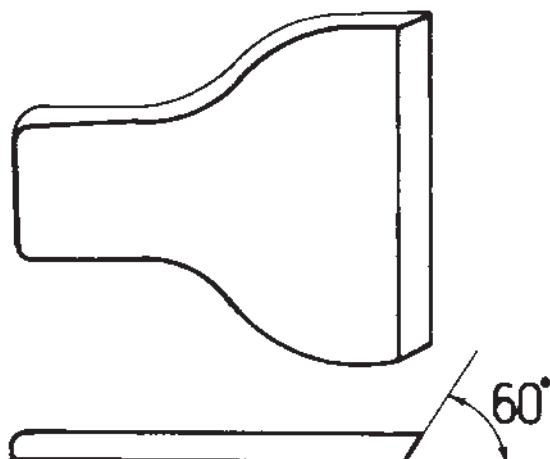


قطعه شماره ۳ انتهای کفی صندلی با زاویه  $60^\circ$  درجه رنده نماید می شود

شکل ۱۴-۵۳

قطعه را می توانید به صورت عمود بر سطح میز کار بین گیره میز بیندید و یا به وسیله پیچ دستی آن را به صورت افقی روی صفحه میز کار محکم کنید و عمل سوراخ کاری را انجام دهید (شکل ۱۴-۵۲).



شکل ۱۴-۵۲ - با دریل دستی یا برقی سوراخ عمود بر سطح قطعه انجام می شود

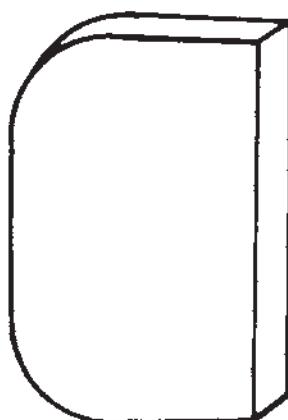


قطعه شماره ۲ انتهای پشتی صندلی با زاویه  $30^\circ$  درجه رنده نماید می شود

شکل ۱۴-۵۴

**۱۴-۸-۳ - فرم دادن قطعات صندلی : چهار قطعه**  
پشتی و کفی دو صندلی الاکلنگ نیز بعد از برش نیاز به فرم دادن دارد که قسمت های قوسدار آنها را به وسیله چوبسا و سوهان و قسمت های مستقیم را می توانید از رنده دستی نیز استفاده کنید و برندید تا همه قسمت های آن را دقیقاً به خط شابلون کشیده شده برسانید.

کفی و پشتی صندلی ها با زاویه  $60^\circ$  درجه طبق شکل روی هم می باید قرار گیرد (شکل ۱۴-۵۳). برای این کار با گونیای بازشو زاویه مربوط را با کمک نقاله تنظیم نموده و روی محل اتصال در ضخامت چوب خط کشی کنید و سپس کف صندلی خط کشی شده را با رنده دستی برندید تا به زاویه  $60^\circ$  درجه برسد. در این مرحله پشتی صندلی را لازم است طبق شکل کشیده شده در انتهای آن

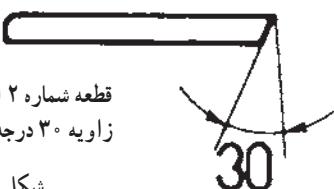

به وجود آورید.


دقت کنید که برای جلوگیری از کندگی ناخواسته الیاف چوب یا روکش در اطراف محل پشت سوراخ چشم مرغ و خروس بهتر است بلا فاصله بعد از درآمدن نیش منه از پشت کار سوراخ کاری را متوقف کرده و از طرف پشت مجدداً آن را ادامه دهید و به انجام رسانید و یا یک قطعه جداگانه در موقع سوراخ کاری پشت کار قرار دهید.

**۱۴-۸-۵** - فرم دادن قطعه شماره ۷ : این قطعه که از چوب به ضخامت ۲۵ میلی متر قبل خط کشی و توسط اره عمودی بریده شده اکنون دارای سه سطح مستقیم و یک سطح منحنی طبق شکل می باشد که در سطح آن ۸ سوراخ به قطر ۲ میلی متر نیز ایجاد می گردد (شکل ۱۴-۵۷ و ۱۴-۵۸).

#### ۱۴-۸-۶ - فرم دادن قطعات ۵ و ۶ : قطعات سر

مرغ و خروس را نیز که قبل بوسیله شابلون خط کشی نموده و با اره عمودی برش داده اید می باید بوسیله ی چوبسا و سوهان و رنده به حد خط شابلون برسانید، البته همان طوری که قبل گفته شد در صورت استفاده از چوب برای تهیه سر مرغ و خروس بجای نوپان استحکام قطعات بیشتر خواهد شد. در این حالت عملیات اتمام کاری فرم دادن را نیز می توانید راحت تر حتی بوسیله رنده بال کبوتری و چوبسا و غیره انجام دهید (شکل ۱۴-۵۵ و ۱۴-۵۶).

بعد از عمل فرم دادن عمل سوراخ کاری را بوسیله دریل دستی و یا بر قی انجام دهید و دو عدد سوراخ به قطر ۲ میلی متر در پایین سر مرغ و خروس و یک عدد سوراخ به قطر ۲۵ میلی متر روی سر آنها در محل چشم بوسیله منه برگی و یا منه گرد بر فورسترن

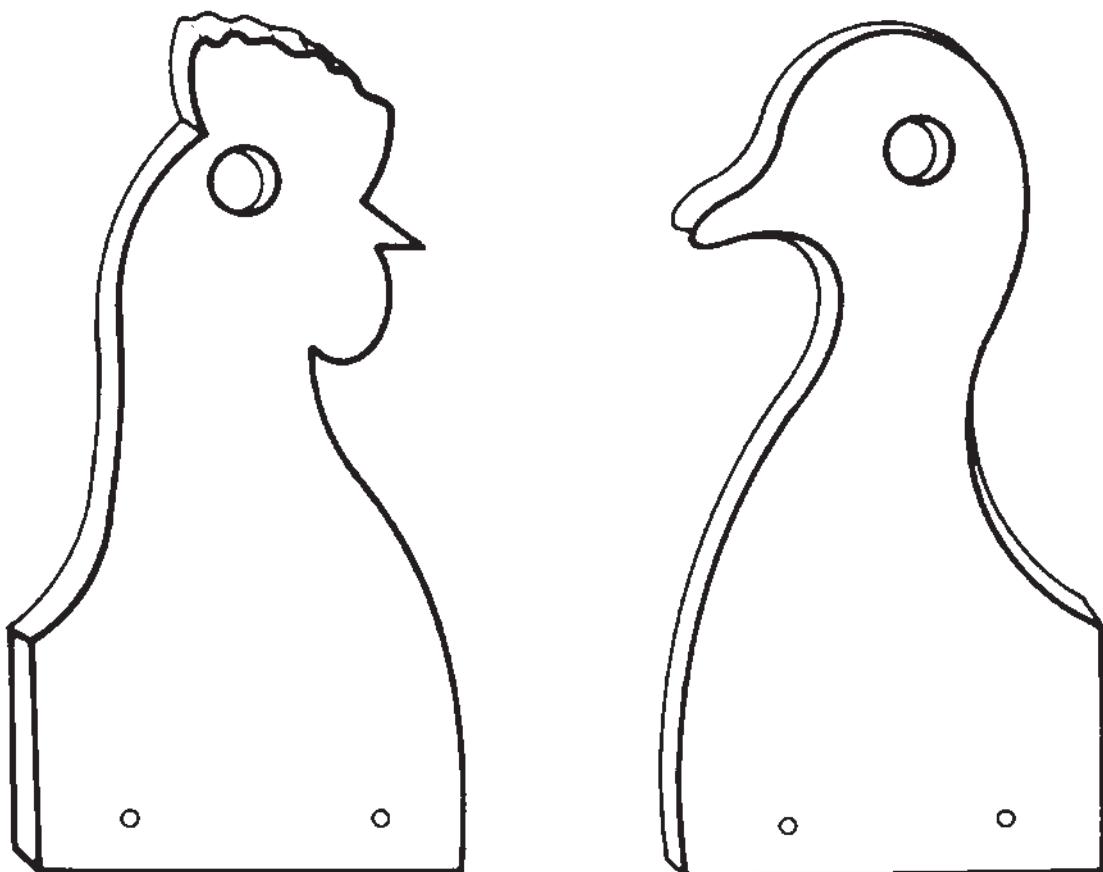


شکل ۱۴-۵۶ - قطعه شماره ۶ فرم داده شده


شکل ۱۴-۵۵ - قطعه شماره ۵ فرم داده شده

کنید تیغ رنده به آخر سرچوب یعنی لبه خارجی برخورد نکند و شکستگی یا کندگی الیاف ناخواسته ایجاد نشود (شکل ۱۴-۵۹ و ۱۴-۶۰).

**۱۴-۸-۷** فرم دادن قطعه شماره ۹ : این قطعه که ۶ عدد از آن برای پایه استفاده می‌گردد در این مرحله می‌باید فرم

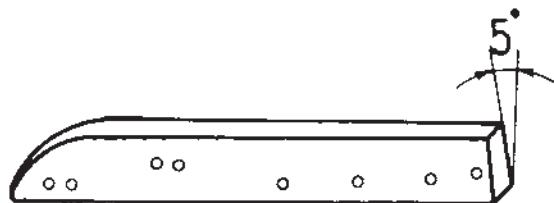


شکل ۱۴-۵۷—قطعه شماره ۷ پس از اتمام کاری

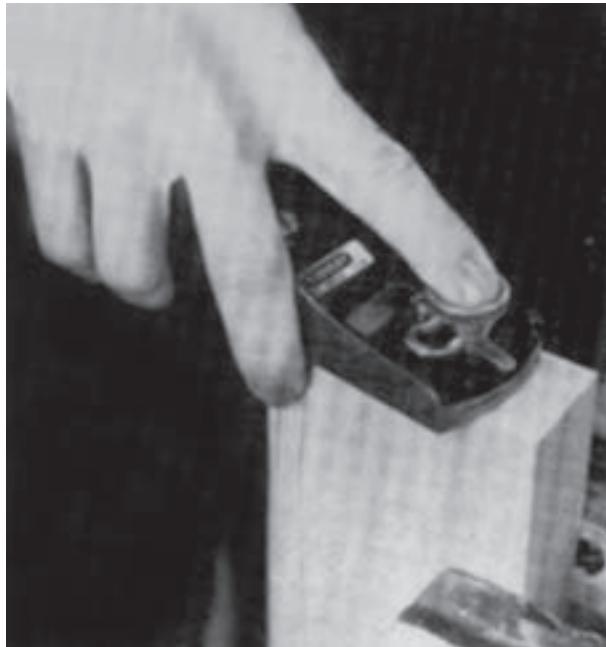

شکل ۱۴-۵۹—استفاده از رنده سرچوب در تسطیح سرچوب قطعه شماره ۸



شکل ۱۴-۵۸—استفاده از چوپسازنده‌ای در فرم دادن قطعه شماره ۷

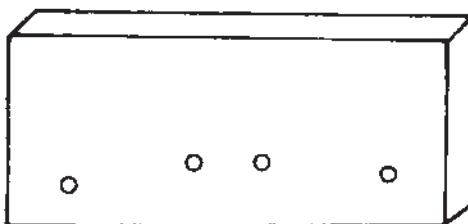


شکل ۱۴-۶۰—قطعه شماره ۸ پس از اتمام کاری

زاویه سر آن را که محل اتصال از یک طرف به قید اتصال میانی (قطعه شماره ۸) و از یک طرف به قید افقی اتصال پایه (قطعه شماره ۱۰) است فرم دهید و تنظیم کنید (شکل ۱۴-۶۱).


از نمای پهلوی این قید نیز اگر شابلون خط‌کشی تهیه کرده باشید کار ساختن آن برای همه فراگیران راحت‌تر خواهد بود و برای اطلاع از اندازه‌های آن شکل این قید از طرف نمای پهلو کشیده

برای فرم دادن طبق خطوط شابلون سطوح صاف را بهوسیله رنده ساده آهنی و سرچوب را بهوسیله رنده مخصوص سرچوب و قسمت منحنی سر دیگر را بهوسیله چوپساز یا سوهان و همچنین رنده بال کبوتری می‌توانید عمل کنید البته استفاده از چوپساهای رنده‌ای نیز در این کار مؤثر است که در صورت موجود بودن می‌توانید به کار ببرید.

**۱۴-۸-۶** فرم دادن قطعه شماره ۸ : این قطعه که بعد از بریدن و رنديدن به یک مکعب مستطیل به ابعاد  $۲۱۰ \times ۹۰ \times ۱۸$  میلی‌متر تبدیل شده است اکنون در این مرحله فقط می‌باید چهار عدد سوراخ به قطر ۲ میلی‌متر در آن به وجود آورید که برای جای پیچ در موقع مونتاژ کاری از آن استفاده شود. در موقع استفاده از رنده سرچوب مانند شکل دقت

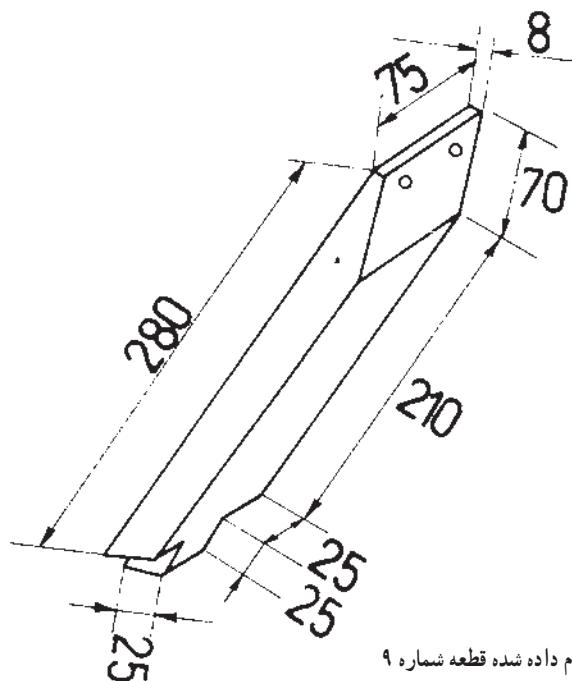

شکل ۱۴-۶۱—شکل فرم داده شده قطعه شماره ۹

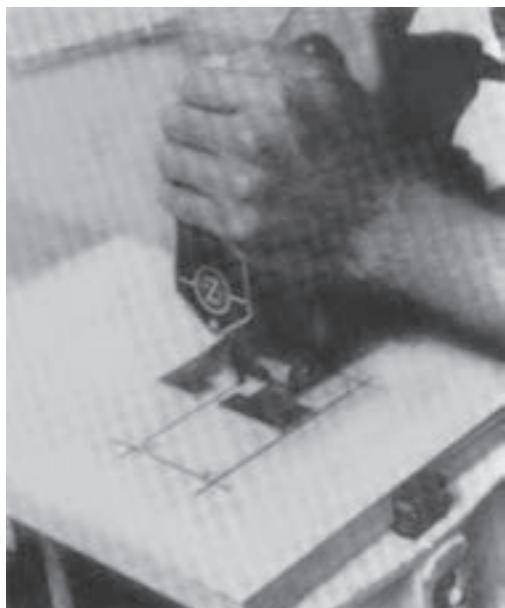

شکل ۱۴-۶۲—ایجاد سوراخ در سطح صفحه به وسیله اره عمودبر



شکل ۱۴-۶۳—قید افقی اتصال پایه قطعه شماره ۱۰

شده است. قسمت شیبدار بالای پایه را می‌توانید با ارهدستی دم رو باه ابتدا بریده و سپس به وسیله رنده یا سوهان کاملاً مسطح کید و یا پایه را بین گیره میز کار به نحوی که قسمت بالای پایه به صورت افقی قرار گیرد محکم کنید و با رنده دستی آن قدر برندید تا مطابق شابلون و اندازه کشیده شده در شکل گردد. همان طوری که قبل از این کشیده شد زبانه زیر پایه را می‌توانید به وسیله ارهدستی فرم دهید. در مرحله بعد دو عدد سوراخ فوقانی هر پایه را به وسیله دریل برقی یا دستی و متنه مارپیچ به قطر ۵ میلی‌متر طبق شکل سوراخ کنید.

**۱۴-۸-۸ فرم دادن قطعه شماره ۱۰ :** این قطعه همان فرم بریده شده قبلی را خواهد داشت که دو طرف آن زبانه نیم نیم شده و در سطح آن دو سوراخ مربع شکل به ابعاد  $25 \times 25$  میلی‌متر درآورده شده که این دو سوراخ می‌تواند با متنه برگی به صورت دایره به قطر ۲۵ میلی‌متر نیز ایجاد گردد.

دقت نمایید سوراخ با زاویه و در امتداد قید شماره ۹ ایجاد گردد تا پایه با زاویه  $60^\circ$  درجه بتواند داخل آن قرار گیرد (شکل ۱۴-۶۲ و ۱۴-۶۳).


#### ۱۴-۸-۹- فرم دادن قطعه شماره ۱۱ : قید خمیده



شکل ۱۴-۶۴- قطعه فرم داده شده قید خمیده پایه (قطعه شماره ۱۱)



شکل ۱۴-۶۵- فرم دادن سر قطعه با استفاده از رنده بال کبوتری

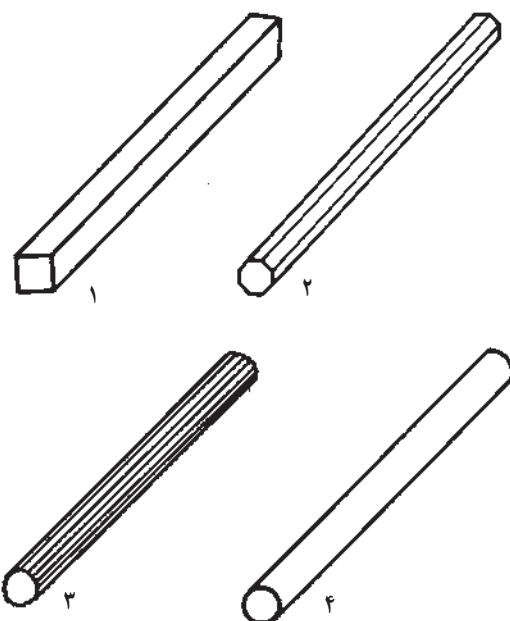

شکل ۱۴-۶۶- مراحل گرد کردن دستگیره بهوسیله رنده دستی و سنباده قطعه شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴

#### ۱۴-۸-۱۰- فرم دادن قطعه شماره ۳ و ۴ :

قطعه که دو عدد است به عنوان دستگیره در محل چشم مرغ و خروس مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید به شکل استوانه به قطر ۲۵ میلی‌متر و طول  $25^{\circ}$  میلی‌متر تهیه شود (شکل ۱۴-۶۶).


برای تهیه آن ابتدا بایستی مکعب مستطیل به ابعاد  $26 \times 26 \times 26$  میلی‌متر را تهیه کنید و چنان‌چه بخواهید آن را با کمک رنده گرد کنید ابتدا دو مقطع مربع شکل این قطعه را یک ۸ ضلعی منتظم خط‌کشی کنید و سپس قطعه را بین گیره میز کار بسته و نیش اضلاع طولی آن را بالا قرار داده و برندید تا قطعه مکعب مستطیل به یک قطعه منشور با مقطع ۸ ضلعی منتظم تبدیل شود. سپس گوشه‌های ۸ ضلعی را نیز به همان ترتیب قبل کمی برندید به نحوی که به یک منشور با قاعده ۱۶ ضلعی منتظم تبدیل شود. اکنون اگر قطعه را که تزدیک به دایره می‌باشد بهوسیله کاغذ سنباده که در کف دست خود گرفته‌اید سنباده بزنید و حرکت دوران توأم با حرکت طولی در موقع سنباده زدن به آن بدھید قطعه شما به یک استوانه کامل تبدیل می‌شود (شکل ۱۴-۶۶).

کار از ابزارهای مربوطه مانند لیسه یا رنده لیسه در این رابطه استفاده کنید و دقت کنید در این مرحله اگر مثلاً جای داغ ضربه چکش روی سطح چوب باقیمانده آن را بهوسیله لیسه برطرف کنید (شکل ۱۴-۶۹).



شکل ۱۴-۶۹—استفاده از رنده لیسه در پرداخت قطعات الکلنگ

بعد از لیسه کاری قطعات را سنباده بزنید. برای این کار از ورق سنباده شماره  $6^{\circ}$  که نسبتاً زیر و خشن است استفاده کنید در سنباده کاری سطوح صاف از تخته سنباده طبق شکل استفاده کنید و برای سنباده زدن سطوح قوسدار لبه کار از ورق سنباده بدون تخته سنباده بهتر است استفاده گردد (شکل  $14-7^{\circ}$ ) و برای سنباده کاری قوس های داخلی می توانید به ابتکار خودتان مناسب با قوس موردنظر یک تخته سنباده فرمدار کوچک یا بزرگ

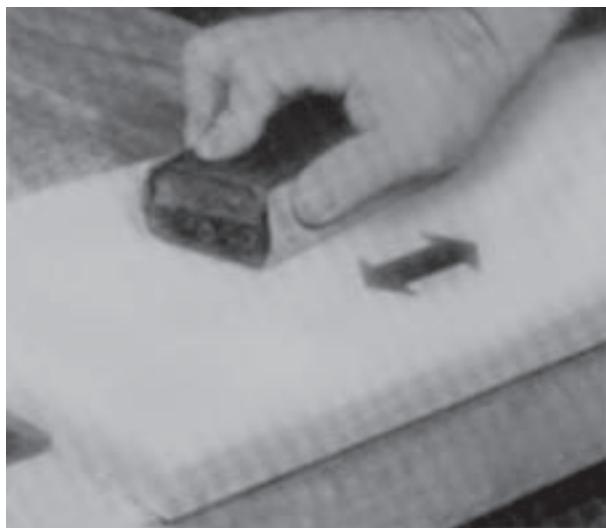

شکل  $14-7^{\circ}$ —پرداخت کاری قطعات الکلنگ بهوسیله سنباده

برای گرد کردن این قطعه از دستگاه خراطی نیز که کاملاً آموزش کار کردن با آن را فرا گرفته اید (شکل ۱۴-۶۷) می توانید استفاده کنید و یا اگر قطعه را در مراحل قبلی آموزش تهیه نموده اید لازم به ساخت مجدد نبوده و می توانید همان قطعه را استفاده کنید.

#### ۱۴-۹—پرداخت کردن قطعات

قطعات الکلنگ در مراحل گذشته به ترتیب ساخته شده و همه قطعات می تواند در ساخت کلی به کار برد شود ولی قبل از موتناز کاری قطعات، لازم است همه آن ها را کاملاً پرداخت کاری کرد یعنی حتی الامکان معایب ظاهری برطرف و سطوح به صافی کافی برای مراحل رنگ کاری رسانده شود (شکل ۱۴-۶۸). برای این کار کلیه سطوح قطعات را می باید ابتدا لیسه کاری نمود و درجه صافی سطح آن ها را بدین وسیله زیاد کرد برای این



شکل ۱۴-۶۷—تهیه دستگیره (قطعه شماره ۳ و ۴) بهوسیله دستگاه خراطی



شکل ۱۴-۶۸—استفاده از لیسه در پرداخت کاری قطعات الکلنگ

طول آن را نیز با متر اندازه‌گیری کنید تا ۲۵ سانتی‌متر باشد.  
۴- قطعات ۵ و ۶ را که سر مرغ و خروس هستند از نظر شکل و ضخامت دقیقاً کنترل کنید.

۵- قطعات شماره ۷ را با شابلون مطابقت نمایید و تعداد قطعات و سوراخ‌های آن‌ها را نیز کنترل کنید.  
۶- اندازه‌های قطعه ۸ را دقیقاً کنترل کنید.

۷- تعداد ۶ عدد پایه تهیه شده را از نظر ابعاد کنترل کنید و زوایای قسمت بالا و زبانه ایجاد شده قسمت پایینی آن‌ها را با شابلون مطابقت دهید و یکبار زبانه را در کام قطعه شماره ۱۰ فرو برد و اندازه سفتی و شلی آن را امتحان کنید.  
این قطعه خصوصاً از نظر زوایا خیلی مهم است و باید دقیقاً کنترل شود.

۸- قطعه شماره ۱۰ نیز لازم است از نظر طول و زبانه و سوراخ‌های سطح آن کاملاً کنترل گردد خصوصاً زاویه کام یا سوراخ‌های کنده شده مهم هستند و زبانه‌های این قطعه را یکبار با قطعه شماره ۱۱ امتحان و شل و سفتی کام و زبانه مربوطه را کنترل کنید.


۹- قطعه شماره ۱۱ که قید خمیده پایه است می‌باید از نظر فرم مخصوصاً قوس خارجی با شابلون کنترل شود و کام‌های کنده شده لازم است دقیقاً در محل خودش طبق شابلون قرار گرفته باشد.

## ۱۱-۱۴- مونتاژ قطعات اسباب بازی

عملیات مونتاژ یعنی سرهم کردن و به هم متصل نمودن کلیه قطعات تا کار موردنظر که در اینجا الکلنگ به ابعاد کلی زیر است ساخته شود.

طول = ۱۴۷۳ میلی‌متر  
عرض = ۳۹۴ میلی‌متر  
ارتفاع = ۶۱۰ میلی‌متر  
هر کاری برای مونتاژ کردن می‌باید بنابر فرم ساختمانی و نقشه فنی آن با برنامه‌ریزی خاصی انجام شود و چون اگر بخواهیم بدون نظم قطعات را به هم متصل کنیم در حین کار متوجه می‌شویم بعضی قطعاتی را که به هم متصل کرده‌ایم مجدداً باید از هم جدا کنیم تا

به کار گیرید. دقت کنید قطعات خوب پرداخت شوند خصوصاً در پرداخت گوشدهای قطعه سعی بیشتری کنید چون بعد از عملیات مونتاژ کاری و چسباندن و پیچ کردن قطعات گوشدهای کار را نمی‌توان به راحتی لیسه کاری یا سنباده کاری نمود. چنان‌چه سطح بعضی از قطعات فرو رفتگی زیادی دارد لازم است فرو رفتگی را با بتونه که از پودر مل و چسب تهیه می‌کنید ابتدا با کمک کاردک پر کنید و پس از خشک شدن روی آن را سنباده بزنید (شکل ۱۴-۷۱).

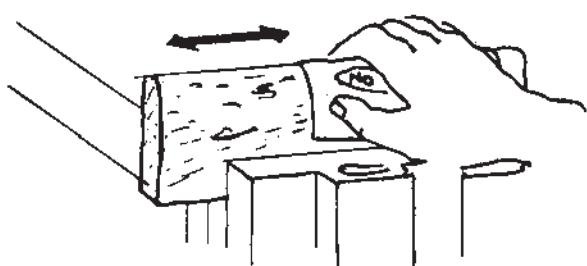

شکل ۱۴-۷۱- سنباده زدن لبه فرمدار قطعات الکلنگ

## ۱۰-۱۴- کنترل قطعات با شابلون

بعد از عملیات لیسه کاری و سنباده کاری جهت اطمینان از صحت قطعات لازم است هر کدام را با دقت توسط شابلون مربوطه کنترل نمود، لذا یک مرتبه همه قطعات را دقیقاً به ترتیب زیر کنترل کنید :

۱- فرم قطعات شماره ۱ و ۱۲ را با شابلون کنترل کنید البته شکل دم مرغ و خروس در قسمت قوس کاری خارجی آن ممکن است دقت زیادی نداشته باشد، ولی زاویه صاف بودن و گونیابی بودن قسمت مستقیم آن در ضخامت که به پشتی صندلی بعداً محکم می‌شود بایستی از دقت زیادی برخوردار باشد. آن قسمت را دقیقاً با شابلون مطابقت دهید.

۲- قطعات کفی و پشتی صندلی را ابتدا جداگانه با شابلون کنترل کنید و سپس دو ضخامت انتهایی آن‌ها را که باید روی هم قرار گرفته و صندلی را تشکیل دهد روی یکدیگر قرار دهید و زاویه و صافی سطوح و در اصطلاح درز بودن آن‌ها را کنترل کنید.

۳- قطعه شماره ۳ را از نظر قطر کنترل کنید و یکبار در محل دستگیره فرو بیرید و امتحان نمایید که شل و یا سفت نباشد و

وسط آن قرار داده و محکم کنید و آن را بلند کنید کنار میز کار کف کارگاه قرار دهید. دقت کنید قیدهای افقی باید طوری نصب شده باشند که اگر در حالت تصویر آن را قرار دهید شب سوارخهای مربع شکل به طرف قیدهای خمیده قرار داشته و جهت آنها مافق شکل کلی الاکلنگ باشد.

۳—در مونتاژ قسمت دوم سرهای مرغ و خروس را روی میز کار قرار دهید و چهار عدد قید پهلوی شماره ۷ و یک عدد قید اتصال میانی شماره ۸ را نیز آماده نموده کنار آنها روی صفحه میز بگذارید (شکل ۱۴-۷۳).



شکل ۱۴-۷۲—مونتاژ کردن مقر خمیده پایه با چکش لاستیکی و پیچ دستی



شکل ۱۴-۷۳—مونتاژ کردن قسمت ۲ الاکلنگ به کمک پیچ گوشته خودکار

قطعه بعدی ابتدا در جای خود قرار گیرد و یا چسبی که به قطعات اولیه زده ایم قبل از محکم کردن آنها به یکدیگر خشک می شود و خاصیت چسبندگی لازم را از دست می دهد. برای مونتاژ کردن الاکلنگ بهتر است به ترتیب زیر عمل کنید:

۱—وسایل مونتاژ را به شرح زیر آماده کنید:

الف—گیره به طول بازوی ۵۰ سانتی متر ۳ عدد

ب—چسب سرد کازئین آماده شده ۵٪ کیلو

ج—قلم مو به عرض ۲ تا ۴ سانتی متر ۱ عدد

د—پیچ چوب به طول ۴ سانتی متر ۳۲ عدد (سرعدسی)

ه—میخ کبریتی ۲۰ درجه

و—چکش فلزی ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرمی ۱ عدد

ز—چکش لاستیکی یا چوبی ۱ عدد

ح—پیچ گوشته ساده یا خودکار ۱ عدد

۲—در مونتاژ قسمت اول دو قطعه شماره ۱۱ که قیدهای خمیده مقر پایه هستند و ۳ عدد قطعه شماره ۱۰ را که قید افقی اتصال پایه هستند روی میز کار قرار دهید.

یک طرف زبانه های قطعات شماره ۱۰ را به نحوی چسب بزنید که شره نکند و همه جای آن از چسب مرطوب شود. با نوک قلم مو داخل کام کنده شده یک قطعه شماره ۱۱(قید خمیده پایه) را نیز با چسب آغشته کنید.

اکنون زبانه های چسب خورده شده را داخل کامها فرو ببرید و با چکش لاستیکی در محل کام داخل کنید. وقتی قیدها کاملاً در داخل کام جای گرفت سر دیگر زبانه شده قیدهای را به همان ترتیب اول چسب سرد مایع بمالید و داخل کامهای قطعه خمیده مقر پایه دیگر را نیز چسب بزنید و قطعه اول را طوری روی میز کار قرار دهید که سر قیدهای قطعه شماره ۱۰ که آزاد و چسب خورده اند به طور مشابه و مقابل قطعه اول آن روی زبانه ها قرار گیرد و با چکش لاستیکی زبانه ها را در کامها فرو کنید و دقت نمایید که زبانه شکسته نشود و پس از فرو رفتن جذب و جفت شوند. اکنون با دقت به آن نگاه کنید باید به شکل مقابل باشد (شکل ۱۴-۷۲).


سپس همان طوری که در شکل ملاحظه می کنید با پیچ دستی ابتدا دو طرف آن را بیندید و از نظر گونیا بودن زوایا و نداشتن دویدگی با متر و گونیا آن را امتحان کنید و سپس یک پیچ دستی نیز در

آن را کنار میزکار روی زمین بگذارید (شکل ۱۴-۷۴).

۴- قسمت سوم موتازاکاری شما مونتاژ قطعات صندلی خواهد بود برای این که قطعات کفی و پشتی صندلی‌ها و همچنین دم مرغ و خروس را آماده نمایید به ترتیب زیر عمل کنید (شکل ۱۴-۷۵).



شکل ۱۴-۷۴- قطعات مونتاژ شده قسمت دوم الکلنگ

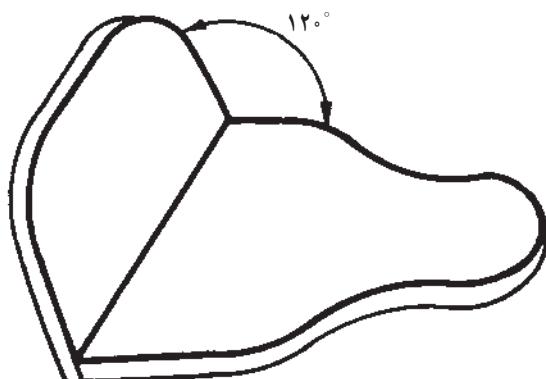

شکل ۱۴-۷۵

الف- کفی صندلی را به طور عمود بین گیره میزکار محکم کنید به نحوی که قسمت مستقیم انتهای آن مساوی سطح روی صفحه میزکار قرار گیرد روی آن را با قلم مو چسب بمالید و سپس پشتی صندلی را از انتهای قسمت مستقیم زاویه‌دار به نحوی که بعد از قرار طبق نقشه با شیب لازم نسبت به هم طبق شکل بشود قرار دهید و بعد از کنترل آن‌ها را بهوسیله دو عدد میخ کبریتی به یکدیگر محکم کنید و صندلی دیگر را نیز به همین ترتیب روی هم متصل کنید.

ابتدا قبل از چسب زدن و پیچ کردن قطعات را طبق نقشه روی هم و کنار یکدیگر قرار دهید و از صحبت آن‌ها اطمینان حاصل کنید. لذا دو عدد قید شماره ۷ را به نحوی که سرهای سوهان خورده آن‌ها در طرفین و به طرف بالا قرار گیرد روی میزکار بگذارید و سر مستقیم زاویه‌دار آن‌ها را بهم تزدیک کنید و سپس قطعه شماره ۸ را درست در وسط دو قید فوق الذکر به طور افقی قرار دهید به نحوی که سوراخ‌های کوچک روی سطح آن مطابق سوراخ‌های بزرگ‌تر قید شماره ۷ قرار گیرد و سرمرغ را در طرف چپ و سر خروس را در طرف راست آن روی قطعه شماره ۷ قرار دهید و سینه مرغ و خروس را به فاصله ۴ سانتی‌متر از قطعه شماره ۸ تنظیم کنید به نحوی که سوراخ‌های جای پیچ روی بروی یکدیگر قرار گیرند و انتهای سر مرغ و خروس مساوی و موازی ته قید شماره ۷ باشند، اکنون دو عدد قید باقی‌مانده شماره ۷ را مشابه قیدهای زیری روی سر مرغ و خروس برگردانید و آن را طبق نقشه کنترل نمایید و چنان‌چه همه برابر نقشه بود می‌توانید قطعات را به صورت زیر بهم چسب بزنید و پیچ کنید برای این کار بالای قید شماره ۷ را روی سرمرغ و خروس خط بکشید تا حدود آن مشخص باشد سپس دو قید مذکور را از روی کار بردارید و کنار بگذارید و با قلم مو چسب به روی سرمرغ و خروس در قسمت پایین آن محلی که زیر خط کشیده شده قرار دارد بمالید و همین‌طور روی یک سطح قطعه شماره ۸ نیز چسب بزنید و سپس قطعه برداشته شده شماره ۷ را روی آن‌ها قرار دهید و طبق شکل به سر مرغ و خروس و قید شماره ۸ پیچ کنید.

دقت کنید پیچ‌ها را در مرحله اول زیاد محکم نکنید تا در صورت نیاز بتوان قطعات را قادری جابه‌جا کرد.

پس از پیچ کردن، قطعات پیچ شده به یکدیگر را برگردانید و دو قید شماره ۷ پیچ شده اولیه زیر آن را بردارید و روی آن قرار دهید و مانند مرحله اول روی پایین سر مرغ و خروس قطعات را تنظیم نموده و خط بکشید و دو قطعه رویی را بردارید زیر آن را چسب بمالید و مجدداً قطعات شماره ۷ را روی آن قرار دهید و پیچ کنید و قبل از محکم کردن کامل پیچ‌ها قطعات مونتاژ شده را که طبق شکل مقابل خواهند بود با دقیق بوسیله وسایل اندازه‌گیری و شابلون با نقشه مطابقت نمایید و سپس پیچ‌های آن را محکم کنید و

پیچ دستی های آن را باز کنید و آن را مجدداً روی میز کار بگذارید و سپس ۶ عدد پایه شماره ۹ را به نحوی که کجی بالای آن به طرف داخل و مقابل یکدیگر قرار گیرد طبق (شکل ۱۴-۷۸ و ۱۴-۷۹) چسب زده و با چکش لاستیکی یا چوبی زبانه آنها را در کام یا سوراخ مربوطه داخل کنید. دقت کنید زاویه پایه ها طوری قرار گیرد که در مرحله بعدی بتوان قسمت دوم موتناشر شده قطعات مرغ و خروس و قیدهای مربوطه را بین آن قرار داد و به طوری که در شکل ملاحظه می کنید دو قطعه چوب زیر مقر خمیده پایه قرار داده شده که مانع از حرکت نوسانی آن در موقع موتناشر پایه روی آن گردد ضمناً در کلیه عملیات چسب زدن باید از ریختن چسب روی میز کار جلوگیری نمایید و یا در صورت ریخته شدن بلا فاصله آن را با یک پارچه مربوط پاک کنید.




شکل ۱۴-۷۸ - نصب قطعات پایه رو قید خمیده مقر پایه




شکل ۱۴-۷۹ - نحوه موتناشر پایه ها و جلوگیری از نوسانات قید خمیده پایه

ب - در مرحله بعدی دم مرغ و خروس را می باید به پشتی صندلی ها بچسبانید. برای این کار دم مرغ را ابتدا به طور عمود بین گیره میز کار بیندید به نحوی که قسمت مستقیم ضخامت آن با صفحه میز موازی و همرو قرار گیرد و سپس دقیقاً وسط پشتی را مشخص کرده روی آن بگذارید به طوری که کف صندلی به صورت عمود قرار بگیرد و ادامه دم مرغ به فاصله ۹ سانتی متر برابر عرض قطعه شماره ۷ از زیر کف صندلی بیرون واقع شود. ضخامت دم مرغ را در محلی که با پشتی صندلی تماس دارد چسب بزنید و روی آن قرار دهید و سپس با عدد میخ کبریتی به هم محکم کنید و چسب های بیرون زده احتمالی آن را پاک کنید و این قطعه موتناشر شده را نیز کنار میز بگذارید و قطعات صندلی با دم خروس را نیز به همین ترتیب با هم موتناشر نمایید و طبق شکل مقابل کاملاً اندازه گیری و کنترل کنید و کنار بگذارید (شکل ۱۴-۷۶ و ۱۴-۷۷).

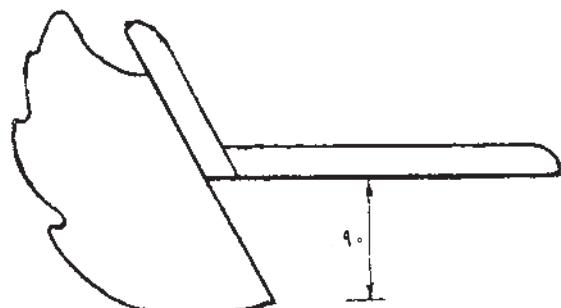

شکل ۱۴-۷۶ - موتناشر قطعات صندلی با دم مرغ

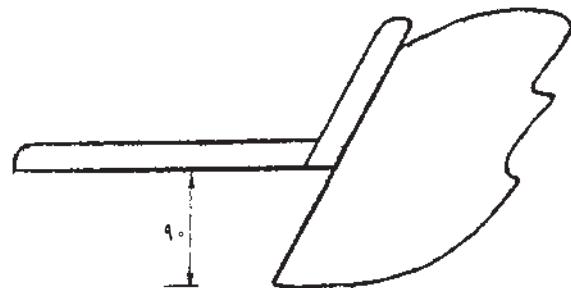

شکل ۱۴-۷۷ - موتناشر قطعات صندلی با دم خروس

۵ - قسمت چهارم موتناشر کردن پایه روی مقر خمیده آن یعنی اضافه کردن قطعات شماره ۹ به قطعات موتناشر شده قسمت اقل می باشد برای این کار چنان چه از موتناشر قسمت اقل حداقل ۱۲ ساعت گذشته و چسب آن خشک شده باشد می توانید

سر مرغ و خروس را همان‌طوری که در شکل ملاحظه می‌نمایید با رنگ از دو طرف نقاشی کنید (شکل ۱۴-۸۲).



شکل ۱۴-۸۰—الکلنگ مونتاژ شده توسط هنرجوی هنرستان قدس تهران



شکل ۱۴-۸۱—عملیات پرداخت کاری نهایی الکلنگ مونتاژ شده



شکل ۱۴-۸۲—سر مرغ و خروس را برابر شکل طراحی شده در کار مونتاژ شده نقاشی کنید.

۶—مرحله پنجم مونتاژ کاری نصب قسمت مونتاژ شده دوم (قطعات مرغ و خروس) روی قسمت مونتاژ شده چهارم (پایه‌ها و قید خمیده مقر پایه) است. برای این کار بعد از نصب پایه‌ها در مرحله قبلی قسمت مونتاژ شده دوم را برداشت و ابتدا بین پایه‌ها قرار بدهید و نحوه استقرار قطعات و اندازه‌های آن را کنترل کنید و حتی یکبار بدون چسب با پیچ دستی طبق شکل پایه‌ها را به آن محکم نمایید (شکل ۱۴-۸۰) و چنان‌چه از هر نظر برابر نقشه بود جای صحیح قطعات نهایی را علامت گذاری کنید. به عبارت دیگر محل برخورد پایه‌ها را با قسمت مونتاژ شده دوم خط بکشید و سپس گیره‌ها را باز کنید و به محل زاویه‌دار پایه‌ها چسب بمالید و مجددًا آن‌ها را در محل قبلی خط‌کشی شده به وسیله گیره محکم کنید و پیچ‌های به طول ۴ سانتی‌متر سر عدسی را در سوراخ‌های ایجاد شده طرفین قرار دهید و به وسیله آچار ساده و یا آچار پیچ‌گوشی خودکار محکم کنید.

وسط طول دستگیره‌ها را نیز قدری چسب بزنید، در محل خود طبق شکل قرار دهید و یکبار دیگر اندازه‌ها را کنترل کنید، صندلی‌ها را نیز از کف قدری چسب بمالید و در محل مربوطه طبق نقشه قرار دهید و کف آن‌ها را با چهار عدد میخ کبریتی به قطعات شماره ۷ محکم کنید و پیچ‌های دم مرغ و خروس را نیز سفت کنید. و بگذارید الکلنگ مونتاژ شده شما خشک شود.

۷—بعد از اینکه حداقل ۱۲ ساعت از مرحله نهایی مونتاژ گذشت و چسب‌ها خوب خشک شد و قطعات به هم متصل شده استحکام لازم را به دست آورد پیچ‌ها را مجددًا امتحان کنید که کاملاً سفت شده باشد و سپس پیچ دستی‌ها را باز کنید و اطراف الکلنگ را کنترل نمایید و اگر ایراد عمدی مشاهده نشد آن را پرداخت نهایی کنید.

در عملیات پرداخت کاری می‌توانید از رنده پرداخت یا رنده‌آهنی دو تبعیغ که خیلی کم تیغ باشد طبق (شکل ۱۴-۸۱) و یا لیسه و در پایان از سنباده نرم استفاده کنید و تمام قسمت‌های الکلنگ را با سنباده لرزشی و یا دستی با شماره ۱۲۰ تا ۲۰۰ سنباده بزنید و آن را برای عملیات رنگ‌کاری آماده نمایید، البته قبل از تحويل دادن و اعلام تمام شدن کار بهتر است برای زیبا شدن الکلنگ


و بریدگی دست شما وجود دارد (شکل ۱۴-۸۴).

۸- در موقع بستن پیچ دستی از محکم کردن پیش از حد خودداری کنید چون خطر شکستن قطعات وجود خواهد داشت.

۹- حتماً در موقع کار از لباس مناسب یا پیش‌بند مخصوص استفاده کنید چون ممکن است موقع چسباندن قطعات لباس شما آلوه به چسب گردد (شکل ۱۴-۸۵).



شکل ۱۴-۸۴- با ماشین آلاتی که آموزش نمیدهاید کار نکنید.

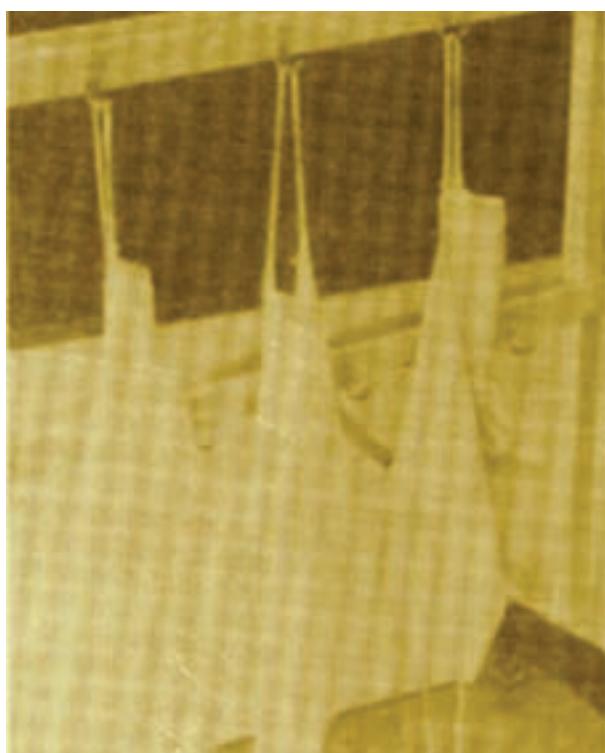

شکل ۱۴-۸۵- در موقع چسبکاری عملیات مونتاژ از پیش‌بند استفاده کنید.

## ۱۴-۱۲- نکات ایمنی و بهداشت فردی

۱- در موقع ساخت قطعات مخصوصاً برش کاری با اره عمودبر وقتی از پیچ دستی استفاده می‌کنید مواظب باشد در حین کار پیچ دستی ممکن است شل شود و روی پایتان بیفتد.

۲- در موقع پرداخت کاری با سنباده حتماً از ماسک مخصوصی استفاده کنید تا گرد سنباده به دهان شما وارد نشود (شکل ۱۴-۸۳).



شکل ۱۴-۸۳- در موقع سنباده کاری از ماسک مخصوص استفاده شود.

۳- بعد از اتمام عملیات چسبکاری حتماً دست خود را با صابون بشویید.

۴- در حمل و نقل قطعات سنگین از کمک دوستان خود استفاده کنید تا کمر شما آسیب نمی‌بیند.

۵- قطعات چوب‌های بریده شده زائد را زیر پا نیندازید تا از زمین خوردن شما و ایجاد سانحه جلوگیری شود و بهتر است ظرف مخصوص در کارگاه برای ضایعات خود داشته باشد.

۶- ابزار و قطعات کار خود را مرتب روی میز کار قرار دهید تا احتمال اشتباه شما در موقع تولید کم شود.

۷- با ابزار آلات برقی خصوصاً ماشین آلاتی که به شما هنوز آموزش داده نشده مانند ماشین اره‌نواری کوچک که در شکل ملاحظه می‌نمایید کار نکنید، زیرا احتمال پاره شدن تیغه اره

۱۰- در موقع چسب کاری مواظب باشید چسب روی میز کار و ابزارها نریزد و اگر ریخت آن را تمیز کنید تا خشک نشود و پاک کردن بعدی را مشکل نسازد.

۱۱- در موقع رنده کاری از گذاشتن کف رنده روی ابزارهای فلزی خودداری کنید مخصوصاً از برخورد تیغه رنده با هر جسم سختی در این مورد حفاظت نمایید.


۱۲- در موقع استفاده از ابزارهای بُرنده حتی چوب سامواط بباشید اعمال نیرو را دقیق انجام دهید تا از برخورد ناگهانی به دست شما و زخمی کردن آن جلوگیری شود (شکل ۱۴-۸۶).



شکل ۱۴-۸۶- در استفاده از چوب سانیز احتیاط کنید.

#### ۱۴-۱۳- ساخت پروژه

در کارگاه تخصصی با توجه به مراحل آموزش داده شده، ساخت یک میز مطابق (شکل ۱۴-۸۷) موردنظر است و برای این کار هر هنرجو باید قطعات زیر را تهیه کند.

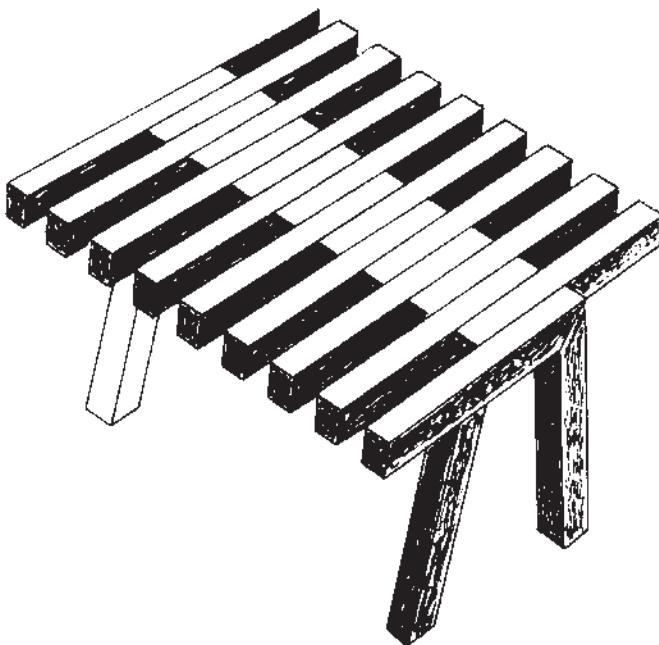

شکل ۱۴-۸۷- چهار صندلی با میز شیشه‌ای مربوط به اتاق پذیرایی




۴- سر قطعه سوم را طبق قاعده با کمک اره زبانه کرده و در داخل کام قید افقی که به وسیله‌ی اسکنه درآمده است، جاسازی کنید (شکل ۱۴-۸۹).

۵- اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی را سرهم کنید.  
۶- اندازه‌های اتصال تهیه شده را کنترل کنید.  
۷- قطعات را در پایان به یکدیگر طبق شکل مونتاژ کنید.

۱- یک تخته از چوب سوزنی یا پهن برگ به ضخامت ۲۵ میلی‌متر انتخاب کنید و دو قطعه به ابعاد  $65 \times 35 \times 45$  میلی‌متر خط‌کشی کرده با اره‌ی عمودبر برش دهید.

۲- یک قطعه چوب بریده شده را با رنده دستی به ابعاد  $60 \times 30 \times 50$  میلی‌متر رنده کنید.  
۳- سر دو قطعه چوب را برای عملیات ساخت اتصال دور و فارسی خط‌کشی کنید (شکل ۱۴-۸۸).

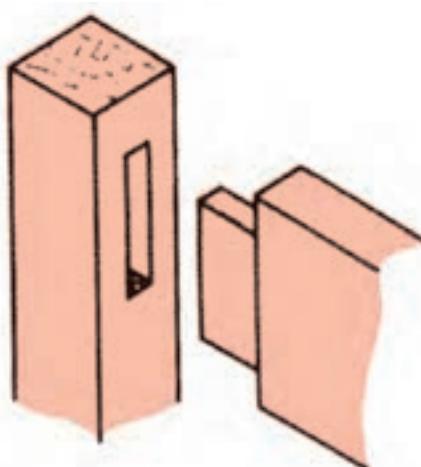

شکل ۱۴-۸۸- طریقه ترسیم اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه دور و فارسی و مخفی



شکل ۱۴-۸۹- اتصال کام و زبانه

## آزمون پایان فصل چهاردهم

با توجه به این که آموزش‌های داده شده نهایتاً منجر به تولید کار عملی بهنام الکلنگ شده و فرآگیر می‌باید تمام مهارت‌هایی را که یاد گرفته در ساخت آن به کار گیرد و سرعت و دقت و اقتصاد کار را نیز می‌توان بهوسیله آن به کار ارزیابی کرد لذا در پایان کار عملی می‌تواند به صورت زیر مورد ارزشیابی معلم قرار گیرد. چنان‌چه حداقل ۱۲ نمره از ۲۰ نمره‌نهایی را فرآگیر بهدست آورد از این واحد درسی قبول شده است.

۱- فرآگیر اندازه‌های کلی کار ساخته شده خود را در جدول زیر بنویسد و تفاوت آن را با نقشه بهدست آورد.

تفاوت اندازه رديف ۱ تا ۱۰ ميلى متر  ۱ نمره تا ۵ ميلى متر  ۲ نمره و بيش تر

تفاوت اندازه رديف ۲ تا ۱۰ ميلى متر  ۲ نمره تا ۲۰ ميلى متر  ۱ نمره و بيش تر

تفاوت اندازه رديف ۳ تا ۱۰ ميلى متر  ۲ نمره تا ۳۰ ميلى متر  ۱ نمره و بيش تر

۲- کلیه قطعات با شابلون‌های تهیه شده تطبیق داده شود.

الف- شابلون‌های تهیه شده با قطعات ۱ و ۲ تطبیق می‌کند  ۱ نمره و تطبیق نمی‌کند  ۱/۵

ب- شابلون‌های تهیه شده با قطعات ۵ و ۶ تطبیق می‌کند  ۱ نمره و تطبیق نمی‌کند  ۱/۵

ج- شابلون‌های تهیه شده با قطعات ۷ و ۱۱ تطبیق می‌کند  ۱ نمره و تطبیق نمی‌کند  ۱/۵

۳- اتصالات قطعات ۹ و ۱۰ و ۱۱ دقیق انجام شده  ۲ نمره و دقیق انجام نشده  ۱

۴- زاویه پشتی صندلی برابر ۱۲۰ درجه تا ۱۰۰ درجه است  ۱ بیش از ۲۰ درجه اختلاف دارد  ۰

۵- سطوح کار خوب پرداخت شده  ۱ خوب پرداخت نشده  ۱/۵

۶- اقتصاد در کار موقع ساخت رعایت گردیده  ۱ اقتصاد کار رعایت نشده  ۱

۷- از ابزار و مواد به طور صحیح استفاده شده  ۲ استفاده صحیح نشده  ۱

۸- انضباط و نظافت کار خوب بوده  ۲ انضباط و نظافت کار خوب نبوده  ۱

ردیف	نام پروژه : الکلنگ	اندازه نقشه به ميلى متر	اندازه ساخته شده به ميلى متر	تفاوت به ميلى متر
۱	بزرگترین طول	۱۴۷۳		
۲	بزرگترین عرض	۳۹۴		
۳	بزرگترین ارتفاع	۶۱۰		

## منابع و مأخذ

- درس فنی سال اول رشته صنایع چوب / مؤلف : حسین نصیری مطلق / ۱۳۶۵
- درس فنی سال اول رشته ماشین ابزار / مؤلف : محسن اکبری - صمد خادمی - بهروز نصیری / ۱۳۷۰
- تجهیزات کارگاهی، ماشین آلات و ابزار آلات بخش صنایع چوب هنرستان فنی شهید چمران - قزوین
- جزوایت درسی مرکز آموزش عالی انقلاب اسلامی - مهندس نیکنام - مهندس میریان
- کتاب سیستم های اندازه گیری - مهندس سید مصطفی ضیائی - مهندس محمد تقی محمودزاده

\* \* \*

- BASIC tools for wood working. Prentice – Hall INC / 1984
- Wood working for industry john h. Ferer / 1979
- The Atrium library of wood (Volumes 1,3) / 1989
- Catalogue footprint tools England / 1994
- Catalogue kling spor / 1994
- Catalogue pferd Germany / 1994
- General catalogue makita / 1994
- General catalogue bosch Germany / 1994
- General catalogue winter / 1994

